

บทที่ 4

การดำเนินการลดความสูญเสียจากชิ้นส่วนที่บกพร่องและเวลาสูญเปล่า

หากการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานตัวอย่างแล้วได้ทำการวิเคราะห์ถึงความสูญเสียจากชิ้นส่วนที่บกพร่องและเวลาสูญเปล่าดังที่ได้อธิบายมาแล้วนี้จะพบได้ว่าสาเหตุที่ทำให้โรงงานตัวอย่างเกิดความสูญเสียจากชิ้นส่วนที่บกพร่องและสูญเปล่ามีปัจจัยที่แตกต่างกันซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาดำเนินการแก้ไข ได้แก่ยกและตามทรัพยากรการผลิตทั้งปัจจัยและค่าดำเนินการลดความสูญเสีย ดังนี้

- การดำเนินการลดความสูญเสียจากชิ้นส่วนที่บกพร่อง
- การดำเนินการลดความสูญเสียจากเวลาสูญเปล่า

1. การดำเนินการลดความสูญเสียจากชิ้นส่วนที่บกพร่อง

ในการที่จะดำเนินการแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียจากชิ้นส่วนที่บกพร่องนั้นจะต้องทราบในรายละเอียดก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียแค่ไหนดูดูนั้น สาเหตุใดสามารถควบคุมได้และสาเหตุใดอยู่นอกเหนือการควบคุมทั้งนี้จะทำให้การดำเนินการลดความสูญเสียประสบผลสำเร็จ ซึ่งจากการที่ได้พิจารณาแล้วสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.1 และรายละเอียดของสาเหตุที่สามารถควบคุมได้ทีบบกับทรัพยากรการผลิต

ชิ้นส่วน	สาเหตุ	กระบวนการ	ทรัพยากร
การร่วมกันของ เทคนิคหรือไม่ได้ มาตรฐาน	1. ระบบPurchasing ในพื้นที่ไม่ได้ ไม่ตรงกับที่เป็นจริง ไม่ได้พัฒนา หรือ	ควบคุมไม่ได้	Material
	2. อุปกรณ์ซึ่งต้องในสภาพที่ไม่ดี	ควบคุมได้	Machine
	3. มีพื้นที่หรือห้องที่ไม่ได้ถูกกำหนด ประเมินเข้ามายังการใช้งาน	ควบคุมไม่ได้	Measure
	4. พนักงานที่มีภาระในการทำงาน ไม่ ศึกษาทำงานทดแทน	ควบคุมได้	Man
เสื่อมๆ ตกหล่น	1. เสื่อมๆ ไม่ได้ถูกกำหนด	ควบคุมไม่ได้	Material
	2. พนักงานดูแลผิดวิธีทำให้ไปโดน กีบหล่น	ควบคุมได้	Man
เสื่อมๆ ของเสื่อ สูบบุหรี่	1. พนักงานปรับเปลี่ยนของแรงขัน ไปถูกไม่เหมาะสม	ควบคุมได้	Man
	2. อุปกรณ์อื่นเสียทำให้ปรับเปลี่ยนของแรงขันไม่ได้	ควบคุมได้	Machine


ขั้นส่วน	สาเหตุ	การควบคุม	ทรัพยากร
	3. Air tool ชำรุดทำให้ปรับแรงดันลมไม่ได้	ควบคุมได้	Machine
ห้องเครื่องยนต์แม่กล่าว	1. ไม่มีมาตรฐานแรงดันของเครื่องอัด	ควบคุมได้	Method
	2. อุปกรณ์จับเข็มอักขระแบบไม่เหมาะสม	ควบคุมได้	Machine
	3. อุปกรณ์จับเข็มสีก	ควบคุมได้	Machine
ห้องเครื่องยนต์บดกหัวจาะจากการทดสอบ หมายเลขเครื่องยนต์	1. พนักงานรีบร้อนในการทดสอบทำให้ตอกหมายเลขผิด	ควบคุมได้	Man
	2. ขาดการควบคุมที่ดีของหัวหน้างาน	ควบคุมได้	Method
	3. ขาดมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน	ควบคุมได้	Method
เกลี่ยวห้องห้องเครื่องยนต์รูด	1. พนักงานปรับขนาดแรงดันในถังไม่เหมาะสม	ควบคุมได้	Man
	2. พนักงานรีบร้อนในการขันใบถัง	ควบคุมได้	Man
	3. Air tool ชำรุดทำให้ปรับแรงดันไม่ได้	ควบคุมได้	Machine
Cover 2 แดกหัก	1. อุปกรณ์จับเข็มสีกหัวด	ควบคุมได้	Machine
	2. พนักงานทำงานด้วยความรีบร้อน	ควบคุมได้	Man
ใบสั่งหัวขันลงไปในฝาครอบเครื่องยนต์ขาตแม้ว่างภายในฝาครอบ	1. พนักงานปรับแรงดันของการขันใบถังไม่เหมาะสมโดยปรับให้มีความแรงมากเกินไปทำให้ใบถังหักขาด	ควบคุมได้	Man
	2. พนักงานรีบร้อนในการขันใบถัง	ควบคุมได้	Man
	3. อุปกรณ์ลมเลือกทำให้ปรับแรงดันลมไม่ได้	ควบคุมได้	Machine
	4. Air tool ชำรุดทำให้ปรับปริมาณลมไม่ได้	ควบคุมได้	Machine
ฝาครอบเครื่องยนต์เป็นรอยชำก	1. พนักงานขันใบถังหักด้วย Air tool ไปในฝาครอบเครื่องยนต์เป็นรอย	ควบคุมได้	Man

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) และคงรายละเอียดของสาเหตุที่สามารถลดความเสี่ยงได้เทียบกับทรัพยากรการผลิต

ชื่นส่วน	สาเหตุ	การควบคุม	ทรัพยากร
ใบอักเสบขันลงไปในฝา ถุงเกรว์ของตนไม่เกิดการ ขาดแล้วหัวเข้าอยู่ใน ฝาถุง	1. พนักงานปรับแรงดันของการขัน ใบอักเสบไม่เหมาะสม ให้ปรับใหม่ ความแรงมากเกินไปทำให้ใบอักเสบขาด	ควบคุมได้	Man
	2. พนักงานรับรอนในการขันใบอักเสบ	ควบคุมได้	Man
	3. อุปกรณ์สแตนเลสหัวไห้ปรับแรงดัน ลงไม่ได้	ควบคุมได้	Machine
	4. Air tool ชำรุดหัวไห้ปรับปริมาณ ลงไม่ได้	ควบคุมได้	Machine

ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของสาเหตุที่สามารถควบคุมได้เทียบกับทรัพยากรการผลิต

เมื่อทำการแยกสาเหตุที่ทำให้เกิดชื้นส่วนนักพร่องว่าสาเหตุใดสามารถควบคุมได้และสาเหตุใด
อยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วซึ่งได้ทำการสรุปสาเหตุโดยแยกตามทรัพยากรการผลิตดังตาราง
ประกอบที่ 3.5% ได้ระดับความสูงบรรจุของทรัพยากรการผลิตเรียงตามลำดับดังภาพประกอบที่ 4.1

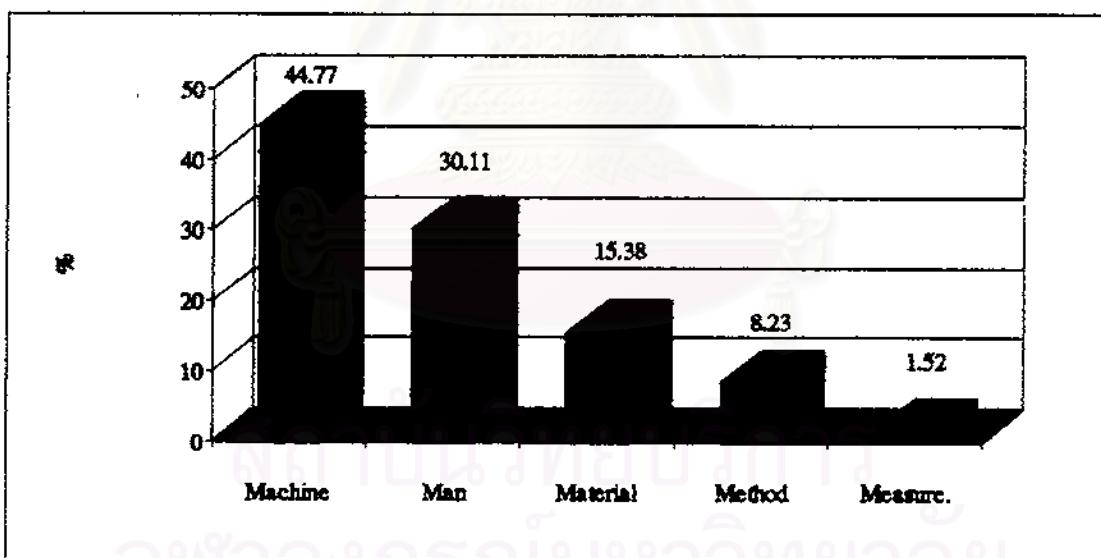

ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงระดับอัตราส่วนทรัพยากรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดชื้นส่วนนักพร่องดังนี้และ
เดือน มค. - มิ.ค. 40

จากภาพประกอบที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าทรัพยากรการผลิตจากเครื่องจักรทำให้เกิดความสูญเสีย^{*}
จากชื้นส่วนนักพร่องเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ คันหรือ
พนักงาน สำดับอุตสาหกรรมที่มีการทำงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถควบคุมได้สำหรับทรัพยากร

การผลิตจากวัสดุคิบหรือชิ้นส่วนสำเร็จที่ส่งมาจากผู้ผลิต และวิธีการตรวจสอบ ที่เป็นมาตรฐานที่ทำให้ชิ้นส่วนเดิมความคงที่ยัง เป็นมาตรฐานที่ไม่สามารถทำการควบคุมได้ เนื่องจากเหตุผลดังนี้

1. ความสูญเสียของชิ้นส่วนที่บกพร่องที่มีมาตรฐานวัสดุคิบ (Material) หรือชิ้นส่วน ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมีฐานะดังต่อไปนี้

1.1) ระยะ Pitch ของรูเพลาข้อเที่ยวที่ไม่ตรงกับที่เขียนแจ้งไว้ที่เหลาข้อเที่ยวทำให้ปะกบู่ ผิดเมื่อทำการอัดเข้าด้วยกัน 2 ข้างทำให้การร่วมถูกยึดมั่นมาตรฐาน เนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวมีสาเหตุเนื่องด้วยจากการที่ผู้ผลิตเขียนระยะ Pitch ผิดพลาดมาตั้งแต่ในสาขาระบบดังผู้ผลิตดังนั้นแล้ว โดยสาเหตุที่ทำให้หนักงานของผู้ผลิตเขียนระยะ Pitch ผิดพลาดเนื่องจาก เกรียงขักรของผู้ผลิตเสื่อมประสาทภัยภาพทำให้ระยะ Pitch ที่ผิดของยกหัวติดพาหนักงานซึ่งทำการเขียนผิดพลาด ดังนั้นหนักงานประกอบเครื่องชนดึงในสามารถทราบได้ว่าระยะ Pitch ที่เขียนแจ้งมาให้ทราบถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีสามารถด้านนินการได้โดย ผู้ผลิตดังทำการปรับปรุงเกรียงขักรให้อยู่ในสภาพเดิมที่สามารถดูดกระยะ Pitch ได้เที่ยงตรงได้

1.2) เสื่อถูมไม่ได้ถูกภาพ เมื่อจากเสื่อถูมจะถูกผิดตามด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทำการผลิต โดยผู้ผลิตภายนอกบริษัทซึ่งเป็นการขาดที่จะทำการควบคุม และบริเวณที่แยกหักเป็นครึ่งระหว่าง ความร้อนซึ่งมีความบางประมาณ 4 - 5 มม. ทำให้เกิดการแตกหักได้やすเนื่องจากถูกแบบดัดแปลง เหล็กหักดัดจะมีความประมาณดังต่อไปนี้ ดังนั้นเพื่อที่จะลดปัญหาดังกล่าวอาจจะได้แจ้งให้ส่วนประกับคุณภาพชิ้น ส่วนภายนอกทราบเพื่อที่จะตัดคือกับผู้ผลิตในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. ความสูญเสียของชิ้นส่วนที่บกพร่องที่มีมาตรฐานวิธีการตรวจสอบ (Measurement) ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม มีสาเหตุดังต่อไปนี้

2.1) เกศาข้อเที่ยวที่ไม่ได้ถูกภาพแปะปืนเข้ามาในสาขาระบบ ก่อนที่จะทำการตรวจสอบ ความสูญเสียชิ้นส่วนเพลาข้อเที่ยวที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของชิ้นส่วนประจำกับชิ้นส่วน กายในซึ่งสามารถบัญชาเป็นตรงกับผู้จัดการชิ้นส่วนประจำกับชิ้นส่วนที่ต้องการที่ว่าไปฟ่ายางแผ่น และสนับสนุนการผลิต ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต และในการตรวจสอบและประจำกับ ชิ้นส่วนที่ต้องการที่จะมีเพลาข้อเที่ยวที่ไม่ได้ถูกภาพแปะปืนเข้ามาในสาขาระบบ ก่อนที่จะทำการตรวจสอบ ความสูญเสียของชิ้นส่วนที่ต้องการที่จะมีเพลาข้อเที่ยวที่ไม่ได้ถูกภาพแปะปืนเข้ามาในสาขาระบบ อีก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการตรวจสอบยังไม่เข้มงวดพอหรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของ เกรียงมือวัด ซึ่งทำให้เกิดชิ้นส่วนที่ไม่ได้ถูกภาพผ่านกระบวนการตรวจสอบไปได้

จากภาพประจำที่ 4.1 จะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ควบคุมได้โดยพิจารณาในแบบของทรัพยากราก ผลิตที่ทำให้เกิดความสูญเสียของชิ้นส่วนที่บกพร่องสูง โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยคือ เกรียงขักรและอุปกรณ์ คัน วิซการทำงาน โดยได้ทำการสูบสานเหตุที่ทำให้เกิดชิ้นส่วนบกพร่องที่ได้แยกตามทรัพยากรากการผลิตเดิมๆ ได้ค้นพบการแก้ไขความรายละเอียดของงานดุ ดังนี้

1. ความสูญเสียของชิ้นส่วนที่บกพร่องที่เกิดจากเกรียงขักรและอุปกรณ์ (Machine & Equipment)

1.1) Air tool ช่างดูดท้าให้ปรับปริมาณลมไม่ได้โดยในการประกอบชิ้นส่วนเป็นเครื่องยนต์รอก จัดภาระน้ำหนักงานจะใช้ Air tool ใน การขันไขควงหัวร่องกับไขควงหัวตั้งนึนในทุกกระบวนการเชิงซึ้ปั้นที่ต้องใช้ Air tool ใน การประกอบชิ้นส่วน ซึ่งแยกได้ดังนี้

1. หน่วงงาน Subline	ใช้งาน 17 ตัว
2. หน่วงงาน Mainline	ใช้งาน 47 ตัว
3. หน่วงงาน Subshop&Loadingline	ใช้งาน 16 ตัว
รวมทั้งสิ้น	80 ตัว

ส่วนสามาเหตุที่ทำให้ Air tool ทำให้เกิดชิ้นส่วนบกพร่องเกิดจากตัวปรับปริมาณลมของ Air tool ดังภาพประกอบที่ 4.2 ช่างดูดท้าให้ไม่สามารถควบคุมปริมาณลมที่ใช้ในการทำให้ Air tool หมุนได้ ซึ่งส่งผลให้บางครั้ง Air tool มีความเร็วของการขันไขควงหัวตั้งนึนมากเกินไปทำให้เกิดการปั๊น เกลียวหรือขาดคาดให้ซึ่งปัญหาที่ประสาทในปัจจุบันเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิและ Air tool มีดังนี้


1. ไม่มีผู้เก็บประวัติของ Air tool ที่ใช้อยู่ในแผนกประกอบห้องแม่ตั้งแต่แรกนา

2. พนักงานแผนกประกอบไม่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษา Air tool

3. หน่วงงานป้าสูงรักษาไม่มีหุ้มที่เข้าช่วยในการป้าสูงรักษา Air tool โดยที่พนักงานป้าสูงรักษามีความชำนาญเฉพาะการซ่อนเครื่องจักรเท่านั้น

4. ขาดการป้าสูงรักษาเชิงป้องกันเกี่ยวกับ Air tool ทั้ง ๆ ที่ในแผนกประกอบห้อง 2 แผนกมีปริมาณของ Air tool อยู่มากถึง 170 ตัว แต่ในโรงงานตัวอย่างนี้มีการดูแลในด้านการป้าสูงรักษา เชิงป้องกันและทางเครื่องจักรเท่านั้น

1.2) อุปกรณ์ปรับแรงดันลม (Pressure regulator) เสื้อท้าให้ปรับแรงดันลมไม่ได้เนื่องจาก ในแหล่งกระบวนการมีความจำเป็นต้องใช้ Air tool ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นในโรงงานตัวอย่างจะติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันลมประสำกนที่ต่อเข้ากับ Air tool ทุกด้า ดังภาพประกอบที่ 4.2 นี้องจากในกระบวนการประกอบเครื่องยนต์ทุกกระบวนการจะมีการระบุค่าความหนาแน่นของการขันไขควงหัวตั้งนึนที่ทำการขันประกอบเข้าด้วยกันโดยจะกำหนดเป็นแรงบิดมิลิเมตรเป็นค่าหอร็อก (Torque) มีหน่วยเป็น Kgf. cm ดังนั้นหากมีการสับเปลี่ยนรุ่นการผลิตแล้วค่าความหนาแน่นของ การขันเปลี่ยนไปพนักงานจะต้องทำการปรับความดันลมให้ Air tool มีแรงบิดในการขันไขควงหัวตั้งนึนให้แน่นเข็มหรือลดลง หากในรุ่นที่จะทำการผลิตต้องการความแน่นของชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันจะต้องทำการปรับค่าแรงดันลมให้มากกว่าเดิม และในรุ่นที่ต้องการความแน่นของชิ้นส่วนน้อยกว่าพนักงานจะต้องทำการปรับความดันลมต่อครั้งจะเป็นค่ามากน้อยก็ให้เขียนกับมาตรฐานความดันลมที่กำหนดแต่ปัญหาที่พบคือตัวปรับความดันลมเสียทำให้ทำการควบคุมความดันลมยากบางครั้งซึ่งทำให้ความดันลมมากเกินไปจนในส่วนตัวของหัวตั้งนึนส่วนบกพร่องได้

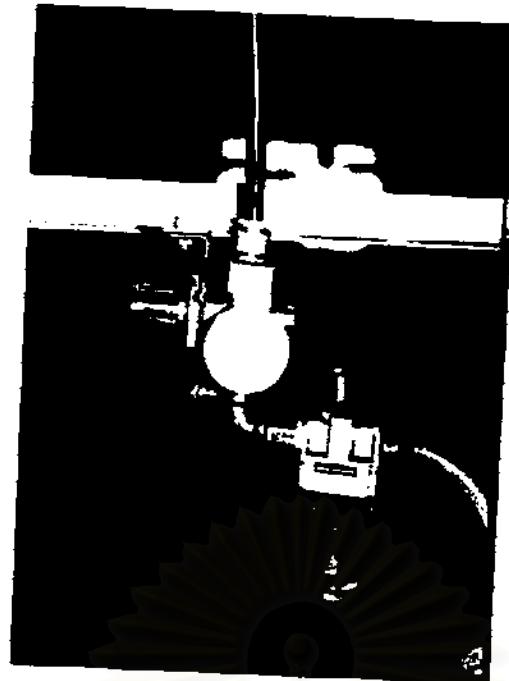


สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.2 แสดงอุปกรณ์ปรับความดันลมและปรับปริมาณลมของ Air tool


1.3) อุปกรณ์ขั้นต้องออกแบบไม่ดี เช่น อุปกรณ์ขั้นต้องห้องถูกปืนสำหรับอัดลมไปในห้องเครื่องชนด้วยริเวฟห้องเครื่องชนด้วยออกแบบมาให้รับกับถูกปืนจะมีน้ำร่องรับไม่เต็มพื้นที่กับถูกปืนทั้งนี้ทำให้เมื่อทำการอัดถูกปืนลงไปในห้องเครื่องชนด้วยเครื่องอัดไส้คริติกทำให้บริเวฟดังกล่าวรับแรงด้วยโครงต้องจากเครื่องขัดและอุปกรณ์ขั้นต้องซึ่งจะดับแรงลงไปในบริเวฟดังกล่าวซึ่งทำให้บริเวฟบ่อบางของชิ้นงานเกิดการแตกกร้าวได้ โดยที่ในการอัดถูกปืนเป็นกระบวนการที่อยู่ในหน่วยงาน Subline ซึ่งจะมีกระบวนการในการอัด Damper oilseal และถูกปืนที่เป็นกระบวนการค่ายเนื่องกัน ดังนั้นเมื่อทำการอัดถูกปืนลงไปในห้องเครื่องชนด้วยท่าให้ห้องเครื่องทนเด็กกร้าวและไม่สามารถใช้งานได้ จะส่งผลให้ถูกปืนซึ่งถูกอัดลงไปในห้องเครื่องชนด้วยท่อถูกที่ไป ดังภาพประกอบที่ 4.3

1.4) อุปกรณ์ขั้นต้องสีกหรอ เช่น อุปกรณ์ขั้นต้องเพลาก๊อห์วีชสีกหรอ อุปกรณ์ขั้นต้อง Cover 2 สีกหรอ ใน การที่อุปกรณ์ขั้นต้องเพลาก๊อห์วีชซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเคาะค่าวั่นถุงยัง ของเพลาก๊อห์วีชให้อยู่ในค่านมาตรฐานโดยจะเริ่มจากการที่พนักงานป่นพลาซึ่งหัวซ่างหนึ่งที่ใช้กับอุปกรณ์ขั้นต้องค้านบนแล้วนำเพลาก๊อห์วีชอีกหัวหนึ่งใช้กับอุปกรณ์ขั้นต้องด้านล่างพร้อมกับ PinCrack และถูกปืน ซึ่งอุปกรณ์ขั้นต้องทั้ง 2 ตัวจะถูกประกลบกับเครื่องอัดไส้คริติกเมื่อใส่เพลาก๊อห์วีชทั้ง 2 ชิ้นแล้วซึ่งจะปุ่นให้เครื่องอัดไส้คริติกทำการอัดเพลาก๊อห์วีชทั้ง 2 หัวเบ้าด้วยกันแต่ซึ่งทำการตรวจสอบพบว่าค่าวั่นถุงยังที่ได้เกินค่านมาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 0.03 ม.m. เมื่อทำการเคาะเพลาก๊อห์วีชเพื่อให้ค่าวั่นถุงยังอยู่ในค่านมาตรฐานก็ไม่สามารถจะได้ จึงได้ทำการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ขั้นต้องสีกหรอเกินค่านมาตรฐานที่ 0.02 ม.m. ซึ่งส่งผลให้มีการทำการอัดเพลาก๊อห์วีชแล้วพบว่าทำให้เพลาก๊อห์วีชบิดตัวซึ่งส่งผลให้ค่าวั่นถุงยังเกินค่านมาตรฐาน ดังภาพประกอบที่ 4.4


สำหรับการที่ชิ้นส่วนบกห้องจากกรณี Cover 2 แตกหัก ในขณะที่ทำการอัด Cover 2 ลงไปในฝาครอบเครื่องชนด้วยหัวซ่างของ Subshop โดยมีสาเหตุเนื่องจากกรณี Jig หรืออุปกรณ์ขั้นต้องสีกหรอประกลบ Cover 2 สีกหรอให้มีขนาดใหม่กินไม่ทั่วให้มีอัตรา Cover 2 ลงไปทั่วให้เกิดการหลุดลอกตอน Cover 2 จึงไม่ตรงที่ตำแหน่งกับ Covercrankcase 2 สำหรับตาม Cover 2 ลงไปเมื่อเครื่องอัดไส้ซึ่งทำให้ Cover 2 เสียบลงถูกอัดหักซึ่งทำให้เกิดการแตกหักของ Cover 2 ท่าให้ไม่สามารถทำการซ่อนให้กับผู้ใช้ใหม่ได้อีก ดังภาพประกอบที่ 4.5

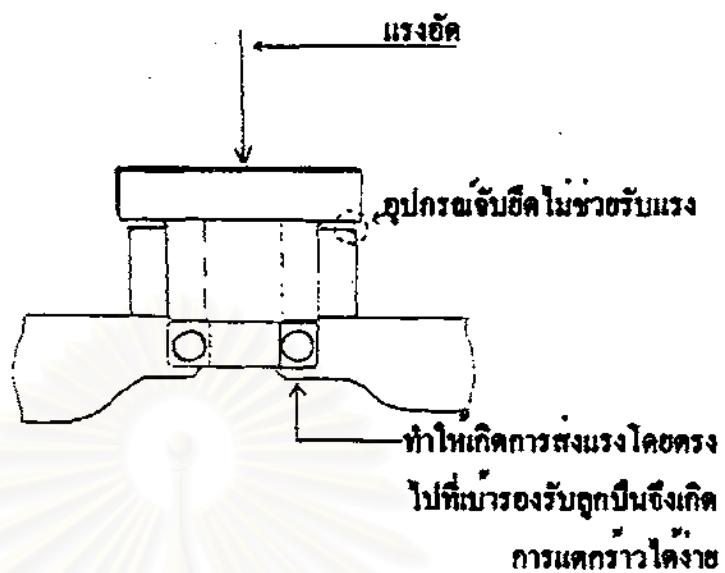

ภาพที่ 4.3 แผ่นดูปกรย์จับยึด Bearing ที่อุปกรณ์ในหน้าบันได

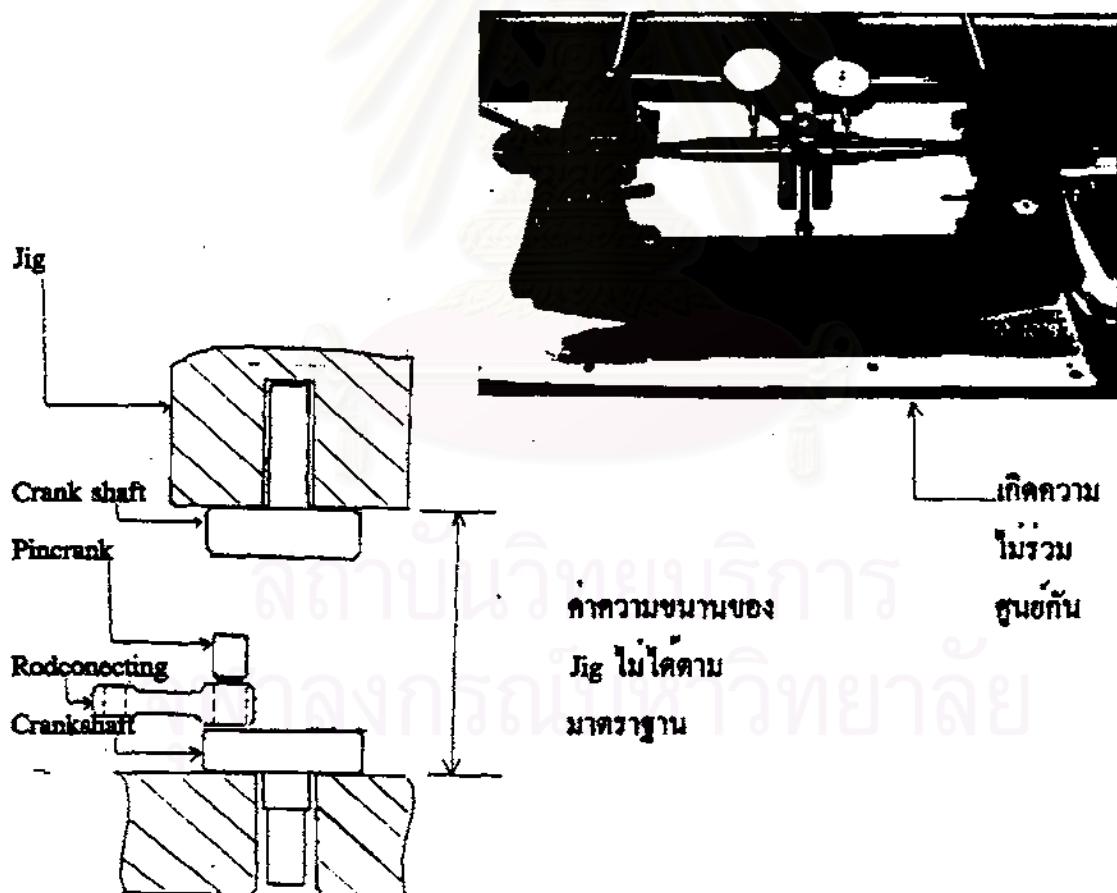

ภาพที่ 4.4 แผ่นดูปกรย์จับยึดเพื่อช่วยที่ถักหัวขอทำให้เหตุการณ์ที่ถูกอัพเกิดความไม่
ร่วนถูนย์กัน

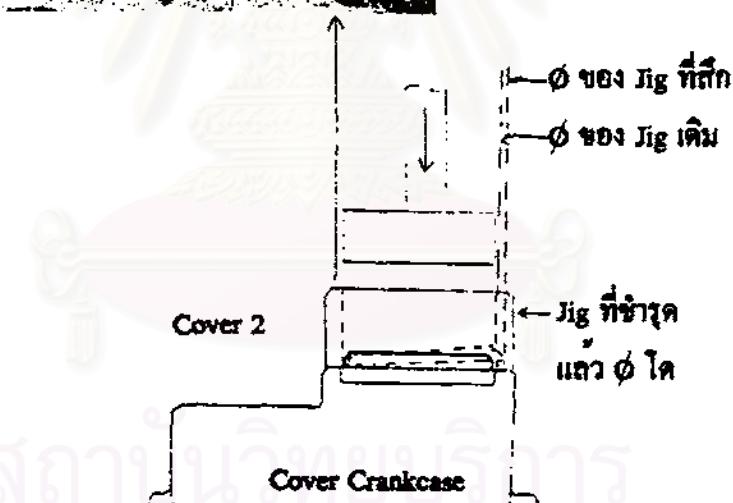

สถาบันวิจัยและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.5 แสดงถูกประกอบขึ้นยึด Cover 2 ที่ชารุดทำให้มีอัตรา Cover 2 ลงไว้ใน CC/C และเกิด
ผลกัดกูก

การอธิบายความถูกต้องของชิ้นส่วนที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine & Equipment.)

1. ระบบการควบคุมอุปกรณ์ Air tool ด้วยการปั๊วหุ่งรักษาเชิงป้องกัน

การปั๊วหุ่งรักษาเชิงป้องกัน Air tool เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการเสียหายโดยที่ Air tool เสียใช้งานไม่ได้โดยอุบัติ สามารถทำได้โดยการตรวจสอบ Air tool การที่ทำความสะอาดและการหล่อถ่านโดยการใช้สารหล่อถ่านให้ถูกชนิดและถูกวิธี รวมถึงการติดตั้ง Air tool ให้ถูกต้องตามชนิดและประเภทของ Air tool รวมถึงการปั๊วหุ่งรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพเวลา ทั้งนี้ได้มีข้อกำหนดในการดำเนินการดังนี้

1.1) การจัดทำประวัติ โดยทำการร่วมร่วม Air tool ที่มีอยู่ในแผนกประจำห้องน้ำเพื่อทำการก้าหนดรหัส Air tool ขึ้นมาโดยจะมีรหัสประจำตัวของ Air tool ดังนี้ก็อ เพื่อที่จะสามารถกีบประวัติการซ่อนและประวัติการบิกจับของ Air tool ว่าได้มีการนำไปใช้โดยผู้ใดและเมื่อไหร่มาศึกษาเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไร แต่เนื่องจาก Air tool ที่ใช้ในแผนกประจำห้องน้ำจากผู้เข้าห้องน้ำที่เดกดังกันและผู้เข้าห้องน้ำแต่ละบิรษักษ์จะมีการก้าหนดรุ่นของ Air tool และดังกันไปด้วย หากนำรุ่นและรหัสของ Air tool ที่ก้าหนดรุ่นผู้เข้าห้องน้ำแต่ละบิรษักษ์มาใช้จะทำให้เกิดความสับสน ดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนและเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดซื้อจัดตั้งก้าหนดรหัส Air tool ขึ้นเองโดยห้องน้ำที่ก้าหนดสามารถซื้อได้ทุรุ่นเดียว

1.แผนกประจำห้อง A B หรือ สำรอง

2.ห้องทำงานที่ใช้

3.ชนิดของ Air tool

4.ร้านซื้อของ Air tool

โดยมีการก้าหนดความหมายของอักษรที่ใช้เป็นรหัสของ Air tool

Line	Shop	ชนิด	—	No.	No.	No.
------	------	------	---	-----	-----	-----

ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละอักษรของอักษรตามด้านล่างจากนี้ไปทางขวาดังนี้
รหัสที่ 1 แสดงแผนกโดยก้าหนดอักษรย่อ ดังนี้

A คือแผนกประจำห้อง A

B คือแผนกประจำห้อง B

S คือ Air tool สำรอง

หลักที่ 2 แสดงหน่วยงาน トイร์ก้านดอักษรย่อ ดังนี้

M กือ Mainline

A กือ Subline

S กือ Subshop

F กือ Loadingline

P กือ Spare

หลักที่ 3 แสดงประเภทของ Air tool โดยกำหนดอักษรย่อ ดังนี้

W กือ Impact wrench

S กือ Screw driver

E กือ Electric driver

H กือ Air hammer

N กือ Nipper

หลักที่ 4 แสดงลำดับของ Air tool แต่ละประเภท โดยจะเริ่มจากลำดับ 001

ตัวอย่าง เช่น ASW - 001 เป็น Air tool ของแผนกประกลบ A ใช้ในหน่วยงาน Subshop ประเภทของ Air tool กือ Impact wrench ลำดับที่ 1

1.2) การเก็บประวัติของ Air tool เมื่อกำหนดรหัสการกำหนดครั้งของ Air tool ได้แล้วจึงทำ การกำหนดครหัส Air tool ทุกด้วยที่ใช้ในแผนกประกลบทั้งหมด แม้ว่าทำให้สามารถที่จะเก็บประวัติของ Air tool ทุกด้วยโดยจะมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม History of Air tool ดังภาคผนวกที่ บ.2 ซึ่งจะมีรายละเอียดดัง

1. การรับ Air tool ซึ่งจะแสดงวันที่ ญูรับ แกะสภาพของ Air tool ทุกด้วยที่รับ

2. การซ่อม Air tool ซึ่งจะแสดงวันที่ ญูซ่อม หน่วยงานที่ซ่อมไป

3. การซ่อม Air tool ซึ่งจะแสดง วันที่ สามาหรุที่ Air tool ชำรุดและการแก้ไข ญูตรวจสอบ

โดยหัวหน้าส่วนจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่แผนก Process engineer เป็นญูรับผิดชอบดูแลในการควบคุมประวัติทั้งหมด

1.3) การกำหนดครหัสและรักษา Air tool เพื่อป้องกันการเสียใช้งานไม่ได้ เมื่อได้ทำการแจ้งมา Air tool ไปใช้ในทุกกระบวนการประกลบแล้วในการที่จะบริหารดูการใช้งานของ Air tool ด้วยวิธี การป้ายรักษาเชิงป้องกันนั้นจะได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้ Air tool ดังนี้

1. ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกระบวนการการก่อนใช้งานทุกรั้ง

2. รักษาแรงดันน้ำมันหล่อลื่นใน Oiler ให้อยู่ในระดับที่กำหนดเสมอ

3. ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับ Air tool เท่านั้นคือ Sheel turbine oil no.32

4. ใช้ Air tool เฉพาะที่กำหนดไว้ในกระบวนการประกลบเท่านั้น หรือใช้ในเหมาะสมกับประเภทการใช้งานเท่านั้น

5. ใช้ในตักษณ์ที่ Air tool ดึงจากกับชิ้นส่วนแตะ บัดกรีใบเล็บ
6. ใช้ socket ให้เหมาะสมกับบัดกรีใบเล็บ
7. ข้อร้าน Air tool และรั้งมือให้หลักที่ห้องบ่องกับการเข้ารุค
8. ไม่ควรกดไฟให้ Air tool หมุน ให้ไม่ได้ใช้งาน เพราะจะทำให้ Air tool สึกหรอยเร็ว
9. จะต้องปฏิวัติว่าอุปกรณ์นี้ออกท่องเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มทำงานเพื่อให้สนที่น้ำไปใน Air tool แห้งสนิท

10. ทำการทดสอบ Air tool หลังการใช้งานทุกครั้ง

11. ติดตั้ง Air tool ตามอุปกรณ์ข้อมูลที่มีขนาดเหมาะสม

1.4) การดำเนินคุณรับผิดชอบในการดูแลรักษา ผู้ทำการเก็บประวัติของ Air tool แต่ละเจก อาจนำไปให้ใช้งานประจำควบคุมกระบวนการต่าง ๆ แก้วงดังต้องดำเนินคุณรับผิดชอบในการที่จะดูแลและรักษารวมถึงปฎิบัติตามข้อปฎิบัติที่กำหนดไว้ที่อยู่ระหว่างเวลาในการใช้งาน Air tool ให้มีอายุการใช้งานมากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะดูแลรักษาและรับผิดชอบโดยได้เบ่งบุรุณผิดชอบเป็น 2 กดูน คือ

กุดูนที่ 1 พนักงาน ที่รับผิดชอบในกระบวนการประกันที่ใช้งานในกระบวนการนี้ ๆ โดยใช้แบบฟอร์มใบตรวจสอบ Air tool ประจำวัน ตั้งภาคหน่วงที่ บ.1 ทั้งนี้พนักงานจะต้องทำการดูแลรักษา Air tool โดยปฏิบัติตามข้อปฎิบัติในการใช้ Air tool 11 ข้อดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

กุดูนที่ 2 เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล Air tool ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล Air tool ทั้ง การเก็บประวัติ การตรวจสอบรวมถึงการซ่อมบำรุง ซึ่งดูแลที่หน่วยงานบำรุงรักษาขาดความรู้ในการซ่อมบำรุง Air tool ซึ่งทำให้เมื่อซ่อม Air tool นานแล้วซึ่งใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ตั้งนี้ทางแผนกประกันจะจึงดำเนินการให้มีผู้ดูแลโดยหัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมการซ่อมบำรุงรักษา Air tool มาอย่างนั้น โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เก็บประวัติของ Air tool ที่ใช้ในแผนกประกัน
2. ซ่อมบำรุงรักษา Air tool ที่ใช้ในแผนกประกัน
3. ทำการควบคุมการหมุนเวียนและการเบิกจ่ายของ Air tool ที่ใช้ในแผนกประกัน
4. ทำการตรวจสอบ Air tool ความระดับเวลาที่กำหนด
5. ควบคุมดูแล Air tool สำรองของแผนกประกัน
6. ทำการสั่งซื้อและรับ Air tool ใหม่

1.5) ระบบการทำงานทัศน์ในการควบคุม Air tool

การดำเนินการควบคุม Air tool จะต้องทำการควบคุมตั้งแต่ริบบิ้ง Air tool ให้มีข้ามงานล้วนนำไปใช้ในสายการประกันโดยจะมีวิธีการควบคุมในรากฐานเดียวกัน ดังนี้

1. การตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ดูแล Air tool จะไปรับ Air tool เครื่องใหม่โดยจะทำการตรวจสอบสภาพและการใช้งานว่า Air tool ที่รับเข้ามาใช้งาน ได้ปกติหรือไม่ ถ้าปกติทำการเริ่มรับ หากพบว่า Air tool เครื่องจะดังด้วยเสียงปักติก็ให้ส่งกับผู้บัญชาติอย่างเร็วที่สุด ให้มันไว้

2. การลงประวัติ Air tool ในเอกสาร History of air tool ดังภาคผนวก บ.2 ซึ่งจะทำการบันทึกประวัติของ Air tool วันเป็นของผู้ใช้งานน้ำขับหรือผู้มีสิทธิ์ได้คือ รุ่น Air tool ความคืบหน้าที่ใช้ น้ำมันหล่อสิ่นที่ใช้ วันที่รับ ใช้ทำการบันทึกประวัติตามหัวข้อ 1.2) การเก็บประวัติ Air tool พร้อมทั้งก้านครัวทั้งหมด Air tool ดังหัวข้อ 1.1) การกำหนดความเหมาะสมของอัคคีภารที่ให้เป็นมาตรฐานของ Air tool

3. การซ่อม Air tool เพื่อใช้ในสายการผลิต เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุม Air tool รับ Air tool เครื่องใหม่มาแล้วก็จะมอบให้กับสายการผลิตโดยหัวหน้าหน่วยจะต้องทำการเขียนรับ Air tool จากเจ้าหน้าที่ควบคุม Air tool ลงใน History of air tool เพื่อเป็นหลักฐานในการใบอนุญาต

4. การเก็บ Air tool สำรอง ในกรณีที่มีการสั่งซื้อ Air tool เพื่อป้องกันภัยในการผิดนัดการชำระเงินของ Air tool บางครั้ง การซื้อกลับ Air tool กลับมาตรวจสอบ มีผู้ดูแลการเมิกษาไว้ช้ากว่า ซึ่งสามารถทำการเมิกษาได้โดยยืนยัน Air tool สำรองจากเจ้าหน้าที่ได้โดยจะต้องทำการเก็บประวัติ เก็บ เสื้อผ้ากันกับ Air tool ที่ใช้ในสายการประกอบ

5. การตรวจสอบความเหมาะสม เจ้าหน้าที่ควบคุม Air tool จะทำการตรวจสอบ Air tool พร้อมกับ Pressure regulator ที่ใช้ในแผนกประกอบให้เข้าท่าการตรวจสอบทุก 3 เดือนซึ่งจะใช้ Air tool สำรองที่มีอยู่จำนวน 71 เครื่องท่าการทดสอบเป็นเดือนหมุนเวียน โดยให้ออกสารใบแจ้งภัยดัง Air tool เพื่อทำการนำ Air tool ไปทำการตรวจสอบดังภาคผนวกที่ บ.3 เพื่อแจ้งให้แผนกประกอบทราบว่า Air tool เครื่องใด จำนวนเท่าไหร่ ให้จะได้ออกสารแบบแสดงรายการ Air tool ที่มีในแผนกประกอบที่จะต้องทำการตรวจสอบ ดังภาคผนวก บ.4 ท่าให้ทราบว่ามี Air tool ใดบ้างซึ่งเวลาในการตรวจสอบแต่ละครั้นจะมีความจำเป็นในการใช้ Air tool สำรองทดแทนหรือไม่ หาก Air tool บางเครื่องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเมิก Air tool สำรองมาใช้ทดแทน หาก Air tool ที่ใช้งานเครื่องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานเชิงต้องทำการเมิก Air tool สำรองมาใช้ช่วงราวก่อนโดยให้ออกสารใบแจ้งภัยในชั้น Air tool ชุด Spare ดังภาคผนวกที่ บ.5 หากไม่สามารถส่ง Air tool กลับมาให้ตรวจสอบได้หมดจะต้องระบุเหตุผลในการที่ไม่ส่งกลับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยและเมื่อส่ง Air tool กลับมาให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบโดย

1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและภายใน ว่ามีบริเวณใดบ้างที่มีผลกระทบ
2. ให้เจ้าหน้าที่ถ่านบริเวณที่ต้องรับแรงกระแทก หรือเสียดสีกัน
3. ตรวจสอบสนับสนุนสภาพของ Air tool โดยตรวจสอบการบันทึกแน่นของใบอุปกรณ์ในการตรวจสอบก้าหอร์ค

4. หากพบถึงมีความชำรุดเสียหายในด้านนินภัยตามหัวข้อการซ่อมบำรุง
5. การซ่อมบำรุง Air tool เมื่อพนักงานทราบว่า Air tool นักพร่องในขณะใช้งานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อให้หัวหน้าหน่วยนำ Air tool เครื่องดังกล่าวไปให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุม Air tool เพื่อที่จะเมิก Air tool นาฬิกาแทนเพื่อให้หนังงานนำ Air tool ไปใช้ได้กันที่ซึ่งจะช่วยให้สามารถ

การผลิตไม่ต้องหยุดครอ แล้วหัวหน้าหน่วยทำการกรอกใบแบบ Air tool ข้อมูลแต่งตั้งภาคผนวกที่ 6 จากนั้นเข้าหน้าที่จะพิจารณาอาการที่ Air tool เสื่อมความสามารถปั๊บสูงได้เช่นหรือไม่หากสามารถซ่อนให้เชิงก์จะดำเนินการซ่อนทันทีหากไม่สามารถทำการซ่อนให้ก็จะทำการปรึกษากับหน่วยงานปั๊บสูงรักษาความสามารถซ่อนให้หรือไม่หากหน่วยงานปั๊บสูงรักษาไม่สามารถซ่อนให้ก็จะถูกไปให้บริษัทผู้จำหน่ายทำการซ่อนแทนเมื่อทำการซ่อนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่มือที่เป็นอยู่ซ่อนเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมอุปกรณ์ Air tool จะเป็นคู่มือที่ก่อประวัติในการซ่อนแตวนำไปใส่ลงเปลี่ยน Air tool สำรองที่ถูกนำไปใช้ชั่วคราวในสายการผลิตกลับคืนมา

7. การเบิกใช้ชั่วคราว ในกรณีที่มีผู้ดูดองการจะนำ Air tool ไปใช้ในก่อนหน้าของการผลิตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่นสำหรับการประกอบเครื่องยนต์เพื่อทดสอบสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ โดยผู้ใช้จะต้องทำการเบิก Air tool โดยใช้ใบเบิกชั่วคราวดังแสดงในภาคผนวกที่ 7 ซึ่งจะต้องระบุแผนก ชื่อ ชนิดของ Air tool ที่ต้องการใช้ชั่วโมงที่น้ำหน่วงทำให้ ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 1 ศัปดาห์ หากระหว่างการเบิกไปใช้เกิดการชำรุดบกพร่องให้ดำเนินการตามหัวข้อ 6. เรื่องการซ่อนปั๊บสูง

2. การปรับปัจจุบันและซ่อนแขนอุปกรณ์ชั้บตื้น

ในระบบการควบคุมอุปกรณ์ชั้บตื้นที่ใช้ในแผนกประจำรอบโดยมีแผนก Tool Control ทำหน้าที่ในการดูแลอยู่แล้ว ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่แผนก Tool Control กำลังดำเนินการอยู่ โดยที่ทางแผนกประจำรอบได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ดำเนินการได้ 2 แนวทางดังนี้คือ

2.1 การปรับปัจจุบันและซ่อนแขนอุปกรณ์ชั้บตื้นที่ใช้ในห้องเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาผิดวิธีซึ่งหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุพบว่าควรปรับปัจจุบันและซ่อนแขนอุปกรณ์ชั้บตื้นที่ดูดปั๊บในห้องเครื่องยนต์โดยดำเนินการโดย

1. ออกแบบใหม่อุปกรณ์ชั้บตื้นเป็นตัวรับตัวแทนของเครื่องอัดต่างไปที่ดูดปั๊บโดยตรงดังภาพประจำรอบที่ 4.6


2. เพิ่มอุปกรณ์ในการรองรับบ่าห้องเครื่องยนต์ โดยจากการวิเคราะห์สาเหตุในกระบวนการการตัด ดูดปั๊บในห้องเครื่องยนต์ พบว่าการเดกร้าวจะเกิดบริเวณบ่าห้องรับดูดปั๊บซึ่งเป็นบริเวณที่มีเนื้อโลหะที่มีการรับน้ำมากเนื่องจากห้องดูดตัวหนักของห้องเครื่องยนต์ ดังนั้นหากมีการตัดแรงดึงเครื่องอัดให้ครอบคลุมไปในบริเวณดังกล่าวจะทำให้มีโอกาสเสื่อมในการที่จะเกิดการเดกร้าวได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวจึงเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการรองรับให้ห้องเครื่องยนต์บริเวณบ่าห้องรับดูดปั๊บ เพื่อตัดการแย่งตัวของห้องเครื่องยนต์และช่วยบ่าห้องรับดูดปั๊บในรับแรงอัดจาก การตัดดูดปั๊บในส่วนที่ไม่ใช่ห้องเครื่องยนต์ ดังภาพประจำรอบที่ 4.7

2.2 การซ่อนแขนอุปกรณ์ชั้บตื้นที่สีกหรา ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวดังนี้


1. การซ่อนแขนอุปกรณ์ชั้บตื้นที่สีกหราข้อเท้าซึ่งที่สีกหราอย่างแท้สัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นส่วนเพลาข้อเท้าซึ่งบกพร่อง ซึ่งได้นำอุปกรณ์ชั้บตื้นที่สีกหราไปตรวจอยพบว่าเกิดการชำรุดบริเวณที่วางเพลาข้อเท้าซึ่ง

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวต้องรับแรงจาก การอัดเพลาข้อเหวี่งที่ถูกอัดด้วยเครื่องยนต์ ไซครอติกอัดเพลาข้อเหวี่งทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกันซึ่งทำให้เกิดการสึกหรอในบริเวณดังกล่าวถึง 0.02 มม. ซึ่งผลให้มีอัตราข้อเหวี่งแฉะทำให้ค่าร่วมนูนย์เกินค่ามาตรฐาน จึงได้นำอุปกรณ์ชั้นชีดไปทำการซ่อมโดยนำไปเช็ด ในบริเวณที่ร่องรับเพลาข้อเหวี่งให้เรียบเทา กันทั้งหน้ากันผืด และเมื่อทำการอัดเพลาข้อเหวี่งไปแล้วทำให้ไม่เกิดการบิดด้วยของเพลาข้อเหวี่งอีกทำให้ค่าร่วมนูนย์ของเพลาข้อเหวี่งทั้ง 2 ข้างที่อัดเทาหายกันแล้วอยู่ในค่ามาตรฐาน ดังภาพประกอบที่ 4.8


2. ทำการซ่อมอุปกรณ์ชั้นชีด Cover 2 ตามที่ได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ Cover 2 แตกหักในขณะที่ทำการอัด Covercrankcase 2 นั้นเนื่องจากการที่อุปกรณ์ชั้นชีด Cover 2 หลุดเมื่อจากได้ทำการไขนําปืนเวลาติดตั้งทำให้ Cover 2 ที่ถูกอัดลงไปคลุกกับอุปกรณ์ชั้นชีดซึ่งทำให้อุปกรณ์ชั้นชีดหักตามมากเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้ Cover 2 ลอกไปขัดกับขอบ Covercrankcase 2 จนแตกหักได้ เมื่อพบสาเหตุแล้วจะได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ชั้นชีด Covercrankcase 2 ซึ่งนาไปนําเพื่อทดลองอุปกรณ์ชั้นชีดเดิมที่ชำรุดทำให้อดการแยกหักของ Cover 2 ลงได้ ดังภาพประกอบที่ 4.9

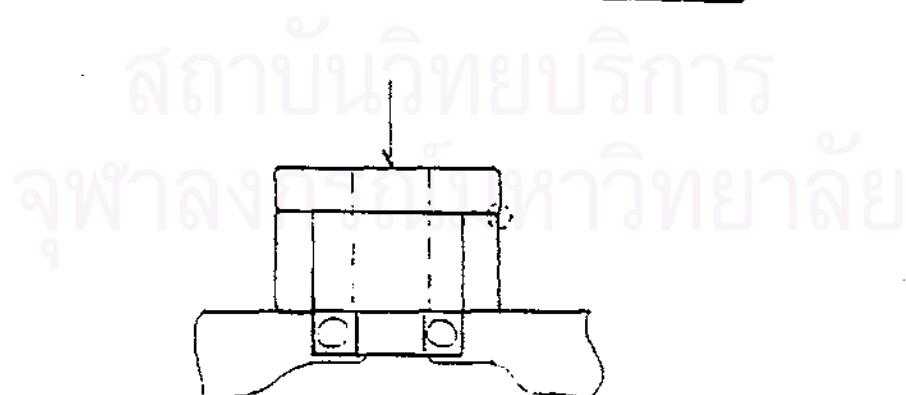


ภาพที่ 4.6 แสดงการปรับปูงอุปกรณ์ชั้นชีด Bearing ให้เข้ารับแรงจากเครื่องยนต์ไซครอติก

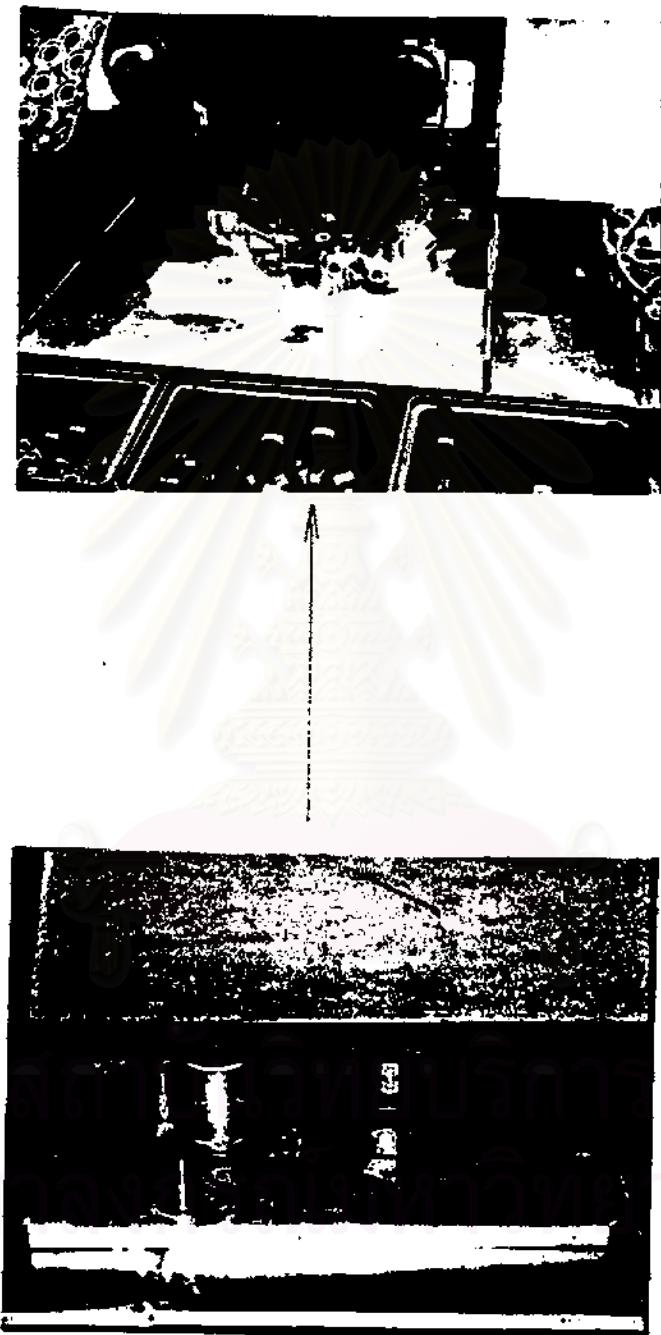

ภาพที่ 4.7 แสดงการปรับปรุงดูแลรักษาอีคที่มีสุขาอยู่ที่น้ำกรองรับถูกปืนของห้องเครื่องยนต์

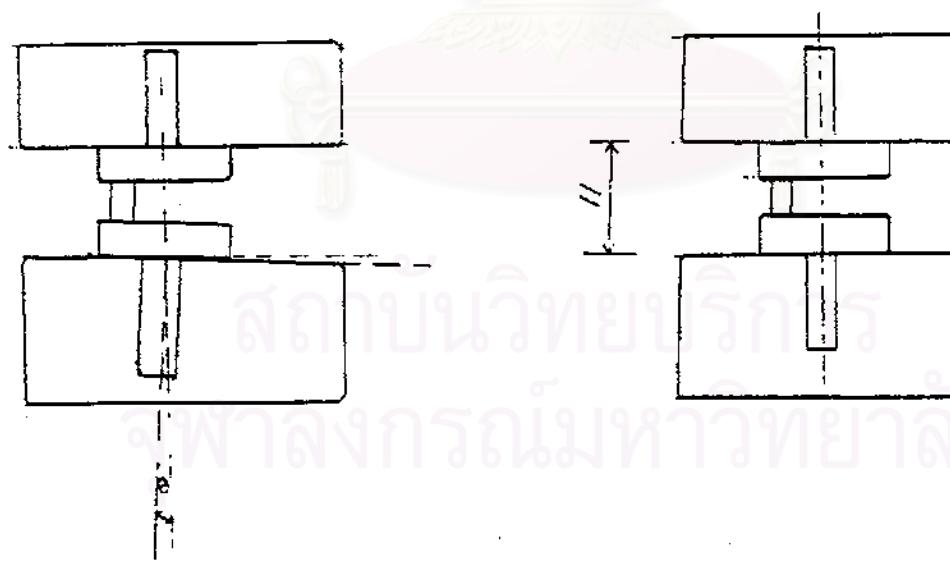

ภาพที่ 4.8 แสดงถูกปกรย์รับชิ้นเดือนอห่วงที่ปรับปุ่มแล้วโดยการเชื่อมไฟฟ้า

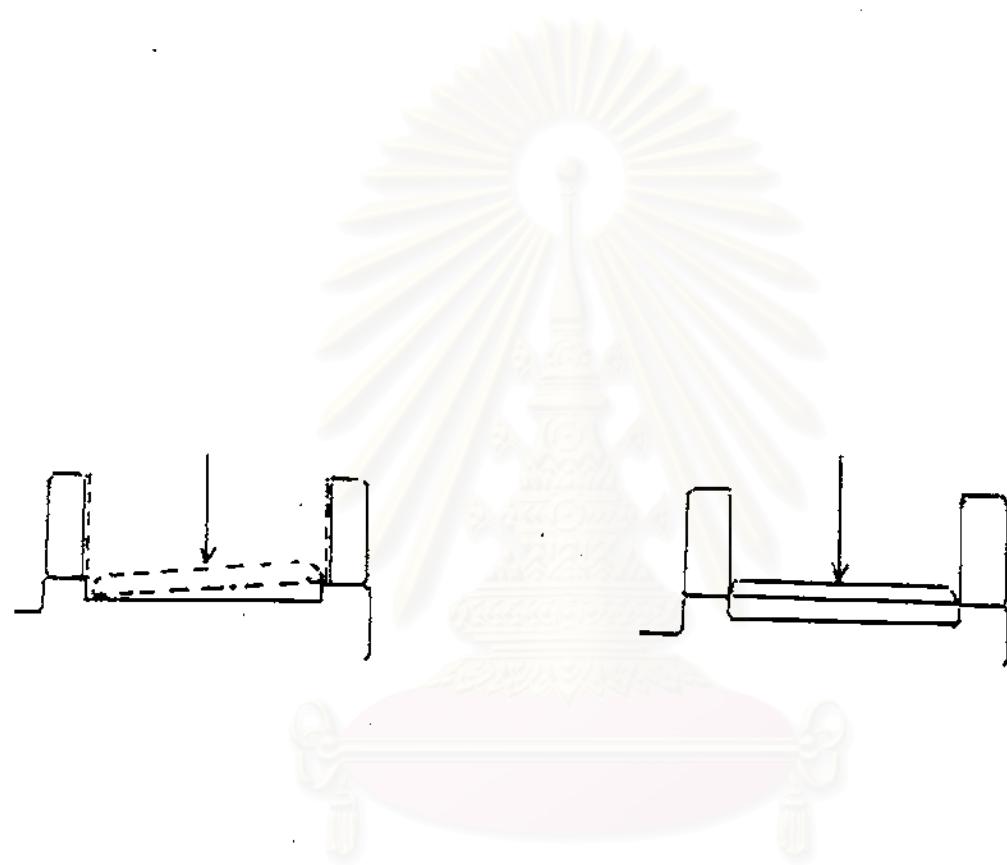

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.9 แสดงการปรับปูงดูปกรขั้นชั้ด Cover 2

2. ความสูญเสียของชั้นส่วนที่นักพัฒนาที่เกิดจากพนักงาน (Man)

2.1) พนักงานที่หักดิบในการทำงานไม่คิดให้พนักงานซึ่งไม่มีความชำนาญในการทำงานไปทำงานทดแทนพนักงานประจำ เมื่อจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่าจะเกิดจากภาระด้วย หรือไม่มาทำงานแล้วมีพนักงานดำเนินงานอื่นที่ในช้านาญงานมาช่วยทำงานทดแทน ซึ่งได้รวมผลพนักงานทดแทนกับประกอบจะมีอัตราการนำ้งานที่สูงอยู่แล้วก็อ 98.14 % แต่คงไม่สามารถที่จะทำให้อัตราการนำ้งานของพนักงานเต็ม 100 % ได้ ดังนั้นเป็นการยากที่ไม่ให้มีการทำงานทดแทนกัน โดยสามารถที่พนักงานมีหักดิบที่ไม่ดีเนื่องจากขาดการฝึกอบรมที่ดีและขาดระบบในการที่จะให้พนักงานทำงานทดแทน ไปรับผิดชอบในการประกอบชั้นส่วนในแต่ละสถานีที่ไม่ได้ประจำอยู่ ซึ่งทำให้พนักงานไม่ชำนาญต่อไปให้เกิดชั้นส่วนนักพัฒนาได้

2.2) พนักงานขาดความระมัดระวังในการทำงานเข้าใช้ก้อนดออกอย่างกันและเก็บผิดพลาดทำให้ไปโคนครึบของเสื้อถุงหัก ส่งผลให้ดองกันเสื้อถุงไปทั้งนี้เนื่องจากพนักงานบุคคลใดก็ตามที่ชั้นส่วนตัวของพนักงานแต่ละคนจะเป็นที่สำคัญพนักงานไม่ทราบถึงความอุบัติของความสูญเสียที่เกิดขึ้น

2.3) พนักงานไม่ทำงานตามมาตรฐาน เช่น ไม่ปรับความตันสมดามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละสถานีที่ทำงาน ในการซึ่งมีการตั้งเป้าหมายที่ต้องทำให้แรงดันลมแรงเกินไปส่งผลให้ใบต่อสินในถังปืนเกลือขาวหรือขาวได้เนื่องจากมีแรงดันลมสูงมากเกินไปส่งผลให้ Air ออก มีแรงบิดมากเกินไปไม่ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่พนักงานสูบและพนักงานไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ปรับความตันลม

2.4) พนักงานทำงานด้วยความเริงร้อนทำให้ขันใบต่อสินขาดค้างในอุปกรณ์เครื่องหรือเป็นเกลือขาวอยู่ในชั้นส่วนที่ให้ชั้นส่วนเกิดความบกพร่องของหัวที่เนื่องจากในการประกอบชั้นส่วนเข้าด้วยกันให้เป็นเกรียงชนิดจะใช้ใบต่อสินในการยึดชั้นส่วนเข้าด้วยกัน โดยสามารถมาจากการที่พนักงานทำงานไม่ทันกับสายการประกลบซึ่งทำงานอย่างเริงร้อนซึ่งเกิดความผิดพลาดจากการขันใบต่อสิน

การลดความสูญเสียของชั้นส่วนที่นักพัฒนาที่เกิดจากพนักงาน (Man)

1. ระบบสำหรับการควบคุมหักดิบของพนักงาน

ระบบสำหรับการควบคุมหักดิบของพนักงานที่รับผิดชอบในการประกอบเครื่องขันตัวจักรงานชนิดนี้ให้แบ่งออกเป็น

1.1) หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานใหม่หรือพนักงานใหม่ขึ้น เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่หรือพนักงานที่ใหม่ขึ้นมาใหม่ได้จะต้องทำเป็นอยู่มือสำหรับการฝึกอบรม ซึ่งมีวัดดุประสารศักดิ์

1.2) ให้หนังสือหักดิบพนักงานที่ใหม่ขึ้นมาจากหน่วยงานอื่นที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการประกอบเครื่องขันตัวจักรให้ทราบถึงพื้นฐานของการทำงานและการประกอบเครื่องขันตัวจักรงานชนิด

2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมที่มาจากการหัวหน้างานที่รับผิดชอบการฝึกอบรมมีแนวทางและรายละเอียดในการฝึกอบรมเหมือนกันทุกคน โดยที่มีเนื้อหาของคู่มือในการฝึกอบรมมีดังตารางประกอบที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แผนผังเนื้อหาของคู่มือในการฝึกอบรมพนักงานแผนกประกลบ

หัวข้อ	รายละเอียด	ผู้สอน	จำนวนวัน
1.การเรียนรู้เชิงเครื่องมือ	เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ ประกลบเครื่องยนต์ และวิธีการใน การใช้งานของเครื่องมือ ดังແลดลงใน ภาคผนวก ก.1	หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก	1วัน
2.การใช้ Air tool	วิธีการใช้ Air tool และอุปกรณ์เสริม และฝึกหัดเบื้องต้นในการซื้น ในส่วนที่ใช้ Air tool ดังภาคผนวก ก.2	หัวหน้าหน่วย	1วัน
3.การเรียนรู้เชิงชั้นส่วน	รายชื่อและรูป่างของชิ้นส่วนของ เครื่องยนต์รวมถึงหน้าที่การทำงาน ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนดังภาค ผนวกที่ ก.1 - ก.4	หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก	1วัน
4.หลักการทำงานของ เครื่องยนต์ด้วยจักรยาน ยานยนต์	หลักการทำงานของเครื่องยนต์ด้วย จักรยานยนต์ตามเนื้อหาที่ถูกจัดทำ ขึ้นมา	หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก	1วัน
5.การทดสอบประกลบ เครื่องยนต์	การทดสอบเชิงชั้นส่วนและการประกลบ เครื่องยนต์ด้วยจักรยานยนต์รวมถึงเนื้อ รายละเอียดของกระบวนการ การ ประกลบที่สำคัญ	หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก หนังงานชื่อ เครื่องยนต์	4วัน
6.การประเมินผลการฝึก อบรม	1.การทดสอบการเรียนรู้เชิงเครื่องมือ 2.การทดสอบความปฏิบัติการ ใช้ Air tool 3.การทดสอบการเรียนรู้เชิงชั้นส่วน 4.การทดสอบกระบวนการที่สำคัญใน การประกลบเครื่องยนต์ดังภาคผนวกก. 5.การทดสอบความปฏิบัติการทดสอบและ ประกลบเครื่องยนต์ 6.สรุปผลการประเมินผลการฝึก อบรมดังภาคผนวก ก.5	หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก	1วัน

* พิมพ์ . จำกัด , ทฤษฎีจักรยานยนต์ , สารพัดช่างพะนังคร

**1.2 การเก็บประวัติทักษะการทำงานของพนักงานในค้านกระบวนการประกันเครื่องยนต์รถ
จักรยานยนต์ที่มีวัสดุประทังค์ ดังนี้**

1. บันทึกประวัติทักษะการขอประกันเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ของพนักงานแต่ละคน
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยทราบถึงทักษะในการประกันของพนักงานแต่ละคนในแต่ละสถานี
การทำงานที่มีเพื่อสอดคล้องความพิเศษเฉพาะของพนักงานที่ทำให้เกิดขึ้นส่วนบุคคลในการให้
พนักงานทำงานทดแทนในการเดินทางไปประจำสถานีทำงานในมาท่องเที่ยว

หากแผนกประกันได้ใช้แบบฟอร์มควบคุมทักษะของพนักงานตามภาพแสดงที่ 4.10 ใน การ
เก็บประวัติของพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.รายชื่อพนักงานแยกตามหน่วยงาน
- 2.ความชำนาญทางด้านทักษะของการประกันเครื่องยนต์ในแต่ละสถานี
- 3.สถานีการทำงานที่พนักงานกำลังทำการประกันประจำอยู่
- 4.ความชำนาญของแต่ละสถานีการทำงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ธรรมดาก ง่าย
- 5.ช่วงระยะเวลาที่พนักงานเคยมีทักษะในการทำงานแต่ละสถานีการทำงาน

ในแต่ละเดือนหัวหน้าหน่วยจะทำการบันทึกประวัติเอกสารควบคุมทักษะพนักงานว่าในเดือน
เดือนที่ผ่านมาพนักงานแต่ละคนมีทักษะความชำนาญในแต่ละสถานีทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากมี
การลดลงด้านหนึ่งทำงานพนักงานคนใดหรือมีพนักงานใหม่มาทำงานก็จะมีการเก็บประวัติลงไว้ใน
เอกสารควบคุมทักษะพนักงานแล้วรายงานให้หัวหน้าแผนกและหัวหน้าส่วนทราบตามลำดับ ให้
พนักงานไม่เคยผ่านการทำการทำประกันเครื่องยนต์ในสถานีนั้นจะไม่มีการระบุข้อตกลงในช่องวง
กลมหากพนักงานที่ได้รับการอินสอนให้มีการกลับไปต่อไปน้ำหนึ่งต่อไปน้ำหนึ่งก็จะไม่
ไม่เคยปฏิบัติงานในสถานีงานดังกล่าวมา ก่อนหัวหน้างานจะทำการสอนให้พนักงานสามารถทำ
การทำประกันได้อย่างถูกต้องแล้วทำการระบบตรวจสอบในช่องวงกลมครึ่งวง เพื่อให้ทราบว่าพนักงาน
คนดังกล่าวซึ่งไม่เคยทำงานในสถานีดังกล่าวมา ก่อนแต่ถ้าต้องการทำการทำประกันประจำในสถานีทำงาน
ดังกล่าวอีก แนะนำให้พนักงานคนดังกล่าวที่ทำการประกันประจำครึ่งวงกลมดังกล่าวกิน 4 เดือน และหัว
หน้าหน่วยพิจารณาว่าพนักงานสามารถทำการประกันประจำสถานีดังกล่าวจนมีความชำนาญแล้ว
หัวหน้าหน่วยจะทำการระบบตรวจสอบเพิ่มในช่องสถานีนั้น ๆ ที่พนักงานทำงานอยู่จนชำนาญ ก็จะ
นิ่งเอกสารควบคุมพนักงานจะแยกตามรุ่นของรถจักรยานยนต์ เนื่องจากในกระบวนการประกัน
เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด

- 2.ระบบสารสนเทศของความสูญเสียจากขึ้นส่วนที่บกพร่อง
- จากสถานศูนย์ที่พนักงานทำให้เกิดความสูญเสียของขึ้นส่วนที่บกพร่องในหัวขอต่อไปนี้ คือ

SKILL CONTROL CHART FOR ASSEMBLY LINE

MODEL T.F.

SHOP MAIN • LINE

ISSUE BY John S. Johnson 5/11/00
CHECKED BY S. Johnson 5/11/00
APPROVE BY BB

ภาพที่ 4.10 แสดงการควบคุมทักษะของหนังงาน (Skill Control Chart)

หัวข้อ 1.2 พนักงานขาดความระมัดระวัง

หัวข้อ 1.3 พนักงานไม่ทำงานตามมาตรฐาน

หัวข้อ 1.4 พนักงานท่าทางด้วยความเริงร้อน

ทั้ง 3 หัวข้อมีสาเหตุที่ร่วมกันคือ พนักงานไม่ทราบถึงผลกระบวนการของการที่ปฏิบัติตามหัวข้อทั้ง 3 ข้อดังที่ได้กล่าวมาไว้จะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนเงินถึง 5.5 แสนบาทภายในระยะเวลา 3 เดือน หรือเป็นมูลค่าบ้านนาทักษิณใน 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากว่า

1. ไม่มีการสรุปความรุนแรงของสูญเสียตามลักษณะของการก่อภัยของให้กับพนักงานทราบ
2. พนักงานไม่ทราบถึงความสูญเสียที่ว่าสถานะนี้ทำงานให้บ้างที่ทำให้เกิดความสูญเสียมาก
3. ไม่มีการแจ้งข้อมูลความสูญเสียจากผู้รับผิดชอบที่บันทึกภัยเป็นมูลค่าของนาท ให้กับพนักงานทราบ

ทั้งนี้จึงได้ทำการปรับปรุงระบบการรายงานภัยที่ขอกับความสูญเสียจากผู้รับผิดชอบที่บันทึกภัยซึ่งเดิมจะมีระบบเอกสารในที่เกี่ยวกับชั้นผู้รับผิดชอบเดิมตามภาคประกอบที่ 4.11 ดังนี้


1. เมื่อเกิดชั้นผู้รับผิดชอบหัวหน้าแผนกประจำนับประโคนจะเขียนใบความคุณชั้นผู้รับผิดชอบ (Scrap control slip) ซึ่งจะมีรายละเอียดของชั้นผู้รับผิดชอบ , จำนวน , สาเหตุที่บันทึกภัยโดยจะมีพนักงานความคุณภาพเขียนรับรองว่าชั้นผู้รับผิดชอบดังกล่าวบันทึกภัยจริง
2. หัวหน้าแผนกประจำนับประโคนจะส่งเอกสารในรายงานชั้นผู้รับผิดชอบไปให้หน่วยงานบัญชีด้านทุนเพื่อยเป็นข้อมูลในการกิดคืนทุน
3. แผนกบัญชีด้านทุนจะสรุปรายงานมูลค่าความสูญเสียจากชั้นผู้รับผิดชอบ (Scrap Report) ให้กับหน่วยงานด้านสังกัดเพื่อรับทราบ

จากตัวแสดงระบบเอกสารในการรายงานชั้นผู้รับผิดชอบให้เห็นได้ว่า

1. หัวหน้าผู้รับผิดชอบเป็นผู้บังคับบัญชาและทราบมูลค่าของความสูญเสียของชั้นผู้รับผิดชอบ หัวของรายงานของแผนกบัญชีด้านทุนซึ่งจะเห็นได้ว่าจะรับทราบความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วโดยไม่สามารถกระทำการใดก่อขึ้นได้ทั้งหมด เนื่องจากหัวหน้าแผนกจะส่งเอกสารในรายงานชั้นผู้รับผิดชอบ หัวของไปที่แผนกบัญชีด้านทุนโดยตรงซึ่งจะไม่ผ่านให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบก่อน


2. เมื่อหัวหน้าผู้รับผิดชอบทราบความสูญเสียจากชั้นผู้รับผิดชอบแล้วไม่มีการแจ้งข้อมูลดังนั้นไปยังแผนกประจำนับประโคนเพื่อให้ทราบ

ສະແດງຜູ້ໃຊ້ ແລ້ວ ສະແດງຜູ້ອະນຸມາດ

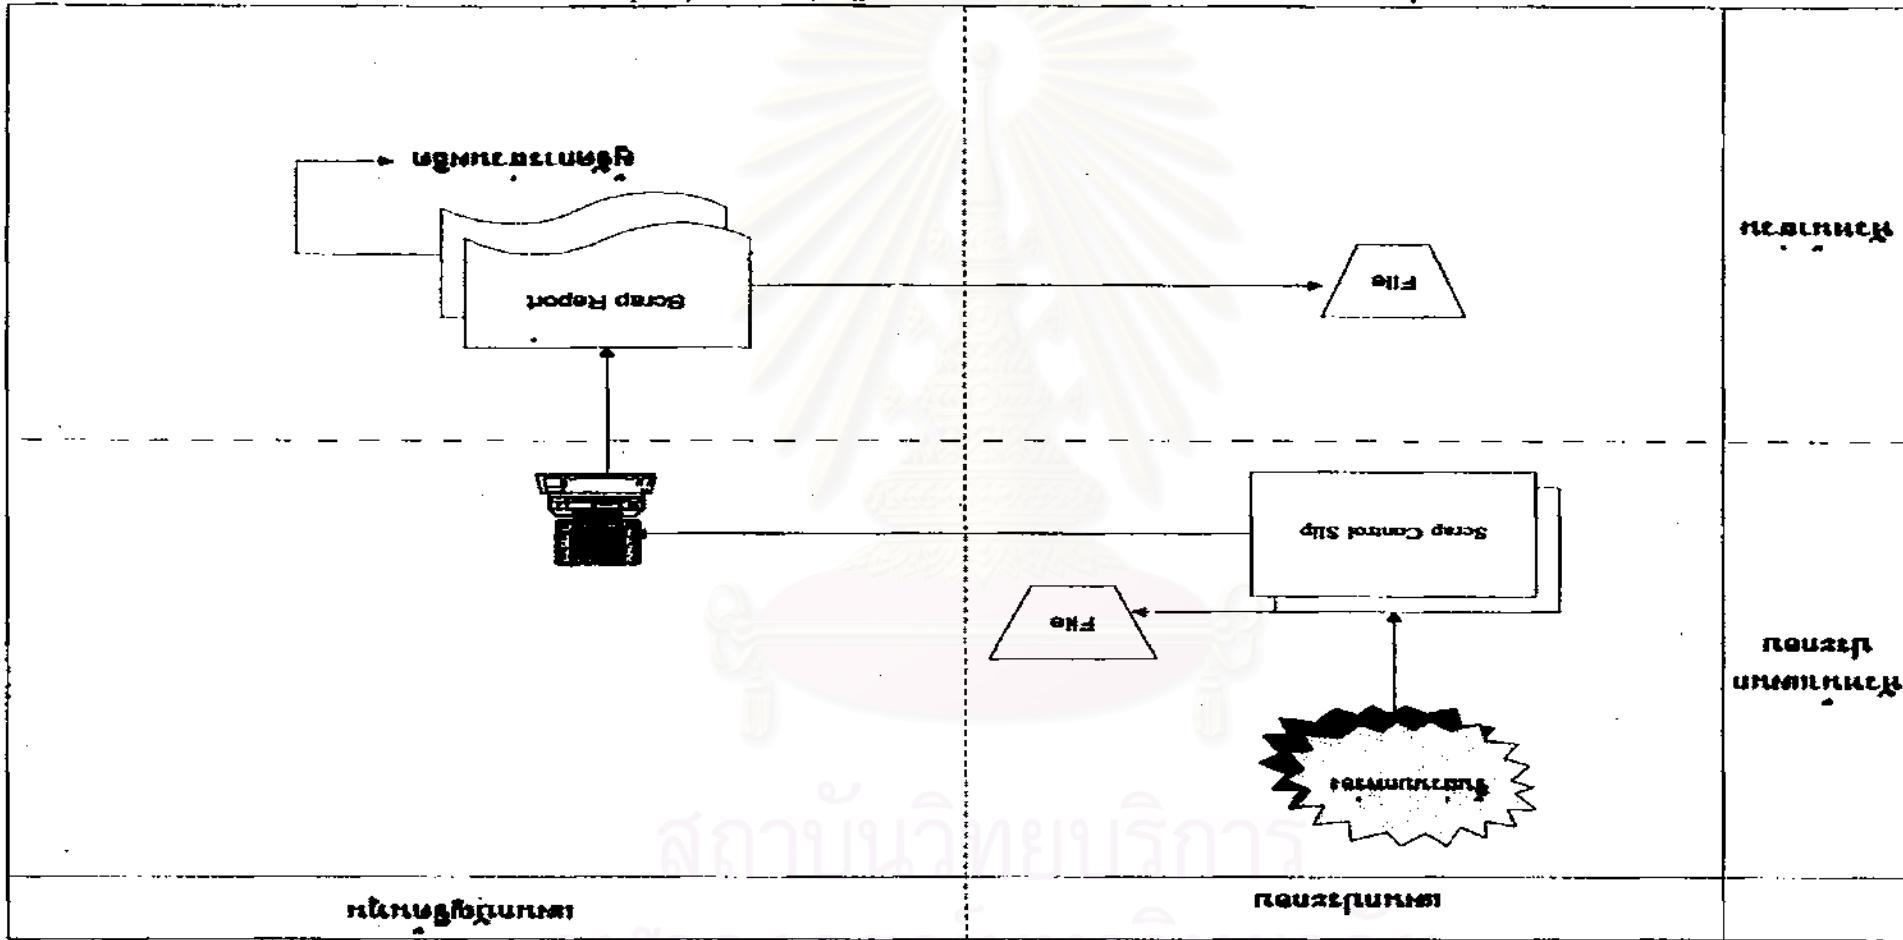


คำอธิบายเพ้อมุตตอกหมาย

หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเอกสารเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความสูญเสียจากชั้นส่วนที่บกพร่องและมีการสรุปภาพรวมของงานที่เกี่ยวข้องเป็นผังการ ให้ดูของข้อมูลตามภาพประกอบที่ 4.11 , 4.12 และ ซึ่งได้มีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ยังมีความหมายดังนี้

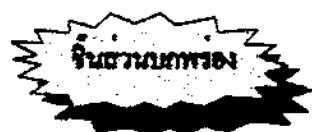

การเกิดเหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสูญเสีย

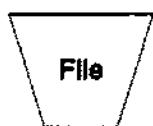


การเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารไว้ในแฟ้ม



เอกสารชนิดต่าง ๆ




ข้อมูลที่สรุปแสดงอยู่ในรูปของกราฟหรือแผนผัง

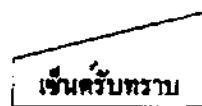

การเขียนตัวบันทึกงานข้อมูลหรือเอกสาร

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (๑๐)

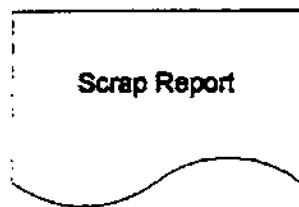

Scrap Report

เอกสารที่ริบข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของการรายงาน



การติดตามข้อมูลที่อยู่ในเอกสารที่บันทึก



กระบวนการที่ทำการประมวลผลข้อมูล



สถาบันวิทยาเรื่อง
การรายงานข้อมูลในที่ประชุม



การรวมประชุมเป็นภาระร่วมกัน



เส้นทางเดินของเอกสารที่ริบข้อมูล

3. เมื่อเกิดความสูญเสียชิ้นแล้วไม่มีระบบในการดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในระดับชาติ

ดังนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความสูญเสียของชิ้นส่วนที่บกพร่องให้มีให้ใช้ออกสารตามหมวด ๑. ซึ่งมีรูปแบบในการให้ไว้แน่ชัดอย่างเอกสารและข้อมูลต่อภาพประกอบที่ 4.12

1. โดยมีอยู่เกิดชิ้นส่วนที่บกพร่องชิ้นในสายการประกอบจะมีขั้นตอนในการดำเนินการ คือ

1.1 หัวหน้าหน่วยเขียนใบควบคุมชิ้นส่วนบกพร่อง (Scrap control slip) ดังภาคผนวกที่ ๑ ให้ระบุชิ้นส่วนที่บกพร่องรวมถึงจำนวนแต่ละชิ้นกับงานประจำกันดูแลภาระที่ทำการระบุชิ้นรายละเอียดของชิ้นส่วนที่บกพร่องว่าเกิดจากความบกพร่องในกระบวนการประกอบหรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่เกิดจากภัยพิคเดงซึ่งสามารถท่ากการเคลมทดับคืนได้ พอจากนั้นจึงให้หัวหน้าแผนกเขียนรับทราบ

1.2 หัวหน้าหน่วยกรอกข้อมูลในรายงานปัญหาเครื่องซ่อมแซมแก้ไขประกอบดังภาพประกอบที่ 4.13 หรือภาคผนวก ๑.๒ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยกรอกถูกต้องและของชิ้นส่วนที่บกพร่องและรายการอุปกรณ์ในร่อง Problem หรือที่ระบุชื่อของเครื่องซ่อมที่ทำการประกอบว่ามีชิ้นส่วนที่บกพร่องจากลักษณะต่าง ๆ เมื่อเขียนเสร็จให้รับและรับในคิบ้างในเดือนนี้โดยที่ให้ศิริรงค์ปัญญาเครื่องซ่อมแซมแก้ไขประกอบที่บกพร่องแต่ละชิ้นเพื่อให้พนักงานทราบถึงความทุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละลักษณะ พร้อมกับส่ง Scrap Part Report ดังภาคผนวก ๑.๓ ให้หัวหน้าแผนกประกอบทุกเดือน

2. หัวหน้าแผนกประกอบเขียนรับทราบใบควบคุมชิ้นส่วนที่บกพร่องเพื่อทราบถึงปัญหาชิ้นส่วนที่บกพร่องที่เกิดขึ้นในสายการประกอบทุกวันทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่มีผลปลดปล่อย เช่นมีการเกิดชิ้นส่วนที่บกพร่องมากพิเศษ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที นอกจากนี้แล้วหัวหน้าแผนกจะรวบรวมสรุปงานชิ้นส่วนที่บกพร่องในแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าส่วนรับทราบ

3. หัวหน้าส่วนรับทราบบุคลาความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วร่วมดำเนินการหาสาเหตุของชิ้นส่วนที่บกพร่องแล้วทำการแก้ไข

4. หัวหน้าส่วนเขียนรับทราบในใบควบคุมชิ้นส่วนเข้าสู่เพื่อทราบถึงจำนวนชิ้นส่วนที่บกพร่องที่เกิดในสายการประกอบเครื่องซ่อมครุภัณฑ์กวันพร้อมกับรับทราบจำนวนชิ้นส่วนที่บกพร่องของแต่ละลักษณะในแต่ละเดือน โดยให้ออกสารในรายงานปัญหาเครื่องซ่อมแซมแก้ไขประกอบ แต่ส่วนในควบคุมชิ้นส่วนเข้าสู่ให้กับแผนกบัญชีดู

5. หัวหน้าส่วนรับทราบบุคลาความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วนำไปฟ้องค่าใช้จ่าย Scrapping Cost เพื่อสูตร化ในมีความสูญเสียของชิ้นส่วนที่บกพร่องที่ดำเนินการไปแล้วมีผลการดำเนินการอย่างไร ให้

กราฟที่ใช้เป็นกราฟที่พิสูจน์แสดงนุสค่าความสูญเสียโดยรวมและความสูญเสียเป็นบทต่อจำนวนเครื่องยนต์ ดังภาพผนวก ฉ.4

7. หัวหน้าแผนกร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาขึ้นส่วนที่บกพร่อง

8. หัวหน้าแผนกร่างงานปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาขึ้นส่วนที่บกพร่องให้กับผู้จัดการส่วนและผู้จัดการที่นำไปฝ่ายผลิตรับทราบในการประชุมประจำ ๖ เดือน เพื่อเป็นการรับทราบและร่วมถึงช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

3. การควบคุมคุณภาพนักงานของหัวหน้างาน

จากสาเหตุที่มีเนื่องจากพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่มีทักษะในการทำงานไม่ดีไปทำงานทดสอบพนักงานประจำ พนักงานขาดความระมัดระวัง พนักงานไม่ทำงานตามมาตรฐาน พนักงานทำงานด้วยความเริงร้อน ซึ่งนอกเหนือจากที่มีสาเหตุโดยตรงจากหนักงานแล้วผู้ที่มีส่วนในการที่จะดูแลไม่ให้พนักงานปฏิบัติตามคิดพลาดตามที่ได้กำหนดเกิดขึ้นส่วนบกพร่องนั้น คือหัวหน้าหน่วยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานในปัจจุบันสามารถดูแลพนักงานได้โดย

1. หัวหน้าหน่วยซึ่งมีทักษะในการทำงานที่ดีสามารถดูแลปฎิบัติงานทดสอบพนักงานไม่มาปฏิบัติงานได้

2. ควบคุมคุณภาพงาน ดำเนินของพนักงานที่ไม่มีเหตุผลที่สมควรอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมาปฏิบัติงานได้ครบจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการประกอบในแต่ละกระบวนการ


3. ทำการเดินตรวจสอบ ทุนตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานว่าทำงานอย่างเริงร้อนจนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือไม่

4. เข้าช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานทดสอบพนักงานคนที่ไม่สามารถทำการประกอบขึ้นส่วนได้ทันกับสายการผลิต ทำให้พนักงานไม่จำเป็นต้องเริงร้อนในการประกอบในกรณีที่ทำการประกอบไม่ทันเนื่องจากมีหัวหน้าหน่วยขอช่วยเหลือ ในปัจจุบันนี้การดูแลและความใกล้ชิดในการทำงานระหว่างหนักงานกับหัวหน้าหน่วยตามที่กล่าวมาข้างไม่ดีเท่าที่ควรทั้งนี้มีเงื่อนไขมาจาก

1. สถานที่นั่งทำงานของหัวหน้าหน่วยอยู่ห่างไกลจากสายการประกอบ โดยหัวหน้าหน่วยจะนั่งโดยทำงานอยู่บนสำนักงานที่กันห้องติดแอร์อยู่บนสายการผลิต ทำให้มือพนักงานประสบปัญหาไม่สามารถติดตามหัวหน้าหน่วยให้ทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

2. สายการบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานไม่สมดุลกันและบางหน่วยงานมีจำนวนพนักงานที่ดูแลมากเกินไป เช่นหน่วยงาน Loadingline และ Subshop มีพนักงานที่หัวหน้าหน่วยต้องดูแลถึง 24 คน

ឧបករណីទិន្នន័យ ៤.២ នូវរាយការណ៍នៃការបង្កើតរឹងចាំបាច់ (ការបង្កើតរឹងចាំបាច់)

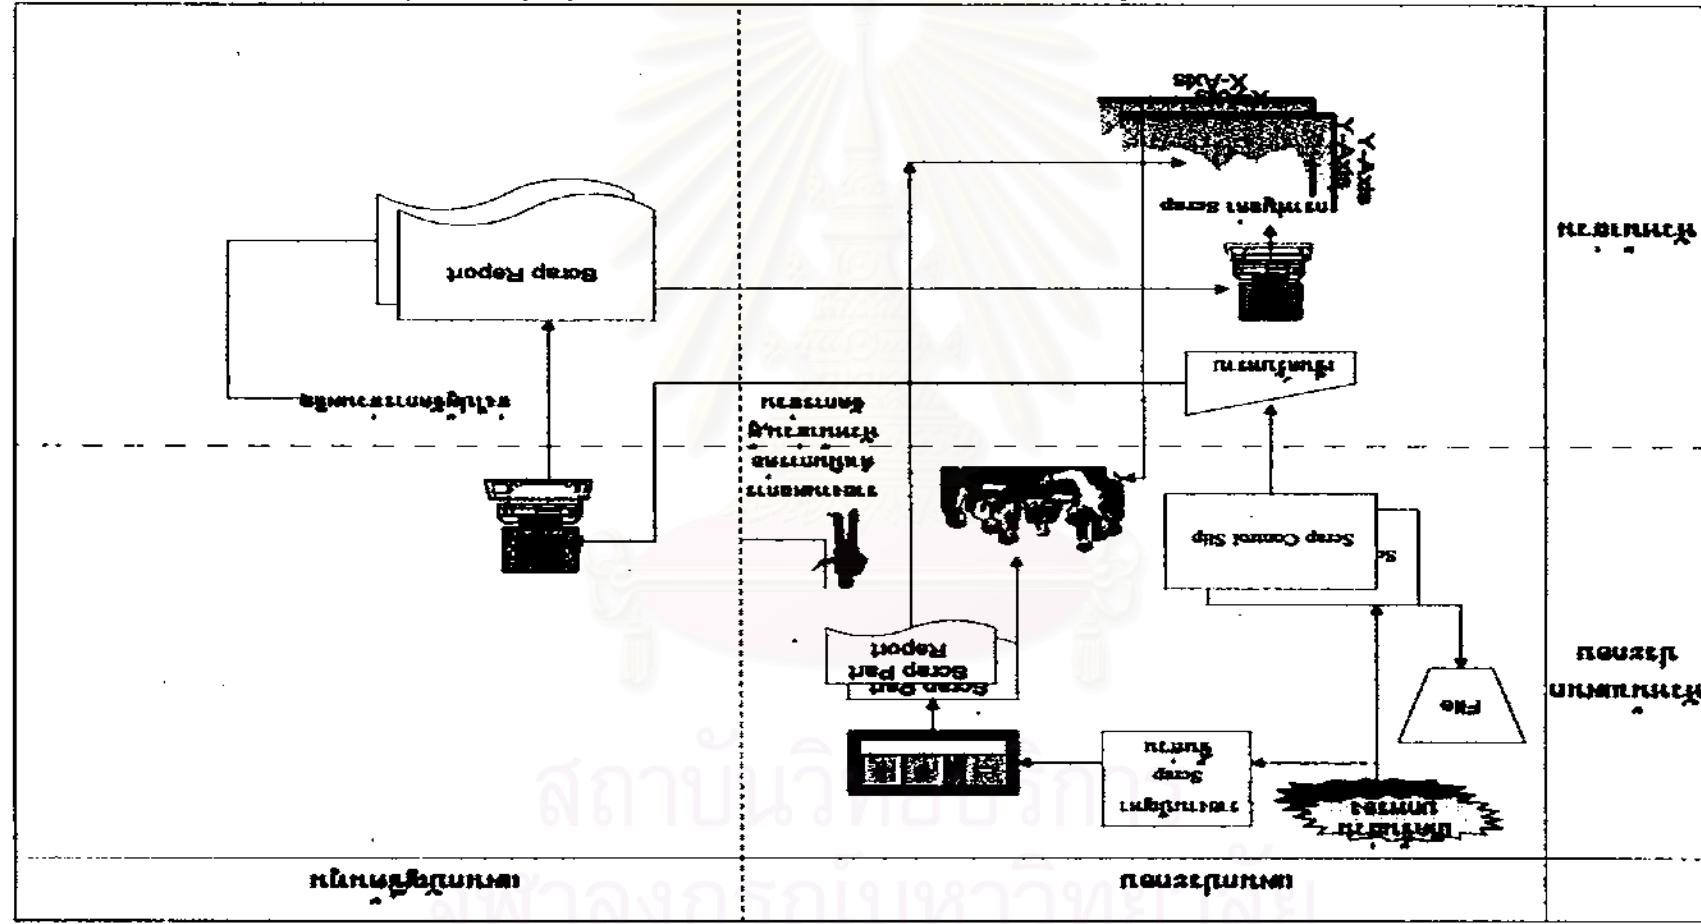

MAIN LINE B

รายงานปั๊มงานเครื่องซ่อมในแผนกประกรอบ LINE B

ประจำเดือนJUN.....


ลำดับ	รหัส	ชื่อ	รายการที่ต้องตรวจสอบ	จำนวน	หมายเหตุ
1	81100 2YL	PLUG จุด NEUTRAL S/W ฝาตอก ภายนอก	หัวน็อต NEUTRAL S/W ฝาตอก จุด NEUTRAL S/W ฝาตอก ภายนอก	1	ไม่ต้องซ่อมแซม บันทึก
2	81100 2MA	SCREEN MANIFOLD วิ่งทางลักษณะ	บล็อกผู้ติดตั้ง SET BOLT หัวน็อต ฝาตอก ภายนอก	1	ไม่ต้องซ่อมแซม บันทึก
3	81000 2YK	GASKET COVER CRANK CASE 2 ชิ้น	กระดาษซ่อนตัวหัวตบ GASKET ฝาตอก ภายนอก 2 ชิ้น	1	ไม่ต้องซ่อมแซม บันทึก
4	81100 ~	ฝาตอก ติดต่อ กับ GASKET 2	ฝาตอก ติดต่อ กับ GASKET ฝาตอก ภายนอก 2 ชิ้น	1	ไม่ต้องซ่อมแซม บันทึก
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
251					
252					
253					
254					
255					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					
268					
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276					
277					
278					
279					
280					
281					
282					
283					
284					
285					
286					
287					
288					
289					
290					
291					
292					
293					
294					
295					
296					
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					
306					
307					
308					
309					
310					
311					
312					
313					
314					
315					
316					
317					
318					
319					
320					
321					
322					
323					
324					
325					
326					
327					
328					
329					
330					
331					
332					
333					
334					
335					
336					
337					
338					</td

จากเงื่อนไขที่ 2 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งทำให้การอุณหภูมิกันของหัวหน้าหน่วยในการที่จะทำการประกันเครื่องชนไม่ดีเท่าที่ควรจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดย

1.ทำการตัดใช้ผู้ช่วยที่ทำงานของหัวหน้าหน่วยลงไปประจำในสายการประกันโดยแยกนั่งตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้หากหนังสือประจำบัญชาหัวหน้าหน่วยจะสามารถตรวจสอบได้กันทั่วทิศและจากการที่หัวหน้าหน่วยมีให้ทำงานอยู่ข้างสายการประกันนั้น จะทำให้หัวหน้าหน่วยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนังสือได้อย่างถูกต้อง

2.ปรับโครงสร้างระดับหน่วยเพื่อให้หัวหน้าหน่วยสามารถดูแลหนังสือประจำได้อย่างทั่วถึงโดยทำการแยกหน่วยงาน Loadingline และ Subshop ที่มีพนักงานรวม 24 คน ออกเป็น 2 หน่วยงานดังนี้คือ หน่วยงาน Loadingline มีพนักงาน 7 คนและหน่วยงาน Subshop มีพนักงานจำนวน 17 คนทั้งนี้ได้ทำการแยกและสามารถติดตามและพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถปรับให้หัวหน้าหน่วยดูแลจำนวนได้ดี ทั้งนี้ได้ ซึ่งทำให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 หน่วยงานเป็น 4 หน่วยงานดังภาพประกอบที่ 4.14

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1.หน่วยงาน Subline | อุณหภูมิกันจำนวน 10 คน |
| 2.หน่วยงาน Mainline | อุณหภูมิกันจำนวน 17 คน |
| 3.หน่วยงาน Loadingline | อุณหภูมิกันจำนวน 7 คน |
| 4.หน่วยงาน Subshop | อุณหภูมิกันจำนวน 17 คน |

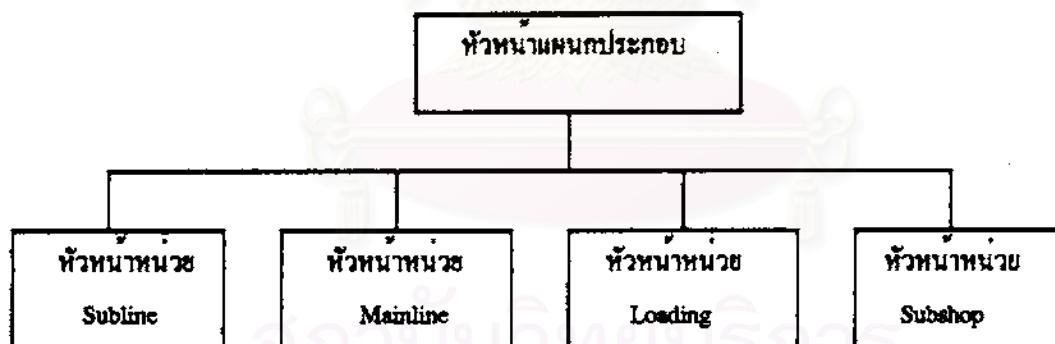

ภาพที่ 4.14 แสดงโครงสร้างองค์กรของหน่วยการประกันใหม่

3. ความสูญเสียของชั้นส่วนที่บกพร่องที่เกิดจากวิธีการทำงาน

3.1 ในมีนาคราภัยการทำงานที่ขาดตอน ในกระบวนการประกันเครื่องชนต้องใช้งานตัวชี้ทางไปยัง Process data ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการทำงานสำหรับการประกันเครื่องชนที่ผ่านมาพบปัญหาคือเมื่อทำการจัด stemming ภาษาไทยให้จะมีการลบทิ้งการโดยไม่ต้องการ แต่เมื่อปัจจุบันปัญหาในด้านของภาษาเวลามาตรฐานแล้วยังพบปัญหาในเรื่องของการจัดแบ่ง

กระบวนการประกอบบีก เนื่องจากมีความต้องการของภาคในที่มีเสน่ห์ทำให้ต้องมีการจัด stemming คุณอย่างและภาคการเครื่องจักรที่ใช้ในการจัดทำ Process data ที่สามารถแบ่งช่วงของข้อมูลที่ได้โดยหน่วยงานวิพากรณ แต่หากการที่มีการปรับแต่งถูกทางทันทีทันใดให้ขาด การเครื่องจักรนั้น จึงทำให้ Process data ที่ถูกจัดทำโดยหน่วยงานวิพากรณขาดความสมบูรณ์ ดังภาพประกอบที่ 4.15 ดัง

1. สำลับขั้นตอนที่เป็นไว้ใน Process data ไม่ถูกต้องซึ่งไม่สามารถทำการประกอบตามที่เป็นได้

2. ไม่ได้กำหนดมาตรฐานที่จำเป็นไว้ เช่น ความดันของเครื่องอัดไครอเจติก ความตันลมของ Airtool

3. เป็นขั้นตอนของการประกอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ระบุตำแหน่งที่นำเข้าส่วนไปประกอบแต่ลงใน Process data ให้ชัดเจน

ทั้งนี้มีสาเหตุ ดัง

1. พนักงานที่จัดทำ Process data ของหน่วยงานวิพากรณไม่เคยทำการประกอบในสายการประกอบเครื่องยนต์มาก่อนจึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการประกอบเครื่องยนต์อย่างถูกต้อง

2. ผู้จัดทำไม่ได้เป็นคนที่ทำการทดสอบประกอบมาก่อน

3. หน่วยงานวิพากรณมีกำลังคนที่มีความสามารถในการจัดทำไม่เพียงพอจึงทำให้จัดทำ Process data ด้วยคุณภาพที่ไม่ดี

3.2 ขาดการควบคุมที่ต้องหัวหน้างานในกระบวนการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ห้ามก่อนการนำเครื่องยนต์ใส่ตู้เพื่อตั้งให้กับภาระการประกอบบรรจุภัณฑ์ โดยเครื่องยนต์ที่ห้ามการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์ดังนี้ ได้วางเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถที่มีการตรวจสอบและทดสอบพารามิเตอร์มาแล้ว และถือว่าเป็นการทดสอบหมายเหตุเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก เพราะเครื่องยนต์ทุกเครื่องจะไม่มีหมายเหตุที่เข้ากันเนื่องจากประไชชน์ของหมายเหตุเครื่องยนต์จะมีผลต่อทางด้านกฎหมายโดยใช้หมายเหตุเครื่องยนต์ในการทดสอบเมื่อรายรานยนต์ นอกจากนี้แล้วขั้นตอนทางด้านกฎหมาย อีกด้วยซึ่งสามารถใช้หมายเหตุเครื่องยนต์ในการศึกษาข้อมูลในการทดสอบเครื่องยนต์ที่มีปัญหาทำให้สามารถแยกเครื่องยนต์ที่มีปัญหาไม่ให้ส่งไปจัดซื้อตุกครั้งโดยการดูสำลับหมายเหตุเครื่องยนต์ และดังนั้น才ให้ทราบว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีในวันไหน

ขาดการที่หมายเหตุเครื่องยนต์มีความสำคัญและห้ามไม่ให้มีหมายเหตุเข้ากันได้รวมถึงไม่ให้มีการขัดสนเป็นตัว ตัวที่ได้ก่อความเสียหาย เช่น พนักงานที่ทำการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์มีคุณภาพเช่นเดียว ซึ่งต้องทิ้งห้องเครื่องยนต์นั้นไป ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทำการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์มีคุณภาพเนื่องจากพนักงานสับสนหมายเหตุเครื่องยนต์ที่ทำการทดสอบทั้งนี้เนื่องจาก

PROCESS DATA FOR ASSEMBLY		MODEL PROCESS NO	AR 17	CODE NO	ARBY- AR - PS 17/7	SHOP	
				PROCESS NAME	FINAL CHECK.	LIVE	A . B
				STEP	WORK PROCESS	INSPECTION	EQUIPMENT
				1.	ตรวจสอบสาย, กาวรูปหัวใจ หัวต่อสาย. CHECK. สายที่ต่อเข้ากับหัวต่อสาย. -CHECK. MARK SPOCKET DRIVE. -CHECK. GASKET COVERED/COVERED. -CHECK. DRIVER AIR SHROUD -CHECK. SCREEN COVERED/COVERED. SCREEN OIL PUMP. -CHECK. PACKING VALVE.		
				2.	นำสกรูเข้าติดต่อกับกระบอกสูบ CRANK CASE. PUTTING SCREW INTO THE CRANK CASE.		
				3.	ใส่สกรู AIR TOOL ประมาณ 3/4 รอบ PUT AIR TOOL SCREW APPROXIMATELY 3/4 TURN.		UNIVERSAL -SOCKET NO. 12.
				4.	a. นำสกรูเข้าติดต่อกับกระบอกสูบ CRANK CASE. PUT SCREW INTO THE CRANK CASE. b. ใส่สกรู AIR TOOL เดิมประมาณ 3/4 รอบ PUT AIR TOOL SCREW APPROXIMATELY 3/4 TURN.		
				5.			
				6.			
				7.			
				8.			
				9.			
				10.			
				11.			
				12.			
				13.			
				14.			
				15.			
				16.			
				17.			
				18.			
				19.			
				20.			
				21.			
				22.			
				23.			
				24.			
				25.			
				26.			
				27.			
				28.			
				29.			
				30.			
				31.			
				32.			
				33.			
				34.			
				35.			
				36.			
				37.			
				38.			
				39.			
				40.			
				41.			
				42.			
				43.			
				44.			
				45.			
				46.			
				47.			
				48.			
				49.			
				50.			
				51.			
				52.			
				53.			
				54.			
				55.			
				56.			
				57.			
				58.			
				59.			
				60.			
				61.			
				62.			
				63.			
				64.			
				65.			
				66.			
				67.			
				68.			
				69.			
				70.			
				71.			
				72.			
				73.			
				74.			
				75.			
				76.			
				77.			
				78.			
				79.			
				80.			
				81.			
				82.			
				83.			
				84.			
				85.			
				86.			
				87.			
				88.			
				89.			
				90.			
				91.			
				92.			
				93.			
				94.			
				95.			
				96.			
				97.			
				98.			
				99.			
				100.			
				101.			
				102.			
				103.			
				104.			
				105.			
				106.			
				107.			
				108.			
				109.			
				110.			
				111.			
				112.			
				113.			
				114.			
				115.			
				116.			
				117.			
				118.			
				119.			
				120.			
				121.			
				122.			
				123.			
				124.			
				125.			
				126.			
				127.			
				128.			
				129.			
				130.			
				131.			
				132.			
				133.			
				134.			
				135.			
				136.			
				137.			
				138.			
				139.			
				140.			
				141.			
				142.			
				143.			
				144.			
				145.			
				146.			
				147.			
				148.			
				149.			
				150.			
				151.			
				152.			
				153.			
				154.			
				155.			
				156.			
				157.			
				158.			
				159.			
				160.			
				161.			
				162.			
				163.			
				164.			
				165.			
				166.			
				167.			
				168.			
				169.			
				170.			
				171.			
				172.			
				173.			
				174.			
				175.			
				176.			
				177.			
				178.			
				179.			
				180.			
				181.			
				182.			
				183.			
				184.			
				185.			
				186.			
				187.			
				188.			
				189.			
				190.			
				191.			
				192.			
				193.			
				194.			
				195.			
				196.			
				197.			
				198.			
				199.			
				200.			
				201.			
				202.			
				203.			
				204.			
				205.			
				206.			
				207.			
				208.			
				209.			
				210.			
				211.			
				212.			
				213.			
				214.			
				215.			
				216.			
				217.			
				218.			
				219.			
				220.			
				221.			
				222.			
				223.			
				224.			
				225.			
				226.			
				227.			
				228.			
				229.			
				230.			
				231.			
				232.			
				233.			
				234.			
				235.			
				236.			
				237.			
				238.			
				239.			
				240.			
				241.			
				242.			
				243.			
				244.			
				245.			
				246.			
				247.			
				248.			
				249.			
				250.			
				251.			
				252.			
				253.			
				254.			
				255.			
				256.			
				257.			
				258.			
				259.			
				260.			
				261.			
				262.			
				263.			
				264.			
				265.			
				266.			
				267.			
				268.			
				269.			
				270.			
				271.			
				272.			
				273.			
				274.			
				275.			
				276.			
				277.			

1. มีการสั่งเปลี่ยนรุ่นบอร์ดและพนักงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภาระในการที่กำหนดหมายเหตุที่กำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ให้ขาดการแจ้งข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงที่ไม่ได้รับหมายเหตุเครื่องชนต่อไป ให้หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงที่ไม่ได้รับหมายเหตุเครื่องชนต่อไป

2. พนักงานผู้ที่กำหนดให้ในการสั่งเปลี่ยนบอร์ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในรับทราบหมายเหตุเครื่องชนต่อไป การตรวจสอบกันเองไม่สามารถที่ทราบได้ว่าหมายเหตุเครื่องชนต่อไป พนักงานต้องทำการติดต่อผู้ดูแลต่อไป

การจัดความถูกต้องของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากวิธีการทำงาน

1. การจัดทำมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.3 ความถูกต้องที่เกิดจากวิธีการทำงานที่กำหนดให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนนั้น พอก็จะสรุปแนวทางแก้ไขได้ดังนี้ ฝ่ายผลิตควรเป็นผู้จัดทำมาตรฐานการทำงานนี้เองจาก

1. มีประสบการณ์ในการประกอบเครื่องชนต่ำากกว่าและทราบถึงสำคัญของการประกอบเครื่องชนต่อไป

2. สามารถเขียนข้อตอนในการประกอบเครื่องชนต่อไปย่างละเอียดและรวดเร็วเนื่องจากมีกำลังคนที่พร้อมมากกว่า

3. ทราบข้อมูลและรายละเอียดของชิ้นส่วนมากกว่าเนื่องจากมีความแม่นยำในการติดต่อชิ้นส่วนได้มากกว่า

ในโรงงานประกอบเครื่องชนต่อต้องรับทราบข้อมูลต่อไปย่างนี้ ได้กำหนดให้มาตรฐานการทำงาน เรียกว่า Process data ซึ่งเป็นเอกสารที่ให้พนักงานประกอบเครื่องชนต่อปฏิบัติตาม โดยนำ Process standard มาทำการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมข้อตอนการทำงานด้วยปาก หรือทั้งกำหนดอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ นอกราบกันซึ่งกำหนดดูดตรวจสอบโดยพนักงาน ดังภาพประกอบที่ 4.16 ซึ่งมีรายละเอียดในเอกสาร ดังนี้

1. Model หมายถึง รุ่นของเครื่องชนต่อที่ทำการประกอบ

2. Process No. หมายถึง สำคัญของการทำงาน

3. Code No. หมายถึง หมายเลขของเอกสาร Process data โดยมีความหมายเรียงตามลำดับดังนี้
แผนกประกอบ - สำคัญชุดทำงานที่ / ชุดทำงานทั้งหมด

4. Shop หมายถึง หน่วยงาน

5. Process name หมายถึง ชุดการทำงาน


6. Line หมายถึง สายการผลิต

7. Item หมายถึง สำคัญการทำงาน

8. Work process หมายถึง รายละเอียดของการทำงาน

9. Inspection หมายถึง วิธีการตรวจสอบของพนักงานที่ทำการตรวจสอบความถูกต้อง

**PROCESS DATA
FOR ENGINE ASSEMBLY**

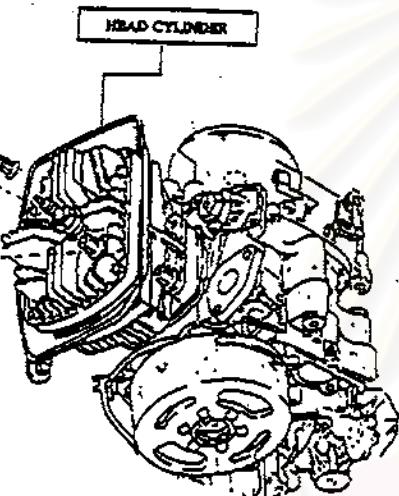

TIGHTEN AND TORQUE



ภาพที่ 4.16 แสดง Process data ที่งานบูรณา

ITEM	ITEM PROCESS	INSPECTION	EQUIPMENT	ITEM	ITEM PROCESS	INSPECTION	EQUIPMENT
				ITEM	ITEM PROCESS	INSPECTION	EQUIPMENT
1	M6 NUT หัวก้าน สำลัก BOLT STUD(92) ใช้คุณ 3-4 นิ้ว			1	UNI-4CS	-DEEP SOCKET NO 12	
2	HAIKUTOOL 84 NUT หัว 4 นิ้ว			2	HT WRENCH 4-6 BAR		
3	3: PLUG SPARK หัวก้าน HEAD CYLINDER ASSY ใช้คุณ 3-4 นิ้ว	3: PLUG SPARK	3: UNI-4CS	3	HT WRENCH 4-6 BAR		
4	HAIKUTOOL 84 PLUG SPARK หัวก้าน			4	HT WRENCH 4-6 BAR		
5	HT TORQUE WRENCH TORQUE NUT 84 HEAD CYLINDER หัว 4-5"	5: TORQUE WRENCH	5: TORQUE WRENCH WWR 220 Kg/cm ²	5	HT WRENCH 4-6 BAR		
6	HT TORQUE WRENCH TORQUE PLUG SPARK หัวก้าน	6: TORQUE WRENCH	6: TORQUE WRENCH WWR 220 Kg/cm ²	6	HT WRENCH 4-6 BAR		
7	หัวก้านหัว NUT หัว 4 นิ้ว PLUG SPARK			7	หัวก้านหัว		

ITEM	REV. NO.	OLD PART	NEW PART	DATE	REV. BY
ISSUED ON		ISSUED BY		CHECKED BY	
1-9 NOV 1997					

10. Equipment หมายถึงอุปกรณ์ เครื่องมือวัสดุหรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการประกอบเครื่องยนต์
11. Rev No. หมายถึง ลำดับการเปลี่ยนแปลงชื่อชิ้นส่วน
12. Old part หมายถึง ชิ้นหัวเดิมของชิ้นส่วนเดิม
13. New part หมายถึง ชิ้นหัวใหม่ของชิ้นส่วนใหม่
14. Revised by หมายถึง ผู้ทำการแก้ไข
15. Issued on หมายถึง วันที่จัดทำ
16. Issued by ผู้จัดทำ ซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้เขียน Process data โดยให้หัวหน้า เมนก่วนจัดทำคู่
17. Checked by ผู้ตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนเป็นผู้ตรวจสอบ Process data
18. Approved by ผู้ตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้จัดการส่วนเป็นผู้อนุมัติ Process data โดยกำหนดให้มีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้

 1. นำร่างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของชิ้นส่วนของกระบวนการประกอบจากหน่วยงาน Process Engineer มาทำการเขียนและดำเนินขั้นตอนในการประกอบให้ถูกต้อง
 2. เขียนและลงรายละเอียดของ อุปกรณ์ ดัง ๆ เช่น ชนิดของAir tool อุปกรณ์ขับมือ เครื่องมือ ตรวจสอบ วัสดุชิ้นเปลือยอื่น ๆ ที่ใช้ แยกคงค้างภายนอก ๆ.
 3. กำหนดค่าตรวจสอบที่ต้องตรวจสอบโดยพนักงานประกอบเครื่องยนต์
 4. ติดบุปผาของชิ้นส่วนลงไว้ใน Process data โดยให้สอดคล้องกับการเขียนขั้นตอนการ ทำงานพร้อมทั้งระบุค่าตรวจสอบ ชิ้นส่วน หมายเหตุชิ้นส่วน เพื่อให้พนักงานเข้าใจได้โดย ง่าย
 5. หัวหน้าส่วนทำการตรวจสอบแล้วส่งให้ผู้จัดการส่วนที่การอนุมัติแล้วให้แจ้งผู้อ่านทราบ ให้แนบประกอบจำนวน 2 ชุด โดยให้ติดไว้ที่ในสายการผลิต 1 ชุด และให้กับ หัวหน้าแผนก 1 ชุด
 6. การกำหนดมาตรฐานความต้านของเครื่องยนต์ ให้ครอบคลุม ซึ่งได้รวมกับหน่วยงานวิศวกรรมใน กองหางานที่ความต้านของเครื่องยนต์ ให้ครอบคลุมที่เหมาะสมโดยกำหนดให้ มาตรฐานแรงดันของเครื่องยนต์ ให้ครอบคลุม สำหรับการอัดดูดปืนลม ไปในห้องเครื่องชนิดรุ่นรถจักรยานยนต์กรอบครัว เท่ากับ $30 \text{ Kg} / \text{cm}^2$ และสำหรับเครื่องยนต์รุ่นรถจักรยานยนต์กังหันบรู๊ฟ สปอร์ต และรุ่นรถจักรยานยนต์บีบปอร์ต เท่ากับ $50 \text{ Kg} / \text{cm}^2$
 7. การควบคุมการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์โดยหัวหน้างาน

ให้มีการควบคุมการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์โดยหัวหน้างานที่ทำการทดสอบหมายเหตุเครื่องยนต์ ดังภาพประกอบที่ 4.17 โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. หัวหน้าหน่วยแข็ง รุ่น จำนวน และหมายเหตุเครื่องยนต์เริ่มต้น โดยอ้างอิงจากหมายเหตุ เครื่องยนต์เดิมที่ได้ทำการประกอบไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นเครื่องยนต์ท้าขัดลับหมายเหตุเครื่อง

ชนิดต่อไปตามจำนวนที่ต้องทำการประกบพั้งหนนดว่าจะไปเส้นสุดที่หมายเดชสุดท้ายหมายเลบໄດ
ที่จะทำการประกบเครื่องชนตให้กับพนักงานดอกรหมาดเสบเครื่องชนตทราบ

2. พนักงานผู้ที่ดอกรหมาดเสบเครื่องชนตเข็นรับทราบหมายเดชเครื่องชนตที่ต้องทำการดอกร
เป็นหมายเดชแรกและหมายเดชสุดท้ายเพื่อยืนยันการดอกรด

3. พนักงานผู้ที่เป็นผู้ที่ดอกรหมาดเสบเครื่องชนตเพื่อตรวจสอบหมายเดชเครื่องชนตที่ทำการดอกร
ไปแล้วว่าถูกต้องและเรียงตามลำดับหรือไม่



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บันทึกการตอกหมายเขียวชันต์

MODEL : AE

รหัส	LOT	หมายเลขพิมพ์ของ LOT	หมายเลขร่องก้น	รายการ		หมายเลขกล่องถัง	รายการ	จำนวน/ชิ้น	รวม LOT	รวมรวมรวม
				หัวหมาก	ผู้ผลิตหมายเขียวชันต์					
2/6/20		AE-010201	AE-010200	AE-010201		AE-010200	หมายเขียวชันต์	552		
2/6/20		AE-010801	AE-010200	AE-010801		AE-010970	หมายเขียวชันต์	190		
3/6/20		—	—	AE-010971		AE-011000	หมายเขียวชันต์	200		
5/6/20		AE-011601	AE-011600	AE-011201		AE-011600	หมายเขียวชันต์	120		
6/6/20		—	—	AE-C11501		AE-011400	หมายเขียวชันต์	80		
6/6/20		—	—	AE-C11401		AE-011600	หมายเขียวชันต์	200		
11/6/20		AE-C11601	AE-011900	AE-C11601		AE-011900	หมายเขียวชันต์	200		
15/6/20		—	—	AE-011907		AE-011900	หมายเขียวชันต์	92		
17/6/20		AE-C11001	AE-012000	AE-C11001		AE-012000	หมายเขียวชันต์	36		
18/6/20		—	—	AE-012027		AE-012164	หมายเขียวชันต์	126		
20/6/20		—	—	AE-C12164		AE-012400	หมายเขียวชันต์	226		
23/6/20		AE-012401	AE-012400	AE-C124C1		AE-012410	หมายเขียวชันต์	10		
23/6/20		—	—	AE-012411		AE-012600	หมายเขียวชันต์	190		
23/6/20		AE-C126C1	AE-C126CC	AE-C12601		AE-012431	หมายเขียวชันต์	34		
23/6/20		—	—	AE-C12632		AE-012800	หมายเขียวชันต์	169		
23/6/20		—	—	AE-012801		AE-012937	หมายเขียวชันต์	192		
23/6/20		—	—	AE-012937		AE-013000	หมายเขียวชันต์	62		
23/6/20		—	—	AE-013000			หมายเขียวชันต์	1		
23/6/20		AE-C13001	AE-013000	AE-C13001		AE-013200	หมายเขียวชันต์	200		

ภาพที่ 4.17 แสดงบันทึกการตอกหมายเขียวชันต์


2. การสำนึนการลดความสูญเสียจากเวลาสูญเปล่า

ในการที่จะดำเนินการหากไม่มีผู้มาเพื่อติดความสูญเสียของเวลาที่สูญเปล่านั้นจะต้องทราบในรายละเอียดก่อนว่าสถานที่ที่ทำให้เกิดความสูญเสียเหล่านี้อยู่ที่ใด สามารถลดความสูญเสียได้และสามารถให้อธิบายเห็นของการควบคุม พิจารณาจากตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดของสถานที่ของเวลาสูญเปล่าที่เปรียบเทียบกับทรัพยากรการผลิตที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

เวลาสูญเปล่า	สถานที่	การควบคุม	ทรัพยากร
1.รอชิ้นส่วน	1.ผู้ผลิตมีปัญหาด้านกำลังการผลิต, การบริหารงานทำให้ส่งชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง	ควบคุมไม่ได้	Method
	2. มีการเปลี่ยนรุ่นกระบวนการ	ควบคุมได้	Method
	3. เมนูกำลังใช้ชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง	ควบคุมได้	Man
	4. การรอเนิร์ฟชิ้นส่วนทดสอบชิ้นส่วนบกพร่อง	ควบคุมไม่ได้	Method
	5. มีรับผิดชอบในการจ่ายชิ้นส่วนไม่มาทำงาน	ควบคุมได้	Man
2. ปัญหา Line balancing loss	1. ทำการซัดสอนดูดสายการผลิตและการห้ามเวลา มาตรฐานโดยไม่ใช้หลักการของ IE.	ควบคุมได้	Method
3. รอตู้ไฟครัวร่องตอนต์	1. โรงงานประโภครอบจักรยานยนต์หยุดทำให้ไม่มีตู้ไฟครัวร่องตอนต์	ควบคุมไม่ได้	Method
4. กิจกรรมของบริษัท	1. การท้าความระ貸าดสายการผลิตก่อนเลิกทำงาน	ควบคุมได้	Method
	2. การท้ากิจกรรมกุ่มข้อขอทำให้พนักงาน 40 นาที	ควบคุมได้	Method
	3. การประชุมตอนเช้าก่อนเริ่มทำงาน	ควบคุมได้	Method
5. เครื่องจักรเสีย	1. เครื่อง Pinning test ออกแบบไม่เหมาะสม	ควบคุมได้	Machine
	2. ขาดการป่าวุ่งรักษา Air tool ที่ติดหอย	ควบคุมได้	Method
	3. เครื่อง Crank pulling ชำรุดของเคระ เกตีขวางของหัวตึงเพลาข้อเหวี่งงรูคนอข	ควบคุมได้	Machine
	4. เครื่องอื่น ๆ	ควบคุมไม่ได้	Machine
6. ปัญหาภายนอก	1. ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ดูแลจากผู้ผลิต	ควบคุมไม่ได้	Material
	2. ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ดูแลจากผู้ผลิตที่เป็นปัญหานี้อย่าง	ควบคุมได้	Method

เมื่อได้ทำการแยกสาเหตุที่ทำให้เกิดเวลาสูญเปล่าๆ ว่าสาเหตุใดควบคุมได้สาเหตุใดอยู่นอกเหนือ การควบคุมแล้วจึงได้ทำการสรุปสาเหตุโดยแยกตามทรัพยากรการผลิตจะได้รับความรุนแรง ของทรัพยากรการผลิตตามตารางที่ 3.11 โดยสามารถเรียงตามลำดับดังภาพประกอบที่ 4.18 ดังนี้

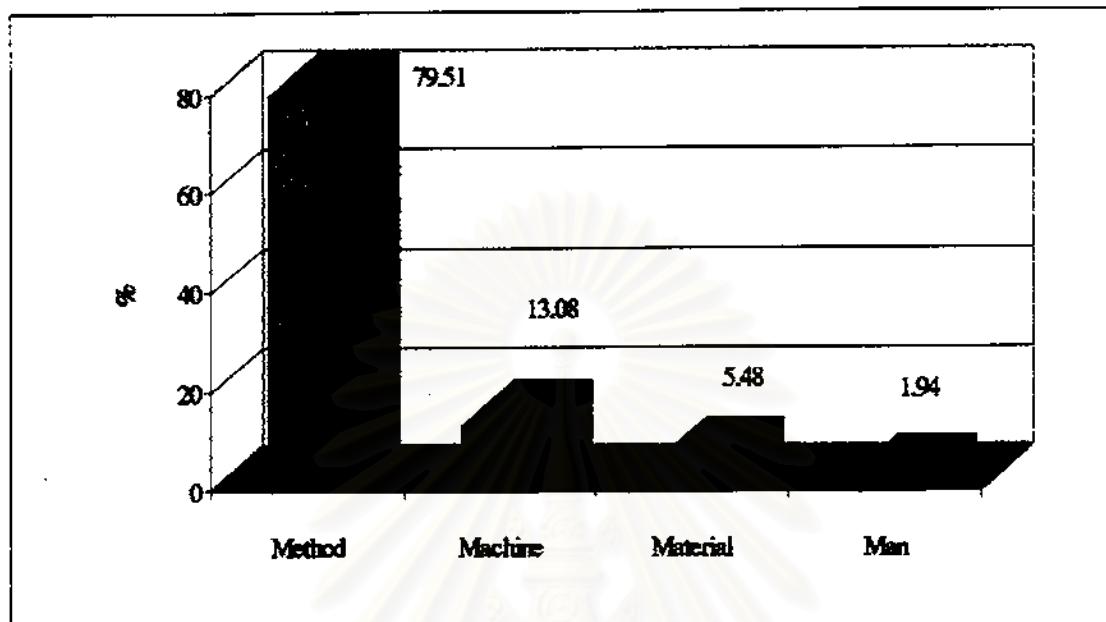

ภาพที่ 4.18 แสดงระดับอัตราส่วนทรัพยากรการผลิตของสาเหตุความสูญเสียจากเวลาสูญเปล่า ตั้งแต่เดือน มค. - มิ.ก. 40

จากภาพประกอบที่ 4.18 จะเห็นได้ว่าทรัพยากรการผลิตจากวิธีการทำงานทำให้เกิดเวลาสูญเสียจากเวลาสูญเปล่าเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุคง ลำดับ สุดท้ายคือ คน ซึ่งเป็นทรัพยากรการผลิตที่สามารถทำการควบคุมได้สำหรับทรัพยากรการผลิตจากวิธีการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุคง ที่มีสาเหตุบางสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทั้งนี้นี่ เหตุผลดังนี้

1. วิธีการทำงาน (Method) มีสาเหตุอยู่ 3 กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุม คือ

1.1) การรอเบิกชิ้นส่วน ภาคแยกขึ้นส่วนที่บกพร่องในสายการผลิตเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางโรงงานตัวอ่อน ได้ทำการแก้ไขปัญหาการรอเบิกชิ้นส่วนวิธีการดังนี้

1. ให้หนักงานนับชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบต่างหากก่อนทำการตัดเปลี่ยนรุ่น 20 เครื่องสุดท้ายเพื่อที่จะให้หนักงานทำการเบิกตัวหน้าได้

2. เตรียมชิ้นส่วนบางรายการที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญ ไว้ที่ดูแลต้องข้างสายการประกอบเพื่อ ความรวดเร็วในการนำไปใช้และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินไปเบิกที่แผนกควบคุมชิ้นส่วน

จะเห็นได้ว่าทั้งที่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วสายการผลิตดังนี้ยังคงอยู่เนื่องจากการเบิกชิ้นส่วน ภาคแยกขึ้นส่วนที่บกพร่องอีก ทั้งนี้เนื่องจากเบิกชิ้นส่วนที่บกพร่องกางหนังจากที่มีการเบิกแตะนับ

ชิ้นส่วนล่วงหน้า 20 เครื่องสุดท้ายแล้ว ยังเกิดเวลาสูญเปล่าจากการซ่อมการเบิกชิ้นส่วนทดสอบชิ้นส่วนเสื่อจึงเป็นเหตุตุลาศในการที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้

1.2) โรงงานประกอบจักรยานยนต์หุ่นทำให้ไม่มีดูไถเครื่องยนต์ จึงส่งผลกระทบให้โรงงานตัวอย่างซึ่งเป็นโรงงานประกอบเครื่องยนต์จักรยานยนต์ไม่มีดูไถปลั๊กที่คันมาจากโรงงานประกอบจักรยานยนต์ ทำให้เมื่อทำการประกอบเครื่องยนต์เสร็จแล้วไม่มีดูไถสำหรับใส่เครื่องยนต์ ที่จะส่งไปในโรงงานประกอบจักรยานยนต์ จึงทำให้สภาพการประกอบเครื่องยนต์ต้องหยุดสายการผลิตรอให้สายการประกอบจักรยานยนต์ทำการผลิตต่อไปได้จะมีดูไถปลั๊กที่ได้มีการนำเครื่องยนต์ออกไปประกอบแล้ว ส่งคืนกลับมาให้กับโรงงานประกอบเครื่องยนต์

1.3) การรื้อชิ้นส่วนจากผู้ผลิตซึ่งถือว่าเป็นบ้อจักษณอกเหนือการควบคุม เช่น ผู้ผลิตมีปัญหาดำเนินการลังการผลิต และการบริหารทำให้ส่งชิ้นส่วนไม่กันกับความต้องการของลูกค้าซึ่งปัญหาเหล่านี้อยู่บนหน้าอุปกรณ์ความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้ ทั้งนี้หากผู้ผลิตระบุไม่มีปัญหาลักษณะดังกล่าวบ່ອຍครั้งซึ่งเข้าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตที่มีความสามารถทำ การผลิตภาคภูมิที่

2. เครื่องจักร (Machine) มีสถานะดูดซึ่ง 1 กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุม คือ

2.1) เครื่องจักรอื่น ๆ จากการพิจารณาในรายละเอียดของเครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีสถานะไม่ใช้ชื่อนักนักหน้าจาก เครื่อง Firing test Air tool Crank shaft pulling ที่สืบทอดมาจากหุ่นยนต์เครื่องโดยซึ่งไม่สามารถดูษาหุ่นยนต์แท้จริงได้ จะเห็นได้ว่าเป็นการยกที่จะทำให้สายการประกอบไม่หยุดเนื่องจากเครื่องจักรเหล่านี้ในปัจจุบันทางโรงงานตัวอย่างนี้แผนกปัจจุบันรักษาซึ่งทำหน้าที่ในการปัจจุบันรักษาซึ่งป้องกันอยู่แล้วซึ่งจะดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรแต่ Air tool ยังไม่มีดูไถอย่างเด็ดขาดนั้นถือแม้ว่าจะมีแผนในการปัจจุบันรักษาแต่ก็ยังมีปัญหาจากเครื่องจักรอยู่เช่นกัน

3. ชิ้นส่วน (Material) มีสถานะดูดซึ่ง 1 กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุม คือ

3.1) ชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพจากผู้ผลิต ซึ่งจะมีปัญหาทั้งชิ้นส่วนจากผู้ผลิตภายนอกและภายนอกบริษัทของโรงงานตัวอย่าง ทั้งนี้หากเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตภายนอกบริษัทของโรงงานตัวอย่างจะมีหน้ากากงานประทับน้ำหนักภายนอกของสายการผลิตนั้นทำหน้าที่ประกันคุณภาพโดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนเพื่อทำการประกันคุณภาพของชิ้นส่วนภายนอกโรงงานทำหน้าที่ในการสุ่มตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนเพื่อทำการประกันคุณภาพของชิ้นส่วนนั้นซึ่งในบางครั้งมีความเป็นไปได้ในการที่ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพถูกส่งเข้าไปในสายการประกอบเครื่องยนต์โดยหน้างานประกันคุณภาพไม่สามารถตรวจสอบพบ ทั้งนี้จึงได้ทำการแยกและปั้นหุ่นยนต์ชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นอย่างเรื่อยๆเป็นปัญหาคุณภาพที่สามารถดำเนินการแก้ไขระบบและวิธีการทำงานเพื่อบังคับปัญหาดังกล่าวให้ส่วนมีคุณภาพชิ้นส่วนที่นาน ๆ ครั้งจะพบปัญหาและไม่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้

จากภาพประกอบที่ 4.18 จะเห็นได้ว่าสายหุ่นที่ควบคุมໄโดยิพิจารณาในแบบของทรัพยากรการผลิตที่ทำให้เกิดความสูญเสียของเวลาอยู่เป็นต่อไปยังเรื่งสำคัญมากไปหน้าขั้นตอน วิธีการทำงานหรือการบริหารงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัสดุคงเหลือซึ่งส่วนหนึ่งงานหรือคน ໂຄดีทำ การสรุปสายหุ่นที่ทำให้เกิดเวลาอยู่เป็นต่อที่ได้แยกและตามทรัพยากรการผลิตแล้วจึงได้ดำเนินการแก้ไขความร้ายแรงเบ็ดของสายหุ่น ดังนี้

1. ความสูญเสียของเวลาอยู่เป็นต่อที่เกิดจากวิธีการทำงาน (Method)

1.1) ปัญหา Line balancing loss จากการพิจารณาการประกอบเครื่องชนครึ่งชั่วโมงนั้น พบว่าหน้างานจะใช้เวลาในการประกอบที่เร็วกว่าความเร็วของสายพานทำให้หน้างานมีเวลาอยู่เครื่องชนคือที่กำลังประกอบสายหุ่นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คือหากโรงงานต้องยังไฉได้ใช้เวลามาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายการผลิตสูงกว่าที่ควรจะเป็นทำให้เกิดการผลิตที่ได้ต่ำกว่าที่ควรจะได้ โดยตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในโรงงานต้องยังคงไม่ได้มีการกำหนดเวลามาตรฐานตามหลักการที่ถูกต้องโดยมีการกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (Standard time) ที่มีหน่วยเป็น คน.นาที จึงได้ทำการแยกและเป็นรุ่น ดังตารางที่ 4.4 ดังนี้

รุ่น	Standard Man.min	Pitch time (Min)	กำลังการผลิต / กำลังการผลิต (เครื่อง)
AJ	13.43	0.79	490
AY	11.9	0.7	550
AE	13.43	0.79	490
AR	13.43	0.79	490

การคำนวณการผลิต เท่ากับ $(\text{เวลาทำงานทั้งหมด} * \text{ประสิทธิภาพการผลิตที่คาดหมาย}) / \text{Pitch time}$

ตารางที่ 4.4 แสดงเวลามาตรฐานและกำลังการผลิตปัจจุบัน

จากการที่สายการผลิตของ Main line ใช้กำลังคนทั้งสิ้น 17 คน และใช้เวลาในการประกอบเครื่องชนทั้งสิ้น 13.43 คน.นาที สำหรับรุ่น AJ AE AR และใช้เวลา 11.9 คน.นาที สำหรับรุ่น AY ดังนั้นเวลาในการที่จะทำการปรับสายพานของสายการผลิตจะเท่ากับเวลาที่สูงสุด (Pitch time) ทุกกระบวนการคือ $13.43 / 17$ เท่ากับ 0.79 นาที สำหรับรุ่น AJ AE AR และ 0.7 นาที สำหรับรุ่น AY คิดกำลังการผลิตที่ประสิทธิภาพที่ 90 % เท่ากับ 490 เครื่องและ 550 เครื่อง ต่อ กำลังการผลิต ตามสำคัญเหตุในความเป็นจริงอัตราการผลิตของเครื่องชนนั้นถือเท่ากับ 357 เครื่องต่อ กำลังการผลิต ทั้งนี้อกเหนื่อยจากการเกิดเวลาอยู่เป็นต่อจากการใช้เวลามาตรฐานที่สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นและซึ่งเกิดเวลาอยู่เป็นต่อจาก Stop time และ Down time ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงสรุปได้ว่า สายหุ่นที่ทำให้เกิดการผลิตต่ำกว่าเป้าหมายคือ

1. ในมีการหาเวลาตามตารางน้อยกว่ากิจกรรมที่ให้เวลาตามตารางที่ใช้สูงกว่า
มาตราฐาน ส่งผลให้เกิดความไม่สงบดุลของเวลาในสภาพการประกอบธุรกิจด้วย

2. ผู้คนจำนวนมากเป็นผู้กำหนดเวลาตามตารางน้อยกว่าซึ่งก่อให้เกิดความ
ไม่เหมาะสมแล้วหัวหน้าหน่วยซึ่งกำหนดอย่างไรก็ตามไม่ถูกหลักการอีกด้วย

1.2) การรอชั้นส่วนจากการที่เปลี่ยนรุ่นกระแทกหันหัว กิตเป็น 1.79 % ของเวลาการทำงานทั้งหมด

สำหรับบัญชีหน่วยเวลาอยู่ในข้อ 1.2) นั้นพอที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สายการประกอบด้วยเหตุ
จากสถานศูนย์ก่อตัวได้แต่จากการวิเคราะห์พบว่าการที่ทำให้ต้องเสียเวลาในการรอชั้นส่วนในหัวข้อ
1.2) นั้นน้อยกว่า

1. แผนกสโตร์ที่รับชั้นส่วนและจัดเตรียมชั้นส่วนให้กับสายการประกอบเครื่องยนต์ไม่ได้ดัง^{*}
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถ่วงหน้าว่าชั้นส่วนได้ไม่ครบเพื่อที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที


2. ทางโรงงานต้องช่างได้กำหนดหนทางในการวางแผนการผลิตทั้งหมดให้กับแผนกว่างแผน
และควบคุมการผลิต ทำให้ในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตแบบเดิมเพียงลักษณะเดิมรุ่นในการผลิตก็
จะต้องรอให้ทางแผนกว่างแผนการผลิตเป็นผู้แจ้งและออกแผนฉบับแก้ไขใหม่นาทีเดียวซึ่งทำให้
ต้องเสียเวลาให้แผนกว่างแผนตรวจสอบข้อมูลจากแผนกจัดซื้อ ถ้าไม่^{*} แผนกประกอบเครื่อง
ยนต์ นาทีเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตัดเปลี่ยนแผนการประกอบ

3. แผนกสโตร์ที่ทำการส่งชั้นส่วนที่ไม่ครบเข้าไปในสายการผลิตทำให้มีการประกอบเครื่องยนต์
ถ่วงรุ่นไว้แต่ไม่สามารถทำการสัดส่วนเปลี่ยนรุ่นอื่นที่ชั้นส่วนครบได้เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการเก็บ
เครื่องยนต์และชั้นส่วนรุ่นที่ถึงอยู่ได้

จากการที่โรงงานต้องยังคงประทับมืออยู่ที่ต้องดำเนินการล้างน้ำเนื้องจากมีเงื่อนไขดังนี้

1. แผนกประกอบไม่ได้รับชั้นส่วนเองซึ่งไม่ทราบถึงมีปัญหาชั้นส่วนที่ไม่ครบในแต่ละรุ่น

2. แผนกประกอบไม่สามารถตัดสินใจเปลี่ยนลักษณะเดิมแผนการผลิตในวันนั้นได้เอง ต้องให้
แผนกว่างแผนการผลิตเป็นผู้ตัดสินใจทำให้เกิดความล่าช้า ดังภาพประกอบที่ 4.19

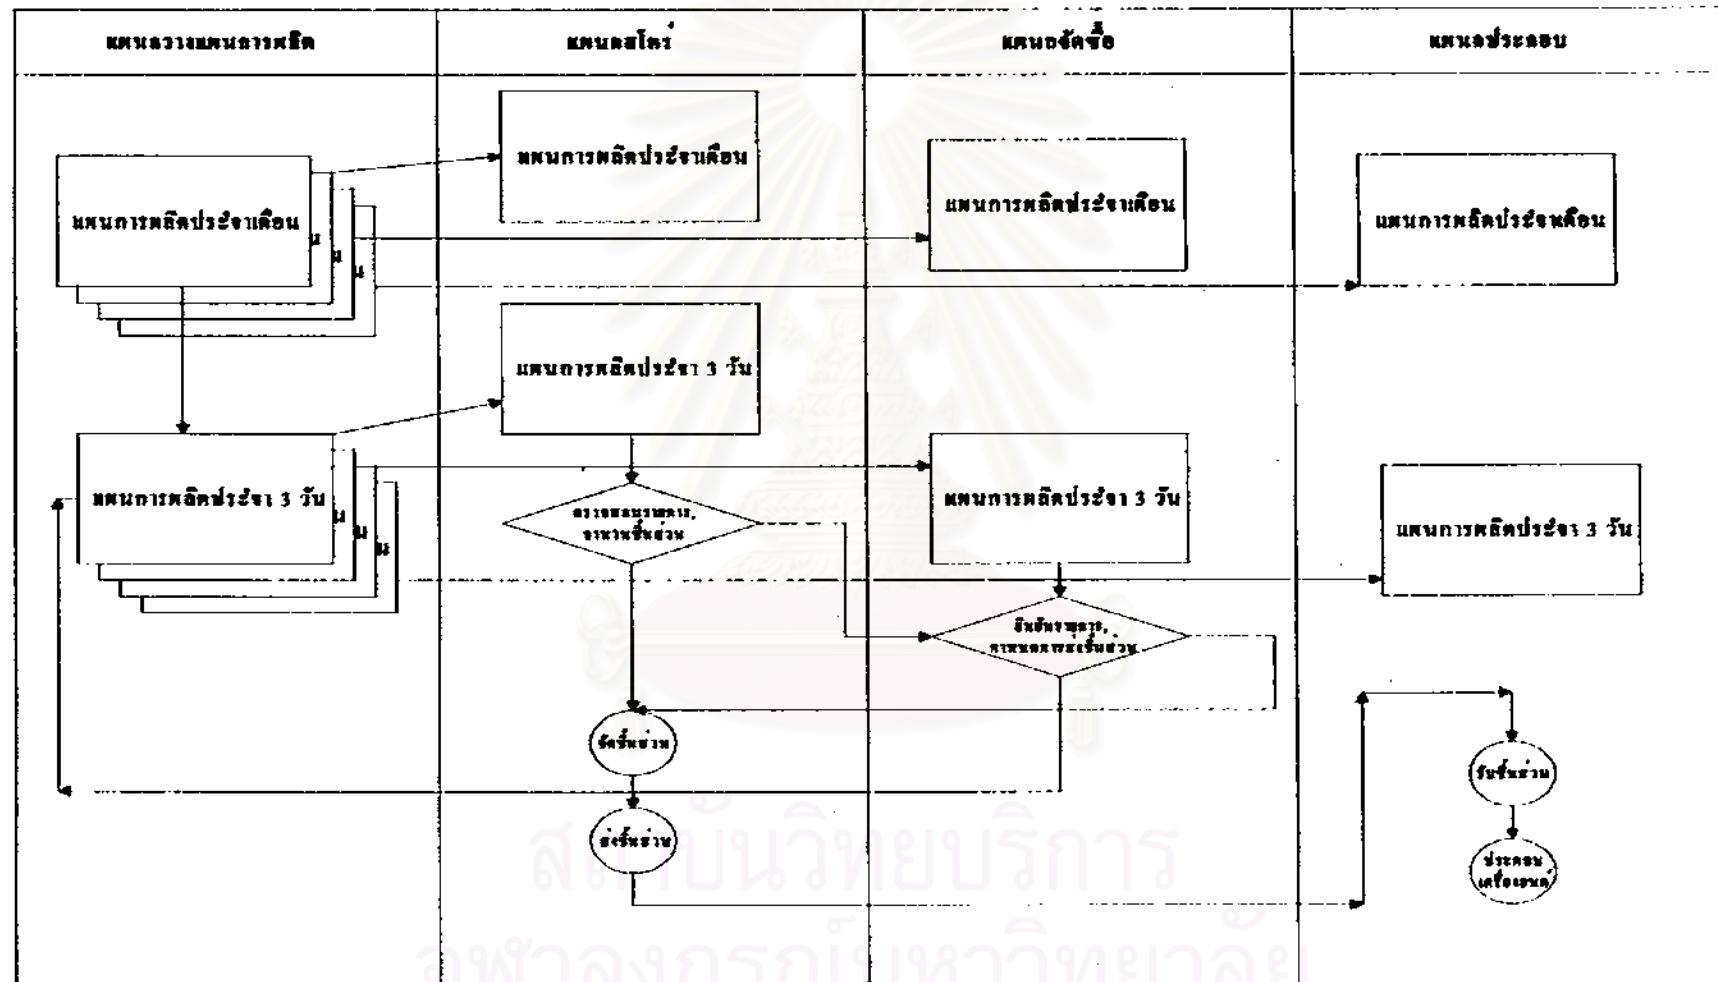

ภาพประกอบที่ 4.19 แสดงให้เห็นถึงวิธีการนัดหมายความดุลยเดช (ระบบเดิน)

1.4) กิจกรรมการผลิตของโรงงานตัวอย่าง

1.4.1.) การที่ความสะอาดของการผลิตก่อนเดิมท่องาน คิดเป็นเวลาสูญเปล่า 2.85 % โดยปกติพนักงานจะใช้เวลาในการที่ความสะอาดเครื่องซักอบแห้งประมาณ 10 นาที และอีก 5 นาที พนักงานจะใช้เวลาในการเปลี่ยนรองเท้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานรวมถึงทำความสะอาดชั้นล่างเมื่อให้สะอาดก่อนกลับบ้าน

1.4.2.) กิจกรรมก่อตั้งของ QCC โดยในทุกวันทุกกะมีการให้เวลาพนักงาน 40 นาที ก่อนเริ่มท่องานในการที่กิจกรรมก่อตั้งของ QCC ซึ่งคิดเป็น 1.54 % ของเวลาการทำงานทั้งหมด ซึ่งพนักงานจะทำการคัดเลือกด้วยตนเองเป็นประจำก่อนแล้วค่าเฉลี่ยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตโดยก่อตั้งอยู่ที่หนึ่งอย่าง แต่ที่ผ่านมาคิจกรรมก่อตั้งซื้อยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเมื่อจาก

1.) ขาดการติดตามที่ดีจากหัวหน้างาน

2.) ความสามารถของพนักงานมีจำกัดทำให้แก้ไขปัญหาที่ช้าชัก้นไม่ได้

1.4.3.) การประชุมก่อนเริ่มท่องานทุกวันวันละประมาณ 5-10 นาที โดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้นำและเข้าเองปัญหาที่ผ่านมาในแต่ละวัน และทุกวันขั้นพัฒนามีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้นำเข้าเองโดยทั่วไปมีระยะเวลาประมาณ 30 นาที เมื่อจากหัวหน้าหน่วยจะเป็นผู้ที่เข้าเองปัญหาสู่ป้าทราบของประสิทธิภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเวลาสูญเปล่าจากการประชุมตอนเช้าคิดเป็น 1.12 % ของเวลาการทำงานทั้งหมด

จากเวลาสูญเปล่าที่เกิดจากคิจกรรมการผลิต ทั้ง 3 หัวข้อสามารถที่จะควบคุมได้โดยการบริหารเวลาของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด

1.5.) Air tool ซึ่งคือการขาดการถูกตัดที่คิดมากทำให้เกิดเวลาสูญเปล่า คิดเป็น 0.86 % ของเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ Air tool เกิดการซ้ำๆ บกพร่องเกิดจาก การถูกตัดและการรักษาที่ถูกวิธีซึ่งทำให้ Air tool ซ้ำๆ เนื่องกว่าปกติเนื่องจากไม่มีการกำหนดให้มีชุด แยกช่วงซัดเจน ทั้งที่ทุกกระบวนการนี้มีการใช้ Air tool เป็นอุปกรณ์ในการประกอบชิ้นส่วน และไม่มีระบบบันทึกไว้ในกระบวนการ Air tool ไปทำการตรวจสอบซึ่งทำให้ Air tool มีอาการใช้งานล้มและเมื่อ Air tool ซ้ำๆ กันใช้งานไม่ได้จะส่งผลให้เสียเวลาในการเปลี่ยน Air tool สำรอง นำไปซ่อมแทนซึ่งทำให้รายการการผลิตดังนี้


1.6.) การตรวจสอบและตัดชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพจากผู้ผลิตที่เป็นปัญหาเรื่อง โดยเป็นปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งและมากกว่า 1 เดือน ทำให้เกิดเวลาสูญเปล่าถึง 1.45 % ของเวลาการทำงานทั้งหมด โดยมีปัญหาที่เกิดจะเป็นปัญหาที่ขาดผู้ติดตามอย่างชั่วคราวในการแก้ไขปัญหานี้ ฯ ซึ่งทำให้ปัญหาคุณภาพนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆ อีก ทั้ง ฯ ที่ไม่ควรจะเกิดปัญหานั้นซ้ำๆ อีกนั่นเองหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วควรหาสาเหตุแล้วทำการป้องกันมิให้เกิดซ้ำๆ อีกให้พร้อมป้องกันมิให้ซื้อส่วนที่ไม่ได้คุณภาพปะปนเข้าไปในสายการผลิตอีก

การลดความสูญเสียจากเวลาอยู่เฉยสำหรับวิธีการทำงานหรือการบริหารงาน (Method)

1. การจัด stemming ของสายการผลิตและการห้ามเวลาตามมาตรฐาน

ตามที่สายการประกอบเครื่องขันต์รอด้วยการขันต์ของโครงงานด้วยขั้นตอน Line balance loss ที่มีส่วนหนึ่งของการพัฒนามาตรฐานในการทำงานสูงกว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจากเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาไม่ได้ถูกกำหนดด้วยถูกหลักการซึ่งส่งผลต่อการจัด stemming ของสายการผลิต และทำให้การผลิตที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้ จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.1) จัดตั้งหน่วยงาน Process Engineer โดยให้เข้าสัมมาร์ทกับหัวหน้าส่วนผู้ดูแล ดังภาพประกอบที่ 4.20 ทำหน้าที่รับผิดชอบในการห้ามเวลาตามมาตรฐานของ การประกอบเครื่องขันต์รอด้วยทุกๆ ทุน ทั้งนี้ได้มีรายละเอียดในหน้าที่ความรับผิดชอบดัง ในพறรษางานด่อไปนี้

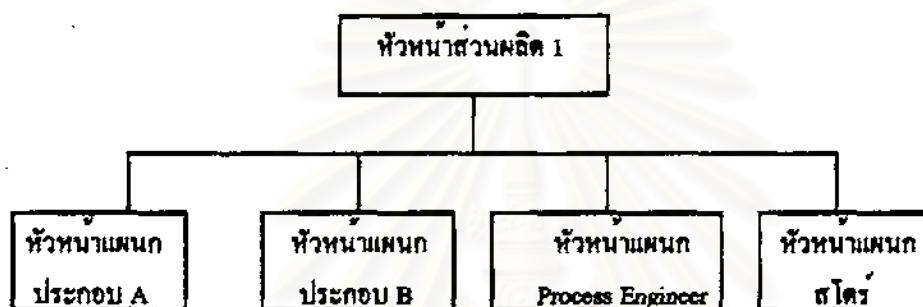

ภาพที่ 4.20 แสดงโครงสร้างของก่อกรของส่วนผู้ดูแล 1

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ใบพนักงาน
(Job description)

ชื่อ XXXXXX XXXXXX

ตำแหน่งงาน หัวหน้าเหม็นก Process engineer

สังกัดสายการบังคับบัญชา

ตำแหน่งผู้มีอำนาจบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนผลิต 1

ส่วนผลิต

ตำแหน่งผู้ดูแลบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่

ฝ่ายผลิต

ภาระหน้าที่หลัก

รับผิดชอบในการปรับปรุงและสนับสนุนให้สายการประกอบมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและเพิ่มความพร้อมในช่วงการทดสอบการผลิตทุกค้านเพื่อให้สายการผลิตพร้อมสำหรับการผลิตต่อไป

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมกับหน่วยงานวิศวกรรมในการทดสอบการประกอบเครื่องชนิดต่างๆ ทั้งการยานยนต์ใหม่
2. จัดแบ่งกระบวนการประกอบเครื่องชนิดต่างๆ ให้สายการผลิตตามคุณภาพ
3. จับเวลาในการประกอบเครื่องชนิดต่างๆ แต่ละกระบวนการเพื่อหาเวลามาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนการผลิต
4. ปรับปรุงและศึกษากระบวนการประกอบเพื่อลดความซ้ำๆ ลง ๑ ที่เกิดขึ้นสายการผลิตเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ
5. สนับสนุนสายการประกอบในด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถทำการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
6. อุปกรณ์และวัสดุ Air tool ที่ใช้ในการประกอบเครื่องชนิดต่างๆ ทั้งหมด พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ Air tool ตามระยะเวลา
7. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ลูกค้าศึกษา บริษัทฯ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือ ปวส. ประสบการณ์ทางด้านการประกอบเครื่องชนิด ๒ ปี

ความสามารถพิเศษ

1. มีความรู้ทางด้านการประกอบเครื่องชนิดต่างๆ
2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม

1.2) การศึกษากระบวนการประกอบ ตามที่โรงงานประกอบเครื่องยนต์ตัวอย่าง ให้เรา มาทราบฐานของสายการผลิต Main line ซึ่งเป็นสายการผลิตที่เป็นสายพาน Conveyor ในการก็ต ก้าวจัดการผลิตเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต จึงได้ทำการศึกษากระบวนการประกอบเครื่องยนต์ โดยได้ทำการศึกษาวิธีการทำงานและศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานของคน นอกจากนี้ยังพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานเพื่อปรับปัจจุบันการทำงานนั้น ๆ ให้ดีขึ้น ดังนั้นการศึกษาการทำงานจึงเป็นการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องใช้กำลังใจในการลงทุนมากนัก โดยจะมีขั้นตอนการศึกษาการทำงาน ดังนี้

1.) บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่จะทำให้รำคาญเขียดของผู้ทำการประกอบและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบเครื่องยนต์

2.) บันทึกเวลาการทำงานทั้งหมด และแบ่งงานให้ยุ่งเหยิงของเป็นงานย่อย ๆ

3.) พิจารณาข้อข้อ ๆ ที่แยกออกมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้วิธีที่ถูกต้องมากที่สุด แล้วหาขนาดตัวชี้วัดที่เหมาะสม การแบ่งงานย่อยสามารถแบ่งได้ดังนี้

3.1) แยกงานย่อยให้เด่นชัด โดยมีจุดเริ่มต้นที่ได้และสิ้นสุดที่ได้โดยอาศัยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว

3.2) งานย่อยที่มีระยะเวลาที่สามารถดูห้องหรือจังหวัดได้

3.3) จัดกลุ่มงานย่อยให้อยู่ในงานเดียวกันแทนที่จะแยกแล้วทำให้เกิดความสับสน ซึ่งในแต่ละกระบวนการประกอบให้เวลาในการประกอบของเครื่องยนต์ทุกรุ่นไม่เกิน 1 นาที ซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะจับเวลาให้ถูกต้องและสะดวกตามที่ต้องการ ให้จึงทำการจับเวลาในการประกอบทั้งกระบวนการที่หน้างานแต่ละคนทำการประกอบซึ่งจะทำให้ได้เวลาที่ถูกต้องและลดความเสื่อมน้อยที่สุด ซึ่งได้ทำการแยกกระบวนการประกอบเครื่องยนต์ได้ดังนี้

1. การประกอบ Base

2. การประกอบ Rotor

3. การประกอบ Shift shaft

4. การประกอบ Oil pump

5. การตรวจสอบการเข้า Gear

6. การประกอบ Kick gear

7. การประกอบ Clutch

8. การประกอบ Clutch housing

9. การประกอบ Cover crankcase 2

10. การประกอบ Screw

11. การประกอบ Bolt stud

12. การประกอบ Piston

13. การประกอบ Reed valve

14. การเดินน้ำมัน

15. การประกอบ น้ำมันเก็บสูบ

16. การประกอบ ฟ้าสูบ

17. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

4.) วัดค่าไวดานาพิการเข้าบเวลา แล้วบันทึกเวลาที่รับได้ในแต่ละงานยังต้องภาคผนวก ๑.

5.) พิจารณาอัตราการทำงานของผู้ประกอบ โดย ทำการหาอัตราการทำงานของ พนักงานที่เหมาะสมด้วย

6.) เป็นเวลารับได้ (Observed Time) เป็นเวลาที่น้ำหนา (Normal Time)

7.) พิจารณาเวลาเพิ่ม (Allowance) เพิ่มมาไปในเวลาที่น้ำหนา

8.) หาเวลามาตรฐาน (Standard Time) การประกอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ได้ ดัง ตารางที่ 4.5 ดังนี้

รุ่น	Standard Man-min		Pitch time (Min)		การจัดการผลิต / กระบวนการผลิต(เครื่อง)	
	เดือน	ใหม่	เดือน	ใหม่	เดือน	ใหม่
AJ	13.43	11.22	0.79	0.66	490	585
AY	11.9	10.37	0.7	0.61	550	630
AE	13.43	11.56	0.79	0.68	490	570
AR	13.43	11.54	0.79	0.68	490	570

ตารางที่ 4.5 แสดงเวลามาตรฐานและกำลังการผลิตใหม่

2. การปรับปรุงองค์กรและความรับผิดชอบของผู้คนผลิต

หากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของผู้ผลิตใหม่ ให้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ผลิตมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะสนับสนุนการผลิตให้ดี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความก่อตัวในการผลิตเป็นรุ่น

2. เพื่อที่จะลดขั้นตอนในการวางแผนการผลิต

3. เพื่อให้ฝ่ายผลิตสามารถทราบปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนไม่ครบถ้วนทั่วทุก

หากวัตถุประสงค์ที่ต้องการชัดเจนในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ โดยมี หลักการดังนี้

1. ให้ส่วนผู้ดูแลรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนแผนรายวันได้ ทั้งนี้ให้อ้างอิงแผนรายเดือน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

2. ให้แผนกสหศิริรังษ์กับส่วนผู้ดูแลดังภาพประกอบที่ 4.20 เพื่อให้วันทราบข้อมูลนี้อย่างชัดเจน 以便ได้ทันท่วงทีเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจและเตรียมความพร้อมของชั้นส่วนก่อนการผลิต และลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายชั้นส่วนด้วย ดังภาพประกอบที่ 4.21

โดยส่วนผู้ดูแลหน้าที่รับผิดชอบในการรับขึ้นส่วนจากผู้ผลิต ทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ครบถ้วนและปริมาณในเวลาที่กำหนด แล้วนำขึ้นส่วนมาทำการประมวลเป็นเครื่องชนต่ออัจฉริยะน้ำดื่มให้กับโรงงานประมวลอัจฉริยะน้ำดื่มตามรุ่น จำนวนที่ต้องการในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวให้กับหัวหน้าส่วนผู้ดูแล 1 ชั้งจะทำให้สามารถลดความและควบคุมการผลิตให้เป็นกลางและต่อเนื่องได้ทันกับความต้องการของลูกค้า ดังแสดงในในหมายงาน ดังต่อไปนี้

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบพระราชทาน
(Job description)

ชื่อ XXXXXX XXXXXX

ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนผลิต 1

สังกัดฝ่ายการบังคับบัญชา

ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ผู้จัดการส่วนผลิต

ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าแผนกประกอบ

ฝ่ายผลิต

ขอนชี้แจงหน้าที่หลัก

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบเครื่องยนต์ให้ได้ตามรุ่น จำนวน ในเวลาที่กำหนดในแผน การประกอบเพื่อให้สั่งเครื่องยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วให้กับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ รายละเอียดความรับผิดชอบ


1. รับผิดชอบในการรับชิ้นส่วนที่ส่งจากผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอกบริษัท
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาให้กับความต้องการ
3. รับผิดชอบในการควบคุมอุปกรณ์วิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับมาจากผู้ผลิต
4. ทำการประกอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ตามรุ่น จำนวน และในเวลาที่ต้องการ
5. วางแผนการผลิตภายในวันนี้ โดยไม่ให้กระทบกระทั่งแผนการผลิตรายเดือน
6. รับผิดชอบในการสั่งเครื่องยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้ว ให้กับลูกค้า
7. สนับสนุนกิจกรรมของบริษัท
8. ควบคุมอุปกรณ์งานภายใต้การบังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงานและกฎระเบียบของบริษัท
9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ุณิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยุและโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษ

ความสามารถพิเศษ 1. มีความรู้ทางด้านการประกอบเครื่องยนต์

2. พำนการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี

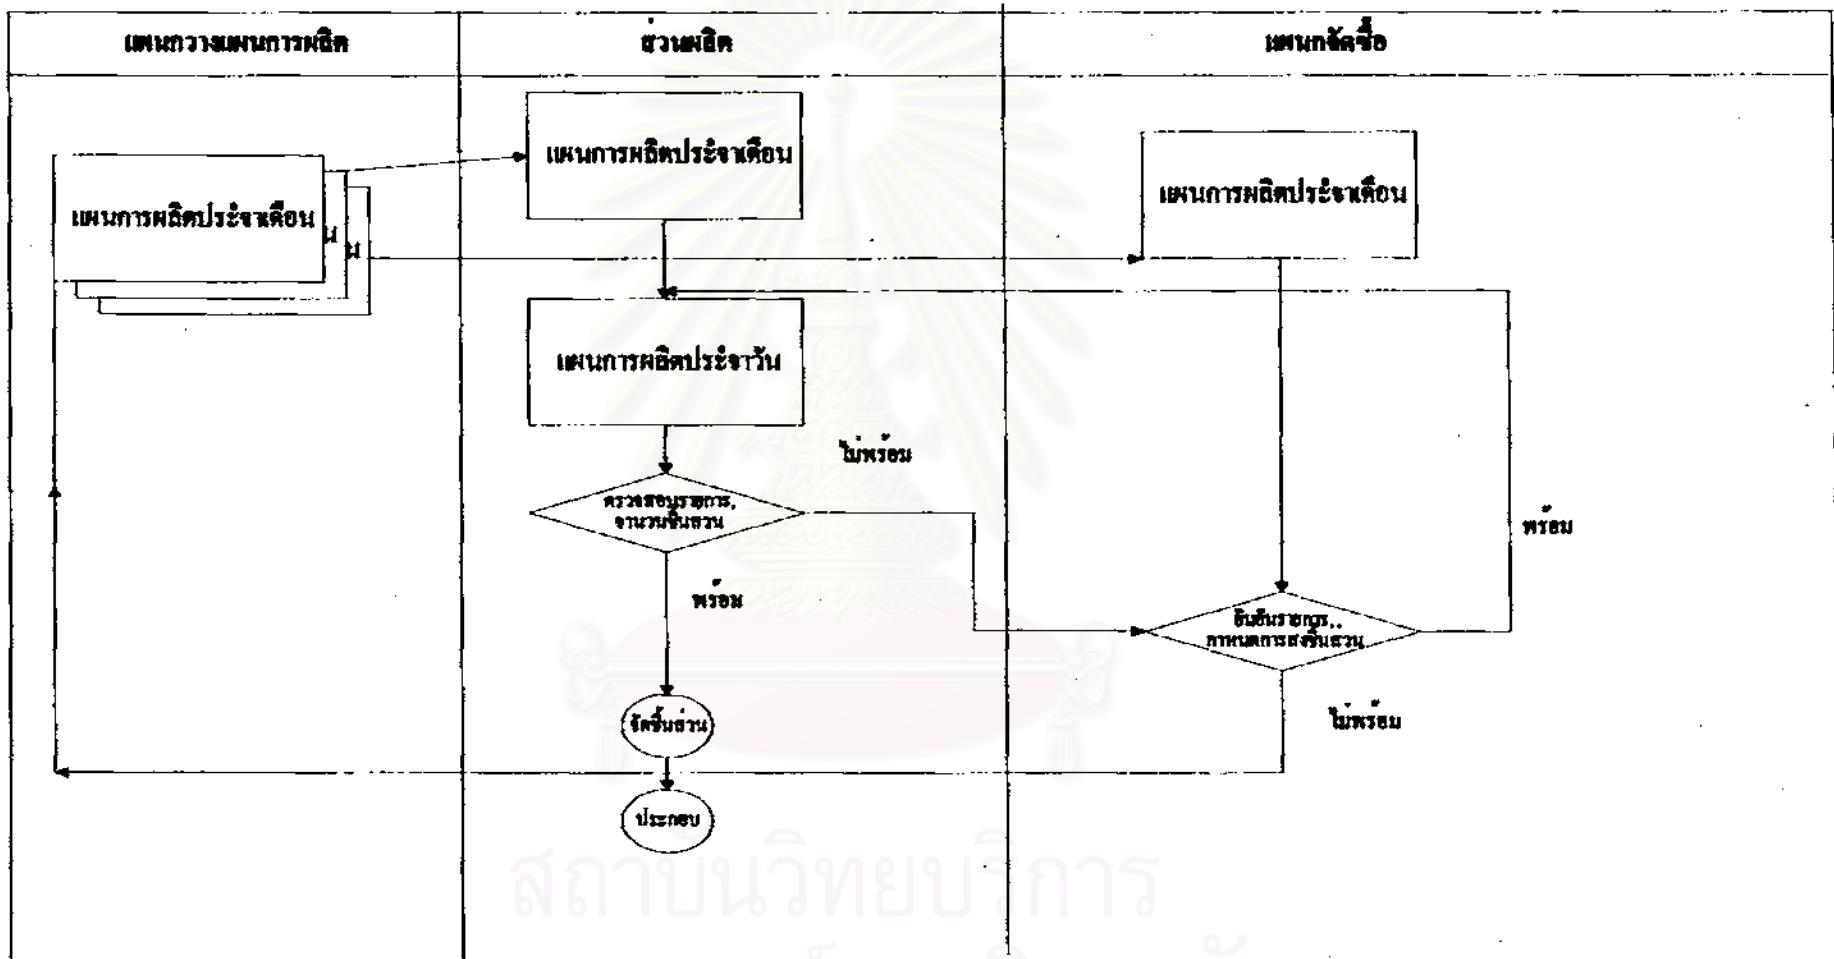

ภาคประชุมที่ 4.2 นักเรียนในการวางแผนและควบคุมการบริการที่ปรึกษา

3. การบริหารเวลาในการทำกิจกรรมเสริมการผลิต

3.1 การคำนวณระยะเวลาเครื่องมือ เครื่องซักอบอุ่นรีด และสถานที่ทำงานก่อนเดินทาง 15 นาที ตามที่รอบบริการรับส่งพนักงานได้ขอทราบนักงานนั้นๆ 15 นาทีและพนักงานได้ใช้เวลาในการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องซักอบอุ่นรีด 10 นาที ส่วนอีก 5 นาที เป็นเวลาสำหรับการทำความสะอาดระหว่างภาระและเปลี่ยนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัย จึงได้ทำการเพิ่มเวลาในการผลิตอีก 5 นาที โดยให้หนังสือแจ้งหุตถายภาระผลิตเพื่อทำการทำความสะอาดด้วย 10 นาที ส่วนอีก 5 นาที สำหรับพนักงานทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าและทำความสะอาดระหว่างภาระของเวลาการทำงานโดยจะเป็นเวลาในช่วงหลังเลิกทำงานแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากตนบริการรับส่งพนักงานได้ขอทราบนักงานนั้นๆ 15 นาที พนักงานซึ่งมีเวลาเหลืออีก 10 นาทีในการเดินไปขึ้นรถบริการกลับบ้านได้ทันเวลา

3.2 การทำกิจกรรมก่ออุ่นข้อ QCC ซึ่งมีอยู่ครั้งที่สามการประชุมเครื่องชนิดทำการประชุมไม่ทันกับความต้องการของถูกค้างทำให้มีการยกเลิกการทำการกิจกรรม QCC ในบางวันส่งผลให้การทำการกิจกรรม QCC ไม่ค่อยเนื่องจังทำได้ไม่ประسانดทดสอบสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงได้ทำการยกเลิกเวลาในการทำการกิจกรรมก่ออุ่นข้อ QCC ในช่วงเช้าของวันทุก ปีนเวลา 40 นาที แล้วให้หัวหน้าหานวัฒน์ผลิตเป็นผู้ที่ดำเนินการทำ QCC ต่อไปเวลาทำงานปกตินานพนักงานทั้งนี้จะมีหัวหน้าแผนกและหัวหน้าส่วนทำการติดตามผลความคืบหน้าทุกเดือน

3.3 การประชุมก่อนเริ่นทำงานทุกเช้า ให้กำหนดให้มีการรายงานปัญหาโดยหัวหน้าหน่วยท่าหนึ่งชั่วโมงประมาณ 5 นาที เท่านั้นและไม่อนุญาตให้พนักงานซื้อของหรือแปรรูปสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมเวลาในการประชุมชัดเจนได้

4. การดูแลและความคุ้ม Air tool

ตามที่ได้มี Air tool ชำรุดได้ส่งผลให้เกิดชิ้นส่วนบนหัวร่องซึ่งได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษา Air tool ตัวนี้การป้ายรักษาซึ่งป้องกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการดูแลความดูดเสียงของชิ้นส่วนบนหัวร่องที่เกิดจาก เครื่องซักอบอุ่นรีด ซึ่งมีการดูแลรักษา Air tool ที่ดีจะทำให้ Air tool มีอายุการใช้งานนานและไม่เกิดการชำรุดคนหัวร่องจนใช้งานไม่ได้ ทำให้ลดเวลาสายการผลิตดูดจากการที่ Air tool ชำรุดได้

5. ระบบการแก้ไขและติดตามปัญหาคุณภาพ

ในโรงงานตัวของนี้มีระบบประกันคุณภาพอยู่แล้ว แต่ในการที่จะเห็นอีกหนึ่งการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหม่ต้องใช้เวลาในการที่นินภารมากเนื่องจากสายบันทึกบัญชีแบบเดิมที่ทำให้การติดตินิใช้ที่จะทำการปรับปรุงทำได้ยากเนื่องจากจะต้องให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนซึ่งไม่เป็นผู้ตัดสินใจ ดังนั้นในการที่จะให้มีปัญหาคุณภาพลดลงนั้นนอกจากการมีระบบในการตุนตรวจสอบที่ดีแล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะตัดปัญหาคุณภาพได้หากขาดระบบในการแก้ไขและติดตามปัญหาซึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพนั้นเป็นการยากที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคุณภาพขึ้นในสายการผลิตเอง แต่หากมีการติดตามเพื่อป้องกัน


ปัญหานี้ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก จะช่วยลดปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วมิให้เกิดขึ้นนาซ้ำอีก จึงได้ดำเนินการสร้างระบบในการแก้ไขและติดตามปัญหา โดยการใช้ออกสาร Quality Analysis Sheet (QAS) ในภาพที่ 4.22 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาทางคุณภาพของชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นจากผู้ผลิต ทั้งนี้จะเป็นวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการดังภาพประกอบที่ 4.23 ดังนี้



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

QUALITY ANALYSIS SHEET (QAS)					
Job Number 2520 material Loading	Date 15/8/97 Time 13:15	<input type="checkbox"/> CORRECTIVE <input type="checkbox"/> PREVENTIVE amendment 16-1-97 No. 9016/97 amendment 1, 2, 3, 4		Information Status 	
GEAR DRIVE ผิดพลาด รหัส AR : 13931-00 GEAR DRIVE ผิดพลาด		GEAR DRIVE ผิดพลาด 1 รายการ คุณภาพ AR : กรณีของผู้ผลิต รถบรรทุก 2540 หมายเลข 2093 10302			
ผิดพลาดของชุดเบรกคลัช ไม่ได้ clutch Assy และชุดเบรก axle main ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจาก clutch ไม่ได้ GEAR DRIVE ผิดพลาด ต้องตรวจสอบ		ผิดพลาดของชุดเบรก ไม่ได้ clutch Assy และชุดเบรก axle main ตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจาก clutch ไม่ได้ GEAR DRIVE ผิดพลาด ต้องตรวจสอบ			
ผิดพลาด ไม่ได้ clutch Assy และชุดเบรก axle main GEAR DRIVE ผิดพลาด ต้องตรวจสอบ		ผิดพลาดของชุดเบรก ไม่ได้ clutch Assy และชุดเบรก axle main GEAR DRIVE ผิดพลาด ต้องตรวจสอบ			
Information → Information → Super QCAZ → Information → Super QCAZ → Super QCAZ → Super QCAZ → Information		Information → Super QCAZ → Information			

รูปที่ 4.22 แบบฟอร์ม Quality Analysis Sheet (QAS)

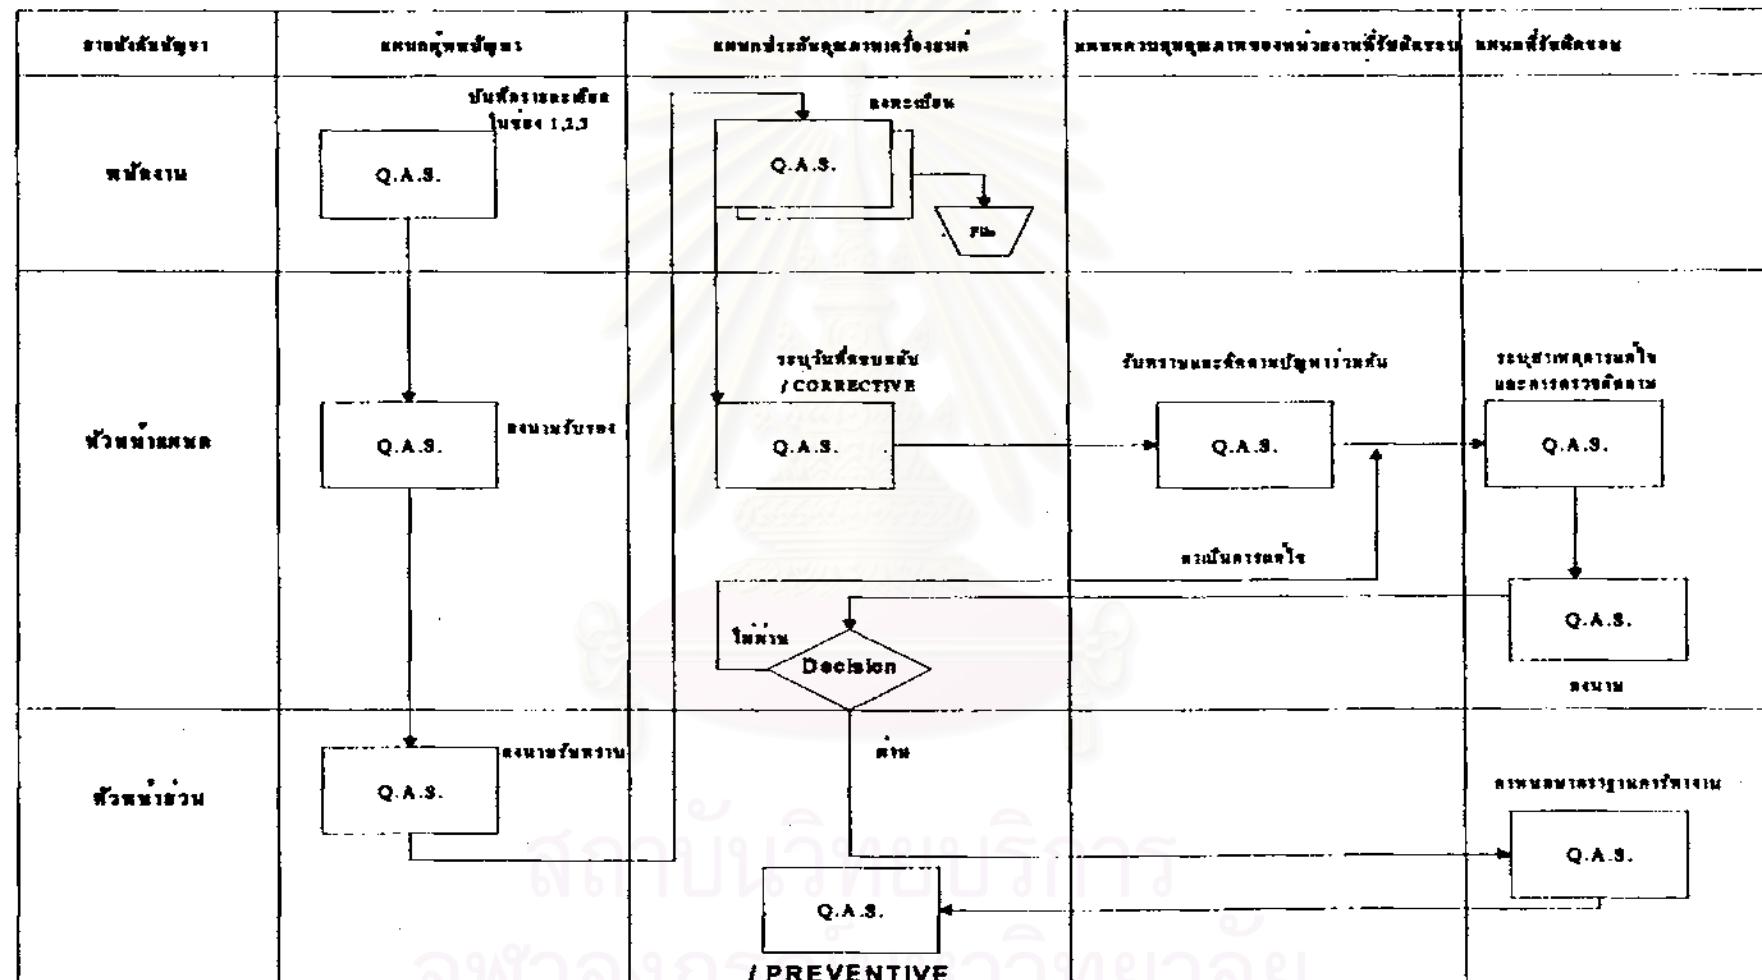

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ห้องปฏิบัติการและห้องแม่พิมพ์

1.) พนักงานของระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไปของหน่วยงานที่เป็นปัญหาดุจภาพค่ามินิการดังนี้

1.1) แบบฟอร์ม QAS มากจากรายละเอียดในช่อง ต่อไปนี้

1.1.1) วันที่ เดือน ปี ที่ หน่วยฯ ในช่องที่ 1

1.1.2) ข้อขึ้นต้นและหมายเหตุขึ้นต้น

1.1.3) สังกษะ, อาการ

1.1.4) การแก้ไขปัญหาชั่วคราว

1.1.5) บริษัทรายละเอียดของปัญหาพร้อมรูปประกอบและข้อมูลประกอบ

ในช่องที่ 2

1.2) ผู้เอกสาร QAS ที่ลงชื่อนุมัติเรียบร้อยแล้วให้กับหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าส่วนที่เป็นตนสังกัดของผู้พบปัญหาลงนาม ในช่องหน่วยงานที่แข่งปัญหาของ QAS

1.3) แบบฟอร์ม QAS ที่ลงนามโดยหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าส่วนที่เป็นตนสังกัดของผู้พบปัญหาแล้วให้แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนิด เพื่อบันทึกในสมุดควบคุมเอกสาร

2.) แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนิด ได้รับเอกสาร QAS จากหน่วยงานผู้แจ้งปัญหาแล้วดำเนินการดังนี้

2.1) ลงบันทึกประวัติ และหมายเหตุของเอกสารในสมุดควบคุมพาร์มิกันสำเนา 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการติดตาม

2.2) พิจารณาเงื่อนไขงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

2.3) ผู้เอกสาร QAS ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับเอกสารผ่านแผนกประกันคุณภาพที่รับผิดชอบคุณภาพในแผนกนั้นทั้งนี้เพื่อให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่องที่ 3

2.4) หากพิจารณาแล้วไม่ทราบว่าหน่วยงานใดต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนิดเป็นผู้ดำเนินการดับประชานุที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา

2.5) ก่อนส่งเอกสาร QAS ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหา แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนิดจะต้องทำการระบุวันที่ตอบกลับและเขียน / ในช่อง CORRECTIVE ของเอกสาร QAS และติดตามการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน ประกันคุณภาพที่ติดตามปัญหาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาจะกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป

3.) หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะดำเนินการดังนี้

3.1) ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่เกี่ยวข้องปัญหา โดยใช้หลักการของ 5

w 1s ในช่องที่ 5

3.2) ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาตามสถานะเหตุ ที่ทำการนิกระบบมาหากัน 3.1 ในช่องที่ 3

3.3) ระบุวิธีการตรวจสอบผลการแก้ไข ในช่องที่ 4

3.4) ทำการตอบกลับเอกสาร QAS ในระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดส่งเอกสาร QAS ที่ผลงานได้หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบปัญหานั้น ๆ และส่งให้กับหน่วยงานประกันคุณภาพเครื่องชนต์

3.5) หากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถตอบกลับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งเตือนก้าหนนคณะกรรมการตอบกลับกับหน่วยงานประกันคุณภาพเครื่องชนต์เพื่อพิจารณาสื่อสารก้าหนนด่วน โดยการเปลี่ยนแปลงก้าหนนด่วนของ กตัญ

4.) การตรวจสอบ มีวิธีการดังนี้

4.1) กรณีผลการตรวจสอบผ่าน

4.1.1) แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนต์จะบันทึกข้อมูลแล้วเป็นเครื่องหมาย / ในช่อง ผ่าน ในเอกสารช่องที่ 5

4.1.2) แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนต์ ทั้งเอกสาร QAS ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบก้าหนนคณาตรวจสอบการที่มี (ป้องกันไม่ให้ปัญหานักเรียน) ในช่องที่ 6

4.1.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเอกสาร QAS ให้แผนกประกันคุณภาพเครื่องชนต์เพื่อดูผลงาน โดยหัวหน้าแผนกและหัวหน้าส่วน และเป็นเครื่องหมาย / ในช่อง

PREVENTIVE

4.2) กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่านแผนกประกันเครื่องชนต์ จะมีนักพัฒนาข้อมูลในช่องที่ 8 โดยเป็นในช่อง ไม่ผ่าน หรือมีระดับคุณภาพ และส่งเอกสาร QAS 回去ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบที่ทำการแก้ไขใหม่ หากมีการแก้ไขมากไปแบบส่วนๆ QAS ใหม่เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขใหม่ตามขั้นที่ก่อภาระใหม่ด้วย

5.) หน่วยงานประกันคุณภาพทำการบันทึกประวัติและสำเนาเอกสาร QAS ให้กับหน่วยงานที่ก่อภาระทั้งทราบ

6.) เกณฑ์ในการพิจารณาที่บันทึกผลการเขียน QAS คือ

- 6.1) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและเกิดขึ้นร้าว
- 6.2) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรง

2. ความถูกต้องของเวลาถูกต้องปัจจัยที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine & Equipment)

2.1) เครื่อง Firing test เสียงที่หน่วยงาน Loading line ทำให้เกิดเวลาถูกต้องเพิ่มขึ้น 1.34 % ของเวลาการทำงานทั้งหมด ทั้งนี้มีสาเหตุจาก

1.) ในช่วงที่มีการผลิตเครื่องยนต์รุ่นใหม่นั้นหน่วยงานวิศวกรรมไม่ได้ทำการเรียบดู CDI สำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ไว้ให้โดยไม่มีการใช้ CDI รุ่นที่มีการผลิตอยู่เดิมไปใช้ทดแทนก่อน

2.) ชุด CDI ไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในกล่องให้เป็นสัดส่วนซึ่งทำให้หนังงานวางแผน CDI กระฉับกระชากปะปนกันกับรุ่นอื่น โดยจัดวางอยู่ในอุปกรณ์เครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า

ซึ่งทำให้หนังงานนำ CDI มาใช้ทดแทนกันสัง/pub> ให้ CDI เสื่อมเสียเร็วกว่าที่กำหนดเนื่องจาก CDI ที่หนังงานใช้ไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้ ๆ

2.2) เครื่อง Crank shaft pulling เสื้อซึ่งเป็นเครื่องจักรอยู่ที่หน่วยงาน Subline โดยจะทำหน้าที่ในการดึงเหล็กหัวข้อหัวใจที่ผ่านการประกลอนมาเพลิงส่วนในห้องเครื่องยนต์ และจากการวิเคราะห์พบว่าปลายเกลียวของตัวดึงเกลียวของเหล็กหัวข้อหัวใจไม่ได้ถูกตอกมุมไว้ ซึ่งทำให้ในช่วงที่เริ่มทำการหมุนเกลียวเพื่อดึงเหล็กหัวข้อหัวใจแล้วเกลียวบนมุนเข้าไปในสะตอซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมของเกลียวแล้วทำให้เกลียวขาด ได้ทดสอบให้เห็นข้อหัวใจดังต่อไปนี้ในการทดสอบด้วยอุปกรณ์

การทดสอบความถูกต้องของเวลาถูกตูมปลอกที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machine & Equipment)

1. การปรับปรุงเครื่อง Firing test

1.1. วนรวมชุด CDI ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ทุกรุ่นมาประกลอนรวมกันในกล่องแต่ละห้องเป็นข้าพห์สายแยกกันทุกรุ่นเพื่อความสะดวกในการที่หนังงานทำการต่อสายไฟจากเครื่องยนต์จะได้ทำการต่อแยกไฟตามรุ่นของเครื่องยนต์ที่กำลังทำการประกลอนอยู่ ตามภาพประกอบที่ 4.24

1.2. ในการปฏิที่ทำการทดสอบผลิตเพื่อทำการประกลอนเครื่องยนต์รุ่นใหม่จะต้องทำการตัดแปลงกล่อง CDI ใหม่ CDI สำหรับรุ่นใหม่ที่ทำการผลิตด้วยห้องนี้เพื่อป้องกันหนังงานนำ CDI ของรุ่นอื่นมาทำการต่อเข้ากับเครื่องยนต์รุ่นใหม่แทน


2. การปรับปรุงเครื่อง Crank shaft pulling

1.1 ทำการปรับปรุงปลายเกลียวของเครื่องดึงเหล็กหัวข้อหัวใจให้เป็นมุมรอบทั้งหมดเพื่อให้สะดวกในการที่หุนเกลียวเข้าไปในเหล็กหัวข้อหัวใจ ดังภาพประกอบที่ 4.25


1.2 แจ้งให้หน่วยงานที่ผลิต เหล็กหัวข้อหัวใจรับทราบบัญชีหน้าที่ที่จะทำการผลิตเหล็กหัวข้อหัวใจ ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เหล็กหัวข้อหัวใจที่ไม่ได้ทำการอบน้ำประปานส่งเข้ามาในสายการประกอบ และให้แผนกประกันคุณภาพชี้แจงส่วนเหล็กหัวข้อหัวใจทำการเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบดุลตั้งก่อตัวด้วย

3. ความถูกต้องของเวลาถูกตูมปลอกที่เกิดจากหนังงาน (Man)

1. การที่หนังงานส่งชิ้นส่วนซึ่งชิ้นส่วนซึ่งส่วนไม่ครบตามจำนวนที่ให้ก็จะเวลาถูกตูมปลอกในการเบิกซึ่งส่วนที่นี้มีภาระดูจาก

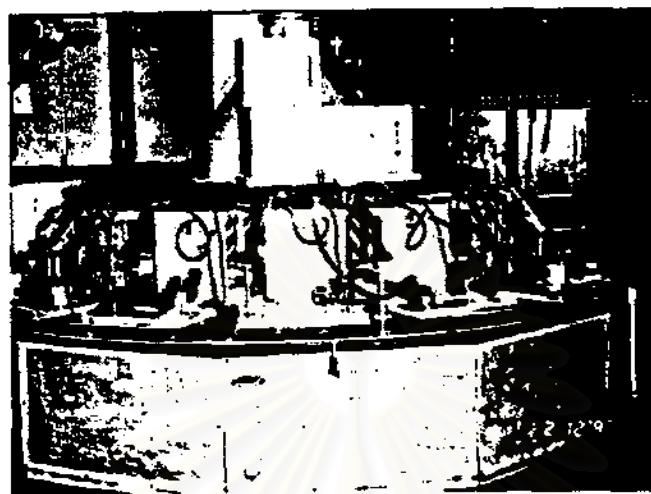

ภาพที่ 4.24 แสดงชุด CDI ที่ทำการปรับปูงแก้ไขใหม่

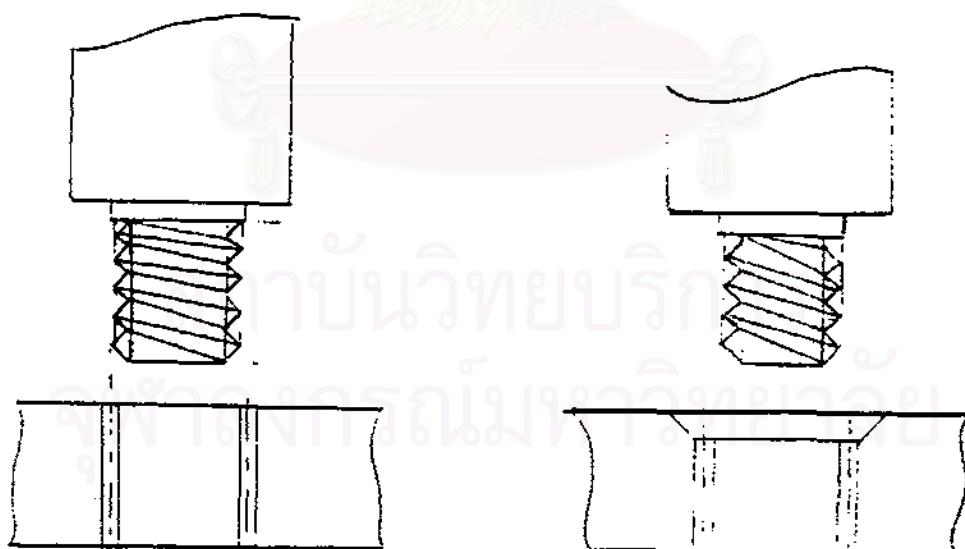

ภาพที่ 4.25 แสดงการปรับปูงแก้ไขว่างานรับตึงเพดานข้อหัวช่องของครีบ C / R Pulling

1.1.) พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อส่วนนี้บันทึกจำนวนพิเศษหากทำให้จำนวนซื้อส่วนไม่ครบตามจำนวนและรายการ

1.2.) พนักงานมีการนำจำนวนที่จัดเตรียมไว้สำหรับส่งให้กับสายการผลิตไปจัดให้กับการเบิกซื้อส่วนที่ต้องการโดยที่ต้องการเบิกซื้อส่วนนี้จะต้องระบุในเอกสารเดียวกันในการหามาตรฐานซื้อส่วนที่ต้องการเบิกซื้อส่วนนี้ จึงทำให้มีการส่งซื้อส่วนที่ต้องการเบิกซื้อส่วนนี้ไปมาให้กับสายการผลิต ทำให้มีซื้อส่วนไม่เพียงพอกับสายการผลิตที่ทำให้สายการผลิตต้องหยุดรอการเบิกซื้อส่วนที่ต้องการเบิกซื้อส่วนนี้

1.3.) พนักงานที่จัดเตรียมซื้อส่วนไม่ได้มีการตรวจสอบรายการและจำนวนของซื้อส่วนซึ่งถูกกระทำการซื้อส่วนที่ต้องการส่งให้กับสายการประมวลผลซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดในการส่งซื้อส่วนให้กับสายการประมวลผล

การติดความถูกต้องของเวลาถูกต้องปัจจัยที่เกิดจากพนักงาน (Man)

1. การตรวจสอบรายการและจำนวนซื้อส่วนก่อนการส่งให้กับสายการประมวลผลเครื่องยนต์

โดยปกติพนักงานจัดซื้อส่วนจะทำการจัดซื้อส่วนส่งให้กับสายการประมวลผลเครื่องยนต์ด้วยหน้าประมาณครึ่งวัน เมื่อทำการจัดซื้อส่วนเสร็จแล้วพนักงานไม่ได้มีการตรวจสอบว่าซื้อส่วนที่จัดเตรียมพร้อมในการส่งให้กับสายการประมวลผลเครื่องยนต์มีซื้อส่วนไม่ครบรายการหรือไม่ครบจำนวนหรือไม่ จึงได้ทำการดำเนินด้วยการตรวจสอบเมื่อทำการจัดซื้อส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันปัญหาดังต่อไปนี้

1.1.) การตรวจสอบรายการซื้อส่วนว่าครบตามรายการซื้อส่วนที่จำเป็นต้องประมวลผลในแต่ละรุ่นหรือไม่ โดยมีตรวจสอบให้พนักงานอีกคนตัวอื่นตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการจัดซื้อส่วนของพนักงานอีกคนได้ เมื่อทำการตรวจสอบแล้วให้พนักงานเขียนชื่อกำกับในเอกสารตรวจสอบซื้อส่วนแล้วส่งให้หัวหน้าหน่วยตามลำดับเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการตรวจสอบจริง

1.2.) การตรวจสอบจำนวนซื้อส่วนที่สำคัญ ซึ่งโดยปกติแล้วซื้อส่วนแต่ละประเภทมีคุณสมบัติใช้งานในภาระหน้าที่ต่างๆ เช่นมีจำนวนที่แน่นอนซึ่งทำให้ต้องในการบันทึกจำนวนแต่มีบางรายการเป็นซื้อส่วนที่ไม่มีกำหนดให้ที่เป็นมาตรฐานและมีกฎกากฎจังใจให้มีการบันทึกครั้งซึ่งมีรายการดังนี้

1. Pinrank

2. Piston

3. Connecting rod

4. Piston ring

2. ดำเนินให้มีผู้รับผิดชอบในการอนุมัติการเบิกจ่ายซื้อส่วน โดยจะรับผิดชอบเงื่อนไขที่มีผลเฉพาะไปบันทึกซื้อส่วนมาใช้ในการประมวลผลได้ในกรณีที่พนักงานประจำไม่มา และจากการที่มีการ

ประเมินโครงการใดๆให้มีผลกระทบต่อรัฐบาลขึ้นอยู่กับส่วนผลิตซึ่งกำหนดให้มีหนังงานจัดซื้อส่วนเหล่า
กำท้างานตามเหมือนกับส่วนผลิตด้วยเชิงช่วยเหลืออย่างไรไม่มีหนังงานใดร่วมทำางานส่วนวางแผนส่ง
ผลให้ถูกการผลิตต้องหยุดชะงักในกรณีที่มีการรอเบิกจัดซื้อส่วนแล้วไม่มีหนังงานจ่ายจัดซื้อให้



สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย