

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำวิธีการแก้ไขปัญหามาตามแนวทางของซิกซ์ ซิกม่านำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย โดยแนวทางซิกซ์ ซิกม่านั้นเป็นการนำความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการของซิกซ์ ซิกมามีดังนี้

#### 2.1 ความเป็นมาและหลักการของซิกซ์ ซิกม่า

ซิกซ์ ซิกม่า ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยบริษัท Motorola หลายบริษัทได้นำ ซิกซ์ ซิกม่ามาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ของกิจการ และประสบความสำเร็จกันมาก เริ่มจากบริษัท General Electric (GE), Allied Signal และ Sony หลังจากนั้น ซิกซ์ ซิกม่าได้ถูกเผยแพร่ไปยังบริษัทต่างๆ โดยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขและควบคุมคุณภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

#### 2.2 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางซิกซ์ ซิกม่า

ขั้นตอนในการประยุกต์การแก้ไขปัญหามาตามแนวทางซิกซ์ ซิกม่า จะประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการระบุสาเหตุของปัญหา (Define Phase), ขั้นตอนการวัดเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา (Measure Phase), ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา (Analyse Phase), ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improvement Phase) และขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิต (Control Phase)

### 2.2.1 ขั้นตอนการระบุสาเหตุของปัญหา (Define Phase)

- การกำหนดปัญหา (Problem Statement)

เป็นการระบุปัญหาที่ต้องการทำการศึกษาและแก้ไขซึ่งปัญหานั้นๆ จะต้องสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าหรือทางด้านคุณภาพ ที่เรียกว่า Critical to Quality (CTQ's)

- แผนภาพกระบวนการผลิต (Process Map)

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งการสร้างแผนภาพของกระบวนการผลิต จะต้องทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนในการประกอบผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถระบุตัวแปรสำคัญในกระบวนการผลิต ขั้นตอนนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นการตรวจวิเคราะห์ของกระบวนการผลิตซึ่งอาจจะทำให้เราทราบถึง สิ่งผิดปกติ หรือทราบ สาเหตุที่แท้จริงของความบกพร่องในการผลิต ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจเป็น ขั้นตอนที่นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาโดยการทดลองโดยการตั้งสมมติฐาน หรือการใช้ข้อมูลทางด้านสถิติที่มีการเก็บรวบรวมอย่างถูกต้อง

การสร้างแผนการไหลของผลิตภัณฑ์ต้องใช้การระดมสมอง และทีมงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะ ได้รายละเอียดที่สำคัญและครบถ้วนของกระบวนการผลิต ซึ่งแผนภาพการไหลนั้นจะต้องสามารถบอกถึงสาเหตุแห่งความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Cause of Poor Quality : COPQ)

การสร้างแผนการไหลของผลิตภัณฑ์จำเป็นอย่างยิ่ง ในการระบุที่มาของข้อบกพร่องและสิ่งที่ซ่อนเร้นในกระบวนการผลิต (Hidden factory) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียเวลา เงิน ทรัพยากร และพื้นที่ในการจัดเก็บ

- ผลรวมของสัดส่วนของเสีย (Rolled Throughput yield)

ได้มาจากการคำนวณของสัดส่วนของเสียครั้งแรกและไม่รวมสัดส่วนของเสียที่ได้มาจากการซ่อมแซม การคำนวณสัดส่วนของเสีย ก็เพื่อเป็นมาตรการในการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการควบคุมกระบวนการผลิต

- **ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)**

(ฮิโตชิ กูมะ ผู้เขียนและวิระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, ผู้แปล, 2536)

ผังแสดงเหตุและผลคือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพกับปัจจัยต่างๆ (ที่เกี่ยวข้อง) กล่าวคือ คุณลักษณะทางคุณภาพคือผลที่เกิดขึ้นจากสาเหตุคือปัจจัยต่างๆ ที่เป็นต้นตอของคุณลักษณะอันนั้น

การสร้างผังแสดงเหตุและผลที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่สามารถสร้างผังก้างปลาได้ถูกต้อง คือ ผู้ที่มีโอกาสแก้ปัญหาทางคุณภาพได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ข้อสังเกตเกี่ยวกับผังแสดงเหตุและผล จะต้องทำการแยกแยะและเลือกสรรเพื่อหาปัจจัยอันเป็นสาเหตุแห่งปัญหานั้นควรใช้การปรึกษาหารือในกลุ่มคนหลายๆความคิดมาร่วมกัน เพราะการละเว้นหรือมองข้ามปัจจัยบางอย่างไปจะก่อผลเสียภายหลังได้ (อาจทำให้การแก้ปัญหาผิดจุดได้) เลือกคุณลักษณะของปัญหาและปัจจัยสาเหตุในรูปขนาด หรือ ปริมาณที่สามารถใส่หน่วยวัดลงไปได้เพราะในที่สุดแล้วผลสรุปจากผังก้างปลาจะต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวแปรต่างๆในการผลิต การนำผังแสดงเหตุและผลไปใช้งานจะต้องก่อนสรุปปัญหาควรใส่น้ำหนัก หรือคะแนนให้กับปัจจัยสาเหตุแต่ละตัวเพื่อได้ใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาซึ่งแนวทางเสนอแนะนี้ จะนำไปผังแสดงเหตุผลที่ได้ใช้ไปเชื่อมโยงกับ FMEA

### 2.2.2 ขั้นตอนการวัดเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา (Measure Phase)

- **การวิเคราะห์ความล้มเหลวในการผลิต(FMEA)**

(รศ.ธนากร เกียรติบรรลือ, 2543) กล่าวว่า FMEA คือเทคนิคทางการวิศวกรรมที่ใช้ในการกำหนดการบ่งชี้และการขจัดปัญหาความล้มเหลวและความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือ เกิดขึ้นมาแล้วในระบบงานของการออกแบบของกระบวนการและการบริหารก่อนที่จะถึงลูกค้า



### ลักษณะสำคัญ 3 ประการของ FMEA

จะต้องมีการแสดงให้เห็นรูปแบบของความล้มเหลวปัญหา และความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือ เกิดขึ้นแล้วจากระบบงาน การออกแบบ การผลิต และการบริการอย่างชัดเจน และมีการประเมินผลจะต้องมีการบ่งชี้การกระทำ สำหรับการลด หรือ ขจัดโอกาสของความล้มเหลว ปัญหาและความผิดพลาดนั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นมาอีก

จะต้องมีการบันทึกลงแบบฟอร์มมาตรฐาน โดยปกตินิยมใช้ FMEA FMEA มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ Design FMEA สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเอาปัญหาสำคัญ และข้อบกพร่องต่างๆ จากผู้ใช้หรือลูกค้ามาศึกษาและหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข และอีกชนิดหนึ่งคือ Process FMEA สำหรับการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตซึ่งมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้อเสียและขจัด หรือลดปัญหาจากการผลิต ที่จะส่งไปยังกระบวนการผลิตถัดไปและลูกค้า

### ประโยชน์ของ FMEA

ช่วยพิจารณาการเลือกตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มศักยภาพของการผลิตและความเชื่อถือ สร้างความมั่นใจว่ารูปแบบของความล้มเหลวความผิดพลาดและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้รวมถึงผลกระทบที่อาจตามมาได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมาก่อนแสดงรายการของปัญหาหลักต่างๆ และระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้นมาช่วยแสดงบันทึกผลของการปรับปรุงหลังจากมีมาตรการการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทันที เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดรายการทดสอบเพิ่มเติมระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต ช่วยรวบรวมข้อมูลในอดีตสำหรับเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต โดยนำมาใช้วิเคราะห์รูปแบบของปัญหาหรือความล้มเหลวต่างๆ สำหรับการพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆ มีผู้รับผิดชอบหรือให้วิศวกรประจำกระบวนการผลิตสร้างระบบการป้องกันปัญหาที่สามารถประเมินผลได้ เมื่อมีการประชุมทบทวนขั้นสุดท้ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต



## ชนิดของ FMEA และการนำไปใช้งาน Failure Mode and Effect Analysis หรือ FMEA

เป็นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนสำหรับการค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นการป้องกัน ก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นมาภายหลัง และเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหา FMEA สามารถแบ่งตามวิธีการนำไปใช้งานได้หลายอย่างคือ

System FMEA สำหรับการออกแบบหรือปรับปรุงระบบการทำงานการใช้งานมักจะรวมอยู่ในขั้นตอนของ FMEA ชนิดอื่นได้แก่การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ และกำหนดรายละเอียดของระบบงาน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการประเมินผลระบบ

Design FMEA นิยมใช้สำหรับการวิเคราะห์ผลและการแก้ไขงานที่มีการทดลองหรือ ปฏิบัติเป็นครั้งแรก มักจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับกลุ่มของการรวมส่วนประกอบต่างๆ หรือ ส่วนย่อยๆ เข้าด้วยกัน และส่วนของผลิตภัณฑ์ว่ามีหน้าที่การใช้งานตามที่ออกแบบ เหมาะสมแล้วหรือไม่ และส่วนใดจะมีปัญหาจะป้องกันหรือลดระดับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

Process FMEA สำหรับกระบวนการผลิตซึ่งก็มีลักษณะเหมือนกับ Design FMEA มักจะพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ พนักงาน เครื่องจักร วัสดุ วิธีการ การวัดและสภาพแวดล้อมของการผลิต โดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เมื่อจัดทำ Process FMEA

Service FMEA จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นหลักโดยนิยมให้คนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเมื่อจัดทำ Service FMEA

Machinery FMEA สำหรับการวิเคราะห์เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้โดยแบ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น โครงสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ ส่วนทำความเย็น ส่วนส่งกำลัง ส่วนหล่อลื่น ชุดเกียร์คลัทช์ลูกปืน เป็นต้น

### งานเอกสารของ FMEA

การวิเคราะห์ปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยวิธีการ FMEA ถือว่าเป็นการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นเทคนิคการป้องกันปัญหาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนช่วยวิศวกรกระบวนการในการศึกษาสาเหตุ และผลกระทบต่างๆ ก่อนที่การออกแบบหรือวิธีการกระบวนการผลิตจะสรุปผลขั้นสุดท้ายทุกเรื่อง ทุกด้านที่มีการวิเคราะห์ร่วมกันจะถูกบันทึกลงแบบฟอร์มมาตรฐานของ FMEA เริ่มต้นจากหน้าที่ยังคงอย่างหนึ่งของกระบวนการผลิต จะถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีชนิด หรือรูปแบบของปัญหาและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น หรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างมีสาเหตุมาจากเรื่องใด และจะมีผลกระทบอย่างไรหลังจากนั้นจะมีการประมาณตัวเลขระดับความเสี่ยงหรือที่เรียกกันว่ารค่า RPN ซึ่งมาจากคำว่า Risk Priority Number ให้กับแต่ละปัญหาการคำนวณค่า RPN ได้มาจากผลคูณ พารามิเตอร์ 3 ตัว คือ  $O \times S \times D$  เมื่อ

O = Occurrence คือระดับความเสี่ยงของการเกิดปัญหา ความล้มเหลว หรือความผิดพลาด

S = Severity คือระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้น

D = Detection คือระดับความสามารถในการตรวจจับปัญหานั้นก่อนที่จะส่งมอบงาน หรือผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้า

ค่า O, S และ D นิยมใช้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 10 ดังนั้นค่าระดับ ความเสี่ยงต่ำสุดของการเกิดปัญหาคือ ค่า RPN = 1 ซึ่งมาจาก  $1 \times 1 \times 1$  หมายความว่าความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีน้อยมาก และความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดปัญหานี้มีน้อยมากเช่นกัน และสามารถตรวจจับปัญหานี้ได้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ ส่วนค่าระดับความเสี่ยงสูงสุดของปัญหา คือ ค่า RPN = 1000 ซึ่งมาจาก  $10 \times 10 \times 10$  หมายความว่า ความถี่ของการเกิดปัญหานี้มีมาก เช่น พบทุกวัน และระดับความรุนแรงของผลกระทบ เมื่อเกิดปัญหานี้มาก เช่นกระบวนการผลิตต้องหยุดทั้งหมด หรือลูกค้าต้องยกเลิกสัญญาสั่งซื้อ เป็นต้น และยังไม่มีการตรวจจับปัญหานี้ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า

## ■ การวิเคราะห์ความถูกต้องและแม่นยำของระบบการวัด

ในระบบการวัดมีความสำคัญมาก การวัดเป็นเสมือนกลไกในการควบคุมผลิตภัณฑ์ และเป็นการควบคุมกระบวนการเพื่อเป็นการประกันคุณภาพผู้ลูกค้า กระบวนการวัดมีองค์ประกอบหลักๆ คือ เครื่องมือวัด พนักงานวัดซึ่งสาเหตุมาจาก ทักษะ ความชำนาญ และระดับการฝึกฝน วิธีการวัด ชิ้นงานที่วัด สิ่งแวดล้อมในการวัดซึ่งมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิ ความชื้นและธรรมชาติ เนื่องจากแต่ละองค์ประกอบมีความไม่เท่ากันจึงเกิดความผันแปรในระบบการวัด

การวิเคราะห์ระบบความแม่นยำของเครื่องมือวัดมีความสำคัญมาก เนื่องจากการแก้ปัญหา ทางด้านคุณภาพหรือการป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีความมั่นใจในความเสถียรของเครื่องมือวัด ซึ่งการวิเคราะห์ระบบการวัดมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของระบบการวัด ในกระบวนการผลิตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงสถิติของการวัด เพื่อทำการแยกแหล่งความผันแปรออกเป็นชิ้นงาน (Part – to – Part – Variation) พนักงานวัด (Appraiser Variation) ความผันแปรร่วม (Interaction Variation) (ตำรา ทวีแสงกุลไทย 2538) ได้นิยามคำว่า ความแม่นยำ และความเที่ยงตรงดังนี้

ความแม่นยำ (Precision) คือ ความสามารถในการวัดให้ผลค่าที่ใกล้เคียงกันมาก ค่าไม่กระจัดกระจาย และจะให้ความแม่นยำไม่เปลี่ยนค่ามาก ไม่มีการปรับวิธีการหรือปรับเครื่องมือวัด

ความเที่ยงตรง (Accuracy) คือ ความสามารถในการวัดที่ให้ค่าใกล้เคียงความจริงมาก ผลต่างของค่าจริงและความวัด โดยเฉลี่ยน้อยมาก (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2542)

การวิเคราะห์ความแม่นยำ มุ่งพิจารณา 2 ประเด็นหลักคือ

คุณสมบัติเชิงสถิติของค่าวัดมีความไวต่อเทคนิคของพนักงานวัด หรืออุปกรณ์การวัดหรือไม่ และระบบการวัดที่พิจารณามีความสามารถในการตรวจจับความผันแปรของผลิตภัณฑ์ ที่แสดงความผันแปรของกระบวนการผลิตหรือไม่



คุณสมบัติด้านความแม่นยำนี้ ถ้าหากมีการจำแนกตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแล้วจะได้รับ การ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ความสามารถในการทำซ้ำ หรือ รีพีทาทะบิลิตี้ (repeatability) และ ความสามารถในการทำเหมือน หรือ รีโพรดูซิบิลิตี้ (reproducibility) โดยที่ รีพีทาทะบิลิตี้ของ ระบบการวัด หมายถึงค่าความแตกต่างในการวัดอย่างต่อเนื่อง กับชิ้นงานเดียวกันด้วยเครื่องมือ เดียวกันและด้วยพนักงานเดียวกัน ซึ่งปกติจะใช้ค่ารีพีทาทะบิลิตี้ในการประเมินค่า ความผันแปร ของระบบการวัดในระยะสั้น (short-term measurement)

ส่วนรีโพรดูซิบิลิตี้ของระบบการวัดหมายถึง ค่าความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของการวัด งานชิ้นเดียวกันด้วยเครื่องมือเดียวกัน แต่ต่างพนักงานกัน และโดยปกติจะใช้ค่ารีโพรดูซิบิลิตี้ใน การประมาณค่าความผันแปรของระบบการวัดในระยะยาว (long-term measurement) นอกจากนี้ อาจกล่าวอย่างสั้นๆ ได้ว่า รีพีทาทะบิลิตี้ คือ ความผันแปรภายในเงื่อนไขการวัดด้วยกัน ในขณะที่ รีโพรดูซิบิลิตี้ คือความผันแปรระหว่างเงื่อนไขของการวัด โดยเงื่อนไขที่กล่าวนี้อาจจะ หมายถึง พนักงานวัด อุปกรณ์จับยึด (จิ๊กและฟิกซ์เจอร์) และเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเป็นต้น

ในการประเมินผลค่ารีพีทาทะบิลิตี้ และรีโพรดูซิบิลิตี้ของระบบการวัด (GR&R – Gage Repeatability and Reproducibility) จะหมายถึงการประเมินผลค่าผันแปรอันเนื่องมาจากการ วัดค่าจริงของงานหนึ่งแบบซ้ำๆ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเดียวกัน การวางแผนศึกษา รีพีทาทะบิลิตี้และรีโพรดูซิบิลิตี้ของระบบการวัดวิธีการ และเวลาที่จะมีการ สอบเทียบเครื่องวัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดถือเป็นการดำเนิน

การที่มีความสำคัญมากต่อการพิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนด้านความถูกต้องใน ระบบการวัด โดยปกติแล้วจะต้องมีการสอบเทียบก่อนการศึกษา รีพีทาทะบิลิตี้ และ รีโพรดูซิบิลิตี้ จะเริ่มต้นขึ้น และไม่ควรจะมีการสอบเทียบใหม่ถ้าหากการศึกษายังไม่สิ้นสุด เพราะถ้าหากมีการ สอบเทียบใหม่ในระหว่างการศึกษาก็จะทำให้เกิดความผันแปรจากการสอบเทียบรวมอยู่กับค่ารีพีทาทะบิลิตี้ของระบบการวัดด้วย

จำนวนพนักงานวัดที่ใช้สำหรับการศึกษา GR & R ในการกำหนดจำนวนพนักงานวัด ที่เหมาะสมสำหรับการศึกษานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าในระบบการผลิตมี

พนักงานวัด (คือ ผู้ใช้เครื่องมือในการกำหนดค่าตัวเลขกับชิ้นงานเพื่อการตัดสินใจ) ในกรณีที่ระบบการวัดมีพนักงานวัดจำนวนหลายคน ทำให้การสุ่มพนักงานวัดมาทำการศึกษาน้อย 2 คน โดยพนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวัดในอุปกรณ์วัดที่ทำการศึกษสำหรับงานประจำ

จำนวนสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา GR & R จำนวนสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานั้น โดยปกติจะแนะนำไว้ที่ 10 สิ่งตัวอย่าง ซึ่งถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องพยายามให้ (จำนวนของสิ่งตัวอย่าง)  $\times$  (จำนวนของพนักงานวัด) มากกว่า 15 และถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้เพิ่มจำนวนซ้ำของการวัดในแต่ละสิ่งตัวอย่าง และสิ่งตัวอย่างที่จะใช้ในการวัดนี้ต้องเป็นสิ่งตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันมีนัยสำคัญ และในกรณีที่จะทำให้ระบบการวัดมีคุณภาพด้านความผันแปรเพียงพอต่อการตรวจจับความผันแปรของชิ้นงานในกระบวนการแล้ว จะต้องทำให้ข้อมูลแบ่งแยกได้ไม่ต่ำกว่า 5 กลุ่ม (ชิ้น)

จำนวนครั้งในการวัดซ้ำสำหรับสิ่งตัวอย่างแต่ละชิ้น โดยปกติแล้วมักจะแนะนำให้ทำการวัดซ้ำที่แต่ละสิ่งตัวอย่างด้วยจำนวนซ้ำเท่าๆกัน (เรียกว่า การทดลองแบบ Balance Design) ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีการวัดซ้ำสำหรับพนักงานวัดแต่ละคนด้วยจำนวน 2-3 ครั้งต่อชิ้นงานแต่ละชิ้น

วิธีการลดความผันแปรภายในสิ่งตัวอย่างของการศึกษา GR&R โดยในการศึกษา GR&R ในบางกรณีนั้นจะไม่สามารถกำจัดความผันแปรภายในสิ่งตัวอย่างออกจากการวัดซ้ำ (หรือการประเมินรีพีทเทบิลิตีได้) จึงต้องมีความพยายามเลือกงานในล็อตให้มีความใกล้เคียงกันให้มากที่สุด

วิธีการประเมินรีพีทเทบิลิตีและรีโพรดิวซิบิลิตี มีทั้งหมด 3 วิธี ได้แก่

วิธีอาศัยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

วิธีอาศัยค่าพิสัย (Range Method)

วิธีอาศัยค่าเฉลี่ยและพิสัย (Average and Range Method)

วิธีอาศัยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เหมาะกับการวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้มาจากการออกแบบการทดลองเพื่อพิจารณาว่าพนักงานและชิ้นงานเป็นสาเหตุความผันแปรอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่และวิธีการนี้จะสามารถแยกความผันแปรจากสาเหตุร่วมระหว่างชิ้นงานและพนักงานวัดออกจากอิทธิพลของอิทธิพลได้แต่อย่างไรก็ดีข้อเสียสำหรับวิธีนี้ก็คือความยุ่งยากในการคำนวณแต่ก็สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการคำนวณได้

ในการตีความหมายผลการวิเคราะห์จากตาราง ANOVA นั้นจะต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความมีนัยสำคัญของอิทธิพลร่วม (interaction effect) ระหว่างพนักงานและชิ้นงานก่อนเสมอซึ่งถ้าพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างพนักงานและชิ้นงานมีนัยสำคัญแสดงว่าเมื่อเปลี่ยนชิ้นงานให้พนักงานคนเดิมทำการวัดแล้วผลการวัดจะเปลี่ยนไปซึ่งจะพบว่าอิทธิพลร่วมมีผลมากและในกรณีที่อิทธิพลร่วมมีนัยสำคัญนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องตีความหมายจากอิทธิพลหลัก (main effect) ของพนักงานวัดหรือชิ้นงานอีกเพราะว่าแม้ว่าอิทธิพลหลักของพนักงานวัดจะดูเหมือนมีผลอย่างไม่มีนัยสำคัญแต่แท้จริงแล้วมีอิทธิพลมาก

### 2.2.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา (Analyze Phase)

- สถิติและการควบคุมคุณภาพ (เจริญ สุนทรวานิชย์ 2539) ได้ให้คำนิยามคำว่าสถิติไว้ดังนี้  
สถิติ คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ตัดสินในเหตุการณ์ภายใต้ความผันแปรโดยการตัดสินใจประกอบไปด้วยการรวบรวมการวิเคราะห์ตลอดจนการสรุปผลเพื่อดำเนินการจากข้อมูล
- การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบ (Hypothesis Test)  
ในการตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบ จะตั้งสมมติฐานใน 2 ทางเลือก คือ  
Ho : ระดับของปัจจัยไม่มีผลต่อกระบวนการผลิต  
H1 : ระดับของปัจจัยมีผลต่อกระบวนการผลิต  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง  $\alpha$  และ  $\beta$



$\infty$  หมายถึง ความเสี่ยงในการไม่ยอมรับสมมติฐานหลัก (Null hypothesis) ทั้งที่สมมติฐานหลักเป็นจริงซึ่งหมายถึงความเสี่ยงในการยอมรับสมมติฐานหลักทั้งที่สมมติฐานหลักไม่เป็นจริงจากความเสี่ยงของทั้ง 2 แบบนี้ จึงต้องมีการกำหนดจำนวนซ้ำที่ใช้ในการทดลองเพื่อให้มีความเชื่อมั่นหรือมีความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้และในการทำการวิเคราะห์ห้ค่าของ  $\beta$  น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

#### 2.2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ (Improvement Phase)

- การออกแบบการทดลอง (Design of experiment)

การออกแบบการทดลองนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง (Confirmation) คือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือความเชื่อจากประสบการณ์หรือทฤษฎีบางอย่างที่อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง (Exploring) คือการศึกษาถึงอิทธิพลของเงื่อนไขใหม่ที่มีผลต่อกระบวนการ

ในการออกแบบการทดลองนั้นมีคำจำกัดความที่นิยมใช้ดังนี้

อิทธิพลหรือผล (Effect) หมายถึง ผลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตาม

ปัจจัย (Factor) หมายถึง สิ่ง que คิดว่ามีอิทธิพลต่อการทดลองของคุณสมบัติในตัวผลิตภัณฑ์

ระดับของปัจจัย (Level of Factor) หมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเล็กน้อยๆและไม่สามารถควบคุมได้

- หลักในการออกแบบการทดลอง

ในการออกแบบการทดลองนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลักการ 3 ประการคือ

1. การทำแบบสุ่ม (Randomization)
2. การบล็อก (Block)
3. การทำซ้ำ (Replication)

การทำแบบสุ่ม (Randomization) คือการให้โอกาสในการเก็บข้อมูลแต่ละตัวเท่าๆกันเพื่อกระจายผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ให้กับทุกระดับที่ศึกษาให้เท่าๆกัน การทำแบบสุ่มยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 3 วิธี คือ

การทำแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete randomization)

การทำแบบสุ่มแบบสมบูรณ์ภายในบล็อก (Complete randomization within blocks)

การทำซ้ำ (Replication) คือ การทำการทดลองซ้ำในแต่ละข้อมูลเพื่อกำจัดเอาผลของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ออก

การบล็อก (Blocking) คือ การจัดกลุ่มทำการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเพื่อลดผลจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการทำเสมอไป

### ลำดับขั้นการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง

การนิยามปัญหาเป็นการระบุว่าความต้องการในการผลิตคืออะไรและต้องการรู้อะไรบ้างในการผลิตซึ่งการนิยามปัญหานี้จะเกี่ยวข้องไปถึงวัตถุประสงค์ของการทดลองการเลือกปัจจัยที่มีผลและระดับปัจจัยเป็นการใช้หลักการทางทฤษฎีและประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาในการผลิตเพื่อระบุว่าปัจจัยใดบ้างที่น่าจะมีผลต่อการทดลองและในแต่ละปัจจัยนั้นควรมีช่วงในการทดลองอย่างไรเพื่อระบุระดับของปัจจัยในการทดลองสุดท้ายคือระบุว่าระดับที่ใช้เป็นแบบกำหนด (Fixed levels) แบบสุ่ม (Random levels) หรือแบบผสม (Mixed levels)

แบบกำหนด (Fixed Level) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่สามารถควบคุมหรือกำหนดค่าได้แน่นอน

แบบสุ่ม (Random Level) หมายถึง ระดับของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดค่าได้แน่นอน

แบบผสม (Mixed Level) หมายถึง การผสมผสานระดับของปัจจัยที่เป็นทั้งแบบกำหนดได้และแบบสุ่ม

การเลือกตัวแปรตอบสนอง (Response variation) ในการเลือกตัวแปรตอบสนอง ผู้ทำการทดลองจะต้องเลือกตัวแปรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและการวัดค่า นั้นจะต้องแม่นยำรวมทั้งความถูกต้องของเครื่องด้วย

การเลือกแบบทดลอง จะต้องพิจารณาถึงจำนวนข้อมูลที่ทำซ้ำในการทดลอง ความเหมาะสม ข้อจำกัดในการสุ่ม (Randomization) และการบล็อก (Blocking) ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องนำมาเกี่ยวข้องกันในด้านความเสี่ยงและต้นทุนที่ใช้ในการทดลองสำหรับการเลือกปัจจัย

การทำการทดลอง ในขณะที่ทำการทดลองจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่ได้ออกแบบไว้ นั่นคือ ต้องมีการสุ่ม การทำซ้ำ ข้อควรระวังในขณะที่ทำการทดลองคือ ความถูกต้องของเครื่องมือวัดและความสม่ำเสมอในการทดลองเพื่อให้ความผิดพลาด (Error) ที่ออกมา มีน้อยที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ความรู้ทางสถิติวิเคราะห์และสรุปผลรวมทั้งตัดสินใจความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตีความข้อมูล วิธีทางสถิติไม่สามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดมีผล (Effect) เท่าใดได้แน่นอนแต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ให้แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะต้องสรุปผลของการวิเคราะห์ซึ่งอาจแสดงในรูปกราฟ ตาราง แผนภูมิ เป็นต้น

การเลือกแบบการทดลอง

### แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomize Design)

ใช้กับการทดลองแบบปัจจัยเดียว (Single factor experiment) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้มีขนาดไม่โตนักและไม่มีปัจจัยรบกวนการทดลองจะทำโดยยึดหลักการทำแบบสุ่ม (Randomization) และการทำซ้ำ (Replication)

ขั้นตอนในการทำการทดลอง

- กำหนดตัวแปรตอบสนอง (Response variable) และปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable factor) ที่สนใจ
- ทำการทดลองโดยสุ่มแบบสมบูรณ์ (Complete random) ในการวัดค่า
- วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน



### แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม (Randomize Block Design)

ใช้กับการทดลองแบบปัจจัยเดียวและมีปัจจัยรบกวน (Noise factor) หลักการของแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มคือต้องทำการสุ่ม (Randomization) ทุกครั้งต้องทำการทำซ้ำทุกการทดลองและทำการบล็อก (Blocking) เพื่อลดปัจจัยรบกวน การบล็อกอาจจะทำมากกว่า 1 บล็อกก็ได้ซึ่งขึ้นกับจำนวนของปัจจัยรบกวน

ขั้นตอนในการทำการทดลอง

- ออกแบบและวางแผนการทดลอง
- เก็บข้อมูลจากการทดลอง
- วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ซึ่งจะต้องมีผลของการบล็อก (Block effect) ด้วย

### แผนการทดลองแบบแฟคโทเรียล (Factorial Design)

ใช้กับการทดลองที่มีปัจจัยตั้งแต่ 2 ปัจจัย ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองที่มีหลายปัจจัย (Multiple factor experiment) และเนื่องจากปัจจัย (factor) มากกว่า 1 ปัจจัย ดังนั้นนอกจากจะเกิดอิทธิพลของปัจจัย (Main effect) ที่สนใจแล้วยังอาจเกิดอิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction effect) ได้ด้วย

อิทธิพลของปัจจัยร่วม (Interaction effect) คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่ปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีผลทำให้อิทธิพล (effect) ของอีกปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยดังตัวอย่างการเกิดอิทธิพลของปัจจัยร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ซึ่งเมื่อไม่มีอิทธิพลของปัจจัยร่วมแสดงดัง (1) และเมื่อมีอิทธิพลของปัจจัยร่วมแสดงดัง (2) โดย A และ B คือปัจจัย 2 ปัจจัย

เหตุที่ใช้การออกแบบแบบ  $2^k$  แฟคโทเรียล นั้นเหมาะสมกับรูปแบบ (model) ที่มีความเป็นเส้นตรง (linearity) จึงจะมีความถูกต้องในการตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากว่า

อิทธิพลของปัจจัยต่อตัวแปรตอบสนองมีความเป็นเส้นตรงไม่ดีแล้วจะหันมาใช้แบบ  $3^k$  แฟคโทเรียลแทน

แผนการทดลองแบบแฟรคชันนอลแฟคโทเรียล (Fractional Factorial Design) เป็นการประยุกต์จากการออกแบบการทดลองแบบแฟคโทเรียล (Factorial design) โดยการออกแบบแบบแฟคโทเรียลจะใช้กับการทดลองหลายปัจจัยที่มีปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงต้องทำการตัดปัจจัยบางตัวออกโดยอาศัยหลักการคอนฟาวด์ (Confound)

การคอนฟาวด์ (Confound) เป็นเทคนิคที่ใช้ช่วยในการออกแบบทำให้ขนาดของบล็อกเล็กลงจากเดิมซึ่งในการออกแบบนี้จะเกิดผลทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของทรีตเมนต์ (Treatment effect) รวมปะปนอยู่กับอิทธิพลของบล็อก (Block effect) เสมอ การเลือกอิทธิพลของทรีตเมนต์ที่จะทำการคอนฟาวด์ (Confound effect) จะเลือกจากความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นตัวกำหนดโดยเลือกทรีตเมนต์ที่คาดว่าจะมีผลน้อยต่อตัวผลิตภัณฑ์

การประมาณการทดสอบเอฟ (Approximate F-Test) ในการทดลองแบบแฟคโทเรียลที่มีปัจจัย 3 ปัจจัยหรือมากกว่าซึ่งจะเป็นรูปแบบกำหนดรูปแบบอื่นๆและการออกแบบที่ซับซ้อนบ่อยครั้งพบว่าไม่สามารถที่จะทดสอบทางสถิติได้อย่างถูกต้องในบางอิทธิพลของทรีตเมนต์ซึ่งการแก้ไขวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้คือการตั้งสมมติฐานที่ว่าในบางปฏิสัมพันธ์บางอิทธิพลสามารถที่จะละเลยได้

## 2.2.5 ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิต (Control Phase)

### ■ แผนภูมิควบคุม

(ฮิโตชิ คูเมะ, ผู้เขียน, วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์, ผู้แปล, 2541) ได้อธิบายความหมายของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ดังนี้

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิหรือกราฟที่จัดทำขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลจากขอบเขตที่กำหนด (Specification) ที่ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่

ดำเนินการผลิตและจะต้องควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยการตรวจวัดคุณภาพของชิ้นงานซึ่งในการวัดข้อมูลอาจจะอยู่ในลักษณะ 2 แบบ คือ ข้อมูลที่ได้จากการวัด (Variable Data) และข้อมูลที่ได้จากการนับ (Attribute Data) จากนั้นเขียนบันทึกลงในแผนภูมินั้นๆซึ่งโดยปกติจะมีเส้นควบคุม 3 เส้น ได้แก่ เส้นขอบเขตกลาง คือเส้นที่แสดงขนาดหรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนดหรือเป้าหมายในการผลิต เส้นขอบเขตควบคุมบนและเส้นขอบเขตควบคุมล่างเป็นค่าที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้และหากอยู่บนขอบเขตนี้ก็ถือว่าผลการผลิตยอมรับได้แต่หากค่าที่ได้อยู่นอกเหนือขอบเขตควบคุมถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันที

โดยธรรมชาติของกระบวนการผลิตจะมีความผันแปร (Variation) เกิดขึ้นกับชิ้นงานหรือผลผลิตได้โดยความผันแปรบางชนิดเป็นเรื่องเหตุหรืออนุญาตหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิต โดยไม่ก่อความเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ความผันแปรบางชนิดมีผลกระทบมากและมีผลเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพราะทำให้ขนาดของชิ้นงานหรือคุณสมบัติบางประการผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดดังนั้นความเข้าใจในสาเหตุแห่งความผันแปรจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยสาเหตุความผันแปรต่างๆมีผลมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ชนิดคือ

สาเหตุที่เป็นปกติวิสัยหรือเป็นธรรมชาติของการผลิตเป็นสาเหตุของความผันแปรที่ไม่มีความรุนแรงและไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้เกิดจากความผันแปรหรือความแตกต่างเล็กน้อยๆของวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆซึ่งแน่นอนว่าไม่มีของสองสิ่งๆที่เหมือนกันทุกประการวัตถุ 100 ชิ้นที่มีขนาดตรงกันตามข้อกำหนดทั้ง 100 ชิ้นก็จะมีขนาดแต่ละชิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพียงแต่ว่าความแตกต่างเหล่านั้นอยู่ในพิสัยที่ขอบเขตข้อกำหนดได้อนุญาตเอาไว้แล้วในค่าพิสัยความเผื่อ (tolerance) ของชิ้นงาน

ดังนั้นความผันแปรในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสาเหตุที่เป็นปกติวิสัยของการผลิตจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในการควบคุมคุณภาพด้วยแผนภูมินั้นๆนั่นคือกระบวนการผลิตที่เขียนแสดงด้วยแผนภูมิควบคุมแล้วไม่มีจุดใดจุดหนึ่งอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม (The process is in control)



สาเหตุที่ระบุได้หรือสาเหตุที่กำจัดได้ (Assignable cause) เป็นลักษณะสาเหตุของความผันแปรที่เกิดจากความผิดพลาด ความผิดปกติ ความชำรุด ความไม่ได้เกณฑ์ เป็นต้น ของปัจจัยการผลิตต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และไม่ใช่เป็นปกติวิสัยหรือธรรมชาติของการผลิตนั้นๆจำเป็นจะต้องได้รับการกำจัดหรือแก้ไขจึงจะทำให้คุณภาพของงานผลิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้ง

ในแผนภูมิควบคุมเมื่อมีจุด (ซึ่งเขียนจากการเก็บข้อมูลและวัดค่าชิ้นงานตัวอย่างจากการผลิต) ปรากฏว่าอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุมย่อยแสดงได้ว่าเกิดสาเหตุที่ระบุได้เกิดขึ้นมาในกระบวนการผลิตนั้นแล้วและเรียกสภาวะผลิตนั้นว่ากระบวนการผลิตอยู่นอกควบคุม (The process is out of control)

(ตำรา คี ทวีแสงสกุลไทย,2538) ได้อธิบายว่าแผนภูมิควบคุมคือเป็นวิธีเทคนิคอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมความผิดปกติในระหว่างการผลิตเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการผลิตมีจุดใดเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆยังอยู่ในพิสัยควบคุมหรือไม่ ปกติจะใช้แผนภูมิควบคุมกับระบบการผลิตสภาพปกติหรือมีการผลิตสม่ำเสมอจะไม่ใช้กับการผลิตเป็นแบบเลวๆหรือผิดปกติโดยเด็ดขาดจุดมุ่งหมายที่ใช้เทคนิคของแผนภูมิควบคุมมีดังนี้

- เพื่อหาเป้าหมายหรือมาตรฐานของการผลิต
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบว่าการผลิตอยู่ในมาตรฐานหรือไม่
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้เป้าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

การนำแผนภูมิควบคุมมาใช้งานก่อนอื่นจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของเส้นควบคุมเสียก่อนคือเส้นควบคุมข้อกำหนด (Specification Limit) หมายถึง ค่าขอบเขตข้อกำหนดของสินค้าหรือชิ้นงานที่โรงงานหรือรัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เส้นควบคุมข้อกำหนดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ออกแบบว่าต้องการเสี่ยงหรือความปลอดภัย (Safety Factor) ไว้ที่ระดับเท่าใด

เส้นควบคุมขีดความสามารถ(Process Capability Limit) หมายถึง ค่าขอบเขตความสามารถจริงของกระบวนการ โดยทั่วไปคำนวณจากค่าพารามิเตอร์ของประชากรหรือคำนวณ

จากกลุ่มตัวอย่างที่จำนวนมาก เส้นควบคุมขีดความสามารถมีขนาดความกว้างเท่ากับค่าห่างจากค่าเฉลี่ยของประชากร  $\pm 3 \sigma$  และกำหนดเส้นขอบเขตควบคุมสำหรับเป็นสัญญาณเตือนว่าการผลิตเริ่มออกจากการควบคุมหรือยังในกำหนดช่วงค่าเฉลี่ย  $\pm 2\sigma$

การใช้งานแผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตควรมีเทคนิคต่อไปนี้ คือ เลือกบริเวณที่จะควบคุม โดยจะต้องพิจารณาถึงว่าปัญหาอะไรที่จะต้องทำและเราจะมีจุดมุ่งหมายอะไรจากการตัดสินใจในปัญหาทำให้ทราบทันทีอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรในการพิจารณาการใช้แผนภูมิและทำการควบคุมแบบไหน โดยอาจจะเป็นแผนภูมิแบบ X-R, X, pn, p, c หรือ u chart ขึ้นอยู่กับโรงงานและผลิตภัณฑ์แต่ละแห่งทำแผนภูมิควบคุม

สำหรับการวิเคราะห์การเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วใช้ข้อมูลที่ผ่านมาทำแผนภูมิ ถ้ามีจุดใดๆผิดปกติต้องทำการค้นหาเหตุผลที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปทันทีแล้วทำการแก้ไขสร้างแผนภูมิควบคุมสำหรับการควบคุมในโรงงานหากว่าต้นเหตุที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนขจัดหมดสิ้นและกระบวนการผลิตคงที่ให้พิจารณาอีกครั้งว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่หลังจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็ให้สรุปผลทั้งหมดเพื่อทำมาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่หลังจากนั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยให้สรุปผลทั้งหมดเพื่อทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standardize Working Procedure) หรืออาจจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าจำเป็นต่อเส้นควบคุมต่อไปอีกจากนั้น พล็อตข้อมูลที่ถูกเก็บได้ในแต่ละวันก่อนไปควบคุมกระบวนการผลิตถ้าการทำงานของคนงานและวิธีการผลิตเป็นแบบมาตรฐานแล้ว

แผนภูมิควบคุมจะชี้แสดงออกให้เห็นว่าสถานะที่โรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีหรือไม่แต่ถ้าปรากฏว่าสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นต้องการค้นหาสาเหตุทันทีแล้วแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนคำนวณเส้นควบคุมใหม่ ถ้าเครื่องจักรหรือมาตรฐานการทำงานเปลี่ยนแปลงเส้นควบคุมต้องนำมาคำนวณใหม่ถ้าการควบคุมของกระบวนการผลิตในโรงงานยังดีตลอดระดับคุณภาพที่แสดงบนแผนภูมิจะปรับดีเพิ่มขึ้นในกรณีเช่นนี้ให้สังเกตแผนภูมิควบคุมเป็นระยะในการคำนวณเส้นควบคุมให้สังเกตถูกต้องไปนี้

ข้อมูลที่จุดผิดปกติ ซึ่งค้นพบสาเหตุหรือไม่มีการแก้ไขควรจะรวมเข้าไปในการคำนวณใหม่

ข้อมูลที่จุดผิดปกติแต่ไม่พบสาเหตุ หรือไม่มีการแก้ไขควรจะรวมเข้าไปในการคำนวณใหม่

วิธีการอ่านแผนภูมิควบคุม

(วิระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, ผู้แปล 2537)

สิ่งที่สำคัญที่สุดของการควบคุมคุณภาพโดยใช้แผนภูมิ คือ การอ่านหรือตีความหมายจากภาพที่ปรากฏบนแผนภูมิเพื่อโยงเหตุผลไปที่สภาวะของกระบวนการผลิตซึ่งได้ผลิตข้อมูลที่เราได้นำมาเขียนเป็นแผนภูมิควบคุมเพราะอาการผิดปกติต่างๆในกระบวนการผลิตที่จะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงออกให้เป็นรูปธรรมที่แผนภูมิควบคุมนี้และเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติของกระบวนการผลิตโดยอ่านจากแผนภูมิควบคุมนี้แล้วเราได้ไปทำการแก้ไขที่สาเหตุของความผันแปรใดๆในกระบวนการผลิตนั้นเพื่อปรับสภาวะการผลิตให้กลับสู่สภาวะที่อยู่ในควบคุม (In controlled) ไปด้วย

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ 6 ลักษณะอาการสำคัญเพื่อการอ่านแผนภูมิควบคุมอยู่นอกการควบคุมพบได้ชัดเจนคือมีจุดในแผนภูมิปรากฏอยู่นอกเส้นขอบเขตควบคุม เรียกว่า จุดอยู่นอกควบคุม (Out of control) อาจอยู่นอกค่าสูงหรือค่าต่ำก็ได้

การรัน (Run)

เมื่อปรากฏติดต่อกันบนขีดใดขีดหนึ่งของเส้นค่ากลาง เราเรียกว่า เกิดรัน ความยาวของรันแต่ละชุดนับจากจำนวนจุดในชุดนั้นและรันที่มีความยาวตั้งแต่ 7 จุดขึ้นไป ตีความได้ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วในการผลิตช่วงที่เกิดรันนั้น



### การเกิดแนวโน้ม

การมีจุดต่อเนื่องกันไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการสลับฟันปลาเลย มีผลทำให้เส้นต่อจุดเหล่านั้นคล้ายๆเส้นตรงหรือพาดลงเช่นนี้เราเรียกว่า มีการเกิดแนวโน้ม (Trend) ขึ้นในแผนภูมิควบคุม แนวโน้มที่ว่านี้คือแนวโน้มที่กำลังบอกว่าค่าเฉลี่ยของขนาดควบคุมที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตนั้นกำลังมีปัญหาหรือมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปจากขนาดกำหนดที่ได้ตั้งเอาไว้แต่แรก

#### การเกิดการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุม

หากแบ่งระยะ 3 $\sigma$  จากเส้นค่ากลางออกเป็นเส้น 2 $\sigma$  แล้วพบว่าจุด 2 จุดใน 3 จุดที่ต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงได้ตกไปอยู่ในพื้นที่ระหว่างเส้น 2 $\sigma$  กับเส้นขอบเขตควบคุม (3 $\sigma$ ) ถือได้ว่าการเข้าใกล้เส้นขอบเขตควบคุม (Approach to the control limits) และเป็นการบอกว่าจะมีความผิดปกติขึ้นในกระบวนการผลิตแล้ว

#### การเกิดการเข้าใกล้ค่ากลาง

หากพบว่าเส้นกราฟทั้งหมดตกอยู่ในระหว่างเส้น 1.5 $\sigma$  นับจากเส้นค่ากลางขึ้นไป และลงมาแล้วไม่ได้หมายความว่ากระบวนการผลิตนั้นอยู่ในควบคุมแต่กลับแสดงว่าคงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการกำหนดขนาดของกลุ่มย่อยข้อมูลอาจมีการปะปนกันของข้อมูลที่นำมาจากต่างประชากรกันและเกิดการปะปนกัน

#### การเกิดวัฏจักร

มีลักษณะคือ ค่าในเส้นกราฟที่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆมีลักษณะเป็นวงจรรอบหรือวัฏจักรที่เกือบจะทำนายลักษณะเส้นกราฟในช่วงต่อไปได้ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เกิดวัฏจักร (Periodicity)

#### ■ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

(Nakajima Seiichi และ Shirose Kunio (JIPM) ผู้เขียน, ผศ.ดร. สมชัย อัครทิวา และ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ ผู้แปล, 2546)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะมี 2 ประเภทด้วยกันคือ TBM (Time Based Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์ และ CBM (Condition Based Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ โดยพื้นฐานแล้วการบำรุงรักษาจะเป็นแบบ TBM และเมื่อดำเนินการบำรุงรักษาในลักษณะนี้ได้สมบูรณ์แบบแล้วก็จะเกิดการบำรุงรักษาแบบ CBM

สำหรับวิธีการตรวจเช็คที่เครื่องจักรมีการเสื่อมสภาพหรือไม่นั้น การทำความสะอาดจะเป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นอย่างมาก พวกเราจึงได้พยายามเผยแพร่แนวคิดที่ว่า การทำความสะอาดคือการตรวจเช็ค ไปยังทุกๆบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ

- ในการทำความสะอาดจะสามารถสัมผัสกับทุกๆตำแหน่ง
- จากการได้สัมผัสทำให้สามารถค้นพบจุดบกพร่องในทุกๆตำแหน่ง (ความร้อน, การสั่นสะเทือน, ความหลวม, เสียงดังผิดปกติ)
- จากการทำความสะอาด (กำจัดขยะ ความสกปรก และคราบน้ำมันต่างๆ) เป็นการป้องกันจากการเสื่อมสภาพจากการถูกบดบังบัพที่จะเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการทำความสะอาดจึงเป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างมากในการค้นพบจุดบกพร่องของเครื่องจักร การทำความสะอาดนั้นยังเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งในการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนหรือการรักษาความถูกต้องแม่นยำของเครื่องจักรหรือการรักษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าต่างๆได้ดังนี้

#### ด้านคุณภาพ

- การลดลงของของเสีย
- การลดน้อยลงของความไม่สม่ำเสมอ

#### ด้านเครื่องจักร

- ค้นพบจุดบกพร่องได้เร็ว
- ป้องกันการสึกกร่อน

- รักษาหน้าที่การทำงานของเครื่องจักร
- ป้องกันการทำงานของเครื่องจักร
- ป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องจักร
- รักษาความถูกต้องแม่นยำ

#### ด้านจิตวิทยา

- เสริมสร้างความสามารถในการค้นพบจุดบกพร่อง
- เพิ่มความเอาใจใส่กับเครื่องจักรมากขึ้น
- เพิ่มความมุ่งมั่นในการทำงาน
- ทำให้สถานที่ปฏิบัติงานสวยและสะอาด
- เพิ่มความเชื่อถือได้จากภายนอก

#### การบำรุงรักษาด้วยกิจกรรม Seiso- inspection

(ไกรวิทย์ เศรษฐวนิช, ผู้เขียน 2546 )

การบำรุงรักษาด้วยกิจกรรม Seiso- inspection นั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ดีขึ้น คำว่า Seiso หมายถึง การทำความสะอาดอย่างจริงจัง ส่วน Inspection หมายถึง การตรวจสอบ เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า การทำความสะอาดพร้อมกับการตรวจสอบอย่างจริงจังโดยมีการบันทึกรายละเอียดที่ทำการตรวจสอบเพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันปัญหาต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




## 2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก

### 2.3.1 เครื่องฉีดพลาสติก

ในการทำงานฉีดพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์โมพลาสติกนั้น บริษัทที่ผลิตเครื่องฉีดออกมามากมายหลายแบบ ซึ่งไม่สามารถที่จะนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้ ในหลักการแล้ว เครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมาย ในการนำมาใช้งานนั้นคล้ายคลึงกันมาก เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะของทิศทางการฉีดได้ 4 แบบ (ดังรูป 2.1)

แบบที่ใช้มากที่สุดก็คือแบบ A โดยชุดฉีด และหน่วยเปิด-ปิด แบบอยู่ในทิศทางเดียวกันเครื่องฉีดแนวตั้งแบบ C และ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ด้ามมีด ด้ามไขควง ฯลฯ ส่วนแบบ B นั้น เป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานปกติไม่สะดวก

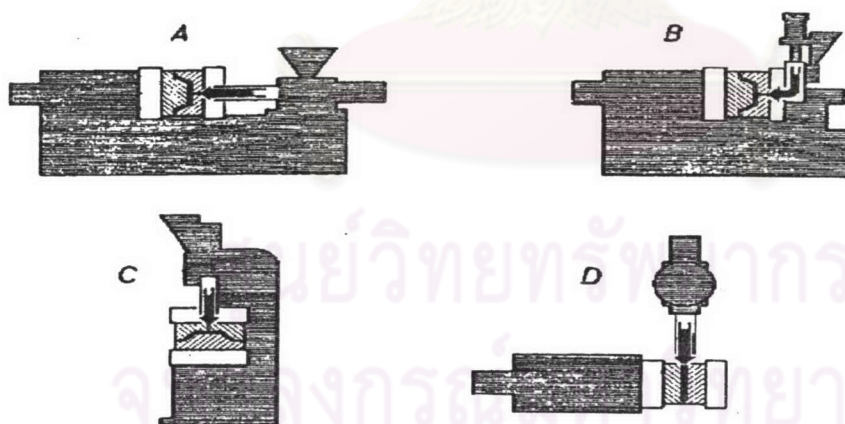

รูปที่ 2.1 ลักษณะของเครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามทิศทางการฉีด

แบบ A แบบทำงานตามแนวนอน พลาสติกไหลเข้าแบบเป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่แบบ

แบบ B แบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้ง แต่พลาสติกไหลเข้าแบบในแนวนอน โดยพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวตั้งแล้วจะเปลี่ยนทิศทางไป 90 องศา ไปอยู่ในแนวนอนและไหลเข้าไปในแนวตั้งจากกับระนาบของแม่แบบเช่นเดียวกันกับแบบ A


แบบ C แบบทำงานในแนวตั้ง โดยเฉพาะพลาสติกเหลวจะถูกฉีดลงในแนวตั้งเข้าไปในแม่แบบในแนวตั้งจากกับระนาบเปิดปิดแบบ

แบบ D แบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้ง พลาสติกไหลเข้าแบบในแนวตั้งจากกับทิศทางเปิดปิดแบบ หรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่แบบ

### 2.3.2 กรรมวิธีฉีดพลาสติก

ผังรูป 2.2 ช่วงแรก (a) พลาสติกซึ่งอาจจะเป็นเม็ดหรือผงในกรวยเดิม จะถูกเกลี่ยวहनอน หมุนส่งไปยังด้านหน้าของกระบอกสูบ ซึ่งมีแผ่นความร้อนหรือน้ำมันร้อนหุ้มอยู่ จะทำให้พลาสติกหลอมเหลว หลังจากนั้นตัววहनอนจะเคลื่อนที่ดันพลาสติกผ่านหัวฉีดไปเข้าแม่แบบซึ่งปิดอยู่ ดังแสดงในรูป (b)

หลังจากนั้นแม่แบบซึ่งหล่อเลี้ยงอย่างดีจะทำให้ชิ้นงานเย็นและแข็งตัว สามารถถอดออกจากแบบได้

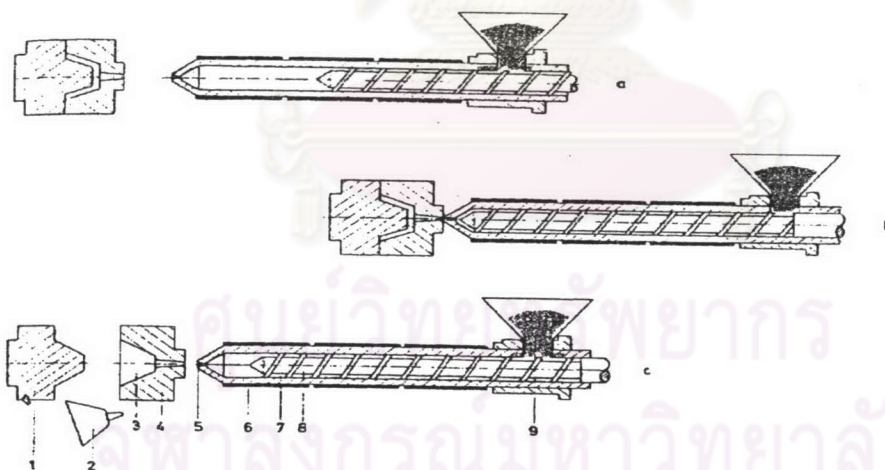


รูปที่ 2.2 แสดงรายละเอียดของเครื่องฉีด

เครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ ชุดฉีดและชุดเปิด-ปิดแบบ

### 2.3.3 ชุคฉีด

จังหวะการทำงานของชุคฉีดพลาสติกก็คือ พลาสติกจากกรวยเดิมเข้าหลอมในกระบอกลูกสูบ ทำการอัดพลาสติกเหลวเข้าแบบ หลังจากชิ้นงานเข้าแบบและเย็นจนปลดออกจากแบบได้แล้ว ก็จะนำพลาสติกใหม่เข้าหลอมในกระบอกลูกสูบเพื่อรอจังหวะฉีดต่อไป

ชุคฉีดประกอบด้วย กระบอกลูกสูบ ลูกสูบหรือเกลียวหนอน หัวฉีด ชุคป้อนพลาสติก Heater และ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน ดังรูป 2.3

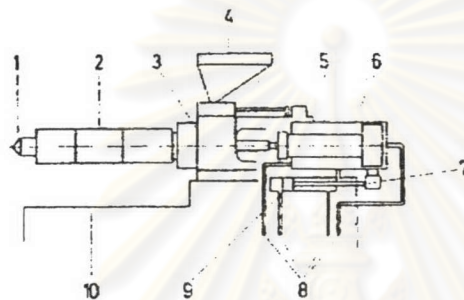

รูปที่ 2.3 ชุคฉีด (Injection Unit)

1 หัวฉีด 2 กระบอกลูกสูบ 3 ระบบเฟืองทดขับเคลื่อนเกลียวหนอน 4 กรวยเดิมพลาสติก 5 ลูกสูบไฮดรอลิกสำหรับการเคลื่อนที่ของเกลียวหนอนตามแนวแกน 6 กระบอกลูกสูบไฮดรอลิก 7 กระบอกลูกสูบไฮดรอลิกสำหรับการเคลื่อนที่เข้าออกของหัวฉีด 8 ท่อไฮดรอลิก 9 ลูกสูบไฮดรอลิก สำหรับการเคลื่อนที่ของชุคฉีด 10 ฐานเครื่อง

#### 2.3.3.1 กระบอกลูกสูบหลอมพลาสติก (Cylinder)


กระบอกลูกสูบหลอมพลาสติก มีลักษณะเป็นท่อหนา และมี Heater ฝังอยู่โดยรอบ มีหน้าที่ทำให้พลาสติกหลอมเหลว ผสมเป็นเนื้อเดียวกันและควบคุมอุณหภูมิของพลาสติกเหลวให้สม่ำเสมอ โดยปกติจะทำด้วยเหล็กแข็งทนต่อการกัดกร่อน (ปลอกคสนิม) ผิวกระบอกลูกสูบด้านในจะต้องขัดเรียบ เพื่อให้มีความฝืดน้อยที่สุด

เนื่องจากลูกสูบอัดพลาสติกมีสองลักษณะ คือแบบลูกสูบทรงกระบอกลูกสูบและแบบเกลียวหนอน สำหรับชุคฉีดที่ใช้ลูกสูบทรงกระบอกลูกสูบนั้น ถ้าให้ความร้อนแก่พลาสติกเฉพาะที่ผิวนอกของกระบอกลูกสูบอย่างเดียว จะทำให้พลาสติกได้รับความร้อนไม่สม่ำเสมอ



กล่าวคือส่วนที่สัมผัสกับผิวกระบอกลูกสูบจะร้อนหลอมละลาย แต่ส่วนที่อยู่ตรงกลางจะไม่หลอมละลายเพราะพลาสติกเป็นตัวนำความร้อนที่เลว ปริมาณการส่งผ่านความร้อนให้กับพลาสติกจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของพลาสติกกับผิวของกระบอกลูกสูบ และเพื่อแก้ปัญหาพลาสติกร้อนไม่เท่ากัน จึงหันมาใช้แท่งขวางทางเดินของพลาสติก รูปร่างคล้ายตอร์ปิโด (Torpedo) เพื่อให้พลาสติกเบียดตัวไปสัมผัสกับพื้นผิวของกระบอกลูกสูบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะมีผลทำให้พลาสติกทั้งหมดมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิของผิวกระบอกลูกสูบมากที่สุด


ตอร์ปิโดมีหลายรูปแบบดังรูป 2.4 เป็นแบบหนึ่งที่ใช้งานได้ดีพอสมควร โดยพลาสติกที่ถูกอัดเข้ามาจากกระบอกลูกสูบช่วงแรกจะเบียดตัวออกไปผ่านรูรอบๆตอร์ปิโด ซึ่งจะได้รับความร้อนมาจาก Heater ของผิวนอกแพร์ไปทั่วตอร์ปิโด โดยมีแท่งทองแดงช่วยนำความร้อนไปเฉลี่ยให้สม่ำเสมอตลอดอยู่ตรงกลาง

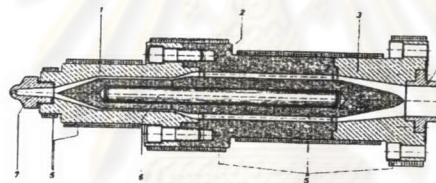

รูปที่ 2.4 กระบอกลูกสูบพลาสติกแบบเจาะรูรอบตอร์ปิโดและมีแท่งทองแดงช่วยเฉลี่ยความร้อน


1 ส่วนหัวของกระบอกลูกสูบ 2 ช่วงกลางของกระบอกลูกสูบ 3 หน้าแปลน 4 ปลอกนำลูกสูบ 5 Heater 6 แท่งทองแดง 7 หัวฉีด

วิธีการให้ความร้อนแก่แท่งตอร์ปิโดที่ดีที่สุดก็คือ การฝังแท่ง Heater ไว้โดยตรง ดังรูป 2.5 และ 2.6 ซึ่งการให้ความร้อนโดยตรงนี้จะทำให้ผลของการหลอมตัวดีกว่าแบบในรูป 2.4 ถึง 80% แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่าตรงปลายของกระบอกลูกสูบจะมีบริเวณอับ และอากาศขังอยู่ได้จะทำปฏิกิริยากับพลาสติกเป็นแถบสีน้ำเงิน แต่ก็จะเป็นเฉพาะพลาสติกบางชนิดเท่านั้น ไม่ควรถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

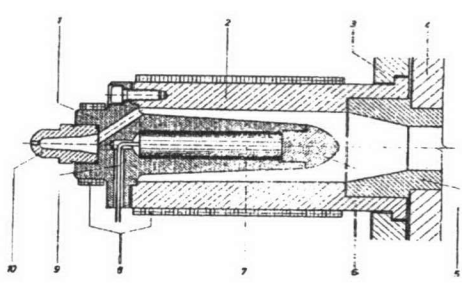

**รูปที่ 2.5** ครอบงอกสูบลอมพลาสติกแบบนอนใช้แท่ง Heater ให้ความร้อนแก่ตอร์ปี่โคโดยตรง


- 1 ส่วนหัวของครอบงอกสูบลอมที่ทำแท่งตอร์ปี่โคติดไว้ , 2 ครอบงอกสูบลอม
- 3 แหวนสำหรับยึดครอบงอกสูบลอม , 4 แผ่นยึดครอบงอกสูบลอม , 5 ปลอกนำลูกสูบลอม
- 6 หัวตอร์ปี่โค , 7 แท่ง Heater , 8 แผ่น Heater , 9 สายไฟเข้าแท่ง Heater 10 หัวฉีด

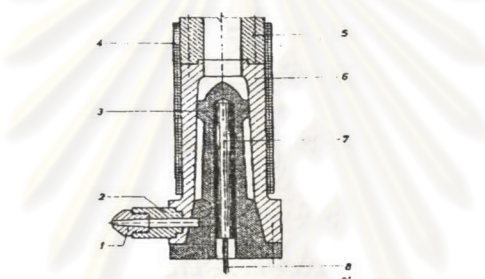


**รูปที่ 2.6** ครอบงอกสูบลอมพลาสติกแบบตั้งใช้ชนิดตามแนวนอนมี Heater ให้ความร้อนในตอร์ปี่โค

- 1 หัวฉีด , 2 ข้อต่อ , 3 ตอร์ปี่โค , 4 แผ่น Heater , 5 ปลอกนำลูกสูบลอม , 6 ครอบงอกสูบลอม
- หอลอมพลาสติก , 7 แท่ง Heater , 8 สายไฟเข้าแท่ง Heater

ตามหลักแล้วหน้าที่ของครอบงอกสูบลอมพลาสติกนั้น ไม่ใช่แต่ทำหน้าที่หลอมให้พลาสติกเหลวอย่างเดียว แต่ยังต้องการให้มีการผสมพลาสติกให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันด้วย จึงได้มีการออกแบบครอบงอกสูบลอมพลาสติก โดยให้พลาสติกในครอบงอกสูบลอมไหลผ่านห้องผสมก่อนที่จะออกไปเข้าแม่แบบ ห้องผสมนี้ทำโดยให้ช่องทางไหลของพลาสติกเป็นทรงกรวยและถ้าให้ผ่านห้องผสมหลายๆครั้งต่อเนื่องกันก็จะทำให้ผสมเข้ากันดี ดังรูป 2.7 ซึ่งทำช่องทางไหลของพลาสติกเป็นครีบช่วยกระจายความร้อน ทำให้พลาสติกหลอมเหลวทั่วถึงเป็นการลดความต้านทานก่อนเข้าห้องผสมด้วย

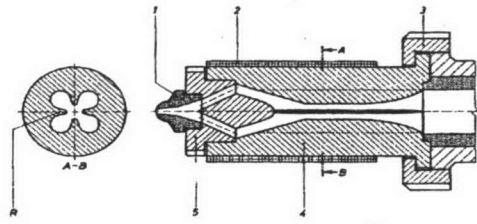


**รูปที่ 2.7** กระบอกลูกแบบมีช่วงผสม พร้อมทั้งครีบริบายกระจายความร้อน  
1 หัวฉีด , 2 Heater , 3 นี้อตบี่คกระบอกลูก , 4 ช่วงมีครีบริบายกระจายความร้อน, 5 หัวประกอบ  
หัวฉีด R ครีบริบายกระจายความร้อน

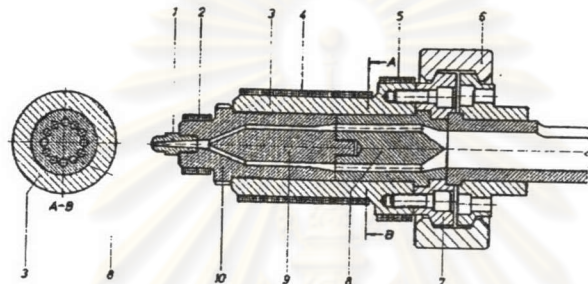

**รูปที่ 2.8** กระบอกลูกพลาสติก 3 ตอนและมีมอเตอร์ปีโคเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกลูก

1 หัวฉีด , 2 Heater ให้ความร้อนแก่หัวฉีด , 3 เสื้อหุ้มกระบอกลูก , 4 Heater สำหรับ  
กระบอกลูกช่วงกลาง 5 Heater ช่วงหลัง 6 มอเตอร์ปีโคพร้อมช่องทางไหลของพลาสติก 7  
หน้าแปลน 8 มอเตอร์ปีโคพร้อมช่องทางไหลของพลาสติก 9 มอเตอร์ปีโคด้านหน้า 10 หัว  
ประกอบหัวฉีด

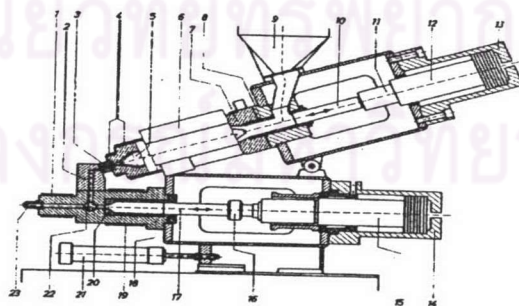



**รูปที่ 2.9** เครื่องฉีดพลาสติกแบบลูกสูบซึ่งมีกระบอกสูบหลอมพลาสติกอยู่ตอนบนและกระบอกสูบฉีดพลาสติกอยู่ด้านล่างในแนวนอน(1, 4 และ 19) Heater 2 ข้อต่อนำพลาสติกเข้าเครื่องฉีด 3 หัวต่อ 5 คอรัปีโค 6 เสื่อหุ้มกัน ความร้อนรอบนอก 7 กระบอกสูบหลอมพลาสติก (8,20) ปลอกนำลูกสูบ (11,16) Coupling (12,15) ลูกสูบไฮดรอลิก 13 กระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับขับลูกสูบหมายเลข 10 14 กระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับขับลูกสูบ 17 ลูกปืนฉีดพลาสติก 18 กระบอกสูบฉีดพลาสติก 21 กระบอกสูบไฮดรอลิกสำหรับขับเคลื่อนชุดฉีด 22 วาล์วสำหรับปิดหัวฉีด 23 หัวฉีด สำหรับการหลอมพลาสติกครั้งละมากๆ ที่ใช้กับเครื่องขนาดใหญ่ จำเป็นจะต้องมีปริมาตรภายในกระบอกสูบมาก ในการนี้จะใช้กระบอกสูบหลายตอน (Polyliner) ต่อกันเป็นช่วงๆ

### 2.3.3.2 ลูกสูบและเกลียวหนอน

ในการฉีดพลาสติกเข้าแบบจำเป็นจะต้องมีลูกสูบแบบอัดพลาสติกด้วยความดันสูง เนื่องจากพลาสติกมีความหนืดและนอกจากนั้นช่องทางพลาสติกไหลเข้าแบบยังแคบซึ่งจะทำให้เกิดความต้านทานสูง ถ้าความดันในการฉีดเข้าแบบไม่พอเพียง อาจทำให้พลาสติกเข้าไม่เต็มแบบได้ ลูกสูบที่ใช้กัน โดยทั่วไปมี 2 แบบคือ แบบลูกสูบทรงกระบอกและลูกสูบเกลียวหนอน

#### - ลูกสูบทรงกระบอก

ลูกสูบทรงกระบอกถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็กจะมีลูกสูบเดียว ทำหน้าที่นำพลาสติกเข้าหลอมเหลว และอัดเข้าแบบ ถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ฉีดพลาสติกครั้งละมากๆ จำเป็นจะต้องมีกระบอกสูงหลอมพลาสติกซึ่งมีลูกสูบทรงกระบอกหนึ่งลูก และกระบอกสูบฉีดก็จะมีลูกสูบอัดฉีดพลาสติกอีกหนึ่งลูกดังรูป 2.9


โดยมีกระบอกสูบและลูกสูบหลอมพลาสติกอยู่ตอนบนทำหน้าที่หลอมเหลวพลาสติกให้พร้อมที่จะฉีดเข้าแบบได้ และตอนล่างในแนวนอนเป็นกระบอกสูบและลูกสูบฉีดพลาสติกที่มาจากกระบอกสูบหลอมเหลวไปเข้าแม่แบบผ่านทางหัวฉีด

#### - ลูกสูบตัวหนอน

### - ลูกสูบลัดหัวนอน

ลูกสูบแบบตัวนอนที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกมี 2 ลักษณะคือ แบบทำหน้าที่พลาสติกเข้าหลอมเหลวอย่างเฉียวและมีลูกสูบลัดหัวนอนแม่แบบอีกต่างหาก กับอีกแบบหนึ่งทำหน้าที่พลาสติกเข้าหลอมเหลวและเป็นลูกสูบลัดในตัวเดียวกัน

ลูกสูบเกลียวนอนแบบทำหน้าที่พาสติกเข้าหลอมเหลวอย่างเฉียว มีลักษณะการสร้างแตกต่างกันตามแบบของแต่ละบริษัทผู้ผลิตเครื่อง ดังตัวอย่างในรูป 2.10 เป็นแบบที่มีลูกสูบลัดพาสติกเข้าแม่แบบอยู่ตรงกลางของเกลียวนอน

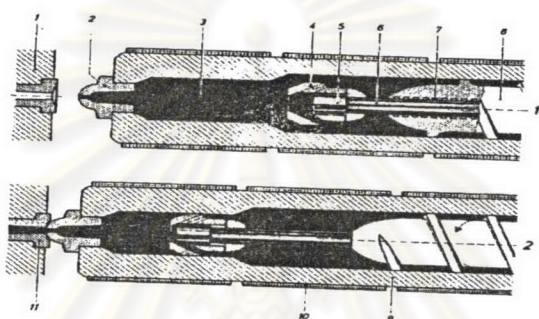


รูปที่ 2.10 ชุดฉีดแบบใช้ตัวนอนทำหน้าที่พาสติกเข้าหลอมเหลวและมีลูกสูบลัดพาสติกอยู่ตรงกลางของตัวนอน

จังหวะที่ 1 เป็นช่วงส่วนพาสติกเข้า หัวของลูกสูบถอยกลับ

จังหวะที่ 2 หลังจากพาสติกหลอมเหลวดีแล้ว ลูกสูบจะเดินหน้าดันพาสติกเหลวเข้าแม่แบบฝาครอบหัวสูบจะปิดทางไหลกลับของพาสติก


1 แม่แบบด้านฉีดเข้า 2 หัวฉีด 3 ช่วงหน้าของกระบอกสูบ 4 ฝาครอบสูบ 5 ลูกสูบ 6 ก้านสูบ 7 ร่องประเก็นภายในรูของเกลียวนอน 8 เกลียวนอน 9 กระบอกสูบ 10 Heater 11 หัวนำฉีด

อีกลักษณะหนึ่งของลูกสูบเกลียวนอนที่ทำหน้าที่พาสติกเข้าหลอมเหลวพาสติกที่หลอมเหลวจะเข้าไปอยู่ในกระบอกสูบลัดจะอัดพาสติกเข้าแบบผ่านวาล์วเปลี่ยนทิศทาง และพาสติกที่ออกจากกระบอกสูบหลอมพาสติกก็จะถูกเปลี่ยนทิศทางไปเข้ากระบอกสูบลัดอีกชุดหนึ่ง ดังรูป 2.11

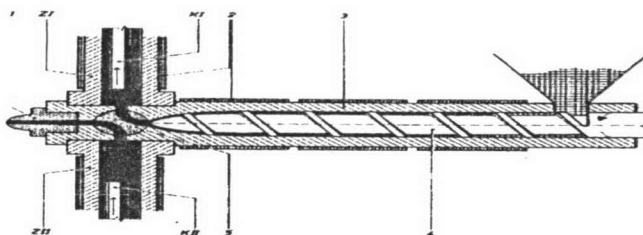

**รูปที่ 2.11** ชุดฉีดพลาสติกแบบใช้เกลียวหนอนอนพลาสติกเข้าหลอมเหลวและมีลูกสูบฉีดพลาสติกเข้าแม่แบบ2 ชุด ระบบนี้เกลียวหนอนอนจะหมุนตลอดเวลา พลาสติกเหลวจะเปลี่ยนไปเข้ากระบอกลูกสูบฉีดพลาสติกสลับกันด้วยวาล์วเปลี่ยนทิศทาง

อีกลักษณะหนึ่งของเกลียวหนอนอนทำหน้าที่เป็นตัวพาพลาสติกเข้าหลอมเหลวและมีลูกสูบ ฉีดฉีดเข้าแม่แบบแยกออกมาอีกชุดหนึ่ง ดังแสดงในรูป 2.12 ตอนบนจะเป็นระบบเกลียวหนอนอนอยู่ในกระบอกลูกสูบหลอมพลาสติก และตอนล่างในแนวนอนจะเป็นกระบอกลูกสูบพร้อมลูกสูบฉีดพลาสติก การกะเกณฑ์ปริมาณพลาสติกฉีดเข้าแม่แบบแต่ละครั้งจะทำได้โดยปรับระยะของลูกสูบฉีดให้ห่างจากหัวฉีดมากขึ้นหรือน้อยต่างกัน ทั้งนี้จะมีชุดปรับตั้งระยะของลูกสูบหมายเลข 17 อยู่ใต้กระบอกลูกสูบ โดยระยะที่สเกลบนเพลลา 15

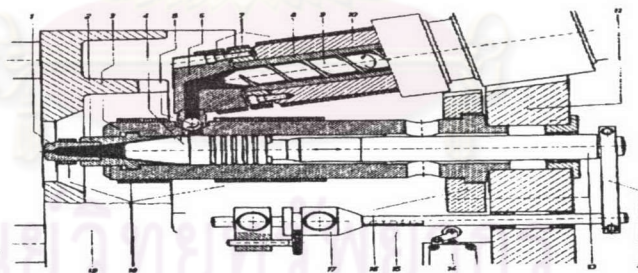


**รูปที่ 2.12** เครื่องฉีดพลาสติกแบบใช้เกลียวหนอนอนหลอมพลาสติกแล้วส่งเข้ากระบอกลูกสูบฉีดซึ่งแยกกันอยู่

- 1 หัวฉีด 2 บ่าล็อกหัวฉีด 3 กระบอกลูกสูบฉีด 4 หัวลูกสูบฉีด 5 วาล์วกันกลับ 6 หัวกระบอกลูกสูบเกลียวหนอนอน 7 Heater 8 หัวกระบอกลูกสูบเกลียวหนอนอน 9 เกลียวหนอนอน 10 กระบอกลูกสูบเกลียวหนอนอน 11 แผ่นฐานรองรับกระบอกลูกสูบ 12 แชนต่อชุดตั้งระยะลูกสูบ 13 ก้านลูกสูบฉีด 14 สวิตซ์ตั้งระยะควบคุมปริมาณการฉีด 15 เพลลาตั้งระยะ



16 แหวนประกอบกระบอกสูบ 17 กรวยตั้งระยะ 18 Heater ที่กระบอกสูบฉีด 19 แผ่นคัตแบบด้านฉีดเข้า


สำหรับเกลียวหนอนที่ทำหน้าที่เป็นตัวพาพลาสติกเข้าหลอมเหลวและเป็นลูกสูบอัดฉีดไปในตัว ทำงานตามจังหวะดังต่อไปนี้ ดูรูป 2.13

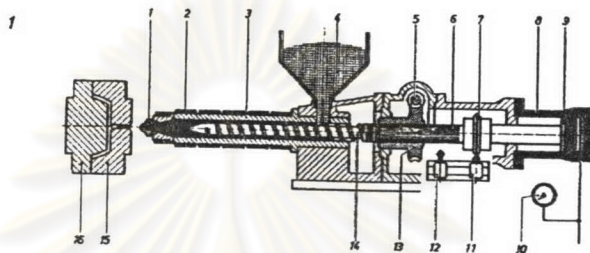

รูปที่ 2.13 จังหวะการทำงานของเกลียวหนอนที่ทำหน้าที่เป็นลูกสูบอัดฉีดพลาสติกเข้าแบบ


1 หัวฉีด 2 Heater 3 กระบอกสูบหลอมพลาสติก 4 กรวยเติมพลาสติก 5 เพลาเฟืองหนอนสำหรับทดความเร็วส่งกำลังให้เกลียวหนอนเคลื่อนที่ตามแนวแกน 6 พลา spline สำหรับส่งกำลังให้เกลียวหนอนเคลื่อนที่ตามแนวแกน 7 แ่งสำหรับกด limit switch 8 กระบอกสูบไฮดรอลิก 9 ลูกสูบไฮดรอลิก 10 เกจวัดความดัน 11 limit switch สำหรับการตั้งปริมาณพลาสติกที่จะฉีดแต่ละครั้ง 12 limit switch ตั้งระยะเดินทางของลูกสูบ 13 เฟืองหนอน 14 เพลาเกลียวหนอน 15 แม่แบบด้านฉีดเข้า (อยู่กับที่) 16 แม่แบบด้านเคลื่อนที่ (HO = ปริมาตรของน้ำมันไฮดรอลิก, T = ชั้่นงานสำเร็จ)

เกลียวหนอนที่ใช้เป็นลูกสูบฉีดอัดพลาสติกเข้าแม่แบบนี้มีหลายลักษณะแล้วแต่บริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีทั้งแบบเกลียวหนอนเดี่ยวและคู่ ดังตัวอย่างในรูป 2.14 และ 2.15

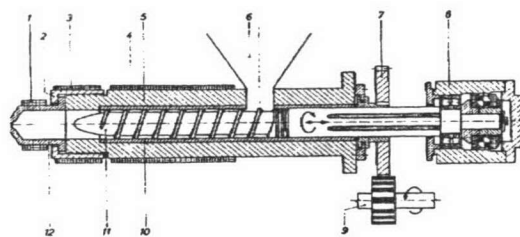

**รูปที่ 2.14** เกลียวหนอนแบบใช้ปลุกสูบลอดพลาสติก

1, 3, 4 Heater 2 ฝาเกลียวล็อกหัวฉีด 5 ครอบอกสูบลอดพลาสติก 6 กรวยเติมพลาสติก 7  
เฟืองขับเกลียวหนอน 8 แบร็งของพลาสติกเกลียวหนอน 9 เฟลาขับ 10 ปลอกนำเกลียวหนอน  
11 เกลียวหนอน 12 หัวฉีด

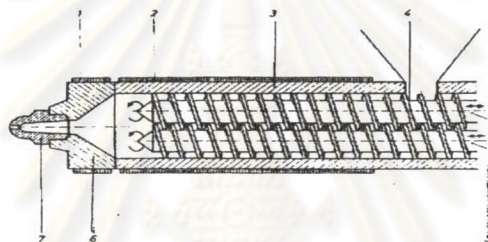

**รูปที่ 2.15** เกลียวหนอนคู่อัดฉีดพลาสติก

1, 2 Heater 3 ครอบอกสูบลอดพลาสติก 4 กรวยเติมพลาสติก 5 เกลียวหนอนคู่หมุนทิศทาง  
เดียวกัน 6 ส่วนหัวของครอบอกสูบลอด 7 หัวฉีด


การใช้เกลียวหนอนเป็นปลุกสูบลอดพลาสติกเข้าแม่แบบนั้น ในจังหวะอัดจะมีการไหลย้อนกลับหรือหยุดไหลของพลาสติกเหลว ทำให้พลาสติกที่ร้อนอยู่แล้วร้อนยิ่งขึ้น จนอาจจะร้อนเกินไป จนสีของพลาสติกเปลี่ยนเป็นสีอื่นเข้าผสมไปกับพลาสติกเหลวที่ฉีดในจังหวะต่อไปได้ ในการนี้จะแก้ไขได้โดยใช้แหวนกันการไหลย้อนกลับในจังหวะฉีดติดไว้ที่ปลายเกลียวหนอนดังแสดงไว้ในรูป 2.16

#### -ระบบส่งกำลังขับเกลียวหนอน


เกลียวหนอนจะมีการเคลื่อนที่สองลักษณะคือ การหมุนเพื่อพาพลาสติกเข้าและการเคลื่อนที่ตามแนวขนาน เดินหน้าสำหรับจังหวะฉีดพลาสติกเข้าแม่แบบและถอยกลับหลังในจังหวะหมุนพาพลาสติกเข้าไปหลอมเหลว

การส่งกำลังขับ โดยปกติจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือไฮดรอลิกมอเตอร์ สำหรับการเปลี่ยนความเร็วรอบของเกลิยวหนอนได้ทุกความเร็วนั้นนิยมใช้ไฮดรอลิกมอเตอร์เพราะสามารถจะปรับความเร็วรอบได้ง่าย โดยการปรับวาล์ว ดังรูป 2.17

สำหรับการใช้มอเตอร์ส่งกำลังขับนั้นถ้าต้องการให้สามารถเปลี่ยนความเร็วได้ทุกชั้นตอนตามต้องการแล้ว จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วควบคู่กับมอเตอร์ไฟตรง หรือจะใช้ระบบความเร็วรอบแบบไม่มีขั้นทางกลก็ได้ ในรูป 2.18 แสดงระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

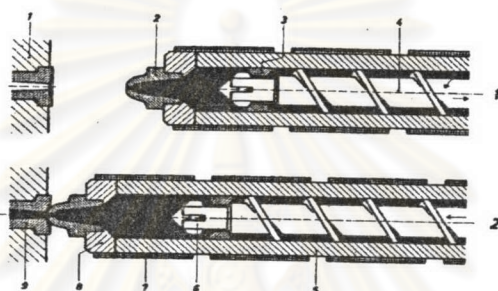

รูปที่ 2.16 เกลิยวหนอนอัดฉีดพลาสติก

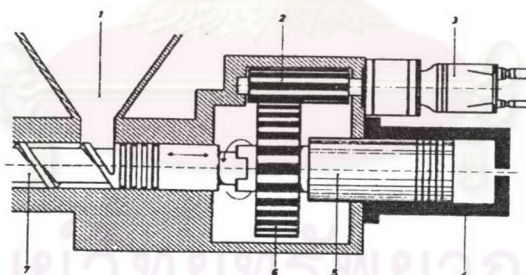


รูปที่ 2.17 ระบบส่งกำลังขับเกลิยวหนอน โดยการส่งกำลังเคลื่อนที่ตามแนวแกน ใช้ระบบไฮดรอลิกและการส่งกำลังหมุนใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  
กรวยเติมพลาสติก 2. เฟืองทดความเร็ว 3. มอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังขับ 4. กระบอกสูบไฮดรอลิก 5. ลูกสูบไฮดรอลิก 6. เฟืองขับ 7. เกลิยวหนอน



## - หัวฉีด

หัวฉีดเป็นชิ้นส่วนที่ติดอยู่ข้างหน้าของกระบอกสูบฉีดพลาสติก โดยติดอยู่ด้วยเกลียวหรือแ่งล้อยึดรูปที่ 2.19 มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อชุดฉีดกับแม่แบบในการส่งพลาสติกจากกระบอกสูบหลอมพลาสติกผ่านหัวนำฉีดเข้าไปยังแม่แบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดขึ้นอยู่กับช่องว่างที่พลาสติกจะเข้าไปแทนที่ในแม่แบบ สำหรับขนาดเล็ก(20-30 กรัม) หัวฉีดจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-3.5 มิลลิเมตร สำหรับชิ้นงานชิ้นใหญ่ๆที่มีความหนาไม่เท่ากันทั่วทั้งชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดอาจมีถึง 6 มิลลิเมตร

หัวฉีดโดยปกติจะมีสองแบบคือแบบหน้าโค้งกับหน้าราบดังรูป 2.18 จะใช้กับแม่แบบที่ไม่มีปลอกนำฉีด (Sprue Bush) ส่วนแบบหน้าโค้งดังรูป เป็นแบบปกติที่ใช้กับแม่แบบที่มีปลอกนำฉีด

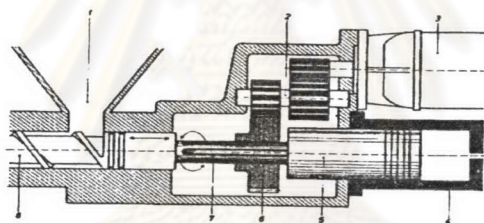

รูปที่ 2.18 แสดงการประกอบหัวฉีดเข้ากับปลายกระบอกสูบโดยใช้แ่งล้อยึดแบบ A แบบใช้เกลียวยึด

### 2.3.4 การให้ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของการหลอมพลาสติก

การให้ความร้อนในเครื่องฉีดพลาสติกนั้นจะใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดส่วนการให้ความร้อนแบบอื่นๆเช่นใช้ Induction ใช้น้ำ ใช้น้ำมันร้อนนั้นมิใช่น้อยมากทั้งนี้เพราะควบคุมอุณหภูมิได้ยาก

ความร้อนที่ออกจากลวดความร้อนไฟฟ้าสามารถจะส่งผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการทำให้ร้อนได้ทุกชนิดอย่างไรก็ดีย่อมมีความร้อนสูญเสียเกิดขึ้นบ้างในลักษณะของการพาของอากาศและการแผ่รังสีความร้อน ไปยังบรรยากาศ

เพื่อให้ได้อุณหภูมิคงที่ในช่วงที่ต้องการให้ความร้อนจะทำได้โดยการควบคุม Heater ไฟฟ้าและจะต้องหาขนาดของ Heater ให้เหมาะสมกับขนาดของเครื่องด้วย

### 2.3.5 หน่วยเปิด-ปิดแม่แบบ

ทำหน้าที่เคลื่อนที่เปิดและปิดแม่แบบในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก แม่แบบ โดยปกติจะมีสองฝาประกบกัน โดยก้านที่ฉีดพลาสติกเข้าจะเป็นด้านอยู่กับที่และอีกด้านหนึ่งจะทำหน้าที่เคลื่อน ไหวเปิดปิด ฝาประกบทั้งสองจะประกบอยู่กับแผ่นติดแม่แบบที่ติดมากับเครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป

หน่วยเปิด-ปิดแบบแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบคือระบบปิดด้วยแรง (actuated by force) โดยอาศัยแรงของสูบไฮดรอลิกทำหน้าที่ปิดและระบบปิดด้วยกลไกร่วม (interlocking) ซึ่งจะปิดแน่นด้วยระบบกลไกแต่การเคลื่อนที่เปิดปิดจะใช้แรงขับจากไฮดรอลิกหรือมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั้งสองระบบที่จะต้องทำหน้าที่อัดแม่แบบให้ประกบกันแน่นด้านความดันภายในแม่แบบทั้งนี้หมายความว่าแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันภายในแม่แบบจะต้องน้อยกว่าแรงดันด้านของหน่วยเปิด-ปิดแบบ

ชิ้นงานฉีดบางลักษณะไม่สามารถจะฉีดเข้าตรงกลางโดยตรงได้ ในกรณีจะต้องเจาะรูฉีดของแม่แบบยิ่งสูงขึ้นในลักษณะนี้จะเกิดความไม่สมดุลของแรงขึ้นอาจทำให้แบบแยกได้ในกรณีนี้ให้ลดแรงอัดปิดแบบลง 20-30% ของแรงอัดสูงสุด

เนื่องจากความดันภายในแม่แบบสูงมากซึ่งเป็นผลให้มีแรงกระทำด้านระบบเปิด-ปิดแบบมาก ซึ่งถ้าแรงอัดปิดแบบไม่พอจะทำให้แบบแยกได้ ในการใช้แรงอัดปิดแบบด้านแรงภายในแม่แบบนั้นควรเลือกใช้ให้พอดี ถ้าใช้แรงมากเกินไปจะมีผลทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องที่รับแรงถ้าตัวทำให้อายุการใช้งานของเครื่อง

### 2.3.6 แม่แบบ (Mould)

เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกที่สามารถแปรรูปเป็นรูปร่างอย่างไรก็ได้ตามต้องการ โดยในการแปรรูปร่างนั้นจะต้องมีแม่แบบเป็นตัวทำให้เกิดรูปทรงของชิ้นงานขึ้น แม่แบบนั้น

จะมีทั้งแบบชิ้นงานเดี่ยวและชิ้นงานหลายชิ้น ชิ้นงานเดี่ยวหมายความว่าฉีดหนึ่งครั้งจะได้ชิ้นงานหนึ่งชิ้น ส่วนแม่แบบชิ้นงานหลายชิ้นจะได้ชิ้นงานหลายชิ้นต่อการฉีดหนึ่งครั้ง

แม่แบบชิ้นงานหลายชิ้น โดยปกติจะเป็นชิ้นงานแบบเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นในการฉีดของเด็กเล่นที่มีชิ้นส่วนประกอบแตกต่างกันในแม่แบบเดียวกัน

การปลดชิ้นงาน หมายถึง การนำเอาชิ้นงานพลาสติกที่เย็นออกจากแบบขณะที่แบบเปิดออกซึ่งมีหลักการทำงานที่สำคัญอยู่ 4 ประการ คือ

1. ในการปลดชิ้นงานจะต้องไม่ทำให้ชิ้นงานแปรรูปหรือเสียรูปไป
2. การปลดชิ้นงานจะต้องมั่นใจได้ว่าชิ้นงานจะต้องหลุดออกทุกครั้งที่ทำกรปลด
3. ต้องใช้เวลาในการปลดชิ้นงานออกสั้นที่สุด
4. จากคำกล่าวในข้อ 3 จึงมีความต้องการในการปลดชิ้นงานออกโดยอัตโนมัติเกิดขึ้น

### 2.3.7 การตั้งอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก

ในการฉีดเทอร์โมพลาสติกนั้น เนื่องจากช่วงการหลอมตัวของพลาสติกค่อนข้างจะแคบ นั่นคือถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปพลาสติกจะสลายตัว ถ้าต่ำเกินไปพลาสติกจะมีความฝืดมาก ไหลเข้าแบบได้ไม่สะดวกดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิในช่วงต่างๆระหว่างทำการหลอมและฉีดพลาสติกจึงมีความสำคัญมากการตั้งอุณหภูมิที่จุดต่างๆของเครื่องจะทำได้โดยการตั้งที่ตัวควบคุมอุณหภูมิของ Heater แต่ละตัวที่หุ้มกระบอกสูบอยู่ สำหรับแม่แบบนี้ก็จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้พอดีด้วย ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถเปิดแบบได้เร็ว ทำให้จังหวะการฉีดช้า แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปก็จะทำให้การเย็นตัวของพลาสติกต้องวิ่งไปเข้าแบบเป็นระยะทางไกลๆอาจทำให้พลาสติกเหลวเย็นตัวจนมีความหนืดสูงไม่สามารถวิ่งเข้าแบบท้ายได้เต็มแบบการควบคุมของแม่แบบจะทำได้โดยการปรับแบบวาล์วน้ำหล่อเย็นแม่แบบ



### 2.3.8 ระยะเวลาในการฉีดพลาสติกต่อวัฏจักร

วัฏจักร (Cycle) ของการฉีดพลาสติกจะเริ่มต้นจากการฉีดพลาสติกเข้าแม่แบบครั้งหนึ่งไปจนถึงการฉีดพลาสติกเข้าแม่แบบครั้งต่อไป ซึ่งจะผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ ทำการฉีด อัดรักษา ความดันในแม่แบบในช่วงหล่อเย็น เดิมพลาสติกเข้า ถอยหัวฉีดออก เปิดแบบ ปลดชิ้นงาน ปิดแบบ และเดินหัวฉีดเข้าหัวแม่แบบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนหนึ่งๆจะเสียเวลาเป็นระยะๆ มากน้อยแตกต่างกัน ระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนรวมกันเข้าก็คือ ระยะเวลาในการฉีดพลาสติกต่อวัฏจักร

## 2.4 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชาญชัย บวรโชค 2545, การลดของเสียแขนจับหัวอ่านด้วยวิธีการซิกซ์ ซิกม่า กรณีศึกษากระบวนการผลิตแขนจับหัวอ่าน โดยการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากค่า Pitch Static Attitude (PSA) ของแขนจับหัวอ่านออกนอกข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยปริมาณของเสียก่อนการปรับปรุงมีปริมาณ 4456 DPPM หลังจากปรับปรุงมีปริมาณของเสียประมาณ 997 DPPM คิดเป็น 77.63% ของจำนวนของของเสียที่ลดลงได้ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสามารถที่จะลดของเสียได้เป็นจำนวนเงิน 2750580 บาท โดยประมาณการจากปริมาณการขายที่พยากรณ์ได้จากค.ค. 45-มี.ค. 46

ธนิยา ถิ่นชูเชื้อ 2545, การลดของเสียจากกระบวนการผลิตครีบริบายความร้อน โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตครีบริบายความร้อน โดยนำวิธีการตามแนวทางซิกซ์ ซิกม่ามาประยุกต์ใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าผลต่างของการถ่ายเทความร้อน (Dt) ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีปริมาณของเสีย 48332 DPPM หลังจากปรับปรุงสามารถที่จะลดความสูญเสียได้เป็นจำนวนเงิน 1108250 บาท โดยพิจารณาจากระยะเวลาระหว่างการดำเนินงานวิจัยซึ่งคิดเป็น 56 % ของจำนวนของเสียที่ลดได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีปริมาณของเสีย 19255 DPPM

อุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว 2545, การลดของเสียจากกระบวนการผลิตกระป๋องโดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่า โดยการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการเสนอแนวทางในการควบคุมคุณภาพโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระป๋องอันเนื่องจากข้อบกพร่องต่างๆของระบบการดำเนินการคุณภาพ โดยจากการดำเนินการคุณภาพตามแนวทางของซิกซ์ ซิกม่า ในระยะเวลา 4 เดือนพบว่าสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระป๋องลดลงจาก 4400 DPM เป็น 2849 DPM หรือเมื่อเทียบกับในระดับซิกม่า สามารถปรับปรุงจากระดับ 2.85 เป็น 2.986

ศิริวดี เอื้ออรุณ โขติ 2546, การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่า โดยงานวิจัยนี้เป็นการทำการศึกษาเพื่อลดการปนเปื้อนของกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนรุ่น Maverick โดยพบว่ามีจำนวนชิ้นงานที่มีการ contamination ก่อนการทำการศึกษาเกิดขึ้น 245153 ชิ้นในหนึ่งล้านชิ้น (DPPM) ซึ่งหลังจากทำการศึกษาและทดลองตามแนวทางของซิกซ์ ซิกม่าแล้วสามารถที่จะลดปริมาณของเสียเนื่องจากทราบสภกปรกของชิ้นงานลงให้เหลือประมาณ 79083 DPPM และสามารถประมาณค่าความสูญเสียที่ลดลงได้เท่ากับ 8091 \$

ภัทรา อายุวัฒน์ 2546, การลดของเสียที่เกิดจากค่าการรับน้ำหนักกดของชุดหัวอ่านสำเร็จไม่ได้ตามข้อกำหนดในกระบวนการประกอบหัวอ่าน โดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกม่า โดยในการวิจัยนี้ทำการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับน้ำหนักกด (Gramload) ของชุดหัวอ่านสำเร็จซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้าและหาเงื่อนไขที่เหมาะสมของปัจจัยดังกล่าวในการผลิตที่จะทำให้ปริมาณของเสียลดลงโดยหน่วยวัดผลระดับการปรับปรุงของการวิจัยที่กำหนดคือปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้นในหน่วย DPPM ก่อนการปรับปรุงกระบวนการผลิตมีของเสียเท่ากับ 8872 DPPM ซึ่งหลังจากทำการวิจัยแล้วพบว่าข้อมูล หลังการปรับปรุงกระบวนการมีปริมาณของเสียเกิดขึ้น 720 DPPM ซึ่งคิดเป็น 91.88% ของจำนวนของเสียที่ลดลงได้ก่อนการปรับปรุงกระบวนการ