

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กล้าหาญ วรพทุฑพร. 2522. เทคนิคช่างกล เล่ม 2 เครื่องมือกล. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),

คณิต เสรีตระกูล. 2534. การปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต ของอุตสาหกรรมท่อน้ำกระป๋อง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิตรรา ฐักิจการพานิช. 2544. การจัดการงานบำรุงรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

คณั สหาร่ายทอง. 2543. การวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนตร์จกักรยานยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธิษัณย์ สฤณภูมผล. 2538. การลดเวลาสูญเสียเปล่าของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประเสริฐ บุญเทียม. 2543. การปรับปรุงระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมผลิตแผ่นบันทึกข้อมูล. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พูลพร แสงบางปลา. 2545. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษา. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),

วันชัย ริจิรวนิช. 2539. การศึกษาการทำงานหลักการและกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
 โรงงานพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

วันชัย ริจิรวนิช. 2544. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม เทคนิค และกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
 โรงงานพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ศิริพงษ์ ม่วงศิริ. 2538. ระบบการสั่งงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับงานหล่อขึ้น.
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ ฉันทวิทิตพงษ์. 2536. การปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานผลิต
กระป๋องขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร. 2522. คู่มือปฏิบัติงานช่างกลโรงงาน. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
 (ไทย – ญี่ปุ่น),

อลงกฎ ชุตินันท์. 2527. Production maintenance system. กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาความรู้
 ทางธุรกิจเครือซีเมนต์ไทย.

อิจิโระ ฟุคุนางะ. 2530. เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
 สนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),

ภาษาอังกฤษ.

Niebel, Benjamin W. (n.d.). Engineering Maintenance Management. 7th ed. ,Revised and Expanded,
 New York : Marcel Dekker,



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้เครื่องจักร


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้เครื่องปัด



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. การติดตั้งแม่พิมพ์

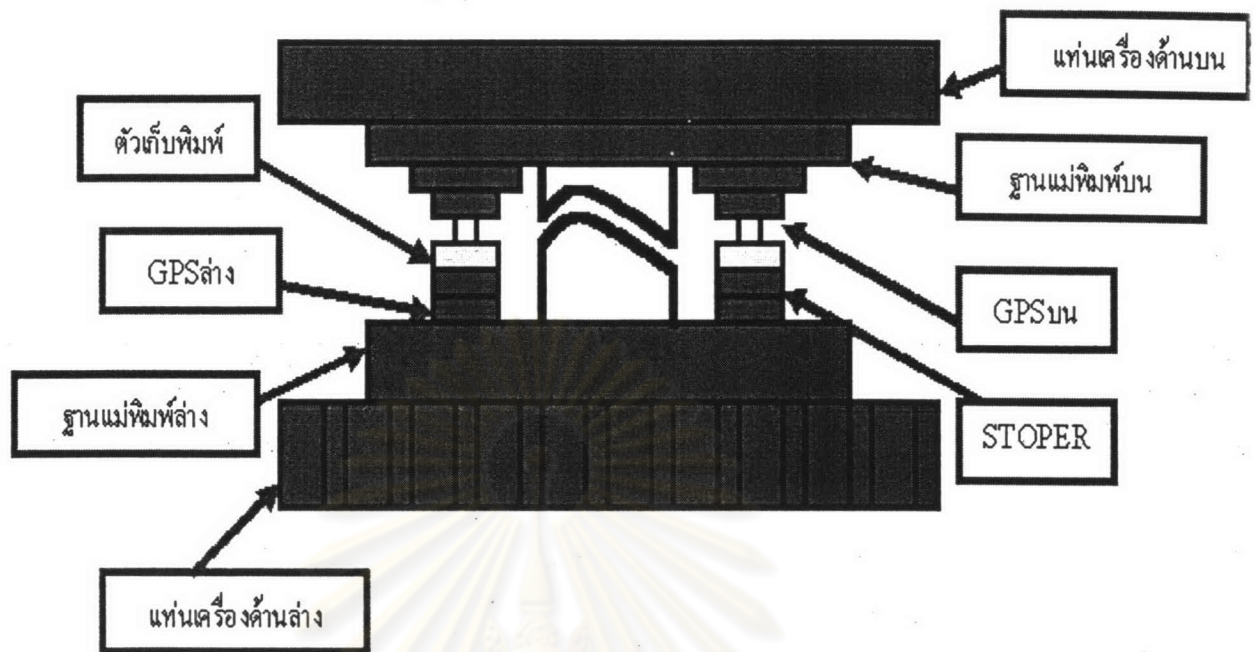

รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะแม่พิมพ์

1.1 วิธีการขึ้นแม่พิมพ์แมคคานิค (กรณีไม่มีเสา CUSHION)

1. ทำความสะอาดแท่นเครื่อง
2. จัดเตรียมแม่พิมพ์ที่จะป้อนงานและทำความสะอาดแม่พิมพ์
3. ยกแม่พิมพ์ขึ้นแท่น

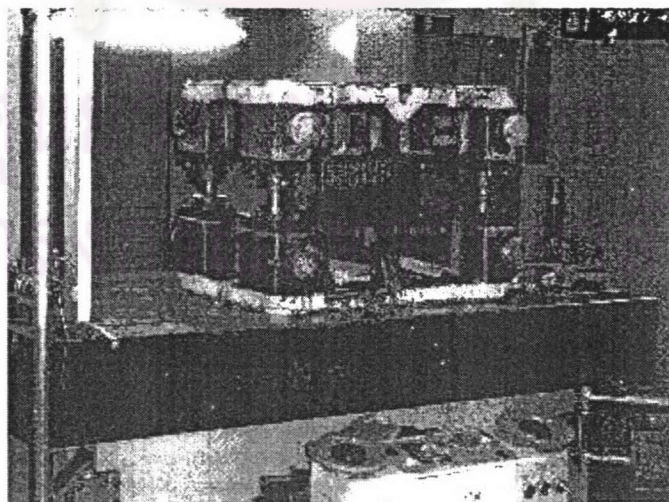


รูปที่ 4.2 แสดงลักษณะการยกแม่พิมพ์ขึ้นแท่น

4. ใช้เสาเซ่กระยะสโตรคหรือสไลด์ของเครื่อง
5. เลื่อนแท่นเครื่องด้านบนลงมาติดหลังแม่พิมพ์แล้วทำการล็อกแม่พิมพ์ตัวบน




รูปที่ 4.3 แสดงลักษณะการนำแท่นเครื่องด้านบนมาติดหลังแม่พิมพ์

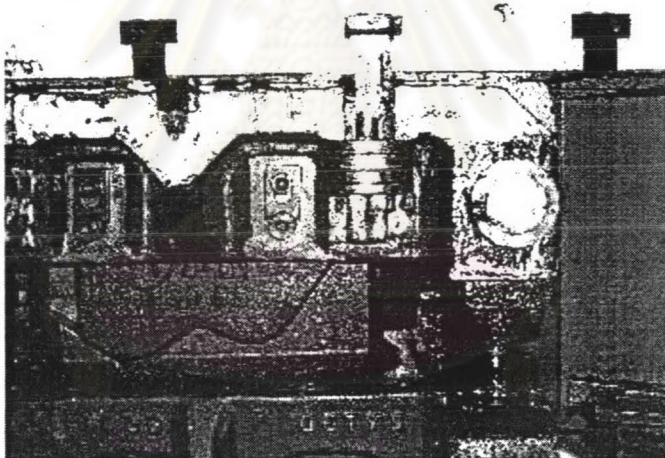

รูปที่ 4.4 แสดงลักษณะการล็อกแม่พิมพ์ตัวบน

6. กดร่องยกแม่พิมพ์ด้านบนขึ้น เอาตัวเก็บพิมพ์ออก
7. ตั้งตัวเลขเครื่องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่แม่พิมพ์
8. ทำความสะอาดแม่พิมพ์ข้างในทั้งด้านล่างและด้านบน
9. กดร่องลงให้ไกด์โพสท์ (GPS) ตัวบนลงมานั่งกับ Stoper ตัวล่าง
10. ทำการล็อกพิมพ์ตัวล่างติดกับแท่นเครื่อง

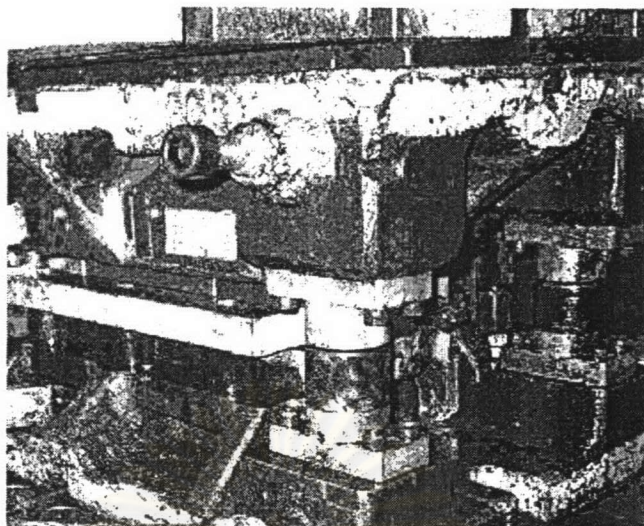

รูปที่ 4.5 แสดงลักษณะการล๊อคแม่พิมพ์ตัวล่าง


11. ทดลองปั๊มคู่วางงานที่ออกมามีสภาพดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีเช็คว่าเกิดปัญหาอะไร เพื่อจะปรับงานให้ได้ที่แล้วนำไปเทียบกับตัวอย่างงาน ถ้าเหมือนกันก็ผลิตต่อได้
12. เมื่อทำการปั๊มจนเสร็จสิ้นแล้วควรทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนที่จะเก็บแม่พิมพ์เข้าที่เดิม

1.2 วิธีการขึ้นแม่พิมพ์กับเครื่องแบบไฮดรอลิก (กรณีไม่มีเสา CUSION)

1. ทำความสะอาดแท่นเครื่อง
2. จัดเตรียมแม่พิมพ์ที่จะปั๊มงานและทำความสะอาดแม่พิมพ์
3. ยกแม่พิมพ์ขึ้นแท่นและกดสวิทช์แท่นเทเบิล (Table) ให้เลื่อนเข้าไปในเครื่อง
4. เปิดเครื่องเฉพาะมอเตอร์ตัวบน แล้วตั้งตัวเลขเครื่องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่แม่พิมพ์
5. กดปุ่มเลื่อนแท่นเครื่องด้านบนลงมาให้ติดหลังแม่พิมพ์แล้วทำการล๊อคพิมพ์ตัวบน
6. กดเครื่องยกแม่พิมพ์ด้านบนขึ้น เอาตัวเก็บพิมพ์ออก
7. ทำความสะอาดแม่พิมพ์ข้างในทั้งด้านล่างและด้านบน
8. กดเครื่องลงให้ไกด์โพสท์ (GPS) ตัวบนลงมานั่งกับ Stoper ตัวล่าง หรือเช็คความสูง D/H ตามที่ระบุไว้
9. ทำการล๊อคพิมพ์ตัวล่างติดกับแท่นเครื่อง
10. ทดลองปั๊มคู่วางงานที่ออกมามีสภาพดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีเช็คว่าเกิดปัญหาอะไร เพื่อจะปรับงานให้ได้ที่แล้วนำไปเทียบกับตัวอย่างงาน ถ้าเหมือนกันก็ผลิตต่อได้
11. เมื่อทำการปั๊มจนเสร็จสิ้นแล้วควรทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนที่จะเก็บแม่พิมพ์เข้าที่เดิม


1.3 วิธีการขึ้นแม่พิมพ์กรณีมีเสาคูชชัน (CUSHION)

1. ทำความสะอาดแท่นเครื่องด้านบนและด้านล่าง
2. ทำความสะอาดแม่พิมพ์คู่แม่พิมพ์ใช้เสากี่ต้น ใช้เสาสูงเท่าใด
3. ให้ใส่เสาคูชชัน (CUSHION) ตามตำแหน่งการใส่เสาที่บอกตำแหน่งไว้ที่แม่พิมพ์โดยดูจาก Center ของเครื่องและแม่พิมพ์เป็นหลัก

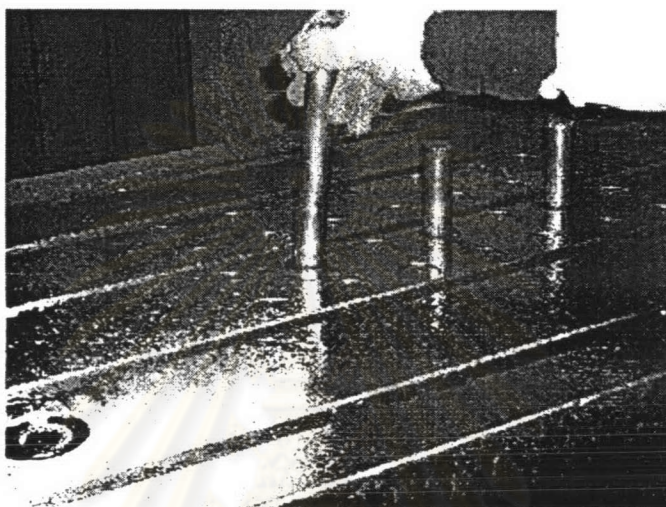


รูปที่ 4.6 แสดงลักษณะการใส่เสาคูชชัน

4. ทดลองเอาแท่นเครื่องด้านล่างขึ้นดูระดับเสาคูชชัน (Cushion) ว่าเสาคูชชัน (Cushion) มีระดับเท่ากันหรือไม่แล้วเอาแท่นล่างลง

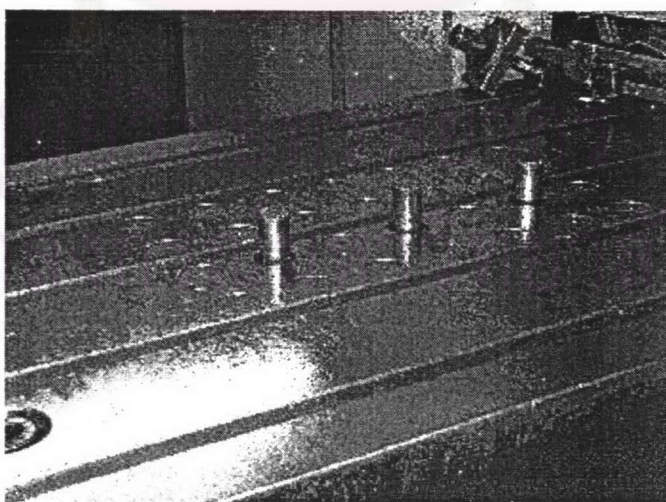

รูปที่ 4.7 แสดงลักษณะการดูระดับเสาคูชชัน

5. วัดไดไฮ (D/H) แม่พิมพ์แล้วเลื่อนแท่นเครื่องตัวบนลงต่ำสุดแล้วปรับสไลด์ให้เท่ากับไดไฮ (D/H) แม่พิมพ์แล้วกดเครื่องขึ้นลง
6. นำแม่พิมพ์ขึ้นเครื่อง โดยให้ Center ของแม่พิมพ์และ Center เครื่องวางให้ตรงกัน
7. ทดลองยกเสาคูชชัน (Cushion) ขึ้น – ลง เพื่อเช็คว่าเสาคูชชัน (Cushion) ตรงกันแม่พิมพ์หรือไม่
8. กดเอาแท่นเครื่องตัวบนลงมาติดหลังแม่พิมพ์ตัวบน ทำการล็อกพิมพ์ตัวบนและล็อกพิมพ์ตัวล่างติดกับแท่นเครื่องบนและล่าง

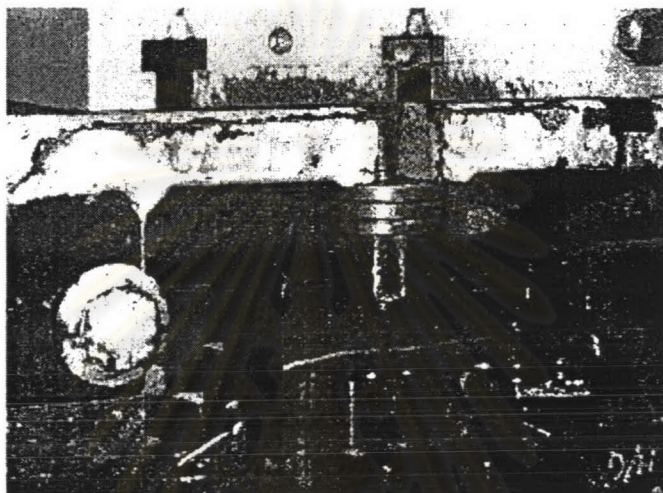


รูปที่ 4.8 แสดงลักษณะการล็อกแม่พิมพ์ตัวบน



รูปที่ 4.9 แสดงลักษณะการล็อกแม่พิมพ์ตัวล่าง

9. ยกแท่นเครื่องตัวบนขึ้น ทดลองเช็คเสาคูชชัน (Cushion) ขึ้นลง 2-3 ครั้ง ว่าขึ้นลงปกติหรือไม่


10. ตั้งตัวเลขเครื่องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่แม่พิมพ์ชุดหลักก็มี ความสูงเสาคูชชั้น ,แรงอัดเสาคูชชั้น D/H แม่พิมพ์ ,แรงอัดแท่นบน P/P
11. กวดเอาแท่นเครื่องและแม่พิมพ์ตัวบนขึ้นทำความสะอาดทั้งด้านบนและด้านล่าง

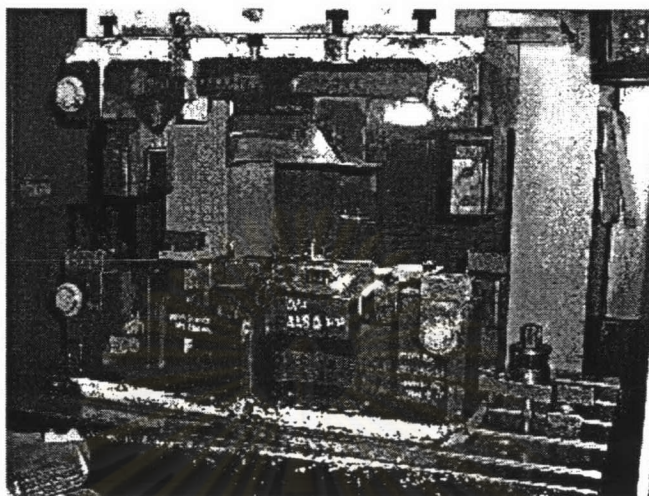


รูปที่ 4.10 แสดงลักษณะของแม่พิมพ์ที่พร้อมจะทำการป้อนงาน

12. ทดลองป้อนดูงานที่ออกมามีสภาพดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีเช็คดูว่าเกิดปัญหาอะไร เพื่อจะปรับงานให้ได้แล้วนำไปเทียบกับตัวอย่างงาน ถ้าได้ก็ผลิตต่อได้
13. เมื่อทำการป้อนจนเสร็จสิ้นแล้วควรทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนที่จะเก็บแม่พิมพ์เข้าที่เดิม


ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

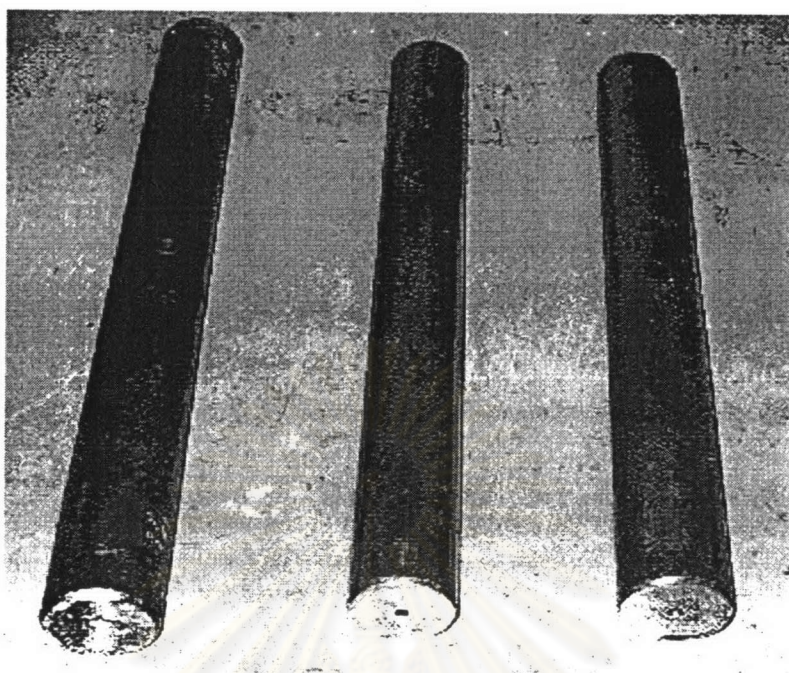


รูปที่ 4.11 แสดงลักษณะของเสา cushion (Cushion)

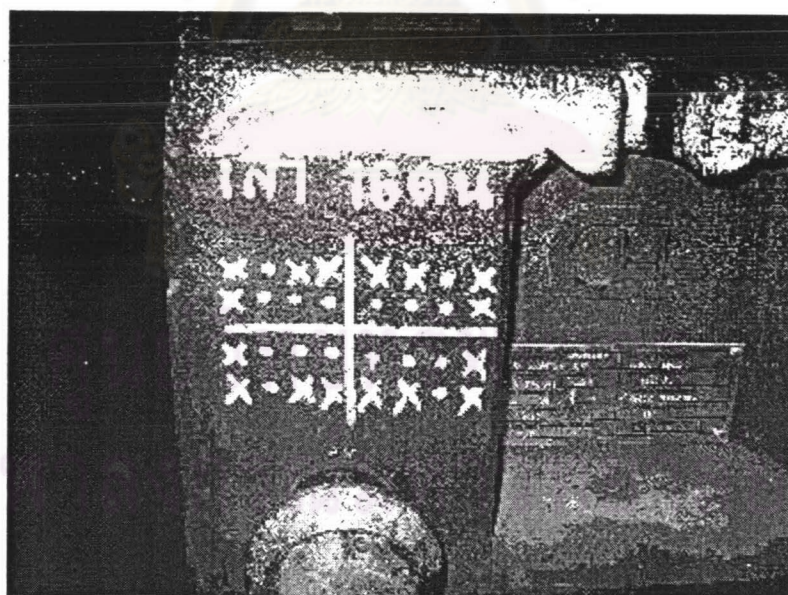

รูปที่ 4.12 แสดงลักษณะการบอกจำนวนเสาและตำแหน่งเสา cushion ที่แม่พิมพ์

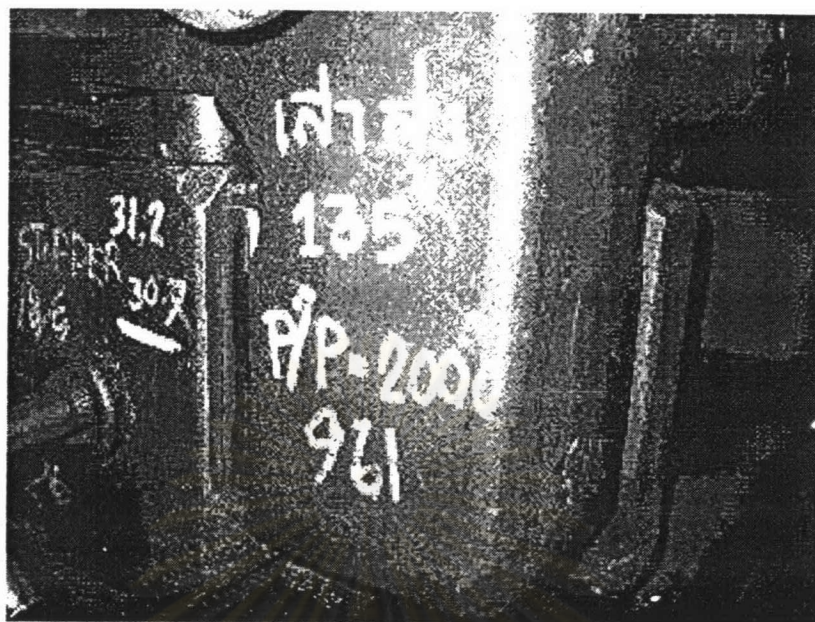

รูปที่ 4.13 แสดงลักษณะการบอกความสูงเสาสูงชั้นที่แม่พิมพ์

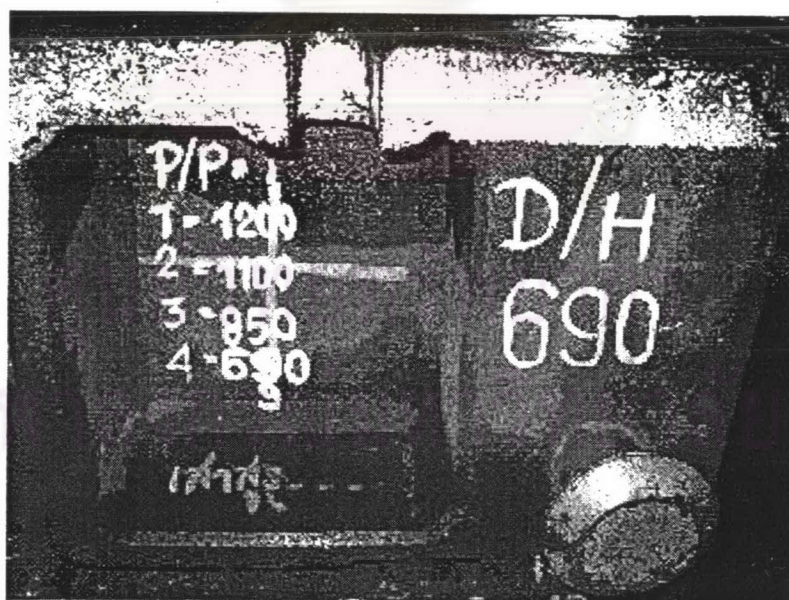

รูปที่ 4.14 แสดงลักษณะการบอก D/H ที่แม่พิมพ์

วิธีการใช้เครื่องปัด

1. หลังจากปรับคัมบังส่งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานชื่ออะไร ต้องการเป็นจำนวนเท่าไร
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องปัดตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องปัดแล้วบันทึกลงใบตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
3. ขึ้นแม่พิมพ์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว
4. นำชิ้นงานใส่บนจิ๊กแล้วกดสวิทช์เพื่อทำการปัด
5. นำชิ้นงานออกแล้วหลังจากทำงานครบตามใบคัมบังแล้วให้ทำความสะอาดเครื่องปัด



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้เครื่องเชื่อม



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการใช้เครื่องจักรโดยทั่วไปของเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ภายในโรงประกอบ

2. เครื่องเชื่อม

2.1 วิธีการใช้เครื่อง Spot ตังพื้น Spot น็อตติดกับชิ้นงาน

1. หลังจากรับคัมบังสั่งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานชื่ออะไร ต้องการเป็นจำนวนเท่าไร แล้วไปนำชิ้นส่วนมาเพื่อทำการประกอบ
2. นำชิ้นงานตัวอย่างมาดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะทำการสปอตตรงไหน ใช้ชนิดชนิดอะไร ขนาดเท่าไร เลือกเครื่องสปอตและเปลี่ยนหัวทิวให้เหมาะสม
3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องสปอตตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสปอตตั้งพื้นแล้วบันทึกลงใบตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
4. ทำการสปอตน็อตโดยวางรูที่จะ Spot ลงบนหัวทิวด้านล่างแล้ววางน็อตลงไปบนชิ้นงาน หลังจากนั้นเหยียบ foot switch (สวิทช์ที่ใช้เท้าเหยียบ) นำชิ้นงานออกแล้วทำเหมือนเดิมทำการสปอตไปจนครบทุกรูตามชิ้นงานตัวอย่าง
5. ทำเสร็จแล้วให้ใช้ปากกาขีดตำแหน่งที่ทำการสปอตเพื่อคร่าวๆหรือไม่ว่าก็ได้ ให้ใช้ปากกาขีดทุกชิ้นงานและต้องขีดหลังจากทำชิ้นงานนั้นเสร็จห้ามขีดก่อนสปอต
6. นำชิ้นงานชิ้นแรก ชิ้นกลางและชิ้นสุดท้ายไปทดสอบตามใบตรวจเช็คชิ้นงาน น็อตเชื่อม บันทึกข้อมูลลงบนชิ้นงานนำไปแขวนไว้ และบันทึกลงในใบตรวจเช็คด้วย ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านต้องให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
7. ทำต่อไปเรื่อย ๆ จนครบตามคัมบังที่สั่งผลิตทั้งหมด
8. เปลี่ยนหัวทิวเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด (5,000 ครั้งเปลี่ยนหัวทิว 1 ครั้ง)

ข้อควรระวัง

1. ต้องระวังไม่ให้มือไปอยู่ในบริเวณที่จะ Spot ขณะ Spot
2. เปิดวาล์วน้ำทุกครั้งที่ใช้งาน
3. วางน็อตให้ตรงตำแหน่ง
4. อย่าเอาเท้าคาไว้บน foot switch
5. หลังจากทำชิ้นงานเสร็จแล้วให้ใช้ปากกาขีดจุดที่ทำการสปอตทุกครั้ง ห้ามขีดก่อนสปอตชิ้นงาน

2.2 วิธีการใช้เครื่อง Spot ตั้งพื้น Spot ชีงงาน

1. หลังจากรับคัมบังสังผลิตชีงงานมาให้คว่าชีงงานชื่ออะไร ต้องการเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว
ไปนำชีงส่วนมาเพื่อทำการประกอบ
2. นำชีงงานตัวอย่างมาดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะทำการสพอดตรงไหน เลือกเครื่องสพอดให้
เหมาะสม
3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องสพอดตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสพอดตั้งพื้นแล้ว
บันทึกลงในใบตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
4. วางชีงงานตรงจุดที่จะสพอดลงบนหัวสพอดด้านล่าง แล้วหลังจากนั้นเหยียบ foot switch
(สวิชท์ที่ใช้เท้าเหยียบ) นำชีงงานออกแล้วทำเหมือนเดิมทำการสพอดไปจนเสร็จ
5. นำชีงงานชิ้นแรก ชิ้นกลางและชิ้นสุดท้าย ไปทดสอบตามใบตรวจเช็คชีงงานสพอด
บันทึกข้อมูลลงบนชีงงานนำไปแขวนไว้และบันทึกลงในใบตรวจเช็คด้วย ถ้าผลการ
ทดสอบไม่ผ่านให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
6. ทำต่อไปเรื่อย ๆ จนครบตามคัมบังที่สังผลิตทั้งหมด
7. เปลี่ยนหัวสพอดเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด (300 ครั้งเปลี่ยนหัวสพอด 1 ครั้ง)

ข้อควรระวัง

1. ต้องระวังไม่ให้มือไปอยู่ในบริเวณที่จะ Spot ขณะ Spot
2. เปิดวาล์วน้ำทุกครั้งที่ใช้งาน
3. อย่าเอาเท้าคาไว้บน foot switch

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 วิธีการใช้เครื่อง Robot Spot (RS) ชั่งงาน

1. หลังจากรับคัมบังส่งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานนั้นต้องการเป็นจำนวนเท่าใดแล้วไปนำชิ้นส่วนมาเพื่อทำการประกอบ
2. ศึกษาชิ้นงานว่าจะสปอตตรงจุดไหนโดยดูจากชิ้นงานตัวอย่าง
3. ตรวจสอบสภาพของ Robot ตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง Robot Spot (RS) และตรวจเช็คจิ๊กที่ใช้กับ Robot ด้วยแล้วบันทึกลงในใบตรวจเช็คด้วย ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
4. วางชิ้นงานลงบนจิ๊ก (Jig) ตามลำดับ
5. กดปุ่มให้จิ๊ก (Jig) ล็อคชิ้นงาน
6. กดปุ่มให้ Robot เชื่อม
7. นำชิ้นงานชิ้นแรก ชิ้นกลางและชิ้นสุดท้าย ไปทดสอบตามใบตรวจเช็คชิ้นงานสปอตบันทึกข้อมูลลงบนชิ้นงานนำไปแขวนไว้และบันทึกลงในใบตรวจเช็คด้วย ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
8. ทำไปจนครบจำนวนตามใบคัมบัง
9. เปลี่ยนหัวสปอตเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด (300 ครั้งเปลี่ยนหัวสปอต 1 ครั้ง)

ข้อควรระวัง

1. ต้องวางชิ้นงานให้เข้ากับจิ๊ก (Jig) จับชิ้นงานและวางให้ถูกตำแหน่ง
2. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของ Robot
3. เปิดวาล์วน้ำทุกครั้งที่ใช้งาน
4. ห้ามปรับสภาพของ Robot เด็ดขาด

2.4 วิธีการใช้ Robot Welding (RW) ชิ้นงาน

1. หลังจากรับคัมบังสั่งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานนั้นต้องการเป็นจำนวนเท่าใดแล้วก็นำชิ้นส่วนมาเพื่อทำการประกอบ
2. ศึกษาชิ้นงานก่อนว่าจะเชื่อมตรงจุดไหนโดยดูจากชิ้นงานตัวอย่าง
3. ตรวจสอบสภาพของ Robot ตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง Robot Welding (RW) และตรวจเช็คจิกที่ใช้กับ Robot ด้วยแล้วบันทึกลงในใบตรวจเช็คด้วย ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
4. วางชิ้นงานลงบนจิก (Jig) ตามลำดับของชิ้นงาน
5. กดปุ่มให้จิก (Jig) ล็อคชิ้นงาน
6. กดปุ่มให้ Robot เชื่อม
7. นำชิ้นงานชิ้นแรก ชิ้นกลางและชิ้นสุดท้าย ไปทดสอบตามใบตรวจเช็คชิ้นงานสปอต บันทึกข้อมูลลงบนชิ้นงานนำไปแขวนไว้และบันทึกลงในใบตรวจเช็คด้วย ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
8. ทำไปจนครบจำนวนตามใบคัมบัง
9. เปลี่ยนหัวทูปเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด

ข้อควรระวัง

1. ต้องวางชิ้นงานให้เข้ากับจิก (Jig) จับชิ้นงานและวางให้ถูกตำแหน่ง
2. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของ Robot
3. ห้ามปรับสภาพของ Robot เด็ดขาด เช่น มุมของหัวเชื่อม ความเร็วของหัวเชื่อม

2.5 การระวังรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เชื่อมประสานโลหะด้วยออกซิเจน-อซิเทลิน

การระวังรักษาดังบรรจุแก๊ส

1. ต้องปิดถังบรรจุแก๊สให้แน่น และใส่ฝาครอบลิ้นเมื่อเคลื่อนย้าย
2. ระวังอย่าให้ถังบรรจุแก๊สล้ม
3. ห้ามใช้ขวดสติงหรือแม่เหล็กไฟฟ้าในการเคลื่อนย้าย
4. อย่าให้ถังบรรจุแก๊สแตะกับสายไฟฟ้า
5. ให้ถังบรรจุแก๊สอยู่ห่างจากแหล่งความร้อน
6. อย่าพยายามแก้ไขลิ้นถังบรรจุแก๊ส ควรส่งให้บริษัทผลิตแก้ไข
7. อย่าใช้ถังบรรจุแก๊สที่รั่ว
8. ควรเปิดลิ้นของถังบรรจุแก๊สช้าๆ
9. ไม่ควรนอนถังบรรจุแก๊สขณะใช้งาน
10. เมื่อแก๊สหมดถังบรรจุ ให้แยกถังเปล่าห่างจากถังที่มีแก๊ส

การระวังรักษาหัวเชื่อม

1. ห้ามให้น้ำมันทาส่วนต่าง ๆ ของหัวเชื่อม
2. ทำความสะอาดปลายหัวเชื่อม ด้วยเครื่องมือเฉพาะ ขนาดพอเหมาะ
3. ไม่ใช่คีมปรับส่วนหนึ่งส่วนใดของหัวเชื่อม ใช้ประแจที่ถูกขนาดเท่านั้น
4. ใช้มือบิดเมื่อถอดเปลี่ยนปลายหัวเชื่อม และเปิด - ปิดลิ้น
5. อย่าเปลี่ยนปลายหัวเชื่อมขณะยังร้อน
6. อย่าวางหัวเชื่อมขณะที่ยังมีเปลวไฟลุกอยู่
7. ขณะเชื่อมอย่าปล่อยให้ปลายหัวเชื่อมร้อนจัด
8. อย่าปล่อยให้เปลวไฟย้อนกลับไปในหัวเชื่อม ต้องหาสาเหตุและแก้ไข

การระวังรักษาอุปกรณ์ควบคุมแก๊ส

1. ตรวจสอบหรือแน่ใจว่า สกรูปรับ ได้คลายแล้ว ก่อนเปิดถังบรรจุแก๊ส
2. อย่าใช้น้ำมันทาอุปกรณ์ควบคุมแก๊ส ใช้น้ำสบู่หรือกลีเซอริน (glycerine) หล่อลื่นสกรูปรับเท่านั้น
3. ห้ามใช้อุปกรณ์ควบคุมแก๊สออกซิเจนสลับกับอุปกรณ์ควบคุมแก๊สอซิเทลิน
4. ใช้ประแจเฉพาะในการต่ออุปกรณ์ควบคุมแก๊สกับถังบรรจุแก๊สอย่าใช้คีมหรือประแจอื่นต่อ

5. ควรเปิดแก๊สให้ไหลเข้าแกจช้า ๆ ถ้าเปิดให้แก๊สไหลเข้าอย่างรวดเร็ว จะทำให้แกจเสียได้ง่าย
6. ข้อต่ออุปกรณ์ควบคุมแก๊สกับสายยางต้องขันให้แน่นและใช้น้ำสบู่ตรวจสอบรอยต่อต่าง ๆ

การระวังรักษาสายยาง

1. อย่าให้สายยางแตะกับโลหะที่ร้อนหรือถูกเปลวไฟ
2. อย่าให้สายยางบิดเพราะจะทำให้แก๊สไหลไม่สะดวก
3. อย่าให้ของหนักตกทับสายยาง
4. อย่าใช้น้ำมันทาสายยางหรือใช้สายยางที่เป็นน้ำมัน
5. เมื่อเลิกการเชื่อมต้องเก็บเขวนให้เรียบร้อย

2.6 การจุดเปลวไฟหัวเชื่อม

วิธีการจุดเปลวไฟที่หัวเชื่อม ต้องหมุนเปิดลิ้นตั้งแก๊สปรับความดันแก๊สให้สัมพันธ์กับขนาดช่องปลายหัวเชื่อมและความหนาของโลหะที่เชื่อม มีลำดับขั้นดังนี้

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และแน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อย
2. เปิดลิ้นตั้งบรรจุก๊าซออกซิเจนช้า ๆ ควรยืนอยู่ให้ตรงกับแกจ
3. เปิดลิ้นตั้งบรรจุก๊าซเตลีน ด้วยประแจขนาดที่ถูกต้องกับขนาดของก้านลิ้น หมุนคลายออก 1/4 - 1/2 รอบ ทิ้งประแจไว้บนก้านลิ้นเพื่อจะได้ปิดตั้งบรรจุก๊าซได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน
4. เปิดลิ้นออกซิเจนที่หัวเชื่อม แล้วหมุนสกรูปรับความดันออกซิเจนที่เครื่องควบคุมตามต้องการ แล้วปิดลิ้นออกซิเจนที่หัวเชื่อม
5. เปิดลิ้นออกซิเตลีนที่หัวเชื่อมเพียงเล็กน้อยประมาณ 1/10 รอบ ใช้เครื่องมือขีดประการไฟจุดเปลวไฟที่ปลายหัวเชื่อม เปลวไฟออกซิเตลีนจะลุกใหม่ที่ปลายหัวเชื่อม เปิดลิ้นออกซิเตลีนเพิ่มขึ้น จนเปลวไฟไม่มีควันหรือมีเล็กน้อย ก็จะได้เปลวไฟออกซิเตลีนพอกับความต้องการ
6. เปิดลิ้นออกซิเจนที่หัวเชื่อมค่อย ๆ ออกซิเจนจะเข้าไปช่วยในการลุกไหม้ออกซิเตลีนเปลวไฟที่สว่างสุดใสก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อน และเกิดกรวยไฟสีเขียวอ่อนที่ปลายหัวเชื่อม ต้องการให้เปลวไฟอย่างไรหนก็ปรับลิ้นออกซิเจนที่หัวเชื่อมตามประสงค์

ตารางที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ เบอร์ปลายหัวเชื่อม ความดันแก๊สกับความหนาโลหะและขนาดลวดเชื่อม

การใช้เครื่องเชื่อมแก๊สนั้นจะต้องคำนึงถึงความหนาของชิ้นงานที่จะนำมาเชื่อม ซึ่งสามารถดูวิธีการเลือกขนาดลวดเชื่อม ความดันต่าง ๆ ได้ดังนี้

ความหนาโลหะ มิลลิเมตร	ขนาดลวดเชื่อม มิลลิเมตร	เบอร์ปลายหัวเชื่อม		ความดันออกซิเจน บาร์	ความดันออกซิเทลิน บาร์
		ลินเด	สมิท		
ต่ำกว่า 1	1-5	2-4	0-1	0.1	0.1
1-2	2	6	2	0.2	0.2
2-3	3	9	4	0.3	0.3
3-4	3	12	5	0.4	0.4
5-6	4	15	7	0.4	0.4
6-7	5	20	8	0.5	0.5

ขนาดปลายหัวเชื่อมจะพิมพ์เบอร์ประทับไว้ที่ตัวมัน แต่ยังไม่มียระบบมาตรฐานที่แน่นอนจากตารางที่ 4.1 เบอร์ขนาดปลายหัวเชื่อมได้มาจาก อุปกรณ์การเชื่อมของลินเดและสมิท (Linde and Smith Welding Equipment of Minneapolis)

2.7 การดับเปลวไฟหัวเชื่อม

เมื่อสิ้นสุดการเชื่อมหรือหยุดพักการเชื่อม จำเป็นต้องดับเปลวไฟที่หัวเชื่อม ปฏิบัติดังนี้


1. ปิดลิ้นออกซิเทลินที่หัวเชื่อมก่อน
2. ปิดลิ้นออกซิเจนที่หัวเชื่อม
3. ปิดลิ้นถังบรรจุแก๊สทั้งสอง
4. เปิดลิ้นออกซิเทลินที่หัวเชื่อม จนออกซิเทลินไหลออกหมด เข็มที่เกจอยู่ที่ศูนย์ แล้วปิดลิ้น
5. เปิดลิ้นออกซิเจนที่หัวเชื่อม จนออกซิเจนไหลออกหมด เข็มที่เกจอยู่ที่ศูนย์ แล้วปิดลิ้น
6. คลายสกรูปรับเครื่องควบคุมแก๊สทั้งสอง
7. ม้วนสายยางและเก็บหัวเชื่อมให้เข้าที่อย่างเรียบร้อย

2.8 เทคนิคเบื้องต้นในการเชื่อมประสานโลหะด้วยไฟฟ้า

1. การเริ่มต้นอาร์ค

โดยการทำให้เกิดการอาร์คระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นโลหะงานอิเล็กโทรดจะต้องสัมผัสกับชิ้นโลหะงานก่อน แล้วยกอิเล็กโทรดให้ห่างจากชิ้นโลหะงานจนมีระยะอาร์คที่ต้องการ มีอยู่ 2 วิธีคือ

- (1) วิธีขีดหรือลาก (scratching) โดยการกวาดปลายอิเล็กโทรดให้ครูดสัมผัสกับผิวของชิ้นโลหะงาน ก่อนเริ่มต้นก็เอียงอิเล็กโทรดให้เบนไปเล็กน้อย เมื่อเริ่มเกิดการอาร์คแล้วจึงค่อย ๆ เบนอิเล็กโทรดทำมุมกับชิ้นโลหะงานให้เหมาะสม ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ ๆ
- (2) วิธีเตะแนวตั้ง (vertical) วิธีนี้ให้อิเล็กโทรดขึ้นในแนวตั้ง แล้วเตะไปบนผิวชิ้นโลหะงาน เมื่อเริ่มเกิดการอาร์คแล้ว จึงยกปลายอิเล็กโทรดขึ้นให้ระยะอาร์คเหมาะสมเป็นวิธีสำหรับผู้มีความชำนาญแล้ว ผู้ฝึกหัดใหม่ ๆ ถ้าทำแบบวิธีนี้ อิเล็กโทรดจะติดกับชิ้นโลหะงาน

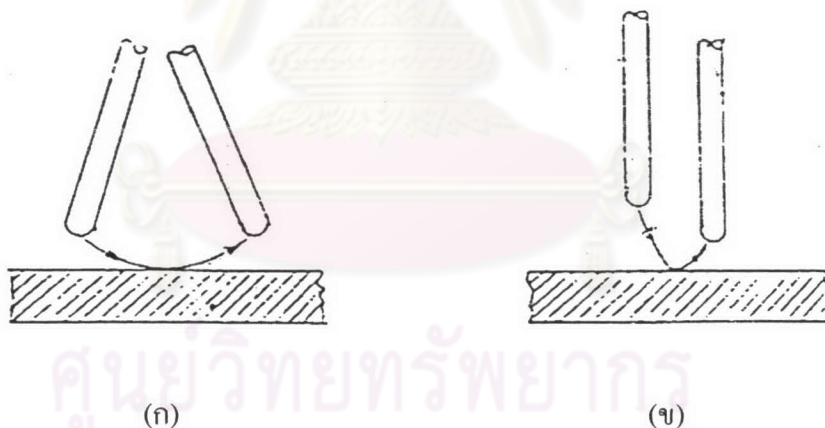


รูปที่ 4.15 (ก) วิธีเตะแนวตั้ง

(چ) วิธีการขีดหรือลาก

2. การเคลื่อนไหวยอิเล็กโทรด

การเคลื่อนไหวยอิเล็กโทรดขณะทำการเชื่อม เป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่ง อาจทำได้หลายแบบ เช่น แกว่งอิเล็กโทรดเป็นลักษณะวงกลม แกว่งไปมา ถอยหลังและเดินหน้าไปตามแนวเชื่อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาบางของชิ้นโลหะงานที่เชื่อม แบบรอยต่องาน ปริมาณโลหะที่ต้องการในรอยต่องาน ตลอดจนตำแหน่งโลหะงานที่เชื่อม

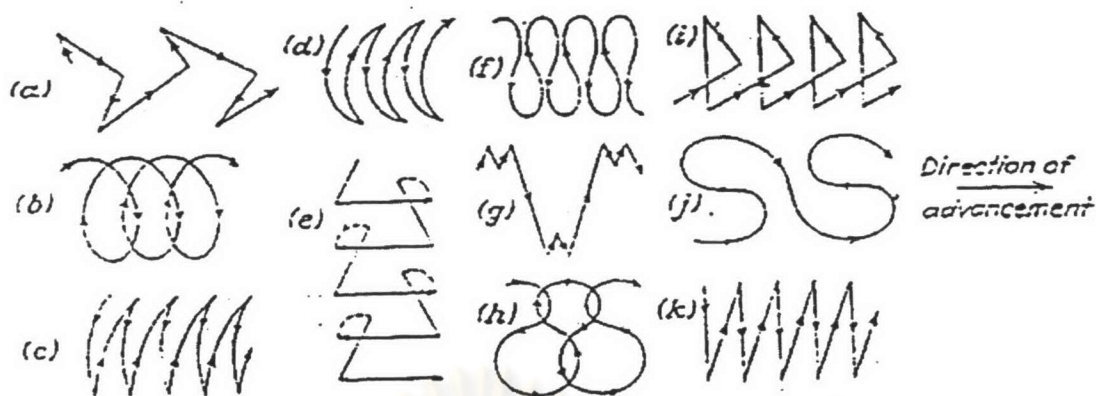


รูปที่ 4.16 การเคลื่อนไหวยิลเลคโทรด

3. การเดินแนวเชื่อม

เมื่อเริ่มต้นอาร์คก็เป็นการเริ่มต้นเชื่อม อิลเลคโทรดจะเคลื่อนไหวกวไปตามรอยต่อของโลหะงานที่ต้องการเชื่อมประสานให้ติดกัน ซึ่งจะได้รอยเชื่อมที่ดี ถูกต้องและสวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับหลักใหญ่ ๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาดังนี้

- (1) อิลเลคโทรด ที่ใช้ในการเชื่อมนั้น ควรมีความสมบัติเหมาะสมกับโลหะงานที่เชื่อม เช่น ส่วนผสม ขนาดความโต ฟลักที่หุ้ม ตำแหน่งเชื่อม และอื่น ๆ ซึ่งจะทราบรายละเอียดเหล่านี้ได้จากกล่องบรรจุ หรือคู่มือของอิลเลคโทรดนั้น
- (2) กระแสไฟเชื่อม ต้องพอเหมาะกับขนาดความโตของอิลเลคโทรด ความบางของชิ้นโลหะงาน ขนาดของเครื่องเชื่อม และตำแหน่งเชื่อม ถ้าใช้กระแสไฟสูงเกินไป จะทำให้อิลเลคโทรดและชิ้นงานหลอมละลายอย่างรวดเร็ว ควบคุมการเชื่อมได้ลำบาก รอยเชื่อมไม่สวย และมีเม็ดโลหะ (spatter) ที่เกิดจากการอาร์คกระเด็นติดอยู่ข้าง ๆ แนวเชื่อมมาก ถ้าเป็นชิ้นโลหะงานบางจะทะลุ อิลเลคโทรดจะร้อนแดง และเกิดรอยเว้าตรงขอบแนวเชื่อม (undercut) แต่ถ้าใช้กระแสไฟต่ำเกินไป การหลอมละลายไม่ดีเท่าที่ควร การซึมลึกในเนื้อโลหะงานน้อย และเนื้อโลหะของอิลเลคโทรดอาจวางกองอยู่บนของของแนวเชื่อม (overlap) ทำให้รอยเชื่อมไม่แข็งแรง ดังนั้นการเชื่อมต้องตั้งกระแสไฟให้พอเหมาะกับองค์ประกอบต่าง ๆ ส่วนมากแล้วกล่องบรรจุจะแสดงการใช้กระแสไฟเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความโตอิลเลคโทรด (ดูตารางที่ 4.2)

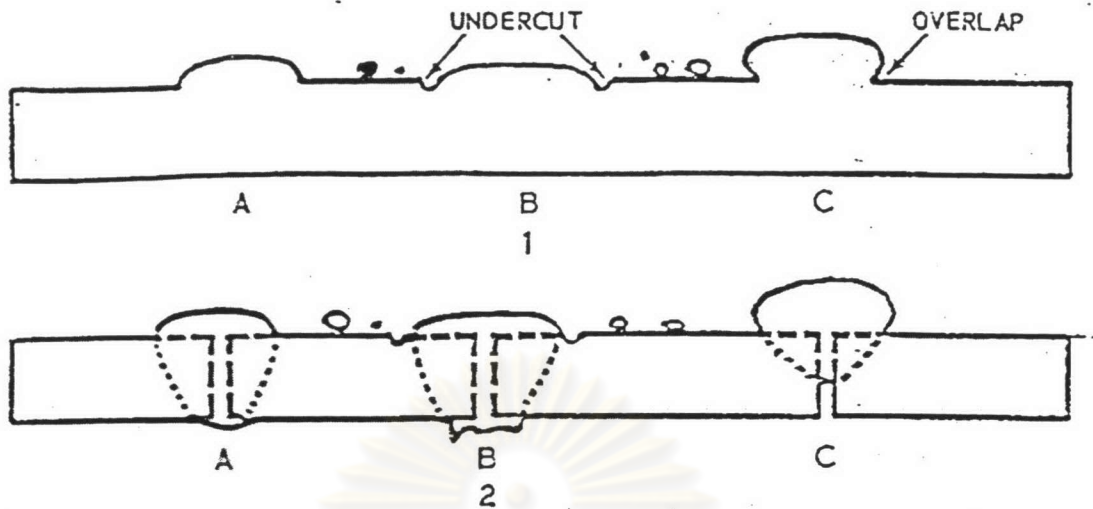

รูปที่ 4.17 แสดงลักษณะรอยเชื่อม

ตารางที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอิเล็กโทรดกับการปรับกระแสไฟเชื่อมเมื่อเชื่อมประสานเหล็กเหนียวในแนวราบ

ในการเลือกขนาดอิเล็กโทรดกับกระแสไฟเชื่อมในการประสานเหล็กเหนียวในแนวราบ จะต้องพิจารณาจะสามารถเลือกได้ดังนี้

ความหนาโลหะ (มิลลิเมตร)	ขนาดอิเล็กโทรด (มิลลิเมตร)	ปรับกระแสไฟ (แอมแปร์)
1.5	2	30-60
2-3	3	80-100
3-4	3	90-130
4-6	4	120-160
6-8	5	150-190
8-10	6	180-220
10-15	6	180-250

- (3) ระยะอาร์ค เป็นการลำบากที่จะทำให้ระยะอาร์คคงที่สม่ำเสมอ เมื่อทำการเชื่อมด้วยมือ เพราะปลายอิเล็กโทรดจะหลอมละลายไปเรื่อย ๆ จำเป็นต้องกดมือที่ถือหัวจัดลวดเชื่อมให้สัมพันธ์กับการหลอมละลายของอิเล็กโทรด ในทางปฏิบัติจะประมาณระยะอาร์คเท่ากับความโตอิเล็กโทรด ซึ่งจะมากหรือน้อยกว่าเล็กน้อยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ปฏิบัติการเชื่อมหนึ่งถ้าระยะอาร์คมากเกินไป

จะทำให้อาร์คโวลต์สูง รอยเชื่อมจะเปราะ กว้าง มีเม็ดโลหะกระเด็นมาก การซึมลึกเข้าไปในเนื้อโลหะงานน้อย ถ้าระยะอาร์คสั้นจะทำให้รอยเชื่อมนูนสแตกจะพันที่ปลายอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดจะติดกับชิ้นงานบ่อย

- (4) ความเร็ว การเคลื่อนอิเล็กโทรดควรมีความเร็วพอสมควร สายอิเล็กโทรดให้ถูกต้องเหมาะสมกับรอยเชื่อมนั้น ๆ หรือตำแหน่งงานเชื่อมจะได้รอยเชื่อมที่ดี ผิวหน้ารอยเชื่อมเป็นเกล็ดละเอียด ถ้าเคลื่อนอิเล็กโทรดเร็วเกินไป จะได้รอยเชื่อมเล็ก แต่ถ้าเคลื่อนอิเล็กโทรดช้ารอยเชื่อมจะกว้างและนูน ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกระแสไฟ และการออกแบบรอยต่อของงานเชื่อมเหล่านั้น
- (5) มุมของอิเล็กโทรดกับชิ้นงาน มุมของอิเล็กโทรดที่เอียงทำมุมกับชิ้นงานเชื่อมก็มีความสำคัญ ต้องตั้งเอียงมุมให้ถูกต้องกับตำแหน่งงานเชื่อม เช่น เชื่อมงานในแนวราบ (flat position) ควรเอียงอิเล็กโทรดทำมุมประมาณ $70^{\circ} - 80^{\circ}$ กับชิ้นงานเชื่อมหรือประมาณ $10^{\circ} - 20^{\circ}$ กับแนวตั้ง ถ้าตั้งมุมอิเล็กโทรดไม่เหมาะสม จะทำให้เชื่อมงานลำบากและมีปัญหาอย่างอื่น

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้เครื่องกักต



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.1 เครื่องกัด

3.1.1 เครื่อง CNC

โหมดการใช้งาน (MODE)


AUTO	ใช้หีบโปรแกรมมาใช้ เครื่องจะอ่าน โปรแกรมและทำงานตาม โปรแกรมนั้นเมื่อเรา สตาร์ท (CYCLE START)
MDI	(MANUAL DIRECT INPUT) เป็นการทำงานคล้ายกับ โหมด MANUAL แต่เป็นการ ป้อนคำสั่งเป็น โค้ดต่าง ๆ ให้เครื่องอ่านครั้งละหนึ่งบรรทัด เครื่องจะทำงานแบบ อัตโนมติ
MANUAL	เป็นการทำงานเหมือนกับเครื่องกัดระบบธรรมดาทั่วไป ด้วยปุ่มควบคุมแกนต่าง ๆ ทั้ง ด้าน + และ - หรือใช้ P-HANDLE ในการควบคุมก็ได้
EDIT AUX	ใช้ป้อนโปรแกรมใหม่เข้าเครื่อง เรียกโปรแกรมมาแก้ไข และเก็บโปรแกรมไว้ใช้ จำนวนหลายโปรแกรม
PARAMETER	เป็นโหมดที่ใช้ในบางครั้ง เช่น เซ็ตหน่วยมิลลิเมตร เป็นหน่วยไมครอน
ZERO SET	ใช้เซตเซ็นเตอร์งานเข้าใน โคออดิเนต ซึ่งมีโคออดิเนตให้เลือกใช้ตั้งแต่เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 50
TOOL DATA	มีอักษรให้ใช้ 2 ตัว คือ H และ D H ใช้เซตค่าทดความยาวดอกกัด มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ H1 ถึง H200 D ใช้เซตค่าเผื่อความโตดอกกัด มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ D1 ถึง D200

อักษรภาษาอังกฤษในหน้าจอเครื่องกัด CNC มีความหมายดังนี้

A,B,C	หมายถึง	องศา
D	หมายถึง	เบอร์การเพื่อความ โตดอกกัด
F	หมายถึง	ความเร็วป้อน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อนาที
G	หมายถึง	โค้ดสั่งงาน
H	หมายถึง	เบอร์ทดความยาวดอกกัด
I,J,K	หมายถึง	ค่าที่วัดจากปลายเส้น โค้งถึงจุดศูนย์กลางรัศมีเส้น โค้ง
M	หมายถึง	โค้ดสั่งงาน
N	หมายถึง	เบอร์บรรทัด
O	หมายถึง	เบอร์โปรแกรม
P	หมายถึง	หยุดชั่วขณะ เช่น P5 หมายถึง หยุด 5 วินาที
Q	หมายถึง	ความลึกในการเจาะหรือกัดแต่ละรอบ
R	หมายถึง	รัศมีโค้งในโปรแกรม โปรไฟล์และเป็นความสูงเริ่มเจาะในโปรแกรมเจาะรู
S	หมายถึง	ความเร็วรอบดอกกัด มีหน่วยเป็นรอบต่อนาที
T	หมายถึง	เบอร์หัวกัด
X,Y,Z	หมายถึง	ตำแหน่งตามแบบงาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทฤษฎีมือขวา

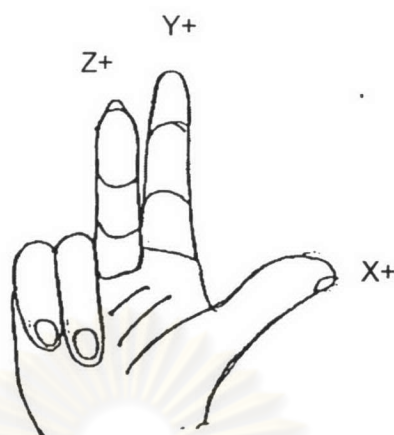

รูปที่ 4.18 แสดงรูปทฤษฎีมือขวา


แบมือขวาไปข้างหน้า กำนิ้วนางและนิ้วก้อยเข้ามา นิ้วกลางชี้ขึ้นข้างบน
ปลายนิ้วที่ไม่ได้กำเข้ามาทั้ง 3 นิ้วนั้น ชี้ไปทาง + ของแกน 3 แกน คือ แกน X Y และ Z ดังนี้

นิ้วโป้ง คือ แกน X

นิ้วชี้ คือ แกน Y

นิ้วกลางคือ แกน Z

เมื่อเราหันหน้าไปทางด้านหน้าของชิ้นงานหรือด้านหน้าของแท่นเครื่องกัดสามารถใช้ความเข้าใจ
เป็นลักษณะดังนี้

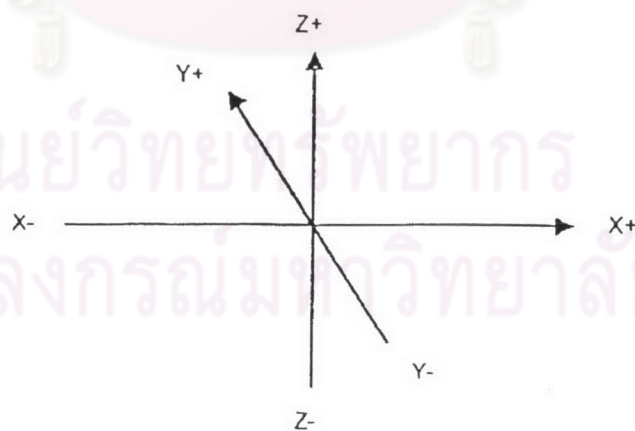

รูปที่ 4.19 แสดงทิศทางแกนของเครื่องกัด

การเซตเซ็นเตอร์งาน

ใช้ร่องคิแท่นเครื่องเป็นหลัก วิธีนี้ใช้ได้กับงานที่กัดร่องคิมาแล้วเท่านั้น

นำงานมาวางที่ร่องคิของแท่นเครื่อง จับยึดให้แน่น

กดปุ่ม ZERO SET

เลื่อนแถบขาวไปที่ โคออดิเนตที่ต้องการด้วยปุ่ม ← ↑ → ↓

เซตค่า X และ Y ให้ตรงตามตารางค่าของร่องแท่นประจำเครื่อง

งานที่เคยผ่านการ NC ละเอียคมาแล้ว ต้องใช้โคแอลวนรูอ้างอิง

ใช้โคแอลวนรูอ้างอิง

ใช้ P/HANDLE นำโคแอลไปที่ปากรูอ้างอิง

ปรับความกว้างของวงโคแอลให้กว้างกว่ารูข้างละ 1-2 มิลลิเมตร

ปรับความเที่ยงตรงของโคแอลในแนวซ้ายและขวาของรูให้เท่ากันก่อนแล้วจึงค่อยปรับในแนวที่เหลื่ออยู่

จากนั้นจึงกดปุ่ม ZERO SET และ CAL ตำแหน่งที่มาร์คอ้างอิงรูเอาไว้เข้าไป

ใช้สไลบาร์ (ACCU CENTER) เซคที่ผิวอ้างอิง



รูปที่ 4.20 แสดงรูป P-HANDLE

ใช้ความเร็วรอบ 600 รอบต่อนาที

ใช้ P-HANDLE หมุนพาสไลด์บาร์ เข้าไปแตะผิวอ้างอิงซ้ำ ๆ

อย่าลืมว่า ตำแหน่งที่ได้จะต้องบวกหรือลบกับความโครัสมิของสไลด์บาร์

ทิศทางการกัดงาน


การกัดแบบคมตัดสวนงาน (UP CUT) เป็นทิศทางการกัดที่ผิด



รูปที่ 4.21 แสดงการกัดแบบคมตัดสวนงาน

ข้อเสีย คือ ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาดตามต้องการ เพราะก้านดอกกัทจะเอนหนีและดอกกัทชำรุดเร็ว

การกัดแบบคมตัดคดงาน (UP CUT) เป็นทิศทางการกัดที่ถูกต้อง

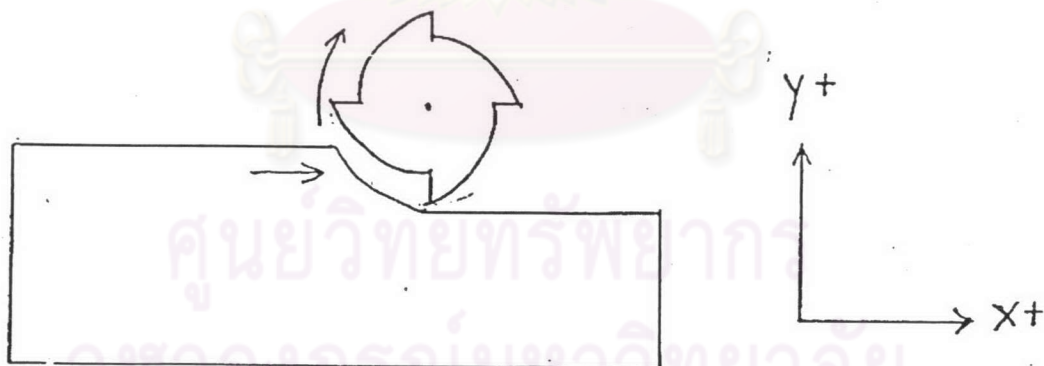

รูปที่ 4.22 แสดงการกัดแบบคมตัดคดงาน

ข้อดี คือ ชิ้นงาน ได้ขนาดที่ต้องการเพราะก้านดอกกัทไม่เอนหนีและดอกกัทชำรุดช้า

G โค้ด

- G00 เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
- G01 กัดเป็นแนวตรง
- G02 กัดเป็นแนวโค้งตามเข็มนาฬิกา
- G03 กัดเป็นแนวโค้งทวนเข็มนาฬิกา
- G04 การหยุดพัก
- G15 เปลี่ยน COORDINATE
- G17 เลือกการทำงานแกน XY
- G18 เลือกการทำงานแกน XZ
- G19 เลือกการทำงานแกน YZ
- G40 ยกเลิกการเพื่อค่าความโตดอกกัด
- G41 เริ่มเพื่อค่าความโตดอกกัดมาทางขวาของแนวกัด
- G53 ยกเลิกการทดความยาวดอกกัด
- G56 เริ่มใช้ค่าทดความยาวดอกกัด
- G71 ค่าแกน Z ที่ยกขึ้น ในช่วงเปลี่ยนตำแหน่งเจาะรู
- G73 การเจาะรู
- G74 การตัดไฟเกลียว
- G76 การคว้านรูด้วยหัวคว้าน
- G80 การยกเลิก G โค้ด G71 ถึง G89
- G81 การเจาะรูเหล็กหล่อซึ่งไม่ต้องคลายเศษ
- G82 เหมือน G81
- G83 การเจาะรูเหล็กแข็งหรือเหล็กเหนียวซึ่งต้องคลายเศษ
- G84 การตัดไฟเกลียว
- G85 เหมือนG81
- G86 เหมือนG81
- G87 การคว้านรูด้วยหัวคว้านจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน
- G89 เหมือนG81
- G90 ตำแหน่งแบบสมบูรณ์
- G91 ตำแหน่งแบบเพิ่มขึ้น และ ลดลงจากตำแหน่งเดิม
- G92 คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งในปัจจุบันให้เป็นค่าต่าง ๆ

M โค้ด

- M02 จบโปรแกรม
- M03 หัวกัดหมุนตามเข็มนาฬิกา ใช้ร่วมกับค่า S
- M04 หัวกัดหมุนทวนเข็มนาฬิกา ใช้ร่วมกับค่า S
- M05 หัวกัดหยุดหมุน
- M06 เปลี่ยนดอกกัดแบบอัตโนมัติ
- M08 เปิดน้ำหล่อเย็น
- M09 ปิดน้ำหล่อเย็น
- M12 เปิดลมเป่า
- M30 จบโปรแกรม
- M53 ใช้ต่อทำตำแหน่งเจาะรูเพื่อยกแกน Z JIG ให้สูงพ้นงาน
- M59 เปิดลมเป่า
- M63 นำดอกกัดไปเก็บแบบอัตโนมัติ

วิธีการใช้เครื่อง CNC


1. หลังจากปรับคัมบังสั่งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานชื่ออะไร ต้องการเป็นจำนวนเท่าไร แล้วก็นำชิ้นส่วนมา
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่อง CNC ตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่อง CNC แล้วบันทึกใบตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
3. เขียน โปรแกรม G โค้ด
4. ทดสอบ โปรแกรมหลังจากทดสอบผ่านแล้วก็นำชิ้นงานวางบนแท่นเครื่องแล้วจับยึดให้แน่นและได้ระนาบ
5. กดสวิตซ์เพื่อทำการกัดชิ้นงานจริง
6. เมื่อกัดชิ้นงานเสร็จแล้วนำชิ้นงานออกมาเปรียบเทียบกับชิ้นงานทดสอบพร้อมทั้งทำความเข้าใจความสะอาดเครื่อง CNC และบริเวณที่ใกล้เครื่อง

3.1.2 เครื่องกัด

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องกัดแบบนอน

เครื่องกัดธรรมดาเพลาอน

เครื่องกัดชนิดนี้เหมาะกับการกัดทั่ว ๆ ไป เพลาเม็ดกัดเป็นเพลาอนสวมอยู่บนแบร์ริงที่โคนทั้งสองข้างซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

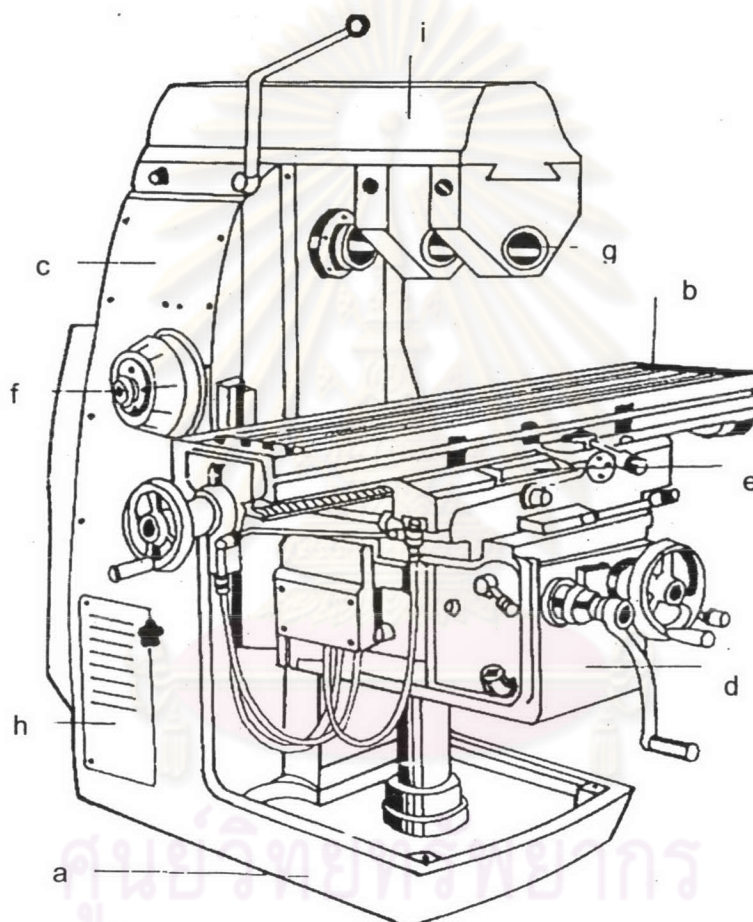


รูปที่ 4.23 แสดงส่วนประกอบของเครื่องกัดแบบนอน

- a) ฐานเครื่องกัด
- b) รางเลื่อน สำหรับวางปากกาจับงาน
- c) ลำตัวเครื่องซึ่งมีแบร์ริงเพลาเม็ดระบบกำลังขับเพลาเม็ดและระบบขับป้อนกัด
- d) แท่นรองโต๊ะงานเป็นโค้งมุม
- e) รางเลื่อนแนวขวาง
- f) ตัวปรับความเร็วรอบ
- g) รูสวมเพลาเม็ดกัดนอน
- h) ชุดระบบส่งกำลังจากมอเตอร์
- i) คานจับเพลา

วิธีการใส่มีดกัด

นำมีดกัดขนาดที่ต้องการใส่เข้าไปที่หัวจับมีดกัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา ในการกัดชิ้นงานต้องจับชิ้นงานให้แน่นและให้ได้ฉากเสมอ

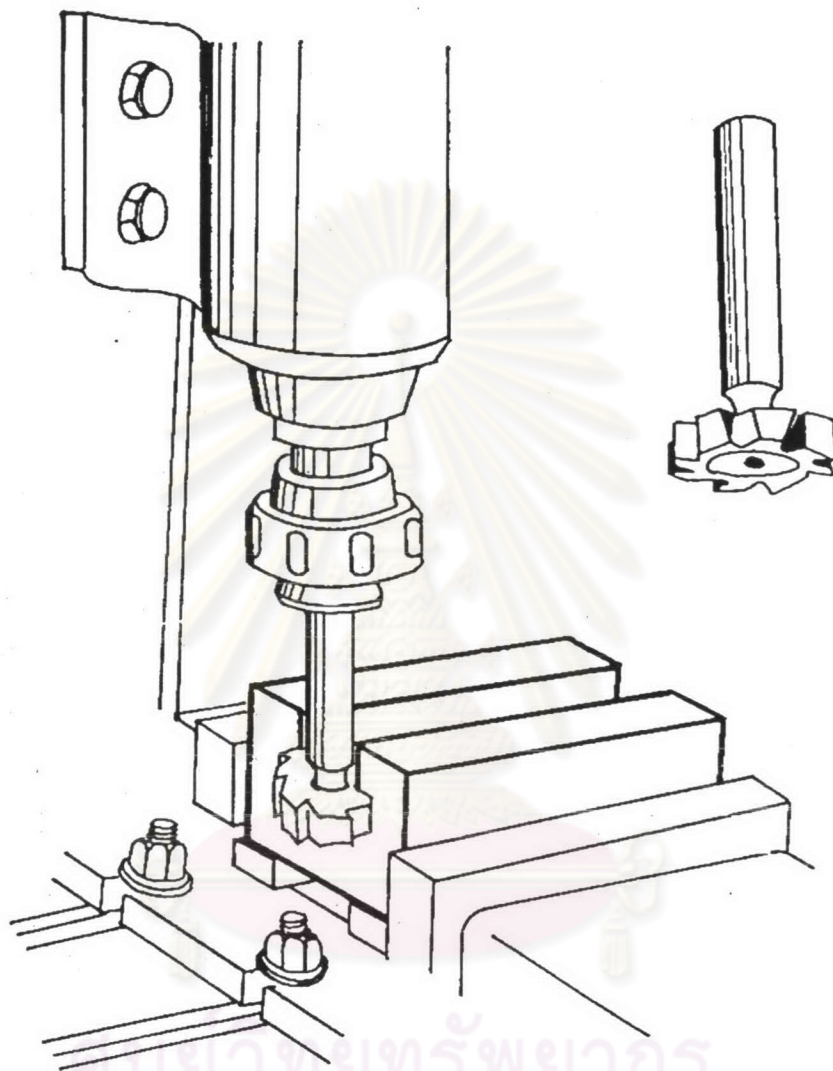

รูปที่ 4.24 แสดงการใส่และการกัดชิ้นงาน

ตารางที่ 4.3 แสดงความเร็วตัด ,ขนาดของมีดกัดและความเร็วรอบ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตัดกับความเร็วรอบของมีดกัดและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีดกัด

ตารางความเร็วรอบของมีดกัดต่อนาที										
ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางมีดกัด (มิลลิเมตร)										
ความเร็วตัด (เมตร/นาที)	40	50	60	75	90	110	130	150	175	200
6	48	38	32	26	21	17	15	13	11	10
8	64	51	42	34	28	23	20	17	15	13
10	79	64	53	42	35	29	24	21	18	16
12	96	76	64	51	42	35	29	25	22	19
14	112	89	73	60	50	40	34	30	26	22
18	145	115	96	76	64	52	44	38	33	29
22	175	140	117	93	77	64	54	47	40	35
26	210	165	140	110	91	75	65	56	48	42
30	240	190	160	128	105	87	73	64	55	48
35	280	225	185	150	125	100	86	74	64	56
40	320	252	210	170	140	116	98	86	72	64
45	360	287	240	190	160	130	110	95	82	72
50	400	318	265	212	177	145	122	106	91	80


วิธีการใช้เครื่อง CNC

1. หลังจากรับคัมบังสั่งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานชื่ออะไร ต้องการเป็นจำนวนเท่าไร แล้วไปนำชิ้นส่วนมา
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องCNCตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องCNCแล้วบันทึกใบตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
3. นำชิ้นงานวางบนแท่นเครื่องแล้วจับยึดให้แน่นและได้ระนาบ
4. กดสวิตช์เพื่อทำการกัดชิ้นงานจริง
5. เมื่อกัดชิ้นงานเสร็จแล้วนำชิ้นงานออกมาเปรียบเทียบกับชิ้นงานทดสอบพร้อมกับทำความสะอาดเครื่องกัดและบริเวณที่ใกล้เครื่อง

3.2 เครื่องกลึง


ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องกลึง

- a) ฐานเครื่องกลึง
- b) แท่นศูนย์หัว
- c) แท่นมีด
- d) แท่นศูนย์ท้าย
- e) ชุดเฟืองทดขับเคลื่อน
- f) เพลาควงนำ
- g) เพลาหน้า
- h) เพลาสวิตช์
- i) หัวจับ

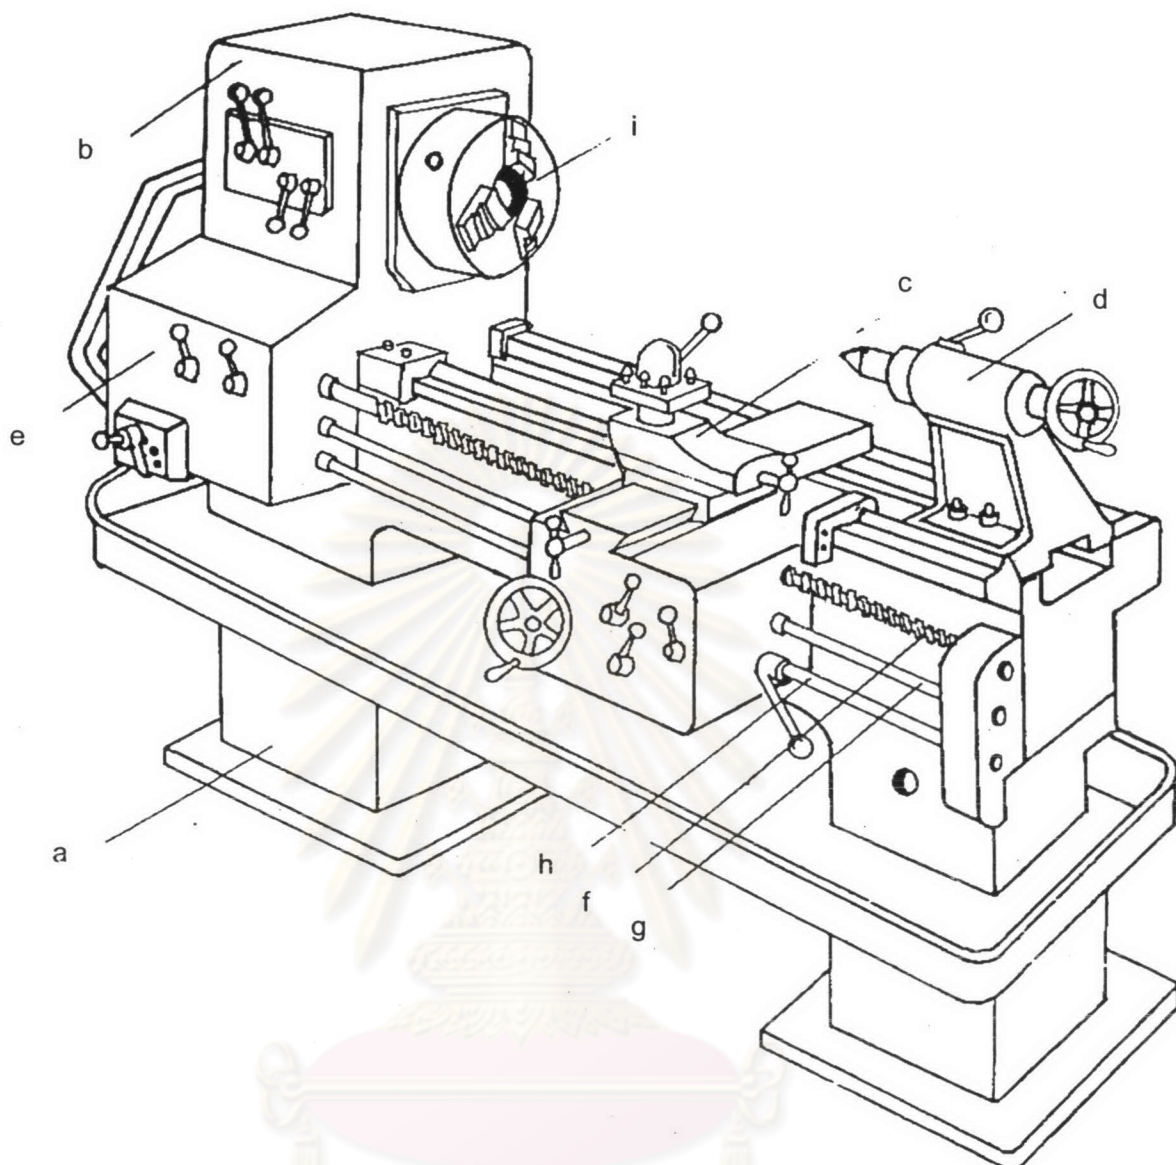


ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปที่ 4.25 แสดงส่วนประกอบของเครื่องกลึง

มีดกลึงและการลับมุม

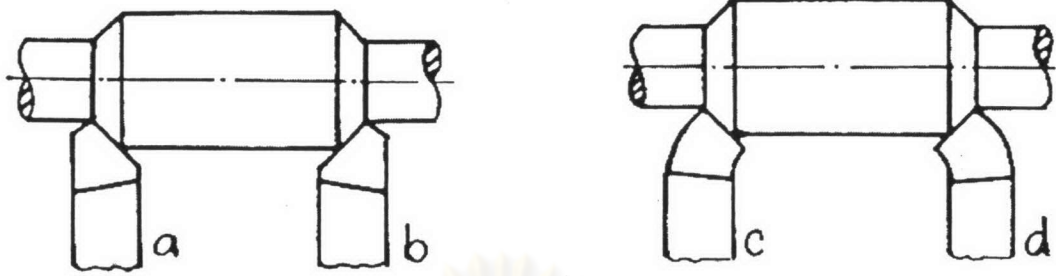


รูปที่ 4.26 มีดปอกผิวหยาบ


- a) มีดตรงปอกซ้าย b) มีดตรงปอกขวา c) มีดโค้งปอกซ้าย d) มีดโค้งปอกขวา

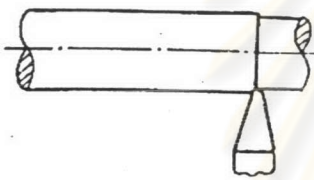


รูปที่ 4.27 มีดกลึงละเอียดปลายมน

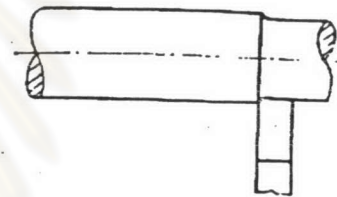


รูปที่ 4.28 มีดกลึงละเอียดแบบเฮล

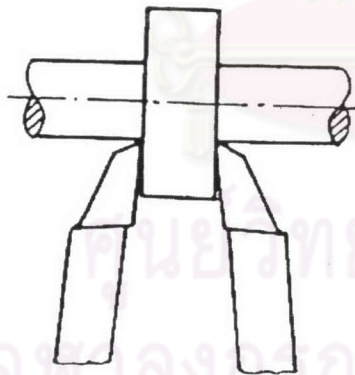


รูปที่ 4.29 มีดกลึงตกบ่าปลายแหลมแบบงอ

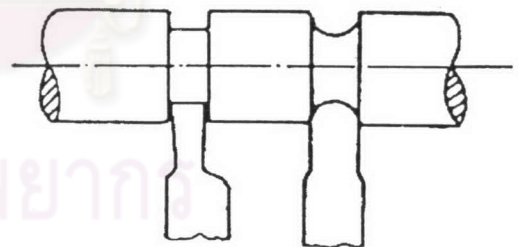


รูปที่ 4.30 มีดกลึงร่องเหลี่ยมร่องโค้ง

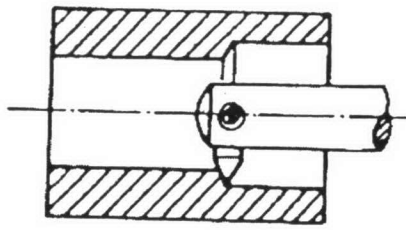


รูปที่ 4.31 มีดคว้านรูใน

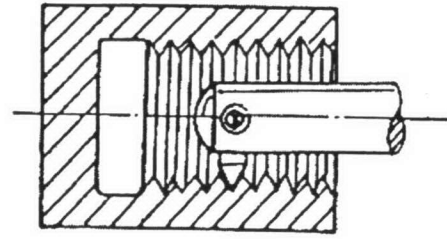


รูปที่ 4.32 มีดกลึงเกลียวนอก

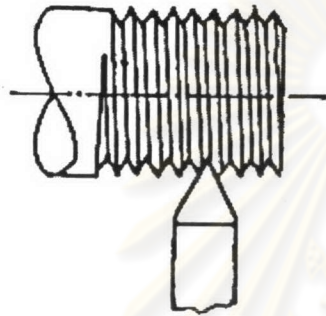


รูปที่ 4.33 มีดกลึงเกลียวใน

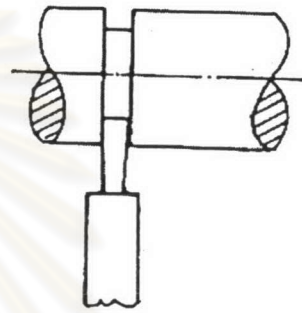

รูปที่ 4.34 มีดกลึงตัด

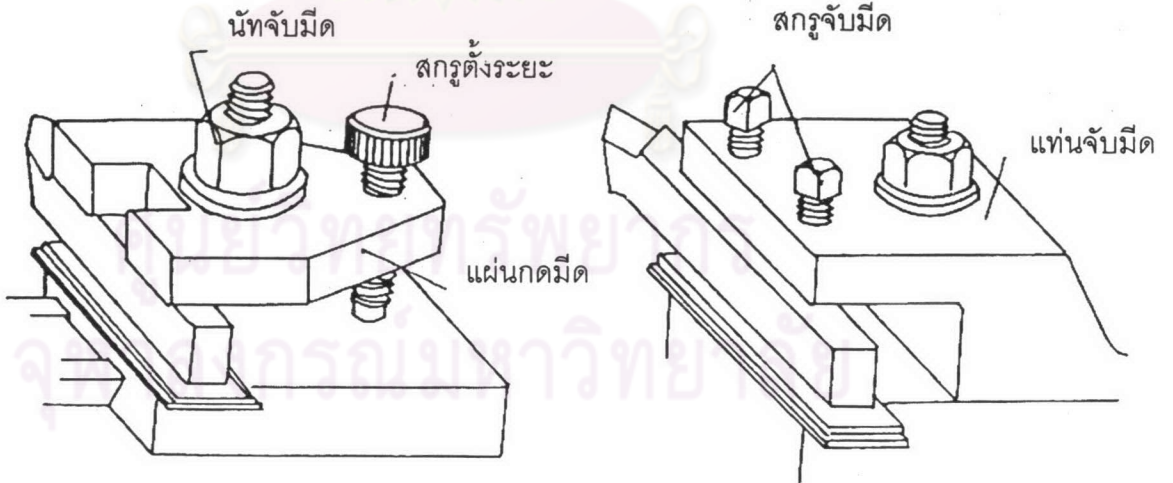

รูปที่ 4.35 แสดงวิธีการใส่มีด

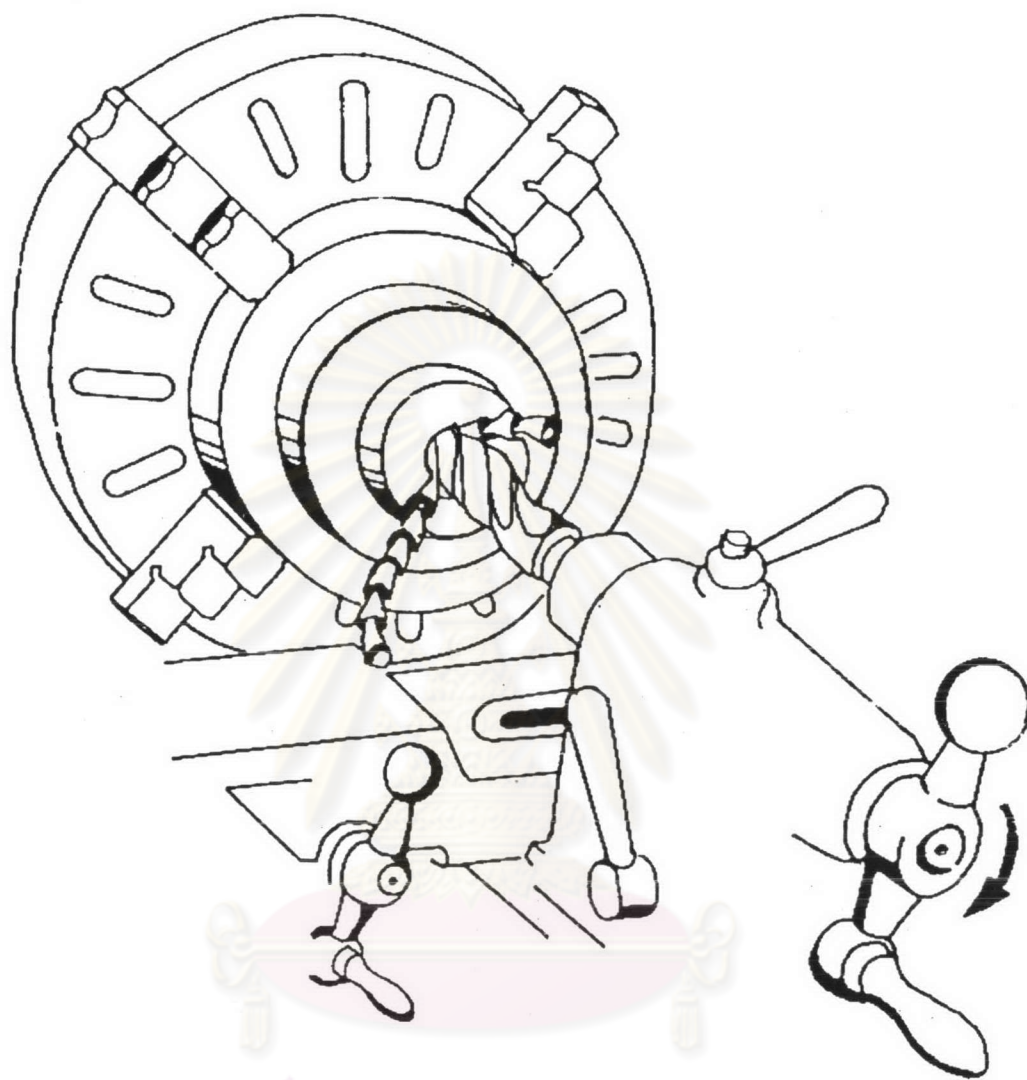

ศูนย์วิทยทรัพยากร
รูปที่ 4.36 การเจาะรูบนแท่นศูนย์ท้าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผิวงานกับความเร็วตัดและความเร็วป้อนมีดกลึง
ในการใช้เครื่องกลึงจะต้องคำนึงถึงความเร็วตัดและความเร็วป้อนมีดกลึงเพื่อให้ผิวงานเรียบตามที่
ต้องการ

วัสดุงาน	วัสดุมีด	กลึงปลอก ∇ ช่วงกลึงลึก $a \approx 4-20S$			กลึงละเอียด $\nabla\nabla$ ช่วงกลึงลึก $a \approx 2-5S$		
		ความเร็วตัด (V) เมตร/นาที	ความกว้างรอยกลึง (S) มิลลิเมตร/รอบ	ช่วงกลึงลึก (A) มิลลิเมตร	ความเร็วตัด (V) เมตร/นาที	ความกว้างรอยกลึง (S) มิลลิเมตร/รอบ	ช่วงกลึงลึก (A) มิลลิเมตร
เหล็กกล้าความแข็ง 50 กก./มม. ²	W	14	0.5	4	20	0.2	1
	SS	22	1	10	30	0.5	1
50-70	H	150	2.5	15	250	0.25	1.5
	W	10	0.5	4	15	0.2	1
	SS	20	1	10	24	0.5	1
70-85	H	120	2.5	15	200	0.25	1.5
	W	8	0.5	4	12	0.2	1
	SS	15	1	10	20	0.5	1
	H	80	2	15	140	0.2	1.5
เหล็กเครื่องมือ	W	6	0.5	3	8	0.2	1
	SS	12	1	8	16	0.5	1
	H	30	0.6	5	50	0.15	1

หมายเหตุ


W = เหล็กเครื่องมือ

H = โลหะแข็ง

SS = เหล็กอบสูง ถ้าเป็นงานกลึงเกลียวให้ใช้ V กึ่งหนึ่งของความเร็วตัดนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.3 เครื่องเจาะ

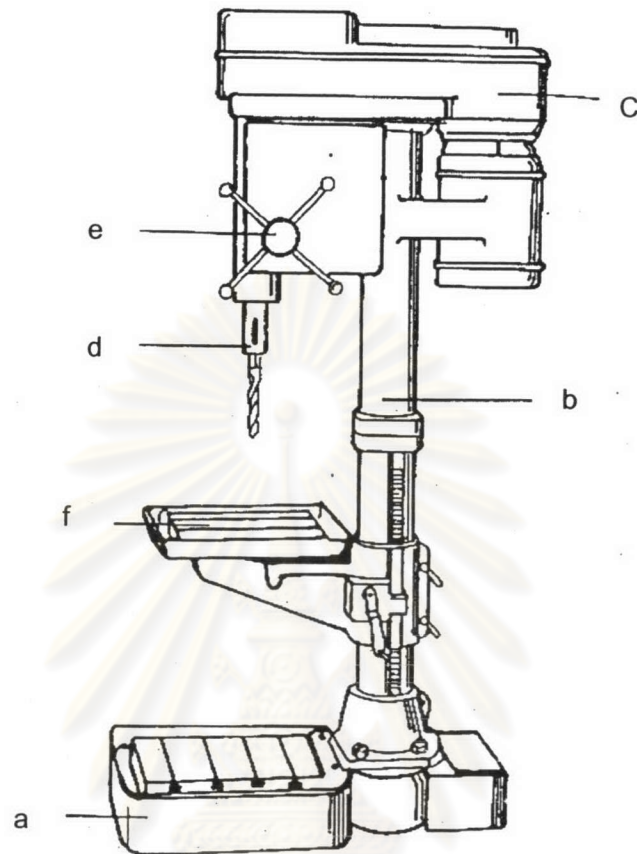

รูปที่ 4.37 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ

วิธีการใช้เครื่องเจาะ

1. หลังจากปรับคัมบังตั้งผลิตชิ้นงานมาให้นำชิ้นงานตัวอย่างมาดูเพื่อที่จะได้รู้ว่า จะทำการเจาะรูตรงไหน
2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องเจาะตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องเจาะแล้วบันทึกลงในใบตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
3. ใส่สว่านขนาดเหมาะสม
4. ทำการเลือกความเร็วรอบให้เหมาะกับชิ้นงาน
5. นำชิ้นงานที่จะเจาะรูมาใส่บนจิ๊กที่วางบนโต๊ะงาน
6. เลื่อนโต๊ะงานเจาะขึ้นหรือลงให้เหมาะสมโดยใช้มือหมุนหลังจากคลายเบรคเค็ทให้หลวม
7. เปิดสวิตซ์
8. หมุนคันโยกให้เจาะเข้าไปให้ทะลุเนื้อชิ้นงาน

9. ปิดสวิทช์
10. ตรวจสอบความเรียบร้อย
11. นำชิ้นงานออกจากจิก

ตารางที่ 4.5 แสดงความเร็วตัด (V) การป้อนเจาะ (S) และการหล่อเย็น ดอกเจาะเหล็กกรอบสูงในงานเจาะ

ในการเจาะรูต้องมีความสัมพันธ์กันดังตารางดังนี้

วัสดุงาน	ความเร็วตัดอัตราป้อน	ขนาดรูเจาะ						การหล่อเย็น
		5	10	15	20	25	30	
เหล็กกล้า 400 นิวตัน/มม. ²	S	0.1	0.18	0.25	0.28	0.31	0.34	E,S
	V	1.5	18	22	26	29	32	
เหล็กกล้า 600 นิวตัน/มม. ²	S	0.1	0.18	0.25	0.28	0.31	0.35	E,S
	V	13	16	20	23	26	28	
เหล็กกล้า 800 นิวตัน/มม. ²	S	0.7	0.13	0.16	0.19	0.21	0.23	E,S
	V	12	14	16	18	21	23	
เหล็กหล่อ 180 นิวตัน/มม. ²	S	0.15	0.24	0.3	0.32	0.35	0.38	tis
	V	24	28	32	34	37	39	
เหล็กหล่อ 220 นิวตัน/มม. ²	S	0.15	0.24	0.3	0.33	0.35	0.38	E
	V	16	18	21	24	26	27	
ทองเหลือง 400 นิวตัน/มม. ²	S	0.1	0.15	0.22	0.27	0.30	0.32	E,S.
	V	60 – 70 เมตร/นาที						
บรอนซ์ 730 นิวตัน/มม. ²	S	0.1	0.15	0.22	0.27	0.3	0.32	tis
	V	30 – 40 เมตร/นาที						
อลูมิเนียม บริสุทธิ์	S	0.05	0.12	0.2	0.3	0.35	0.4	E,S
	V	80 – 120 เมตร/นาที						
อลูมิเนียมเจือ	S	0.12	0.2	0.3	0.4	0.46	0.5	tis
	V	100 – 150 เมตร/นาที						
แมกนีเซียมเจือ	S	0.15	0.2	0.3	0.38	0.4	0.45	tis
	V	200 – 250 เมตร/นาที						


คู่มือการใช้เครื่องตัด



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. เครื่องตัด

5.1 เครื่องเลื่อยแผ่นยาว

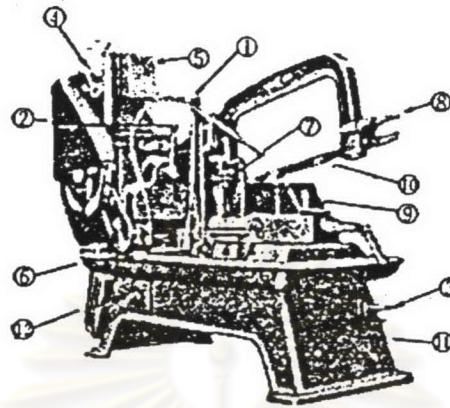


รูปที่ 4.50 เครื่องเลื่อยสายพาน

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. มือหมุนบังคับกลับ | 2. มือหมุนเปลี่ยนความเร็ว | 3. มือหมุนเพิ่มแรงกด |
| 4. มอเตอร์ | 5. สวิตช์ | 6. ก้อนน้ำจากปั๊มเฟือง |
| 7. มือหมุนปรับอัตราป้อน | 8. มือหมุนขึงใบเลื่อย | 9. ปากกาจับ |
| 10. ใบเลื่อย | 11. ตัวเครื่อง | 12. ไฟสัญญาณ |



รูปที่ 4.51 เครื่องเลื่อยสายพานแบบคอนทัวร์แมชชีน

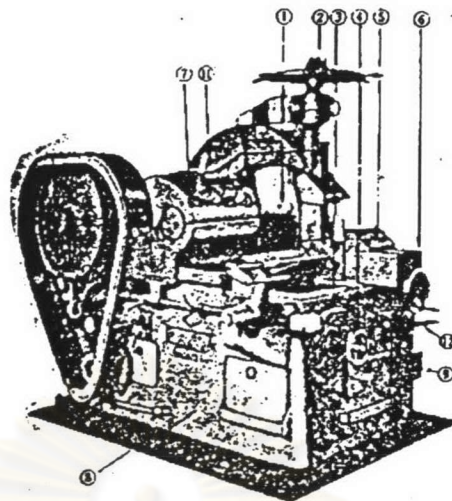

รูปที่ 4.52 เครื่องเลื่อยแบบใบเลื่อยกลมแบบไฮดรอลิก

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. ใบเลื่อยกลม | 2. พวงมาลัยหมุนกดชิ้นงาน | 3. คัน โขกขยับใบเลื่อย |
| 4. มือหมุนปรับความเร็วป้อน | | 5. ปากกาจับชิ้นงาน |
| 6. มือหมุนจับชิ้นงาน | 7. แท่นเลื่อยใบเลื่อย | 8. ฐานเครื่อง |
| 9. ปุ่มกดสวิตช์ | 10. มู่เล่แทนเลื่อยใบเลื่อย | 11. คัน โขกเดินเครื่องใบเลื่อย |
| 12. คัน โขกจับยึด | | |

5.4 วิธีการใช้เครื่องตัด

1. หลังจากปรับตั้งผลิตชิ้นงานมาให้ดูว่าชิ้นงานชื่ออะไร จะทำการตัดกี่ท่อน ขนาดเท่าไร
2. นำชิ้นงานตัวอย่างมาดูเพื่อที่จะได้ทำตามต้นแบบ
3. ตรวจสอบสภาพของเครื่องตัดตามใบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องตัดแล้วบันทึกลงในตรวจเช็ค ถ้ามีสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข
4. เลือกปรับแต่งค่าตามลักษณะแต่ละประเภทของเครื่องตัด
5. นำชิ้นงานใส่ในเครื่องตัดแล้วจับยึดให้แน่น
6. เปิดน้ำหล่อเย็น (ดูจากลักษณะแต่การตัดของแต่ละประเภท)
7. กดสวิตช์เพื่อทำการตัด
8. เมื่อตัดเสร็จแล้วให้ปิดสวิตช์เพื่อหยุดการตัดแล้วถึงปิดน้ำหล่อเย็น
9. ปลดที่จับยึดแล้วจึงนำชิ้นงานไปตรวจสอบกับชิ้นงานตัวอย่าง
10. ทำความสะอาดเครื่องตัด

ตารางที่ 4.6 เวลามาตรฐานที่ใช้ในการเลื่อย

ในการใช้เครื่องตัดนั้นจะสามารถหาเวลาในการตัดโดยเลือกความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

วัสดุชิ้นงาน	สัญลักษณ์	จำนวนการ ชัก/นาที	เวลาเชื่อม ตัด(นาที)	สัมประสิทธิ์การเลื่อย (cm ² /min)	สารหล่อ เย็น
เหล็กแข็ง	S50C	150	4.6-5	35-38	แบบน้ำ
เหล็กเหนียวโครงสร้าง	SS41	110	7-9	20-25	แบบน้ำ
เหล็กโครม โมลิบ्डูเดน	SCM-22	110	7-9	20-25	แบบน้ำ
เหล็กนิเกิลโครม	SNC2	110	7-8	23-26	แบบน้ำ
เหล็กคาร์บอนเครื่องมือ	SK-4	85	7-8	23-25	แบบน้ำ
เหล็กไร้สนิม	SUS-27	60	11	11	แบบน้ำมัน
เหล็กทำพิมพ์	SKD	85	11-13	14-16	แบบน้ำมัน
เหล็กเบร็ง	SUJ2	95	13	13	แบบน้ำ

ตารางที่ 4.7 ช่วงฟันใบเลื่อยที่ใช้

วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาตัดมีด้วยกันหลายอย่างจึงต้องเลือกฟันเลื่อยดังนี้

วัสดุชิ้นงานและงานเลื่อยตัด	ช่วงฟันใบเลื่อยสายพาน
วัสดุหนา	ใช้ฟันแบบห่าง
วัสดุบาง	ใช้ฟันแบบถี่
วัสดุที่เหนียว	ใช้ฟันแบบห่าง
ในกรณีต้องการได้ผิวดัดที่เรียบ	ใช้ฟันแบบถี่
ในกรณีต้องการตัดอย่างรวดเร็ว	ใช้ฟันแบบห่าง
ในกรณีต้องตัดส่วนโค้งหลายแห่ง	ใช้ฟันแบบถี่
ในกรณีเลื่อยตัดเส้นตรง	ใช้ฟันแบบห่าง


คู่มือการใช้เครื่องสนับสนุน



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4. เครื่องสูบน้ำ

4.1 รถยก (Forklift)

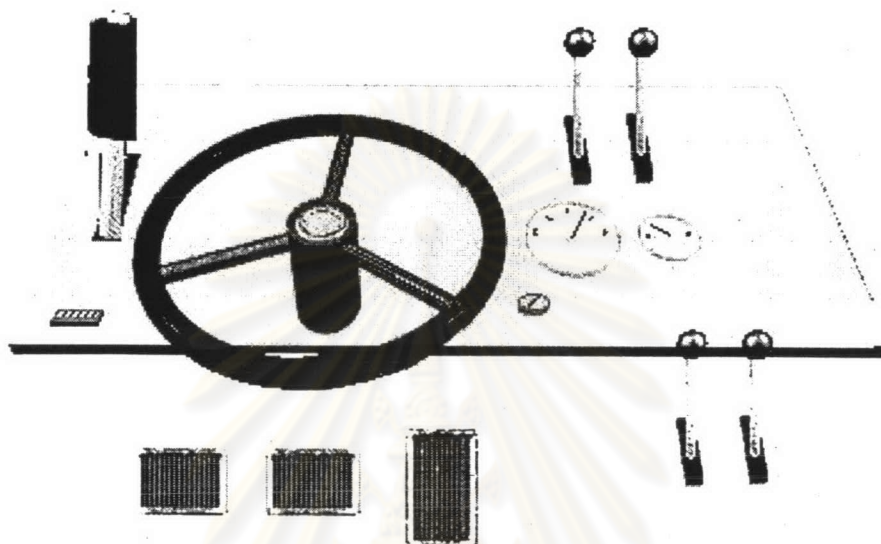


รูปที่ 4.38 แสดงแผงควบคุมรถยก

ในการขับขี่และใช้งานรถยกเราต้องทราบถึงวิธีการขับขี่ บังคับ รถยกและงานยกเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

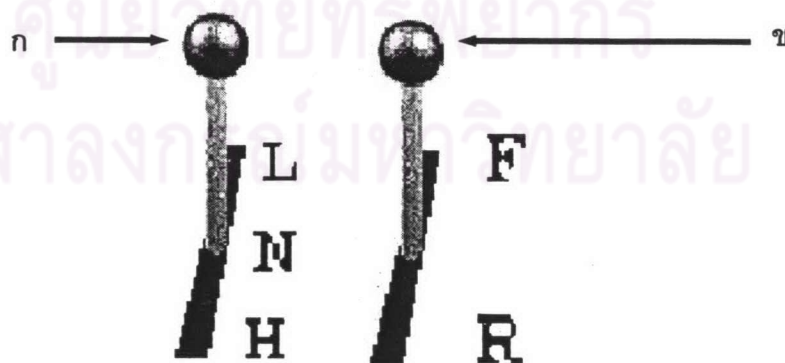

รูปที่ 4.39 คัน โยกบังคับทิศทางและเกียร์เพิ่มความเร็ว

คันโยก ก. คือคันโยกเกียร์ไว้สำหรับเข้าเกียร์เพิ่มความเร็ว โดยเมื่อโยกเกียร์เข้า L แสดงว่าลดความเร็วและเข้าเกียร์ H เมื่อต้องการเพิ่มความเร็ว และเมื่อหยุดรถแล้วให้เข้าเกียร์ว่างทุกครั้งโดยโยกเกียร์ไปที่ N และคันโยก ข. นี้ใช้สำหรับบังคับทิศทางคือเมื่อโยกไปข้างหน้า (F) จะทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและเมื่อเลื่อนคันโยกมาด้านหลัง (R) รถจะเคลื่อนที่ถอยหลัง

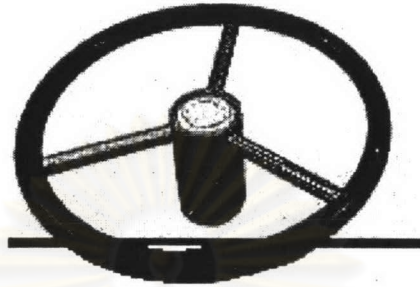


รูปที่ 4.40 แสดงรูปวงมาลัยรถยก

พวงมาลัยในรถยกจะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับพวงมาลัยในรถยนต์ทั่วไป คือ ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่



รูปที่ 4.41 แสดงคันโยกบังคับงานยกขึ้น - ลง

คันโยกนี้ใช้สำหรับบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถยก คือ เมื่อขยับคันโยกนี้ไปด้านหน้าจะทำให้รถยกเคลื่อนที่ขึ้นและเมื่อต้องการเคลื่อนที่รถยกให้เคลื่อนที่ลงให้โยกคันโยกลง

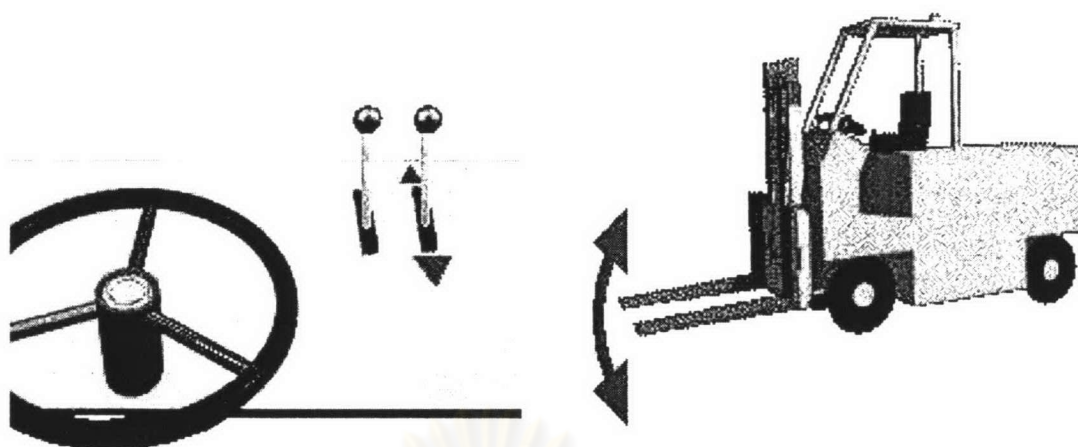

รูปที่ 4.42 รูปคัน โยกบังคับมุมยก


คันโยกใช้สำหรับการทำงานที่ต้องการปรับมุมเอียงของรถยก คือเมื่อต้องการให้รถยกปรับมุมเอียงขึ้นให้โยกไปด้านหน้าและเมื่อต้องการปรับมุมเอียงลงให้โยกคัน โยกลง




รูปที่ 4.43 แสดงรูปเบรกมือ

รถทุกคันจะต้องมีเบรกมือและทุกครั้งที่พนักงานขับรถลงจากรถต้องใส่เบรกมือทุกครั้ง และที่สำคัญต้องแน่ใจว่าได้ใส่เบรกมืออย่างหนาแน่นเรียบร้อยแล้วจึงค่อยลงจากรถเพื่อป้องกันทุกอุบัติเหตุจากการที่รถยกเลื่อนไหล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

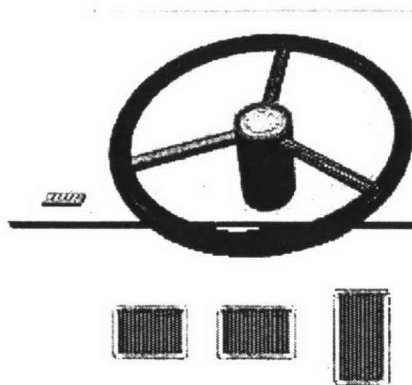

รูปที่ 4.44 รถยกที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

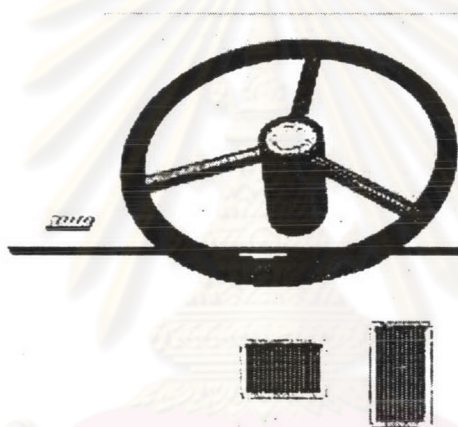

รูปที่ 4.45 รถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ

เป็นเท่า ซึ่งรถยกที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลจะมีเป็นเท่าคือ คันคลัช คันเบรก และ คันเร่ง แต่รถยกที่ใช้เกียร์อัตโนมัติจะมีแค่ คันเบรกและคันเร่งเท่านั้น



รูปที่ 4.46 แสดงสวิตช์ต่าง ๆ บนแผงควบคุม

สวิตช์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบในรถยนต์นั้นคือ แตรถ และสวิตช์เปิด - ปิด เครื่องยนต์และส่วนมากใช้กุญแจในการเปิด - ปิด

4.2 การทดสอบรอยรั่วถึงน้ำมัน

1. เตรียม JIG กดถึงน้ำมันตามรุ่นที่ต้องการทดสอบ
2. เติมน้ำลงอ่างทดสอบตามขีดที่กำหนดไว้ของแต่ละรุ่น
3. ยกถังที่จะทดสอบลงใส่ในอ่างน้ำ
4. ปิดฝาถังให้แน่น
5. อุดท่อ PIPE
6. เสียบสายลมเข้ากับท่อ PIPE
7. กด S/W ON กระบอกลมกดถึงน้ำมันลง
8. เปิดวาล์วลมเข้าในถัง (แรงดันลม 0.3 kgf/cm)
9. ตรวจสอบรอยรั่วตามแนวซึมและตามจุดบัดกรีของถังโดยสังเกตว่ามีฟองอากาศออกจากถังหรือไม่ใช้เวลาในการทดสอบ 3 นาที/ใบ
(ถ้าไม่มีฟองอากาศออกจากถังให้ถือว่าไม่รั่วแต่ถ้ามีฟองอากาศจากถังให้ถือว่ารั่ว)
10. นำถึงน้ำมันที่รั่วส่งขบวนการต่อไป

4.3 แพลนเลต(Pallet) รถลาก(Pallet Jack) เครน

แพลนเลตมีไว้สำหรับใส่ชิ้นส่วนรถยนต์แล้วใช้รถลากเคลื่อนย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการหรือใช้เครนยกไป

วิธีการใช้เครน

1. นำสายสลิงผูกกับแพลนเลตเกี่ยวเข้ากับตะขอของเครน
2. กดปุ่มที่แผงควบคุม




U = ขึ้น
D = ลง
E = ทิศตะวันออก
W = ทิศตะวันตก
S = ทิศใต้
N = ทิศเหนือ

รูปที่ 4.47 แสดงแผงควบคุม

วิธีการใช้รถลาก

1. เลื่อนฐานเอาไปในแพลนเลต
2. ยกแพลนเลตขึ้น โดยการโยกที่จับขึ้น - ลง
3. พอไปถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้บีบที่บีบอยู่บริเวณบนสุดของที่โยกเพื่อเอาแพลนเลตลง
4. เลื่อนแพลนเลตออก

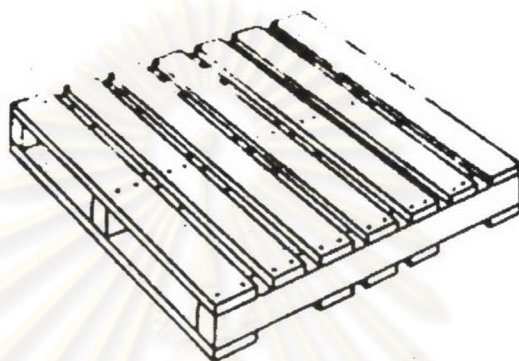

รูปที่ 4.48 แสดงแพลนเลต



รูปที่ 4.49 แสดงรถลาก



ภาคผนวก ข

หลักสูตรฝึกอบรม

ศูนย์วิทยพัทพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะความชำนาญที่เหมาะสมกับการผู้บริหารระดับกลาง (In House)

ประเภท หลักสูตร	หลักสูตรฝึกอบรม (เรียงตามลำดับความสำคัญ)	ระยะเวลา (วัน)	ราคา (บาท/คน)
Skill course	การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE)	2	3,200
Skill course	การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (SELF-MAINTENANCE)	1	1,500
Skill course	การประมาณช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (RELIABILITY ENGINEERING FOR PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE)	3	5,000

แสดงหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะความชำนาญที่เหมาะสมกับการผู้บริหารระดับกลาง (Public)

ประเภท หลักสูตร	หลักสูตรฝึกอบรม (เรียงตามลำดับความสำคัญ)	ระยะเวลา (วัน)	ราคา (บาท/คน)
Skill course	การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS : OEE)	1	1,600

รายละเอียดในแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้ง In House และ Public

1. การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS : OEE

การดำเนินงานอุตสาหกรรม หลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็น ปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหา ที่มีจะพบก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งเกิดการสูญเสียเปล่าอื่น ๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และจะช่วยลดการ ลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม :

- ได้รับความรู้เรื่องประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
- เข้าใจความสูญเสีย 6 ประการที่เกิดขึ้นในสภาพการทำงานจริง
- สามารถวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กำหนด แนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้าน การให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานต่าง ๆ
- การทำแบบฝึกหัด และศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

จำนวนผู้เข้าอบรม

40 คน/รุ่น

ค่าธรรมเนียม 1,600 บาท/คน (ไม่รวม VAT)

- เป็นสมาชิกสถาบัน 1,540.8 บาท (1,600-160(10%) + 100.8(7%))

- ไม่เป็นสมาชิกสถาบัน 1,712 บาท (1,600 + 112(7%))

ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547

2. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง SELF-MAINTENANCE

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

เครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา หากเครื่องจักรนั้นได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง ไม่เกิดการเสียหายก่อนเวลาอันควร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมหลักอันหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การบำรุงรักษาวิผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total - Productive Maintenance (TPM) ดำเนินไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ภายใต้ความคิดที่ว่า “พนักงานผู้ใช้เครื่องจะเป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องจักรของตนเองได้อย่างเข้าใจที่สุด ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของแผนกซ่อมบำรุงเท่านั้น”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม :

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
2. เข้าใจหลักการของ TPM และความจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
3. สามารถนำความรู้เรื่องการบำรุงรักษาด้วยตนเองกลับไปประยุกต์ใช้ได้

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทั้งการเป็นวิทยากร และการให้คำปรึกษาแนะนำในองค์กรชั้นนำ

- การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case Study) ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
- การดูงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจกรรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานผู้ควบคุมเครื่องจักร หรือผู้บริหารที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาในบริษัท

จำนวนผู้เข้าอบรม

40 คน/รุ่น

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/คน (ไม่รวม VAT)

- เป็นสมาชิกสถาบัน 1,444.5 บาท (1,500 - 150(10%) + 94.5(7%))

- ไม่เป็นสมาชิกสถาบัน 1,605 บาท (1,500 + 105(7%))

ระยะเวลา 1 วัน วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2547

3. การประมาณช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (RELIABILITY ENGINEERING FOR PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE)

การประมาณช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ

"เราจะทราบได้อย่างไรว่าช่วงระยะเวลาในการดูแลรักษาเครื่องจักรที่กำหนดขึ้นโดยโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรหรือที่กำหนดขึ้นโดยเราเองนั้น มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงเพียงใด ทั้งนี้หากกำหนดช่วงระยะเวลาดังกล่าวนานไป ผลเสียก็คือ เครื่องจักรยอมที่จะสึกหรอเร็วกว่ากำหนด หรือถ้าหากช่วงระยะเวลาดังกล่าวถูกกำหนดให้สั้นไป ผลก็คือการสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลรักษาเครื่องจักร"

การป้องกันมิให้เกิดการหยุดเสียของเครื่องจักรในระหว่างการผลิตเป็นสิ่งที ผู้ประกอบการ โดยทั่วไปมักให้ความสนใจแต่การเฝ้าระวังการหยุดเสียของเครื่องจักรมากเกินไป ซึ่งหมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่บ่อยครั้งเกิดความจำเป็นก็ยอมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และในทางกลับกัน สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีระยะเวลาสำหรับการดำเนินการดังกล่าวที่เนิ่นนานเกินไป ก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่เครื่องจักรจะหยุดเสียในระหว่างการผลิตได้มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา ไม่ต้องการและเป็นผลเสียต่ออายุการใช้งานเครื่องจักร โดยตรงอีกด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์แบบวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ (RELIABILITY ENGINEERING) เป็นวิธีการทางสถิติประยุกต์ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของระบบที่เรากำลังใช้งาน มันอยู่ภายใต้สภาวะที่กำหนดโดยความหมายก็คือระบบเมื่อเริ่มถูกใช้งานนั้นมันจะเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ ด้วยค่าอัตราการเสื่อมลดค่าหนึ่งซึ่งมีค่าที่เฉพาะเจาะจง สำหรับระบบหนึ่งระบบใด เท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่าถึงแม้ระบบที่เหมือนกันทุกประการแต่ทำงานอยู่ภายใต้คนละสภาวะกันก็จะมีค่าอัตราการเสื่อมลดนี้ไม่เท่ากันโดยเมื่อระบบมีการเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ ก็หมายความว่ามันมีความน่าเชื่อถือในการทำงานน้อยลงไปในทุกขณะนั่นเองเมื่อความน่าเชื่อถือของระบบลดลงมาจนถึงที่ระดับ 36.8% อันหมายถึง ความว่าระบบดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานต่อไปในสภาวะที่กำหนดเพียงแค่ 36.8% หรือมีโอกาสหยุดเสีย (หรือสิ้นสภาพ) เท่ากับ 63.2% ซึ่งเราเรียกจุดดังกล่าวนี้ว่า MTTF นั่นเอง และระบบก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องถูกซ่อมแซมหรือบูรณะเมื่อค่าความน่าเชื่อถือลดลงมาจนถึงที่ค่าดังกล่าว

วิธีการฝึกอบรม

- o จัดให้มีการฝึกอบรมร่วมกัน (Public Training) โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมเท่ากับ 3 วัน
- o ทำ WORKSHOP เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- o จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- o พนักงานในระดับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง หรือ ระดับวิศวกร โรงงานขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 35 คน/รุ่น

ค่าธรรมเนียม 3,400 บาท/คน (ไม่รวม VAT)

- เป็นสมาชิกสถาบัน 3,274.2 บาท (3,400 - 340(10%) + 214.2(7%))
- ไม่เป็นสมาชิกสถาบัน 3,638 บาท (3,400 + 238(7%))

ระยะเวลา 2 วัน วันที่15-16 มิถุนายน พ.ศ. 47

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่8

ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงาน ฝ่ายปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ1025 อาคารยาคุลท์ ชั้น 12-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 301 - 304 (วรินทร์/พรพิมลพรรณ/ชัยวัฒน์) โทรสาร 02- 619-8098

อบรมฟรี หลักสูตร "การลดอุบัติเหตุจากการทำงาน"

ข่าวจากกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 180 ชั่วโมงแล้ว เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร การลดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการทบทวนบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

- o บทบาทหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- o การวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน
- o การสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน
- o การประเมินความเสี่ยง
- o การชี้บ่งอันตราย
- o การบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การอบรมใช้เวลา 5 วัน โดยกองตรวจความปลอดภัยรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าลงทะเบียน (โดยผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับเอง)สนใจเข้าร่วมอบรม

สัมมนาสามารถติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

อารีวรรณ นามศรีชาติ นักวิชาการแรงงาน 6

กองตรวจความปลอดภัย 22/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

โทร. 02 4486403 – ต่อ 431,440 โทรสาร 02 4486405 รับจำนวนจำกัด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค

ใบพรรณานาฬิกาขงงาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	หัวหน้าแผนก	วุฒิการศึกษา	ปวส
ผู้บังคับบัญชา	นาย สวัสดิ์ หลงนิม	สาขา	เครื่องกล
ผู้ใต้บังคับบัญชา	หน่วยป้อน 1,2,3,4	อายุ	44
สังกัด	ฝ่ายผลิต 1	เพศ	ชาย
แผนก	ชิ้นส่วนป้อน	ประสบการณ์	เคยทำงานในแม่พิมพ์ 7 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	ตรวจสอบแม่พิมพ์ งานป้อน ได้ ใช้เครื่องกลเบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	ดูแลงานผลิตชิ้นงานป้อน	70
2	ดูแลหน่วยงานป้อน 1,2,3,4	20
3	ดูแลระบบการผลิตชิ้นงานป้อน	10
4	เจ้าหน้าที่ตรวจติดตามระบบคุณภาพ QS9002, ISO1400	

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ของเสียในขบวนการผลิต	1 ครั้ง/เดือน
2	ประชุมปัญหาเรื่องคุณภาพ	1 ครั้ง/เดือนหรือเมื่อมีปัญหา
3	ดูแลการจัดทำ WI	เมื่อมีการทบทวนหรือProject ใหม่

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
-	-

ผู้รับการสัมภาษณ์ : นาย ภาตินัย พรหมประเสริฐ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอธิการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	หัวหน้าแผนก	วุฒิการศึกษา	ปวส.
ผู้บังคับบัญชา	นาย สวัสดิ์ หลงนิคม	สาขา	ช่างเชื่อม, โลหะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา	หน่วยประกอบ 1,2,3	อายุ	45 ปี
สังกัด	ฝ่ายผลิต 1	เพศ	ชาย
แผนก	ชิ้นส่วนประกอบ	ประสบการณ์	19 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	ประกอบ, บำรุงรักษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	ประกอบชิ้นส่วน	10
2	รับผิดชอบเครื่องจักรในสายการประกอบ	40
3	จ่ายงานและสอนคนงานสายการประกอบ	10
4	กิจกรรม QCC, TPS	10
5	สามารถทดแทนคนที่ขาดงานได้	-
6	ตามงานที่ค้างส่งในแต่ละรอบ	30

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	เอกสารสรุปกล่องแดงประจำเดือน	1 ครั้ง / เดือน
2	เอกสารปฏิบัติงาน WI	1 ครั้ง / สัปดาห์
3	INTERNAL QUALITY KANBAN (ตอบปัญหาคุณภาพภายใน)	1 ครั้ง / สัปดาห์

ความต้องการฝึกอบรม 1. อบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายการประกอบ 2. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	ความสามารถอื่นๆ -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : นาย ชชาญ สมใจ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชอธการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	หัวหน้าหน่วยประกอบ 3	วุฒิการศึกษา	ปวช.
ผู้บังคับบัญชา	นาย ชามู สมใจ	สาขา	ช่างเชื่อม, โลหะแผ่น
ผู้ใต้บังคับบัญชา	พนักงานสายการประกอบ	อายุ	41 ปี
สังกัด	ฝ่ายผลิต 1	เพศ	ชาย
แผนก	ชิ้นส่วนประกอบ	ประสบการณ์	14 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	หน่วยงานประกอบ 2	70
2	ดูระบบคัมบัง	10
3	จัดคนเข้ากะ	20

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	เช็คเอกสาร WI	1 ครั้ง / สัปดาห์
2	สอนวิธีใช้ Robot SSM	ทุกครั้งเมื่อมีพนักงานใหม่

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ

ผู้รับการสัมภาษณ์ : นาย เทียน ชัดจำ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอธิการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	หัวหน้าหน่วยป้อน 1	วุฒิการศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้บังคับบัญชา	นาย ภาคินัย พรหมประเสริฐ	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	พนักงานหน้างานป้อน	อายุ	53 ปี
สังกัด	ฝ่ายผลิต 1	เพศ	ชาย
แผนก	ชิ้นส่วนป้อน	ประสบการณ์	โรงพิมพ์ 17 ปี ป้อน 3 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	คุมเครื่องจักรป้อน 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	เครื่องป้อน 75 ตัน ถึง 300 ตัน	70
2	ตรวจสอบงานป้อน	15
3	ดูความเรียบร้อยของงาน	15
4	ตรวจเช็คแม่พิมพ์ แก้ปัญหาให้คนซ่อมแม่พิมพ์	-

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบสั่งป้อน	20-50 ใบ/วัน
2	ใบบันทึกการตรวจสอบชิ้นงานป้อน	30 ใบ/วัน
3	ใบบันทึกถ่วงถ่วงแดง	1 ใบ/สัปดาห์
4	ใบเช็คชั่วโมงการทำงานของพนักงาน (บันทึกทุกวัน)	1 ใบ/เดือน

ความต้องการฝึกอบรม ความปลอดภัย วิธีการทำงาน ISO	ความสามารถอื่นๆ
----------------------------------------------------------	-----------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : นาย ปรง สุ่มเสมอ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชอธิการ

วันที่ : 18 / 11 /46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่องSSM	วุฒิการศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้บังคับบัญชา	นิรันดร์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	32
สังกัด	ประกอบ 1	เพศ	ชาย
แผนก	ประกอบ	ประสบการณ์	5 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	Spot ชำนาญ, ตรวจสอบ คุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่อง SSM	100

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบตรวจเช็ค SSM ประกอบ	1 ครั้งต่อวัน
2	ใบตรวจสอบคุณภาพ	1 ครั้ง/lot
3	ใบบันทึกชิ้นงานทดสอบ	3 ครั้ง/lot

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
-	-

ผู้รับการสัมภาษณ์ : เอกอรุณ แจ่มงาม

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชชอธิการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง RW	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้บังคับบัญชา	นิรันดร์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	33
สังกัด	ประกอบ 1	เพศ	ชาย
แผนก	ประกอบ	ประสบการณ์	2 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	ตรวจสอบคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่อง RW	80
2	ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน	20

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบตรวจสอบงานเชื่อม	1 ครั้ง / วัน
2	ใบตรวจเช็ค JIG	1 ครั้ง / วัน
3	ใบตรวจเช็ค RW	1 ครั้ง / วัน
4	บันทึกปัญหาการทำงาน	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ Spot ชิ้นงาน
--------------------	---------------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : สวงน นามใส

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอธิการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง RS	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้บังคับบัญชา	นิรันดร์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	35
สังกัด	ประกอบ 1	เพศ	ชาย
แผนก	ประกอบ	ประสบการณ์	3 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	ตรวจสอบคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่อง RS	80
2	ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน	20

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบตรวจสอบงานเชื่อม	1 ครั้ง / วัน
2	ใบตรวจเช็ค JIG	1 ครั้ง / วัน
3	ใบตรวจเช็ค RS	1 ครั้ง / วัน
4	บันทึกปัญหาการทำงาน	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ ใช้เครื่องได้
--------------------	----------------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : จิรวัดน์ ทองใบ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอริการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง Mix	วุฒิการศึกษา	ปวช
ผู้บังคับบัญชา	นิรันดร์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	28
สังกัด	ประกอบ 1	เพศ	ชาย
แผนก	ประกอบ	ประสบการณ์	1 ปี
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	ใช้เครน, ขับรถยก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่อง Mix	60
2	ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน	20
3	จัดเก็บจัดส่งชิ้นงาน	20

รายการที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายการที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	บันทึกปัญหาการทำงาน	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
-	-

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ดาเวร แสงชัย

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศรษฐกิจการ

วันที่ : 18 / 11 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง LASER	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้บังคับบัญชา	นิรันดร์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	36
สังกัด	ประกอบ 1	เพศ	ชาย
แผนก	ประกอบ	ประสบการณ์	10
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	-

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่อง LASER	100

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบตรวจเช็ค LASER ประจำวัน	1 ครั้ง / วัน
2	ใบตรวจสอบคุณภาพ	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
-	ขับรถ Forklift

ผู้รับสารสัมภาษณ์ : วัชย์ ณ เชียงใหม่

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชอชิจการ

วันที่ : 18 / 12 /46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง BR	วุฒิการศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้บังคับบัญชา	คมสัน ว่องกสิกรณ์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	25
สังกัด	เครื่องกล I	เพศ	ชาย
แผนก	แม่พิมพ์	ประสบการณ์	3 ปี
ฝ่าย	แม่พิมพ์	ความสามารถ	อ่านแบบแม่พิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่อง BR	100
2	คอยดูแลเครื่องจักร	

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1		
2		
3		

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
- การใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำงาน	- ควบคุมเครื่อง BR
	- อ่านแบบได้

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ธนอม สายบุญ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชชอธิการ

วันที่ : 18 / 12 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง DR	วุฒิการศึกษา	ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้บังคับบัญชา	คมสัน ว่องกสิกรรม	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	42
สังกัด	เครื่องกล 1	เพศ	ชาย
แผนก	แม่พิมพ์	ประสบการณ์	3 ปี
ฝ่าย	แม่พิมพ์	ความสามารถ	ใช้เครื่องเจาะสว่านได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	เจาะขีดสกรูและปรีนเพื่อประกอบ Insert เข้ากับแม่พิมพ์	95
2	ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	5

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	จดบันทึกขั้นตอนการทำงาน	ทุกครั้งที่ทำงาน

ความต้องการฝึกอบรม - วิธีการดับคอกสว่านด้วยมือ	ความสามารถอื่นๆ - สามารถใช้เครื่องเจาะได้เป็นอย่างดี
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : หาญชัย คำเพชร

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เดชอธิการ

วันที่ : 18 / 12 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง CNC	วุฒิการศึกษา	ปวช.
ผู้บังคับบัญชา	ถนัด คำปณี	สาขา	ช่างยนต์
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	30
สังกัด	เครื่องกล 2	เพศ	ชาย
แผนก	แม่พิมพ์	ประสบการณ์	9 ปี
ฝ่าย	แม่พิมพ์	ความสามารถ	อ่านแบบแม่พิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	ควบคุมการทำงานเครื่อง CNC	100

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบสั่งงาน	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม - การใช้อุปกรณ์การทำงาน CNC	ความสามารถอื่นๆ - เขียนโปรแกรม CNC ได้
----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ผยอม บุญทา

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เคชอธิการ

วันที่ : 18 / 12 / 46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานควบคุมเครื่องกัด	วุฒิการศึกษา	ปวช.
ผู้บังคับบัญชา	ฉนัด คำปณี	สาขา	ช่างอุตสาหกรรม
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	31
สังกัด	เครื่องกล 2	เพศ	ชาย
แผนก	แม่พิมพ์	ประสบการณ์	3 ปี
ฝ่าย	แม่พิมพ์	ความสามารถ	-

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	ควบคุมการทำงานเครื่อง CNC	100

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบสั่งงาน	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม - การใช้อุปกรณ์การทำงานเครื่องกัด	ความสามารถอื่นๆ -
---------------------------------------------------------	----------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ตูเทพ ใจงาม

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอธิการ

วันที่ : 18 / 12 /46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง HPM	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้บังคับบัญชา	ชลอ	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	23
สังกัด	ชั้นส่วนสี่	เพศ	ชาย
แผนก	ปั๊ม	ประสบการณ์	4 ปี
ฝ่าย	ผลิต 2	ความสามารถ	ใช้เครื่องปั๊ม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่องปั๊ม HPM	100

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบตรวจสอบเครื่องประจำวัน	1 ครั้ง / วัน
2	ใบรายงานการผลิตชิ้นงานประจำวัน	1 ครั้ง / วัน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ - เชื่อมงาน - ปรับปรุงชิ้นงานปั๊ม
--------------------	---------------------------------------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ทองใบ ลูกขำ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอธิการ

วันที่ : 18 / 12 /46

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่อง MPM	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้บังคับบัญชา	เดชา ไส่แก้ว	สาขา	ช่างอุตสาหกรรม
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	25
สังกัด	ฝ่ายผลิต 1	เพศ	ชาย
แผนก	ชิ้นส่วนปั๊ม	ประสบการณ์	-
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	-

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	ผลิตชิ้นส่วน หน่วยงานปั๊ม 2	70
2	วัดค่าความยาวของเครื่อง งานที่ผลิต	10
3	เก็บแยกขยะประจำวัน	10
4	ทำความสะอาดบริเวณที่ทำงาน	10

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	เอกสารใบสั่งปั๊มงาน (ใบสั่งผลิต)	ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
2	ใบบันทึกตรวจสอบชิ้นงานปั๊ม	ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
3	ใบตรวจสอบการทำงานเครื่องปั๊มแมคคานิกส์	ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

ความต้องการฝึกอบรม - ความปลอดภัยในการทำงาน - วิธีการปฏิบัติ 5ส - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ความสามารถอื่นๆ - ขับรถ
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : สาทริย์ บุญทั้ง

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชอธการ

วันที่ : 21/2/2547

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานคุมเครื่องทดสอบ	วุฒิการศึกษา	ประถมศึกษาตอนปีที่ 4
ผู้บังคับบัญชา	วัชระ บัวผัน	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	40
สังกัด	หม้อน้ำ	เพศ	ชาย
แผนก	หม้อน้ำ	ประสบการณ์	4 ปี
ฝ่าย	ผลิต 2	ความสามารถ	ทดสอบแม่พิมพ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	คุมเครื่องทอบหม้อน้ำ	100

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	ใบ check sheet งานเสีย	1 ใบ / วัน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
-	-

ผู้รับการสัมภาษณ์ : พัน สวัสดิ์

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชอธิการ

วันที่ : 21/2/2547

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานจัดสต็อก	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้บังคับบัญชา	เดชา ไส่แก้ว	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	23
สังกัด	ฝ่ายผลิต 1	เพศ	ชาย
แผนก	ชิ้นส่วนปั๊ม	ประสบการณ์	-
ฝ่าย	ผลิต 1	ความสามารถ	-

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	จัดสต็อก	20
2	เก็บแยกขยะประจำวัน	10
3	เก็บงานแยกใส่กล่อง	30
4	เจียรแต่ชิ้นงาน	40

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่

ความต้องการฝึกอบรม - ความปลอดภัยในการทำงาน - กรปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ความสามารถอื่นๆ - ขับรถ
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------

ผู้รับการสัมภาษณ์ : คมสัน ภิระบรรณ

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เศษอธิการ

วันที่ : 21/2/2547

ใบพรรณนาลักษณะงาน

สายการบังคับบัญชา		คุณสมบัติประจำตำแหน่ง	
ชื่อตำแหน่ง	พนักงานควบคุมเครื่องกลึง	วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้บังคับบัญชา	คมสัน ว่องกสิกรณ์	สาขา	-
ผู้ใต้บังคับบัญชา	-	อายุ	29
สังกัด	เครื่องกล 1	เพศ	ชาย
แผนก	แม่พิมพ์	ประสบการณ์	3 ปี
ฝ่าย	แม่พิมพ์	ความสามารถ	ใช้เครื่องเจาะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน้าที่ความรับผิดชอบ	คิดเป็น % การทำงาน
1	ทำส่วนประกอบให้กับแม่พิมพ์	65
2	ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน	15
3	ทำอะไหล่สำรองให้กับเครื่องจักรที่เสีย	20

รายงานที่ต้องจัดทำ

ลำดับที่	รายงานที่ต้องจัดทำ	ความถี่
1	จดบันทึกขั้นตอนการทำงาน	ทุกครั้งที่ทำงาน

ความต้องการฝึกอบรม	ความสามารถอื่นๆ
-	-

ผู้รับการสัมภาษณ์ : เอกชัย ศรีสังกุล

ผู้สัมภาษณ์ : นาย อมร เชชอธิการ

วันที่ : 21/2/2547



ภาคผนวก ง

ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ง.1 การคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร

คอลัมน์ ที่ 1	คอลัมน์ที่ 2	คอลัมน์ที่ 3	คอลัมน์ที่ 4	คอลัมน์ที่ 5	คอลัมน์ที่ 6	คอลัมน์ที่ 4*5*6
ลำดับที่	ประเภท เครื่องจักร	รหัส เครื่องจักร	Availability (%)	Performance (%)	Rate quality efficiency (%)	ประสิทธิภาพ (%)
1	ปั๊ม	MPM500-02	97.50	27.00	100.0	26.33
2	ปั๊ม	MPM300-02	92.08	50.83	100.0	46.80
3	ปั๊ม	MPM300-03	59.44	41.70	100.0	41.46
4	ปั๊ม	MPM300-10	93.00	35.67	98.00	31.89
5	ปั๊ม	MPM300-11	92.00	45.83	99.00	31.89
6	ปั๊ม	MPM300-12	85.00	45.41	99.00	97.87
7	ปั๊ม	MPM100-06	100.0	47.77	99.00	46.53
8	ปั๊ม	MPM110-02	50	83	95.18	39.50
9	ปั๊ม	MPM150-13	94.23	51.88	100.0	48.32
10	ปั๊ม	MPM150-20	100.0	50.00	99.83	49.92
11	ปั๊ม	MPM150-21	99.16	41.67	99.40	41.07
12	ปั๊ม	MPM150-23	100.0	45.83	97.50	44.68
13	ปั๊ม	MPM150-24	85.00	50.00	99.33	42.24
14	ปั๊ม	MPM150-25	100.0	48.63	100.0	48.63
15	ปั๊ม	MPM200-03	100.0	43.47	95.24	41.40
16	ปั๊ม	MPM200-04	26.67	97.08	100.0	25.89
17	ปั๊ม	MPM200-09	91.67	49.92	99.67	45.61
18	ปั๊ม	MPM250-02	92.23	51.35	98.53	46.66
19	ปั๊ม	HPM500-02	76.11	59.33	98.03	44.27
20	เชื่อม	RS-07	72.43	67.59	98.09	48.02
21	เชื่อม	RW-04	94.34	50.88	96.04	46.10
22	เชื่อม	RW-08	74.35	63.65	99.45	47.06
23	เชื่อม	RS-02	83.73	39.61	94.56	31.36
24	เชื่อม	RS-06	85.54	46.52	95.67	38.07
25	เชื่อม	RW-10	75.43	61.19	94.36	43.55
26	เชื่อม	RW-11	73.43	61.28	96.78	43.55

ตารางที่ ง.1 การคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (ต่อ)

คอลัมน์ ที่ 1	คอลัมน์ที่ 2	คอลัมน์ที่ 3	คอลัมน์ที่ 4	คอลัมน์ที่ 5	คอลัมน์ที่ 6	คอลัมน์ที่ 4*5*6
ลำดับที่	ประเภท เครื่องจักร	รหัส เครื่องจักร	Availability (%)	Performance (%)	Rate quality efficiency (%)	ประสิทธิภาพ (%)
27	เชื่อม	RW-12	98.45	33.17	99.83	32.60
28	เชื่อม	RW-13	95.44	34.94	97.77	32.60
29	เชื่อม	RW-14	88.64	37.66	96.56	32.23
30	เชื่อม	RW-15	87.52	38.34	96.04	32.23
31	เชื่อม	RW-16	74.22	46.64	95.34	33.00
32	เชื่อม	RW-17	87.45	39.22	94.56	32.43
33	เชื่อม	RW-20	76.35	59.02	96.66	43.56
34	เชื่อม	RW-21	97.56	45.82	97.45	43.56
35	เชื่อม	RW-03	78.97	15.56	96.35	11.84
36	เชื่อม	SSM35-49	100.0	39.67	92.41	36.66
37	เชื่อม	SSM35-50	94.56	33.58	94.54	30.02
38	เชื่อม	SSM50-07	98.34	47.83	92.73	43.62
39	เชื่อม	SSM50-08	87.55	56.79	95.35	47.41
40	เชื่อม	SSM50-10	88.87	53.09	96.76	45.65
41	เชื่อม	SSM50-13	77.23	55.04	96.76	41.13
42	เชื่อม	SSM50-19	90.14	53.52	97.56	47.07
43	เชื่อม	SSM50-20	85.34	56.30	95.67	45.97
44	เชื่อม	SSM50-27	93.43	37.44	96.45	33.74
45	เชื่อม	SSM100-13	87.34	45.08	96.77	38.10
46	เชื่อม	SSM35-08	89.24	44.67	98.56	39.29
47	เชื่อม	SSM35-17	95.65	45.84	95.67	41.95
48	เชื่อม	SSM35-18	74.34	59.32	97.23	42.88
49	เชื่อม	SSM35-26	81.56	53.63	94.35	41.27
50	เชื่อม	SSM35-35	98.45	49.13	96.76	46.80
51	เชื่อม	SSM100-08	75.45	64.58	98.45	47.97

ตารางที่ ง.2 การคำนวณประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (ต่อ)

คอลัมน์ ที่ 1	คอลัมน์ที่ 2	คอลัมน์ที่ 3	คอลัมน์ที่ 4	คอลัมน์ที่ 5	คอลัมน์ที่ 6	คอลัมน์ที่ 4*5*6
ลำดับที่	ประเภท เครื่องจักร	รหัส เครื่องจักร	Availability (%)	Performance (%)	Rate quality efficiency (%)	ประสิทธิภาพ (%)
52	เชื่อม	SM04-02	76.78	62.84	95.67	46.16
53	เชื่อม	SSM100-01	77.45	47.19	96.67	35.33
54	เชื่อม	SSM100-10	87.14	52.29	98.56	44.91

หมายเหตุ

ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร= Availability * Performance * Rate quality efficiency

Availability = $\frac{\text{เวลารับภาระของเครื่อง} - \text{down time}}{\text{เวลารับภาระของเครื่อง}} * 100\%$

Performance = $\frac{\text{รอบเวลาตามทฤษฎี} * \text{จำนวนชิ้นงานที่ทำได้}}{\text{เวลาปฏิบัติงานของเครื่อง}} * 100\%$

Rate quality efficiency = $\frac{\text{จำนวนชิ้นงานที่ทำได้} - \text{จำนวนของเสีย}}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ทำได้}} * 100\%$

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายอมร เดชอธิการ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา
2544 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ
พ.ศ. 2545



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย