



เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำ

2.1 มอเตอร์เหนี่ยวนำ

การขับนำมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยการปรับค่าแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้กับมอเตอร์ นับว่าเป็นงานที่ใหม่ที่สุดของการควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ ในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำและการควบคุมความเร็วโดยการปรับแรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ พร้อมทั้งชนิดของเครื่องควบคุมความเร็วแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ออกแบบเครื่องขับนำสำหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำ

มอเตอร์เหนี่ยวนำประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน คือ ส่วนอยู่นิ่ง (stator) และส่วนหมุน (rotor) ส่วนหมุนจะทำหน้าที่รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับผ่านส่วนอยู่นิ่งโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำ ซึ่งขดลวดของส่วนอยู่นิ่งทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่ขึ้นในช่องอากาศ (air-gap) ระหว่างส่วนอยู่นิ่งกับส่วนหมุน และหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส (synchronous)

$$\omega_s = \frac{2\pi(2f)}{p} \text{ เรเดียนต่อวินาที} \quad (2.1)$$

- เมื่อ  $\omega_s$  เป็นความเร็วซิงโครนัสของสนามแม่เหล็ก
- $f$  เป็นความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
- $p$  เป็นจำนวนขั้วแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดบนส่วนอยู่นิ่ง

เมื่อมอเตอร์หมุนกระแสในส่วนหมุน  $I_2$  จะมีเฟสตามหลังแรงเคลื่อนไฟฟ้าในส่วนหมุนด้วยมุมเฟส  $\theta_2$  ซึ่งมอเตอร์นี้มีแรงหมุนเป็นสัดส่วนกับกระแสสองคี่ประกอบของส่วนที่มีเฟสทับกันในส่วนหมุน คือ  $I_2 \cos \theta_2$  และแรงหมุนนี้ยังมีค่าเป็นสัดส่วนกับฟลักซ์ในช่องอากาศ ดังนั้น

โดยทั่ว ๆ ไป เราจะเขียนสมการของแรงบิดได้ว่า

$$T = K_T \phi I_2 \cos \theta_2 \quad (2.2)$$

- เมื่อ  $K_T$  เป็นค่าคงที่
- $\phi$  เป็นค่าฟลักซ์สูงสุดต่อหนึ่งขั้วแม่เหล็กของมอเตอร์
- $I_2$  เป็นกระแสในส่วนหมุน
- $\theta_2$  เป็นมุมระหว่างแรงดันและกระแสในส่วนหมุน

เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปไซน์ที่มีขนาดเท่ากับ  $V \sin 2\pi ft$  เข้าที่ขดลวดของส่วน  
 อยู่นิ่ง จะทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กหมุนมีขนาด (ไม่คิดความต้านทานของขดลวด) ตามสมการ

$$V \sin 2\pi ft = -K \frac{d\phi}{dt} \quad (2.3)$$

จะได้  $d\phi = -\frac{V}{K} \sin 2\pi ft dt$  (2.4)

$$\int d\phi = -\frac{V}{K} \int \sin 2\pi ft dt \quad (2.5)$$

$$\phi = K_1 \frac{V}{f} \cos 2\pi ft \quad (2.6)$$

นั่นคือ ขนาดของฟลักซ์แม่เหล็กหมุน ในช่องอากาศจะเท่ากับ

$$\phi = K_2 \frac{V}{f} \quad (2.7)$$


สมการนี้แสดงว่าฟลักซ์แม่เหล็กจะเป็นสัดส่วนกับแรงดันต่อความถี่ และเพื่อรักษาให้ฟลักซ์มีค่าคง  
 ที่ เราต้องปรับค่าแรงดันให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่หรือรักษาอัตราส่วนแรงดันต่อความถี่  
 ให้คงที่ วิธีการแบบนี้เรียกว่า "วิธีโวลต์ต่อเฮิร์ตซ์คงที่" จะทำให้มอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถ  
 ทำงานที่แรงบิดที่เหมาะสมที่สุด

ในกรณีที่ความต้านทานของขดลวดของมอเตอร์มีค่าน้อยมากสามารถละเลยได้  
 ศักย์ตกคร่อมความต้านทานของขดลวดจะมีค่าเท่ากับศูนย์โดยประมาณ แรงดันกระแสสลับ  
 ที่มีอนเข้ามอเตอร์จะมีค่าเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในมอเตอร์โดยการเหนี่ยวนำ แต่  
 ในกรณีที่ความต้านทานของขดลวดมีค่าใหญ่ก็จะไม่สามารถละเลยศักย์ตกคร่อมความต้านทานนี้ได้  
 และถ้าความถี่มีค่าลดลงด้วย ศักย์ตกคร่อมความต้านทานจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เปรียบเทียบกับ  
 ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุไปทำให้ฟลักซ์ในช่องอากาศมีค่าลดลงและเป็น  
 ผลทำให้มอเตอร์มีแรงบิดลดลงด้วย ดังนั้นในการปฏิบัติสำหรับความถี่ที่ต่ำกว่า 20 เฮิร์ตซ์  
 โดยประมาณแล้ว เราต้องรักษาแรงบิดที่ความเร็วต่ำไว้ให้ดีด้วยการเพิ่มค่า "โวลต์ต่อเฮิร์ตซ์"  
 ให้มีค่าสูงขึ้นที่ความถี่ต่ำ (ดูข้อ 2.3 รูป 2.6 )

## 2.2 ลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ถ้าเริ่มสตาร์ทมอเตอร์โดยการบ่อนกระแสไฟฟ้าตามอัตราปกติเข้ามอเตอร์เหนี่ยวนำ  
 แบบกรงกระรอกขณะอยู่นิ่ง โดยทั่วๆ ไป จะมีกระแสไหลเข้ามอเตอร์ประมาณ 5 หรือ 6 เท่า

ของกระแสฟลักซ์ [4] และจะทำให้เกิดแรงบิดขณะเริ่มตามปกติประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่า ของแรงบิดที่ฟลักซ์รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะสมบัติระหว่างความเร็ว แรงบิดและกระแสโดยปกติของมอเตอร์เหนี่ยวนำซึ่งทำงานที่แรงดันไฟฟ้าและความถี่คงที่

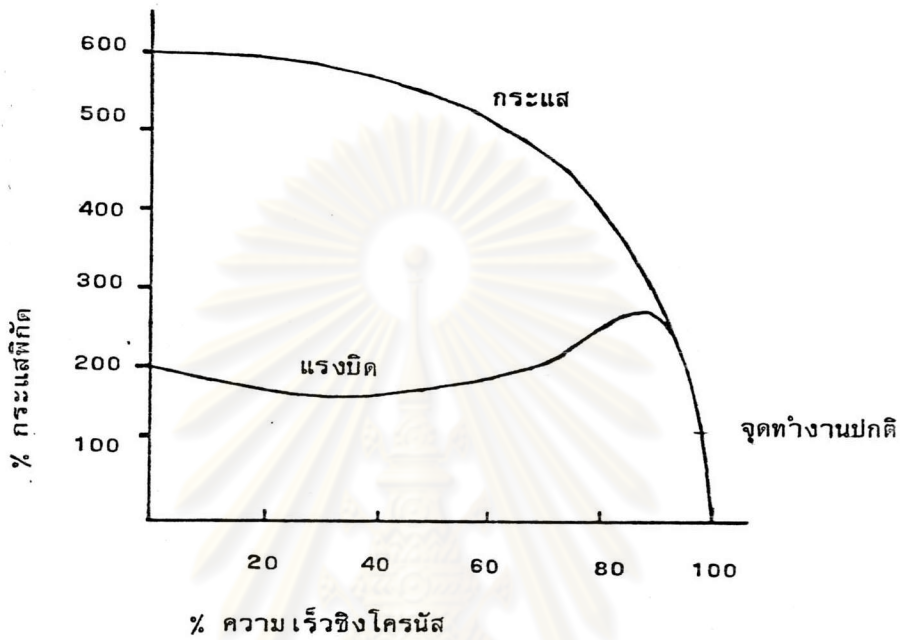

รูปที่ 2.1 แสดงลักษณะสมบัติของความเร็ว แรงบิดและกระแสของมอเตอร์

รูปที่ 2.2 แสดงเส้นโค้งลักษณะสมบัติระหว่างแรงบิดกับความเร็วของมอเตอร์

เหนี่ยวนำขณะกำลังทำงานด้วยแรงดันคงที่จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่คงที่ ตรงจุดที่ให้แรงบิด สูงสุด เรียกว่า "แรงบิดทลาย" (breakdown torque) และค่าความถี่ของส่วนหมุนตรงจุดทลาย เรียกว่า "ความถี่ทลายของการหมุน" ถ้าแรงบิด มีค่าใหญ่เกินกว่าค่าแรงบิด สูงสุดจะทำให้มอเตอร์มีความเร็วลดค่าต่ำลงจนกระทั่งหยุดนิ่ง

ถ้ามอเตอร์หมุนกลับ ในทิศที่สวนทางกับการหมุนในทิศฟอว์เวิร์คของสนามแม่เหล็ก สลับจะมีค่าใหญ่เกินกว่า 1 และแรงหมุนได้กลับจะเกิดขึ้นต่อต้านกับการหมุนของมอเตอร์ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น เมื่อเรากลับลำดับของเฟส (phase sequence) ของสายไฟฟ้ากระแสสลับสาม เฟส เป็นเหตุให้สนามแม่เหล็กในช่องอากาศหมุนกลับทิศทาง เป็นผลให้มอเตอร์หยุดหมุนอย่างรวดเร็ว และถ้ายังคงปล่อยสายไฟฟ้าไว้ในสภาวะเช่นนี้ในไม่ช้ามอเตอร์จะเริ่มหมุนกลับทางต่อไปด้วยความเร็วเพิ่มสูงขึ้น วิธีการนี้ เป็นวิธีการ เบรกหรือวิธีหมุนมอเตอร์กลับทางอย่างรวดเร็วซึ่งเรียกว่า "ปลั๊กกิ้ง" (plugging) และบริเวณที่ เส้นโค้งลักษณะสมบัติมีคุณสมบัตินี้ เรียกว่า "อาณาบริเวณปลั๊กกิ้ง"






รูปที่ 2.2 เส้นโค้งลักษณะสมบัติระหว่างแรงบิด กับความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนในทิศฟอร์เวิร์ดตามปกติ ถ้าเราใช้วิธีทางกล เข้าช่วยขับ เคลื่อนให้ส่วนหมุนของมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นกว่า อัตราเร็วปกติ เข้าสู่ความเร็วซูปอร์ซิงโครนัส (super synchronous speed) สลลปมีค่าเป็นลบแล้วมอเตอร์นี้จะเปลี่ยนหน้าที่กลับ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยเปลี่ยนพลังงานม็อนเข้าที่เพลาให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ ดังนั้น เราอาจต่อเส้นโค้งออกไปในทิศทางที่มีความเร็วสูงกว่าความเร็วซิงโครนัส เข้าสู่อาณาบริเวณแห่งการปฏิบัติการ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าหากสามารถเปลี่ยนความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ เราอาจปรับมอเตอร์ให้เข้าสู่อาณาบริเวณแห่งการปฏิบัติการ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อีกวิธีหนึ่ง ด้วยการลดความถี่ลงอย่างรวดเร็ว โดยมอเตอร์จะถูกจุดให้หมุนต่อไปด้วยความเฉื่อย พลังงานจลน์ของมวลที่อยู่ในส่วนหมุน (รวมโพลคั่วย) จะเปลี่ยนกลับ เป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้า ทำให้เกิดเป็นแรงหมุนโต้กลับขึ้นในมอเตอร์แล้วมอเตอร์จะหมุนช้าลงหรือหยุด ซึ่งเป็นการหยุดแบบรีเจนเนอเรทีฟเบรกกิง (regenerative braking) แต่ถ้าทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนกลับมาสูญเสียไปในความต้านทานแทนที่จะป้อนกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟฟ้า ก็จะเรียกว่า การหยุดแบบพลวัต (dynamic braking)


2.3 ลักษณะสมบัติของเครื่องควบคุมความเร็วโดยการปรับค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ

เพื่อให้กำเนิดแรงบิดที่คงที่ เครื่องควบคุมความเร็วจะต้องทำให้ค่าของฟลักซ์ในช่องอากาศคงที่ ตามรูปที่ 2.3 แสดงลักษณะสมบัติของแรงบิดของมอเตอร์ที่ความถี่ต่าง ๆ โดยรักษาแรงบิดหลายให้คงที่ด้วยการปรับค่า "โวลต์ต่อเฮิรตซ์" ให้คงที่ ลักษณะสมบัติเช่นนี้ทำให้มอเตอร์เหนี่ยวนำเหมาะสมกับงานขับเคลื่อนโพลที่มีแรงบิดคงที่ให้มีอัตราเร็วต่าง ๆ

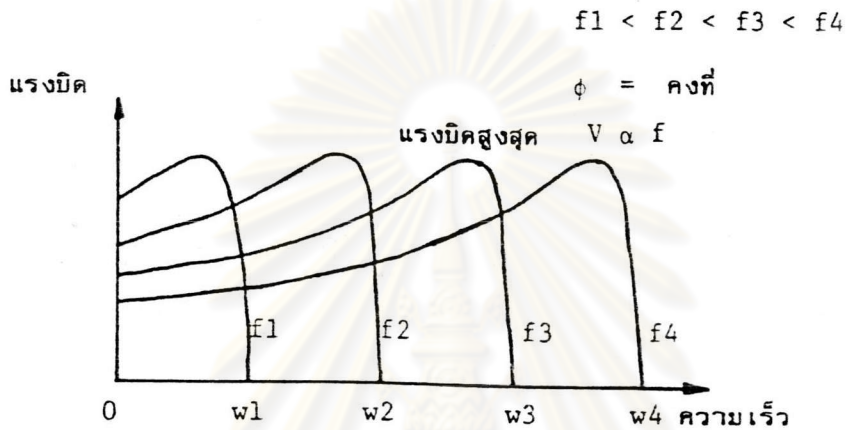


รูปที่ 2.3 ลักษณะสมบัติระหว่างแรงบิดกับความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำที่ความถี่ต่าง ๆ ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เมื่อฟลักซ์ในช่องอากาศมีค่าคงที่

ในการปฏิบัติ เมื่อเราทำให้เครื่องควบคุมมีอัตราส่วนของ "โวลต์ต่อเฮิรตซ์" คงที่ ดังในรูปที่ 2.4 เมื่อความถี่เปลี่ยนแปลงไป มอเตอร์จะมีลักษณะของความเร็ว แรงบิด และกระแสไฟฟ้าสำหรับแต่ละความถี่แสดงในรูปที่ 2.5

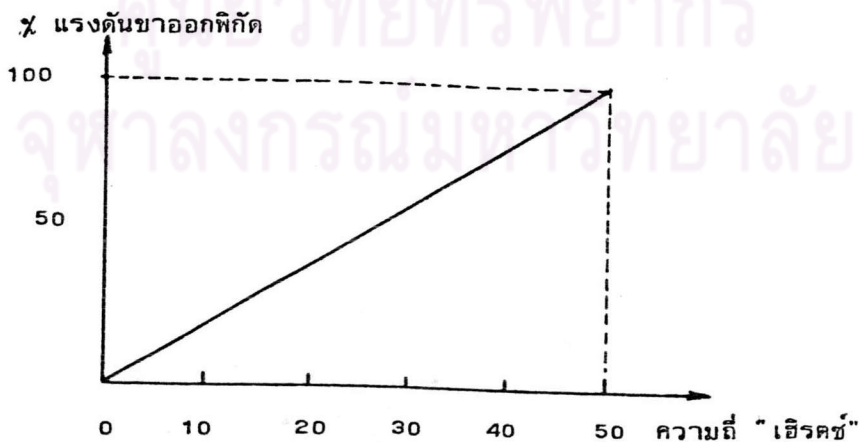


รูปที่ 2.4 ลักษณะของ "โวลต์ต่อเฮิรตซ์"

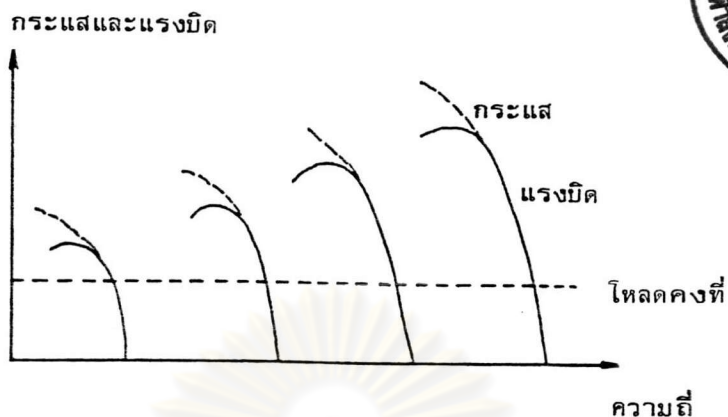

รูปที่ 2.5 แรงบิดและกระแสกับความเร็วที่โหลดคงที่และไม่มีแรงดันออฟเซต

เมื่อความเร็วลดลงค่าแรงบิดสูงสุดจะลดลง สาเหตุเกิดจากแรงดันตกคร่อมที่ความต้านทานของขดลวดบนตัวอยู่ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเทียบกับแรงดันขาออกที่ความเร็วต่ำ มีผลไปทำให้ฟลักซ์ในช่องอากาศมีค่าลดลงและแรงบิดจะลดลงด้วย การลดลงของแรงบิดสูงสุดนี้เราสามารถเอาชนะได้โดยการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ความเร็วต่ำขึ้นเรียกว่า "แรงดันออฟเซต" (offset voltage) ค่าแรงดันไฟฟ้านี้จะไปชดเชยแรงดันตกคร่อมในขดลวดของส่วนอยู่หนึ่งได้ จะได้ลักษณะของ "โวลต์ต่อเฮิรตซ์" ดังรูปที่ 2.6 เมื่อปรับค่าของแรงดันออฟเซตแล้วมอเตอร์จะ กำเนิด แรงบิดคงที่ตลอดช่วงความเร็ว

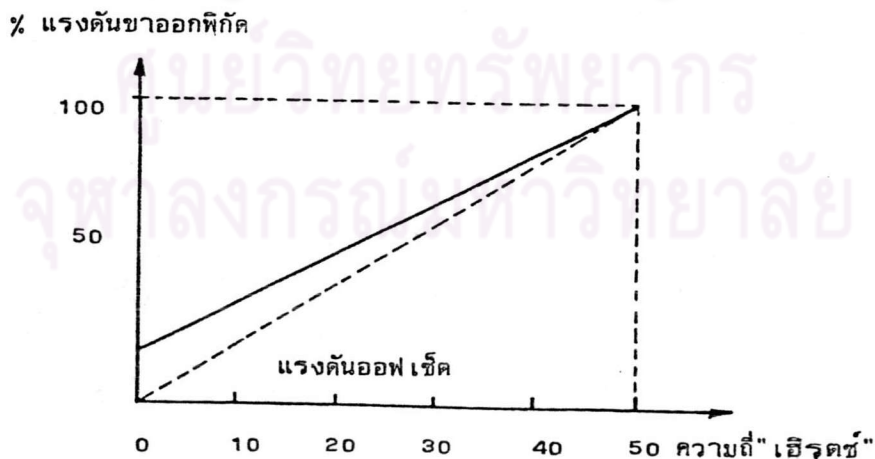

รูปที่ 2.6 "โวลต์ต่อเฮิรตซ์" เมื่อมีการชดเชยแรงดันไฟฟ้า


## 2.4 ชนิดของเครื่องควบคุมความเร็วแบบปรับความถี่

เครื่องควบคุมความเร็วแบบปรับความถี่ [4], [5] จะประกอบไปด้วย คอนเวอร์เตอร์ วงจรกรอง และอินเวอร์เตอร์ ตามรูปที่ 2.7 เป็นบล็อกไดอะแกรมของภาคจ่ายกำลังของเครื่องควบคุมความเร็ว

2.4.1 คอนเวอร์เตอร์ (converter) เป็นวงจร เปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้คอนเวอร์เตอร์จะหมายถึง เครื่องเรียงกระแส (rectifier) ซึ่งเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรง

2.4.2 วงจรกรอง (DC.filter) ทำหน้าที่กรองกระแสและแรงดันที่ออกจากวงจรเรียงกระแสก่อนที่จะนำไปใช้ เนื่องจากกระแสและแรงดันที่ได้จากวงจรเรียงกระแสจะยังมีส่วนประกอบกระแสสลับหรือระลอกคลื่นปนอยู่ เป็นปริมาณสูงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ เราจะนำมาผ่านวงจรกรองเพื่อให้เหลือแต่ส่วนประกอบของไฟตรง

2.4.3 อินเวอร์เตอร์ (inverter) เป็นเครื่องเปลี่ยนกำลังไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ

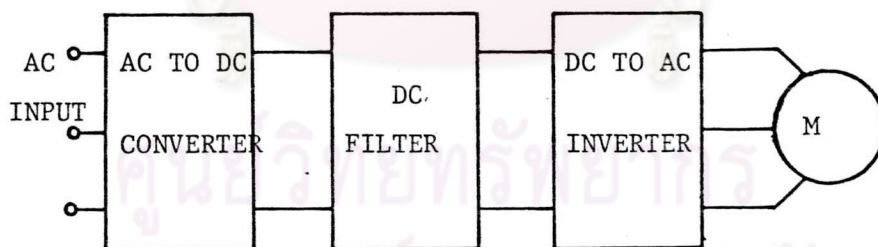


รูปที่ 2.7 บล็อกไดอะแกรมภาคจ่ายกำลังของเครื่องควบคุมแบบปรับความถี่

เครื่องควบคุมความเร็วแบบปรับความถี่โดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้

1. เครื่องควบคุมความเร็วแบบแหล่งพลังงานเป็นแหล่งแรงดันปรับค่าได้ (variable-voltage input controller) เครื่องควบคุมความเร็วแบบนี้จะใช้ อินเวอร์เตอร์ที่ใช้แหล่งพลังงานเป็นแหล่งแรงดัน โดยใช้วงจรเรียงกระแสที่มีการควบคุมเป็น คอนเวอร์เตอร์ วิธีการนี้จะใช้ไทรซิสเตอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ ที่ทำหน้าที่เรียงกระแสซึ่งมีการ



ควบคุมการจุดชนวนด้วยวิธีควบคุมเฟส เป็นผลให้ได้แรงดันกระแสตรงที่เปลี่ยนค่าได้เพื่อให้ได้ อัตราส่วนของโวลต์เอิร์ตซ์ตามต้องการ แรงดันกระแสตรงนี้จะถูกกรองโดยวงจรกรองซึ่ง ประกอบไปด้วยตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำซึ่งมีขนาดใหญ่ เพื่อให้แรงดันกระแสตรงที่ได้มี ค่าราบเรียบก่อนบ่อนเข้าอินเวอร์เตอร์ ความถี่ของแรงดันขาออกจะถูกกำหนดโดยการสวิตช์ ของทรานซิสเตอร์หรือไทรสเตอร์ในส่วนของวงจรอินเวอร์เตอร์ ในรูปที่ 2.8 แสดงวงจร ของเครื่องควบคุมชนิดนี้พร้อมทั้งรูปคลื่น ของแรงดันและกระแสขาออกซึ่งเป็นรูปขั้นบันไดหกขั้น

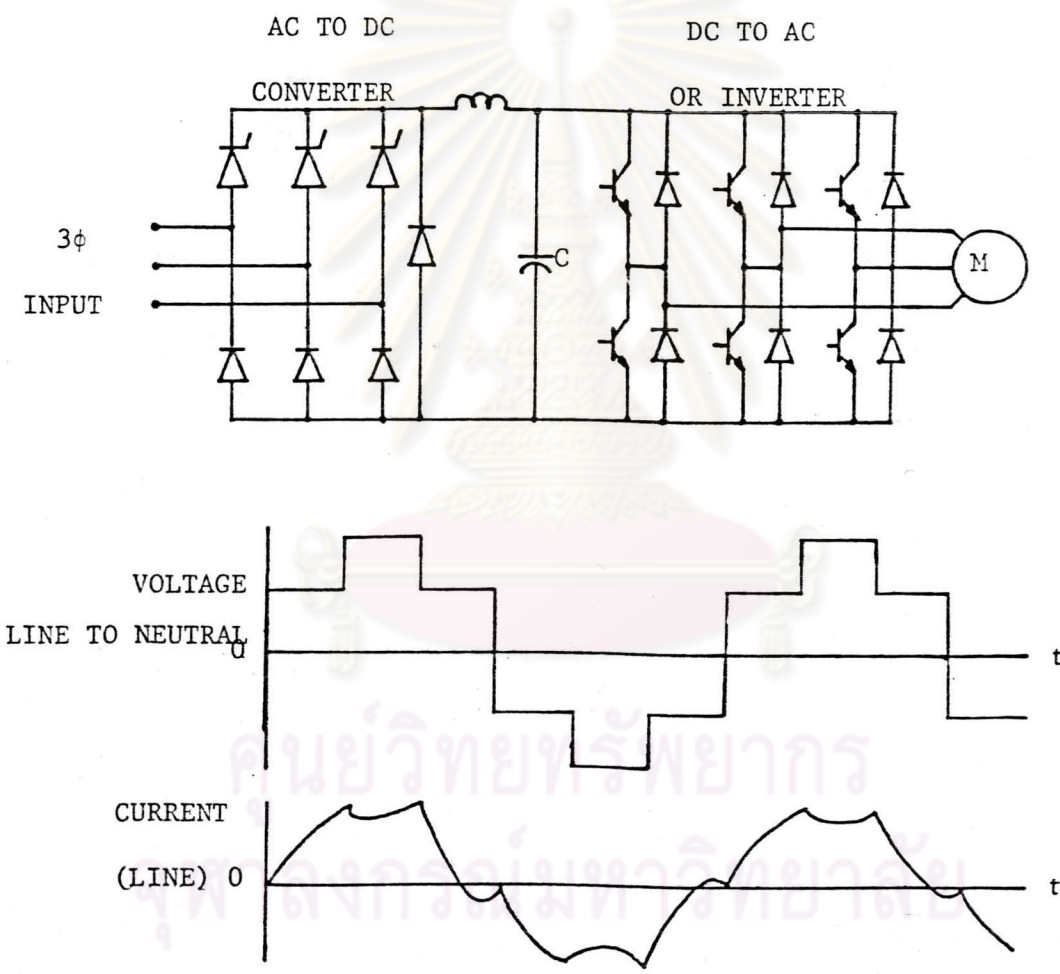


รูปที่ 2.8 เครื่องควบคุมความเร็วแบบแหล่งพลังงานเป็นแหล่งแรงดันปรับค่าได้

เครื่องควบคุมแบบนี้จะมีแรงดันฮาร์มอนิกส์เกิดขึ้น และผลลัพธ์ของกระแสฮาร์มอนิกส์ จะขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์ของโหลดที่ความถี่ของฮาร์มอนิกส์ กระแสของฮาร์มอนิกส์นี้จะถูกจำกัดโดย ค่ารีแอคแตนซ์รั่ว (leakage reactance) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ



ชนิดที่มีค่ารีแอกแตนซ์ร้าวสูงจะมีกระแสฮาร์มอนิกส์ต่ำทำให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากฮาร์มอนิกส์น้อย


2. เครื่องควบคุมความเร็วแบบแหล่งพลังงานเป็นแหล่งกระแส (current source input controller) เครื่องควบคุมความเร็วแบบนี้จะใช้อินเวอร์เตอร์ชนิดที่ใช้แหล่งพลังงานเป็นแหล่งกระแส และใช้วงจรเรียงกระแสที่มีการควบคุม เป็นคอนเวอร์เตอร์โดยการใช้ไทรสเตอร์จำนวน 6 ตัว เป็นคอนเวอร์เตอร์ทำหน้าที่เรียงกระแสซึ่งมีการควบคุมการจุดชนวนด้วยวิธีควบคุมเฟส ทำให้ได้แรงดันกระแสตรงที่ต้องการหลังจากนั้นจะผ่านวงจรกรองซึ่งมีตัวเหนี่ยวนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้กระแสคงที่และทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกระแส วงจรอินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่สวิตซ์ทำให้เกิดกระแสไหลกลับที่แปรความถี่ได้ และแรงดันของมอเตอร์จะเป็นไปตามกระแสในรูปที่ 2.1 แสดงวงจรของเครื่องควบคุมชนิดนี้ พร้อมทั้งรูปคลื่นของแรงดันและกระแสขาออก ซึ่งเป็นขั้นบันไดหกขั้น

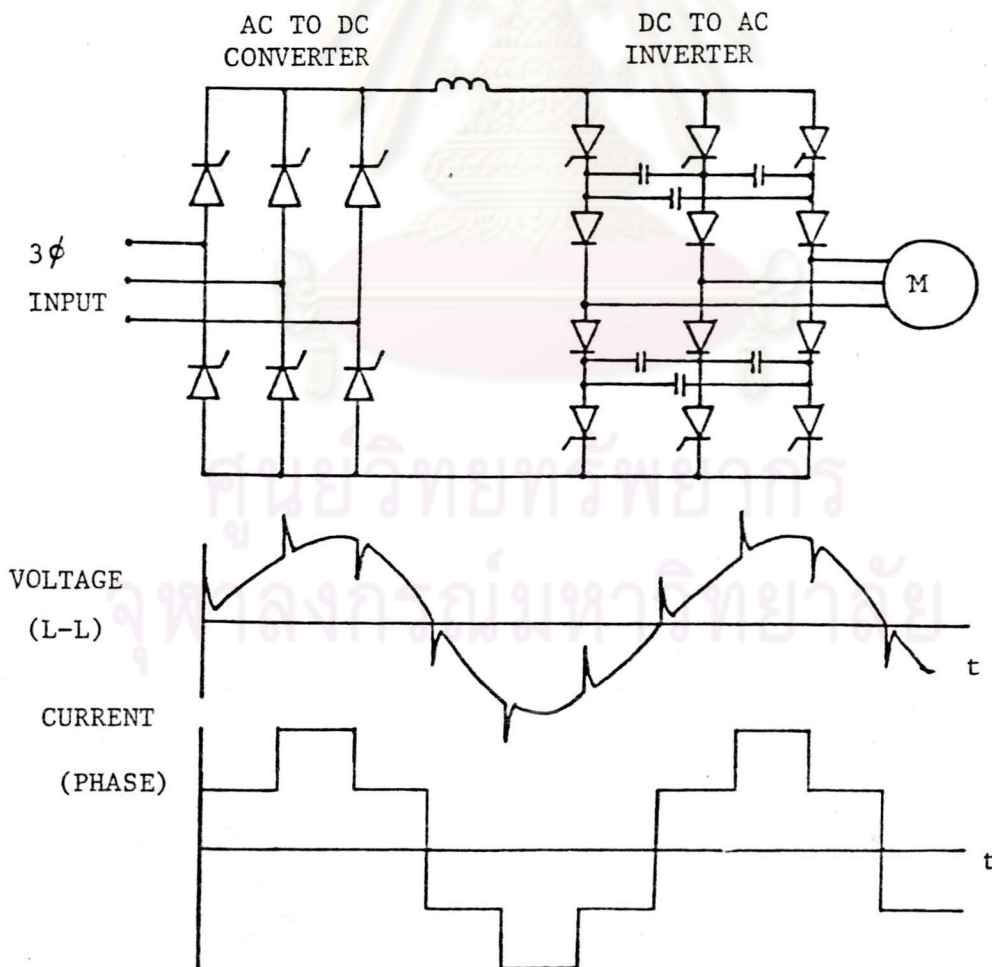

รูปที่ 2.9 เครื่องควบคุมความเร็วแบบแหล่งพลังงานเป็นแหล่งกระแส

เครื่องควบคุมแบบนี้จะทำให้เกิดกระแสฮาร์มอนิกส์ ซึ่งทำให้มีแรงดันฮาร์มอนิกส์เกิดขึ้น และแรงดันฮาร์มอนิกส์จะถูกจำกัดโดยค่า รีแอกแตนซ์รีวของมอเตอร์เหนี่ยวนำ สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำชนิดที่มีค่ารีแอกแตนซ์รีวต่ำจะทำให้ค่าแรงดันฮาร์มอนิกส์ต่ำ และการสูญเสียเนื่องจากฮาร์มอนิกส์จะน้อย

3. เครื่องควบคุมความเร็วแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ (pulse width modulation controller) เครื่องควบคุมความเร็วแบบนี้จะใช้อินเวอร์เตอร์ที่ควบคุมการสวิตช์โดยวิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์ วงจรเรียงกระแสจะใช้ไดโอดจำนวน 6 ตัว และใช้ตัวเก็บประจุเป็นวงจรกรองเพื่อกำเนิดแรงดันกระแสตรงที่คงที่ ในภาคของอินเวอร์เตอร์จะถูกควบคุมการสวิตช์เพื่อให้ได้แรงดันและความถี่ที่แปรค่าได้ตามต้องการ ในรูปที่ 2.10 แสดงวงจรของเครื่องควบคุมความเร็วแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ พร้อมทั้งรูปคลื่นของแรงดันและกระแสขาออก

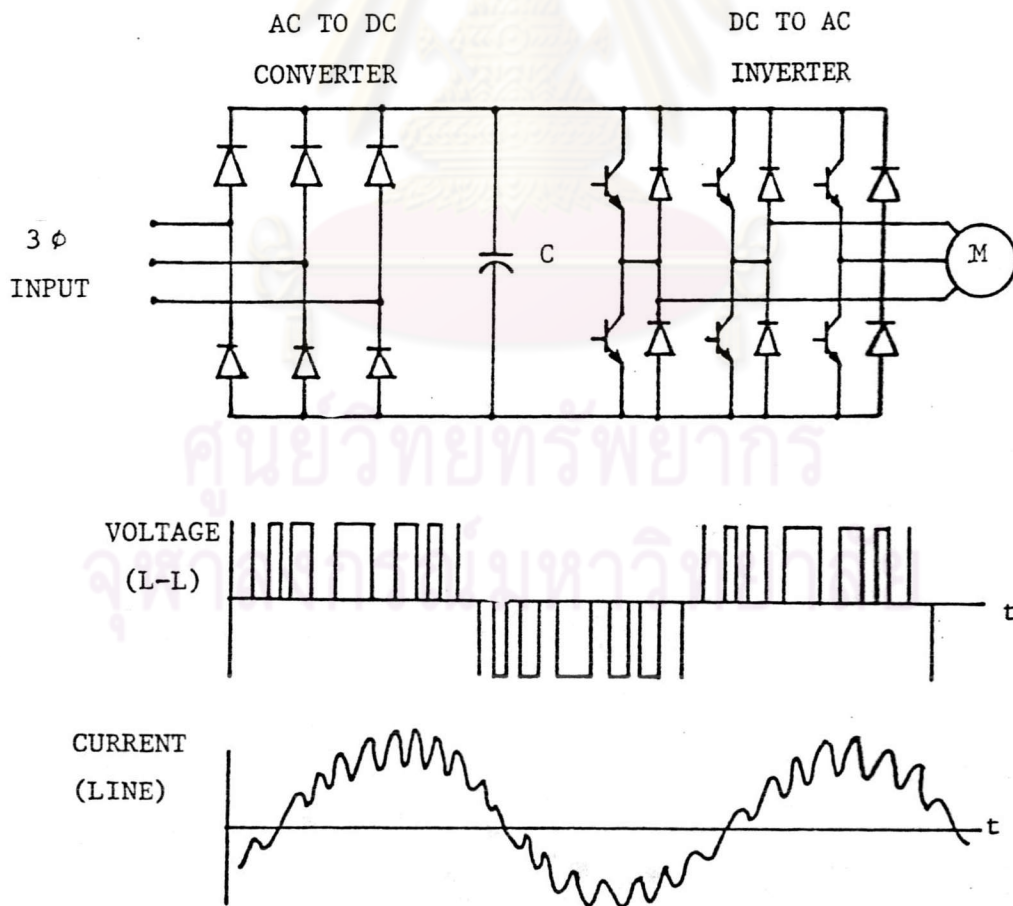


รูปที่ 2.10 เครื่องควบคุมความเร็วแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์


เครื่องควบคุมชนิดนี้จะทำให้เกิดแรงดันฮาร์มอนิกส์ เช่นเดียวกับ เครื่องควบคุมความเร็วแบบ แหล่งพลังงาน เป็นแหล่งแรงดัน ฮาร์มอนิกส์ที่เกิดขึ้นนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ของการสวิตซ์ซึ่ง เราสามารถกำหนดได้ทำให้สามารถกำจัดฮาร์มอนิกส์ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นออกไปได้ โดย ทั่ว ๆ ไป ฮาร์มอนิกส์ของ เครื่องควบคุมแบบนี้จะต้อยกว่าฮาร์มอนิกส์ของ เครื่องควบคุมความเร็วแบบ แหล่งพลังงาน เป็นแหล่งแรงดันแปรค่าได้มาก และถ้านำไปใช้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ ที่มีค่ารีแอกแตนซ์รีวสูง จะทำให้เกิดกระแสฮาร์มอนิกส์น้อยมาก ทำให้การสูญเสีย

2.5 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์

วงจรอินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์โดยทั่ว ๆ ไปมักจะนิยมใช้ ทรานซิสเตอร์กำลัง เป็นสวิตซ์ ตาม เอกสารอ้างอิง [ 1 ] ได้ทำการพัฒนาวงจรอินเวอร์เตอร์ โดยใช้ทรานซิสเตอร์กำลัง เพื่อใช้ในการขับนำมอเตอร์เหนี่ยวนำ ดังแสดงวงจรอินเวอร์เตอร์ ในรูปที่ 2.11

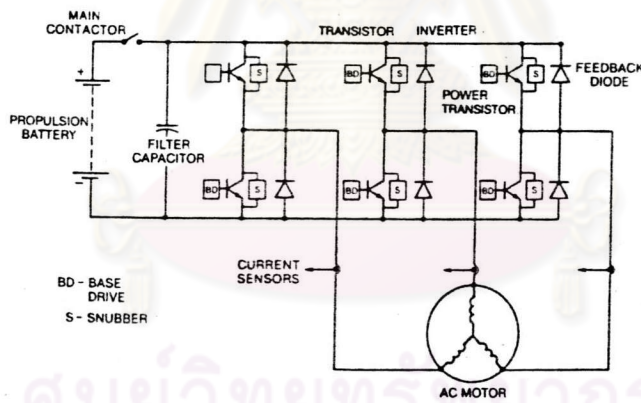


ก. ภาคกำลังของอินเวอร์เตอร์

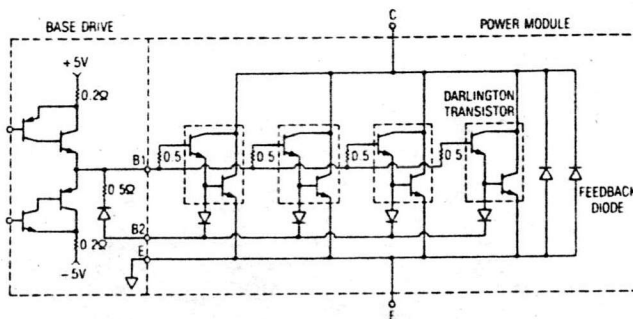

ข. วงจรขับนำเบสและโมดูลกำลัง




วงจรอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์สามารถจ่ายกำลังขาออกสูงถึงหลายร้อย kVA เทคนิคการมอดูเลตมีทั้งแบบขั้นบันได 6 ขั้น (six-step) แบบมอดูเลตแอมพลิจูดของพัลส์ (PAM) และแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) ในเอกสารอ้างอิง [ 29 ] ได้ทำการออกแบบและสร้างอินเวอร์เตอร์ขนาด 30 -kVA ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ โดยมีสัณฐานขาออกเป็นแบบขั้นบันได 6 ขั้น (six-step) และใช้ขั้วนำมอเตอร์ที่ความถี่ 400 Hz

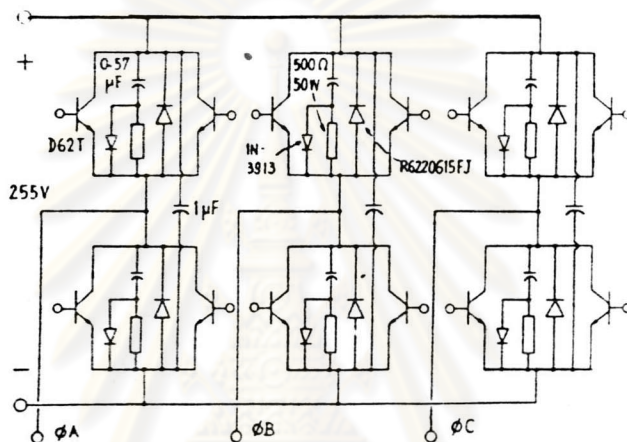

รูปที่ 2.12 วงจรอินเวอร์เตอร์ตาม เอกสารอ้างอิง [29]

ในเอกสารอ้างอิง [ 30 ] ได้เสนอวิธีการคำนวณและออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์โดยใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ วงจรตามรูปที่ 2.13 เป็นวงจรอินเวอร์เตอร์แบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ พร้อมทั้งวงจรควบคุมความเร็วของมอเตอร์

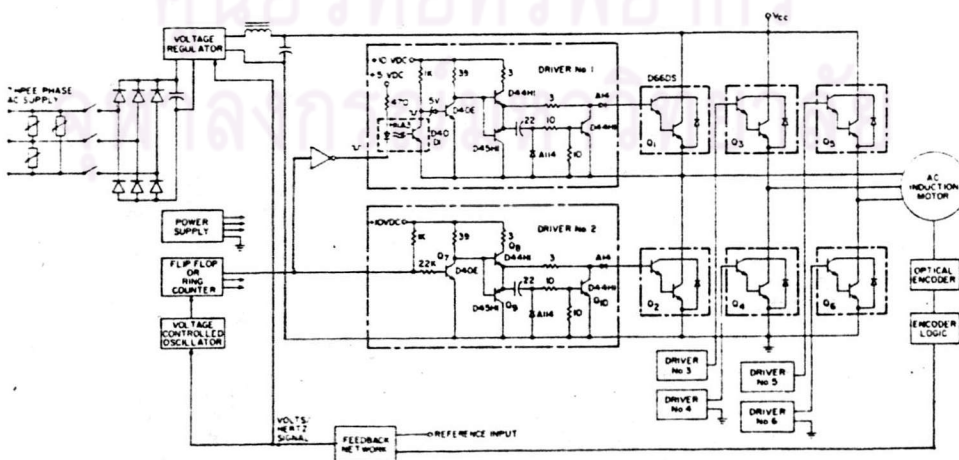

รูปที่ 2.13 วงจรอินเวอร์เตอร์ตาม เอกสารอ้างอิง [30]