



บทที่ 4

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงงานตัวอย่าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์

จากการสำรวจปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์ของโรงงานตัวอย่าง พบว่า มีข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้นบนแผ่นเหล็ก ดังนี้

1. แผ่นเหล็กทะลุเป็นรู เกิดเนื่องมาจากวัตถุดิบคุณภาพไม่ดี มีผลทำให้เมื่อนำไปผลิตกระป๋องหรือฝาจะทำให้เกิดการรั่วซึมได้

2. สนิมบนแผ่นเหล็ก เกิดเนื่องมาจากวัตถุดิบแผ่นเหล็ก หรืออาจเกิดจากการจัดเก็บวัตถุดิบ หรืออาจเกิดจากการเคลือบแล็กเกอร์ไม่ปกคลุมผิวเหล็กอย่างทั่วถึงทำให้เมื่อจัดเก็บเป็นระยะเวลานานอาจเกิดสนิมได้

3. แผ่นเหล็กมีรอยบุบ เกิดเนื่องมาจากแรงกระแทกหรือถูกแรงกดทับจนเกิดเป็นรอยบุบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ได้

4. มุมของแผ่นเหล็กไม่ได้มุมฉาก เกิดเนื่องมาจากวัตถุดิบแผ่นเหล็ก มีผลทำให้เมื่อนำไปผลิตกระป๋องหรือฝา จะทำให้ขอบกระป๋องหรือฝาแหงนได้

5. มีจุดคล้ายตามด เกิดจากวัตถุดิบแผ่นเหล็กมีคราบน้ำมันมากทำให้เมื่อเคลือบแล็กเกอร์จะเกิดจุดเล็ก ๆ สีดำคล้ายตามด หรืออาจเกิดจากปริมาณแล็กเกอร์ที่เคลือบและอุณหภูมิการเคลือบที่ไม่เหมาะสม

6. แผ่นเหล็กเกิดคืบูกไหลเป็นคราบขาว (Tin Reflow) เกิดจากการควบคุมอุณหภูมิการอบสูงเกินไป

7. รอยขีดข่วนลึกจนถึงเนื้อโลหะ (Scratch) เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการเสียดสีกันของแผ่นเหล็กแต่ละแผ่นขณะดำเนินการผลิต หรือการเสียดสีระหว่างแผ่นเหล็กกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

8. รอยลูกยาง ลักษณะเป็นรอยแผลการเคลือบแล็กเกอร์บนแผ่นเหล็ก เกิดจากลูกยางที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายแล็กเกอร์จากถังจ่ายแล็กเกอร์ (Supply Tank) ลงบนแผ่นเหล็ก มีรอยหลุมหรือแผลหรืออาจเสื่อมสภาพ

9. ฟองอากาศในฟิล์มแล็กเกอร์ เกิดจากการควบคุมความหนืดของแล็กเกอร์ และแรงกดของลูกยาง

10. แผ่นเหล็กที่เคลือบแล็กเกอร์ออกมามีสีที่ต่างกัน เกิดเนื่องมาจากวัตถุดิบแผ่นเหล็ก หรือแล็กเกอร์ที่ใช้ในการเคลือบ

11. เคลือบแล็กเกอร์ไม่ติด เกิดจากถังจ่ายแล็กเกอร์ไม่จ่ายแล็กเกอร์มาซึ่งลูกยาง หรืออาจเกิดเนื่องมาจากแรงกดของลูกยางไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดจากความหนืดของแล็กเกอร์ไม่เหมาะสม

12. เคลือบแล็กเกอร์ผิวด้าน หลังจากการเคลือบแล็กเกอร์ด้านในครั้งแรกจะต้องทำการกลับลูกเหล็กก่อนที่จะนำเหล็กลูกนั้นไปทำการเคลือบแล็กเกอร์ครั้งที่ 2 ในการปฏิบัติงานมักจะเกิดความผิดพลาดของพนักงานทำให้เกิดการเคลือบแล็กเกอร์ผิวด้านในการเคลือบด้านในครั้งที่ 2

13. มีรอยหวี (อุปกรณ์รองรับแผ่นเหล็ก เพื่อลำเลียงเข้าเตาอบ) เกิดจากการควบคุมอุณหภูมิในการให้ความร้อนกับหวีก่อนเข้าเตาอบไม่เหมาะสม (Preheat) ทำให้เมื่อนำแผ่นเหล็กเข้าเตาอบ บริเวณแผ่นเหล็กที่สัมผัสกับหวีได้รับการกระจายความร้อนไม่เท่ากันทั่วทั้งแผ่น ทำให้หลังผ่านการอบแผ่นเหล็กจะมีสีจางบริเวณที่สัมผัสกับหวี

14. มีฝุ่นผงกระจายทั่วแผ่นหลังการเคลือบแล็กเกอร์ เกิดจากเขม่าในเตาอบ หรืออาจเกิดขบวนการวัตถุดิบแผ่นเหล็ก

15. รอยขีดข่วนเล็กน้อยลึกไม่ถึงเนื้อโลหะ เกิดจากการเสียดสีที่ไม่รุนแรงมาก

16. คลื่นของฟิล์มแล็กเกอร์ เกิดเนื่องจากการควบคุมความหนืดของแล็กเกอร์ หรือแรงกดของลูกยางไม่เหมาะสม

ปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์ อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความบกพร่องในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต ซึ่งพบว่าบางครั้งพนักงานฝ่ายผลิตจะละเลยหน้าที่ในการตรวจสอบข้อบกพร่องของแผ่นเหล็กก่อนที่จะขึ้นเครื่องป้อนแผ่นเหล็ก หรือบางครั้งจะเกิดความผิดพลาดในการควบคุมสภาวะการผลิต เช่น การควบคุมความหนืดของแล็กเกอร์ขณะทำการอบแล็กเกอร์ การควบคุมอุณหภูมิการอบ การปรับแรงกดลูกยาง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่าการแจ้งปัญหาจากฝ่ายผลิตกระป๋องและฝาว่ามีของเสียที่เกิดจากแผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบข้อบกพร่องของแผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ของเสียส่งไปยังกระบวนการผลิตกระป๋องและฝาได้ และยังพบปัญหาความขัดแย้งในหาดรรับแผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์จากโรงงานข้างหลังเนื่องจากไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ชัดเจน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระป๋อง

จากการสำรวจปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตกระป๋องของโรงงานตัวอย่างพบว่า มีข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้นบนกระป๋องดังนี้

1. ขอบกระป๋องแหงหรือแตก เกิดจากคมตัดของแม่พิมพ์ไม่คมหรือการตั้งชุดคมตัดไม่ได้ศูนย์ หรือเกิดความผิดพลาดของระบบการป้อนแผ่นเหล็ก หรือเกิดจากมุมของแผ่นเหล็กไม่ได้มุมฉาก
2. ขอบกระป๋องเบี้ยวสูงต่ำ ไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัด เกิดจากการสึกหรอของชุดคมตัด
3. ความสูงของกระป๋องไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เกิดจากการตั้งความดันลมของชุดแม่พิมพ์บีบขึ้นรูปกระป๋อง หรือการรองแผ่นเหล็กรอง(Shim) มากหรือน้อยเกินไปหรืออาจเกิดจากการขยายตัวของแผ่นเหล็กทรงเมื่อถูกใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4. แล็กเกอร์ภายในกระป๋องแตกไม่ยึดติดกับเนื้อเหล็กภายในหลังจากการขึ้นรูป เกิดจากคุณภาพของผิวเคลือบแล็กเกอร์ที่มีคุณสมบัติความแข็งแรงในการยึดเกาะระหว่างแผ่นเหล็กกับแล็กเกอร์ หรือความยืดหยุ่นของผิวเคลือบแล็กเกอร์ไม่ดีพอ
5. รอยขีดข่วนจนถึงเนื้อโลหะ เกิดจากกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์ หรือเกิดจากการเสียดสีของแผ่นเหล็กหรือกระป๋องกับเครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิต
6. เศษโลหะบริเวณขอบกระป๋อง เกิดจากการตัดโลหะไม่ขาดสนิทมีสาเหตุจากชุดคมตัดไม่คมหรือการตั้งชุดคมตัดไม่ได้ศูนย์
7. กระป๋องไม่มีลอน(Profile)ที่ก้นกระป๋อง เกิดจากการตั้งระยะชุดเครื่องมือในการบีบลอนไม่ถึงระยะบีม
8. กระป๋องบวม เกิดจากเศษโลหะหรือเศษแล็กเกอร์หรือฝุ่นละอองติดแม่พิมพ์ หรือมีฝุ่นละอองติดแผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์
9. กระป๋องทะลุเป็นรู เกิดจากวัตถุติดแผ่นเหล็ก
10. เลอะคราบน้ำมัน เกิดจากคราบน้ำมันของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตกระป๋อง ส่วนใหญ่จะเกิดจากความผิดพลาดในการตั้งเครื่องของช่างประจำเครื่อง นอกจากนี้ยังเกิดความบกพร่องในการตรวจจับของเสียทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความเอาใจใส่ของช่างประจำเครื่อง และยังพบว่าบางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้นกับกระป๋องเนื่องมาจากข้อบกพร่องของแผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพแผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าธรรมดาและผ้าพื้นฐาน

จากการสำรวจปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตผ้าธรรมดาและผ้าพื้นฐานของโรงงานตัวอย่างพบว่า มีข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้นบนผาดังนี้

1. ผ้าไม่มียางในขอบผ้า เกิดเนื่องมาจากหัวฉีดคอมปาวด์อุดตัน หรือตะแกรงกรองคอมปาวด์ก่อนเข้าถึงจ่ายอุดตัน สาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากคุณภาพของวัตถุดิบคอมปาวด์หรืออุณหภูมิในการเก็บ ทำให้คอมปาวด์สกปรกหรืออาจฟอร์มตัวเป็นเม็ดทำให้เกิดการอุดตันได้

2. ขางใต้ผ้าขอบผ้าขาดหายไปไม่เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุคือ ความเร็วรอบผ้าที่หมุนไม่สัมพันธ์กับการฉีดขาง หัวฉีดฉีดขางเล็กเกินไป ค่าความหนืดของขางมากเกินไป คั้งระยะหัวเข็มกับขอบผ้าห่างเกินไป

3. น้ำหนักขางที่ถูกต้องในขอบผ้าไม่ตรงตามข้อกำหนด เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุคือ ความดันอากาศในการฉีดไม่เหมาะสม หัวฉีดมีการอุดตันของเข็มหัวฉีดไม่เหมาะสม ส่วนของหัวฉีดสึกหรอหรือหลวม หรือระยะห่างระหว่างหัวฉีดกับผ้าไม่เหมาะสม

4. ขางพอง เกิดจากความร้อนในการอบผ้าไม่เหมาะสม หรือความหนืดของขางมากเกินไป

5. ผ้ามีรอยแห้ว หรือรอยแตกริ้ว เกิดจากการตัดโลหะไม่ขาดสนิท หรือเกิดจากระบบการป้อนแผ่นสตรีปผิดพลาด หรือเกิดจากคมตัดของแม่พิมพ์ไม่คมหรือการตั้งชุดคมตัดไม่ได้ศูนย์ หรือเกิดจากมุมของแผ่นเหล็กไม่ได้มุมฉาก

6. รอยขีดข่วนจนถึงเนื้อโลหะ เกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุคือ เกิดจากระบบการเคลื่อน แลกเกอร์ เกิดการเสียดสีของผ้ากับอุปกรณ์ในการผลิต

7. มีเศษโลหะติดขอบผ้าลักษณะคล้ายเส้น เกิดจากการตัดโลหะไม่ขาดสนิทมีสาเหตุจากชุดคมตัดไม่คมหรือการตั้งชุดคมตัดไม่ได้ศูนย์

8. ผ้าทะเลเป็นรู เกิดจากวัตถุดิบแผ่นเหล็ก

9. เลอะคราบน้ำมัน เกิดจากคราบน้ำมันของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

10. ผ้านุบ เกิดจากเศษโลหะหรือเศษแลกเกอร์หรือฝุ่นละอองติดแม่พิมพ์ หรือมีฝุ่นละอองติดแผ่นสตรีป

11. ขนาดต่าง ๆ ของผ้าไม่ได้มาตรฐาน เกิดเนื่องมาจากความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักร หรือเกิดจากการตั้งเครื่องจักร หรือเกิดจากการสึกหรอของแม่พิมพ์ในการบีบขึ้นรูป

ปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตผ้าธรรมดาและผ้าพื้นฐาน ส่วนใหญ่จะเกิดจากความบกพร่องในการตรวจจับของเสียทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความเอาใจใส่ของช่างประจำเครื่อง นอกจากนี้ยังเกิดความบกพร่องในการควบคุมสภาวะการผลิต

เช่น การควบคุมความหนืดของคอมปาวด์ การเก็บรักษาวัตถุดิบคอมปาวด์ในอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม การตรวจเช็คการอุดตันของตระแกรงกรองคอมปาวด์และหัวฉีดคอมปาวด์ เป็นต้น และยังพบว่าบางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้นกับฝ้านเนื่องมาจากข้อบกพร่องของแผ่นเหล็กเคลือบแลกเกอร์ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพแผ่นเหล็กเคลือบแลกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปฝ้าธรรมดาพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นคือพนักงานควบคุมคุณภาพไม่ทำการสุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจำนวนที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากมีรายการที่ต้องตรวจสอบหลายรายการทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน ทางผู้บริหารจึงมีความคิดที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานแต่ขาดความตั้งใจจริงในการรับพนักงานเพิ่มทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตฝ้าหึ่ง

จากการสำรวจปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการผลิตฝ้าหึ่งของโรงงานตัวอย่างพบว่าข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้นบนฝ้าดังนี้

1. ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการเคลือบแลกเกอร์ มาปรากฏบนฝ้าหึ่ง
2. ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตฝ้าพื้นฐาน มาปรากฏบนฝ้าหึ่ง
3. ร่องสกอร์ (Score) ของฝ้าแตกหรือปริก่อนนำไปปิดผนึก เกิดเนื่องจากแผ่นเหล็กกรอง(Shim) เกิดการขยายตัวเนื่องจากความร้อนทำให้เมื่อป้อนร่องสกอร์จะมีความลึกมากกว่าปกติ
4. ฝ้าไม่มีหูดึงติดอยู่ หรือตำแหน่งของหูดึงผิดไปจากปกติอย่างเห็นได้ชัด เกิดการติดขัดของเครื่องในจังหวะการป้อนฝ้าทำให้ไม่มีหูดึงส่งมาในจังหวะการป้อนฝ้าหึ่ง หรือเกิดจากการตั้งศูนย์ของชุดเครื่องมือป้อนฝ้าหึ่งไม่ได้ศูนย์
5. หูดึงหลุดหรือหลวม เกิดจากชุดเครื่องมือในการป้อนฝ้าหึ่งไม่แน่นทำให้ระยะป้อนฝ้าหึ่งไม่ถึงตำแหน่งสุดท้าย มีผลทำให้หูดึงฝ้าหึ่งไม่แน่น เมื่อมีการขนย้ายหรือนำไปใช้งานจะทำให้หูดึงอาจหลุดจากฝ้าได้
6. ความลึกของร่องสกอร์ไม่ตรงตามมาตรฐาน เกิดจากชุดเครื่องมือป้อนร่องสกอร์ยึดไม่แน่น หรือเกิดจากแผ่นเหล็กกรอง(Shim)เกิดการขยายตัวเนื่องจากความร้อน
7. เนื้อโลหะโผล่ที่บริเวณร่องสกอร์หรือบริเวณหูดึงฝ้าหึ่ง อาจเกิดเนื่องมาจากหลายสาเหตุคือ ความหนืดของแลกเกอร์ไม่เหมาะสม อุณหภูมิและเวลาในการอบไม่เหมาะสม ระยะหัวสเปรย์ไม่ตรงตำแหน่ง ความดันในการฉีดสูงเกินไป หัวฉีดเกิดการอุดตัน หัวฉีดในการหมุนฝ้าเพื่อรับการฉีดสเปรย์เบี้ยว ความเร็วรอบหมุนฝ้าไม่สัมพันธ์กับการฉีด ฝ้ามีคราบน้ำมัน

8. ความแข็งแรงของหุคิงไม่ตรงตามมาตรฐาน เกิดจากชุดเครื่องมือในการบีบหุคิงไม่แน่น ทำให้ระยะบีบหมุคียึดไม่ถึงตำแหน่งสุดท้าย หรือเกิดจากการตั้งศูนย์ของชุดเครื่องมือบีบติดหุคิงไม่ได้ศูนย์ มีผลทำให้หมุคียึดหุคิงไม่แน่นเมื่อนำไปทดสอบความแข็งแรงของหุคิง จึงมีค่าต่ำกว่าข้อกำหนด

ปัญหาการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตหุคิง ส่วนใหญ่จะเกิดจากความผิดพลาดในการตั้งเครื่องของช่างประจำเครื่อง นอกจากนี้ยังเกิดความบกพร่องในการตรวจจับของเสียทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความเอาใจใส่ของช่างประจำเครื่อง และยังพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจากการควบคุมสภาวะการผลิตในการสเปรย์แลกเกอร์ซ่อมร่องสกอร์

ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปฝ่าหุคิงพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นคือพนักงานควบคุมคุณภาพไม่ทำการสุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจำนวนที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากมีรายการที่ต้องตรวจสอบหลายรายการทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน ทางผู้บริหารจึงมีความคิดที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานแต่ขาดความตั้งใจจริงในการรับพนักงานเพิ่มทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานาน

จากการเก็บข้อมูลสถิติการเคลมของลูกค้าจากใบสรุปการเคลมของลูกค้าประจำเดือน และการเก็บข้อมูลจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิตจากใบสรุปการผลิตประจำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2537 แสดงได้ดังตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.1 สถิติการเคลมของแต่ละผลิตภัณฑ์

เดือน	ผลิตภัณฑ์	จำนวนส่งมอบ	จำนวนครั้งการเคลม	จำนวนที่ถูกเคลม	%การเคลม
ตุลาคม	กระป๋อง	8511480	2	10453	0.12%
	ฝ่าธรรมดา	3084000	2	48084	1.56%
	ฝ่าหุคิง	6010400	4	137265	2.28%
พฤศจิกายน	กระป๋อง	8859888	3	31559	0.36%
	ฝ่าธรรมดา	3195600	2	49406	1.55%
	ฝ่าหุคิง	6233600	5	162285	2.60%
ธันวาคม	กระป๋อง	8163072	5	7202	0.09%
	ฝ่าธรรมดา	2972400	2	69450	2.34%
	ฝ่าหุคิง	5699200	3	134769	2.36%

ตารางที่ 4.2 สรุปชนิดของข้อบกพร่องที่ถูกเคลมในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2537

ผลิตภัณฑ์	ชนิดของปัญหาที่ถูกเคลม	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ถูกเคลม
กระป๋อง	มีเนื้อโลหะโผล่หลังการทดสอบ	5314 ใบ (คัดแยกของเสียกลับมา)
	ความสูงของกระป๋องไม่ตรงตามมาตรฐาน	1 ล็อต (9216 ใบ)
	ไม่มีลอนกันกระป๋อง	7036 ใบ (คัดแยกของเสียกลับมา)
	ส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ	3 ล็อต (27648 ใบ)
ฝาธรรมชาติ	เมื่อนำไปทดสอบการรั่วซึม ปรากฏว่ามีการรั่วซึมบริเวณขอบฝา	1 ล็อต (44000 ฝา)
	น้ำหนักคอมปาวด์ไม่ตรงตามมาตรฐาน	2 ล็อต (111600 ฝา)
	มีเนื้อโลหะโผล่หลังการทดสอบ	5406 ฝา (คัดแยกของเสียกลับมา)
	ยางพอง	1850 ฝา (คัดแยกของเสียกลับมา)
	รอยขีดข่วนเล็กน้อย	4084 ฝา (คัดแยกของเสียกลับมา)
ฝาหุคิง	เมื่อนำไปทดสอบการรั่วซึม ปรากฏว่ามีการรั่วซึมบริเวณขอบฝา	1 ล็อต (44000 ฝา)
	หุคิงหักก่อนการเปิดฉนิก	2 ล็อต (111600 ฝา)
	สนิมบริเวณร่องสกอร์	4 ล็อต (199600 ฝา)
	ແລกเกอร์เหลื่อมขึ้นบนฝา	9354 ฝา (คัดแยกของเสียกลับมา)
	น้ำหนักคอมปาวด์ไม่ได้มาตรฐาน	1 ล็อต (67600 ฝา)
	ยางขาดด้านในขอบฝา	2165 ฝา (คัดแยกของเสียกลับมา)

ตารางที่ 4.3 สรุปจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์

ของเสีย	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
ทิ้ง	2105	3470	9107
คัดแยกเป็นผลิตภัณฑ์เกรด A และของเสีย หลังผลิตเป็นกระป๋องหรือฝา	99582	106235	112701
คัดแยกเป็นผลิตภัณฑ์เกรด A และเกรด B หลังผลิตเป็นกระป๋องหรือฝา	8330	5611	7288
ผลิตเป็นกระป๋องหรือฝาเกรด B	6294	6825	5136
รวม	116311	122141	134232
จำนวนการผลิต	951000	957000	943500
เปอร์เซ็นต์ของเสีย	12.23%	12.76%	14.23%

ตารางที่ 4.4 สรุปจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกระป๋อง


ของเสีย	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
ทิ้ง	35150	41079	39436
ปรับเป็นเกรด B	101263	85784	74241
ซ่อมแซม	9216	0	12168
รวม	145629	126863	125845
จำนวนการผลิต	8756280	8780256	8361792
เปอร์เซ็นต์ของเสีย	1.66%	1.44%	1.51%

ตารางที่ 4.5 สรุปจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าธรรมดาและผ้าพื้นฐาน


ของเสีย	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
ทิ้ง	49207	69448	40852
ปรับเป็นเกรด B	95341	102550	70623
ซ่อมแซม	0	9600	0
ผลิตใหม่	6165	2733	1475
รวม	150713	184331	112950
จำนวนการผลิต	9206000	9584800	8560000
เปอร์เซ็นต์ของเสีย	1.64%	1.92%	1.32%

ตารางที่ 4.6 สรุปจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผ้าหู้ด

ของเสีย	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
ทิ้ง	33794	40955	35258
ปรับเป็นเกรด B	81768	71131	64905
ซ่อมแซม	5200	0	4400
ผลิตใหม่	889600	933600	778000
รวม	1010362	1045686	882563
จำนวนการผลิต	6122000	6389200	5631600
เปอร์เซ็นต์ของเสีย	16.50%	16.37%	15.67%

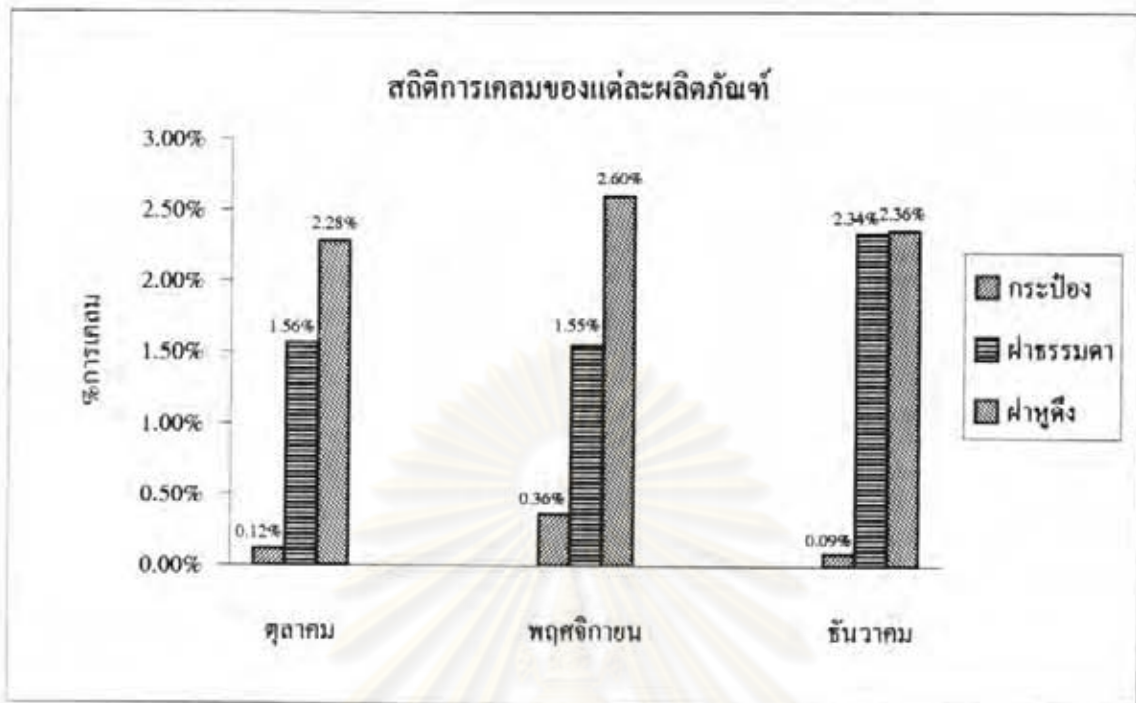

รูปที่ 4.1 สถิติการเคลมของลูก้าประจำเดือนเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี 2537

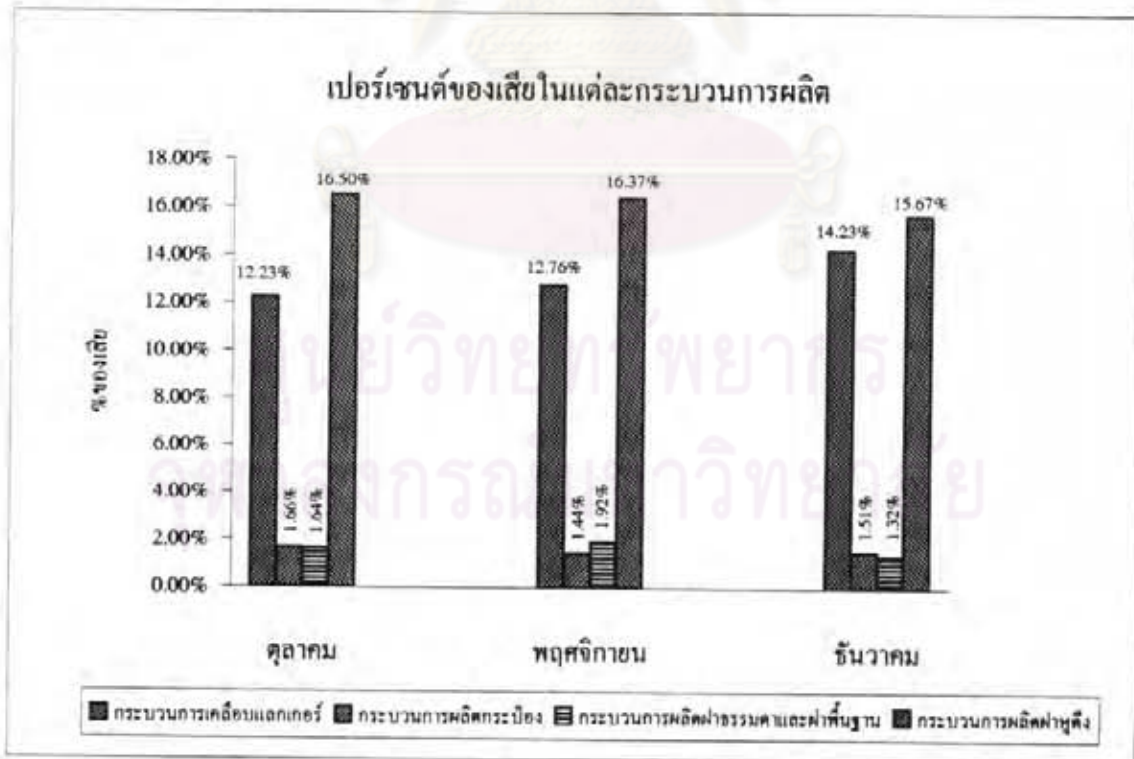

รูปที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์ของเสียประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี 2537

วิเคราะห์สาเหตุปัญหาของการควบคุมคุณภาพที่ทำให้เกิดการเคลมจากลูกค้า


ในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์กระป๋องและฝาธรรมชาติลูกค้าได้กำหนดค่า AQL สำหรับข้อบกพร่องจรรยาเท่ากับ 0.4% ส่วนข้อบกพร่องเล็กน้อยค่า AQL เท่ากับ 1% สำหรับผลิตภัณฑ์ฝาหูดึงลูกค้าได้กำหนดค่า AQL สำหรับข้อบกพร่องจรรยาเท่ากับ 0.65% ส่วนข้อบกพร่องเล็กน้อยค่า AQL เท่ากับ 1% สำหรับการตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Specification) ลูกค้าได้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในขีดจำกัดข้อกำหนด (Specification Limit) ของผลิตภัณฑ์

ในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานได้กำหนดให้มีการตรวจสอบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับตามค่า AQL ที่ลูกค้ากำหนด แต่จากสถิติการเคลมของลูกค้าพบว่ามีของเสียส่งไปถึงลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้

1. การไม่ใช้กฎการสับเปลี่ยน (Switching Rule) การวิเคราะห์ผลเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้กฎการสับเปลี่ยนจะทำการวิเคราะห์จากเส้นโค้งไอซีที่แสดงในรูปที่ 4.3

ตารางที่ 4.7 แสดงโอกาสในการยอมรับล็อตที่ค่าสัดส่วนของข้อบกพร่องจรรยาของฝาธรรมชาติ

ค่าสัดส่วนของเสีย	โอกาสในการยอมรับล็อต		
	ระดับปกติ	ระดับผ่อนคลาย	ระดับเคร่งครัด
0.002	0.999418	0.992159469	0.98113451
0.004	0.9836528	0.952923557	0.857485682
0.006	0.9166892	0.880010763	0.647232565
0.008	0.7857602	0.783776195	0.432685247
0.01	0.6159621	0.676678695	0.263615588
0.012	0.4447094	0.569078879	0.149591743
0.014	0.298907	0.468108957	0.080303508
0.016	0.1890233	0.377883363	0.041236877
0.018	0.1134947	0.300175069	0.020421444
0.02	0.0651919	0.235148136	0.009812156

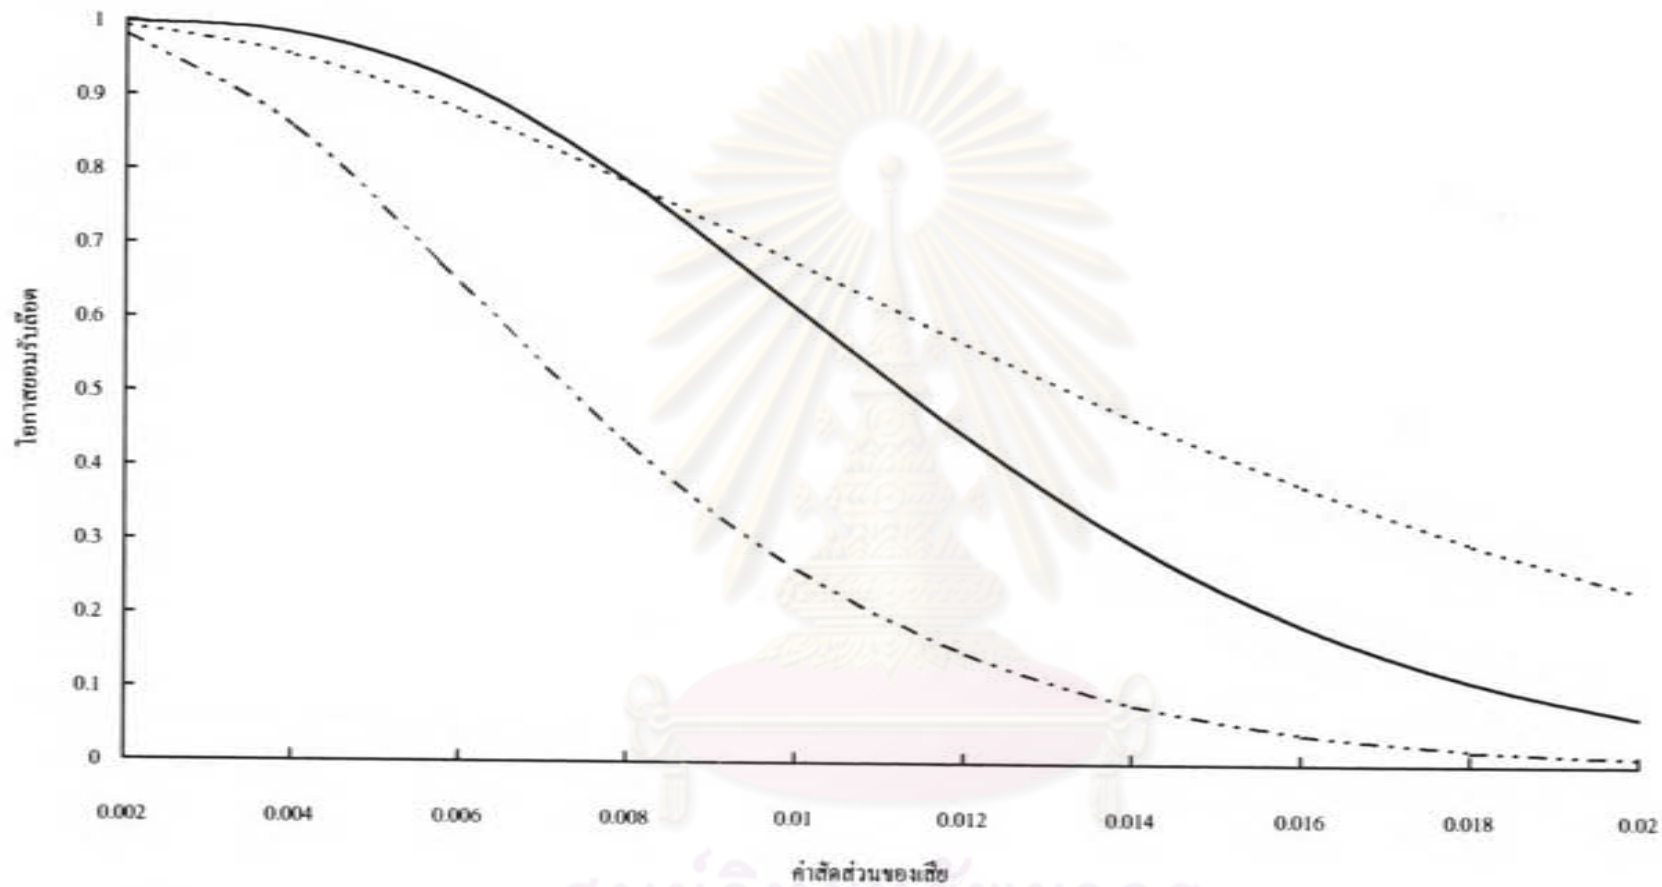

— ระดับปกติ ระดับอ่อนกลาง - - - - ระดับตรงกรัด

รูปที่ 4.3 เส้นโค้งโอซีอิทธิพลรหัส N 0.4% AQL

ตัวอย่างการคำนวณโอกาสที่จะยอมรับรุ่นของแผนการตรวจแบบปกติของฝ่ายธรรมดาที่
จำนวนการสุ่มตัวอย่าง 500 ผ่า จำนวนข้อบกพร่องจรรยาที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5 ผ่า สมมติให้
มีค่าสัดส่วนของเสียคือ 0.004

$$\begin{aligned} \text{โอกาสที่จะยอมรับรุ่น (Pa)} &= \text{ความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบของเสียน้อยกว่า 6 ผ่า} \\ &= \sum_{d=0}^x \frac{n!}{(n-d)! \cdot d!} \cdot p^d \cdot (1-p)^{n-d} \end{aligned}$$

โดยที่ Pa คือ โอกาสในการยอมรับล็อต

n คือ จำนวนในการสุ่มตัวอย่างใน 1 ล็อต

d คือ จำนวนของข้อบกพร่อง

x คือ จำนวนของข้อบกพร่องที่ยอมรับ

p คือ สัดส่วนของข้อบกพร่อง

$$\begin{aligned} Pa &= \sum_{d=0}^5 \frac{500!}{(500-d)! \cdot d!} \cdot 0.004^d \cdot (1-0.004)^{500-d} \\ &= 0.9836528 \end{aligned}$$

จากเส้นโค้งโอซีในรูปที่ 4.3 พบว่าถ้าหากล็อตมีคุณภาพที่ระดับสัดส่วนของเสียมากกว่า
0.012 แล้ว คาดหมายว่าจะให้มีโอกาสในการยอมรับล๊อตน้อยมาก เมื่อโรงงานได้ทำการตรวจสอบ
ด้วยแผนการสุ่มตัวอย่างแบบปกติเพียงประการเดียวแล้วจะพบว่ามีโอกาสในการยอมรับล๊อตดังกล่าว
สูงถึง 0.44 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่จะรับล๊อตที่ไม่ต้องการสูงมากถึง 44 ล็อตใน 100 ล็อตที่ต่อ
เนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีของเสียจำนวนมากส่งไปถึงลูกค้า

อย่างไรก็ตามการใช้แผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับคงไม่สามารถรับประกันคุณภาพให้
กับลูกค้าว่าจะได้ล๊อตดีทุกล๊อต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเกิดความเสียหายในการตัดสินใจสูงเช่นนี้
เมื่อพิจารณาการใช้กฎการสับเปลี่ยนเพื่อการประกันคุณภาพให้กับลูกค้า เมื่อคุณภาพล๊อตเริ่มไม่ดีจะ
ทำการเปลี่ยนแปลงแผนการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเคร่งครัด โดยในกรณีนี้จะทำให้ความเสี่ยงของผู้
บริโภคลดลงจาก 0.44 เหลือเพียง 0.15 เท่านั้น

2. จำนวนการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนการสุ่มตัวอย่าง บ่อยครั้งที่พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีสาเหตุจากการ
ตรวจสอบมีปริมาณมากทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการลาหยุดหรือลาออก
ของพนักงานจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก การแก้ไขปัญหานี้ทางผู้บริหารไม่ควรปล่อยปะละเลยยอม
ให้ลดจำนวนการสุ่มตัวอย่างโดยเปลี่ยนเกณฑ์การตัดสินใจ (ส่วนมากผู้บริหารจะแก้ไขปัญหานี้โดย
ให้เปลี่ยนไปใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบผ่อนคลาย ซึ่งไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น) ดังนั้น

ทางแก้ไขที่ถูกต้องจึงควรตั้งใจจริงที่จะรับพนักงานใหม่เข้ามาเพื่อรองรับแผนการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

3. วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในการสุ่มตัวอย่างกระป๋อง ผ่าธรรมดา ผ่าพื้นฐาน และผ่าหุ่ดิ่งก่อนทำการปรับปรุงมีวิธีการสุ่มดังแสดงในตารางที่ 4.8 ส่วนรูปที่ 4.4 4.5 และ 4.6 แสดงตัวอย่างหีบห่อของแต่ละผลิตภัณฑ์


ตารางที่ 4.8 การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์	จำนวนการสุ่ม	การบรรจุหีบห่อ (กว้าง X ลึก X จำนวนชั้น)	วิธีการสุ่ม
กระป๋อง 211	200	16 X 16 X 36	สุ่มตัวอย่างจาก 4 ด้านของหีบห่อชั้นละ 6 กระป๋อง 20 ชั้น ชั้นละ 5 กระป๋อง 16 ชั้น
กระป๋อง 307	200	13 X 13 X 36	
ผ่าธรรมดา 211	500	13 X 400 X 13	สุ่มตัวอย่างจากด้านริมสุดด้านหนึ่งของหีบห่อ ซึ่งชั้นหนึ่งจะมี 2 ซองซองละ 200 ผ่า ผ่า 211 สุ่มจากซองแรก 20 ผ่า และซองที่ 2 19 ผ่า จำนวน 7 ชั้น สุ่มซองละ 19 ผ่า จำนวน 5 ชั้น และสุ่มจากซองแรก 19 ผ่าและซองที่ 2 18 ผ่า จำนวน 1 ชั้น ผ่า 307 สุ่มชั้นละ 50 ผ่า ซองละ 25 ผ่า จำนวน 10 ชั้น
ผ่าธรรมดา 307	500	11 X 400 X 10	
ผ่าหุ่ดิ่ง 211	500	13 X 400 X 13	เหมือนกับวิธีการสุ่มผ่าธรรมดา
ผ่าหุ่ดิ่ง 307	500	11 X 400 X 10	


เมื่อพิจารณาวิธีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระป๋องพบว่า ตัวอย่างกระป๋องที่สุ่มมาในแต่ละชั้นของหีบห่อสามารถเป็นตัวแทนของกระป๋องในชั้นนั้นๆ ได้ดี เพราะว่าในชั้นคอนการผลิตกระป๋องก่อนที่กระป๋องจะถูกลำเลียงไปเข้าเครื่องเรียงกระป๋องจะผ่านรางลำเลียงแล้วจะไหลไปรวมกัน



รูปที่ 4.4 ทึบห่อของผลิตภัณฑ์กระป๋อง307

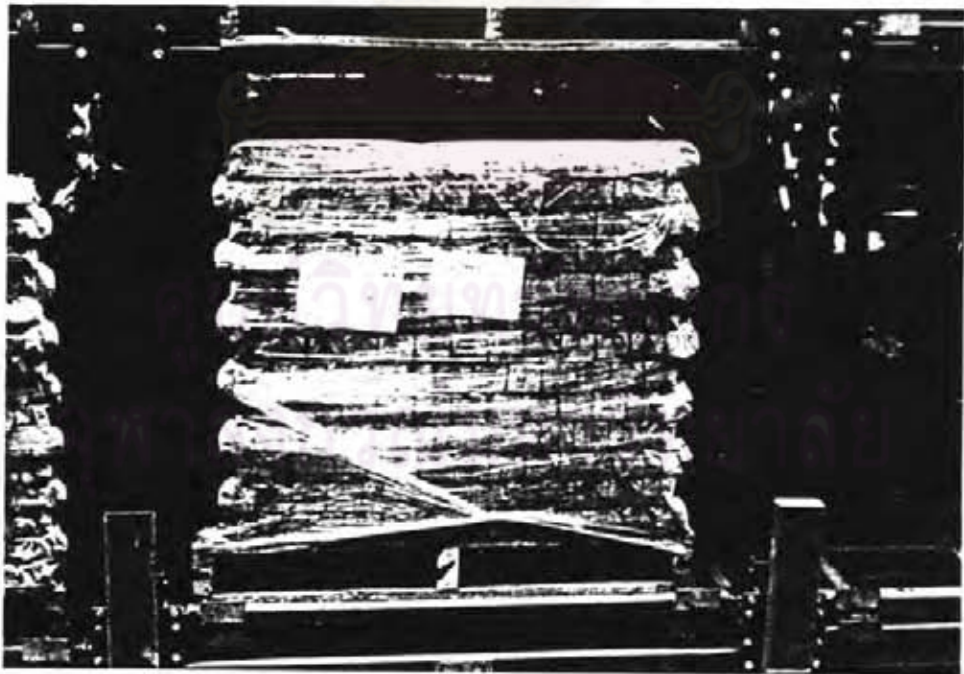

รูปที่ 4.5 ทึบห่อของผลิตภัณฑ์ฝาธรรมชาติ1211

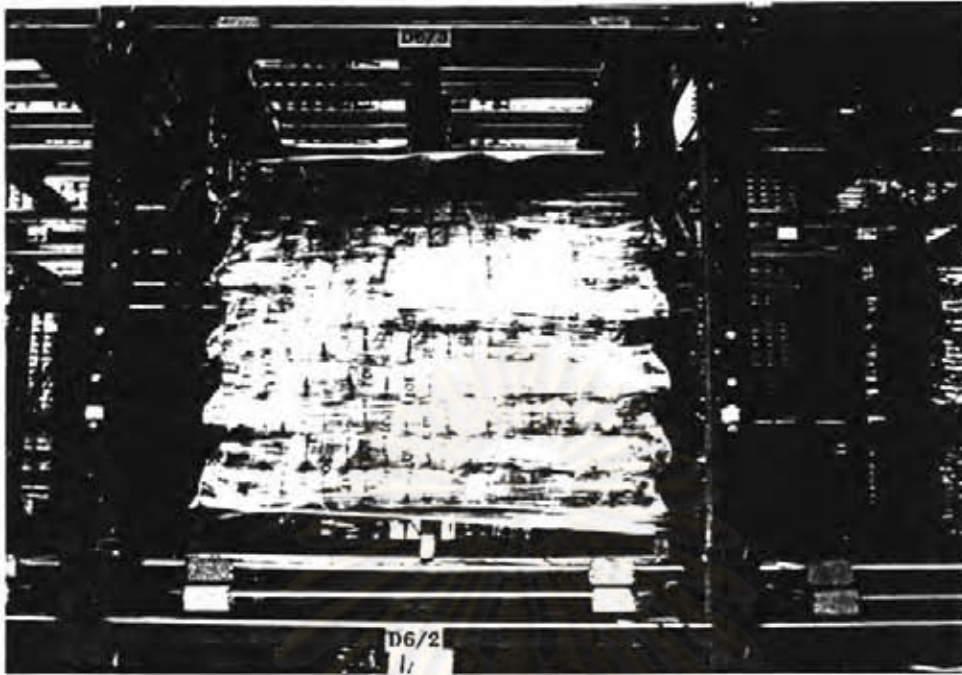

รูปที่ 4.6 ทึบห่อของผลิตภัณฑ์ผ้าหูลิง 307

สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 18 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า
สุ่ม 20 ผ่าจาก 200 ผ่า	สุ่ม 19 ผ่าจาก 200 ผ่า

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างวิธีการสุ่มตัวอย่างผ้าธรรมดา 211 จากมุมมองด้านข้างของทึบห่อ

เข้าเครื่องเรียงกระป๋องซึ่งมีลักษณะเป็นลานกว้าง ดังนั้นการสูมตัวอย่างกระป๋องจากด้านทั้ง 4 ด้านของแต่ละชั้นของหีบห่อจึงสามารถเป็นตัวแทนของกระป๋องได้

เมื่อพิจารณาวิธีการสูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฝาธรรมชาติและฝาหูดึงพบว่า ตัวอย่างฝาที่สูมจากด้านริมสุดด้านหนึ่งของแต่ละชั้นของหีบห่อเป็นตัวแทนของแต่ละชั้นได้ไม่ดี ยกตัวอย่างเช่นในการสูมฝาธรรมชาติ 307 ในแต่ละชั้นมีฝาบรรจุอยู่ชั้นถึงชั้นละ 4400 ฝา แต่การสูมตัวอย่างฝาจาก 1 ชั้นของหีบห่อ จะสูมตัวอย่างมา 40 ฝาจากฝา 400 ฝา ไม่ใช่เป็นการสูมจาก 4400 ฝา หากว่าลึตคที่ทำ การตรวจสอบเป็นลึตคที่ไม่มีคุณภาพ โดยในกระบวนการผลิตมีของเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ฝายู่ด้านในของหีบห่อ แต่ผลการตรวจสอบปรากฏว่าลึตคดังกล่าวเป็นลึตคที่มีคุณภาพดี จะมีผลทำให้ส่งลึตคที่มีคุณภาพไม่ดีไปยังลูกค้า จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเคลมจากลูกค้า ดังนั้นจะต้องทำการปรับปรุงวิธีการสูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฝาธรรมชาติและฝาหูดึงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. มีของเสียเกิดขึ้นจำนวนมากในกระบวนการผลิต ถึงแม้ว่าแผนการตรวจสอบคุณภาพจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันไม่ให้ของเสียส่งไปยังลูกค้า แต่ปัญหาการเคลมจากลูกค้าจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือเกิดขึ้นน้อยมากอย่างคงที่ จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่า มีเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์สูงมาก แผ่นเหล็กเคลือบแล็กเกอร์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระป๋องและฝาจำเป็นจะต้องป้องกันไม่ให้มีของเสียส่งมาผลิตเป็นกระป๋องและฝาเพราะนอกจากจะเป็นสาเหตุให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตกระป๋องและฝาแล้วยังทำให้สูญเสียต้นทุนการผลิตเป็นจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้นก่อนจะทำการวางแผนการควบคุมคุณภาพจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นก่อน และจากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตฝาหูดึงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีของเสียเกิดขึ้นจนต้องนำไปผลิตใหม่ (Rework) เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในกระบวนการผลิตฝาหูดึงจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตก่อนเช่นเดียวกับกระบวนการเคลือบแล็กเกอร์ ดังจะนำเสนอต่อไปในบทที่ 5

