

การชุบโครเมียมแบบแถมด้วยไฟฟ้า


บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึง กรรมวิธีการพอกผิวโลหะโดยการชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้า (Selective Plating) ซึ่งมีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 แต่มีข้อแตกต่างจากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าข้างใน เรื่องของวิธีการที่จะทำให้เกิดการเกาะจับของโลหะที่ต้องการบนชิ้นงาน ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดต่อไปในบทที่ 3 นี้


การชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า (Selective Plating)

การชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า (Selective Plating) เป็นการทำให้โลหะที่ต้องการไปเคลือบเกาะบนผิวโลหะอีกชนิดหนึ่ง (ชิ้นงาน) โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าและเคมี (Electrolysis) โดยการต่อชิ้นงานที่จะทำการชุบเคลือบผิวเข้ากับขั้วลบ (cathode) ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Pack) ส่วนขั้วบวก (anode) ของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะต่อเข้ากับด้ามถือ (Stylus) ซึ่งทำจากวัสดุสื่อนำไฟฟ้า เช่น ทองแดง อลูมิเนียม เป็นต้น โดยปลายข้างหนึ่งของด้ามถือนี้จะหุ้มด้วยฉนวน เพื่อที่จะสามารถจับถือได้ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของด้ามถือจะยึดติดกับวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แต่เป็นเพียงสะพานเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เท่านั้น

เรียกส่วนนี้ว่า หัวจับ Anode ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากกราฟไฟต์บริสุทธิ์ หุ้มด้วยวัสดุ (Anode Wrap) ที่สามารถดูดซับสารละลายได้ดี เช่น ฝ้าย ผ้ากอซ ผ้าสักหลาด เป็นต้น หลังจากนั้นจะนำหัวจับ Anode นี้ไปจุ่มในสารละลายของโลหะที่ต้องการชุบ (Selective Plating Solution) หรืออาจใช้ปั๊มสูบน้ำยาช่วย เพื่อให้สารละลายไหลเวียนตลอดการทำงานก็ได้ แล้วนำหัวจับ Anode นี้ไปแตะลงบนผิวของชิ้นงาน ทันทีที่หัวจับ Anode สัมผัสกับชิ้นงาน ไฟฟ้าครบวงจร ก็จะมีการเกาะจับของโลหะที่ต้องการที่ขั้วลบหรือชิ้นงาน (Base Metal) ดังรูป

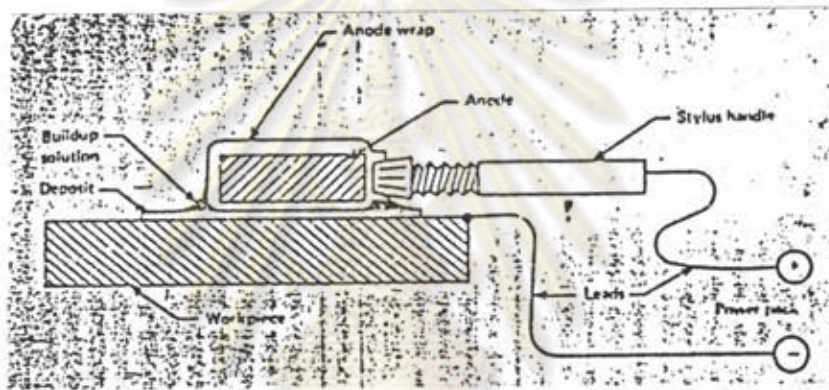

รูปที่ 37 กระบวนการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า

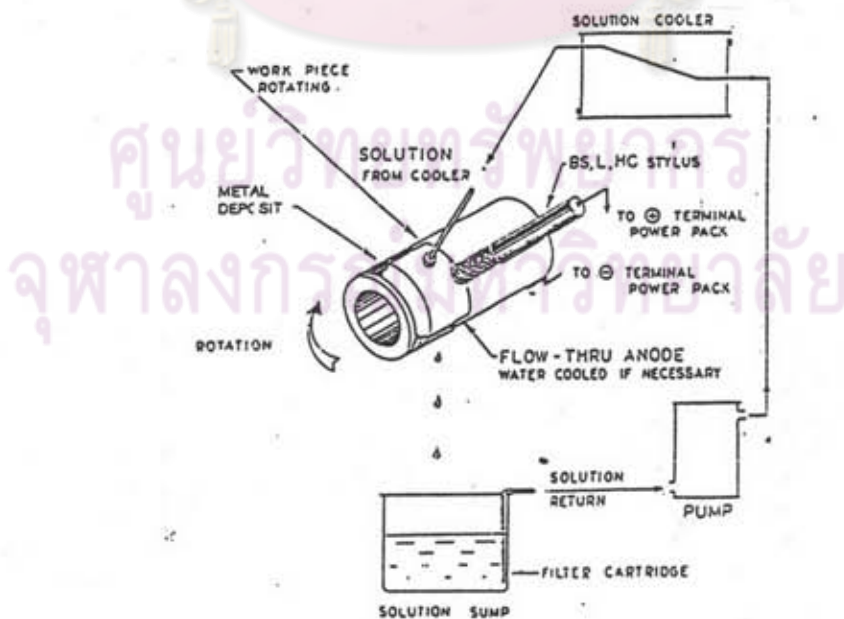

รูปที่ 38 การชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า (โดยใช้ปั๊มสูบน้ำยาหมุนเวียน)

จากกระบวนการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า มีหลักการพื้นฐานเช่นเดียวกับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating) กล่าวคือ เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าทำให้สารละลายของโลหะที่ต้องการชุบ (สารละลายอิเล็กโทรไลต์) เกิดการแยกสลายตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ และเมื่อกระแสไฟฟ้าครบวงจร จะเกิดการเกาะจับของโลหะที่ต้องการที่ขั้วลบ (Anode) หรือชิ้นงาน แต่วิธีการพอกผิวโลหะทั้ง 2 วิธีนี้ ก็มีข้อแตกต่างกันในเรื่องของวิธีการที่จะทำให้เกิดการเกาะจับของโลหะที่ต้องการบนชิ้นงาน โดยในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าจะเป็นการจุ่มชิ้นงานลงในสารละลาย แล้วต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อกระแสไฟฟ้าครบวงจรก็จะเกิดการเกาะจับของโลหะที่ต้องการบนชิ้นงาน แต่การชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้าจะเป็นการใช้ด้ามถือ (Stylus) ที่หุ้มด้วยวัสดุที่หุ้มไปด้วยสารละลายของโลหะที่ต้องการชุบ แถมลงบนชิ้นงาน ซึ่งผลที่ได้ก็จะมีลักษณะเดียวกัน คือจะเกิดการเกาะจับของโลหะที่ต้องการบนชิ้นงาน

ข้อดีของการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า

จากลักษณะของการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้ด้ามถือที่หุ้มด้วยวัสดุที่หุ้มไปด้วยสารละลายของโลหะที่ต้องการชุบ แถมลงบนชิ้นงาน จึงเกิดข้อดีพอสรุปได้ดังนี้ คือ

1. ทำให้สามารถทำการพอกผิวโลหะได้ทุกส่วนของชิ้นงาน และโดยไม่จำเป็นต้องปิดส่วนที่ไม่ต้องการเหมือนการชุบในถังชุบ
2. งานที่เสร็จไม่จำเป็นต้องกลึงหรือเจียรอีก
3. เนื่องจากการชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้านี้ มีชุดอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เบาสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้สะดวก (Job Site) จึงสามารถทำการชุบได้ทุกสถานที่
4. สามารถลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวชิ้นงานในขณะปฏิบัติงานชุบได้ เช่น ปัญหาในส่วนของ การถอดชิ้นส่วนออกมาซ่อม การประกอบชิ้นส่วนกลับเช่นเดิม

หรือกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ การเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังโรงซ่อมบำรุง หรือ การนำชิ้นงานลงถึงจุดทำได้อาจเป็นต้น

5. โดยทั่วไปมักใช้การชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมเสริมผิว โลหะที่ชำรุดผุกร่อนไม่มากนัก หากต้องการให้งานชุบหนามากต้องใช้เวลาในการ ชุบนาน

6. การชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้าจึงจัดเป็นวิธีการพอกผิวโลหะที่ทำให้ความ สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย แรงงาน และเวลาในการทำงานอย่างดียิ่ง

7. กรรมวิธีการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า สามารถนำไปใช้งานได้ อย่างกว้างขวาง (ดูรูปตัวอย่างงานพอกผิวโลหะด้วยกรรมวิธีการชุบแบบแถมด้วย ไฟฟ้าได้ในภาคผนวก ก)

การพอกผิวโลหะด้วยวิธีการชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้า จะต้องพิจารณาถึง

1. การสิ้นเปลืองของน้ำยา และเวลาที่จะทำการซ่อม เนื่องจาก โลหะจะค่อยๆพอกด้วยไฟฟ้าทีละน้อย

2. เปรียบเทียบผลที่ได้จากการชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้ากับกรรมวิธีการ พอกผิววิธีอื่นๆ ครอบคลุมราคาชิ้นส่วนที่จะทำการซ่อมเสริมผิว ว่าวิธีไหนจะสะดวก กว่า ประหยัดกว่า ไม่ทำให้ชิ้นงานบิดเบี้ยวผิดขนาด และชิ้นงานนั้นยังมีคุณสมบัติ ความแข็งแรงไม่น้อยกว่าเดิม

3. การชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้านี้จะเหมาะกับชิ้นงานที่มีราคาแพง ต้อง เสียเวลาในการสั่งชิ้นงาน รวมถึงต้องเสียเวลาในการถอดประกอบ เนื่องจาก สามารถระทำการชุบได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออกจากกัน และเมื่อทำการชุบ แล้วเนื้อโลหะที่ได้ยังมีคุณสมบัติความแข็งแรงเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมอีก ซึ่งแม้ต้อง ใช้เวลาในการชุบนานก็คุ้ม โดยเฉพาะการชุบของใหญ่ อาทิเช่น การชุบทองบน อนุสาวรีย์หรือหลังคาโดมจะต้องชุบด้วยวิธีนี้โดยเฉพาะ (ธนู วิบูลยานนท์, 2534)

ชุดอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้า

ชุดอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับการชุบโลหะแบบแถมด้วยไฟฟ้าประกอบด้วย

1. ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า (DC Power Pack) มีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลต์ ทางด้านอินพุท (Input) ให้ออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 0-12 โวลต์ ทางด้านเอาท์พุท (Output) ชุดตัวจ่ายกระแสไฟฟ้านี้ควรมีขนาดไม่ใหญ่นัก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เพื่อความสะดวกตัวในการที่จะเคลื่อนย้ายไปทำการซ่อมแซมผิวดวงานที่ชำรุด ยังสถานที่ตั้งของชิ้นงานนั้นๆได้

การเก็บรักษา

ก. ระวังอย่าให้น้ำยาชุบกระเด็นเข้าไปในเครื่อง เนื่องจากน้ำยาชุบบางชนิดมีฤทธิ์เป็นกรดอย่างแรง ถ้ากระเด็นเข้าไปในเครื่อง อาจทาความเสียหายให้แก่อุปกรณ์ภายในเครื่องได้

ข. หลังใช้งานเปิดเครื่องให้สะอาด

ค. ตรวจสอบเครื่องเป็นระยะๆ



รูปที่ 39 ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า (DC Power Pack)

2. สายไฟขั้วบวก (Flexible anodic cable) และสายไฟขั้วลบ (Flexible cathodic cable) ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 0-12 โวลต์ ไปยังน้ำยาชุบและชิ้นงานตามลำดับ



รูปที่ 40 สายไฟขั้วบวก และสายไฟขั้วลบ

3. ชุดด้ามถือ (Stylus) ชุดด้ามถือที่ใช้ในการชุบแบบแถมด้วยไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่นำไฟฟ้ากระแสตรง 0-12 โวลต์ ทางด้านขั้วบวก (Anode) เพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปยังน้ำยาชุบโลหะได้ ชุดด้ามถือจะประกอบด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้คือ

ก. ด้ามถือ (Stylus handle) ทำจากแท่งอลูมิเนียม (Aluminium Rod) ขนาด 15 มม. เนื่องจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้ดี และไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมี โดยจะใช้จนวน (สายยาง) หุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อใช้เป็นด้ามสำหรับถือได้

ข. หัวจับ Anode ซึ่งจะต่อเข้ากับปลายด้านหนึ่งของด้ามถือ (Stylus handle) หัวจับ Anode นี้จะทำจากคาร์บอนบริสุทธิ์หรือกราไฟท์ จึงนำไฟฟ้าได้ดี ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูง ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แต่เป็นเพียงสะพานเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เท่านั้น หัวจับ Anode นี้จะถูกหุ้มด้วยวัสดุ (Anode Wrap) ที่สามารถดูดซับสารละลายได้ดี

ก่อนที่จะเลือกวัสดุที่ใช้หุ้ม Anode จะต้องพิจารณาหน้าที่ และคุณภาพของวัสดุเหล่านั้นก่อน ดังนี้

- 1) ต้องสะอาดที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาเบสเปลี่ยนคุณสมบัติ
- 2) ต้องอมน้ำยาได้ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการชุบดี และระบายความร้อนได้ดีด้วย
- 3) ต้องทนต่อการสึก เพราะต้องอยู่กับงานอยู่ตลอด
- 4) ต้องเป็นฉนวนที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรกับชิ้นงานได้
- 5) ต้องมีคุณสมบัติของการขัดบ้าง เพื่อช่วยให้มีการยึดเกาะผิวของงานได้ดี

ตัวอย่างวัสดุที่ใช้หุ้ม Anode

- 1) สาลี (Cotton wool) ทำด้วยฝ้ายอย่างดี มีการดูดซับน้ำยาได้ดี แต่มีข้อเสียคือ สาลีมักหลุดแยกขณะที่ทำการชุบ ฉะนั้นต้องหุ้มด้วยผ้าก๊อช (Tubegauze) อีกชั้นหนึ่ง สาลีมักใช้หุ้มหัวจับ Anode เพื่อใช้กับงานชุบที่ ใช้ระยะเวลาสั้นๆ

- 2) ผ้าก๊อชที่ทำเป็นบล็อกแล้ว (Tubegauze) เป็นผ้าที่สะอาด แต่มีการดูดซึมต่ำ มักใช้หุ้มสาลี และหุ้มเข้ากับ Anode อีกทีหนึ่ง

- 3) ผ้าที่ทำจากขนแกะผสมไนลอน (Nylon Fur Fabric) มีคุณสมบัติในการดูดซึมดีเยี่ยม ใช้ในการชุบที่ดี ทนต่อการสึกหรอ แต่มีข้อเสียคือขนแกะจะแยกหลุดออกได้ ซึ่งสามารถแก้ได้โดยการรองน้ำยา


- 4) สักหลาดที่เป็นสื่อไฟฟ้า (Carbon Felt) เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการหลุดล่อนเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านนานๆ

5) Scotchbrite (White) ใช้เป็นวัสดุสำหรับถูขณะทำการชุบ เป็นวัสดุที่ไม่อมน้ำยาเลย ฉะนั้นจะต้องแก้ไขโดยสูบน้ำยาช่วย แต่มีข้อดีคือ ราคาถูกและสามารถขัดงานได้ในตัวเมื่อจำเป็นต้องเพิ่มเวลาของการชุบ ใช้มากในงานที่ชุบด้วยทองแดง

6) Scotchbrite (Grey) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Scotchbrite (White) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการชุบผิวให้มีความแข็ง เช่น Nickel และ Nickel Cobalt และพบว่าสามารถทำให้มีการเกาะยึดผิวกับเหล็กไร้สนิม (Stainless steel) ได้

7) สลักหลอดมังกร (Dragon Felt) เป็นสลักหลอดที่อมน้ำยาได้ปานกลาง ฉะนั้นต้องใช้การสูบน้ำยาช่วย แต่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดได้ดี จึงใช้กับงานที่ต้องการชุบคุณภาพ เพราะไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุที่หุ้ม Anode บ่อยๆ

- ค. สลักเกลียวยึดแท่งกราฟท์กับด้ามถือ ทำจากอลูมิเนียม
- ง. ฝาครอบชุดด้ามถือ (Stylus Cap) ทำจาก PVC

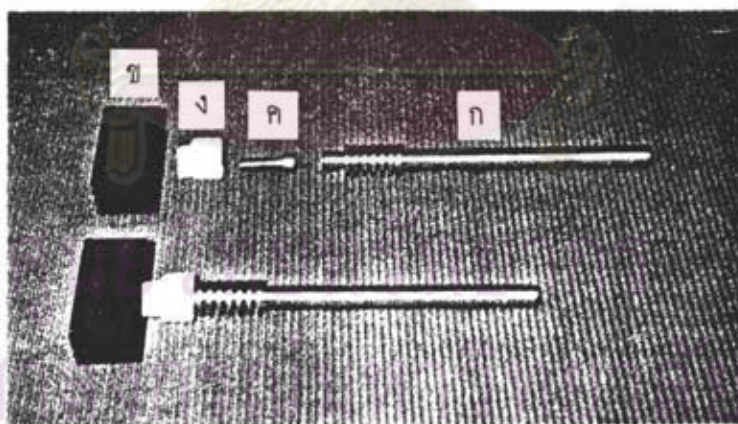

รูปที่ 41 ส่วนประกอบของชุดด้ามถือ (Stylus)

4. บีมสูบน้ำยาหมุนเวียน (Circulating Pump) ใช้สูบน้ำยาจากถังบรรจุน้ำยาไปยังชุดด้ามถือ (Stylus) เพื่อให้ น้ำยาไหลเวียนอย่างต่อเนื่องขณะทำการชุบ และยังเป็นการช่วยระบายความร้อนและกรองสารแปลกปลอมขณะชุบด้วย

การชุบโครเมียม

โครเมียม สัญลักษณ์ Cr เป็นโลหะที่แข็ง มีสีขาวเงิน มีน้ำหนักเบา สุกใส ไม่ขุ่นมัว ไม่ต้องขัดถูบ่อยๆ มีความผิวดำ มีความหนาแน่น (Density) 7.19 g/cm^3 จุดหลอมตัว (Melting Point) สูงที่ $1890 \text{ }^\circ\text{C}$ มีค่าความร้อนจำเพาะ (Specific heat) ที่ $0-100^\circ\text{C}$ เท่ากับ $0.46 \text{ J/g }^\circ\text{C}$ และมีค่าความนำไฟฟ้า (Specific electrical conductivity) เท่ากับ 6.7 m/ohm.mm^2 เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และไม่เป็นสนิม (อนันต์ ทองมฤค, ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า, 22)

กลุ่มของสารประกอบของโครเมียม (Chromium compound group) ที่มักพบได้แก่

- โครเมียมไตรออกไซด์ (chromium trioxide) CrO_3
- โซเดียมไดโครเมต (sodium dichromate) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
- โครเมียมซัลเฟต (chromium sulfate) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$
- โครเมียมไฮดรอกไซด์ (chromium hydroxide) $\text{Cr}(\text{OH})_3$

ประโยชน์ของโครเมียม

1. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับผสมกับโลหะอื่นๆ ในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ทำให้โลหะผสมที่ได้มีความแข็ง เหนียว คงทนต่อการผุกร่อน และป้องกันโลหะอื่นไม่ให้เป็นสนิม

2. ใช้ชุบเคลือบบนผิวโลหะอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะนั้นๆ เกิดสนิม และเพื่อความสวยงาม

3. สารประกอบของโครเมตของตะกั่ว สังกะสี และแบเรียม ซึ่งเรียกว่า chrome pigment ใช้ในการทำสีต่างๆ ทำพรมน้ำมัน ทาฝ้า และใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้สารประกอบของโครเมียมยังใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพอกหนัง การย้อมสีขนสัตว์ โไหม และ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

การชุบเคลือบผิวบนโลหะชนิดอื่นด้วยโครเมียมในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2
ลักษณะคือ

1. การชุบโครเมียมชนิดบางหรือการชุบโครเมียมเพื่อความสวยงาม
(Decorative Chromium) การชุบชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายคือป้องกันไม่ให้โลหะอื่น
เป็นสนิม ผิวชุบที่ได้จะมีความสวยงาม ทนต่อการเสียดสี และทนต่อการผุกร่อน
การชุบในลักษณะนี้มักจะชุบโครเมียมค่อนข้างบางมาก โดยจะชุบให้หนาประมาณ
0.00001 นิ้ว ถึง 0.00003 นิ้ว หรือ 0.25 ไมครอน ถึง 0.8 ไมครอน

2. การชุบโครเมียมชนิดหนา หรือที่เรียกกันว่าการชุบฮาร์ดโครม
(Hard Chromium or Hard Chrome) การชุบชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
ความหนาผิวของโลหะนั้นๆ เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่สึกหรอไป
เพราะการใช้งาน ถ้านำมาชุบโครเมียมให้หนาขึ้นแล้วนำไปเจียรไนก็จะสามารถ
นำไปใช้งานได้ดีเหมือนเดิม หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผิวโลหะนั้นๆ มีความแข็ง
แกร่ง ทนต่อความร้อน ทนต่อการเสียดสี มีความผิดปกติ การชุบเคลือบในลักษณะนี้
ต้องใช้เวลาชุกด้วยเหตุที่ชุบนานจึงได้โลหะโครเมียมหนา และแข็งแกร่งมาก
ปกติแล้วจะชุบกันที่ความหนาตั้งแต่ 0.001 นิ้ว หรือ 25 ไมครอนขึ้นไป โดยมาก
การชุบโครเมียมชนิดหนานี้มักทำการชุบโดยตรงบนชิ้นงานเหล็ก โลหะอื่นที่ไม่ใช่
เหล็กมักไม่ค่อยทำกัน งานที่ใช้ชุบโครเมียมอย่างแข็ง เช่น แม่พิมพ์ (mould)
ชิ้นส่วนเครื่องจักร กระจบอกลูบ เพลาช้อเหวี่ยง แกนไฮดรอลิค เป็นต้น

การรองพื้นก่อนชุบโครเมียม

โครเมียมเป็นโลหะที่แข็งมาก ดังนั้นจึงเปราะมาก และเนื่องจากแรง
เค้นแรงเครียดรวมทั้งการหนีออกไปของแก๊สไฮโดรเจนที่ผสมอยู่ในโลหะโครเมียม
ในขณะที่ไปเกาะชิ้นงาน ทำให้ผิวโลหะโครเมียมที่ได้จากการชุบมีลักษณะแตกร้าว

หรือเป็นรูพรุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของผิวชุบโครเมียม จากการค้นคว้าพบว่า ถ้าความหนาของผิวชุบโครเมียมหนา 0.02 มม. (20 ไมครอน) หรือน้อยกว่า จะได้ผิวโครเมียมที่ไม่มีรอยแตกร้าวแต่จะมีรูพรุนอยู่โดยทั่วไป หากความหนาของผิวชุบโครเมียมมากกว่า 0.02 มม. จะได้ผิวโครเมียมที่ไม่มีรูพรุนแต่จะมีรอยแตกร้าวอยู่โดยทั่วไป ด้วยเหตุที่มีรูพรุนเมื่อทำการชุบบางนี้เอง เมื่อทำการชุบโครเมียมแบบบางโดยตรงบนเหล็ก สนิมจะเริ่มเกิดในรูพรุนก่อน แล้วต่อมามันจะเริ่มแผ่ขยายกว้างออกไปได้ผิวชุบโครเมียม และในที่สุดสนิมก็จะยกแผ่นโครเมียมทั้งแผ่นออก ทำให้ผิวชุบโครเมียมป้องกันสนิมไม่ได้ เพื่อแก้จุดอ่อนในเรื่องนี้ ในการชุบโครเมียมบางจึงมักจะรองพื้นด้วยทองแดงและนิกเกิลเสียก่อน ซึ่งมีข้อดีคือ

1. การรองพื้นชิ้นงานด้วยทองแดงก่อนชุบนิกเกิล จะทำให้เกิดการเกาะจับที่แน่นของผิวชุบกับชิ้นงาน
2. การรองพื้นด้วยนิกเกิลก่อนชุบโครเมียม นิกเกิลจะช่วยเป็นตัวประสานยึดเหนี่ยวระหว่างทองแดงกับโครเมียมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญนิกเกิลจะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้สนิมซึมผ่านไปเกาะกินเหล็กได้ นิกเกิลเป็นโลหะที่ไม่เกิดสนิมเช่นเดียวกับโครเมียม มีสีสุกใส เงางาม แต่สีสุกใสของนิกเกิลมีโอกาสขุ่นมัวได้ ดังนั้นจึงต้องชุบโครเมียมทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ชิ้นงานนั้นๆ มีความสุกใสอยู่ได้นาน

การลอกผิว (Stripping)

โครเมียมที่ชุบแล้วเสียหายใช้ไม่ได้ หรือชิ้นงานที่ผ่านการชุบโครเมียมมาแล้ว หากจะนำมาชุบใหม่จะต้องลอกโครเมียมเก่าออกก่อน เนื่องจากชิ้นงานที่ชุบโครเมียมไว้แล้วจะชุบโลหะอย่างอื่นทับลงไปไม่ได้ เพราะโครเมียมเป็นโลหะที่แข็งและไม่เกาะจับกับโลหะชนิดอื่น การลอกผิวโครเมียม ทำได้ 2 วิธีคือ

1. จุ่มชิ้นงานในกรดเกลือเข้มข้น (Immersion Method) แล้วคอยสังเกตผิวของโครเมียมซึ่งมีลักษณะออกสีเขียวจะถูกกัดออก

2. การลอกโดยใช้ไฟฟ้า (Electrolytic Method) ทำได้โดยการสลับขั้วไฟฟ้า โดยผูกชิ้นงานเข้ากับขั้วบวก ขั้วลบทำด้วยเหล็กจุ่มลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 50 กรัม และโซเดียมคาร์บอเนต (โซดาแอช) 60 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 3-6 โวลท์



น้ำยาชุบโครเมียม

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า โครเมียมเป็นโลหะที่แข็ง มีสีขาวเงิน ผิวมันวาว สุกใส ไม่ขุ่นมัว ไม่ต้องขัดถูบ่อยๆ มีความผิวดำ และไม่เป็นสนิม นอกจากนี้โครเมียมสามารถรวมตัวกับออกซิเจนเกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ ปกคลุมผิว ทำให้เนื้อโลหะที่อยู่ภายในไม่เกิดปฏิกิริยาต่อปฏิกิริยาของน้ำโครเมียมมาใช้ชุบเคลือบผิวเหล็กและโลหะอื่นๆ ในงานต่างๆ เกือบทุกประเภท น้ำยาชุบโครเมียมจึงเป็นน้ำยาที่ใช้ชุบเพื่อให้ชิ้นงานทนต่อการผุกร่อน ทนต่อการสึกหรอ และให้ผิวชุบที่สวยงาม

น้ำยาชุบโลหะ เป็นสารละลายของโลหะที่ต้องการชุบ (Selective Plating Solution) ซึ่งได้จากการเตรียมโดยกรรมวิธีทางเคมี โดยทั่วไป น้ำยาชุบโลหะแต่ละชนิดจำเป็นต้องประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด เพื่อให้สารเคมีเหล่านั้นทำหน้าที่ต่าง ๆ กัน เช่น สารเคมีตัวที่ 1 ทำหน้าที่ปล่อยโลหะออกมา สารเคมีตัวที่ 2 ทำหน้าที่เป็นสื่อไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ น้ำยาชุบที่มีประสิทธิภาพที่ดีนั่นเอง น้ำยาชุบโครเมียมก็เช่นกัน จะประกอบด้วย สารเคมีที่สำคัญ ได้แก่

กรดโครมิก เป็นของแข็ง เกล็ดสีน้ำตาลเข้ม ละลายง่ายในน้ำ กัดกระดาษ เมื่อผสมเป็นน้ำยาแล้วกรองด้วยกระดาษไม่ได้ กรดโครมิกจะเป็นตัวให้อิออนของโครเมียม เกล็ดของกรดโครมิกเรียกว่าโครเมท ซึ่งจะไปจับที่ขั้วลบ

(ชิ้นงาน) ในรูปของโลหะโครเมียม หากมีเกลือโลหะน้อย การเกาะผิวชิ้นงาน จะช้า แต่ผิวที่ได้จะละเอียด

กรดกำมะถัน (Sulfuric acid) เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ความถ่วงจำเพาะ 1.84 มีฤทธิ์กัดทำลายสูง อันตรายมาก การใช้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ กรดกำมะถันในน้ำยาชุบโครเมียมนี้จะเป็นตัวทำให้การนำไฟฟ้าในน้ำยาชุบเพิ่มขึ้น ทำให้การไหลเวียนของชั้นของขั้วบวกและขั้วลบลดลงอย่างมาก นอกจากนั้นกรดยังป้องกันการตกตะกอนของเกลือโลหะต่างๆ ที่ผสมในน้ำยาชุบอีกด้วย หากปริมาณกรดน้อยกำลังการเคลือบผิวจะไม่ดี การนำไฟฟ้าต่ำ

 
น้ำที่ผสมในน้ำยาชุบ ควรเป็นน้ำสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนใดๆ เช่น น้ำกลั่น หรือน้ำฝนที่กรองแล้ว น้ำประปาโดยทั่วไปควรกรองหรือทำความสะอาดเสียก่อน เพราะคลอรีนที่ผสมอยู่จะทำให้น้ำยาชุบโครเมียมมีคุณภาพไม่ดี

การกรองน้ำยาชุบ บางครั้งสารเคมีต่างๆ ที่นำมาผสมทำน้ำยาชุบไม่บริสุทธิ์เพียงพอ มีสิ่งเจือปนอยู่ ดังนั้นเพื่อให้มีคุณภาพดีจึงควรกรองน้ำยาชุบโดยกระดาษกรองหรือผ้ากรองเสียก่อน โดยก่อนกรองต้องผสมผงถ่านลงในน้ำยาชุบ กวนให้เข้ากันนาน 10-30 นาที บดทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จากนั้นนำน้ำยาชุบไปกรอง


น้ำยาชุบโครเมียม สามารถชุบโดยตรงได้กับโลหะต่างๆ เช่น เหล็กกล้า เหล็กเหนียว เหล็กที่ชุบแข็งแล้ว เหล็กไร้สนิม ทองแดง ทองเหลือง บรอนซ์ เป็นต้น สีของน้ำยาชุบโครเมียมที่ได้จะเป็นสีน้ำตาลเทาแก่ สีของชิ้นงานหลังชุบโครเมียมแล้วจะเป็นสีขาวเงินหรือเทาอ่อน มีความเงา และเรียบ การเก็บรักษาน้ำยาชุบโครเมียมโดยทั่วไปจะเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยจะต้องทำการกรองก่อน

กลไกการเกิดผิวเคลือบของโครเมียม พอสรุปได้ดังนี้


ขั้นที่ 1 เมื่อกรดโครมิก (CrO_3) ละลายน้ำจะเกิดเป็นสารประกอบ
ตัวใหม่ ดังสมการ



 ขั้นที่ 2 สารประกอบตัวใหม่นี้จะเกิดการแตกตัว ดังสมการ




 ขั้นที่ 3 เกิดการรับอิเล็กตรอนจากกระแสไฟฟ้า ดังสมการ




โครเมียมซึ่งอยู่ในรูปของ HCrO_4^- มีวาเลนซ์ 6 จะถูก
รีดิวซ์กลายเป็น Cr^{+3}

 ขั้นที่ 4 กรดกำมะถันเกิดการแตกตัว ดังสมการ



 ขั้นที่ 5 2H^+ จากการแตกตัวของกรดกำมะถันนี้จะไปรวมตัวกับ
 Cr^{+3} ทำให้เกิดผิวเคลือบโครเมียมที่ชิ้นงาน ดังสมการ




การกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้ง

ปกติโครเมียมในน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ มักเป็นกรดโครมิก
(CrO_3) จากน้ำยาชุบโครเมียม หรือโซเดียมไดโครเมต ($\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) จาก
การทำโครเมตในการชุบสังกะสี ซึ่งเป็นโครเมียมที่มีวาเลนซ์ 6 หรือเขียนได้
เป็น Cr^{+6} ในการกำจัดโครเมียมต้องเปลี่ยนให้เป็นโครเมียมที่มีวาเลนซ์ 3
(Cr^{+3}) ซึ่งจะสามารถตกตะกอนได้

สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดโครเมียม คือ

1. โซเดียมไบซัลไฟท์ (NaHSO_3) และกรดกำมะถัน

 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีดังนี้




ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นที่ค่าพีเอชประมาณ 2

ถ้าต้องการกำจัดโครเมียม 1 กรัม ต้องใช้โซเดียมไบซัลไฟท์

(NaHSO_3) ประมาณ 3 กรัม

2. โซเดียมไฮดรอกไซด์

 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีดังนี้



ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นที่ค่าพีเอช 8-9

ถ้าต้องการกำจัดโครเมียม 1 กรัม ต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์

(NaOH) ประมาณ 2.57 กรัม


กระบวนการกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้ง ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้ง

กระบวนการและเหตุผล	สารเคมีที่ใช้	ค่า pH	เวลาที่ ใช้ทำ ปฏิกิริยา
1. น้ำทิ้งที่มี Cr^{+6} ไหลลงสู่ถัง 2. ตรวจค่าพีเอช และเติมกรดกำมะถัน ให้ค่าพีเอชลดลงเหลือประมาณ 2	กรดกำมะถัน (H_2SO_4)	2	

ตารางที่ 5 การกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้ง (ต่อ)

กระบวนการและเหตุผล	สารเคมีที่ใช้	ค่า pH	เวลาที่ ใช้ทำ ปฏิกิริยา
3. เติม NaHSO_3 ลงไป จะเกิดปฏิกิริยา $2\text{H}_2\text{CrO}_4 + 3\text{NaHSO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4$ $\rightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{NaHSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$	โซเดียมไบ-ซัลไฟท์ (NaHSO_3)	2	30
4. เติมโซดาไฟให้ค่าพีเอชเป็น 8-9	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	8-9	
5. เติมโซดาไฟลงไปอีก จะเกิดปฏิกิริยา $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{NaOH}$ $\rightarrow 2\text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{Na}_2\text{SO}_4$ $\text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{Na}_2\text{SO}_4 \text{ ทำให้}$ $\text{Cr}(\text{OH})_3 \text{ ตกตะกอน}$	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	9	
6. ปรับค่าพีเอชให้อยู่ประมาณ 7-8 โดยการเติมกรดกำมะถัน	กรดกำมะถัน (H_2SO_4)	7-8	
7. ระบายน้ำทิ้งไปได้ แล้วกรองตะกอน ไปทิ้ง			

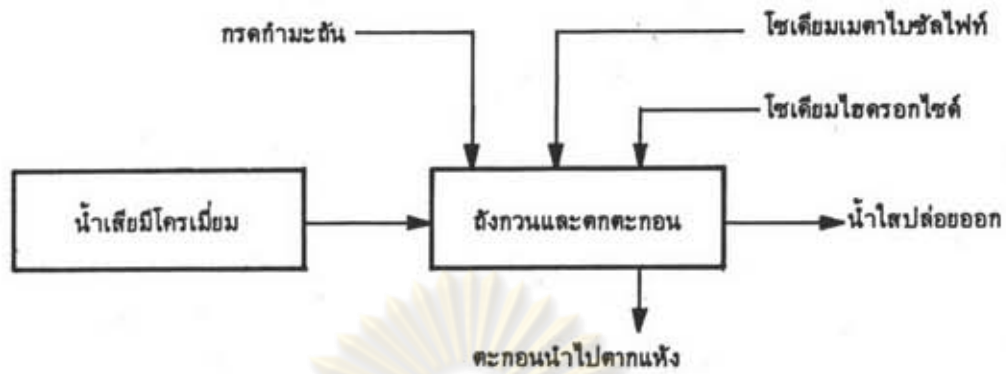

รูปที่ 42 แผนภาพการกำจัดโครเมียมในน้ำทิ้ง

อันตรายที่เกิดจากโครเมียม

บุคคลที่อาจได้รับอันตรายจากโครเมียม

- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการชุบโครเมียม และการขัดเงาโลหะที่ชุบโครเมียมแล้ว
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสีที่มีส่วนประกอบของโครเมียม เจือปนอยู่
- ผู้ที่ทำงานในโรงพอกหนัง ซึ่งมีการใช้สารประกอบของโครเมียม
- ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการล้างและอัดรูป ซึ่งใช้สารประกอบของโครเมียม

ทางเข้าสู่ร่างกายของโครเมียม

- โครเมียมหรือสารประกอบของโครเมียม ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของฝุ่นและควัน ซึ่งจะเข้าสู่ร่างกายได้โดย
- ทางจมูก
 - ทางผิวหนัง

อันตรายที่เกิดจากโครเมียม

- ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) บวมแดง แสบและคัน เนื่องจากการสัมผัสผงโครเมียม ไอ หรือควันของสารประกอบโครเมียม บริเวณที่อาจเกิดอักเสบได้แก่ มือ แขน ใบหน้า และหน้าอก

- แผลจากโครเมียม (Chrome ulcers) เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองของโครเมียม ซึ่งโดยมากจะเริ่มที่ผิวหนังซึ่งเป็นรอยถลอกหรือเป็นแผล และจะพบมากที่สุดที่โคนเล็บมือ ข้อที่นิ้วมือ และที่หลังเท้า แผลจะมีลักษณะเป็นวงกลม ขนาดเล็ก ขอบค่อนข้างเรียบ บวมสีลงไป ซึ่งจะมองดูคล้ายถูกเจาะด้วยตะปู จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่จะคันมากในเวลากลางคืน ซึ่งต่อไปแผลนี้อาจเกิดการติดเชื้อ และสีกลามไปถึงข้อต่อใกล้เคียง อาจทำให้ต้องตัดนิ้วหรือมือทิ้งได้

- ผนังกั้นในจมูกถูกเจาะทะลุ (Perforation of the Nasal Septum) ผู้ที่สูดดมฝุ่นของโครเมียมหรือไอของกรดโครมิกอยู่เป็นประจำ จะทำให้กระดูกอ่อนที่กั้นระหว่างผนังจมูกถูกทำลาย จนเป็นรูทะลุ แผลนี้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด จะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อเสียงเริ่มอู้อี้หรือตั้งจมูกแบนลง

- อันตรายต่อบอด ผู้ที่ได้รับฝุ่นของโครเมียมหรือไอของสารประกอบโครเมียมอยู่เป็นประจำและเป็นเวลานาน อาจจะทำให้ปอดเป็นแผล และลุกลามเป็นมะเร็งได้

การควบคุมและป้องกัน

ในการชุบโครเมียมในทางปฏิบัติเพื่อการใช้งานจริง ต้องมีการเตรียมและใช้หน้ากากสำหรับการชุบในปริมาณมาก และเนื่องจากโครเมียมเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นจึงควรมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดให้มีการระบายอากาศหรือการถ่ายเทอากาศในบริเวณที่ทำงานให้ปลอดภัยและมีระดับของโครเมียมหรือสารประกอบอยู่ในมาตรฐานที่กำหนดโดย

การจัดให้มีเครื่องดูดควันเพื่อดูดฝุ่นละอองโครเมียมหรือควันของกรดโครมิก

- หมั่นรักษาความสะอาดของสถานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสะสมฝุ่นละอองของโครเมียม ซึ่งอาจฟุ้งกระจายมาสัมผัสกับผิวหนังของผู้ปฏิบัติงานได้

- จัดหาที่ล้างมือ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชำระร่างกายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสะสมของโครเมียมตามส่วนต่างๆของร่างกาย

- จัดหาอุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากสำหรับปิดจมูก เสื้อคลุมสำหรับใส่ปฏิบัติงาน ถุงมือยาง รองเท้ายาง เป็นต้น

- ควรมีการตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ

- ตรวจสอบหาปริมาณของโครเมียมหรือสารประกอบเป็นระยะๆ

เมื่อพบเกินมาตรฐานต้องรีบดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย มาตรฐานของโครเมียมในสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

โครเมียมหรือสารประกอบของโครเมียมที่อยู่ในบรรยากาศการทำงาน จะต้องไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดค่าให้ดังต่อไปนี้ จึงจะปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงาน (วันละ 7-8 ชั่วโมง)

- งานที่เกี่ยวข้องกับควันของกรดโครมิก จะยอมให้มีโครเมียมหรือสารประกอบได้ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร

- งานที่ต้องทำเกี่ยวกับฝุ่นละอองของโครเมียม จะยอมให้มีโครเมียมหรือสารประกอบได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร