

บทที่ 2

การทำงานของเครื่องปั๊มขึ้นงานอัตโนมัติ


2.1 ขบวนการผลิตเปลือกคอมเพรสเซอร์ การผลิตเปลือกคอมเพรสเซอร์ จะใช้เครื่องปั๊มขึ้นรูปเหล็กขนาดใหญ่(แรงกดแม่พิมพ์สูงสุด 350 ตัน) ปั๊มขึ้นรูปแผ่นเหล็กจากแผ่นเหล็กกลมแบน เป็นเปลือกคอมเพรสเซอร์รูปร่างคล้ายทรงกลมผ่าครึ่ง โดยที่เปลือกคอมเพรสเซอร์แต่ละใบจะต้องผ่านขบวนการขึ้นรูป 3 ขบวนการคือ

2.1.1 ขบวนการขึ้นรูป(DRAWING) ทำบนแม่พิมพ์ขึ้นรูป โดยกดแผ่นเหล็กกลมลงบนกระโหลกพิมพ์ รูปร่างคล้ายครึ่งทรงกลม เพื่อให้ชิ้นงานเกิดส่วนโค้งใกล้เคียงกับชิ้นงานสำเร็จ


2.1.2 ขบวนการตัดขอบ(TRIMMING) ทำบนแม่พิมพ์ตัดขอบโดยกดแม่พิมพ์ตัดขอบให้ตัดขอบชิ้นงาน ส่วนเกินทิ้งไป

2.1.3 ขบวนการจัดรูป(IRONING) ทำบนแม่พิมพ์จัดรูป เป็นการจัดรูปชิ้นงานครั้งสุดท้าย ให้รูปร่างและขนาดควบคุมต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน ชิ้นงานที่ออกจากขบวนการนี้ไป เป็นชิ้นงานสำเร็จพร้อมจะนำไปเข้าขบวนการต่อไป

โดยที่แม่พิมพ์ทั้งสามขบวนการจะวางอยู่บนแท่นแม่พิมพ์ของเครื่องปั๊มขึ้นรูปเครื่องเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.1 และ 2.2

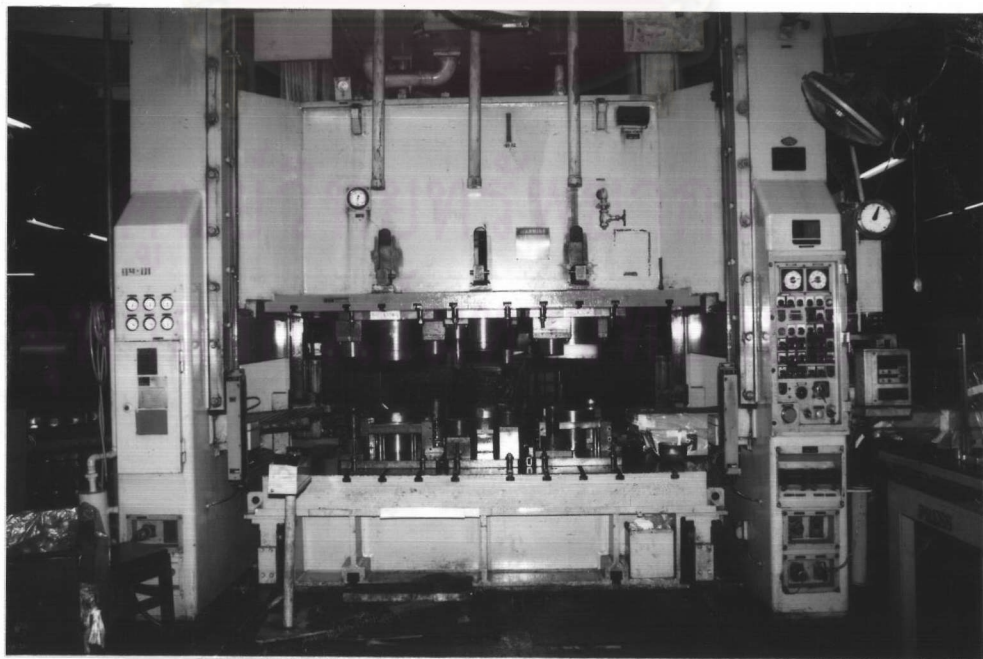

รูปที่ 2.1 เครื่องปั๊มขึ้นรูปขนาด 350 ตัน

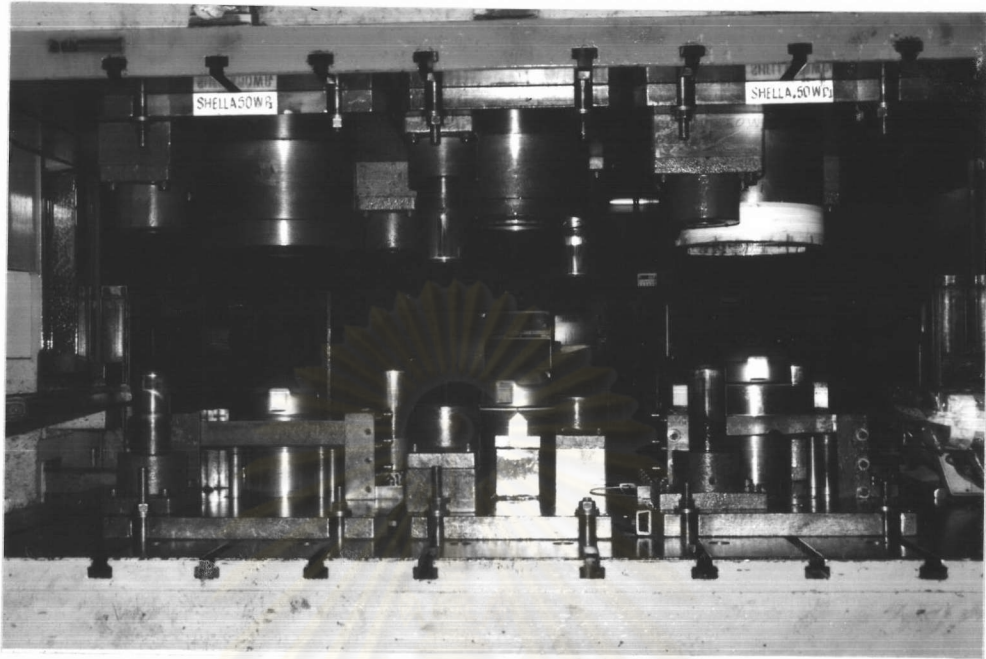

รูปที่ 2.2 ชิ้นงานและแม่พิมพ์ต่างๆ

2.2 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ

2.2.1 ขั้นตอนการป้อนชิ้นงานโดยใช้คน ดังแสดงในรูปที่ 2.3 เริ่มจากพนักงานคนที่ 4 หยิบชิ้นงานสำเร็จจากพิมพ์จัดรูป ออกไปใส่ตะกร้า พนักงานคนที่ 3 หยิบชิ้นงานที่ตัดขอบแล้ว จากแม่พิมพ์ตัดขอบ มาใส่ลงบนแม่พิมพ์จัดรูป เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพนักงานคนที่ 1 หยิบแผ่นเหล็กกลมเข้ามาวางบนแม่พิมพ์ขึ้นรูป แล้วกดปุ่มให้เครื่องบีบขึ้นรูปเคลื่อนลงมา บีบขึ้นรูปชิ้นงาน ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 8 วินาที


$$\begin{aligned} \therefore \text{กำลังการผลิต (7 ชม.)} &= (3600 \times 7) / 8 \\ &= 3150 \text{ ชิ้น / ผลัด} \end{aligned}$$

$$\text{ในงานผลิตจริงยอดผลิต / ผลัด} \approx 2400 \text{ ชิ้น / ผลัด}$$


$$\begin{aligned} \therefore \text{ประสิทธิภาพในการผลิต} &= 2400 / 3150 \\ &\approx 76.2 \% \end{aligned}$$

2.2.2 ขั้นตอนการป้อนชิ้นงานโดยเครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ ดังแสดงในรูป 2.4 จากตำแหน่งเริ่มต้นแกน Y ซึ่งมี 4 แกน จะยกขึ้นประมาณ 200 มม. จากนั้นแกน X ร่วมซึ่งมี 1 แกน จะเคลื่อนที่ ไปทางซ้าย 275 มม. พาแกน Y ทั้ง 4 แกนมาอยู่ตรงศูนย์กลางจุดแผ่นเหล็กกลม เข้าเครื่องและศูนย์กลางแม่พิมพ์ทั้งสามชุด จากนั้นแกน Y จะเคลื่อนที่ลงมาหยิบชิ้นงาน แล้วเคลื่อนที่กลับไปตำแหน่งเดิม


จากนั้นแกน X จะเคลื่อนที่ไปทางขวา 550 มม. (เท่ากับระยะห่างของศูนย์กลางแม่พิมพ์แต่ละตัว) จากนั้นแกน Y จะเคลื่อนที่ลงเพื่อวางชิ้นงานใหม่ลงบนแม่พิมพ์ แล้วเคลื่อนที่ตามเส้นทางเดิมกลับตำแหน่งเริ่มต้น สุดท้ายเครื่องบีบขึ้นรูป จะเคลื่อนที่ลงมาบีบขึ้นรูปชิ้นงาน

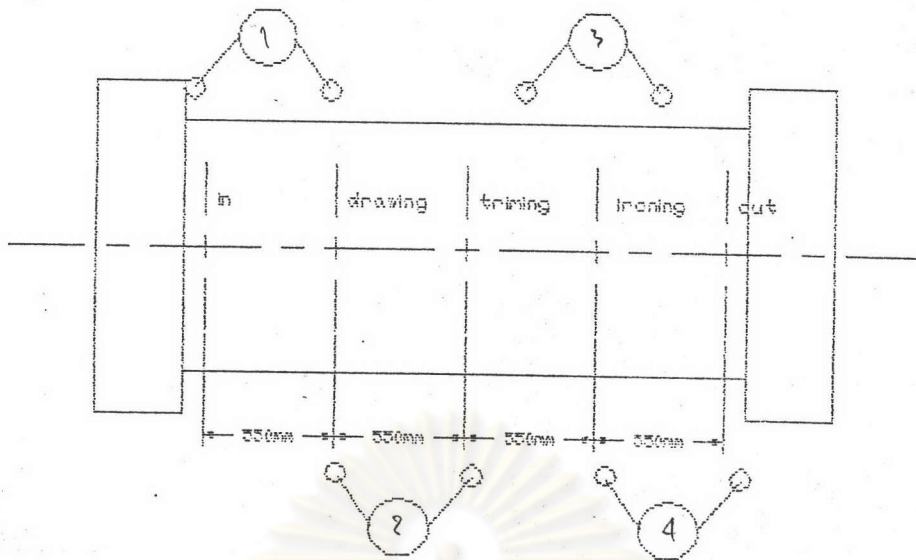


รูปที่ 2.3 แผนภาพแสดงการทำงาน โดยใช้คนป้อนชิ้นงาน

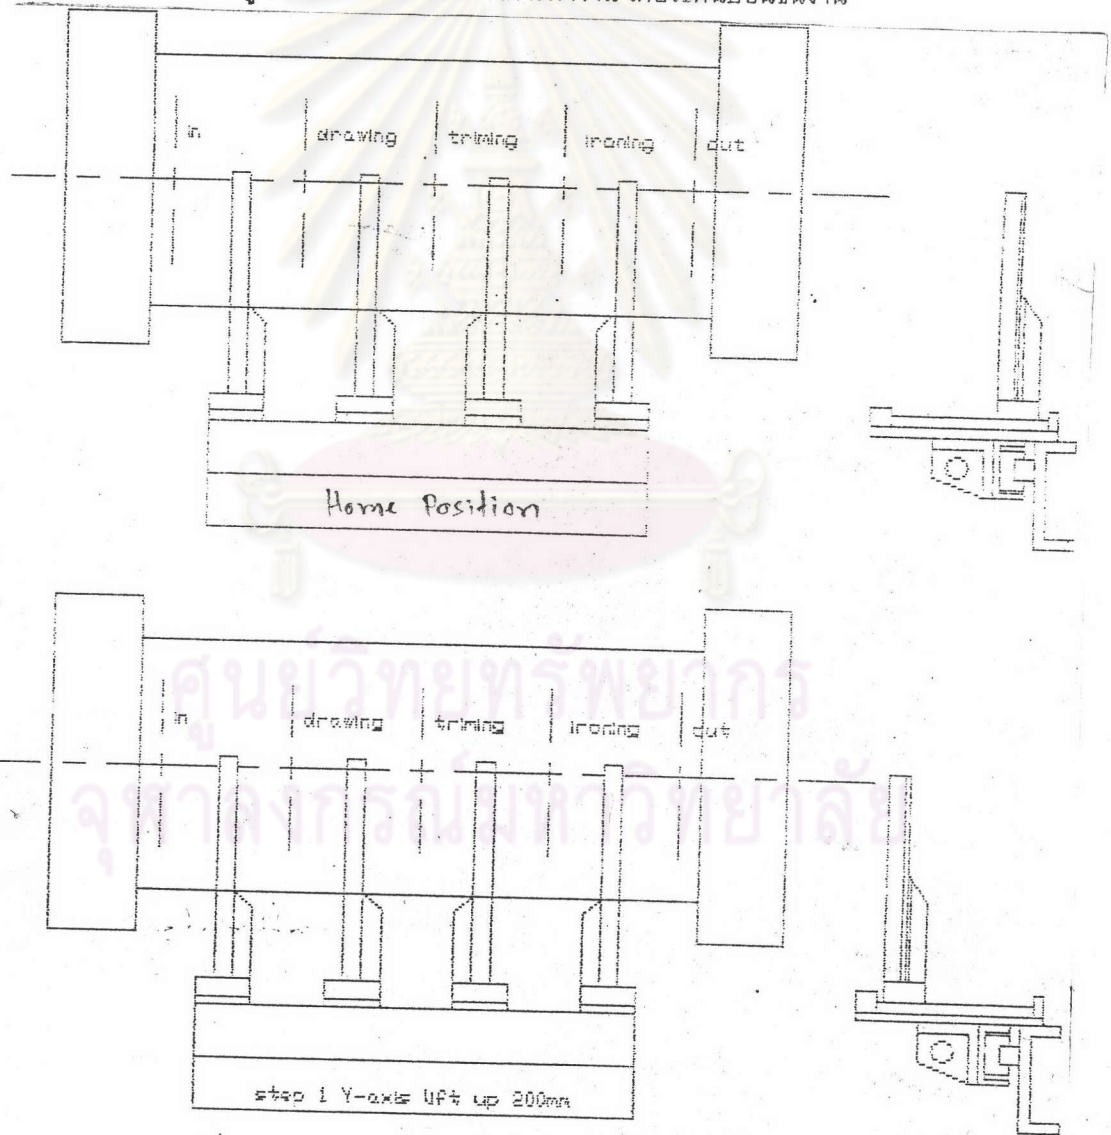

รูปที่ 2.4 แผนภาพแสดงการทำงาน โดยใช้เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ

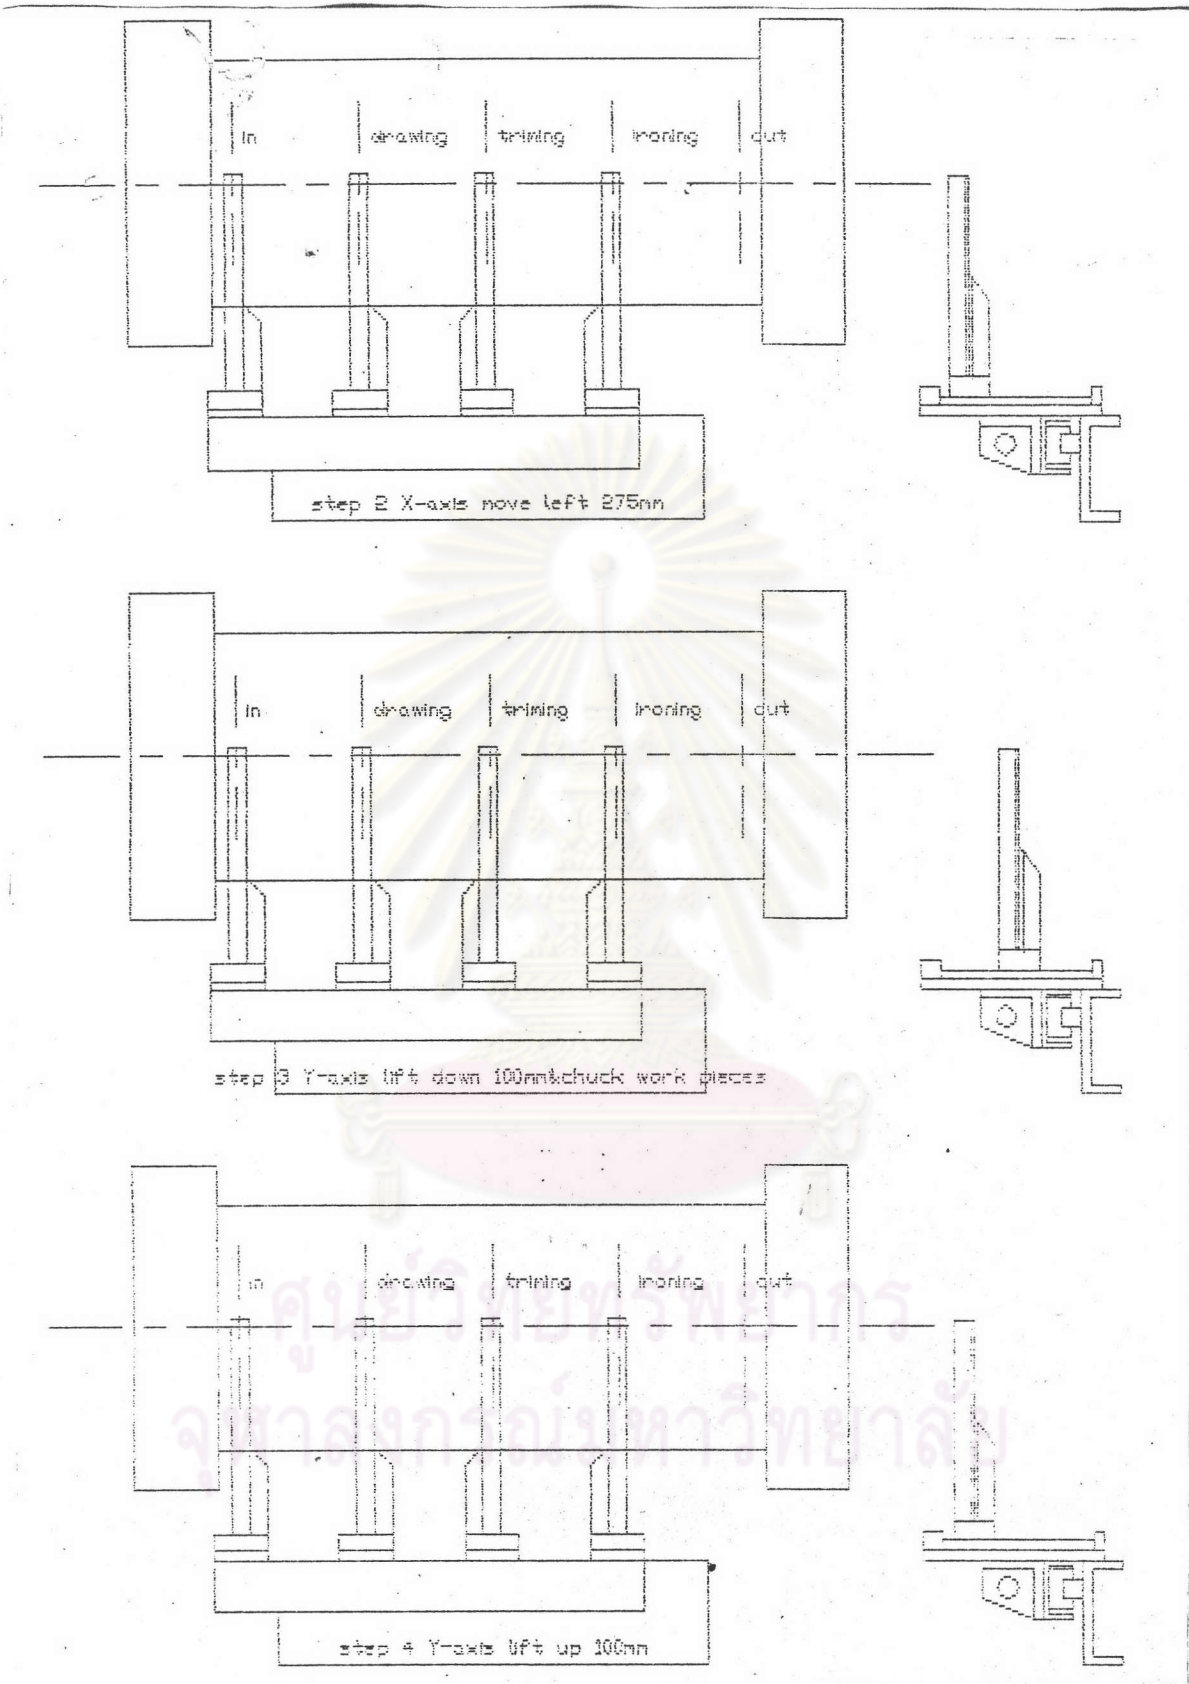

รูปที่ 2.4(ต่อ) แผนภาพแสดงการทำงาน โดยใช้เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ

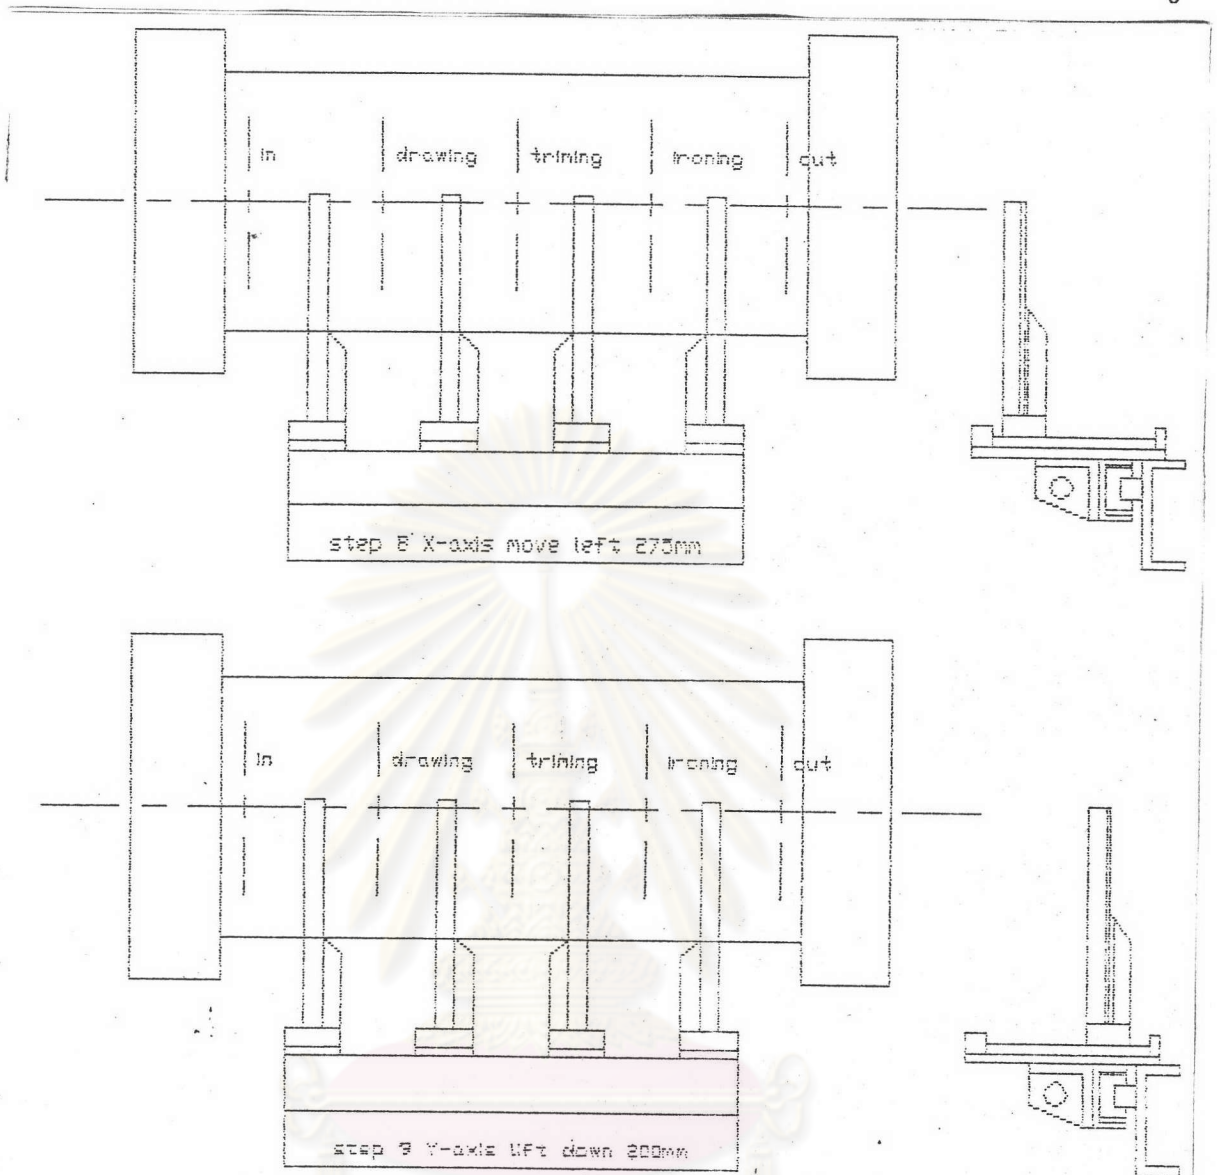

รูปที่ 2.4(ต่อ) แผนภาพแสดงการทำงาน โดยใช้เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ

เป้าหมายกำลังการผลิต / ผลัด = 2500 ชิ้น / ผลัด

$$\begin{aligned} \therefore \text{เวลาทำงาน (CYCLE TIME) ของชิ้นงาน 1 ชิ้น} &= (3600 \times 7.5) / 2500 \\ &= 10.8 \text{ วินาที} \end{aligned}$$


เป้าหมายประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้เครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ = 90

$$\therefore \text{เวลาทำงานจริงของชิ้นงาน 1 ชิ้น} = 9.72 \text{ วินาที}$$

เวลาทำงานของเครื่องป้อนชิ้นรูป ≈ 1.72 วินาที

$$\therefore \text{เวลาทำงานของเครื่องป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ} = 8.0 \text{ วินาที}$$


รูปที่ 2.5 จะแสดงให้เห็นทางเดินและเวลาของแขนเครื่องป้อนชิ้นงาน 1 แขน

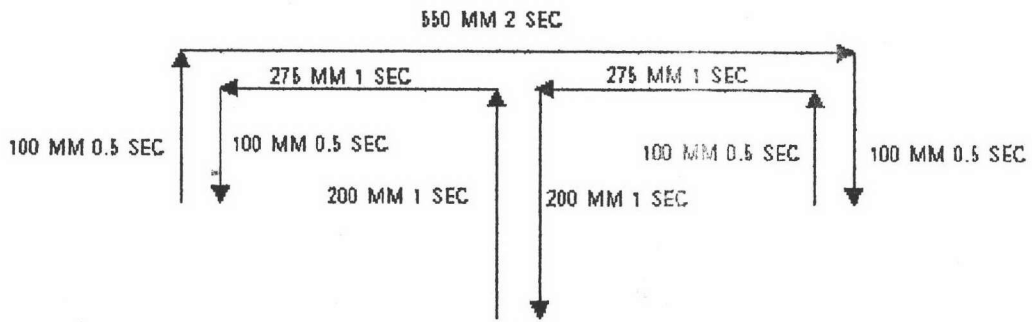

รูปที่ 2.5 แผนภาพทางเดินและเวลา ของแกนเครื่องป้อนชิ้นงาน 1 แกน

2.3 แผนภาพความเร็ว (VELOCITY PROFILE) การเคลื่อนที่ของแกนในแนวตั้งหรือแนวนอน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

- ช่วงแรกเป็นช่วงเร่งความเร็วจากหยุดนิ่ง ด้วยความเร่งคงที่ให้ได้ระยะทาง S/4 ภายในเวลา t/3
- ช่วงที่สองเป็นช่วงความเร็วคงที่ อัตราเร่ง=0 เป็นระยะทาง S/2 และเวลา t/3
- ช่วงที่สามเป็นช่วงลดความเร็ว ด้วยความหน่วงคงที่ จากความเร็วสูงสุด (Vmax) ให้หยุดนิ่งภายในระยะทาง S/4 และเวลา t/3

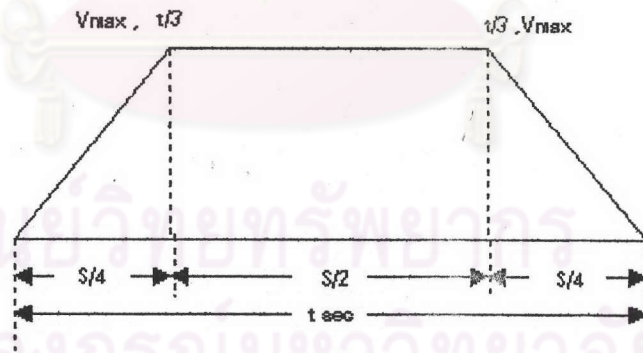

รูปที่ 2.6 แผนภาพความเร็วแบบทระพีซอยดัล (TRAPEZOIDAL)

จากสมการ $S = ut + at^2/2$

แทนค่า $S/4 = 0 + a(t/3)^2/2$


$a = 4.5S/t^2$

จากสมการ $V = u + at$

แทนค่า $V_{max} = 0 + a(t/3)$

$V_{max} = at/3$

2.3.1 แผนภาพการเคลื่อนที่ของแกน Y

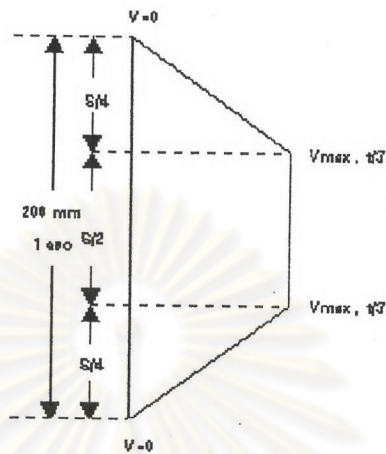


รูปที่ 2.7 แผนภาพความเร็วแกน Y

แกน Y ต้องการเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 200 mm. ภายในเวลา 1 sec.

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ } a &= 4.5S/t^2 \\ &= 4.5(200)/1^2 \\ &= 900 \text{ mm/sec}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ } V_{\max} &= at/3 \\ &= 900(1)/3 \\ &= 300 \text{ mm/sec.} \end{aligned}$$

2.3.2 แผนภาพการเคลื่อนที่ในแนวแกน X

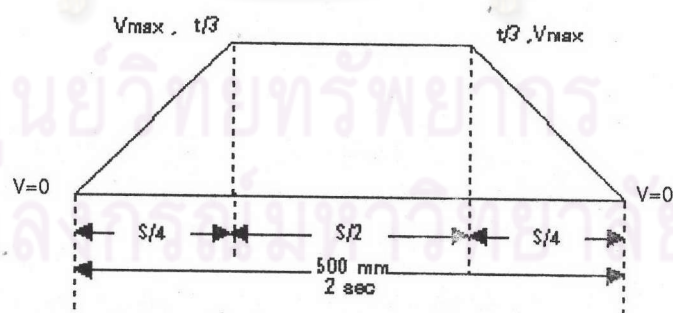

รูปที่ 2.8 แผนภาพความเร็วแกน X

แกน X ต้องการเคลื่อนที่ในแนวราบ 550 mm. ภายในเวลา 2 sec.

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ } a &= 4.5 S/t^2 \\ &= 4.5(550)/(2)^2 \\ &= 618.75 \text{ mm/sec}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{จากสมการ } V_{\max} &= at/3 \\ &= 618.75(2)/3 \\ &= 412.5 \text{ mm/sec} \end{aligned}$$