

บทที่ 4

การดำเนินการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของบริษัทตัวอย่าง พบว่า ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด, ชิ้นงานเบี้ยว, รูตาปเยื้องตำแหน่ง, รูตาปเอียง, รูตาปเฉียง, ผิวชิ้นงานไม่เรียบ และยางมีฟองอากาศ ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการจึงใช้วิธีการลดของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลด สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยใช้ Process FMEA เทคนิคดังกล่าวจะพิจารณาถึงค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำ (Risk Priority Number : RPN) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรการแก้ไข กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนดให้ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำ (RPN) ที่มากกว่า 100 จะได้รับการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งมาตรการแก้ไขดังกล่าวได้พิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยมีรายการดังนี้

การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)

ของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 รายการ คือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด และชิ้นงานเบี้ยว ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ทผิดประเภท (RPN = 280)
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 240)

ชิ้นงานเบี้ยว

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น (RPN = 200)

การผลิตคุมใน

- กระบวนการกลึง (คุมใน)

ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ทผิดประเภท (RPN = 280)
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 200)

- กระบวนการเจาะ

ของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 รายการ คือ รูตาปเอียง และรูตาปเฉียง ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่

รูตาปเอียง

- อุปกรณ์จับยึดพิเศษ scrap ติดอยู่(RPN = 240)

รูตาปเลื้อย

- การเจาะนำศูนย์เบี้ยว (RPN = 200)
- กระบวนการรีด
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - การเพื่อระยะรีดมากเกินไป (RPN = 343)
 - การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี (RPN = 294)

การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - ปริมาณยางน้อยเกินไป(RPN = 245)
 - อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม(RPN = 343)

4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 1

4.1.1 การผลิตร่องสายพาน

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ครั้งที่ 1
(รอบการผลิตที่ 10 -11 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด และชิ้นงานเบี้ยว กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เมล็ดอินเสิร์ทผิดประเภทและพนักงานไม่เข้าใจวิธีการวัด-การใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตร่องสายพาน : WI-PD-04 (หน้า 119-124)

2. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันจัดทำเอกสารการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเม็คมัดอินเสิร์ต พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ เอกสารแสดงการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดให้แก่พนักงาน แสดงดังรูปที่ 4.2 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข), เอกสารการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็คมัดผิดประเภทนั้น และสาเหตุที่พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด มีค่าลดลงจาก 5 เหลือ 3



รูป 4.1 การฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือวัด"

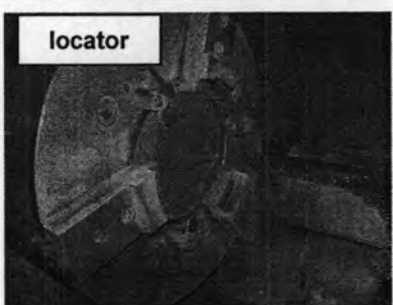
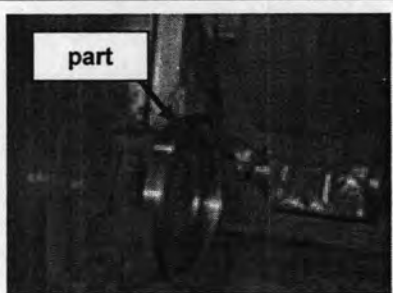
ชิ้นงานเบี้ยว

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตร่องสายพาน : WI-PD-04 (หน้า 119-124)

2. ให้พนักงานแผนกผลิตติดตั้งตัวยันชิ้นงาน(locator) ที่หัวจับจำนวน 3 จุด โดยให้อยู่บริเวณเส้นรอบวงขอบนอกของชิ้นงาน(วงนอกสุดของชิ้นงาน) เพื่อป้องกันการแกว่งหรือพริ้วของชิ้นงานและช่วยในการรับแรงที่เกิดจากการตัดเฉือนของมีคมมีด แสดงดังรูปที่ 4.1 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

จากการดำเนินการดังกล่าวพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น ลดลงจาก 5 เหลือ 3

	<p>ก่อนการปรับปรุง</p> <p>- หัวจับที่ยังไม่ได้มีการติดตั้งตัวยันชิ้นงาน (locator)</p>
	<p>การดำเนินการปรับปรุง</p> <p>- ดำเนินการติดตั้งตัวยันชิ้นงาน (locator) ไปยังบริเวณเส้นรอบวงขอบนอกของชิ้นงาน(วงนอกสุดของชิ้นงาน) จำนวน 3 จุด</p>
	<p>หลังการดำเนินการปรับปรุง</p> <p>- การติดตั้งชิ้นงานกับตัวยันชิ้นงาน (locator)</p>

รูปที่ 4.2 การดำเนินการติดตั้งตัวยันชิ้นงาน (locator)

4.1.2 การผลิตคุมใน

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง(คุมใน) ครั้งที่ 1
(รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(คุมใน) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท และพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทและพนักงานไม่เข้าใจวิธีการวัด-การใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคุมใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคุมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)
2. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ร่วมกันจัดทำเอกสารการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเม็คมัดอินเสิร์ต พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ เอกสารแสดงการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 203-204)
3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้น ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือวัดให้แก่พนักงาน แสดงดังรูปที่4.2 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข), เอกสารการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 203-204)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการใช้เม็คมัดผิดประเภทนั้น และสาเหตุที่พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด มีค่าลดลงจาก 5 เหลือ 3

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่1
(รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

ในกระบวนการเจาะ พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ รูตาปเอียง และรูตาปเฉียง กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงดังนี้

รูตาปเอียง

ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษscrapติดอยู่นั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางหัวหน้าแผนกจะคอยบอกให้พนักงานผลิตทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดก่อนใส่ชิ้นงาน นอกจากนี้ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคูมใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคูมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133) .

2. ปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดทำป้ายติดให้พนักงานใส่ใจและเข้าใจสภาพปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์, ชิ้นงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรื่องของคุณภาพ แสดงดังรูปที่ 4.3

3. ให้พนักงานแผนกผลิตทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดก่อนใส่ชิ้นงานใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานวางอยู่ในแนวระนาบเดียวกับตัวจับยึด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจาะชิ้นงาน แสดงดังรูปที่ 4.4 พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบรายงานการผลิต:FM-PD-02 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษscrapติดอยู่นั้น ลดลงจาก 5 เหลือ 4



รูปที่ 4.3 ป้ายเตือน



รูปที่ 4.4 พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์จับก่อนเริ่มงานใหม่

รูปถ่าย

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเจื่อนำศูนย์เบี่ยงนั้น ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคุมใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคุมใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)

2. ให้พนักงานแผนกผลิตตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและสภาพเครื่องก่อนเริ่มเจาะชิ้นงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเจื่อนำศูนย์และความคลาดเคลื่อนของฟักัดการเจาะที่มีผลต่อชิ้นงาน พร้อมทั้งให้มีการวัดขนาดชิ้นงานตามจุดที่กำหนดใน Inspection standard โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบรายงานการผลิต:FM-PD-02 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับสาเหตุการเจื่อนำศูนย์เบี่ยงลดลงจาก 5 เหลือ 4

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการรีด ครั้งที่ 1 (รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

ในกระบวนการรีด พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของSuper Roll ไม่ดี กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ผิวชิ้นงานไม่เรียบ

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่าง ยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) สำหรับการผลิตคুমใน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตคুমใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133)

2. นำเครื่อง Roughness Tester มาใช้ในการทดสอบความเรียบผิวชิ้นงาน ทำให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ และลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน วัดความเรียบผิวตาม Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 206)

3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการโดยให้ปรับตั้งหัว Super Roll ให้มีค่าต่ำลงเพื่อให้เม็ดลูกป็นเบ่งน้อยลง โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 ใบรายงานการผลิต: FM-PD-02 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 206)

4. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ให้แผนกผลิตดำเนินการดังนี้

- ปรับปั้มน้ำมันให้แรงขึ้นเพื่อช่วยในการคลายเศษ scrap ที่เกิดจากการรีดอัดของ Super Roll แสดงผังรูป 4.5 โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

- ติดตั้งตะแกรง เพื่อกรองเศษโลหะที่อยู่ในน้ำมันซึ่งจะป้องกันเศษ scrap ติดไปยังปั้มน้ำมันและ Super Roll แสดงได้ผังรูปที่ 4.6 โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบสั่งงาน : FM-PD-14 (ภาคผนวก ข) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 206)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับสาเหตุที่เกิดจากการเผื่อระยะรีดมากเกินไป ลดลงจาก 7 เหลือ 4 และสำหรับสาเหตุที่เกิดจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ลดลงจาก 7 เหลือ 4



รูปที่ 4.5 การปรับปั้มน้ำมัน



รูปที่ 4.6 การติดตั้งตะแกรงเพื่อกรองเศษโลหะที่อยู่ในน้ำมัน

4.1.3 การประกอบ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 1 (รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550)

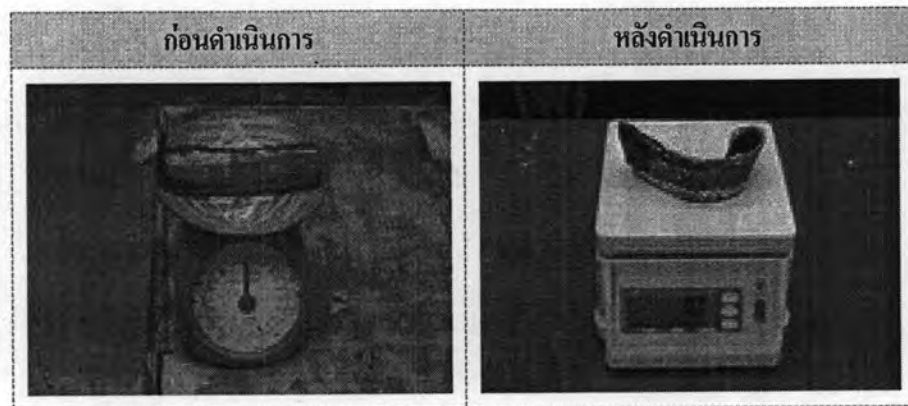
ในกระบวนการอัดยาง พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปริมาณยางน้อยเกินไปและอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม กลุ่มผู้ชำนาญการจึงกำหนดการปรับปรุงดังนี้

ยางมีโพรงอากาศ

ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณยางน้อยเกินไป และอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม ทางผู้วิจัยและกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction : WI) สำหรับการประกอบ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการประกอบ พูลเลข : WI-AB-06(หน้า 134-141)

2. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากปริมาณยางน้อยเกินไป ในปัจจุบันพบว่าการดำเนินการป้องกันโดยให้พนักงานชั่งน้ำหนักยาง 2 ครั้ง ก่อนนำไปใช้ แต่ก็ยังมีของเสียเกิดขึ้น ดังนั้นทางกลุ่มผู้ชำนาญการจึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนตาชั่งเข็มเป็นตาชั่งดิจิตอล เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการชั่งน้ำหนักยาง แสดงดังรูปที่ 4.7 โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบขอซื้อ/PR :FM-PU-01(ภาคผนวก ข)



รูปที่ 4.7 การเปลี่ยนตาชั่งเข็มเป็นตาชั่งดิจิตอล

3. สำหรับสาเหตุที่เกิดจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ(Thermocouple) ที่แม่พิมพ์ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ชิ้นงานมากที่สุด เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตและเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการประกอบชิ้นงาน โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ ใบขอซื้อ/PR:FM-PU-01 ใบสั่งงาน:FM-PD-14(ภาคผนวก ข)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมลดลงจาก 7 เหลือ 4

ตารางที่ 4.1 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ในกระบวนการถึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตร่องสายพาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้เม็ดมิดอินเสิร์ตผิดประเภท	5	จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-04	3
			จัดทำเอกสารการเลือกใช้เม็ดมิดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของเม็ดมิดอินเสิร์ต -เพื่อลดความเสียหายของเม็ดมิดอินเสิร์ตที่จะมีผลต่อชิ้นงาน	-เอกสารการเลือกใช้เม็ดมิดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2	
พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน		5	จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกอบรม	- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน - เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-04	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.1 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตร่องสายพาน (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	5	ติดตั้งตัวยันชิ้นงาน(locator) จำนวน 3 จุดที่หัวจับ โดยให้อยู่บริเวณเส้นรอบวงขอบนอกของชิ้นงาน(วงนอกสุดของชิ้นงาน)	- เพื่อป้องกันการแกว่งของชิ้นงาน - เพื่อช่วยในการรับแรงที่เกิดจากการตัดเฉือนของเม็ดมีด	-FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-04	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.2 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ในกระบวนการกลึง(คูมโน) สำหรับการผลิตคูมโน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท	5	จัดทำเอกสารการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์	-เพื่อยืดอายุการใช้งานของเม็คมัดอินเสิร์ต -เพื่อลดความเสียหายของเม็คมัดอินเสิร์ตที่จะมีผลต่อชิ้นงาน	-เอกสารการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับการผลิตพูลเลย์ -Inspection no. IS-3012-H-F1 -Inspection no. IS-3012-H-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมโน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5	จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่พนักงาน พร้อมทั้งประเมินผลการฝึกอบรม	- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน - เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด -Inspection no. IS-3012-H-F1 -Inspection no. IS-3012-H-F2	3
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมโน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.3 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ในกระบวนการเจาะ สำหรับการผลิตคูมใน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	5	ปลุกฝังจิตสำนึกให้พนักงานเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรื่องของคุณภาพ	ป้ายประชาสัมพันธ์	4
			ให้พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดก่อนใส่งานชิ้นใหม่ทุกครั้ง	เพื่อให้ชิ้นงานวางอยู่ในแนวระนาบเดียวกับตัวจับยึด	-FM-PD-02 -Inspection no. IS-3012-H-F3	
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมใน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	
รูตาปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	5	ให้พนักงานตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานและสภาพเครื่องเจาะก่อนเริ่มเจาะชิ้นงาน	- เพื่อป้องกันการเจาะเอียงศูนย์ - เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของพิกัดการเจาะที่มีผลต่อชิ้นงาน	-FM-PD-02 -Inspection no. IS-3012-H-F3	4
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมใน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.4 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 1 ในกระบวนการรีด สำหรับการผลิตคุดมโน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเผื่อระยะรีดมากเกินไป	7	นำ Roughness Tester มาใช้ในการตรวจสอบสภาพผิวชิ้นงาน	-เพื่อความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน	FM-PD-02	4
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลัดคุดมโน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	
			ปรับตั้งหัว Super Roll ให้มีค่าน้อยลง	เพื่อให้มีคุดถูกป็นเบงน้อยลง	-FM-PD-02, FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-H-F4	
การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่มี		7	นำ Roughness Tester มาใช้ในการตรวจสอบสภาพผิวชิ้นงาน	เพื่อความถูกต้องแม่นยำและลดเวลาในการตรวจสอบชิ้นงาน	FM-PD-02	4
			ปรับปัมน้ำมันให้แรงขึ้น	เพื่อช่วยในการคลายเศษ scrap ที่เกิดจากการรีดอัดของ Super Roll	-FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-H-F4	
			ติดตั้งตะแกรง	เพื่อกรองเศษโลหะที่อยู่ในน้ำมัน ซึ่งจะป้องกันเศษ scrap ติดไปยังปัมน้ำมันและ Super Roll	-FM-PD-14 -Inspection no. IS-3012-H-F4	
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลัดคุดมโน	เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	WI-PD-05	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.5 การดำเนินการลดความเสี่ยงครั้งที่ 1 ในกระบวนการอัดยาง สำหรับการประกอบ

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	เปลี่ยนตาชั่งเข็มเป็นตาชั่งดิจิทัล	เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการชั่งน้ำหนักยาง	-FM-PU-01	4
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการประกอบ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน	WI-AB-06	
	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ (Thermocouple)	-เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต -เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการประกอบ ชิ้นงาน	-FM-PU-01 -FM-PD-14	4
			จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการประกอบ	เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน	WI-AB-06	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 1 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA แล้วสามารถสรุปความเป็นไปได้ในการตรวจพบของเสีย ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ระดับการตรวจพบของเสียหลังการปรับปรุงและลดของเสียครั้งที่ 1 ในแต่ละกระบวนการ

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection
ร่องสายพาน	กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท	3
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3
		ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	3
คุมใน	กลึง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท	3
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3
	เจาะ	รูตาดปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	4
		รูตาดปเอียง	การเจ้านำศูนย์เบี้ยว	4
	รีด	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การต่อระยะรีดมากเกินไป	4
			การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	4
การประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	4
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	4

4.2 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงการลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในรอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นตามรายงานสาเหตุของเสียของผลิตภัณฑ์พูลเลย์รุ่น NKR 1 ร่อง ระหว่างรอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 ซึ่งในการผลิตร่องสายพานมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น, การผลิตคุมในมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น และการประกอบมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,387 ชิ้น ซึ่งผลสรุปจากการปรับปรุงการลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ Process FMEA ตามตารางที่ 2.3 มีผลดังนี้

4.2.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

- การใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทมีจำนวน 1 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 3
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 7 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.49% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

ชิ้นงานเบี้ยว โดยมีสาเหตุมาจาก

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่นมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

4.2.2 การผลิตคูมโน

- กระบวนการกลึง (คูมโน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

- การใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภท จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้เม็คมัดอินเสิร์ตผิดประเภทมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 7 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.49% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.5% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 6

- **กระบวนการเจาะ**

รูตาปเอียง โดยมีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ จากข้อมูลพบว่า รูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่มีจำนวน 4 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.28% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

รูตาปเฉียง โดยมีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง จากข้อมูลพบว่า รูตาปเฉียงที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

- **กระบวนการรีด**

ผิวชิ้นงานไม่เรียบ โดยมีสาเหตุมาจาก

- การเผื่อระยะรีดมากเกินไป จากข้อมูลพบว่า ผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุการเผื่อระยะรีดมากเกินไปมีจำนวน 4 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.28% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5
- การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี จากข้อมูลพบว่า ผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุจากการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดีมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,415 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

4.2.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง

ยางมีโพรงอากาศ โดยมีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป จากข้อมูลพบว่าชิ้นยางที่มีปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดอยู่จำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,387 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพบว่า ยางที่ขึ้นงานมีโพรงอากาศที่เกิดจากสาเหตุเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสมมีจำนวน 4 ชิ้น เทียบกับจำนวนสุ่มทั้งสิ้น 1,387 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.29% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 1 แล้วสามารถสรุปความถี่ของการเกิดของเสีย แสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ระดับความถี่ของแต่ละสาเหตุของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Occurrence
ร่อง สายพาน	กลิ้ง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้เมล็ดค้อนเสิร์คผิดประเภท	3
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	6
		ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	4
คุมใน	กลิ้ง(คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้เมล็ดค้อนเสิร์คผิดประเภท	4
			พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	6
	เจาะ	รูคาบเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	5
		รูคาบเลื้อย	การเจ้านำศูนย์เบี้ยว	4
	รีด	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเคาะระยะรีดมากเกินไป	5
การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี			4	
การ ประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	4
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	5

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ Process FMEA

4.3 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงตามตารางที่ 2.5 และจากการเก็บข้อมูลความถี่(O) ในการเกิดของเสียของการดำเนินการลดของเสียในรอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.3.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ครั้งที่ 1 พบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- การใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท พบว่าค่าRPN ที่ได้ลดลงจาก 200 เหลือ 72
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 144

ชิ้นงานเบี้ยว ที่มีสาเหตุมาจาก

- การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 240 เหลือ 96

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุการใช้มีดมีดอินเสิร์ตผิดประเภท และชิ้นงานเบี้ยวที่เกิดจากสาเหตุการจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่แน่น มีค่าน้อยกว่า 100 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด จึงไม่นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งที่ 2 แต่สำหรับชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมิคอินเสิร์ตผิดประเภท	8	5	5	200	3	3	72
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	7	5	280	6	3	144
ชิ้นงาน เบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับ ชิ้นงานไม่แน่น	8	6	5	240	4	3	96

4.3.2 การผลิตคู่มือ

- กระบวนการกลึง (คู่มือ)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(คู่มือ) ครั้งที่ 1 พบว่า
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- การใช้เม็คมิคอินเสิร์ตผิดประเภท พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 240 เหลือ 96
- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 144

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากการใช้เม็คมิคอินเสิร์ตผิดประเภท มีค่าน้อยกว่า 100 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด จึงไม่นำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งที่ 2 แต่สำหรับชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนนั้นยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการกลึง (คุมใน)

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงาน ไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมัดอินเวิร์ตผิดประเภท	8	6	5	240	5	3	96
	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	7	5	280	5	3	144

- กระบวนการเจาะ

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 1 พบว่า

รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 160

รูตาปเลื้อย ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 280 เหลือ 128

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของรูตาปเอียงที่เกิดจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ และรูตาปเลื้อยที่มีสาเหตุจากการนำศูนย์เบี่ยงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการ จึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการเจาะ

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	7	5	280	5	4	160
รูตาปเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	8	7	5	280	4	4	128

- **กระบวนการรีด**

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการรีด ครั้งที่ 1 พบว่า ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเผื่อระยะรีดมากเกินไป พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 294 เหลือ 140
- การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 245 เหลือ 112

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของผิวชิ้นงานไม่เรียบที่เกิดจากสาเหตุการเผื่อระยะรีดมากเกินไป และสาเหตุการระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี ยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป แสดงดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการรีด

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเผื่อระยะรีดมากเกินไป	7	6	7	294	5	4	140
	การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	7	5	7	245	4	4	112

4.3.3 การประกอบ

- **กระบวนการอัดยาง**

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 1 พบว่า ยางมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 343 เหลือ 112
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 294 เหลือ 140

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของยางมีโพรงอากาศที่เกิดจากสาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมนั้นยังคงมีค่าสูงกว่า 100 ดังนั้นกลุ่มผู้ชำนาญการจึงนำเข้าสู่การปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อไป

ตารางที่ 4.12 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของกระบวนการอัดยาง

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	7	7	343	4	4	112
	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	6	7	294	5	4	140

จากการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียดังกล่าว สามารถสรุปค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้ดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 สรุปค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลิ้ง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมัดอินเสิร์ทผิดประเภท	8	3	3	72
		พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144
	ชิ้นงานเบี้ยว	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับชิ้นงานไม่แน่น	8	4	3	96
กลิ้ง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	การใช้เม็คมัดอินเสิร์ทผิดประเภท	8	4	3	96
		พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144
เจาะ	รูตาดเฉียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	5	4	160
	รูตาดเลื้อย	การเจ้านำศูนย์เบี้ยว	8	4	4	128
รีด	ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเคาะระยะรีดมากเกินไป	7	5	4	140
		การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี	7	4	5	112
อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	4	4	112
		อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	5	4	140

4.4 กระบวนการที่จะนำมาทำการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 2

จากการปรับปรุงการลดของเสียในครั้งที่ 1 รอบการผลิตที่ 10-11 ปี 2550 โดยใช้ค่า RPN เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งยังพบว่ายังต้องดำเนินการปรับปรุงลดของเสียต่อไปอีก เพื่อลดค่า RPN ให้ต่ำกว่า 100 ตามเกณฑ์ที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด โดยค่า RPN ที่มากกว่า 100 มีรายการดังนี้

4.4.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง(ร่องสายพาน)
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 144)

4.4.2 การผลิตคุมใน

- กระบวนการกลึง (คุมใน)
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน(RPN= 144)
- กระบวนการเจาะ
ของเสียที่เกิดขึ้นมี 2 รายการ คือ รูตปเอียง และรูตปเลื้อย ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - รูตปเอียง
 - สาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ (RPN = 160)
 - รูตปเลื้อย
 - การเจ้านำศูนย์เบี่ยง (RPN = 128)
- กระบวนการรีด
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ผิวชิ้นงานไม่เรียบ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - การเพื่อระยะรีดมากเกินไป (RPN = 140)
 - การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่ดี (RPN = 112)

4.4.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง
ของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมีสาเหตุที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ได้แก่
 - ปริมาณยางน้อยเกินไป(RPN = 112)
 - อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม(RPN = 140)

4.5 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการครั้งที่ 2

4.5.1 การผลิตร่องสายพาน

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง (ร่องสายพาน) ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(On the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตร่องสายพาน : WI-PD-04 (หน้า 119-124) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 201-202)

2. จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานแผนกผลิต ให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข) และเอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด(ภาคผนวก ข)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ลดลงจาก 3 เหลือ 2

4.5.2 การผลิตคู่มือ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการกลึง (คู่มือ) ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการกลึง(คู่มือ) พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ศึกษาการดำเนินการในปัจจุบันพบว่า ทางบริษัทตัวอย่างได้นำเม็คเซรามิกมาใช้ในกระบวนการกลึงคู่มือ ซึ่งช่วยให้ผิวชิ้นงานเรียบและลื่น ส่งผลให้ทางบริษัทตัวอย่างได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยปรับเอากระบวนการรีดออกจากกระบวนการผลิตคู่มือ ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ชำนาญการจึงดำเนินการปรับปรุงดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการผลิตคู่มือ : WI-PD-05 (หน้า 125-133)และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 203-204)

2. จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานแผนกผลิต ให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม:FM-HR-07(ภาคผนวก ข), แบบบันทึกการประเมินผลการฝึกอบรมภายใน:FM-HR-08(ภาคผนวก ข) และเอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด(ภาคผนวก ข)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ลดลงจาก 3 เหลือ 2

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการเจาะ พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ รูตาดปเฉียง และรูตาดปเลื้อย ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้มีการดำเนินการปรับปรุงดังนี้

รูตาดปเฉียง

ซึ่งสาเหตุคืออุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้

ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการ
ผลิตคุดใน : WI-PD-05(หน้า 125-133) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ
สาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ลดลงจาก 3 เหลือ 2

รูตาเปลือย

ซึ่งมีสาเหตุจากเจ้านำศูนย์เบี้ยว ทางกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการ
ผลิตคุดใน : WI-PD-05 (หน้า 125-133) และ Inspection Standard (ภาคผนวก ข หน้า 205)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) สำหรับ
สาเหตุการเจ้านำศูนย์เบี้ยว ลดลงจาก 3 เหลือ 2

4.5.3 การประกอบ

- การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 2
(รอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550)

ในกระบวนการอัดยาง พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นคือ ยางมีโพรงอากาศ ซึ่งมี
สาเหตุจากปริมาณยางน้อยเกินไปและสาเหตุจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม ทางกลุ่มผู้ชำนาญการ
ได้ดำเนินการดังนี้

1. ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน(on the job training :OJT) ให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานให้มีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ โดยมีเอกสารอ้างอิงได้แก่ คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน สำหรับการ
ประกอบพูลเลย์ :WI-AB-06(หน้า 134-141)

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ(D) ลดลงจาก 4
เหลือ 3

ตารางที่ 4.14 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตร่องสายพาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-PD-04 -Inspection no. IS-3012-W-F1 -Inspection no. IS-3012-W-F2	2
			จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.15 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการกลึง(ดูมโน) สำหรับการผลิตดูมโน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	3	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-PD-05 -Inspection no. IS-3012-H-F1 -Inspection no. IS-3012-H-F2	2
			จัดให้มีผู้สอนแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารการฝึก อบรมการใช้เครื่องมือวัด	

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.16 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการเจาะ สำหรับการผลิตคูมโน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ	-WI-PD-05 -Inspection no. IS-3012-H-F3	3
รูตาปเอียง	การเจ้านำศูนย์เบี่ยง	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ	-WI-PD-05 -Inspection no. IS-3012-H-F3	3

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.17 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการรีด สำหรับการผลิตคูมโน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ผิวชิ้นงานไม่เรียบ	การเผื่อระยะรีดมากเกินไป	4	เนื่องจากได้มีการนำเม็ดเม็ดเซรามิก มาใช้ในกระบวนการกลึงคูมโน ทำให้ผิวของชิ้นงานมีลักษณะเรียบและลื่นอยู่แล้ว ดังนั้นทางบริษัทตัวอย่างจึงได้ยกเลิกกระบวนการรีด ออกจากการผลิตคูมโน จึงทำให้ไม่ได้รับการปรับปรุงในกระบวนการนี้			
	การระบายความร้อนของ Super roll ไม่ดี	4				

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

ตารางที่ 4.18 การดำเนินการลดของเสียครั้งที่ 2 ในกระบวนการอัดยาง สำหรับการประกอบ





ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Detection (D)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D)
ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-AB-06	3
	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	4	ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ	-WI-AB-06	3

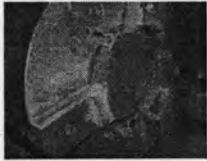



หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

เอกสารที่ได้จัดทำขึ้นในการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 1/6




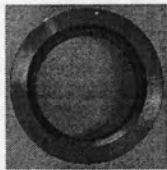

แผนผังแสดงขั้นตอนการผลิตร่องสายพาน	
○	กลึง (ปลดอกผิว คว้านรู)
↓	
○	กลึง (ปลดอกผิว เซาะร่อง)
↓	
○	ล้าง
↓	
○	ต้ม
↓	
○	ชิ้นงานร่องสายพาน

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 2/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปลอกหิว ค้วนรู)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
- เหล็กหล่องานร่อง สายพาน	- Lathe CNC	- ค้ำมีด (W, ค้วน) - เม็ดมีดอินเสิร์ท (W, ค้วน) - locator	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียด การ set up เครื่องจากภาคผนวก ก	-	-
2	ติดตั้งตัว locator ที่หัวจับชิ้นงาน (ติดตั้งในกรณีที่มีระบุไว้ให้ติดตั้งตัว locator)		-
3	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกหิว นอก ปาดหน้า และปลอกหิววนอก ค้วนรูใน ชิ้นงาน ตามลำดับ	 	ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมีดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมีดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมีดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่า ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ท***			

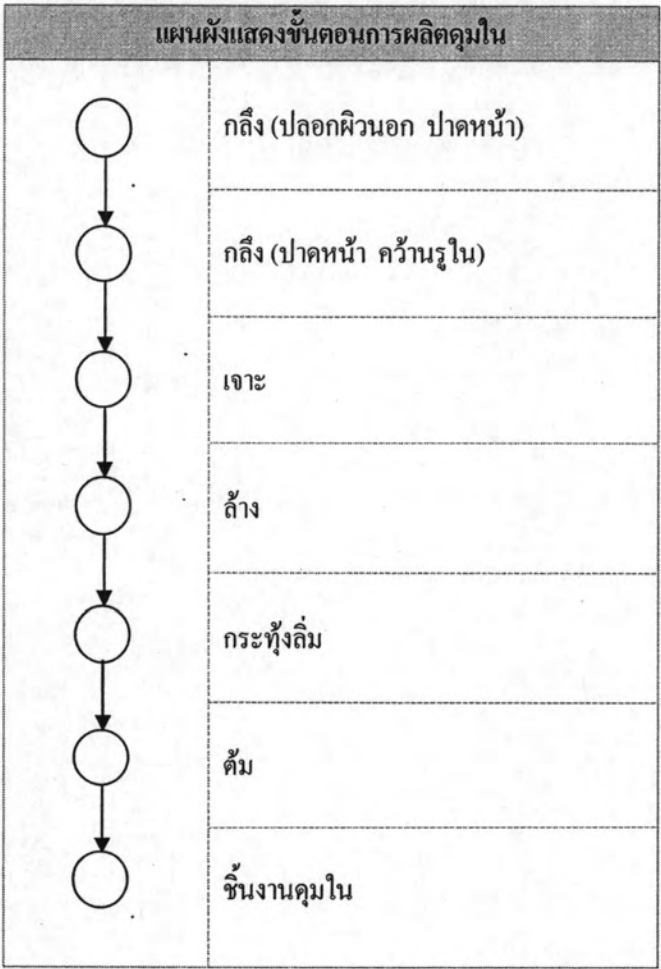
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 3/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปลอกผิว เซาะร่อง)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการ กลึง(ปลอกผิว คว้านรู)	Lathe CNC	- ค้ำมีด (W,เซาะ) - เม็ดมีดอินเสิร์ท(W, เซาะ) - locator	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียด การ set up เครื่องจากภาคผนวก ก	-	-
2	ติดตั้งตัว locator ที่หัวจับชิ้นงาน (ติดตั้งในกรณีที่มีระบุไว้ให้ติดตั้งตัว locator)		-
3	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกผิวนอก ปาดหน้า และเซาะร่องสายพาน	 	ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมีดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมีดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมีดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่า ถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ท***			

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 4/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ล้าง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการ กลึง(ปลอกผิว เซาะร่อง)	-	-หม้อ	-น้ำ -น้ำยา
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำอุณหภูมิปกติใส่ลงในหม้อ พร้อมทั้ง นำน้ำยาใส่ลงในหม้อ	-	-น้ำอุณหภูมิปกติ
2	นำชิ้นงานใส่ลงในหม้อ หลังจากนั้นทำการ ล้างทำความสะอาด	-	-คราบไขมัน
3	นำชิ้นงานขึ้นจากหม้อล้าง เตรียมเข้าสู่ กระบวนการต้ม	-	-คราบไขมัน

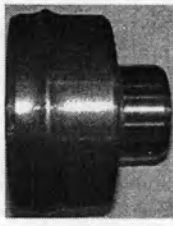

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 5/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : คัม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการ ล้าง	-	-ชุดหม้อคัม - ลวด - ถาดใส่น้ำ	- ก๊าซหุงต้ม - น้ำ - น้ำยา (P1, P2)
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำใส่ลงในหม้อทั้ง 3 หม้อ หลังจาก นั้นใส่น้ำลงในหม้อ และนำไปต้ม จนน้ำเดือด โดยที่ - หม้อที่ 1 ใส่น้ำยา P1 - หม้อที่ 2 ใส่น้ำยา P2 - หม้อที่ 3 น้ำเปล่าร้อน		- ใส่น้ำยาหม้อละ 0.5 kg. - อุณหภูมิน้ำ 100 °C
2	นำชิ้นงานลงคัมในหม้อที่ 1 ประมาณ 5-7 นาที จึงนำชิ้นจากหม้อ		คัมชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
3	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออก ให้หมด


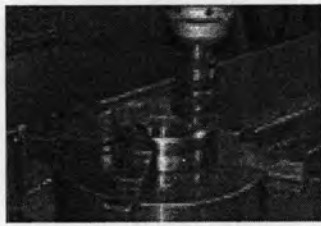
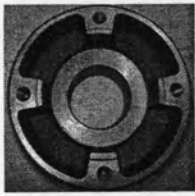
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตร่องสายพานพูลเลย์ (Washer)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-04	หน้าที่ : 6/6
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ต้ม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
4	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 2 ประมาณ 5-7 นาที และนำขึ้น		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
5	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออกให้หมด
6	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 3 ประมาณ 1 นาที		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
7	นำชิ้นงานมาวางให้แห้ง		ชิ้นงานแห้งสนิท
 <p>ชิ้นงานร่องสายพานสำเร็จรูป</p>			

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
เรื่อง : การผลิตคุมในพูลเลย์ (Hub)	
รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 1/8



		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 2/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปลอกคิวนอก ปาดหน้า)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
- เหล็กหล่องานคุมใน	- Lathe CNC	- ค้อนมีด (W) - เม็ดมีดอินเสิร์ท (W)	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ก	-	-
2	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปลอกคิวนอก ปาดหน้า		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
3	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
<p>*** กรณีที่มีการเปลี่ยนเม็ดมีดอินเสิร์ท เมื่อเม็ดมีดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบเม็ดมีดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้เม็ดมีดอินเสิร์ท***</p>			




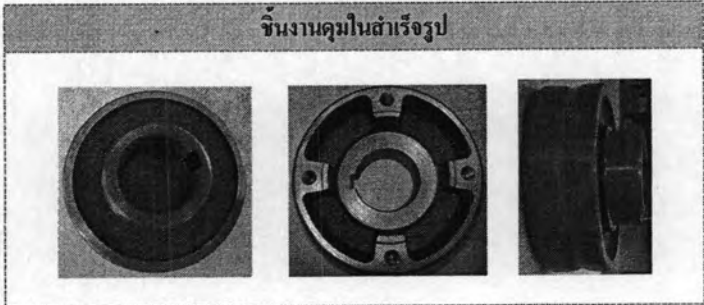
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตดุมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 3/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กลึง (ปาดหน้า คว้านรูใน)		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการกลึง (ปาดผิวนอก ปาดหน้า)	Lathe CNC	- ค้อนมีด (W,คว้าน, เซรามิก) - มีดมีดอินเสิร์ท(W,คว้าน)	- โปรแกรม - drawing
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะทำการปาดผิวนอก และคว้านรูใน		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
3	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
<p>*** กรณีที่มีการเปลี่ยนมีดมีดอินเสิร์ท เมื่อมีดมีดอินเสิร์ทเกิดการชำรุด(สึก-แตก) ให้ตรวจสอบมีดมีดอินเสิร์ทที่นำมาใช้ใหม่ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาได้จากเอกสารการเลือกใช้มีดมีดอินเสิร์ท***</p>			

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 4/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : เจาะ		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการกลึง (ปากหน้า คว้านรูใน)	Machining Center CNC	- ดอกสว่าน - ดอกตลับ	- โปรแกรม - drawing - สารหล่อเย็น
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	ทำความสะอาดอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทุกครั้งก่อนใส่ชิ้นงาน หลังจากนั้นนำใส่ชิ้นงาน		-
3	เครื่องจะทำการเจาะนำศูนย์ เจาะสว่าน และตลับเกลียว ตามลำดับ		ตรงตาม Inspection Standard
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ตรงตาม Inspection Standard

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุดมโนพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 5/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ล้าง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัสดุคืบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานจากกระบวนการเจาะ	-	-หม้อ	-น้ำ -น้ำยา
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำอุณหภูมิปกติใส่ลงในหม้อ พร้อมทั้ง นำน้ำยาใส่ลงในหม้อ	-	-น้ำอุณหภูมิปกติ
2	นำชิ้นงานใส่ลงในหม้อ หลังจากนั้นทำการ ล้างทำความสะอาด	-	-คราบไขมัน
3	นำชิ้นงานขึ้นจากหม้อล้าง ทำให้แห้ง ก่อน เข้าสู่กระบวนการกระทุ้งลิม	-	-คราบไขมัน

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคัมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 6/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : กระทู้กลึง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการล้าง	เครื่องกระทู้กลึง	ใบมีด	สารหล่อเย็น
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	นำชิ้นงานเข้าเครื่อง เครื่องจะสร้างร่องลึ้ม		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard
3	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ขนาดถูกต้องตาม Inspection Standard

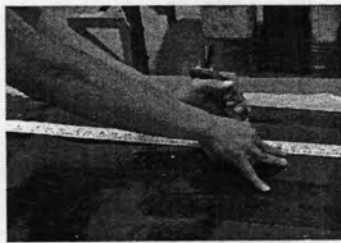
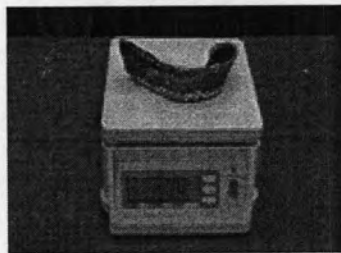

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคีมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 7/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม .		กระบวนการ : คีม	
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานจาก กระบวนการกระทัดล้ม	-	-ชุดหม้อคีม -ลวด -ถาดใส่น้ำ	-ก๊าซหุงต้ม -น้ำ -น้ำยา (P1, P2)
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำน้ำใส่ลงในหม้อทั้ง 3 หม้อ หลังจาก นั้นใส่น้ำตาลลงในหม้อ และนำไปต้ม จนน้ำเดือด โดยที่ - หม้อที่ 1 ใส่น้ำยา P1 - หม้อที่ 2 ใส่น้ำยา P2 - หม้อที่ 3 น้ำเปล่าร้อน		-ใส่น้ำยาหม้อละ 0.5 kg. - อุณหภูมิ น้ำ 100 °C
2	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 1 ประมาณ 5-7 นาที จึงนำขึ้นจากหม้อ		คีมชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
3	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออก ให้หมด


		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุดมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร : WI-PD-05	หน้าที่ : 8/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ต้ม		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
4	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 2 ประมาณ 5-7 นาที และนำขึ้น		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
5	นำชิ้นงานมาล้างในน้ำสะอาด		ล้างคราบน้ำยาออกให้หมด
6	นำชิ้นงานลงต้มในหม้อที่ 3 ประมาณ 1 นาที		ต้มชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น
7	นำชิ้นงานมาวางให้แห้ง		ชิ้นงานแห้งสนิท
 <p>ชิ้นงานคุดมในสำเร็จรูป</p>			


		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การผลิตคุดมในพูลเลย์ (Hub)	
		รหัสเอกสาร :	หน้าที่ :
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : รีด		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานจากกระบวนการเจาะ	Machining Center CNC	- Super Roll - เม็ดลูกปืน - แกนเมนเดล	- โปรแกรม - สารหล่อเย็น
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องจากภาคผนวก ค	-	-
2	ปรับป้อนน้ำให้แรง พร้อมทั้งตรวจสอบชิ้นงานว่าชิ้นงานมีการเผื่อระยะรีดมากหรือไม่ ถ้ามามากไปให้ทำการปรับค่าตรงหัว Super Roll ให้มีค่าลดลง	-	-
3	เครื่องจะรีดรูในชิ้นงานให้เรียบ		ผิวรูในเรียบ
4	นำชิ้นงานออกจากเครื่อง		ผิวรูในเรียบ
**ยกเลิกกระบวนการนี้ก่อนการปรับปรุงครั้งที่ 2 **			

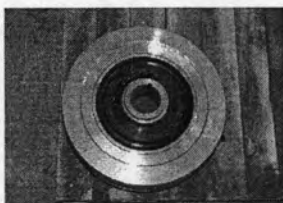
		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 1/8
แผนผังแสดงขั้นตอนการประกอบ			
○		ทากาว	
↓			
○		เตรียมยางบุช	
↓			
○		อัดยาง	
↓			
○		ตักแต่ง	
↓			
○		ถ่วงน้ำหนัก	
↓			
○		พ่นสี	
↓			
○		ผลิตภัณฑ์พูลเลย์	

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 2/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : தாகาว		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
- ชิ้นงานร่องสายพาน - ชิ้นงานคุมใน	-	- กาวสีเทา, สีดำ - จี๊ควางงาน - ขาหมุนงาน - แปรง	
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เตรียมจี๊ควางชิ้นงาน หลังจากนั้น ชิ้นงานขึ้นวาง	-	-
2	தாகาวสีเทารองพื้นบนผิวชิ้นงานที่ต้อง สัมผัสกับยางที่อัดให้ทั่วพื้นที่ผิวชิ้นงาน ทิ้งไว้อย่างน้อย 35 นาที.		กาวติดทั่วบริเวณ พื้นผิวที่ต้องการ
3	தாகาวสีดำทับลงไปบนบริเวณที่ได้ทา กาวสีเทาเอาไว้แล้ว จากนั้นทิ้งไว้ อย่างน้อย 35 นาที		กาวติดทั่วบริเวณ พื้นผิวที่ต้องการ
4	เมื่อกาวแห้งแล้วให้นำชิ้นงาน ไปยัง กระบวนการถัดไป		

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 3/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : เตรียมยางบูช		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ยางบูช	-	- มีด - ไม้เมตร - ตาชั่งคิจิตอล - โຕະ	-
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำยางวางลงบนโต๊ะ ทำการตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ		ขนาดตรงตามกำหนด
2	นำยางบูชซึ่งบนตาชั่งคิจิตอลให้มีน้ำหนักตามที่กำหนดไว้		ยางบูชมีน้ำหนักตามกำหนด
3	นำชิ้นยางที่เตรียมไว้ส่งให้กับกระบวนการอัดยาง		น้ำหนักยางตรงตามกำหนด

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบทุลเล่ย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 4/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : อัตรายาง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
ชิ้นงานร่องสายพานและ คุมในจากกระบวนการทา กาว และกาวแห้งแล้ว	เครื่องอัตรายาง	แม่พิมพ์	ยางบุช
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง พร้อมทั้ง ติดตั้งแม่พิมพ์ และหัววัดอุณหภูมิที่ แม่พิมพ์ โดยดูรายละเอียดการ set up เครื่องและติดตั้งแม่พิมพ์ได้จาก ภาคผนวก ก		-
2	นำชิ้นงานคุมในวางลงบนแม่พิมพ์		วางตรงตำแหน่ง
3	นำชิ้นงานร่องสายพานวางลงบน แม่พิมพ์แล้วปิดแม่พิมพ์		วางตรงตำแหน่ง

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 5/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม		กระบวนการ : อัดยาง	
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
ขั้นตอนปฏิบัติงาน (ต่อ)			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
4	นำยางบุชวางลงบนแม่พิมพ์		ยางตรงตำแหน่ง
5	เครื่องจะทำการอัดยางภายใต้อุณหภูมิ เวลา แรงดัน ที่กำหนด		อุณหภูมิ เวลา แรงดัน ตามกำหนด
6	นำชิ้นงานออกจากเครื่องอัดยาง		ยางไม่มีโพรงอากาศ

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 6/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : ตกแต่ง		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานพูลเลย์จาก กระบวนการอัดยาง	-	-กรรไกร -มีด	
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำชิ้นงานพูลเลย์วางบริเวณพื้นที่ที่ จัดเตรียมไว้		-
2	ดำเนินการตกแต่งชิ้นงานพูลเลย์ โดยนำ ส่วนเกินของยางออก		ไม่ตัดเข้าไปยังบริเวณ ยางที่ต้องการ
3	นำชิ้นงานพูลเลย์ส่งกระบวนการถัดไป	-	-

		วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
		เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
		รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 7/8
ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : อ่วงน้ำหนัก		
แผนก : ผลิต			
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน			
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน			
วัตถุดิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานพูลเลย์จาก กระบวนการตกแต่ง	-เครื่องbalancer		
ขั้นตอนปฏิบัติงาน			
ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	เปิดเครื่อง และ Set up เครื่อง โดยดู รายละเอียดการ set up เครื่อง ได้จาก ภาคผนวก ค		เครื่อง Balance พร้อม ใช้งาน
2	นำชิ้นงานมาทดสอบค่า balance		-ค่าทดสอบ 000
3	เจาะรูที่ชิ้นงานพูลเลย์เพื่อให้น้ำหนัก สมดุล		ค่าทดสอบ 000
4	ทดสอบค่าชิ้นงานอีกครั้ง		ค่าทดสอบ 000
5	นำชิ้นงานพูลเลย์ส่งกระบวนการถัดไป	-	-




วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)	
เรื่อง : การประกอบพูลเลย์ (Assembly)	
รหัสเอกสาร : WI-AB-06	หน้าที่ : 8/8

ฝ่าย : ผลิตและวิศวกรรม	กระบวนการ : พ่นสี
แผนก : ผลิต	
ตำแหน่ง : พนักงานผลิตชิ้นส่วน	


สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มงาน

วัสดุคิบ	เครื่องจักร	เครื่องมือ/อุปกรณ์	อื่นๆ
-ชิ้นงานพูลเลย์จากกระบวนการตกแต่ง	-	-แท่นหมุน -กาพ่นสี	-สี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิธีปฏิบัติงาน/รายละเอียด	ภาพ	เกณฑ์คุณภาพ
1	นำชิ้นงานพูลเลย์วางบนแท่นหมุนงานเปิดปุ่มให้แท่นหมุน แล้วเริ่มพ่นสีด้านบน		สีกระจายทั่วบริเวณชิ้นงานพูลเลย์
2	ผึ่งไว้ให้สีแห้งแล้วจึงนำมาพ่นสีด้านที่เหลือ		สีกระจายทั่วบริเวณชิ้นงานพูลเลย์
3	รองนสีแห้ง		สีกระจายทั่วบริเวณชิ้นงานพูลเลย์

ผลิตภัณฑ์พูลเลย์สำเร็จรูป



เอกสารการเลือกใช้เม็คมัดอินเสิร์ท

เม็คมัดอินเสิร์ท(Insert) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดเนื้อของชิ้นงานให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆ ซึ่งในหนึ่งเม็คมัดอินเสิร์ทจะประกอบด้วยคมตัดหลายๆ คม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่าง เช่น รูปร่างเม็คมัดอินเสิร์ทแบบสี่เหลี่ยมจะมีคมตัดที่ใช้งานได้ 8 คมตัด เม็คมัดอินเสิร์ทส่วนใหญ่จะประกอบกับค้ำ โดยใช้กลไกในการจับยึดหลายวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เม็คมัดอินเสิร์ทหลุดออกจากค้ำมีขณะแมชชีนชิ้นงาน

1. รหัสสำหรับเม็คมัดอินเสิร์ทงานกลึงตามมาตรฐาน ISO

รหัสตัวที่ →

W	N	M	G	06	04	08			M3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

รหัสสำหรับเม็คมัดอินเสิร์ทจะประกอบไปด้วย

- รหัสตัวที่ 1 บอกรูปร่างของเม็คมัดอินเสิร์ท

รูปร่างของเม็คมัดอินเสิร์ทแบบต่าง

L		D		H		เช่น C คือ เม็คมัดอินเสิร์ทรูปสี่เหลี่ยมมุม 80° H คือ เม็คมัดอินเสิร์ทรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
A		E		O		
B		M		P		
K		V		S		
R		W		T		
				C		

- รหัสตัวที่ 2 บอกขนาดของมุมหลบของเม็คมัดอินเสิร์ท

ขนาดของมุมหลบของเม็คมัดอินเสิร์ท

A	3°		F	25°		เช่น A คือ มุมหลบหน้ามีดเป็น 3° E คือ มุมหลบหน้ามีดเป็น 20°
B	5°		G	30°		
C	7°		N	0°		
D	15°		P	11°		
E	20°					

● รหัสตัวที่ 3 บอกพิถัคความเผื่อของขนาดเม็คมีคอินเสิร์ค

พิถัคความเผื่อของขนาดเม็คมีคอินเสิร์ค

Eckennrundung, ungerade Seitenzahl
Corner rounding uneven number of sides

Eckennrundung, gerade Seitenzahl
Corner rounding, even number of sides

Faserplatten
Chamfered inserts

	m	s	d
A	±0,005		
C	±0,013		±0,025
E	±0,025	±0,025	
F	±0,005		±0,013
G	±0,025	±0,13	±0,025
H	±0,013		±0,013
J	±0,005		
K	±0,013	±0,025	
L	±0,025		
M	siehe Tab. 5	±0,13	siehe Tab. 4
N	siehe Tab. 5	±0,025	
U		±0,13	

Tab. 4

d	J, K, L, M	U
über 3,9	bis up to 10,0	±0,05
10,0	15,0	±0,08
15,0	20,0	±0,10
20,0	26,0	±0,13
26,0	32,0	±0,15

Tab. 5

d	M, N	U
über 3,9	bis up to 10,0	±0,08
10,0	15,0	±0,13
15,0	20,0	±0,15
20,0	26,0	±0,18
26,0	32,0	±0,20

เช่น M ถ้าเม็คมีคอินเสิร์คมีขนาดคมคัด 16 มิลลิเมตร ค่าพิถัคความหนา(S) เป็น±0.13

● รหัสตัวที่ 4 บอกรูปแบบของเม็คมีคอินเสิร์ค

รูปแบบของเม็คมีคอินเสิร์ค

A H R

B (70°-90°) J (70°-90°) T (45°-60°)

C (70°-90°) M U

F N W

G Q (45°-60°) X

เช่น

A คือ ไม่มีร่องหักเศษทั้งสองด้าน

G คือ มีร่องหักเศษทั้ง 2 ด้าน

● รหัสตัวที่ 5 บอกความยาวของคมคัดของเม็คมีคอินเสิร์ค

ความยาวของคมคัดของเม็คมีคอินเสิร์ค

W H

L O

A B K P

R S

C D E M V

เช่น


O6 คือ ความยาวของคมคัดมีค่าเท่ากับ 6 มิลลิเมตร

● รหัสตัวที่ 6 บอกความหนาของเม็ดมีดอินเสิร์ต

ความหนาของเม็ดมีดอินเสิร์ต	
Dicke Thickness	S
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
06	6,35
07	7,64
08	8,00
09	9,52

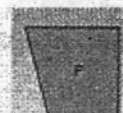
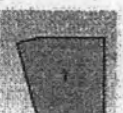
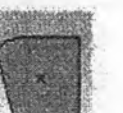
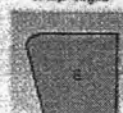
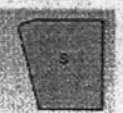
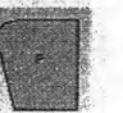
เช่น
01 คือ ความหนาของเม็ดมีดอินเสิร์ตเท่ากับ 1.59 มิลลิเมตร

● รหัสตัวที่ 7 บอกขนาดของรัศมีที่ปลายคมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต

ขนาดของรัศมีที่ปลายคมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต	
Schneidenecke Cutting edge corner	Eckradius-r Corner radius-r
Für Radiusplatten For radius inserts	00 scharkantig sharp-edged
	02 0,2
	04 0,4
	08 0,8
	12 1,2
	16 1,6
	20 2,0
	usw. etc.

เช่น
00 คือ Sharp Corner
08 คือ รัศมี 0.8 มิลลิเมตร

● รหัสตัวที่ 8 บอกรูปแบบของมุมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต

รูปแบบของมุมตัดของเม็ดมีดอินเสิร์ต		
		
scharfkantig sharp-edged	gefäkt chamfered	doppelfäkt double chamfered
		
gerundet rounded	gefäkt und gerundet chamfered and rounded	doppelfäkt und gerundet double chamfered and rounded

F : Sharp Cutting Edge
E : ER Treated Cutting Edge
T : Negative Land
K : Double Negative Land
S : Negative Land and ER Treated Cutting Edge

● รหัสตัวที่ 9 บอกการป้อนของเม็คมัดอินเสิร์ต


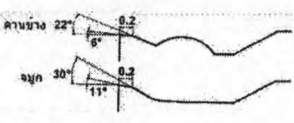








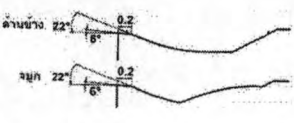








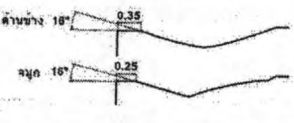








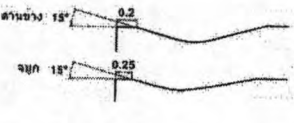









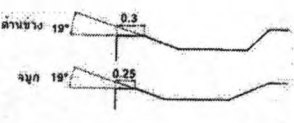




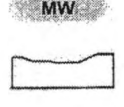
การป้อนของเม็คมัดอินเสิร์ต	
	<p>เช่น</p> <p>R: มีคเดิน ไปทางขวามือ</p> <p>L: มีคเดิน ไปทางซ้ายมือ</p> <p>N: มีคเดิน ไปได้ทั้ง 2 ทิศทาง</p>

● รหัสตัวที่ 6 บอกลักษณะเฉพาะการออกแบบของผู้ผลิต

ลักษณะเฉพาะการออกแบบของผู้ผลิต	
<p>จะเป็นการกำหนดรูปแบบของเม็คมัดอินเสิร์ต ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้ผลิต ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นเกรดของเม็คมัดอินเสิร์ตหรือลักษณะการใช้งานของเม็คมัดอินเสิร์ต</p>	<p>เช่น</p> <p>M3 :เม็คมัดอินเสิร์ตสำหรับกลึงสแตนเลส</p> <p>ในการทำงานทั่วไปของผู้ผลิตชื่อ SECO</p>

การเลือกใช้เม็ดมิด สำหรับการผลิต पुलเลย์


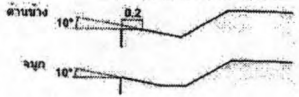













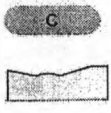





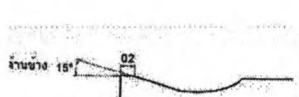


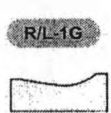



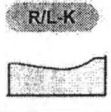
สำหรับการกลึงปานกลาง

ชื่อร่องคายเศษ และรูปภาพ	คุณลักษณะ	รูปทรงภาพตัดขวาง	ขนมเบี่ยงกบุน 80°	ขนมเบี่ยงกบุน 55°	สี่เหลี่ยมจัตุรัส 90°	สามเหลี่ยม 60°	ขนมเบี่ยงกบุน 35°	สามเหลี่ยมโค้ง 80°	วงกลม	ชื่อร่องคายเศษ และภาพตัดขวาง
	สำหรับการกลึงปานกลางของเหล็กทั่วไปและเหล็กอัลลอย เหมาะสำหรับการกลึงละเอียดถึงปานกลาง ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษเหมาะกับงานก๊อปปี้และงานกลึงดอยหลัง พื้นที่มุมบวกให้การตัดที่คม		 A025	 A030	 A034	 A040	 A044	 A047		
	สำหรับการกลึงละเอียดเหล็กหล่อ ร่องคายเศษสำหรับงานเก็บปานกลางของเหล็กเหนียวทั่วไป และเหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง พื้นที่มุมบวกให้การตัดที่คม		 A025	 A030, A031	 A034	 A040	 A044	 A047		
	สำหรับการกลึงปานกลางถึงหยาบของเหล็กเหนียว ร่องคายเศษสำหรับงานเก็บปานกลางของเหล็กเหนียว ทั่วไปและเหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง พื้นที่ราบให้ความแข็งแรงคมตัดสูง		 A025	 A031	 A034	 A040	 A045	 A047		
	สำหรับการกลึงปานกลางของเหล็กหล่อ ร่องคายเศษสำหรับงานเก็บปานกลางของเหล็กเหนียว ทั่วไปและเหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง พื้นที่ราบให้ความแข็งแรงคมตัดสูง		 A026	 A031	 A035	 A040, A041	 A045	 A047	 A049	
	ใบมีดไวเปอร์สำหรับการกลึงปานกลางเหล็กทั่วไปและ เหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ใบมีดไวเปอร์ใช้แรงป้อนได้ 2 เท่า Chip pocket กันเศษพัน		 A026	 A031		 A041		 A048		

อ้างอิง หนังสือคู่มือมิชชี แมททีเรียล เครื่องมือการกลึง และชิ้นรูปโลหะ

การเลือกใช้เม็ดมีด สำหรับการผลิตพูลเลย์

สำหรับการกลึงละเอียด

ชื่อร่องคายเศษ และรูปภาพ	คุณลักษณะ	รูปทรงภาพตัดขวาง	ขนมเบี่ยงป่น 80°	ขนมเบี่ยงป่น 55°	สี่เหลี่ยมจัตุรัส 90°	สามเหลี่ยม 60°	ขนมเบี่ยงป่น 35°	สามเหลี่ยมโค้ง 60°	วงกลม	ชื่อร่องคายเศษ และภาพตัดขวาง
	สำหรับการกลึงละเอียดของเหล็กเหนียว ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง มีประสิทธิภาพการควบคุมเศษเกาะติด		 A025	 A030	 A033	 A039		 A046		
	สำหรับการกลึงละเอียด ร่องคายเศษสำหรับงานเก็บละเอียดเหล็กเหนียวและ เหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ขอบที่โค้ง เพื่อให้คายเศษราบเรียบ		 A025	 A030	 A034	 A039		 A047		
	สำหรับการกลึงละเอียดครั้งสุดท้าย ร่องคายเศษสำหรับงานเก็บละเอียดเหล็กเหนียวและ เหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษแบบควบคุมการไหลของเศษ ร่องคายเศษแบบโมลด์					 A039				
	สำหรับการกลึงละเอียดครั้งสุดท้าย ร่องคายเศษสำหรับงานเก็บละเอียดเหล็กเหนียวและ เหล็กอัลลอย ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษแบบควบคุมการไหลของเศษ ร่องคายเศษชนิดแมน่า					 A034	 A039			
	การกลึงละเอียด ร่องคายเศษทั้ง 2 ข้าง ร่องคายเศษด้านขนาน ควบคุมเศษที่เชื่อม สำหรับแรงป้อนต่ำถึงปานกลาง							 A039		

อ้างอิง หนังสือซูมิชิ แมททีเรียล เครื่องมือการกลึง และชิ้นรูปโลหะ

หลังจากกลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในครั้งที่ 2 แล้วสามารถสรุปความเป็นไปได้ในการตรวจพบของเสีย ดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ระดับการตรวจพบของเสียหลังการปรับปรุงและลดของเสียครั้งที่ 2 ในแต่ละกระบวนการ

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection
ร่องสายพาน	กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	2
คุมใน	กลึง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	2
	เจาะ	รูตาดเบี้ยง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	3
		รูตาดเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี้ยว	3
การประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	3
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	3

หมายเหตุ Detection (D) อ้างอิงจากตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ Process FMEA

4.6 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

จากการดำเนินการปรับปรุงการลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 กลุ่มผู้ชำนาญการได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นตามรายงานสาเหตุของเสียของผลิตภัณฑ์พุลเลย์รุ่น NKR 1 ร่อง ระหว่างรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 ซึ่งในการผลิตร่องสายพานมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น, การผลิตคุมในมีจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น, และในการประกอบมีการผลิตทั้งสิ้น 1,432 ชิ้น ซึ่งผลสรุปจากการปรับปรุงการลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O) สำหรับ Process FMEA ตามตารางที่ 2.3 มีผลดังนี้

4.6.1 การผลิตร่องสายพาน

▪ กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 3 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.21% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

4.6.2 การผลิตคูมโน

▪ กระบวนการกลึง (คูมโน)

ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน จากข้อมูลพบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีจำนวน 5 ชิ้น เทียบกับจำนวนชิ้นงานผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.34% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.2% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 5

▪ กระบวนการเจาะ

รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ จากข้อมูลพบว่า รูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่มีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น (ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

รูตาปเฉียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง จากข้อมูลพบว่า รูตาปเฉียงที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,450 ชิ้น

(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

4.6.3 การประกอบ

▪ กระบวนการอัดยาง

ยางมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป จากข้อมูลการสุ่มตรวจชิ้นงานจากแผนกควบคุมคุณภาพพบว่า ยางมีฟองอากาศที่เกิดจากสาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไปมีจำนวน 1 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,432 ชิ้น(ภาคผนวก ก) คิดเป็น 0.07% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.05% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 3
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม จากข้อมูลพบว่า ยางมีฟองอากาศที่เกิดจากสาเหตุอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสมมีจำนวน 2 ชิ้น เทียบกับจำนวนผลิตทั้งสิ้น 1,432 ชิ้น(ภาคผนวก ก)คิดเป็น 0.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด(O) มีค่าใกล้เคียง 0.1% ในตารางที่ 2.3 ดังนั้นจึงตรงกับระดับ 4

ตารางที่ 4.20 ระดับความถี่ของแต่ละสาเหตุของลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

การผลิต	กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุของการเกิดของเสีย	Occurrence
ร่อง สายพาน	กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5
คุมใน	กลึง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัด ทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	5
		เจาะ	รูตาดเบี่ยง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่
		รูตาดเลื้อย	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	4
การ ประกอบ	อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	3
			อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	4

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA

4.7 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2

จากการดำเนินการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงตามตารางที่ 2.5 และจากการเก็บข้อมูลความถี่ในการเกิดของเสียของการดำเนินการลดของเสียในรอบการผลิตที่ 12-13 ปี 2550 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.7.1 การผลิตร่องสายพาน

- กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) ครั้งที่ 2 พบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน ค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 144 เหลือ 80

ค่าRPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.21 ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	หลังปรับปรุงครั้งที่1			หลังปรับปรุงครั้งที่2		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144	5	2	80

4.7.2 การผลิตคู่มือ

- กระบวนการกลึง (คู่มือ)

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการกลึง (คู่มือ) ครั้งที่ 2 พบว่า ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจาก

- พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 144 เหลือ 80

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นงานไม่ได้ขนาดที่เกิดจากสาเหตุ พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อนมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.22 ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการกลึง (คู่มือ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	6	3	144	5	2	80

- กระบวนการเจาะ

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการเจาะ ครั้งที่ 2 พบว่า รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก

- อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 160 เหลือ 96
- รูตาปเอียง ที่มีสาเหตุมาจาก
- การเจาะนำศูนย์เบี่ยง พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 128 เหลือ 96

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของรูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุอุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่ และรูตาปเอียงที่เกิดจากสาเหตุการเจาะนำศูนย์เบี่ยงมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่มผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.23 ค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการเจาะ

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
รูตาปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	5	4	160	4	3	96
รูตาปเอียง	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง		4	4	128	4	3	96

4.7.3 การประกอบ

- กระบวนการอัดยาง

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการอัดยาง ครั้งที่ 2 พบว่า
ยางมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจาก

- ปริมาณยางน้อยเกินไป พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 112 เหลือ 63
- อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม พบว่าค่า RPN ที่ได้ลดลงจาก 140 เหลือ 84

ค่า RPN ที่ได้หลังจากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของยางมีโพรงอากาศที่เกิดจาก
 สาเหตุปริมาณยางน้อยเกินไป และสาเหตุเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสมมีค่าน้อยกว่า 100 ตามที่กลุ่ม
 ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.24 ค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกระบวนการอัดยาง

ลักษณะ ของเสีย	สาเหตุ	Severity (S)	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุงครั้งที่ 1		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ยางมีโพรง อากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	4	4	112	3	3	63
	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม		5	4	140	4	3	84

จากการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียดังกล่าว สามารถสรุปค่า RPN หลังการ
 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ได้ดังตารางที่ 4.25

ตารางที่ 4.25 สรุปค่า RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	5	2	80
กลึง (คุมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ขนาด	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ วัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	8	5	2	80
เจาะ	รูตปเอียง	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติดอยู่	8	4	3	96
	รูตปเฉียง	การเจาะนำศูนย์เบี่ยง	8	4	3	96
อัดยาง	ยางมีโพรงอากาศ	ปริมาณยางน้อยเกินไป	7	3	3	63
		อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	7	4	3	84

4.8 การลดของเสียโดยใช้ตาราง Process FMEA

ตารางที่ 4.26 การลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตร่องสายพาน

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน

ITEM : กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

รุ่น/ปีผลิต/ประเภท

MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S)

CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกล, รัชพล, ภูวนาท, อธิกร, ตำรวจ, ปวีชา

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ

PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team

กำหนดเสร็จ

KEY DATE

จัดเตรียมโดย

PREPARED BY : พิชราภรณ์

วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)

FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1

FMEA NUMBER

FMEA-001

หน้าที่ จาก

PAGE 1 OF 2

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้อายุขนาด	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	การใช้มีดคมอินเล็คติดประเภท	5	หัวหน้าแผนกช่างพนักงาน	ตรวจสอบโดยQC	5	200	- จัดทำเอกสารการเลือกใช้มีดคมอินเล็คติดสำหรับการผลิตชุดเกียร์ - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	สกล 24/9/50 รัชพล 21/9/50	- เอกสารการเลือกใช้มีดคมอินเล็คติดสำหรับการผลิตชุดเกียร์ - Inspection no. IS3012-W-F1 - Inspection no. IS3012-W-F2 - WI- PD-04	8	3	3	72
				พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	7	-	ตรวจสอบโดยQC	5	280	- จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตร่องสายพาน	ภูวนาท 4/9/50 รัชพล 21/9/50	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด - Inspection no. IS3012-W-F1 - Inspection no. IS3012-W-F2 - WI- PD-04	8	6	3	144

ตารางที่ 4.26 การลดของเสียโดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการกลึง(ร่องสายพาน) สำหรับการผลิตร่องสายพาน (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ

จัดเตรียมโดย

FMEA NUMBER

ITEM : กระบวนการกลึง (ร่องสายพาน)

PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team

PREPARED BY : พิชราภรณ์

FMEA-001

รุ่นผลิตภัณฑ์/ประเภท

กำหนดเสร็จ

วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)

แก้ไข

หน้าที่ จาก

MODEL YEAR (S)/ VEHICLE (S)

KEY DATE

FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1

PAGE 2 OF 2

CORE TEAM : ธนุวัฒน์, อนุชา, สกล, ณัฐพล, ภูวนาท, อธิธิกร, สároว, ปรีชา

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง (ร่องสายพาน)	ชิ้นงานไม่ได้นขนาด	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำหัววัด ชิ้นงานคลาดเคลื่อน			ตรวจสอบโดยQC			-ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ -จัดให้มีผู้ฝึกสอนแบบตัวต่อตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน	ณัฐพล 5/11/50 ภูวนาท 12/11/50	-WI-PD-05 -Inspection no. IS3012-W-F1 -Inspection no. IS3012-W-F2 -FM-HR-07 -FM-HR-08 -เอกสารฝึก อบรมการใช้เครื่องมือวัด	8	5	2	80
	ชิ้นงานเบี้ยว	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	การจับยึดชิ้นงานของอุปกรณ์จับยึดไม่แน่น	6		ตรวจสอบโดยQC	5	240	-ติดตั้ง locator 3 จุด -จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการผลิตร่องสายพาน	ธนุวัฒน์ 3/9/50 ณัฐพล 21/9/50	-FM-PD-14 -Inspection no. IS3012-W-F1 -Inspection no. IS3012-W-F2 WI-PD-04	8	4	3	96

ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์โดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการกลึง(คูมโน) สำหรับการผลิตคูมโน

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน

ITEM : กระบวนการกลึง (คูมโน)

รุ่นปีผลิตประเภท

MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S)

CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกต, ณัฐพล, กุวนาท, อธิจักร, ส่าววด, ปรีชา

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ

PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team

กำหนดเสร็จ

KEY DATE

จัดเตรียมโดย

PREPARED BY : พัทธกรณ

วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)

FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1

FMEA NUMBER

FMEA-002

แผ่นที่ จาก

PAGE 1 OF 2

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง(คูมโน)	ชิ้นงานไม่ได้นขนาด	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	การใช้มีคมค้อนตีรัศมีผิดประเภท	6	-	ตรวจสอบโดยQC	5	240	- จัดทำเอกสารการเลือกใช้มีคมค้อนตีรัศมีสำหรับการผลิตชุดกลึง - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมโน	สกต 24/9/50 ณัฐพล 21/9/50	- เอกสารการเลือกใช้มีคมค้อนตีรัศมีสำหรับการผลิตชุดกลึง - Inspection no. IS3012-H-F1 - Inspection no. IS3012-H-F2 - WI- PD-05	8	4	3	96
				พนักงานไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงานคลาดเคลื่อน	7	-	ตรวจสอบโดยQC	5	280	- จัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมโน	กุวนาท 4/9/50 ณัฐพล 21/9/50	- FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด - Inspection no. IS3012-H-F1 - Inspection no. IS3012-H-F2 - WI- PD-05	8	6	3	144

ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์โดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการกลึง(คูมใน) สำหรับการผลิตคูมใน(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน : หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ
 ITEM : กระบวนการกลึง (คูมใน)
 รุ่นปีผลิต/ประเภท : กำหนดเสร็จ
 MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S) : KEY DATE
 CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกล, ณัฐพล, ภูวนาท, อธิธิกร, สรรวดี, ปรีชา

PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team

จัดเตรียมโดย : พัชราภรณ์
 PREPARED BY : วันที่จัดทำ (ครั้งแรก) : แก้วไข
 FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1

FMEA NUMBER : FMEA-002
 แผ่นที่ : จาก
 PAGE 2 OF 2

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
											ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กลึง (คูมใน)	ชิ้นงานไม่ได้ ขนาด	ชิ้นงานไม่สามารถนำไป ประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	พนักงานไม่เข้าใจการใช้ เครื่องมือวัดทำให้วัดชิ้นงาน คลาดเคลื่อน					- ทำการฝึกอบรมในการ ปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับ พนักงานที่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนั้นๆ - จัดให้มีคู่มือสอนแบบตัวต่อ ตัวแก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ประเมิน	ธนวัฒน์ 8/11/50 ภูวนาท 12/11/50	- WI-PD-05 - Inspection no. IS3012-H-F1 - Inspection no. IS3012-H-F2 - FM-HR-07 - FM-HR-08 - เอกสารฝึก อบรมการใช้เครื่องมือวัด	8	5	2	80

ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์โดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเจาะ สำหรับการผลิตคูมใน

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน	หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ	จัดเตรียมโดย	FMEA NUMBER
ITEM : กระบวนการเจาะ	PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team	PREPARED BY : พัทธกรณ์	FMEA-003
รุ่น/ปีผลิต/ประเภท	กำหนดเสร็จ	วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)	แผ่นที่ จาก
MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S)	KEY DATE	แก้ไข	PAGE 1 OF 2
CORE TEAM : ธนวัฒน์, ธนุชา, สกล, ณัฐพล, อุวนาท, อธิกร, ศารวย, ปวีชา		FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1	

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
เจาะ	รูคาลปื้ออง ตำแหน่ง	ชิ้นงานไม่สามารถนำไป ประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	การตั้งงานที่มีพิทิกไม่ตรง ตำแหน่งที่กำหนด	3	ให้ coordinate งาน 2 ครั้ง	ตรวจสอบโดยQC	4	96	-	-	-	-	-	-	
	รูคาลปื้ออง	ชิ้นงานไม่สามารถนำไป ประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	อุปกรณ์จับยึดมีเศษ scrap ติด อยู่	7	-	ตรวจสอบโดยQC	5	280	- ปดุงฝั่งจับยึดทำให้พนักงาน เห็นความสำคัญของปัญหาที่ เกิดขึ้นโดยทำป้าย ประชาสัมพันธ์ - ให้นักงานทำความสะอาด อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานก่อนใส่ งานชิ้นใหม่ทุกครั้ง - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมใน	ธนวัฒน์ 19/10/50 ธนวัฒน์ 3/9/50 ณัฐพล 21/9/50	-ป้ายประชาสัมพันธ์ - FM-PD-02 -Inspection no. IS3012-H-F3 - WI- PD-05	8	5	4	160
										ทำการฝึกอบรมในการ ปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับ พนักงานที่ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนั้นๆ	ธนวัฒน์ 8/11/50	- WI-PD-05 -Inspection no. IS3012-H-F3	8	4	3	96

ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์โดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการเจาะ สำหรับการผลิตคูมใน(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน	หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ	จัดเตรียมโดย	FMEA NUMBER
ITEM : กระบวนการเจาะ	PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team	PREPARED BY : พัชราภรณ์	FMEA-003
รุ่นปีผลิต/ประเภท	กำหนดเสร็จ	วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)	แผ่นที่ จาก
MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S)	KEY DATE	แก้ไข	PAGE 2 OF 2
CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกต, ณัฐพล, ภูวนาท, อธิกร, สวรรย, ปรีชา		FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1	

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติงานจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
เจาะ	รูตามถือย	ชิ้นงานไม่สามารถนำไปประกอบได้ ถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8	การเจาะนำศูนย์บิว	7	หัวหน้าแผนกกำกับพนักงาน	ตรวจสอบโดยQC	5	280	-ให้พนักงานตรวจสอบการจับยึดชิ้นงานก่อนเริ่มเจาะชิ้นงานใหม่ทุกครั้ง - จัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคูมใน	ธนวัฒน์ 3/9/50 ณัฐพล 21/9/50	- FM-PD-02 - Inspection no. IS3012-H-F3 - WI- PD-05	8	4	4	128
										- ทำการฝึกอบรมในการปฏิบัติงาน (OJT) ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในด้านหน้านั้นๆ	ธนวัฒน์ 8/11/50	- WI-PD-05 - Inspection no. IS3012-H-F3	8	4	3	96

ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์โดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการรีด สำหรับการผลิตคุมใน

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ

จัดเตรียมโดย

FMEA NUMBER

ITEM : กระบวนการรีด

PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team

PREPARED BY : พัชราภรณ์

FMEA-004

รุ่นปีผลิตประเภท

กำหนดเสร็จ

วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)

แก้ไข

แผ่นที่ จาก

MODEL YEAR (S)/ VEHICLE (S)

KEY DATE

FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 0

PAGE 1 OF 1

CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกต, ณัฐพล, ภูวนาท, อธิธิกร, ส้ารวย, ปรีชา

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข				
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
รีด	ผิวชิ้นงานไม่ เรียบ	- อนุกรมการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ขั้น - o-ring สึกโวลขึ้น - มีการคัดแยกชิ้นงาน และบางส่วนถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า100%)	7	การเคาะระวะรีดมากเกินไป	6	-	ตรวจสอบด้วยสายตา และสัมผัส	7	294	- นำ Roughness มาใช้ ตรวจสอบชิ้นงาน - จัดทำวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคุมใน -ปรับค่าที่หัว Super roll	ภูวนาท 3/9/50 ณัฐพล 21/9/50 ธนวัฒน์ 2/10/50	-FM-PD-02 -FM-PD-14 - WI- PD-05 -FM-PD-14 -Inspection no. IS3012-H-F4	7	5	4	140
				ไม่มีการปรับปรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากทางบริษัทตัวอย่างได้นำเม็ดเซรามิกมาใช้ในกระบวนการกลึง(คุมใน) ทำให้ผิวชิ้นงานมันลื่น และเรียบ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ยกเลิกกระบวนการรีดออกจากการผลิตคุมใน												
				การระบายความร้อนของ Super Roll ไม่มี	5	-	ตรวจสอบด้วยสายตา และสัมผัส	7	245	- ปรับปีมน้ำ - ติดตั้งตะแกรง - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สำหรับการผลิตคุมใน	ธนวัฒน์ 6/9/50 ธนวัฒน์ 6/9/50 ณัฐพล 21/9/50	- FM-PD-14 - FM-PD-14 - WI-PD-05	7	4	4	112
				ไม่มีการปรับปรุงครั้งที่ 2 เนื่องจากทางบริษัทตัวอย่างได้นำเม็ดเซรามิกมาใช้ในกระบวนการกลึง(คุมใน) ทำให้ผิวชิ้นงานมันลื่น และเรียบ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ยกเลิกกระบวนการรีดออกจากการผลิตคุมใน												

ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์โดยใช้ Process FMEA ในกระบวนการอัดยาง สำหรับการประกอบ

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)

ชื่องาน

หน่วยงานรับผิดชอบกระบวนการ

จัดเตรียมโดย

FMEA NUMBER

ITEM : กระบวนการอัดยาง

PROCESS RESPONSIBILITY : Core Team

PREPARED BY : พัชราภรณ์

FMEA-005

รุ่นปีผลิตภัณฑ์

กำหนดเสร็จ

วันที่จัดทำ (ครั้งแรก)

แก้ไข

แผ่นที่ จาก

MODEL YEAR (S) / VEHICLE (S)

KEY DATE

FMEA DATE (Orig) 17 สิงหาคม 2550 REV. 1

PAGE 1 OF 1

CORE TEAM : ธนวัฒน์, อนุชา, สกก, ณัฐพล, ภูวนาท, อธิจักร, สารีวย, ปรีชา

PROCESS กระบวนการ REQUIREMENT	POTENTIAL FAILURE MODE รูปแบบของ ความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	POTENTIAL EFFECT(S) OF FAILURE ผลของความล้มเหลวที่ น่าจะเป็นไปได้	Severity	POTENTIAL CAUSE(S) สาเหตุของความล้มเหลว	Occurrence	CURRENT PROCESS CONTROL PREVENTION การป้องกันความ ล้มเหลว	CURRENT PROCESS CONTROL DETECTION การตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	RECOMMENDED ACTION(S) มาตรการแก้ไข	RESPONSIBILITY & TARGET COMPLETION DATE ผู้รับผิดชอบในการ แก้ไขและกำหนดเสร็จ	ACTION RESULTS ผลสรุปการปฏิบัติการแก้ไข							
												ACTION TAKEN วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN			
อัดยาง	ยางมีโพรง อากาศ	- การกระแทกแรงของ ผลิตภัณฑ์ไม่มี ประสิทธิภาพ - อายุการใช้งานสั้น - มีการคัดแยกชิ้นงาน และบางส่วนถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%)	7	ปริมาณยางน้อยเกินไป	5	ให้พนักงานซึ่งยัง 2 ครั้งก่อนนำไปทำการ ผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตา และสัมผัส	7	343	- เปลี่ยนคานซึ่งเข้มแข็งเป็นคานซึ่งดีด - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(WI) สำหรับการประกอบ	ณัฐพล 3/9/50	FM-PR-01	7	4	4	112			
											สำรวจ 21/9/50						WI-AB-06		
อัดยาง	ยางมีโพรง อากาศ	- การกระแทกแรงของ ผลิตภัณฑ์ไม่มี ประสิทธิภาพ - อายุการใช้งานสั้น - มีการคัดแยกชิ้นงาน และบางส่วนถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%)	7	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	6	-	ตรวจสอบด้วยสายตา และสัมผัส	7	294	- ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน(WI) สำหรับการประกอบ	สกก 10/9/50	-FM-PD-01 -FM-PD-14	7	5	4	140			
											สำรวจ 21/9/50						WI-AB-06		

4.9 การจัดทำแผนควบคุม

หลังจากการดำเนินการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการผลิตพลูเลย์ สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ในรอบการผลิตที่ 10-11 และรอบการผลิตที่ 12-13 ปี2550 เรียบร้อยแล้ว ได้มีการจัดทำแผนควบคุม(Control Plan) เพื่อเป็นการติดตามรักษาระดับคุณภาพหลังการปรับปรุงและเป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนการผลิตได้รับการควบคุม ดูแลอย่างเหมาะสม การทำแผนควบคุมในงานวิจัยนี้จะทำแผนควบคุมเฉพาะกระบวนการที่มีการปรับปรุงเท่านั้น

โดยแผนควบคุมคุณภาพประกอบด้วยกระบวนการ/ขั้นตอน รายละเอียดของงาน เครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์/อื่นๆ เอกสารที่ใช้ประกอบ คุณสมบัติที่ต้องการควบคุม(ตัวชิ้นงานและกระบวนการ) วิธีการที่ควบคุม(ลักษณะที่ต้องการ ขนาดตัวอย่าง ความถี่ในการตรวจสอบและวิธีการควบคุม) ผู้ควบคุม และแผนการปฏิบัติเมื่อพบของเสีย แสดงดังตารางที่ 4.31-4.33

ตารางที่ 4.31 แผนควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิตร่องสายพาน

กระบวนการ	รายละเอียดของงาน	เครื่องจักร/เครื่องมือ/ อุปกรณ์/อื่นๆ	เอกสารที่ใช้	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม		วิธีการที่ใช้ควบคุม				ผู้ควบคุม	แผนการ ปฏิบัติเมื่อ พบข้อเสย
				ตัวชี้งาน	กระบวนการ	ลักษณะที่ต้องการ	ขนาด ตัวอย่าง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม		
รับวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	ใบสั่งซื้อ			วัตถุดิบครบตามจำนวน	100%	ทุกจุด	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ
ตรวจสอบวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	ตรวจสอบตาม ข้อกำหนด	เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-03	ตามข้อกำหนด		ตามข้อกำหนด	8 ชิ้น / ลอต	ทุกจุด	สายตา และวัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ
เตรียมวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	FM-PD-01			วัตถุดิบครบตามจำนวน	100%	ทุกจุด	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ
กลึง (ปลอกผิว คว้านรู)	ปลอกผิว คว้านรู	Lathe CNC ค้ำมีด W, เม็ดมีด W ค้ำมีดคว้าน, เม็ดมีดคว้าน Locator เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด		ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC
กลึง (ปลอกผิว เซาะร่อง)	ปลอกผิว เซาะร่อง	Lathe CNC ค้ำมีด W, เม็ดมีด W ค้ำมีดเซาะ, เม็ดมีดเซาะ Locator เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด		ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC
ล้าง	ทำความสะอาด ชิ้นงาน	หม้อล้าง, สารเคมี ท่อฉีดน้ำ		-คราบไขมัน -ความสะอาด		ชิ้นงานสะอาด	100%	ทุกจุด	สายตา และสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต
ต้ม	ชะล้างคราบไขมัน	หม้อต้ม, เตาแก๊ส สารเคมี, น้ำสะอาด		คราบไขมัน		ชิ้นงาน ไม่มีคราบไขมัน	100%	ทุกจุด	สายตาและสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต

ตารางที่ 4.32 แผนควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิตคู่มือ

กระบวนการ	รายละเอียดของงาน	เครื่องจักร/เครื่องมือ/ อุปกรณ์/อื่นๆ	เอกสารที่ใช้	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม		วิธีการที่ใช้ควบคุม				ผู้ควบคุม	แผนการ ปฏิบัติเมื่อ พบข้อบกพร่อง
				ตัวชี้งาน	กระบวนการ	ลักษณะที่ต้องการ	ขนาด ตัวอย่าง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม		
รับวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	ใบสั่งซื้อ			วัตถุดิบครบตามจำนวน	100%	ทุกหลอด	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ
ตรวจสอบวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	-ตรวจสอบตาม ข้อกำหนด	เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-03	ตามข้อกำหนด		ตามข้อกำหนด	8 ชิ้น / หลอด	ทุกหลอด	สายตา และวัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ
เตรียมวัตถุดิบ (เหล็กหล่อ)	ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	FM-PD-01			วัตถุดิบครบตามจำนวน	100%	ทุกหลอด	นับจำนวน	QC วัตถุดิบ	แจ้งแผนก จัดซื้อ
กลึง (ปลอกค้อนอก ปาด หน้า)	ปลอกค้อนอก ปาด หน้า	Lathe CNC ค้ำมีด W, เม็ดมีด W เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด		ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC
กลึง (ปาดหน้า คว้านรู)	ปาดหน้า คว้านรู	Lathe CNC, เม็ดเซรามิก ค้ำมีด W, เม็ดมีด W ค้ำมีดคว้าน, เม็ดมีดคว้าน เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด		ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC
เจาะ	เจ้าน้ำศูนย์ เจาะรู ตาปเกลียว	Machining Center คอกคว้าน คอกตาป เวอร์เนียร์	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด		ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต และ QC
ล้าง	ทำความสะอาด ชิ้นงาน	หม้อล้าง, ท่อฉีดน้ำ สารเคมี		-คราบไขมัน -ความสะอาด		ชิ้นงานสะอาด	100%	ทุกหลอด	สายตา และสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต
กระทุ้งลิ้ม	กระทุ้งลิ้ม	เครื่องกระทุ้งลิ้ม เม็ดกระทุ้งลิ้ม	WI-QA-01 FM-QC-04	-ขนาด		ตาม inspection standard	ทุก 10 ชิ้น	ทุกชั่วโมง	วัดขนาด	QC วัตถุดิบ	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต
คั้ม	ชะล้างคราบไขมัน	หม้อคั้ม, เต้าแกส สารเคมี, น้ำสะอาด		คราบไขมัน		ชิ้นงาน ไม่มีคราบไขมัน	100%	ทุกหลอด	สายตาและสัมผัส	พนักงาน ผลิต	แจ้งหัวหน้า แผนกผลิต

ตารางที่ 4.33 แผนควบคุมคุณภาพ สำหรับการประกอบ

กระบวนการ	รายละเอียดของงาน	เครื่องจักร/เครื่องมือ/ อุปกรณ์/อื่นๆ	เอกสารที่ใช้	คุณสมบัติที่ต้องควบคุม		วิธีการที่ใช้ควบคุม				ผู้ควบคุม	แผนการ ปฏิบัติเมื่อ พบข้อเสย
				ตัวชี้งาน	กระบวนการ	ลักษณะที่ต้องการ	ขนาด ตัวอย่าง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	วิธีการควบคุม		
รับชิ้นงานร่องสายพาน และคุมโน	ตรวจนับจำนวน	รถเข็น	FM-PD-01	คราบน้ำมัน		วัดดูติครบตามจำนวน	100%	ทุกหลอด	นับจำนวน	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ทากาว	ทากาว 2 ชั้น ให้ทั่ว ในของชิ้นงานร่อง สายพานและด้าน ข้างชิ้นงานคุมโน	กาวสีเทา, สีดำ แปรงทาสี แท่นหมุน		กาวที่ตัวชิ้นงาน		กาวทาทั่วบริเวณที่ต้องการ	10%	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
เตรียมยางบุช	ตัดแผ่นยางบุช นำยางบุชมาซั้ง	ยาง ,มีด, ไม้เมตร คาชั่งดิจิตอล		น้ำหนักยาง		น้ำหนักตามกำหนด	100%	ทุกหลอด	เครื่องชั่งดิจิตอล	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
อัดยาง	อัดยางให้ชิ้นงาน ประกบติดกัน	เครื่องอัดยาง		-ลักษณะยางที่ ผ่านการอัดของ -การยึดติดของ ยางกับชิ้นงาน		-ยางที่ชิ้นงาน ไม่มีโพรง อากาศ -มีการยึดติดระหว่าง ชิ้นงานกับยางที่แน่น	100% 1-2 ชั้น/หลอด	ทุกหลอด ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา และสัมผัส เครื่อง Press กดชิ้นงาน	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ตกแต่ง	ตัดตกแต่งขอบยาง ที่เกินออกมา	กรรไกร, มีด		ความเรียบร้อย		ความเรียบร้อยของยาง	10%	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ถ่วงน้ำหนัก	ทำการถ่วงน้ำหนัก	เครื่องถ่วงน้ำหนัก		Balance		ความ balance ของชิ้นงาน	100%	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยเครื่อง ถ่วงน้ำหนัก	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
พันสี	พันสีที่ชิ้นงาน	สี, กาพ่นสี, แท่นหมุน		สีผิวกระจาย สม่ำเสมอ		สีผิวชิ้นงาน	100%	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา	หัวหน้า ประกอบ	แจ้งแผนก QC
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์	ตรวจสอบชิ้นงาน ตามข้อกำหนด	เวอร์เนียร์	WI-QA-01	ตามข้อกำหนด		ตามข้อกำหนด	AQL 1.0 ต่อหลอด	ตรวจสอบด้วย สายตา	ตรวจสอบด้วยสายตา และวัดขนาด	QA	แจ้งแผนก QA
บรรจุ		ถุง, กล่อง, สติกเกอร์	WI-WH-01	ตามข้อกำหนด		ตามข้อกำหนด	10%	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา	พนักงาน คลังสินค้า	แจ้งหัวหน้า คลังสินค้า
จัดเก็บเข้าคลัง	นำชิ้นงานเก็บเข้า คลังสินค้า	Pallet	WI-WH-01	การ จัดเก็บ		จัดเก็บตามแผนผังที่ กำหนด	100%	ทุกหลอด	ตรวจสอบด้วยสายตา	พนักงาน คลังสินค้า	แจ้งหัวหน้า คลังสินค้า