

## บทที่ 3

### การออกแบบการทดลอง

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบการทดลองสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเร็วของเครื่องเชื่อม แอมพลิจูดของพลังงานที่ใช้ในการเชื่อม และความดันในการจับยึดชิ้นงานของเครื่องเชื่อม สาเหตุของการเลือกปัจจัยที่นำมาศึกษา และระดับของปัจจัย แผนการทดลองซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยที่ต้องการศึกษา ระดับของปัจจัย รูปแบบการทดลองซึ่งเป็นการทดลองแบบสุ่มและทดลองซ้ำ 2 ซ้ำ ตัวแปรที่ทำการศึกษาได้แก่ ความแข็งแรงของรอยเชื่อม และความต้านทานแรงคั้นน้ำของรอยเชื่อม รวมไปถึงหลักการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้สำหรับแผนการทดลองในครั้งนี้

#### 3.1 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

เสื้อคลุมแพทย์ผ่าตัดที่มีคุณภาพจะต้องสามารถป้องกันของเหลวที่เกิดจากการผ่าตัดไม่ให้ซึมผ่านมายังแพทย์ที่ทำการผ่าตัด ในส่วนของวัสดุคืบที่ใช้ในการผลิตเสื้อคลุมแพทย์ผ่าตัดนั้น สามารถป้องกันการซึมผ่านของของเหลวได้ในระดับหนึ่ง แต่ส่วนของเหลวจะมีโอกาสซึมผ่านได้คือในส่วนของรอยต่อของวัสดุคืบเพื่อประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ของตัวเสื้อ อาทิเช่น รอยต่อเชื่อมของแขนเสื้อ ดังนั้นคุณสมบัติที่จะใช้ในการวัดคุณภาพของเสื้อคลุมแพทย์ผ่าตัดก็คือ ความแข็งแรงของรอยเชื่อม และความต้านทานแรงคั้นน้ำของรอยเชื่อม ที่จะสามารถแสดงให้เห็นว่ารอยเชื่อมต่อที่เกิดจากเครื่องเชื่อมอุตสาหกรรม มีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ และเมื่อทำการวิเคราะห์สาเหตุที่จะทำให้การเชื่อมไม่สมบูรณ์ พบว่า เกิดจาก 3 ปัจจัย ดังนี้


##### 3.1.1 ความเร็วของเครื่องเชื่อมอุตสาหกรรม

เป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม และเวลาในการทำงาน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ถ้าใช้ความเร็วที่สูงเกินไปเพื่อให้ได้เวลาการทำงานที่เร็วขึ้น จะทำให้เกิดการเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ และพนักงานอาจจะจับชิ้นงานไม่ทัน

### 3.1.2 การควบคุมแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้า

เป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม เนื่องจากแอมพลิจูดคือแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความถี่ 20 กิโลเฮิร์ตแล้วเกิดเป็นคลื่นเสียงอัลตราโซนิกที่ใช้ในการทำให้เกิดการสันตะเทียนแล้วเกิดการเสียดสีทำให้เกิดการหลอมละลายและเชื่อมติดกันของวัสดุดิบ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของกระแสที่ให้อำนาจเข้าไปในเครื่องจักร

เครื่องเชื่อมด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกในการวิจัยฉบับนี้ สามารถอธิบายหลักการการทำงานเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายได้ดังรูปที่ 3.1

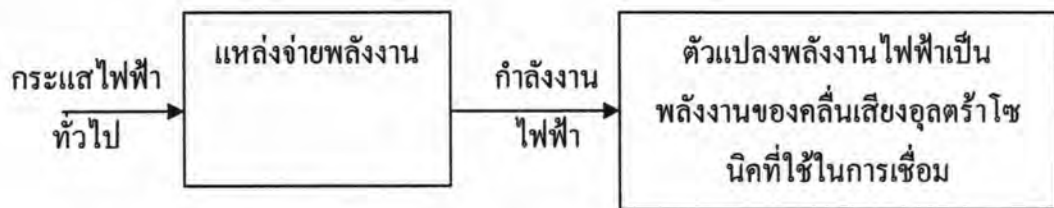

รูปที่ 3.1 แสดงหลักการการทำงานอย่างง่ายของเครื่องเชื่อมอัลตราโซนิก

ดังนั้นแอมพลิจูดที่พบในเครื่องจักรจะพบได้ในสองส่วนคือ แอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดเป็นพลังงานในการทำให้เกิดคลื่นเสียงอัลตราโซนิก และแอมพลิจูดในส่วนของแอมพลิจูดของความถี่ที่ทำให้เกิดคลื่นเสียงอัลตราโซนิก


ปัจจัยที่ผู้ทำการวิจัยใช้ในการทดลองคือ การควบคุมแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดพลังงานเพื่อสร้างคลื่นเสียงอัลตราโซนิก ซึ่งสามารถปรับลดได้ตั้งแต่ 100 – 10 เปอร์เซ็นต์ของขนาดแอมพลิจูด

ถ้าใช้ระดับการควบคุมแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไปจะทำให้ชิ้นงานขาดเนื่องจากใช้พลังงานในการเชื่อมสูงเกินไป แต่ถ้าใช้ระดับการควบคุมแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่เกินไปก็จะทำให้เชื่อมชิ้นงานไม่ติด

### 3.1.3 ความดันในการจับยึดชิ้นงานของเครื่องเชื่อม

เป็นพารามิเตอร์ที่มีผลต่อคุณภาพรอยเชื่อม เนื่องจากค่าความดันเป็นค่าที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงานด้วยหัวเชื่อม ถ้าใช้ค่าความดันที่สูงเกินไปจะทำให้คุณภาพรอยเชื่อมต่ำ ทำให้ชิ้นงานขาดเนื่องจากมีแรงกดที่มากเกินไป แต่ถ้าใช้ค่าที่ต่ำเกินไปจะทำให้เชื่อมงานไม่ติด เนื่องจากมีแรงกดที่น้อยเกินไป

สามารถแสดงความสัมพันธ์และทิศทางที่แต่ละปัจจัยกระทำต่อชิ้นงานได้ดังรูปที่ 3.2

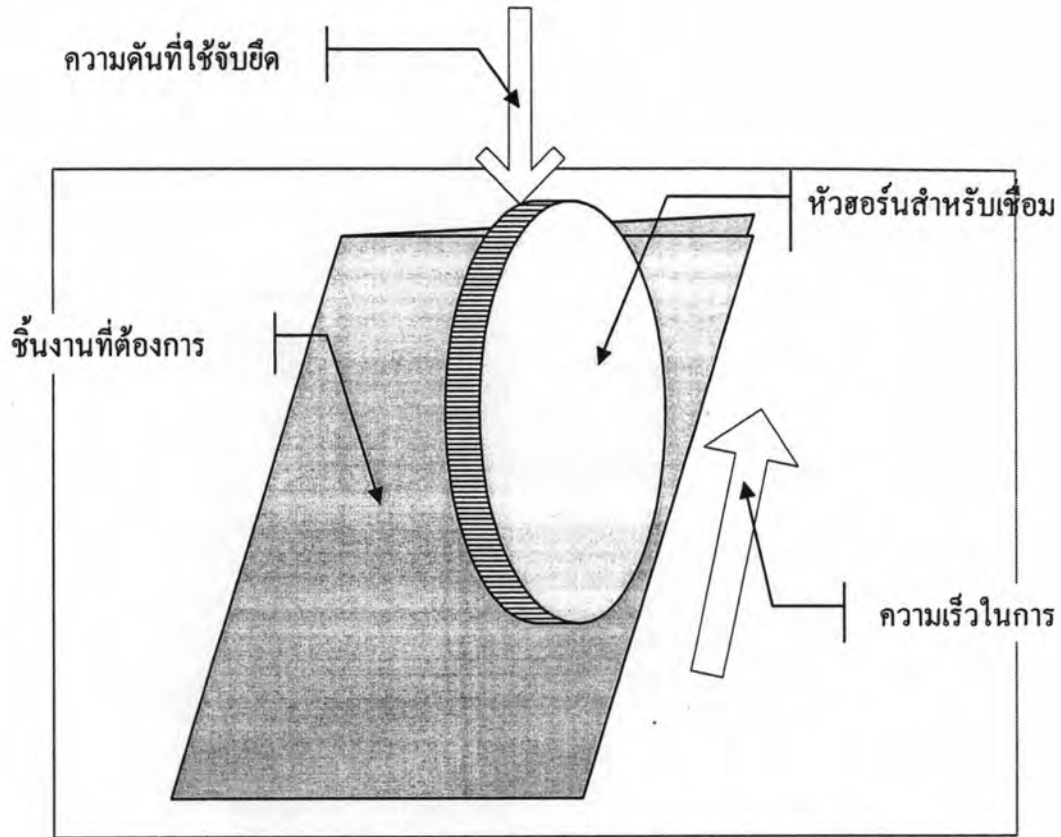

รูปที่ 3.2 ความสัมพันธ์และทิศทางที่แต่ละปัจจัยกระทำต่อชิ้นงาน

### 3.2 ระดับของปัจจัยที่ทำการศึกษา

หลังจากพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของรอยเชื่อมดังอธิบายในหัวข้อที่แล้วนั้น ได้ศึกษา ระดับของปัจจัยที่จะทำการทดลอง ดังนี้

#### 3.2.1 ความเร็วของเครื่องเชื่อมอุลตราโซนิค

ระดับของความเร็วที่ใช้ในปัจจุบันอยู่ที่ 25% คิดเป็นเวลาประมาณ 0.034 m/s ดังนั้น จึงทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ความเร็วในระดับต่าง ๆ ดังนี้ คือ ปรับที่ระดับความเร็ว 25% 50% และ 75% ของความเร็วของเครื่องอุลตราโซนิค โดยวัดความแข็งแรงของรอยเชื่อมเบื้องต้นจากลักษณะ ภายนอก เช่น เชื่อมติดหรือไม่, รอยไหม้ของรอยเชื่อม และความสามารถในการทำงานของพนักงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับ 1 ความเร็ว 25% ของความสามารถของเครื่องอุลตราโซนิค

ระดับ 2 ความเร็ว 50% ของความสามารถของเครื่องอุลตราโซนิค

ระดับ 3 ความเร็ว 75% ของความสามารถของเครื่องอุลตราโซนิค

### 3.2.2 การควบคุมแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้า

ระดับของการควบคุมแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 65% ของแอมพลิจูด ดังนั้นจึงทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ของแอมพลิจูดในระดับต่าง ๆ ดังนี้ คือ 50, 65, และ 80% โดยวัดความแข็งแรงของรอยเชื่อมเบื้องต้นจากลักษณะภายนอก เช่น เชื่อมติดหรือไม่ และรอยไหม้ของรอยเชื่อม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับ 1 50 % ของแอมพลิจูด

ระดับ 2 65 % ของแอมพลิจูด

ระดับ 3 80 % ของแอมพลิจูด

### 3.2.3 ความดันในการจับยึดชิ้นงานของเครื่องเชื่อม

ระดับของความดันที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 24 PSI ดังนั้นจึงทดลองปรับค่าพารามิเตอร์ของความดันในระดับต่าง ๆ ดังนี้ คือ 16, 25, และ 34 PSI โดยวัดความแข็งแรงของรอยเชื่อมเบื้องต้นจากลักษณะภายนอก เช่น เชื่อมติดหรือไม่ และรอยไหม้ของรอยเชื่อม สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับ 1 ความดัน 16 PSI

ระดับ 2 ความดัน 25 PSI

ระดับ 3 ความดัน 34 PSI

สามารถสรุปปัจจัยและระดับของปัจจัยได้ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ปัจจัยและระดับของปัจจัย

ปัจจัย	หน่วย	สัญลักษณ์	ระดับของปัจจัย		
			ต่ำ (-)	กลาง (0)	สูง (+)
1. ความเร็ว	%	A	25	50	75
2. การควบคุมแอมพลิจูด	%	B	50	65	80
3. ความดัน	PSI	C	16	25	34

### 3.3 แผนการออกแบบการทดลอง

หลังจากได้ทำการศึกษาหาปัจจัย และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำการเลือกแผนการทดลองโดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

#### 3.3.1 ปัจจัยที่ทำการศึกษา ได้แก่

- a. ความเร็ว
- b. การควบคุมแอมพลิจูด
- c. ความดัน

#### 3.3.2 การกำหนดระดับปัจจัย ได้แก่

- a. ความเร็วแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 25%, 50% และ 75%
- b. การควบคุมแอมพลิจูดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 50, 65 และ 80 %
- c. ความดันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 16, 25 และ 34 PSI

#### 3.3.3 รูปแบบการทดลอง

- a. การทดลองซ้ำ เป็นการกำหนดจำนวนซ้ำในการทดลอง ซึ่งควรมีจำนวนซ้ำน้อยที่สุด 2 ซ้ำ ดังนั้นจึงทำการทดลอง 2 ซ้ำ
- b. การทำแบบสุ่ม การทดลองนี้ใช้การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยทำการสุ่มลำดับการทดลองเพื่อป้องกันเรื่องความไม่สม่ำเสมอของเครื่องมือและผู้ทดลอง

#### 3.3.4 ตัวแปรตอบสนองที่ทำการศึกษา ได้แก่

- a. ความแข็งแรงของรอยเชื่อม
- b. ความต้านทานแรงค้ำของรอยเชื่อม

จากข้อ 3.1.1 – 3.1.3 สามารถแสดงแผนการทดลอง เมตริกซ์ของการทดลอง และลำดับการทดลองแบบสุ่มในตารางที่ 3.2 – 3.4 ตามลำดับ

### ตารางที่ 3.2 แผนการทดลอง

#### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเชื่อมวัสดุคืบด้วยเครื่องอุลตราโซนิค เพื่อลดเวลาในการทำงานของเครื่องอุลตราโซนิค

#### 2. ข้อมูลพื้นฐาน

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้เราต้องพยายามลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในตลาดให้ได้ ดังนั้นเราจึงควรใช้งานเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนในเครื่องจักร ในการวัดประสิทธิภาพของงานเชื่อมว่าดีหรือไม่ดูได้จากตัวแปรตอบสนอง 2 ตัว ได้แก่ ความต้านทานแรงดึง และความต้านทานแรงดันท้ำ

#### 3. ตัวแปรการทดลอง

##### 3.1 ปัจจัย

	ระดับ		
1) ความเร็ว (%)	25	50	75
2) กากควบคุมแอมป์ลิจูด (%)	50	65	80
3) ความดัน (PSI)	16	25	34

##### 3.2 ตัวแปรตอบสนอง (Response Variable)

	วิธีการวัดผล
1) ความแข็งแรงของรอยเชื่อม	ค่าความต้านทานแรงดึง (Newton)
2) ความต้านทานแรงดันท้ำ	ค่าความต้านทานแรงดันท้ำ (cm.H <sub>2</sub> O)

#### 4. จำนวนซ้ำ

ทำการทดลอง 2 ซ้ำ ดังนั้นการทดลองจะมีทั้งหมด  $3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$  การทดลอง

#### 5. วิธีการสุ่ม

ใช้วิธีการสุ่มลำดับการทดลองจากโปรแกรม MiniTab แสดงลำดับการทดลองดังตารางที่ 3.4

#### 6. เมตริกการออกแบบ

แสดงดังตารางที่ 3.4



### ตาราง 3.2 แผนการทดลอง (ต่อ)

#### 7. ตารางบันทึกผลการทดลอง

- 7.1 ตารางบันทึกผลค่าความต้านทานแรงดึง
- 7.2 ตารางบันทึกผลค่าความต้านทานแรงด้นน้ำ

#### 8. การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ

- 8.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
- 8.2 การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ (Model Adequacy Checking)
- 8.3 กราฟตัวแปรตอบสนอง (Response Plot)

#### 9. อื่น ๆ

ตารางที่ 3.3 เมตริกของแผนการทดลอง

ความเร็ว	แอมพลิจูด	ความดัน	หมายเลขสภาวะการทดลอง	
25	50	16	1	28
		25	2	29
		34	3	30
	65	16	4	31
		25	5	32
		34	6	33
	80	16	7	34
		25	8	35
		34	9	36
50	50	16	10	37
		25	11	38
		34	12	39
	65	16	13	40
		25	14	41
		34	15	42
	80	16	16	43
		25	17	44
		34	18	45
75	50	16	19	46
		25	20	47
		34	21	48
	65	16	22	49
		25	23	50
		34	24	51
	80	16	25	52
		25	26	53
		34	27	54



ตารางที่ 3.4 ลำดับการทดลองแบบสุ่ม

ลำดับที่	หมายเลขสภาวะการทดลอง	ลำดับที่	หมายเลขสภาวะการทดลอง	ลำดับที่	หมายเลขสภาวะการทดลอง
1	5	19	25	37	3
2	50	20	9	38	36
3	27	21	54	39	19
4	24	22	14	40	30
5	32	23	41	41	6
6	40	24	21	42	38
7	16	25	29	43	51
8	8	26	39	44	28
9	2	27	48	45	1
10	22	28	42	46	13
11	45	29	31	47	47
12	10	30	37	48	4
13	18	31	11	49	46
14	53	32	35	50	52
15	44	33	7	51	34
16	20	34	43	52	26
17	17	35	49	53	12
18	23	36	15	54	33

### 3.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดรูปแบบการทดลองเป็นแบบที่เกิดจากอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect Model) มีอิทธิพลต่อผลการทดสอบหรือตัวแปรตอบสนอง แสดงได้ดังสมการ

$$Y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + (\tau\beta)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\tau\beta\gamma)_{ijk} + \delta_l + \varepsilon_{ijkl}$$

โดยที่  $Y_{ijkl}$  คือ ค่าตัวแปรตอบสนองที่จะได้จากระดับ  $i$  ของปัจจัยระดับความเร็ว ระดับ  $j$  ของปัจจัยระดับค่าแอมพลิจูด ระดับ  $k$  ของปัจจัยความถี่ และจำนวนซ้ำ  $l$

$\mu$  คือ ค่าเฉลี่ยทั้งหมด

$\tau_i$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากระดับ  $i$  ของปัจจัยความเร็ว

$\beta_j$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากระดับ  $j$  ของปัจจัยแอมพลิจูด

$\gamma_k$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากระดับ  $k$  ของปัจจัยความถี่

$(\tau\beta)_{ij}$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของระดับ  $i$  ของปัจจัยความเร็ว กับระดับ  $j$  ของปัจจัยแอมพลิจูด

$(\tau\gamma)_{ik}$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของระดับ  $i$  ของปัจจัยความเร็ว กับระดับ  $k$  ของปัจจัยความถี่

$(\beta\gamma)_{jk}$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของระดับ  $j$  ของปัจจัยแอมพลิจูด กับระดับ  $k$  ของปัจจัยความถี่

$(\tau\beta\gamma)_{ijk}$  คือ อิทธิพลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของระดับ  $i$  ของปัจจัยความเร็ว กับระดับ  $j$  ของปัจจัยแอมพลิจูด และระดับ  $k$  ของปัจจัยความถี่

$\delta_l$  คือ อิทธิพลของบล็อก

$\varepsilon_{ijkl}$  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

เนื่องจากในการศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการทำงาน สามารถทำการทดลองเสร็จภายในระยะเวลาต่อเนื่อง (ไม่มีการบล็อก) จึงสามารถละเลยอิทธิพลของบล็อกได้ ดังนั้นสมการตัวแบบของแหล่งความผันแปรต่อค่าตัวแปรตอบสนองจึงมีสมมติฐาน ดังนี้

$$Y_{ijkl} = \mu + \tau_i + \beta_j + \gamma_k + (\tau\beta)_{ij} + (\tau\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\tau\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl}$$

และสามารถตั้งสมมติฐานในการทดสอบได้ ดังนี้

$$1. H_0 : \tau_i = 0$$

$$H_1 : \tau_i \neq 0$$

$$2. H_0 : \beta_j = 0$$

$$H_1 : \beta_j \neq 0$$

3.  $H_0$  :  $\gamma_k = 0$   
 $H_1$  :  $\gamma_k \neq 0$
4.  $H_0$  :  $(\tau\beta)_{ij} = 0$   
 $H_1$  :  $(\tau\beta)_{ij} \neq 0$
5.  $H_0$  :  $(\tau\gamma)_{ik} = 0$   
 $H_1$  :  $(\tau\gamma)_{ik} \neq 0$
6.  $H_0$  :  $(\beta\gamma)_{jk} = 0$   
 $H_1$  :  $(\beta\gamma)_{jk} \neq 0$
7.  $H_0$  :  $\delta_i = 0$   
 $H_1$  :  $\delta_i \neq 0$

หลังจากตั้งสมมุติฐานจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน และเพื่อให้การวิเคราะห์มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Model Adequacy Checking) และทำการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ด้วยกราฟของตัวแปรตอบสนอง (Response Plot) สามารถแสดงตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ ดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน

แหล่งของความผันแปร	ผลรวมกำลัง สอง	ขั้นของ ความอิสระ	ค่าเฉลี่ย กำลังสอง	ตัวทดสอบ F	ค่า F วิกฤต
ทรีทเมนต์ ความคลาดเคลื่อน ทั้งหมด					

### 3.3.6 ข้อสรุปและเสนอแนะ

หลังจากที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะต้องทำการสรุปผลและเสนอแนะเกี่ยวกับผลที่ได้จากการทดลอง