

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- บุญโรจน์ สิมะบรรสุทธิ์. การวางระบบควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์. วิทยาลัยนิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538.
- พิชิต สุขเจริญพงศ์. การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม. สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่นม2535.
- ศุภวัชร เมฆบุรณ. การพัฒนากระบวนการในโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับมาตรฐาน มอก.9000. วิทยาลัยนิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537.
- จรรรถกร เหล่าศิริหงษ์ทอง. การจัดการระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการประกอบของเล่น. วิทยาลัยนิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537.

ภาษาอังกฤษ

- Chrysler Corporation. Advanced Product Quality Planning. Highland Park Mich: Chrysler Corporation,1986
- Chrysler Corporation. Failure Mode And Effects Analysis manual. Highland Park Mich: Chrysler Corporation,1986
- Ford Motor Company. Potential Failure Mode and Effects Analysis. Dearborn Mech: Ford Motro Company,1988.
- Feigenbaum , A.V.. Total Quality Control , 3rd, McGraw-Hill, NY,1993
- Hollen,B., J.J., Jr Failure Mode and Effects Analysis. Society of Automotive Engineers. Inc., Warrendale,P.A.,1977.
- Juran, J.M. Juran on Quality by Design , The New Steps for Planning Quality into Goods and Services . THE FRESS PRESS A Division of Macmillan,Inc. , New York , 1992.
- Juran, J.M. and Gryna, M. Quality Planning and Analysis. 3rd, McGraw-Hill , NY , Singapore , 1993
- Lou Cohen. Quality Function Deployment .How to Make QFD Work for You .Addison-Wesley Publishing Company ,1995.

Shu YAMADA. Attractive Quality Creation . Task Achievement and Idea Generation Some comments on the idea generating methods in the approach for attractive quality creation. International Symposium on QC circles, December 9-11 ,1996.


Stamatis. D.H. Failure Mode and Effects Analysis United State of America : ASQC Quality Press,1995.

William J. Creating Quality Concepts, Systems, Strategies, and Tools McGraw-Hill International ,1995.


ภาคผนวก ก

ผังพาเรโตแสดงชนิดของเสียจากกระบวนการผลิตในแต่ละเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ FG230


ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2541

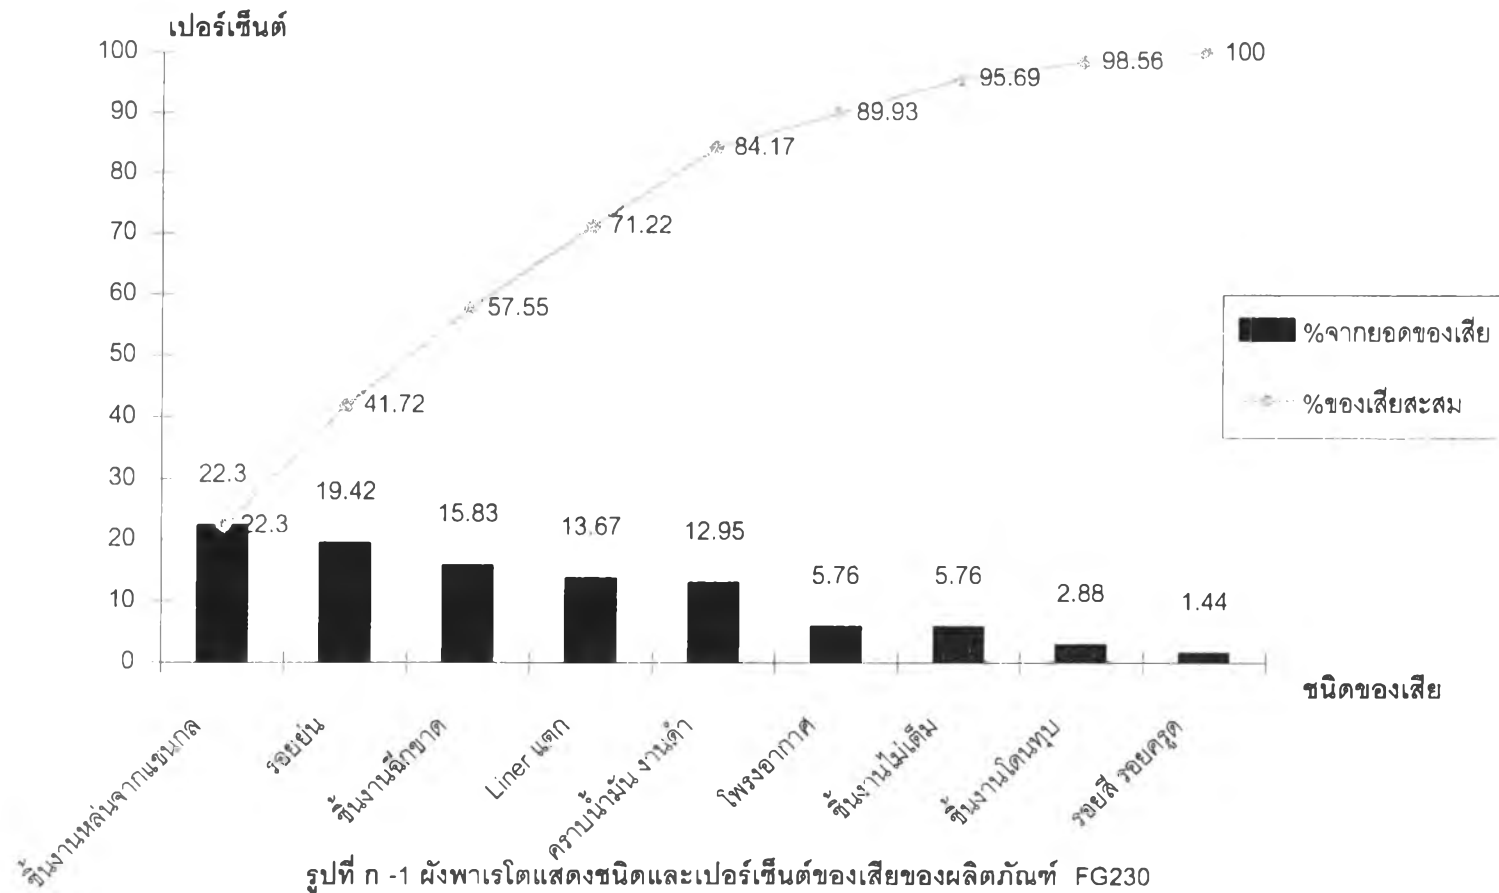


รูปที่ ก -1 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2541

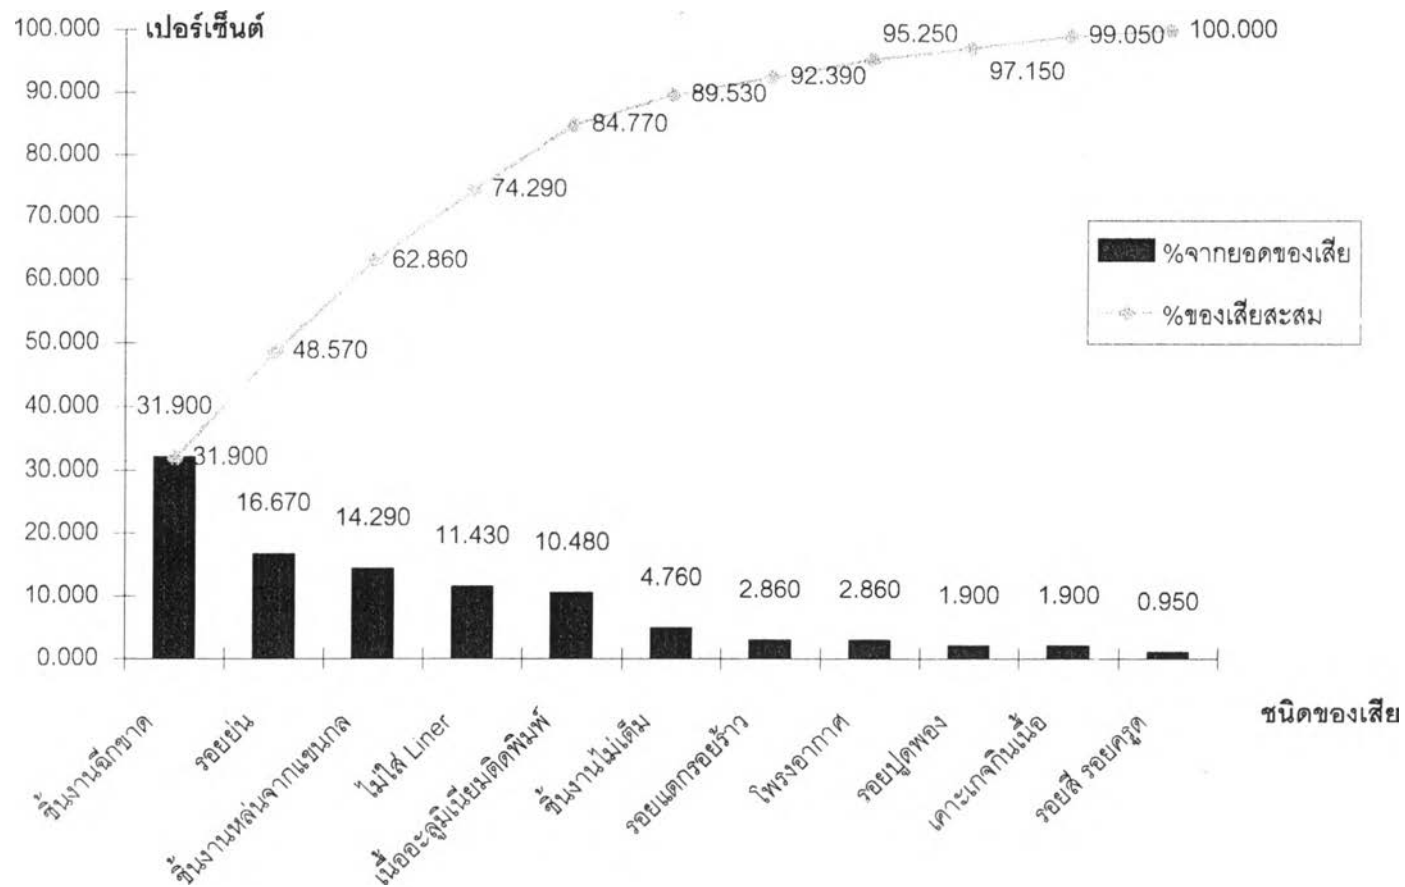


รูปที่ ก-2 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2541

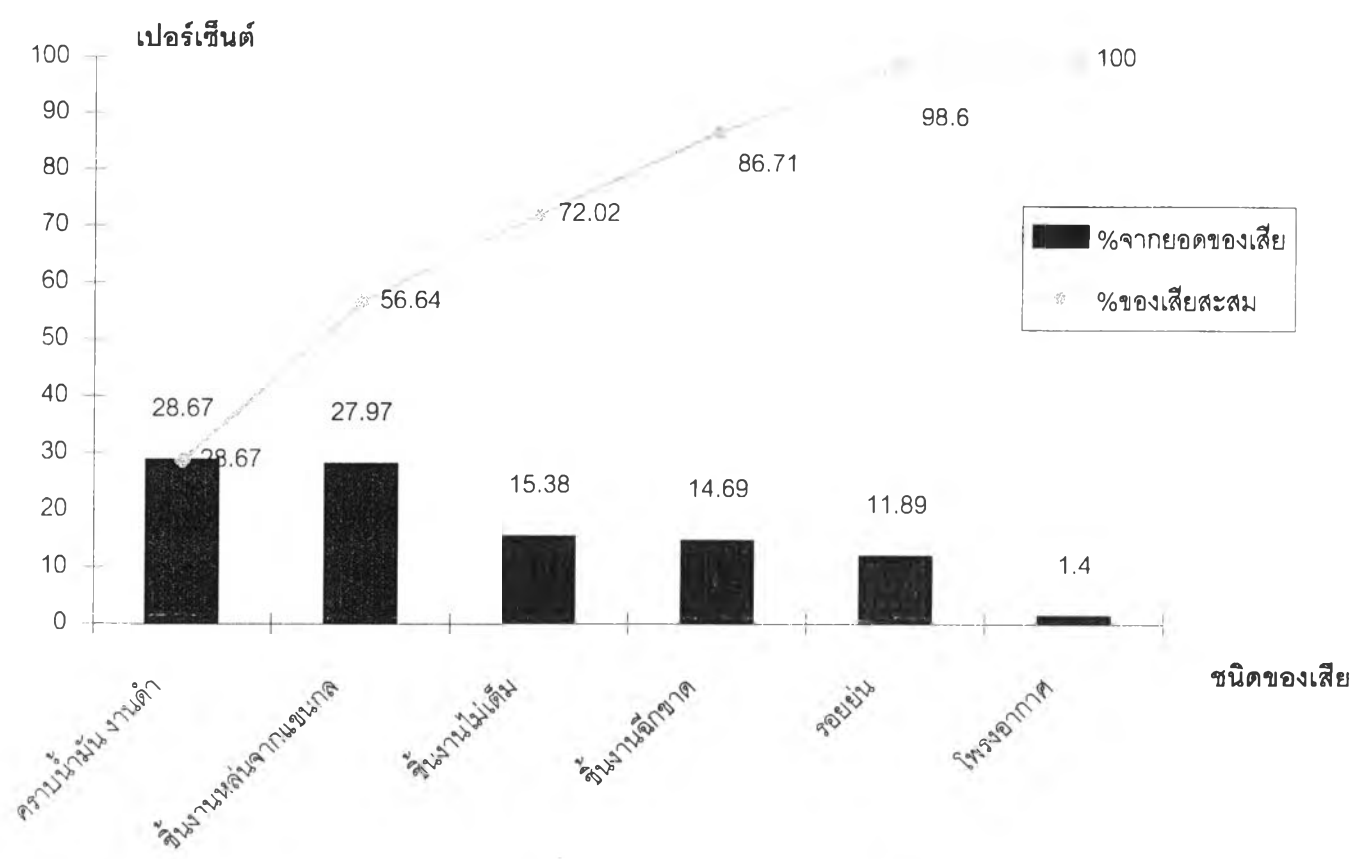

รูปที่ ก -3 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2541

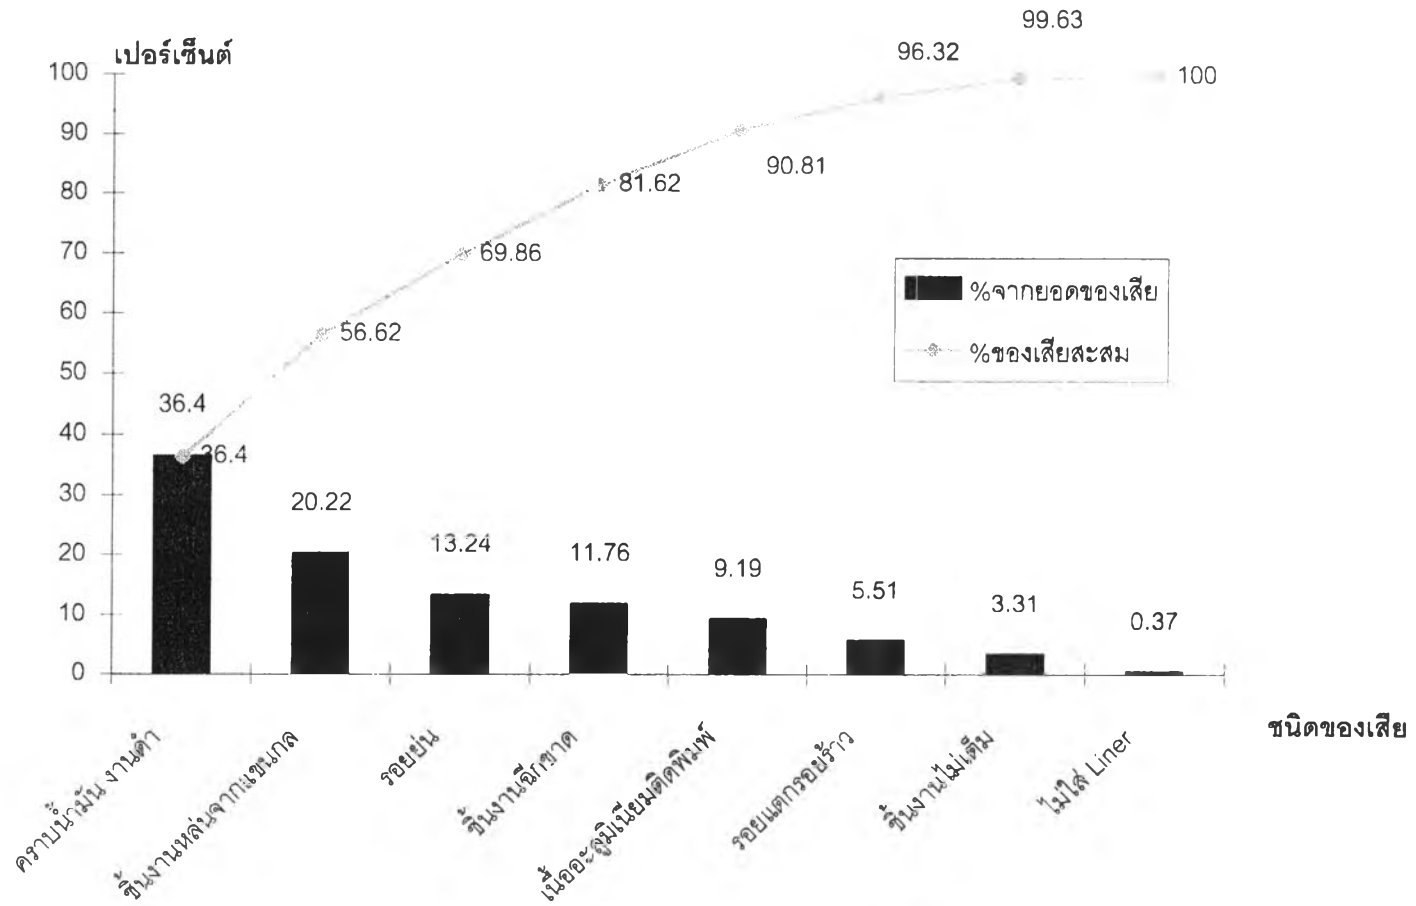


รูปที่ ก-4 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนเมษายน พ.ศ.2541

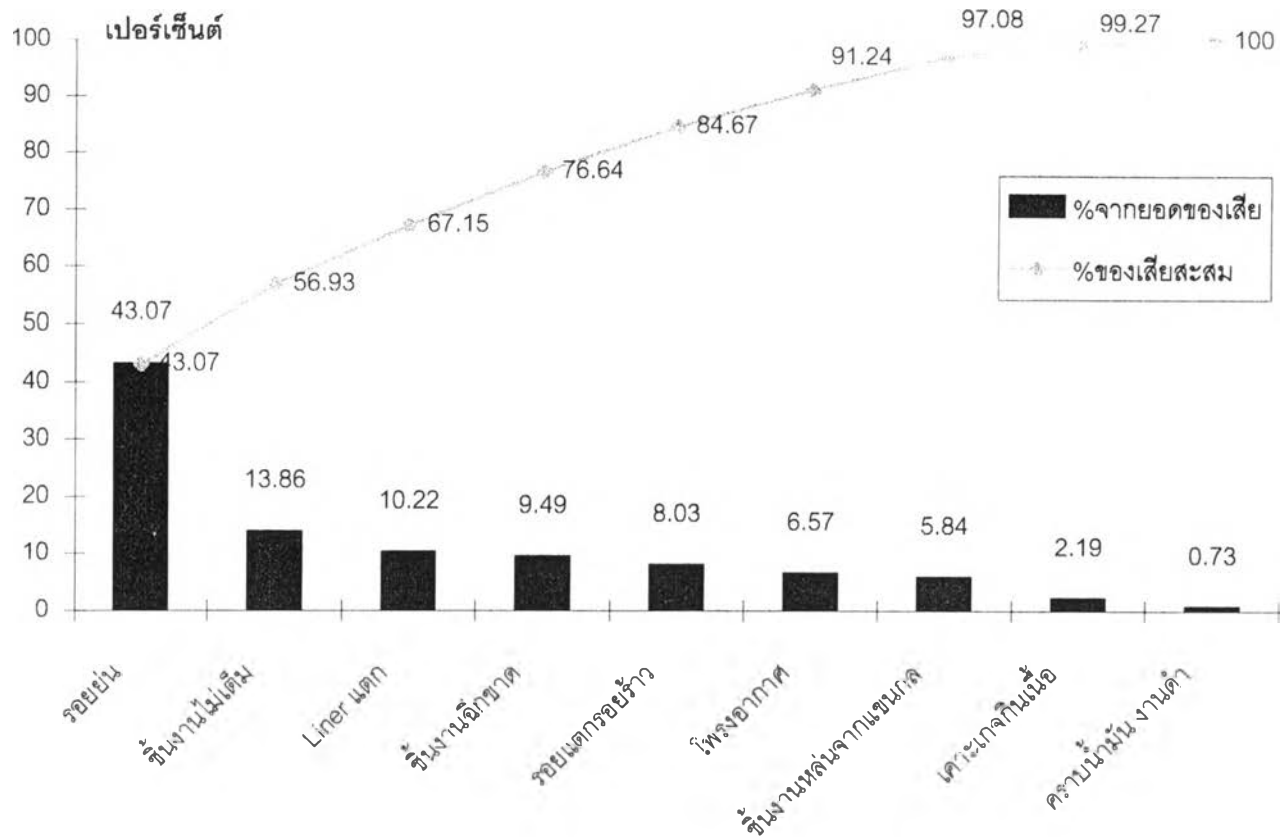


ชนิดของเสีย

รูปที่ ก-5 มังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541

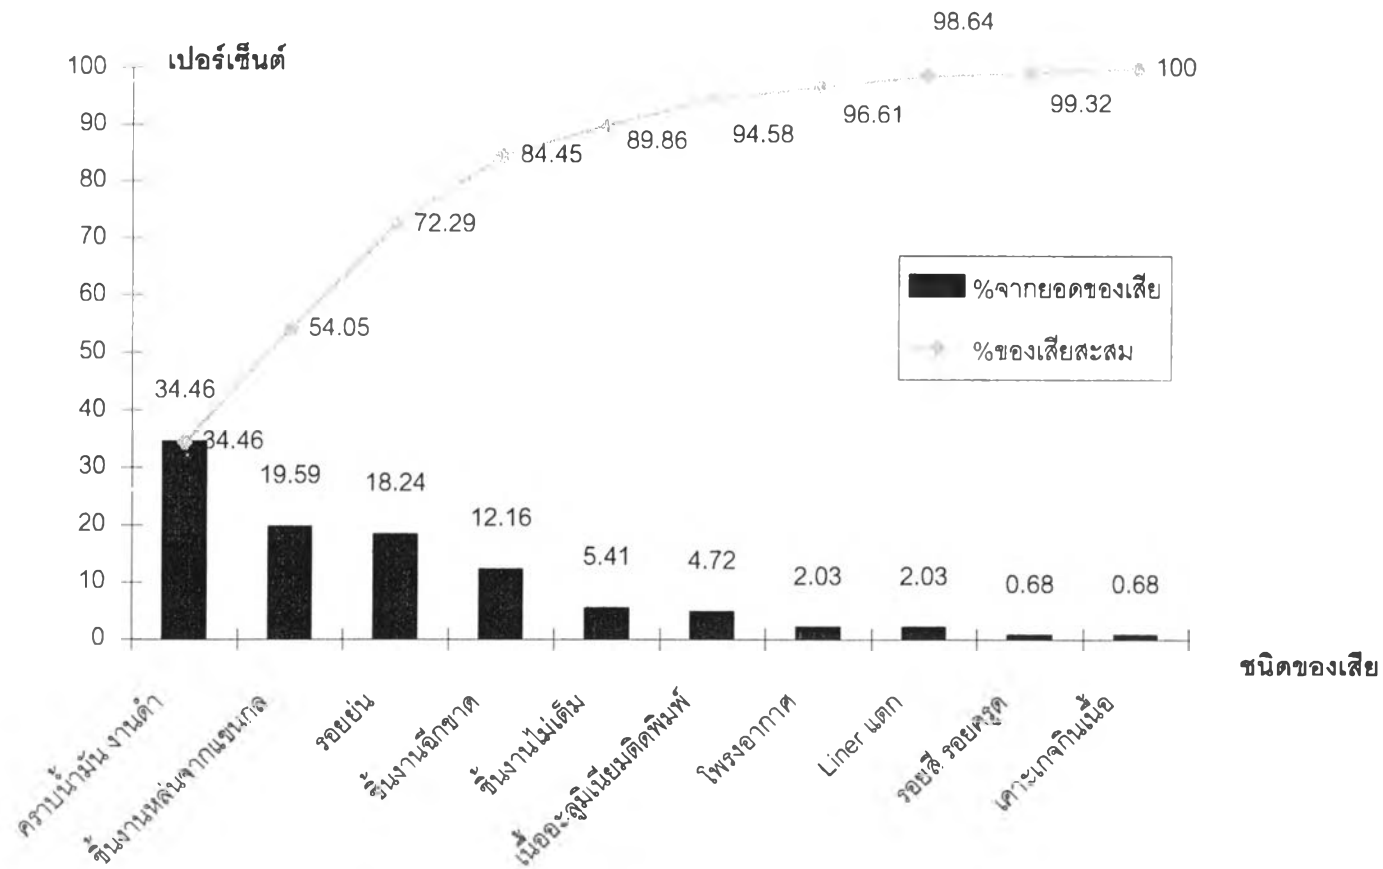

รูปที่ 6 -6 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541

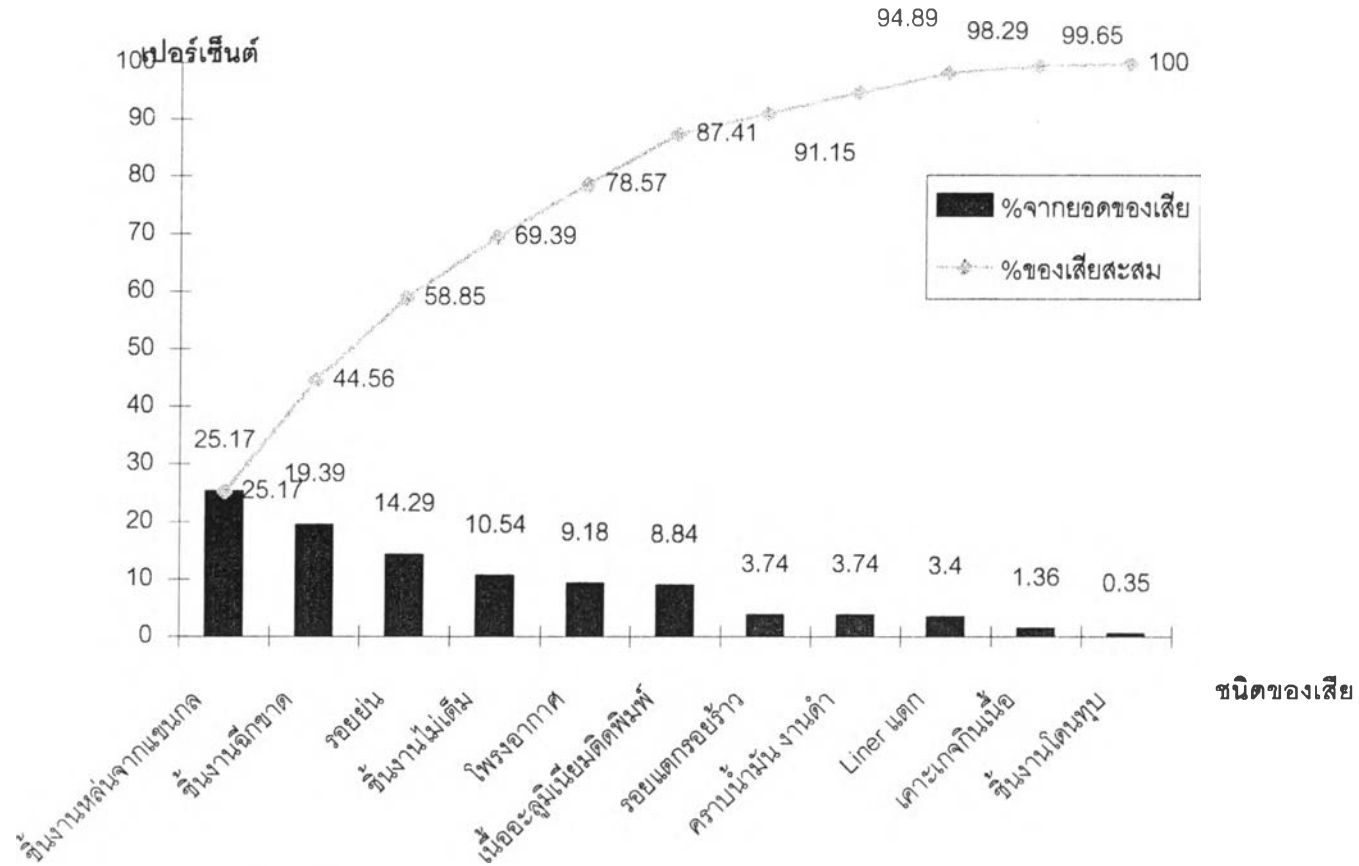


รูปที่ ก -7 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียของผลิตภัณฑ์ FG230
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2541


ภาคผนวก ข

ผังพาเรโตแสดงชนิดของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนในแต่ละเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ FG230


ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2541

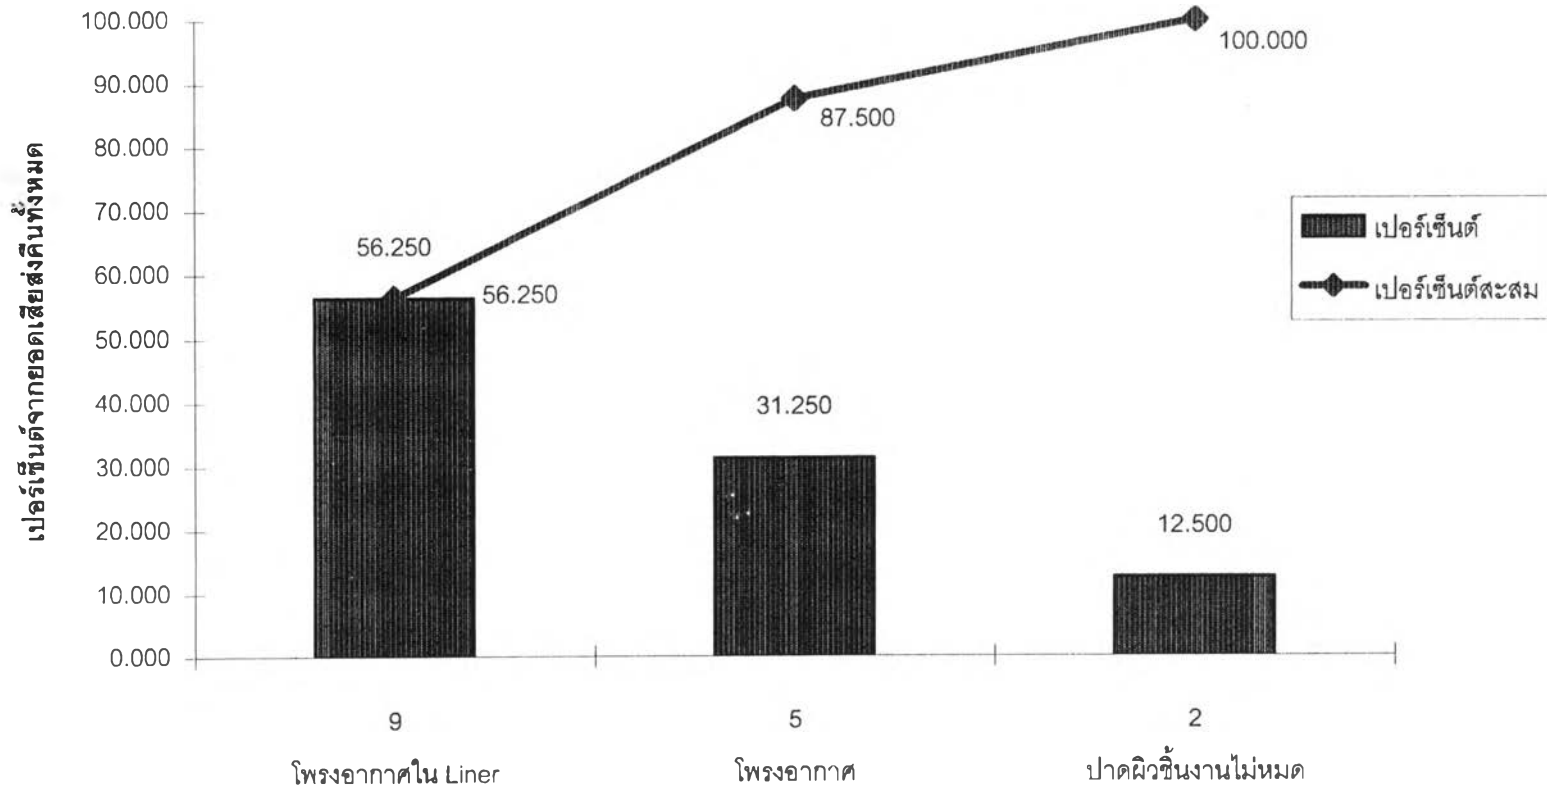


รูปที่ ข -1 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกค้ำส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนมกราคม พ.ศ.2541

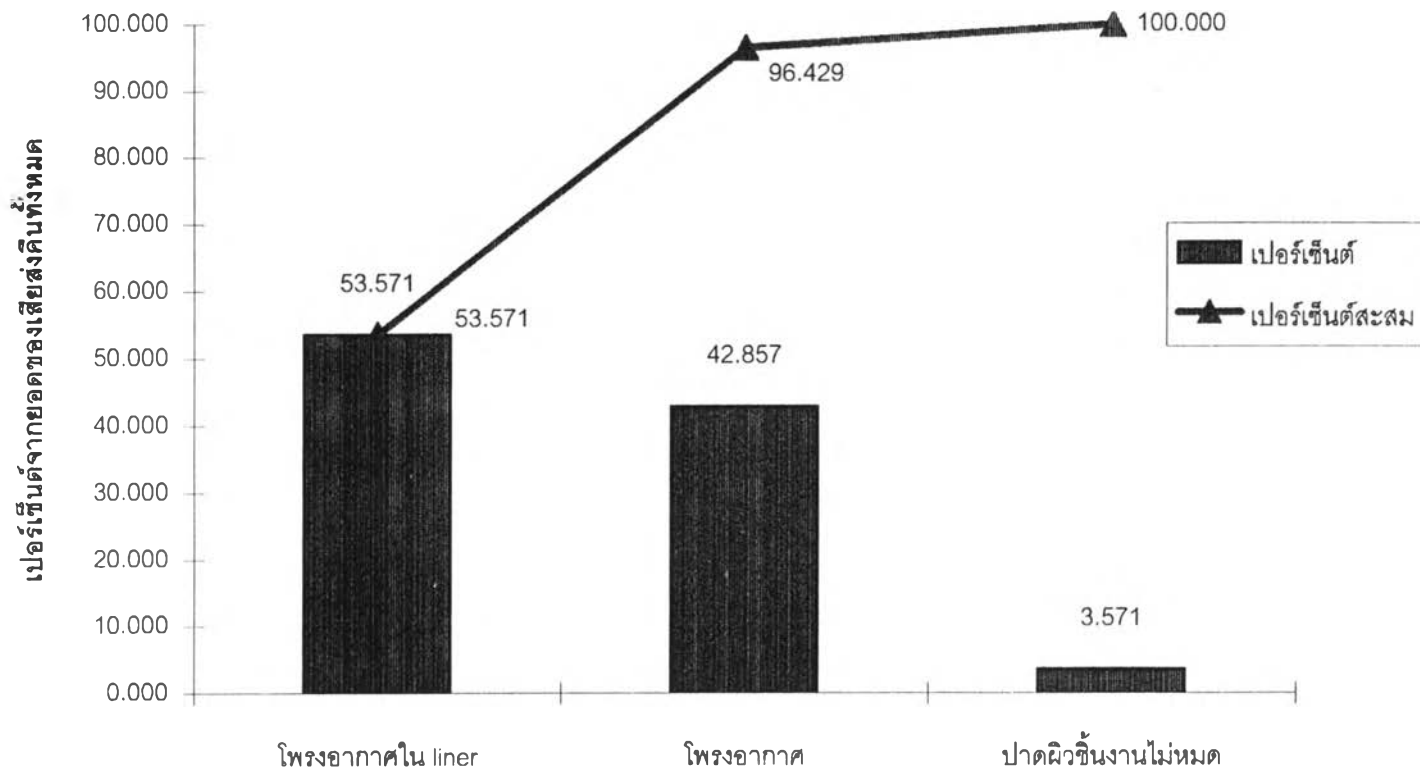


รูปที่ ข-2 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2541

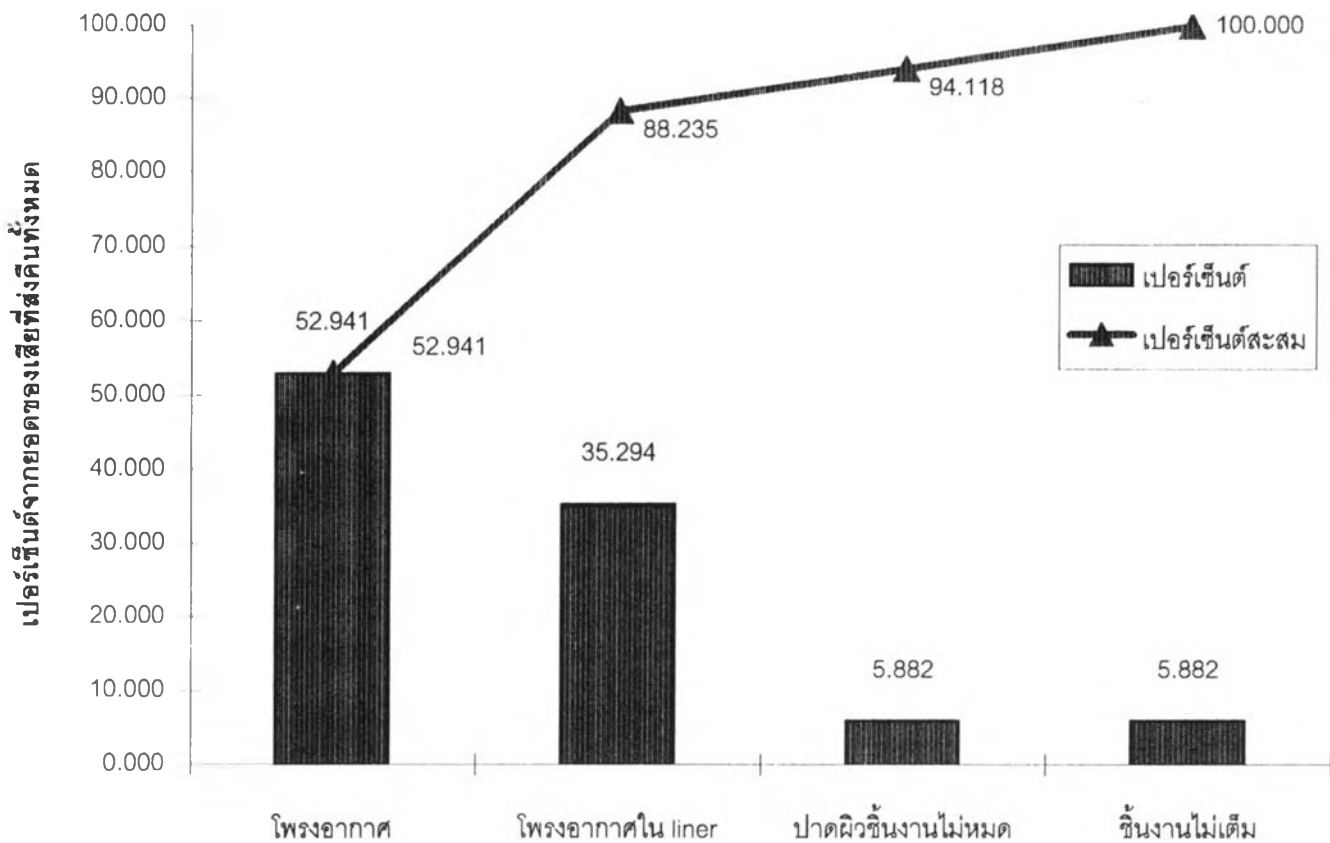


รูปที่ ข -3 มังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2541

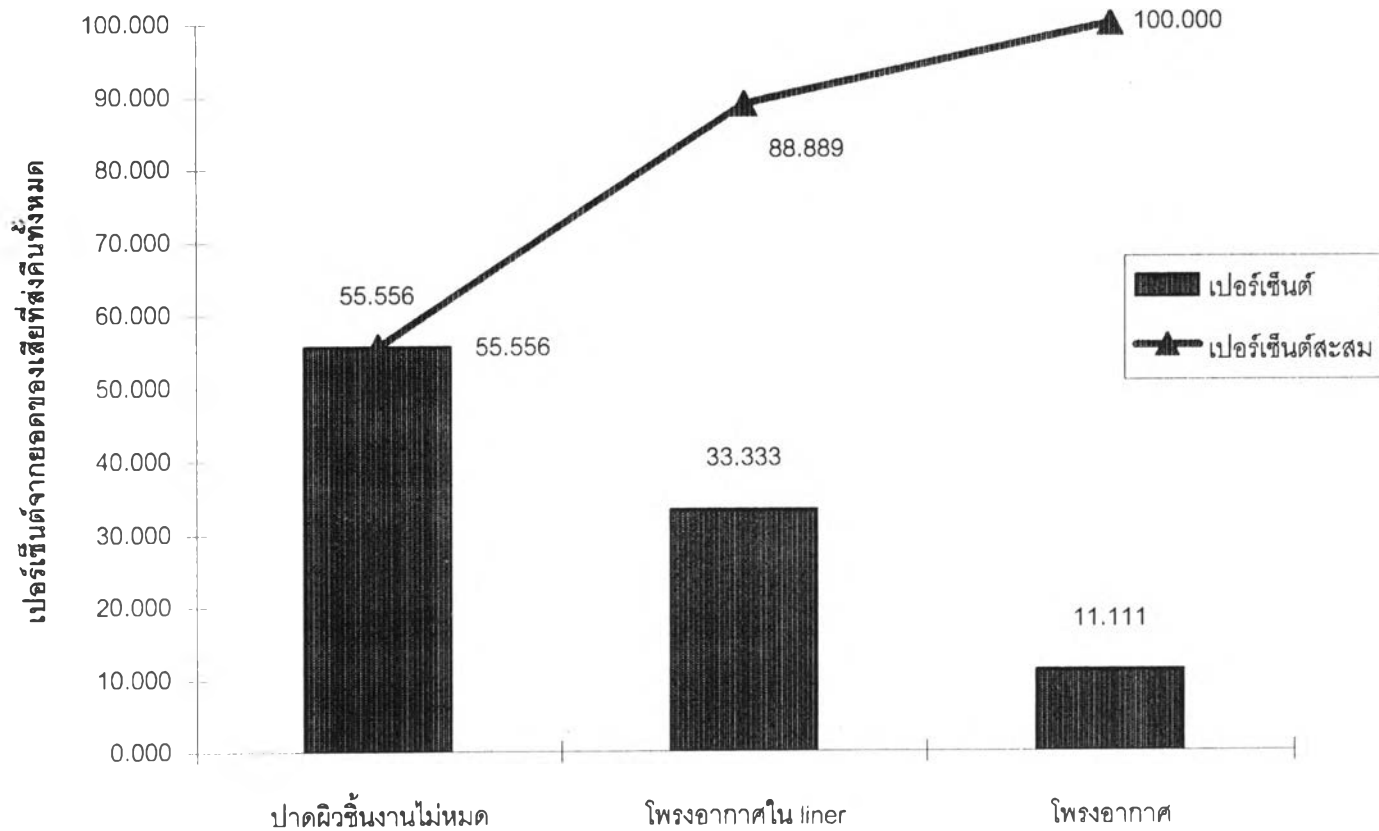


รูปที่ ข-4 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกค้าส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนเมษายน พ.ศ.2541

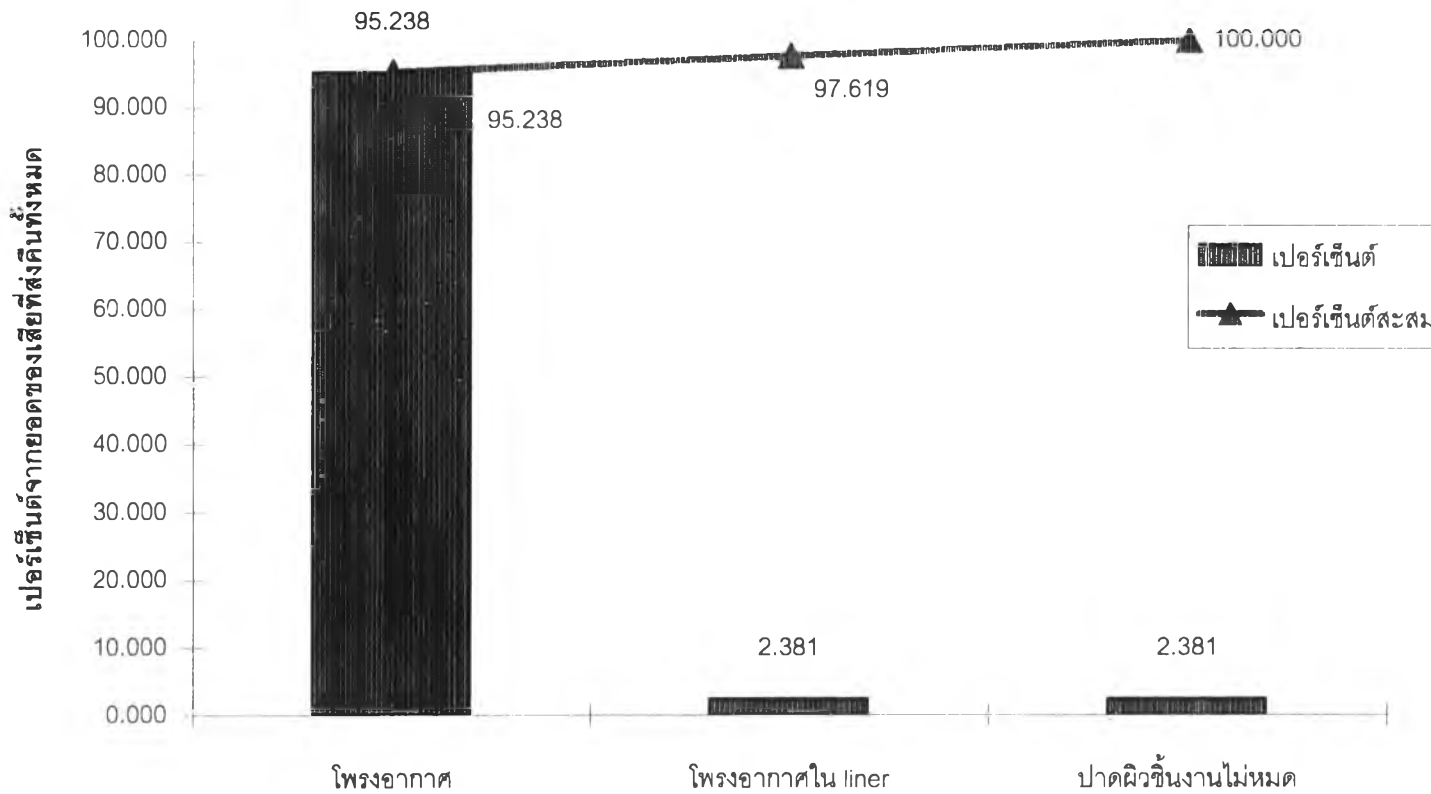

รูปที่ ข-5 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2541

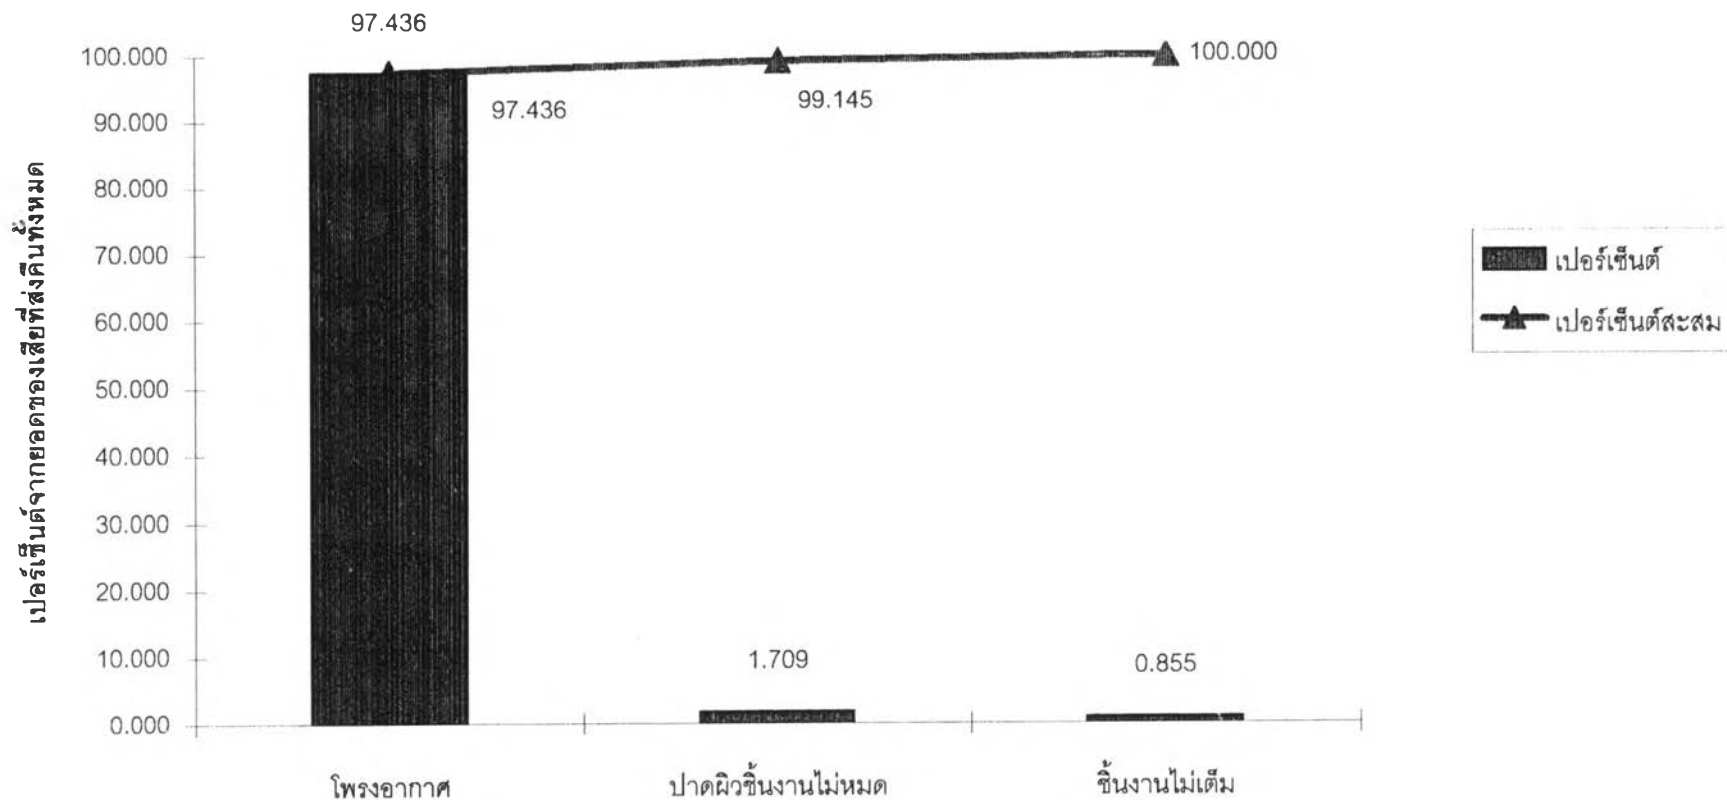


รูปที่ ข -6 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541

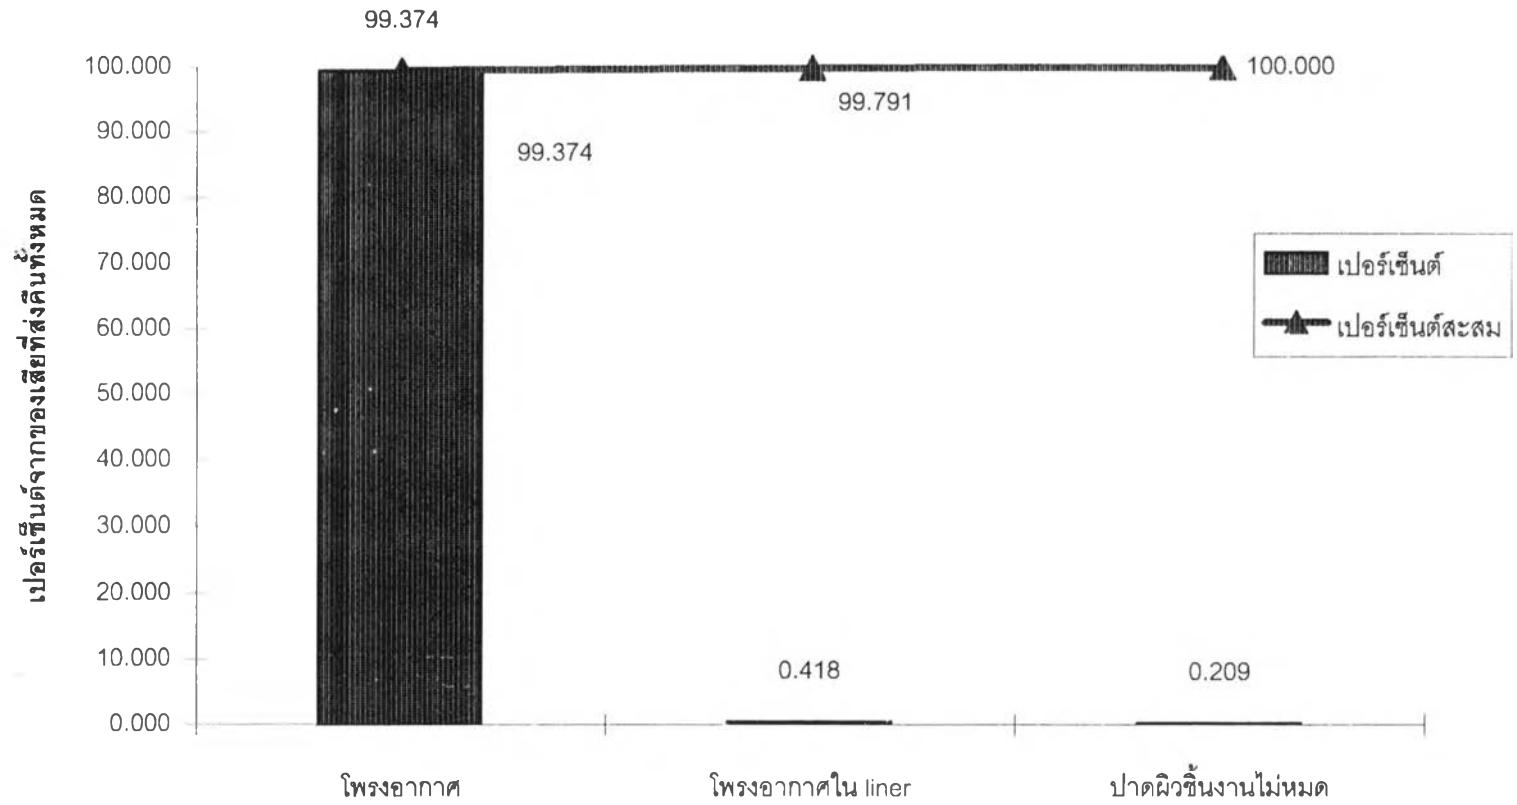


รูปที่ ข -7 ผังพาเรโตแสดงชนิดและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ผลิตภัณฑ์ FG230 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2541

ภาคผนวก ค


แผนผังแสดงเหตุและผลของสาเหตุการเกิดลักษณะบกพร่องที่ทำให้เกิดของเสีย

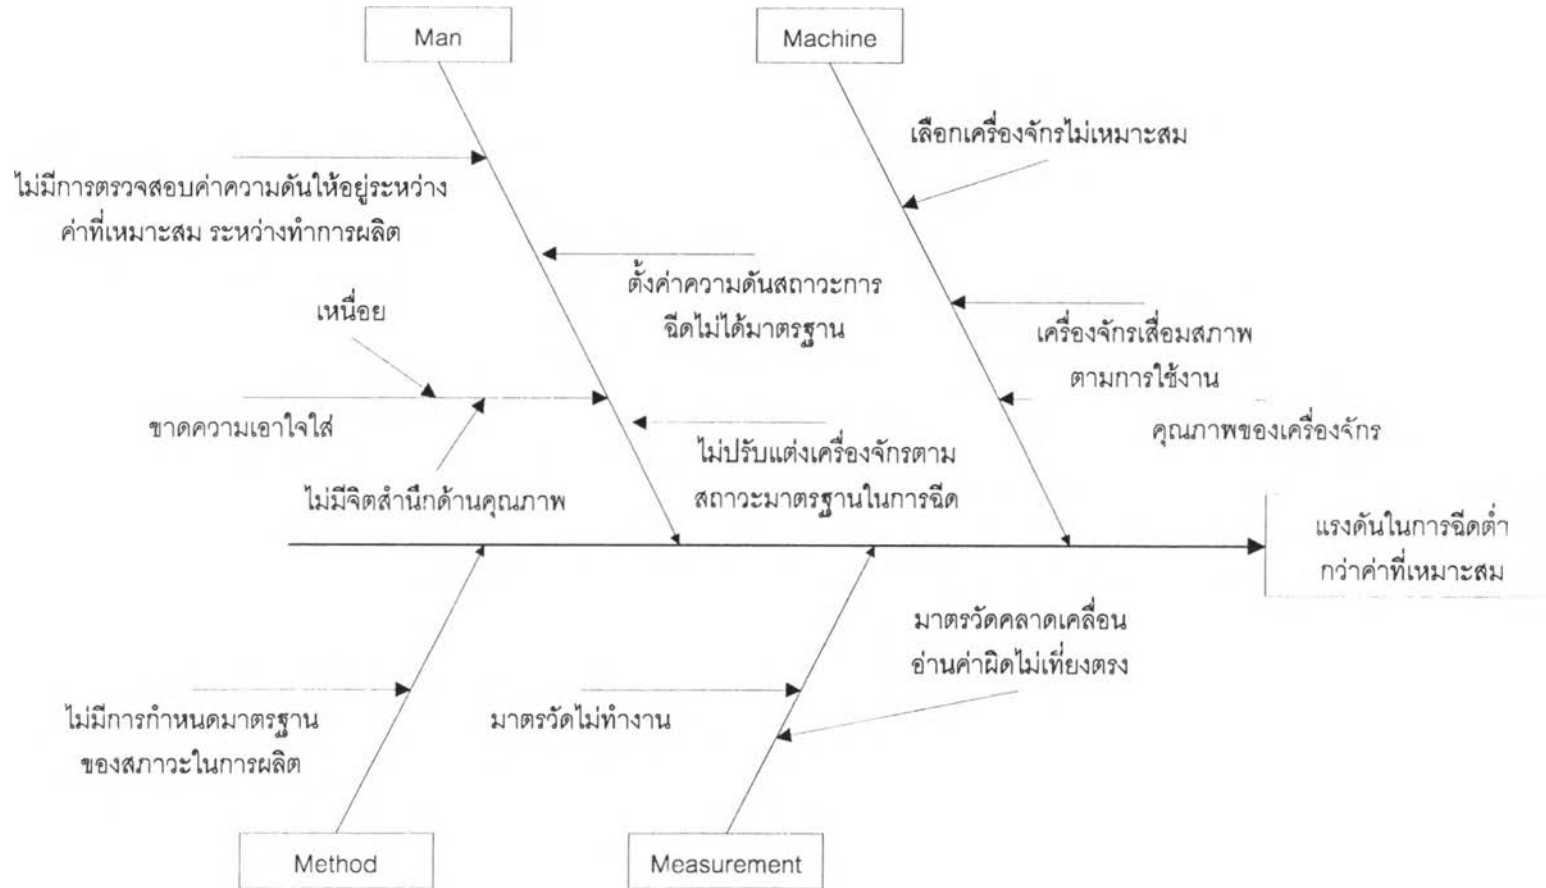


รูปที่ ค-1 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการที่แรงดัน PI3 ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม

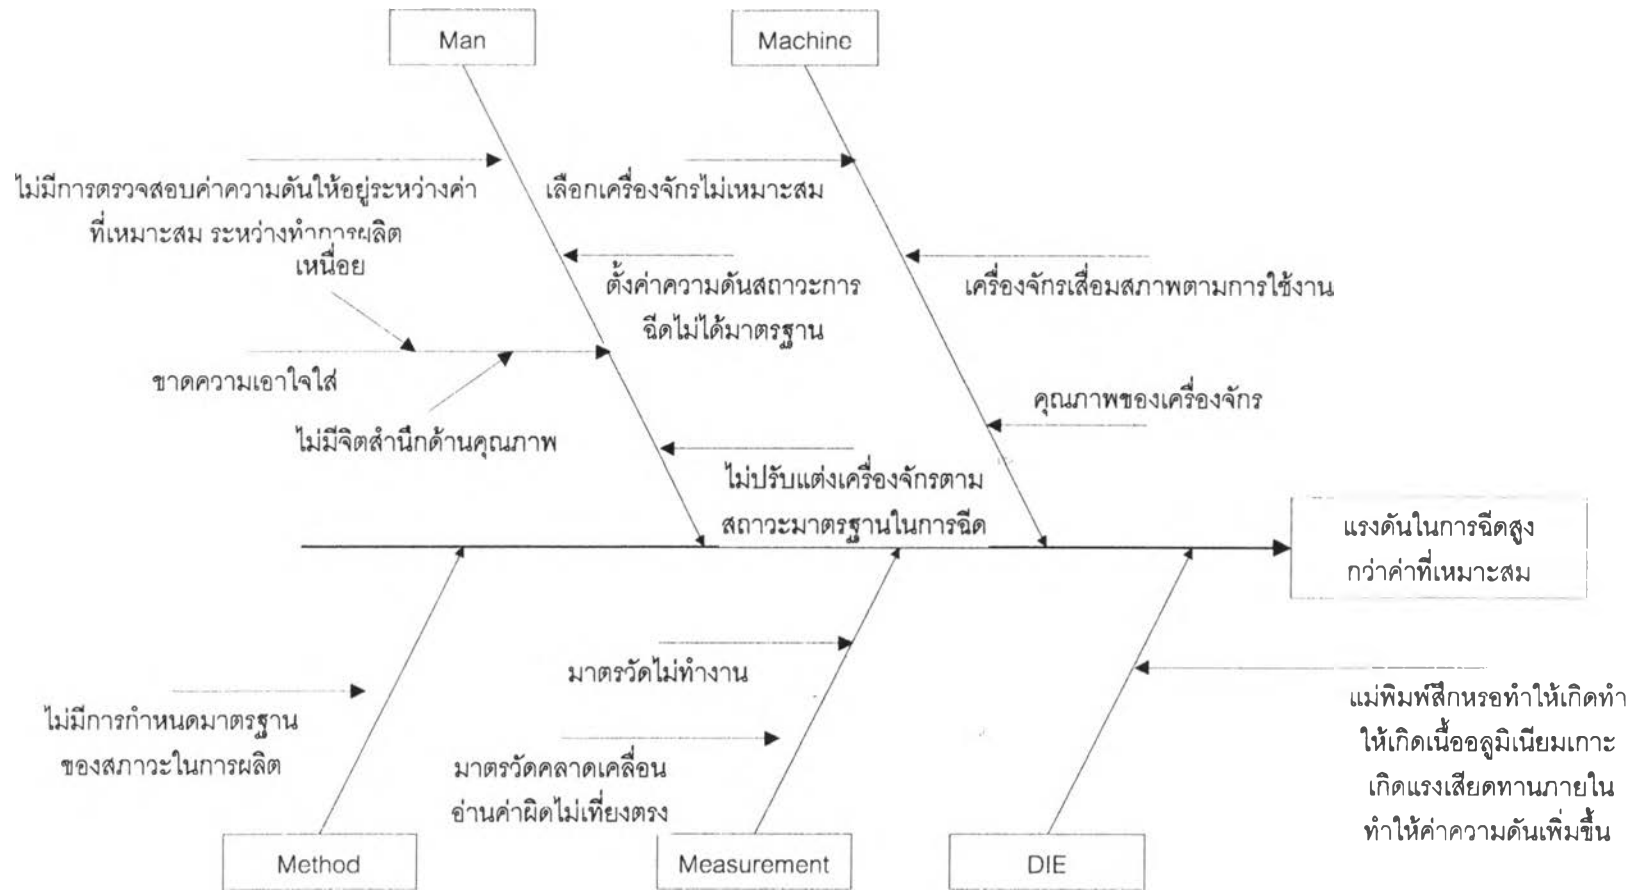


รูปที่ ค-2 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการที่แรงดัน PI3 สูงกว่าค่าที่เหมาะสม

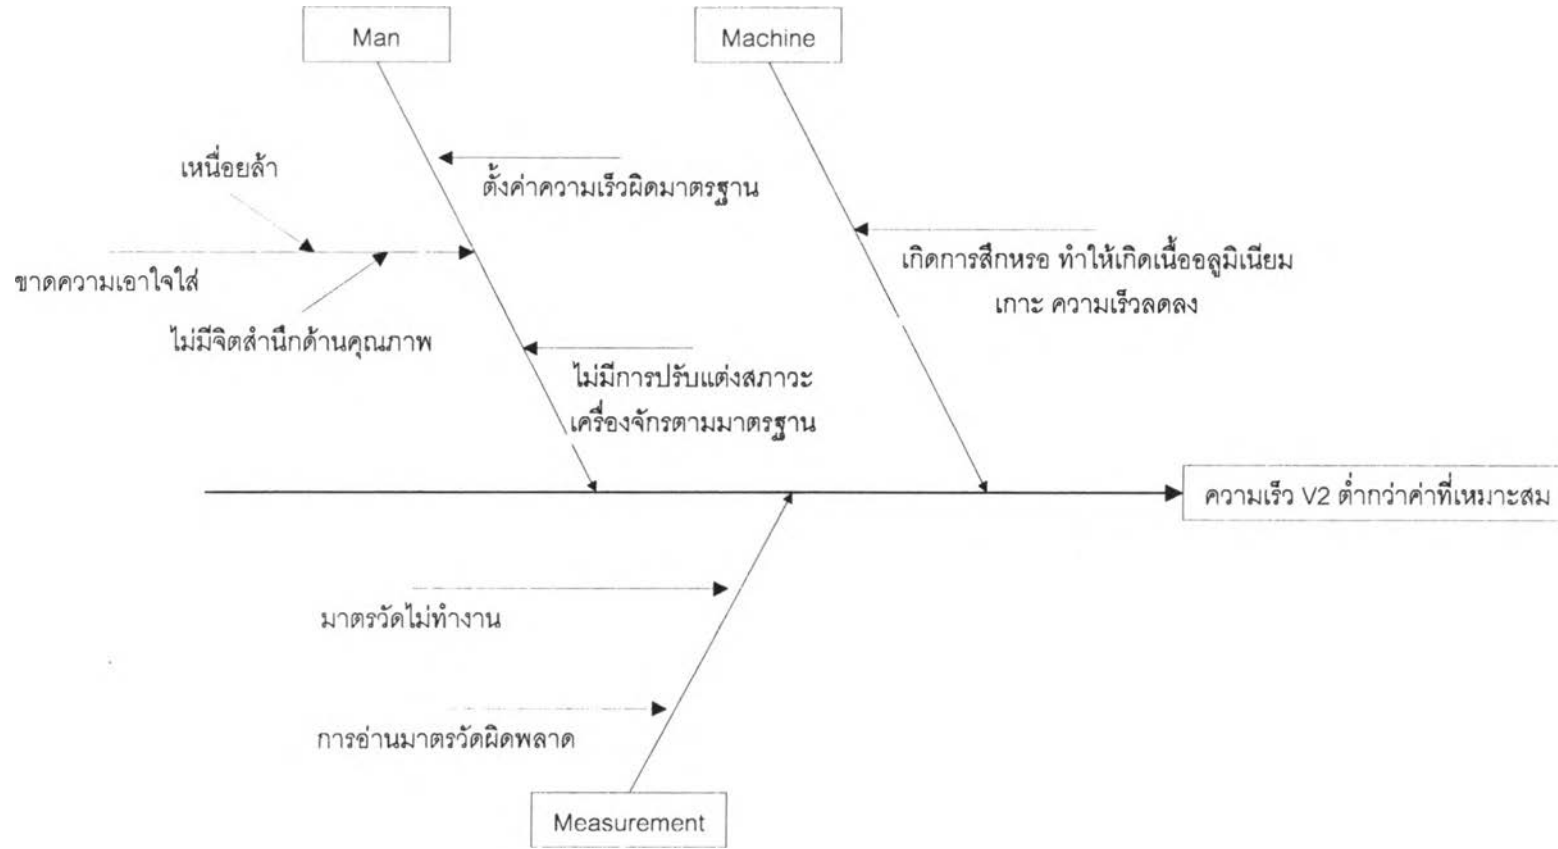


รูปที่ ค-3 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการที่ความเร็ว V2 ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม

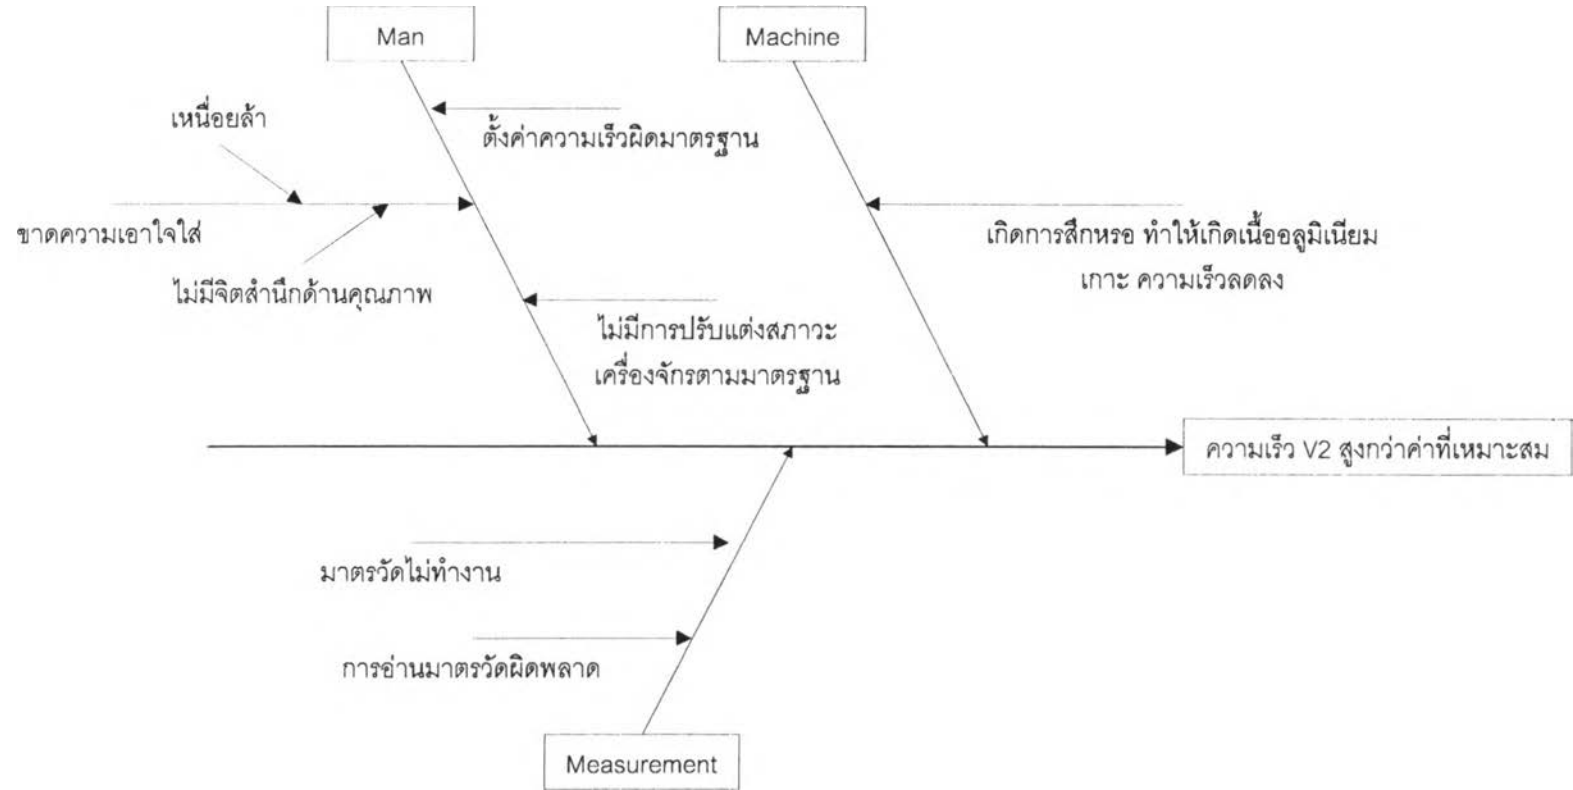


รูปที่ ค-4 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการที่ความเร็ว V2 สูงกว่าค่าที่เหมาะสม

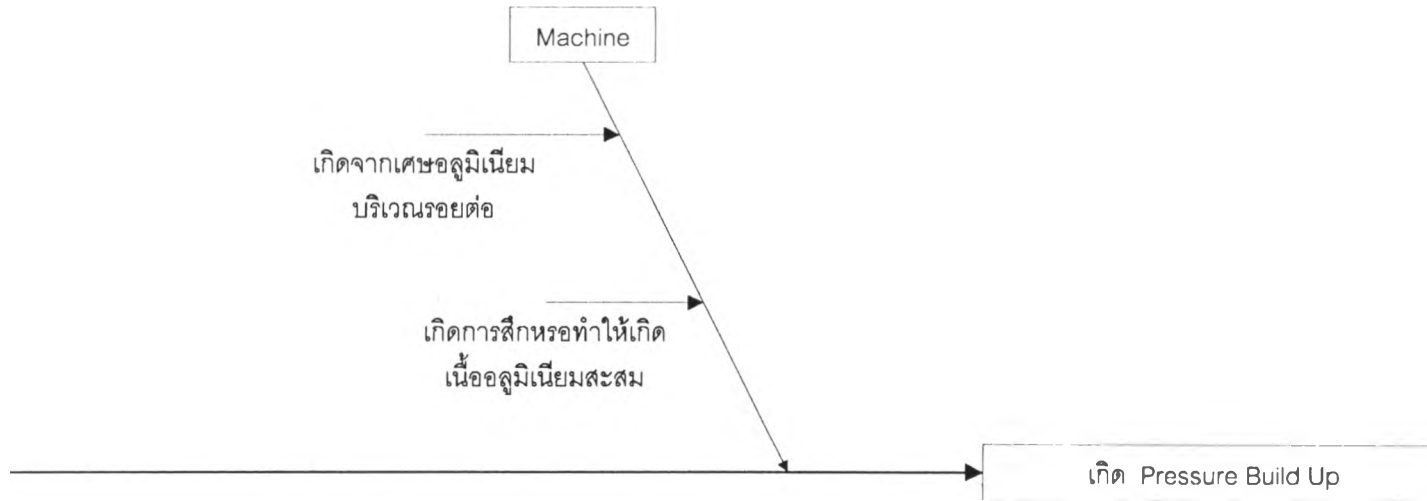


รูปที่ ค-5 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิด Pressure Build Up

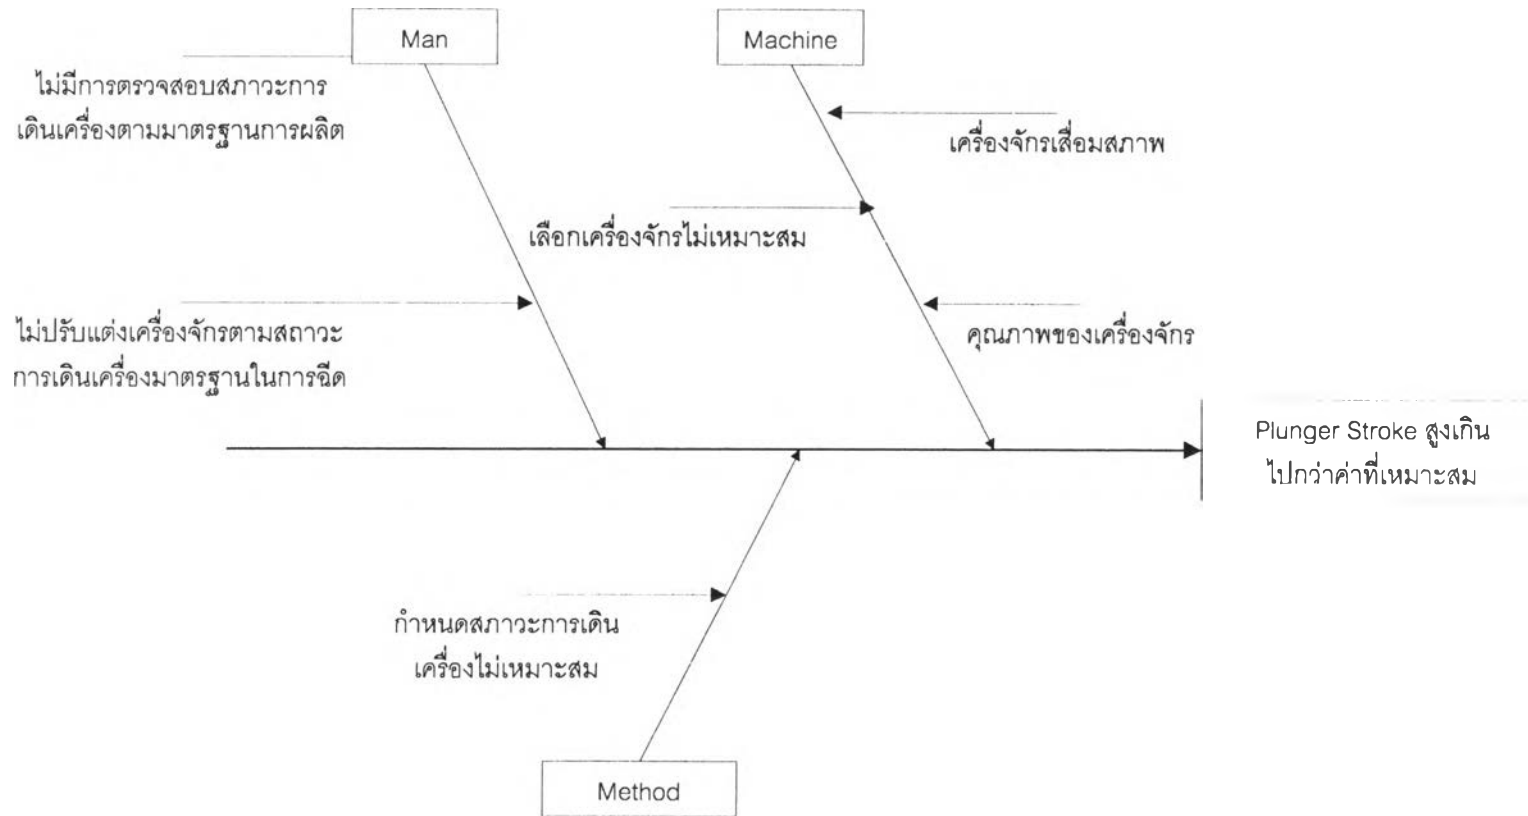


รูปที่ ค-6 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ Plunger Stroke สูงเกิน 1.5 เท่าค่าที่เหมาะสม

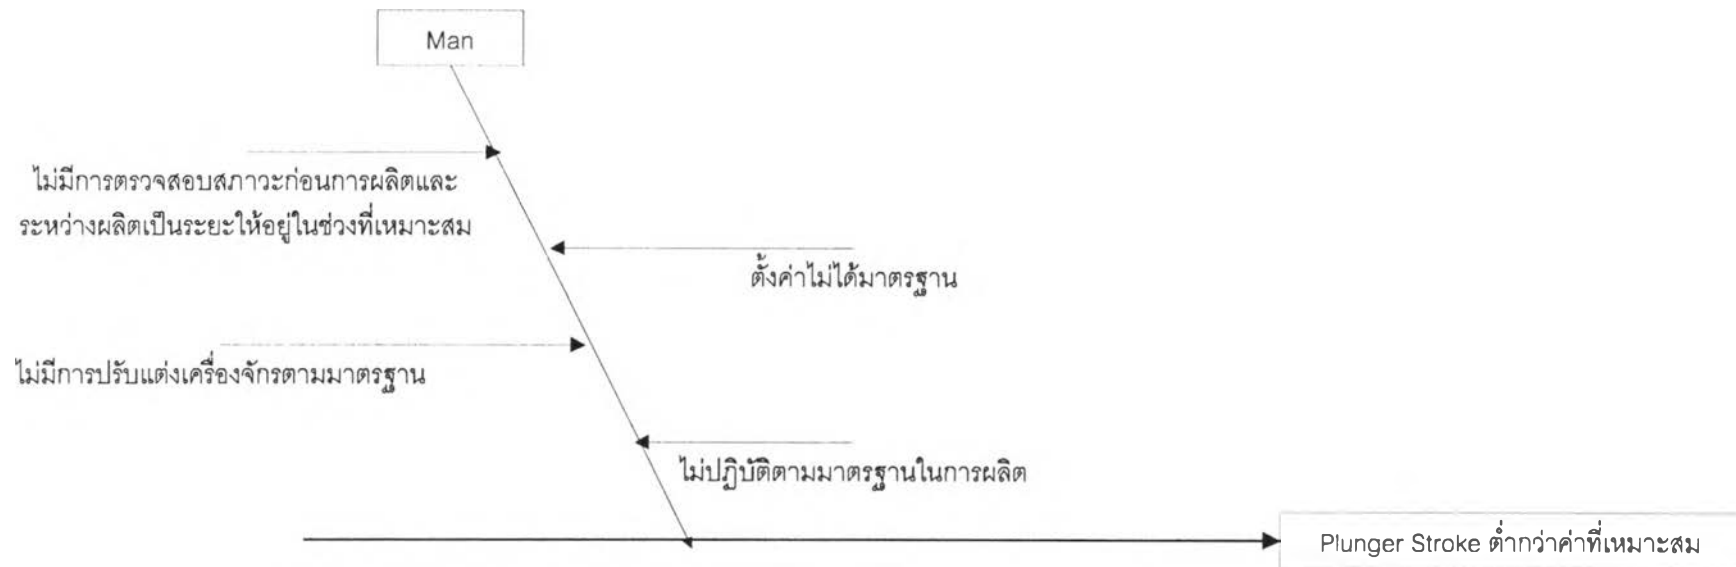


รูปที่ ค-7 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ Plunger Stroke สูงและต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม

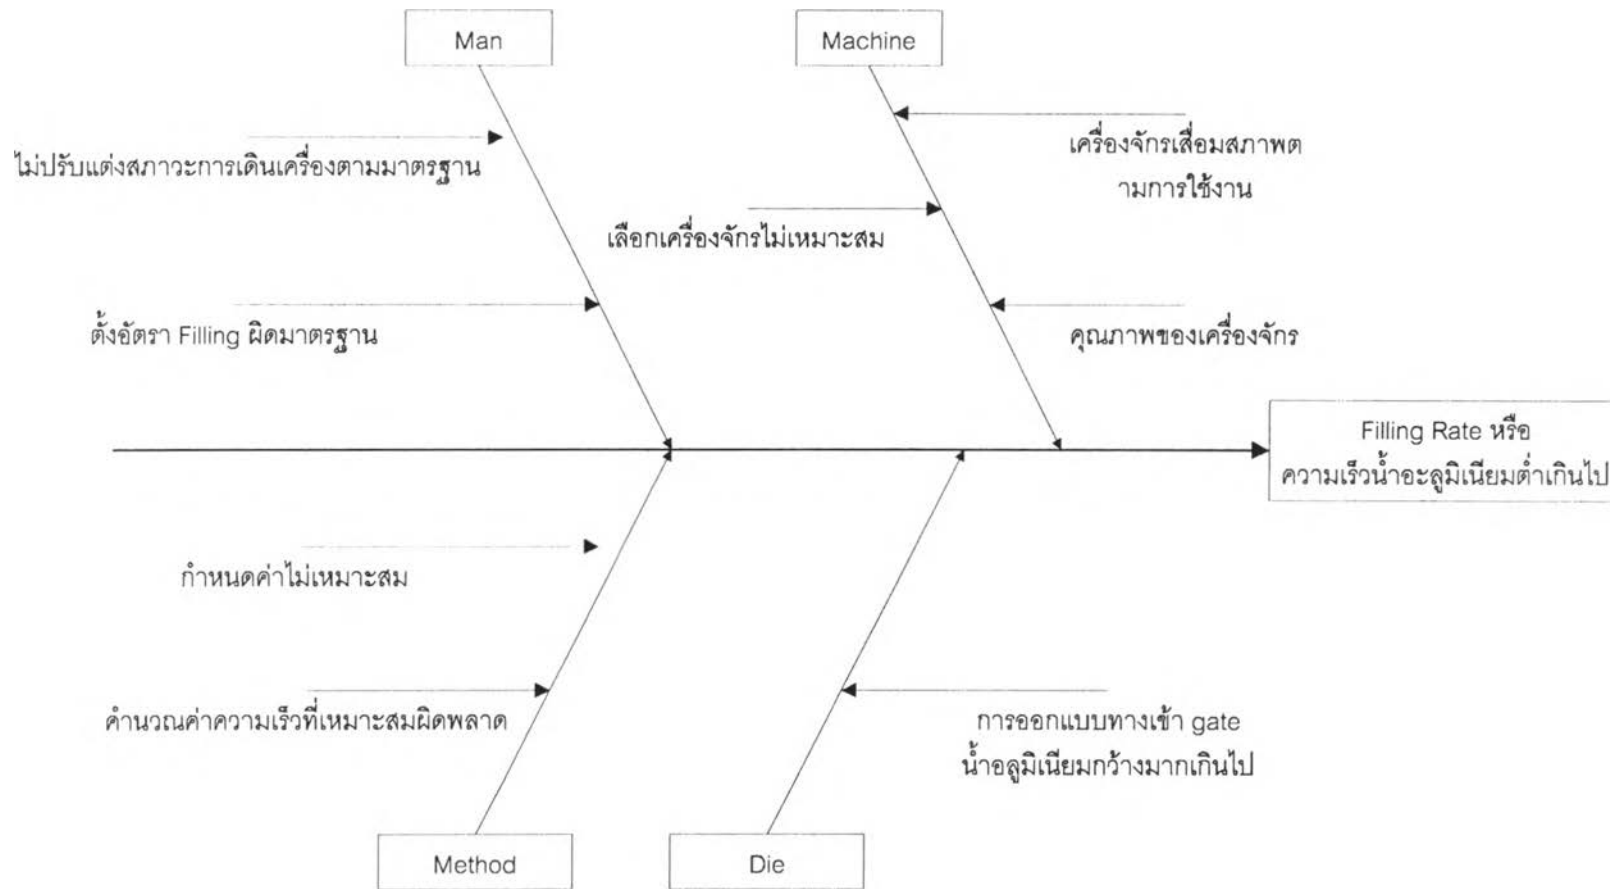


รูปที่ ค-8 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ Filling Rate หรือ ความเร็วน้ำอะลูมิเนียมตรงปากทาง gate ต่ำเกินไป

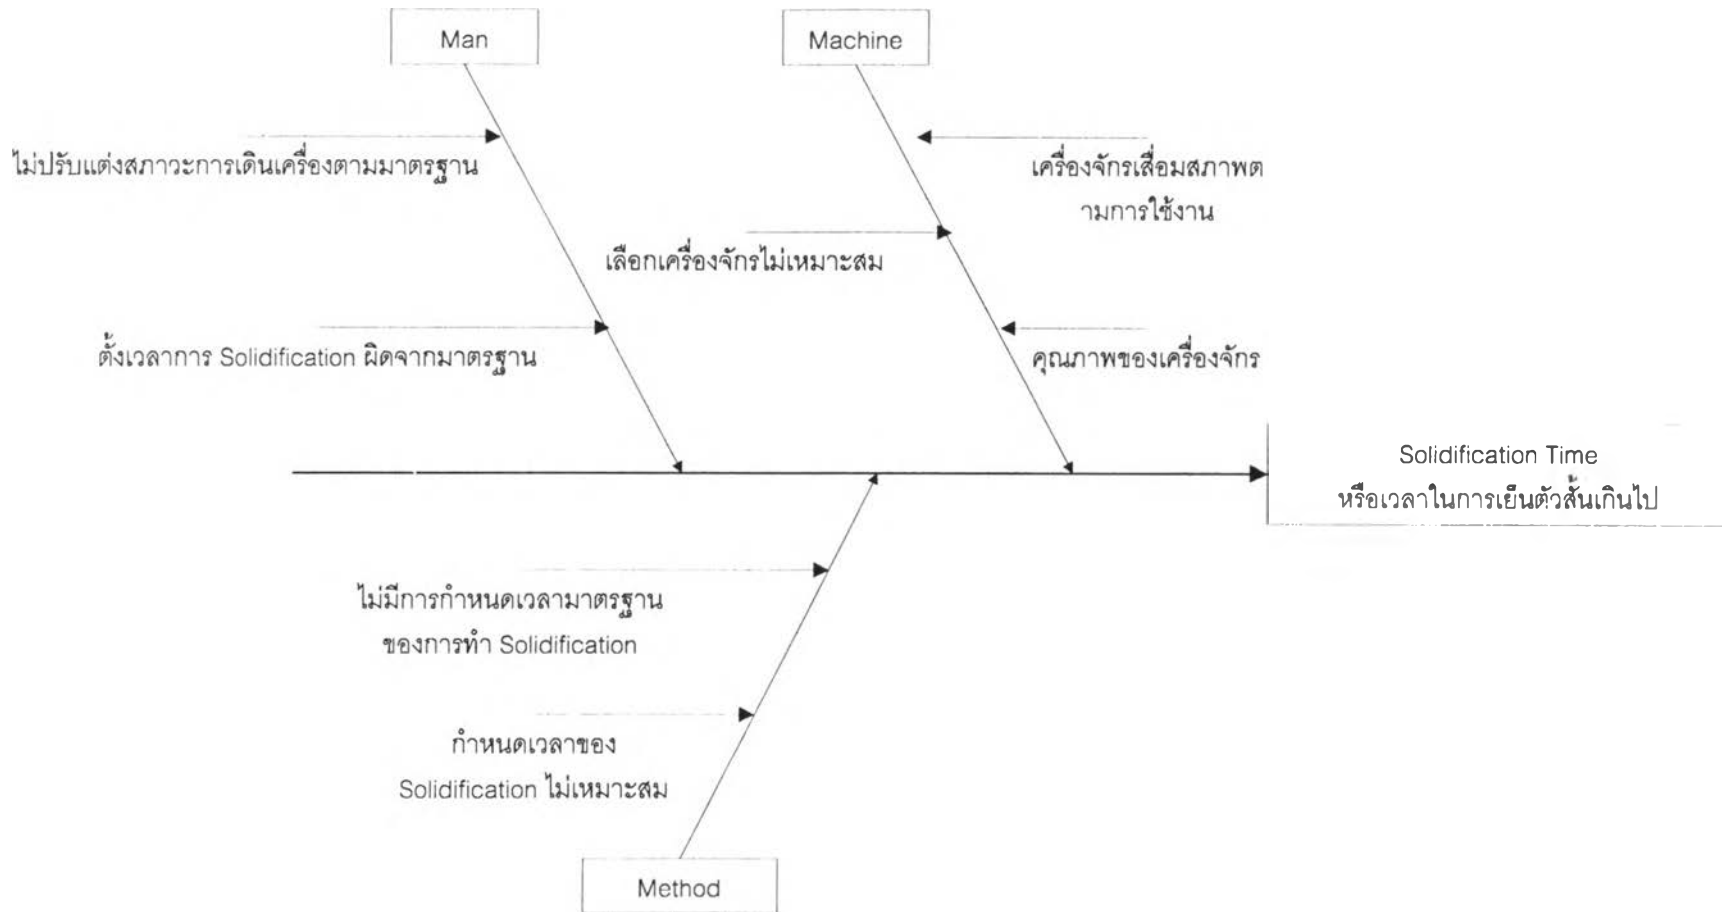


รูปที่ ค-9 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ Solidification Time สั้นเกินไป

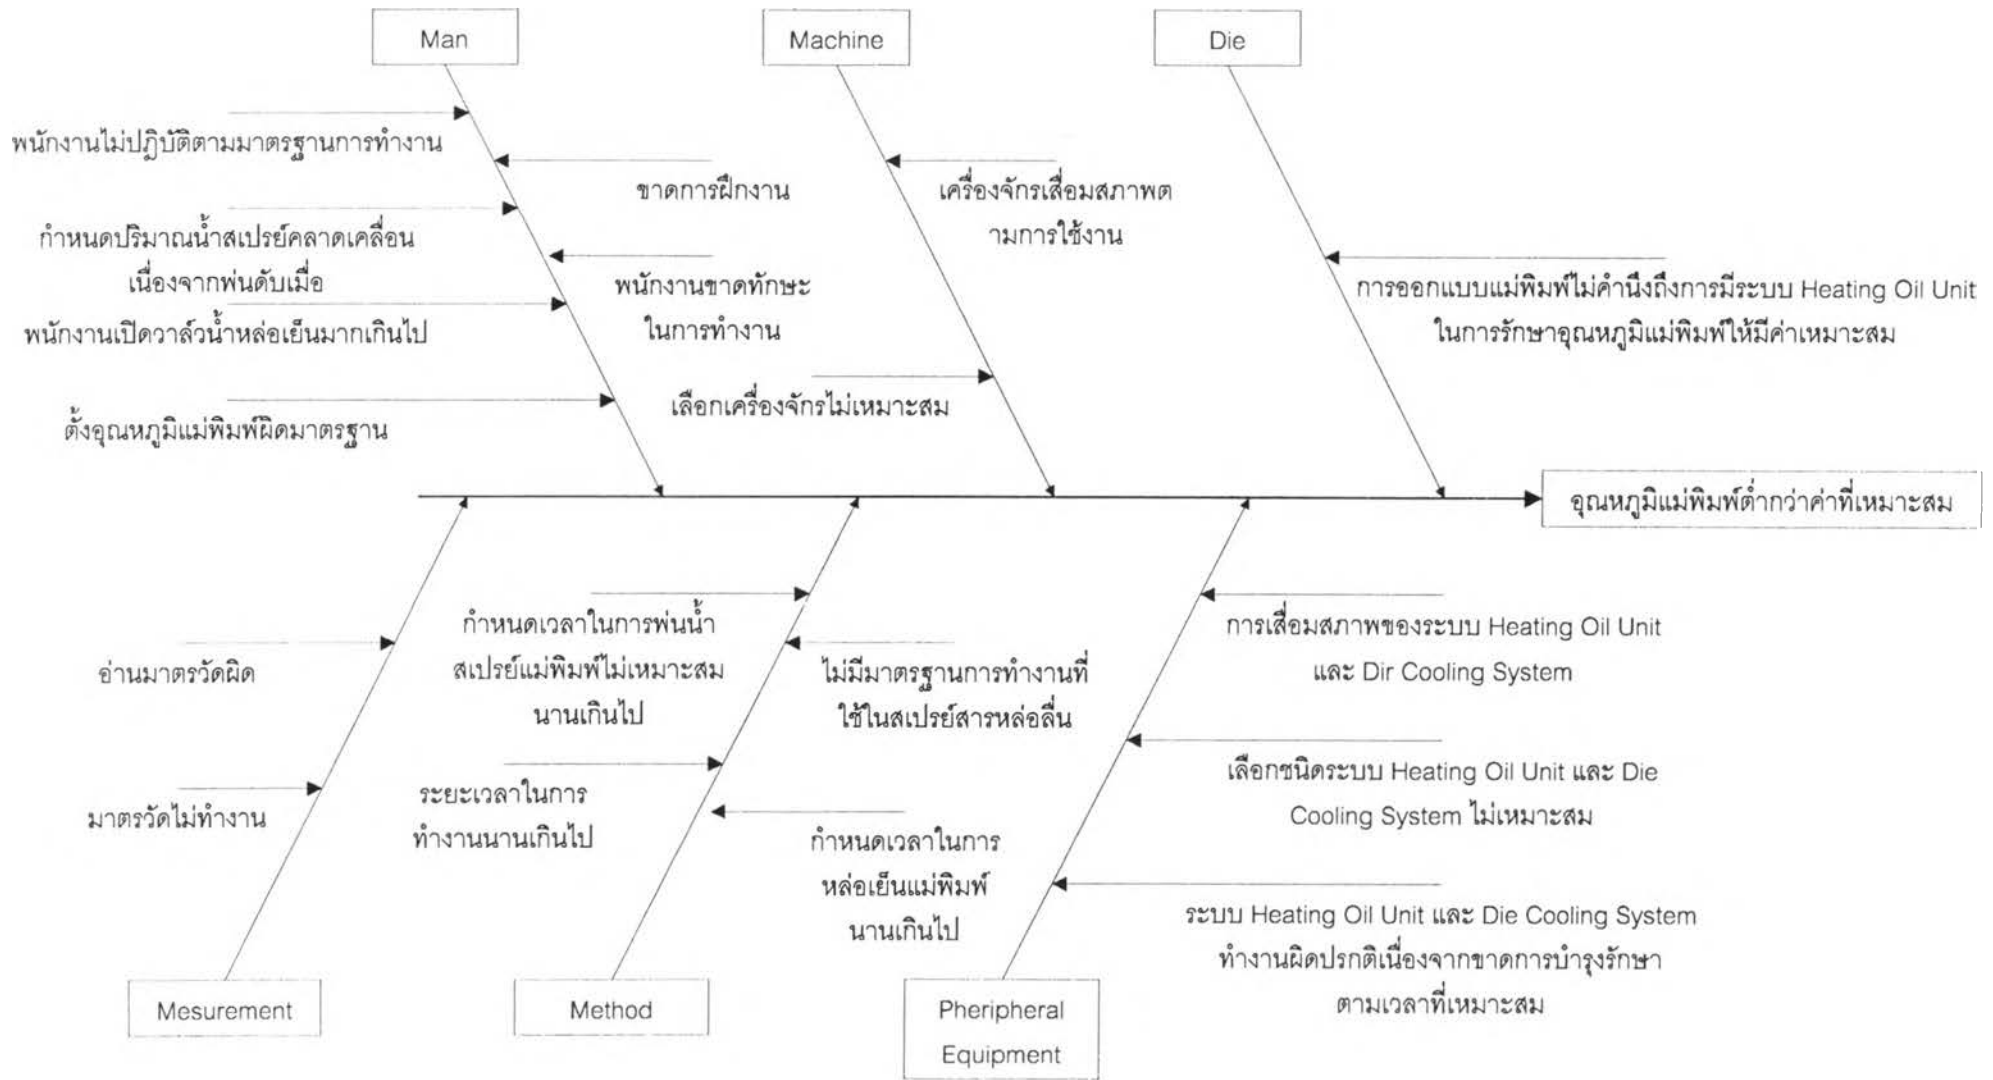


รูปที่ ค-10 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของอุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม

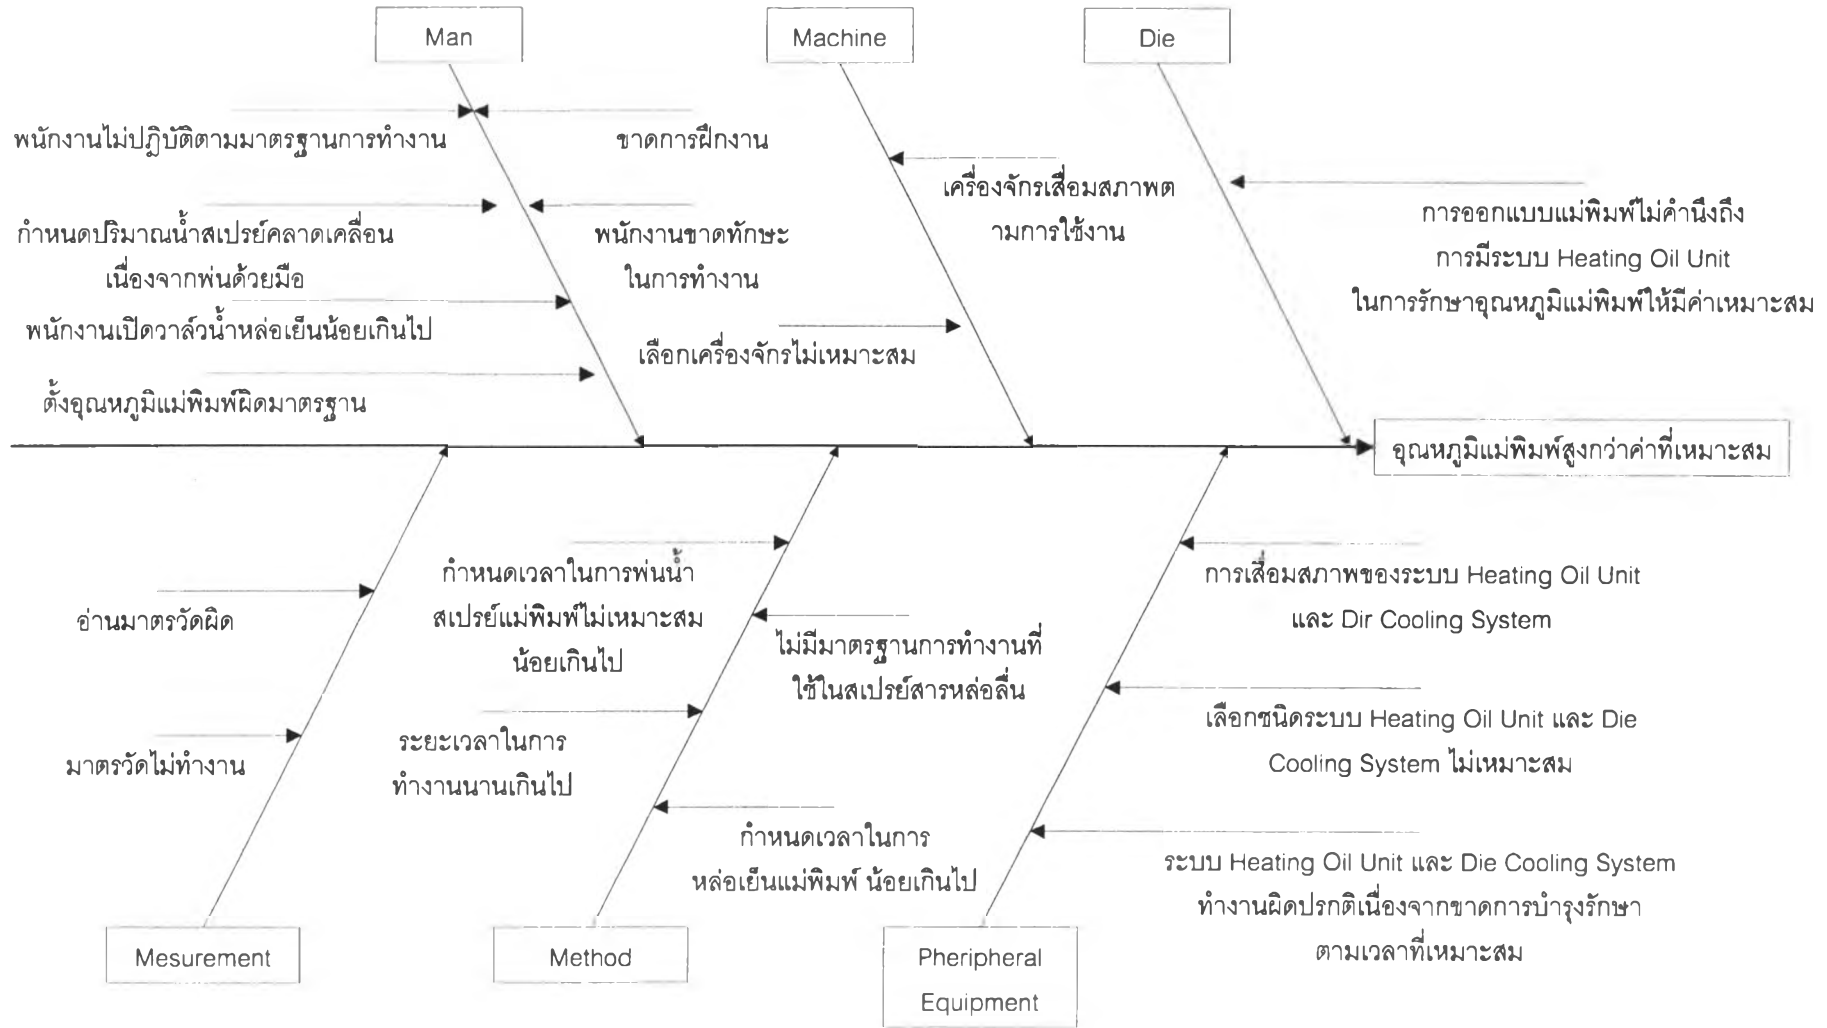


รูปที่ ค-11 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของอุณหภูมิแม่พิมพ์สูงกว่าค่าที่เหมาะสม

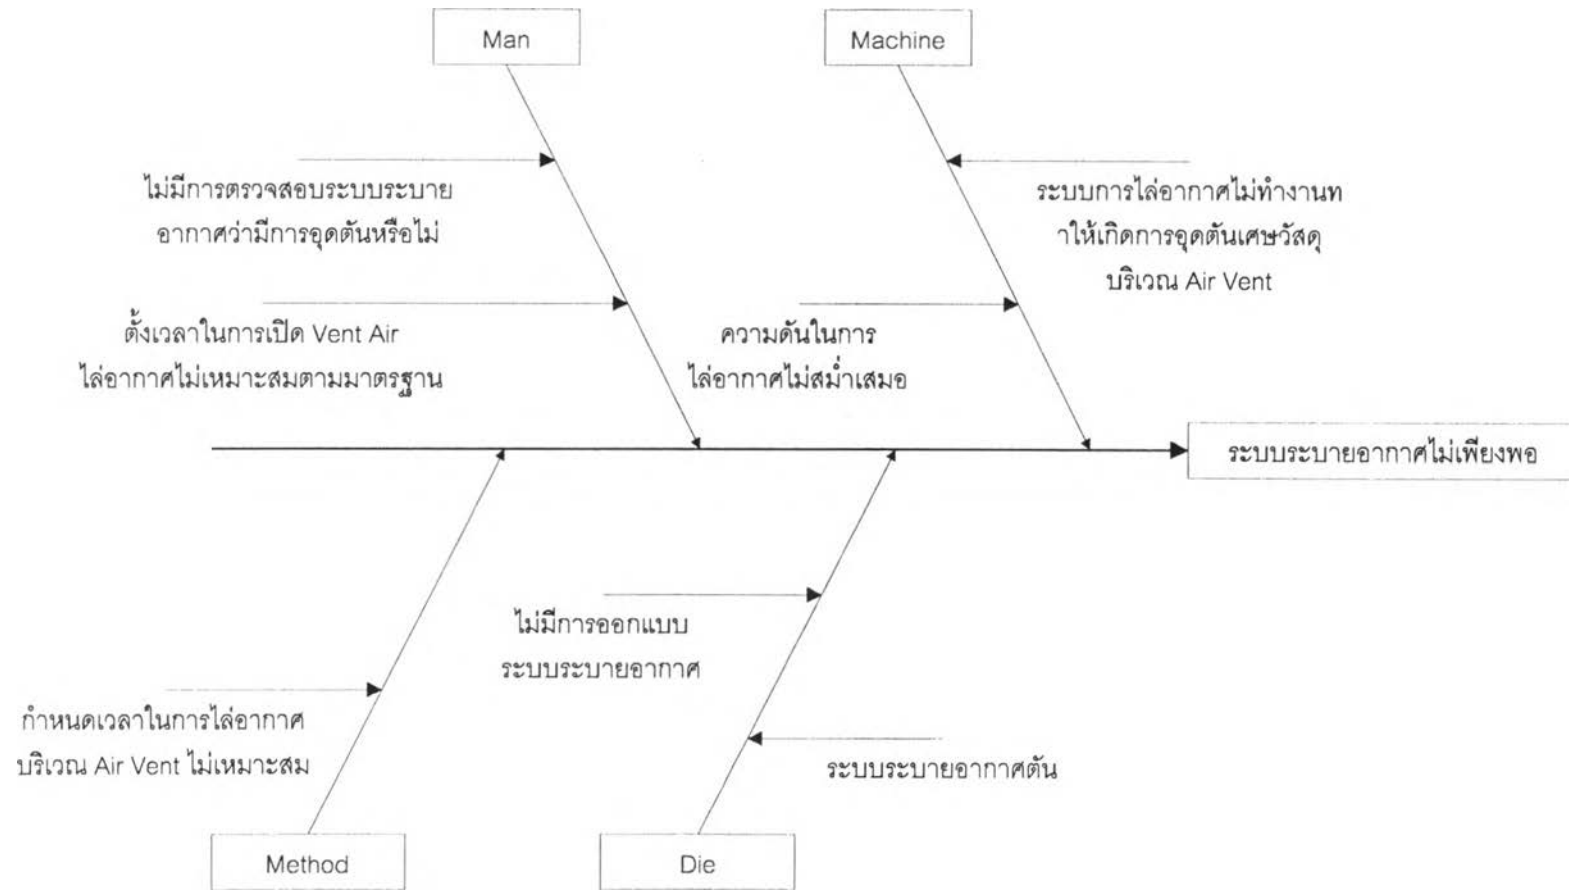


รูปที่ ค-12 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของระบบระบายอากาศไม่เพียงพอ

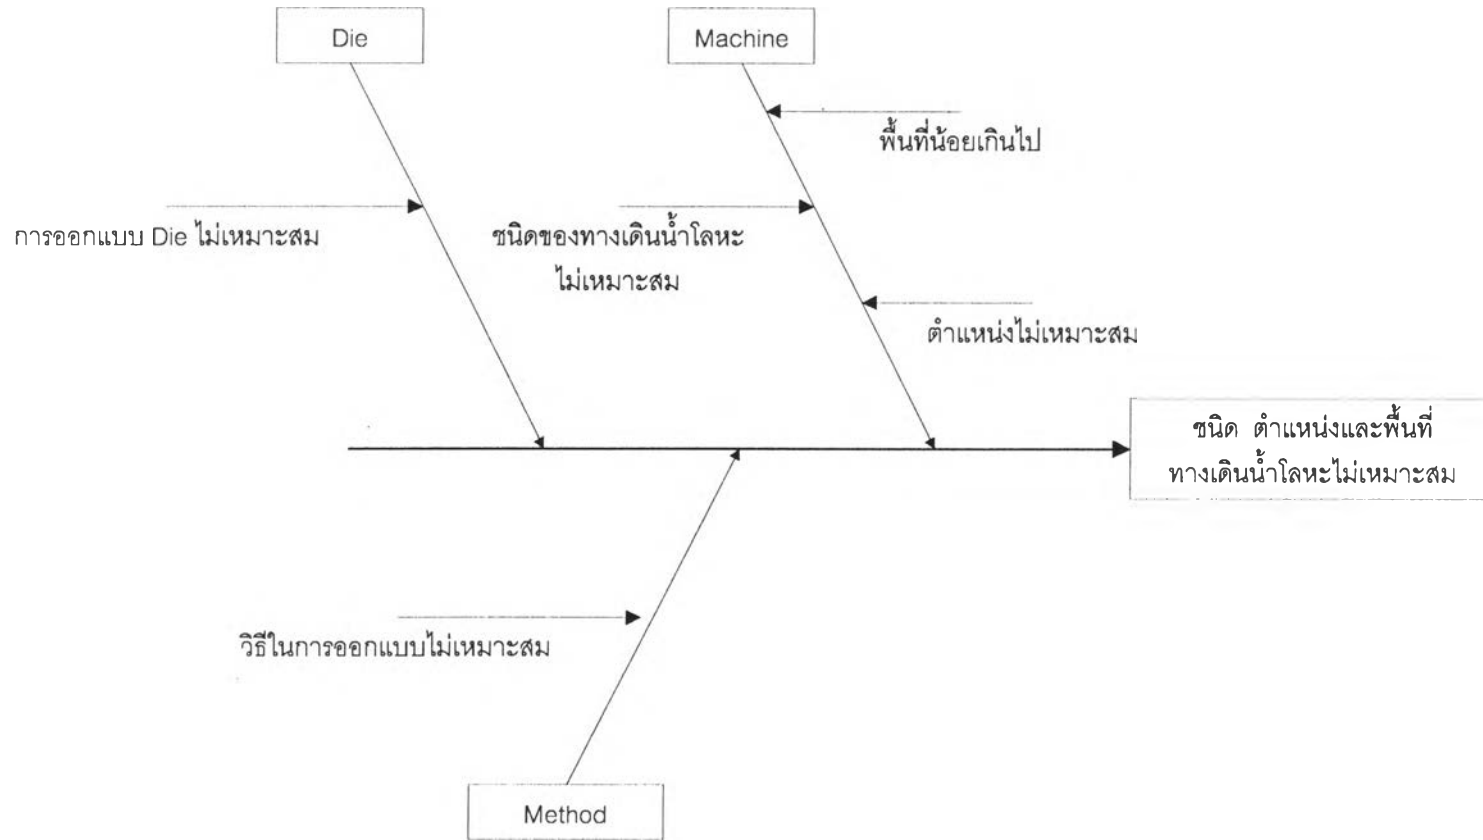


รูปที่ ค-13 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชนิดตำแหน่งพื้นที่ของ ทางเดินน้ำโลหะ ไม่เหมาะสม

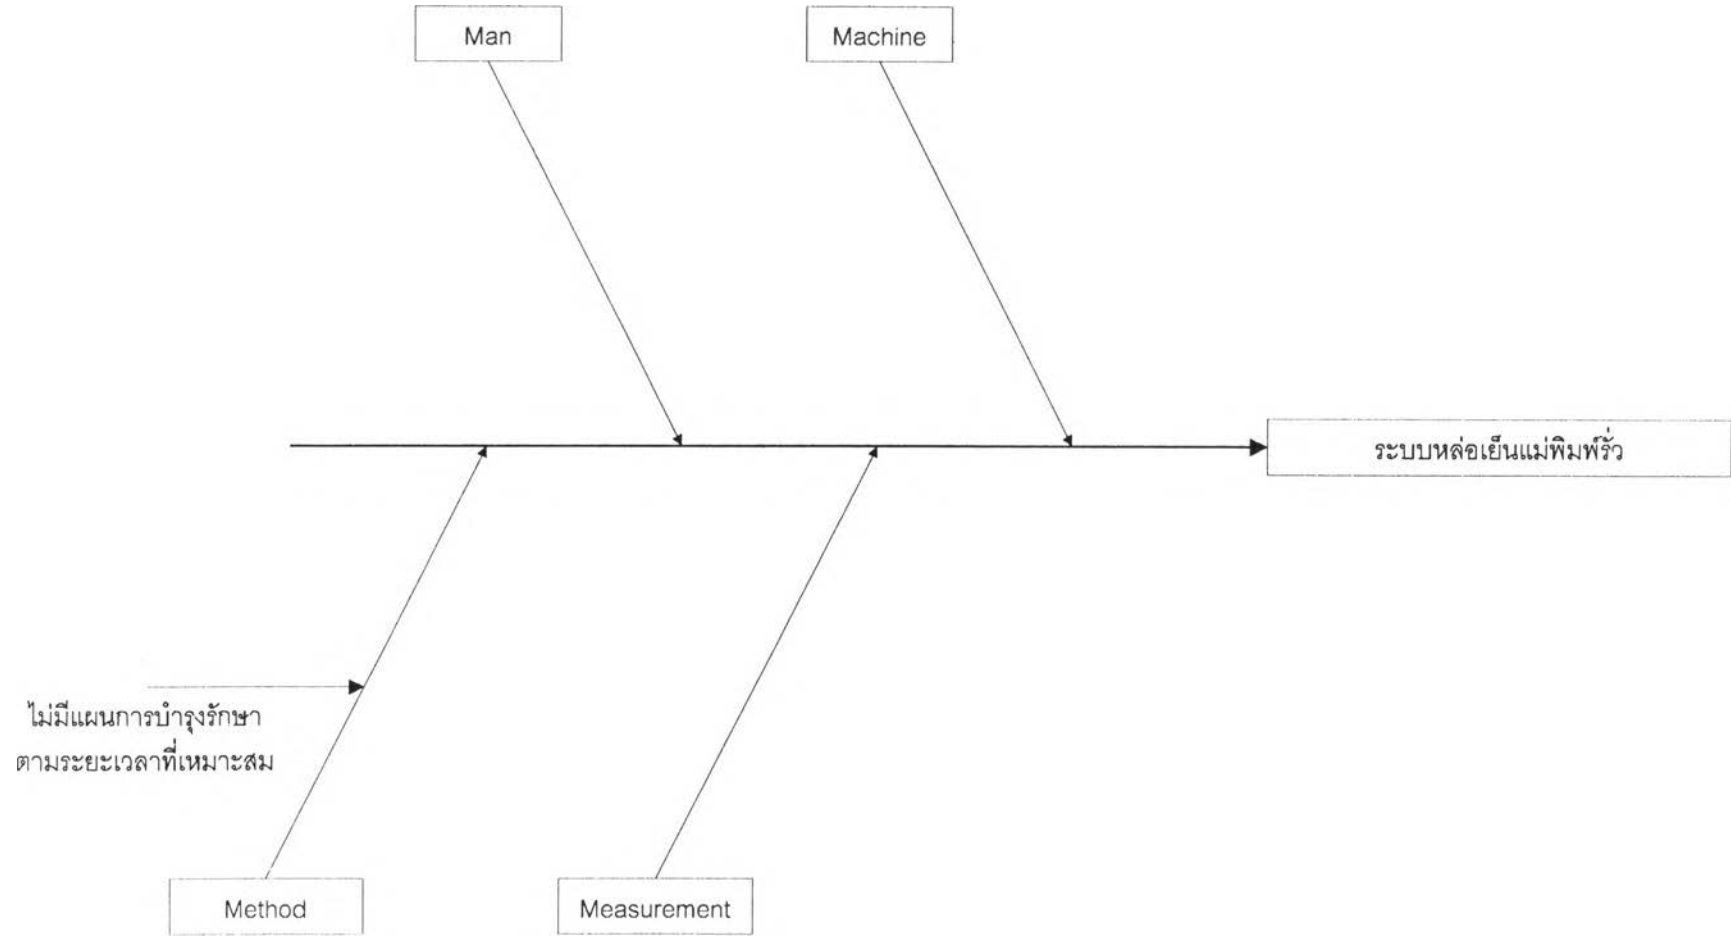


รูปที่ ค-14 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์รีว

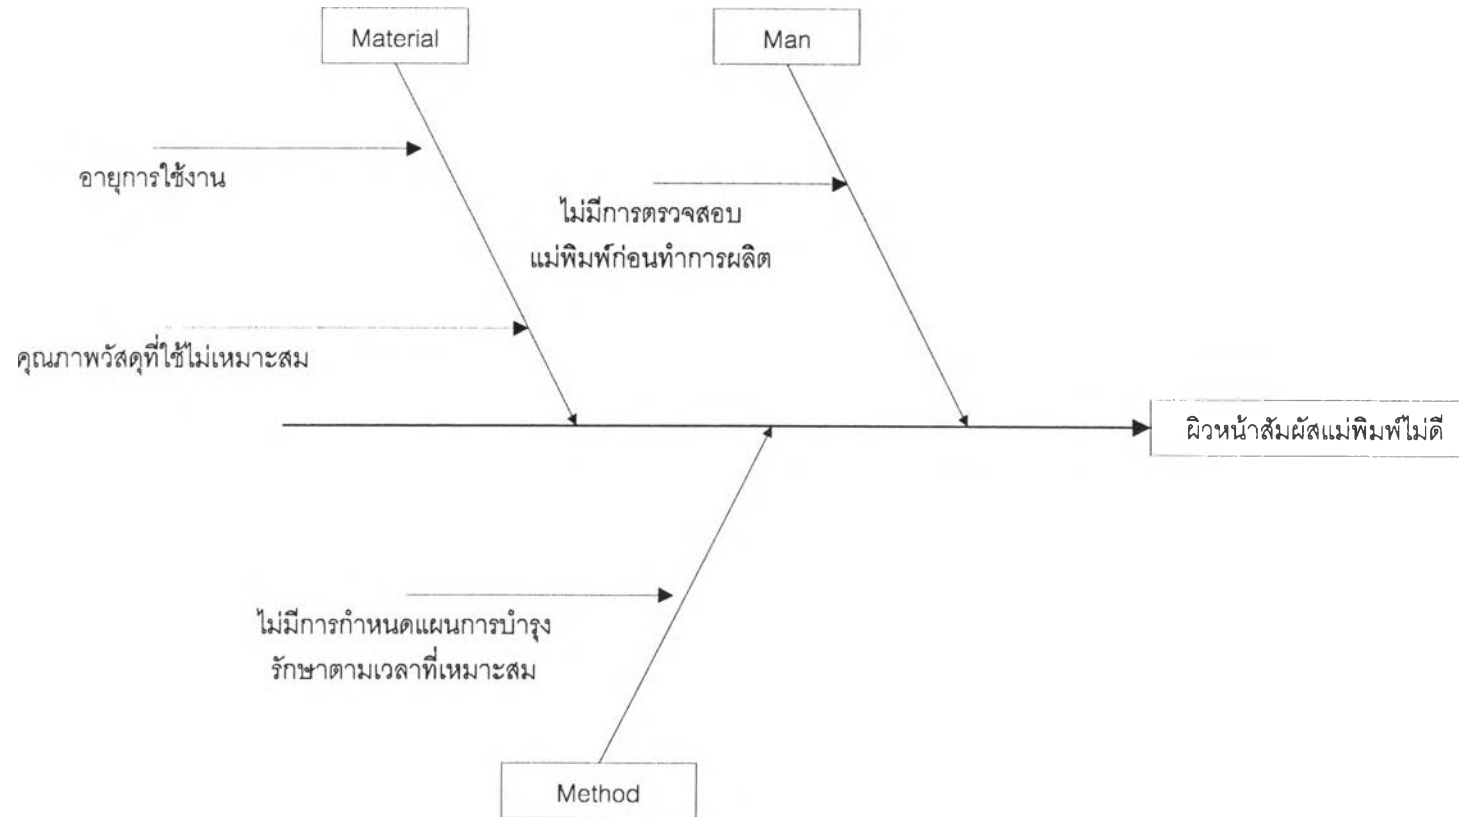


รูปที่ ค-15 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการที่ผิวหน้าสัมผัสแม่พิมพ์ไม่ดี

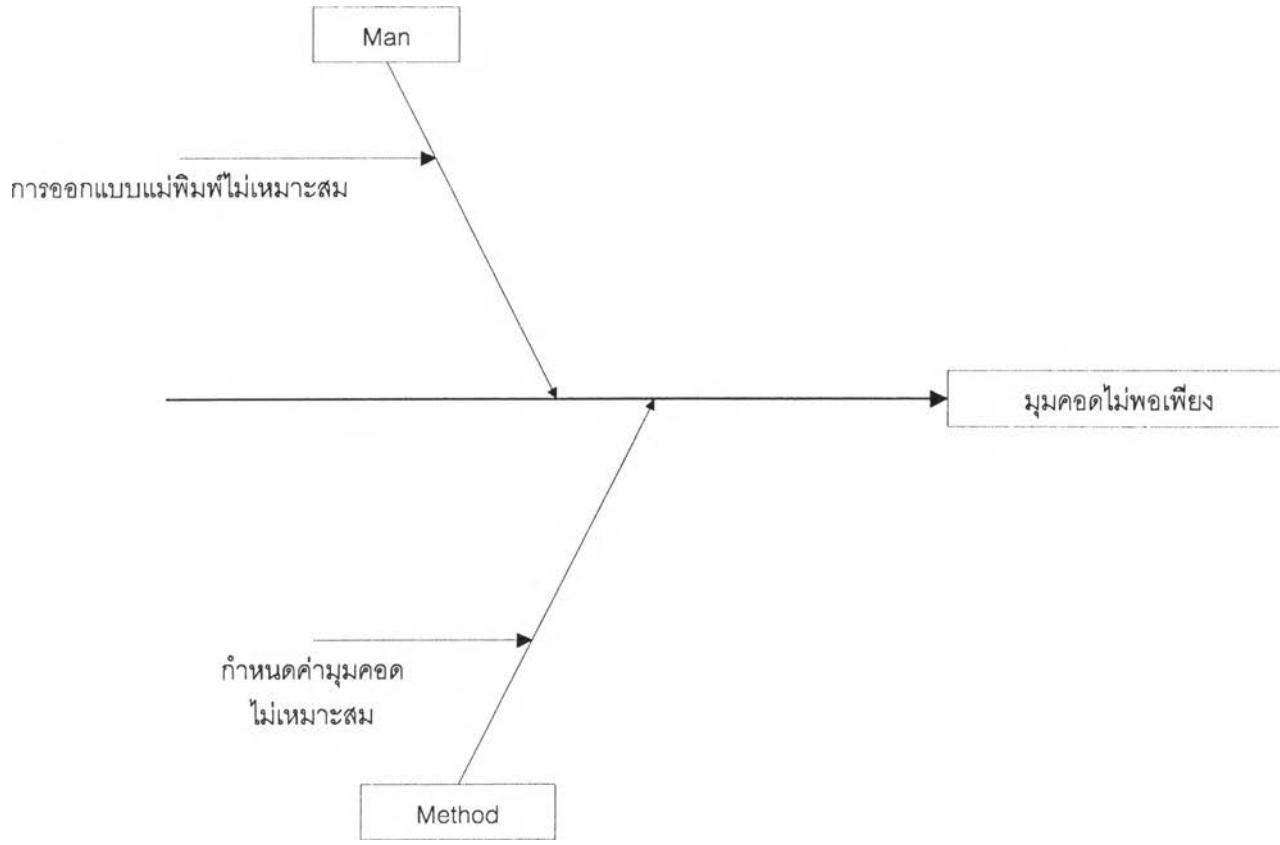


รูปที่ ค-16 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของมูมคอดไม่เพียงพอ

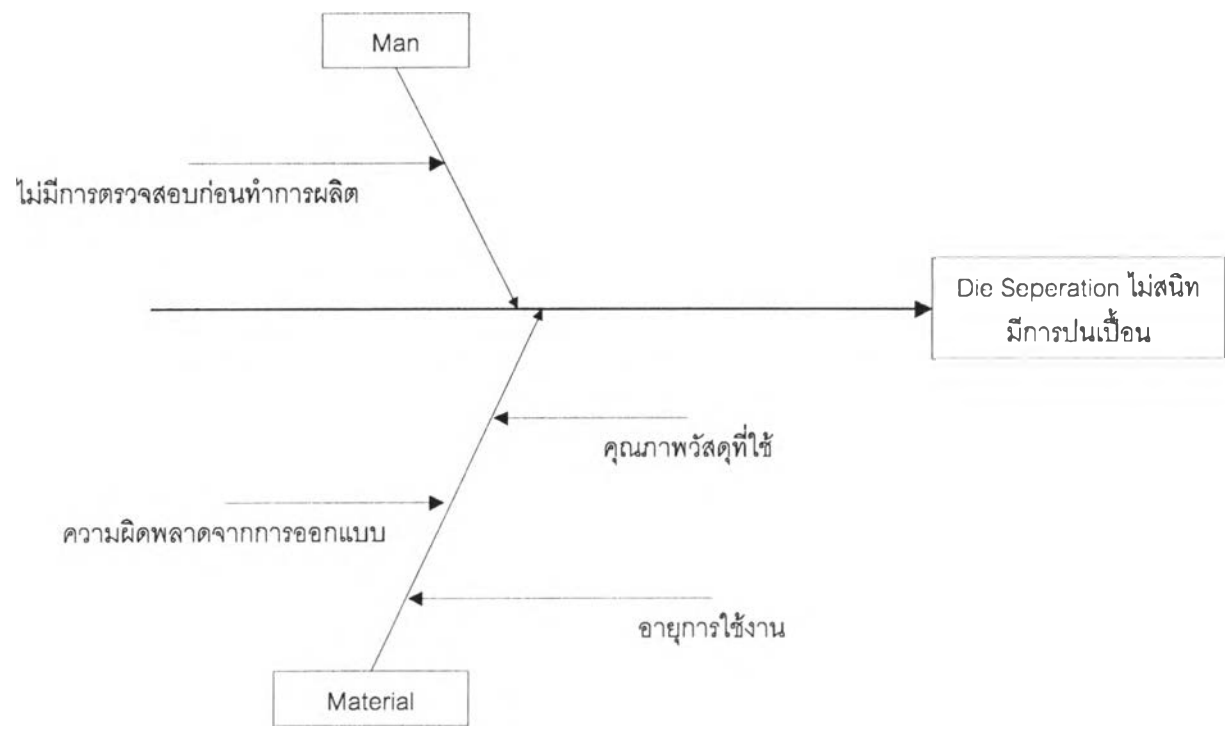


รูปที่ ค-17 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ Die Seperation ไม่สนิท มีการปนเปื้อน

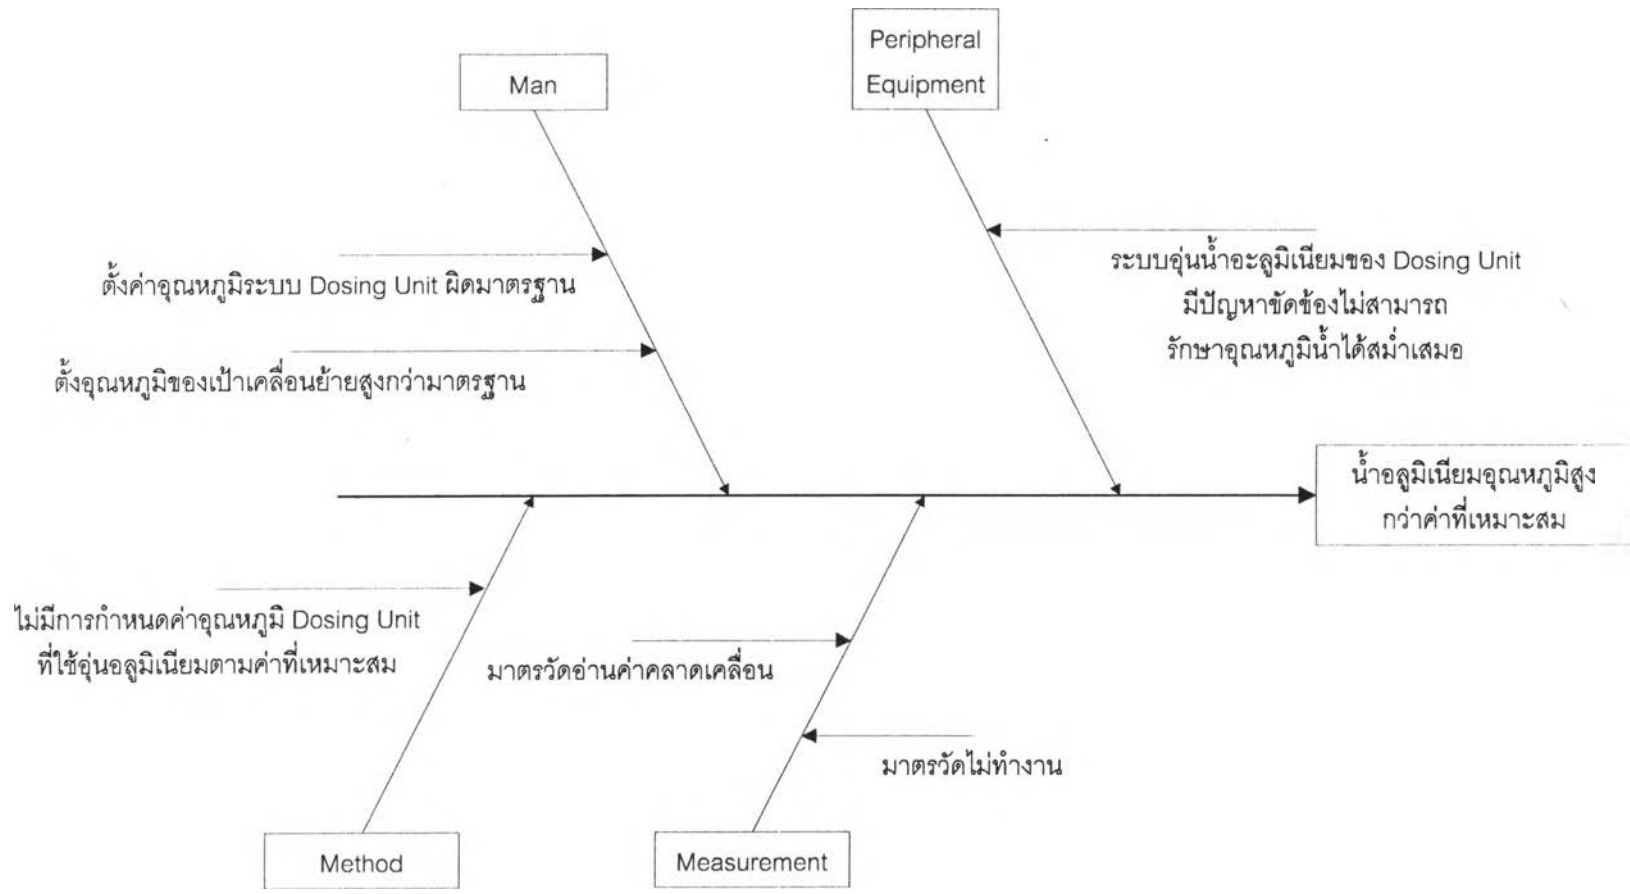


รูปที่ ค-18 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของน้ำลูมิเนียมสูงกว่าค่าที่เหมาะสม

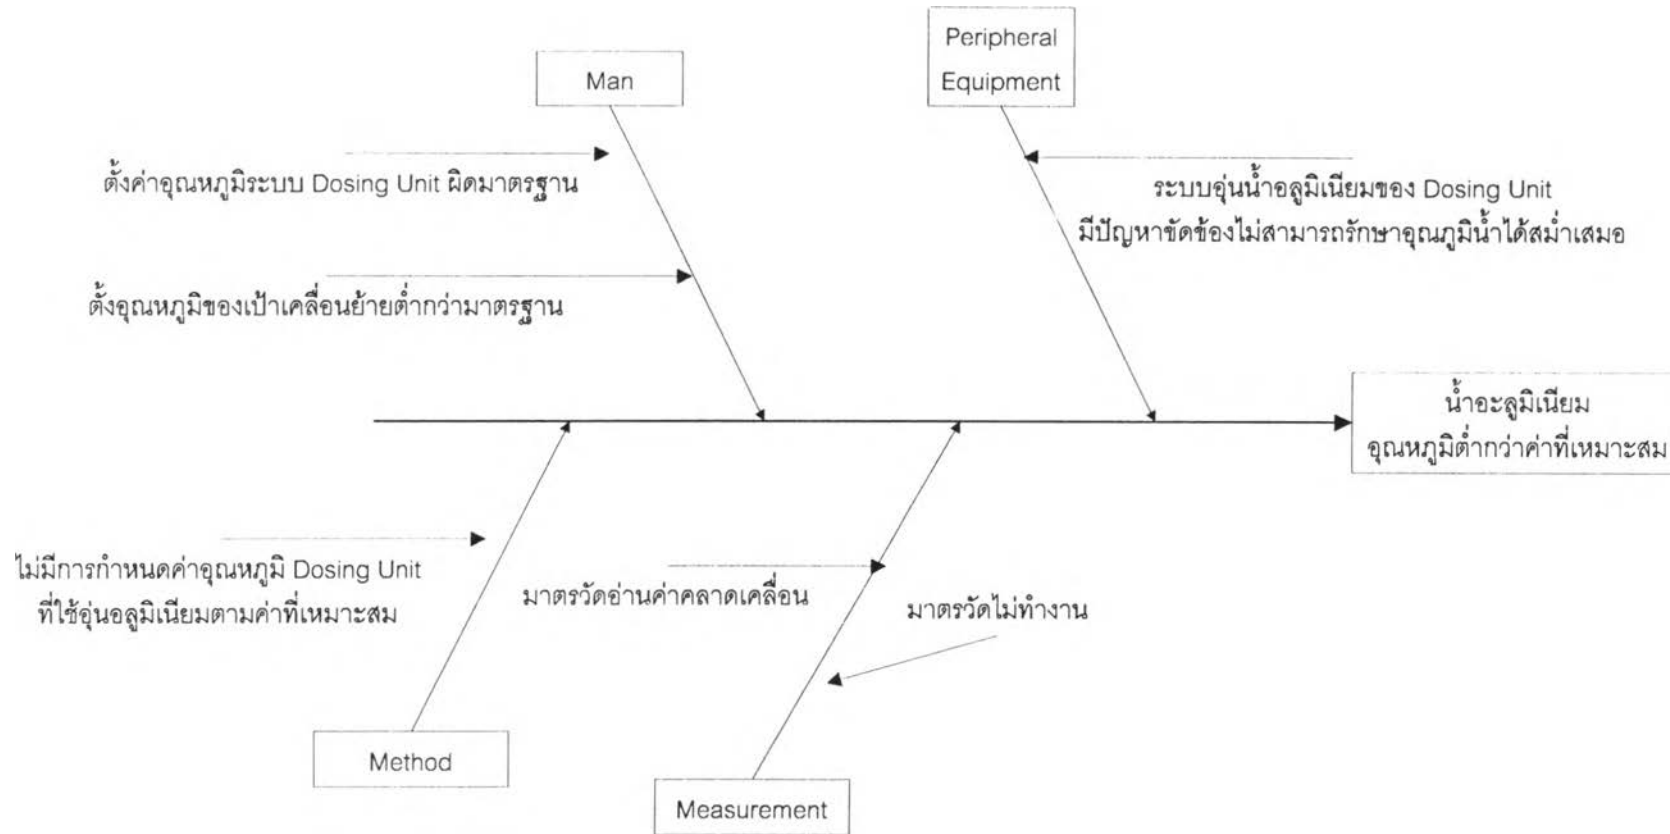


รูปที่ ค-19 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของน้ำอะลูมิเนียมต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม

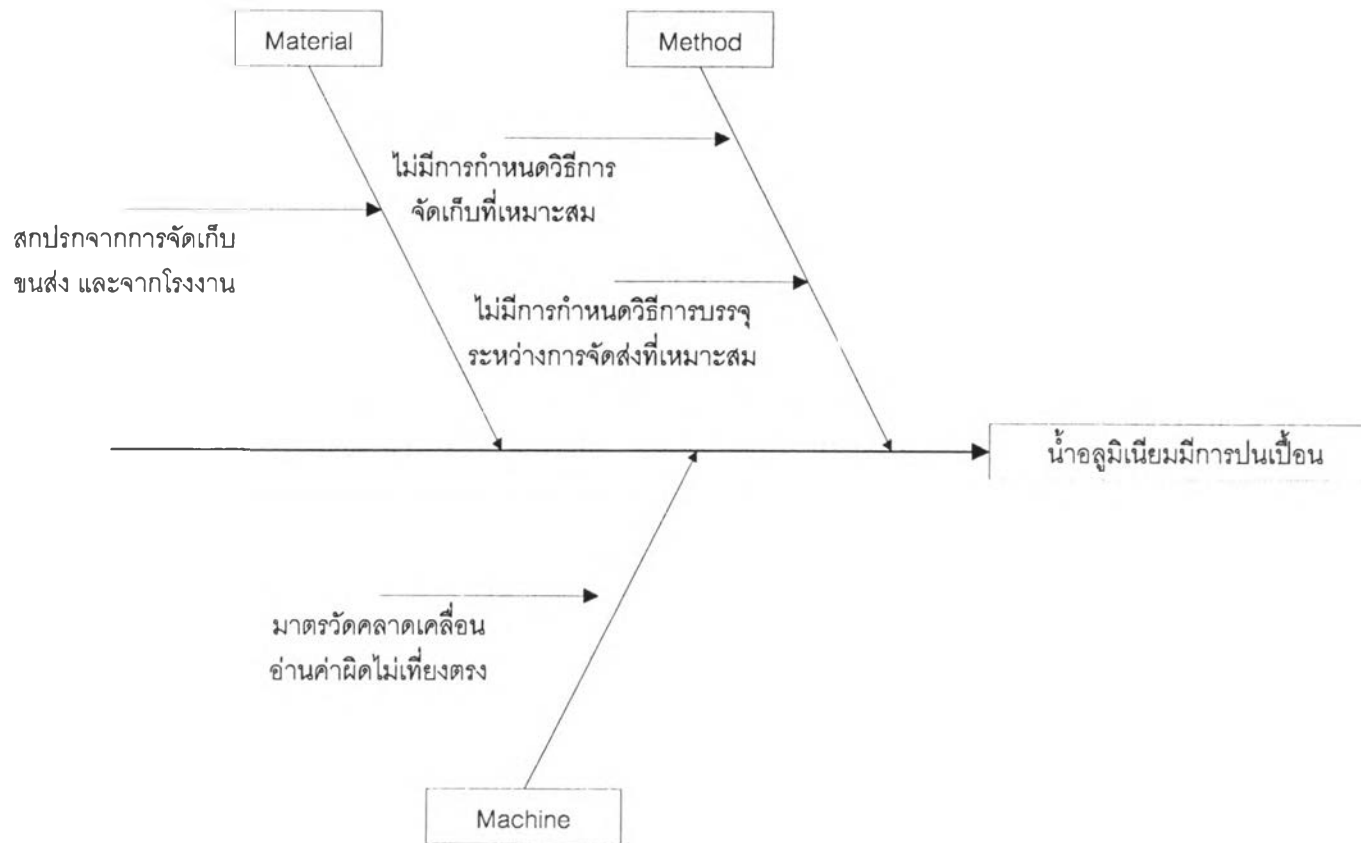


รูปที่ ค-20ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของน้ำอสุมเนียมมีการปนเปื้อน

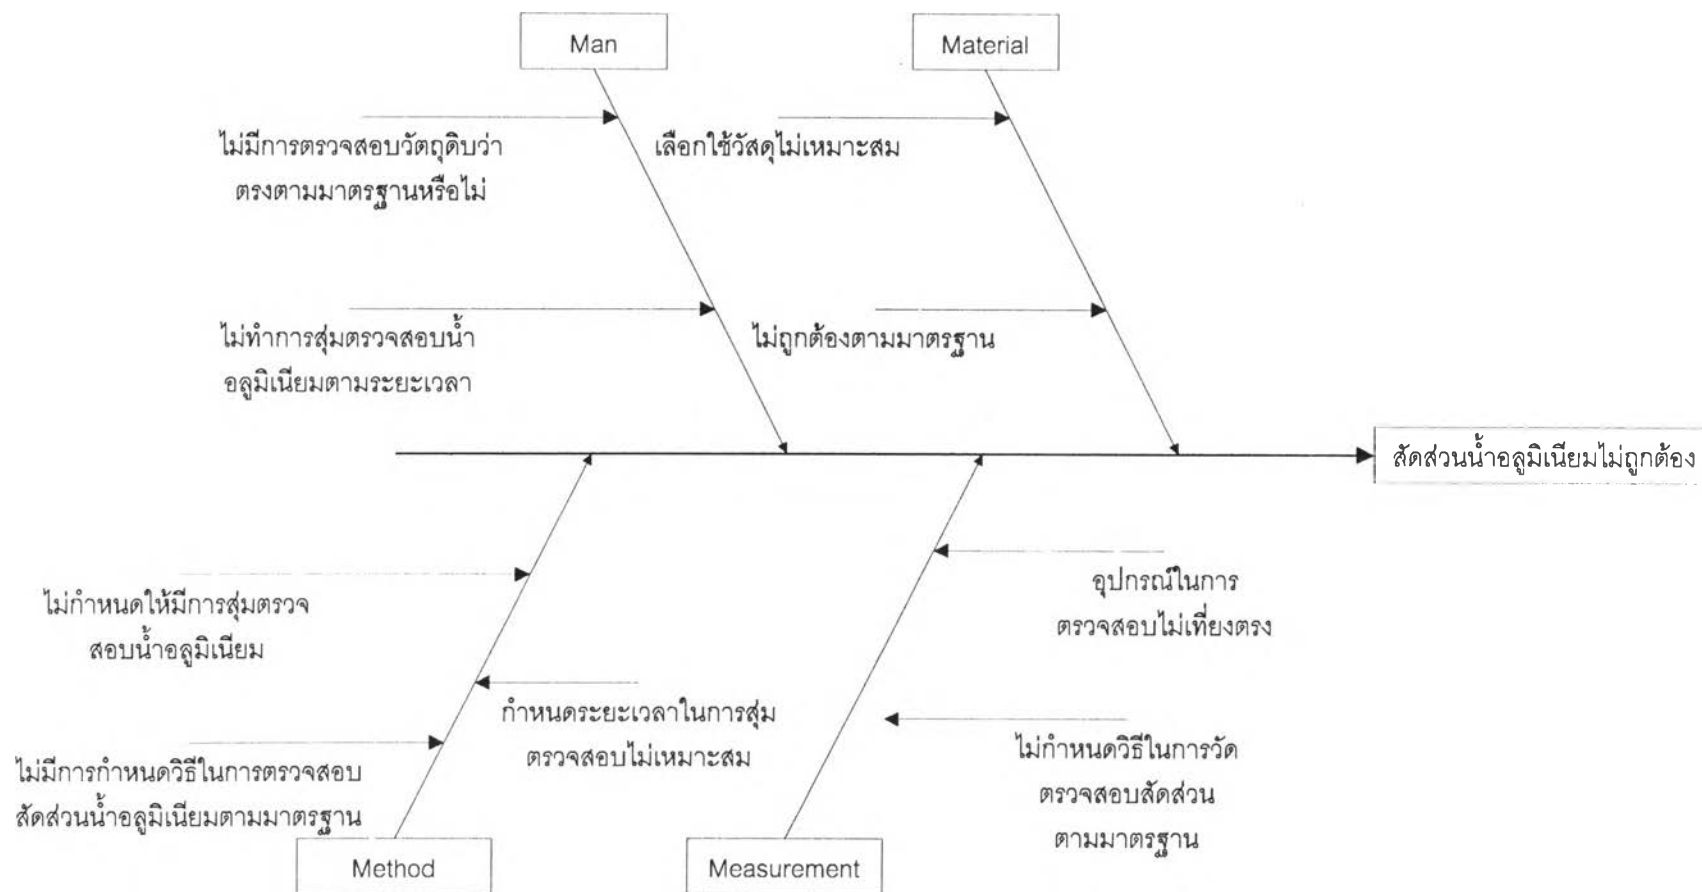


รูปที่ ค-21 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของสัดส่วนน้ำอะลูมิเนียมไม่ถูกต้อง

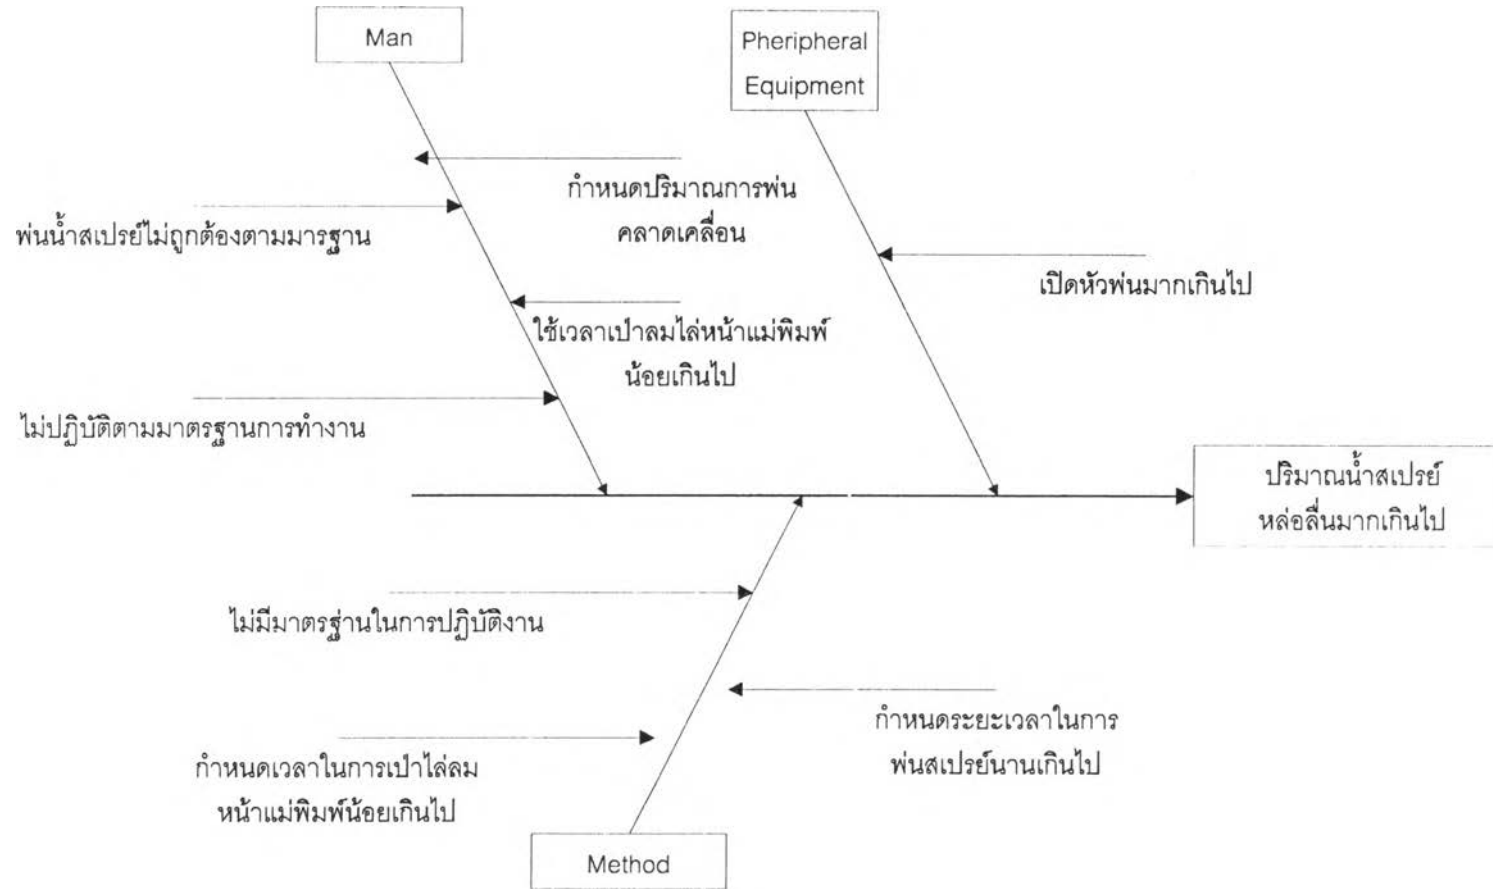


รูปที่ ค-22 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปริมาณน้ำสเปรย์หล่อลื่นพิมพ์มากเกินไป

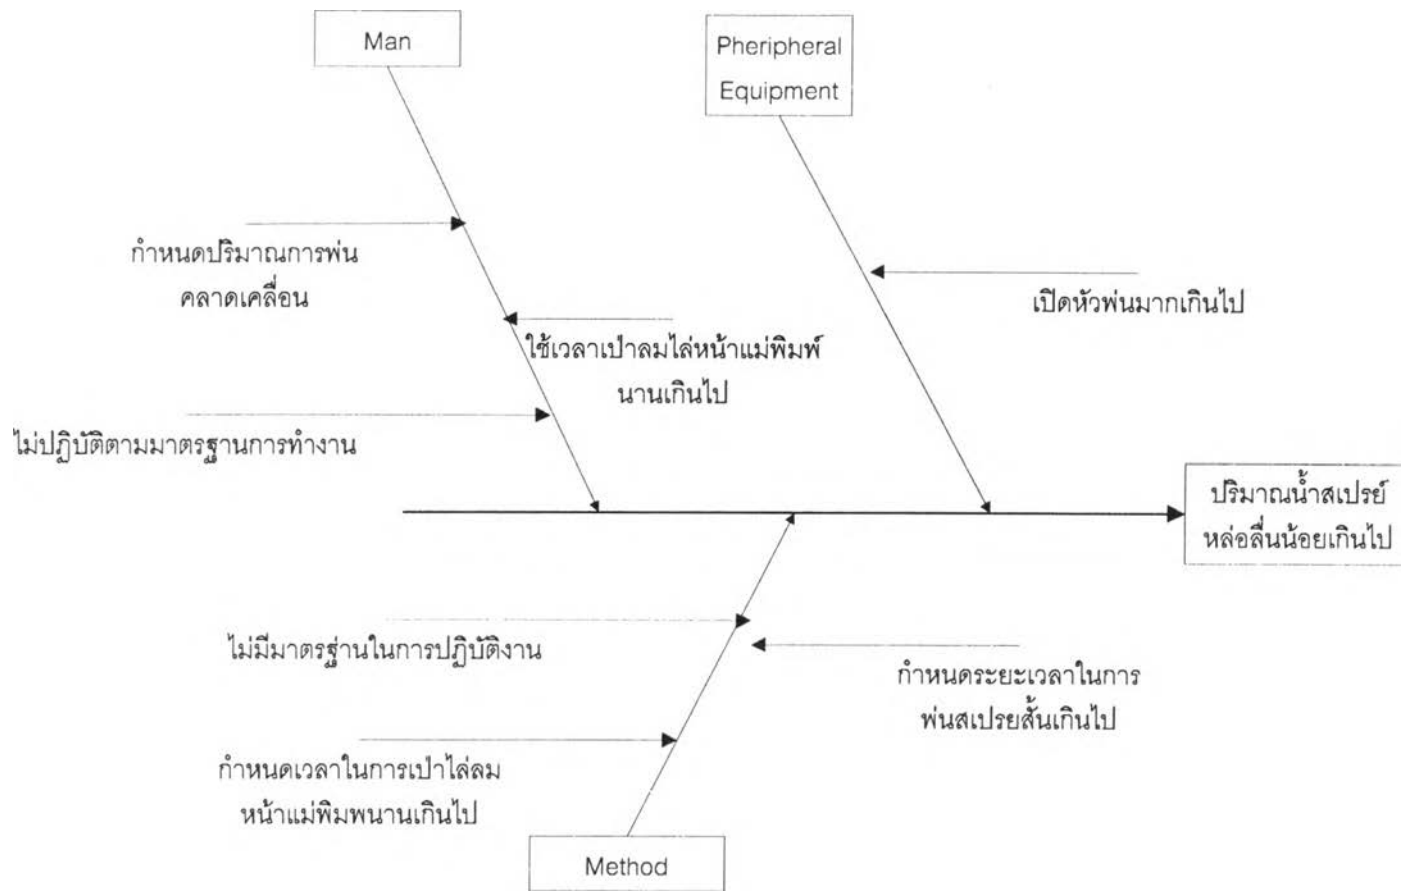


รูปที่ ค-23 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปริมาณน้ำสเปรย์หล่อลื่นพิมพ์น้อยเกินไป

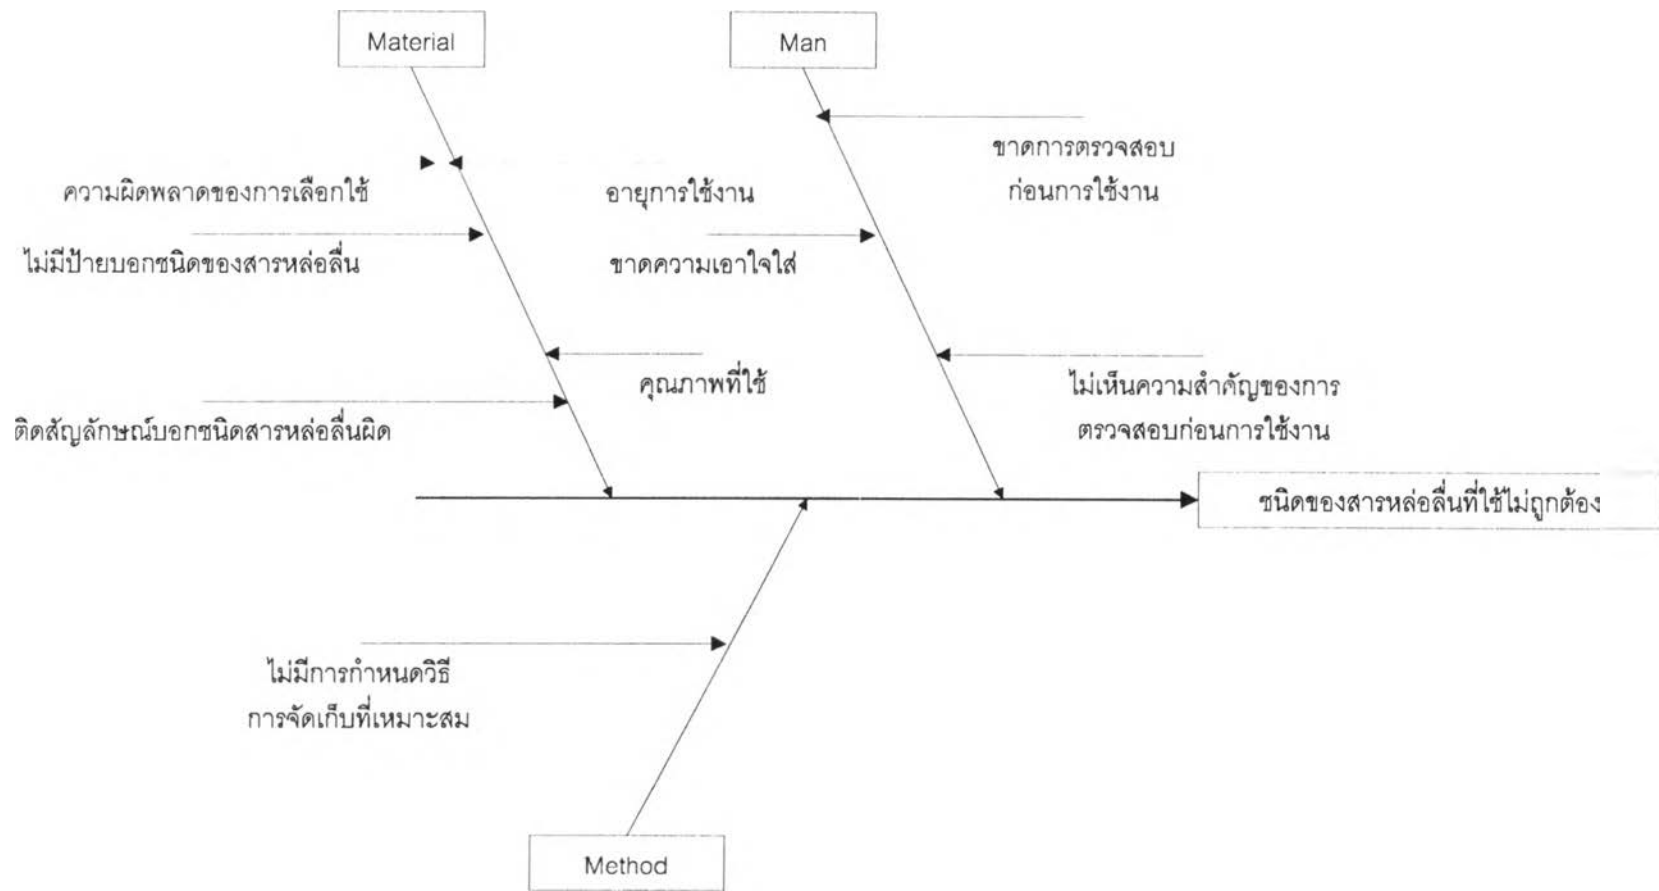


รูปที่ ค-24 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชนิดของสารหล่อลื่นไม่ถูกต้อง

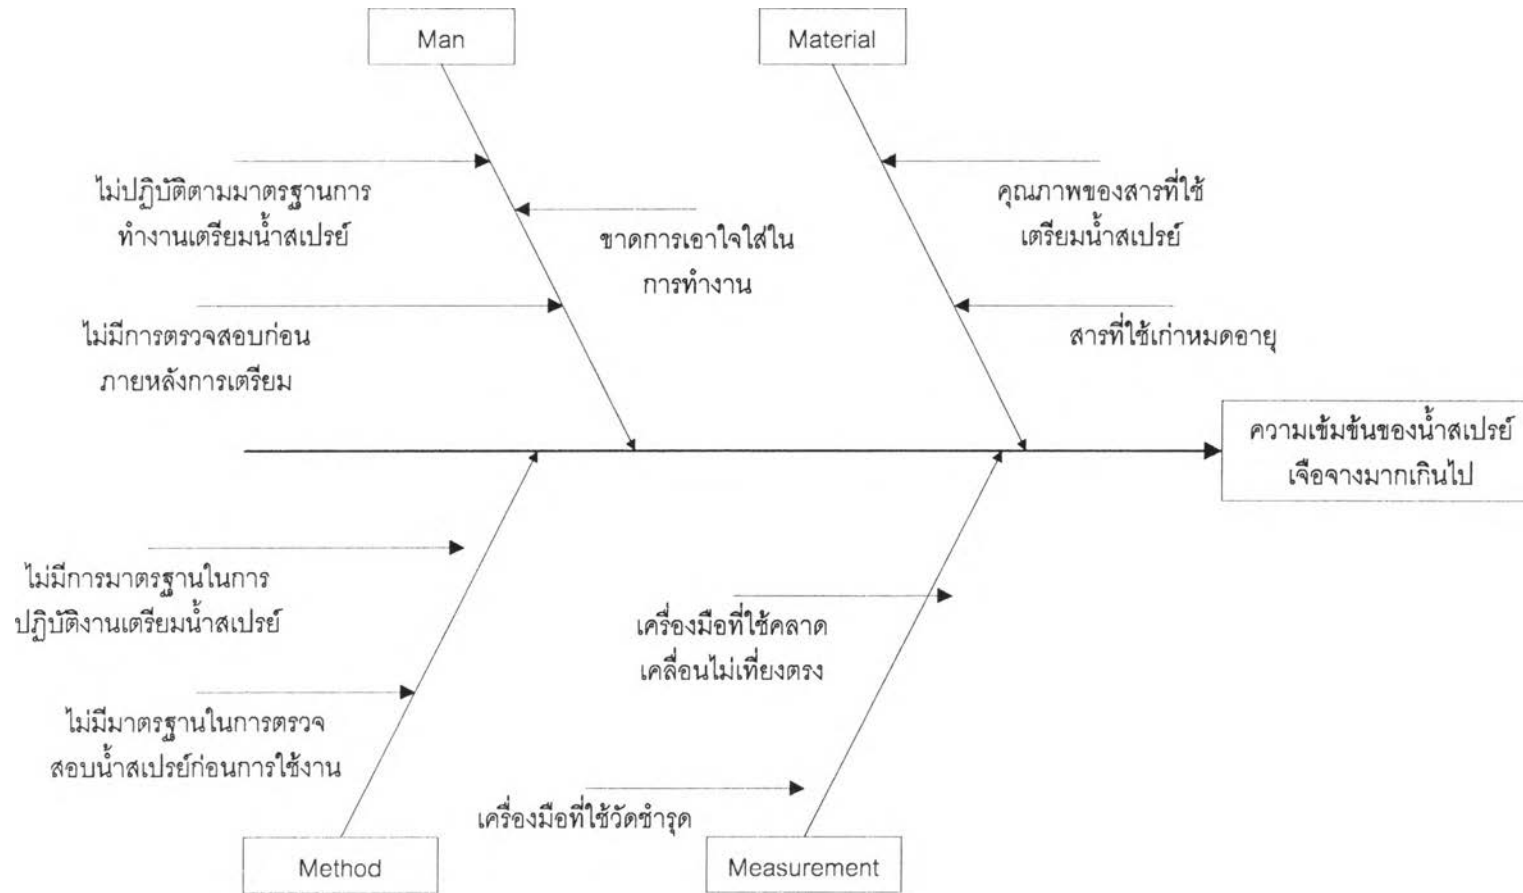


รูปที่ ค-25 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความเข้มข้นของน้ำสเปรย์เจือจางมากเกินไป

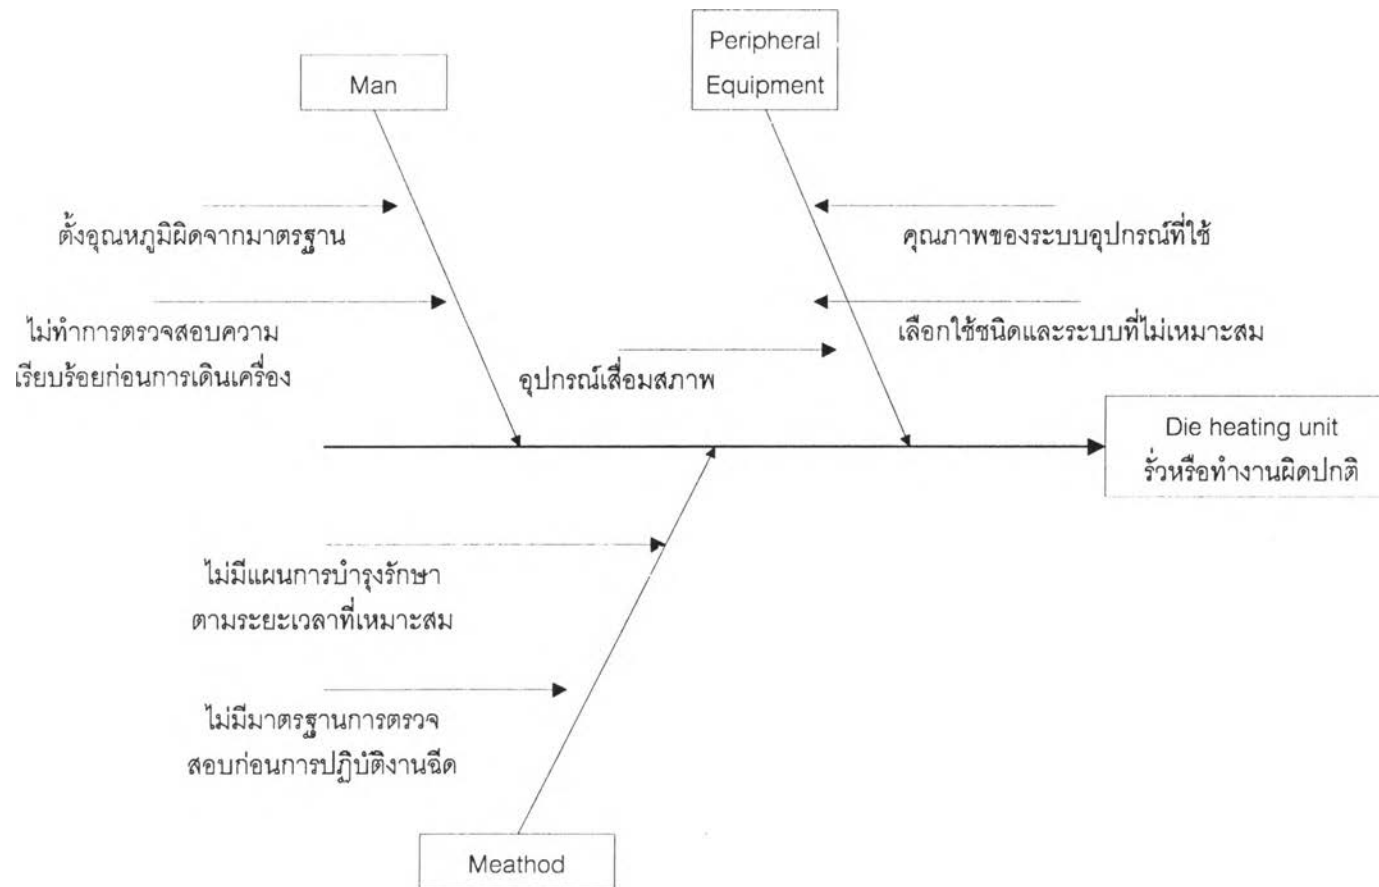


รูปที่ ค-26 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของระบบ Die heating unit รั่ว หรือ ทำงานผิดปกติ

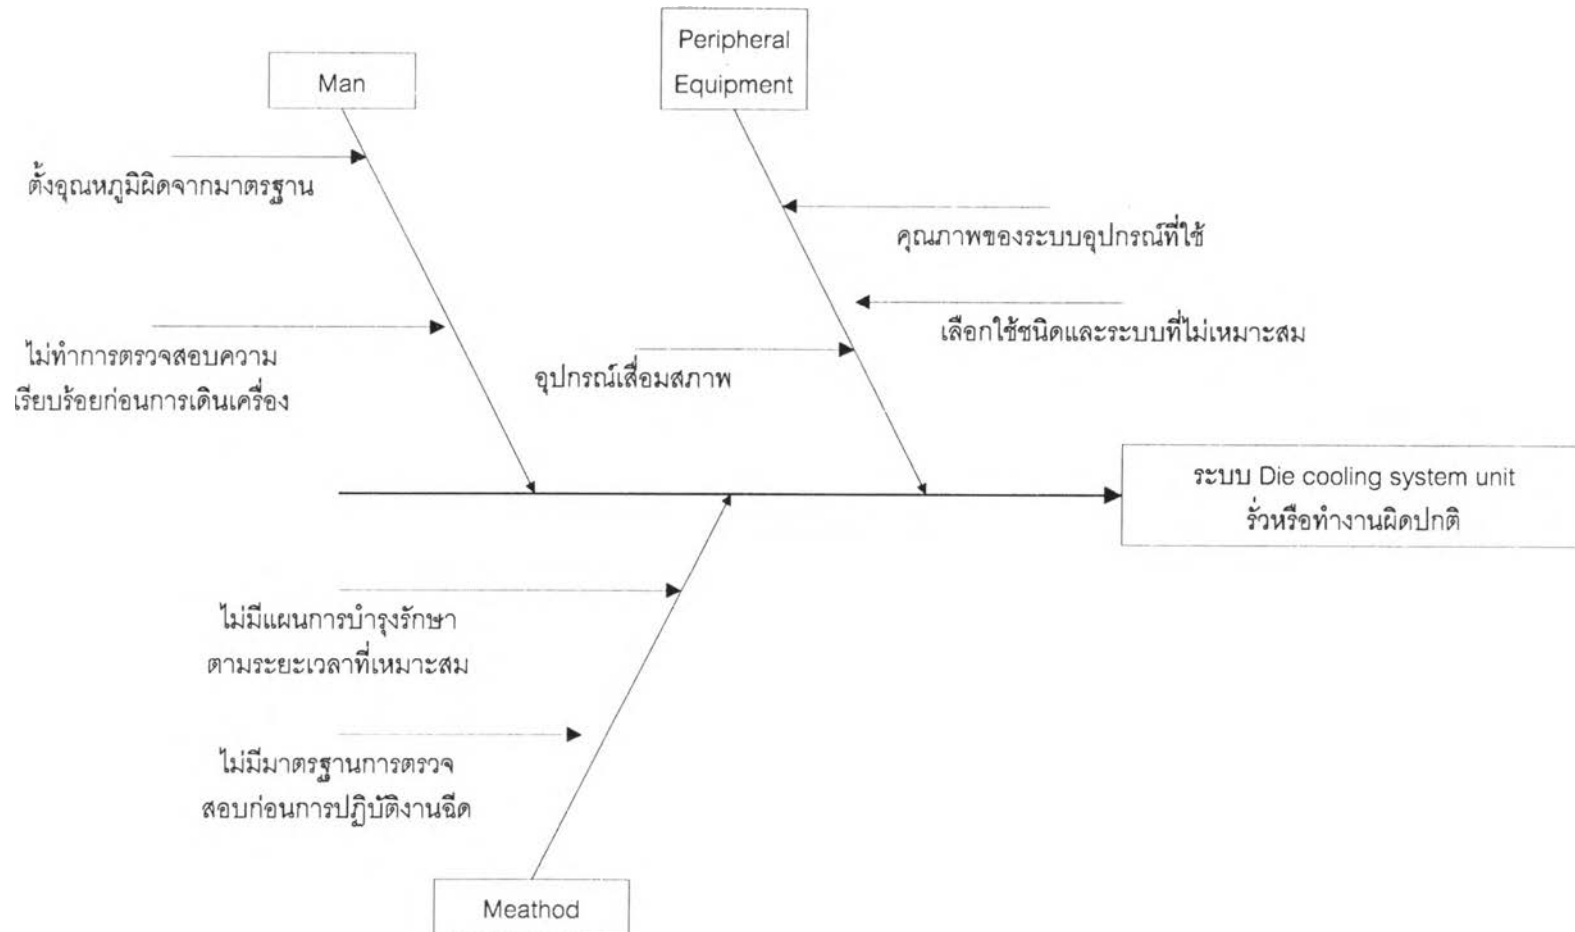


รูปที่ ค-27 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของระบบ Die cooling system รั่ว หรือ ทำงานผิดปกติ

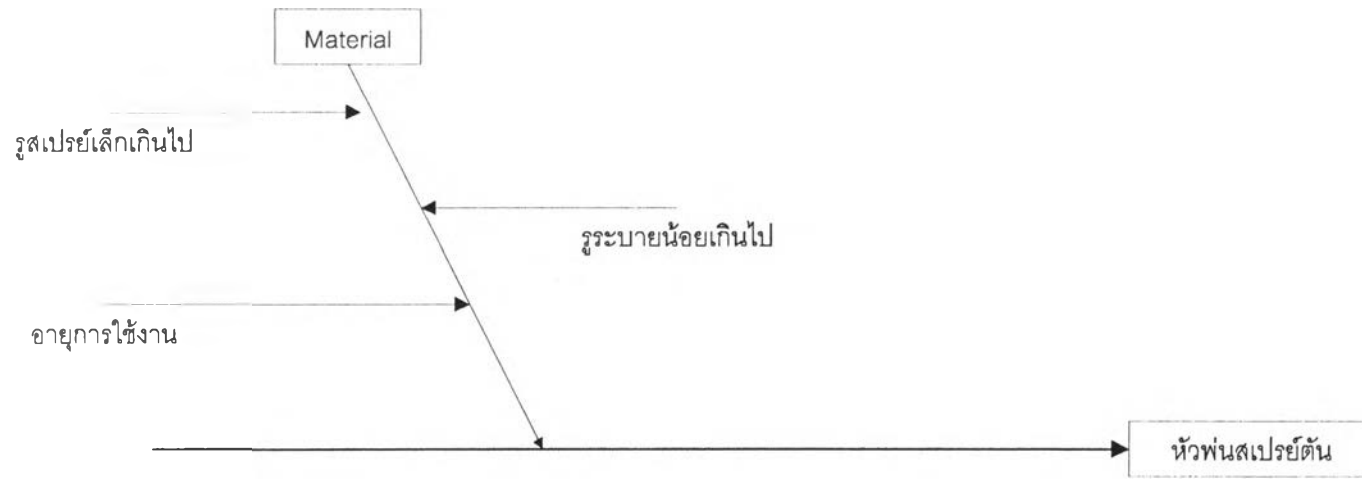


รูปที่ ค-28 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของหัวพ่นสเปรย์ตัน

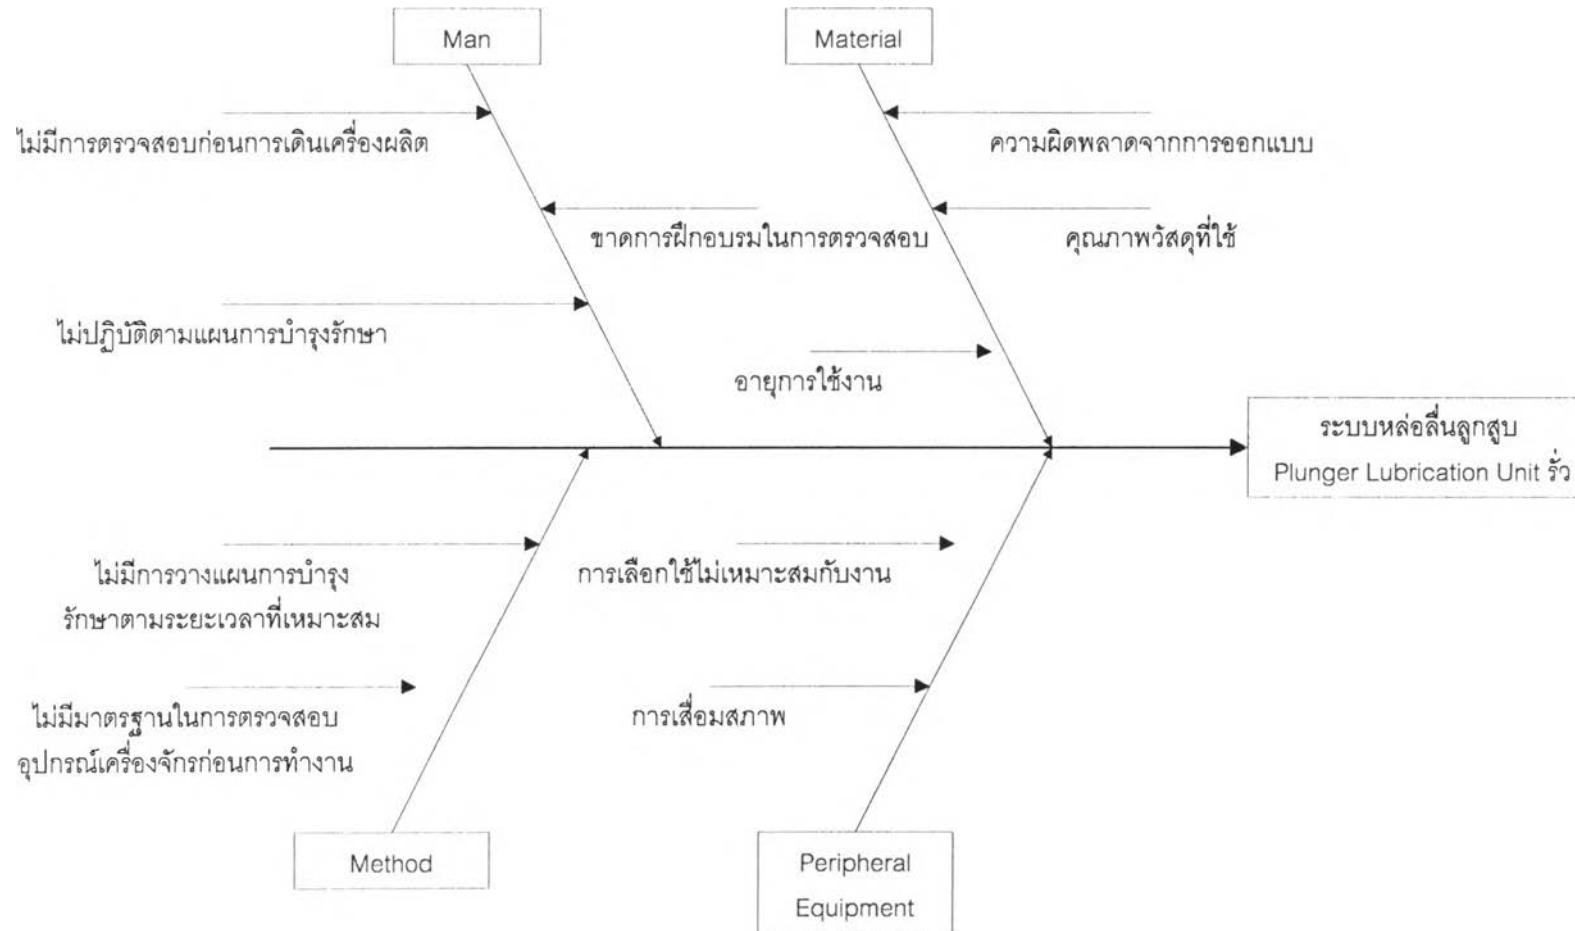


รูปที่ ค-29 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของระบบหล่อลื่น Plunger Lubrication Unit รั่ว

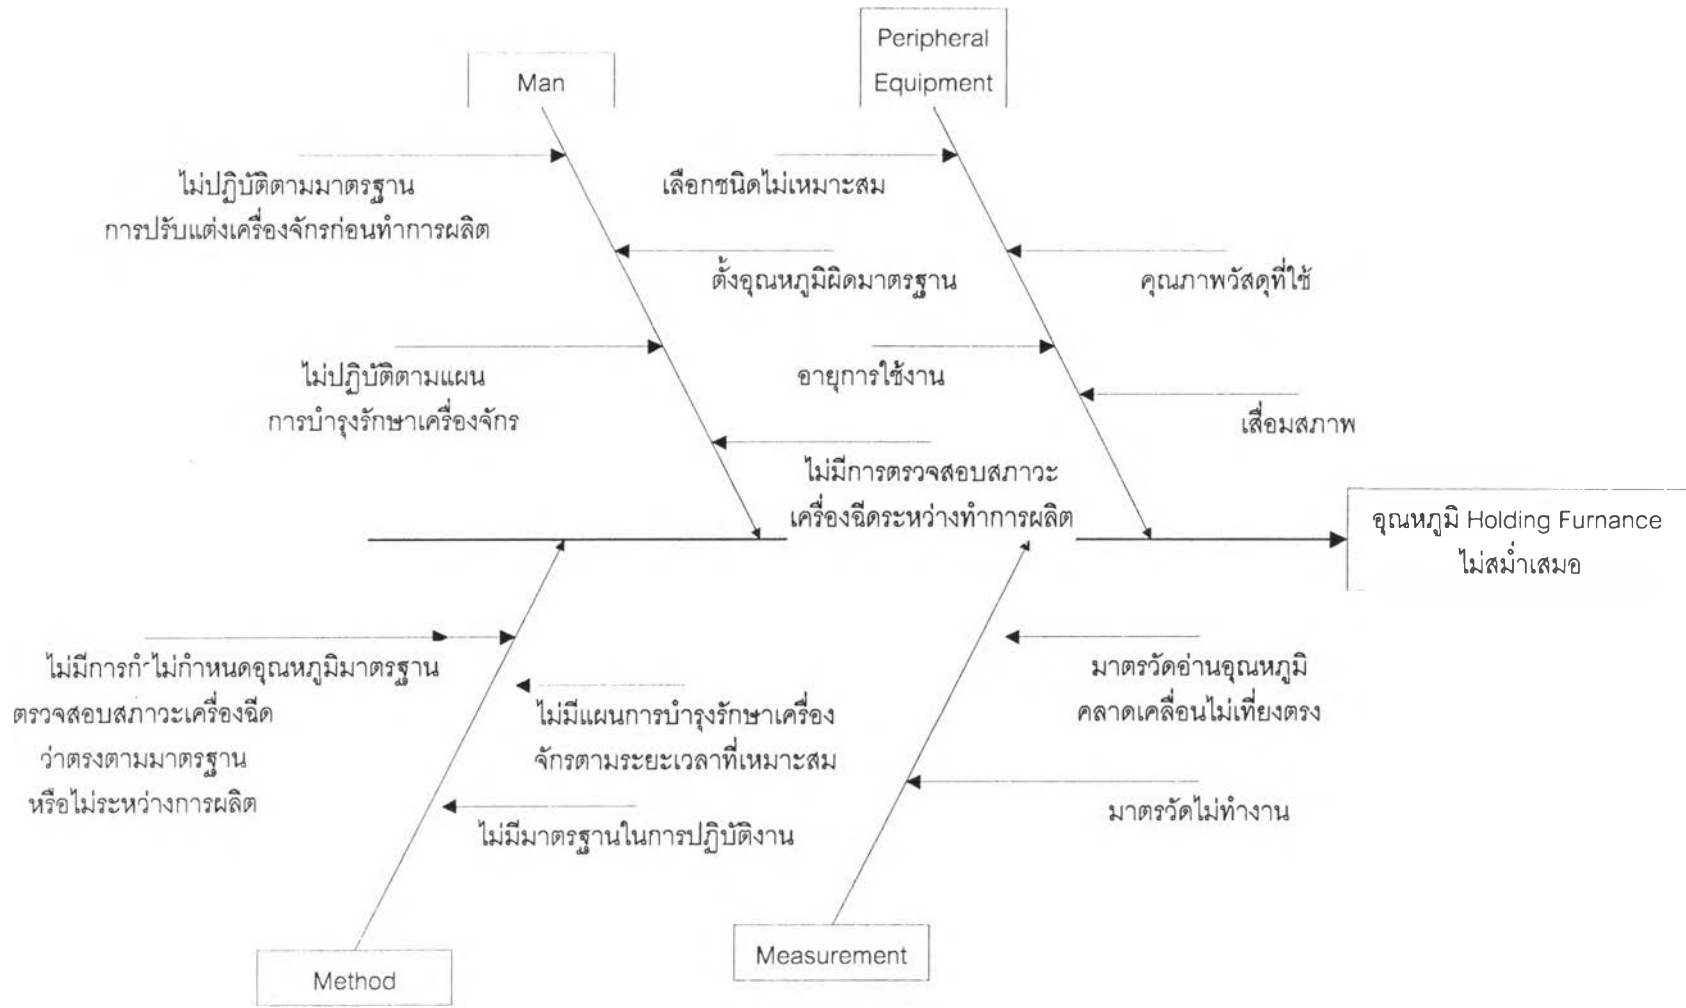


รูปที่ ค-30 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของอุณหภูมิ Holding Furnance ไม่สม่ำเสมอ

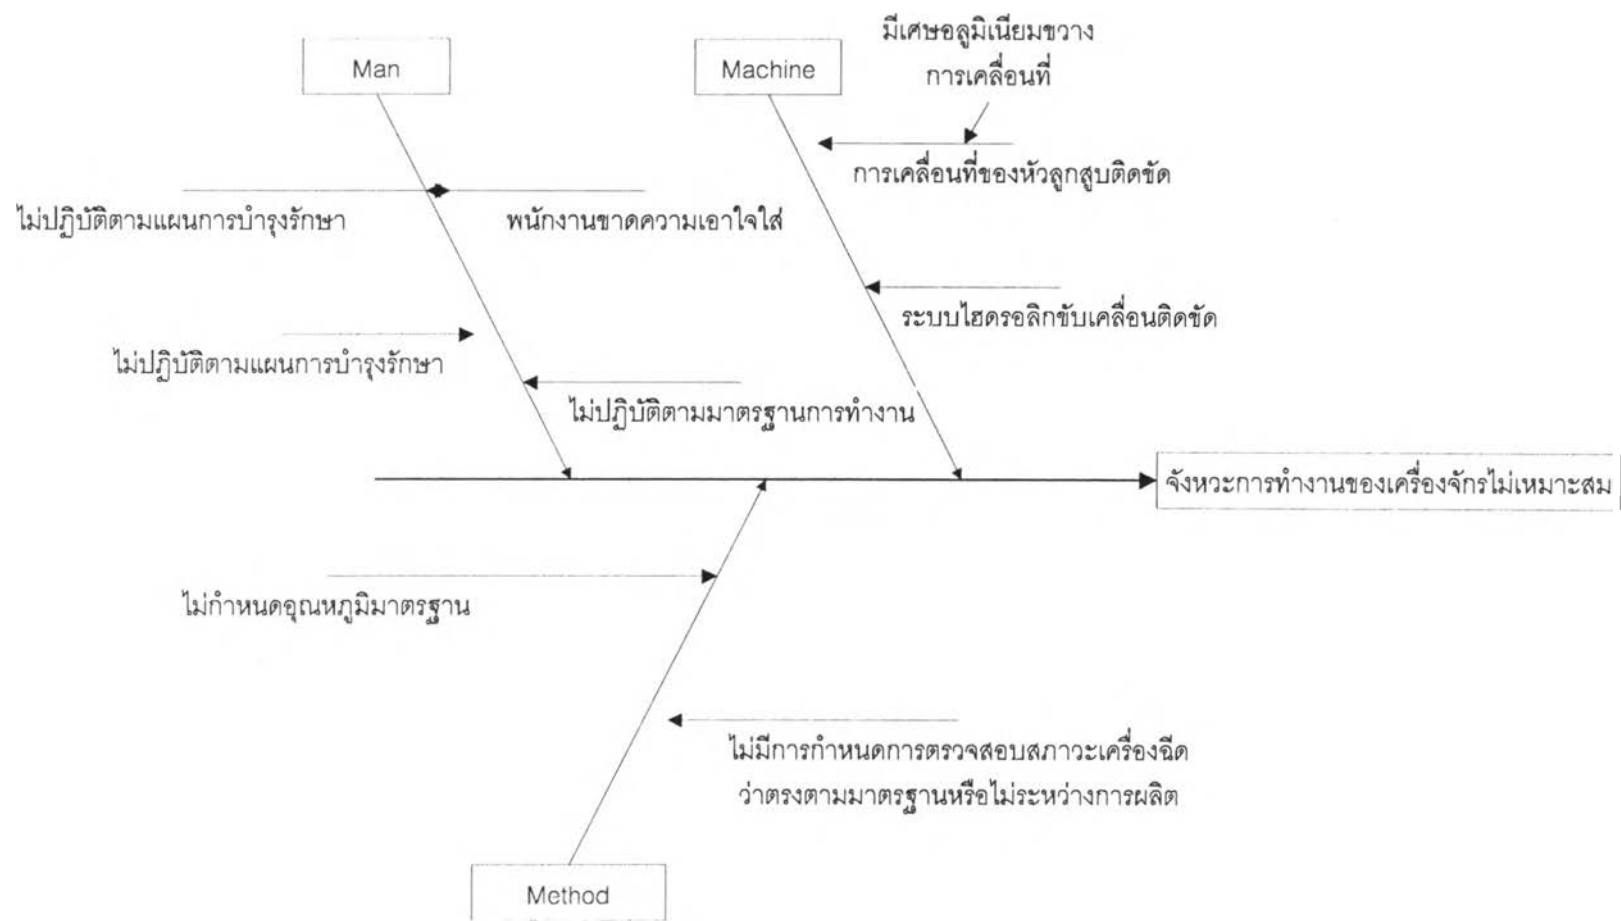


รูปที่ ค-31 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของจังหวะการทำงานของเครื่องจักรไม่เหมาะสม

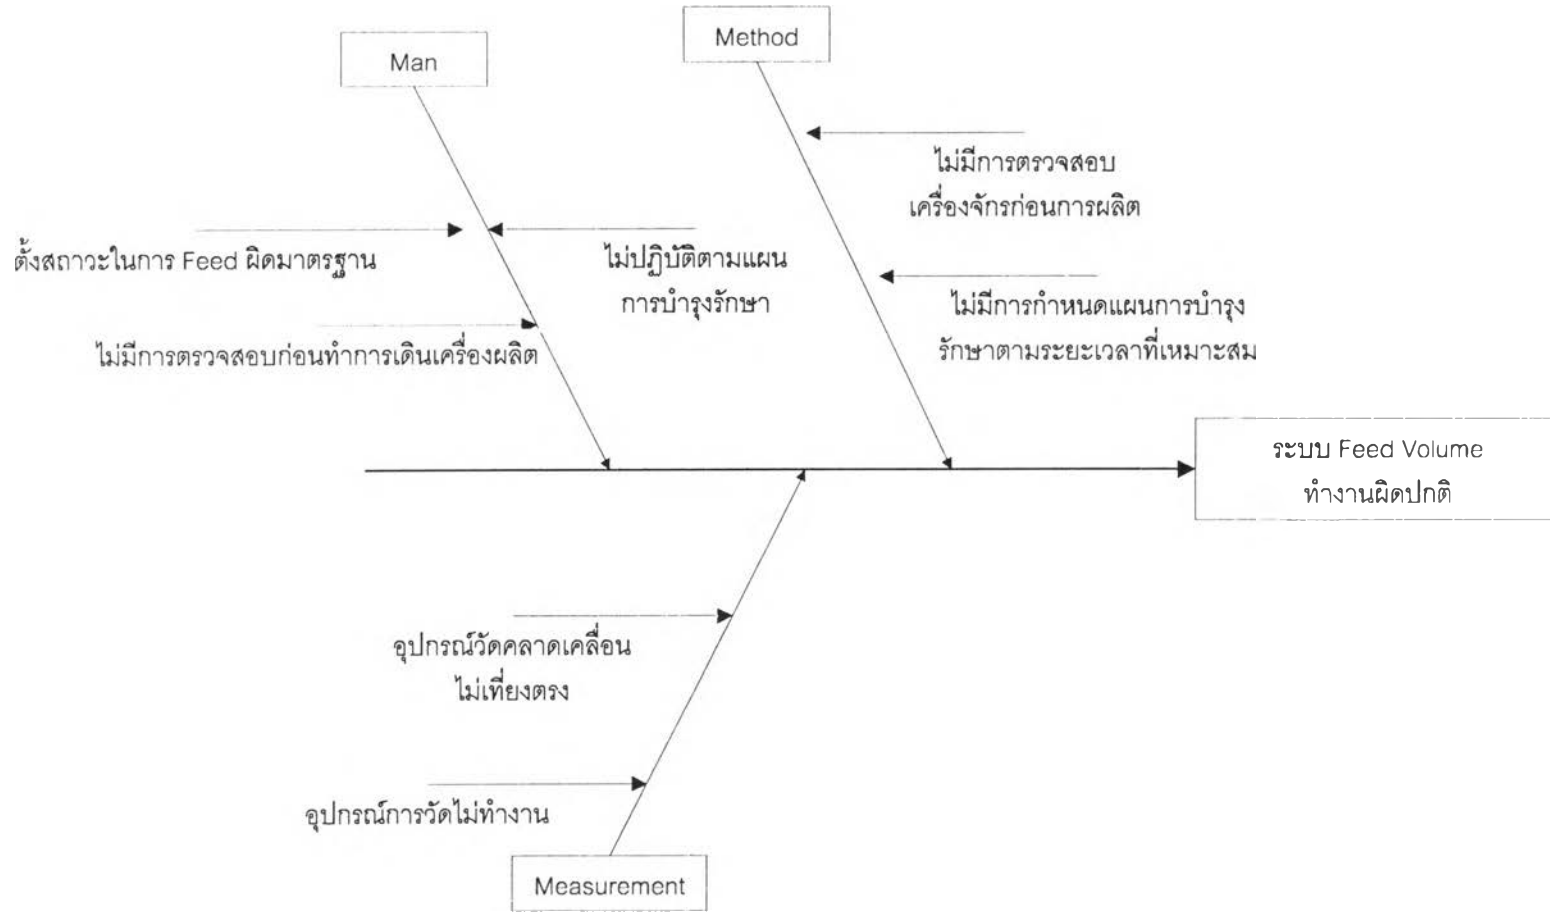


รูปที่ ค-32 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของระบบ Feed Volume ทำงานผิดปกติ

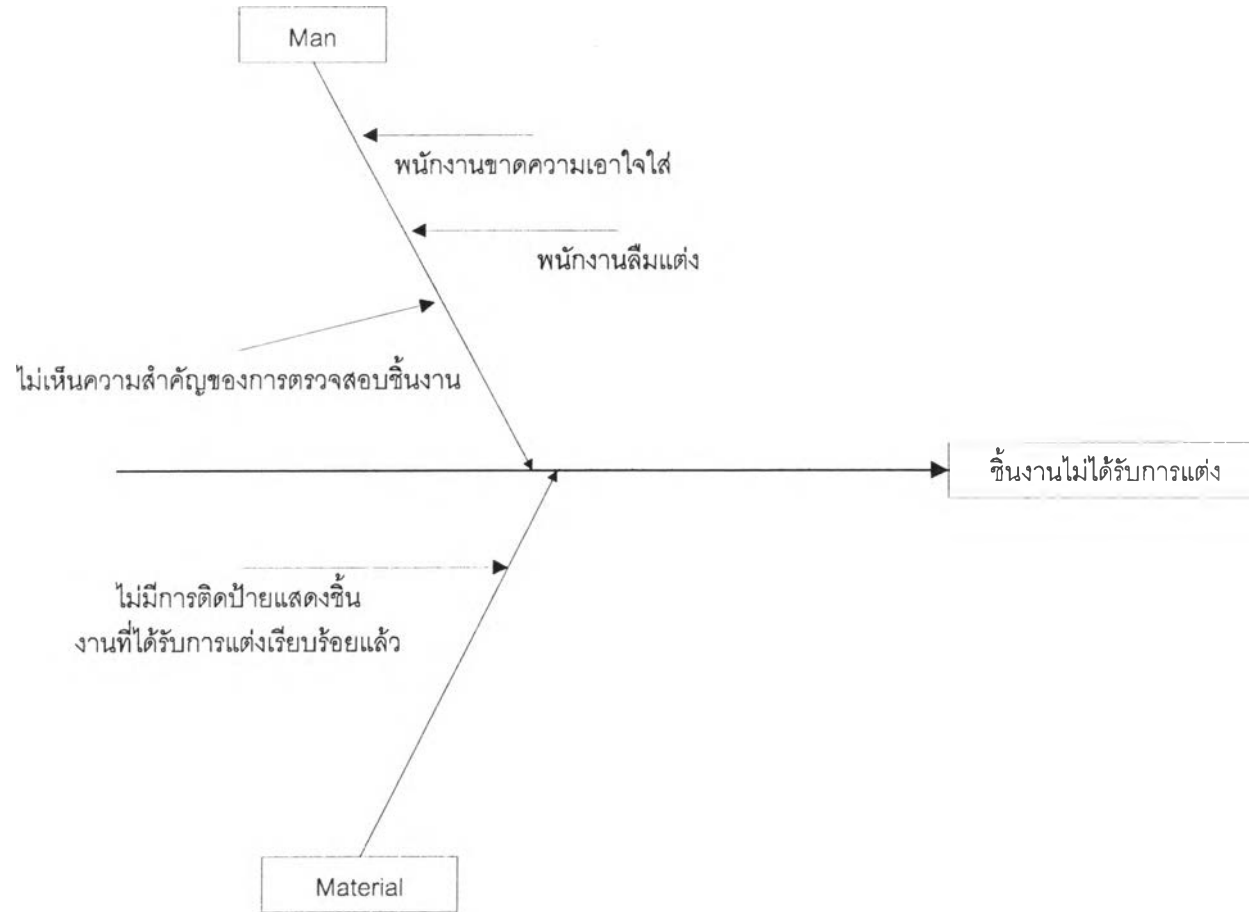


รูปที่ ค-33 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชิ้นงานไม่ได้รับการแต่ง

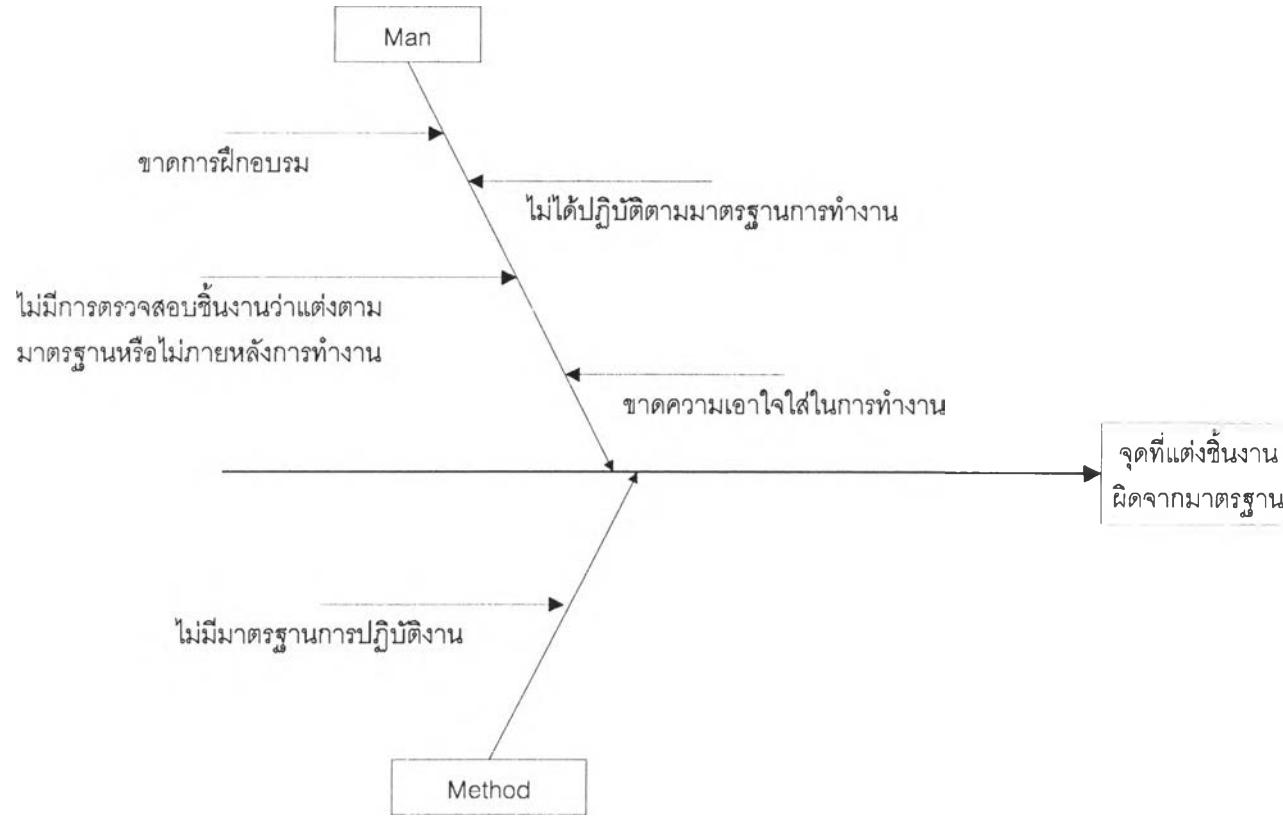


รูปที่ ค-34 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของจุดที่แต่งตั้งงานผิดจากมาตรฐาน

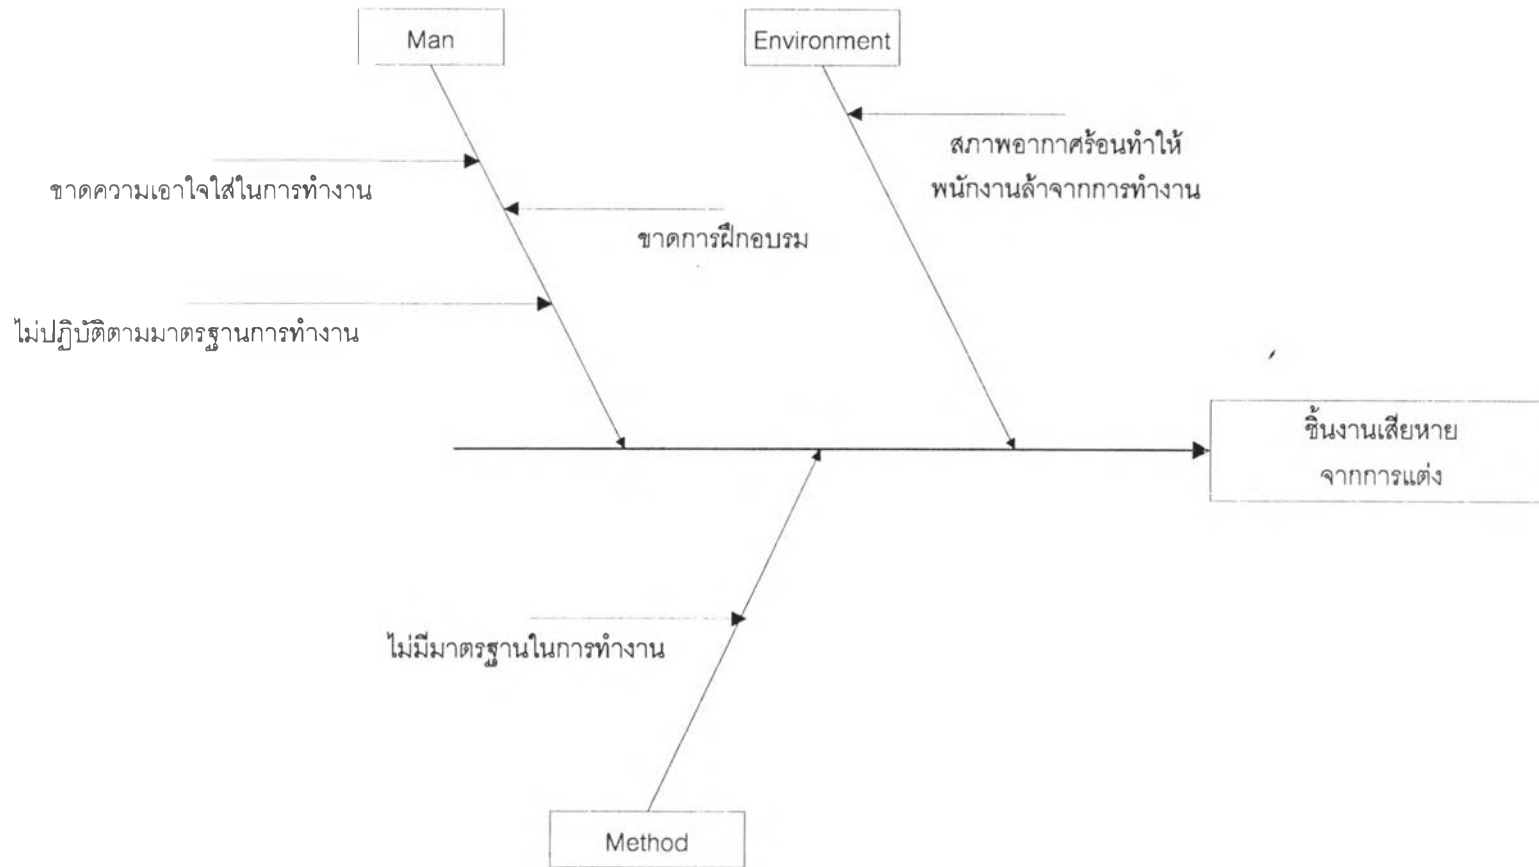

รูปที่ ค-35 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชิ้นงานเสียหายจากการแต่ง

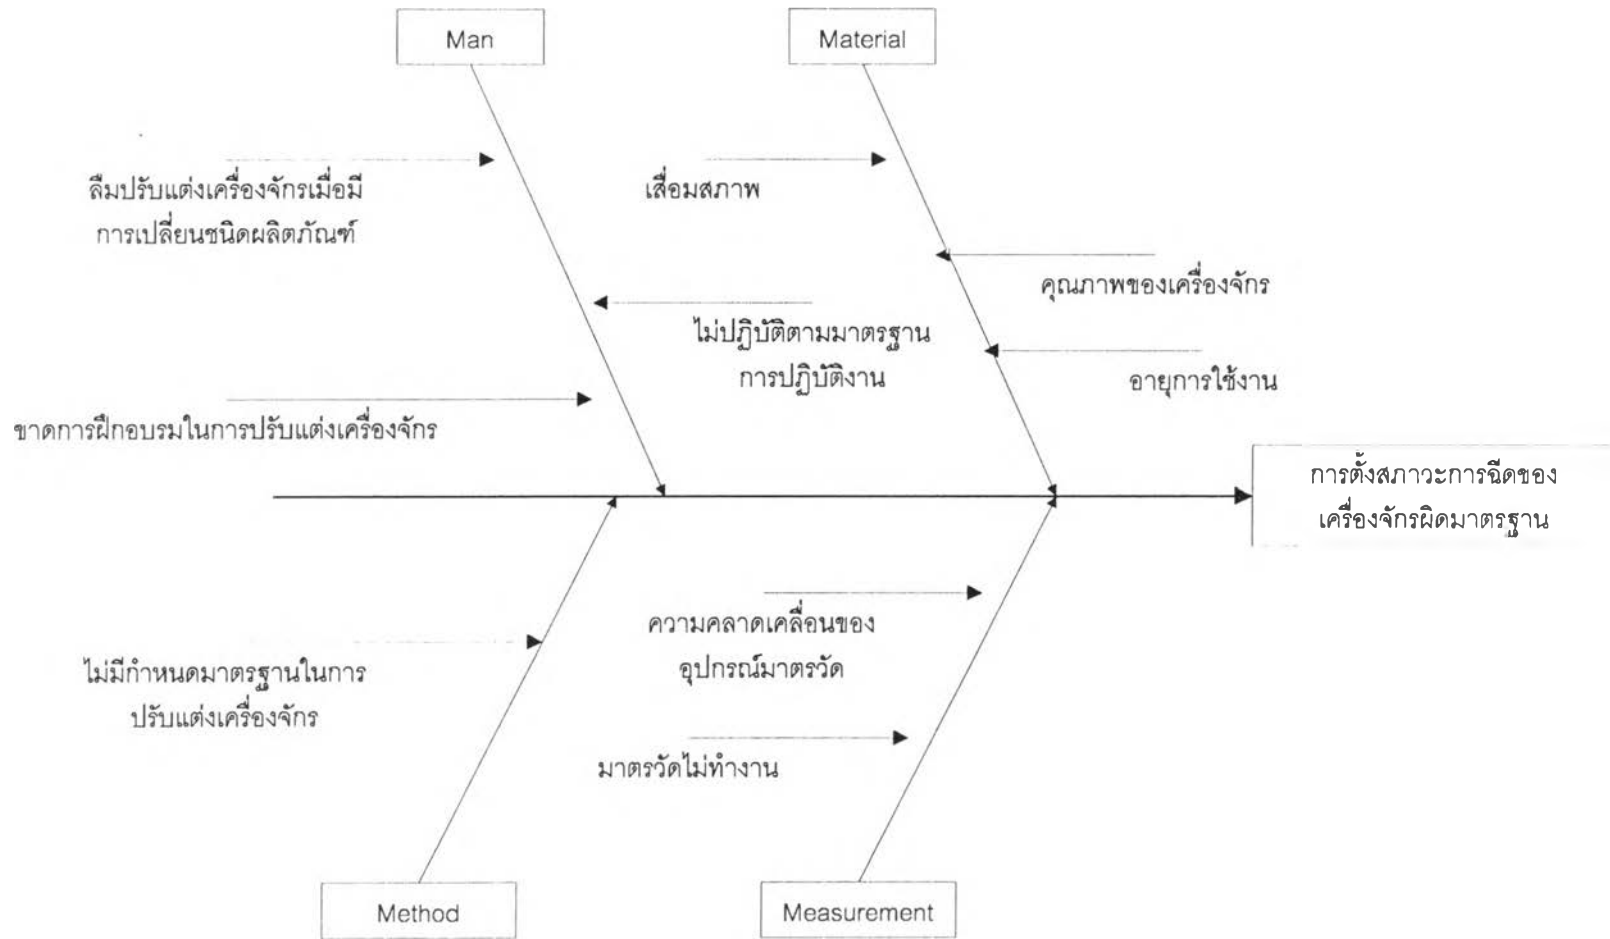


รูปที่ ค-36 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการตั้งสภาวะการฉีดของเครื่องจักรผิดจากมาตรฐาน

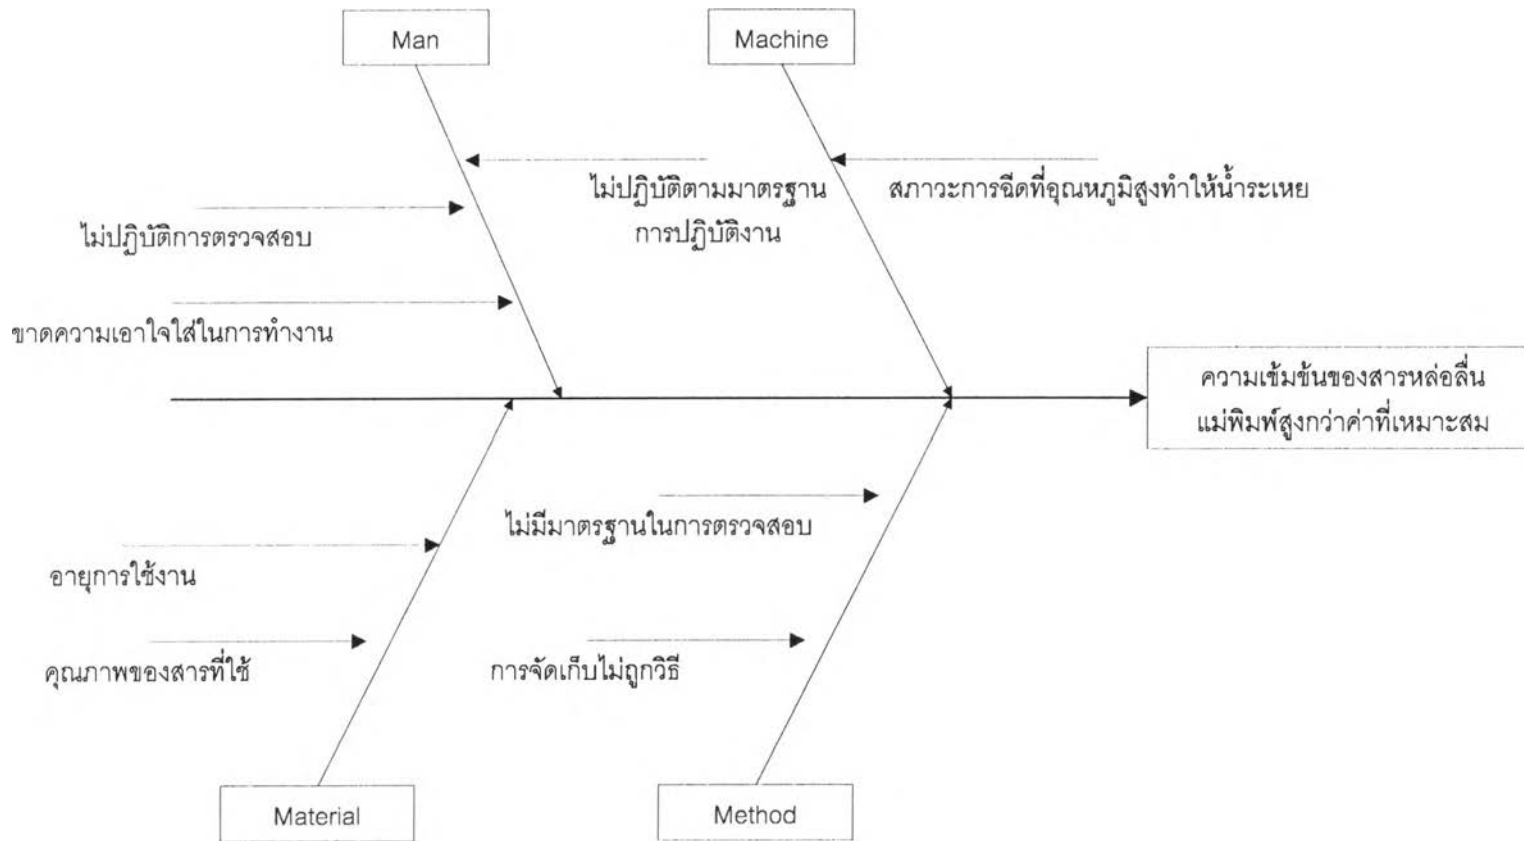


รูปที่ ค-37


ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความเข้มข้นของสารหล่อลื่นแม่พิมพ์สูงกว่าค่าที่เหมาะสม

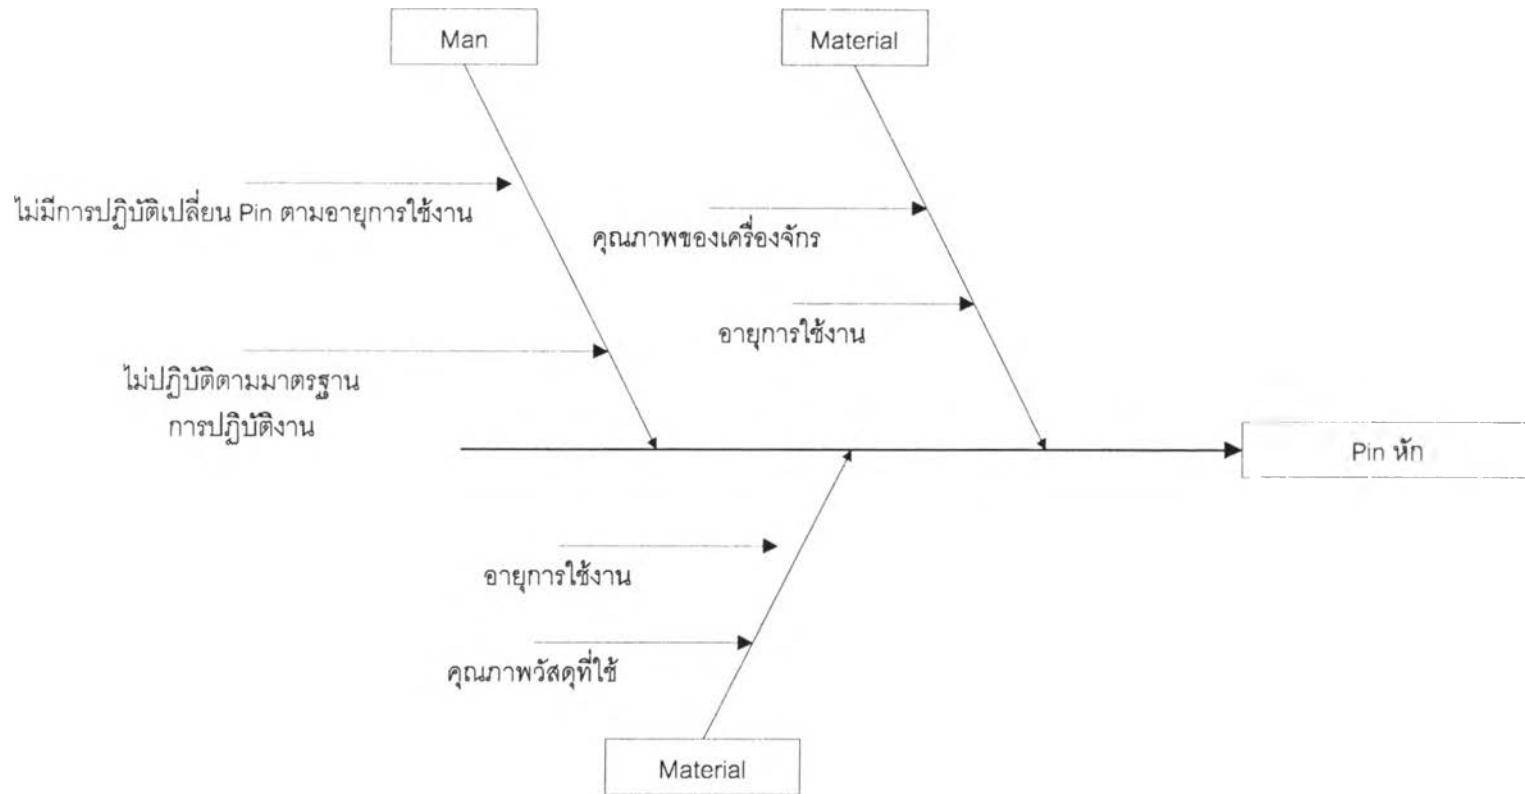

รูปที่ ค-38 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ Pin หัก

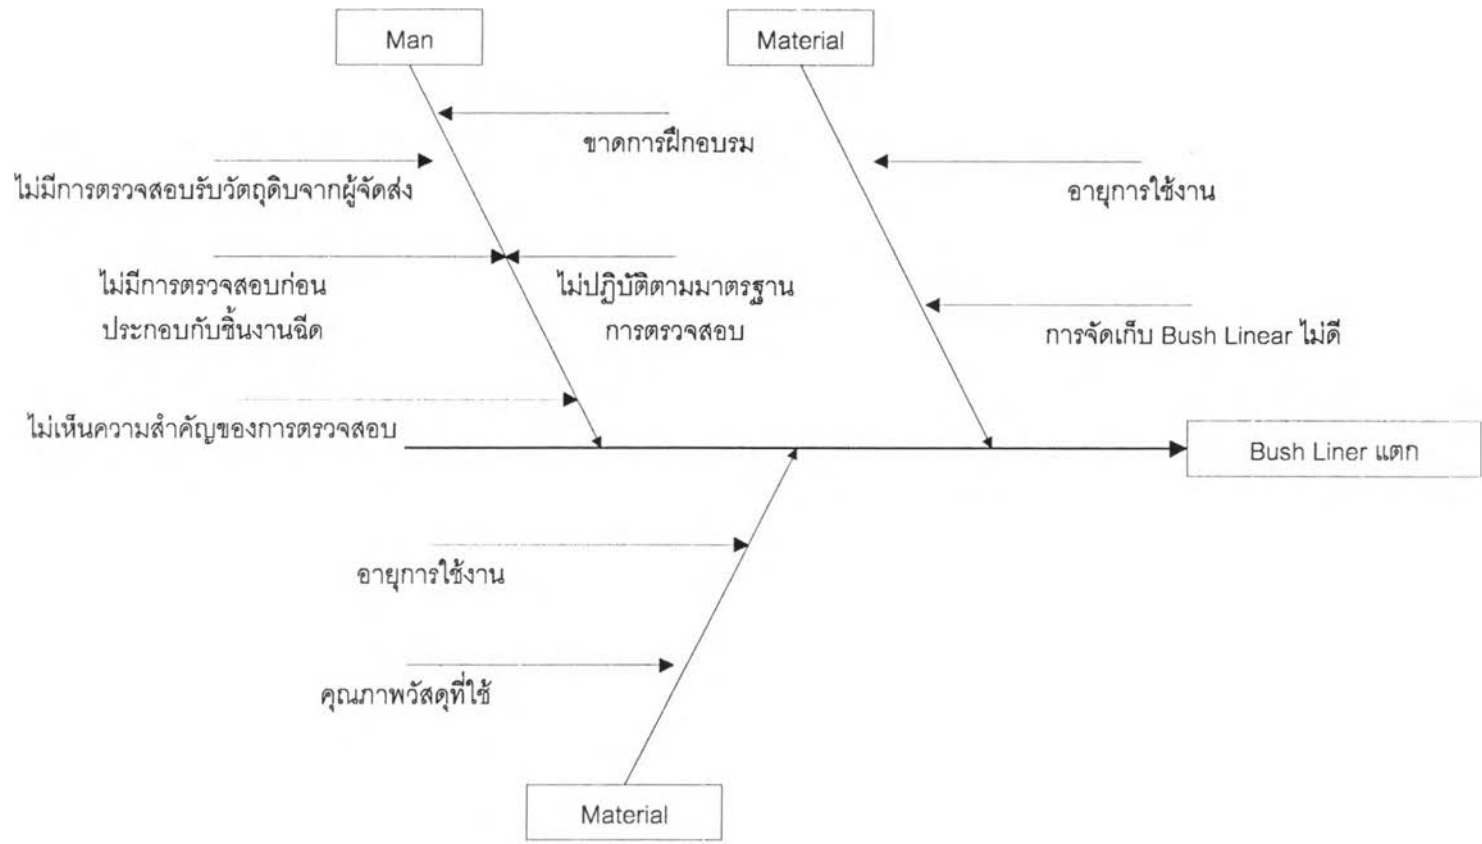


รูปที่ค- 39 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของชนิดของ Bush Liner แตก

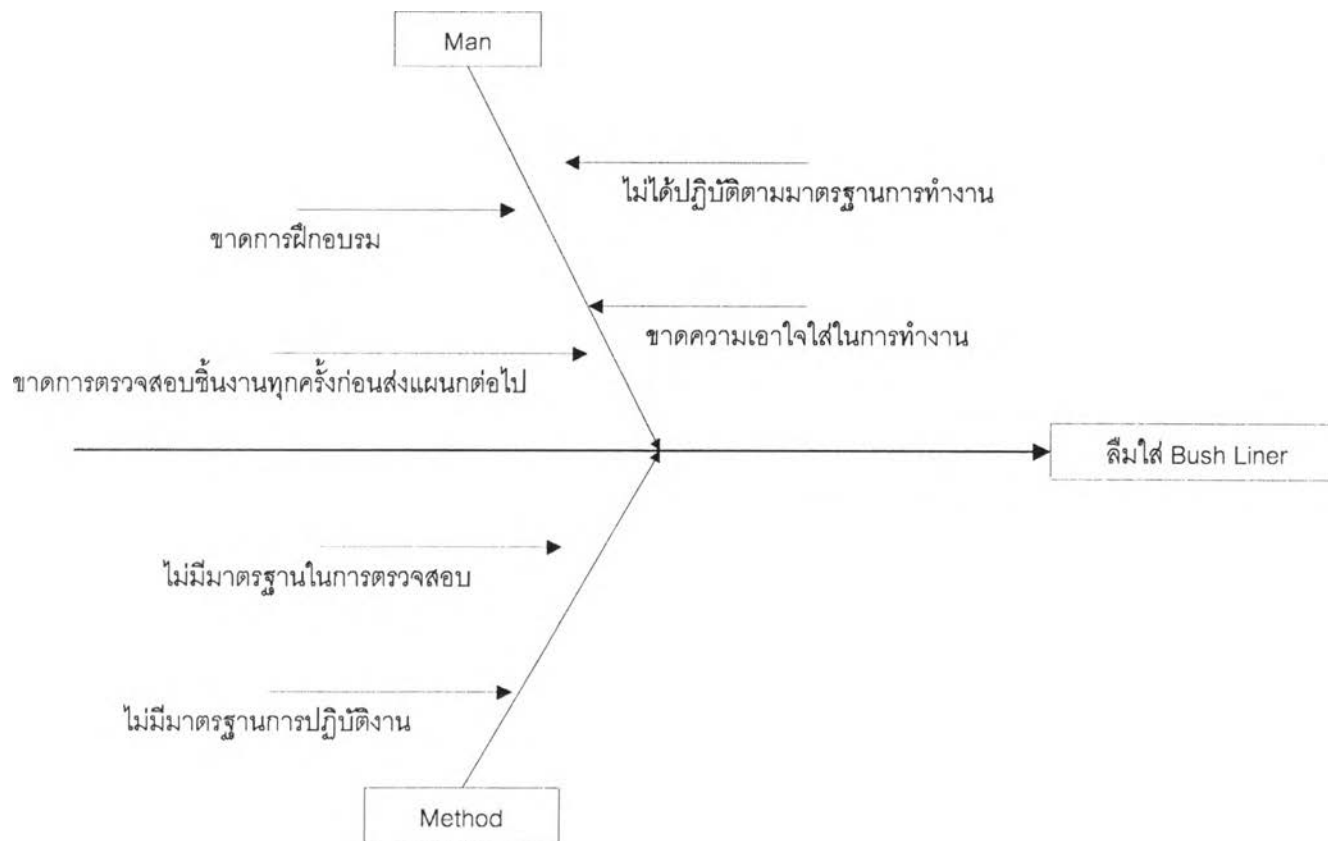


รูปที่ ค-40 มังก้างปลาแสดงสาเหตุของลึ่มใส่ Bush Liner

ภาคผนวก ง

แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุการเกิดลักษณะบกพร่องที่ทำให้เกิดของเสีย

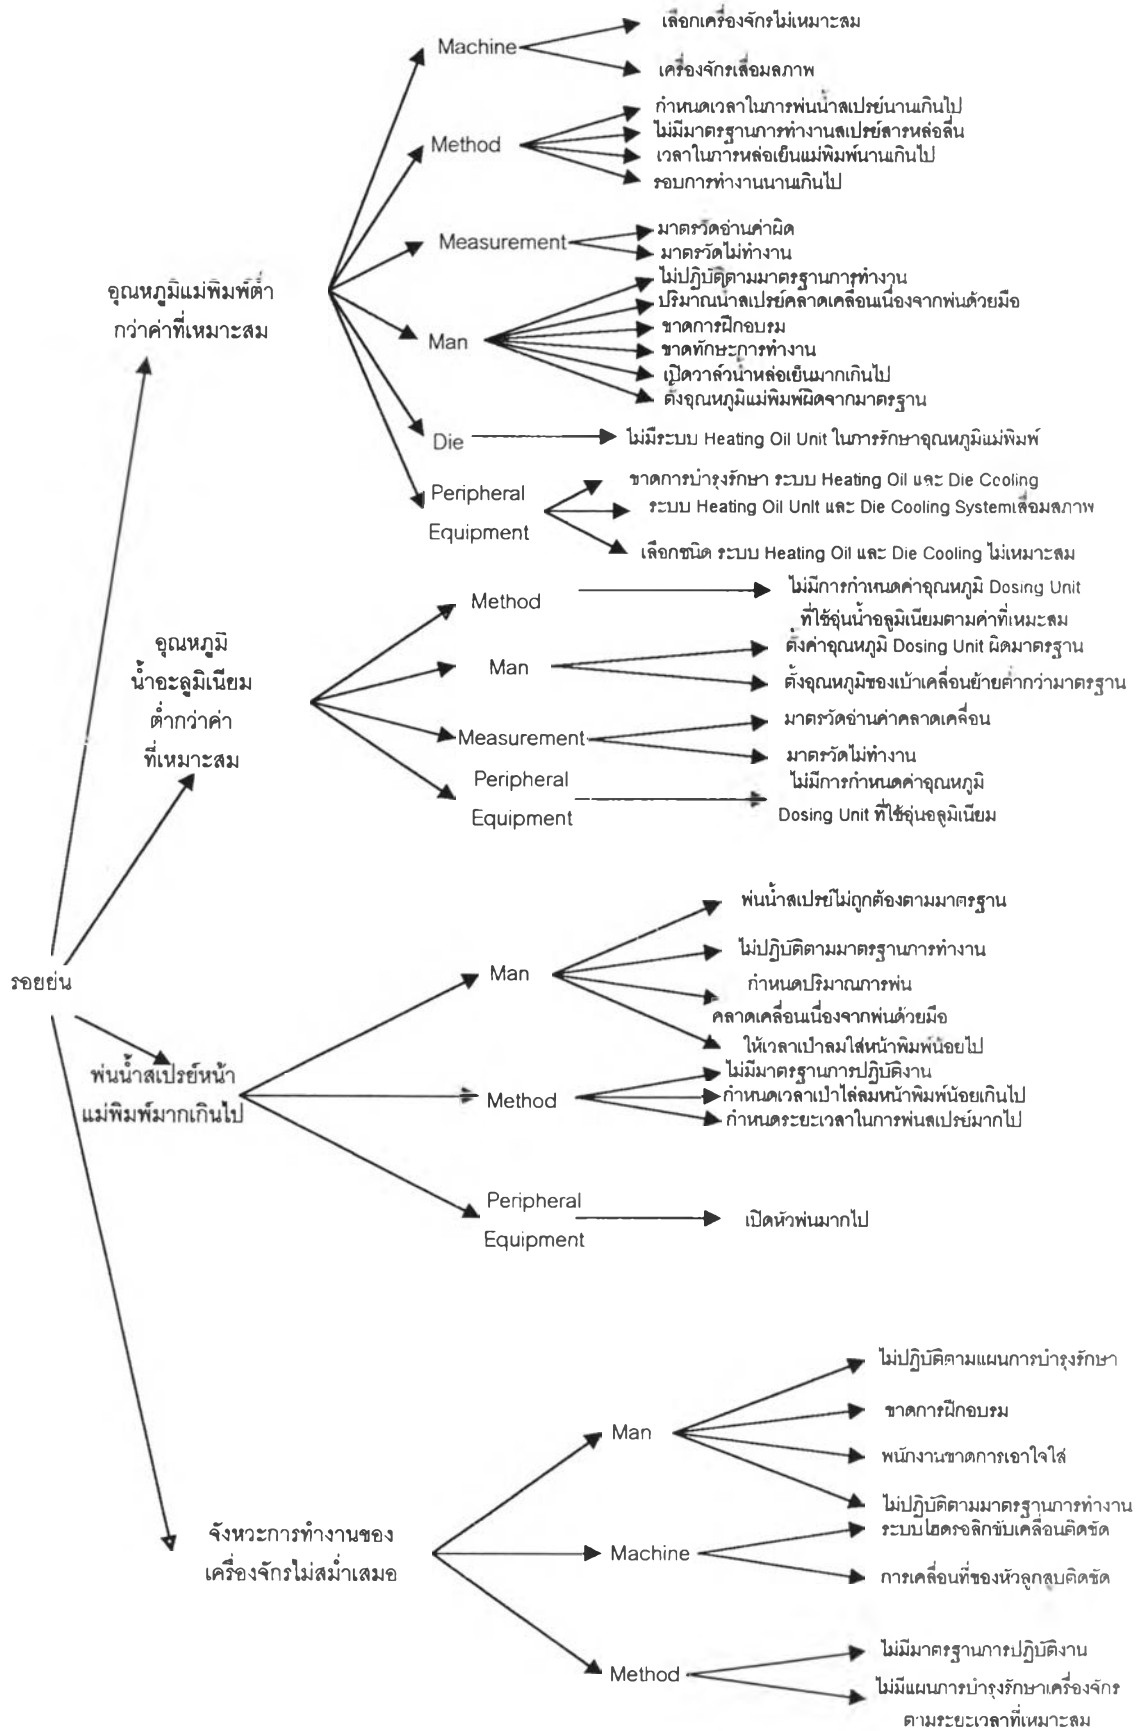


รูปที่ ง-1 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหารอยย่น

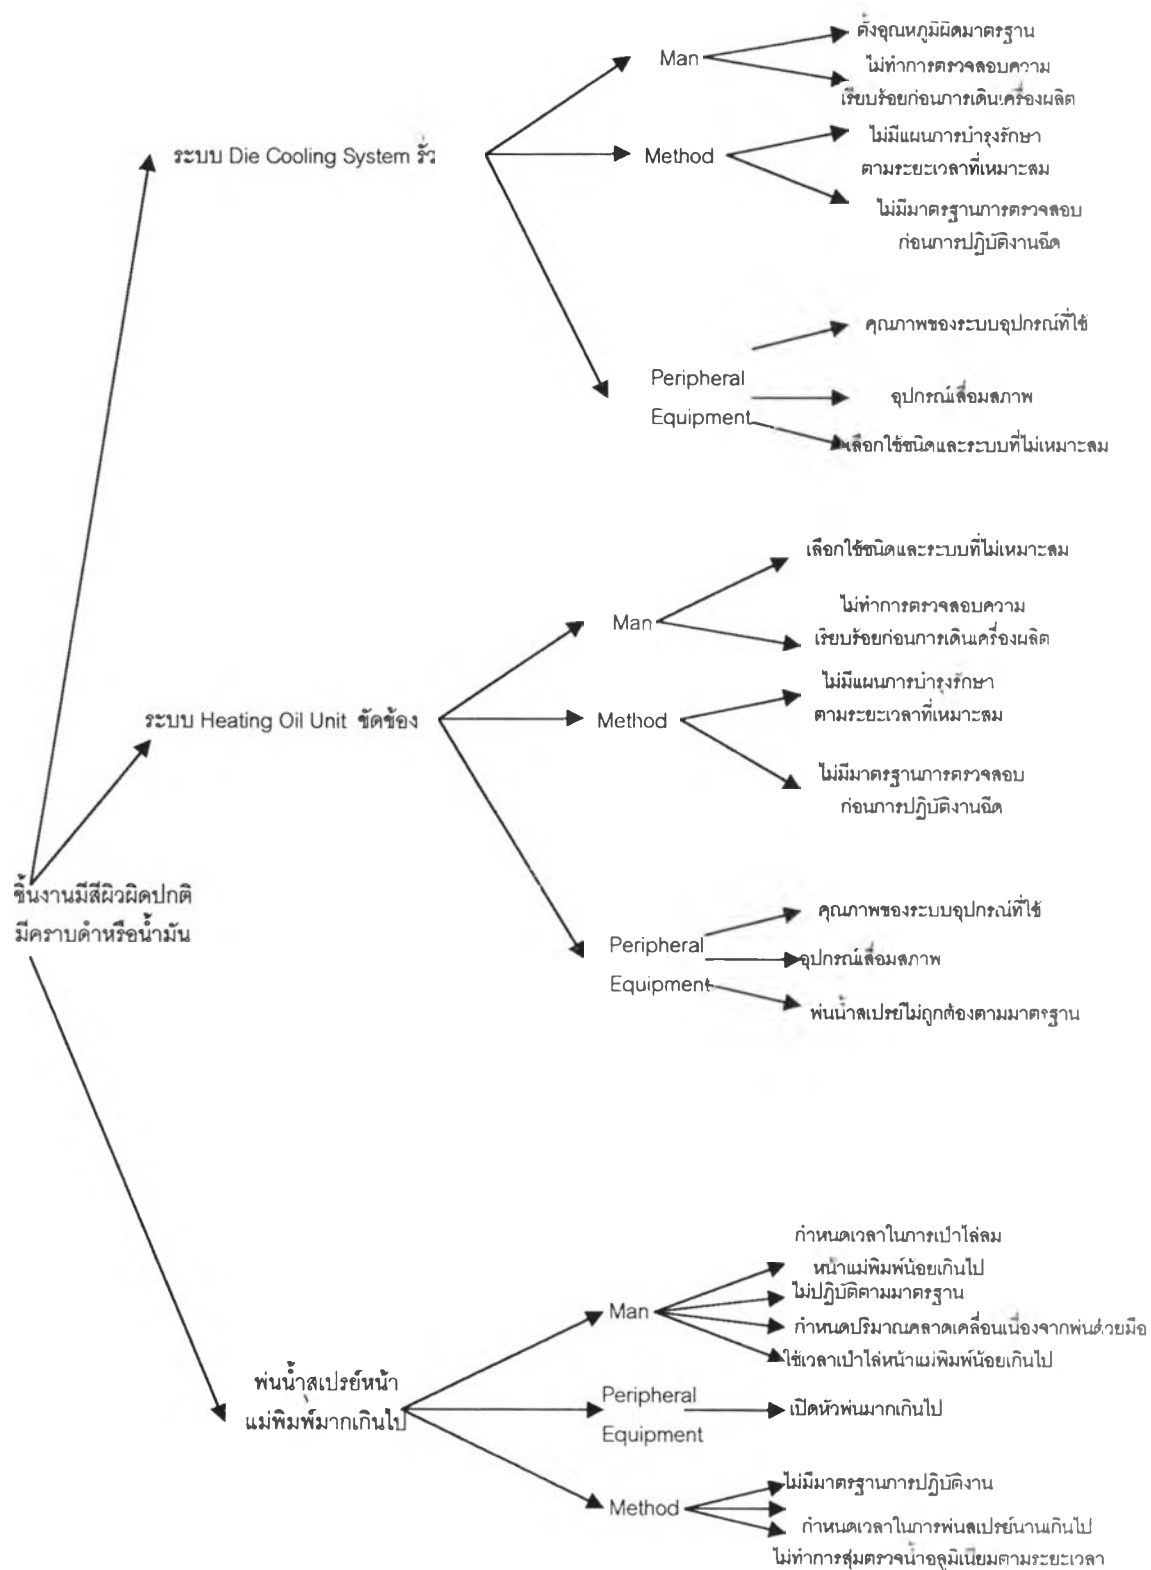


รูปที่ ง-2 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ มีคราบดำหรือน้ำมันหรือคราบดำ



รูปที่ 3-3 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหา รอยแตก รอยร้าว

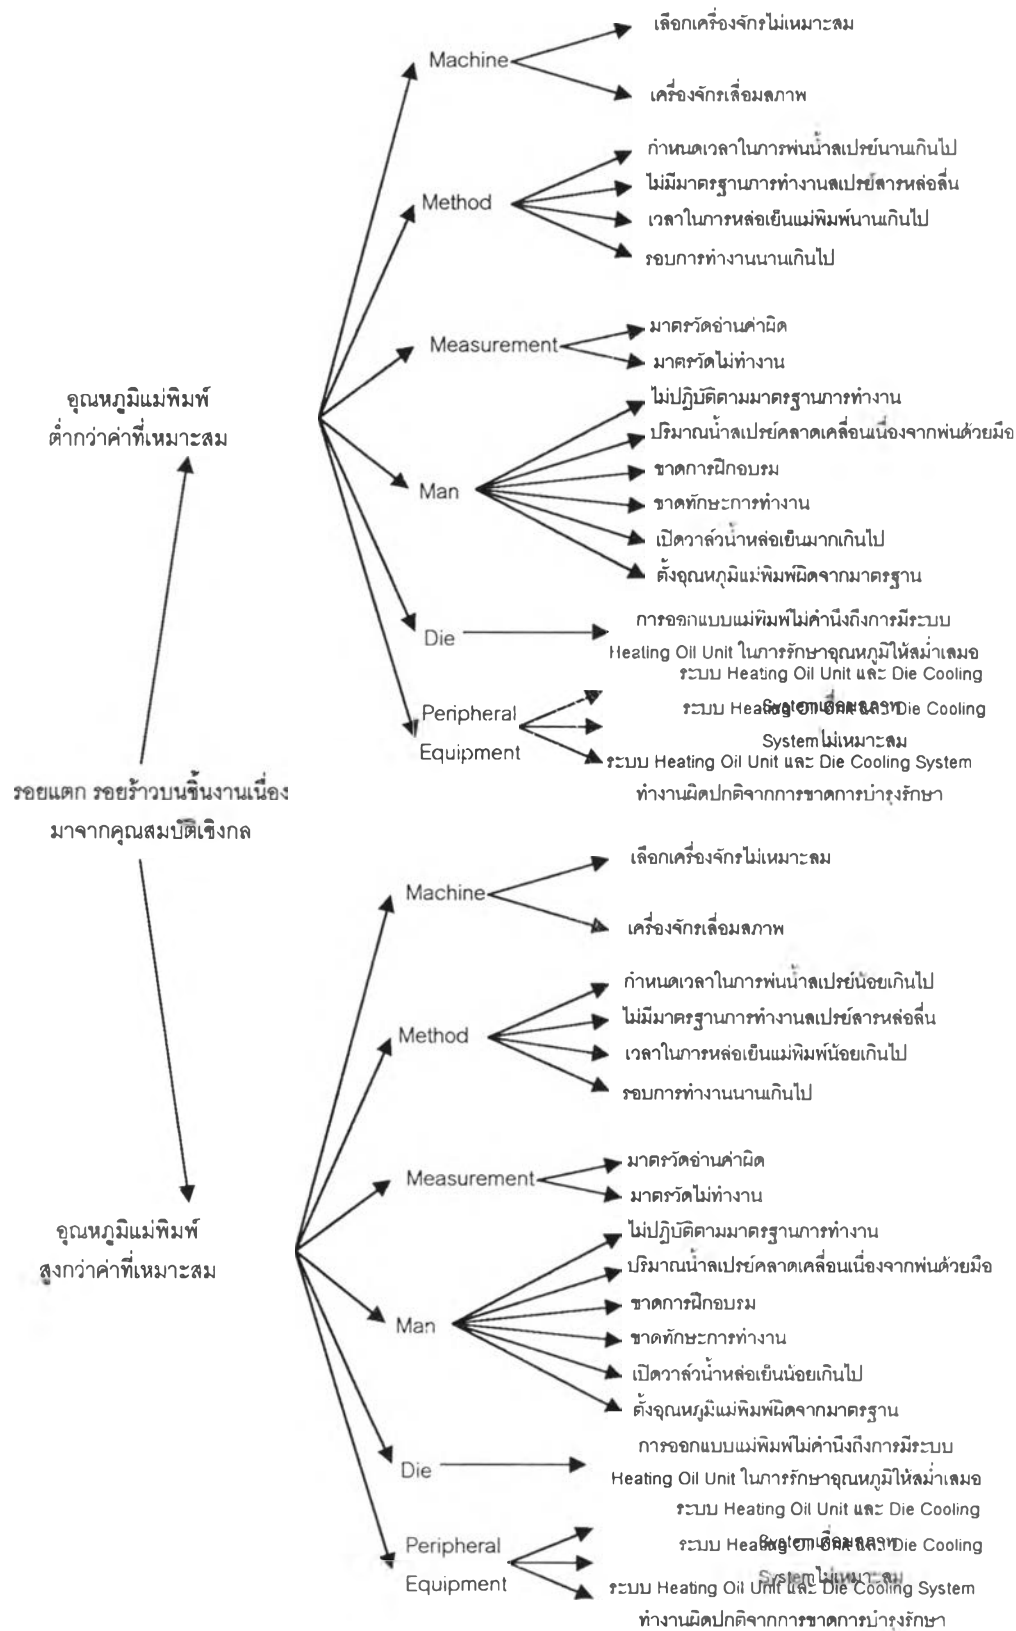


รูปที่ ง-3 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหา รอยแตก รอยร้าว

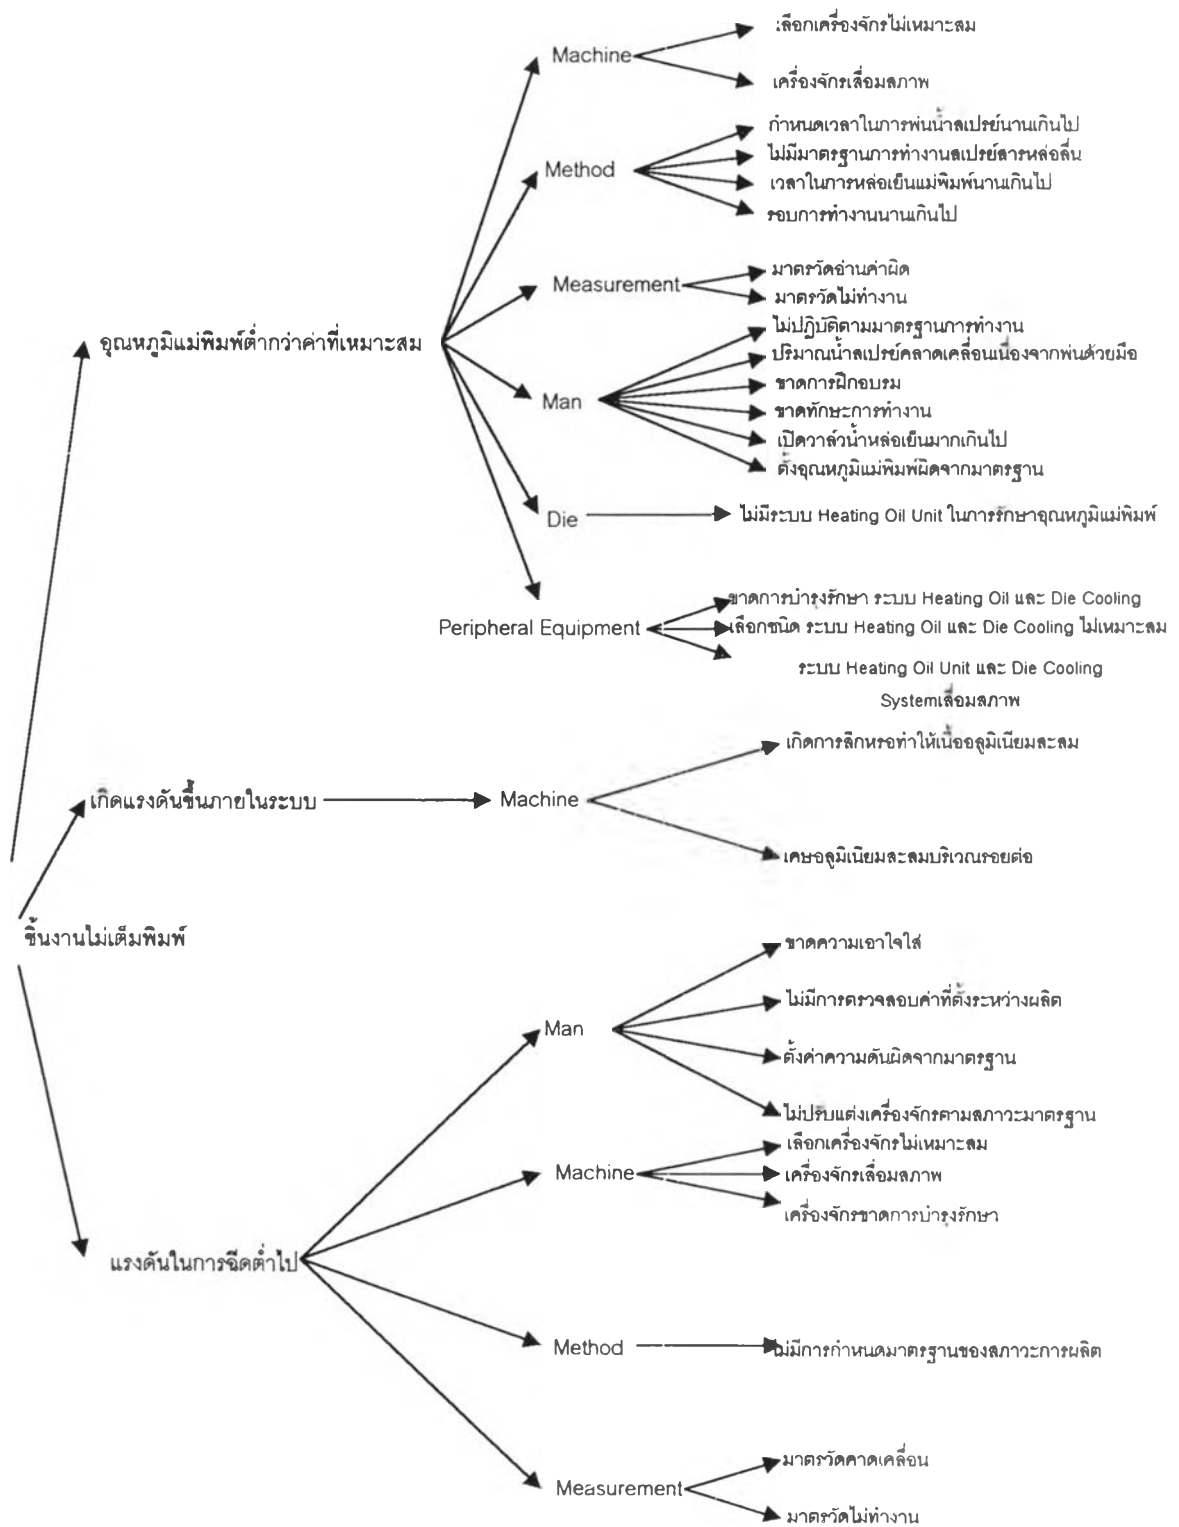


รูปที่ ง-4 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานไม่เต็มพิกัด




รูปที่ ง-4 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์

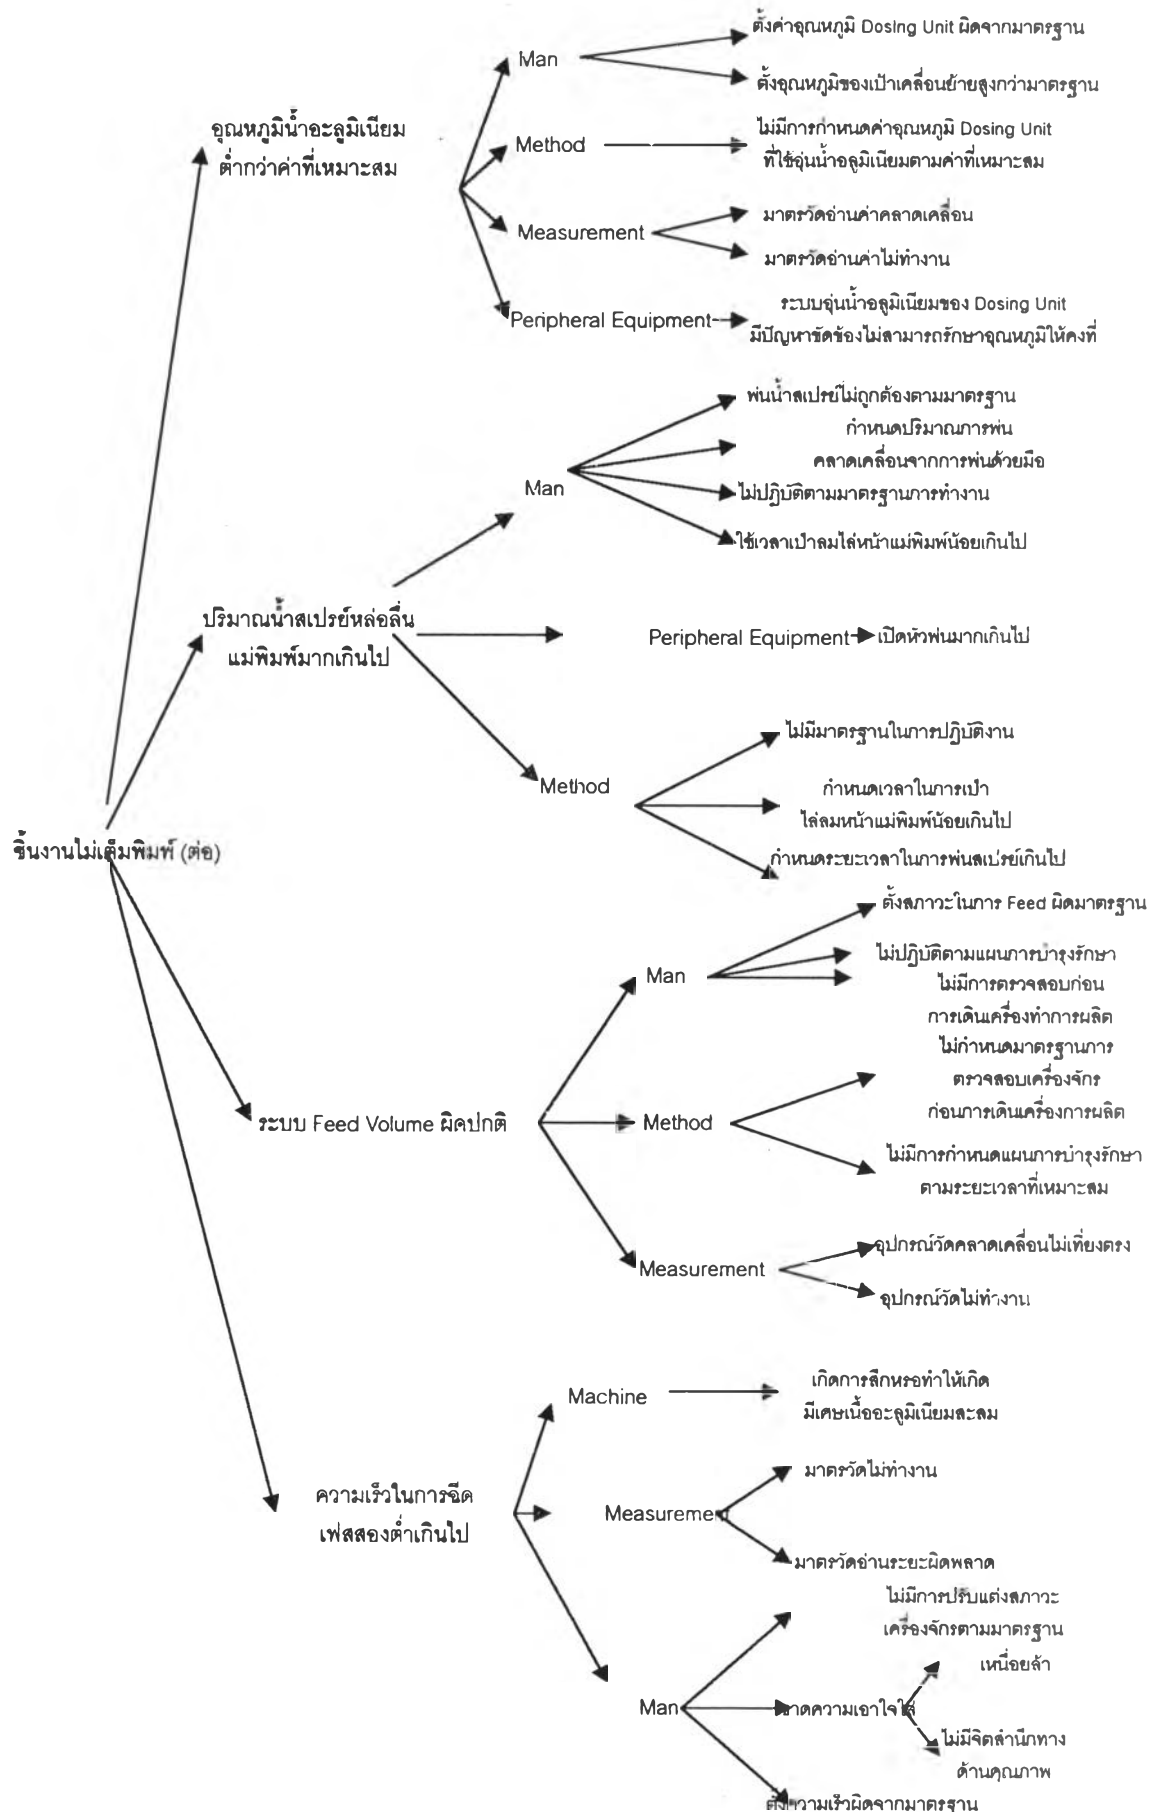


รูปที่ ง-4 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานไม่เต็มพิมท์

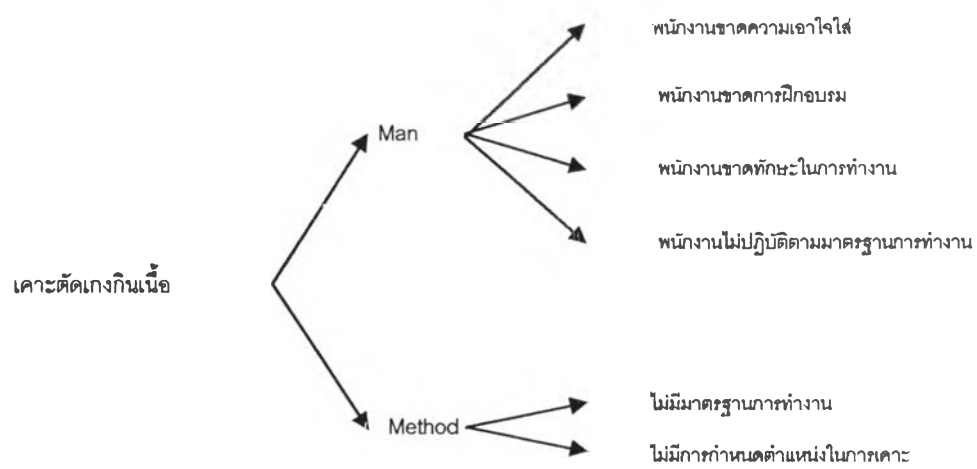

รูปที่ ง-5 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของพนักงานภาวะตึงเครียดในงาน

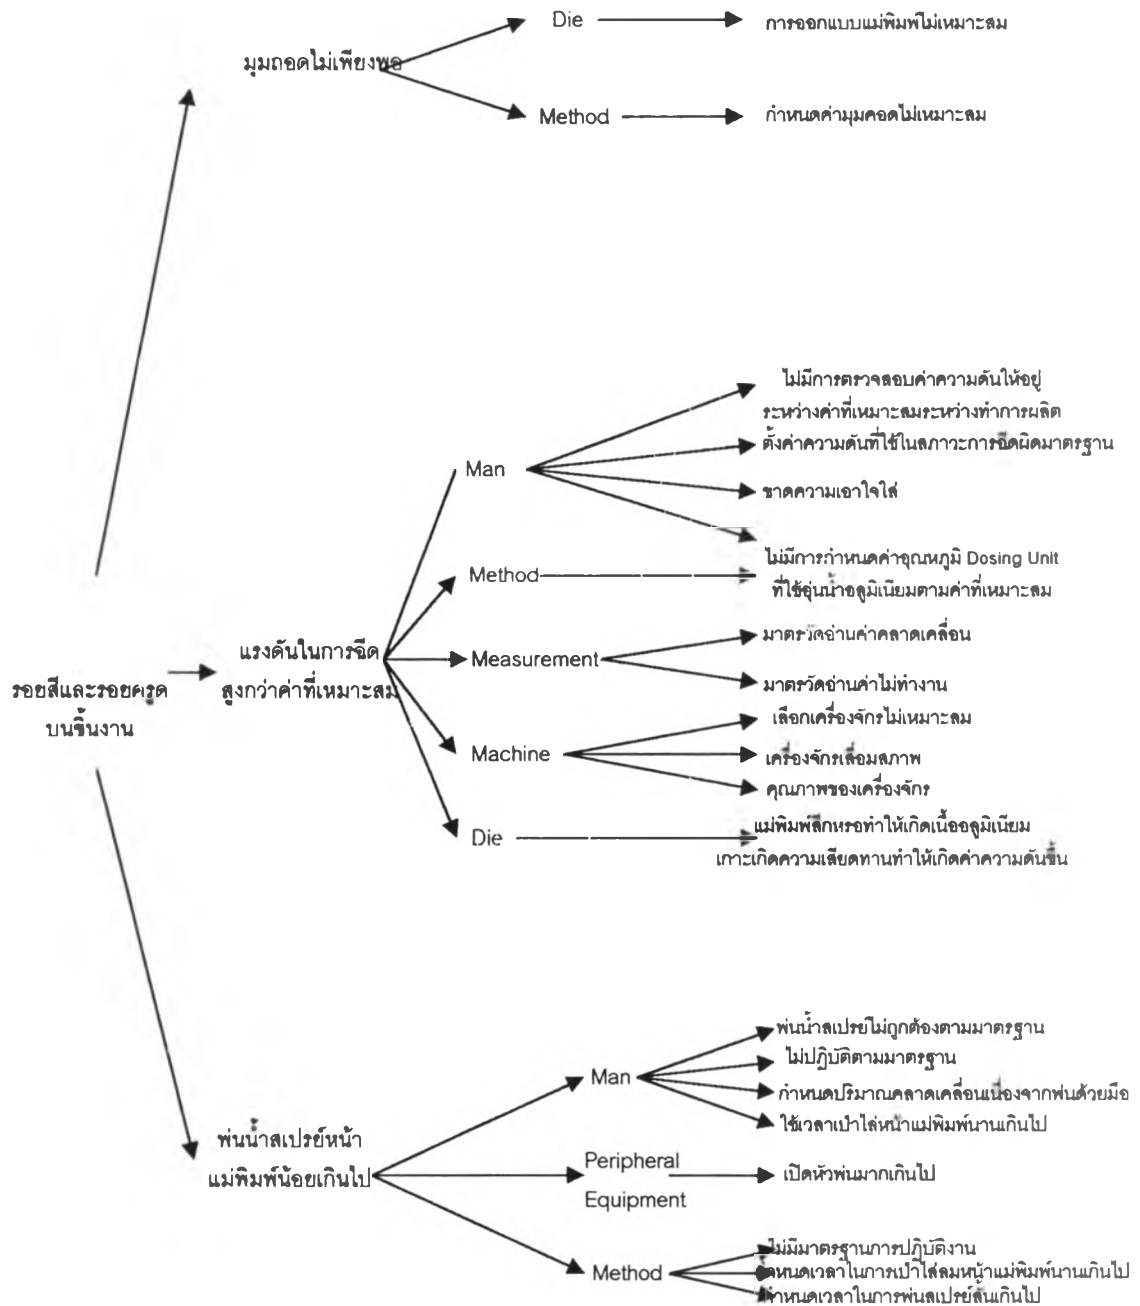


รูปที่ ง-6 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาการรอยสีและรอยครูดบนชิ้นงาน

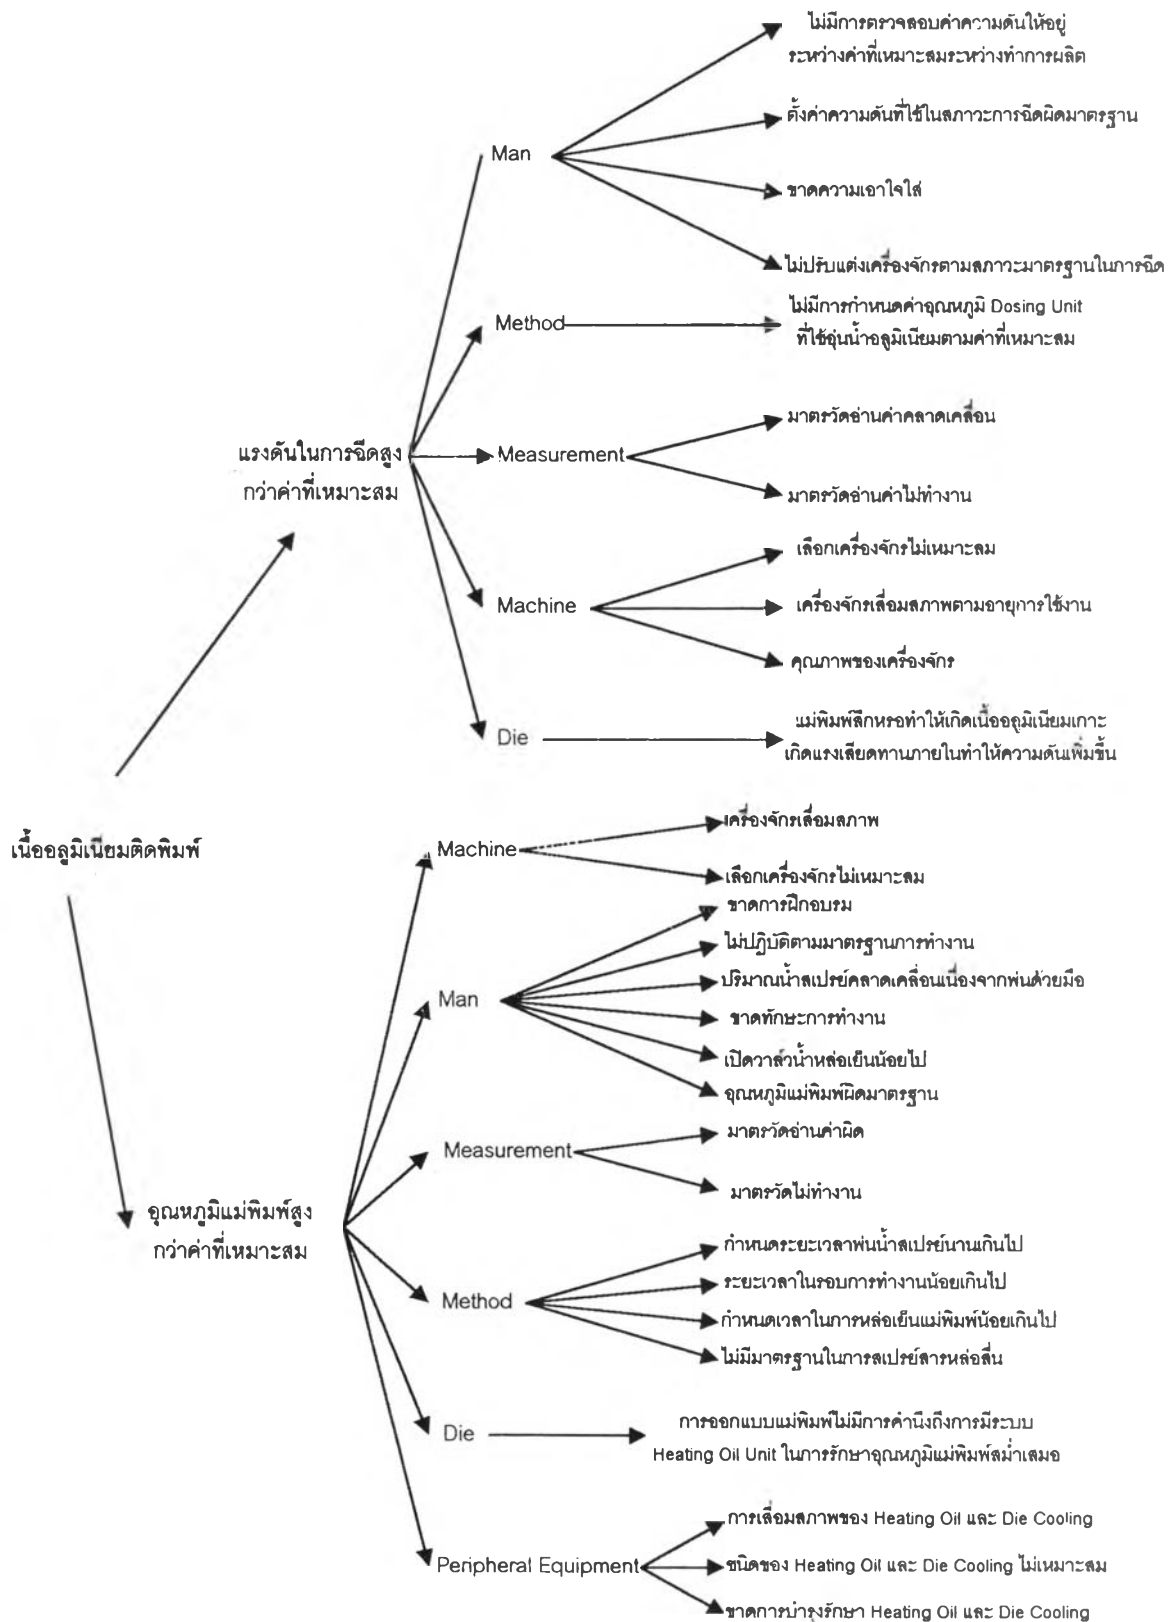


รูปที่ ๓-7 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาเนื้ออะลูมิเนียมติดพิมพ์



รูปที่ ง-7(ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาเนื้ออะลูมิเนียมติดพิมพ์

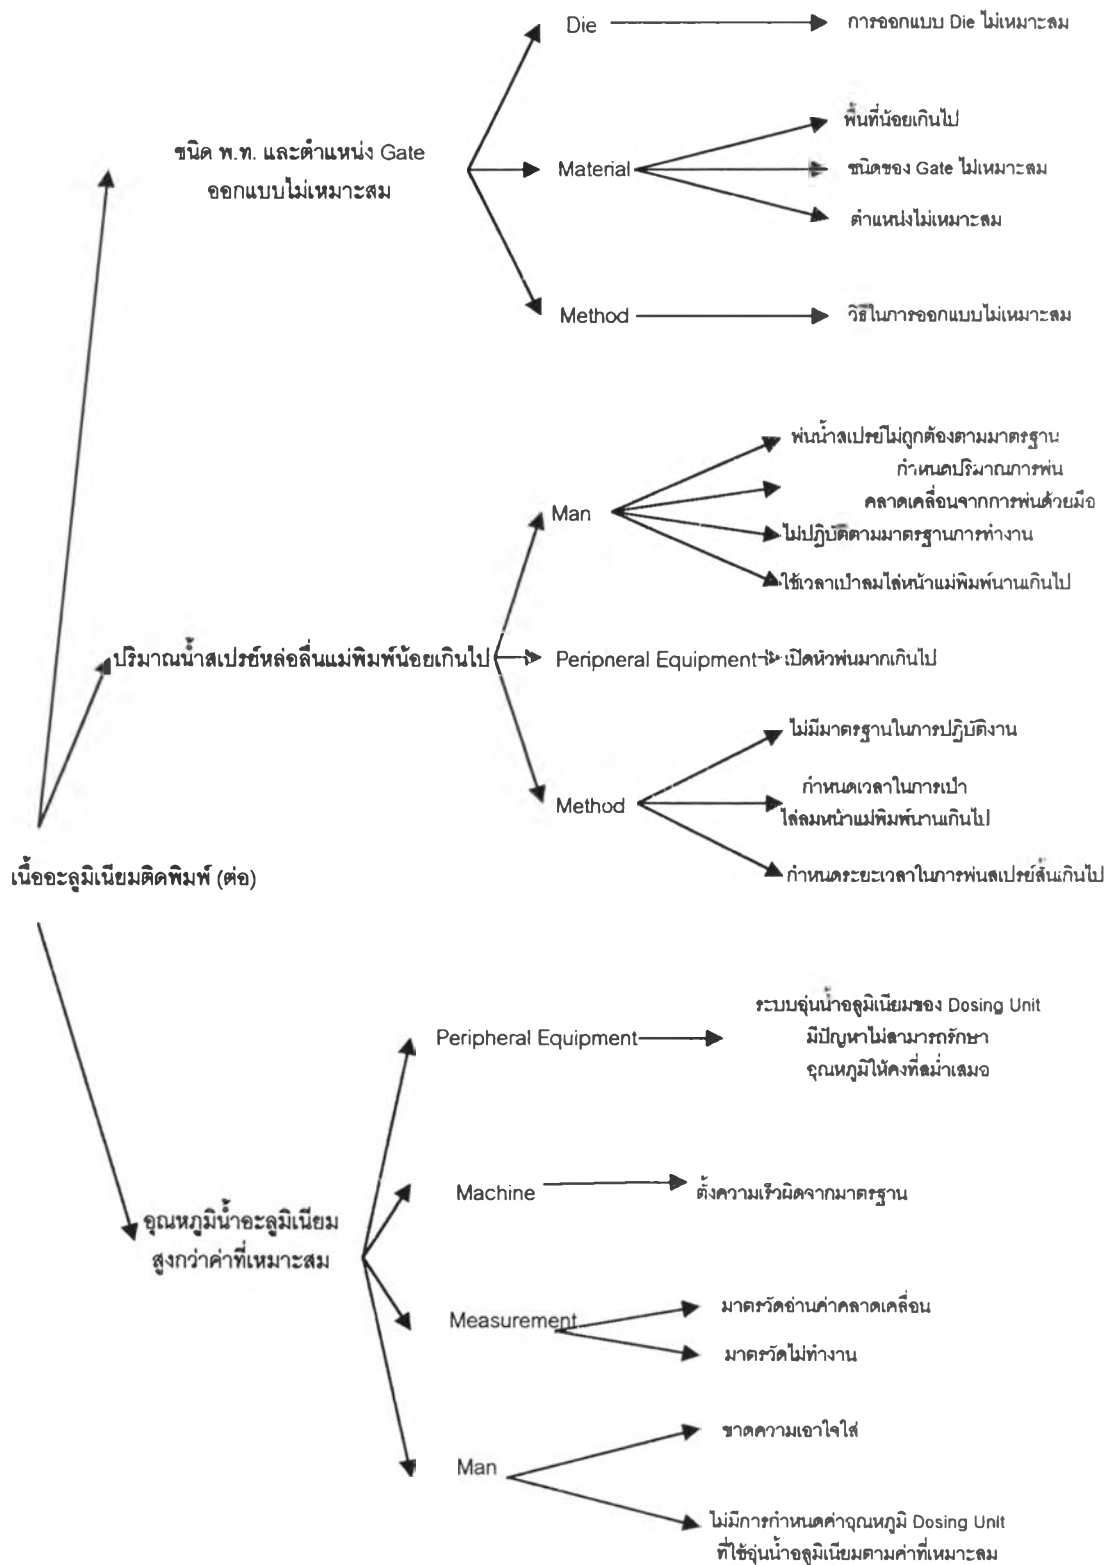

รูปที่ ง-7 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหา น้ำอะลูมิเนียมติดพิมพ์

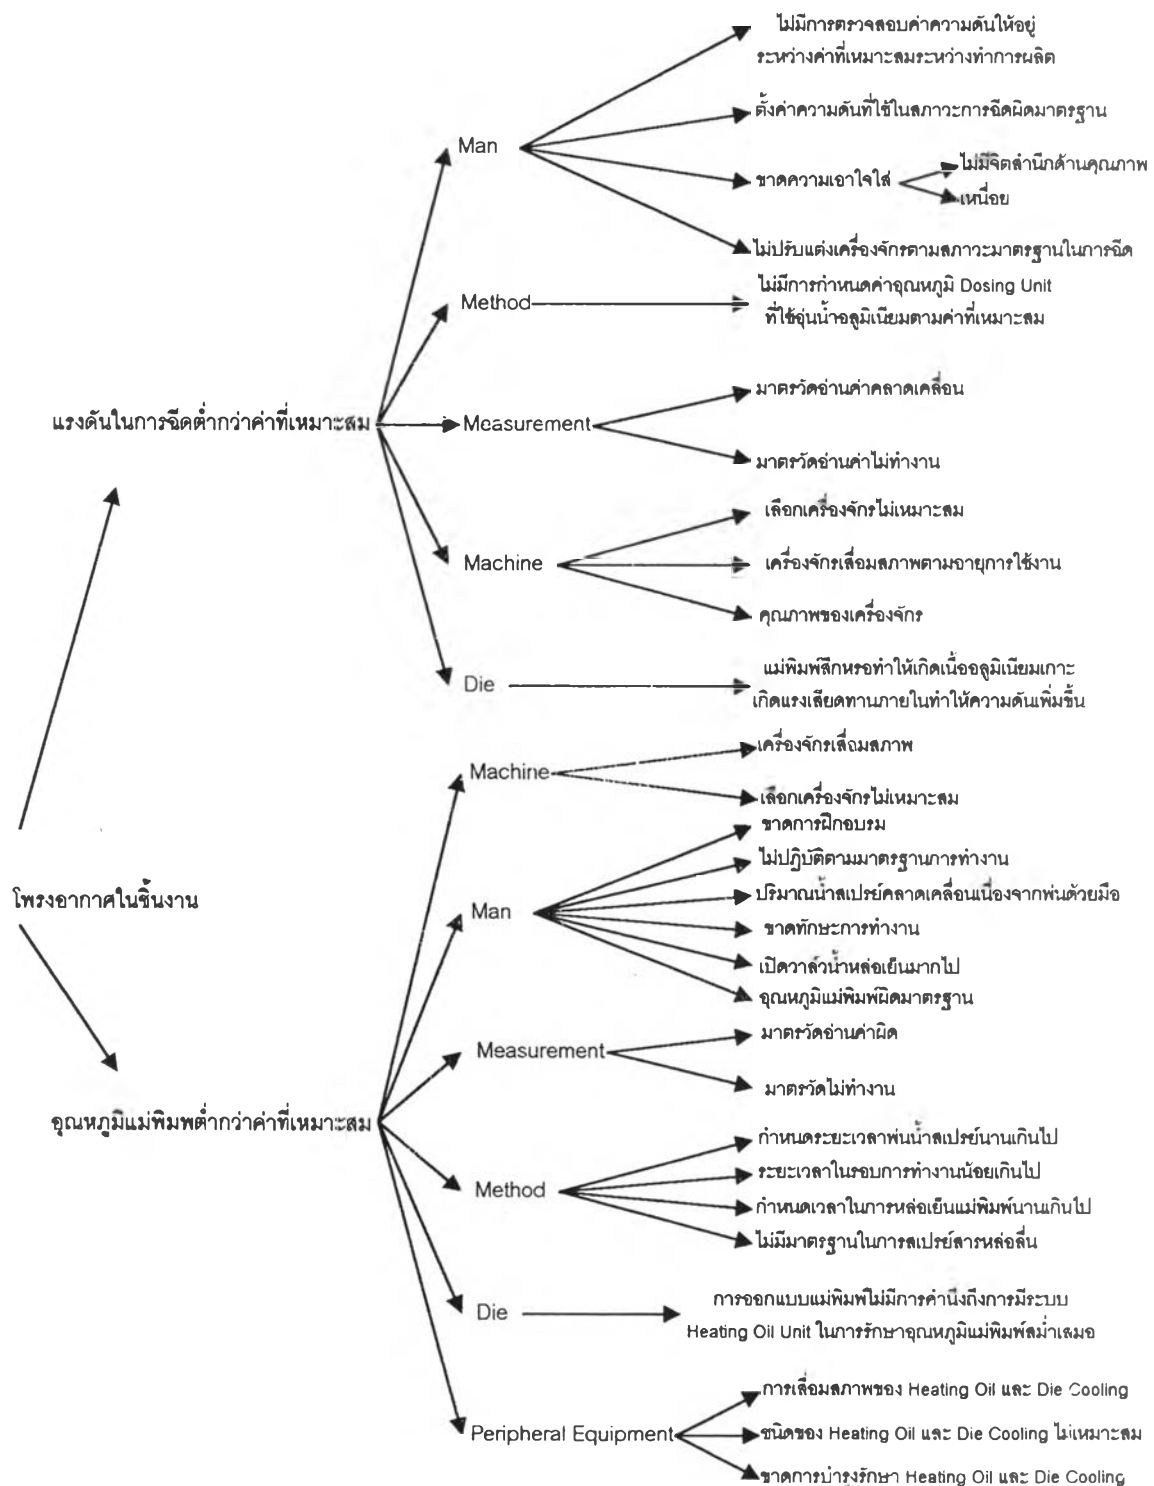


รูปที่ ๓-8 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาโพรงอากาศในชิ้นงาน




รูปที่ ง-8 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาโพรงอากาศในชิ้นงาน



รูปที่ ง-8 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาไฟงออากาศ

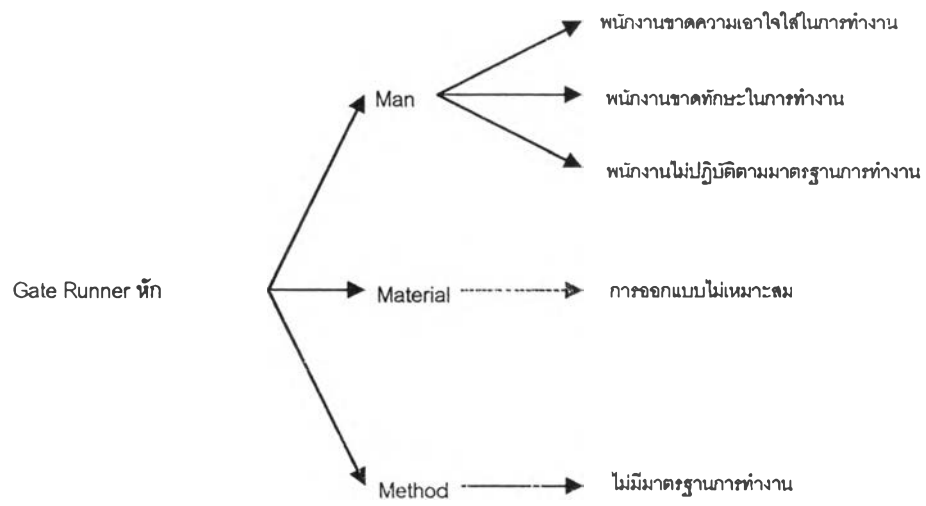


รูปที่ ง-9 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหา Gate Runner หัก

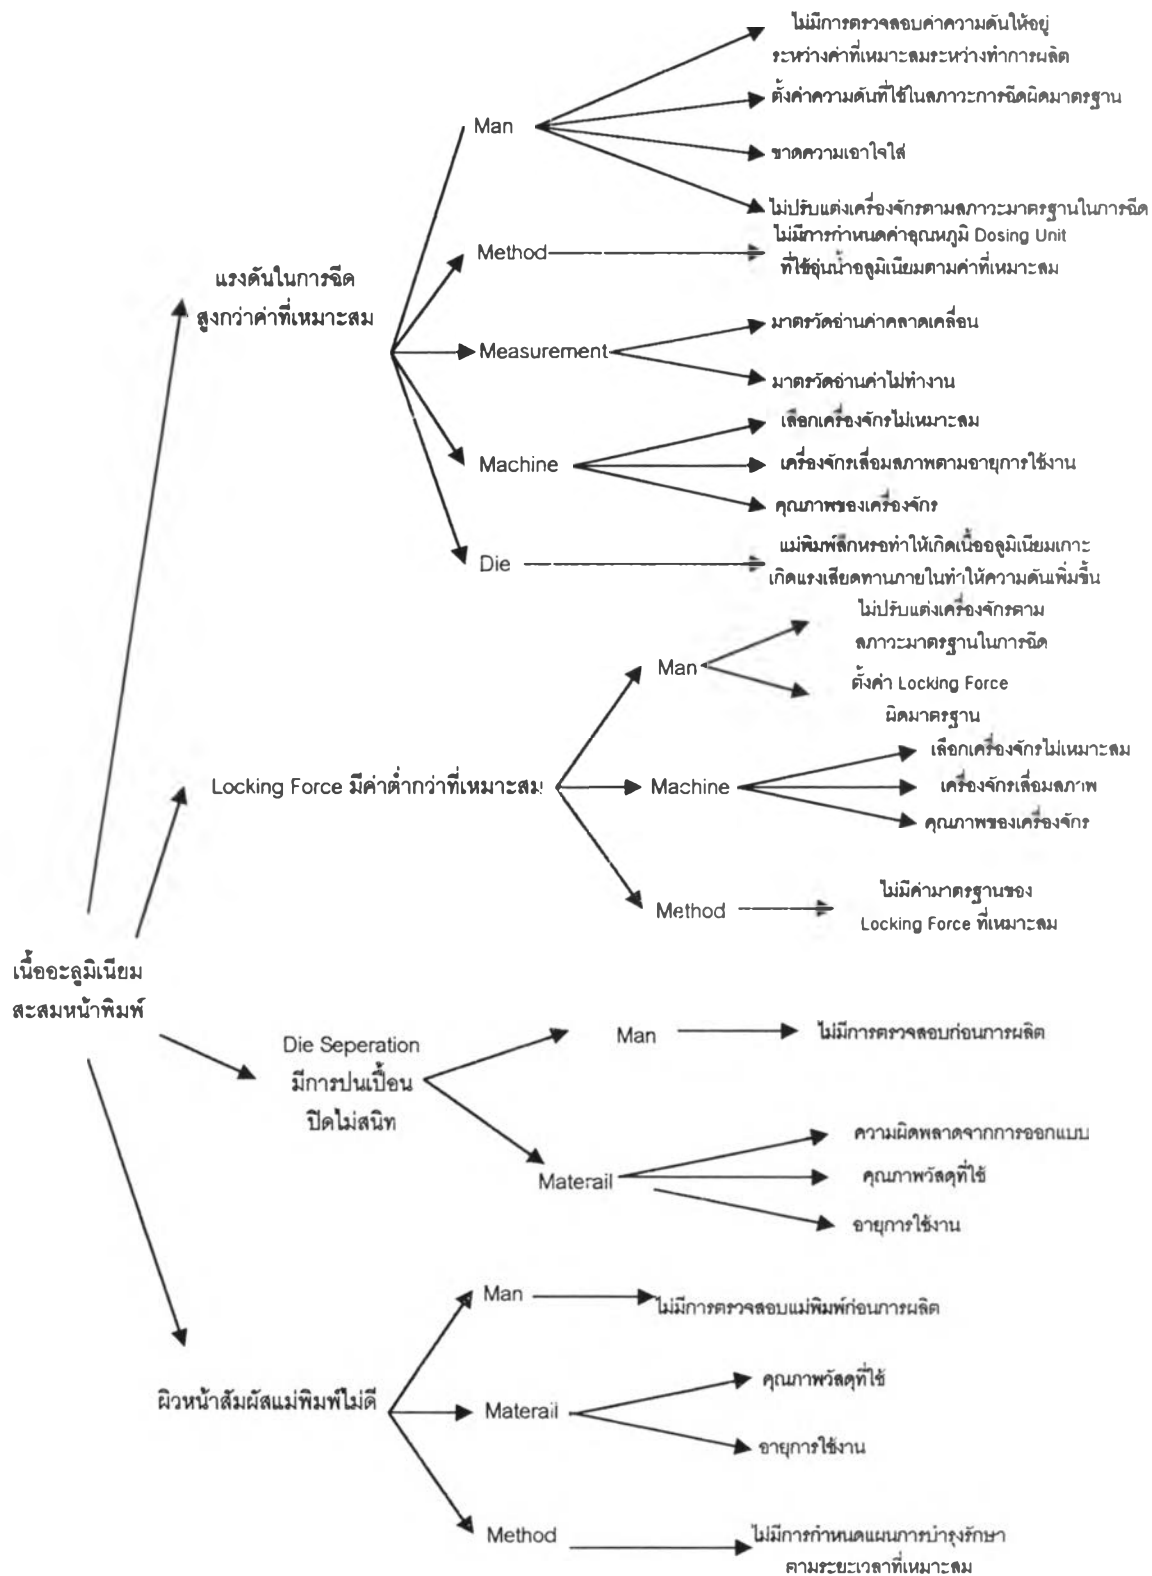


รูปที่ ง-10 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาการเกิด เนื้ออะลูมิเนียมสะสมหน้าพิมพ์




รูปที่ ง-11 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาขึ้นงานบิดเบี้ยวจากพิมพ์กระหุ้ม

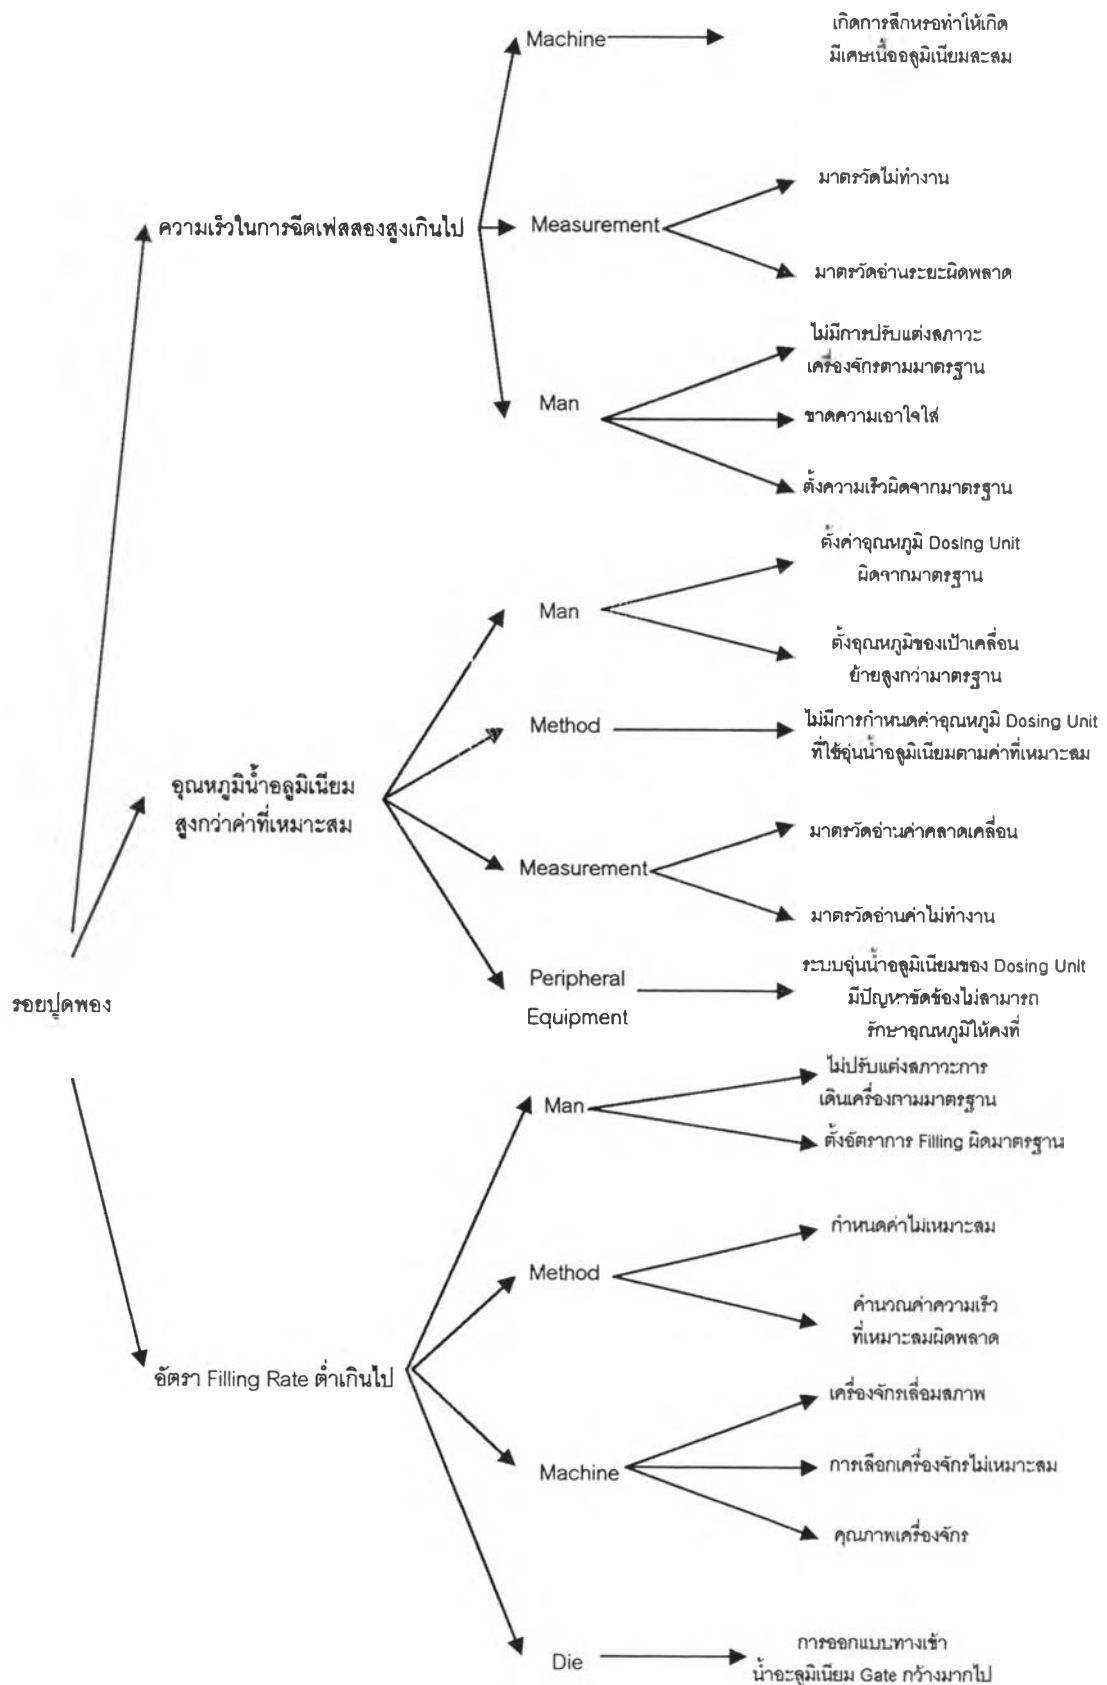


รูปที่ ง-12 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหา รอยปูดพอง

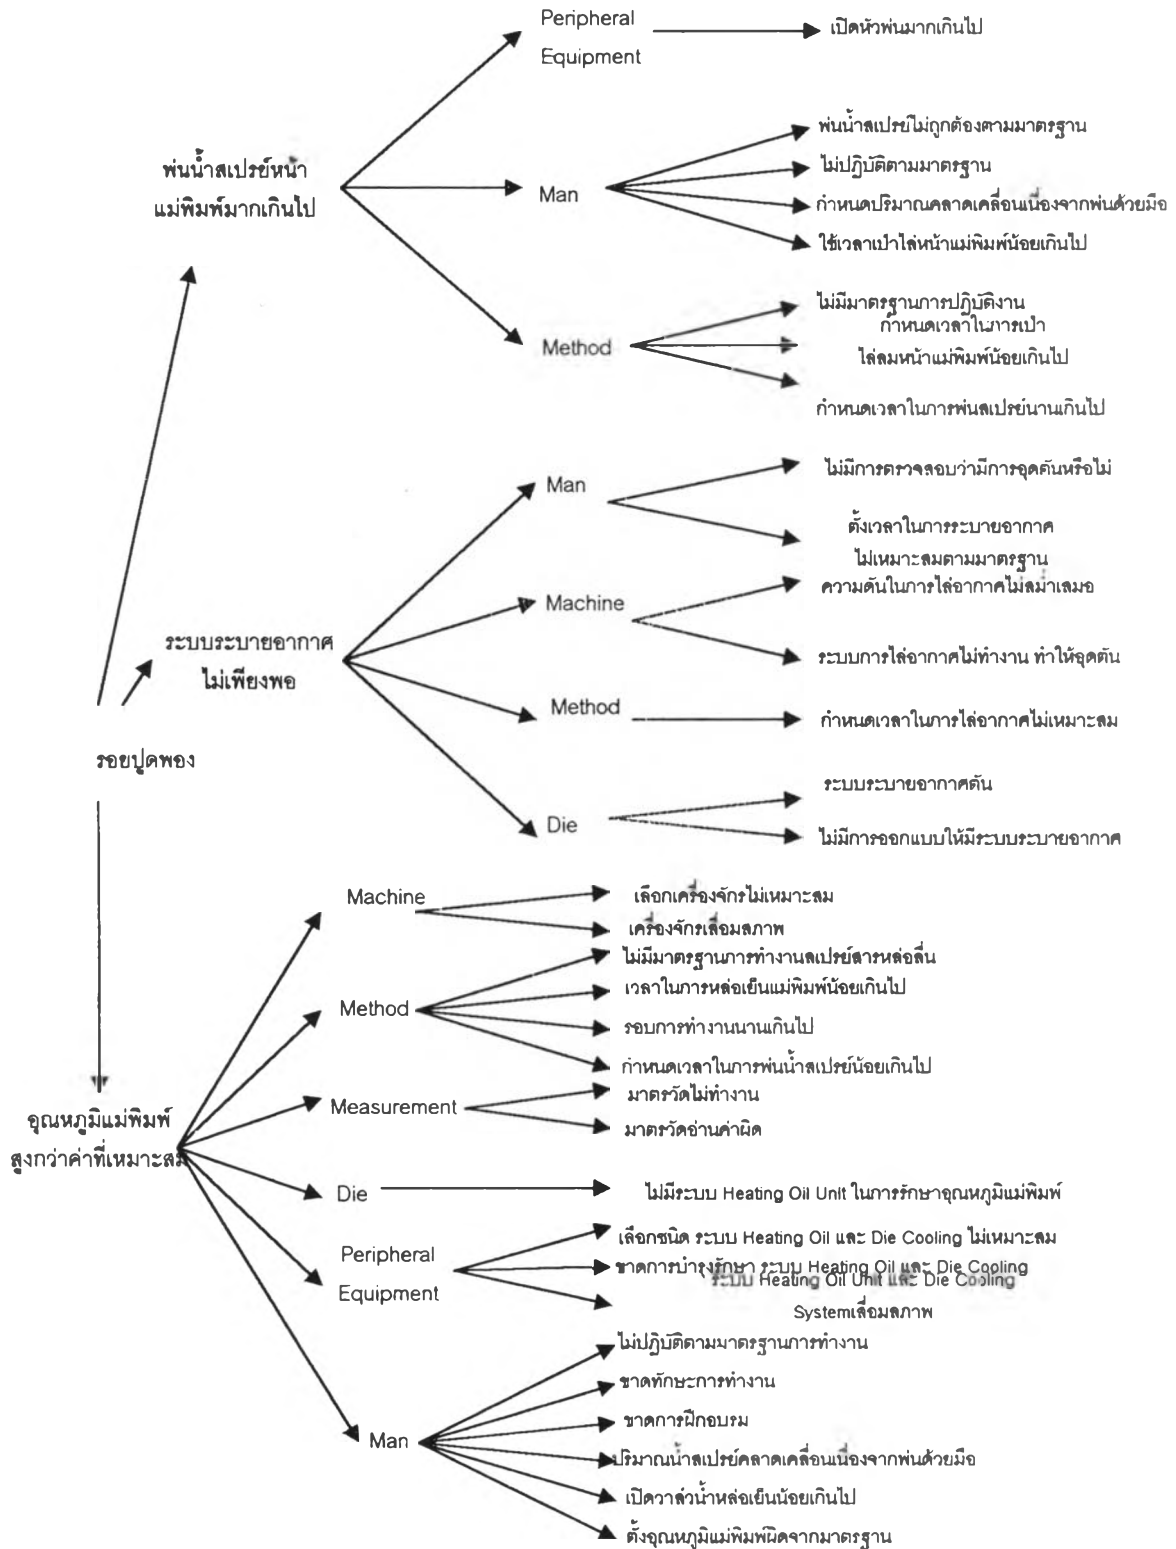


รูปที่ ง-12 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาการปลดพอง ง

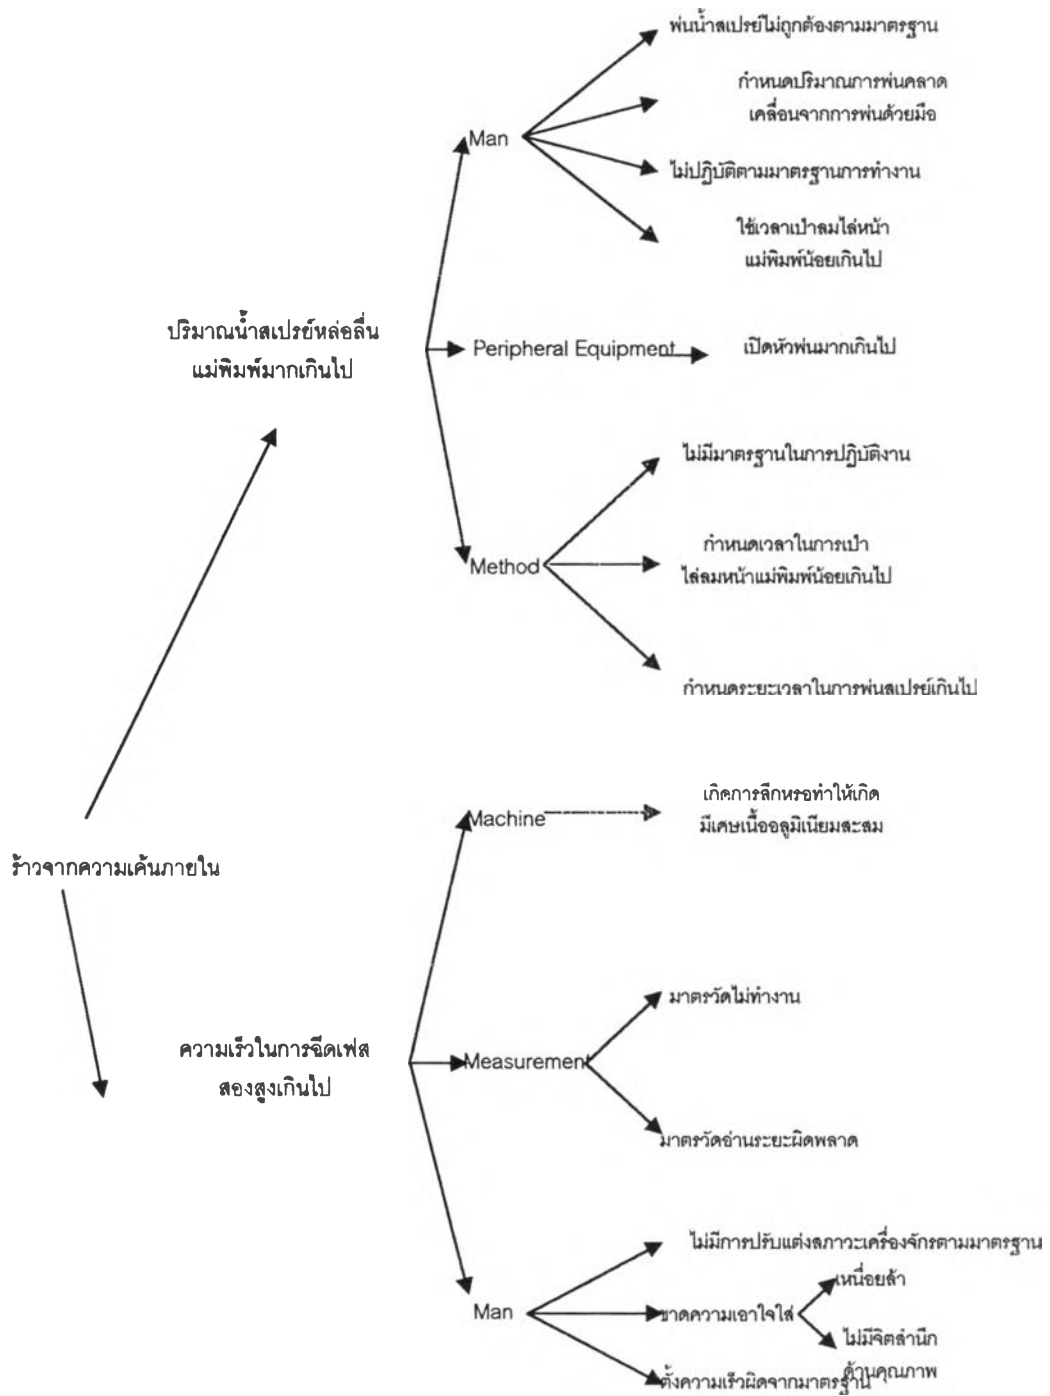


รูปที่ ง-13 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานเร็วจากความเค้นภายใน

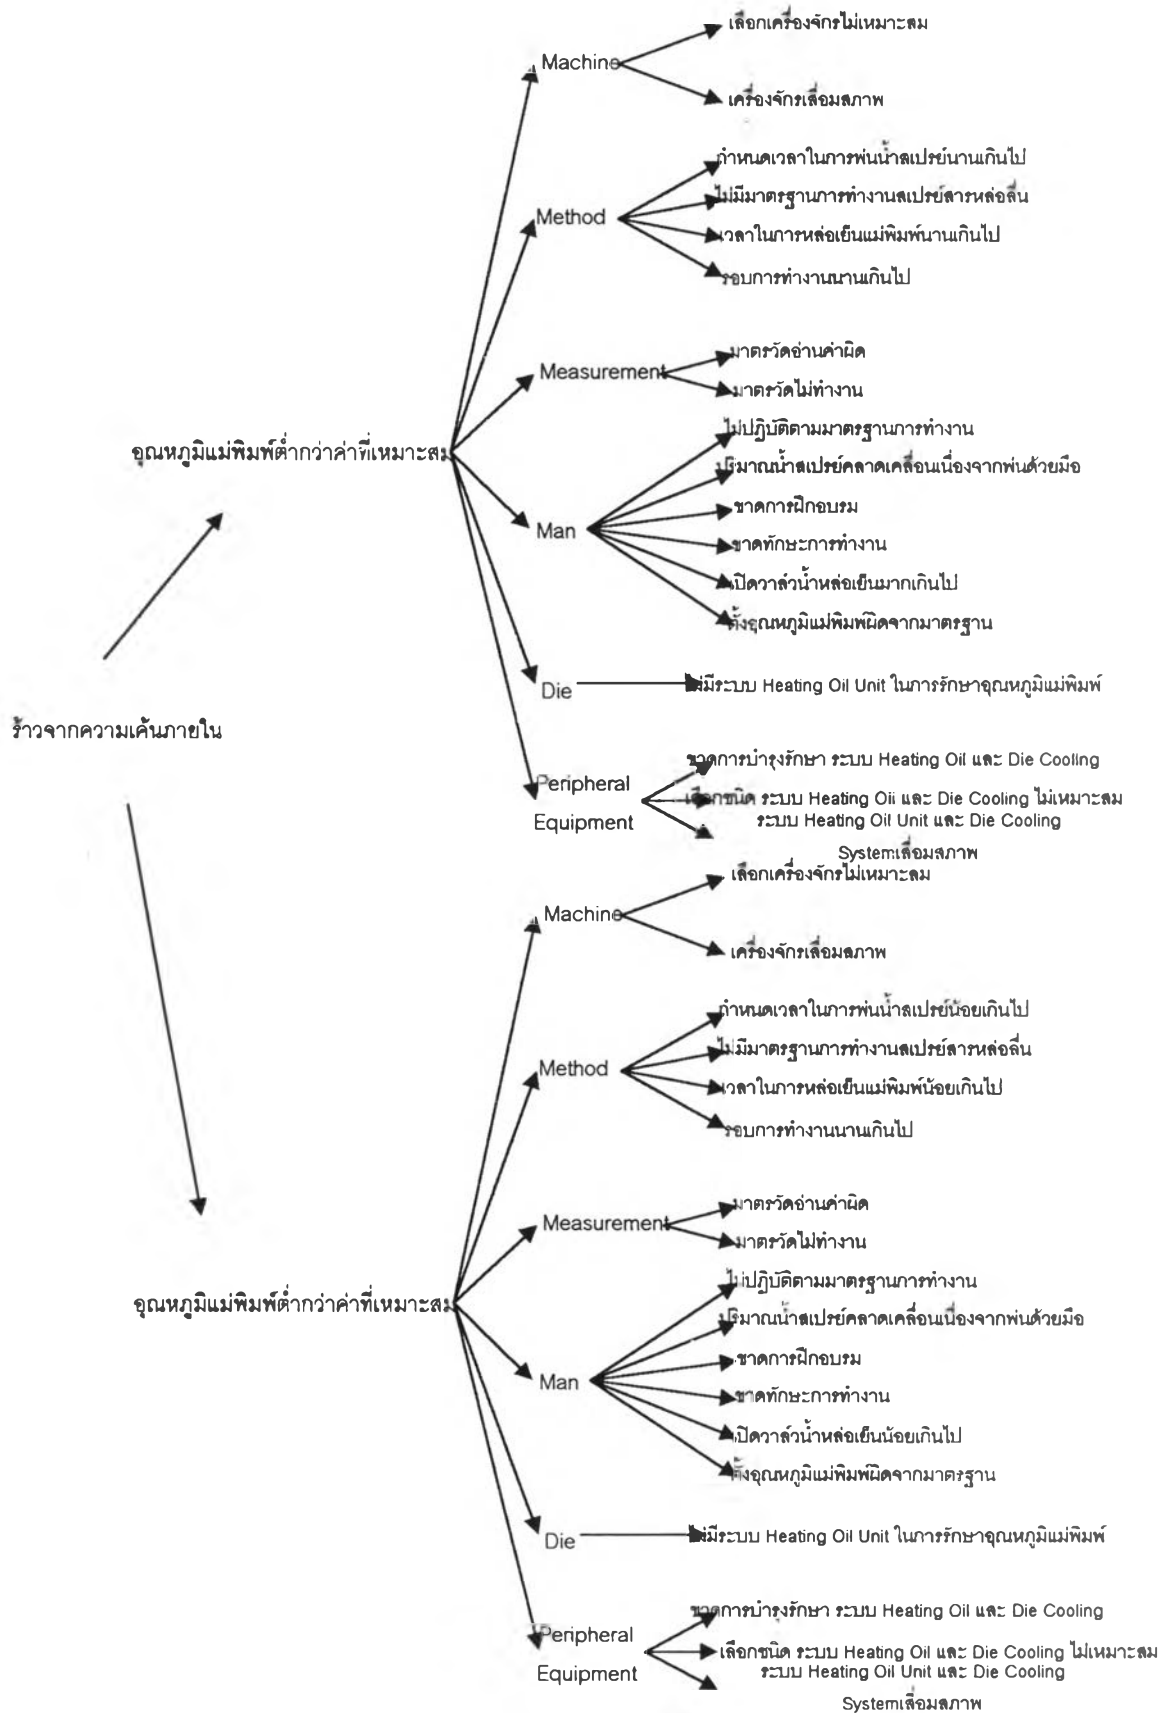


รูปที่ ง-13 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานร้าวจากความเค้นภายใน

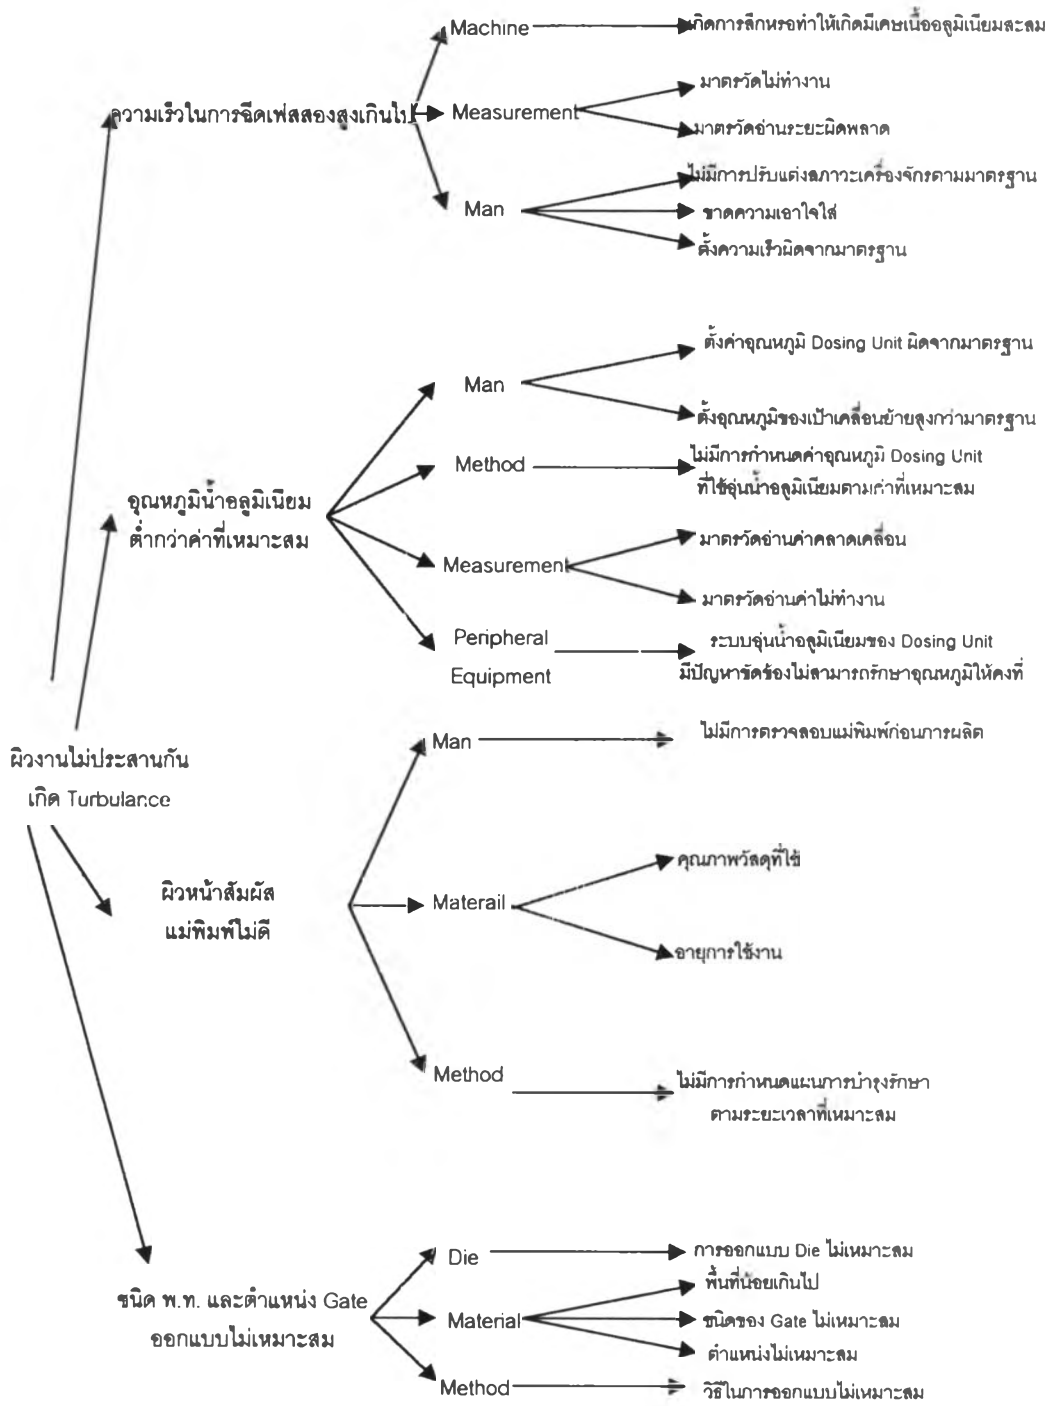


รูปที่ ง-14 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาเนื้อชิ้นงานเกิดรอยหมุนวน

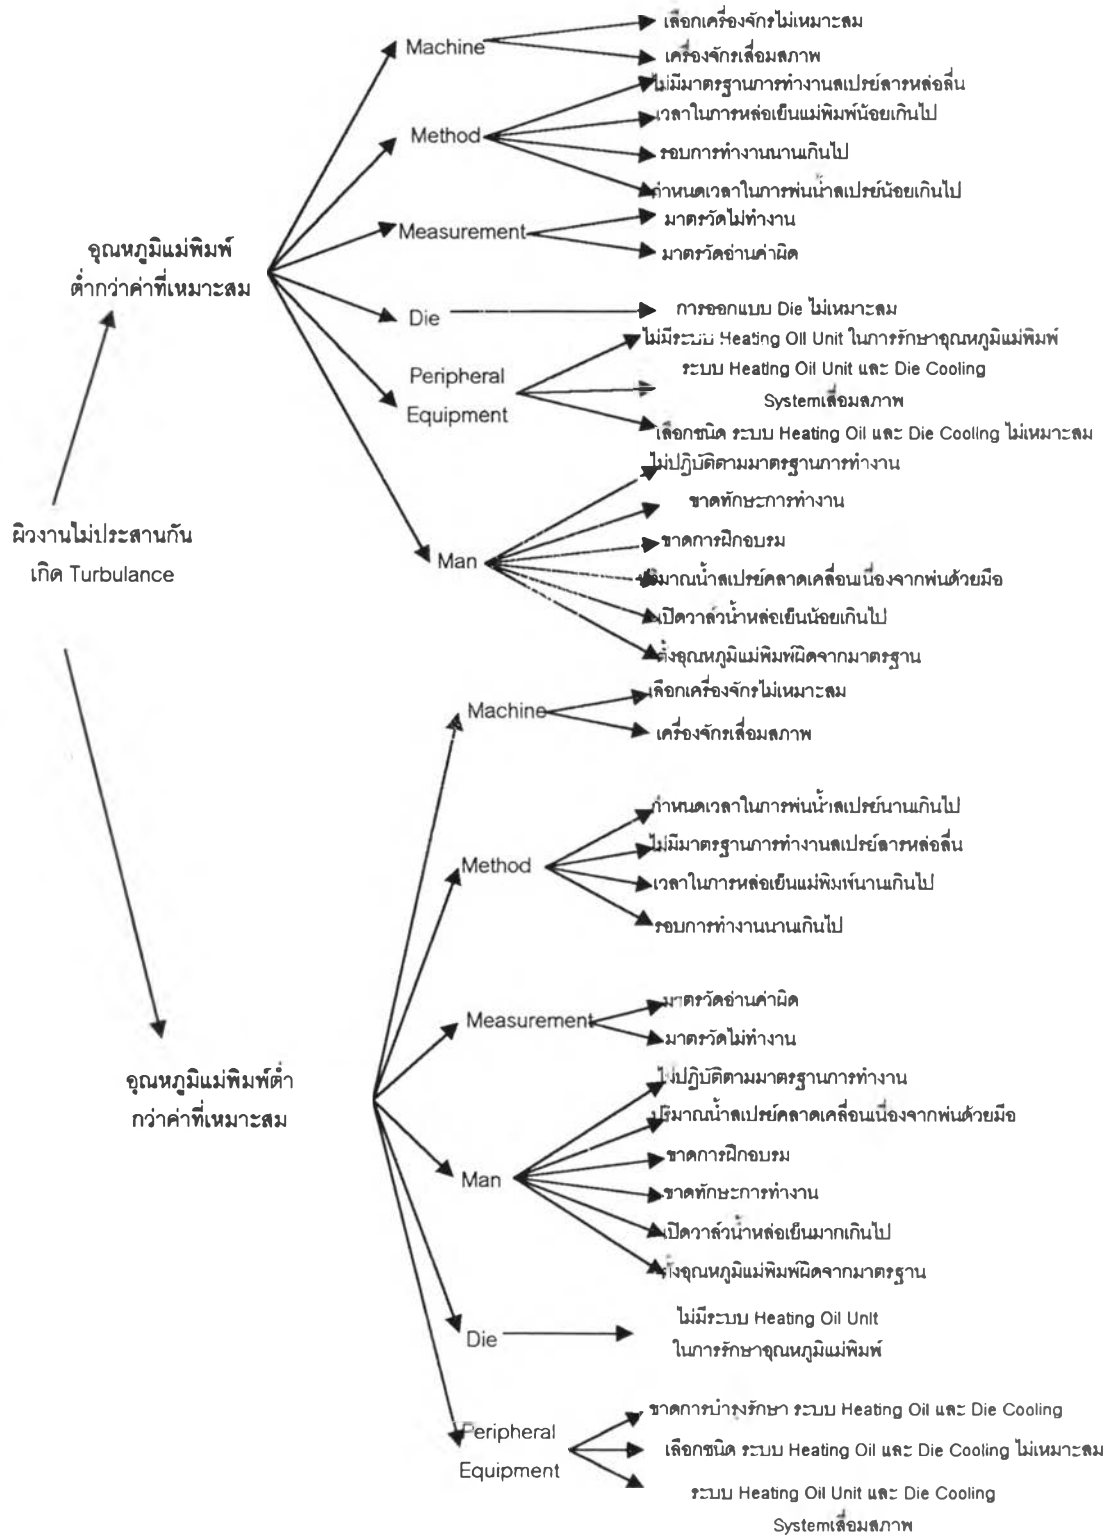


รูปที่ ง-14 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาเนื่องชิ้นงานเกิดรอยหมุน วน

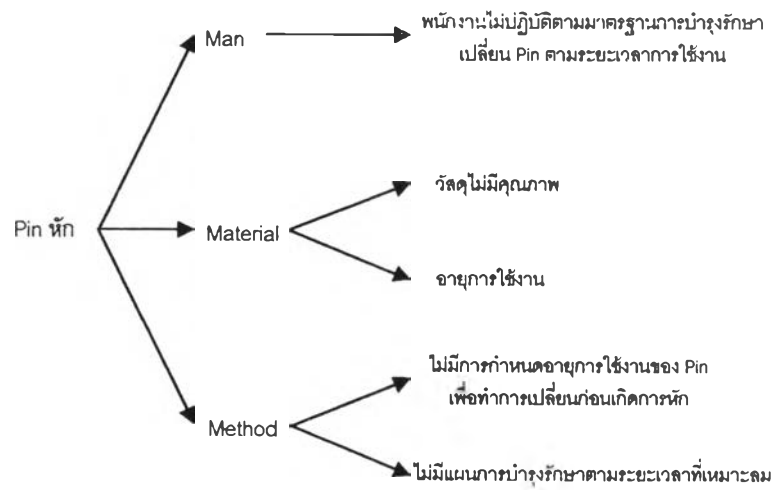


รูปที่ ง-15 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหา PIN หัก

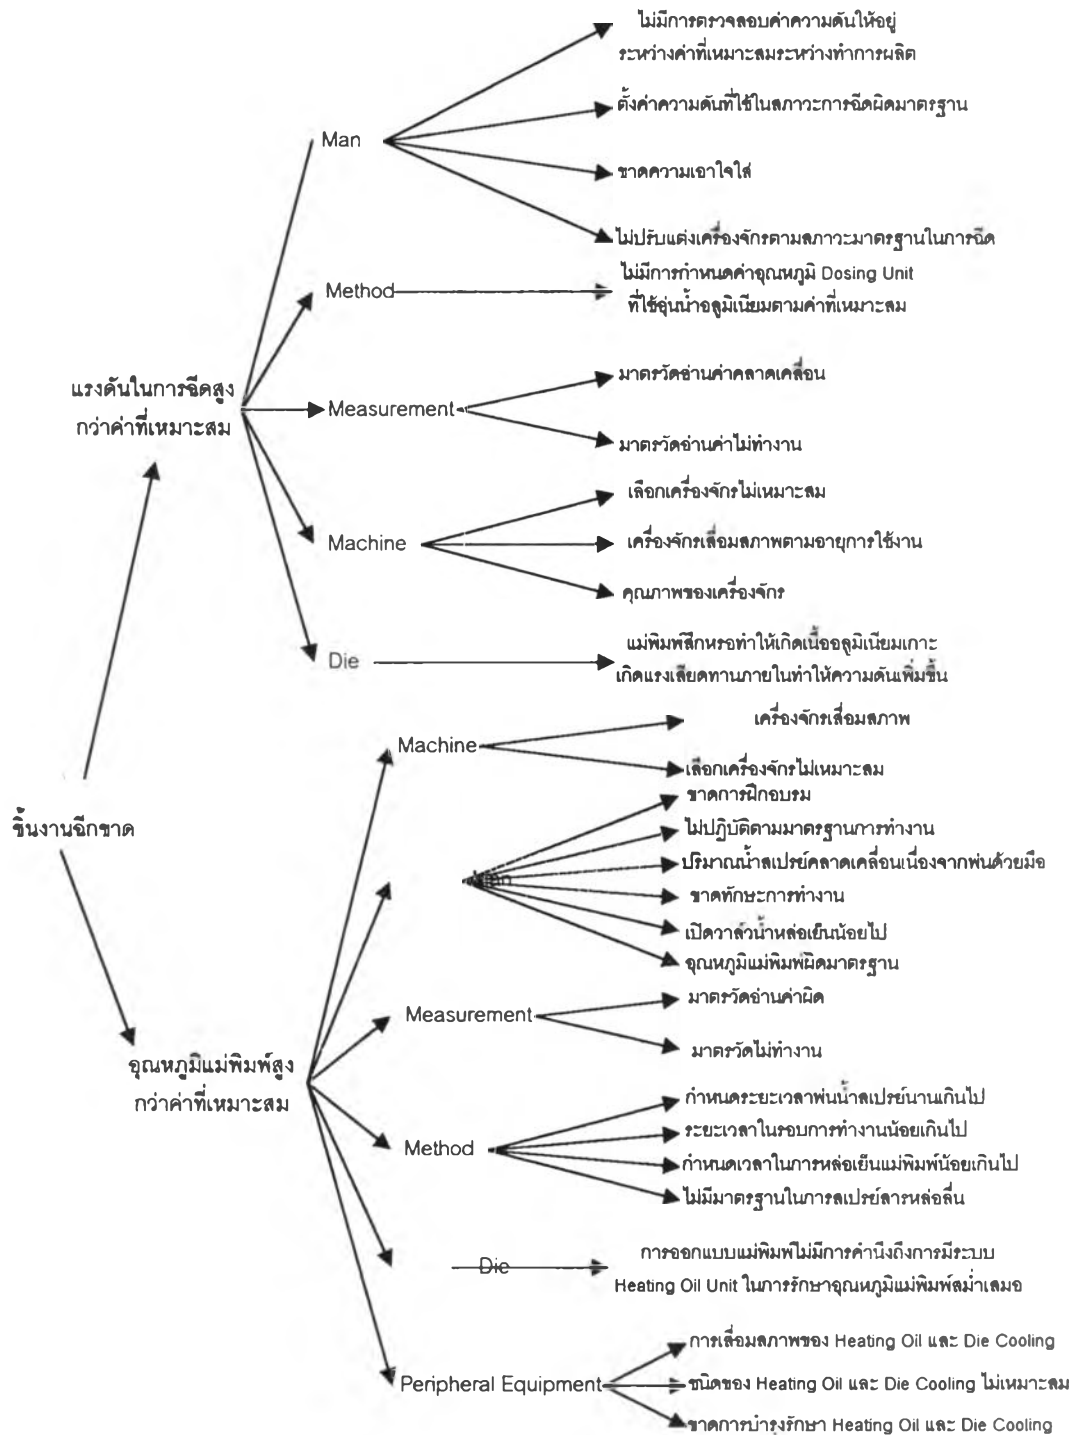


รูปที่ ง-16 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานฉีกขาด

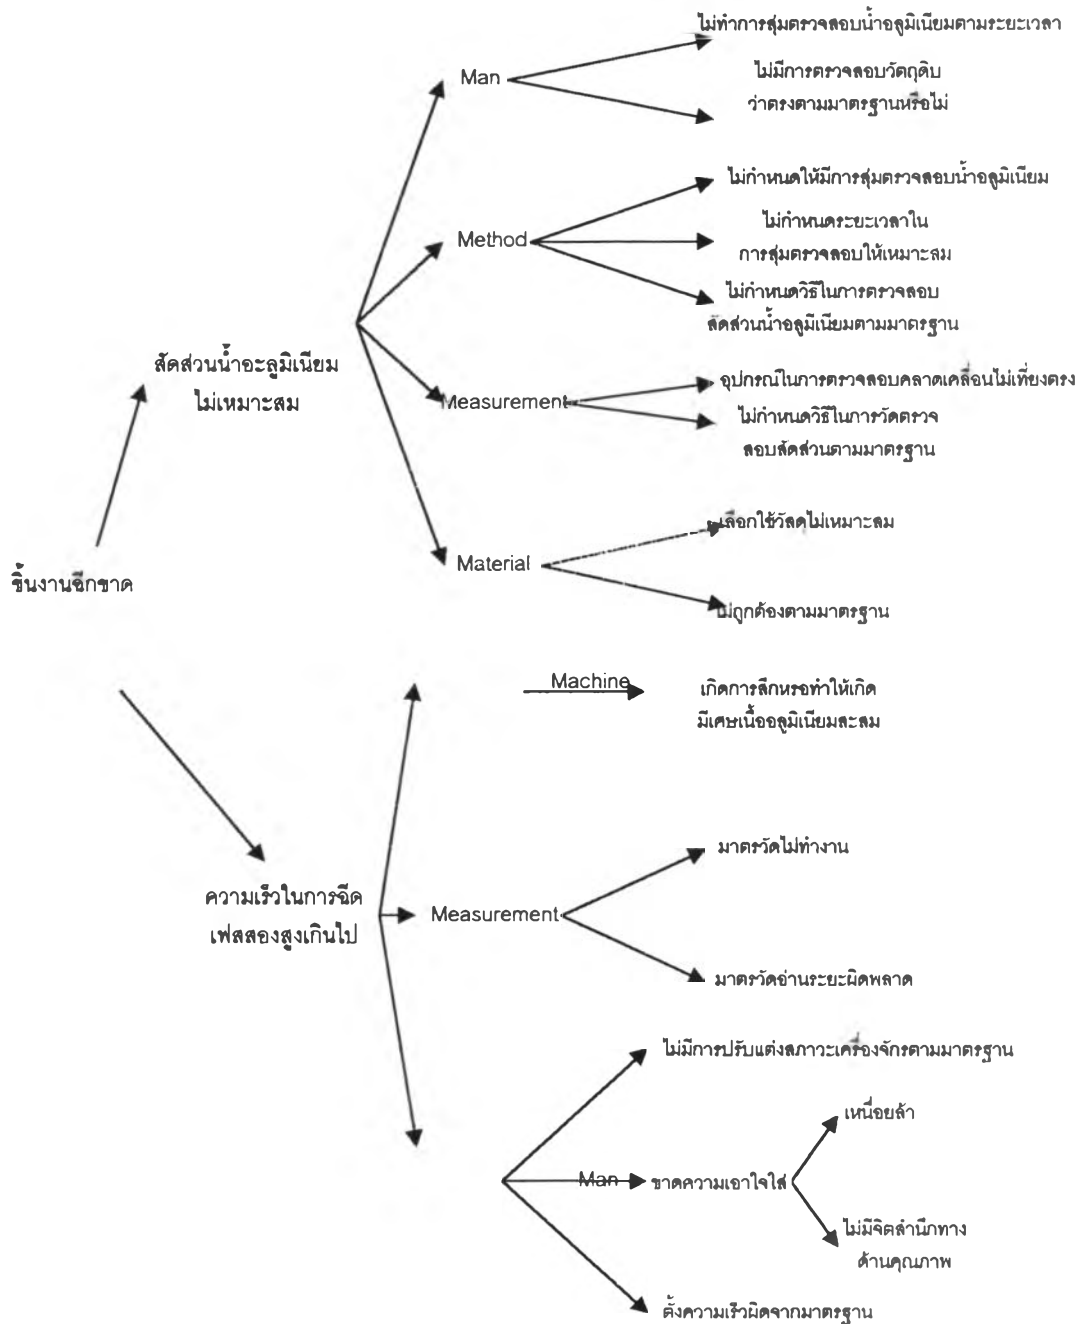


รูปที่ ง-16 (ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานจิกขาด

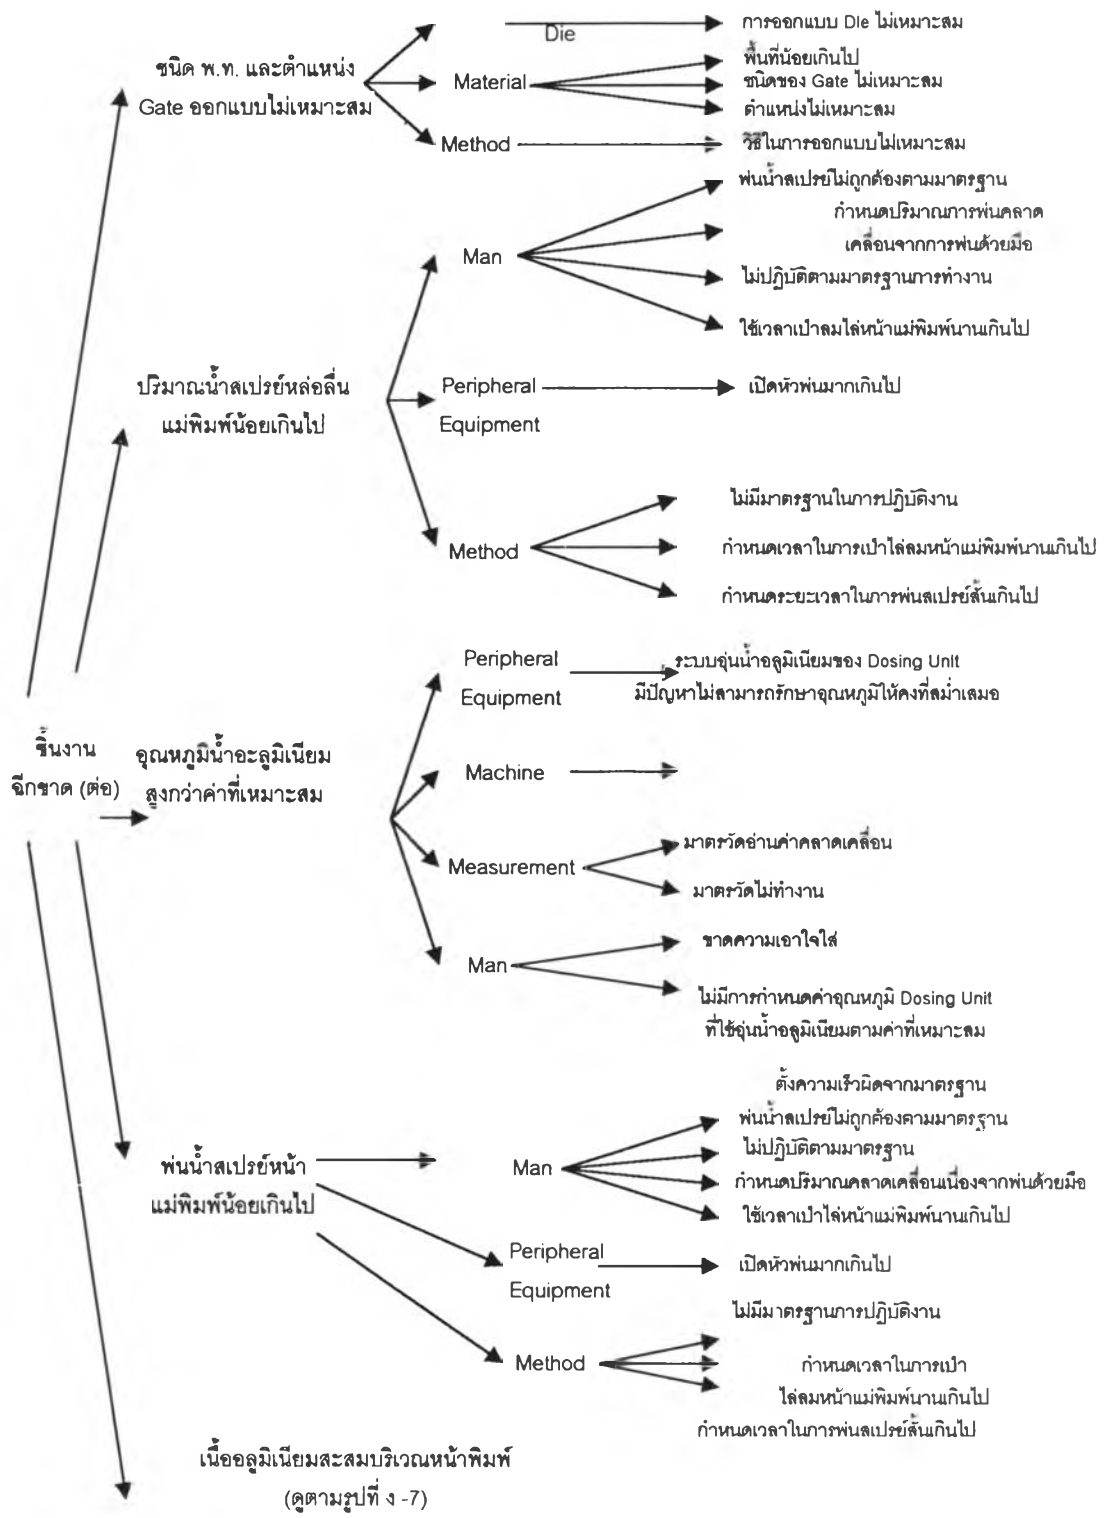


รูปที่ ง-16(ต่อ) แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานจักขาด

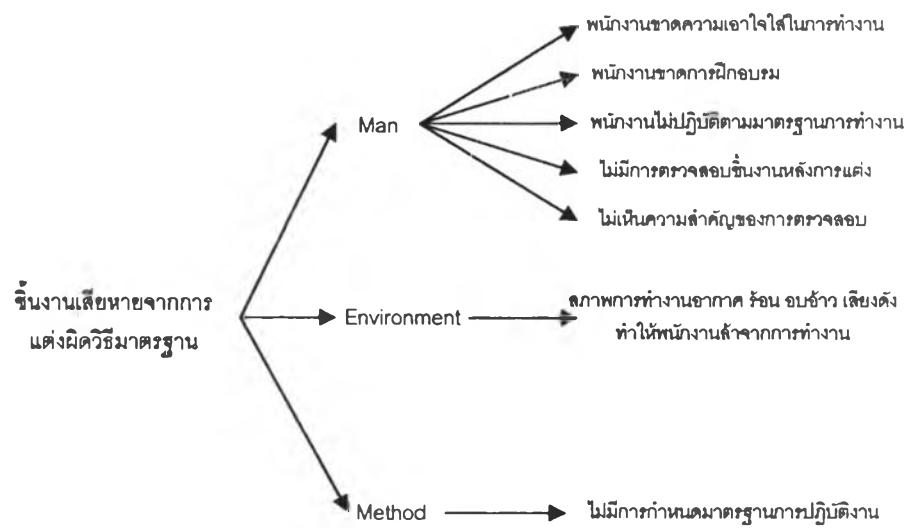

รูปที่ ง-17 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาการทำงานที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือโรค

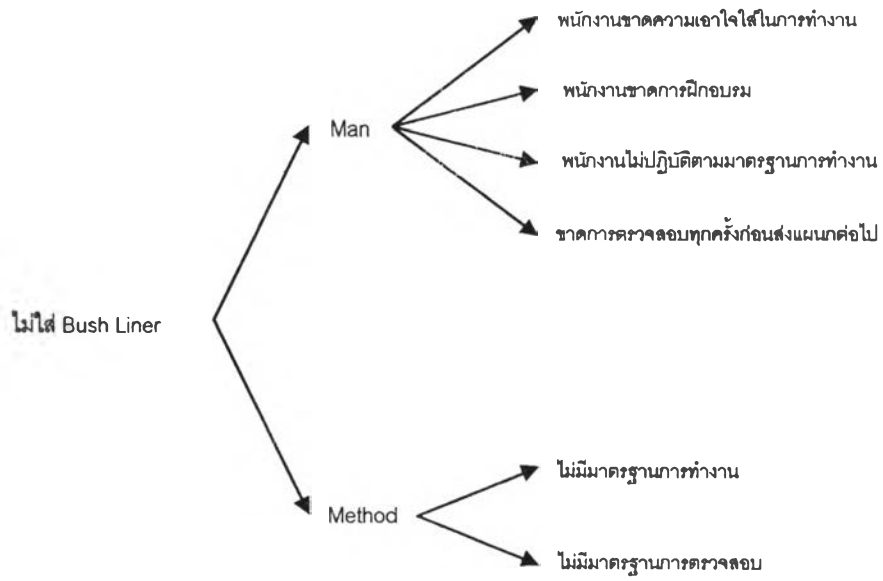

รูปที่ ง-18 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาชิ้นงานไม้ไผ่ Liner

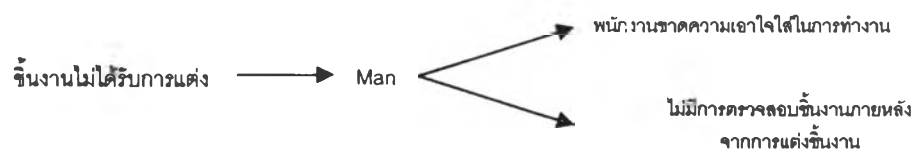

รูปที่ ง-19 แผนภาพต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาเงินงานไม่ได้รับการแต่ง

ภาคผนวก จ

รายละเอียดการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับตารางการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบจากกระบวนการผลิต

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การตรวจรับวัตถุดิบอะลูมิเนียม	มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน เช่น มีคราบ น้ำมัน หรือ สิ่งสกปรกติดอยู่ บนผิวแท่งอะลูมิเนียม	สิ่งสกปรกทำให้เกิดการปนเปื้อนทำให้น้ำอลูมิเนียมไม่บริสุทธิ์เมื่อนำไปฉีดขึ้นรูปทำให้เกิดชิ้นงานเสีย	5	5	4	6	5	ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบ	4	3	4	2	3	ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งที่มีการตรวจรับวัตถุดิบ	2	1	1	2	2
								ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากการจัดส่ง	2	1	1	3	2	ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งที่มีการตรวจรับวัตถุดิบ	1	2	2	2	2
การจัดเก็บวัตถุดิบ	มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน เช่น มีคราบ น้ำมัน หรือ สิ่งสกปรกติดอยู่ บนผิวแท่งอะลูมิเนียม	สิ่งสกปรกทำให้เกิดการปนเปื้อนทำให้น้ำอลูมิเนียมไม่บริสุทธิ์เมื่อนำไปฉีดขึ้นรูปทำให้เกิดชิ้นงานเสีย	5	5	4	6	5	สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไม่สะอาด	3	4	3	3	3	จัดสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและเริ่มการทำกิจกรรม 5 ส ในโรงงานตัวอย่างเพื่อเป็นพื้นฐานของการทำกิจกรรมคุณภาพ	3	3	2	4	3

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การ ขน ข้าย แท่ง วัดดู ดิบ อลูมิเนียม จากจุดตรวจรับไป ยัง สถานที่ จัด เก็บ และ จาก ที่ จัด เก็บ ไปยังเตาหลอม	กอง อลูมิเนียม ล้ม ไม่ เป็นระเบียบในระหว่าง การ เคลื่อน ข้าย และ การจัดเก็บ	เกิดการปนเปื้อน มี สิ่ง สกปรก ติด บริเวณ ผิว ของ แท่ง วัดดู ดิบ อลูมิเนียม	5	5	4	6	5	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่	4	3	3	2	3	มีการอบรมพนักงานก่อน เริ่มการปฏิบัติงาน	2	2	2	1	2
			5	5	6	5	5	พนักงาน ขาด ความ ชำนาญ ใน การ ขับ รถฟอร์คลิฟท์	5	5	6	5	5	จัดการฝึกการขับรถฟอร์ค ลิฟท์และมีการประเมินผล การขับของพนักงาน	4	5	4	3	4
			2	3	2	2	2	การกองซ้อนสูงเกินไป และมี การ จัด เก็บ ไม่ เป็นระเบียบ	2	3	2	2	2	มีการจัดเรียงเพลตที่วาง ซ้อนในจำนวนชั้นที่เหมาะสม คือ และ มี การ ให้ พนักงานทำการจัดวางให้ เป็นระเบียบ	1	1	2	1	1
การ ขน ข้าย แท่ง วัดดู ดิบ อลูมิเนียม จากจุดตรวจรับไป ยัง สถานที่ จัด เก็บ และจากที่จัดเก็บ	กอง อลูมิเนียม ล้ม ไม่ เป็นระเบียบในระหว่าง การ เคลื่อน ข้าย และ การจัดเก็บ	เกิดการปนเปื้อน มี สิ่ง สกปรก ติด บริเวณ ผิว ของ แท่ง วัดดู ดิบ อลูมิเนียม	5	5	4	6	5	เชือก รัท กอง แท่ง อลูมิเนียมหลุด	2	1	1	2	2	มี การ ตรวจ สอบ ของ พนักงาน ฝ่าย ประกัน คุณ ภาพ และ ฝ่ายส โตร์ ตอน ตรวจรับวัดดูดิบ	2	1	1	1	1

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การ เติม แท่ง อลูมิเนียม และ recycle scrap ลง ในเตาหลอม	อัตรา ส่วน ของ แท่ง อลูมิเนียม ต่อ recycle scrap ไม่ ถูกต้อง ตาม สัด ส่วน 70 :30	สัด ส่วน ของ น้ำ อลูมิเนียม ไม่ ถูก ต้อง หรือ มีสิ่งปนเปื้อนทำ ให้ ได้ น้ำ อลูมิเนียม ที่ ไม่บริสุทธิ์	5	7	6	6	6	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่	2	2	4	2	2	จัด ทำ แบบฟอร์ม การ ทำงาน ให้ พนักงาน บันทึก และ จัด ทำ มาตร ฐาน การ ทำงาน ซึ่ง ยัง ไม่ มีการ ฝึกอบรม เนื่อง จาก กรอบ ชั้น ตอน ใน การจัด ทำ ISO9000	4	5	4	4	4
	recycle scrap สกปรก มี เศษ ชยะ ใน ตะกร้า ที่ ใส่ recycle scrap	มีการปนเปื้อนในน้ำ อลูมิเนียม เหลว เมื่อ ฉีดขึ้นรูปจะ ทำให้ เกิด ชิ้นงานเสีย	6	6	5	6	6	พนักงาน ไม่ มี ระเบียบ วินัย เมื่อ เห็น ติดป้าย ตะกร้า ของ เสีย ก็ ทำ การทิ้ง ชยะ ลง ไป	4	3	3	2	3	มี ป้าย ติด ให้ เห็น ชัด เจน บริเวณ ที่ เก็บ ชิ้นงาน ว่า เป็น ชิ้นงาน ดี หรือ ชิ้นงาน เสีย	1	1	1	2	1
	แท่ง วัสดุ ดิบ อลูมิเนียม สกปรก	สิ่ง สกปรก ทำ ให้ เกิด การ ปน เปื้อน น้ำ อลูมิเนียม เมื่อ ฉีด ขึ้น รูป ทำ ให้ เกิด ชิ้นงาน เสีย	5	5	4	6	5	ชิ้น งาน เกิด การ ปน เปื้อน จาก โรงงาน ผู้ จัด ส่ง วัสดุ ดิบ	4	3	4	2	3	ตรวจ สอบ ด้วย สายตา ทุก ครั้ง ที่ มี การ ตรวจ รับ วัสดุ ดิบ	1	2	2	2	2

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การ เติม แห้ง อลูมิเนียม และ สกปรก recycle scrap ลง ในเตาหลอม	แห้ง วัสดุ ดิบ อลูมิเนียม สกปรก ทำให้ น้ำ อะลูมิเนียม ไม่บริสุทธิ์	สิ่ง แปร ลก ปลอม สกปรก ทำให้ น้ำ อะลูมิเนียม ไม่บริสุทธิ์	5	5	4	6	5	ชิ้น งาน เกิด การ ปน เปื้อน จาก การ จัด ส่ง	2	1	1	2	2	ตรวจสอบ ด้วย สาย ตา ทุก ครั้ง ที่ มี การ ตรวจสอบ วัสดุ ดิบ	1	2	2	2	2
								สถานที่ จัด เก็บ วัสดุ ดิบ ไม่ สะอาด	3	4	3	3	3	จัด สถานที่ ใน การ จัด เก็บ วัสดุ ดิบ และ เริ่ม การ ทำ กิจ กรรม 5 ส ใน โรง งาน ตัว อย่าง เพื่อ เป็น พื้น ฐาน ของ การ ทำ กิจ กรรม คุณ ภาพ	3	3	2	4	3
การ เท น้ำ อลูมิเนียม ลง สู่ เบ้า เคลื่อนย้าย	อุณหภูมิ น้ำ อลูมิเนียม เหลว ต่ำ กว่า ค่า ที่ เหมาะสม	เกิดการ หยุด ระหว่าง การ ทำงาน ทำ ให้ cycle time สูง น้ำ อลูมิเนียม มี อุณหภูมิ ลด ต่ำ ลง ทำ ให้ ไม่ สามารถ อัด ขึ้น งาน ได้ ทันที	4	4	3	4	4	ขณะ เคลื่อน ย้าย น้ำ อลูมิเนียม เบ้า เคลื่อน ย้าย ไม่ สามารถ อัด น้ำ อลูมิเนียม ได้ ใน ระหว่าง เคลื่อน ย้าย	2	1	3	2	2	ทำการ อุ่น เบ้า เคลื่อน ย้าย ให้ มี อุณหภูมิ สูง กว่า ค่า ที่ เหมาะ สม กับ สภาวะ การ ฉีด เพื่อ สำหรับ ค่า ที่ อาจ ลด ระหว่าง เคลื่อน ย้าย	1	1	2	1	1
	มี อลูมิเนียม เหลว ซึ่ง แข็ง เกาะ ติด อยู่ กับ เบ้า เคลื่อน ย้าย กระ เทาะ ลง ไป ผสม กับ น้ำ อลูมิเนียม เหลว	เกิด การ ไม่ ประสาน กัน เป็น เนื้อ เดียว กัน ของ น้ำ อลูมิเนียม ทำ ให้ อัด ออก มา เนื้อ ขึ้น งาน ไม่ ประสาน	5	7	6	5	6	ไม่ มี การ ทำ ความ สะอาด เบ้า เคลื่อน ย้าย ตาม ระยะเวลา ที่ เหมาะ สม	3	3	3	2	3	กำหนด ให้ พนักงาน ประจำ เตา หลอม ทำ ความ สะอาด บริเวณ ที่ ทำงาน และ อุปกรณ์ ที่ ใช้ หลัง เลิก งาน ทุกวัน	4	5	4	4	4

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การใส่ก๊าซไฮโดรเจนออกจกน้ำอลูมิเนียมเหลว	ทำการใส่ก๊าซออกไม่หมด	ชิ้นงานมีโพรงอากาศทำให้ความแข็งแรงลดลง ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	6	7	8	6	7	เวลาในการใส่ก๊าซไม่เพียงพอ	5	5	6	5	5	จัด ทำ มาตรฐาน การทำงาน และ มีก อบ รรม ให้พนักงานปฏิบัติ	2	2	2	3	2
			4	3	4	2	3	ใช้ปริมาณสารใส่ก๊าซลงไปใส่น้อยเกินไป	2	2	1	2	2	ใช้ปริมาณสารใส่ก๊าซลงไปตามปริมาณที่ผู้ผลิตสารใส่ก๊าซแนะนำ	2	2	1	2	2
			5	5	4	6	4	สารใส่ก๊าซมีความชื้นสูง หรือ มี สิ่ง สกปรกเจือปน	2	3	3	1	2	ใช้ปริมาณสารใส่ก๊าซลงไปตามปริมาณที่ผู้ผลิตสารใส่ก๊าซแนะนำ	2	3	3	1	2
			8	7	7	9	7	พนักงานใช้วิธีการในการใส่ก๊าซไม่ถูกต้อง	4	3	4	4	4	จัด ทำ มาตรฐาน การทำงาน และ มีก อบ รรม ให้พนักงานปฏิบัติ	4	3	4	4	4
	cycle time หรือ รอบการทำงานสูงทำให้น้ำอลูมิเนียม มี อุณหภูมิ ลด ลง ต่ำ กว่า ค่าที่ เหมาะ สม กับ สภาวะ การจืดขึ้นรูป	ต้อง ทำ การ อุ่น น้ำ อลูมิเนียม เหลว ให้ มี อุณหภูมิ ที่ เหมาะ สม กับ สภาวะ การจืดขึ้นรูป ทำให้ไม่สามารถจืด ชิ้น งาน ได้ ทัน ที่ เกิด ความ ล่า ช้า ใน การทำงาน	7	6	8	4	6	ใช้เวลาในการใส่ก๊าซมากเกินไป	4	5	5	3	4	กำหนดเวลาในการใส่ก๊าซประมาณ 2-4 นาทีจนไม่มีฟอง	2	2	3	1	2

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวน การ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การ ตัด เศษ ซี อลูมิเนียมหรือ FLUX ที่เกิดจาก กระบวนการใส่ก๊าซ เพื่อเป็นการทำ ความสะอาดน้ำ อลูมิเนียมเหลวเพื่อ เตรียม สำหรับ กระบวนการฉีดต่อ ไป	ทำความสะอาดไม่ หมด มี เศษ ซี อลูมิเนียมจากการเล กัดชิ้นรูป	ทำให้ เกิด การ ปน เปื้อนในน้ำโลหะที่ใช้ ฉีดชิ้นรูป	8	6	8	8	8	ใช้เวลาในการตัดเศษซี อลูมิเนียม เหลว และ ทำ ความ สะอาด สิ้น เกินไป	5	4	3	5	4	จัด ทำ มาตรฐาน การ ทำงานและยังไม่ได้ฝึกอบรม ให้พนักงานปฏิบัติเนื่อง จา กรอ ตาม ระบบ ISO9000 ของโรงงาน	2	2	2	3	2
	ก๊าซหรือ FLUX ลง เหลืออยู่	ใส่ปริมาณสารโล่ก๊าซ หรือ FLUX ใน ปริมาณมากหรือน้อย เกินไป	8	8	7	9	8	มีการใช้ขวดพลาสติก ใน การ ตวง ทำ ให้ ปริมาณ สาร ตึง เศษ โลหะไม่เป็นไปตามข้อ กำหนด	6	4	3	4	4	กำหนด ให้มีการใช้เครื่อง ชั่ง และ จัด ทำ มาตรฐาน การทำงาน	3	4	2	3	3
	เศษ อลูมิเนียม ที่ แข็ง ตัวติดอยู่กับกระบวย ตัก เศษ โลหะ กะเทาะ ลง ไป ปน กับ น้ำ อลูมิเนียมเหลว	เนื้อ อลูมิเนียม ไม่ ประสาน เป็น เนื้อ เดียวกัน เมื่อ ทำ การ ฉีดชิ้นรูป	6	7	6	6	6	ไม่ มี การ ทำ ความ สะอาด อุปกรณ์ เครื่อง ใช้ที่ใช้ประกอบในการ ปฏิบัติงาน	3	4	2	3	3	จัด ตา ราง การ ทำ ความ สะอาด โดย พนักงาน เตา หลอม บริเวณ ที่ ทำงาน เครื่องมือ และอุปกรณ์	4	4	3	4	4
การตรวจสอบส่วน ผสม ทาง เคมี ของ น้ำโลหะ	สัดส่วน ของ น้ำ อลูมิเนียม ไม่ ถูก ต้อง ตามมาตรฐาน	ทำให้การฉีดชิ้นรูปขึ้น งานได้ชิ้นงานที่ไม่มี คุณภาพ	9	9	10	9	9	การ ตรวจสอบ ผิด พลาด หรือ ไม่ มี การ ตรวจสอบสัดส่วนน้ำ อลูมิเนียมที่ถูกต้อง	2	4	1	4	3	เนื่องจากทางโรงงานยังไม่ มี LAB วิเคราะห์ ใน การ วิเคราะห์ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึง ยัง ไม่ ดำเนิน การ เนื่อง จากไม่คุ้มทุน	2	1	1	1	1

ตารางที่ ๑-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การขึ้นแม่พิมพ์และ การตั้งเครื่องเพื่อ เตรียมพร้อมกับ สภาวะการฉีดขึ้น รูป	ไม่ปรับตั้งเครื่องจักร ตามค่าสภาวะมาตรฐาน ในการฉีด	ทำให้ฉีดขึ้นรูปชิ้น งานที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากสภาวะการ ฉีดไม่เหมาะสม	9	9	10	10	10	พนักงานขาดความ เอาใจใส่และไม่มี มาตรฐานการทำงาน	3	4	3	3	3	ให้พนักงานประจำเครื่อง บันทึกสภาวะการตรวจ สอบความผิดปกติระหว่าง การผลิต	2	2	3	4	3
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	รอยย่นบนชิ้นงาน	ผิวชิ้นงานเสียหาย ไม่เป็นไปตามความ ต้องการของลูกค้า และความแข็งแรง ของชิ้นงานลดลง	7	8	6	7	7	พนักงานไม่ปรับตั้ง เครื่องจักรตามมาตรฐาน การฉีด	7	7	6	5	6	จัดทำแบบฟอร์มให้ พนักงานทำการบันทึกคิด ตามสภาวะการฉีดทุก 1 ชม. ระหว่างการผลิต	2	1	2	2	
								อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำ กว่าค่ามาตรฐาน	4	4	6	4	4	ใช้ระบบ Oil Heating Unit ในการรักษาอุณหภูมิให้ สม่ำเสมอเฉพาะแบบแม่ พิมพ์บางแบบในโรงงาน	3	2	3	3	3

ตารางที่ ๑-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	รอยย่นบนชิ้นงาน	ผิว ชิ้นงาน เสีย หาย ให้ เป็น ไป ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า และ ความ แข็ง แรง ของ ชิ้นงาน ลดลง	7	8	6	7	7	อุณหภูมิ ของ น้ำ อลูมิเนียม เหลว มี ค่า ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม กับ สภาวะ การ ฉีด คือ 670+/-10 องศา เซลเซียส	3	3	4	3	3	มี การ ตั้ง ระบบ DOSING UNIT อุ่น น้ำ อลูมิเนียม เหลว ให้ มี ค่า เหมาะสม และ มี การ อุ่น เบ้า เคลื่อน ย้าย ที่ ใช้ รับ และ เท จาก เตา หลอม	2	2	4	2	2
			5	4	3	4	4	ปริมาณ สาร หล่อ ลิน แม้ พิม หนัก เกิน ไป	5	4	3	4	4	ใช้ ระบบ พ่น สเปรย์ อัด โนมิตี ของ เครื่อง และ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บาง ชนิด อาจ มี พนักงาน ทำ การ สเปรย์ ด้วย มือ ใน จุด ที่ ต้อง	3	2	4	2	3
			5	4	4	4	4	ความ เข้ม ข้น สาร หล่อ ลิน DIE SPRAYING AGENT เจือ งาม มาก เกิน ไป	5	4	4	4	4	ให้ พนักงาน ทำ การ ตรวจสอบ ด้วย สาย ตา ทุก ครั้ง ภาย หลัง จาก การ ทำ งาน ฉีด และ กำหนด สัดส่วน ผสม น้ำ ตอ สาร หล่อ ลิน 80:1	3	2	2	4	3
			6	7	4	5	6	จังหวะ การ ทำ งาน ไม่ สม่ ำ เสมอ เนื่อง จาก เครื่องจักร ชัด ร้อง	6	7	4	5	6	จัด ทำ ตาราง การ บำรุง รักษา เครื่อง ฉีด และ มอบ หมาย หน้า ที่ ให้ พนักงาน ปฏิบัติ	4	4	3	4	4

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการจัดตั้ง รูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ทำความเสียหายให้กับลักษณะผิวภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นร่องเสี้ยน	6	4	5	5	5	ระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์รั่ว เนื่องจาก การ สึก หรือ ของ ท่อ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ	6	6	4	5	5	จัด ทำ แบบฟอร์ม บันทึก การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำการผลิต	6	7	5	6	6
			2	4	3	3	3	ระบบอุ่นพิมพ์ขัดข้อง ทำให้อุณหภูมิแม่พิมพ์ไม่คงที่สม่ำเสมอ	4	4	3	3	3	จัด ทำ ตาราง บำรุง รักษา ระบบ Oil Heating Unit และ แบบฟอร์ม ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	4	5	3	3	4
			4	5	3	3	3	สัดส่วน น้ำ อลูมิเนียม ไม่ ถูก ต้อง ตาม มาตรฐานสำหรับการผลิต	4	5	3	3	3	มี การ ตรวจสอบ วัสดุ ดิบ ด้วย สายตา โดย พนักงาน และมีการสุ่มตรวจสอบสัดส่วนน้ำอะลูมิเนียม	7	7	6	8	6
			3	5	4	2	4	ระบบ PLUNGER LUBRICATION UNIT มีความผิดปกติ เกิด การ รั่ว ซึม ของ น้ำ น้ำมัน	3	5	4	2	4	จัด ทำ แบบฟอร์ม บันทึก การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำการผลิต	5	4	3	4	4

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวน การ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ทำ ความเสียหายให้ กับลักษณะผิวภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นของเสีย	6	4	5	5	5	ปริมาณ สารหล่อ ลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	7	5	4	6	6	ตั้ง เวลา ใน การ สเปรย์อัดโนมิติ และกำหนดจุดที่เน้นการพ่นสเปรย์ด้วยมือสำหรับจุดงานที่หนาหรือบางเกินไป	3	4	4	2	3
			4	5	3	3	4	ระบบ DIE HEATING & COOLING UNIT ทำงานผิดปกติ	4	5	3	3	4	ทำการบำรุงรักษาตามตาราง ที่ กำหนด และ จัด ทำแบบฟอร์ม บันทึก ความพร้อมก่อนการผลิต	6	7	7	9	5
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เกิด รอย แตก บน ชิ้นงาน	ทำให้ผิว ชิ้นงานเสียหาย ความ แข็ง แรง ลดลง	7	8	9	8	8	แรง ตัน ใน การ กระทุ้ง ชิ้นงาน ออกสูงเกินไป เนื่องจากความดันของไนโตรเจนสูงเกินไป	4	5	4	4	4	จัด ทำ แบบฟอร์ม บันทึก การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนทำการผลิตและไปติดตามสภาวะการผลิต	2	4	4	3	3
			4	5	4	4	4	แรง ตัน ใน การ กระทุ้ง ชิ้นงานออกสูงเกินไป	4	5	4	4	4	กำหนด ค่า แรง ตัน ใน การ กระทุ้ง ชิ้น งาน ออก ตาม	2	4	4	2	3
			5	4	4	6	5	ปริมาณ สารหล่อ ลื่นแม่พิมพ์น้อยเกินไป	5	4	4	6	5	จัด ทำ มาตร ฐาน การ ฉีด เน้น พ่น สเปรย์ และ ตี ตู จุด ที่ เน้น สเปรย์ บริเวณ หน้างาน	2	3	2	2	2

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	เกิด รอย แตก บน ชิ้น งาน	ทำให้ผิว ชิ้นงาน เสีย หาย ความ แข็ง แรง ลดลง	7	8	9	8	8	มุม ถอด ไม่ เพียง พอ เนื่องจากการออกแบบ แม่พิมพ์ไม่เหมาะสม	3	4	5	4	4	ไม่มี	4	3	4	2	3
								อุณหภูมิ แม่ พิมพ์ สูง หรือต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	3	2	2	4	3	มีการใช้ระบบ heating oil unit รักษา อุณหภูมิ แม่ พิมพ์ให้สม่ำเสมอ และ ใช้ ระบบ die cooling ใน การหล่อเย็นแม่พิมพ์	4	2	3	2	2
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	ชิ้นงานยุบเนื่องจากตก แขนกล	ลักษณะ ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย ไม่ สามารถ ส่งมอบลูกค้าได้	8	9	9	9	9	ปากจับแขนกลหลวม	6	5	5	5	5	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ สภาพ ความ พร้อม ให้ พนักงาน บันทึก ก่อน ทำ การผลิต	3	2	2	2	2
								ระบบไนโตรเจนที่ใช้ใน การอัดความดันในเพ ส 3 เกิดการผิดปกติ	7	6	5	5	5	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ สภาพ ความ พร้อม ให้ พนักงาน บันทึก ก่อน ทำ การผลิต	4	2	3	3	3
								ตำแหน่ง การ จับ ชิ้น งานไม่ถูกต้อง	7	6	7	7	7	ทำการปรับตั้งให้เหมาะสม ในช่วงทดลองการผลิต	4	5	3	4	4

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์	ลักษณะ ชิ้น งาน ไม่สมบูรณ์	5	8	8	7	7	อุณหภูมิ แม่ พิมพ์ ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	4	3	3	2	3	มีระบบ Oil Heating Unit รักษาอุณหภูมิ แม่ พิมพ์ ให้สม่ำเสมอ และ ใช้ ระบบ Die Cooling System ในการหล่อเย็นแม่พิมพ์	4	5	4	4	4
			4	6	4	4	4	แรง ตัน ในการ ฉีด ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	4	6	4	4	4	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบสภาพ ความ พร้อม ให้พนักงาน บันทึก ก่อน ทำการผลิต	3	5	4	4	4
			4	6	5	7	6	ฉีด พ่น ปริมาณ สารหล่อ ลื่น แม่ พิมพ์ มากเกินไป	4	6	5	7	6	กำหนดมาตรฐาน การฉีด และจุด ที่ เน้น สเปย์ฉีดไว้ให้ดูบริเวณหน้างาน	5	4	3	3	4

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	การ เคาะ ตัด เกจ กิน เนื้อ	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย แหง	8	9	7	8	8	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่ในการทำงาน	5	7	5	5	5	ยังไม่สามารถ จัด สภาพ แวดล้อมการทำงานได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน	2	2	4	2	2
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	การ เคาะ ตัด เกจ กิน เนื้อ	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย แหง	8	9	7	8	8	พนักงานขาดทักษะใน การทำงาน เนื่องจาก ปัญหาการลาออกสูง	6	7	5	7	6	ยังไม่สามารถจัดสวัสดิการ และ ค่าตอบแทนที่ดี เพื่อ ลด ปัญหา การลา ออก ได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ	2	4	2	3	3
								พนักงาน ไม่ มี มาตรฐาน การทำงาน	6	5	5	4	5	ไม่มี	2	1	2	3	2
รอยสี และรอยครูดบน ผิวชิ้นงาน	ลักษณะ ผิว ชิ้น งาน เกิดความเสียหาย	ลักษณะ ผิว ชิ้น งาน เกิดความเสียหาย	4	5	3	3	4	แรง ดัน ในการ จัด ขึ้น งานสูงเกินไป	4	4	5	4	4	มีการตั้งสถานะเครื่องจัด ตาม สภาพะ ถ้า สุด ก่อน หน้านี้	3	2	1	3	2
								มุมถอดไม่เพียงพอ	2	3	2	4	3	ไม่มี	4	3	4	4	4
								จัด พ้น ปริมาณ สาร สเปรย์ แม่ พิมพ์ น้อย เกินไป	5	5	6	5	5	กำหนดมาตรฐาน การพ่น สเปรย์ และ ติด รูป บริเวณ จุดที่เน้นสเปรย์	3	4	3	3	3

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ติดพิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาดแห้วงเสียหาย	7	5	5	4	5	ความเร็ว ของ หัว plunger มีค่าสูงกว่าค่าที่เหมาะสม	4	3	3	3	3	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อนหน้านี้	4	5	3	4	4
								แรง ดัน ใน การ ฉีด สูง กว่าค่าที่เหมาะสม	5	5	4	4	5	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อนหน้านี้	3	4	4	3	3
								อุณหภูมิ น้ำ อะลูมิเนียม สูง กว่าค่าที่เหมาะสม	4	5	3	3	4	มี การ ใช้ ระบบ อุ่น ของ dosing unit ในการรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ	2	2	1	2	2
								การ ออก แบบ Gate runner ไม่เหมาะสม	5	4	6	3	4	ควร ทำ การ ศึกษา หา แนวทาง แก้ ไข ร่วม กับ แผนก ออกแบบพิมพ์ของทางลูกค้า ซึ่ง ยัง ไม่ มี การ ดำเนิน การ เนื่องจาก ความ พร้อม ด้านบุคลากร	4	4	3	4	4

ตารางที่ ๑-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ติด พิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาด แห้วงเสียหาย	7	5	5	4	5	สัดส่วนน้ำอะลูมิเนียม ไม่ถูกต้อง	4	4	5	4	4	ยังไม่มีกรส่งตรวจสอบที่ ห้อง LAB เนื่องจากความ ไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ	6	4	5	4	5
								ฉีด พ่น ปริมาณ สาร หล่อ ลื่น แม่ พิมพ์ น้อย เกินไป	5	6	7	4	5	กำหนด การสเปย์โดยใช้ ระบบอัตโนมัติและกำหนด จุดที่เน้นสเปย์	3	4	2	3	3
								อุณหภูมิ แม่ พิมพ์ สูง กว่าค่าที่เหมาะสม	5	5	5	6	5	มีการใช้ระบบ Oil heating unit รักษา อุณหภูมิ ให้ สม่ำเสมอ เฉพาะ แบบ แม่ พิมพ์บางแบบในโรงงาน	4	3	2	2	3
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้น งานลดลง เมื่อลูกค้ำ น้ำ ไป ปาด ผิว จะ พบ โพรงอากาศ	8	9	7	8	8	ความเร็ว ของ หัว plunger มีค่าสูงกว่า ค่าที่เหมาะสม	5	3	4	3	3	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ ล่า สุด ก่อน หน้านี้	3	3	4	3	3

ตารางที่ ๑-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง เมื่อถูกค้ำนำไปปาดผิวจะพบ	8	9	7	8	8	แรงดันในการฉีดต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	2	4	3	3	3	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตามสภาวะล่า สุด ก่อนหน้านี้	6	7	7	6	6
			3	4	3	4	4	อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	3	4	3	4	4	มีระบบ Heating oil unit รักษา อุณหภูมิ ได้สม่ำเสมอ	2	3	3	4	3
			2	1	2	3	2	อัตรา การ บ้อน น้ำอะลูมิเนียมจาก Metal lading unit ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	2	1	2	3	2	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม สภาวะ ล่า สุด ก่อนหน้านี้	2	2	1	2	2
			4	4	3	4	4	ราง น้ำ ทาง เดิน อะลูมิเนียม ต้น เนื่อง จากไม่มีการทำความสะอาด	4	4	3	4	4	จัดทำ ตาราง ให้พนักงาน ทำ ความ สะอาด ทุก ครั้ง ก่อนทำการผลิต	2	4	3	4	2
			5	6	5	4	5	ฉีด ฟัน ปริมาณ สารหล่อ ลื่น แม่พิมพ์ มากเกินไป	5	6	5	4	5	จัด ทำ มาตรฐาน การ ฉีด และ ฟันสเปร์ย และ ติดรูปที่ จุดที่ เน้นสเปร์ย	2	1	2	2	2

ตารางที่ ๑-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน ชิ้นงาน บิด เบี้ยว จาก เข็มกระทุ้ง	ความแข็งแรงของชิ้น งานลดลง เมื่อลูกค้า นำไป ปาด ผิวจะพบ โพรงอากาศ	8	9	7	8	8	ระบบ ระบาย อากาศ ของ แม่พิมพ์ ไม่ เพียง พอ	4	5	4	4	4	ให้ พนักงาน ทำ การ บำรุง รักษาตาม ตาราง ที่ จัด ทำ และบันทึกในใบตรวจสอบ ความ พร้อม ก่อน ทำ การ ผลิต	2	4	2	3	3
		รูป ทรง ชิ้น งาน บิด เบี้ยว เสีย หาย ไม่ สามารถใช้งานได้	6	7	7	6	7	เวลาในการเย็นตัวใน แม่พิมพ์ต่ำเกินไป	2	4	3	3	3	มีการ ตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อน หน้านี้	3	2	3	3	3
		ผิวหน้า สัมผัส ของ แม่ พิมพ์ไม่ดี	7	6	8	7	7	ไม่มี	7	6	8	7	7	ไม่มี	6	7	8	6	7

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวน การ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	ชิ้นงาน บิด เบี้ยว จาก เข็มกระทุ้ง	รูป ทรง ชิ้น งาน เสีย หายไม่	6	7	7	6	7	ชนิด ตำแหน่งและพื้นที่ของ Gate ไม่เหมาะสม	3	5	4	5	4	ไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนแม่พิมพ์และทำการบำรุงรักษา แม่พิมพ์ ตาม ระยะเวลา เนื่องจาก ไม่ คัด กับ ค่า ใช้จ่ายที่ต้องลงทุนโดยจะรอ	2	4	5	3	3
								จังหวะ การ ทำงาน เครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ	3	3	4	3	3	ไม่มี	2	3	4	1	2
	Liner เป็นโพรงอากาศ	เมื่อลูกค่านำไปปาดผิว งาน พบ โพรงอากาศ ทำ ให้ ไม่สามารถใช้งานได้	8	9	8	8	8	วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้จัดส่ง	2	3	2	2	3	ศึกษาปัญหาร่วมกับลูกค้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้จัดส่ง LINER ให้ทำการผลิตเกี่ยวกับการหาทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	3	3	4	3	3
กระบวนการ เคาะ ทาง เดิน น้ำ อะลูมิเนียม	เกิด รอยหักกิน เข้า ไป ในชิ้นงาน	ลักษณะ ชิ้น งาน บิด เบี้ยวเสียหาย	9	8	8	8	8	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่ในการทำงาน	5	4	4	3	4	จัด ทำ มาตรฐาน การ ทำงาน และการ จัด ฝึกอบรมให้กับพนักงาน	3	4	3	3	3

ตารางที่ จ-2 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการ ตก แต่งชิ้นงาน	เกิดรอยหักกิน เข้า ไป ในชิ้นงาน	ลักษณะ ชิ้น งาน บิด เบี้ยวเสียหาย	9	7	8	7	8	พนักงานขาดทักษะใน การทำงาน	7	5	6	6	6	การจัดฝึกอบรมพนักงาน เป็น แนว ทาง ต่อ ไป ใน อนาคต เนื่องจาก ทาง โรง งาน ไม่ พร้อม ใน สภาพ	2	3	2	2	2
			5	6	4	5	5	พนักงาน ไม่ มี มาตรฐาน ในการทำงาน	5	6	4	5	5	จัด ทำ มาตรฐาน การ ทำงานและให้พนักงานนำ ไปปฏิบัติ	3	4	3	3	3
	5	5	4	6	5	ไม่มีการตรวจสอบของ พนักงาน จัด เพื่อ แยก ของ เสีย ออก ก่อน ส่ง ต่อไปยัง กระบวนการ ตกแต่ง	4	3	4	4	4	ให้แผนก QC ทำการตรวจ แยกชิ้นงานที่พนักงานจัด ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น ของเสียหรือไม่	2	1	2	2	2		
	8	6	7	7	7	พนักงาน ไม่ มี มาตรฐาน การทำงาน	4	5	4	4	4	จัด ทำ มาตรฐาน การ ทำงานเพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้ กับพนักงาน	3	4	3	3	3		
พนักงาน สิม แต่ง ชิ้น งาน	ชิ้น งาน ไม่ เรียบ ร้อย พร้อมส่งลูกค้า	7	8	8	7	8	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่ในการทำงาน	4	4	3	2	4	ยังไม่สามารถดำเนินการ จัด สภาพ แวด ล้อม การ ทำงาน ให้ กับ พนักงาน ได้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน	2	2	3	2	2	

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การตรวจรับวัตถุดิบอะลูมิเนียม	มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน เช่น มีคราบ น้ำมันหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ บน ผิว แห่งอะลูมิเนียม	สิ่งสกปรกทำให้เกิดการปนเปื้อนทำให้น้ำอะลูมิเนียมไม่บริสุทธิ์เมื่อนำไปฉีดขึ้นรูปทำให้เกิดชิ้นงานเสีย	5	5	4	6	5	ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบ	4	3	4	2	3	ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งที่มีการตรวจรับวัตถุดิบ	2	1	1	2	2
								ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากการจัดส่ง	2	1	1	3	2		ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งที่มีการตรวจรับวัตถุดิบ	1	2	2	2
การจัดเก็บวัตถุดิบ	มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน เช่น มีคราบ น้ำมันหรือสิ่งสกปรกติดอยู่ บน ผิว แห่งอะลูมิเนียม	สิ่งสกปรกทำให้เกิดการปนเปื้อนทำให้น้ำอะลูมิเนียมไม่บริสุทธิ์เมื่อนำไปฉีดขึ้นรูปทำให้เกิดชิ้นงานเสีย	5	5	4	6	5	สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไม่สะอาด	3	4	4	5	4	ไม่มี	6	6	5	6	6

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบ่งชี้และผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบ่งชี้	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การขนย้ายแท่ง วัตถุดิบอลูมิเนียม จากจุดตรวจรับไป ยังสถานที่จัดเก็บ และจากที่จัดเก็บ ไปยังเตาหลอม	กองอลูมิเนียมล้มไม่เป็นระเบียบในระหว่าง การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ	เกิดการปนเปื้อน มีสิ่งสกปรกติดบริเวณผิวของแท่งวัตถุดิบอลูมิเนียม	5	5	4	6	5	พนักงานขาดความเอาใจใส่	4	3	3	2	3	มีการอบรมพนักงานก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน	2	2	2	1	2
			7	6	6	5	6	พนักงานขาดความชำนาญในการขับรถฟอร์คลิฟท์	7	8	7	7	7	ไม่มีการฝึกอบรมการขับขี่อย่างถูกต้องและมีการประเมินอย่างเป็นระบบ	7	8	7	7	7
			2	3	2	2	2	การกองซ้อนสูงเกินไปและมีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ	2	3	2	2	2	มีการจัดเรียงเพลตที่วางซ้อนในจำนวนชั้นที่เหมาะสมคือและมีการให้พนักงานทำการจัดวางให้เป็นระเบียบ	1	1	2	1	1
การขนย้ายแท่ง วัตถุดิบอลูมิเนียม จากจุดตรวจรับไป ยังสถานที่จัดเก็บ และจากที่จัดเก็บ	กองอลูมิเนียมล้มไม่เป็นระเบียบในระหว่าง การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ	เกิดการปนเปื้อน มีสิ่งสกปรกติดบริเวณผิวของแท่งวัตถุดิบอลูมิเนียม	5	5	4	6	5	เชือกรัดกองแท่งอลูมิเนียมหลุด	2	1	1	2	2	มีการตรวจสอบของพนักงานฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายสโตร์ตอนตรวจรับวัตถุดิบ	2	1	1	1	1

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การ เติม แห้ง อลูมิเนียม และ recycle scrap ลง ในเตาหลอม	อัตรา ส่วน ของ แห้ง อลูมิเนียม ต่อ recycle scrap ไม่ ถูกต้อง ตาม สัด ส่วน 70 :30	สัด ส่วน ของ น้ำ อลูมิเนียม ไม่ถูกต้อง หรือ มีสิ่งปนเปื้อนทำ ให้ได้ น้ำ อลูมิเนียม ที่ ไม่บริสุทธิ์	5	7	6	6	6	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่	3	3	4	2	3	ไม่มี	5	6	6	7	6
	recycle scrap สกปรก มีเศษขยะใน ตะกร้า ที่ ใส่ recycle scrap	มีการปนเปื้อนในน้ำ อลูมิเนียม เหลว เมื่อ ฉีดขึ้นรูปจะทำให้เกิด ชิ้นงานเสีย	6	6	5	6	6	พนักงานไม่มีระเบียบ วินัย เมื่อเห็นติดป้าย ตะกร้า ของ เสีย ก็ ทำ การทิ้งขยะลงไป	4	3	3	2	3	มี ป้าย ติด ให้ เห็น ชัด เจน บริเวณที่เก็บชิ้นงานว่าเป็น ชิ้นงานดี หรือ ชิ้นงานเสีย	1	1	1	2	1
	แห้งวัตถุดิบอลูมิเนียม สกปรก	สิ่ง สกปรก ทำให้ เกิด การ ปน เปื้อน น้ำ อลูมิเนียม เมื่อฉีดขึ้น รูป ทำให้ เกิด ชิ้นงาน เสีย	5	5	4	6	5	ชิ้น งาน เกิด การ ปน เปื้อนจากโรงงานผู้จัด ส่งวัตถุดิบ	4	3	4	2	3	ตรวจสอบ ด้วย สายตา ทุก ครั้งที่ มี การ ตรวจ รับ วัตถุ ดิบ	1	2	2	2	2

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การเติมแท่ง อลูมิเนียม และ recycle scrap ลง ในเตาหลอม	แท่งวัสดุดิบอลูมิเนียม สกปรก ทำให้ น้ำ อะลูมิเนียม ไม่บริ	สิ่งแปลกปลอม สกปรก ทำให้ น้ำ อะลูมิเนียม ไม่บริ	5	5	4	6	5	ชิ้นงานเกิดการปน เปื้อนจากการจัดส่ง	2	1	1	2	2	ตรวจสอบด้วยสายตาทุก ครั้งที่มีการตรวจรับวัสดุ ดิบ	1	2	2	2	2
								สถานที่จัดเก็บวัสดุดิบ ไม่สะอาด	3	4	4	5	4	ไม่มี	6	7	5	6	6
การเทน้ำ อลูมิเนียมลงสู่เบ้า เคลื่อนย้าย	อุณหภูมิ น้ำอลูมิเนียม เหลว ต่ำ กว่า ค่าที่ เหมาะสม	เกิดการหยุดระหว่าง การทำงาน ทำให้ cycle time สูง น้ำ อลูมิเนียม มีอุณหภูมิ ลดต่ำลง ทำให้ ไม่ สามารถฉีดขึ้นงานได้ ทันที	4	4	3	4	4	ขณะเคลื่อนย้าย น้ำ อลูมิเนียม เบ้าเคลื่อน ย้ายไม่สามารถอุ่นน้ำ อลูมิเนียม ได้ ใน ระหว่างเคลื่อนย้าย	2	1	3	2	2	ทำการอุ่นเบ้าเคลื่อนย้าย ให้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ เหมาะสมกับสภาวะการ ฉีดเพื่อสำหรับค่าที่อาจลด ระหว่างเคลื่อนย้าย	1	1	2	1	1
	มีอลูมิเนียมเหลวซึ่ง แข็งเกาะติดอยู่กับเบ้า เคลื่อนย้าย กระเพาะ ลงไปผสมกับน้ำ อลูมิเนียมเหลว	เกิดการไม่ประสาน กันเป็นเนื้อเดียวกัน ของน้ำอลูมิเนียม ทำ ให้ฉีดออกมาเนื้อขึ้น งานไม่ประสาน	5	7	6	5	6	ไม่มีการทำความ สะอาดเบ้าเคลื่อนย้าย ตามระยะเวลาที่ เหมาะสม	3	3	3	2	3	ไม่มี	7	8	9	8	8

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การใส่ก๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ำอลูมิเนียมเหลว	ทำการใส่ก๊าซออกซิเจนผิดพลาด	ชิ้นงานมีโพรงอากาศ ทำให้ความแข็งแรงลดลง ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	6	7	8	6	7	เวลาในการใส่ก๊าซไม่เพียงพอ	6	5	6	7	6	กำหนดเวลาในการใส่ก๊าซประมาณ 2-4 นาทีจนไม่มีฟอง	4	5	4	4	4
			4	3	4	2	3	ปริมาณสารใส่ก๊าซที่ใส่น้อยเกินไป	4	3	4	2	3	ใช้ปริมาณสารใส่ก๊าซลงไป ตาม ปริมาณ ที่ ผู้ผลิต สารใส่ก๊าซแนะนำ	2	2	1	2	2
			5	5	4	6	4	สารใส่ก๊าซมีความชื้นสูง หรือ มี สิ่ง สกปรก เจือปน	5	5	4	6	4	ใช้ ปริมาณ สาร ใส่ ก๊าซ ลง ไป ตาม ปริมาณ ที่ ผู้ผลิต สารใส่ก๊าซแนะนำ	2	3	3	1	2
			8	7	7	9	7	พนักงานใช้วิธีการในการใส่ก๊าซไม่ถูกต้อง	8	7	7	9	7	ไม่มี	8	8	7	9	8
cycle time หรือ รอบการทำงานสูงทำให้น้ำอลูมิเนียม มี อุณหภูมิ ลด ลง ต่ำ กว่า ค่าที่ เหมาะสม กับ สภาพการฉีดขึ้นรูป	ต้อง ทำ การ อุ่น น้ำ อลูมิเนียม เหลว ให้ มี อุณหภูมิ ที่ เหมาะสม ลด ลง ต่ำ กว่า ค่าที่ เหมาะสม กับ สภาพการฉีดขึ้นรูป ทำให้ไม่ สามารถ ฉีด ขึ้น งาน ได้ ทัน ที่ เกิด ความ ล่า ช้า ใน การทำงาน	7	6	8	4	6	ใช้เวลาในการใส่ก๊าซมากเกินไป	4	5	5	3	4	กำหนดเวลาในการใส่ก๊าซประมาณ 2-4 นาทีจนไม่มีฟอง	2	2	3	1	2	

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การตัดเศษซี อลูมิเนียมหรือ FLUX ที่เกิดจาก กระบวนการโลหการ เพื่อเป็นการทำ ความสะอาดน้ำ อลูมิเนียมเหลว เพื่อเตรียมสำหรับ กระบวนการฉีดต่อ ไป	ทำความสะอาดไม่ หมด มีเศษซี อลูมิเนียมจากการโล เทียหรือ FLUX ลง เหลืออยู่	ทำให้เกิดการปน เปื้อนในน้ำโลหะที่ใช้ ฉีดขึ้นรูป	8	6	8	8	8	ใช้เวลาในการตัดเศษ ซีอลูมิเนียมเหลวและ ทำความสะอาดสั้น เกินไป	5	4	6	6	5	ใส่สารดึงเศษโลหะหรือ FLUX รอจนเศษซี อลูมิเนียมลอยขึ้นมาจึง ตัดออก	3	2	2	3	3
			8	8	7	9	8	มีการใช้ขวดพลาสติก ในการตวงทำให้ ปริมาณสารดึงเศษ โลหะไม่เป็นไปตามข้อ กำหนด	7	5	6	5	6	ใช้ขวดพลาสติกในการ ตวงสารดึงเศษซีโลหะ	3	4	2	4	3
	เศษอลูมิเนียมที่แข็ง ตัวติดอยู่กับกระบอก ตัดเศษโลหะกะเทาะ ลงไปปนกับน้ำ อลูมิเนียมเหลว	เนื้ออลูมิเนียมไม่ ประสานเป็นเนื้อ เดียวกันเมื่อทำการ ฉีดขึ้นรูป	6	7	6	6	6	ไม่มีการทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่อง ใช้ที่ใช้ประกอบในการ ปฏิบัติงาน	4	5	5	3	4	ไม่มี	8	7	9	6	8
การตรวจสอบส่วน ผสมทางเคมีของ น้ำโลหะ	สัดส่วนของน้ำ อลูมิเนียมไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน	ทำให้การฉีดขึ้นรูป ขึ้นงานได้ชิ้นงานที่ไม่ มีคุณภาพ	9	9	10	9	9	การตรวจสอบชนิด พลาสติก หรือ ไม่มีการ ตรวจสอบสัดส่วนน้ำ อลูมิเนียมที่ถูกต้อง	2	4	1	4	3	ไม่มี	6	3	4	3	4

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
การ ขึ้น แม่ พิมพ์ และ การ ตั้ง เครื่อง เพื่อ เตรียม ปรอง กับ สภาวะ การ จัด ขึ้นรูป	ไม่ ปรับ ตั้ง เครื่อง จักร ตาม ค่า สภาวะ มาตรฐานในการจัด	ทำให้ จัด ขึ้น รูป ขึ้น งาน ที่ ไม่ มี คุณภาพ เนื่องจาก สภาวะ การ จัด ไม่ เหมาะสม	9	9	10	10	10	พนักงาน ขาด ความ เอา ใจ ใส่ และ ไม่ มี มาตรฐานการทำงาน	8	7	9	9	8	มีการจัดตั้งเครื่องและขึ้น พิมพ์ตามค่ามาตรฐานใน ใบ Process Control Sheet	6	7	7	4	6
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	รอยยับบนชิ้นงาน	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย ไม่ เป็น ไป ตาม ความ ต้องการ ของ สูก ค่า และ ความ แข็ง แรง ของชิ้นงานลดลง	7	8	6	7	7	พนักงาน ไม่ ปรับ ตั้ง เครื่อง จักร ตาม มาตรฐานการ จัด	7	8	8	9	8	ทดลองจัดชิ้นงานตามค่า สภาวะของเทปที่บันทึกไว้ และ จัด ตั้ง สภาวะ เครื่อง จักร ตาม ใบ Process control sheet	6	5	7	6	6
								อุณหภูมิ แม่ พิมพ์ ต่ำ กว่าค่ามาตรฐาน	5	4	6	5	5	ใช้ระบบ Oil Heating Unit ในการ รักษา อุณหภูมิ ให้ สม่ำเสมอ เฉพาะ แบบ แม่ พิมพ์บางแบบในโรงงาน	8	7	7	6	7

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	รอยย่นบนชิ้นงาน	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย ให้ เป็น ไป ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า และ ความ แข็ง แรง ของ ชิ้นงาน ลดลง	7	8	6	7	7	อุณหภูมิ ของ น้ำ อลูมิเนียม เหลว มี ค่า ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสมกับสภาวะการฉีดคือ 670+/-10 องศาเซลเซียส	6	7	7	5	6	มีการ ตั้ง ระบบ DOSING UNIT อุ่น น้ำ อลูมิเนียม เหลว ให้ มี ค่าเหมาะสมและ มีการอุ่นเข้าเคลือบที่ย้ายที่ ใช้รับและเทจากเตาหลอม	4	4	5	3	4
								ปริมาณ สารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	7	8	8	6	7	ใช้ ระบบ พ่น สเปรย์ อัตโนมัติของเครื่อง และ สำหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด อาจ มี พนักงาน ทำ การ สเปรย์ด้วยมือในจุดที่ต้อง	6	8	5	4	6
								ความเข้มข้นสารหล่อลื่น DIE SPRAYING AGENT เจือจางมากเกินไป	5	4	4	4	4	ให้พนักงาน ทำ การ ตรวจสอบดูด้วยสายตาทุกครั้ง ภายหลังจาก การ ทำงาน ฉีด และ กำหนด สัดส่วน ผสม น้ำ ตอ สาร หล่อ ลื่น 80:10	3	2	2	4	3
								จังหวะ การ ทำงาน ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจาก เครื่องจักรขัดข้อง	6	7	4	5	6	ไม่มี	8	7	8	9	8

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ทำความเสียหายให้กับลักษณะผิวภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นของเสีย	6	4	5	5	5	ระบบ หสอ เย็น แม่พิมพ์รั่ว เนื่องจากการสึก หรือ ของ ท่อ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ	6	6	4	5	5	ไม่มี	9	8	8	7	8
			2	4	4	5	4	ไม่มี	7	8	8	6	7						
			4	5	3	3	3	มีการ ตรวจสอบ วัดดู ดิบ	7	7	6	8	6						
			3	5	4	2	4	ไม่มี	8	7	8	6	6						

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ทำ ความเสียหายให้ กับลักษณะผิวภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นของเสีย	6	4	5	5	5	ปริมาณ สารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	7	5	4	6	6	ตั้ง เวลา ใน การ สเปร์ย์อัดโนมิตีและกำหนดจุดที่เน้นการพ่นสเปร์ย์ด้วยมือสำหรับจุดงานที่หนาหรือบางเกินไป	3	4	4	2	3
			4	5	3	3	4	ไม่มี	6	7	7	9	7						
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เกิด รอย แตก บน ชิ้นงาน	ทำให้ผิวชิ้นงานเสียหาย ความแข็งแรงลดลง	7	8	9	8	8	แรงดันในการกระทุ้งชิ้นงานออกสูงเกินไปเนื่องจาก ความดันของไนโตรเจนสูงเกินไป	4	5	5	6	5	กำหนด แรง ดัน ใน การกระทุ้งชิ้นงานออกกำหนดแรงดันของไนโตรเจนที่ค่าประมาณ 120-126 บาร์	2	4	4	3	3
			4	5	4	4	4	กำหนด ค่าแรงดันในการกระทุ้งชิ้นงานออก	2	4	4	2	3						
			5	4	4	6	5	ปริมาณ สารหล่อลื่นแม่พิมพ์น้อยเกินไป	5	4	4	6	5	กำหนด เวลา ใน การ พ่นสเปร์ย์ อัดโนมิตี และกำหนดจุดที่เน้นสเปร์ย์	4	3	5	3	4

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เกิด รอย แตก บน ชิ้นงาน	ทำให้ผิวชิ้นงานเสียหาย ความแข็งแรงลดลง	7	8	9	8	8	มุม ถอด ไม่ เพียง พอ	3	4	5	4	4	ไม่มี	4	3	4	2	3
								อุณหภูมิ แม่พิมพ์ สูง หรือต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	3	2	2	4	3	มีการใช้ระบบ heating oil unit รักษา อุณหภูมิ แม่พิมพ์ให้สม่ำเสมอ และใช้ระบบ die cooling ในการหล่อเย็นแม่พิมพ์	4	2	3	2	2
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงาน ยุบ เนื่องจาก ตกแขนกล	ลักษณะ ผิว ชิ้นงานเสียหาย ไม่ สามารถส่งมอบลูกค้าได้	8	9	9	9	9	ปากจับแขนกลหลวม	7	9	8	8	8	ไม่มี	5	4	6	6	5
								ระบบ ไนโตรเจน ที่ ใช้ ในการอัดความดันใน เฟส 3 เกิด การ ผิด	7	8	9	8	8	ไม่มี	6	7	6	5	6
								ตำแหน่ง การ จับ ชิ้นงานไม่ถูกต้อง	7	6	7	7	7	ทำการปรับ ตั้ง ให้เหมาะสมในช่วงทดลองการฉีด	4	5	3	4	4

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์	ลักษณะ ชิ้น งาน ไม่สมบูรณ์	5	8	8	7	7	อุณหภูมิ แม่พิมพ์ ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	4	3	3	2	3	มีระบบ Oil Heating Unit รักษาอุณหภูมิแม่พิมพ์ให้สม่ำเสมอ และ ใช้ ระบบ Die Cooling System ในการหล่อเย็นแม่พิมพ์	4	5	4	4	4
			5	6	5	4	5	แรงดัน ในการ ฉีด ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	5	6	5	4	5	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม ค่า มาตรฐาน ของสภาวะการฉีดก่อนหน้านี้	5	5	4	5	5
			4	6	5	7	6	ฉีด พ่น ปริมาณ สารหล่อ ลื่นแม่พิมพ์ มากเกินไป	4	6	5	7	6	ตั้ง ระบบ อัตโนมัติ ในการฉีด และกำหนดจุดในการเน้นสเปรย์	5	4	3	3	4

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	การ เคาะ ตัด เกจ กินเนื้อ	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย แหว่ง	8	9	7	8	8	พนักงาน ขาด ความเอาใจใส่ในการทำงาน	6	7	8	7	7	ไม่มี	3	2	4	3	3
			6	7	8	7	7	พนักงานขาดทักษะในการทำงาน เนื่องจากปัญหาการลาออกสูง	6	7	8	7	7	มีการฝึกอบรมต้อนรับเข้าทำงาน	6	5	5	5	5
			9	10	10	8	9	พนักงาน ไม่ มี มาตรฐานการทำงาน	9	10	10	8	9	ไม่มี	8	8	7	8	8
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	รอยสี และรอยครูดบนผิวชิ้นงาน	ลักษณะ ผิว ชิ้น งาน เกิดความเสียหาย	4	5	3	3	4	แรง ดัน ในการ ฉีด ขึ้น งานสูงเกินไป	4	4	5	4	4	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อนหน้านี้	3	2	1	3	2
			2	3	2	4	3	มุมถอดไม่เพียงพอ	2	3	2	4	3	ไม่มี	4	3	4	4	4
			7	6	6	7	7	ฉีด พ่น ปริมาณ สาร สเปร์ย์ แม่ พิมพ์ น้อยเกินไป	7	6	6	7	7	กำหนด การ สเปร์ย์ โดย ใช้ระบบ อัตโนมัติ และ กำหนดจุดที่เน้นสเปร์ย์	6	4	5	4	5

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ดัด พิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาด แห้วงเสียหาย	7	5	5	4	5	ความเร็ว ของ หัว plunger มีค่าสูงกว่า ค่าที่เหมาะสม	4	3	3	3	3	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อน หน้านี้	4	5	3	4	4
								แรงดัน ในการ ฉีด สูง กว่าค่าที่เหมาะสม	5	5	4	4	5	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อน หน้านี้	3	4	4	3	3
								อุณหภูมิ น้ำ อะลูมิเนียม สูง กว่า ค่าที่เหมาะสม	4	5	3	3	4	มี การ ใช้ ระบบ อุณหภูมิ ของ dosing unit ในการรักษา อุณหภูมิให้สม่ำเสมอ	2	2	1	2	2
								การ ออก แบบ Gate runner ไม่เหมาะสม	6	7	6	6	6	ไม่มี	4	4	3	4	4

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุมกระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
			กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ติด พิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาด แห้วเสียหาย	7	5		5	4	5	สัดส่วนน้ำอะลูมิเนียม ไม่ถูกต้อง	4		4	6	5	5	มีการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ส่ง ตรวจสอบ และ มีการ ตรวจสอบวัตถุดิบตอนรับ ของจาก Supplier
								ฉีด พ่น ปริมาณ สาร หล่อ ลื่น แม่ พิมพ์ น้อย เกินไป	7	6	7	5	6	กำหนด การ สเปร์ย์ โดย ใช้ ระบบ อัตโนมัติ และ กำหนดจุดที่เน้นสเปร์ย์	4	4	5	5	5
								อุณหภูมิ แม่ พิมพ์ สูง กว่าค่าที่เหมาะสม	5	5	5	6	5	มีการใช้ระบบ Oil heating unit รักษา อุณหภูมิ ให้ สม่ำเสมอ เฉพาะ แบบ แม่ พิมพ์บางแบบในโรงงาน	4	3	2	2	3
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้น งานลดลง เมื่อลูกค้า นำไป ปาด ผิว จะ พบ โพรงอากาศ	8	9	7	8	8	ความเร็ว ของ หัว plunger มีค่าสูงกว่า ค่าที่เหมาะสม	5	3	4	3	3	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ สำ สุด ก่อน หน้านี้	3	3	4	3	3

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง เมื่อลูกค้านำไปปาดผิวจะพบ	8	9	7	8	8	แรงดันในการฉีดต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	5	4	4	4	4	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อนหน้านี้	6	7	7	6	6
								อุณหภูมิ แม่พิมพ์ ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	3	4	3	4	4	มีระบบ Heating oil unit รักษา อุณหภูมิ ได้สม่ำเสมอ	2	3	3	4	3
								อัตรา การ ป้อน น้ำ อะลูมิเนียม จาก Metal lading unit ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	2	1	2	3	2	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อนหน้านี้	2	2	1	2	2
								ราง น้ำ ทาง เดิน อะลูมิเนียม ต้น เนื่อง จากไม่มีการทำความสะอาด	4	4	3	4	4	ไม่มี	2	4	3	4	4
								ฉีด ฟัน ปริมาณ สารหล่อ ลื่น แม่พิมพ์ มากเกินไป	6	8	7	7	7	ตั้ง ค่า การ สเปรย์ โดย ใช้ระบบสเปรย์อัตโนมัติ และ กำหนดจุดสเปรย์	6	4	4	5	5

ตารางที่ ๑-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการฉีดขึ้น รูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน ชิ้นงานบิด เบี้ยว จาก เชื่อมกระทุ้ง	ความแข็งแรงของชิ้น งานลดลง เมื่อลูกค้า นำไปปาดผิวจะพบ โพรงอากาศ	8	9	7	8	8	ระบบ ระบาย อากาศ ของ แม่พิมพ์ไม่เพียงพอ	4	5	6	4	5	มีการ พ่น ลม ไล่ เศษ อะลูมิเนียมที่อยู่หน้าพิมพ์ ทุกครั้งหลังฉีดขึ้น	2	4	2	3	3
		รูป ทรง ชิ้น งาน บิด เบี้ยว เสีย หาย ไม่ สามารถใช้งานได้	6	7	7	6	7	เวลาในการเย็นตัวใน แม่พิมพ์ต่ำเกินไป	2	4	3	3	3	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ ล้ำ สุด ก่อน หน้านี้	3	2	3	3	3
		ผิว หน้า สัมผัส ของ แม่ พิมพ์ไม่ดี	7	6	8	7	7	ไม่มี	7	6	8	7	7	ไม่มี	6	7	8	6	7

ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	ชิ้นงาน บิด เบี้ยว จาก เข็มกระทุ้ง	รูปทรง ชิ้นงาน เสีย หายไม่	6	7	7	6	7	ชนิด ตำแหน่งและพื้นที่ ของ Gate ไม่เหมาะสม	3	5	4	5	5	ไม่มี	2	4	5	3	4
								จังหวะ การ ทำงาน เครื่องจักร ไม่ สม่ำเสมอ	3	3	4	3	3	ไม่มี	2	3	4	1	2
	Liner เป็นโพรงอากาศ	เมื่อสูดค่านำไปปาด ผิว งาน พบ โพรง อากาศ ทำให้ ไม่ สามารถใช้งานได้	8	9	8	8	8	วัตถุดิบ ที่ไม่ได้มาตรฐาน จากผู้จัดส่ง	6	7	6	5	6	สุ่ม ตรวจสอบ ตาม มาตรฐาน MIL-STD-105E ระดับ AQL 1%	6	5	4	6	6
กระบวนการ เคาะ ทางเดิน น้ำ อะลูมิเนียม	เกิดรอยหักกินเข้าไป ในชิ้นงาน	ลักษณะ ชิ้นงาน บิด เบี้ยวเสียหาย	9	8	8	8	8	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่ในการทำงาน	7	8	7	6	7	ไม่มี	3	4	3	3	3


ตารางที่ จ-1 รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S					สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O					การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D				
			1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย		1	2	3	4	เฉลี่ย
กระบวนการ ตก แต่งชิ้นงาน	เกิดรอย หัก กิน เข้า ไป ในชิ้นงาน	ลักษณะ ชิ้น งาน บิด เบี้ยวเสียหาย	9	7	8	7	8	พนักงานขาดทักษะใน การทำงาน	9	8	9	9	9	มีการฝึกอบรมก่อนการ ปฏิบัติ	4	3	2	3	3
								พนักงาน ไม่ มี มาตรฐาน ในการทำงาน	8	8	8	9	9	ไม่มี	3	4	4	3	4
	มีชิ้นงานเสียหายจาก กระบวนการ ก่อนหน้า นี้มาก	ทำให้ การทำงาน สำ บาก	5	5	4	6	5	ไม่ มี การ ตรวจสอบ ของ พนักงาน จัด เพื่อ แยกของเสียออกก่อน ส่ง ต่อ ไป ยัง กระบวนการ การตกแต่ง	4	3	4	4	4	มีพนักงาน แผนก ตก แต่ง ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ของเสีย	5	6	5	7	6
	พนักงาน แต่ง ชิ้น งาน ไม่ถูกวิธี	ลักษณะ ผิด ชิ้น งาน เสียหาย	8	6	7	7	7	พนักงาน ไม่ มี มาตรฐาน การทำงาน	10	9	8	8	9	ไม่มี	9	9	8	8	9
	พนักงาน สิม แต่ง ชิ้น งาน	ชิ้นงาน ไม่ เรียบร้อย พร้อมส่งลูกค้า	7	8	8	7	8	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่ในการทำงาน	6	8	7	7	7	ไม่มี	4	2	3	3	3

ภาคผนวก จ

จำนวนของเสียจากกระบวนการผลิตในแต่ละเดือนจากลักษณะบกพร่องชนิดต่างๆ


เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากสาเหตุรอยย่นของผลิตภัณฑ์ FG230 ในแต่ละเดือน
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

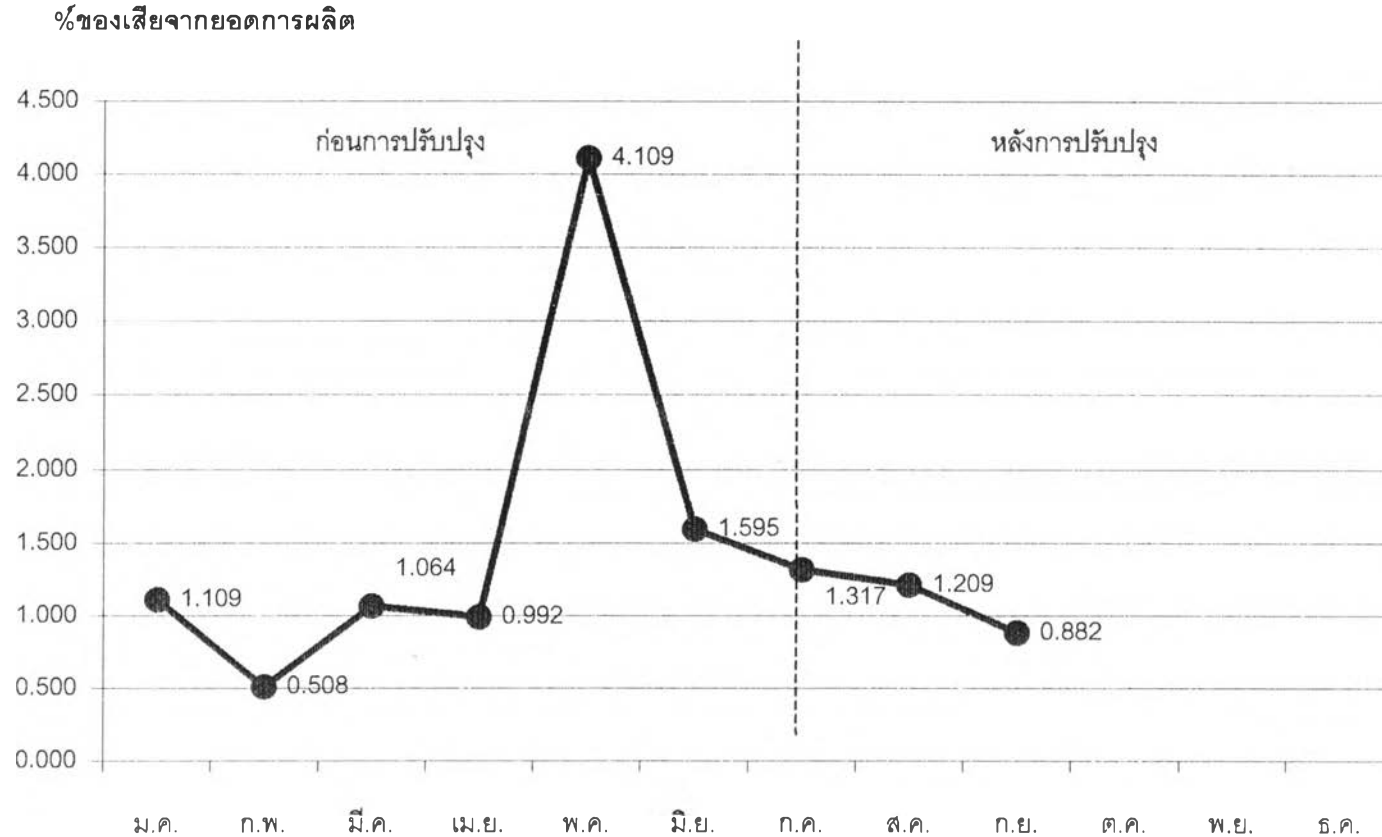

รูปที่ จ -1 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุรอยย่นของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุชิ้นงานมีคราบน้ำมัน คราบดำ ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

%ของเสียจากยอดการผลิต

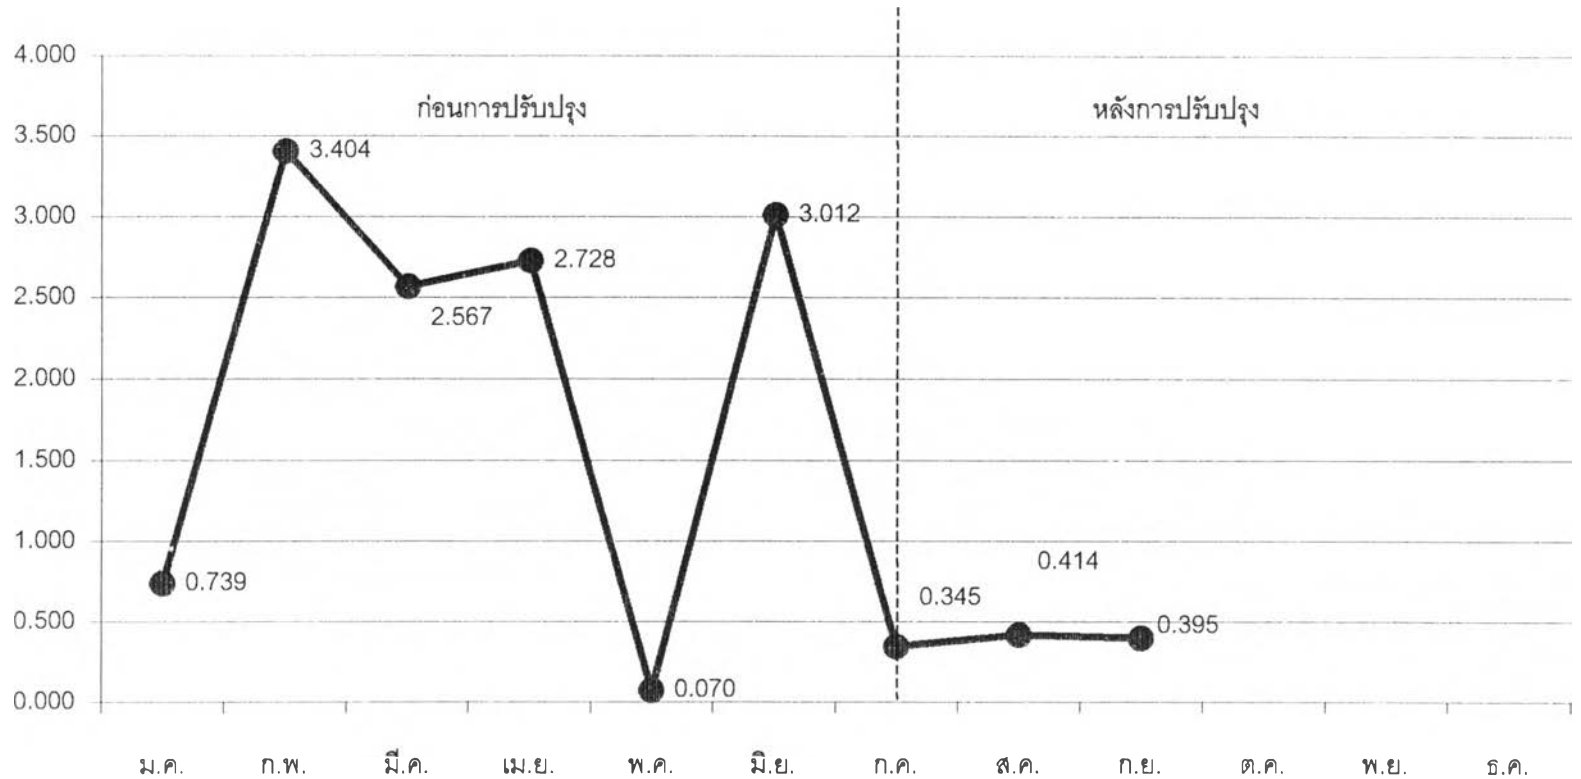


รูปที่ ๒ แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานมีคราบน้ำมัน คราบดำของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุชิ้นงานหล่นจากแขนกลของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

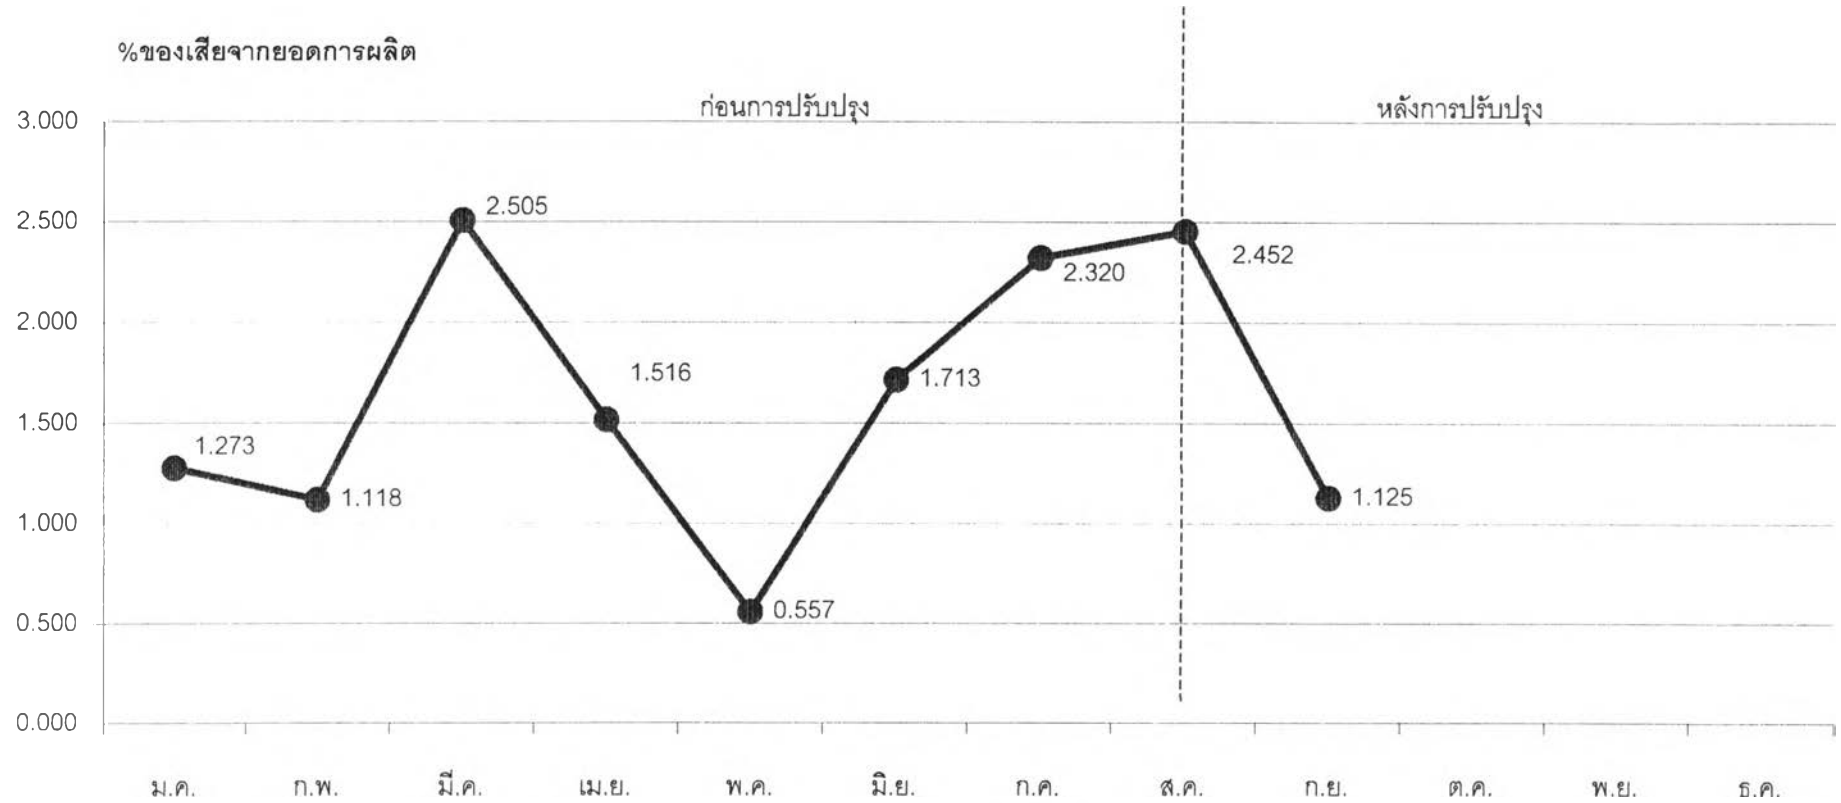


รูปที่ 3 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานหล่นจากแขนกลของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุชิ้นงานฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

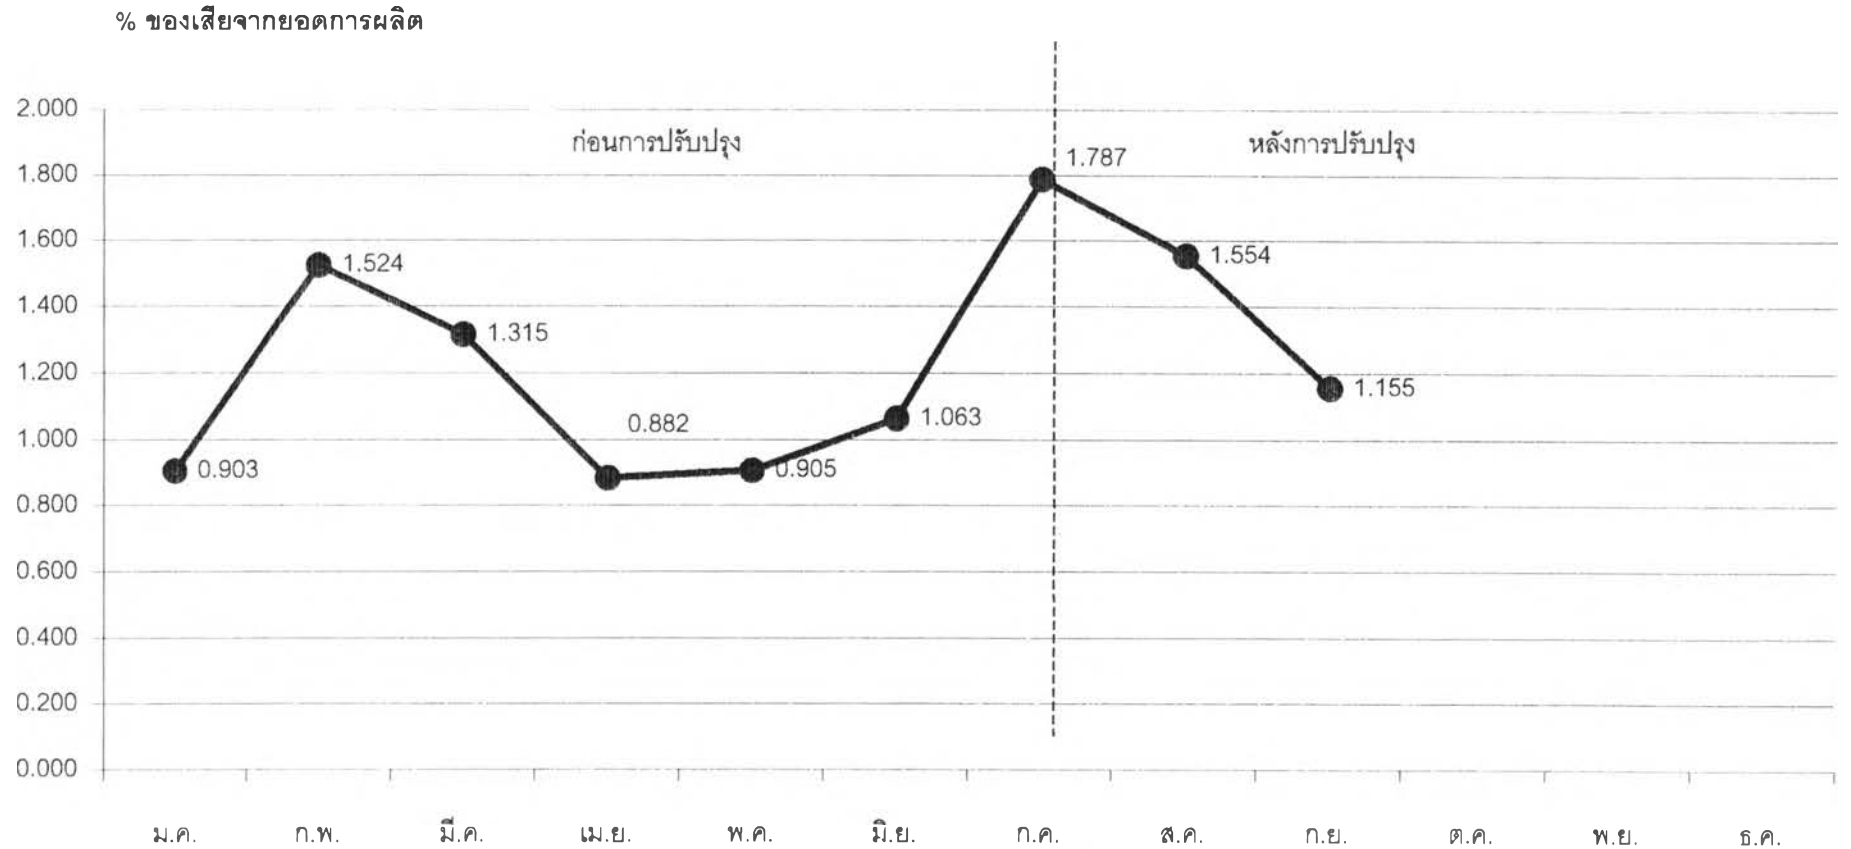

รูปที่ จ-4 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุชิ้นงานไม่เต็มของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

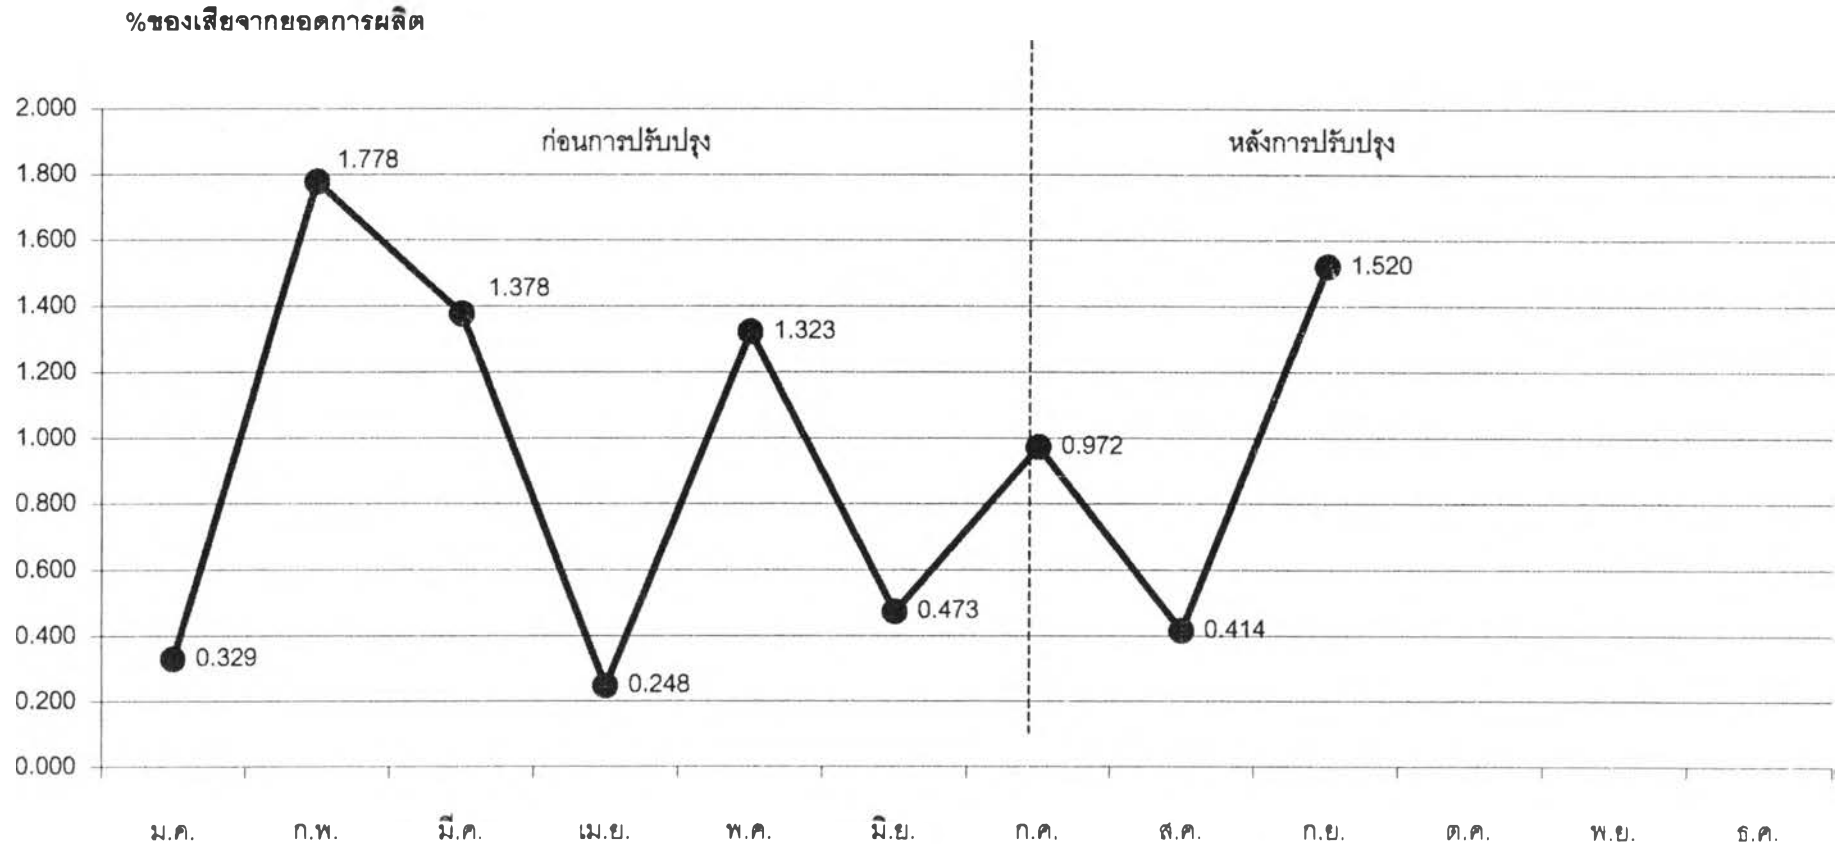

รูปที่จ-5 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานไม่เต็มของผลิตภัณฑ์ FG230




เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุรอยสี รอยครูด ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

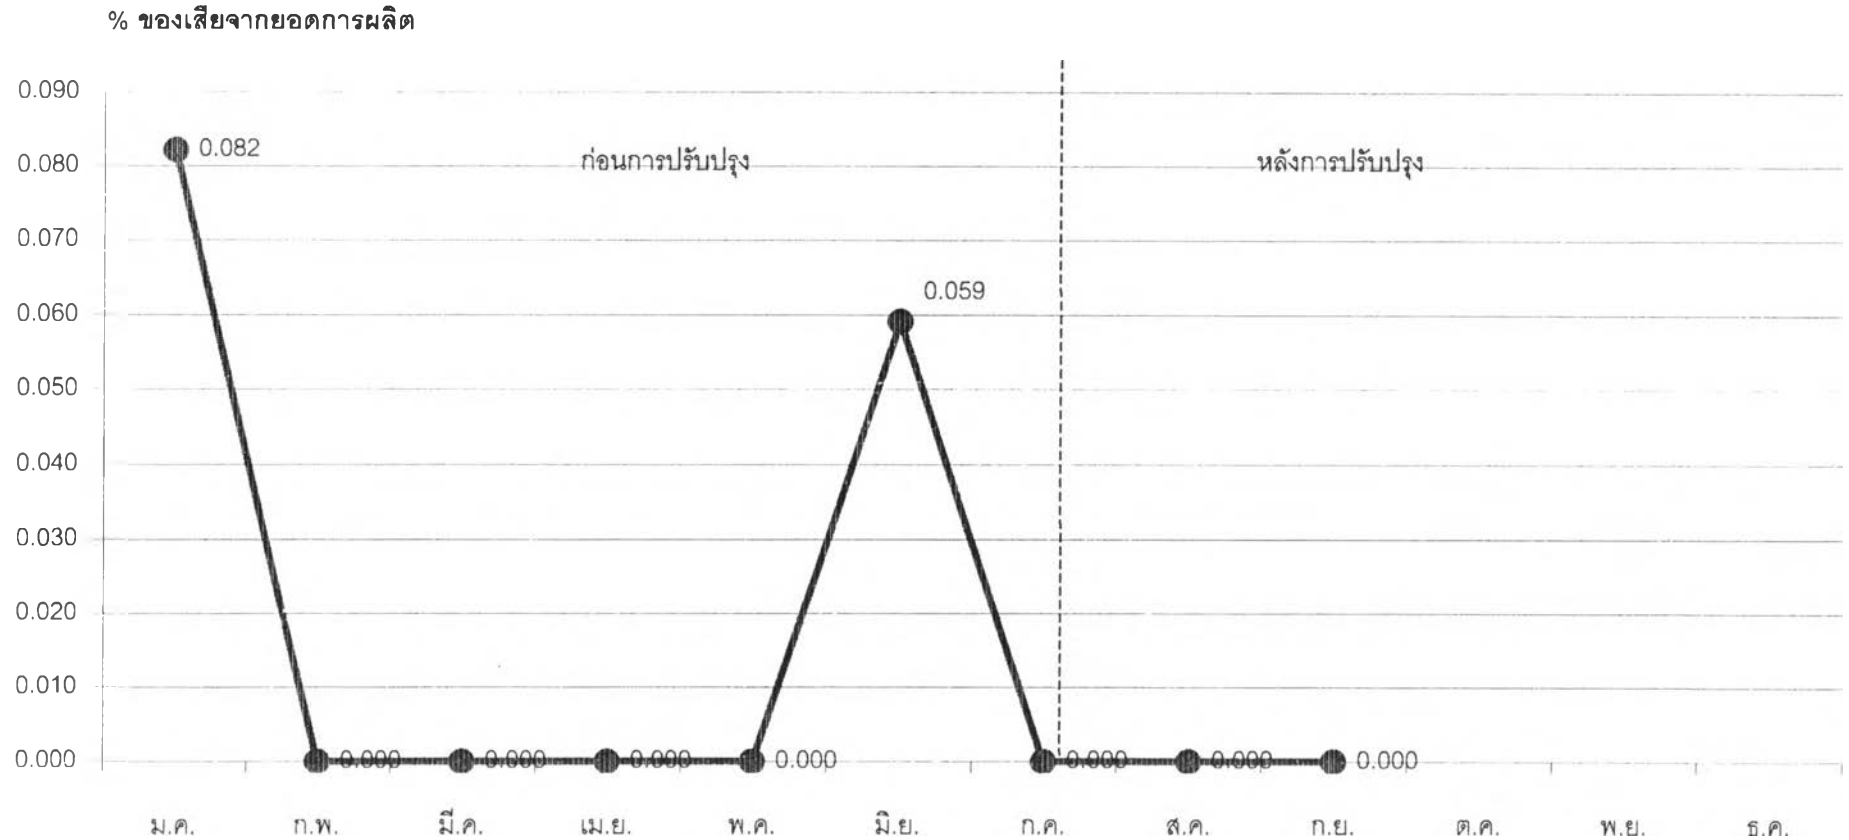


รูปที่ 6 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุรอยสี รอยครูด ของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุ BUSH LINER แตก ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

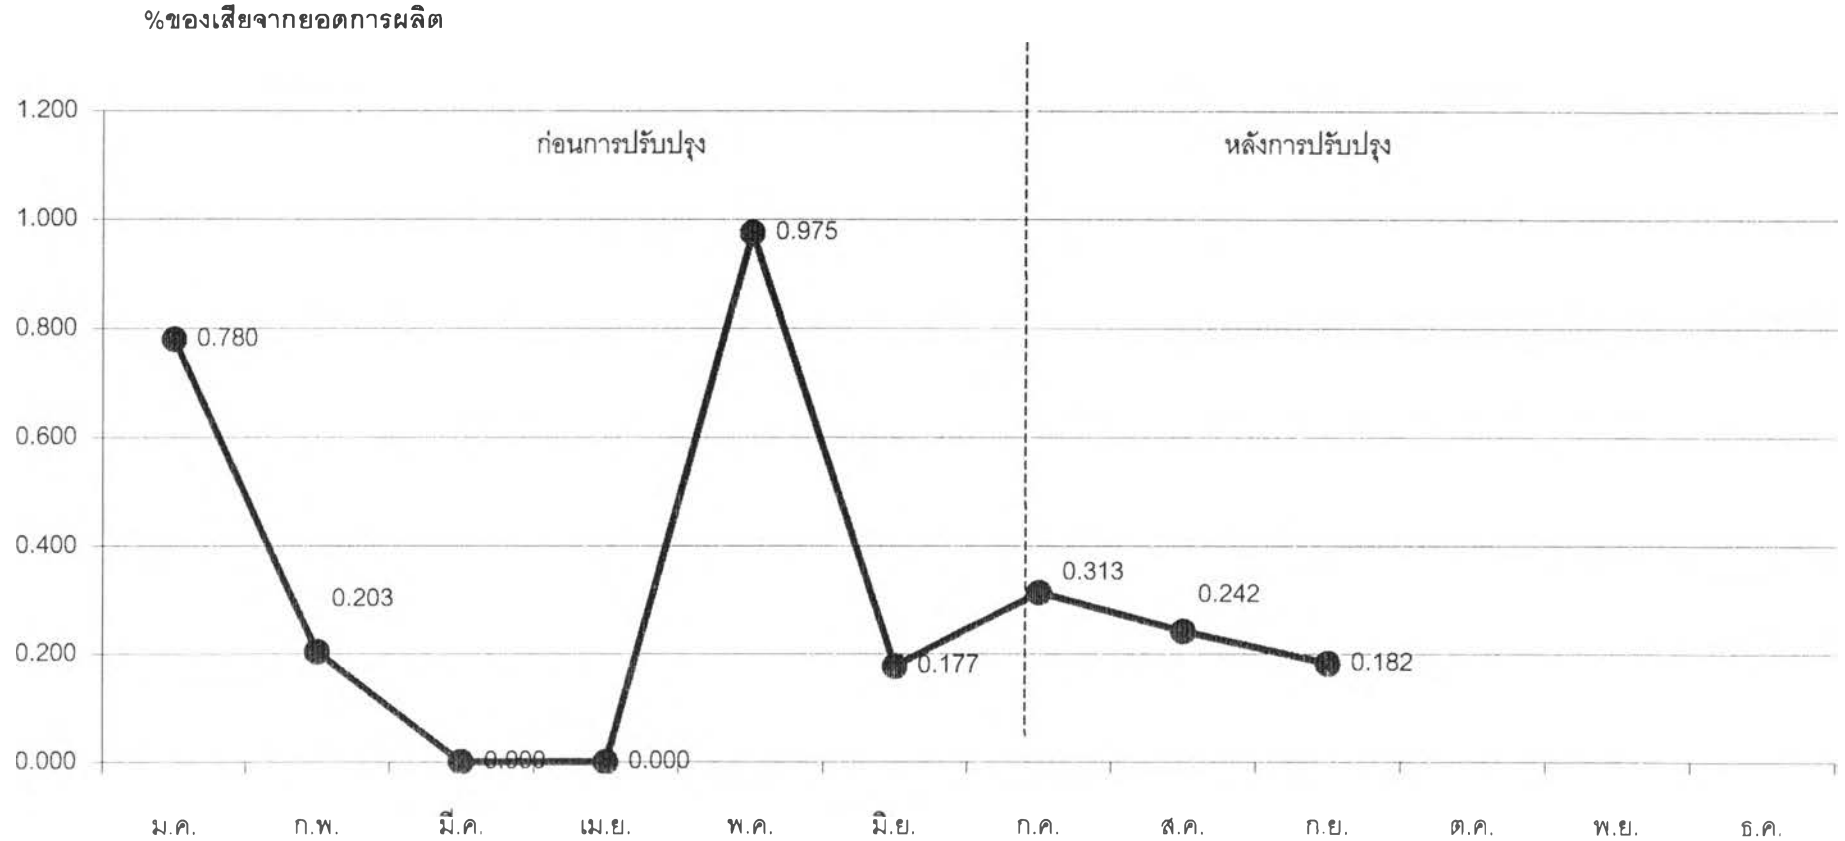

รูปที่ 7 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุ BUSH LINER แตกของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุการไม่ใส่ BUSH LINER ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ..2541

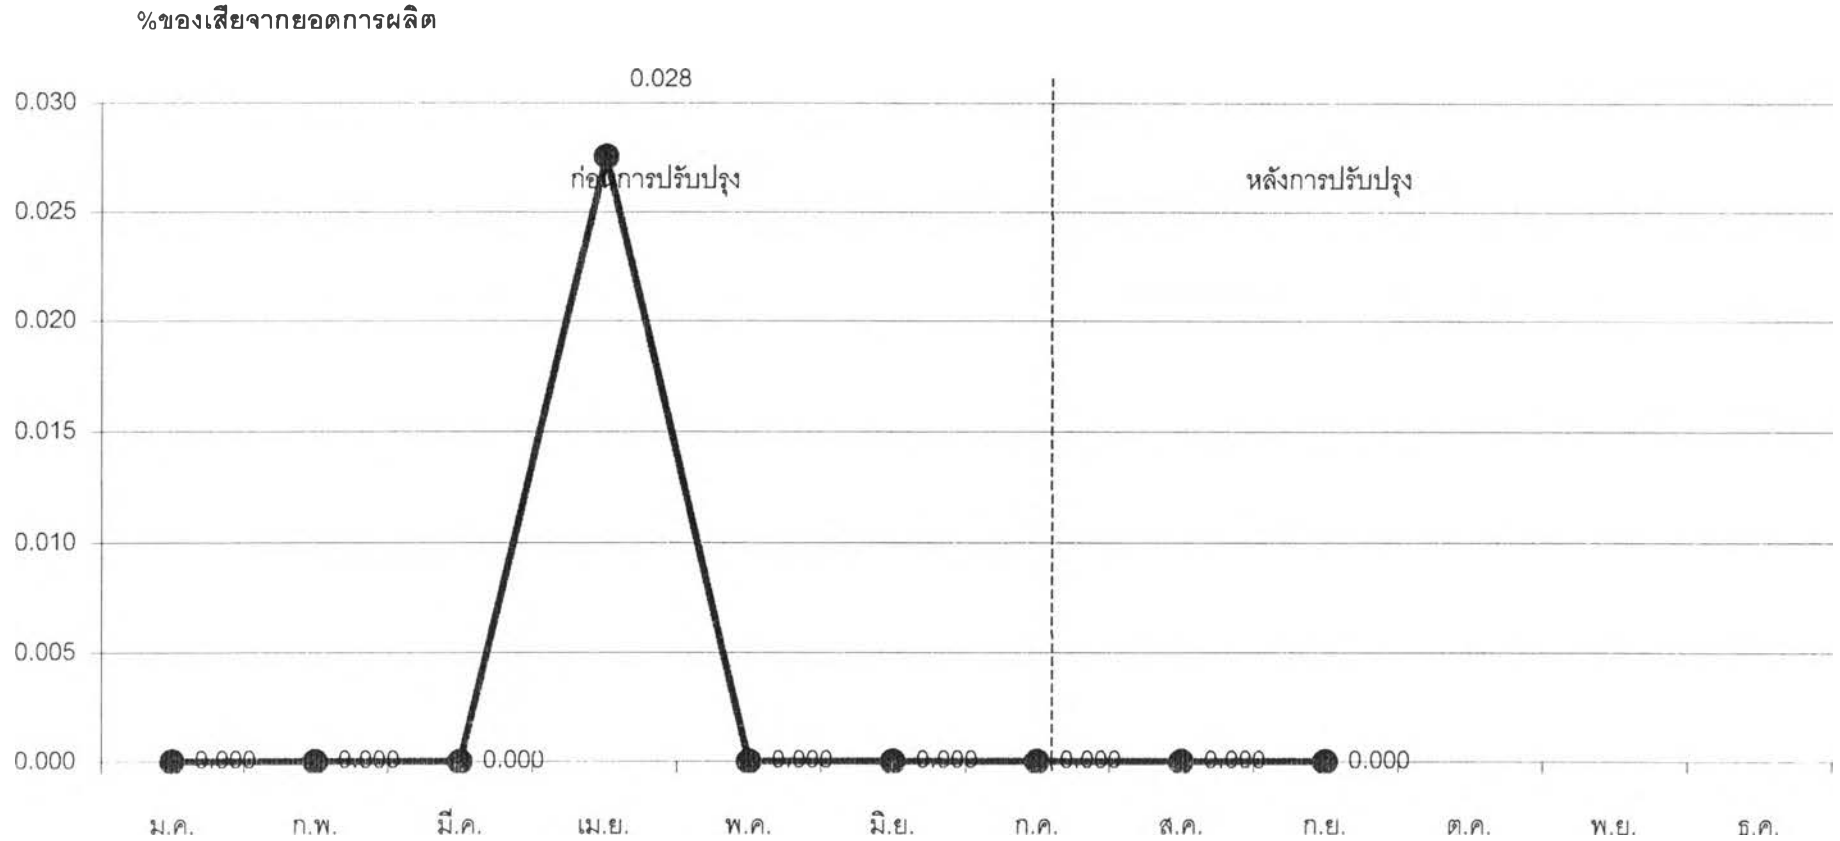

รูปที่ ๘-8 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุ ไม่ใส่ BUSH LINER ของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุชิ้นงานมีรอยแตกรอยร้าว ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

% ของเสียจากยอดการผลิต

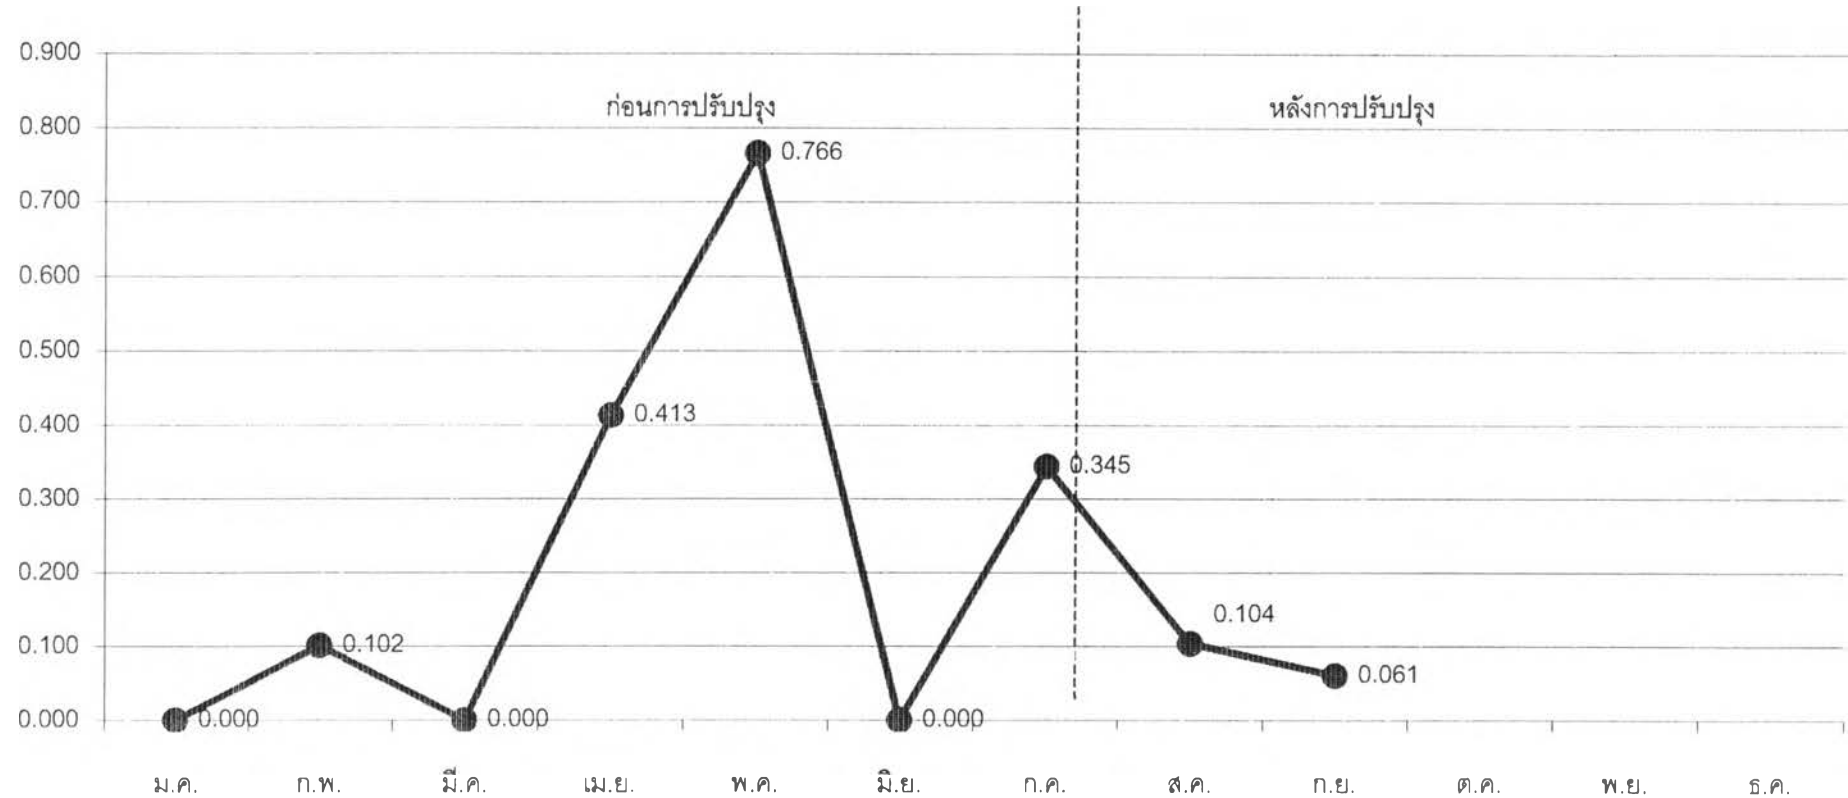


รูปที่ ๑-9 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานมีรอยแตกรอยร้าว ของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุการเคาะגעกินเนื้อของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

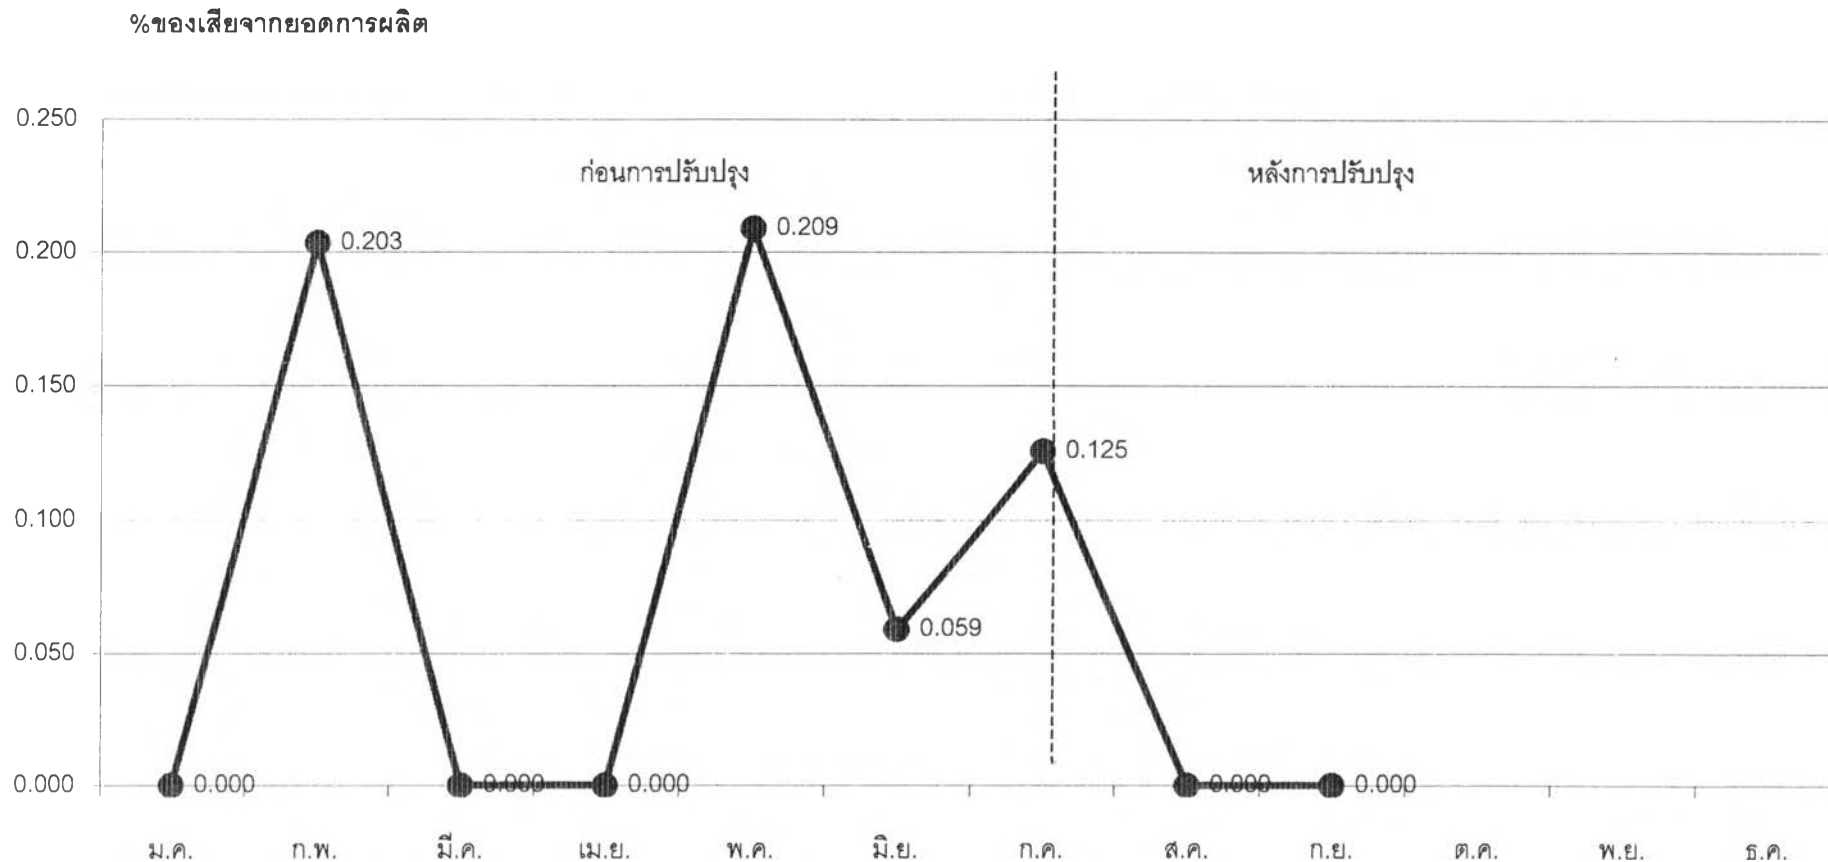


รูปที่ ฉ-10 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุการเคาะגעกินเนื้องานของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุเนื่ออะลูมิเนียมติดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

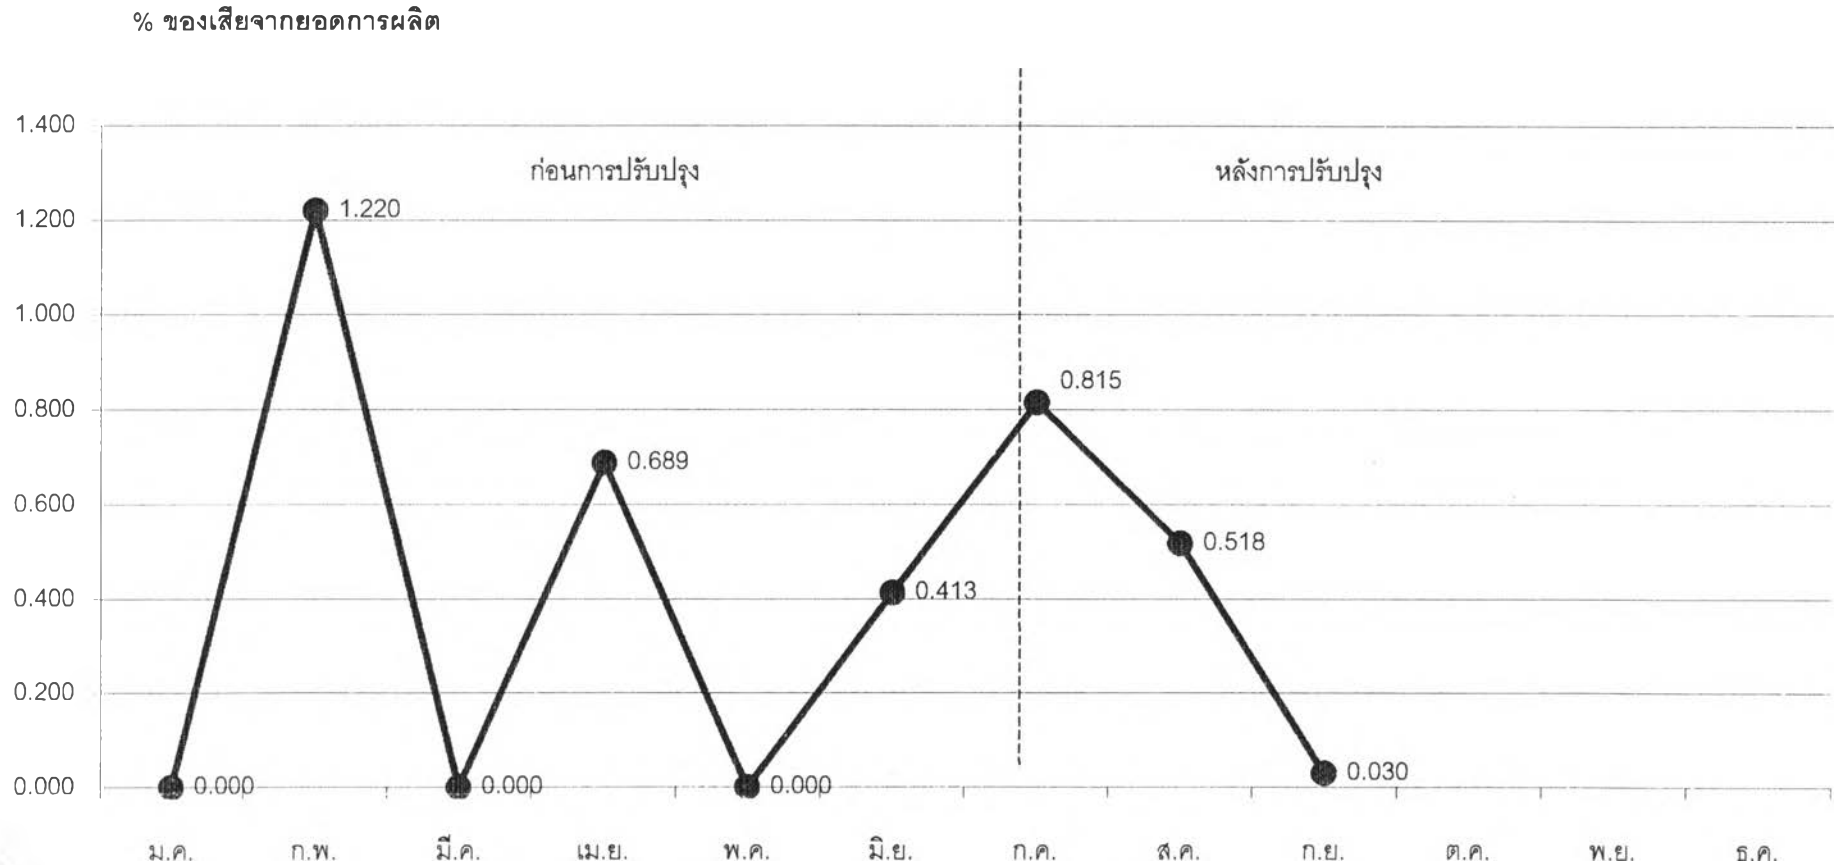

รูปที่ จ-11 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุเนื่ออะลูมิเนียมติดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุชิ้นงานโดนทุบของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

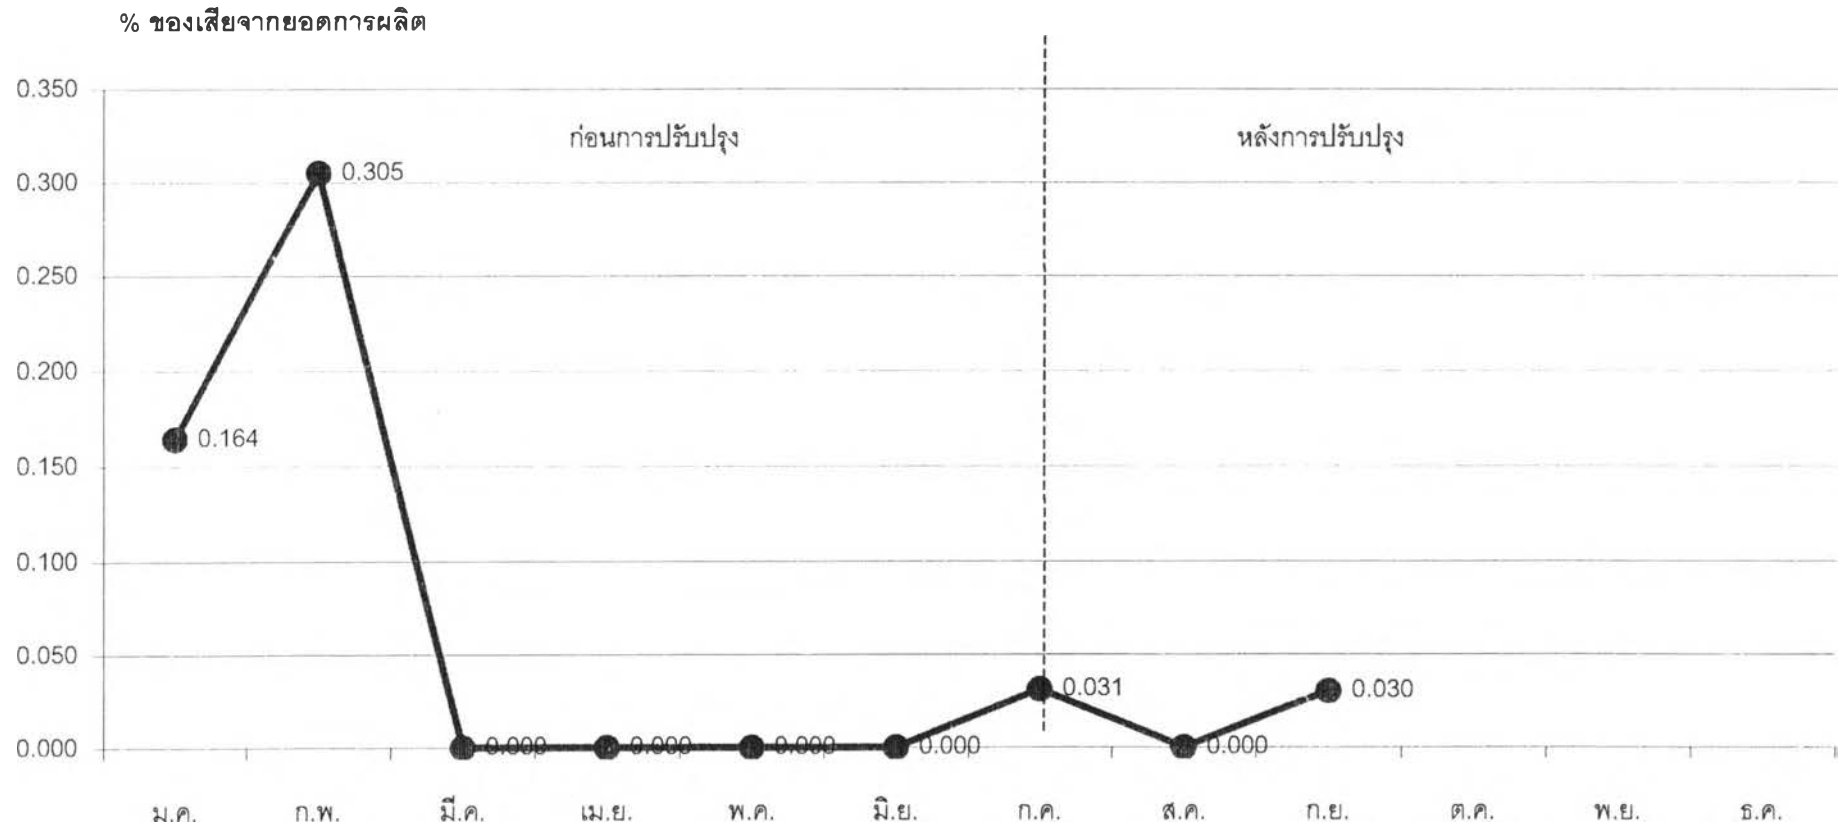

รูปที่จ -12 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานโดนทุบของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียจากสาเหตุโพรงอากาศในชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

%ของเสียจากยอดการผลิต

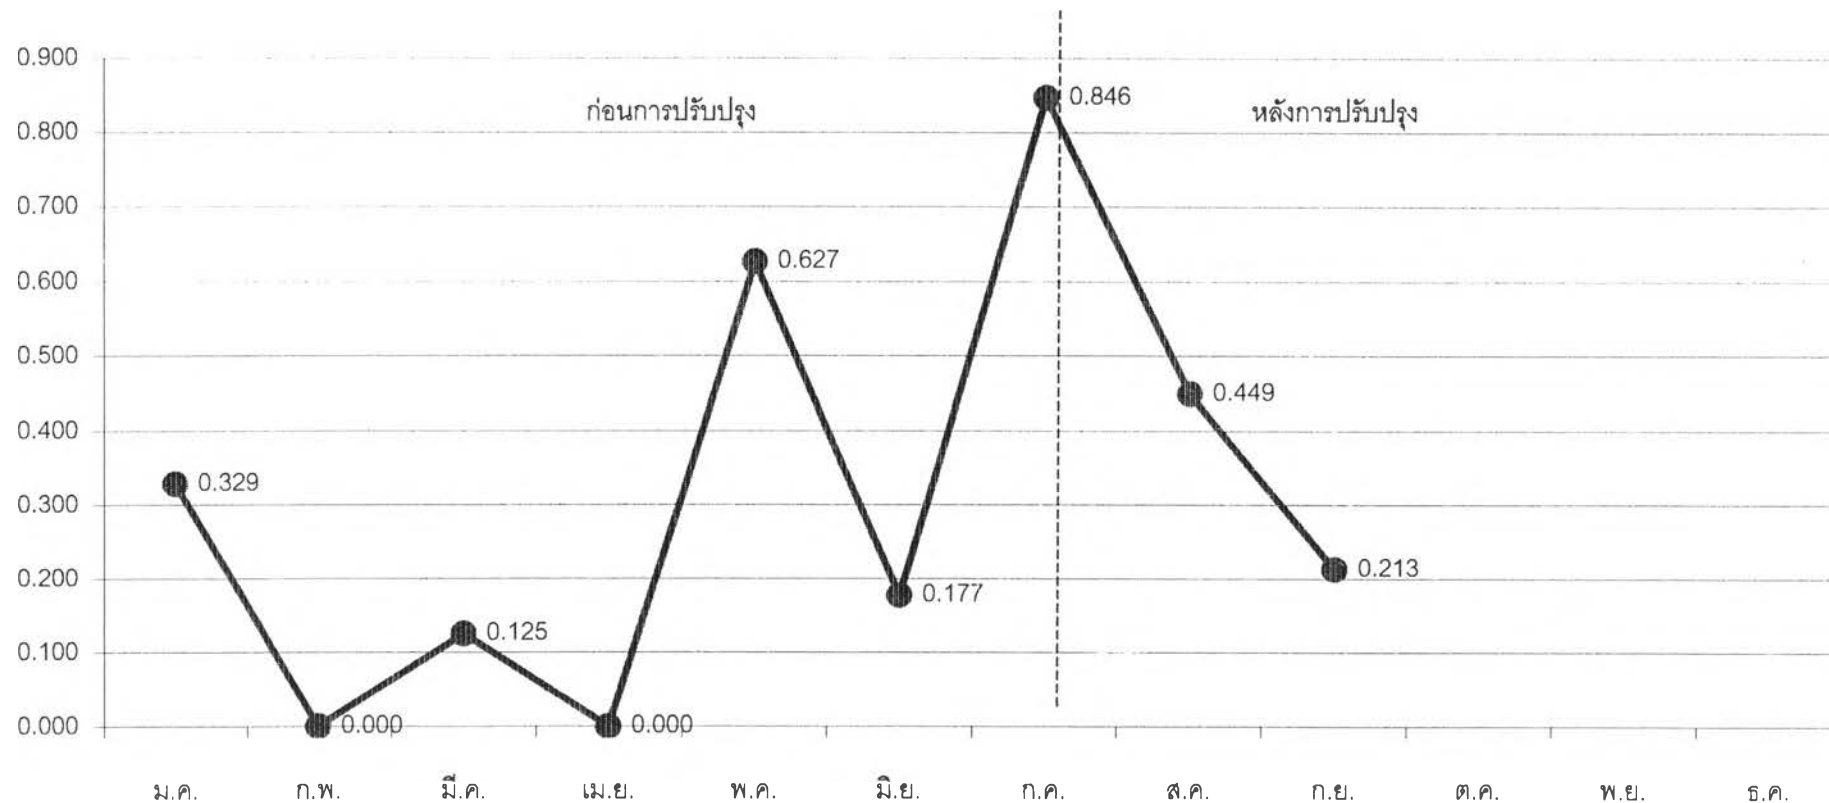

รูปที่ ฉ-13 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุโพรงอากาศในชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดจากแผนกฉีดและตักแต่งของผลิตภัณฑ์ FG230
ปี พ.ศ.2541

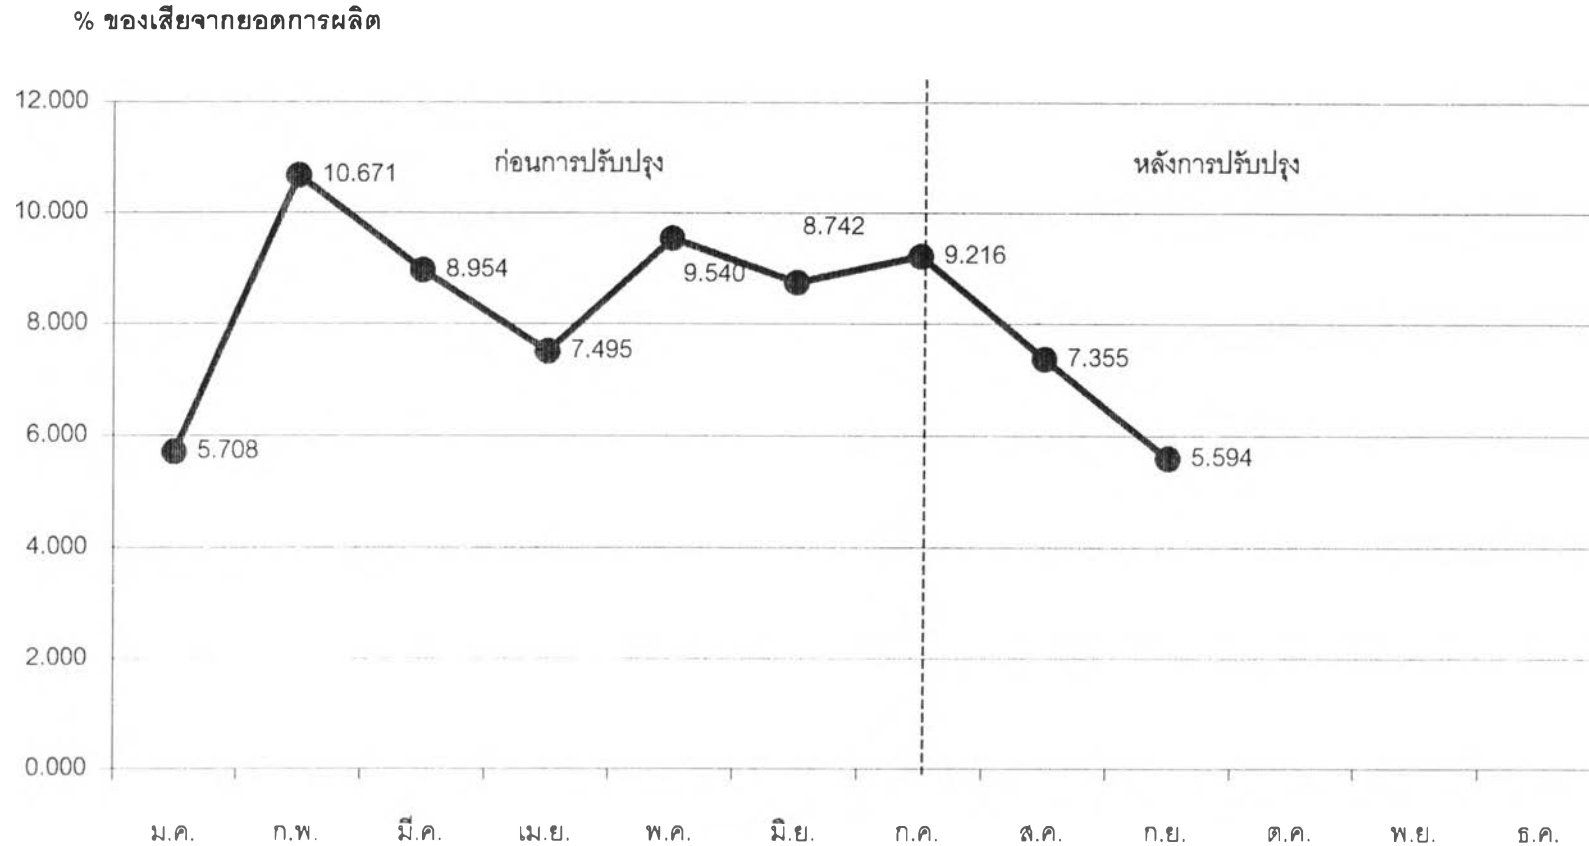


รูปที่ จ-14 แสดงจำนวนของเสียทั้งหมดจากทุกสาเหตุในแต่ละเดือนของผลิตภัณฑ์ FG230

ภาคผนวก ข


จำนวนของเสียที่ถูกค้าส่งคืนในแต่ละเดือนจากลักษณะบกพร่องชนิดต่างๆ

เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนจากสาเหตุโพรงอากาศในชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

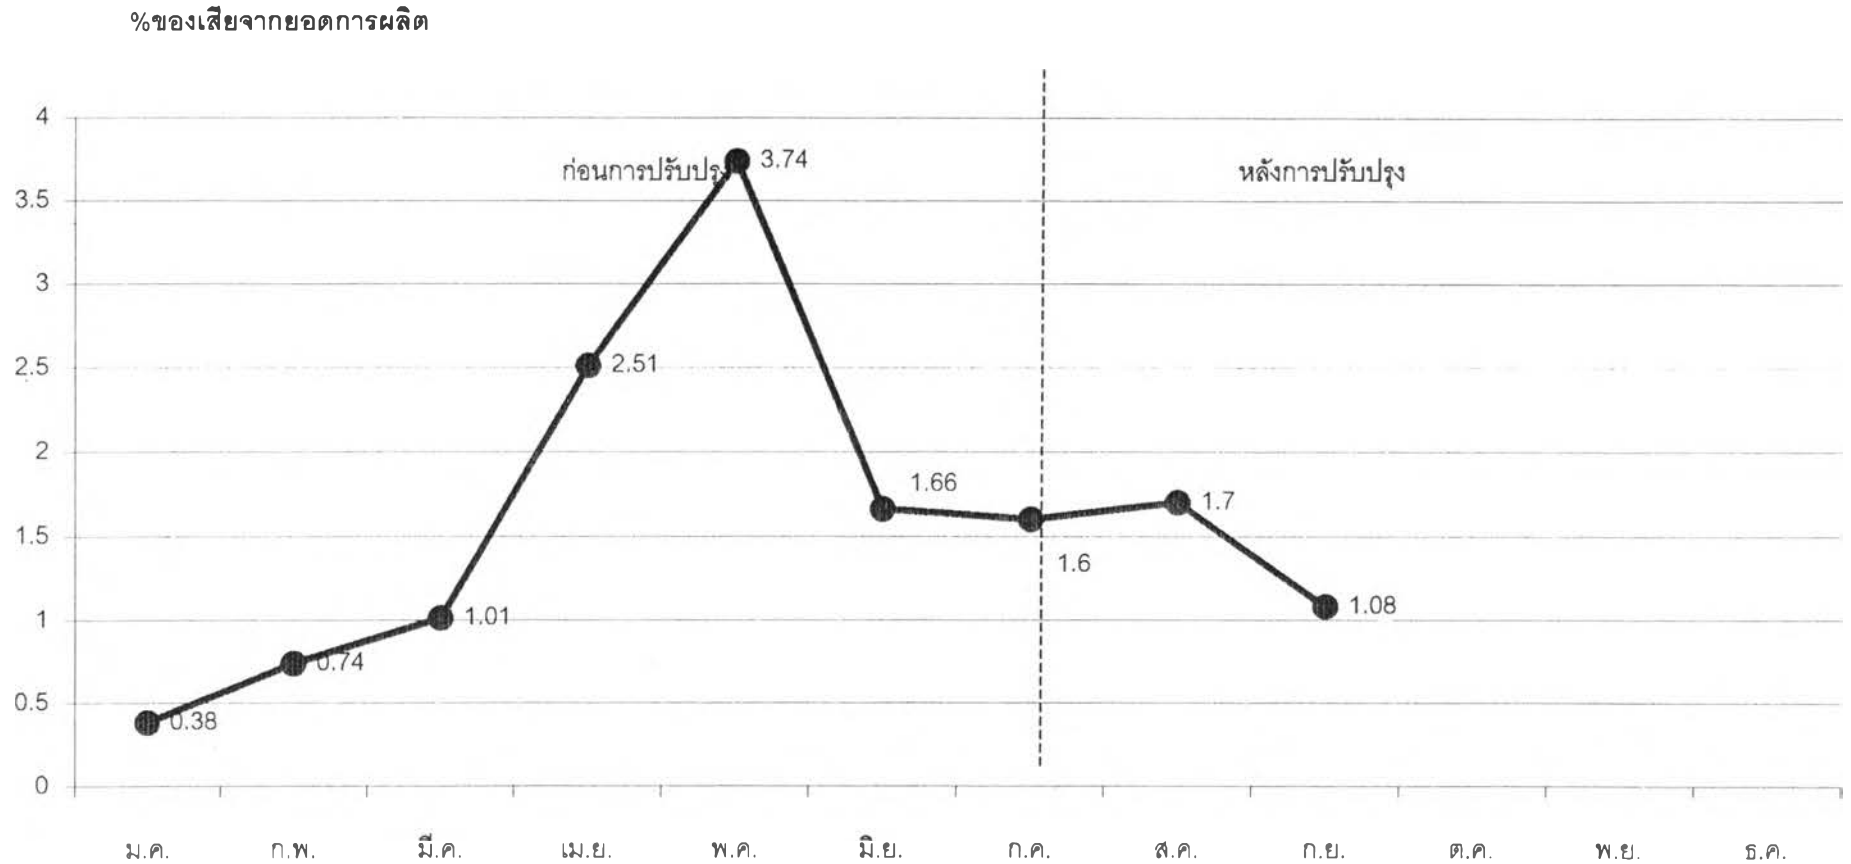

รูปที่ ข-1 แสดงจำนวนของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนในแต่ละเดือนจากสาเหตุโพรงอากาศในชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนจากสาเหตุโพรงอากาศใน Liner ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

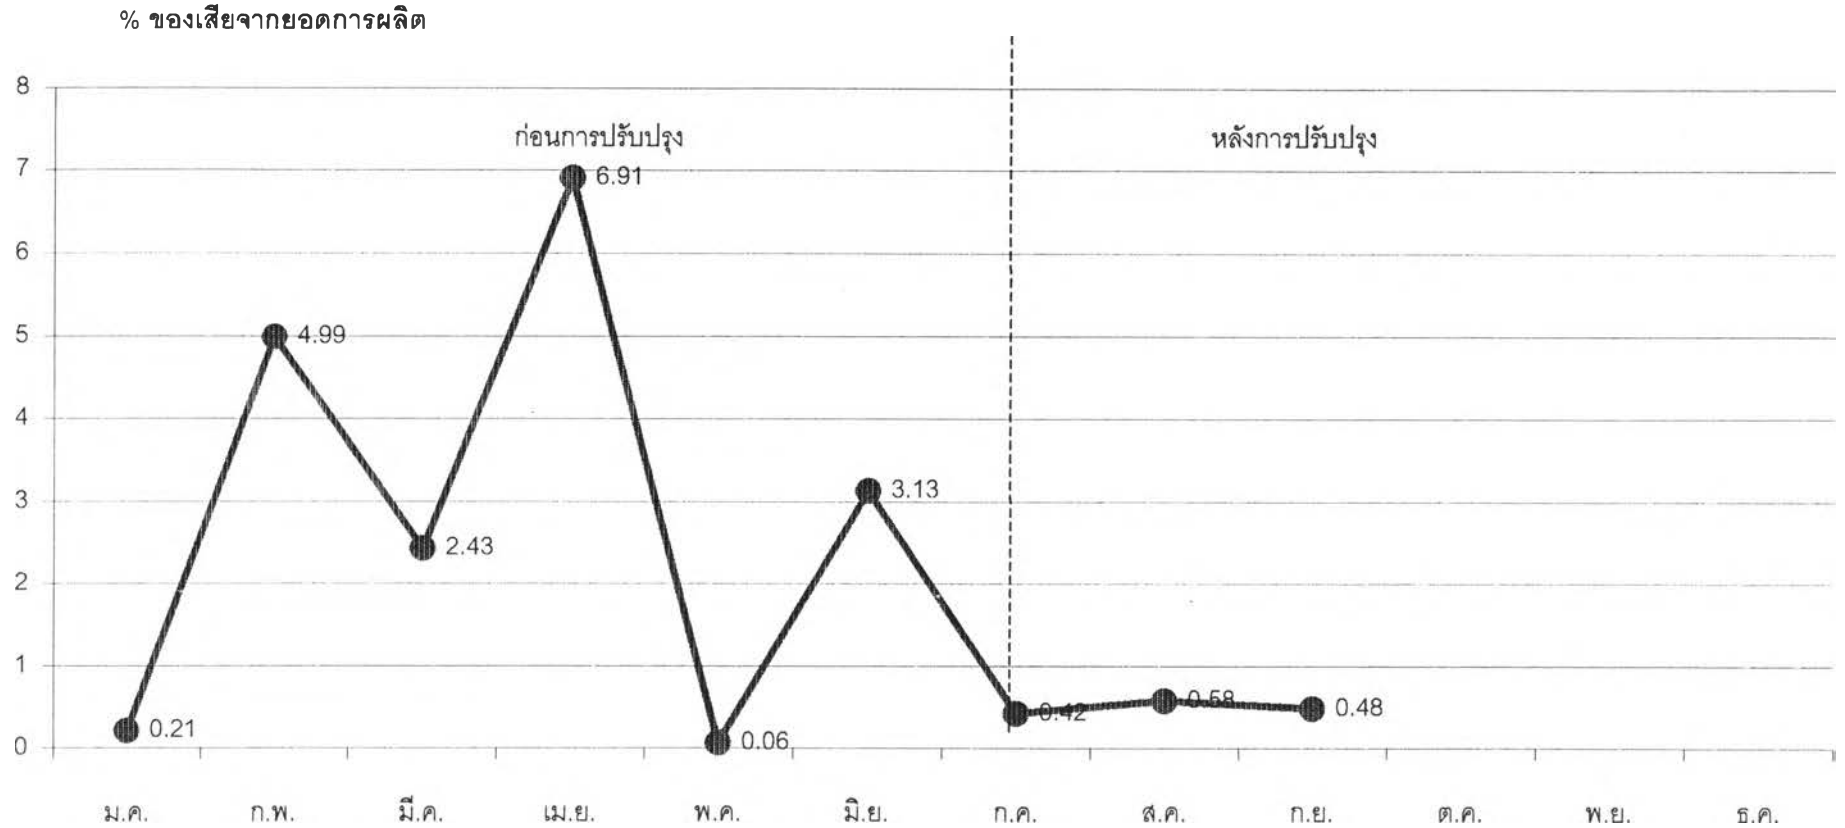

รูปที่ ข -2 แสดงจำนวนของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนในแต่ละเดือนจากสาเหตุโพรงอากาศใน Liner ของผลิตภัณฑ์ FG230


เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนจากสาเหตุชิ้นงานไม่เต็มของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

%ของเสียจากยอดการผลิต

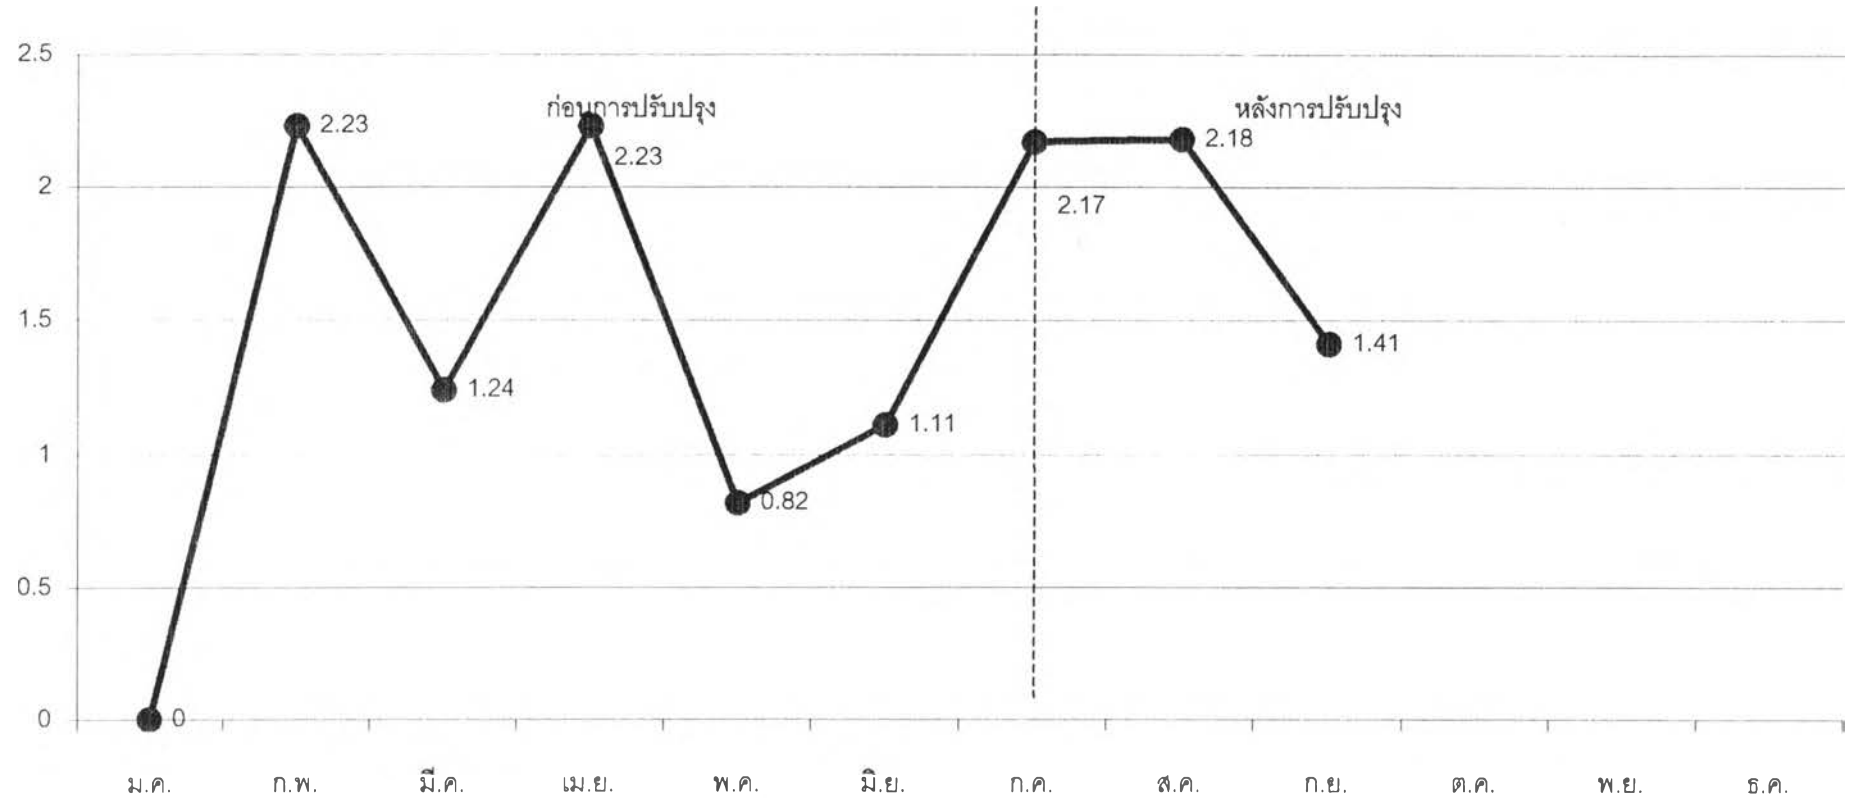

รูปที่ ข--3 แสดงจำนวนของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนในแต่ละเดือนจากสาเหตุชิ้นงานไม่เต็มของผลิตภัณฑ์ FG230

เปอร์เซ็นต์ของเสียที่ลูกค้าส่งคืนจากสาเหตุปาดผิวชิ้นงานไม่หมด ของผลิตภัณฑ์ FG230
ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ.2541

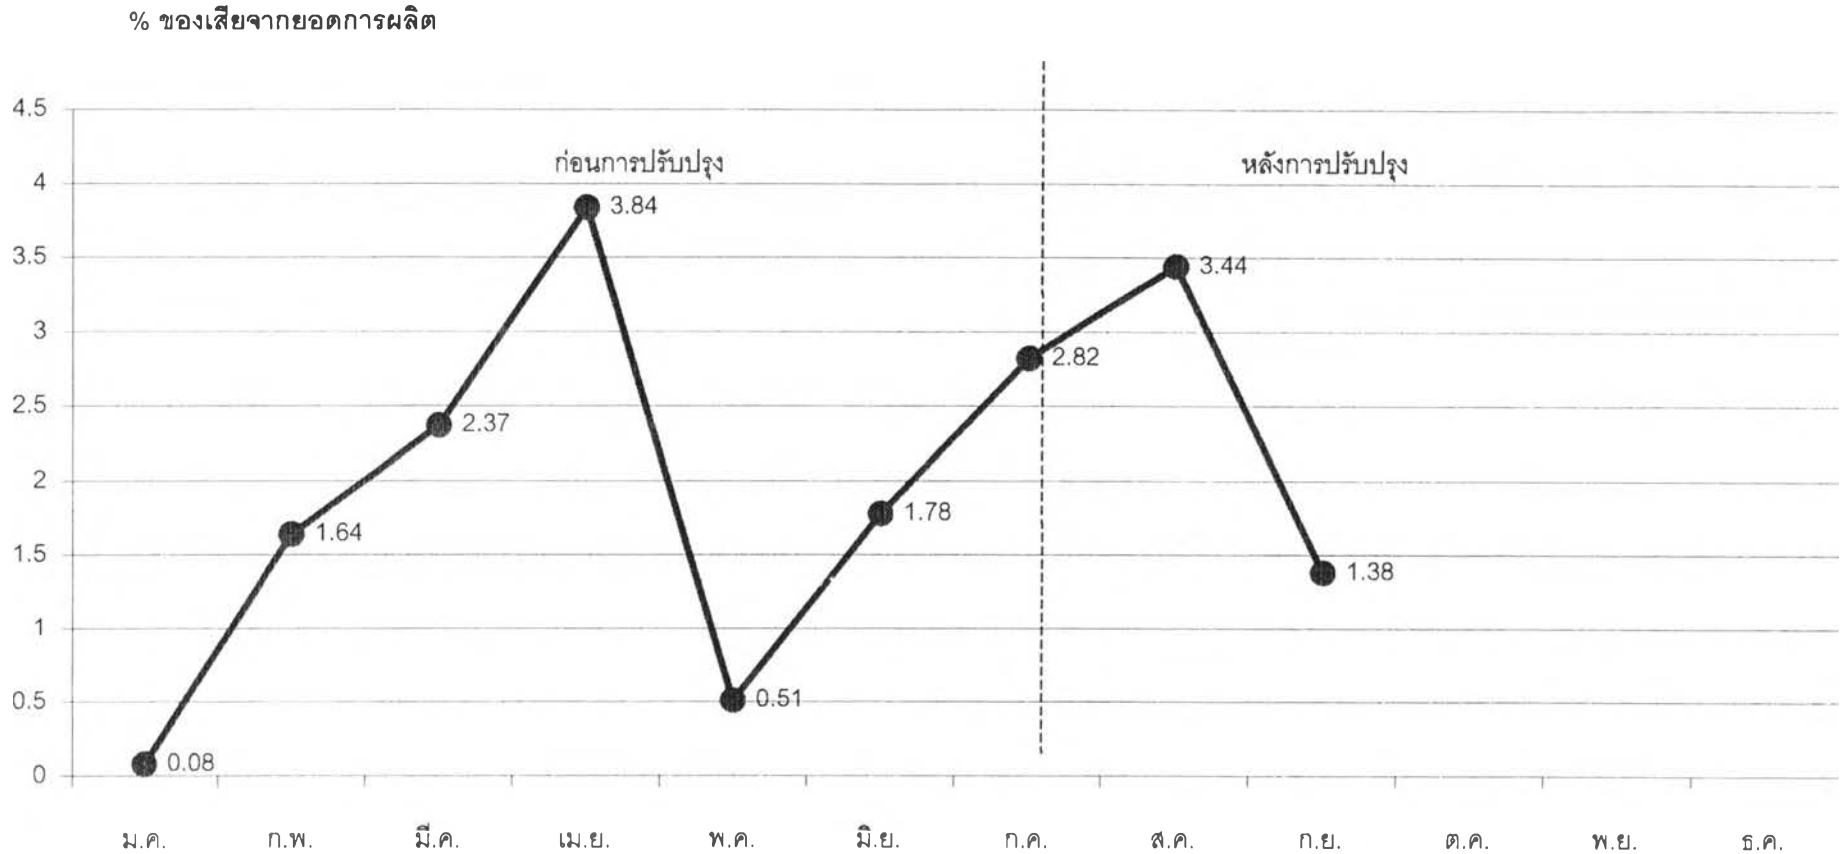

รูปที่ ข-4 แสดงจำนวนของเสียในแต่ละเดือนจากสาเหตุปาดผิวชิ้นงานไม่หมด ของผลิตภัณฑ์ FG230

ภาคผนวก ข
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานการเติมน้ำอะลูมิเนียมเหลวลงในเตา

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1. รถฟอร์คลิฟท์

2. เตาอุ่นเบ้าเคลื่อนย้าย

3. กาวอุดรอยรั่ว (Metacote 1999)

4. แปรงทาสี

5. สารเคมีอัดก้อน (Flussum - Nitral - C (19))

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1	เมื่อสัญญาณไฟของเตาอุ่นเครื่องจัดขึ้นสีส้ม นำเบ้าเคลื่อนย้ายออกจากเครื่องอุ่นโดยใช้รถฟอร์คลิฟท์ยกเบ้าอุ่นมาวางในระยะห่างจากเตาหลอมประมาณ 1 ฟุต เปิดวาล์วให้น้ำอะลูมิเนียมเหลวไหลลงเบ้าเคลื่อนย้าย
2.	ใช้แปรงทาสีป้ายกาวอุดรอยรั่วที่ Plug โดยรอบ โดยหมุน Tapping Valve ให้
3.	กาวอุดรอยรั่วติดอยู่บริเวณโดยรอบ
4.	เมื่อน้ำอะลูมิเนียมเหลวไหลลงในเบ้าจนได้ระดับประมาณ 20 ซม. จากขอบบนของเบ้าเคลื่อนย้าย ทำการปิดวาล์ว
5.	ใช้สารเคมีอัดก้อน 2 ก้อนต่ออะลูมิเนียมเหลว 1 เบ้า นำไปวางในเบ้าที่มีน้ำอะลูมิเนียมอยู่แล้วใช้ไม้กดให้สารเคมีจมถึงก้นเบ้าทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที หรือจนไม่มีฟองก๊าซผุดขึ้นมา
6.	ทำการตัก Slag หรือ ของแข็ง เศษสกปรกต่างๆที่ลอยขึ้นบนผิวน้ำอะลูมิเนียมเหลวในเบ้าเคลื่อนย้ายทิ้ง
7.	ใช้รถฟอร์คลิฟท์เคลื่อนย้ายเบ้าเคลื่อนย้ายไปยังเครื่องจัดเพื่อเติมในระบบอุ่นน้ำอะลูมิเนียมเหลวของเครื่องจัดเมื่อมีสัญญาณไฟสีส้มเตือนแสดงว่าน้ำอะลูมิเนียมในเครื่องจัดมีระดับต่ำกว่าที่กำหนด
8.	ยกเบ้าเคลื่อนย้ายให้ปากเบ้าอยู่เหนือช่องเทน้ำอะลูมิเนียมเหลวประมาณ 1 ฟุต
9.	เปิดฝาเตาอุ่น แล้วค่อยๆเทน้ำอะลูมิเนียมเหลว ให้ลงตรงกลาง Filling Cone มากที่สุดโดยดูจากกระจก
10.	ทำการเทจนกว่าจะหมดเบ้า หรือสัญญาณไฟสีเขียวติด
11.	ปิดฝาเตาอุ่น
	นำเบ้าเคลื่อนย้ายกลับไปยังเครื่องอุ่นเบ้าเคลื่อนย้ายและทำการอุ่นเบ้าเคลื่อนย้ายเพื่อรอการใช้งานต่อไป

รูปที่ ข-1 มาตรฐานการปฏิบัติงานการเติมน้ำอะลูมิเนียมเหลวลงในเตา

มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ขึ้นเครื่องฉีด

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.แม่พิมพ์

2.ส่วนประกอบของแม่พิมพ์

3.อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร

4.คอน

5.เครื่องมือช่วยในการทำงานเช่น ประแจ หมอนรอง เป็นต้น

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1	เตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการขึ้นแม่พิมพ์ ตามชุดอุปกรณ์ของแม่พิมพ์สำหรับการฉีดแต่ละผลิตภัณฑ์
2.	ปรับระยะฉีดแม่พิมพ์ โดยเลือกตามความหนาของตัวรอง โดยระยะฉีดแม่พิมพ์เริ่มจากศูนย์ที่ขอบบนของช่องใส่ Specer
3.	ปรับระยะฉีดของ Plunger
4.	สวม Sleeve (Shot Sleeve หรือ Long Sleeve) เข้าที่ Plate ด้าน fix
5.	หมุน Plunger Rod ด้วยตัวหมุน (Specer) ตามความยาวที่ต้องการ
6.	ประกอบหัว Plunger Tip เข้ากับ Plunger Rod โดยใช้ประแจใช้ในการประกอบ
7.	ประกอบชุด Plunger เข้าแทนยิง พร้อมกับเอาหัว Plunger Tip ใสเข้าไปใน Sleeve และปรับระดับน้ำมันหล่อลื่นให้ตรงกับหัว Plunger Tip
8.	ยกแม่พิมพ์เข้าเครื่องฉีดทีละข้าง โดยเริ่มที่ด้าน Fix ก่อน โดยหย่อนลงระหว่าง
9.	กลางระหว่าง Tie Bar
10.	ปรับระยะสูงต่ำของคอนให้ Sprue bush ของแม่พิมพ์ตรงกับ Sleeve แล้วสวมให้
11.	เข้ากัน จากนั้นปรับระดับแม่พิมพ์ให้อยู่ตรงกลาง โดยอ้างอิงจาก Plate ด้าน fix จากนั้นยึดแม่พิมพ์ด้าน Fix ให้แน่นโดยการใช้ Clamp Lock
12.	ยกแม่พิมพ์ด้าน Move หย่อนลงตรงกลางระหว่าง Tie bar ปรับระดับให้แม่พิมพ์อยู่ตรงกลางโดยการอ้างอิงจาก Plate ด้าน Move
13.	เลื่อน Plate ด้าน Move เพื่อให้แม่พิมพ์มาประกบกับด้าน Fix แล้วนำ Ejector Rod สวมเข้าไปที่ Plate ด้าน Move จากนั้นเปิดเครื่อง แล้วเลื่อน Plate ด้าน Move เพื่อนำ Ejector rod ใสเข้าไปในพิมพ์ด้าน Move แล้วขันน็อตให้แน่น โดยการใช้ประแจปากตายเบอร์ 32 หรือ เบอร์ 27

รูปที่ ข-2 มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ขึ้นเครื่องฉีด

มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ขึ้นเครื่องฉีด (ต่อ)

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.แม่พิมพ์

2.ส่วนประกอบของแม่พิมพ์

3.อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร

4.คอน

5.เครื่องมือช่วยในการทำงานเช่น ประแจ หมอนรอง เป็นต้น

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
14.	เลื่อน Plate ให้เข้ามาประกบติดกับแม่พิมพ์ด้าน Move แล้วยึดแม่พิมพ์ให้แน่นด้วย Clamp โดยใช้ประแจปากตายเบอร์ 30-36
15.	หย่อนคอนลงแล้วปลดคอนออกจากแม่พิมพ์
16.	ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม S8 ปิดกุญแจ S19 ไปที่ เลข0 แล้วใช้กุญแจเบอร์ S19 เปิด ประตูเข้าไปในเครื่อง
17.	ยึด Ejector Rod ให้ติดกับ Ejector Plate โดยใช้สกรู M20x130 หรือน็อต M27
18.	ใส่อุปกรณ์ประกอบแม่พิมพ์อันได้แก่ ระบบ Die Cooling System ระบบ Die Heating Oil Unit ระบบ ไฮดรอลิค ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิคและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลิมิตสวิตช์

รูปที่ ข-2 (ต่อ) มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ขึ้นเครื่องฉีด

มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ลงจากเครื่องฉีด

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.แม่พิมพ์

2.ส่วนประกอบของแม่พิมพ์

3.อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร

4.เครน

5.เครื่องมือช่วยในการทำงานเช่น ประแจ หมอนรอง เป็นต้น

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1	ปิดเตาอุ่น (Dosing) และแขนกล โดยใช้ปุ่ม B 3,6 และ B 3,7
2.	ปิดเครื่อง Auto Spray ที่ปุ่ม B 3,2
3.	กด Dosing Off ที่ตู้ควบคุมเตาอุ่น
4.	เปิดเครื่องอุ่นน้ำมันของระบบ Oil Heating Unit และดูดัน้ำมันกลับไปยังถังพัก
5.	ถอดรางน้ำอะลูมิเนียมออก
6.	ถอดอุปกรณ์ประกอบแม่พิมพ์ เช่น สายน้ำ สายน้ำมัน กรณีที่แม่พิมพ์มีสไลด์คอร์ด ให้กระทำตามลำดับดังนี้ ถอดชุดลิ้มิตสวิทช์ และสายไฟออก จากนั้นถอดสายไฮดรอลิคออกจากชุดสไลด์คอร์ด จากนั้นถอดประกับล๊อคแกนไฮดรอลิคและคันชักลิ้มิตสวิทช์ และถอดตัวไฮดรอลิค
7.	ปิดแม่พิมพ์ประกบติดกัน โดยกดปุ่ม S4 และ S5 พร้อมกัน จากนั้นเลื่อนเครนมาตั้งแม่พิมพ์ด้าน Move
8.	ใช้กุญแจ S19 เปิดประตูเข้าไปในเครื่อง และถอดน็อตล๊อค Ejector rod ออกโดยใช้ประแจแอลเบอร์ 17-19 หรือประแจปากตายเบอร์ 36
9.	ถอด Clamp ด้าน Move ออกให้หมดโดยใช้ประแจต่อด้ามเบอร์ 30-36
10.	เปิดสวิทช์เครื่องให้อยู่ในตำแหน่ง Set Up
11.	เลื่อน Plate ด้าน Move ออกโดยใช้ปุ่ม S6
12.	ดึง Ejector Rod ออกโดยใช้ประแจปากตายเบอร์ 36
13.	เลื่อน Plate ด้าน Move เข้ามาประกบแม่พิมพ์ด้าน Move
14.	ใส่ Clamp ล๊อคแม่พิมพ์ด้าน Move 2 ตัว
15.	เลื่อน Plate ด้าน Move ออก โดยกดปุ่ม S6 พร้อมกับค่อยๆเลื่อนเครนออกมา
16.	ถอด Clamp แม่พิมพ์ด้าน Move ออกโดยใช้ประแจต่อด้ามเบอร์ 30-36
17.	เลื่อนเครนยกแม่พิมพ์ด้าน Move ออกไปเก็บ
18.	ถอด Clamp ด้าน Fix ออก

รูปที่ ข-3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ลงจากเครื่องฉีด

มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ลงจากเครื่องฉีด (ต่อ)

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.แม่พิมพ์

2.ส่วนประกอบของแม่พิมพ์

3.อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร

4.คอน

5.เครื่องมือช่วยในการทำงานเช่น ประแจ หมอนรอง เป็นต้น

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
19.	เลื่อน Plate ด้าน Move ออก (ขณะนี้แม่พิมพ์ประกบติดกันอยู่) ปรับคอนให้สมดุลในแนวตั้ง
20.	เลื่อนแม่พิมพ์ให้ Sprue Bush ถอยออกมาจาก Shot sleeve โดยหากแม่พิมพ์มี ขนาดใหญ่ต้องทำการปลด Tie Bar ออกไป
21.	ยกแม่พิมพ์ออกจากเครื่องด้วยความระมัดระวัง
22.	ถอด Shot Sleeve ออกจาก Plate ด้าน Fix และทำการเก็บชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยยังสถานที่จัดเก็บ
23.	ทำความสะอาดแม่พิมพ์ Plate ทั้งสองด้านด้วยน้ำมัน และทาน้ำมันหล่อลื่น

รูปที่ ข-3 (ต่อ) มาตรฐานการปฏิบัติงานการนำแม่พิมพ์ลงจากเครื่องฉีด

มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ง

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอันได้แก่

- Ear Plugs
 - ถุงมือ
 - แว่นตา
 - ผ้าปิดจมูก
 - รองเท้าเซฟตี้
 - ชุดกันเปื้อน
2. อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นงาน
- ตะไบลม
 - เจียรแกน
 - กระดาษทรายสายพาน
 - ตะไบมือ (กลม , แบน)
 - ค้อน (ขนาดเล็ก)
 - เหล็กตอก (กลม , แบน)
3. อุปกรณ์อื่นๆเช่น
- ดินสอสีใช้สำหรับทำเครื่องหมาย
 - ปืนทรายาง
 - หมึกปั้ม

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.	พนักงานสวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยถูกต้องและครบถ้วน
2.	พนักงานตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่งชิ้นงาน
3.	พนักงานคนที่ 1 ของสายงานแต่ง นำชิ้นงานออกจากตะกร้าของดีสีน้ำเงิน ทำการตรวจสอบว่าสภาพชิ้นงาน ถ้ามีลักษณะบกพร่องให้แยกใส่ตะกร้าสีแดง ซึ่งเป็นตะกร้าของเสีย ถ้าเป็นชิ้นงานดี ให้ทำการแต่งตามมาตรฐานการแต่งชิ้นงานของแต่ละผลิตภัณฑ์
4.	พนักงานท้ายสายงานแต่ง ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ได้รับการแต่งเรียบร้อยแล้ว ทำเครื่องหมาย บันทึกจำนวนที่แต่งได้ ชิ้นงานดีหรือเสีย ปัญหาที่เกิดขึ้นลงในใบรายงานการแต่งประจำสายงานแต่ง

รูปที่ ๓-4 มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ง

มาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้กระดาดทรายสายพาน

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.กระดาดทรายสายพานเบอร์ 120

2.น้ำมัน Mobil ALMO 527

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.	ตรวจดูด้วยสายตาว่ากระดาดทรายสายพานไม่มีการแตกหักเสียหาย
2.	ใส่กระดาดทรายสายพานเบอร์ 120 โดยกดปลายเครื่องให้ยุบลง แล้วใส่กระดาดทรายเข้าไปแล้วปล่อยให้เครื่องตั้งกระดาดทรายให้ตั้ง
3.	เสียบสายจากกระดาดทรายสายพานเข้ากับสายจากแหล่งกำเนิดลม
4.	เปิดเครื่องโดยปลดตัวสวิตช์คานบังคับ แล้วกดคานบังคับมาแนวเครื่อง
5.	ทำการปรับตั้งชิ้นงานในจุดที่ต้องการ
6.	ปิดเครื่องโดยปล่อยคานบังคับ
7.	หลังการใช้งานทุกครั้งให้ทำความสะอาดโดย <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="506 970 1125 1016">7.1 เช็ดฝุ่นบริเวณภายนอกของกระดาดทรายสายพาน <li data-bbox="506 1027 1083 1072">7.2 ถอดสายที่ต่อกับแหล่งกำเนิดลมออกแล้วหยอด <li data-bbox="545 1084 906 1129">น้ำมัน Mobil ALMO 527 <li data-bbox="506 1152 934 1197">7.3 ต่อสายเข้ากับแหล่งกำเนิดลมใหม่ <li data-bbox="506 1208 1313 1254">7.4 เปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้ น้ำมันขลิบภายนอกเครื่องให้ทั่วแล้วปิดเครื่อง
8.	ถอดสายที่ต่อกับแหล่งกำเนิดลมออก
9.	เก็บกระดาดทรายสายพานใส่ในกล่องเก็บเครื่องมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้เจียรแกน

- เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.ประแจ
 2.ไขควง
 3.น้ำมัน Mobil ALMO 527
 4.หินเจียร เบอร์ A-10

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.	ตรวจดูด้วยสายตาว่าเจียรแกนไม่มีการแตกหักเสียหาย
2.	ตรวจดูหินเจียรที่ปลายเจียรแกน หากไม่มีหรือมีเหลือในขนาดที่เล็กเกินไปให้เปลี่ยน โดยการใช้ไขควงและประแจขันน็อตที่ปลายเจียรแกนให้หลวม ดึงหินเจียรอันเก่า ออกแล้วใส่หินเจียรอันใหม่แล้วขันน็อตให้แน่น
3.	เสียบสายจากเจียรแกนเข้ากับสายจากแหล่งกำเนิดลม
4.	เปิดเครื่องโดยหมุนปุ่มยกลงไปยังตำแหน่ง ON
5.	ใช้หินเจียรทำการตบแต่งชิ้นงานในจุดที่ต้องการ
6.	ปิดเครื่องโดยหมุนปุ่มยกลงไปยังตำแหน่ง OFF
7.	หลังการใช้งานทุกครั้งให้ทำความสะอาดโดย 7.1 เช็ดฝุ่นบริเวณภายนอกของเจียรแกน 7.2 ถอดสายที่ต่อกับแหล่งกำเนิดลมออกแล้วหยุด น้ำมัน Mobil ALMO 527 7.3 ต่อสายเข้ากับแหล่งกำเนิดลมใหม่ 7.4 เปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้ น้ำมันซิลิโคนภายนอกเครื่องให้ทั่วแล้วปิดเครื่อง
8.	ถอดสายที่ต่อกับแหล่งกำเนิดลมออก
9.	เก็บเจียรแกนใส่ในกล่องเก็บเครื่องมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้ตะไบลม

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.กุญแจ 6 เหลี่ยม

2.น้ำมัน Mobil ALMO 527

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.	ตรวจดูด้วยสายตาว่ตะไบลมไม่มีการแตกหักเสียหาย
2.	เลือกตัวตะไบและใส่ตัวตะไบโดยใช้กุญแจ 6 เหลี่ยม ไขน็อตออกให้หลวมแล้วเอาตัวตะไบใส่เข้าไป จากนั้นไขกลับให้แน่น
3.	เสียบสายจากตะไบลมเข้ากับสายจากแหล่งกำเนิดลม
4.	เปิดเครื่องโดยหมุนปุ่มยงไปยังตำแหน่ง ON
5.	ใช้ตะไบลมทำการตกแต่งชิ้นงานในจุดที่ต้องการ
6.	ปิดเครื่องโดยหมุนปุ่มยงไปยังตำแหน่ง OFF
7.	หลังการใช้งานทุกครั้งให้ทำความสะอาดโดย <ul style="list-style-type: none"> 7.1 เช็ดฝุ่นบริเวณภายนอกของเจียรแกน 7.2 ถอดสายที่ต่อกับแหล่งกำเนิดลมออกแล้วหยอดน้ำมัน Mobil ALMO 527 7.3 ต่อสายเข้ากับแหล่งกำเนิดลมใหม่ 7.4 เปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้ น้ำมันขลิมภายนอกเครื่องให้ทั่วแล้วปิดเครื่อง
8.	ถอดสายที่ต่อกับแหล่งกำเนิดลมออก
9.	เก็บตะไบลมใส่ในกล่องเก็บเครื่องมือ

รูปที่ ๗ -7 มาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้ตะไบลม

มาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้ตะไบมือ

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.แปรงลวดทองเหลือง

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.	ทำความสะอาดตะไบมือ โดยการใช้แปรงลวดทองเหลืองขัดไปมาบนคมตะไบ
2.	ใช้ตะไบมือทำการตกแต่งชิ้นงานในจุดที่ต้องการ โดยออกแรงดันไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเพราะคมตะไบมีด้านเดียว
3.	ทำความสะอาดตะไบมือ ตามข้อ 1 เมื่อรู้สึกว่ตะไบกินเนื้อชิ้นงานน้อยกว่าที่ควร
4.	<p>ทำความสะอาดตะไบมือ ตามข้อ 1 เมื่อเสร็จจากการใช้งานทุกครั้ง</p> <p><u>หมายเหตุ</u> การแบ่งชนิดของตะไบที่มีการใช้งานอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แบ่งตามผิวของตะไบ <ul style="list-style-type: none"> - ตะไบหยาบ ใช้เมื่อต้องการเอาเนื้อโลหะออกมากๆ โดยผิวชิ้นงาน หลังจากการใช้ตะไบหยาบจะไม่เรียบนัก - ตะไบละเอียด ใช้เมื่อต้องการแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบร้อย โดยผิวชิ้นงานภายหลังการใช้ตะไบละเอียดจะเรียบกว่าการใช้ตะไบหยาบ 2.แบ่งตามรูปร่างของตะไบ <ul style="list-style-type: none"> - ตะไบแบน ใช้กับงานที่มีลักษณะเรียบหรือเป็นมุมฉาก - ตะไบกลม ใช้กับงานที่มีลักษณะโค้ง มน

ภาคผนวก ฉ
มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.ประแจปากตายเบอร์ 19

2.ประแจปากตายเบอร์ 30

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1	ทำการหยุดเครื่องก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2.	นำผ้าสะอาดมาเช็ดคราบน้ำมัน สกปรก และรอยเปื้อนบริเวณเครื่องจักรและแท่นสไลด์ต่างๆที่มีการเคลื่อนที่
3.	นำน้ำมัน Mobil Gear 630 หยอดบริเวณไต่บาร์และสไลด์เวย์ เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
4.	เติมน้ำมันหล่อลื่นโดยใช้น้ำมัน NW-101 ที่ชุดหล่อลื่น Plunger Tip จนเต็มถึงระดับที่กำหนด
5.	ทำความสะอาดไส้กรองของระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์
	5.1 ทำความสะอาดบริเวณวาล์วที่ไส้กรองทั้งหมด
	5.2 นำประแจเบอร์ 30 ไขวาล์วของเครื่องที่ไส้กรองน้ำ
	5.3 ถอดไส้กรองมาล้างทำความสะอาด
	5.4 เช็ดให้แห้งแล้วนำไปประกอบเข้าที่เดิม
6.	ทำความสะอาดไส้กรองชุดน้ำมันไฮดรอลิก
	6.1 นำประแจเบอร์ 19 ไขวาล์วไส้กรองน้ำมันชุดไฮดรอลิก
	6.2 ถอดไส้กรองนำมาเช็ดทำความสะอาด และล้างด้วยน้ำ แล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง
7.	ถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกที่ถังเก็บในโตรเจน
	7.1 นำประแจปากตายเบอร์ 19 ทำการไขวาล์วที่ถังในโตรเจนด้านล่าง ให้คลายออก โดยไม่ให้วาล์วหลุดออกจากเกลียว
	7.2 นำภาชนะมารองรับน้ำมันที่ถ่ายออกมาจนหมด
	7.3 ทำการขันเกลียวให้วาล์วในข้อ 7.1 ให้แน่น
	7.4 ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกชุดใหม่

รูปที่ ฅ-1 มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร

มาตรฐานการบำรุงรักษาเตาหลอมแห่งวัตฤติบ

- เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.ประแจ
 2.ชุดกันความร้อน
 3.ถุงมือ
 4.ชุดพ่น Flux
 5.ผง Flux
 6.พลั่ว
 7.รถฟอร์คลิฟท์
 8.เหล็กแบน
 9.เบ้าอะลูมิเนียมสำหรับทิ้ง Slag

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
	<u>มาตรฐานการบำรุงรักษาเตาหลอมประจำวัน</u>
1	ทำความสะอาดผนังเตาหลอมส่วนที่รับแห่งวัตฤติบ และส่วนที่ทำการหลอม
2.	ทำความสะอาด Slag โดยการใส่ Flux ใส่ที่ผิวอะลูมิเนียมในส่วนห้อง Holding ในขณะที่มีน้ำอะลูมิเนียมอยู่ในระดับสูงสุด
3.	ทำความสะอาด Thermocouple และ Electrode เมื่อระดับน้ำอะลูมิเนียมสูงสุด
	<u>มาตรฐานการบำรุงรักษาเตาหลอมรายสัปดาห์</u>
1.	ทดลองปิดวาล์วแก๊ส และดูที่ตู้ควบคุมจะต้งแสดง Disorder Flame Monitoring
2.	ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีส่วนใดเสียหาย หรือชำรุด และจัดการซ่อมบำรุงต่อไป
	<u>มาตรฐานการทำความสะอาดเปลือกหุ้มเตาหลอม</u>
1.	เมื่อเตาหลอมมีน้ำอะลูมิเนียมสูงสุดหรือไฟเหลืองติดที่ตู้ควบคุมว่า Max Level Bath ให้เริ่มทำความสะอาดโดยการหมุนสวิทช์หัวเตาไปที่ OFF กดปุ่ม Melting OFF และปิดสวิทช์ Main ใหญ่
2.	เลื่อนแท่นเย็นมาโดยใช้รถฟอร์คลิฟท์ ยกมาให้ตรงช่องที่ Thermocouple และแท่ง Electrode
3.	พนักงานขึ้นไปทำความสะอาดและถอดสายไฟที่ติดอยู่กับ Thermocouple และแท่ง Electrode

รูปที่ ๘-2 มาตรฐานการบำรุงรักษาเตาหลอมแห่งวัตฤติบ

มาตรฐานการบำรุงรักษาเตาหลอมแท่งวัตถุดิบ (ต่อ)

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
4.	ถอดแท่ง Electrode และใช้เหล็กเขี่ย Slag ออกจากแท่ง Electrode และทากาวอุดรอยรั่ว (Metalcote1999)
5.	ยกแท่ง Thermocouple ขึ้นแล้วเสียบลงบนช่องของ Thermocouple
6.	วางฝาของแท่ง Thermocouple ลงบนเบ้าอะลูมิเนียม
7.	ใช้เหล็กแบนเขี่ย Slag ออกแล้วทากาวอุดรอยรั่ว
8.	วางฝาครอบแท่ง Thermocouple ให้ตรงช่องระวังอย่าให้กระทบขอบ
9.	เสียบแท่ง Electrode และต่อสายไฟให้ตรงช่องเดิม
10.	เปิดสวิตช์ Main ในศูนย์กลางการเดินเครื่องเตาหลอม
11.	ใช้รตฟอร์คลิฟท์ยกแท่งขึ้นกลับไปเดิม
	<u>มาตรฐานการทำความสะอาดช่องเก็บน้ำอะลูมิเนียม</u>
1.	ตรวจสอบเตาหลอมว่าระดับน้ำอะลูมิเนียมในอ่างมีระดับสูงพอที่จะทำความสะอาดได้ โดยดูจากหน้าปัดที่แผงควบคุมต้องมีตัวหนังสือว่า Max. Level หรือทำการเปิดประตูเตาหลอมดูโดยการกดปุ่ม Open ที่ข้างเตา ดูระดับน้ำอะลูมิเนียมต้องไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร จึงจะทำความสะอาดได้
2.	ดูที่แผงควบคุม ถ้าเครื่องจัดตั้งการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนเป็น Manual เพื่อที่ระหว่างการทำความสะอาดจะได้ไม่มีการเติมแท่งอะลูมิเนียมเข้าเตา เพื่อความปลอดภัยในการทำงานระหว่างการทำความสะอาดเตา
3.	เปิดช่องสี่เหลี่ยมที่ประตู โดยใช้เหล็กแบนในการขูด Slag ที่อยู่ข้างเตาออกให้หมด
4.	ปิดช่องสี่เหลี่ยมแล้วกดสวิตช์ Holding Burner ไปที่ช่อง Off เพื่อปิดหัวเตาหลอม
5.	เปิดประตูเตาหลอม แล้วใช้พลั่วตักผง Flux ประมาณ 0.5 กก. เทลงในตะแกรงเครื่องพ่น Flux
6.	ฉีดผง Flux อีกประมาณ 0.5 กก. ในตะแกรงเครื่องพ่น Flux ใช้เหล็กแบนในการกวนให้เข้ากับน้ำอะลูมิเนียม
7.	ปิดประตูเตาหลอม และใช้พลั่วตัก Slag ออกทางด้านข้างและด้านล่างเตาหลอม
8.	ใช้เหล็กแบนเขี่ย Slag ทั้งหมด ออกจากเตาหลอมทางประตูเตา ทั้งใส่ภาชนะรองรับ
9.	ปิดประตูเตาหลอม และเปิดหัวเตาหลอม

รูปที่ ฉ-2 (ต่อ) มาตรฐานการบำรุงรักษาเตาหลอมแท่งวัตถุดิบ

มาตรฐานการบำรุงรักษาระบบ Dosing Unit

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1. แท่งเหล็กสำหรับทำความสะอาด Rising Tube

2. ผง Flux

3. ไฟฉาย

4. ไม้กวาดและที่โกยผง

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
	<u>มาตรฐานการบำรุงรักษาประจำวัน</u>
1.	ปิดปุ่มเดินเครื่องบนตู้ควบคุม
2.	ตรวจทำความสะอาดรางน้ำอะลูมิเนียม โดยใช้เหล็กชุดทำความสะอาดเศษอะลูมิเนียมที่ติดอยู่บนรางออก
3.	ทำความสะอาด Electrode โดยการชุดเศษอะลูมิเนียมที่ติดอยู่ และทำความสะอาด Rising Tube
4.	ตรวจสอบน้ำหนักของน้ำอะลูมิเนียมที่เท
5.	ตรวจสอบอุณหภูมิเตากับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้บนตู้ควบคุมโดยอุณหภูมิที่แท้จริงต้องไม่ต่างกับค่าที่ตั้งไว้วกลบ 5 องศาเซลเซียส
	<u>มาตรฐานการบำรุงรักษาประจำสัปดาห์</u>
1.	ตรวจดูว่ามีน้ำอะลูมิเนียมอยู่เต็มเตาจุ่ม (ไฟสีเขียวบนสุดติด)
2.	ปิดปุ่มเดินเครื่องที่ตู้ควบคุม (ทำในตอนเย็นที่วันรุ่งขึ้นหยุดการทำงาน)
3.	เปิดประตูทำความสะอาดเตาจุ่ม โดยการพ่น Flux จำนวน 0.5 กก. เข้าไปในเตาจุ่ม
4.	ปิดประตูทำความสะอาดเตาจุ่ม (ทำในตอนเย็นที่วันรุ่งขึ้นหยุดการทำงาน)
5.	เปิดประตูทำความสะอาดเตาจุ่ม (เช้าวันแรกที่ทำงานหลังจากหยุดการทำงาน)
6.	ใช้อุปกรณ์เหล็กชุด Slag บริเวณผนังเตาจุ่ม และรอบๆบริเวณ Filling Cone
7.	โกย Slag ออก แล้วทำการปิดประตูทำความสะอาด
8.	ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเตาจุ่ม
9.	ตรวจดูสถานะของสายไฟทั้งหมดว่าติดครบทุกดวงและไม่มีเศษอะลูมิเนียมเกาะสาย
10.	และหลอดไฟแสดงระดับว่าติดครบทุกดวง

รูปที่ ๓-3 มาตรฐานการบำรุงรักษาระบบ Dosing Unit

มาตรฐานการบำรุงรักษาแขนกล (Robot)

เครื่องมือและอุปกรณ์ : 1.หัวอัดจาระบี

2.จารบี

3.น้ำมันหล่อลื่น

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1	<p><u>ข้อควรระวัง</u></p> <p>กดปุ่ม Off ที่แผงควบคุม Robot ทุกครั้งก่อนทำการบำรุงรักษาตามขั้นตอน <u>มาตรฐานการบำรุงรักษาแขนกลประจำวัน</u></p> <p>1. เปิดฝาครอบใต้ฐานแขนกล</p> <p>2. ทำการถ่ายน้ำในถังพักน้ำของระบบลมโดยเปิดจุดได้กระบอกดักน้ำ ปล่อยน้ำให้หมด</p> <p>3. ตรวจสอบแรงดันลมและทำการปรับตั้งค่าให้ได้ 5 บาร์</p> <p>4. ทำการตรวจสอบระดับน้ำมันในกระบอกน้ำมันและเติมให้เต็มตามระดับที่กำหนด</p>
1.	<p><u>มาตรฐานการบำรุงรักษาแขนกลประจำสัปดาห์</u></p> <p>1. ทำการอัดจาระบีตามจุดต่างๆที่เป็นข้อต่อ และมีการหมุนหรือเคลื่อนที่</p> <p>2. ทำความสะอาดโดยรอบ ด้วยการใช้น้ำเช็ด และทำความสะอาดคราบเศษอะลูมิเนียมที่เกาะติดแขนกล และบริเวณ Robot</p> <p>3. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้สะอาด</p>

ภาคผนวก ญ

เอกสารที่ใช้ในกระบวนการควบคุมในแผนควบคุมกระบวนการผลิต

แบบฟอร์มการตรวจสอบวัตถุดิบแท่งอะลูมิเนียม (Ingot)

วันที่ตรวจรับ.....ผู้ผลิต.....

หมายเลขใบสั่งซื้อ.....หมายเลขใบรับรองผลิตภัณฑ์.....

ผู้ตรวจสอบ.....หัวหน้างาน.....

มาตรฐาน อะลูมิเนียม	BUNDLE/HEAT No.	TAG No.	จำนวนน้ำหนักบรรจุ		ลักษณะภายนอก	
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน

รูปที่ ญ-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบวัตถุดิบแท่งอะลูมิเนียม (Ingot)

แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องในการหลอมแท่งวัตถุดิบ/ทำความสะอาดและไล่แกส

วันที่ทำการผลิต.....กะที่ทำการผลิต.....
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต.....หมายเลขผลิตภัณฑ์.....
 พนักงานประจำเตาหลอม.....หัวหน้างาน.....
 เวลาที่ทำการหลอมแท่งวัตถุดิบ.....เวลาที่เสร็จสิ้น.....
 หมายเลขตัวอย่างของการสูมน้ำอะลูมิเนียมเหลว.....

รายการที่ตรวจสอบ	หน่วย	มาตรฐาน	ค่าที่ปฏิบัติงาน
1.จำนวนแท่ง Ingot อะลูมิเนียม	กิโลกรัม	ไม่เกิน 500 กก.	
2.จำนวน Return Scrap	กิโลกรัม	ไม่เกิน 30% ข้อ1	
3.อุณหภูมิหน้าอะลูมิเนียมเหลว	เซลเซียส	710-730	
4.อุณหภูมิเข้าเคลือบย้าย	เซลเซียส	590-610	
5.ระดับการเทปริมาณน้ำอะลูมิเนียมเหลว ในเบ้าต้องต่ำกว่าขอบเบ้าเคลือบย้าย	เซนติเมตร	ต่ำกว่า 20 ซม	
6.เวลาในการไล่แกสในเบ้าเคลือบย้าย	นาที	2-4 นาที	
7.ปริมาณสารไล่แกส	กิโลกรัม	.0.3 กก.	
8.ความสะอาดของน้ำอะลูมิเนียมเหลว	-	ไม่มี Slag และสิ่ง สกปรกลอยอยู่	
9.การสูมตัวอย่างน้ำอะลูมิเนียมเหลว 1 ตัวอย่างต่อ 1 กะ			

รูปที่ ญ-2 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องในการหลอมแท่งวัตถุดิบ
/ทำความสะอาดและไล่แกส

แบบฟอร์มการติดตามสภาวะการฉีดของเครื่องจักร

วันที่ทำการผลิต.....กะที่ทำการผลิต.....

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต.....หมายเลขผลิตภัณฑ์.....

พนักงานประจำเครื่องฉีด.....หัวหน้างาน.....

ค่าที่ตรวจบันทึก	ค่าที่บันทึกในชั่วโมงที่							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.อุณหภูมิระบบไฮดรอลิก								
2.แรงดันไนโตรเจนที่								
- 6MG1								
- 6MG2								
3.แรงดันเฟส 2								
4.แรงดันเฟส 3								
5.แรงดัน Casting Cylinder								
6.อุณหภูมิระบบ Dosing Unit								
ที่เตา Dosing Unit								
7. อุณหภูมิระบบ Dosing Unit								
ที่ตู้ควบคุม								
8.แรงดันลมของระบบ Dosing								
Unit								
9.แรงดันน้ำมัน Hydraulic								
10.ความเร็วของ Plunger(Vc)								

ปัญหาที่พบและปฏิบัติการแก้ไข

.....

.....

.....

รูปที่ ญ-3 แบบฟอร์มการติดตามสภาวะการฉีดของเครื่องจักร

แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานฉีด

วันที่ทำการผลิต.....กะที่ทำการผลิต.....ผลิตภัณฑ์.....
 หมายเลขผลิตภัณฑ์.....ชั่วโมงที่ทำการสุ่มตรวจสอบ.....
 พนักงานประจำเครื่องฉีด.....หัวหน้างาน.....
 จำนวนชิ้นงานที่ฉีดทั้งหมด.....ทดลองฉีด.....
 ชิ้นงานดี.....ชิ้นงานเสีย.....

จุดตรวจสอบ	อุปกรณ์ ในการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบชิ้นที่				
		1	2	3	4	5
1.ตำแหน่งของเข็มกระทุ้งต้อไม้ สูงหรือต่ำกว่า 0.3 มม.	เวอร์เนีย					
2.รู Locate ต้องเรียบไม่เสียรูป	สายตา					
3.รู Pin ต้องเรียบไม่เสียหาย	สายตา					
4.ป่ามูมต่างๆต้องไม่ยุบหรือครูด	สายตา					
5.ผิวงานต้องเรียบ สวยงาม ไม่มี รอยสี รอยครูด หรือแตกร้าว	สายตา					
6.ไม่เกิด Over Heat ที่ผิวชิ้นงาน	สายตา					
7.การเคาะแกงและ Over Flow ต้อไม้กินเนื้อชิ้นงาน	สายตา					
8.รู Pin ต้องครบและไม่เสียรูป	สายตา					
9. Marking Date ต้องถูกต้อง	สายตา					
10.ตรวจสอบค่าความโก่งและ ระยะสไลด์ ค่าความโก่งต้องน้อย กว่า 0.5 มม. และค่าระยะสไลด์ ต้องอยู่ระหว่าง +/-0.1 มม.	Jig					
11.ร่องประกอบด้านข้างต้อง เรียบไม่มีรอยครูดหรือปูดพอง	สายตา					
12.จุดบกพร่องอื่นๆ	สายตา					

หมายเหตุ เครื่องหมาย / คือผ่าน เครื่องหมาย x คือ ไม่ผ่าน

รูปที่ ๓-4 แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานฉีด

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาวะการฉีดของเครื่องจักรก่อนทำการผลิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์.....หมายเลขผลิตภัณฑ์.....

วันที่.....กะที่ทำการผลิต.....

พนักงานประจำเครื่อง.....หัวหน้างาน.....

รายละเอียดของการตรวจสอบ	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	
			ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
แม่พิมพ์				
1.จำนวนชิ้นงานในแม่พิมพ์	ชิ้น	1		
2.เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ	มม.	110		
3.ระยะฉีด	มม.	280		
4.ความหนาแม่พิมพ์	มม.	695		
5.ระยะเปิดแม่พิมพ์	มม.	1000		
ระบบ Dosing				
1.ความสูง	ซม.	122		
2.น้ำหนัก	กก.	5.4		
3.Dosing File		5.00-F67		
4.Difference Pressure	เปอร์เซ็นต์	47+/-10		
5.Compensation	เปอร์เซ็นต์	20		
6.Dosing Time	วินาที	1.2-1.5		
7.After Running Time	วินาที	1.5-1.6		
8.อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	680+/-10		
ตัวแปรการฉีด				
1.S1	มม.	375		
2.V1 Slow Speed	เปอร์เซ็นต์	45		
3.V1 Fast Speed	เปอร์เซ็นต์	55		
4.PI3	เปอร์เซ็นต์	55-65		
5.Vc Plunger Speed	เมตร/วินาที	3.2-3.4		
6.Die Locking Force	KN	9000		
7.Solidification Time	วินาที	13		
8.Plunger Cooling Time	วินาที	30		
9.Die Cooling Time	วินาที	30		
10. Cycle Time	วินาที	84-100		
11. Pressure Nitrogen	บาร์	120-126		

รูปที่ ๓-5 แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาวะการฉีดของเครื่องจักรก่อนทำการผลิตประจำวัน

ชื่อชิ้นงาน.....วันที่ทำการผลิต.....เครื่องจักร.....

กะที่ทำการผลิต.....

พนักงานประจำเครื่อง.....หัวหน้างาน.....

ชั่วโมงที่	ผลการฉีด	ชิ้นงานดี	ชิ้นงานเสีย	ทดลองฉีด	สัญลักษณ์
1					ชิ้นงานดี / ทดลองฉีด 0
2					รอยย่น A ชิ้นงานดำ B
3					ฉีกขาด C หล่นจาก D
4					แขนกล รอยสีครูด E
5					ชิ้นงานไม่ เต็มพิมพ์ F
6					ชิ้นงานร้าว G เนื้อ H
7					อะลูมิเนียม ติดพิมพ์
8					รอยปูดพอง I

สรุปรวมชิ้นงานดี.....ชิ้นงานเสีย.....

ชิ้นงานที่ฉีดทั้งหมด.....

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

.....
.....

รูปที่ ๖-6 แบบฟอร์มบันทึกคุณภาพชิ้นงานฉีดระหว่างผลิต

แบบฟอร์มตรวจสอบคุณภาพงานแต่ง

ชื่อชิ้นงาน.....แต่งเมื่อวันที่.....จำนวน.....ตัว
รหัสชิ้นงาน.....ฉีดเมื่อวันที่.....จำนวน.....ตัว
กลุ่มที่แต่งชิ้นงาน.....

จุดตรวจสอบ	เวลาที่ตรวจสอบ/จำนวนที่ตรวจสอบ				
1.การเคาะและตะไบเกจ Overflow ไม่กิน ลึกลงไปในเนื้องาน					
2.ในรูต่างๆต้องแต่งให้ครบและเรียบร้อย					
3.รอยคมรอบนอกงานและในชิ้นงานต้อง เรียบร้อยไม่มีความคมหลงเหลืออยู่					
4.ไม่มีรอยทุบ กระทบ และขีดขีดจากการ แต่งในบริเวณผิวชิ้นงาน					
5.รู Pin ด้านข้างต้องทำการลบคม					
6.รอยต่อต่างๆในงานส่วนที่ไม่ถูกปาดผิว ต้องไม่มีรอยคม					
7.ต้องมีการประทับวันที่แต่งและกลุ่มในชิ้น งาน					
ผู้ตรวจสอบ					
ผลการตรวจสอบ					

ปัญหาที่เกิดขึ้นและปฏิบัติการแก้ไข.....

.....

ผู้ดำเนินการแก้ไข.....

แนวทางป้องกันปัญหา.....

.....

แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานสำเร็จรูป

ชื่อชิ้นงาน.....หมายเลขผลิตภัณฑ์.....ลูกค้า.....

จุดตรวจสอบ	เวลาที่ตรวจสอบ/จำนวนที่ตรวจสอบ				
1.ผิวชิ้นงานสวยงามไม่มีรอยย่น แตก ซึ่ เกลื่อ Overheat หรือ รอยปูดพอง					
2.รูทะลุและรูร้อยน็อตต่างๆต้องแต่งเรียบ ร้อยไม่มีครีบกม					
3.จุด Support ต้องสมบูรณ์ไม่มีรอยย่น ยุบ หรือไม่เต็ม					
4.รู Locate ต่างๆตรงตามแบบและแต่ง เรียบร้อย					
5.ชิ้นงานไม่มีครีบริบรอบตัว					
6.จุดที่เคาะเกจต้องแต่งให้เรียบร้อยและไม่ กินเนื้องานจนไม่สามารถปาดผิวได้หมด					
7.ชิ้นงานที่ต้องพ่นสีและลูกค้าให้ทำการขัด ผิวต้องขัดให้เรียบร้อย					
8.การบรรจุต้องเรียบร้อยตามที่ตกลงกับลูก ค้าและจำนวนบรรจุถูกต้อง					
9.ฝ่ายประกันคุณภาพมีการตรวจสอบและ ประทับตราลงชื่อผู้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนส่ง มอบให้ลูกค้า					
วันที่ทำการตรวจสอบ					
จำนวนที่บรรจุ/จำนวนที่สุ่มตรวจสอบ					
วันที่ทำการฉีด/ผลการตรวจสอบ					
วันที่ทำการแต่ง/ผลการตรวจสอบ					
TAG/Rack No.					
ผู้ตรวจสอบ					
ผลการตรวจสอบ					

รูปที่ ญ-8 แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานสำเร็จรูป

ประวัติผู้เขียน

นางสาวสุภาวดี บุญชนะวิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2516 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2536 เข้าศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538

