

บทที่ 5

การประเมินผลการวางแผนคุณภาพ

จากระบบการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าอันประกอบไปด้วยระยะของการวางแผนทั้งหมด 5 ระยะ โดยในบทที่ 4 ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการทำงานในระยะต่างๆ 4 ระยะแรก สำหรับในบทที่นี้กล่าวถึงระยะที่ 5 การประเมินผลการวางแผนคุณภาพและการปรับปรุงแก้ไข (Feedback Assessment and Corrective Action)

จากการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต ในระยะที่ 3 ของระบบแผนคุณภาพล่วงหน้า โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ได้มีการเสนอแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดลักษณะบกพร่อง และโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง รวมถึงได้มีการเสนอแผนควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมและประกันได้ว่ากระบวนการผลิตมีการควบคุมเพื่อลดโอกาสการเกิดลักษณะบกพร่อง สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดโอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่องที่ได้เสนอให้กับทางโรงงานมีเพียงบางส่วนที่ได้มีการนำไปปฏิบัติงานจริงกับกระบวนการผลิตของทางโรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากแผนการปรับปรุงบางส่วนทางโรงงานไม่พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติขณะนี้ด้วยเหตุผลทางด้านสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวนโยบายของทางบริษัทซึ่งกำลังมุ่งความสนใจที่การดำเนินการจัดทำระบบเอกสารภายในโรงงานเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000 ทำให้มาตรฐานการทำงานที่จัดทำและเสนอแนะให้มีการจัดการฝึกอบรมพนักงาน รวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมพนักงานตามระยะเวลาที่เหมาะสมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องรอตามขั้นตอนการจัดทำระบบ ISO 9000 ของทางบริษัท แผนปฏิบัติการที่ได้นำเสนอและมีการนำไปปฏิบัติงานประกอบไปด้วย แผนควบคุม (Control Plan) แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ควบคุมคุณภาพในแผนควบคุม

จากการดำเนินการปรับปรุงโดยใช้แผนปฏิบัติการที่นำเสนอในระยะ 2 เดือนระหว่างเดือนสิงหาคม และกันยายน พ.ศ.2541 สรุปเป็นจำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียจากกระบวนการผลิตและ

ของเสียที่ลูกค้าส่งคืนในแต่ละเดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ.2541 แสดงดังตาราง 5.1 และตาราง 5.2 ตามลำดับ ตารางสรุปเปรียบเทียบจำนวนของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนและหลังการดำเนินการปรับปรุงและสรุปเปรียบเทียบจำนวนของเสียที่ลูกค้าส่งคืนก่อนและหลังการดำเนินการปรับปรุง แสดงดังตาราง 5.3 และตาราง 5.4 ตามลำดับ สำหรับรูปที่ 5.1 และ 5.2 แสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ.2541 จากกระบวนการผลิตและจากปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ตามลำดับสำหรับรายละเอียดของเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละลักษณะบกพร่องจากกระบวนการผลิตแสดงดังภาคผนวก จ และรายละเอียดของเปอร์เซ็นต์ของเสียในแต่ละลักษณะบกพร่องจากปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืนดังแสดงใน ภาคผนวก ข จากรูปที่ 5.1 เดือนแรกของการปรับปรุงแก้ไข ของเสียมีแนวโน้มที่ลดลงจาก 9.216 % ในเดือนกรกฎาคม เหลือ 7.355% ในเดือนสิงหาคม เมื่อพิจารณาจากกราฟทั้งหมด พบว่าแม้ว่าของเสียมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ยังไม่น้อยไปกว่าจำนวนของเสียที่เคยเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต จึงกล่าวได้ว่าปัญหาของเสียมีแนวโน้มที่ลดลง โดยเกิดจากการที่มีแผนปฏิบัติการบางส่วนเข้าไปควบคุม จากการพิจารณาจากรูปพบว่าปริมาณของเสียมีลักษณะการเกิดของเสียที่ไม่สม่ำเสมอคงที่ โดยในเดือนกุมภาพันธ์พบว่ามีของเสียสูงเนื่องจากปัญหาในกระบวนการผลิตคือ ระบบหล่อลื่นลูกสูบ (Plunger Lubrication Unit) มีการรั่ว และ อีกประการคือมีปัญหาการลาออกของพนักงานและรับพนักงานใหม่จึงยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน จากรูปที่ 5.2 เนื่องจากปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืนเป็นปัญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เมื่อปัญหาของเสียจากกระบวนการผลิตมีแนวโน้มที่ลดลง ปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืนจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงตามไปด้วย จากการพิจารณาปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืน พบว่าปัญหาหลักคือโพรงอากาศในชิ้นงานทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตในปัจจุบัน ไม่สามารถทำการตรวจสอบปัญหานี้ได้แม้ว่าจะมีแผนควบคุมโดยการกำหนดให้มีการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบด้วยเครื่อง X-RAY เนื่องจากปัจจุบันเครื่อง X—RAY ของทางโรงงานเสียและยังไม่มีแผนที่จะทำการซ่อมเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของทางโรงงาน ทำให้ปัญหาโพรงอากาศที่พบในกระบวนการผลิตน้อยมาก เนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบด้วยสายตาได้และไม่มีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องตามที่กำหนดในแผนควบคุมดังนั้นจึงไม่ค่อยพบปัญหานี้ในกระบวนการผลิตเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบ จึงกล่าวได้ว่าปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักที่ลูกค้าร้องเรียนอยู่เสมอ


ตารางที่ 5.1 จำนวนของเสียจากแผนกจัดและตกแต่งของผลิตภัณฑ์ FG230 เครื่อง H1100 ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2541 จากยอดผลิต 22,133 ชิ้น

เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดการผลิต	2435	1968	1597	3629	1436	1693	3190	2896	3289
วันทำงานทั้งหมด	9	8	7	11	8	8	11	10	12

ชนิดของเสีย	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต	จำนวน	%จากยอดผลิต
รอยย่น	27	1.11	10	0.51	17	1.06	36	0.99	59	4.11	27	1.59	42	1.32	35	1.21	29	0.88
คราบน้ำมันงานดำ	18	0.74	67	3.40	41	2.57	99	2.73	1	0.07	51	3.01	11	0.34	12	0.41	13	0.40
ชิ้นงานหล่นจากแขนกล	31	1.27	22	1.12	40	2.50	55	1.52	8	0.56	29	1.71	74	2.32	71	2.45	37	1.12
ชิ้นงานอีกขาด	22	0.90	30	1.52	21	1.31	32	0.88	13	0.91	18	1.06	57	1.79	45	1.55	38	1.16
ชิ้นงานไม่เต็ม	8	0.33	35	1.78	22	1.38	9	0.25	19	1.32	8	0.47	31	0.97	12	0.41	50	1.52
รอยสี รอยครูด	2	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เคาะเกจหนัก	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รอยปูดพอง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Liner แตก	19	0.78	4	0.20	0	0.00	0	0.00	14	0.97	3	0.18	10	0.31	7	0.24	6	0.18
ไม่ใส่ Liner	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
เข็มกระทุ้งปิดเบี้ยว	0	0.00	6	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รอยแตกรอยร้าว	0	0.00	2	0.10	0	0.00	15	0.41	11	0.77	0	0.00	11	0.34	3	0.10	2	0.06
เคาะเกจกินเนื้อ	0	0.00	4	0.20	0	0.00	0	0.00	3	0.21	1	0.06	4	0.13	0	0.00	0	0.00
เนื้ออะลูมิเนียมติดพิมพ์	0	0.00	24	1.22	0	0.00	25	0.69	0	0.00	7	0.41	26	0.82	15	0.52	1	0.03
ชิ้นงานโดนทุบ	4	0.16	6	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00	1	0.03
ผิวงานเป็นสะเก็ดรอย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
โพรงอากาศ	8	0.33	0	0.00	2	0.13	0	0.00	9	0.63	3	0.18	27	0.85	13	0.45	7	0.21
ปริมาณของเสียทั้งหมด	139	5.71	210	10.67	143	6.95	272	7.50	137	9.54	148	8.74	294	9.22	213	7.35	184	5.59

แหล่งข้อมูล: แผนกประกันคุณภาพ

เปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดจากแผนกฉีดและตกแต่งของผลิตภัณฑ์ FG230
ปี พ.ศ.2541

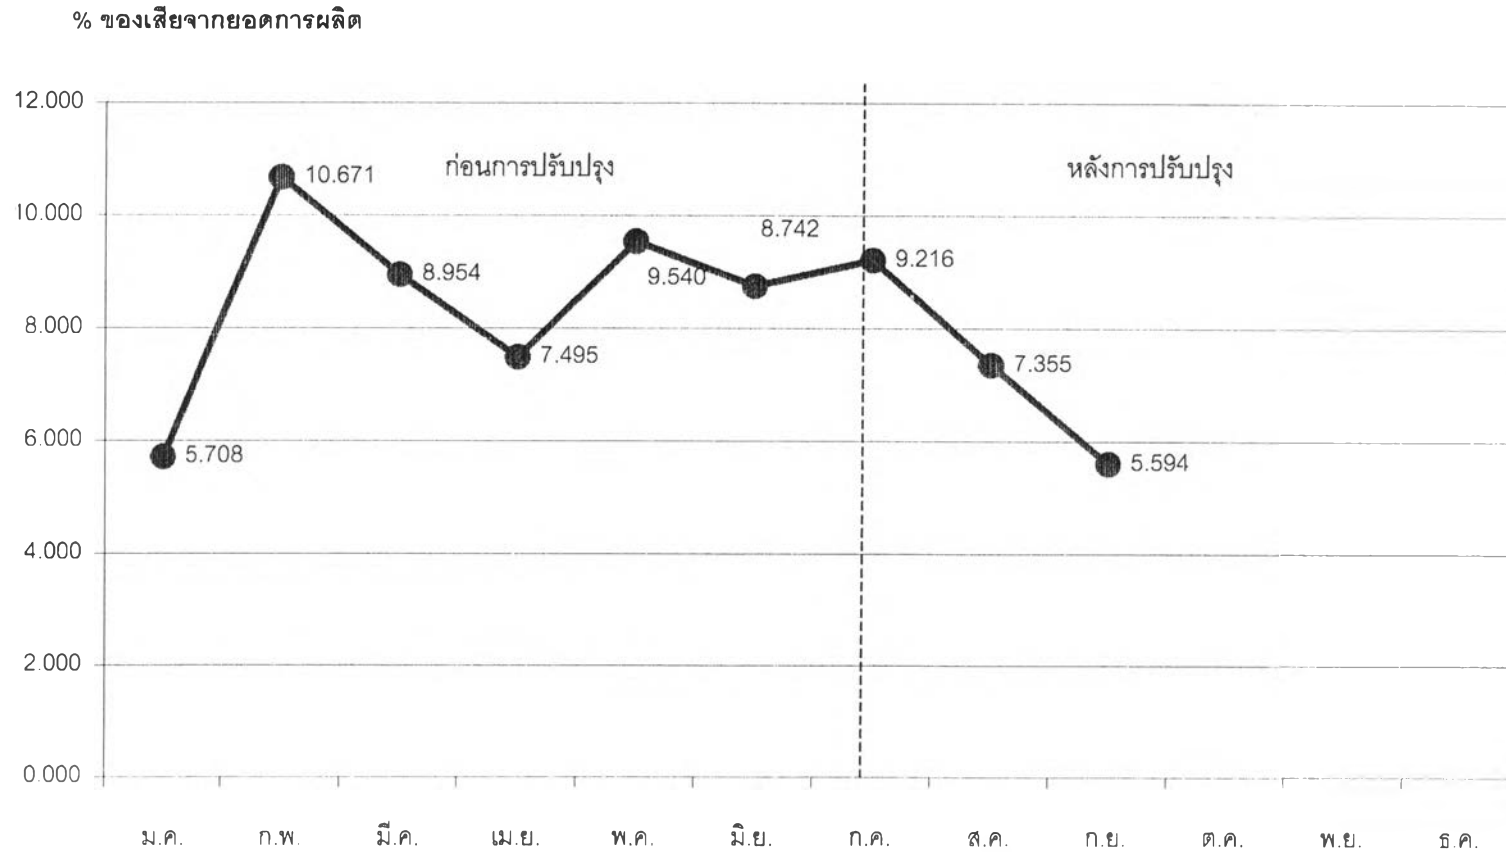

รูปที่ 5.1 จำนวนของเสียทั้งหมดจากทุกสาเหตุในแต่ละเดือนของผลิตภัณฑ์ FG230

ตารางที่ 5.2 จำนวนของเสียที่ลูกค้าส่งคืนของผลิตภัณฑ์ FG230 เครื่อง H1100 ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2541 จากยอดส่งมอบ 17,424 ชิ้น


เดือน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดส่งมอบลูกค้า	2380	1344	1688	1433	1577	1628	2622	2063	2689

ชนิดของเสียที่ส่งคืน	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง	จำนวน	%จากยอดส่ง
โพรงอากาศ	9	0.38	10	0.74	17	1.01	36	2.51	59	3.74	27	1.66	42	1.60	35	1.70	29	1.08
โพรงอากาศใน Liner	5	0.21	67	4.99	41	2.43	99	6.91	1	0.06	51	3.13	11	0.42	12	0.58	13	0.48
ปาดผิวชิ้นงานไม่หมด	2	0.08	22	1.64	40	2.37	55	3.84	8	0.51	29	1.78	74	2.82	71	3.44	37	1.38
ชิ้นงานไม่เต็ม	0	0.00	30	2.23	21	1.24	32	2.23	13	0.82	18	1.11	57	2.17	45	2.18	38	1.41
ปริมาณของเสียทั้งหมด	16	0.67	129	9.60	119	7.05	222	15.49	81	5.14	125	7.68	184	7.02	163	7.90	117	4.35

แหล่งข้อมูล: แผนกประกันคุณภาพ

เปอร์เซ็นต์ของเสียทั้งหมดที่ถูกค้ำส่งคืนของผลิตภัณฑ์ FG230
ปี พ.ศ.2541

% ของเสียจากขบวนการผลิต

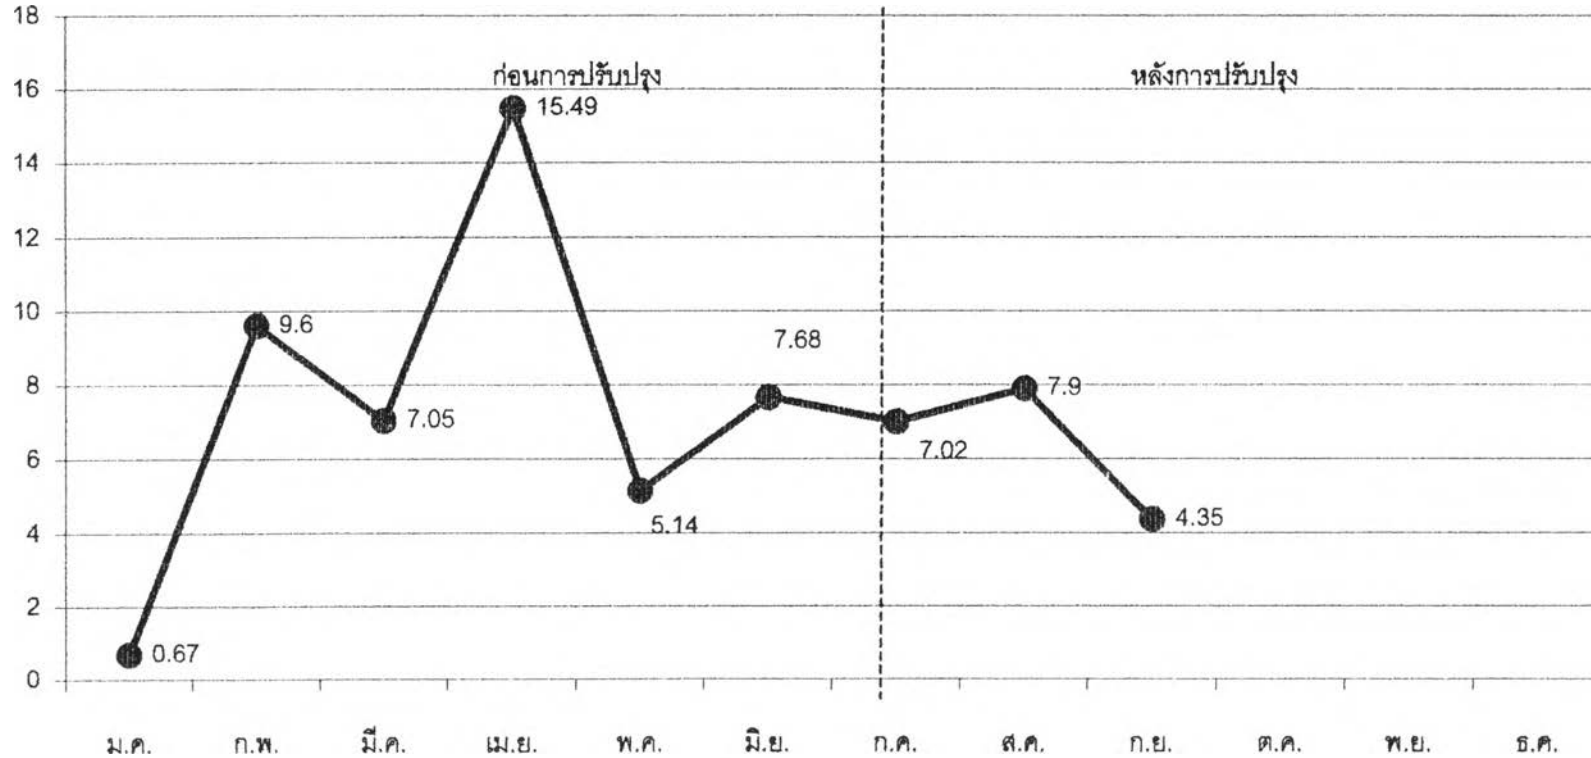

รูปที่ 5.2 จำนวนของเสียที่ถูกค้ำส่งคืนจากทุกสาเหตุในแต่ละเดือนของผลิตภัณฑ์ FG230

ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบจำนวนของเสียจากแผนกฉีดและตกแต่งของผลิตภัณฑ์ FG230

เครื่อง H1100 ก่อนและหลังปรับปรุง

เดือน	ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดการผลิต	15948	2896	3289
วันทำงานทั้งหมด	62	10	12

ชนิดของเสีย	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
คราบน้ำมัน งานดำ	288	1.806	12	0.414	29	0.882
ชิ้นงานหล่นจากแขนกล	259	1.624	71	2.452	13	0.395
รอยย่น	218	1.367	35	1.209	37	1.125
ชิ้นงานฉีกขาด	193	1.210	45	1.554	38	1.155
ชิ้นงานไม่เต็ม	132	0.828	12	0.414	50	1.520
เนื้ออะลูมิเนียมติดพิมพ์	82	0.514	15	0.518	0	0.000
Liner แตก	50	0.314	7	0.242	0	0.000
โพรงอากาศ	49	0.307	13	0.449	0	0.000
รอยแตกรอยร้าว	39	0.245	3	0.104	6	0.182
เคาะเกจกินเนื้อ	12	0.075	0	0.000	0	0.000
ชิ้นงานโดนทุบ	11	0.069	0	0.000	0	0.000
เข็มกระทุ้งปิดเบี้ยว	6	0.038	0	0.000	2	0.061
รอยสี รอยครูด	3	0.019	0	0.000	0	0.000
ไม้ใส่ Liner	1	0.006	0	0.000	1	0.030
รอยปูดพอง	0	0.000	0	0.000	1	0.030
ผิวงานเป็นสะเก็ดรอย	0	0.000	0	0.000	0	0.000
เคาะเกจหัก	0	0.000	0	0.000	7	0.213
ปริมาณของเสียทั้งหมด	1343	8.421	213	7.355	184	5.594

แหล่งข้อมูล: แผนกประกันคุณภาพ

ตารางที่ 5.4 เปรียบเทียบจำนวนของเสียที่ลูกค้าส่งคืน ก่อนและหลังการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

เดือน	ม.ค.-ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ยอดส่งมอบลูกค้า	12672	2063	2689

ชนิดของเสียที่ส่งคืน	ชิ้น	%	ชิ้น	%	ชิ้น	%
โพรงอากาศ	200	1.578	35	1.697	29	1.078
โพรงอากาศใน Liner	275	2.170	12	0.582	13	0.483
ปาดผิวชิ้นงานไม่หมด	230	1.815	71	3.442	37	1.376
ชิ้นงานไม่เต็ม	171	1.349	45	2.181	38	1.413
ปริมาณของเสียทั้งหมด	876	6.913	163	7.901	117	4.351

แหล่งข้อมูล: แผนกประกันคุณภาพ

จากการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดลักษณะข้อบกพร่องและโอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่อง ที่ได้ดำเนินการไปใน ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินค่าคะแนน ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อลูกค้า (S) โอกาสการเกิดข้อบกพร่อง (O) และ โอกาสในการตรวจพบของเสียจากการควบคุมปัจจุบัน (D) ใหม่อีกครั้ง โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ทำทำการประเมินค่า RPN ของกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุง รายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ สำหรับกระบวนการผลิตหลังการแก้ไขปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 5.5 สำหรับรายละเอียดการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านดังแสดงในภาคผนวก จ ตาราง จ-2

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
การ ตรวจสอบ วัสดุ ดิบอะลูมิเนียม	มี สิ่ง แคลง ปลอม ปน เปื้อน เช่น มี คราบ น้ำ มัน หรือ สิ่ง สกปรก ติด อยู่ บน ผิว แห่ง อะลูมิเนียม	สิ่ง สกปรก ทำให้ เกิด การ ปน เปื้อน ทำให้ น้ำ อะลูมิเนียม ไม่ บริสุทธิ์ เมื่อนำ ไป ฉีด ขึ้นรูป ทำให้ เกิด ขึ้น	5	ชิ้น งาน เกิด การ ปน	3	ตรวจสอบ ด้วย สายตา ทุกครั้ง ที่ มีการ ตรวจสอบ วัสดุ ดิบ	2	30	ไม่มี					
				ชิ้น งาน เกิด การ ปน เปื้อน จาก การ จัด ส่ง										
การจัด เก็บ วัสดุ ดิบ	มี สิ่ง แคลง ปลอม ปน เปื้อน เช่น มี คราบ น้ำ มัน หรือ สิ่ง สกปรก ติด อยู่ บน ผิว แห่ง อะลูมิเนียม	สิ่ง สกปรก ทำให้ เกิด การ ปน เปื้อน ทำให้ น้ำ อะลูมิเนียม ไม่ บริสุทธิ์ เมื่อนำ ไป ฉีด ขึ้นรูป ทำให้ เกิด ขึ้น	5	สถานที่ จัด เก็บ วัสดุ ดิบ ไม่ สะอาด	4	ไม่มี	6	120	จัด สถานที่ สำหรับ จัด เก็บ วัสดุ ดิบ และ ดำเนิน กิจ กรรม 5 ส	เริ่ม การ ทำ กิจ กรรม 5 ส ใน โรงงาน ตัวอย่าง เพื่อ เป็น พื้นฐาน ของ การ ทำ กิจ กรรม คุณ ภาพ ด้าน อื่น ต่อ ไป	5	3	3	45

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ					
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN	
การ ขน ย้าย แห่ง วัดดุสิต อลูมิเนียม จากจุดตรวจรับไป ยัง สถานที่ จัด เก็บ และ จาก ที่ จัด เก็บ ไปยังเตาหลอม	กอง อลูมิเนียม ล้ม ไม่ เป็น ระเบียบ ใน ระหว่าง การ เคลื่อน ย้ายและการจัดเก็บ	เกิดการปนเปื้อน มี สิ่งสกปรกติดบริเวณ ผิว ของ แห่ง วัดดุสิต อลูมิเนียม	5	พนักงาน ขาด ความ เอาใจใส่	3	มีการ อบรม พนักงาน ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน	2	30	ไม่มี						
				พนักงาน ขาด ความ ชำนาญ ใน การ ขับ รถฟอร์คลิฟท์	6	ไม่มีการฝึกอบรม ขับช้อย่างถูกต้อง และ มีการ ประเมิน อย่าง เป็นระบบ	7	210	จัดให้มีการฝึกอบรม รถฟอร์คลิฟท์ รถฟอร์คลิฟท์	ทำการฝึกอบรมการขับ รถฟอร์คลิฟท์ให้กับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง	5	4	4	80	
				การกองซ้อนสูงเกิน ไปและมีการจัดเก็บ ไม่เป็นระเบียบ	2	มีการจัดเรียงเพลตที่ วางซ้อนในจำนวนชั้นที่ เหมาะสมคือ และ มีการ ให้ พนักงาน ทำ การจัดวางให้เป็น	1	10	ไม่มี						
				เชือก รัท กอง แห่ง อลูมิเนียมหลุด	2	มีการ ตรวจสอบ ของ พนักงาน ฝ่าย ประกัน คุณภาพ และฝ่ายสไตร์ ตอนตรวจรับวัดดุสิต	1	10	ไม่มี						

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O	การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
การเติมแท่งอลูมิเนียมและ recycle scrap ลงในเตาหลอม	อัตราส่วนของแท่งอลูมิเนียมต่อ recycle scrap ไม่ถูกต้องตามสัดส่วน 70 : 30	สัดส่วนของน้ำอลูมิเนียมไม่ถูกต้องหรือมีสิ่งปนเปื้อนทำให้ได้น้ำอลูมิเนียมที่ไม่บริสุทธิ์	6	พนักงานขาดความเอาใจใส่	3	ไม่มี	6	108	ควรจัดทำมาตรฐานการทำงานและจัดทำแบบบันทึกการทำงานฐานการทำงานซึ่งยังไม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบในการ	จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการทำงานให้พนักงานบันทึกและจัดทำมาตรฐานการทำงานซึ่งยังไม่มีกรฝึกอบรมเนื่องจาก	6	2	4	48
	recycle scrap สกปรก มีเศษขยะในตะกร้าที่ใส่ recycle scrap	มีการปนเปื้อนในน้ำอลูมิเนียม เหลว เมื่อฉีดขึ้นรูปจะทำให้เกิดชิ้นงานเสีย	6	พนักงานไม่มีการเตรียมวินัย เมื่อเห็นติดป้ายตะกร้าของเสีย ก็ทำการทิ้ง	3	มีป้ายติดให้เห็นชัดเจนบริเวณที่เก็บชิ้นงานว่าเป็นชิ้นงานดี หรือ ชิ้นงานเสีย	1	18	ไม่มี					
	แท่งวัตถุดิบอลูมิเนียมสกปรก	สิ่งสกปรกทำให้เกิดการปนเปื้อน น้ำอลูมิเนียม เมื่อฉีดขึ้นรูปทำให้เกิดชิ้นงานเสีย	5	ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบ	3	ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งที่มีการตรวจรับวัตถุดิบ	2	30	ไม่มี					

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O	การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
การเติมแท่งอลูมิเนียมและสกรปรก recycle scrap ลงในเตาหลอม	แท่งวัตถุดิบอลูมิเนียมสกรปรก ทำให้ น้ำอะลูมิเนียมไม่บริ	สิ่งแปลกปลอม	5	ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากการจัดส่ง	2	ตรวจสอบด้วยสายตาทุกครั้งที่มีการตรวจรับวัตถุดิบ	2	20	ไม่มี					
				สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไม่สะอาด	4	ไม่มี	6	120	จัดสถานที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบและดำเนินการกรรม 5ส	เริ่มการทำกิจกรรม 5ส ในโรงงานตัวอย่างเพื่อเป็นพื้นฐานของการทำกิจกรรมคุณภาพด้าน	5	3	3	45
การเทน้ำอลูมิเนียมลงสู่เบ้าเคลื่อนย้าย	อุณหภูมิ น้ำอลูมิเนียมเหลว ต่ำกว่า ค่าที่เหมาะสม	เกิดการหยุดระหว่างการทำงาน ทำให้ cycle time สูง น้ำอลูมิเนียมมีอุณหภูมิ ลดต่ำลง ทำให้ ไม่สามารถฉีดขึ้นงานได้ทันที	4	ขณะเคลื่อนย้ายน้ำอลูมิเนียม เบ้าเคลื่อนย้าย ไม่สามารถ ช้อน น้ำอลูมิเนียม ได้ ในระหว่างเคลื่อนย้าย	2	ทำการ ช้อน เบ้าเคลื่อนย้าย ให้ มี อุณหภูมิ สูงกว่าค่าที่เหมาะสมกับสภาวะ การ ฉีด เพื่อสำหรับ ค่าที่ อาจ ลดระหว่างเคลื่อนย้าย	1	8	ไม่มี					

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ					
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN	
การ เท น้ำ อลูมิเนียมลงสู่เบ้า เคลื่อนย้าย	มี อลูมิเนียม เหลว ซึ่ง แข็งเกาะติดอยู่กับเบ้า เคลื่อน ย้าย กระ เทาะ ลง ไป ผสม กับ น้ำ อลูมิเนียมเหลว	เกิด การ ไม่ ประสาน กัน เป็น เนื้อ เดียว กัน ของน้ำอลูมิเนียม ทำ ให้อึดออกมาเนื้อชิ้น งานไม่ประสาน	6	ไม่ มี การ ทำ ความ สะอาด เบ้า เคลื่อน ย้ายตามระยะเวลาที่ เหมาะสม	3	ไม่มี	8	144	กำหนดตาราง การทำความสะอาด สะอาดให้ พนักงานประจำ เตาหลอมทำ ความสะอาดทุก	กำหนดให้พนักงาน ประจำเตาหลอมทำ ความสะอาดบริเวณที่ ทำงานและอุปกรณ์ใน การทำงานทุกวันหลัง เลิกงาน	6	3	4	72	
การ ไล่อากาศ ไฮโดรเจนออกจาก น้ำอลูมิเนียมเหลว	ทำการไล่อากาศออกไม่ หมด	ชิ้นงานมีโพรงอากาศ ทำให้ความแข็งแรง ลดลง ได้ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ตรงตามความ ต้องการของลูกค้า	7	เวลา ในการ ไล่อากาศ ไม่เพียงพอ	6	กำหนดเวลาในการไล่อากาศ ประมาณ 2-4 นาที่จนไม่มีฟอง	4	168	จัดทำมาตรฐาน การทำงาน	จัดทำมาตรฐานการ ทำงานและฝึกอบรมให้ พนักงานปฏิบัติ	7	5	2	70	
				ปริมาณสารไล่อากาศที่ ไล่น้อยเกินไป	3	ใช้ ปริมาณ สาร ไล่อากาศ ลง ไป ตาม ปริมาณ ที่ ผู้ ผลิตสารไล่อากาศแนะนำ	2	42	ไม่มี						
				สาร ไล่อากาศ มี ความเข้มข้น สูง หรือ มี สิ่งสกปรกเจือปน	4	ใช้ ปริมาณ สาร ไล่อากาศ ลง ไป ตาม ปริมาณ ที่ ผู้ ผลิตสารไล่อากาศแนะนำ	2	56	ไม่มี						
				พนักงาน ใช้ วิธี การ ในการ ไล่อากาศ ไม่ถูก ต้อง	7	ไม่มี	8	392	จัดทำมาตรฐาน การทำงาน	จัดทำมาตรฐานการ ทำงานและฝึกอบรมให้ พนักงานปฏิบัติ	7	7	4	196	

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
การ ไลต์ ก๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ำอลูมิเนียมเหลว	cycle time หรือ รอบการทำงานสูงทำให้น้ำอลูมิเนียม มี อุณหภูมิ ลด ลง ต่ำ กว่า ค่าที่ เหมาะ สม กับ สภาวะ การอัดขึ้นรูป	ต้อง ทำ การ อุ่น น้ำ อลูมิเนียม เหลว ให้ มี อุณหภูมิ ที่ เหมาะ สม กับ สภาวะ การอัดขึ้นรูป ทำให้ ไม่ สามารถ อัด ขึ้น งาน ได้ ทัน ที่ เกิด ความ ล่า ช้า ใน การทำงาน	6	ใช้ เวลา ในการ ไลต์ ก๊าซ มากเกินไป	4	กำหนด เวลา ในการ ไลต์ ก๊าซ ประมาณ 2-4 นาที จน ไม่มี ฟอง	2	48	ไม่มี					
การ ตัก เศษ ซี อลูมิเนียม หรือ FLUX ที่ เกิด จาก กระบวนการ ไลต์ ก๊าซ เพื่อ เป็นการ ทำ ความ สะอาด น้ำ อลูมิเนียม เหลว เพื่อ เตรียม สำหรับ กระบวนการ อัด	ทำความสะอาด ไม่ หมด มี เศษ ซี อลูมิเนียม จาก การ ไลต์ ก๊าซ หรือ FLUX ลง เหลือ อยู่	ทำให้ เกิด การ ปน เปื้อน ใน น้ำ โลหะ ที่ ใช้ อัด ขึ้น รูป	8	ใช้ เวลา ใน การ ตัก เศษ ซี อลูมิเนียม เหลว และ ทำ ความ สะอาด สิ้น เกิน ไป	5	ใส่ สาร ดึง เศษ โลหะ หรือ FLUX รอ จน เศษ ซี อลูมิเนียม ลอย ขึ้น มา จึง ตัก ออก	3	120	จัดทำ มาตรฐาน การทำงาน และ ยัง ไม่ ได้ ดำเนิน การ ผูก ออมรม เนื่องจาก รอด ตาม ชั้น ตอน ของ ISO9000	จัดทำ มาตรฐาน การทำงาน และ ยัง ไม่ ได้ ดำเนิน การ ผูก ออมรม เนื่องจาก รอด ตาม ชั้น ตอน ของ ISO9000	8	4	2	64

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ					
									ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN	
การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของน้ำโลหะ	สัดส่วนของน้ำอลูมิเนียมไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	ทำให้การฉีดขึ้นรูปขึ้นงานได้ชิ้นงานที่ไม่มีคุณภาพ	9	การ ตรวจสอบ ผิดพลาด หรือไม่มีการตรวจสอบสัดส่วนน้ำอลูมิเนียมที่ถูกต้อง	3	ไม่มี	4	108	สุ่มตรวจสอบน้ำอะลูมิเนียมเหลวจากเตาหลอม 1 ตัวอย่างทุกกะ	เนื่องจากทางโรงงานไม่มีห้อง Lab วิเคราะห์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการวิเคราะห์แต่ละครั้งจึงยังไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	9	3	1	27
การ ขึ้น แม่พิมพ์ และการ ตั้ง เครื่อง เพื่อ เตรียม พอร์ซกับ สภาวะ การ ฉีดขึ้นรูป	ไม่ ปรับ ตั้ง เครื่อง จักร ตาม ค่า สภาวะ มาตรฐานในการฉีด	ทำให้ ฉีด ขึ้น รูป ชิ้นงาน ที่ ไม่มี คุณ ภาพ เนื่องจากสภาวะการฉีดไม่เหมาะสม	10	พนักงาน ขาด ความเอา ใจ ใส่ และ ไม่ มี มาตรฐาน การทำงาน	8	มีการจัดตั้งเครื่องและขึ้นพิมพ์ตามค่ามาตรฐาน ใน ใบ Process Control Sheet	6	480	จัดทำใบตรวจสอบสภาวะการฉีดระหว่างการเดินทางเครื่องฉีด	ให้พนักงานประจำเครื่องฉีดบันทึกสภาวะการฉีดเพื่อตรวจสอบความผิดปกติระหว่างการผลิต	10	3	3	90

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	รอยย่นบนชิ้นงาน	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย ไม่ เป็น ไป ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า และ ความ แข็ง แรง ของ ชิ้นงานลดลง	7	พนักงาน ไม่ ปรับ ตั้ง เครื่องจักรตามมาตรฐานการฉีด	8	ทดลองฉีดชิ้นงานตามค่า สภาวะ ของ เทป ที่ บันทึก ไว้ และ จัด ตั้ง สภาวะ เครื่อง จักร ตาม ใบ Process control sheet	6	336	จัดทำแบบฟอร์มบันทึกสภาวะการฉีดของเครื่องจักรระหว่างผลิตเพื่อติดตามกระบวนการผลิต	มอบหน้าที่ให้พนักงานประจำเครื่องฉีดทำการบันทึกแบบฟอร์มติดตามสภาวะการฉีดทุก 2 ชม.	7	6	2	84
				อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน	5	ใช้ ระบบ Oil Heating Unit ใน การ รักษา อุณหภูมิ ให้ สม่ำเสมอ เฉพาะ แบบ แม่ พิมพ์ บางแบบในโรงงาน	7	245	จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบ Oil heating unit ที่ทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิแม่พิมพ์ให้สม่ำเสมอ และ แม่พิมพ์ทุกแบบ ควรต้องมีระบบนี้	มอบหน้าที่ให้พนักงานประจำเครื่องฉีดทำการบำรุงรักษาตามตารางการบำรุงรักษาที่จัดทำขึ้น	7	4	3	84

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	รอยย่นบนชิ้นงาน	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย ให้ เป็น ไป ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า และ ความ แข็ง แรง ของ ชิ้นงาน ลดลง	7	อุณหภูมิ ของ น้ำ อลูมิเนียม เหลว มี ค่า ต่ำ กว่า ค่า ที่ เหมาะ สม กับ สภาพ การ ฉีด คือ 670+/-10 องศา เซลเซียส	6	มี การ ตั้ง ระบบ DOSING UNIT อุณหภูมิ อลูมิเนียม เหลว ให้ มี ค่า เหมาะ สม และ มี การ อุ่น เป้า เคลื่อน ย้าย ที่ ใช้ รับ และ เท จาก เตา หลอม	4	168	จัดทำแผนการ บำรุงรักษา ระบบ Dosing unit และ เตา หลอม	มอบหมายให้พนักงาน ปฏิบัติตาม ตาราง การ บำรุงรักษา ที่ จัด ทำ ขึ้น	7	3	2	42
				ปริมาณ สารหล่อ ลื่น แม่พิมพ์ มาก เกิน ไป	7	ใช้ ระบบ พ่น สเปรย์ อัด โนมิตี ของ เครื่อง และ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บาง ชนิด อาจ มี พนักงาน ทำ การ สเปรย์	6	294	จัดทำมาตรฐาน การทำงาน สำหรับ การ พ่น สเปรย์ สารหล่อ ลื่น	อบรม และ ติดตาม มาตรฐาน การ ปฏิบัติ งาน ให้ พนักงาน ปฏิบัติ ใน การ ทำงาน	7	4	3	84
				ความ เข้มข้น สารหล่อ ลื่น DIE SPRAYING AGENT เจือจาง มาก เกิน ไป	4	ให้ พนักงาน ทำ การ ตรวจสอบ ดู ด้วย สายตา ทุก ครั้ง ภาย หลัง จาก การ ทำงาน ฉีด และ กำหนด สัดส่วน ผสม น้ำ ต่ อ สารหล่อ ลื่น 80:10	3	84	ไม่มี					

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O	การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการจัดชั้นรูปชิ้นงาน	รอยย่นบนชิ้นงาน	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย ให้ เป็น ไป ตาม ความ ต้องการ ของ ลูก ค้า และ ความ แข็ง แรง ของชิ้นงานลดลง	7	จังหวะการทำงานไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	6	ไม่มี	8	336	จัดทำตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักร	จัดทำตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักร มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานประจำเครื่องจักรปฏิบัติ	7	6	4	210
กระบวนการจัดชั้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ทำ ความเสียหาย ให้ กับ ลักษณะผิว ภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นของเสีย	5	ระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ รั่ว เนื่อง จาก การ ลีก หรือ ของ ท่อ หรือ อุปกรณ์ ต่างๆ ภายในระบบ	5	ไม่มี	8	200	จัดทำใบตรวจ สอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องจักรก่อนทำการผลิต	จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อนการผลิตแต่ละวัน	5	5	6	150
			4	ระบบอุ่นพิมพ์ขัดข้อง ทำให้ อุณหภูมิแม่พิมพ์ ไม่ คง ที่สม่ำเสมอ	4	ไม่มี	7	140	จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบ Oil heating unit	จัดทำตารางการบำรุงรักษาระบบ Heating unit และแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร	5	3	4	60
			3	สัดส่วนน้ำอะลูมิเนียมไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสำหรับการผลิต	3	มีการ ตรวจสอบ วัดดู ดิบ ด้วย สายตา โดย พนักงานและมีการสุ่มตรวจ สัดส่วน น้ำอะลูมิเนียม	6	ไม่มี	90	ไม่มี				

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการจัดชิ้น รูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ทำให้ความเสียหายให้กับลักษณะผิวภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นของเสีย	5	ระบบ PLUNGER LUBRICATION UNIT มี ความ ผิด ปกติ เกิด การ รั่ว ซีม ของน้ำมัน	4	ไม่มี	6	120	จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบ Plunger Lubrication unit	จัดทำแบบฟอร์มตรวจ สอบความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนการผลิต	5	4	4	80
		ทำให้ความเสียหายให้กับลักษณะผิวภายนอกของชิ้นงาน ทำให้เกิดเป็นของเสีย	5	ปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	6	ตั้ง เวลา ใน การ สเปรย์ อัดโน้มน้ำ และ กำหนด จุดที่เน้นการพ่นสเปรย์ด้วยมือสำหรับจุดงานที่หนาหรือบางเกินไป	3	90	ไม่มี					
		ไม่มี	ระบบ DIE HEATING & COOLING UNIT ทำงานผิดปกติ	4	ไม่มี	7	140	จัดทำตารางการบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ที่ ประกอบในการ	จัดทำแบบฟอร์มบันทึก การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	5	4	5	100	

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ						
								ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN		
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เกิด รอย แตก บน ชิ้นงาน	ทำให้ผิวชิ้นงานเสียหาย ความ แข็ง แรง ลดลง	8	แรงดันในการกระทุ้งชิ้นงาน ออก สูง เกินไป เนื่องจาก ความดันของไนโตรเจนสูงเกินไป	5	กำหนด แรง ดัน ในการกระทุ้ง ชิ้น งาน ออก กำหนด แรง ดัน ของไนโตรเจน ที่ ค่าประมาณ 120-126 บาร์	3	120	ตรวจสอบสถานะเครื่องจักรก่อนทำการผลิตและระหว่างปฏิบัติงาน	จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนการผลิตและใบติดตามสถานะการฉีดให้พนักงานบันทึก	8	4	3	96
				แรงดันในการกระทุ้งชิ้นงาน ออก สูง เกิน	4	กำหนด ค่า แรง ดัน ในการกระทุ้งชิ้นงานออก	3	96	ไม่มี					
				ปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์น้อยเกินไป	4	กำหนดเวลาในการพ่นสเปรย์ อัตโนมติ และกำหนดจุดที่เน้นสเปรย์	4	128	กำหนดมาตรฐานการพ่นสเปรย์ในบางจุดของชิ้นงานที่ต้องทำการเน้นการสเปรย์	จัดทำมาตรฐานการฉีดพ่นสเปรย์และติดรูปจุดที่เน้นสเปรย์บริเวณทำงาน	8	4	3	96

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เกิด รอย แตก บน ชิ้นงาน	ทำให้ ผิว ชิ้นงาน เสียหาย ความ แข็ง แรง ลดลง	8	มูม ถอด ไม่ เพียง พอ	4	ไม่มี	3	72	ไม่มี					
				อุณหภูมิ แม่พิมพ์ สูง หรือ ต่ำ กว่า ค่า ที่ เหมาะสม	3	มีการใช้ระบบ heating oil unit รักษาอุณหภูมิ แม่พิมพ์ ให้ สม่าเสมอ และ ใช้ ระบบ die cooling ใน การ หล่อ	2	48	ไม่มี					
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้น งาน ยุบ เนื่องจาก ตกแขนกล	ลักษณะ ผิว ชิ้น งาน เสียหาย ไม่ สามารถ ส่งมอบลูกค้าได้	9	ปาก จับ แขน กล หลวม	8	ไม่มี	5	360	ตรวจสอบสภาพ ความพร้อม เครื่องจักรก่อน การผลิต	จัดทำแบบฟอร์มตรวจ สอบความพร้อมเครื่อง จักรและอุปกรณ์และให้ พนักงานบันทึกก่อน การผลิต	9	2	3	54
				ระบบไนโตรเจนที่ใช้ ในการ อัด ความ ดัน ในเฟส 3 เกิดการฉีก ปกติ	8	ไม่มี	6	432	ตรวจสอบสภาพ ความพร้อม เครื่องจักรก่อน การผลิต	จัดทำแบบฟอร์มตรวจ สอบความพร้อมเครื่อง จักรและอุปกรณ์และให้ พนักงานบันทึกก่อน การผลิต	9	5	3	135

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงาน ยุบ เนื่องจากตกแขนกล	ลักษณะ ผิว ชิ้นงานเสียหาย ไม่สามารถส่งมอบลูกค้าได้	9	ตำแหน่ง การ จับ ชิ้นงานไม่ถูกต้อง	7	ทำ การ ปรับ ตั้ง ให้เหมาะสม สม ใน ช่วงทดลองการฉีด	4	80	ไม่มี					
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์	ลักษณะ ชิ้น งาน ไม่สมบูรณ์	7	อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	3	มี ระบบ Oil Heating Unit รักษา อุณหภูมิแม่ พิมพ์ ให้ สม่าเสมอ และ ใช้ ระบบ Die Cooling System ในการหล่อเย็นแม่พิมพ์	4	84	ไม่มี					
			5	แรงดัน ในการฉีดต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	5	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม ค่า มาตรฐานของสถานะการฉีดก่อนหน้านี้	5	175	จัดทำใบติดตามสถานะการฉีดเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ	จัดทำใบติดตามสถานะการฉีดให้พนักงานบันทึก	7	4	4	112
		6	ฉีด พ่น ปริมาณ สารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	6	ตั้ง ระบบ อัตโนมัติ ในการฉีด และกำหนดจุดในการเน้นสเปรย์	4	168	กำหนดมาตรฐานการพ่นสเปรย์	จัดทำมาตรฐานการฉีดพ่นสเปรย์และติดรูปจุดที่เน้นสเปรย์บริเวณทำงาน	7	5	2	70	

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O การ ควบคุม กระบวน การปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ					
									ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN	
กระบวนการจัดขึ้น รูปชิ้นงาน	การ เคาะ ตัด เกจ กิน เนื้อ	ผิว ชิ้น งาน เสีย หาย แหวน	8	พนักงาน ขาด ความ เอา ใจ ใส่ ใน การ ทำงาน	7	ไม่มี	3	168	จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมโดยติดตั้งและจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับพนักงาน	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน	8	5	2	80
				พนักงาน ขาด ทักษะ ใน การ ทำงาน เนื่อง จาก ปัญหา การ ลา	7	มีการฝึกอบรมต้อนรับ เข้าทำงาน	5	280	จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีเพื่อลดปัญหา	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน	8	6	3	144
				พนักงาน ไม่ มี มาตรฐานการทำงาน	9	ไม่มี	8	576	จัดทำมาตรฐานการทำงานเคาะตัดเกจ	จัดทำมาตรฐานการทำงานติดบริเวณงาน	8	5	2	80

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	รอยสี และรอยครูดบนผิวชิ้นงาน	ลักษณะ ผิว ชิ้น งาน เกิดความเสียหาย	4	แรงดันในการฉีดขึ้นงานสูงเกินไป	4	มีการตั้ง สถานะ เครื่อง ฉีด ตาม สภาวะ ล่ำ สุด ก่อนหน้านี้	2	32	ไม่มี					
				มุมถอดไม่เพียงพอ	3	ไม่มี	4	48	ไม่มี					
				ฉีด ฟัน ปริมาณ สาร สเปรย์ แม่พิมพ์ น้อยเกินไป	5	กำหนดการ สเปรย์โดย ใช้ ระบบ อัตโนมติ และ กำหนดจุดที่เน้นสเปรย์	4	80	ไม่มี					
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ติดพิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาด แห่งเสียหาย	5	ความเร็ว ของ หัว plunger มี ค่า สูง กว่าค่าที่เหมาะสม	3	มีการตั้ง สถานะ เครื่อง ฉีด ตาม สภาวะ ล่ำ สุด ก่อนหน้านี้	4	60	ไม่มี					
				แรงดันในการฉีดสูง กว่าค่าที่เหมาะสม	5	มีการตั้ง สถานะ เครื่อง ฉีด ตาม สภาวะ ล่ำ สุด ก่อนหน้านี้	3	75	ไม่มี					

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ติดพิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาด แห้วเสียหาย	5	อุณหภูมิ น้ำ	4	มีการใช้ระบบ อุ่นของ dosing unit ใน การรักษา อุณหภูมิ ให้	2	40	ไม่มี					
				อะลูมิเนียม สูง กว่าค่าที่เหมาะสม										
				การออกแบบ Gate runner ไม่เหมาะสม										
สัดส่วน น้ำ อะลูมิเนียม ไม่ ถูกต้อง	5	มีการสุ่มตัวอย่าง วัสดุดิบส่งตรวจสอบ และมีการตรวจสอบ วัสดุดิบ ตอน รับ ของ จาก Supplier	6	150	สุ่มตรวจสอบน้ำ อะลูมิเนียม เหลว จากเตาหลอม 1 ตัวอย่างทุกกะ	เนื่องจากทางโรงงานไม่มีห้อง Lab วิเคราะห์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับการวิเคราะห์แต่ละครั้งจึงยังไม่ดำเนินการเนื่องจากไม่คุ้มค่า กับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	5	4	5	100				

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
									ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เนื้อ อะลูมิเนียม ติดพิมพ์	ทำให้ผิวชิ้นงานขาดแหงเสียหาย	5	ฉีด ฟัน ปริมาณ สารหล่อลื่นแม่พิมพ์น้อยเกินไป	4 กำหนดการสเปรย์โดยใช้ระบบอัตโนมัติและกำหนดจุดที่เน้นสเปรย์	4	80	ไม่มี					
				อุณหภูมิแม่พิมพ์สูงกว่าค่าที่เหมาะสม	5 มีการใช้ระบบ Oil heating unit รักษาอุณหภูมิ ให้ สม่ำเสมอ	3	75	ไม่มี					
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง เมื่อลูกค้านำไปปาดผิวจะพบโพรงอากาศ	8	ความเร็ว ของ หัว plunger มี ค่า สูงกว่าค่าที่เหมาะสม	3 มีการตั้งสถานะเครื่องฉีด ตาม สภาวะ ล่ำ สุด ก่อนหน้านี้	3	72	ไม่มี					

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O	การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง เมื่อถูกค้ำนำไปปาดผิวจะพบ	8	แรงดันในการฉีดต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	4	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตามสภาวะล่าสุดก่อนหน้า	6	192	จัดทำใบติดตามสภาวะการฉีดเพื่อตรวจสอบ	จัดทำใบติดตามสภาวะการฉีดให้พนักงานบันทึก	8	3	6	144
				อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	4	มีระบบ Heating oil unit รักษาอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ	3	96	ไม่มี					
				อัตรา การ บ้อน น้ำอะลูมิเนียม จาก Metal lading unit ต่ำกว่า ค่าที่ เหมาะสม	2	มีการตั้งสถานะเครื่องฉีดตามสภาวะล่าสุดก่อนหน้า	2	32	ไม่มี					
				วาง น้ำ ทาง เติบ อะลูมิเนียม ดัน เนื่อง จาก ไม่ มี การ ทำ ความสะอาด	4	ไม่มี	4	128	จัดให้พนักงานทำความสะอาดก่อนการเดินเครื่อง	จัดตารางให้พนักงานทำความสะอาดทุกครั้งก่อนทำการผลิต	8	4	2	64

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของลักษณะบกพร่อง	O	การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการเสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความแข็งแรงของชิ้นงานลดลง เมื่อลูกค้านำไปปาดผิวจะพบโพรงอากาศ	8	ฉีด ฟัน ปริมาณ สารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	7	ตั้งค่าการสเปรย์โดยใช้ระบบ สเปรย์ อัตโนมัติ และกำหนดจุดสเปรย์	5	280	กำหนดมาตรฐานการพ่นสเปรย์	จัดทำมาตรฐานการฉีดพ่นสเปรย์และติดตั้งจุดที่เน้นสเปรย์บริเวณทำงาน	8	5	2	80
				ระบบระบายอากาศของแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ	5	มีการ พ่น ลม ไล่ เศษอะลูมิเนียม ที่ อยู่ หน้าพิมพ์ทุกครั้งหลังฉีดขึ้น	3	120	ทำการตารางการบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน	มอบหน้าที่ให้พนักงานทำการบำรุงรักษาตามตารางการบำรุงรักษาที่จัดทำขึ้นและบันทึกใบแบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมก่อนผลิตที่จัดทำขึ้น	8	4	3	96

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงาน บิด เบี้ยว จาก เข็มกระทุ้ง	รูป ทรง ชิ้น งาน บิด เบี้ยว เสีย หาย ไม่ สามารถใช้งานได้	7	เวลา ใน การ เย็น ตัว ในแม่พิมพ์ต่ำเกินไป	3	มีการตั้งสถานะเครื่อง ฉีด ตาม สภาวะ ล่าสุด ก่อนหน้า	3	63	ไม่มี					
				ผิวหน้าสัมผัสของแม่ พิมพ์ไม่ดี	7	ไม่มี	7	343	ทำการขัดผิวแม่ พิมพ์ทุก 15,000 Shot และเปลี่ยน แม่พิมพ์ทั้งหมด รักษาแม่พิมพ์เสียค่าใช้จ่าย ไม่คุ้มค่างบสภาวะ สภาพการใช้งาน ทางเศรษฐกิจ	ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากการเปลี่ยนแม่ พิมพ์และการบำรุง รักษาแม่พิมพ์เสียค่าใช้จ่าย ไม่คุ้มค่างบสภาวะ ทางเศรษฐกิจ	7	7	2	98
				ชนิด ตำแหน่ง และ พื้นที่ ของ Gate ไม่ เหมาะสม	5	ไม่มี	4	140	ศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์ร่วมกับบริษัทลูกค้า	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากโครงสร้าง องค์กรบริษัทไม่มี บุคลากรด้านนี้	7	4	2	56
				จังหวะ การ ทำงาน เครื่อง จักร ไม่ สม่ำเสมอ	3	ไม่มี	2	42	ไม่มี					

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	Liner เป็นโพรงอากาศ	เมื่อถูกค้ำนำไปปาดผิว งาน พบ โพรงอากาศ ทำให้ ไม่สามารถใช้งานได้	8	วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้จัดส่ง	6	สุ่ม ตรวจ สอบ ตาม มาตรฐาน MIL-STD-105E ระดับ AQL 1%	6	288	ศึกษาปัญหาร่วมกันระหว่างผู้จัดส่ง liner ซึ่งเป็นรายเดียวกับลูกค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์	ยังไม่มี การดำเนินการ ในขณะนี้เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัท ยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบใน ด้านนี้	8	3	3	72
กระบวนการ เคาะทางเดิน น้ำอะลูมิเนียม	เกิดรอยหักกินเข้าไปในชิ้นงาน	ลักษณะ ชิ้น งาน บิดเบี้ยวเสียหาย	8	พนักงาน ขาด ความเอา ใจ ใส่ ใน การทำงาน	7	ไม่มี	3	168	จัดทำมาตรฐานการทำงาน	อบรมและให้พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่จัดทำขึ้น	8	4	3	96
กระบวนการ แต่งชิ้นงาน	เกิดรอยหักกินเข้าไปในชิ้นงาน	ลักษณะ ชิ้น งาน บิดเบี้ยวเสียหาย	8	พนักงาน ขาด ทักษะ ในการทำงาน	9	มีการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติ	3	216	จัดการอบรมเพื่อ ทบทวนความรู้ ทุกเดือน	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบัน	8	6	2	96
				พนักงาน ไม่มี มาตรฐานในการทำงาน	9	ไม่มี	4	288	จัดทำมาตรฐานการทำงาน	จัดทำมาตรฐานการทำงานและให้พนักงานนำไปปฏิบัติ	8	5	3	120

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบสำหรับกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะข้อบกพร่อง	S	สาเหตุของ ลักษณะบกพร่อง	O	การ ควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D	RPN	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผลการปฏิบัติการ				
										ปฏิบัติการที่ดำเนินการ	S	O	D	RPN
กระบวนการ แต่ง ชิ้นงาน	มีชิ้นงานเสียหายจาก กระบวนการก่อนหน้า นี้มาก	ทำให้การทำงานล่าช้า	5	ไม่มีการตรวจสอบ ของพนักงานจัดเพื่อ แยก ของ เสีย ออก ก่อน ส่ง ต่อ ไป ยัง กระบวนการตกแต่ง	4	มี พนักงาน แผนก ตก แต่ง ทำ หน้า ที่ ใน การ ตรวจสอบของเสีย	6	120	ชิ้นงานเสียที่ไม่ สามารถตัดสินใจ ได้ให้แยกสำหรับ ฝ่ายQC ทำการ ตัดสินใจ	ให้แผนก QC มาทำการ ตรวจแยกชิ้นงานที่ พนักงานจัดไม่สามารถ จำแนกประเภทได้อีก ครั้งหนึ่ง	5	4	2	40
	พนักงาน แต่ง ชิ้น งาน ไม่ถูกวิธี	ลักษณะ ผิด ชิ้น งาน เสียหาย	7	พนักงาน ไม่ มี มาตรฐานการทำงาน	9	ไม่มี	9	567	จัดทำมาตรฐาน การทำงาน	อบรมและให้พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรฐาน การทำงานที่จัดทำขึ้น	7	4	3	84
	พนักงาน สิม แต่ง ชิ้น งาน	ชิ้นงาน ไม่ เรียบ ร้อย พร้อมส่งลูกค้า	8	พนักงาน ขาด ความ เอา ใจ ใส่ ใน การ ทำงาน	7	ไม่มี	3	168	จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้เหมาะสม	ไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากสภาวะทาง เศรษฐกิจปัจจุบัน	8	4	2	64

จากตารางที่ 5.5 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ เมื่อได้พิจารณาเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว พบว่าค่า RPN ของการปฏิบัติงานไล่แกสยังมีค่าสูงอยู่คือ 196 สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดจากปัญหาเครื่องจักรเสื่อมสภาพ ระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์ (Die Cooling System) รั่วเนื่องจากการสึกหรอ ระบบรักษาอุณหภูมิแม่พิมพ์ให้สม่ำเสมอ (Oil Heating Unit) ทำงานผิดปกติ ปัญหาในระบบไนโตรเจนรั่ว พบว่าปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักรอุปกรณ์ยังมีค่าอยู่สูงเกิน 100 ในเกือบทุกปัญหา และปัญหานักงานที่ขาดมาตรฐานในการทำงานแม้ว่าจะได้จัดทำมาตรฐานการทำงานแล้วยังมีค่า RPN มากกว่า 100 สำหรับของเสียบางชนิดที่มีความรุนแรงเช่น ปัญหาชิ้นงานไม่เต็มหรือฉีกขาด หรือปัญหานักงานแต่งชิ้นงานเสียหายเกิดรอยหัก สำหรับแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไปมีดังนี้

สำหรับปัญหาที่เกิดจากพนักงาน พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากพนักงานไม่มีทักษะในการทำงานและขาดความเอาใจใส่ แม้ว่าจะมีการจัดทำมาตรฐานการทำงานและจัดให้มีการฝึกอบรมต่อไปในอนาคต เนื่องจากสาเหตุปัญหาพนักงานมีอัตราการลาออกสูง โรงงานจึงประสบกับปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการที่แท้จริง พบว่าปัญหานี้มีตั้งแต่ระดับพนักงานในระดับปฏิบัติการไปจนถึง ระดับบริหารเช่น หัวหน้าแผนก วิศวกร ทำให้ขาดผู้รู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในการแก้ปัญหาสำหรับโรงงาน ทางโรงงานควรแก้ปัญหาทางด้านบุคลากรตั้งแต่การคัดเลือกเข้าทำงาน การจูงใจพนักงานในด้านรายได้สวัสดิการ และบรรยากาศการทำงาน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาการลาออกในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านการจัดการของฝ่ายบริหารมาตลอด ซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินค่า RPN กรณีที่ได้มีการดำเนินการแก้ปัญหาอัตราการลาออกสูง พบว่า โอกาสการเกิดข้อบกพร่องจะลดลงทำให้ค่า RPN มีค่าลดลง และโอกาสการเกิดลักษณะข้อบกพร่องลดลงตามไปด้วย

สำหรับปัญหาที่เกิดจากเครื่องจักรเสื่อมสภาพ ระบบอุปกรณ์ประกอบชำรุดเสียหายไม่สามารถดำเนินการผลิตได้แม้ว่าจะมีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาขึ้น เนื่องจากทางโรงงานไม่เคยมีแผนการบำรุงรักษาที่เป็นระบบและกระทำอยู่เสมอ ลักษณะการทำงานจะเป็นการรอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงทำการแก้ไข ทำให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบเสื่อมสภาพไปแล้ว แม้ว่าจะมีการกำหนดแผนบำรุงรักษาขึ้นแล้วก็ตาม ทางผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ทางโรงงานควรจัดทำระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันขึ้น เพื่อรองรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ในอนาคต

ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คือ การบำรุงรักษาที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการหยุดของเครื่องจักรโดยฉุกเฉิน สามารถทำได้โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาดหล่อลื่น โดยถูกวิธี การปรับแต่งเครื่องจักร ทำงานที่จุดทำงานตามคำแนะนำของคู่มือ รวมทั้งการบำรุงและ

เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกำหนดเวลา โดยมีรายละเอียดแผนปฏิบัติการที่ฝ่ายซ่อมบำรุงและวิศวกรรมจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารรองรับระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีดังนี้

1.มาตรฐานการบำรุงรักษาเครื่องจักร และความถี่ในการปฏิบัติงานบำรุงรักษา ซึ่งได้มีการจัดทำสำหรับเครื่องจักร H1100 เตาหลอมวัสดุดิบ ระบบ Dosing and Holding Furnace และแขนกล (Robot) ดังรายละเอียดปฏิบัติการแก้ไขกระบวนการผลิตจากการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบจากกระบวนการผลิตในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นต่อไปในอนาคต

2.แผนการหล่อลื่น บำรุงรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหวหรือเสียดสีตลอดเวลา มีการเติมและเปลี่ยนสารหล่อลื่นที่บริเวณจุดต่างๆ

3.มาตรฐานการเติมและเปลี่ยนสารหล่อลื่นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

4.แผนการบำรุงรักษาประจำปี

5.แผนการบำรุงรักษารายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ซึ่งได้มีการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำหรับ เครื่องจักร H1100 เตาหลอมวัสดุดิบ ระบบ Dosing and Holding Furnace และแขนกล (Robot) ดังรายละเอียดปฏิบัติการแก้ไขกระบวนการผลิตจากการทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบจากกระบวนการผลิตในบทที่ 4 หัวข้อ 4.3

6.แผนการบำรุงรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ในแต่ละวัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานควบคุมเครื่อง

7.การควบคุมการบำรุงรักษา ทรัพยากร และข้อมูลต่างๆ โดยการ

- จัดโครงสร้างองค์กรสำหรับงานด้านการบำรุงรักษา
- จัดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของพนักงานด้านการบำรุงรักษา
- จัดระบบเอกสารสำหรับงานซ่อมบำรุง
- จัดเตรียมทรัพยากร ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษา ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ งานบริการ งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และการซ่อมแซม เช่น เครื่องเชื่อม เครื่องกลึง สำหรับใช้ในงานบำรุงรักษาประจำวัน และการบำรุงรักษาตามรายการคู่มือ
- จัดระบบคลังของชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง โดยมีการจัดเก็บวัสดุและอะไหล่ในคลังวัสดุจัดให้มีการตั้งรหัส เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา
- จัดระบบข้อมูลสำหรับการทำแผนบำรุงรักษา อันได้แก่ เอกสารตรวจสอบสภาพ และการทำความสะอาดเครื่องจักรประจำวัน ซึ่งได้จัดทำแล้วในบทที่ 4 เอกสารบันทึกประวัติเครื่องจักร ใบรายงานผลการเปรียบเทียบอุปกรณ์ เป็นต้น

-จัดระบบข้อมูลสนับสนุนข้อมูลต้นทุนการผลิต

- จัดระบบติดตามข้อมูลในคลังวัสดุ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางสำหรับโรงงานตัวอย่างในการจัดสร้างระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันขึ้นในโรงงานตัวอย่างในอนาคตต่อไป

รายละเอียดสรุปเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิตก่อนและหลังปรับปรุงดังในตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

กระบวนการ	ลักษณะข้อบกพร่อง	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN(เก่า)	RPN(ใหม่)	%RPNลดลง
การตรวจรับวัตถุดิบอะลูมิเนียม	มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนเช่นมีคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกติดอยู่บนผิวแห่งอะลูมิเนียม	ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบ	30		
		ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากการจัดส่ง	20		
การจัดเก็บวัตถุดิบ	มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนเช่นมีคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกติดอยู่บนผิวแห่งอะลูมิเนียม	สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไม่สะอาด	120	45	62.50%
การขนย้ายแท่งวัตถุดิบไปยังสถานที่จัดเก็บและจากที่จัดเก็บไปยังเตาหลอม	กองอะลูมิเนียมล้มไม่เป็นระเบียบในระหว่างการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ	พนักงานขาดความเอาใจใส่	30		
		พนักงานขาดความชำนาญในการขับรถฟอร์คลิฟท์	210	80	61.90%
		การกองซ้อนสูงเกินไปและมีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ	10		
		เชือกรัดกองแท่งอะลูมิเนียมหลุด	10		
การเติมแท่งอะลูมิเนียม และ recycle scrap ลงในเตาหลอม	อัตราส่วนของแท่งอะลูมิเนียมต่อ recycle scrap ไม่ถูกต้องตามสัดส่วน 70 :30	พนักงานขาดความเอาใจใส่	108	48	55.56%
		พนักงานไม่มีระเบียบวินัย เมื่อเห็นดัดป้ายตะกร้าของเสียก็ทำการทิ้งขยะลงไป	18		
	แท่งวัตถุดิบอะลูมิเนียมสกปรก	ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากโรงงานผู้จัดส่งวัตถุดิบ	30		
		ชิ้นงานเกิดการปนเปื้อนจากการจัดส่ง	20		
		สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบไม่สะอาด	120	45	62.50%
	อุณหภูมิหน้าอะลูมิเนียมเหลวต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	ขณะเคลื่อนย้ายหน้าอะลูมิเนียม เบ้าเคลื่อนย้ายไม่สามารถอุ่นหน้าอะลูมิเนียมได้ในระหว่างเคลื่อนย้าย	8		
มีอะลูมิเนียม เหลว ซึ่ง แข็ง เกาะ ติด อยู่ กับ เบ้า เคลื่อน ย้าย กระ เทาะ ลง ไป ผสม กับ หน้าอะลูมิเนียมเหลว	ไม่มีกรทำความสะอาดเบ้าเคลื่อนย้ายตามระยะเวลาที่เหมาะสม	144	72	50.00%	

ตารางที่ 5.6 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

การใส่ก๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ำอลูมิเนียม เหลว	ทำการใส่ก๊าซออกไม่หมด	เวลาในการใส่ก๊าซไม่เพียงพอ	168	70	58.33%
		ปริมาณสารใส่ก๊าซที่ใส่น้อยเกินไป	42		
		สารใส่ก๊าซมีความชื้นสูง หรือมีสิ่งสกปรกเจือปน	56		
		พนักงานใช้วิธีการในการใส่ก๊าซไม่ถูกต้อง	392	196	50.00%
	cycle time หรือ รอบการทำงานสูงทำให้น้ำอลูมิเนียมมีอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าค่าที่เหมาะสมกับสภาวะการฉีดขึ้นรูป	ใช้เวลาในการใส่ก๊าซมากเกินไป	48		
การตัดเศษอลูมิเนียมหรือ FLUX ที่เกิดจาก กระบวนการใส่ก๊าซเพื่อเป็นการทำความสะอาด สื่อน้ำอลูมิเนียมเหลวเพื่อเตรียมสำหรับ กระบวนการฉีดต่อไป	ทำความสะอาดไม่หมด มีเศษอลูมิเนียมจากการใส่ก๊าซหรือ FLUX ลงเหลืออยู่	ใช้ เวลา ในการ ตัด เศษ อลูมิเนียม เหลว และ ทำ ความ สะอาดสั้นเกินไป	120	64	46.67%
		มีการใช้ขวดพลาสติกในการตวงทำให้ปริมาณสารตั้งเศษ โลหะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	144	96	33.33%
	เศษอลูมิเนียมที่แข็งตัวติดอยู่กับกระบวยตักเศษโลหะเกาะเกาะลงไปกับน้ำอลูมิเนียม เหลว	ไม่มีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ประกอบใน การปฏิบัติงาน	192	72	62.50%
การตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของน้ำโลหะ	สัดส่วนของน้ำอลูมิเนียมไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	การตรวจสอบผิดพลาด หรือ ไม่มีการตรวจสอบสัดส่วนน้ำ อลูมิเนียมที่ถูกต้อง	108	27	75.00%
การขึ้นแม่พิมพ์และการตั้งเครื่องเพื่อเตรียม พร้อมกับสภาวะการฉีดขึ้นรูป	ไม่ปรับตั้งเครื่องจักรตามค่าสภาวะมาตรฐานในการฉีด	พนักงานขาดความเอาใจใส่และไม่มีความรู้มาตรฐานการทำงาน	480	90	81.25%
		พนักงานขาดความเอาใจใส่และไม่มีความรู้มาตรฐานการทำงาน	481	91	81.08%
		อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน	245	84	65.71%

ตารางที่ 5.6 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

กระบวนการจัดชิ้นรูปชิ้นงาน	รอยยับบนชิ้นงาน	อุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิเย็นเหลวมีค่าต่ำกว่าค่าที่เหมาะสมกับสภาวะการฉีดคือ 670+/-10 องศาเซลเซียส	168	42	75.00%
		ปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	84	84	0.00%
		ความเข้มข้นสารหล่อลื่น DIE SPRAYING AGENT เจือจางมากเกินไป	84		
		จังหวะการทำงานไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	336	210	37.50%
กระบวนการจัดชิ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ระบบหล่อเย็นแม่พิมพ์รั่วเนื่องจากกรรอกหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ	200	150	25.00%
		ระบบ อุณหภูมิ ขัดข้อง ทำให้ อุณหภูมิ แม่พิมพ์ ไม่ คง ที่สม่ำเสมอ	140	60	57.14%
		สัดส่วนน้ำอุณหภูมิเย็นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสำหรับการ	90		
		ระบบ PLUNGER LUBRICATION UNIT มีความผิดปกติเกิดการรั่วซึมของน้ำมัน	120	80	33.33%
	ชิ้นงานมีสีผิวผิดปกติ	ปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	90		
		ระบบ DIE HEATING & COOLING UNIT ทำงานผิดปกติ	140	100	28.57%

ตารางที่ 5.6 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	เกิดรอยแตกบนชิ้นงาน	แรงดันในการกระทุ้งชิ้นงานออกสูงเกินไปเนื่องจากความดันของไนโตรเจนสูงเกินไป	120	96	20.00%
		แรงดันในการกระทุ้งชิ้นงานออกสูงเกินไป	96		
		ปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์น้อยเกินไป	128	80	37.50%
		มุม ถอด ไม่ เพียง พอ เนื่องจาก การ ออก แบบ แม่ พิมพ์ ไม่เหมาะสม	72		
		อุณหภูมิแม่พิมพ์สูงหรือต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	48		
	ชิ้นงานยุบเนื่องจากตกแซนกล	ปากจับแซนกลหลวม	360	54	85.00%
		ระบบไนโตรเจนที่ใช้ในการอัดความดันในเฟส 3 เกิดการผิดปกติ	432	135	68.75%
		ตำแหน่งการจับชิ้นงานไม่ถูกต้อง	80		
	ชิ้นงานไม่เต็มพิมพ์	อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	84		
		แรงดันในการฉีดต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	175	112	36.00%
		ฉีดพ่นปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	84	70	16.67%

ตารางที่ 5.6 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	การเคาะตัดเกจกินเนื้อ	พนักงานขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน	168	80	52.38%
		พนักงานขาดทักษะในการทำงานเนื่องจากปัญหาการลาออกสูง	280	144	48.57%
			พนักงานไม่มีมาตรฐานการทำงาน	576	80
	รอยสี และรอยครูดบนผิวชิ้นงาน	แรงดันในการฉีดขึ้นงานสูงเกินไป	32		
		มุมถอดไม่เพียงพอ	48		
		ฉีดพ่นปริมาณสารสเปรย์แม่พิมพ์น้อยเกินไป	80	60	25.00%
	เนื้ออะลูมิเนียมติดพิมพ์	ความเร็วของหัว plunger มีค่าสูงกว่าค่าที่เหมาะสม	60		
		แรงดันในการฉีดสูงกว่าค่าที่เหมาะสม	75		
		อุณหภูมิหน้าอะลูมิเนียมสูงกว่าค่าที่เหมาะสม	40		
		การออกแบบ Gate runner ไม่เหมาะสม	120	80	33.33%
	เนื้ออะลูมิเนียมติดพิมพ์	สัดส่วนน้ำอะลูมิเนียมไม่ถูกต้อง	150	100	33.33%
		ฉีดพ่นปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์น้อยเกินไป	90	75	16.67%
		อุณหภูมิแม่พิมพ์สูงกว่าค่าที่เหมาะสม	75		

ตารางที่ 5.6 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการผลิต

กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ความเร็วของหัว plunger มีค่าสูงกว่าค่าที่เหมาะสม	72		
		แรงดันในการฉีดต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	192	144	25.00%
		อุณหภูมิแม่พิมพ์ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	96		
		อัตราการป้อนน้ำอะลูมิเนียมจาก Metal lading unit ต่ำกว่าค่าที่เหมาะสม	32		
		รางน้ำทางเดินอะลูมิเนียมตันเนื่องจากไม่มีการทำความสะอาด	128	64	50.00%
โพรงอากาศในชิ้นงาน	โพรงอากาศในชิ้นงาน	ฉีดพ่นปริมาณสารหล่อลื่นแม่พิมพ์มากเกินไป	160	80	50.00%
		ระบบระบายอากาศของแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ	120	96	20.00%
		ชิ้นงานบิดเบี้ยวจากเข็มกระทุ้ง	เวลาในการเย็นตัวในแม่พิมพ์ต่ำเกินไป	63	
กระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน	ชิ้นงานบิดเบี้ยวจากเข็มกระทุ้ง	ผิวหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์ไม่ดี	343	98	71.43%
		ชนิด ตำแหน่งและพื้นที่ของ Gate ไม่เหมาะสม	140	56	60.00%
		จังหวะการทำงานเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ	42		
	Liner เป็นโพรงอากาศ	วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้จัดส่ง	288	72	75.00%
กระบวนการเคาะทางเดินน้ำอะลูมิเนียม	เกิดรอยหักกินเข้าไปในชิ้นงาน	พนักงานขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน	168	96	42.86%
กระบวนการแต่งชิ้นงาน	เกิดรอยหักกินเข้าไปในชิ้นงาน	พนักงานขาดทักษะในการทำงาน	216	96	55.56%
		พนักงานไม่มีมาตรฐานในการทำงาน	288	120	58.33%
	มีชิ้นงานเสียหายจากกระบวนการก่อนหน้ามาก	ไม่มีการตรวจสอบของพนักงานฉีดเพื่อแยกของเสียออกก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการตกแต่ง	120	40	66.67%
กระบวนการแต่งชิ้นงาน	พนักงานแต่งชิ้นงานไม่ถูกวิธี	พนักงานไม่มีมาตรฐานการทำงาน	567	84	85.19%
	พนักงานลิ้มแต่งชิ้นงาน	พนักงานขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน	168	64	61.90%