

บทที่ 5

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

เมื่อสามารถหาโครงสร้างต้นทุนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กระจกสะท้อนแสงแต่ละประเภทแล้ว จะทำให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องในการคิดต้นทุนการผลิตในระบบเดิม ซึ่งได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง โดยเฉพาะมูลค่าการใช้ของวัสดุเคลือบฟิล์ม (Target Material) และต้นทุนค่าเสียหายการผลิต ได้แก่ค่าไฟฟ้า ค่าเสื่อมราคา เนื่องจากต้นทุนค่าวัสดุ และค่าไฟฟ้าที่มีสัดส่วนที่สูงดังกล่าว ต้นทุนที่จัดสรรจะแปรผันตามปริมาณการผลิตที่ผลิตได้ ซึ่งในการผลิตนั้นไม่ว่าจะได้ของดีหรือของเสียก็ย่อมที่จะต้องมียกจ่ายสำหรับต้นทุนเหล่านั้นเสมอ ดังนั้นในการลดต้นทุนการผลิตจึงจำเป็นต้องลดเปอร์เซ็นต์ของของเสีย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นของดีและสามารถนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าเสื่อมราคามีสัดส่วนที่ลดลง และจากการศึกษาวิเคราะห์หาสภาพความสูญเสียในบทที่ 3 จะพบว่าในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสงในปัจจุบัน มีของเสียเกิดขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง และขณะเดียวกันก็มีความสูญเสียเปล่าในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งมีอัตราส่วนของเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยเพียง 50%เท่านั้น จึงทำให้ปริมาณการผลิตที่ควรจะทำได้ลดลง และเป็นเหตุให้ต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เงินเดือนของผู้บริหารอยู่ในสัดส่วนที่สูงและเป็นสาเหตุของต้นทุนรวมในการผลิตกระจกสะท้อนแสงสูงตามไปด้วย ดังนั้นในบทนี้จึงขอกกล่าวถึงวิธีที่จะลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ได้แก่

- การลดเปอร์เซ็นต์ของของเสียในสายการผลิต
- การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิต

5.1 การลดความสูญเสียโดยการลดเปอร์เซ็นต์ของของเสียในสายการผลิต

ในการวิเคราะห์เพื่อลดความสูญเสียจากของเสียที่เกิดขึ้น จำเป็นที่จะต้องพิจารณาดังลักษณะและสาเหตุที่ทำให้เกิดตำหนิประเภทต่าง ๆ ของกระจกสะท้อนแสงก่อน ดังนั้นจึงได้ทำการประเมินโดยดูจากขั้นตอนนับตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมไปจนถึงกระบวนการในการผลิต โดย


ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ (PFMEA) ซึ่งจะได้อธิบายความหมายและหลักการของเทคนิคดังกล่าวในภาคผนวก ข

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ (PFMEA) จะนำมาใช้ในการพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละส่วนงานในกระบวนการผลิตนับตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมงานไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการได้ผลิตภัณฑ์ออกมา ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความบกพร่อง และเป็นสาเหตุของปัญหา และมีผลทำให้เกิดความสูญเสีย นอกจากนี้ยังต้องมองไปถึงว่าในกระบวนการนั้นมีอุปกรณ์ หรือตัวตรวจจับลักษณะความบกพร่องนั้นหรือไม่ และสามารถแสดงผลได้ชัดเจนแค่ไหน ซึ่งในการประเมินผลจะต้องมีการให้คะแนนในแต่ละส่วนงาน และนำมาพิจารณาว่าส่วนงานไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการเพิ่มแนวทางการปฏิบัติการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ และมีกำหนดวันที่จะเสร็จสิ้น เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน และเป็นการควบคุมให้กระบวนการเหล่านั้นดำเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น เทคนิคดังกล่าวจึงเป็นแนวทางเริ่มต้นในการค้นหาปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดของแต่ละกระบวนการ และวางแนวทางในการแก้ปัญหา รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิต

5.1.1 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียในสายการผลิตด้วยเทคนิค Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA)

การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและผลกระทบที่ทำให้เกิดของเสียในสายการผลิตจะต้องเริ่มต้นจากการพิจารณาแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสงก่อนเพื่อให้ทราบว่ามีส่วนใดในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อการเกิดของเสียดังรูปที่ 5.1

กระจกเบสิกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วตามชนิดและขนาดที่ต้องการ

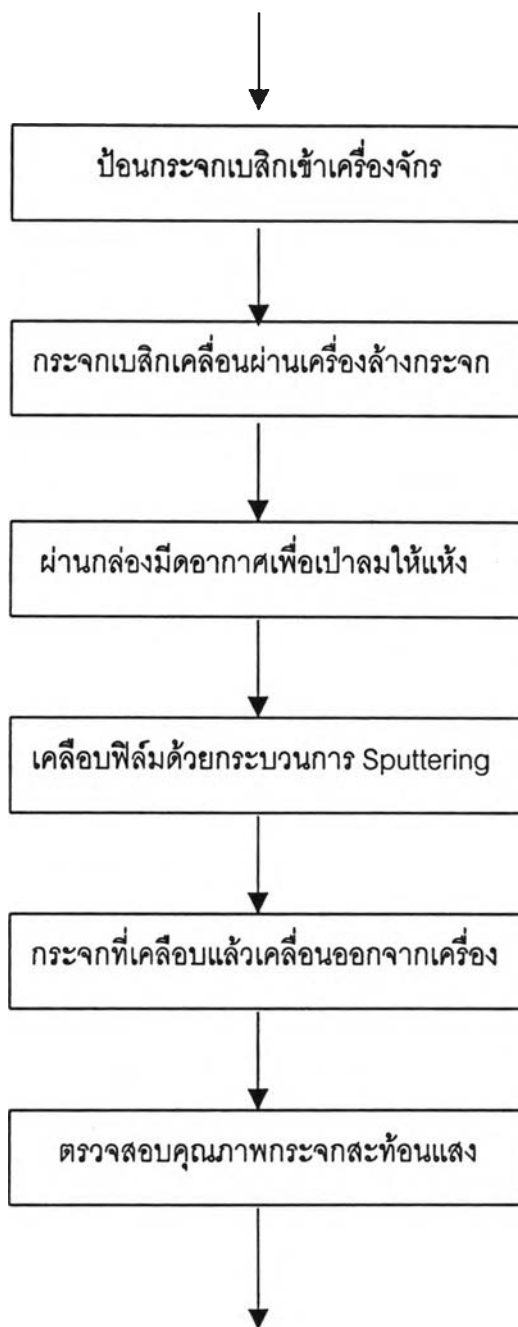

กระจกสะท้อนแสงที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วตามประเภทและขนาดที่ต้องการ

รูปที่ 5.1 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง

จากแผนภูมิในรูปที่ 5.1 จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสงนั้นมีลักษณะกึ่งอัตโนมัติ คือเครื่องจักรจะทำการผลิตก็ต่อเมื่อมีการป้อนกระจกเข้าไปภายในเครื่องจักร ซึ่งจะ

สามารถวิเคราะห์หาส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการเกิดปัญหาคุณภาพในการผลิตในแต่ละส่วนของงานดังนี้

- (1) การป้อนกระจก>Loading)
- (2) การผ่านกระจกเข้าเครื่องล้าง(Washing)
- (3) กระจกถูกเป่าให้แห้ง(Drying)
- (4) การเคลือบผิวฟิล์ม(Sputtering)
- (5) การรับกระจกผลิตภัณฑ์(Unloading)

เมื่อทราบกระบวนการในแต่ละส่วนของงานแล้ว ก็จะทำการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการโดยนำไปลงในตารางที่ 5.1 ซึ่งเป็นตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง โดยเริ่มจากการพิจารณาลักษณะแนวโน้มของข้อบกพร่อง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องนั้น และประเมินค่าเป็นความรุนแรง (Severity) ที่เกิดจากผลกระทบ ขั้นต่อไปจะวิเคราะห์หาสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องนั้น และประเมินค่าเป็นโอกาสที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ (Occurrence) และสุดท้ายจะต้องทำการประเมินว่ามีวิธีการที่จะทำการตรวจจับหรือควบคุมข้อบกพร่องนั้นหรือไม่ (Detection) ตัวเลขที่ได้จากการประเมินทั้ง 3 จะนำมาคูณกันเพื่อให้ได้เป็นค่าตัวเลขกำหนดลำดับก่อนหลังตามความเสี่ยง (Risk Priority Number - RPN) ซึ่งตัวเลขที่มีค่ามากแสดงให้เห็นว่าปัญหานั้นมีความเสี่ยงสูงและทำให้เกิดผลกระทบรุนแรง และเป็นปัญหาสำคัญจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน

การวิเคราะห์ในตารางที่ 5.1 จะไล่เรียงตามลำดับของกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและผลกระทบที่ทำให้เกิดของเสียในขั้นตอนการป้อนกระจกเบสิก อาจเกิดการป้อนกระจกโดยทำการวางกระจกเบสิกผิดด้านที่จะทำการเคลือบ ซึ่งจะทำให้กระจกที่เคลือบแล้วไม่สามารถนำไปติดตั้งได้ เนื่องจากกระจกบางรุ่นจะมีแบบและขนาดที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้นด้านที่เคลือบฟิล์มจะต้องมีการกำหนดให้แน่นอน ซึ่งการที่กระจกเคลือบผิดด้านจะก่อให้เกิดของเสียนั้นคือให้ความรุนแรงมีค่าประเมินเป็นตัวเลข 8 และสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้คือการที่พนักงานในส่วนของกระบวนการป้อนกระจกเบสิกไม่ได้ดูแบบก่อน ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักจึงให้ค่าประเมินเป็นตัวเลข 3 และความบกพร่องของการป้อนกระจกผิดด้านนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย เพราะถ้าป้อนกระจกเข้าไปแล้ว กระจกก็จะผ่านไปยังเครื่องล้างและผ่านการเคลือบฟิล์มจนออกมาเป็นกระจกผลิตภัณฑ์เลย และเป็นของเสียในที่สุด ดังนั้นจึงให้

ค่าประเมินเป็นตัวเลข 10 เมื่อนำค่ามาคูณกันก็จะได้ตัวเลข RPN เป็น 240 ตัวเลขนี้จะต้องทำการเปรียบเทียบกับค่ากับการวิเคราะห์ในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากการหาค่าตัวเลขลำดับของความเสียหายของกระบวนการ และผลกระทบของข้อบกพร่องที่นำเสนอในตารางแล้ว การวิเคราะห์จะมีประโยชน์มากขึ้นโดยทำการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น และกำหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนกำหนดวันที่จะทำการปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตามผลการดำเนินงาน และนำกลับมาประเมินผลได้อีก โดยการพิจารณาค่าของตัวเลขประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการแก้ไข และติดตามผลงาน ซึ่งถ้าตัวเลขของการประเมินมีค่าลดลงแสดงว่า ผลการปฏิบัติการแก้ไข และการป้องกันบรรลุเป้าหมายตามแผนการที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตลดลงได้ในที่สุด

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง

ขั้นตอนการผลิต	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	Sev.	สาเหตุสำคัญของข้อบกพร่อง	Occ.	วิธีการตรวจจับหรือควบคุมข้อบกพร่อง	Det.	RPN	แนวทางการปฏิบัติวิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้น
1. ป้อนกระจก	ป้อนกระจกเบสิกโดยวางหน้ามิดด้านที่จะเคลือบ	เคลือบฟิล์มกระจกมิดด้านทำให้น้ำไปติดตั้งไม่ได้	8	ไม่ดูแบบงานก่อนที่จะป้อนกระจกเบสิก	3	-	10	240	- แนบติดแบบงานไว้กับใบสั่งงานทุกครั้งกรณีผลิตเป็นกระจกที่มีแบบ - กำหนดให้ลงหมายเลขแบบงานกระจกในใบบันทึกการผลิตทุกครั้งที่ทำกรป้อนกระจกมีแบบ	ซูเปอร์ไวเซอร์	5/1/43
				ยึดตามแบบสกรีนโดยจะวางให้ด้านสกรีนขึ้นทั้งที่อาจสกรีนมามิดด้าน	3	-	10	240	กำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบแบบงานทุกครั้งกับกระจกเบสิกจริงที่ส่งมา	หัวหน้ากะ	5/1/43
	8	กระจกเบสิกที่ส่งมาไม่สะอาด เป็นรอยขีดข่วน	4	ตรวจสอบด้วยสายตา ก่อนป้อนเข้าเครื่อง	3	96	- ติดตั้งหลอดนีออนที่ด้านโหนดเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบกระจกได้ง่ายขึ้น - ถ้ากระจกเบสิกสกปรกมากให้ผ่านเครื่องล้างก่อน 2 รอบก่อนทำการเคลือบ - กรณีที่ล้างแล้วยังไม่ออกให้แยกกระจกเบสิคนั้นออกจากฟัลเลตเดิมเพื่อทำการเคลมคืนแผนกที่ส่งมา	ซูเปอร์ไวเซอร์	5/1/43		
	กระจกเบสิกเป็นคราบสกปรก เช่น คราบขาว คราบน้ำ หรือเป็นรอยขีดข่วน	เคลือบฟิล์มแล้วจะมีตำหนิเกิดขึ้นตามลักษณะกระจกเบสิกที่เป็นคราบสกปรก							หัวหน้ากะ	5/4/43	
										หัวหน้ากะ	5/1/43

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง (ต่อ)

ขั้นตอนการผลิต	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	Sev.	สาเหตุสำคัญของข้อบกพร่อง	Occ.	วิธีการตรวจจับหรือควบคุมข้อบกพร่อง	Det.	RPN	แนวทางการปฏิบัติวิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้น
2.ผ่านเครื่องล้าง	บริเวณเครื่องล้างมีคราบสกปรกเกาะติด	กระจกเกิดตำหนิเป็นจุดหินโพล	8	ไม่มีการทำความสะอาดเครื่องล้างอย่างสม่ำเสมอ	6	-	10	480	- จัดทำใบตรวจเช็คสภาพเครื่องล้างเป็นประจำทุกวัน - จัดทำตารางและขอบเขตงานในการทำความสะอาดเครื่องล้างในแต่ละสัปดาห์	ซูเปอร์ไวเซอร์	10/1/43
	ระดับของเครื่องล้างไม่เหมาะสม	กระจกเกิดตำหนิเป็นจุดหินโพล และคราบน้ำ	8	มีการปรับระดับขึ้นลงโดยไม่มีมาตรฐาน และวิธีการไม่ถูกต้อง	6	-	10	480	- จัดทำสเกลวัดระดับของเครื่องล้างเพื่อใช้ในการปรับระดับให้เหมาะสม - จัดทำมาตรฐานการปรับเครื่องล้างตามคู่มือเครื่อง	ซูเปอร์ไวเซอร์	14/1/43
	น้ำล้างกระจกไม่สะอาด	กระจกเกิดตำหนิเป็นจุดหินโพล และเป็นคราบน้ำแข็ง	8	ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำล้างก่อนผลิต	5	-	10	400	- เก็บตัวอย่างน้ำล้างกระจกไปตรวจสอบคุณภาพทุกวัน และลงผลบันทึกในรายงานการผลิตประจำวัน	พนักงานทดสอบคุณภาพ	7/1/43
	น้ำมันหล่อลื่นจากชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องล้างไหลปนกับดิ่งน้ำล้างกระจก	กระจกเกิดตำหนิเป็นจุดคราบน้ำมัน	8	ไม่มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องล้างก่อนผลิต	4	-	10	320	- จัดทำใบตรวจเช็คสภาพเครื่องล้างเป็นประจำทุกวัน	ซูเปอร์ไวเซอร์	10/1/43
	ชุดแปรงเครื่องล้างหมดสภาพ ขนแปรงหลุดลั่นลง	กระจกล้างไม่สะอาดเกิดคราบสกปรก เคลือบฟิล์มไม่ติด	8	ไม่มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องล้างก่อนผลิต	3	-	10	240	- จัดทำใบตรวจเช็คสภาพเครื่องล้างเป็นประจำทุกวัน - กำหนดให้มีการซ่อมบำรุงชุดเครื่องล้าง เปลี่ยนแปรงใหม่	ซูเปอร์ไวเซอร์	10/1/43
										ซูเปอร์ไวเซอร์	12/1/43

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง (ต่อ)

ขั้นตอนการผลิต	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	Sev.	สาเหตุสำคัญของข้อบกพร่อง	Occ.	วิธีการตรวจจับหรือควบคุมข้อบกพร่อง	Det.	RPN	แนวทางการปฏิบัติวิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้น
3. เป่าแห้ง	กล่องมีดอากาศ (Air knife) ไม่ได้ระดับ และสกปรก	กระจกไม่แห้งทำให้เป็นคราบน้ำ คราบสกปรก	8	มีการปรับระดับขึ้นลงโดยไม่มีมาตรฐาน และวิธีการไม่ถูกต้อง	6	-	10	480	- จัดทำสเกลวัดระดับของเครื่องล้างเพื่อใช้ในการปรับระดับให้เหมาะสม - จัดทำมาตรฐานการปรับเครื่องล้างตามคู่มือเครื่อง - จัดทำตารางและขอบเขตงานในการทำความสะอาดเครื่องล้างในแต่ละสัปดาห์ - ติดตั้งเกจวัดความดันลมที่ผ่านท่อลมยาง - ติดตั้งตัวปรับระดับของความดันลม รวมทั้งทดสอบตั้งระดับความดันลมให้เป็นมาตรฐานการปรับ	ซูเปอร์ไวเซอร์	14/1/43
	ลมจากมอเตอร์เป่าลม (Blower) ไม่สะอาดมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกมาก	กระจกเป็นจุดหินไฮลด์ ฝุ่น คราบน้ำมัน	8	- ที่กรองอากาศไม่สะอาด ไม่มีการถอดออกมาเป่าทำความสะอาด	4	-	10	320	- จัดทำตารางและขอบเขตงานในการทำความสะอาดเครื่องล้างในแต่ละสัปดาห์	ซูเปอร์ไวเซอร์	12/1/43
	ท่อลมยางที่ต่อจากมอเตอร์ไปยังกล่องมีดอากาศรั่ว	ลมไม่พอทำให้กระจกมีคราบน้ำที่เป่าไม่แห้ง	8	- ไม่มีการตรวจสอบก่อน	3	-	10	240	- จัดทำใบตรวจเช็คสภาพเครื่องล้างเป็นประจำทุกวัน	ซูเปอร์ไวเซอร์	10/1/43

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง (ต่อ)

ขั้นตอนการผลิต	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	Sev.	สาเหตุสำคัญของข้อบกพร่อง	Occ.	วิธีการตรวจจับหรือควบคุมข้อบกพร่อง	Det.	RPN	แนวทางการปฏิบัติวิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้น
เคลือบฟิล์ม	บริเวณภายในห้องเคลือบ (chamber) มีฝุ่นสกปรก	กระจกเป็นตำหนิเดบรีส	8	วัสดุเคลือบฟิล์มที่ใช้ไประยะหนึ่งจะเกิดการหลอม ทำให้สะเก็ดบางส่วนหลุดร่วงลงบนกระจกขณะเคลือบฟิล์มบนกระจก	6	-	10	480	- ทำการ burn in ซึ่งเป็น การทำความสะอาดหน้าผิววัสดุเคลือบฟิล์มก่อนทำการป้อนกระจกจริงเข้ายังระบบ โดยออกกระเบียบขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาในการ Burn in ในแต่ละครั้ง	ซูเปอร์ไวเซอร์	15/1/43
	กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาไม่สม่ำเสมอ	กระจกที่เคลือบได้จะเป็นสีต่าง หรือมีรอยไหม้	8	ตัวควบคุมการจ่ายไฟบกพร่อง ทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าไม่คงที่	3	-	10	240	- จัดทำกำหนดการปรับเทียบ (calibration) อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟ และติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อกระแสไฟฟ้าเริ่มไม่คงที่	ซูเปอร์ไวเซอร์	12/1/43
	ระบบขับเคลื่อนมีปัญหา	กระจกเป็นรอยขีดข่วน	8	ระบบที่ใช้ขับเคลื่อนภายในไม่ได้ระดับ ซึ่งอาจเกิดจากระบบไซ หรือเพลามีปัญหา ลูกปืนแตก ข้อต่อหลุด ฯลฯ	4	-	10	320	- จัดทำหมายกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องจักร และทำใบตรวจเช็คประจำวันเพื่อสำรวจสภาพการทำงาน of เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ	ซูเปอร์ไวเซอร์	17/1/43
	ความชื้นภายใน Chamber มีสูง	กระจกเป็นตำหนิรอยไหม้จากความชื้น (Outgas)	8	สิ่งแปลกปลอม เช่นแมลงหรือเศษไม้ที่มีความชื้นภายใน เกิดระเบิดขึ้นในสภาวะสูญญากาศ ทำให้ความชื้นเกาะที่ผิวกระจกเป็นตำหนิ Outgas	4	-	10	320	- ซีดยาร่าแมลงในห้องพักกระจกก่อนเคลือบผิว กรณีหยุดทำการผลิตเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน	หัวหน้ากะ	10/1/43
	ไอริงภายในขาด แข็ง	กระจกถูกขีดเป็นรอย	8	ไอริงได้รับความร้อนสูงขณะทำการเคลือบฟิล์มอย่างต่อเนื่อง และใช้จนหมดสภาพ	4	-	10	320	- จัดทำหมายกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องจักร	ซูเปอร์ไวเซอร์	17/1/43

ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง (ต่อ)

ขั้นตอนการผลิต	แนวโน้มของข้อบกพร่อง	ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	Sev.	สาเหตุสำคัญของข้อบกพร่อง	Occ.	วิธีการตรวจจับหรือควบคุมข้อบกพร่อง	Det.	RPN	แนวทางการปฏิบัติวิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่กำหนดให้แก้ไขเสร็จสิ้น
5.Unloading	โฟมคั่นกระจกไม่สะอาดเป็ยกขึ้น	ฟิล์มอาจหลุดลอกเมื่อเก็บไว้ระยะหนึ่ง เนื่องจากความชื้น	8	ไม่ได้ตรวจสอบโฟมก่อนคั่นกระจก	3	-	10	240	- จัดสถานที่จัดเก็บโฟมให้เรียบร้อยและอยู่ในที่แห้งไม่อับชื้น	ซูเปอร์ไวเซอร์	17/1/43
	กระจกมีหลายขนาด	การจัดวางที่ไม่เรียงจากใหญ่ไปเล็กจะทำให้กระจกเป็นรอยขีดข่วนได้	8	กระจกเบสิกที่ส่งมาจัดวางไม่เรียงตามขนาด	5	-	10	400	- ในการจัดวางต้องนำฟิล์มแยกต่างหาก และให้รองด้วยโฟมหนา เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน	หัวหน้ากะ	7/1/43
	ผูกเชือกไม่แน่น ไม่รองกามไม้ และฟิล์มที่วางกระจกอยู่ในสภาพไม่เหมาะสม	กระจกอาจแตก หรือบิ่นเสียหายได้	8	ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และไม่ตรวจสอบก่อนวางกระจก	3	ตรวจสอบด้วยสายตา	5	120	- ออกระเบียบในการจัดวางกระจก และตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของฟิล์มก่อนยกกระจกลง	ซูเปอร์ไวเซอร์	7/1/43

จากตารางที่ 5.1 การศึกษาการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียในสายการผลิตด้วยเทคนิค Process Failure Mode and Effect Analysis (PFMEA) จะสามารถแยกประเภทของเสียออกได้เป็น 2 สาเหตุใหญ่ ๆ คือ

- กระจกสะท้อนแสงที่เสียเนื่องจากกระจกเบสิกไม่มีคุณภาพ
- กระจกสะท้อนแสงที่เสียเนื่องจากในกระบวนการผลิต

(1) กระจกสะท้อนแสงที่เสียเนื่องจากกระจกเบสิกไม่มีคุณภาพ

ลักษณะของกระจกเบสิกที่ไม่มีคุณภาพคือ กระจกเบสิกที่มีตำหนิเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ได้แก่

- คราบขาว
- คราบกระดาศ
- บิ่น กะเทาะ
- รอยขีดข่วน
- แตก


เนื่องจากการเสียของกระจกเบสิกเป็นในส่วนของหน่วยงานอื่น ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบข่ายการดูแลรับผิดชอบของโรงงานกระจกสะท้อนแสง จึงไม่สามารถควบคุมได้ โดยทางฝ่ายกระจกสะท้อนแสงจะใช้วิธีการตรวจเช็คก่อนทำการผ่านเข้าเครื่องล้างที่โต๊ะป้อนกระจก และถ้ามีตำหนิที่ไม่ผ่านตามมาตรฐาน จะทำการคัดแยกออก และส่งกระจกเบสิกที่เสียนั้นคืนหน่วยงานที่ป้อนกระจกเบสิกให้ต่อไป

(2) กระจกสะท้อนแสงที่เสียเนื่องจากในกระบวนการผลิต

ประเภทของตำหนิที่เกิดขึ้น


ประเภทของตำหนิต่าง ๆ ที่เกิดพอสรุปได้ดังนี้

เดบรีส (Debris) เป็นตำหนิที่มีลักษณะคล้ายรอยไหม้ เป็นรูปเหลี่ยมด้านไม่เท่า เกิดจากสะเก็ดที่เป็นส่วนเกินจากกระบวนการ sputtering ที่เกาะบริเวณ target ถูกความร้อนและหลุดร่วงลงมาบนผิวกระจก ดังรูปที่ 5.2

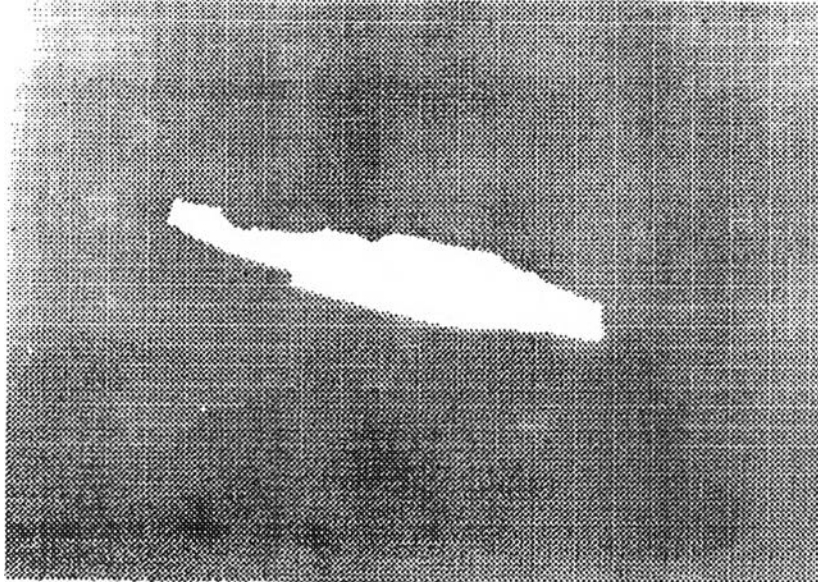


รูปที่ 5.2 ตำหนิประเภทเดบรีส

คราบน้ำ (Water Stain) มีลักษณะคล้ายหยดน้ำแต่มีขนาดเล็กเกาะกันเป็นกลุ่ม เกิดจากเครื่องล้างบริเวณเป่าลมไม่สามารถรีดน้ำบนผิวกระจกให้แห้งได้หมดก่อนทำการเคลือบฟิล์ม ดังรูปที่ 5.3

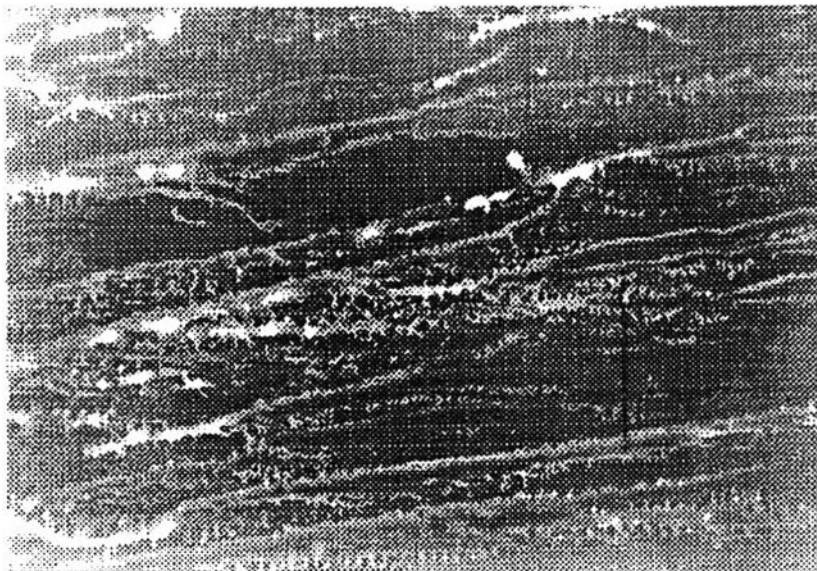


รูปที่ 5.3 ตำหนิประเภทคราบน้ำ

พินโฮล (Pinholes) มีลักษณะเป็นจุดกลมมีขนาดเล็กคล้ายรูเข็ม เกิดจากเครื่องล้างมีสภาพที่ไม่สะอาดพอ และระดับของแปรองไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณผิวกระจกให้ได้หมดก่อนทำการเคลือบฟิล์ม ดังรูปที่ 5.4

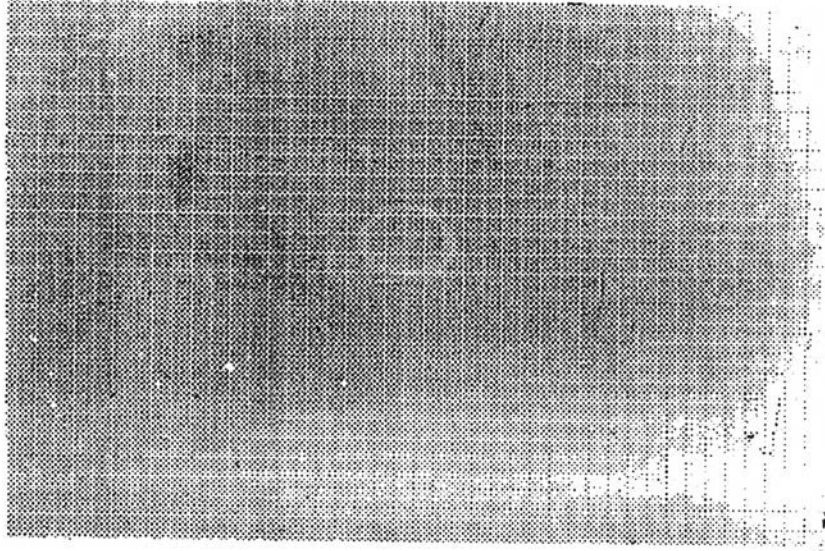


รูปที่ 5.4 ตำนานิประเภทพินโฮล

เอ๊าท์แก๊ส (Outgas) มีลักษณะเป็นดวง โดยตรงขอบจะมีรอยจางคล้ายรอยไหม้ เกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมหรืออาจเป็นฝุ่นที่มีความชื้นภายในหลุดเข้าไปยังห้องเคลือบสุญญากาศ และเกิดการระเบิดออกขณะภายในเป็นสภาพความดันที่ต่ำ ๆ ดังรูปที่ 5.5

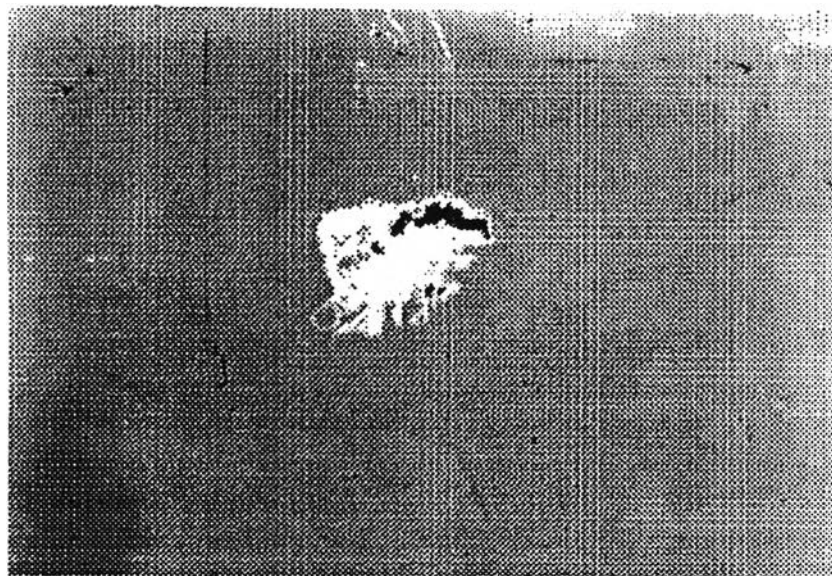


รูปที่ 5.5 ตำนานิประเภทเอ๊าท์แก๊ส

ขีดข่วน (Scratch) มีลักษณะเป็นรอยขีดคคม หรืออาจเป็นแบบรอยขีดวงรี ส่วนใหญ่ บริเวณที่เกิดจะอยู่เป็นแนวตรงตามทางเดินของกระจก สาเหตุเกิดจากมีเศษสะเก็ดที่หลุดร่วงบน ลูกกลิ้ง หรือบริเวณวัสดุครอบ จนพอกหนาและไปขีดขวางทางเดิน ทำให้เกิดรอยขีดข่วนเป็นแนว หรืออาจเกิดจากโริงที่สวมบนโรลเลอร์ ได้รับความร้อนและมีการใช้งานที่นานเกิดขาด ทำให้เป็น รอยขีดแบบวงรีเป็นช่วง ๆ ตามระยะโริง ดังรูปที่ 5.6

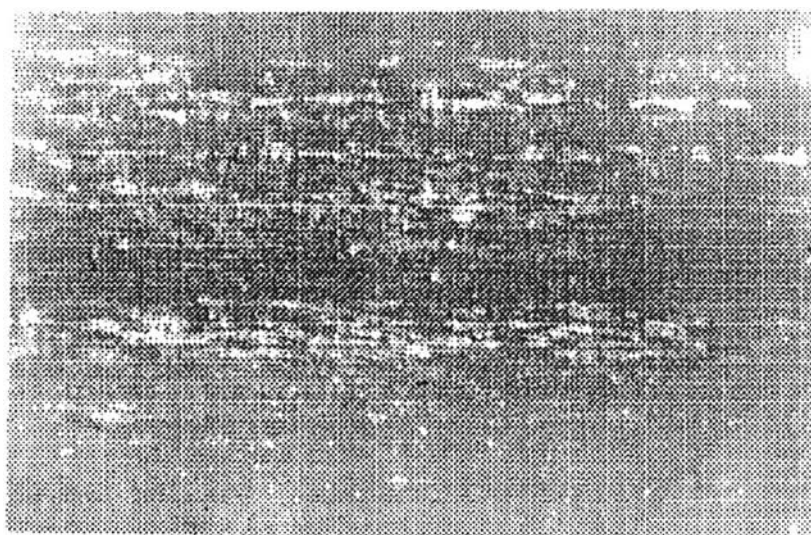

รูปที่ 5.6 ตำนนิประเภทขีดข่วน

สีต่าง (Color deviation) กระจกจะมีสีไม่สม่ำเสมอ หรือมีสีต่างกันเป็นแถบ สาเหตุเกิด จากกำลังไฟตก ขณะที่เกิดปฏิกิริยา หรือมีการอาร์ค (Arcing) เกิดขึ้นขณะทำการผลิต ดังรูปที่ 5.7

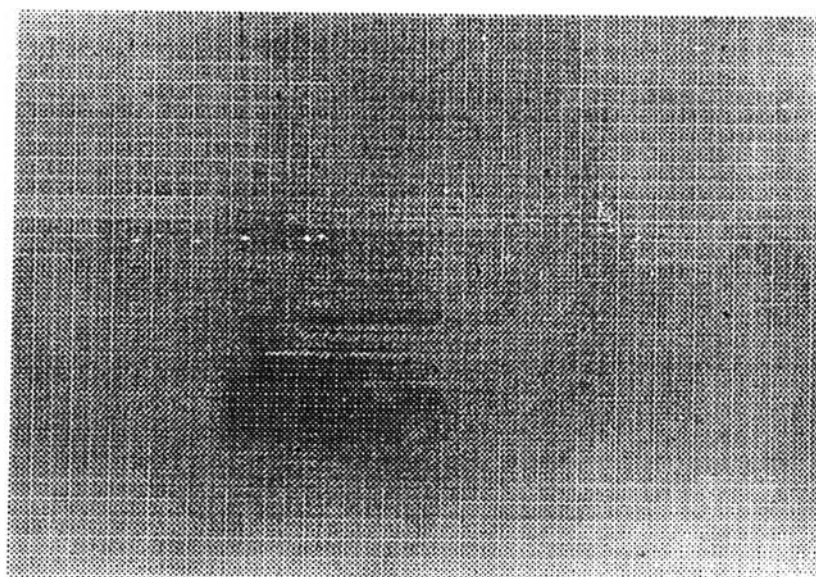

รูปที่ 5.7 ตำนนิประเภทสีต่าง

จากการเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์ของของเสียที่พบในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2542 แสดงได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 เปอร์เซนต์ตำหนิที่พบในการผลิตกระจกสะท้อนแสง


เดือน	ปริมาณที่ผลิตได้ (S.c/s)	ปริมาณตำหนิที่พบ (%)							เป้าหมาย
		ฟีนโกล	เดบรีส	คราบน้ำ	แฮทแก๊ส	ซีดขุ่น	อื่นๆ	รวม	
กรกฎาคม	336.84	0.55	3.33	1.18	2.09	1.29	2.55	10.99	10
สิงหาคม	687.17	0.24	6.03	3.59	1.45	0.72	2.18	14.21	10
กันยายน	1295.92	0.06	2.73	3.52	2.12	1.92	5.75	16.1	10
ตุลาคม	1076.93	0.01	2.05	3.9	1.18	1.77	7.24	16.15	10
พฤศจิกายน	766.66	0.02	3.86	3.79	0.53	0.86	0.66	9.72	10
ธันวาคม	909.36	1.78	1.37	8.57	0.78	0.88	2.29	15.67	10

ตารางที่ 5.2 ตำหนิที่พบบ่อยและมีเปอร์เซ็นต์ของเสียมากแทบทุกเดือนได้แก่ เดบรีส และคราบน้ำ จึงเป็นประเภทของตำหนิที่มีความสำคัญที่จะต้องทำการพิจารณาสืบหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต และจากตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ (PFMEA) จะเห็นได้ว่าส่วนของเครื่องจักรที่มีความสำคัญ และมีผลต่อคุณภาพในการผลิตของกระจกสะท้อนแสง ได้แก่


1. บริเวณที่เป็นเครื่องล้าง
2. บริเวณที่เป็นจุดสายพานลำเลียง
3. บริเวณที่เป็นการเคลือบผิวในห้องเคลือบสุญญากาศ

(1) บริเวณที่เป็นเครื่องล้าง


ความสะอาดของเครื่องล้างเป็นจุดที่มีความสำคัญ และค่อนข้างละเอียดอ่อน เพราะถ้ามีเศษสกปรก หรือคราบน้ำมัน หรือแม้แต่ม้วนที่มีความหนาแน่นมาก ก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดตำหนิบนกระจกได้ ในขณะเดียวกัน การตั้งระดับแปรง ลูกรีดยาง และการปรับมุมในเครื่องเป่าลมลงบนผิวกระจก ก็มีผลต่อคุณภาพของกระจกสะท้อนแสงเช่นเดียวกัน

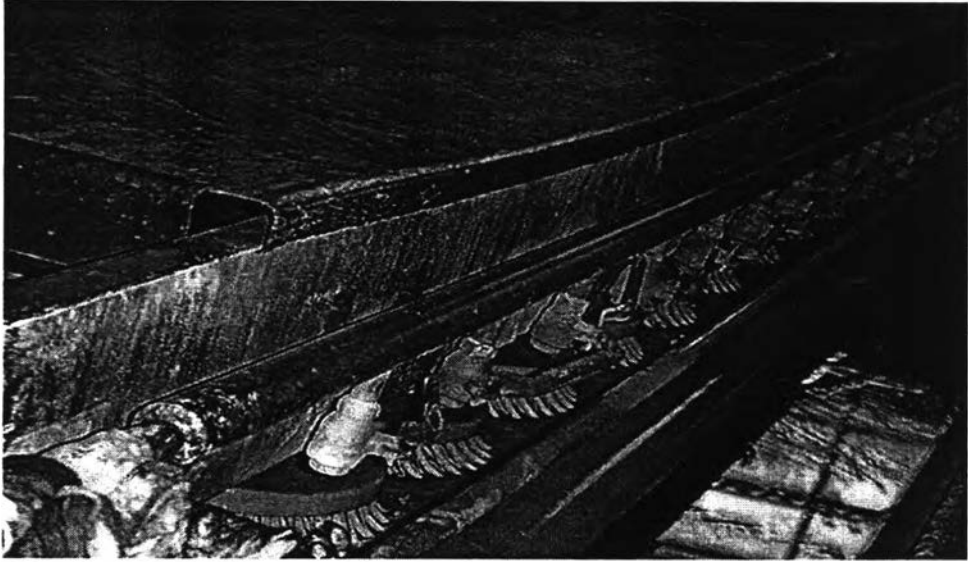

รูปที่ 5.8 ส่วนของเครื่องล้างที่เป็นชุดแปรงขัดกระจก

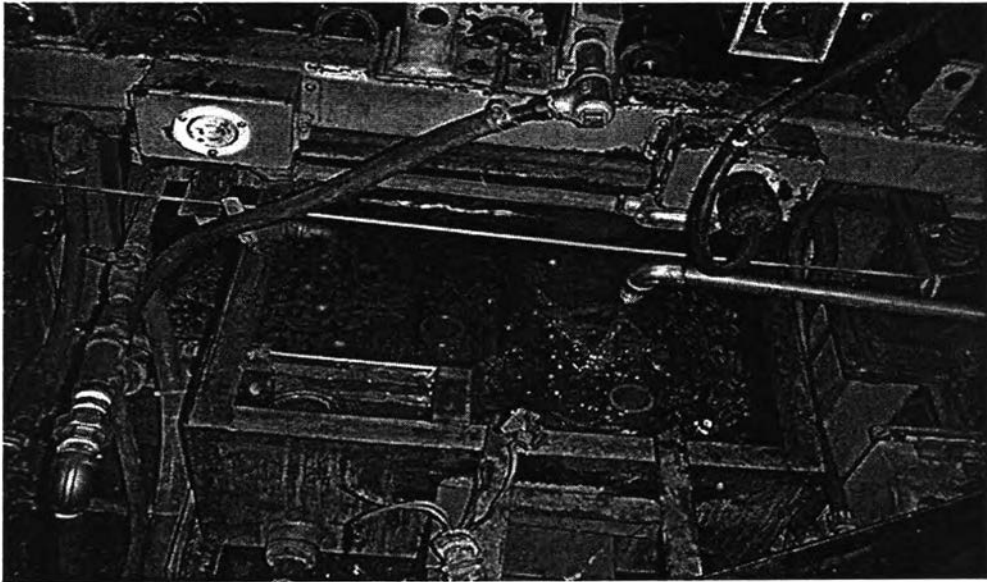

รูปที่ 5.9 ส่วนของเครื่องล้างที่เป็นถังน้ำล้างกระจก

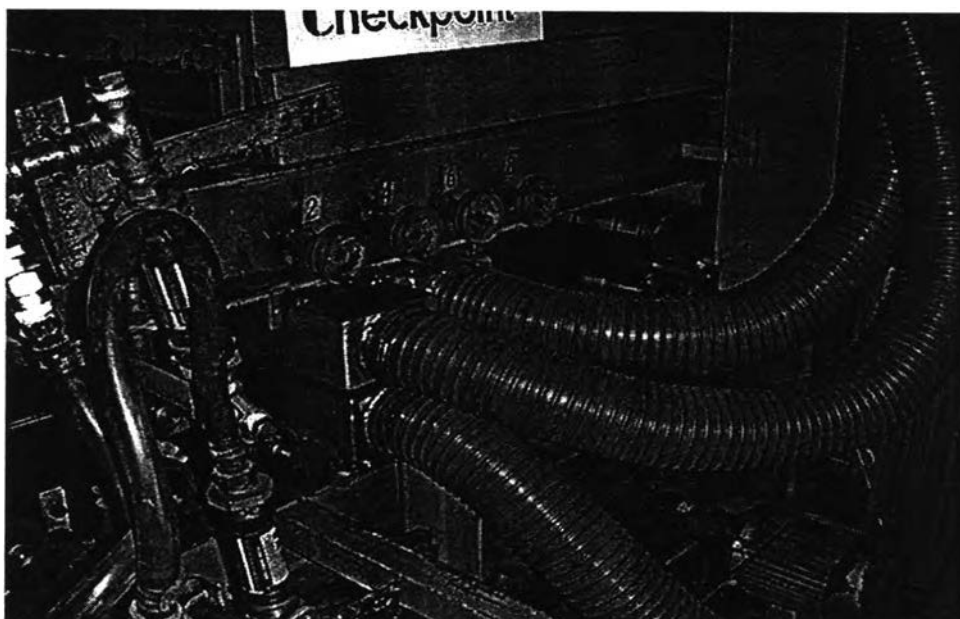

รูปที่ 5.10 ส่วนของเครื่องล่างบริเวณทอลมยางและกล่องมีดอากาศ

(2) บริเวณที่เป็นจุดสายพานลำเลียง


บริเวณที่เป็นระบบการขับเคลื่อน (driving) กระจกในแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อคุณภาพกระจก เนื่องจากเป็นจุดที่สัมผัสกับกระจกโดยตรง ดังนั้นถ้าชุดขับเคลื่อน หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ ก็อาจส่งผลให้กระจกที่เคลื่อนที่ผ่านเกิดรอยขีดข่วน หรือ มีเส้นทางการเคลื่อนที่ไม่ตรงทำให้มีโอกาสเกิดขวาง หรืออาจวิ่งไปชนและแตกได้



รูปที่ 5.11 บริเวณที่เป็นจุดสายพานลำเลียงกระจก

(3) บริเวณที่เป็นการเคลือบผิวฟิล์มในห้องเคลือบสูญญากาศ

ส่วนที่ทำให้เกิดการเคลือบเป็นชั้นฟิล์ม มีผลต่อคุณภาพกระจกสะท้อนแสงที่ผลิตได้ เนื่องจากเวลาที่มีการทำปฏิกิริยาจะมีความร้อนเกิดขึ้นหากสภาพภายในห้องเคลือบสูญญากาศไม่สะอาดเพียงพอ หรือมีการใช้ไปเป็นระยะเวลาานาน จะทำให้เกิดสะเก็ดจากการหลอมตัวของวัสดุภายใน หล่นลงบนผิวกระจกขณะทำการเคลือบผิว ส่งผลให้กระจกมีตำหนิเกิดขึ้นได้

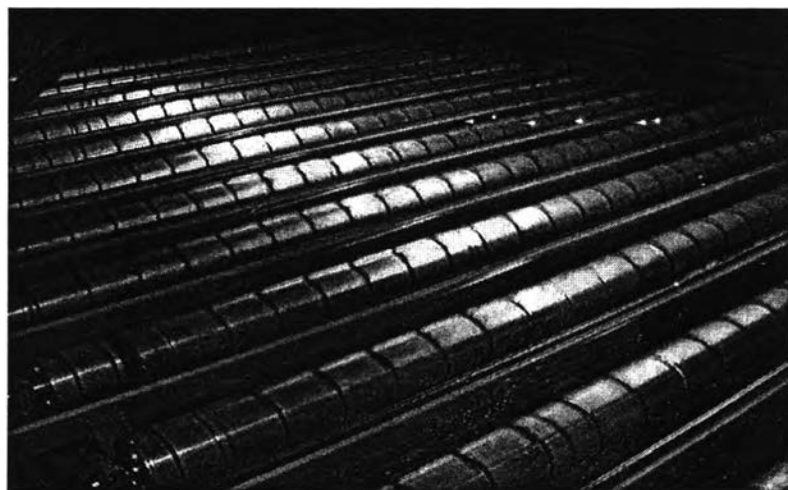

รูปที่ 5.12 ส่วนของเครื่องจักรภายในห้องที่ใช้เคลือบฟิล์ม



รูปที่ 5.13 ส่วนของเครื่องจักรแสดงคาโรตที่ใช้ภายในห้องเคลือบฟิล์ม

5.1.2 การดำเนินการลดและควบคุมปริมาณของเสีย

จากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดของเสียในสายการผลิต จะเห็นได้ว่าควรที่จะมีการดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหานั้นในแนวทางที่ถูกต้อง เนื่องจากของเสียที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนี้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถขายได้ ตลอดจนก่อให้เกิดงานส่วนเกินที่ไม่จำเป็นและไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำระบบการควบคุมคุณภาพ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้

- (1) การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปัญหาคงคุณภาพ
- (2) การควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

5.1.2.1 การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปัญหาคงคุณภาพ

การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาคงคุณภาพในการผลิตจะดำเนินการ

ดังนี้

- กำหนดมาตรฐานในการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยการจัดทำเอกสารการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่แน่นอนซึ่งประกอบด้วย รูปภาพแสดงประเภทตำหนิชนิดต่าง ๆ และมาตรฐานที่เป็นตัวเลขในการตัดสินใจในการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจสอบ ดังแสดงในรูปที่ 5.14


- จัดทำกระจกตัวอย่างที่มีตำหนิของจริงไว้บริเวณงานที่มีการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงในกรณีที่ต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับผลิตภัณฑ์หรือไม่

- วิเคราะห์สาเหตุที่มาของรอยตำหนิเหล่านั้น โดยได้ทำการจัดการประชุมแนวทางในการแก้ไขรอยตำหนิ ซึ่งได้เชิญพนักงานในระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยในการประชุมได้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของรอยตำหนิ ซึ่งได้เอาหลักการของแผนผังก้างปลา มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ และได้สรุปที่มาปัญหาของรอยตำหนิเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหารอยตำหนิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกระจกสะท้อนแสง

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด	ฟองอากาศ	รอยขีดข่วน (มม.)			รอยบิ่น	(คราบน้ำ, เดบริส, เอิร์ทแก๊ส) ที่ขอบ	สีต่าง	ตำหนิเป็นขีดใส	พินโฮล		ความหนาแน่น
		หนัก	ปานกลาง	เบา					บริเวณกลาง	บริเวณขอบ	
± 1.5 มม.	< 2.0 มม.	< 5.0 ผ่าน 5-10 มม. มีได้ 2 จุดต่อแผ่น	< 20 มม.ผ่าน 20-30 มม. มีได้ 2 จุดต่อแผ่น	ผ่าน	< 6.0 มม.	มีได้โดยห่างจากขอบ < 5 มม.	ไม่มี	ใช้มาตรฐานเดียวกับรอยขีดข่วนหนัก	< 1.0 มม.ผ่าน 1.0 - 1.5 มม. มีได้ 2 จุดต่อตารางฟุต >1.5 มม. ไม่ผ่าน	< 1.0 มม.ผ่าน 1.0 - 2.0 มม. มีได้ 2 จุดต่อตารางฟุต >2.0 มม. ไม่ผ่าน	0.2 - 1.0 มม. มีได้ 10 จุดต่อตารางฟุต <0.2 มม.ผ่าน

หมายเหตุ

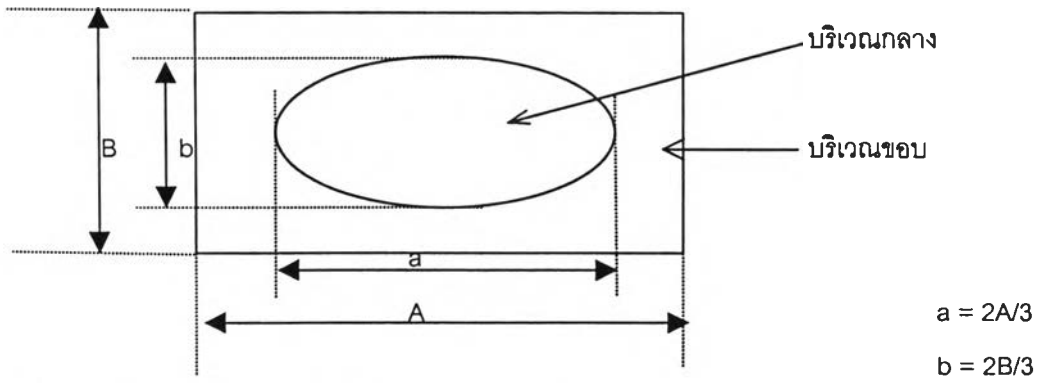

- รูปที่ 1. แสดงบริเวณกลาง และบริเวณขอบของกระจกสะท้อนแสง
- รูปที่ 2. ตำหนิประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ กำหนดให้ต้องมองไม่เห็นในระยะ 2 เมตร

ผู้อนุมัติ _____ วันที่ _____

รูปที่ 5.14 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกระจกสะท้อนแสง

- จัดทำคู่มือในการแก้ไขปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาคาเกิดตำหนิจากเครื่องล้างกระจก คู่มือในการปรับตั้งเครื่องล้าง การปรับปรุง การปรับมีดอากาศ ดังนี้

ตารางที่ 5.3 วิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาคาเกิดตำหนิจากเครื่องล้างกระจก


ประเภทตำหนิ	วิธีการแก้ไข
จุดเข็ม (Pinholes)	<ol style="list-style-type: none"> 1.ทำความสะอาดเครื่องล้างโดยเฉพาะในส่วนของลูกกรีดยาง และแปรงลูกกลิ้ง 2.เปลี่ยนถ้ำน้ำล้างกระจกใหม่ 3.ถอดที่กรองอากาศนำมาเป่าลม หรือเปลี่ยนใหม่ถ้าสกปรก 4.เช็คสภาพของแปรงลูกกลิ้ง และเปลี่ยนใหม่ 5.ทำความสะอาดห้องรอกระจกเนื่องจากอาจมีฝุ่นมาก 6.ถอดท่อน้ำ และชุดสเปรย์มาทำความสะอาด 7.ใช้แอลกอฮอล์เช็ดลูกกรีดยาง 8.ตรวจเช็คระบบปั้มน้ำล้าง และปั้มน้ำซีเรียมอาจใช้งานผิดปกติ
คราบน้ำเป็นกลุ่ม (Water stain)	<ol style="list-style-type: none"> 1.วางกระจกชิดกับกระจกด้านหน้ามากเกินไปทำให้น้ำจากการเป่าลมกระเด็นมาลงกระจกแผ่นที่อยู่ด้านหลัง ต้องทำการจัดวางกระจกให้ห่างจากกระจกแผ่นหน้าอย่างน้อยเท่ากับเส้นรอบวงของลูกกลิ้ง 2.ปรับตั้งระดับของกล่องมีดอากาศ 3.ปรับตั้งระดับเครื่องล้างใหม่ 4.ยกลูกกรีดยางลูกสุดท้ายขึ้น 5.ลดปริมาณน้ำที่ผ่านไปยังน้ำสุดท้าย
ลายเส้นตามแนวการเคลื่อนที่	<ol style="list-style-type: none"> 1.เปลี่ยนถ้ำน้ำล้างกระจกใหม่ 2.ปรับตั้งระดับเครื่องล้างและกล่องมีดอากาศ 3.เปลี่ยนแปรงลูกกลิ้งที่ชำรุด 4.ตรวจเช็คระบบขับไ้ของลูกกลิ้งเนื่องจากอาจทำให้ระบบขับเคลื่อนไม่คงที่ทำให้ประสิทธิภาพในการล้างกระจกไม่ดีพอ 5.ปรับให้แปรงขัดซีเรียมกดลงบนผิวกระจกมากขึ้น

คู่มือในการปรับตั้งเครื่องล้าง การปรับแปรง การปรับมีดอากาศ

ขั้นตอนการปรับมีดอากาศ (AIR KNIFE)

1. ยก TOP SECTION (TOP SECTION OF WASHER)
2. วางกระจก 2 แผ่น (หนา 6 mm) ที่ทั้ง 2 ด้านของ AIR KNIFE ชุดล่าง ทำการปรับให้ AIR KNIFE อยู่ห่างจากขอบล่างของกระจกเป็น ระยะประมาณ 3.2 mm ชุด AIR KNIFE ต้องขนานกับแผ่นกระจก
3. เอากระจกออก เลื่อน TOP SECTION ลงจนสุด ปรับ AIR KNIFE ชุดบนให้อยู่เหนือกระจก (6 mm THICKNESS) เป็นระยะประมาณ 3.5 mm


หมายเหตุ ระยะที่ใช้คือ ให้ ขอบของ AIR KNIFE ชุดบนห่างจากชุดล่าง 1/2" (12 MM.)

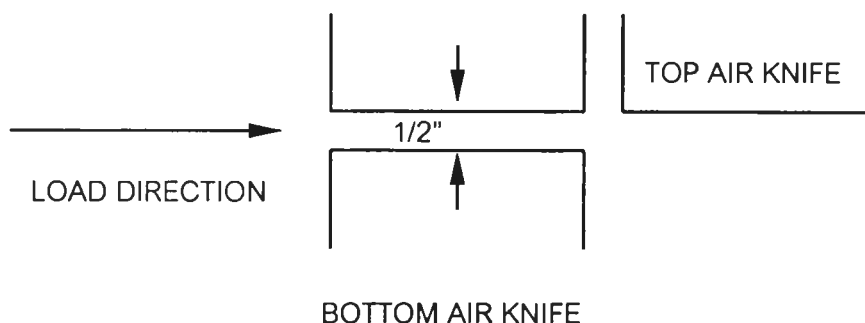

รูปที่ 5.15 ตำแหน่งระยะการปรับมีดอากาศ

ขั้นตอนการปรับแปรงขัดดีเทอร์เจนท์ (DETERGENT CUP BRUSH)

1. เช็คระดับความเสมอของขนแปรงทุกตัว หากไม่เสมอให้ทำการปรับแนวระดับแปรงให้มีแนวขนแปรงเสมอกัน
2. ปรับชุดแปรง CUP BRUSH โดยให้ระดับปลายขนแปรงห่างจาก BOTTOM ROLLER ประมาณ 0.125 นิ้ว (3 มม.)

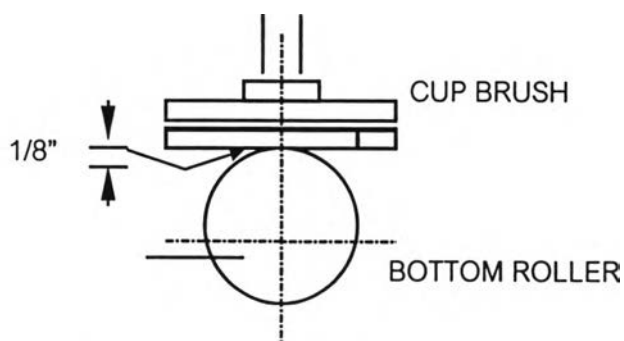

รูปที่ 5.16 ตำแหน่งระยะการปรับแปรงชุดดีเทอร์เจ้นท์


หมายเหตุ การปรับ CERIUM CUP BRUSH ก็ทำเช่นเดียวกัน

การปรับระดับของชุดเครื่องล้าง (WASHING MACHINE)

ขั้นตอนการปรับระดับของ PINCH ROLLERS (BILLCO)

1. เลื่อนชุด TOP ROLLERS ลงมาที่ระดับ 1/4" นิ้ว THICKNESS POSITION = 6 MM. (อ่านจาก SCALE ด้านข้าง)
2. คลาย LOCK NUT (NUT ตัวบนของ ADJUSTMENT SCREW ชุด TOP ROLLERS) ออกทั้ง 2 ข้าง
3. หมุน SECOND NUT (NUT ตัวล่างของ ADJUSTMENT SCREW ชุด TOP ROLLERS) ทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ TOP ROLLERS ชานาน กับ BOTTOM ROLLERS
4. ค่อย ๆ หมุนปรับ ROLLERS ทั้ง 2 ข้างลง จนกระทั่งรู้สึกว่ามีน้ำหนักดิ่งที่ตัว NUT (เป็นตำแหน่งที่ TOP ROLLERS วางตัวอยู่บน BOTTOM ROLLERS พอดี)
5. ทำการหมุน NUT ตามเข็มนาฬิกา (ดิ่ง TOP ROLLERS ขึ้น) ประมาณ 1.5 รอบ (0.125 นิ้ว)

หมายเหตุ วิธีที่ใช้คือเมื่อเลื่อน TOP SECTION ลงมาตำแหน่ง 1/4" แล้ว ทำการปรับให้ TOP ROLLERS วางตัวอยู่บน BOTTOM ROLLERS แล้วค่อย ๆ หมุนปรับ SECOND NUT ทวนเข็มนาฬิกาให้ TOP ROLLERS ถูกดิ่งขึ้นจนเห็นว่า ROLLERS เริ่มอยู่ที่จุดสัมผัสพอดีกับ BOTTOM ROLLERS แล้วดิ่งขึ้นอีก ประมาณ 0.125 นิ้ว

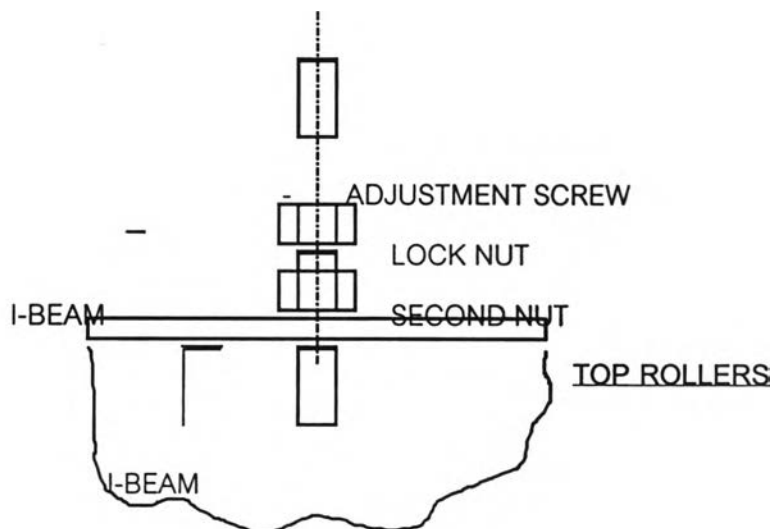


รูปที่ 5.17 ตำแหน่งระยะการปรับลูกรีดยางของเครื่องล้าง

ขั้นตอนการปรับแรงตัดลูกกลิ้ง (BRUSH ROLLERS)

1. เลื่อนชุด TOP ROLLERS (TOP SECTION) ขึ้น
2. ทำการปรับ BOTTOM BRUSH โดยผ่านกระจกเข้าไปจนกระจกอยู่เหนือแปรง
3. หมุนแปรงขัดด้วยมือ ดูว่าแปรงสัมผัสกระจกมากเท่าใด
4. หมุนปรับ ADJUSTMENT SCREW ของแปรงทั้ง 2 ข้าง จนกระทั่งขนแปรงขัดกระจกเป็นพื้นที่กว้างประมาณ 1/8" -3/16" แล้วตรวจสอบทั้ง 2 ข้างของแปรง ให้แน่ใจว่าแปรงขนานกับกระจก
5. ทำการปรับ TOP BRUSH โดยเลื่อน TOP SECTION ลงมาที่ตำแหน่งเดิม (1/4" THICKNESS)
6. ใช้ไฟฉายส่องดูที่บริเวณทั้ง 2 ข้างของแปรง ทำการหมุนปรับ TOP BRUSH ลงจนมีช่องว่างระหว่าง TOP BRUSH และ BOTTOM BRUSH ประมาณ 1/32" ทดลองหมุน BOTTOM BRUSH แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่า TOP BRUSH ขนานกับ BOTTOM BRUSH

หมายเหตุ วิธีที่ใช้อยู่คือ ใช้ฟุตเหล็ก(ยาว 2 เมตร) วางทาบกับ PINCH ROLLERS (ที่ปรับได้ถูกต้องแล้ว) ทำการปรับแปรงให้ขนแปรงกินเข้ามาในฟุตเหล็กเป็นขนาดลึกประมาณ 1 มิลลิเมตร (TOP BRUSH) /1.5 มิลลิเมตร (BOTTOM BRUSH) หรือประมาณเป็นพื้นที่หน้ากว้าง 1 นิ้ว (TOP BRUSH) 1.5 นิ้ว (BOTTOM BRUSH)

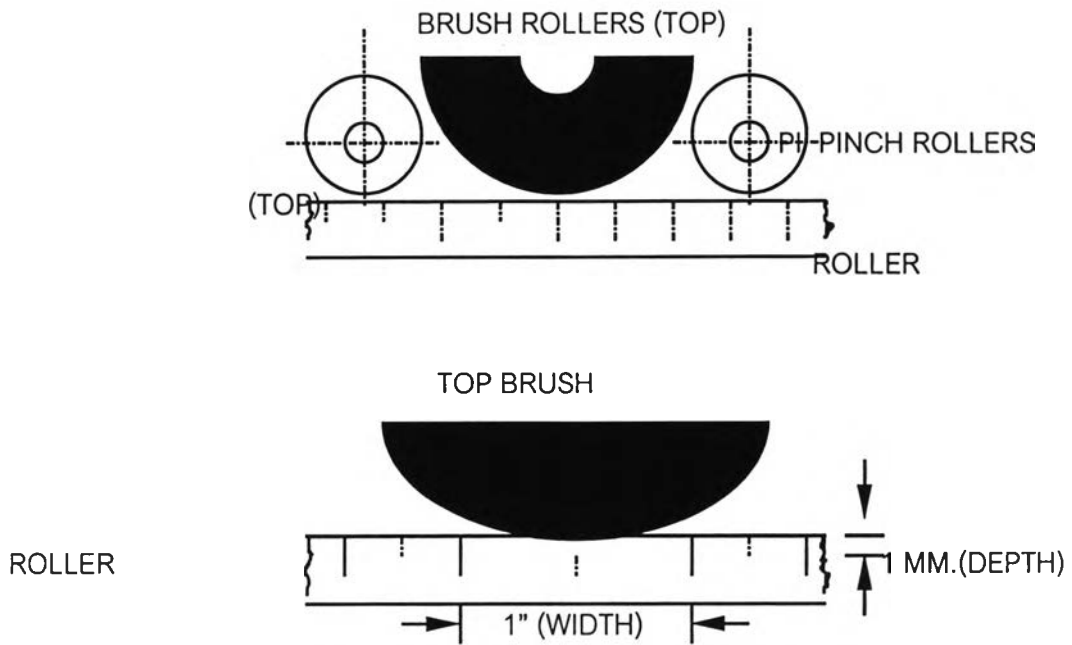

รูปที่ 5.18 ตำแหน่งระยะการปรับแปรงลูกกลิ้งของเครื่องล้าง

- จัดทำตารางกำหนดการในการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องล้าง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากตำหนิที่มีสาเหตุมาจากเครื่องล้างไม่สะอาด ดังนี้

ระเบียบวิธีการบำรุงรักษาเครื่องล้าง

- ทุก ๆ สัปดาห์ (ประมาณ 40 ชั่วโมง)
 1. ถอดปลั๊กอุดของถังน้ำล้างเพื่อระบายน้ำล้างในชั้นสุดท้ายออก และทำความสะอาดถังน้ำรวมถึงเศษสิ่งสกปรกออก เติมน้ำล้างใหม่
 2. ถอดหัวสเปร์ยของท่อน้ำล้างกระจกมาทำความสะอาด
 3. ทำความสะอาดกล่องมีดอากาศ (Air knife) และร่องลม (Air knife slot)
 4. ทำความสะอาดแปรงเครื่องล้าง (Roller brush)
 5. ตรวจเช็คที่กรองอากาศของตัวเป่าลม (Blower) ถ้าสกปรกให้เปลี่ยนใหม่
 6. ทำการอัดจารบีสำหรับตลับลูกปืนของลูกรีดยางทั้งชุดเครื่องล้าง

- ทุก ๆ 250 ชั่วโมง

1. หยอดน้ำมันหล่อลื่นสำหรับลูกปืนของชุดแปร่งชุดกระจกของเครื่องล่าง
2. ถอดท่อน้ำแต่ละจุดที่ต่อเข้าเครื่องล่างทั้งหมดเพื่อทำการฉีดล้างทำความสะอาด
3. ปฏิบัติวิธีการตามกำหนดของรายการบำรุงรักษาเครื่องล่างทุก 40 ชั่วโมง

- ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

1. ตรวจสอบสภาพแปร่งชุด และลูกกรีดยางทั้งหมด ถ้ามีลูกใดเสีย หรือขาดให้เปลี่ยนใหม่
2. ตรวจสอบระดับของเครื่องล่างซึ่งรวมถึงระดับแปร่ง ระดับลูกกรีดยาง และกล่องมีดอากาศ (Air knife) และทำการปรับตั้งระดับตามคู่มือการปรับเครื่องล่าง
3. ตรวจสอบระดับน้ำมันที่อยู่ในชุด Gear box ของมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องล่างทั้งหมด
4. ตรวจสอบสภาพของชุดโซ่ สายพาน (belt) และคุณลักษณะการขับเคลื่อนว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ ถ้ามีการกระตุกหรือหย่อนให้ทำการปรับตั้งใหม่
5. หยอดน้ำมันหล่อลื่นสำหรับตัวยกกระดุมเครื่องล่างที่เป็นเกลียวระบบไฮดรอลิก
6. เปลี่ยนไส้กรอง (Cartridge Filter) ที่ผ่านน้ำล้างกระจก
7. ทำความสะอาดกระเบรอน้ำทิ้ง
8. ถอดปลั๊กอุดปลายท่อน้ำล้าง และฉีดล้างทำความสะอาดทั้งท่อ

5.1.2.2 การควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

เนื่องจากในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องทำการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันในห้องเคลือบ กำลังไฟที่จ่ายให้ขณะทำการเคลือบฟิล์ม ความเร็วของสายพานลำเลียง ปริมาณการไหลของก๊าซในการทำปฏิกิริยา ตลอดจนพารามิเตอร์ที่ต้องควบคุมเพื่อให้กระจกสะท้อนแสงมีมาตรฐานตามประเภทรุ่นที่ต้องการ ได้แก่ ค่าการส่องผ่านแสง ค่าการสะท้อนของแสง เป็นต้น ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตดังนี้

- จัดทำเอกสารที่ใช้บันทึกค่าของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ต้องควบคุม และให้พนักงานควบคุมเครื่องทำการจดบันทึกค่าขณะทำการผลิตทุกประเภทรุ่นซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่เลือกมาให้บันทึกเป็นค่าพารามิเตอร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิต โดยจะแบ่งหัวข้อการควบคุม ดังนี้

- (1) การควบคุมระบบการทำงานเครื่องจักร (Control Panel)
- (2) ความดันในห้องเคลือบขณะปกติ และขณะทำการเคลือบ(Base pressure, Process pressure)
- (3) ลักษณะความลึก และตำแหน่งการใช้ของวัสดุเคลือบฟิล์ม

ตัวอย่างเอกสารที่เป็นการบันทึกค่าของพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ แสดงในรูปที่ 5.19

- จัดทำค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการอ้างอิงและเปรียบเทียบกับค่าจริง ดังแสดงในรูปที่ 5.20

- เก็บรวบรวมข้อมูลที่บันทึกได้มาทำการวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ทำการบันทึกจะอยู่ในรูปของค่าตัวเลข จึงนำค่าตัวเลขมาทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ซึ่งจัดทำเป็นแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) โดยในระยะแรกจะทำการกำหนดระยะพิสัยตัวเอง ซึ่งจะนำเอาข้อมูลเก่ามาอ้างอิง และจะทำการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถทำเป็นแผนภูมิควบคุมเชิงสถิติ (Statistic Process Control Chart) ต่อไป และจะมีการติดตามควบคุมค่าที่ได้ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างของการทำแผนภูมิควบคุมกระบวนการเป็นการเก็บข้อมูลในส่วนที่เป็นความดันภายในห้องเคลือบประกอบด้วย IG.1 และ IG.2 ซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการเคลือบสีของกระจกสะท้อนแสง และจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม และตรวจสอบค่าอย่างสม่ำเสมอ ดังในรูปที่ 5.21

5.1.2.3 การติดตามผล

การตรวจติดตามผล จะทำการนำวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติ และทำการตรวจติดตามผลทุกเดือน โดยจะทำการเปรียบเทียบจากเปอร์เซ็นต์ของของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งใช้ตัวดัชนีที่เกี่ยวข้อง คือ ดัชนีอัตราของดี ซึ่งถ้ามีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะถือว่าวิธีการดังกล่าวประสบความสำเร็จ

G-55 Process Recipe

S,T SERIES TUNNING

	Coat Zone #1		Coat Zone #2		Coat Zone #3	
	Cathode 1	Cathode 2	Cathode 3	Cathode 4	Cathode 5	Cathode 6
S,T series	SST	SST	Ti	Ti	Ti	Ti
Low-E	Sn/Zn	Sn/Zn	Ag	NiCr	Sn/Zn	Sn/Zn

Coat Zone #1	Coat Zone #2	Coat Zone #3
Gas	Gas	Gas
/	/	/

Date		
Tunning Time		

	Target			POWER Parameter			Gas Pressure [mt]	Gas Flow [sccm]	CPM [cm/min]	Base Pressure 10 ^{-x} [T]	Glass Side		
	Material No.	Target Depth	Assembly date	ACTUAL KW.	TOTAL V.	AMPS					Y	x	y
Coat Zone # 1	Cat #1	mm						/					
	Cat #2	mm											
Coat Zone # 2	Cat #1	mm						/			Coating Side		
	Cat #2	mm									Rf, E	Pack Man % T	
Coat Zone # 3	Cat #1	mm						/					
	Cat #2	mm											

บันทึก ปัญหาหลัง Tunning ได้ [ถ้ามี]

บันทึก การแก้ปัญหา

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลใน แบบฟอร์มนี้ คือข้อมูล การ เช็ทดี ได้แล้ว และ
กำลังเริ่มทำการผลิตจริง

Coating Tunner

Head / Sub Head

รูปที่ 5.19 ใบบันทึกค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิต



UTILITY										
Pump Status	No.	Amp.	Pressure out		Power Usage	(Kwh x 1	Start	End		
	Cooling Fan		20	12 bar		Shift	Shift			
	Condensor Pump	1 / 2	30	15 bar		TR #1				
	Chiller Pump	1 / 2	30	15 bar						
	Supply Pump	1 / 2	20	12 bar		TR #2				
	Process Pump	1 / 2	30	15 bar						
Chiller Temp	Temp. IN / OUT	°c		Water Level	Water volume (m3)					
	Chiller #1	12 / 7			Black Tank	5				
	Chiller #2	12 / 7			DI Tank	40				
	Chiller #3	12 / 7			Softener Tank	60				
					Cooling Tower	OK / NG				
Water Pump	No.	Pressure Out	Flow Rate		DI Filter	Pressure (bar)		Pres. IN	Pres. OU	
	DI Booster Pump	1 / 2	40 kg/cm ²	22 l/h		DI Filter #1	35 bar	28 bar		
	Softener	1 / 2	20 kg/cm ²	18 l/h		DI Filter #2	35 bar	28 bar		
Heat Exchanger			°C	Ingersolland	PSI					
	Temp. IN		20		Tank Pressure	32				
	Temp. Out		15		Left Vessel	18				
	Set Point		18		Right Vessel	18				
WASHING MACHINE						PROCESS'S PRESSURE				
	Circulation Filter		Bag Filter			NL PG	Pressure	3 mT		
	Rough Pres. IN	Particular Flow Rate (GPM)	Press.In (psi)	Press.Out (psi)	low rate (GPM)		SV Open	200 T		
Pre-Spray Tank	80 PSI	12 GPM	25 PSI	20 PSI	10 GPM	PC Poppet	150 T			
Post-Spray Tank	60 PSI	10 GPM	20 PSI	16 PSI	8 GPM	DP Poppe	180 T			
						Pressure	2 mT			
High-Pressure Tank	200 PSI	25 GPM	60 PSI	50 PSI	20 GPM	Set Point	0.03 mT			
						Pressure	0.03 mT			
Detergent Tank	150 PSI	20 GPM	50 PSI	30 PSI	18 GPM	Set Point	0.03 mT			
						Pressure	0.03 mT			
First-Rinse	80 PSI	12 GPM	30 PSI	20 PSI	12 GPM	Set Point	mT			
						Pressure	0.05 mT			
Second-Rinse	80 PSI	12 GPM	30 PSI	20 PSI	12 GPM	Set Point				
						Pressure	0.5 mT			
Final-Rinse	60 PSI	10 GPM	20 PSI	15 PSI	10 GPM	Set Point				
						Pressure	0.3 mT			
						Set Point				
						Pressure	0.3 mT			
						Set Point				

รูปที่ 5.20 ค่ามาตรฐานพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิต

แผนภูมิควบคุมการเปลี่ยนแปลงความดันใน Process chamber

Division	กระจกแปรรูป	เครื่อง	G-55	วันที่		หมายเลขเอกสาร
Department	กระจกสะท้อนแสง	หน่วยวัด	... x 10 ⁻⁷ torr	ความถี่ :	ทุกทุก 1 ชั่วโมง	ผู้เช็ค

Sample	IG.1	5.3	8.7	15	23	4.8	8.6	25	5.5	8.6	14	23	9.1	20	6.8	11.9	7.4	18.7	7.6	10.8	13.5	3.8	9.4	4.8	13.4
Measurement	IG.2	9.1	13	0.24	31	6.1	9.8	29	12	1.8	26	20	15.5	7.9	25	12	10.4	9.7	20.9	7.1	23	11	15	20.6	6.7
Range	IG.1		3.4	6.3	8	18.2	3.8	16.4	19.5	3.1	5.4	9	13.9	10.9	13.2	5.1	4.5	11.3	11.1	3.2	2.7	9.7	5.6	4.6	8.6
	IG.2		3.9	12.8	30.8	18.2	3.7	19.2	19.5	10.2	24.2	6	4.5	7.6	17.1	13	1.6	0.7	11.2	13.8	15.9	12	4	5.6	13.9
เวลา		8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00

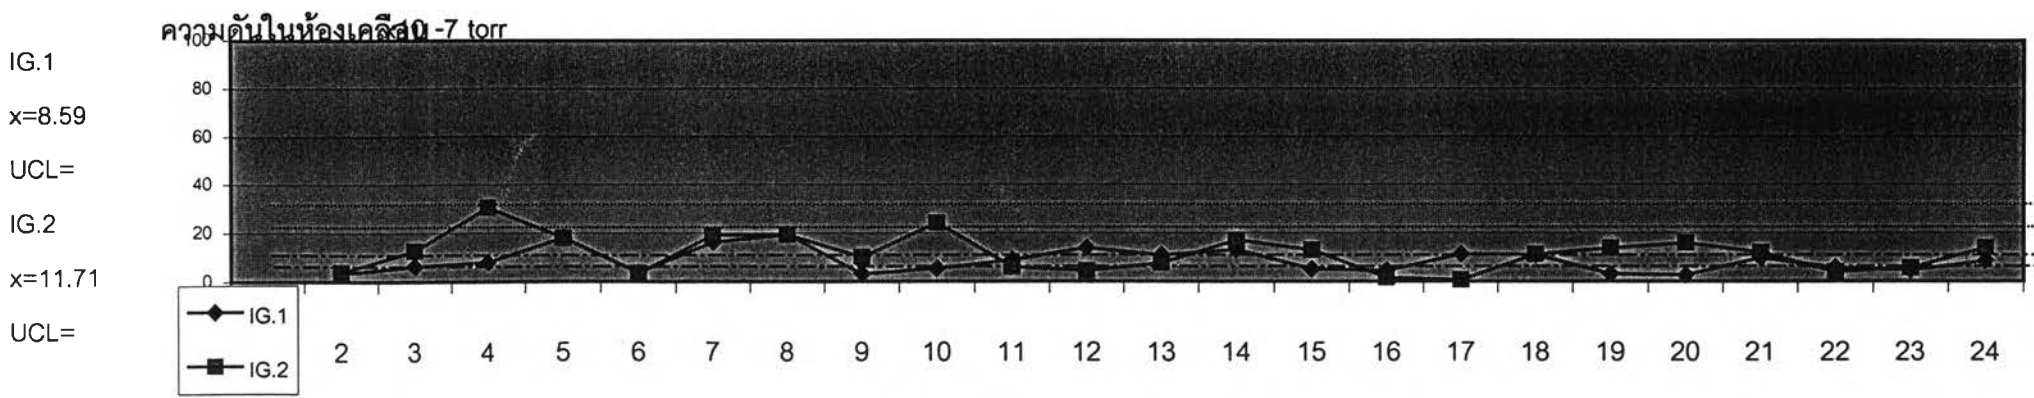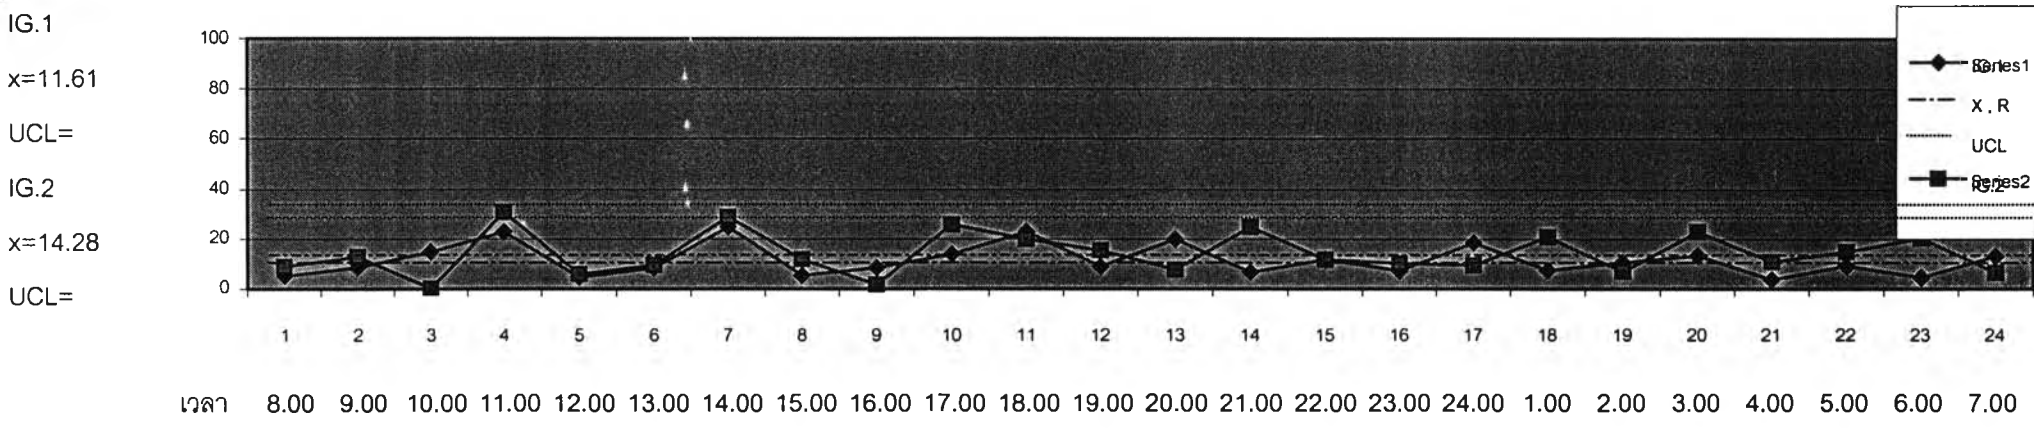

รูปที่ 5.21 แผนภูมิควบคุมการเปลี่ยนแปลงความดันใน Process chamber

5.2 การลดต้นทุนโดยการลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิต

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันมาก เนื่องจากเวลาที่สูญเสียไปนี้ทำให้เวลาที่เครื่องจักรสามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ลดลง จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงได้

5.2.1 การลดเวลาสูญเสียในการปรับตั้งค่าสี

แม้ว่าเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งค่าสีจะมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้นที่จะทำการผลิตกระจกในแต่ละประเภท แต่ก็ถือเป็นความสูญเสียเปล่า เนื่องจากเครื่องจักรมีการรับภาระงานเพื่อใช้ในการทดลองปรับตั้งค่าสีให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า และวัตถุดิบต่าง ๆ ในการเคลือบฟิล์ม แต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในช่วงเวลานี้ไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากการผลิตกระจกสะท้อนแสงในปัจจุบัน ยังขาดข้อมูลทางด้านการผลิตอยู่มาก ข้อมูลมีการกระจาย กระจาย ไม่มีการรวบรวม การปรับตั้งค่าสีของกระจกในแต่ละประเภทรุ่น ส่วนมากจะอาศัยประสบการณ์จากการทำงานของหัวหน้างาน และพนักงานควบคุมเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เวลาที่ใช้ในการปรับตั้งค่าสีแต่ละครั้งมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลเสียต่อการวางแผนการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในที่สุด ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานในการปรับตั้งค่าสีดังนี้

- จัดทำมาตรฐานการปรับตั้งค่าสีขึ้น โดยทำการระบุช่วงของพารามิเตอร์ที่มีค่าเป็นตัวเลข ซึ่งการกำหนดมาตรฐานได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีต และสอบถามจากหัวหน้างานและพนักงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำงาน โดยทำการรวบรวมข้อมูลในการผลิตอย่างต่อเนื่องสำหรับกระจกสะท้อนแสง 6 รุ่น คือ SS-508 , SS-514 , SS-214 , TS-220 , TS-530 , TBL-135 ดังนี้

ตารางที่ 5.4 ช่วงของค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการปรับตั้งค่าสี

ประเภท ผลิตภัณฑ์	%อัตราความเร็วสายพาน				กำลังไฟจ่าย (กิโลวัตต์)					
	Pass1	Pass2	Pass3	Pass4	คาโรด1	คาโรด2	คาโรด3	คาโรด4	คาโรด5	คาโรด6
					Titanium	Titanium	Stainless	Titanium	Titanium	Titanium
SS-508	35-38	21-25	-	-	80	80	24-28	80	80	80
SS-514	58-63	24-28	-	-	80	80	27-29	80	80	80
SS-214	62-64	19-23	-	-	80	80	26-29	80	80	80
TS-220	33-36	33-36	-	-	80	80	-	80	80	80
TS-530	48-51	48-51	-	-	80	80	-	80	80	80
TBL-135	89-91	28-31	89-91	89-91	60	60	-	60	60	60

- จัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปรับตั้งค่าสี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปรับตั้งค่าสีกระจกสะท้อนแสง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระจกสะท้อนแสงทุกแผ่นได้คุณภาพ มีสีของกระจกตรงตามมาตรฐานสีที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ พนักงานควบคุมเครื่อง SPUTTERING

อุปกรณ์ที่ใช้

1. เครื่องวัดสี Chromameter
2. แผ่นมาตรฐานสีขาวสำหรับปรับเทียบ (Calibration white plate)
3. กระจกสีมาตรฐานเพื่อการปรับเทียบ

ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำการป้อนกระจกปรับสี (set up glass) ซึ่งเป็นกระจกทดลองเพื่อทำการปรับค่าสีของกระจกสะท้อนแสง โดยต้องใส่กระจกปรับสีที่มีความหนา และสีของกระจกเบสิกเป็นชนิดเดียวกับกระจกสะท้อนแสงที่จะทำการผลิต

2. ทำการเคลือบฟิล์มกระจกปรับสีตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ตามประเภทกระจก สะท้อนแสงที่ต้องการผลิต

3. นำกระจกปรับสีที่เคลือบฟิล์มแล้วมาตรวจวัดค่าต่างๆดังต่อไปนี้

- วัดการส่องผ่านของแสง (Transmittance) โดยเครื่อง Spec-check Transmission/Reflection monitor ก่อนวัดให้ปรับค่าการส่องผ่านของแสง ให้อ่านได้ 100.0 แล้ว นำกระจกปรับสีไปทำการวัดค่าการส่องผ่านของแสงเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณสมบัติกระจก สะท้อนแสง

- วัดการสะท้อนของแสงและสีของกระจกสะท้อนแสงโดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ทำการปรับเทียบเครื่องวัดค่าสีก่อนโดยใช้แผ่นมาตรฐานสีขาว เลือก channel 00 ทำการปรับเทียบ โดยกดปุ่ม calibrate จะปรากฏหน้าจอเป็น

CAL ch 00	Y 94.40
x 0.3129	y 0.3199

นำตัวกล้องวัดค่าสีมาวัดกับแผ่นมาตรฐานสีขาว เครื่องจะทำการวัดเป็นจำนวน 3 ครั้ง

(2) เลือกกระจกสีมาตรฐานตามประเภทของสีกระจกสะท้อนแสงที่จะทำการผลิต ทำการปรับเทียบโดยเลือกช่องการปรับแต่งใหม่ตามชนิดของกระจก

(3) พนักงานควบคุมเครื่องจะปรับค่าในเครื่องเพื่อให้ชั้นฟิล์มที่เคลือบหนาขึ้นหรือบางลงโดยทำการปรับความเร็วของสายพาน ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะดังนี้

- ลดความเร็วของสายพานขับเคลื่อนจะทำให้ชั้นฟิล์มหนาขึ้น
- เพิ่มความเร็วของสายพานขับเคลื่อนจะทำให้ชั้นฟิล์มบางลง

(4) พนักงานควบคุมเครื่องจะปรับค่าในเครื่องเพื่อให้ชั้นฟิล์มที่เคลือบหนาขึ้นหรือบางลงโดยทำการปรับกำลังไฟฟ้าที่ใช้เคลือบฟิล์มพาน ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะดังนี้

- เพิ่มกำลังไฟฟ้าในการเคลือบฟิล์มจะทำให้ชั้นฟิล์มหนาขึ้น
- ลดกำลังไฟฟ้าในการเคลือบฟิล์มจะทำให้ชั้นฟิล์มบางลง

(3) ทำการวัดค่าสีกระจกหลังจากปรับเทียบค่าสี โดยวางส่วนที่เป็นตัวกล้องให้แนบกับผิวกระจก กด MEASURE เพื่อทำการวัดและบันทึกค่าดังนี้

- วัดค่าสีของกระจก(x,y) โดยใช้เครื่องวัดค่าสี chromameter ทำการวัดค่าสี ด้านกระจก นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าสีกระจกสะท้อนแสง
- วัดค่าการสะท้อนของแสงด้านกระจก(Rg) และด้านฟิล์ม(Rf)โดยเครื่องวัดค่าสี chromameter ทำการวัดค่าด้านกระจก และด้านฟิล์ม นำค่าที่ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณสมบัติกระจกสะท้อนแสง

4.กรณีค่าที่วัดได้ไม่อยู่ในมาตรฐาน ให้ทำการปรับตั้งค่าสีใหม่โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 5.5 และเปรียบเทียบข้อมูลเก่าใน Product Record for G-55 coater

5.เมื่อได้ค่าตามมาตรฐานให้เริ่มทำการผลิต โดยจะต้องป้อนกระจกปรับสีเพื่อควบคุมค่าสีตลอดช่วงที่ผลิต เป็นเวลาทุก 2 ชั่วโมง และบันทึกค่า Tv,Rg,Rf,Y,x,y ที่วัดได้ในใบการบันทึกค่าสีกระจก

6.กรณีเมื่อพบว่า Tv,Rg,Rf,Y,x,y ที่วัดได้ ออกนอกมาตรฐานให้ทำการปรับตั้งค่าสีใหม่ทุกครั้ง และหากทำการผลิตกระจกไปก่อนหน้านั้นแล้ว ให้ทำการเช็คสีกระจกที่ผลิตไป 100 % โดยหัวหน้าหน่วยผลิตแจ้งให้วิศวกรทราบเพื่อดำเนินการสั่งให้ทำการคัดแยกเพื่อทำการตรวจวัดสีใหม่

หมายเหตุ เมื่อมีการเปลี่ยนสีหรือความหนาของกระจกที่จะผลิตต้องทำการปรับค่าสีใหม่ทุกครั้ง

ตัวอย่างการปรับตั้งค่าสีของกระจกสะท้อนแสงประเภท SL6SS-508

ตามค่าที่กำหนดเป็นช่วงของการปรับเปอร์เซ็นต์ของอัตราความเร็วสายพานและกำลังไฟฟ้าในการเคลือบฟิล์มเป็นดังนี้

ประเภท ผลิตภัณฑ์	%อัตราความเร็วสายพาน				กำลังไฟจ่าย (กิโลวัตต์)					
	Pass1	Pass2	Pass3	Pass4	คาโรต1	คาโรต2	คาโรต3	คาโรต4	คาโรต5	คาโรต6
					Titanium	Titanium	Stainless	Titanium	Titanium	Titanium
SS-508	35-38	21-25	-	-	80	80	24-28	80	80	80

ครั้งแรกตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของอัตราความเร็วสายพาน Pass1 = 38 %, Pass 2 = 25 % ที่กำลังไฟฟ้าของวัสดุสแตนเลสเป็น 26 กิโลวัตต์ ผลปรากฏว่าวัดค่าสีและการสะท้อนแสงได้เป็น การสะท้อนด้านกระจก (Rg) เป็น 36.73 % ค่าสีด้าน x เป็น 0.2918 ค่าสีด้าน y เป็น 0.3056 และการสะท้อนด้านฟิล์ม (Rf) เป็น 36.8 เมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้วสีไม่ได้และบางกว่ามาตรฐานจึงปรับใหม่เป็น อัตราความเร็วสายพาน Pass1 = 36 %, Pass 2 = 23 % ที่กำลังไฟฟ้าของวัสดุสแตนเลสเป็น 27 กิโลวัตต์ ผลปรากฏว่าวัดค่าสีและการสะท้อนแสงได้เป็น การสะท้อนด้านกระจก (Rg) เป็น 37.43 % ค่าสีด้าน x เป็น 0.2922 ค่าสีด้าน y เป็น 0.3061 และการสะท้อนด้านฟิล์ม (Rf) เป็น 37.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานแล้วสีเข้ากรอบเป็นไปตามมาตรฐาน ให้เอาค่าที่ผ่านมาตรฐานนี้ลงบันทึกใน Product Record for G-55 coater

5.2.2 การลดเวลาสูญเสียจากการที่เครื่องจักรว่างงาน

จากการศึกษาถึงปัญหาเวลาที่สูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรว่างงานในโรงงานนี้พบว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความสูญเสียดังกล่าวเนื่องมาจากการขาดระบบการเตรียมความพร้อมของสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต หรือกำลังคนที่ต้องใช้ ซึ่งความสูญเสียดังกล่าว จึงได้จัดทำระบบการควบคุมต่าง ๆ ในการผลิตขึ้นเพื่อลดความสูญเสีย โดยจะดำเนินการดังนี้

- การจัดทำมาตรฐานในการแก้ปัญหาคุณภาพ
- การจัดกำลังคนให้พร้อมสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง
- การกำหนดมาตรฐานในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต
- การควบคุมการจัดเตรียมน้ำล้างกระจก

กระบวนการในการจัดทำระบบควบคุมเพื่อลดความสูญเสียเวลาจากการที่เครื่องจักรว่างงาน เป็นส่วนที่สอดคล้องกับการศึกษาและเก็บข้อมูลในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้น โดยมีการสูญเสียเวลาไปในการแก้ปัญหาคุณภาพที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และขาดการดูแลและป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพนั้น สาเหตุอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่การขาดการเตรียมการและการควบคุมดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต เช่นรถยกไฟฟ้าวิ่งไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ชาร์จไฟเตรียมไว้ หรือมีอาการเสียใช้งานไม่ได้ นอกจากนั้นการเตรียมการในเรื่องของกำลังคน และน้ำล้างกระจกก็เป็นสิ่งที่ยังทำให้เกิดปัญหาการเกิด

ความสูญเสียในเรื่องเวลาต้องรอการผลิตคือ การรอน้ำล้างกระจก และการขาดกำลังคนที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีระบบการจัดการกับปัญหาเหล่านี้

(1) การจัดทำมาตรฐานในการแก้ปัญหาคุณภาพ

การดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียเวลาในการแก้ปัญหาคุณภาพนี้สามารถปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกับหัวข้อ 5.1.2 ซึ่งจะเป็นการจัดทำคู่มือในการแก้ไขปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการเกิดตำหนิจากเครื่องล้างกระจก คู่มือในการปรับตั้งเครื่องล้าง การปรับปรุง การปรับมีดอากาศ

(2) จัดระบบการจัดกำลังคนให้พร้อมสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง

จากการศึกษาพบว่าโรงงานนี้ไม่มีมาตรฐานในการกำหนดกำลังคนที่เหมาะสมในการผลิต ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่ไม่มีเวลามาตรฐานในการทำงาน จึงไม่สามารถควบคุมปริมาณงานให้เหมาะสมกับกำลังคนได้ บางครั้งเมื่อมีลักษณะงานที่ใช้เวลาต่างกัน เช่น กระจกบางประเภทมีรอบเวลาที่ไม่เท่ากัน แต่ก็ยังมีการใช้กำลังคนเท่าเดิม ซึ่งในกรณีที่มีคนขาดงานทำให้จำนวนคนไม่ครบ ทำให้พนักงานในหน่วยผลิตอ้างว่าไม่สามารถทำงานนั้นอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ทางหัวหน้ากะเมื่อเข้ารับกะก็ยังไม่ทราบว่า มีกำลังคนเพียงพอหรือไม่ที่จะทำการผลิต จึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนทำให้มีปัญหาในการจัดคนจากกะก่อนหน้าเพื่อทำงานล่วงเวลาไม่ทัน เป็นเหตุให้ต้องทำการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- กำหนดจำนวนคนที่ใช้ในการผลิตแต่ละประเภทเช่นเดียวกันกับเวลามาตรฐาน เพื่อใช้ในการพิจารณาเรียกกำลังคนเพิ่มเติมในกรณีที่มีคนขาดงาน

- จัดทำระบบการจัดกำลังคนในการผลิตให้เพียงพอต่อการผลิตต่อเนื่อง โดยออกกระเบียบในการลงเวลาการเข้าออกกะ และมีการจัดคิวในการทำงานล่วงเวลาในแต่ละทีม เพื่อป้องกันปัญหาในการขาดกำลังคนในการผลิตแบบต่อเนื่อง

ระเบียบในการลงเวลาทำงานในการส่งมอบงานของพนักงานกะ

เพื่อความเหมาะสมในการส่งมอบงานและให้งานดำเนินไปด้วยความต่อเนื่อง จึงมีระบบการลงเวลาการเข้าออกกะดังนี้

1. ให้พนักงานกะมาลงชื่อและเวลา ช่วงเช้ากะและช่วงออกกะที่ห้องหัวหน้างานตามเวลาดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.5 เวลาการลงชื่อเข้าและออกกะเช้า กะบ่ายและกะดึก

รายละเอียดเวลา	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
เวลาที่ต้องเซ็นชื่อเข้ากะ	ไม่เกิน 7.55 น.	ไม่เกิน 15.55 น.	ไม่เกิน 23.55 น.
เวลาที่ต้องอยู่รอจนรับกะต่อไป	15.56 น.	23.56 น.	7.56 น.
เวลาที่เซ็นชื่อ ออกกะ และต้องอยู่รอต่อจนกว่าจะมีคนมารับกะแทน	15.45 – 15.56 น.	23.45 – 23.56 น.	7.56 น.

2. พนักงานกะทุกคนในแต่ละทีมจะต้องจัดทีมทำงานล่วงหน้าในทีมของพนักงานแต่ละคนว่ามีลำดับการทำล่วงหน้าในทุกวันทำงานเป็นอย่างไร และให้เซ็นชื่อเป็นไปตามลำดับการทำล่วงหน้าในวันนั้น ๆ เช่น คิวทำงานล่วงหน้าลำดับที่ 1 ลงในช่องลำดับที่ 1 คิวทำงานล่วงหน้าลำดับที่ 2 ลงในช่องลำดับที่ 2 ตามแต่ละตำแหน่งไป (การจัดลำดับคิวทำงานล่วงหน้าให้สิทธิแต่ละทีมในการจัดลำดับคิวก่อนหลังกันเอง โดยแบ่งพนักงานเป็น 2 กลุ่ม คือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร และพนักงานป้อน-รับกระจก โดยสิทธิขาดในการจัดลำดับการทำล่วงหน้าให้หัวหน้ากะแต่ละทีมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและต้องแจ้งหรือติดประกาศให้พนักงานของตนในแต่ละทีมรับทราบล่วงหน้า)

3. กรณีที่พนักงานเข้ากะ มาลงชื่อไม่ทันหรือไม่ได้มาลงชื่อ ตามเวลาที่กำหนดให้พนักงานที่จะออกกะและมีคิวการทำงานล่วงหน้าในลำดับต้น ในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องอยู่ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติ (ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ) โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

3.1 ในกรณีที่พนักงานที่เข้ากะไม่มาทำงาน พนักงานที่จะออกกะและมีคิวทำงานล่วงหน้าในลำดับต้นต้องอยู่ทำหน้าที่โดยอัตโนมัติ

3.2 กรณีที่พนักงานที่เข้ากะมาทำงาน แต่คาดว่าจะเซ็นชื่อไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ให้โทรแจ้งให้เพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างาน ทราบในกรณีที่ยังมาไม่ถึง (โดยการโทรแจ้งว่ามาทำงานจะต้องโทรแจ้งไม่เกินเวลาที่กำหนดให้มาเซ็นชื่อ) กรณีเกิดปัญหาขึ้นให้หัวหน้ากะที่มารับกะเป็นผู้พิจารณาว่า จะให้พนักงานผู้นั้นเข้ามาทำงาน หรือให้พนักงานที่มีคิวอยู่รอทำล่วงหน้าให้อยู่ทำงานต่อไป โดยผู้ที่รับแจ้งเรื่องทางโทรศัพท์ให้กรอก "TEL" ในช่องชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา เมื่อผู้ที่โทรเข้ามา มาถึงที่ทำงานแล้วให้มาเซ็นชื่อต่อท้ายคำว่า "TEL" และลงเวลาเข้ามาเซ็นชื่อตามจริง

4. ผู้ที่ลาพักก่อนล่วงหน้า จะต้องกรอกคำว่า "AL" ลงในวันที่ลาล่วงหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ เพื่อให้คนที่มีความคิทำงานล่วงหน้าในวันทีลา ทราบว่าจะลาในวันนั้น ๆ (ผู้บังคับบัญชาที่เซ็นพักก่อนล่วงหน้าให้กับลูกน้อง จะต้องกำกับ และตรวจดูว่าลูกน้องได้ลงวันหยุดตามนั้นแล้ว) กรณีที่เกิดปัญหาขึ้น ผู้บังคับบัญชาที่เซ็นพักก่อนให้ต้องรับผิดชอบในการจัดหาคนทำงานในช่วงต่อกะต่อไป

5. การเรียกคนทำงานล่วงเวลาเสริม เพื่อให้การผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ให้หัวหน้ากะที่ส่งกะ และหัวหน้ากะที่รับกะดูแลแผนการผลิต และดูจากใบเซ็นชื่อล่วงเวลาของพนักงาน เป็นข้อมูลในการจัดพนักงานทำงาน

ตารางที่ 5.6 จำนวนกำลังคนที่ทำงานล่วงเวลาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภท กระจก	หัวหน้ากะ	พนักงาน ป้อน-รับกระจก	พนักงาน ควบคุมเครื่อง	พนักงานเสริม หมุนเวียน
SS-508	1	4	1	2
SS-514	1	5	1	2
SS-214	1	5	1	2
TS-220	1	5	1	2
TS-530	1	5	1	2
TBL-135	1	4	1	2

วันที่ / เดือน / ปี =										
ตำแหน่งงาน	ลำดับคิว O.T	กะเช้า (7.45 - 15.56)			กะบ่าย (15.45 - 23.56)			กะดึก (23.45 - 7.56)		
		ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ
Operator	ลำดับ 1									
Operator	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 1									
Load/Unload	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 3									
Load/Unload	ลำดับ 4									
Load/Unload	ลำดับ 5									
Load/Unload	ลำดับ 6									
Load/Unload	ลำดับ 7									

วันที่ / เดือน / ปี =										
ตำแหน่งงาน	ลำดับคิว O.T	กะเช้า (7.45 - 15.56)			กะบ่าย (15.45 - 23.56)			กะดึก (23.45 - 7.56)		
		ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ
Operator	ลำดับ 1									
Operator	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 1									
Load/Unload	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 3									
Load/Unload	ลำดับ 4									
Load/Unload	ลำดับ 5									
Load/Unload	ลำดับ 6									
Load/Unload	ลำดับ 7									

วันที่ / เดือน / ปี =										
ตำแหน่งงาน	ลำดับคิว O.T	กะเช้า (7.45 - 15.56)			กะบ่าย (15.45 - 23.56)			กะดึก (23.45 - 7.56)		
		ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ
Operator	ลำดับ 1									
Operator	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 1									
Load/Unload	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 3									
Load/Unload	ลำดับ 4									
Load/Unload	ลำดับ 5									
Load/Unload	ลำดับ 6									
Load/Unload	ลำดับ 7									

วันที่ / เดือน / ปี =										
ตำแหน่งงาน	ลำดับคิว O.T	กะเช้า (7.45 - 15.56)			กะบ่าย (15.45 - 23.56)			กะดึก (23.45 - 7.56)		
		ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ	ชื่อ	เข้ากะ	ออกกะ
Operator	ลำดับ 1									
Operator	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 1									
Load/Unload	ลำดับ 2									
Load/Unload	ลำดับ 3									
Load/Unload	ลำดับ 4									
Load/Unload	ลำดับ 5									
Load/Unload	ลำดับ 6									
Load/Unload	ลำดับ 7									

(3) การกำหนดมาตรฐานในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการผลิต

ในการผลิตกระจก จะต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่นกระจกเบสิก พัลเลตวางกระจก เชือกผูกกระจก โฟมคั่นกระจก เครื่องดูดสูญญากาศสำหรับยกกระจกขนาดใหญ่ รถยกไฟฟ้าสำหรับตักกระจก เป็นต้น และแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา แต่จากการศึกษาถึงปัญหาเวลาสูญเสียที่เครื่องจักรว่างงาน พบว่าสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรอเตรียมการผลิตคืออุปกรณ์ที่จำเป็นเหล่านี้เมื่อต้องการใช้ไม่มี หรือมีแต่อยู่ในสภาพไม่พร้อมเช่นรถยกไฟฟ้าไม่มีไฟทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เนื่องจากไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้ในการผลิต ผู้วิจัยจึงได้จัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน ดังตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ และเครื่องดูดสูญญากาศ ในรูปที่ 5.24 และ 5.25 ตามลำดับ

วันที่

รายการตรวจเช็ครถ FORKLIFT	No.	จุดตรวจสอบ	ปกติ	ผิดปกติ (ระบุอาการ)
เดิน (เดินรอบตัวเครื่อง ก่อนสตาร์ทเครื่อง)	1	รอยรั่วของ น้ำ / น้ำมัน บริเวณรอบตัวรถทั้งหมด		
	2	หลังคาและเบาะนั่ง		
	3	ชุดโคมไฟ "หน้า-หลัง" + กระจกมองข้างและส่องหลัง		
	4	น็อตสล๊อค แกนไฮโดรลิก เอน "หน้า-หลัง"		
	5	งา สลักยึดงา แผงหลังงา		
	6	สภาพยางทั้งล้อหน้าและล้อหลัง , ลมของล้อ กระทะล้อ และ ดุมล้อ+น็อตดุมล้อ		
ยี่น (ก่อนสตาร์ทเครื่อง ให้เปิดฝาห้องเครื่อง)	7	ระดับน้ำมัน เบรก/คลัช (ถ้ามี)		
	8	ระดับน้ำมัน เครื่องยนต์		
	9	ระดับน้ำมัน ไฮดรอลิก		
	10	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่		
	11	ระดับน้ำในรังผึ้งหม้อน้ำ และ ถังพัก		
	12	สายพานและใบพัดลม (ความตึงและรอยฉีก)		
นั่งรถ (ขณะที่นั่งอยู่บนเบาะนั่ง) --> ก่อนและหลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลัง สตาร์ทเครื่อง --> หลังสตาร์ทเครื่องยนต์ --> ขับเคลื่อนออกตัวช้าๆ -->	13	ปรับระยะเบาะนั่งและระดับกระจกเงา		
	14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		
	15	สัญญาณไฟ มิเตอร์ เกย์วัดต่างๆบนแผงหน้าปัด		
	16	พวงมาลัย ขาเหยียบคันเร่ง ขาเหยียบเบรก/คลัช เบรกมือ		
	17	แตร ไฟส่องสว่าง ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอย สัญญาณถอย		
	18	เสียงเครื่องยนต์ และ เสียงจากการสันตะเหือน		
	19	คันโยก และ การขึ้นลง + เอนหน้า เอนหลัง ของชุดไฮโดรลิก		
	20	โซ่ แกนไฮดรอลิก (ขึ้น-ลง) หน้าหลัง และแผงงา		
	21	สีควันท่อไอเสีย (ระบุสี)		
	22	การหมุนรอบของพวงมาลัย ระบบคลัตช์ ระบบเบรกมือและเท้า		

รถ FORKLIFT No.

ผู้ใช้: ____ กะRFG ; ____ โกดัง ; ____ โต๊ะตัด

ตัวเลขชั่วโมงทำงาน.....

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าทีม

ใบตรวจเช็ค เครื่องดูดสูญญากาศ (Vacuum chuck)

วันที่ _____

ลำดับที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	หมายเลขเครื่อง									วิธีแก้ไข	หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	การรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิคตามข้อต่าง ๆ ต้องไม่มี											
2	สภาพของปั้มไฮดรอลิค และปั้มลมรวมถึงมอเตอร์											
3	แนวการตั้งระดับของข้อต่อต่าง ๆ											
4	สภาพของเกจวัดความดัน											
5	ความดันที่วัดได้ (ระบุค่าที่เกิดจริงเฉพาะตัวที่ใช้งาน)											
6	สภาพของ magnetic และสายไฟ											
7	การทำงานของแกนไฮดรอลิค											
8	สภาพของลูกยางของเครื่องดูดสูญญากาศ											
9	อื่น ๆ (ระบุ)											

✓ ปกติ
x ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ _____
หัวหน้าทีม _____

(4) การควบคุมการจัดเตรียมน้ำล้างกระจก

น้ำล้างกระจกที่ใช้ในบริเวณเครื่องล้างในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสงประกอบด้วย น้ำอ่อน (Softened water) และน้ำ D.I. (Deionized water) ซึ่งต้องมีการจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณการใช้เพื่อล้างกระจกเบสิกก่อนทำการเคลือบฟิล์ม เนื่องจากน้ำอ่อนและน้ำ D.I. จะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ล้างกระจกได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการกรองด้วยเรซินที่มีอายุการใช้งานเป็นรอบระยะเวลา ซึ่งเมื่อครบตามปริมาตรการใช้ จะต้องทำการคืนสภาพของเรซินโดยวิธีรีเจนเนอเรท (Regenerate) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการคืนสภาพ และในช่วงเวลานี้ถ้าไม่มีการเตรียมน้ำสำรองไว้จะทำให้เกิดปัญหาไม่มีน้ำที่ใช้ล้างกระจก ทำให้ต้องหยุดทำการผลิตในที่สุด ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทางผู้วิจัยจึงได้จัดระบบดำเนินการในการควบคุมและเตรียมการให้มีน้ำล้างกระจกอยู่อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนดังนี้

- (1) คำนวณหาอัตราการใช้น้ำล้างกระจกทั้งน้ำอ่อน และน้ำ D.I. โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารบันทึกการผลิตในแต่ละกะ เพื่อหาปริมาณน้ำที่ใช้ตามจำนวนเวลาที่มีการผลิตกระจก
- (2) กำหนดรอบระยะเวลาโดยเก็บข้อมูลเป็นปริมาตรน้ำล้างที่เรซินมีคุณสมบัติที่จะสามารถผลิตน้ำ D.I. ได้ก่อนที่จะต้องทำการคืนสภาพเรซิน
- (3) คำนวณหาว่าจะต้องพิจารณาตัดรอบการใช้งานก่อนทำการคืนสภาพเรซินเมื่อใด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงกะดึกเนื่องจากไม่มีพนักงานควบคุมน้ำล้างในช่วงกะบ่าย และกะดึก

รายละเอียดของข้อมูล และการคำนวณปริมาณการใช้น้ำล้างกระจกแสดงได้ดังนี้

ตารางที่ 5.7 อัตราการใช้น้ำล้างกระจกต่อกะและรอบปริมาตรน้ำที่ใช้ได้สำหรับเครื่อง G-55

ประเภทน้ำล้าง	น้ำ D.I.	น้ำอ่อน
อัตราการใช้ (ลบ.ม. ต่อกะ)	14	43
รอบปริมาตรที่ใช้ได้(ลบ.ม.) (Life cycle)	100	200

ตารางที่ 5.8 ตัวอย่างการคำนวณปริมาณการใช้น้ำ และการวางแผนการปรับสภาพเรซิน

ประเภทน้ำล้าง	น้ำ D.I.	น้ำอ่อน
ตัวเลขมิเตอร์น้ำที่ได้หลังจากคืนสภาพเรซินครั้งล่าสุด (ลบ.ม.)	144,458	9,448
รอบปริมาตรที่ใช้ได้(Life cycle) (ลบ.ม.)	100	200
ตัวเลขมิเตอร์น้ำที่จะครบและต้องคืนสภาพเรซินครั้งต่อไป (ลบ.ม.)	144,558	9,648
ตัวเลขมิเตอร์น้ำวันนี้ (10 ก.พ.2543 เวลา 16.30น.) (ลบ.ม.)	144,545	9,546
ปริมาตรน้ำที่เหลือและยังใช้ได้ (10 ก.พ.2543 เวลา 16.30น.) (ลบ.ม.)	13	102

จากตารางที่ 5.18 เป็นตัวอย่างการคำนวณปริมาณการใช้น้ำ และการวางแผนการปรับสภาพเรซิน โดยสมมติตัวเลขที่เป็นมิเตอร์ที่วัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน และคำนวณว่ารอบของเรซินที่สามารถผลิตน้ำได้จะครบเมื่อมีการผลิตน้ำที่ปริมาตรเท่าไร และภายหลังตรวจเช็คปริมาตรน้ำในปัจจุบัน ก็จะได้ว่ายังมีปริมาตรน้ำที่ยังใช้ได้เหลือเท่าไร เช่น ปริมาตรน้ำ D.I. ที่วัดได้ภายหลังจากคืนสภาพเรซินครั้งล่าสุดเป็น 144,458 ลบ.ม. เมื่อพิจารณาที่รอบการผลิตน้ำของเรซินที่ 100 ลบ.ม. ก็จะได้ตัวเลขมิเตอร์ที่จะครบรอบการคืนสภาพเรซินครั้งต่อไปอยู่ที่ 144,558 ลบ.ม. แต่ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 16.30 น. มิเตอร์อ่านค่าได้ 144,545 ลบ.ม. จึงสามารถคำนวณได้ว่าปริมาตรน้ำคงเหลือปัจจุบันเป็น 13 ลบ.ม. ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในช่วงกะดึก ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้พนักงานที่ดูแลการปรับสภาพเรซินมาทำการปรับสภาพช่วงกะบ่าย ซึ่งจะเป็นการเตรียมการในเรื่องของน้ำ D.I. ให้พร้อมในการผลิตกะดึกต่อไป

5.2.3 การลดเวลาสูญเสียจากการปั๊มเครื่องจักร

กระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง เป็นเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มที่ต้องมีสภาวะภายในห้องเคลือบเป็นสุญญากาศ ซึ่งมีค่าความดันที่สามารถทำการผลิตได้อยู่ที่ระดับประมาณ 10^{-6} torr ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องเปิดเครื่องจักรเพื่อทำการซ่อมบำรุงในส่วนที่อยู่ภายในที่เป็นสุญญากาศ จะทำให้เกิดเวลาสูญเสียในการปั๊มเครื่องจักรทันที เนื่องจากเวลาที่

เครื่องจักรใช้ในการบีบอัดความดันภายในห้องเคลือบจากความดันบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่สามารถทำการผลิตได้นั้นต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 24 ชั่วโมงขึ้นไป จากปัญหาที่ได้ทำการศึกษานี้ผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันโดยการจัดทำตารางกำหนดการตรวจเช็ค แบบฟอร์มการตรวจเช็คต่าง ๆ ตลอดจนจัดทำเป็นระเบียบการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.2.4 การลดเวลาสูญเสียจากเครื่องจักรเสีย

จากการศึกษาระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันของโรงงานพบว่ายังไม่มีการจัดทำมาตรฐานที่ชัดเจน และไม่มีเอกสารที่ใช้ในการควบคุมทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดสูง และข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลก็ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากขาดผู้ตรวจสอบและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่เป็นปกติสามารถทำงานได้ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการซ่อมบำรุง โดยจัดทำเป็นระเบียบการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซึ่งจะเป็ระบบที่ช่วยให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการทำงาน และลดอาการเสียแบบกะทันหันได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่าง ๆ

5.2.5 การลดเวลาสูญเสียจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือน

สาเหตุหนึ่งที่ต้องสูญเสียเวลาในการซ่อมบำรุงมาก เนื่องจากความไม่เข้าใจในงานที่ทำ และการขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสม ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการซ่อมบำรุง โดยจัดทำเป็นระเบียบการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซึ่งจะแสดงในภาคผนวก ค

5.2.6 การติดตามผล

การตรวจติดตามผล จะทำการนำวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติ และทำการตรวจติดตามผลทุกเดือน โดยจะทำการเปรียบเทียบจากประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรับปรุง ซึ่งใช้ตัวดัชนีที่เกี่ยวข้อง คือ การใช้เวลาในการปรับแต่งค่าสี เวลาที่สูญเสียจากเครื่องจักรว่างงาน เวลาทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เวลาที่ทำการผลิตจริง ซึ่งถ้ามีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ เปอร์เซนต์ของเวลาที่สูญเสียไปลดลง และเวลาที่เครื่องจักรทำการผลิตเพิ่มขึ้น จะถือว่าวิธีการดังกล่าวประสบความสำเร็จ

5.3 ผลการปรับปรุงในเรื่องการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

จากแนวทางต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาเมื่อได้ทำการปรับปรุง และเก็บข้อมูลความสูญเสียต่าง ๆ ภายหลังจากปรับปรุงก็จะได้ผลงานการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้


- ผลการปรับปรุงเรื่องของเสียในสายการผลิต
- ผลการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ในการผลิต

5.3.1 ผลการปรับปรุงเรื่องของเสียในสายการผลิต

ทางผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยคิดที่เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นสำหรับตำหนิต่อแต่ละประเภทในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสง ซึ่งทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2543 ได้ดังนี้คือ

ตารางที่ 5.9 เปอร์เซนต์ตำหนิต่พบในการผลิตหลังการปรับปรุง กุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 2543

เดือน	ปริมาณที่ผลิตได้ (S.c/s)	ปริมาณตำหนิต่พบ (%)							รวม	เป้าหมาย
		พินโฮล	เดบรีส	คราบน้ำ	เอิร์ทแก๊ส	ขีดข่วน	อื่น ๆ			
กุมภาพันธ์	1021.25	0.12	1.62	0.84	0.58	1.02	1.98	6.16	10	
มีนาคม	1265.68	0.31	2.07	1.68	1.64	1.62	2.05	9.37	10	
เมษายน	924.97	0.14	0.94	1.59	1.92	0.51	2.65	7.75	10	
พฤษภาคม	1624.15	1.62	2.06	1.63	0.94	1.05	2.31	9.61	10	
มิถุนายน	715.98	0.21	0.56	1.21	0.53	0.26	0.64	3.41	10	
เฉลี่ย	1110.41	0.48	1.45	1.39	1.12	0.89	1.93	7.26	10	

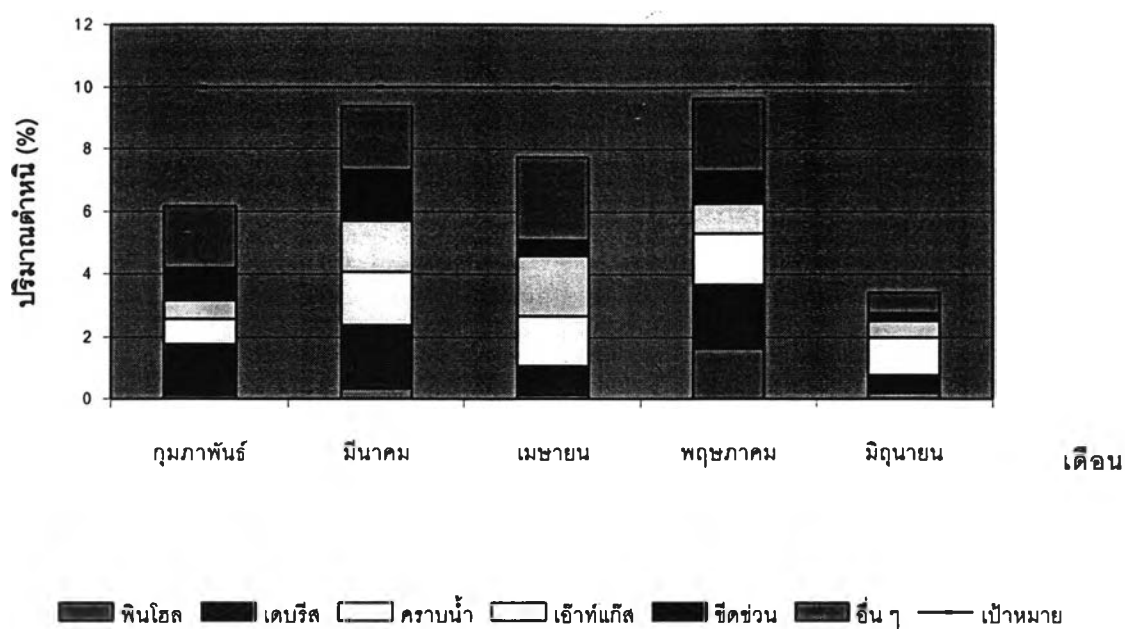

รูปที่ 5.26 กราฟแสดงตำหนิที่พบในเดือน กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2543

จากตารางที่ 5.9 และรูปที่ 5.26 พบว่าปริมาณตำหนิที่เกิดขึ้นภายหลังจากทำการปรับปรุงด้วยวิธีการต่าง ๆ ลดลงอย่างชัดเจนและมีค่าไม่เกิน 10 % ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีตำหนิที่เกิดขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2543 ได้ดังนี้คือ ฟินโฮล 0.48 % เดบรีส 1.45 % คราบน้ำ 1.39 % เอ๊าท์แก๊ส 1.12 % ขีดช่วน 0.89 % และอื่น ๆ 1.93 % รวมเฉลี่ยตำหนิที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็น 7.26 %

5.3.2 ผลการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพของเวลาที่ใช้ในการผลิต

จากการประยุกต์ใช้เทคนิคในการลดเวลาสูญเสียเปล่าต่าง ๆ ดังกล่าว ทางผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในเรื่องของเวลาที่สูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิตกระจกสะท้อนแสงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 ซึ่งจะแบ่งการวัดผลเรื่องของเวลาดังนี้ คือ

- (1) เวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร
- (2) เวลาที่เครื่องจักรไม่ได้รับการระงาน
- (3) เวลาที่เครื่องจักรเสีย
- (4) เวลาที่ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือน
- (5) เวลาที่ทำการผลิตจริง

5.3.2.1 เวลาในการปรับตั้งเครื่องจักร

เวลาที่ใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรที่สำคัญคือเวลาในการปรับแต่งค่า ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2543 หลังจากได้ทำการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการต่าง ๆ นั้น ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 5.10 ผลการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการปรับแต่งค่าสีต่อครั้งก่อนและหลังปรับปรุง

รุ่นสีที่ผลิต	จำนวนครั้งที่เปลี่ยนสี	เวลาที่ใช้ปรับสี (ชั่วโมง)	เวลาปรับสีเฉลี่ย/ครั้ง (ชั่วโมง)		
			ก่อนปรับปรุง (ม.ค.-ธ.ค. 2542)	หลังปรับปรุง (ก.พ.-มิย. 2543)	เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง
SS-508	41	44	2.68	1.07	60.07
SS-514	48	12	0.90	0.25	72.22
SS-214	40	53	1.79	1.33	25.70
TS-220	49	32	1.02	0.65	36.27
TS-530	37	12	0.58	0.32	44.83
TBL-135	25	33	2.51	1.32	47.41
รวม	240	186	1.32	0.78	40.91

จากตารางที่ 5.10 จะเห็นได้ว่าเวลาของการปรับแต่งค่าสีมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในการสั่งผลิตภักทินในแต่ละเดือน ดังนั้นจำนวนครั้งในการเปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีผลกับเวลาที่ใช้ในการปรับแต่งค่าสี แต่จะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้ในการปรับค่าสีเฉลี่ยต่อครั้งภายหลังจากทำการปรับปรุงมีแนวโน้มการสูญเสียที่ลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2543 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนปรับปรุงในปี 2542 เมื่อแยกพิจารณาตามประเภทสี

SS-508 มีการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นสีต่อครั้งลดลงไป 60.07 % SS-514 มีการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นสีต่อครั้งลดลงไป 72.22 % SS-214 มีการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นสีต่อครั้งลดลงไป 25.70 % TS-220 มีการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นสีต่อครั้งลดลงไป 36.27% TS-530 มีการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นสีต่อครั้งลดลงไป 44.83% TBL-135 มีการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นสีต่อครั้งลดลงไป 47.41% และมีอัตราเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการปรับค่าสีทั้งหมดลดลงไปเป็น 40.91%

5.3.2.2 เวลาที่เครื่องจักรไม่ได้รับการระงับ

เวลาที่เครื่องจักรไม่ได้รับการระงับหรือเครื่องจักรว่างงานสามารถแบ่งแยกการสูญเสียโดยแบ่งการวัดผลออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ คือ เวลาที่รอกระจกเบสิก เวลารอน้ำล้างกระจก เวลารอเตรียมการผลิต เวลารอรถยนต์ไฟฟ้า เวลาแก้ปัญหาคุณภาพ และเวลาที่ต้องหยุดผลิตเนื่องจากมีพนักงานไม่ครบตามจำนวนที่สามารถผลิตได้ จากการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2543 หลังจากได้ทำการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการต่าง ๆ นั้น ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 5.11 ผลการเปรียบเทียบเวลาสูญเสียจากเครื่องจักรว่างงานก่อนและหลังปรับปรุง

สาเหตุที่เครื่องจักรว่างงาน	จำนวนครั้งที่เกิดขึ้น	เวลาที่สูญเสีย (ชั่วโมง)	เวลาสูญเสียเฉลี่ย/ครั้ง (ชั่วโมง)		
			ก่อนปรับปรุง (ม.ค.-ธ.ค. 2542)	หลังปรับปรุง (ก.พ.-มิย. 2543)	เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง
รอกระจกเบสิก	10	7	1.47	0.70	52.38
รอน้ำล้างกระจก	9	11	4.28	1.22	71.50
รอเตรียมการผลิต	24	19	1.28	0.79	38.28
รอรถยนต์ไฟฟ้า	19	13	3	0.68	77.33
แก้ปัญหาคุณภาพ	137	98	3.06	0.72	76.47
พนักงานไม่ครบ	0	0	1.5	0	100
รวม	199	148	2.45	0.74	69.80

จากตารางที่ 5.11 เวลาที่สูญเสียจากเครื่องจักรว่างงานเนื่องด้วยสาเหตุต่าง ๆ มีเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนทำการปรับปรุง โดยสาเหตุการสูญเสียจากเวลาในการรอกระจกเบสิกลดลงไป 52.38% จากเวลาในการรอน้ำล้างกระจกลดลง 71.50% จากเวลาใน

การรอเตรียมการผลิตลดลง 38.28% จากเวลาในการรอรถยกไฟฟ้าลดลง 77.33 % จากการรอแก้ปัญหาคุณภาพกระจกลดลง 76.47 % เวลาที่สูญเสียไปจากการที่มีจำนวนพนักงานไม่ครบลดลง 100 % และเมื่อคิดโดยรวมในเรื่องของเวลาสูญเสียจากการที่เครื่องจักรไม่ได้รับภาระงานทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสูญเสียลดลงถึง 69.80%

5.3.2.3 เวลาที่เครื่องจักรเสีย

เวลาที่เครื่องจักรเสียสามารถแยกสาเหตุของเครื่องจักรเสียได้ตามระบบของเครื่องจักรดังนี้ ระบบขับเคลื่อน ระบบเครื่องล่าง ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบจ่ายกำลังไฟ ระบบลมควบคุม ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบปั๊มสูญญากาศ จากการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2543 หลังจากได้ทำการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติได้ผลดังนี้

ตารางที่ 5.12 ผลการเปรียบเทียบเวลาสูญเสียจากสาเหตุเครื่องจักรเสียก่อนและหลังปรับปรุง

ส่วนของระบบเครื่องจักรที่เสีย	จำนวนครั้งที่เกิดขึ้น	เวลาที่สูญเสีย (ชั่วโมง)	เวลาสูญเสียเฉลี่ย/ครั้ง		
			ก่อนปรับปรุง (ม.ค.-ธ.ค. 2542)	หลังปรับปรุง (ก.พ.-มิย. 2543)	เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง
ระบบขับเคลื่อน	4	8	2.95	2	32.20
ระบบเครื่องล่าง	3	12	5.92	4	32.43
ระบบควบคุมเครื่อง	10	16	2.38	1.6	32.77
ระบบจ่ายกำลังไฟ	4	11	3.19	2.75	13.79
ระบบลมควบคุม	3	2	1.73	0.67	61.27
ระบบน้ำหล่อเย็น	4	5	2.5	1.25	50
ระบบปั๊มสูญญากาศ	3	8	4.8	2.67	44.38
รวม	31	62	2.76	2	27.54

ตารางที่ 5.12 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการสูญเสียเรื่องของเวลาจากสาเหตุของเครื่องจักรเสีย มีแนวโน้มลดลง กล่าวคือ มีการสูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบขับเคลื่อนลดลง 32.20 % สูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบเครื่องล่างลดลง 32.43 % มีการสูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบควบคุมเครื่องจักรลดลง 32.77 % มีการสูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบจ่าย

กำลังไฟลดลง 13.79 % มีการสูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบควบคุมลดลง 61.27 % การสูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบน้ำหล่อเย็นลดลง 50 % การสูญเสียเวลาเนื่องจากการเสียของระบบปั๊มสุญญากาศลดลง 44.38 % ซึ่งการสูญเสียเวลาในเรื่องของเครื่องจักรเสียมีผลรวมทั้งหมดลดลงไปเป็น 27.54 %

5.3.2.4 เวลาที่ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือน

เวลาที่ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือน จากการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2543 หลังจากได้ทำการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติได้ผลดังนี้

ตารางที่ 5.13 ผลการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือนก่อนและหลังปรับปรุง

	เดือน	เวลาที่ใช้ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อเดือน (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์เวลาที่ลดลงเทียบกับช่วงก่อนปรับปรุง
ก่อนปรับปรุงเฉลี่ยต่อเดือน	(มกราคม ถึง ธันวาคม 2542)	16	0
หลังปรับปรุงปี 2543	กุมภาพันธ์	14	12.5
	มีนาคม	15	6.25
	เมษายน	15	6.25
	พฤษภาคม	12	18.75
	มิถุนายน	12	18.75

จากตารางที่ 5.13 จะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ คือ 14 ชั่วโมง ลดลงไป 12.5 % ของเดือนมีนาคมเป็น 15 ชั่วโมง ลดลงไป 6.25 % ของเดือนเมษายนเป็น 15 ชั่วโมง ลดลงไป 6.25 % ของเดือนพฤษภาคมเป็น 12 ชั่วโมง ลดลงไป 18.75 % ของเดือนมิถุนายนเป็น 12 ชั่วโมง ลดลงไป 18.75 %

5.3.2.5 เวลาที่ทำการผลิตจริง

เวลาที่ทำการผลิตจริง เป็นเวลาที่เครื่องจักรมีการผลิตกระจกได้ตามปกติคำนวณได้จากการนำเอา เวลาทำงานทั้งหมด หักลบด้วย เวลาที่ไม่รับภาระงาน เวลาที่เครื่องจักรว่างงาน และเวลาที่เครื่องจักรเสีย ซึ่งเป็นค่าที่แสดงค่าของเวลาที่มีให้เครื่องจักรได้ทำงานเต็มความสามารถของเครื่องจักร จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2543 หลังจากได้ทำการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติได้ผลดังนี้

ตารางที่ 5.14 ผลการเปรียบเทียบเวลาที่เครื่องจักรทำงานจริงก่อนและหลังปรับปรุงในแต่ละเดือน

	เดือน	เวลาเครื่องจักรทำงานจริง (ชั่วโมง)	เปอร์เซ็นต์เวลาทำงานจริง ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับ ช่วงก่อนการปรับปรุง
ก่อนปรับปรุงเฉลี่ย ต่อเดือน	(มกราคม ถึง ธันวาคม 2542)	263.33	0
หลังปรับปรุง ปี 2543	กุมภาพันธ์	312.14	18.54
	มีนาคม	329.54	25.14
	เมษายน	294.10	11.68
	พฤษภาคม	322.05	22.30
	มิถุนายน	324.28	23.15

จากตารางที่ 5.14 จะเห็นได้ว่าเวลาที่เครื่องจักรทำงานจริงในเดือนกุมภาพันธ์ คือ 312.14 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 18.54 % ของเดือนมีนาคมคือ 329.54 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 25.14 % ของเดือนเมษายนคือ 294.10 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 11.68 % ของเดือนพฤษภาคมเป็น 322.05 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 22.30 % ของเดือนมิถุนายนเป็น 324.28 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 23.15%

ตารางที่ 5.15 ผลการเปรียบเทียบปริมาณกระจกที่ผลิตได้ ก่อนและหลังปรับปรุงในแต่ละเดือน

	เดือน	ปริมาณกระจกที่ผลิตได้ (S.c/s)	เปอร์เซ็นต์ปริมาณกระจกที่ ผลิตได้เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ กับช่วงก่อนการปรับปรุง
ก่อนปรับปรุงเฉลี่ย ต่อเดือน	(มกราคม ถึง ธันวาคม 2542)	1,280	0
หลังปรับปรุง ปี 2543	กุมภาพันธ์	1,531.6	19.66
	มีนาคม	1,604.9	25.38
	เมษายน	1,431.8	11.86
	พฤษภาคม	1,598.7	24.90
	มิถุนายน	1,608.4	25.66

จากตารางที่ 5.15 จะเห็นได้ว่าปริมาณกระจกที่สามารถผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 1,531.6 S.c/s เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 19.66 % ของเดือนมีนาคมเป็น 1,604.9 S.c/s เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 25.38 % ของเดือนเมษายนเป็น 1,431.8 S.c/s เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 11.86 % ของเดือนพฤษภาคมเป็น 1,598.7 S.c/s เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 24.90 % ของเดือนมิถุนายนเป็น 1,608.4 S.c/s เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนปรับปรุง 25.66 %