

การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตสื่ออคูมิเนียมอัลลอยด์



นางสาว สุวิมล จันทร์แก้ว

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549

ISBN 974-14-2961-4

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DEFECT REDUCTION FOR ALUMINUM ALLOY WHEEL INDUSTRY

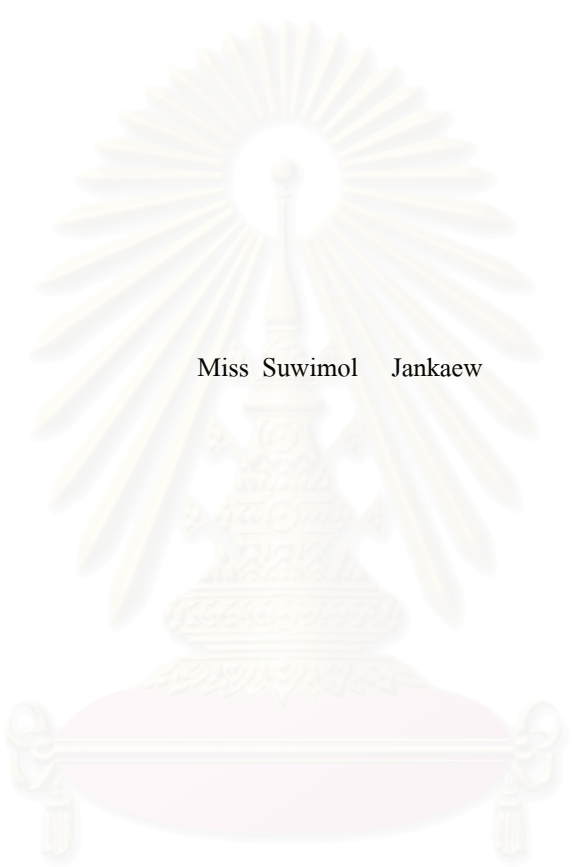

Miss Suwimol Jankaew

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2006

ISBN 974-14-2961-4

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตล้อยูนิแบริมอัลลอยด์

โดย

นางสาว สุวิมล จันทร์แก้ว


สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหกรรม


อาจารย์ที่ปรึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

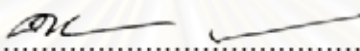  
..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน)

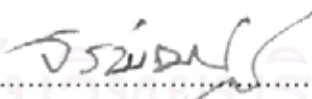  
..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เจาประเสริฐวงศ์)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย พัวจินดานนคร)

สุวิมล จันทร์แก้ว : การลดของเสียในอุตสาหกรรมผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์. (DEFECT REDUCTION FOR ALUMINUM ALLOY WHEEL INDUSTRY) อ. ที่ปรึกษา : ผศ. สุทัศน์ รัตนเกื้อกั้วาน, 312 หน้า. ISBN 974-14-2961-4.

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นทางด้านการลดของเสียในกระบวนการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effects Analysis : FMEA)

งานวิจัยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ของโรงงานตัวอย่าง และค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องในทุกกระบวนการผลิต โดยอาศัยการระดมสมองด้วยแผนผังแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) จากนั้นกำหนดทีมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง ค่าโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง และค่าโอกาสการตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำ(RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องขึ้น โดยค่า RPN มาก หมายถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องสูง ซึ่งจะทำการแก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป

จากนั้นใช้การระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น โดยกำหนดมาตรการแก้ไขที่มีการดำเนินการดังนี้คือ

1. เพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสีย เช่น การตรวจสอบชิ้นงาน 100%, การตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เริ่มทำการผลิต, การทวนสอบหลังการปรับตั้งเครื่อง, การใช้ใบบันทึกในการบันทึกผลตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น

2. ลดโอกาสหรือความถี่ในการเกิดปัญหา เช่น ทบทวนระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร, โมลด์, ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเอกสารในการปฏิบัติงาน ตลอดจนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถของพนักงาน

ผลการดำเนินการแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า เปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดการผลิตในกระบวนการ ลดลงจาก 9.53% เหลือ 6.15% (ลดลง 3.38%) และปัญหาของเสียที่ลูกค้ำร้องเรียนมีเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดส่งให้ลูกค้ำ ลดลงจาก 0.100% เหลือ 0.027% (ลดลง 0.073%) สำหรับมูลค่าของเสียในกระบวนการผลิตโดยเฉลี่ยต่อเดือน ลดลงจาก 12,150,425 บาท เหลือ 7,253,410 บาท (ลดลง 4,897,015 บาท) และมูลค่าของเสียที่ลูกค้ำร้องเรียนโดยเฉลี่ยต่อเดือน ลดลงจาก 301,795 บาท เหลือ 84,640 บาท (ลดลง 217,155 บาท) และค่าคะแนนดัชนีความเสี่ยงชี้นำ (RPN) พบว่าลดลงตั้งแต่ 25.0% - 92.9% จากค่า RPN ของกระบวนการผลิตก่อนการแก้ไข

ภาควิชา.....วิศวกรรมอุตสาหกรรม.....

ลายมือชื่อนิติ.....

สาขาวิชา.....วิศวกรรมอุตสาหกรรม.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ปีการศึกษา.....2549.....

## 4871460521 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEY WORD: DEFECT REDUCTION / QUALITY / FMEA / ALUMINUM ALLOY / FAILURE

SUWIMOL JANKAEW : DEFECT REDUCTION FOR ALUMINUM ALLOY WHEEL INDUSTRY. THESIS ADVISOR : ASSIST.PROF. SUTHAS RATANAKUAKANGWAN, 312 pp. ISBN 974-14-2961-4.

This research has a major purpose to reduce the defect of Aluminum Alloy Wheel production process by analyzing Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) as a technique.

The research was started to study Aluminum Alloy Wheel production process in factory and to find the causes of the defect. Using the cause & effect diagram in the phase of brainstorming and the characteristics of the defect (PFMEA). Organizing the expert team to evaluate the severity of defect, occurrence defect value, and detection defect in production process. We have calculated Risk Priority Number (RPN) with the high RPN means high risk defect value using the 100 score.

After revising the actions we have proposed the improved method as follow :

1. Increasing the ability of defect detection such as inspection part 100%, inspection first production, recheck part after setup machine, use check sheet for recording result and install controller equipment for machine etc.

2. Reducing occurrence or frequency problem such as ; review machine maintenance, mold, improve the manual of work instruction; enhance the staff training.

Finally, the result of this research decreased from 9.53% to 6.15% (decrease 3.38%), and customer claim problem was reduced from 0.100% to 0.027% (decrease 0.073%). The amount of defects reduced from 12,150,425 baht to 7,253,410 baht (decrease 4,897,015 baht), and customer claim problem from 301,795 baht to 84,640 baht (decrease 217,155 baht). And Risk Priority Number (RPN) is decreased from 25.0% to 92.9% of RPN before corrective action.

Department.....INDUSTRIAL ENGINEERING...  
Field of study.. INDUSTRIAL ENGINEERING....  
Academic year.....2006.....

Student's signature.....*S. Suwimol*.....  
Advisor's signature.....*S. Suthas*.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงสำเร็จลุล่วงด้วยดีไม่ได้หากขาดความช่วยเหลือจากบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่สละเวลาคอยเอาใจใส่ดูแล ให้คำปรึกษา และตรวจทานตลอดการทำวิทยานิพนธ์จนกระทั่งสำเร็จลงได้ด้วยดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์, รองศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ เงามประเสริฐวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย พัวจินดานทร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้เวลาและคำแนะนำจนกระทั่งการสอบสำเร็จลงได้ด้วยดี

คุณชนิต ศรีสุขเสริม หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผู้บริหาร บริษัท เอนโกไทยจำกัด ที่อนุญาตและสนับสนุนด้านเวลาในการเรียนด้วยดีตลอดมา

ธรรมมา เจียรธรวานิช ที่คอยสนับสนุนดูแลในทุกๆ ด้าน ตลอดจนกำลังใจและความเข้าใจที่มีให้อย่างดีตลอดมา

จากความช่วยเหลือจากบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจากใจจริง สำหรับการสนับสนุนและความเอื้อเฟื้อต่างๆ ที่มีให้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้กำเนิด และครอบครัวทุกคนที่คอยดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดี จนกระทั่งในวันนี้ผู้วิจัยสำเร็จการศึกษาลงได้

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ฉ

## บทที่

1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	2
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	6
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	6
1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย.....	7
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
1.6 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....	7
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย.....	11
2.1 เทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพ.....	11
2.2 การวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการ.....	13
2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ.....	18
3 การศึกษาสภาพปัจจุบันและการดำเนินงานวิเคราะห์ของเสีย.....	29
3.1 การศึกษากระบวนการผลิต.....	29
3.2 การรวบรวมสถิติของเสีย.....	33
3.3 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการ.....	36
3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ.....	48
3.5 การหาสาเหตุของปัญหา.....	49
3.6 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย.....	103

3.7 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากของเสีย.....	108
3.8 การควบคุมของเสียในปัจจุบัน.....	124
3.9 ความถี่ในการเกิดของเสีย.....	138
3.10 การคำนวณค่าตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ย (RPN).....	143
4 การดำเนินการลดของเสียในกระบวนการ.....	184
4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ.....	184
4.2 ผลระหว่งการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการ.....	228
4.3 การประเมินผลระหว่งการปรับปรุงแก้ไข.....	232
5 การประเมินผลหลังการปรับปรุง.....	238
5.1 ผลการดำเนินการแก้ไข.....	238
5.2 การประเมินผลหลังการปรับปรุงแก้ไข.....	285
6 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	297
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	297
6.2 ข้อเสนอแนะ.....	298
รายการอ้างอิง.....	300
ภาคผนวก.....	302
ภาคผนวก ก.....	303
ภาคผนวก ข.....	306
ภาคผนวก ค.....	309
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	312



## สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1.1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	3
1.2 ปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548.....	5
2.1 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ.....	21
2.2 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลโอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุ.....	23
2.3 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบการควบคุม.....	24
2.4 มาตรการตอบโต้ตามผลการประเมินความเสี่ยง.....	26
2.5 ผลกระทบของมาตรการตอบโต้ต่อ O , S และ D.....	27
3.1 แสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	33
3.2 แสดงลักษณะของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	35
3.3 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการหลอม.....	36
3.4 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการหล่อ.....	37
3.5 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตัด Riser.....	38
3.6 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการอบ.....	39
3.7 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการกลึง.....	40
3.8 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อ.....	41
3.9 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว.....	41
3.10 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี.....	42
3.11 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น.....	43
3.12 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการอบสีฝุ่น.....	43
3.13 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการพ่นสี.....	44
3.14 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการอบสี.....	45
3.15 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี.....	46
3.16 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบสุดท้าย.....	46
3.17 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการบรรจุ.....	47
3.18 ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ.....	48

ตาราง	หน้า
3.19 แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย.....	103
3.20 แสดงระดับความรุนแรงจากผลกระทบของลักษณะของเสียแต่ละกระบวนการ.....	120
3.21 แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย.....	138
3.22 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ.....	144
3.23 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข.....	153
4.1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตระหว่างการปรับปรุง เดือน เมษายน พ.ศ.2549.....	229
4.2 ปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนระหว่างการปรับปรุง เดือน เมษายน พ.ศ.2549.....	230
4.3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง.....	232
4.4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง.....	234
4.5 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง.....	235
4.6 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดส่งลูกค้ำที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน ก่อนและระหว่างการปรับปรุง.....	237
5.1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549.....	239
5.2 ปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549.....	240
5.3 การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข.....	242
5.4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	285
5.5 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	287
5.6 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	288

ตาราง	หน้า
5.7 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดส่งลูกค้าที่เกิดจากลูกค้าร้องเรียน ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	290
5.8 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	291
ก-1 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 ก่อนการปรับปรุง.....	304
ก-2 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 ก่อนการปรับปรุง.....	305
ข-1 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต เดือน เมษายน พ.ศ. 2549 ระหว่างการปรับปรุง.....	307
ข-2 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต เดือน เมษายน พ.ศ. 2549 ระหว่างการปรับปรุง.....	308
ค-1 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2549 หลังการปรับปรุง.....	310
ค-2 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2549 หลังการปรับปรุง.....	311

## สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
1.1 แสดงลักษณะผลิตภัณฑ์ล้อยูมิเนียมอัลลอยด์.....	2
1.2 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	3
1.3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียซ่อมได้ และซ่อมไม่ได้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	4
1.4 กราฟแสดงมูลค่าของเสียในกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548.....	4
1.5 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548.....	5
1.6 กราฟแสดงมูลค่าของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548.....	6
2.1 แบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการ.....	28
3.1 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตล้อยูมิเนียมอัลลอยด์.....	29
3.2 กราฟแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	34
3.3 กราฟแสดงมูลค่าของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	34
3.4 กราฟแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	35
3.5 กราฟแสดงมูลค่าของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548.....	36
3.6 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการหลอม.....	37
3.7 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการหล่อ.....	38
3.8 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตัด Riser.....	38
3.9 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอบ.....	39
3.10 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการกลึง.....	40
3.11 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อ...41	41
3.12 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว.....42	42
3.13 กราฟพาริตอดแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี.....42	42

ภาพประกอบ	หน้า
3.14 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น.....	43
3.15 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอบสีฝุ่น.....	44
3.16 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการพ่นสี.....	45
3.17 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอบสี.....	45
3.18 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี.....	46
3.19 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบสุดท้าย.....	47
3.20 กราฟพาริตอดีแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการบรรจุ.....	47
3.21 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดฟองอากาศ.....	51
3.22 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน.....	52
3.23 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาโพรงอากาศ.....	54
3.24 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาผิวขรุขระ.....	55
3.25 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาโมลด์กระชาก.....	57
3.26 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาหล่อไม่เต็ม.....	58
3.27 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาทรายหล่น.....	59
3.28 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา Riser สูง.....	60
3.29 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาค่าความแข็งสูง.....	62
3.30 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาค่าความแข็งต่ำ.....	63
3.31 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ.....	65
3.32 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รุกกลางลื้อไม่ได้ขนาด.....	66
3.33 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รอยกระแทก.....	67
3.34 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รอยกลิ้งเป็นเส้น.....	69
3.35 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา ค่าความส่ายสูง.....	70
3.36 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รุนื้อตื้น.....	72
3.37 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา บ่าร่อง รุกกลางลื้อต่ำ.....	73
3.38 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา ร่องลื้อค้ำครอบลื้อ (Lock CAP) ไม่ได้ขนาด.....	74
3.39 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รุนื้อสวมวาล์ว.....	76
3.40 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา ความสูง รุนื้อต่ำ.....	77
3.41 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา การรั่ว.....	79
3.42 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา าครีบคม.....	80

ภาพประกอบ	หน้า
3.43 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาผิวเป็นคราบ.....	82
3.44 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยกระแทก.....	83
3.45 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี.....	84
3.46 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีฝุ่นลอก.....	86
3.47 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาเม็ดฝุ่น.....	87
3.48 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยขีดข่วน.....	88
3.49 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีไหล.....	90
3.50 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูนี้้อด.....	91
3.51 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาจี้เกลือ.....	92
3.52 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยมือ.....	94
3.53 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีเพี้ยน.....	95
3.54 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีลอก.....	96
3.55 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาความหนาสีต่ำ.....	97
3.56 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยขีดข่วน.....	98
3.57 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยกระแทก.....	100
3.58 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาแผ่นพลาสติกสกปรก.....	101
3.59 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาบรรจุปน.....	102
4.1 แผนภูมิพาเรโตแสดงปริมาณของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ระหว่างการปรับปรุง เดือนเมษายน พ.ศ.2549.....	230
4.2 แผนภูมิพาเรโตแสดงปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนระหว่างการปรับปรุง เดือนเมษายน พ.ศ.2549.....	231
4.3 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง.....	233
4.4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง.....	234
5.1 แผนภูมิพาเรโตแสดงปริมาณของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549.....	239
5.2 แผนภูมิพาเรโตแสดงปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549.....	241

ภาพประกอบ	หน้า
5.3 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	286
5.4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	287



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทที่ 1

## บทนำ

ในปัจจุบันความต้องการทางตลาดรถยนต์ของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เองก็มีปริมาณการผลิตที่สูงมากเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการทางตลาด สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตล้อรถยนต์เองยังมีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ที่สูงมาก เพราะแต่ละผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของหน้าล้อ

การให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือมาตรการสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สูงขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น และยังเป็น การลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในกระบวนการและการร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งจะ ทำให้เป็นการลดมูลค่าที่สูญเสียไปกับของเสีย และเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทมากขึ้น

การลดของเสียในกระบวนการผลิตและจากลูกค้าร้องเรียน ต้องทำการตรวจสอบและประเมินผลการผลิตสินค้า ว่ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ดี หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะส่งถึงมือลูกค้า ช่วยให้จำนวนของเสียที่ลูกค้าตรวจพบและส่งคืนมายังบริษัทลดลง ทำให้สามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต และช่วยให้สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

บริษัทดำเนินการอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทประกอบรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งบริษัทได้ก่อตั้งเมื่อ พฤษภาคม ค.ศ.1987 และเริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1988 ด้วยเงินทุนหมุนเวียน 400 ล้านบาท (10 Million US\$)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งล้อรถยนต์ และล้อรถมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนรถยนต์อีกด้วย

กำลังการผลิตของบริษัท ณ ปี ค.ศ.2004 คือ

ล้อรถยนต์	200,000 วง/เดือน
ล้อรถจักรยานยนต์	60,000 วง/เดือน
ชิ้นส่วนรถยนต์	160,000 ชิ้น/เดือน



ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สำคัญคือ ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 14 นิ้ว – 20 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 แสดงลักษณะผลิตภัณฑ์ล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการศึกษากระบวนการผลิต และข้อมูลของโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ตัวอย่าง นั้น พบว่ามีปริมาณของเสียเป็นจำนวนมากจากกระบวนการผลิต (Internal Failure) และนอกจากนั้นยังมีของเสียที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า (External Failure) อีกด้วย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการลดปริมาณของเสียดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงและลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทสูงขึ้น ซึ่งปริมาณของเสียที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสามารถอธิบายให้ชัดเจนได้ดังต่อไปนี้


### 1.1.1 ของเสียในกระบวนการผลิต (Internal Failure)

เป็นของเสียที่เกิดระหว่างการผลิตทั้งหมดในทุกกระบวนการ ซึ่งข้อมูลของปริมาณของเสียดังกล่าวได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1.1 โดยรวบรวมปริมาณของเสียตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548 คิดเป็นปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยทั้งปี 9.53% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสียทั้งหมดตลอดปี เท่ากับ 145,805,100 บาท และมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 12,150,425 บาท


จากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสร้างกราฟเพื่อความชัดเจนของข้อมูล ซึ่งกราฟดังแสดงในรูปที่ 1.2 เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548 รูปที่ 1.3 เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียซ่อมได้และซ่อมไม่ได้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548 และรูปที่ 1.4 เป็นกราฟแสดงมูลค่าของเสียในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

ตารางที่ 1.1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548


พ.ศ. 2548	ผลิตได้ (วง)	เสีย (วง)			เปอร์เซ็นต์เสีย			มูลค่า ของเสีย (บาท)
		ทั้งหมด	ซ่อมได้	ซ่อม ไม่ได้	ทั้งหมด	ซ่อม ได้	ซ่อม ไม่ได้	
ม.ค.	191,414	22,122	16,990	5,132	11.56%	8.88%	2.68%	13,869,844
ก.พ.	207,259	16,831	13,078	3,753	8.12%	6.31%	1.81%	10,422,726
มี.ค.	234,078	19,910	16,584	3,326	8.51%	7.08%	1.42%	11,375,619
เม.ย.	189,172	16,187	13,335	2,852	8.56%	7.05%	1.51%	9,375,186
พ.ค.	232,704	17,892	15,609	2,283	7.69%	6.71%	0.98%	9,618,013
มิ.ย.	218,010	23,350	18,064	5,286	10.71%	8.29%	2.42%	14,527,662
ก.ค.	228,831	21,284	16,897	4,387	9.30%	7.38%	1.92%	12,872,839
ส.ค.	210,868	18,241	14,659	3,582	8.65%	6.95%	1.70%	10,880,115
ก.ย.	235,329	24,846	20,125	4,721	10.56%	8.55%	2.01%	14,684,407
ต.ค.	220,942	23,137	17,923	5,214	10.47%	8.11%	2.36%	14,374,771
พ.ย.	223,039	22,123	18,160	3,963	9.92%	8.14%	1.78%	12,868,985
ธ.ค.	171,286	18,289	14,667	3,622	10.68%	8.56%	2.11%	10,934,933
<b>รวม</b>	<b>2,562,932</b>	<b>244,212</b>	<b>196,091</b>	<b>48,121</b>	<b>9.53%</b>	<b>7.65%</b>	<b>1.88%</b>	<b>145,805,100</b>
<b>เฉลี่ย</b>	<b>213,578</b>	<b>20,351</b>	<b>16,341</b>	<b>4,010</b>	<b>9.53%</b>	<b>7.65%</b>	<b>1.88%</b>	<b>12,150,425</b>

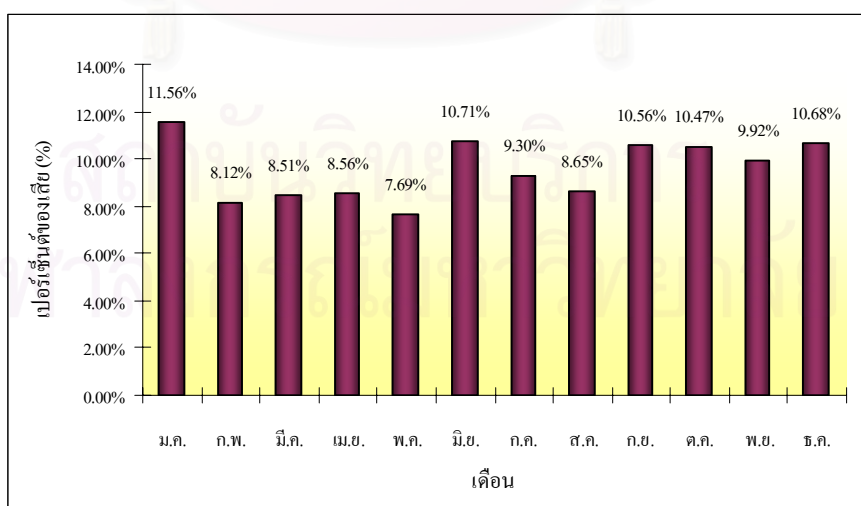

รูปที่ 1.2 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

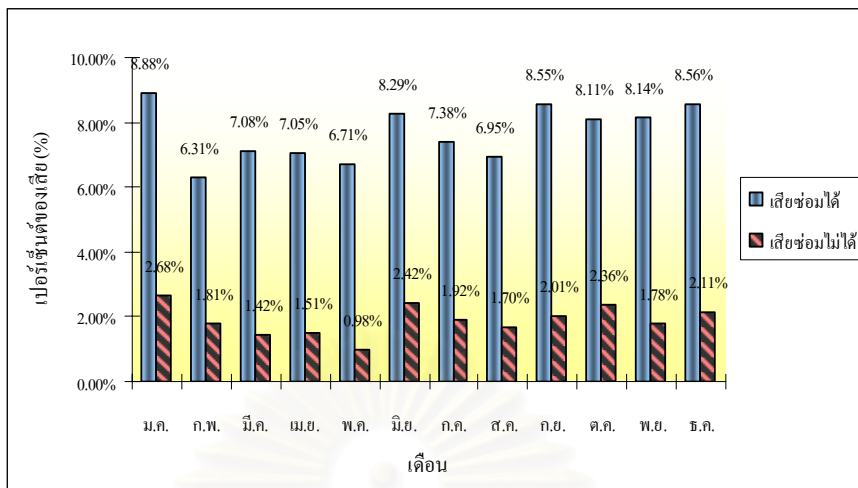

รูปที่ 1.3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียซ่อมได้ และซ่อมไม่ได้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

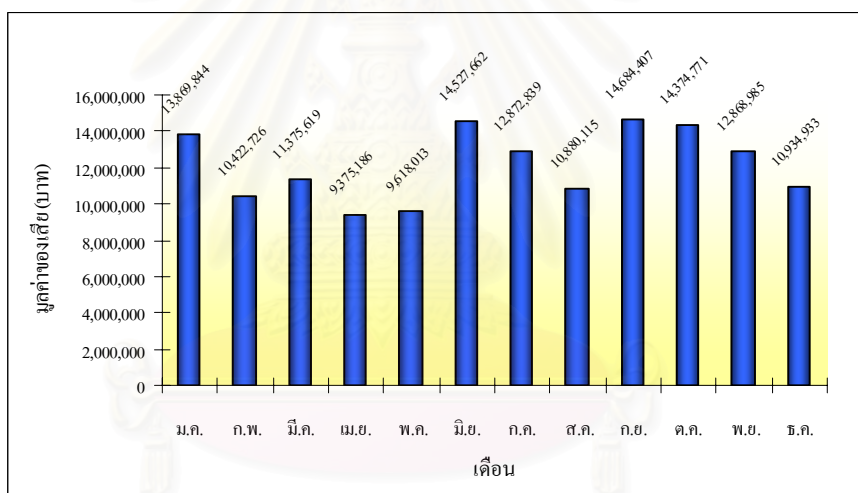

รูปที่ 1.4 กราฟแสดงมูลค่าของเสียในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548


### 1.1.2 ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียน (External Failure)

เป็นของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน ซึ่งข้อมูลของปริมาณของเสียดังกล่าวได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1.2 โดยรวบรวมปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548 คิดเป็นปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยทั้งปี 0.10% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสียทั้งหมดตลอดปีเท่ากับ 3,621,534 บาท และมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 301,795 บาท ซึ่งรวมทั้งค่าชดเชยต่างๆ แล้วจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสร้างกราฟเพื่อความชัดเจนของข้อมูล ซึ่งกราฟดังแสดงในรูปที่ 1.5 เป็นกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม


พ.ศ.2548 และรูปที่ 1.6 เป็นกราฟแสดงมูลค่าของเสียจากลูกค้าร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

ตารางที่ 1.2 ปริมาณของเสียจากลูกค้าร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

พ.ศ. 2548	ยอดส่ง (วง)	จำนวนเสีย (วง)	เปอร์เซ็นต์เสีย	มูลค่าของเสีย (บาท)
ม.ค.	170,187	154	0.09%	244,398
ก.พ.	185,762	333	0.18%	528,471
มี.ค.	203,539	128	0.06%	203,136
เม.ย.	169,099	365	0.22%	579,255
พ.ค.	201,034	165	0.08%	261,855
มิ.ย.	194,552	114	0.06%	180,918
ก.ค.	190,404	251	0.13%	398,337
ส.ค.	209,036	85	0.04%	134,895
ก.ย.	205,747	96	0.05%	152,352
ต.ค.	191,061	417	0.22%	661,779
พ.ย.	197,479	81	0.04%	128,547
ธ.ค.	153,827	93	0.06%	147,591
<b>รวม</b>	<b>2,271,727</b>	<b>2,282</b>	<b>0.10%</b>	<b>3,621,534</b>
<b>เฉลี่ย</b>	<b>189,311</b>	<b>190</b>	<b>0.10%</b>	<b>301,795</b>

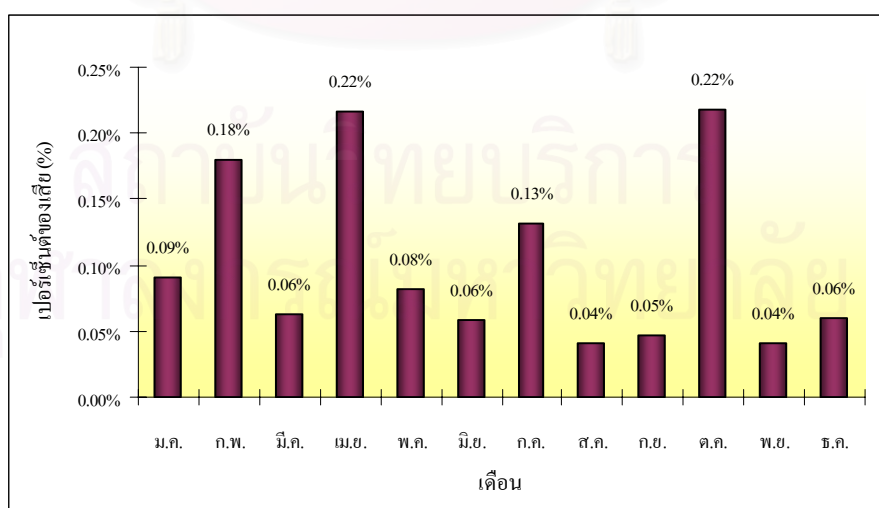

รูปที่ 1.5 กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

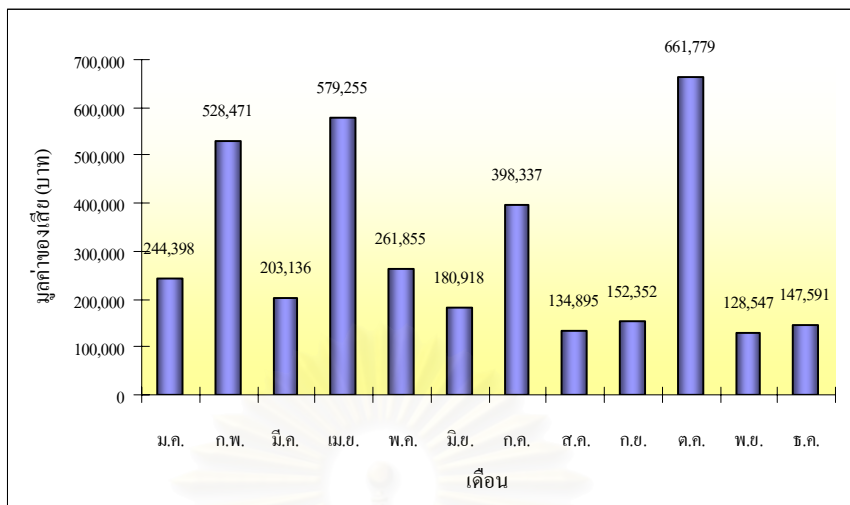

รูปที่ 1.6 กราฟแสดงมูลค่าของเสียจากลูกค้ำร้องเรียน  
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548

จากข้อมูลปริมาณของเสียและเปอร์เซ็นต์ของเสียดังกล่าว พบว่าของเสียจากในกระบวนการผลิตมีปริมาณสูงมาก ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าที่สูญหายไปกับของเสียดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่วนของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน แม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับยอดส่งและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่สูง แต่ทางบริษัทไม่ต้องการให้เกิดการร้องเรียนจากลูกค้ำเลยถ้าเป็นไปได้ เพราะมันส่งผลต่อความเชื่อถือที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทเอง ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายและความสัมพันธ์ทางการซื้อขายได้ จากเหตุผลดังกล่าวที่ได้กล่าวมาทำให้บริษัทต้องการลดปริมาณของเสียจึงเกิดเหตุผลในการทำวิจัยในครั้งนี้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดของเสียจากในกระบวนการผลิต และจากลูกค้ำร้องเรียน
2. วิเคราะห์หาข้อบกพร่องสำหรับกระบวนการผลิตล้อยูมิเนียมอัลลอยด์
3. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

เป็นการศึกษาเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตและจากลูกค้ำร้องเรียน และวิเคราะห์หาข้อบกพร่องสำหรับกระบวนการผลิตล้อยูมิเนียมอัลลอยด์ ในโรงงานตัวอย่างเท่านั้น

#### 1.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงคุณภาพ และเทคนิค FMEA และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในกระบวนการผลิตล้อ อลูมิเนียมอัลลอยด์
3. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่เกิดจากของเสียของแต่ละกระบวนการผลิต
4. นำข้อมูลและปัญหาที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ เพื่อหาสาเหตุและผลกระทบ
5. วิเคราะห์และเลือกวิธีในการแก้ปัญหา (Tools & Technique) เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
6. ดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบวนการตามแนวทางที่กำหนดไว้
7. วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิจัย
8. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ
9. จัดทำวิทยานิพนธ์

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และจากลูกค้าร้องเรียนของผลิตภัณฑ์ล้อ อลูมิเนียมอัลลอยด์
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต สำหรับกระบวนการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์
3. เพิ่มผลผลิต และมูลค่าในกระบวนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
4. เป็นแนวทางในการศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้

#### 1.6 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. อรรถพล ฤทธิภักดี, (2544) : การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์

ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เหมาะสม ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียใน

กระบวนการผลิตลดลง ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง พร้อมกับมีวิธีการและมาตรฐานในการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ โดยใช้เทคนิคแผนผังก้างปลา เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด และเทคนิค 7 new QC tools บางเครื่องมือ เช่นการใช้แผนภาพความสัมพันธ์ แผนภาพต้นไม้ มาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของปัญหา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต

2. รัชฎาภรณ์ ธนบุญสมบัติ, (2546) : การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิต กระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และลดของเสียของกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis :FMEA) มาใช้ในการวิเคราะห์และลดของเสียของโรงงานตัวอย่าง โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และหาว่าของเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการใด และมีลักษณะการเสียแบบไหน และค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่อง โดยอาศัยการระดมสมองด้วยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล และการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) จากนั้นให้ทีมผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง ค่าโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง และค่าโอกาสการตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต เพื่อคำนวณค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำ (RPN) ซึ่งการวิจัยดังกล่าวนี้ จะทำการแก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป และผลหลังจากการปรับปรุงแก้ไขพบว่า ประโยชน์ที่ได้คือ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพมิให้เกิดซ้ำอีก

3. ทิพย์ภรณ์ หันกิตติกุล, (2544) : การลดความสูญเสียในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า เป็นการศึกษามุ่งเน้นที่ความสูญเสียหรือของเสียในส่วนวัตถุดิบ และลดเวลาในการดำเนินการผลิต โดยการดำเนินการลดความสูญเสีย โดยใช้เทคนิคของการปรับปรุงการดำเนินงาน และการลดความสูญเสีย ทั้งยังใช้เทคนิคการฝึกอบรม การจัดลำดับงาน การจัดทำเอกสารในการปฏิบัติงาน การเสนอให้มีการผลิตในปริมาณการผลิตขั้นต่ำสุด ตลอดจนจัดทำโปรแกรมสารสนเทศ สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียวัตถุดิบ และประสิทธิภาพของการผลิตในแต่ละเครื่องจักร จากการปรับปรุงดังกล่าวพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสีย และเวลาในการผลิตลดลง เป็นผลทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงด้วยเช่นกัน

4. กิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล, (2545) : การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะทำการวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างรถยนต์ ซึ่งเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และรวบรวมเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หากระบวนการที่ของเสียเกิดลักษณะของการเสีย และใช้เทคนิค FMEA ซึ่งสามารถมองของเสียได้หลายมิติช่วยในการวิเคราะห์แก้ไข โดยหลักการ FMEA ประกอบด้วยการวิเคราะห์ ระดับความรุนแรงของของเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความถี่หรือโอกาสในการเกิดและความสามารถในการตรวจจับของเสียดังกล่าว ซึ่งหลังจากปรับปรุงแก้ไขและลดของเสียพบว่าสามารถลดของเสียลงได้ในแต่ละกระบวนการผลิต

5. สุภาวดี บุญชนะวิวัฒน์, (2541) : การวางแผนคุณภาพในอุตสาหกรรมการหล่อชิ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อจัดสร้างระบบแผนคุณภาพล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning) และจัดทำแผนคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อะลูมิเนียม โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การกำหนดความต้องการของลูกค้าโดยใช้เทคนิคการแปรหน้าที่ด้านคุณภาพ(Quality Function Deployment) ระยะที่ 2 เป็นการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางโรงงานรับแบบจากลูกค้าจึงไม่มีขั้นตอนนี้ ระยะที่ 3 เป็นการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิค FMEA จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่อง เพื่อกำหนดค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ระยะที่ 4 จัดทำแผนควบคุมลักษณะข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดในกระบวนการผลิต ระยะที่ 5 ประเมินผลการวางแผนคุณภาพจากผลการดำเนินงาน พบว่าของเสียในกระบวนการผลิตลดลง ปัญหาของเสียที่ลูกค้าส่งคืนลดลง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

6. เฉลิมพล ลีลาผาดิจกุล, (2540) : การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบทางคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของยางรถยนต์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis :FMEA) มาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตและค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องทุกขั้นตอนการผลิต โดยใช้แผนภาพแสดงเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์และแผนภาพต้นไม้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องเหล่านั้น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญการผลิตนั้นมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของ



ข้อบกพร่อง การเกิดข้อบกพร่อง และการควบคุมกระบวนการ เพื่อคำนวณหาค่าดัชนี (Risk Priority Number : RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่อง โดยค่า RPN ยิ่งมากจะหมายถึงมีความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่องสูง โดยภายหลังจากการดำเนินงาน ทำให้จำนวนของยางเสียลดลง

7. วชิราภรณ์ เศรษฐนันท์, (2542) : การลดชิ้นส่วนของเสียในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ พร้อมทั้งหาสาเหตุของการสูญเสียและหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขสาเหตุของการสูญเสีย โดยการ Training , 5ส , PM , Supplier Control , WI (Work Instruction) , Quality Control Process ในการพัฒนาและประสานงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารและการประสานงานเป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่การจัดการต่างๆ

8. นิพนธ์ ชวนะปราณี, (2543) : การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบและการผลิตสายไฟฟ้าประเภททนไฟ โดยการประยุกต์ใช้ FTA และ FMEA ในการออกแบบและกระบวนการผลิตเป็นเครื่องมือคุณภาพหลัก จากการดำเนินงานพบว่าข้อบกพร่องต่างๆ ของทั้งสองวิธีมีความสอดคล้องกัน โดยจำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA มีจำนวนมากกว่าและครอบคลุมทุกหัวข้อของผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTA ในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อารออกแบบและการผลิตนั้น จึงอ้างอิงผลจาก FMEA เป็นหลัก ผลที่ได้จากการดำเนินงานคือผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย

#### 2.1 เทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพ

เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงและแก้ปัญหาคุณภาพนั้นคือ 7 Basic Quality Tool โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูล การอธิบาย และช่วยเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อติดตามผลการดำเนินการผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และเพื่อตรวจสอบ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวประกอบด้วย

##### 1. ใบบันทึกข้อมูล (Check Sheet)

เป็นเครื่องมือแบบง่ายที่นิยมใช้ในการระบุปัญหา มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ โดยการออกแบบ Check Sheet นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานต้องการทราบอะไรจากข้อมูลที่ต้องการรวบรวมมา

##### 2. แผนผังการไหล (Flowchart)

เป็นแผนผังที่แสดงขั้นตอนและทิศทางของกระบวนการ รูปทรงสี่เหลี่ยมแสดงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ ส่วนรูปทรงคล้ายเพชรแสดงถึงจุดที่มีการตัดสินใจในกระบวนการ และลูกศรแสดงทิศทางการไหลของขั้นตอนในกระบวนการ สำหรับการสร้างแผนผังการไหลนั้นพยายามระบุขั้นตอนที่สำคัญและจุดที่มีการตัดสินใจ อย่าให้แผนผังการไหลมีรายละเอียดมากเกินไป มิฉะนั้นอาจจะเลขขั้นตอนที่สำคัญได้

##### 3. แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)

จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าของสองตัวแปร ความสัมพันธ์นี้อาจบอกแหล่งที่มาของปัญหาได้ ยิ่งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากเพียงใด การกระจายของจุดจะน้อยลงจนมีลักษณะใกล้เคียงเป็นเส้น (โค้งหรือตรงก็ได้) หากความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรนี้มีน้อยจุดจะกระจายออกอย่างไม่เป็นรูปแบบ

#### 4. แผนภูมิแท่ง (Histogram)

แสดงการกระจายความถี่ของเหตุการณ์หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะดูว่าการกระจายความถี่มีลักษณะสมมาตรหรือไม่ ช่วงความถี่มีเท่าใด และมีอะไรผิดปกติหรือไม่

#### 5. แผนภูมิพาร์โต (Pareto Chart)

เป็นวิธีที่การมุ่งเน้นความสนใจไปยังบริเวณที่เกิดปัญหาสำคัญที่สุด แนวคิดของ Pareto (มาจากชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีในช่วงศตวรรษที่ 18 นามว่า Vilfredo Pareto) กล่าวว่าโดยปกติแล้วปัจจัยเพียงไม่กี่ตัวจะมีผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น แนวคิดนี้แบ่งแยกกรณีตามลำดับความสำคัญและให้ความสนใจสิ่งที่สำคัญที่สุด มักจะหมายถึงกฎ 80-20 ซึ่งหมายถึงร้อยละ 80 ของปัญหาจากร้อยละ 20 ของสิ่งนั้น เช่น ร้อยละ 80 ของตำหนิในสินค้าจากร้อยละ 20 ของเหตุที่ทำให้เกิดตำหนิ

แผนภูมิพาร์โต เป็นแผนภูมิที่แสดงสาเหตุข้อบกพร่องตามลำดับกับความสำคัญ และจะแสดงเส้นสะสมไว้ด้วย โดยใช้กราฟแท่งของข้อมูลชนิดต่างๆ ที่มาเรียงกันโดยใช้กราฟแท่งของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดอยู่ทางซ้าย และเรียงตามลำดับมาทางขวามือตามค่าที่ลดลง เพื่อใช้เปรียบเทียบลำดับความสำคัญหรือปริมาณของปัญหาระหว่างข้อมูลชนิดต่างๆ

#### 6. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

ใช้ในการตรวจสอบดูว่ากระบวนการมีการผันแปรแบบพิเศษหรือไม่ ซึ่งช่วยให้สืบหาต้นเหตุของการผันแปรแบบพิเศษได้ โดยแผนภูมิควบคุมสามารถกำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานในการดำเนินงานได้ชัดเจน ช่วยในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และใช้ในการปรับปรุงเป้าหมาย

#### 7. แผนผังเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างในการหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา หรืออาจเรียกว่าแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เนื่องจากรูปร่าง หรือมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Ishikawa Diagram ตามชื่อของศาสตราจารย์ที่เป็นผู้คิดค้นขึ้นมา เครื่องมือนี้ช่วยในการจัดการการแก้ปัญหา โดยการแยกแยะประเภทของเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดผลของปัญหา โดยปกติแล้วจะนิยมใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลระหว่างการระดมสมอง (Brainstorming) แผนผังจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของเหตุ (Cause) ที่ทำให้คุณภาพเปลี่ยนแปลงกับผลที่เกิด (Effect) โดยจะแสดงผลของปัญหาที่ปลายแผนภูมิ และแสดงสาเหตุของปัญหาเป็นแขนงเหมือนก้างปลา

## 8. แผนภูมิเส้น (Run Chart)

ใช้ในการติดตามค่าของตัวแปรเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยในการสังเกตว่ามีลักษณะเป็นแนวโน้มหรือรูปแบบอื่นในอนุกรมเวลาขึ้นหรือไม่ ข้อดีของ Run Chart คือความง่ายในการร่างและการอธิบาย

### 2.2 การวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการ

การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อปรับปรุงนั้นมีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงและควรพิจารณาดังนี้

#### 2.2.1 พื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา

สำหรับการปรับปรุงและพัฒนานั้น มีพื้นฐานที่เรียกว่า วงจร P-D-C-A (Deming Cycle) ซึ่งเป็นโครงสร้างสำหรับกิจกรรมการปรับปรุงพัฒนา โดยมีขั้นตอนพื้นฐานต่อไปนี้

1. การวางแผน (Plan) เริ่มต้นโดยการศึกษาระบบการที่ใช้อยู่ บันทึกกระบวนการนี้แล้วจึงระบุปัญหา จากนั้นก็สำรวจข้อมูลและวางแผนการปรับปรุง และสร้างมาตรการเพื่อประเมินแผนงาน

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) การนำแผนงานไปปฏิบัติ ถ้าเป็นไปได้ควรทำเพียงวงแคบก่อน บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบสำหรับการประเมิน

3. การตรวจสอบ (Check) ประเมินข้อมูลที่รวบรวมมาได้ จากการปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าผลที่ได้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงการวางแผนหรือไม่

4. การดำเนินการ (Action) หากผลที่ได้ประสบความสำเร็จ ก็ควรทำให้กระบวนการใหม่เป็นมาตรฐาน และสื่อสารกระจายข้อมูลให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการใหม่นี้ หากผลที่ได้ไม่ประสบความสำเร็จ ให้ลองทบทวนแผนงานใหม่

#### 2.2.2 การวิเคราะห์สาเหตุจากแนวความคิดของกระบวนการ

ในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของลักษณะข้อบกพร่องสำหรับ FMEA ที่ดีที่สุดคือ การวิเคราะห์จากแนวความคิดในการทำงานของกระบวนการ ซึ่งในกรณีนี้มีความจำเป็นที่ผู้วิเคราะห์จะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Pure Science) และวิธีคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) โดยการวิเคราะห์จะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่เป็นปัญหาท่อนเสมอ หรือถ้ากล่าวง่ายๆ ว่ากระบวนการคือ ระบบของสาเหตุแล้ว ก็อาจกล่าวให้กระชับว่า การ

วิเคราะห์จะต้องเริ่มต้นจากการบ่งชี้ถึงกระบวนการก่อนเสมอ และเมื่อบ่งชี้ถึงกระบวนการที่เป็นปัญหาแล้ว ให้วิเคราะห์โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ หรือทฤษฎีต่างๆ ที่เป็นแนวความคิดในการทำงาน ได้ตามหน้าที่ของกระบวนการนั้นๆ หลังจากนั้นให้พิจารณาในรายละเอียดถึง โอกาสหรือหนทางที่จะทำให้กระบวนการดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ตามแนวความคิดดังกล่าวได้ ในกระบวนการทำความเข้าใจกับโครงสร้างและส่วนที่เป็นปัญหาสำคัญมาก เพราะถ้าหากสรุปประเด็นดังกล่าวนี้ผิดพลาดไปก็จะทำให้พลาดโอกาสในการค้นหาสาเหตุรากเหง้าของลักษณะข้อบกพร่องของกระบวนการได้

การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าโดยวิธีนี้จะมียอดคือ ใช้ได้ดีกับกระบวนการใหม่รวมถึงการออกแบบกระบวนการ แต่ก็มีข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห์จากสภาพจริงของกระบวนการคือผู้วิเคราะห์จะต้องมีความเข้าใจในกลไกการทำงาน ของกระบวนการที่วิเคราะห์ค่อนข้างดีมาก และเมื่อกลไกการทำงานของกระบวนการมีความสลับซับซ้อน ก็อาจจะทำให้มีสาเหตุที่เป็นไปได้ค่อนข้างมาก จึงจำเป็นที่ผู้วิเคราะห์จะต้องมีความคิดเชิงตรรกะค่อนข้างดีก็จะทำให้สรุปสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้

### 2.2.3 การวิเคราะห์สาเหตุจากสถานะจริงของกระบวนการ

ในกรณีนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องทราบก่อนว่า “สถานะที่ควรจะเป็น” หรือ “มาตรฐาน” ของกระบวนการอยู่ในลักษณะใด และทำการเปรียบเทียบสถานะที่เป็นจริงกับสถานะที่ควรจะเป็นโดยอาศัยหลักการพื้นฐาน 3 จริง ซึ่งประกอบด้วย การไปพื้นที่จริง (Genba) หรือสถานที่เกิดเหตุ แล้วดำเนินการสังเกตปัญหาหรือลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริง (Genbutsu) ภายใต้อาณัติการจริง (Genjitsu) เพื่อกำหนดสถานะที่ผิดปกติ โดยการพิจารณาหาสาเหตุผิดปกติ ควรดำเนินการผ่านการมองที่อาจแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ

ระดับที่ 1 การมองเห็น คือ การมองเห็นเฉพาะสิ่งที่สนใจ

ระดับที่ 2 การเฝ้ามอง คือ การมองเห็นเฉพาะจุดหนึ่งที่สายตาเฝ้ามองอยู่

ระดับที่ 3 การเพ่งมอง คือ การเพ่งเฉพาะสิ่งของเฉพาะอย่าง ด้วยความพินิจ

พิจารณา

ระดับที่ 4 การจ้องมอง คือ การมองด้วยวิจรรณญาณ และวิเคราะห์จนทราบถึงสาเหตุเบื้องหลัง

### 2.2.4 การวิเคราะห์สาเหตุความผิดพลาดจากบุคคล

มักจะพบว่ามีความผิดพลาดจาก “ความผิดพลาดของบุคคล (Human Error)” เสมอ Gryna (2001) ได้สรุปโดยอ้างอิงงานวิจัยของ ดร.จูรานว่าความผิดพลาดของพนักงานที่เกิดขึ้นนี้จะมีสาเหตุหลักมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งใน 4 สาเหตุต่อไปนี้คือ

### 1. ความผิดพลาดจากความพลอเรอ (Inadvertent Error)

หมายถึง ความผิดพลาดเนื่องจากกรณีที่บุคลากรไม่สามารถทำงานอย่างตั้งใจตลอดเวลา โดยทั่วไปแล้วความผิดพลาดประเภทนี้จะประกอบด้วยสาเหตุที่มีความแตกต่างกัน 3 ประการคือ

(1) ความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจ (Unintentional Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวพนักงานก็ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้น

(2) ความผิดพลาดที่มาจากความไม่เจตนา (Unwitting Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยที่ขณะเกิดนั้น พนักงานไม่มีเจตนาที่จะให้เกิด

(3) ความผิดพลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (Unpredictable Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่มีพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างสุ่ม และในกรณีนี้อาจจะสรุปได้ว่า เมื่อตัวแบบความผิดพลาดของพนักงานเกิดขึ้นอย่างสุ่ม

### 2. ความผิดพลาดจากเทคนิค (Technique Error)

สาเหตุสำคัญมาจากการที่พนักงานขาดเทคนิคทักษะ หรือความรู้ที่จำเป็นบางประการ โดยทั่วไปแล้วความผิดพลาดประเภทนี้จะประกอบด้วยสาเหตุ 4 ประการด้วยกันคือ

(1) ความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจ (Unintentional Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวพนักงานก็ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้น

(2) ความผิดพลาดที่ไม่ระบุได้ (Specific Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับลักษณะข้อบกพร่องที่แน่นอนประการหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานขาดความรู้ในเทคนิคที่สำคัญในการทำงานไป

(3) ความผิดพลาดที่สม่ำเสมอ (Consistent Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่บุคลากรที่ไม่มีความรู้ในเทคนิค ที่จำเป็นบางประการจะทำให้มีข้อบกพร่องในการทำงานมากกว่าอย่างสม่ำเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีความรู้ในเทคนิค

(4) ความผิดพลาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (Unavoidable Error) หมายถึง ความผิดพลาดประเภทนี้มาจากการที่มีบุคลากรที่ทำงานไม่เข้าใจว่าจะต้องทำอะไร จึงทำให้เขาทำความผิดพลาดที่มากกว่าบุคลากรอื่นๆ ที่เข้าใจว่าจะต้องทำอะไรอยู่เสมอ

### 3. ความผิดพลาดจากความตั้งใจ (Conscious Error)

เป็นความผิดพลาดแบบสม่ำเสมอ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยสาเหตุ 3 ประการคือ

(1) ความผิดพลาดโดยเจตนา (Witting Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำผิดพลาดนั้น บุคลากรตระหนักถึงความผิดพลาดดังกล่าวดี

(2) ความผิดพลาดแบบตั้งใจ (Intentional Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความจงใจจะกระทำของพนักงาน

(3) ความผิดพลาดแบบดื้อรั้น (Persistent Error) หมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานไม่พยายามจะเลิกกระทำแม้ทราบว่าผิดพลาด

#### 4. ความผิดพลาดจากการสื่อสาร (Communication Error)

โดยทั่วไปอาจจำแนกสาเหตุของความผิดพลาดในการสื่อสารได้ 3 ประการคือ

(1) ความผิดพลาดเนื่องจากการลืมสื่อสาร (Communication Omitted Error) โดยความผิดพลาดที่มีสาเหตุจากการสื่อสารที่ไม่เพียงพอของฝ่ายบริหาร

(2) ความผิดพลาดเนื่องจากความละเลยต่อการสื่อสาร (Communication Inhibited Error) โดยความผิดพลาดที่มีสาเหตุจากการเพิกเฉยของผู้บริหารต่อความพยายามให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็น

(3) ความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสาร (Transmission Error) โดยความผิดพลาดที่มีสาเหตุจากความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงานจากภาษาพูดคุยกัน

#### 2.2.5 การควบคุมกระบวนการ

สำหรับการควบคุมกระบวนการนั้น มีองค์ประกอบของการควบคุมตามลำดับคือ

- (1) การเลือกหัวข้อควบคุม (Control Subject)
- (2) การกำหนดระบบการวัด
- (3) การกำหนดมาตรฐานของสมรรถนะ
- (4) การวัดผลสมรรถนะจริง
- (5) การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
- (6) การแก้ปัญหา

วิธีการควบคุมกระบวนการอาจจะได้รับการจำแนกออกได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

##### 1. วิธีป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke)

สามารถกำหนดเป็นหลักการของการป้องกันความผิดพลาดได้ 5 ประการคือ การกำจัด (Eliminate) การแทนที่ (Replacement) การอำนวยความสะดวก (Facilitation) การตรวจจับ (Detection) และการลดความรุนแรง (Mitigation) จากหลักการดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งกลไกของอุปกรณ์ของการป้องกันความผิดพลาดได้ 3 ประการคือ การหยุด การบังคับ และการใช้สัญญาณเตือน ทำให้จำแนกระบบของการป้องกันความผิดพลาดได้เป็น 2 ประเภทคือ

(1) ประเภทหน้าที่ที่บังคับ (Regulatory Functions) โดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งแบ่งเป็นวิธีการควบคุม และวิธีการเตือน

(2) ประเภทหน้าที่ที่กำหนด (Setting Functions) โดยขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ในระบบการป้องกันความผิดพลาด ซึ่งแบ่งเป็นวิธีการสัมผัส วิธีกำหนดจำนวนครั้งของการเคลื่อนไหว และวิธีกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนไหว

## 2. วิธีการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)

ซึ่งหลักการสำคัญของการจัดการด้วยสายตา คือการแยกแยะสิ่งผิดปกติออกจากสิ่งปกติ โดยมีวิธีการจัดแสดงของจริง แผนผัง รายการ ระเบียบปฏิบัติงาน และบันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือเตือนใจให้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยการตรวจจับด้วยสายตาและสามารถตัดสินใจได้ในเวลาสั้นๆ

## 3. การควบคุมด้วยตนเอง (Self-Control)

ระบบการควบคุมด้วยตนเอง คือระบบการควบคุมที่ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้ทำงานได้ตามจุดประสงค์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์สำหรับกำหนดสถานะมี 3 ประการดังนี้

(1) ความรู้ที่ทำให้พนักงานทราบว่าทำอะไร

(2) ความรู้ที่ทำให้พนักงานทราบว่าพนักงานกำลังทำอะไร

(3) ความสามารถและความปรารถนาในการปฏิบัติกร กับกระบวนการให้มีความผันแปรต่ำที่สุด

## 4. การควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติ (SPC)

แนวความคิดที่สำคัญคือ การตรวจจับสาเหตุความผันแปรที่ผิดปกติของข้อมูลจากกระบวนการแล้วทำการกำจัดสาเหตุดังกล่าวทิ้ง โดยเครื่องมือที่มีความสำคัญมากต่อการตรวจจับสาเหตุความผันแปรดังกล่าว คือแผนภูมิควบคุม (Control Chart)

## 5. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ได้จำแนกการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับออกเป็น 4 ประเภทคือ

(1) การตรวจสอบแบบ 100%

(2) การตรวจสอบครั้งคราว (Spot-Check)

(3) การให้คำรับรอง (Certification)

(4) การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling)



## 2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

FMEA คือกลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบประการหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรู้และประเมินถึงแนวโน้มของข้อบกพร่อง (Potential Failure) ของผลิตภัณฑ์/กระบวนการหนึ่งและผลกระทบ (Effects) จากข้อบกพร่องดังกล่าว และเป็นการบ่งชี้ถึงการปฏิบัติการที่สามารถกำจัดทิ้งหรือลดโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง รวมทั้งเป็นการดำเนินการจัดทำกระบวนการทั้งหมดอยู่ในรูปเอกสาร

โดยทั่วไป FMEA จะจำแนกตามจุดประสงค์ในการใช้งานออกเป็น 2 ประเภทคือ

- (1) DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) FMEA สำหรับการออกแบบ
- (2) PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) FMEA สำหรับกระบวนการ

### 2.3.1 ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ FMEA

ในการประยุกต์ใช้ FMEA สำหรับกระบวนการนี้ จะให้ประโยชน์หลายประการดังนี้

- (1) ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ ความไว้วางใจ ตลอดจนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
- (2) ช่วยในการลดต้นทุนที่ซ่อนเร้นของกระบวนการผลิต
- (3) ช่วยเพิ่มการสร้างความมั่นใจและความพอใจให้กับลูกค้า
- (4) ช่วยในการลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- (5) ช่วยในกระบวนการป้องกันข้อบกพร่อง
- (6) ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้แก่คณะทำงาน และเป็นฐานในอนาคต
- (7) ช่วยในการกำหนดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปรับปรุง จากค่าความเสี่ยง
- (8) ช่วยบ่งชี้ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ และกำหนดแนวทางป้องกันต่อไป

### 2.3.2 ขั้นตอนของการจัดทำ FMEA

โดยมีขั้นตอนทั่วไปในการจัดทำ FMEA ดังนี้

- (1) การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำ FMEA
- (2) การทบทวนกระบวนการ
- (3) การระดมสมองค้นหาแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง
- (4) การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องแต่ละรายการ

- (5) การประเมินตัวเลขแสดงความเสี่ยง
- (6) การกำหนดมาตรการตอบโต้เพื่อลดความเสี่ยง
- (7) การประเมินผลความเสี่ยงภายหลังการปฏิบัติการตอบโต้
- (8) การติดตามผลและจัดทำมาตรฐาน

แนวความคิดพื้นฐานของการดำเนินการ FMEA เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมี 3 ประการ คือ การดำเนินการโดยคณะทำงาน การดำเนินการผ่านการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ และการดำเนินการโดยเน้นการปรับปรุงไม่สิ้นสุด

### 2.3.3 องค์ประกอบและการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ

องค์ประกอบและลำดับขั้นตอนของการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ จะดำเนินการตามลำดับดังนี้

- (1) หมายเลข FMEA

ให้ใส่หมายเลขเอกสารสำหรับ FMEA ลงไปเพื่อประโยชน์ในการสอบกลับได้

- (2) ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

ให้ใส่ชื่อและจำนวนของระบบ ระบบย่อย หรือชิ้นส่วนประกอบสำหรับกระบวนการที่จะทำการวิเคราะห์

- (3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ให้ใส่ชื่อผู้ผลิต (OEM) ฝ่ายงานและกลุ่มงานลงไป ทั้งนี้อาจรวมถึงชื่อผู้ส่งมอบ

- (4) ผู้จัดทำ

ให้ใส่ชื่อของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม FMEA พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบริษัทที่สังกัด

- (5) ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

ให้ใส่ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ (ปี พ.ศ. หรือ โปรแกรม) ที่จะใช้และ/หรือได้รับผลกระทบจากกระบวนการที่ทำการวิเคราะห์

- (6) วันสำคัญ (Key Date)

ให้ใส่วันเดือนปีที่ควรกำหนดเสร็จสิ้น ซึ่งไม่ควรจะเกินไปกว่ากำหนดวันเริ่มต้นทำการผลิต แต่ถ้าเป็นกรณี FMEA ได้รับการจัดทำโดยผู้ส่งมอบ วันเดือนปีที่ควรเสร็จสิ้นไม่ควร

เกินไปกว่ากำหนดวันที่จะต้องจัดส่ง PPAP (Production Part Approval Process)

(7) วันเดือนปีสำหรับ FMEA

ให้ใส่วันเดือนปีที่เริ่มต้นจัดทำ FMEA และวันเดือนปีที่ทบทวน FMEA ครั้งล่าสุด

(8) คณะทำงาน

ให้ใส่ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงฝ่ายงานที่มีอำนาจในการบ่งชี้และ/หรือ ดำเนินงาน (แนะนำให้ใส่ชื่อสมาชิก ฝ่ายงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ของสมาชิกทั้งหมด ใน คณะทำงาน FMEA ลงในเอกสารแนบ)

(9) หน้าที่/ความต้องการของกระบวนการ

ให้ใส่คำอธิบายต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับการ วิเคราะห์ และให้ใส่หมายเลขของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานลงไปด้วย

(10) แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง

ให้ใส่ลักษณะข้อบกพร่อง อาจเป็นสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องของ กระบวนการทำynnน้ำ และอาจเป็นผลกระทบจากข้อบกพร่องของกระบวนการต้nnน้ำ ข้อบกพร่อง ของกระบวนการอาจเกิดจากการตรวจสอบวัตถุดิบ การผลิต การประกอบ และการตรวจสอบ ซึ่ง ลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อาจมีมากกว่า 1 รายการ และควรกำหนดลักษณะข้อบกพร่อง สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เจาะจง การระบุถึงแนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่องจะต้อง ระบุถึงสิ่งที่สามารถเห็นได้ง่าย และควรพิจารณาเชิงวิเคราะห์จากคำร้องเรียนของลูกค้าด้วย

(11) แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง

ให้ใส่ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่องที่กระทบกับลูกค้า โดยผลกระทบดัง กล่าว อาจอยู่ในรูปของสิ่งที่กระบวนการถัดไป และลูกค้าสังเกตเห็นหรือสิ่งที่เคยมีประสบการณ์ มาก่อน โดยจะแยกออกเป็น 3 ระดับดังนี้คือ ผลกระทบที่จุดเกิด ผลกระทบที่กระบวนการถัดไป และ ผลกระทบต่อผู้ใช้ ซึ่งผลกระทบจากภายในอธิบายได้ด้วยสมรรถนะของกระบวนการหรือขั้นตอน การปฏิบัติงาน และผลกระทบจากภายนอกอธิบายได้ด้วยสมรรถนะของผลิตภัณฑ์หรือระบบ

(12) ความรุนแรงของผลกระทบ หรือ S-Severity

ในช่องนี้จะวิเคราะห์ถึงความรุนแรงของแนวโน้มของผลกระทบจากข้อบกพร่อง ที่กำหนดในช่องที่ (11) สำหรับการประเมินความรุนแรง ทีม FMEA ควรกำหนดคกฏเกณฑ์สำหรับ

การประเมินผลก่อนเสมอ ควรกำหนดให้ความรุนแรงที่สูงที่สุด หมายถึงความมีอันตรายของลูกค้า และความรุนแรงที่ต่ำที่สุด หมายถึงผลกระทบที่ลูกค้าไม่ให้ความสนใจหรือไม่สามารถสังเกตได้

ตารางที่ 2.1 แสดงถึงตัวอย่างการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (จาก AIAG (2001)) โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาลูกค้าภายนอกก่อนเป็นลำดับแรก และกรณีที่ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งลูกค้าภายนอกและภายใน ให้ใช้คะแนนจากความรุนแรงที่สูงกว่าจากการประเมินในการวิเคราะห์ FMEA

ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบจากข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อกระบวนการภายใน	คะแนน
เกิดอันตรายโดยไม่มีอาการเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่ออาการเกิดอันตรายต่อพนักงาน (หรือเครื่องจักร) โดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า	10
เกิดอันตรายโดยมีอาการเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีอาการเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่ออาการเกิดอันตรายต่อพนักงาน (หรือเครื่องจักร) โดยมีอาการเตือนล่วงหน้า	9
ผลกระทบสูงมาก	ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลัก	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซม โดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8
ผลกระทบสูง	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้ แต่ระดับสมรรถนะลดลงจนทำให้ลูกค้าไม่พอใจมาก	อาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบคัดเลือก และผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายหรือส่งเข้าซ่อมแซมระหว่างครั้งถึงหนึ่งชั่วโมง	7
ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้ แต่ขาดความสะดวกสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งเข้าซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
ผลกระทบต่ำ	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งานได้ด้วยความสะดวกสบาย แต่ระดับสมรรถนะลดลง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องได้รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต	5

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ความรุนแรงของผลกระทบที่มี ต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	ความรุนแรงของผลกระทบที่มี ต่อกระบวนการภายใน	คะแนน
ผลกระทบต่ำ มาก	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ ดีนัก ลูกค้าน้อย (>75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการ ตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลายแต่ บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
ผลกระทบ เล็กน้อย	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ ดีนัก ลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่ง สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับ การซ่อมแซมในสายการผลิตแต่ นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูก ทำลาย	3
เกือบไม่มี ผลกระทบ	ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ ดีนัก ลูกค้าน้อย (>25%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับ การซ่อมแซมในสายการผลิตที่ จุดปฏิบัติงาน โดยไม่มี ผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย	2
ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบที่สังเกตเห็นได้	อาจมีความไม่สะดวกสบาย เล็กน้อยต่อการปฏิบัติงานหรือตัว พนักงานหรือไม่มีผลกระทบใดๆ	1

(13) การจำแนก

ช่องนี้ใช้ในการจำแนก (Classify) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ  
พิเศษ (เช่น คุณลักษณะวิกฤต สำคัญมาก) ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดโดยแต่ละบริษัท และมีได้  
กำหนดเป็นมาตรฐาน

(14) แนวโน้มของสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่อง

ในช่องนี้จะต้องค้นหาสาเหตุรากเหง้าหรือกลไกของข้อบกพร่องมาใส่ลงไป ต้อง  
พยายามค้นหาให้ทราบถึงสาเหตุความเป็นไปได้ทั้งหมด

(15) โอกาสเกิด O-Occurrence

หมายถึงความเป็นไปได้ของสาเหตุหรือกลไกเฉพาะหนึ่งจะเกิดขึ้น และการลด  
โอกาสการเกิดขึ้นนี้ จะต้องได้มาจากการป้องกันหรือการควบคุมสาเหตุของข้อบกพร่องที่ผ่านการ  
เปลี่ยนแปลงแบบหรือกระบวนการเท่านั้น

การกำหนดคะแนนให้กับโอกาสการเกิด จะต้องอาศัยอัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ ที่จะขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อบกพร่องที่มีการคาดหมายในระหว่างการปฏิบัติกับกระบวนการ หรืออาจได้มาจากข้อมูลเชิงสถิติ  $P_{pk}$  (ดัชนีความสามารถเชิงสมรรถนะ) สำหรับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน โดย

$$P_{pk} = \min \left( \frac{USL - \bar{x}}{3\sigma_{it}}, \frac{\bar{x} - LSL}{3\sigma_{it}} \right)$$

เมื่อ  $USL, LSL$  = พิกัดเฉพาะด้านบนและล่าง โดยลำดับ

$\bar{X}$  = ค่ากลางของกระบวนการ

$\sigma_{it}$  = ค่าความผันแปรของกระบวนการในระยะยาว

แต่อย่างไรก็ตามจะต้องใช้การตัดสินใจเชิงอัตวิสัยในการช่วยประเมินผล ดังแสดงตัวอย่างกฎเกณฑ์ในตารางที่ 2.2 (จาก AIAG (2001))

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผล โอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุ

โอกาสในการเกิดขึ้นของสาเหตุหนึ่งๆ	อัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ (ppm)	$P_{pk}$	คะแนน
สูงมาก : เกิดข้อบกพร่องเป็นประจำ	$\geq 100,000$ ( หรือ 10%)	$< 0.55$	10
	50,000 ( หรือ 5%)	$\geq 0.55$	9
สูง : เกิดข้อบกพร่องบ่อย	20,000 ( หรือ 2%)	$\geq 0.78$	8
	10,000 ( หรือ 1%)	$\geq 0.86$	7
ปานกลาง : เกิดข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว	5,000 ( หรือ 0.5%)	$\geq 0.94$	6
	2,000 ( หรือ 0.2%)	$\geq 1.00$	5
	1,000 ( หรือ 0.1%)	$\geq 1.10$	4
ต่ำ : เกิดข้อบกพร่องค่อนข้างน้อย	500	$\geq 1.20$	3
	100	$\geq 1.30$	2
ห่างไกล : เกือบไม่มีโอกาสเกิดข้อบกพร่องเลย	$\leq 10$	$\geq 1.67$	1

#### (16) การควบคุมในปัจจุบัน

แสดงถึงระบบการควบคุมกระบวนการในปัจจุบัน เป็นการป้องกันสิ่งที่เป็นไปได้ของลักษณะข้อบกพร่อง ซึ่งระบบการควบคุมแบ่งได้ดังนี้ การป้องกันสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง การตรวจจับสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง และการตรวจจับลักษณะบกพร่อง

## (17) การตรวจจับ D-Detection

ในช่องนี้จะใส่คะแนนที่ประเมินผลถึงความสามารถในการควบคุมของระบบการควบคุมในปัจจุบัน ในการประเมินผลการตรวจจับนี้ จะต้องพิจารณาจากความสามารถของระบบการควบคุมที่จะป้องกันข้อบกพร่องจากการส่งมอบถึงลูกค้าเท่านั้น โดยต้องไม่คำนึงถึงโอกาสการเกิดขึ้นของลักษณะข้อบกพร่อง

ตารางที่ 2.3 แสดงถึงตัวอย่างของกฎเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการตรวจจับของระบบการควบคุมกระบวนการ (จาก AIAG (2001))

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบการควบคุม

การตรวจจับ	กฎเกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			ขอบเขตวิธีการตรวจจับ	คะแนน
		A	B	C		
เกือบเป็นไปไม่ได้	ไม่มีระบบการตรวจจับใดๆ			X	ไม่สามารถตรวจจับหรือตรวจสอบได้	10
ห่างไกลมาก	มีระบบควบคุม แต่ไม่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำผ่านทางอ้อม หรือสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
ห่างไกล	มีระบบควบคุม แต่มีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น	8
ต่ำมาก	มีระบบควบคุม แต่มีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าสองครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	มีระบบควบคุม และอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้		X	X	การควบคุมกระทำได้ด้วยแผนภูมิ SPC	6
ปานกลาง	มีระบบควบคุม และอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้		X		มีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัด หรือ Go/No Go วัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน	5

ตารางที่ 2.3 (ต่อ) ตัวอย่างกฎเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบการควบคุม

การตรวจจับ	กฎเกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			ขอบเขตวิธีการตรวจจับ	คะแนน
		A	B	C		
ค่อนข้างสูง	มีระบบควบคุม และมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป หรือใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานแรกก่อนการปรับตั้ง	4
สูง	มีระบบควบคุม และมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน หรือที่กระบวนการถัดไป	3
สูงมาก	มีระบบควบคุม และเกือบจะมั่นใจว่าสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ	2
สูงมาก	มีระบบควบคุม และมั่นใจว่าสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้	X			ไม่มีโอกาสเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่อง เพราะใช้ Poka-Yoke ในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ	1

หมายเหตุ : A = การป้องกันความผิดพลาด  
 B = การใช้อุปกรณ์วัด (Gauging)  
 C = การตรวจสอบโดยอาศัยบุคคล (Manual Inspection)

(18) ตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ย (RPN – Risk Priority Number)

ในช่องนี้ให้ใส่ตัวเลขที่แสดงถึง ลำดับของความเสี่ย ที่พิจารณาได้จากองค์ประกอบ สามประการคือ ความรุนแรง โอกาสการเกิด และการตรวจจับ

$$\text{ดังนั้น } RPN = S \times O \times D$$

(19) วิธีการปฏิบัติการแก้ไข

ในช่องนี้ให้ระบุวิธีการปฏิบัติ เพื่อตอบได้เชิงป้องกัน/แก้ไขกับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความรุนแรงมากที่สุดก่อน (ในกรณีที่มีคะแนน 9 หรือ 10 ให้กำหนดมาตรการตอบโต้ทันที โดยไม่สนใจว่า RPN จะมีค่าเท่าไร) ซึ่งแนวทางการกำหนดมาตรการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐาน



การป้องกันมากกว่าการตรวจจับ ดังนั้นจึงใช้มาตรการลดโอกาสการเกิด และการลดความรุนแรง ตัวอย่างมาตรการตอบโต้ตามผลการประเมินความเสี่ยงแสดงดังตารางที่ 2.4 และผลกระทบของ มาตรการตอบโต้ที่มีต่อโอกาสการเกิดความรุนแรง และการตรวจจับดังแสดงในตารางที่ 2.5

(20) ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไข และวันเสร็จสิ้น

ในช่องนี้ให้ระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข รวมทั้ง ระบุวันเสร็จสิ้นที่เป็นเป้าหมายด้วย

(21) การแก้ไข

ในช่องนี้ให้ทำการระบุสั้นๆ ถึงรายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้กระทำ ไป รวมถึงวันที่เสร็จสิ้นด้วย

(22) ผลการแก้ไข

ภายหลังจากมาตรการบ่งชี้มาตรการแก้ไข/ป้องกันแล้ว ให้ทำการประมาณค่าและ บันทึกลงถึงผลการประเมินความรุนแรง โอกาสการเกิดและการตรวจจับ พร้อมคำนวณค่า RPN อีก ครั้ง แต่ถ้าหากมิได้มีการกำหนดมาตรการใดๆ เลย ให้ปล่อยว่างกับช่อง(22) นี้ไว้

ควรจะมีการทบทวนคะแนนประเมินเหล่านี้อีกครั้ง และถ้าหากมีการปฏิบัติการ แก้ไขใดๆ แล้ว ให้ดำเนินการวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ขั้นตอน (19) ถึง (22) โดยการดำเนินการ ควบคุมอยู่บนแนวความคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอด

ตารางที่ 2.4 มาตรการตอบโต้ตามผลการประเมินความเสี่ยง

คะแนนประเมิน			สาเหตุของข้อบกพร่อง	มาตรการตอบโต้
O	S	D		
1	1	1	สถานะในจินตนาการ	No Action (N/A)
1	1	10	เป็นไปได้	(N/A)
1	10	1	ข้อบกพร่องไม่ถึงมือลูกค้า	(N/A)
1	10	10	ข้อบกพร่องถึงมือลูกค้า	Yes
10	1	1	บกพร่องบ่อย ตรวจจับได้	Yes
10	1	10	บกพร่องบ่อย และข้อบกพร่องตกถึงมือ	Yes
10	10	1	ลูกค้า	Yes
10	10	10	บกพร่องบ่อย และมีผลกระทบมาก	Yes
			รุนแรงมาก	

ตารางที่ 2.5 ผลกระทบของมาตรการตอบโต้ต่อ O, S และ D

การปฏิบัติการแก้ไข	O	S	D
การออกแบบกระบวนการใหม่	Y	M	Y
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่	M	M	M
การปรับปรุงระบบควบคุมปัจจุบัน	N	N	N
การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ	M	N	M
การเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้	N	M	M
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการใช้งาน	N	M	N
การปรับปรุงโปรแกรมความไว้วางใจ	Y	N	Y
การปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงาน	M	N	Y
การนำ FMEA ไปใช้	Y	Y	Y
การนำ SPC ไปใช้	Y	N	Y
การปรับปรุงแผนคุณภาพ	Y	N	Y

หมายเหตุ : Y (Yes) = มีผลกระทบ

M (May be) = อาจมีผลกระทบ

N (No) = ไม่มีผลกระทบ

โดยองค์ประกอบและลำดับขั้นตอนของการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ ที่ได้อธิบายไว้ในข้างต้นนั้นนำมาใช้กับแบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 2.1

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FMEA สำหรับกระบวนการ

หมายเลข FMEA \_\_\_\_\_ (1)

หน้าที่ \_\_\_\_\_ ในจำนวนทั้งหมด \_\_\_\_\_ หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ \_\_\_\_\_ (2) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ \_\_\_\_\_ (3) ผู้จัดทำ \_\_\_\_\_ (4)

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ \_\_\_\_\_ (5) วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น \_\_\_\_\_ (6) วันเริ่มต้น \_\_\_\_\_ (7) วันทบทวนล่าสุด \_\_\_\_\_ (7)

คณะทำงาน \_\_\_\_\_ (8)

หน้าที่ของ กระบวนการ (9)	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง (10)	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง (11)	S (12)	จำแนก (13)	แนวโน้มของ สาเหตุ/กลไก (14)	O (15)	(16) การควบคุมในปัจจุบัน		D (17)	RPN (18)	วิธีการแก้ไข (19)	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น (20)	(22) ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข (21)	S	O	D	RPN	
ความต้องการ																		


รูปที่ 2.1 แบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการ

### บทที่ 3

## การศึกษาสภาพปัจจุบันและการดำเนินงานวิเคราะห์ของเสีย

### 3.1 การศึกษากระบวนการผลิต

จากการศึกษากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์สีอะลูมิเนียมอัลลอยด์นั้น สามารถสรุปได้เป็น 16 กระบวนการ และอธิบายได้ด้วยแผนผังการไหลของกระบวนการผลิตดังรูปที่ 3.1 ซึ่งในแต่ละกระบวนการได้มีการกำหนดหมายเลขของกระบวนการไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการอ้างอิงถึง

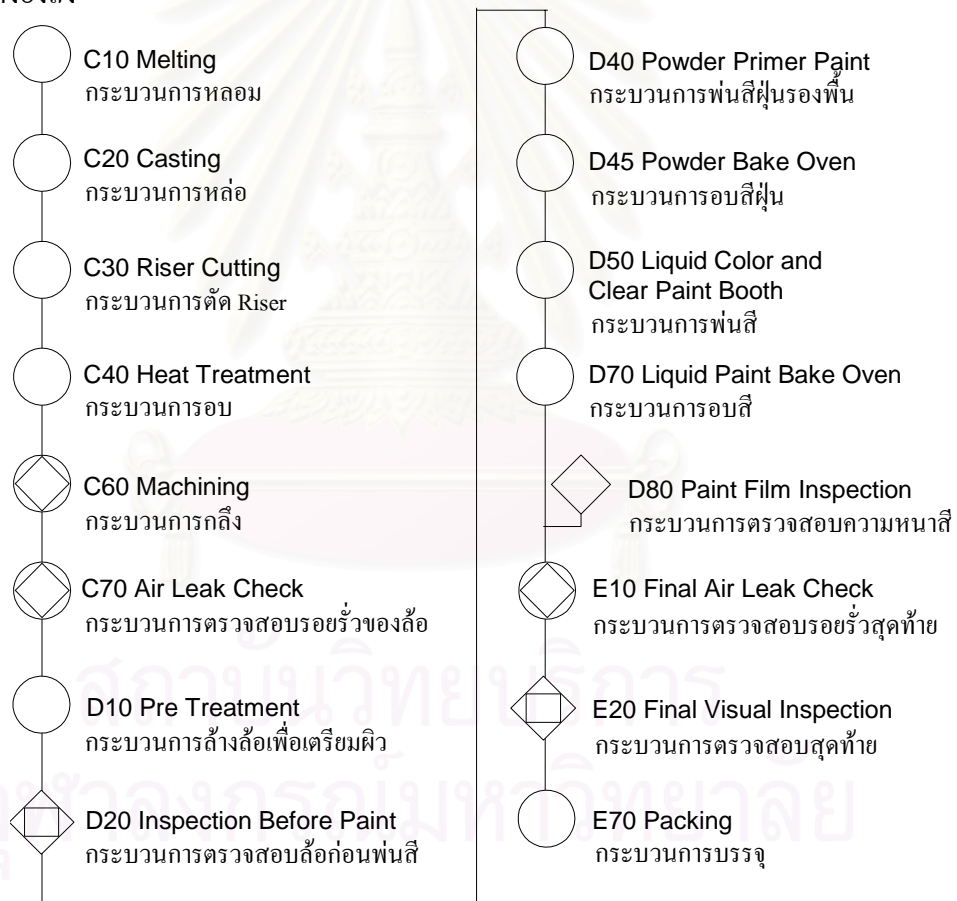

รูปที่ 3.1 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตสีอะลูมิเนียมอัลลอยด์

ซึ่งสำหรับกระบวนการผลิตทั้ง 16 กระบวนการที่ได้แสดงตามรูปข้างบนนั้น สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละกระบวนการได้ดังต่อไปนี้

### 3.1.1 กระบวนการหลอม (C10 : Melting)

เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ คือแท่งอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ชนิด AC4CH : A356) และการนำวัตถุดิบดังกล่าวใส่เข้าไปในเตาหลอม จากนั้นทำการตั้งค่าของสภาพควบคุมต่างๆ และทำการทวนสอบค่าดังกล่าว นอกจากนั้นต้องมีการเติมส่วนประกอบต่างๆ เพิ่มเติมตามมาตรฐานการเติมส่วนผสม ส่วนการตรวจสอบนั้นต้องทำทุกๆ 4 ชั่วโมง ด้วยการสุ่มไปตรวจด้วยเครื่องสเปคโตรมิเตอร์เพื่อบ่งบอกค่าของส่วนผสม ซึ่งต้องอยู่ในค่าควบคุม และมีการตรวจสอบก๊าซโดยการดักน้ำอลูมิเนียมมาทำให้เย็นตัวและตัดเพื่อตรวจดูรูพรุนของก๊าซในตัวอย่าง โดยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการหลอม คือ 6,000 ตันต่อเดือน

### 3.1.2 กระบวนการหล่อ (C20 : Casting)

เริ่มตั้งแต่การตรวจรับแม่พิมพ์ (Mold) และนำไปติดตั้ง จากนั้นทำการตั้งค่าของสภาพที่ต้องควบคุมต่างๆ และทำการทวนสอบค่าดังกล่าว แล้วจึงทำการหล่อ ซึ่งระบบของการหล่อเป็นแบบเทลงแม่พิมพ์เหล็กให้สร้างตัว (Gravity Diecasting) เมื่อหล่อเสร็จจะได้ลือในสภาพหล่อเสร็จ (As-cast) โดยกระบวนการหล่อนี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการหล่อ คือ 230,000 วงต่อเดือน

### 3.1.3 กระบวนการตัด Riser (C30 : Riser Cutting)

ต้องทำการตั้งค่าของใบมีดที่ใช้ในการตัด Riser ส่วนเกินที่บริเวณรูน้ำล้นนั้นตามค่าควบคุม และทวนสอบอีกครั้งหลังการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการตัด Riser คือ 230,000 วงต่อเดือน

### 3.1.4 กระบวนการอบ (C40 : Heat Treatment)

เริ่มจากการตั้งค่าของเตาอบ (Heat Treatment : T6) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือเตาอบเพื่อการอบคืนโครงสร้างให้เป็นสารละลายของแข็ง (Solution Treatment : T4) เพื่อละลายเฟส  $\text{CuAl}_2$  และ  $\text{Mg}_2\text{Si}$  และชุบด้วยน้ำ (Water Quenching) จะทำให้ธาตุ Cu, Mg และ Si ตกค้างในโครงสร้างของสารละลายของแข็ง แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการอบบ่มแข็ง (Aging : T5) กระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้ หลังจากการตั้งค่าควบคุมดังกล่าวแล้วต้องทำการทวนสอบค่าอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการนี้จัดเป็นกระบวนการที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ เพราะส่งผลโดยตรงคุณภาพด้านความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการอบ คือ 230,000 วงต่อเดือน

### 3.1.5 กระบวนการกลึง (C60 : Machining)

ต้องเริ่มจากการรับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการกลึง เช่น มีดกลึง เป็นต้น แล้วทำการตั้งค่าและตั้งโปรแกรมที่จะใช้ในการกลึง หลังจากนั้นทำการทวนสอบค่าโดยการทดลองกลึง แล้วนำไปตรวจสอบขนาดควบคุมต่างๆ ถ้าเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ควบคุมจึงทำการเดินเครื่องกลึง แต่หลังจากนั้นจะต้องมีการสุ่มตรวจสอบทุกๆ 4 ชั่วโมง ครั้งละ 2 วง เพื่อทวนสอบอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการเองด้วย โดยกระบวนการต้องควบคุมเป็นพิเศษ

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการกลึง คือ 225,000 วงต่อเดือน

### 3.1.6 กระบวนการตรวจสอบรอยรั่วของล้อย (C70 : Air Leak Check)

ทำการตั้งเครื่องตรวจสอบรอยรั่ว และทำการทวนสอบด้วยล้อตัวอย่างที่ได้ทำการตั้งค่าไว้แล้ว โดยเครื่องดังกล่าวเป็นแบบใช้แรงดันอากาศอัดเข้าระหว่างแผ่นยางกับล้อที่อยู่ตรงกลาง แล้วนำจุ่มน้ำและสังเกตฟองอากาศที่เกิดขึ้น ถ้ามีฟองอากาศแสดงว่ารั่ว กระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยตรง จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการตรวจสอบรอยรั่วของล้อย คือ 223,000 วงต่อเดือน

### 3.1.7 กระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว (D10 : Pre Treatment)

เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ คือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการล้างล้อ และต้องทำการตั้งค่าต่างๆ ที่ต้องควบคุมของสายการผลิตของการล้างล้อ แล้วต้องมีการควบคุมและทวนสอบค่านั้นๆ นอกจากสายการผลิตการล้างแล้ว ยังต้องทำเช่นเดียวกันกับการอบหลังล้างอีกด้วย

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว คือ 220,000 วงต่อเดือน

### 3.1.8 กระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี (D20 : Inspection Before Paint)

เป็นการตรวจสอบผิวหน้าของล้อ (Appearance) ก่อนนำล้อเข้าพ่นสี เพื่อเป็นการตรวจสอบหลังจากผ่านกระบวนการหนึ่งก่อนส่งต่อให้อีกกระบวนการหนึ่ง

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี คือ 220,000 วงต่อเดือน

### 3.1.9 กระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น (D40 : Powder Primer Paint)

ทำการตั้งค่าของปืนพ่นและค่าต่างๆ ที่ต้องควบคุม ที่ใช้ในการพ่นสีฝุ่น และควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น คือ 220,000 วงต่อเดือน

### 3.1.10 กระบวนการอบสีฝุ่น (D45 : Powder Bake Oven)

ต้องทำการตั้งค่าของเตาอบของสีฝุ่นเพื่อให้ค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ อยู่ในค่าที่ควบคุม และต้องทำการควบคุมให้อยู่ในค่านี้อย่างสม่ำเสมอ

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการอบสีฝุ่น คือ 220,000 วงต่อเดือน

### 3.1.11 กระบวนการพ่นสี (D50 : Liquid Color and Clear Paint Booth)

ทำการตั้งค่าของปืนพ่นและค่าต่างๆ ที่ต้องควบคุม ที่ใช้ในการพ่นสี และควบคุมให้อยู่ในค่ามาตรฐาน

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการพ่นสี คือ 215,000 วงต่อเดือน

### 3.1.12 กระบวนการอบสี (D70 : Liquid Paint Bake Oven)

ต้องทำการตั้งค่าของเตาอบของสีเพื่อให้ค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ อยู่ในค่าที่ควบคุม แล้วต้องทำการทวนสอบค่านี้อย่างสม่ำเสมอ และต้องทำการควบคุมให้อยู่ในค่านี้อย่างสม่ำเสมอ

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการอบสี คือ 215,000 วงต่อเดือน

### 3.1.13 กระบวนการตรวจสอบความหนาสี (D80 : Paint Film Inspection)

เป็นการตรวจสอบค่าความหนาของสี และคุณสมบัติการยึดเกาะของสีในเบื้องต้น เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการด้วย โดยจะทำการสุ่มตรวจสอบทุกๆ 4 ชั่วโมงการทำงาน

### 3.1.14 กระบวนการตรวจสอบรอยรั่วสุดท้าย (E10 : Final Air Leak Check)

เป็นการตรวจสอบรอยรั่วอีกครั้งเป็นขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นการทวนสอบครั้งสุดท้ายก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า กระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษที่สุด เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยตรง จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมาก

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการตรวจสอบรอยรั่วสุดท้าย คือ 215,000 วงต่อเดือน

### 3.1.15 กระบวนการตรวจสอบสุดท้าย (E20 : Final Visual Inspection)

การตรวจสอบผิวหน้า (Appearance) และความสมบูรณ์ของล้ออีกครั้งก่อนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการตรวจสอบสุดท้าย คือ 215,000 วงต่อเดือน

### 3.1.16 กระบวนการบรรจุ (E70 : Packing)

เป็นกระบวนการสุดท้าย คือการบรรจุผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบมาตรฐานของการบรรจุแบบต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งจะจัดส่งให้กับลูกค้าได้

กำลังการผลิต (Capacity) ของกระบวนการบรรจุ คือ 215,000 วงต่อเดือน

### 3.2 การรวบรวมสถิติของเสีย


เพื่อการรวบรวมสถิติของเสียจึงทำการเก็บรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด ดังแสดงในภาคผนวก ก. (ตารางที่ ก-1, ก-2) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.1 แสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 และตารางที่ 3.2 แสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.1 แสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548


กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย	มูลค่าของเสีย (บาท)
หลอม	0.11%	1,643,660
หล่อ	3.04%	46,541,901
ตัด Riser	0.05%	808,396
อบ	0.34%	5,268,309
กลึง	1.42%	21,756,252
ตรวจสอบรอยร้าว	1.35%	20,658,290
ล้างล้อเตรียมผิว	0.08%	1,252,597
ตรวจสอบก่อนพ่นสี	0.29%	4,440,210
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	0.01%	142,096
อบสีฝุ่น	0.01%	183,292
พ่นสี	2.64%	40,390,566
อบสี	0.13%	2,015,021
ตรวจสอบความหนาสี	0.03%	491,367
บรรจุ	0.01%	213,144
ยอดรวม	9.53%	145,805,100



จากตารางที่ 3.1 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสร้างกราฟ ซึ่งกราฟดังแสดงในรูปที่ 3.2 เป็นกราฟแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 และรูปที่ 3.3 เป็นกราฟแสดงมูลค่าของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

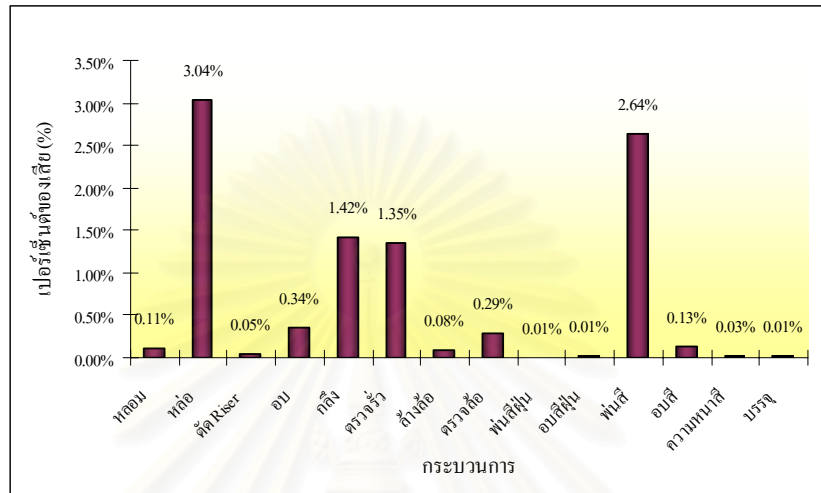

รูปที่ 3.2 กราฟแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

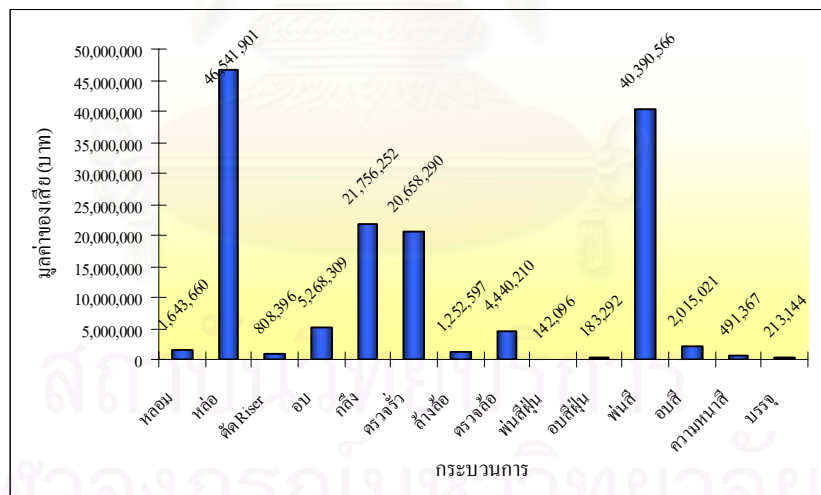


รูปที่ 3.3 กราฟแสดงมูลค่าของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า กระบวนการหล่อมิเปอร์เซ็นต์ของเสียมากที่สุดคือ 3.04% ซึ่งมีมูลค่าของเสียสูงถึง 46,541,901 บาท และกระบวนการพ่นสีมีเปอร์เซ็นต์ของเสียรองลงมาคือ 2.64% ซึ่งมีมูลค่าของเสียสูงถึง 40,390,566 บาท


ตารางที่ 3.2 แสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย	มูลค่าของเสีย (บาท)
หล่อ	0.006%	225,354
กลึง	0.028%	1,026,789
ตรวจสอบรอยร้าว	0.004%	131,721
พ่นสี	0.045%	1,607,631
อบสี	0.001%	42,849
ตรวจสอบความหนาสี	0.001%	31,740
ตรวจสอบก่อนส่ง	0.014%	511,014
บรรจุ	0.001%	44,436
ยอดรวม	0.100%	3,621,534

และจากตารางที่ 3.2 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปสร้างกราฟ ซึ่งกราฟดังแสดงใน รูปที่ 3.4 เป็นกราฟแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 และรูปที่ 3.5 เป็นกราฟแสดงมูลค่าของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

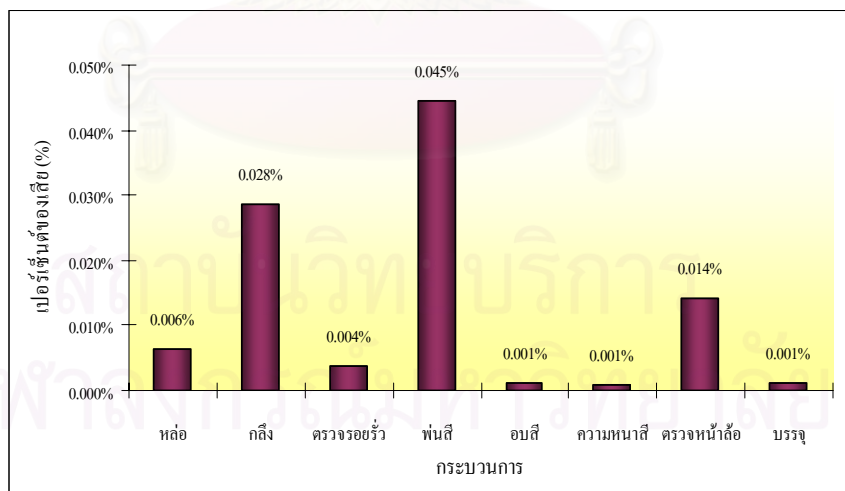

รูปที่ 3.4 กราฟแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

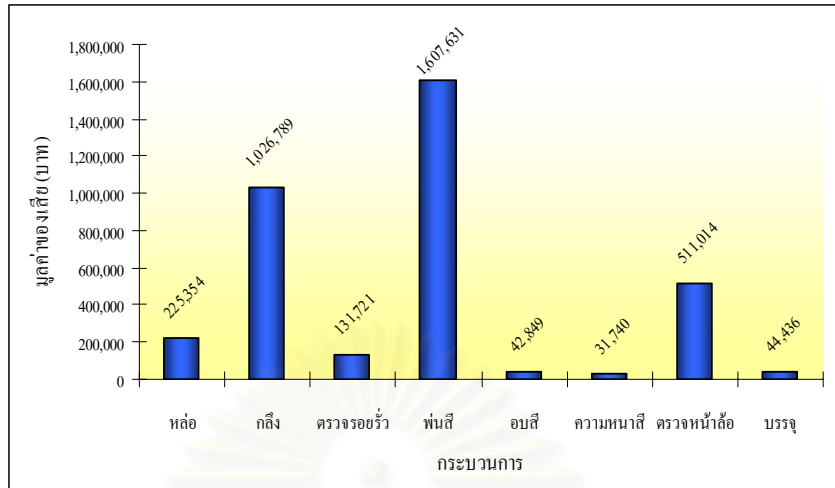

รูปที่ 3.5 กราฟแสดงมูลค่าของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า กระบวนการศึกษาพินิจมีเปอร์เซ็นต์ของเสียมากที่สุดคือ 0.045% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสีย 1,607,631 บาท และกระบวนการศึกษา กึ่งมีเปอร์เซ็นต์ของเสียรองลงมาคือ 0.028% ซึ่งมีมูลค่าของเสียสูงถึง 1,026,789 บาท


### 3.3 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการศึกษา

ข้อมูลดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยกราฟพายโร สำหรับของเสียในแต่ละกระบวนการศึกษาว่าเป็นลักษณะของเสียประเภทใด

#### 3.3.1 กระบวนการศึกษาหลอม

ตารางที่ 3.3 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการศึกษาหลอม

กระบวนการศึกษา	ลักษณะของเสีย	จำนวนของเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
หลอม	ฟองอากาศ	77,954	77,954	96.59%
	ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	2,753	80,707	100.00%
ผลรวม		80,707		

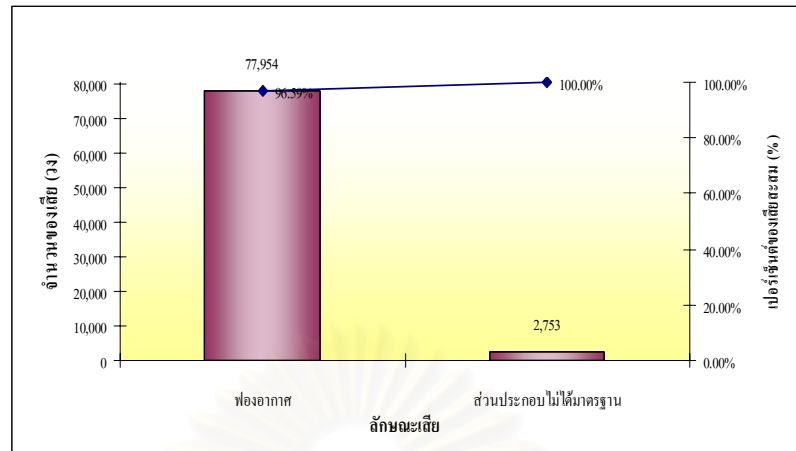


รูปที่ 3.6 กราฟพารेटโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการหลอม

จากรูปที่ 3.6 พบว่าในกระบวนการหลอม ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ ฟองอากาศ 96.59% และส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน 3.41% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลอมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.2 กระบวนการหล่อ

ตารางที่ 3.4 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการหล่อ

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
หล่อ	โพรงอากาศ	64,192	64,192	82.20%
	ผิวขรุขระ	8,137	72,329	92.62%
	โมลด์กระชาก	2,697	75,026	96.07%
	หล่อไม่เต็ม	2,134	77,160	98.80%
	ทรายหล่น	936	78,096	100.00%
ผลรวม		78,096		

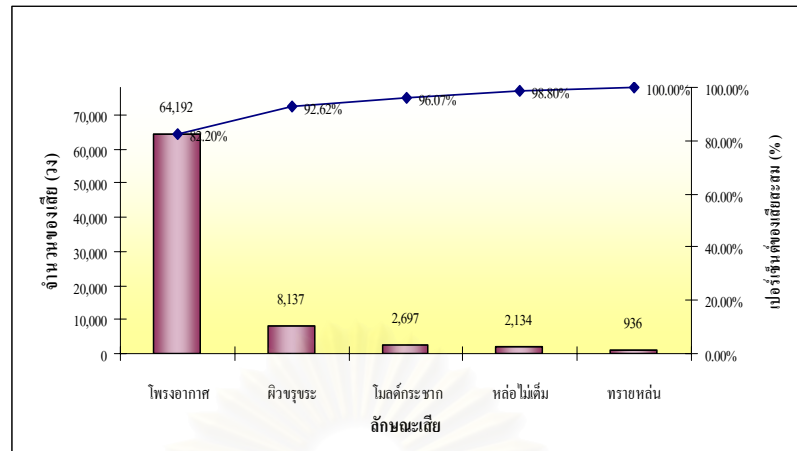


รูปที่ 3.7 กราฟพารेटโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการหล่อ

จากรูปที่ 3.7 พบว่าในกระบวนการหล่อ ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ โพรงอากาศ 82.20%, ผิวขรุขระ 10.42%, โมลด์กระซาง 3.45%, หล่อไม่เต็ม 2.73% และทรายหล่น 1.20% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการหล่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.3 กระบวนการตัด Riser

ตารางที่ 3.5 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตัด Riser

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
ตัด Riser	Riser สูง	1,354	1,354	100.00%
ผลรวม		1,354		

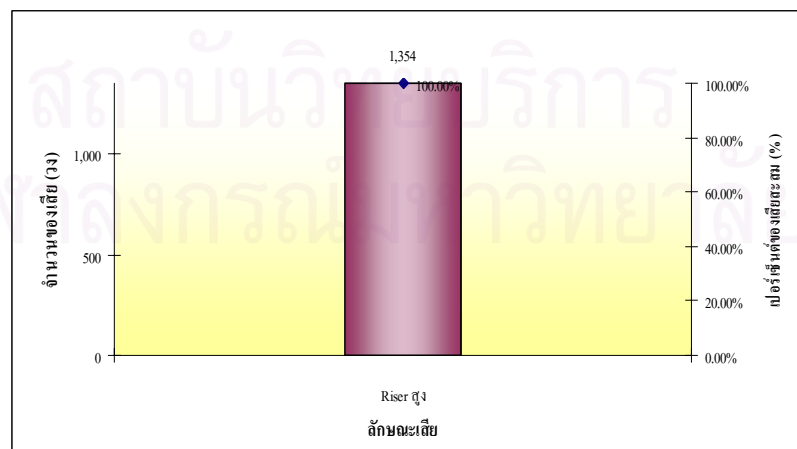


รูปที่ 3.8 กราฟพารेटโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตัด Riser

จากรูปที่ 3.8 พบว่าในกระบวนการตัด Riser ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ รั่วน้ำล้น (Riser) สูงเกินไป ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการหล่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.4 กระบวนการอบ

ตารางที่ 3.6 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการอบ

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
อบ	ค่าความแข็งสูง	4,211	4,211	47.72%
	ค่าความแข็งต่ำ	4,121	8,332	94.42%
	ไม่ได้ระบุช่วงการอบ	492	8,824	100.00%
ผลรวม		8,824		

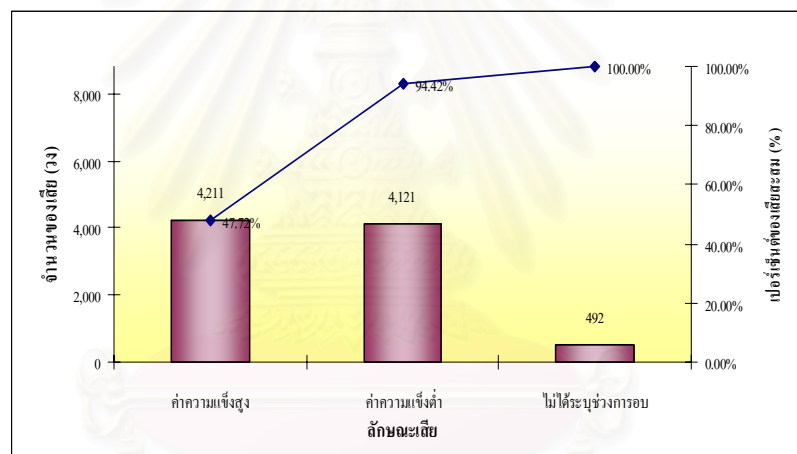


รูปที่ 3.9 กราฟพาริโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอบ

จากรูปที่ 3.9 พบว่าในกระบวนการอบ ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ ค่าความแข็งสูง 47.72%, ค่าความแข็งต่ำ 46.70% และไม่ได้ระบุช่วงการอบ 5.58% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.5 กระบวนการกลึง

ตารางที่ 3.7 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการกลึง

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
กลึง	รูกลางล้อไม่ได้ขนาด	16,014	16,014	43.18%
	รอยกระแทก	9,707	25,721	69.35%
	รอยกลึงเป็นเส้น	8,242	33,963	91.58%
	ค่าความส่ายสูง	2,166	36,129	97.42%
	รูน็อตเฉียง	348	36,477	98.36%
	บารูกลางล้อต่ำ	313	36,790	99.20%
	ร่องลอค CAP ไม่ได้ขนาด	154	36,944	99.61%
	รูสวมวาล์วเฉียง	86	37,030	99.85%
	ความสูงรูน็อตต่ำ	57	37,087	100.00%
ผลรวม		37,087		

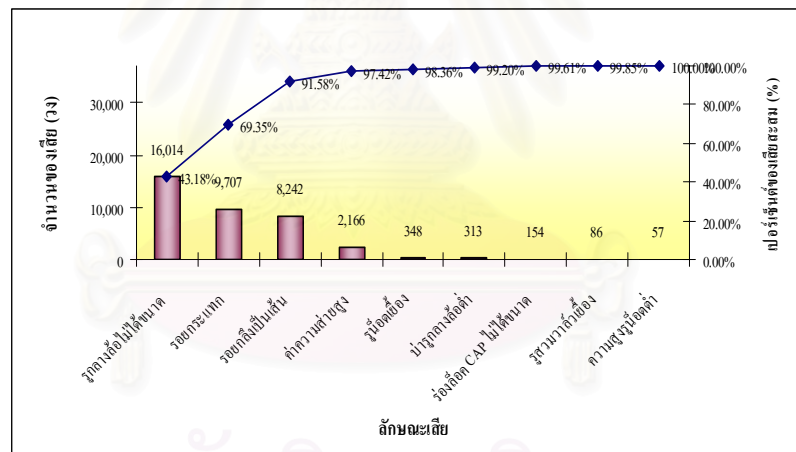


รูปที่ 3.10 กราฟพาร์โตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการกลึง

จากรูปที่ 3.10 พบว่าในกระบวนการกลึง ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ รูกลางล้อไม่ได้ขนาด 43.18%, รอยกระแทก 26.17%, รอยกลึงเป็นเส้น 22.23%, ค่าความส่ายสูง 5.84%, รูน็อตเฉียง 0.94%, บารูกลางล้อต่ำ 0.84%, ร่องลอค CAP ไม่ได้ขนาด 0.41%, รูสวมวาล์วเฉียง 0.24% และความสูงรูน็อตต่ำ 0.15% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการกลึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.6 กระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อย

ตารางที่ 3.8 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อย

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
ตรวจสอบรอยร้าว	ร้าว	32,083	32,083	92.50%
	ครีบกม	2,601	34,684	100.00%
ผลรวม		34,684		

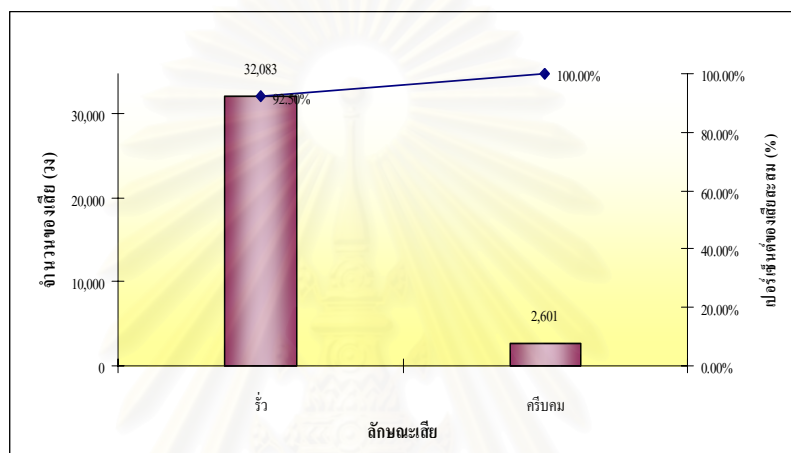

รูปที่ 3.11 กราฟพาร์โตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อย


จากรูปที่ 3.9 พบว่าในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อย ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสีย โดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ ร้าว 92.50% และครีบกม 7.50% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าวของล้อยเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.7 กระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว

ตารางที่ 3.9 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
ล้างล้อเตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ	2,098	2,098	100.00%
ผลรวม		2,098		



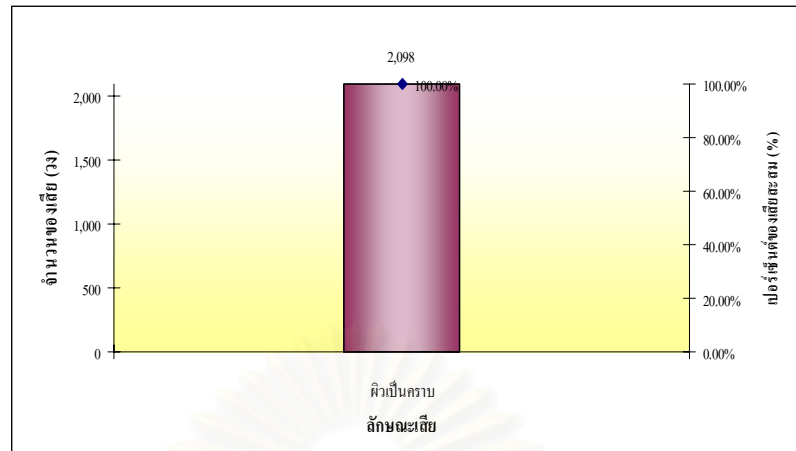


รูปที่ 3.12 กราฟพารेटโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการล้างลื้อเพื่อเตรียมฝิว

จากรูปที่ 3.12 พบว่าในกระบวนการล้างลื้อเพื่อเตรียมฝิว ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ ฝิวเป็นคราบ ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการล้างลื้อเพื่อเตรียมฝิวเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.8 กระบวนการตรวจสอบลื้อก่อนพ่นสี

ตารางที่ 3.10 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบลื้อก่อนพ่นสี

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
ตรวจสอบลื้อก่อนพ่นสี	รอยกระแทก	7,437	7,437	100.00%
ผลรวม		7,437		

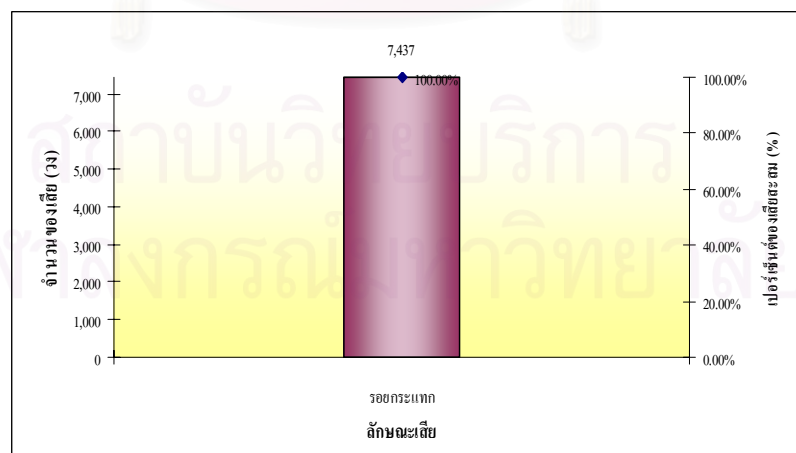


รูปที่ 3.13 กราฟพารेटโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบลื้อก่อนพ่นสี

จากรูปที่ 3.13 พบว่าในกระบวนการตรวจสอบล้อยก่อนพ่นสี ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ รอยกระแทก ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบล้อยก่อนพ่นสี เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.9 กระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น

ตารางที่ 3.11 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี	238	238	100.00%
ผลรวม		238		

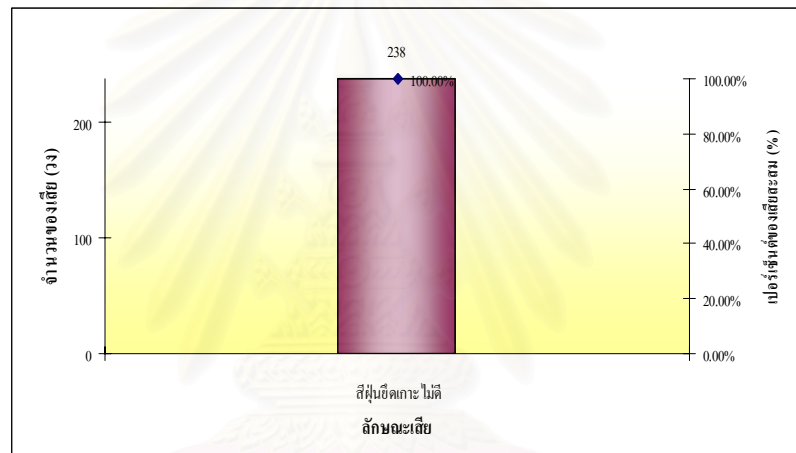


รูปที่ 3.14 กราฟพารโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น

จากรูปที่ 3.14 พบว่าในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.10 กระบวนการอบสีฝุ่น

ตารางที่ 3.12 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการอบสีฝุ่น

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
อบสีฝุ่น	สีฝุ่นลอก	307	307	100.00%
ผลรวม		307		

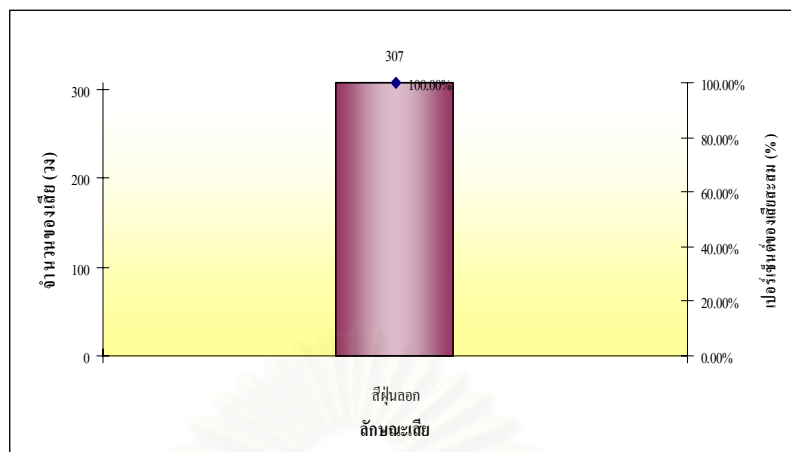


รูปที่ 3.15 กราฟพาริตโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอบสีฝุ่น

จากรูปที่ 3.15 พบว่าในกระบวนการอบสีฝุ่น ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ สีฝุ่นลอก ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบสีฝุ่นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.11 กระบวนการพ่นสี

ตารางที่ 3.13 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการพ่นสี

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
พ่นสี	เม็ดฝุ่น	31,024	31,024	45.18%
	รอยขีดข่วน	21,809	52,833	76.94%
	สีไหล	14,584	67,417	98.18%
	รอยขูดจากที่ปิดรู	613	68,030	99.08%
	จีเกลื้อ	256	68,286	99.45%
	รอยมือ	212	68,498	99.76%
	สีเพี้ยน	166	68,664	100.00%
ผลรวม		68,664		

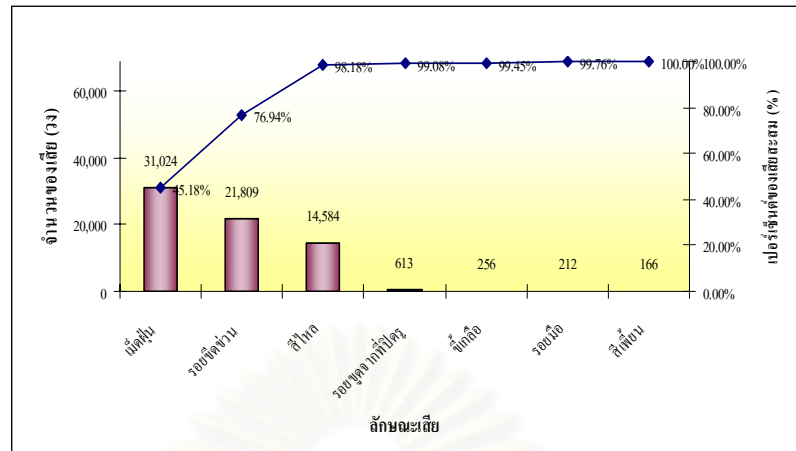


รูปที่ 3.16 กราฟพารโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการพ่นสี

จากรูปที่ 3.16 พบว่าในกระบวนการพ่นสี ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ เม็ดฝุ่น 45.18%, รอยขีดข่วน 31.76%, สีไหล 21.24%, รอยขีดข่วนที่ประตู 0.90%, จี๊เกลือ 0.34%, รอยมือ 0.31% และสีฟุ้ง 0.24% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสีเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.12 กระบวนการอบสี

ตารางที่ 3.14 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการอบสี

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
อบสี	สีลอก	3,402	3,402	100.00%
ผลรวม		3,402		

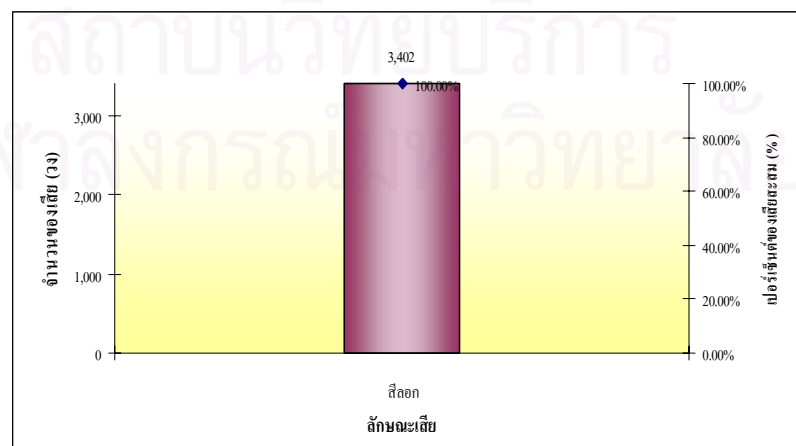


รูปที่ 3.17 กราฟพารโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการอบสี

จากรูปที่ 3.17 พบว่าในกระบวนการอบสี ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ สีลอก ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบสีเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.13 กระบวนการตรวจสอบความหนาสี

ตารางที่ 3.15 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
ตรวจสอบความหนาสี	ความหนาสีต่ำ	843	843	100.00%
ผลรวม		843		

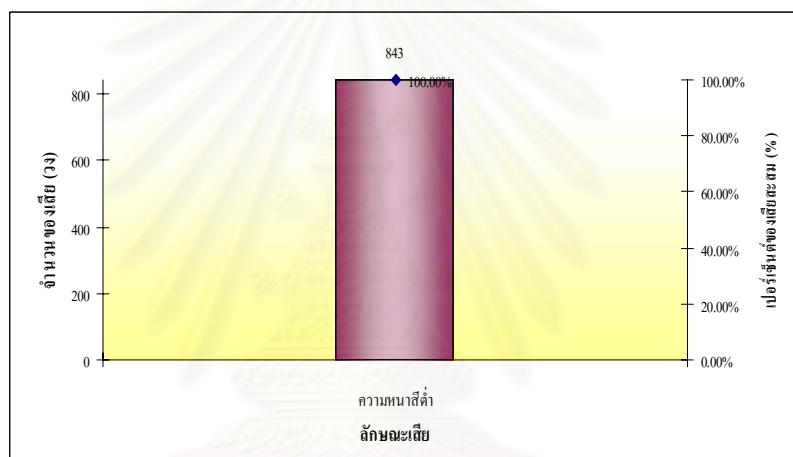


รูปที่ 3.18 กราฟพาราเรโตแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี

จากรูปที่ 3.18 พบว่าในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียคือ ความหนาสีต่ำ ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบความหนาสีเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.14 กระบวนการตรวจสอบสุดท้าย

ตารางที่ 3.16 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการตรวจสอบสุดท้าย

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
ตรวจสอบสุดท้าย	รอยขีดข่วน	209	209	64.91%
	รอยกระแทก	113	322	100.00%
ผลรวม		322		

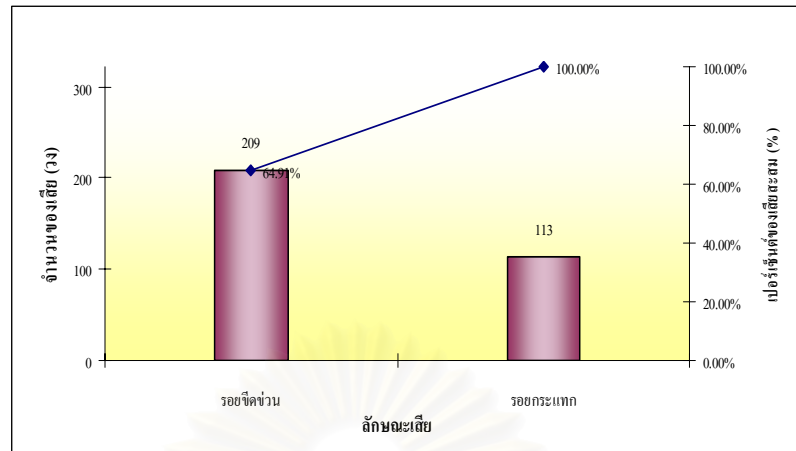


รูปที่ 3.19 กราฟฟารेटแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการตรวจสอบสุดท้าย

จากรูปที่ 3.19 พบว่าในกระบวนการตรวจสอบสุดท้าย ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ รอยขีดข่วน 64.91% และรอยกระแทก 35.09% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบสุดท้ายเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.3.15 กระบวนการบรรจุ

ตารางที่ 3.17 ข้อมูลลักษณะของเสียในกระบวนการบรรจุ

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนเสีย	เสียสะสม	%เสียสะสม
บรรจุ	พลาสติกสกปรก	341	341	88.57%
	บรรจุปน	44	385	100.00%
ผลรวม		385		

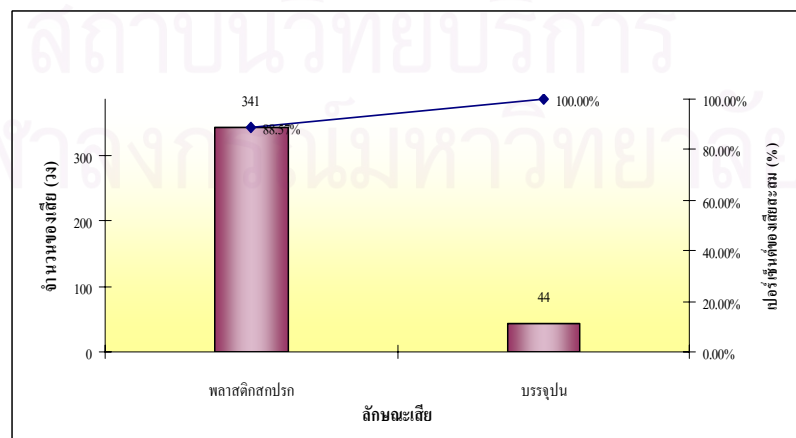

รูปที่ 3.20 กราฟฟารेटแสดงลักษณะและจำนวนของเสียในกระบวนการบรรจุ

จากรูปที่ 3.20 พบว่าในกระบวนการบรรจุ ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียโดยเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากมากไปน้อยมีดังนี้คือ พลาสติกสกปรก 88.57% และบรรจุปน 11.43% ดังนั้น จึงนำลักษณะของเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงลดของเสียต่อไป

### 3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

จากการใช้แผนผังพาเรโตสำหรับวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียในแต่ละกระบวนการเพื่อนำไปสู่การหาสาเหตุของปัญหา เพื่อที่จะสามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียในแต่ละกระบวนการ ซึ่งพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 3.18

ตารางที่ 3.18 ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น
หลอม	ฟองอากาศ
	ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน
หล่อ	โพรงอากาศ
	ผิวขรุขระ
	โมลด์กระชาก
	หล่อไม่เต็ม
	ทรายหล่น
ตัด Riser	Riser สูง
อบ	ค่าความแข็งสูง
	ค่าความแข็งต่ำ
	ไม่ได้ระบุช่วงการอบ
กลึง	รูกลางลื้อไม่ได้ขนาด
	รอยกระแทก
	รอยกลึงเป็นเส้น
	ค่าความส่ายสูง
	รูเนื้อตื้น
	บารูกลางลื้อต่ำ

ตารางที่ 3.18 (ต่อ) ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ปัญหาที่เกิดขึ้น
กลึง	ร่องลีด CAP ไม่ได้ขนาด
	รูสวมวาล์วเอียง
	ความสูงรูน็อตต่ำ
ตรวจรอยร้าว	ร้าว
	ครีบกม
ล้างล้อเตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ
ตรวจสอบล้อก่อนฟันสี	รอยกระแทก
ฟันสีฝุ่นรองพื้น	สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี
อบสีฝุ่น	สีฝุ่นลอก
ฟันสี	เม็ดฝุ่น
	รอยขีดข่วน
	สีไหล
	รอยขูดจากที่ปิดรู
	ขี้เกลือ
	รอยมือ
	สีเพี้ยน
อบสี	สีลอก
ตรวจความหนาสี	ความหนาสีต่ำ
ตรวจสอบสุดท้าย	รอยขีดข่วน
	รอยกระแทก
บรรจุ	พลาสติกสกปรก
	บรรจุปน

### 3.5 การหาสาเหตุของปัญหา

หลังจากที่ได้ทราบปัญหาที่ทำให้เกิดของเสียในแต่ละกระบวนการแล้ว ผู้วิจัยได้ร่วมกับ ทีมผู้ชำนาญการในการหาสาเหตุของลักษณะปัญหาแต่ละชนิด โดยการนำแผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) มาประยุกต์ใช้กับการระดมความคิดจากทีมผู้ชำนาญการ ซึ่งทำการแบ่งแขนง ก้างปลาออกเป็นสาเหตุที่เกิดจาก เครื่องจักรและอุปกรณ์, พนักงาน, วิธีการ และวัตถุดิบ จาก



สาเหตุหลักก็แตกเป็นแขนงของสาเหตุย่อย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ง่ายขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 3.21 – 3.59

### 3.5.1 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการหลอม

#### 3.5.1.1 สาเหตุของปัญหาฟองอากาศ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของฟองอากาศ ดังรูปที่ 3.21 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่กำจัดเศษอลูมิเนียมที่สะสมอยู่ในเตาหลอมโดยใช้ Flux
- หัวหน้างานไม่ตรวจสอบการทำงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่เฝ้าติดตามงาน
- พนักงานเติมเศษอลูมิเนียมในเตาหลอมมากเกินไป

#### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- อุณหภูมิของน้ำอลูมิเนียมสูงเกินค่าที่กำหนด
- เครื่องควบคุมอัตราการไหลของไนโตรเจนไม่ได้ตามมาตรฐาน
- ไบพัส GBF สำหรับคนนำอลูมิเนียมชำระ

#### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- กำหนดความเร็วในการหมุนของไบพัส GBF ไม่เหมาะสม
- ไม่ระบุระยะเวลาของการกำจัดเศษอลูมิเนียม (Flux) อย่างชัดเจน
- ไม่ระบุคนที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาย่างชัดเจน
- ไม่มีการควบคุมการเติมเศษอลูมิเนียมอย่างชัดเจน

#### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- แ่งอลูมิเนียมมีค่าส่วนประกอบเกินจากมาตรฐานที่กำหนด

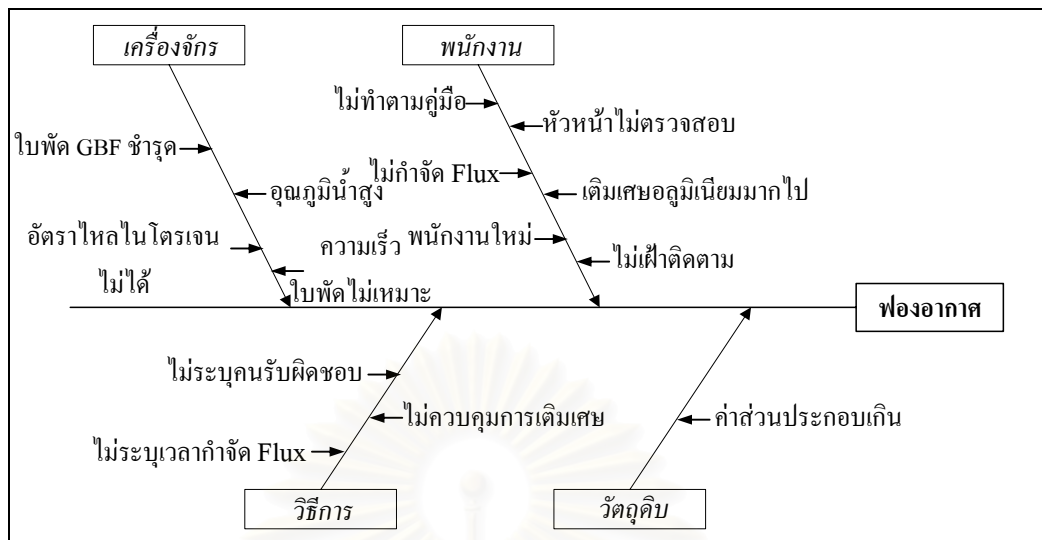

รูปที่ 3.21 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดฟองอากาศ

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดฟองอากาศ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดฟองอากาศพบว่า ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของการเกิดฟองอากาศ เช่น ใบพัด GBF ชำรุด จึงทำให้เกิดความบกพร่องในการไล่แก๊ส และเมื่อเครื่องควบคุมอัตราการไหลของไนโตรเจนและอุณหภูมิของน้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน และความเร็วของใบพัด GBF ไม่เหมาะสม ทำให้น้ำอลูมิเนียมมีอุณหภูมิสูงเกินไป เมื่อค่าดังกล่าวไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดฟองอากาศในน้ำอลูมิเนียมได้ และถ้าพนักงานไม่กำจัดขี้โลหะด้วย Flux ในเตาหลอม ก็จะทำให้ห่อลูมิเนียมในเตาหลอมไม่สะอาดและอาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ทำให้อาจมีอากาศอยู่มากจึงเกิดเป็นฟองอากาศ

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดฟองอากาศที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ใบพัด GBF ชำรุด, เครื่องควบคุมอัตราการไหลของไนโตรเจนและอุณหภูมิของน้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน, ความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสม และพนักงานไม่กำจัดขี้โลหะในเตาหลอม


### 3.5.1.2 สาเหตุของปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน ดังรูปที่ 3.22 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่ตรวจสอบค่าของเครื่อง
- หัวหน้างานไม่ตรวจสอบการทำงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

- พนักงานเดิมส่วนประกอบผิดจากมาตรฐาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องตรวจสอบค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) คลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน
  - แท่งมาตรฐาน (Master) สำหรับสอบเทียบค่าคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ไม่มีการกำหนดให้ทำการตรวจสอบติดตามอย่างชัดเจน
  - ไม่ระบุคนที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหอย่างชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- แท่งอลูมิเนียมมีค่าส่วนประกอบเกินจากมาตรฐานที่กำหนด

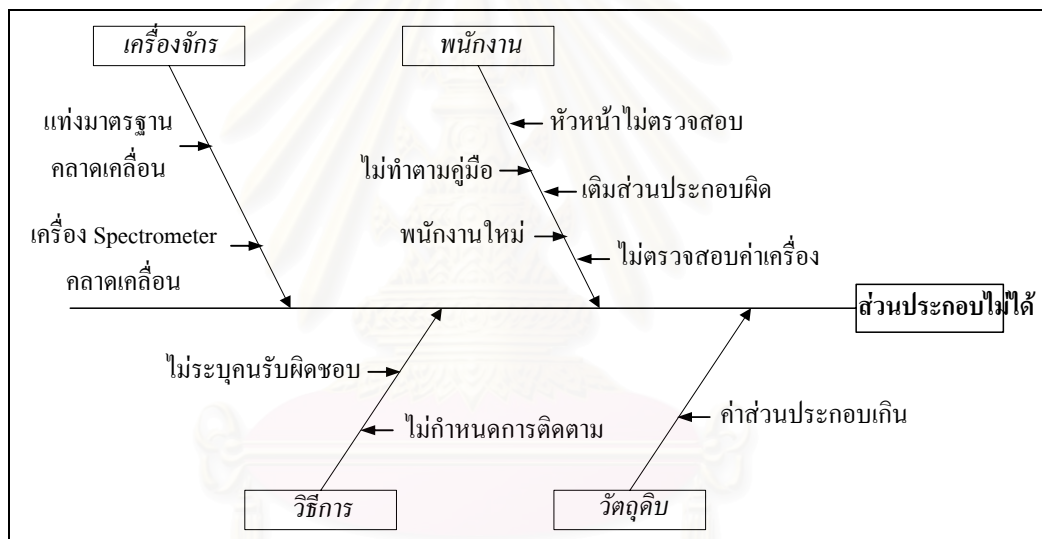

รูปที่ 3.22 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐานแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน คือ เครื่องตรวจสอบค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของลือ อลูมิเนียมอัลลอยด์คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน ทำให้ค่าส่วนประกอบที่ตรวจวัดได้คลาดเคลื่อนจากค่าส่วนประกอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และพนักงานเดิมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน ทำให้ค่าส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐานที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ เครื่องตรวจสอบค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของลืออลูมิเนียมอัลลอยด์คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน และพนักงานเดิมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน

### 3.5.2 การหาสาเหตุของปัญหาจากระบวนการหล่อ

#### 3.5.2.1 สาเหตุของปัญหาโพรงอากาศ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของโพรงอากาศ ดังรูปที่ 3.23 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

##### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ตรวจสอบตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใช้ Die Coat ผิด
- พนักงานพัน Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่ทราบเมื่อมีค่าควบคุมผิดปกติ

##### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- อัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม
- อุณหภูมิในเตาหล่อไม่เหมาะสม
- อัตราการไหลของ Cooling สำหรับฉีดหล่ออลูมิเนียมไม่เหมาะสม
- ค่าควบคุมต่างๆ ในการหล่อไม่ได้มาตรฐาน
- อุณหภูมิของน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด

##### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบผลหลังการหล่ออย่างชัดเจน
- ไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบผลหลังการพัน Die Coat อย่างชัดเจน

##### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน

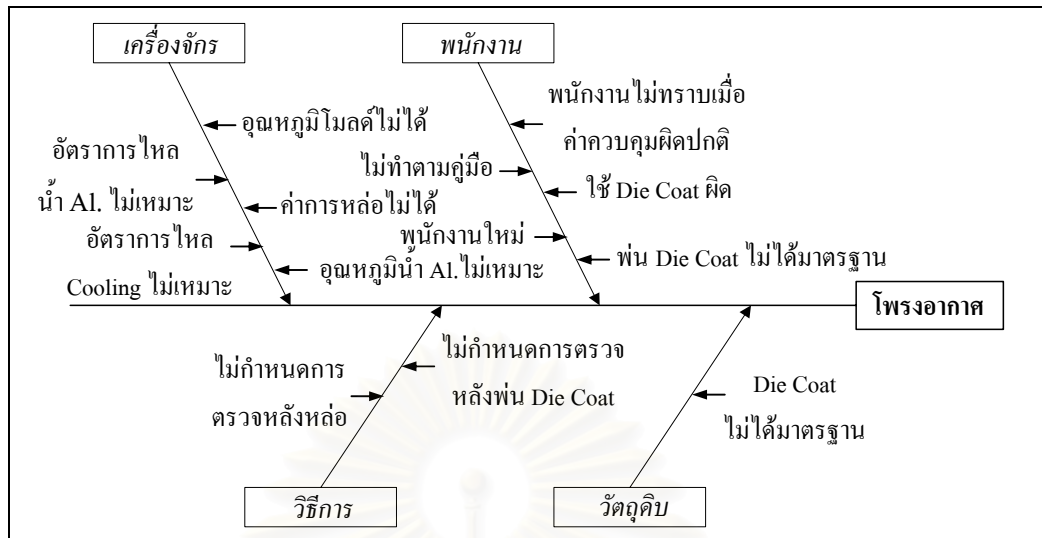

รูปที่ 3.23 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาโพรงอากาศ


หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาโพรงอากาศ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดโพรงอากาศแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโพรงอากาศ คือ อัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการแข็งตัวเร็วเกินไป เป็นเหตุให้เกิดโพรงอากาศในขณะที่น้ำอลูมิเนียมได้ อีกทั้งถ้าอัตราการไหลของ Cooling ไม่เหมาะสม ซึ่ง Cooling มีไว้สำหรับฉีดหล่อเย็นน้ำอลูมิเนียมที่เหลวในโมลด์ขณะแข็งตัวเป็นล้อนอลูมิเนียมอัลลอยด์ ฉะนั้นถ้าอัตราการไหลไม่เหมาะสมจึงอาจเกิดโพรงอากาศขณะน้ำอลูมิเนียมแข็งตัว และถ้าอุณหภูมิของโมลด์และน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนดก็จะทำให้การแข็งตัวของล้อนที่ได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ อาจเกิดโพรงอากาศในล้อนมากขึ้น นอกจากนั้นอาจเกิดจากพนักงานใช้ Die Coat ผิดประเภท หรือพนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐานหรือพ่นหนาเกินไป ทำให้เกิดโพรงอากาศในขณะที่น้ำอลูมิเนียมแข็งตัวเป็นล้อนได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาการเกิดโพรงอากาศที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมและ Cooling ไม่เหมาะสม อุณหภูมิของโมลด์และน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด นอกจากนั้นคือพนักงานใช้ Die Coat ผิดประเภท และพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐานหรือพ่นหนาเกินไป

### 3.5.2.2 สาเหตุของปัญหาผิวขรุขระ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหาผิวขรุขระ ดังรูปที่ 3.24 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานพ่น Die Coat สำหรับเคลือบผิว โมลด์ไม่ได้มาตรฐาน
  - ใช้มาตราส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสม
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
  - พนักงานตรวจสอบ โมลด์ผิดพลาด
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- Die Coat หลุดลอกขณะทำการหล่อ
  - ผิวของโมลด์ขรุขระ ไม่เรียบ
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ไม่มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อ
  - ไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบผลหลังการพ่นอย่างชัดเจน
  - ไม่กำหนดมาตราส่วนของการใช้ Die Coat อย่างชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน

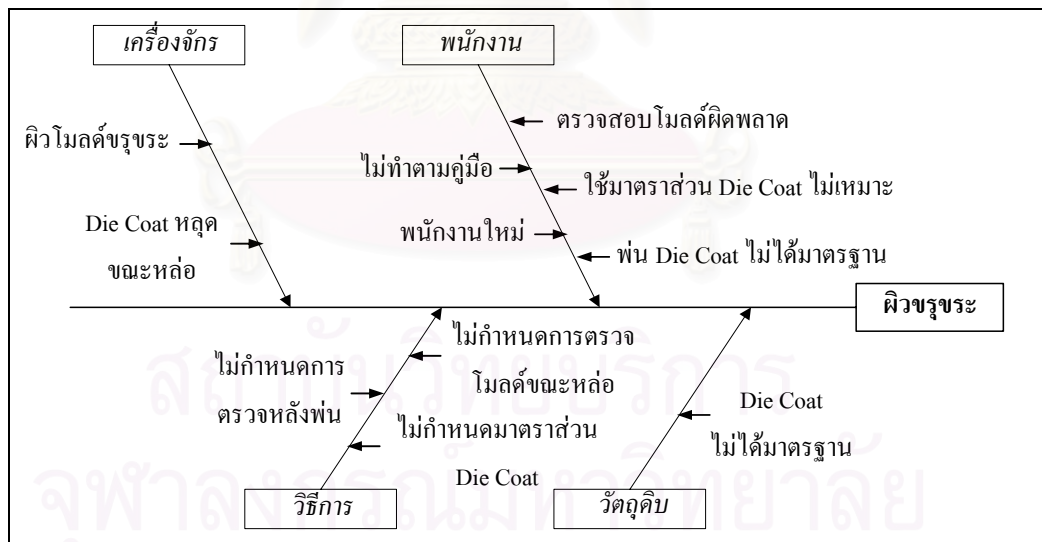

รูปที่ 3.24 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาผิวขรุขระ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาผิวขรุขระ ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาผิวขรุขระแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาผิวขรุขระ เช่น ผิวของโมลด์ขรุขระจึงทำ


ให้หล่อลื่นออกมาได้ผิวที่ขรุขระเหมือนต้นแบบ ส่วน Die Coat ถ้าหลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ จะทำให้ผิวของล้อยี่ได้ขรุขระเพราะจะไม่มีตัวหล่อลื่นระหว่างโมลด์กับล้อยี่ และถ้าพนักงานใช้ มาตรการส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสมก็อาจทำให้หลุดลอกได้ง่ายและเกิดปัญหาผิวขรุขระที่ล้อยี่ได้ นอกจากนี้ถ้าไม่ระบุนความถี่ในการตรวจสอบ โมลด์ขณะทำการหล่อให้ชัดเจน ก็อาจพบปัญหาการ หลุดลอกของ Die Coat โดยที่พนักงานไม่รู้และก็จะทำให้ล้อยี่ที่หล่อออกมาได้ผิวที่ขรุขระ

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาผิวขรุขระที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ผิว ของโมลด์ขรุขระ และ Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ อีกทั้งพนักงานใช้มาตรการ ส่วน ของ Die Coat ไม่เหมาะสม และไม่ระบุนความถี่ในการตรวจสอบ โมลด์ขณะทำการหล่อให้ชัดเจน

### 3.5.2.3 สาเหตุของปัญหาโมลด์กระชาก

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหา สาเหตุของปัญหาโมลด์กระชาก ดังรูปที่ 3.25 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานไม่ตรวจสอบงานตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานพัน Die Coat สำหรับเคลือบผิว โมลด์ไม่ได้มาตรฐาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - Die Coat หลุดลอกขณะการหล่อล้อยี่
  - โมลด์สึกหรอ
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ไม่มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบโมลด์อย่างชัดเจน
  - ไม่มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบหลังการพัน Die Coat อย่าง ชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน

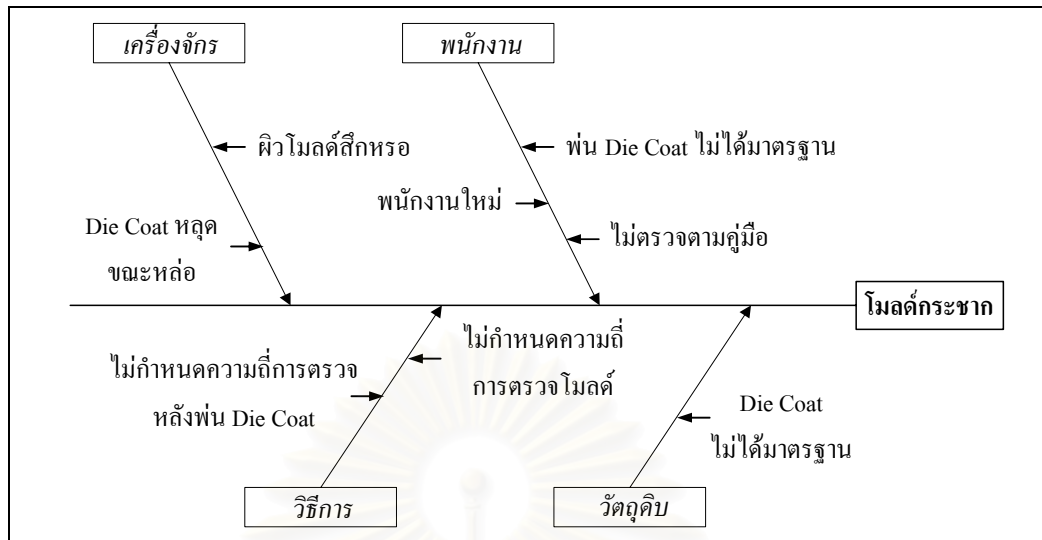

รูปที่ 3.25 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาโมลด์กระชาก

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาโมลด์กระชาก ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาโมลด์กระชากแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาโมลด์กระชาก คือ Die Coat สำหรับเคลือบผิวโมลด์หลุดลอกขณะการหล่อลื่น ทำให้ไม่มีตัวหล่อลื่นระหว่างโมลด์กับล้อย เมื่อขณะนำ ล้อออกจากโมลด์จึงเกิดการกระชากระหว่างโมลด์กับล้อย และเมื่อโมลด์สึกหรอเองก็จะเป็นเหตุให้เกิดรอยโมลด์กระชากได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาโมลด์กระชากที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ Die Coat สำหรับเคลือบผิวโมลด์หลุดลอกขณะการหล่อลื่น และโมลด์สึกหรอ


#### 3.5.2.4 สาเหตุของปัญหาหล่อไม่เต็ม

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหาการหล่อไม่เต็ม ดังรูปที่ 3.26 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานไม่ตรวจสอบงานตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- อุณหภูมิไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน
  - โมลด์เป็นรอย



- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- การตั้งค่าอุณหภูมิโมลต์ในการหล่อไม่เหมาะสม
  - การตั้งค่าอัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมลงโมลต์ไม่เหมาะสม
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- น้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน

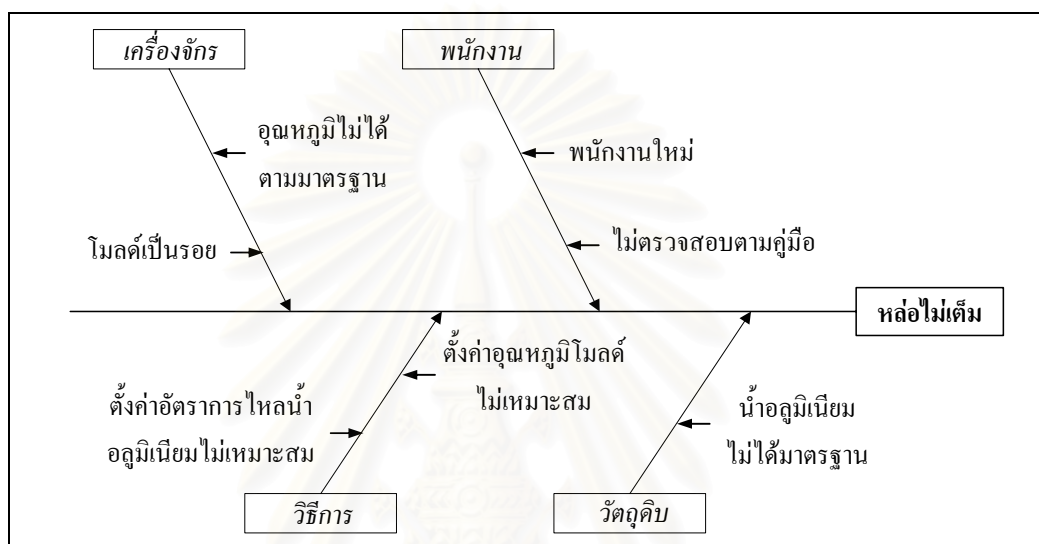

รูปที่ 3.26 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาหล่อไม่เต็ม

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาหล่อไม่เต็ม ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาหล่อไม่เต็มแล้วพบว่า วิธีการเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหล่อไม่เต็ม คือ การกำหนดค่าอุณหภูมิในการหล่อและอุณหภูมิของโมลต์ต่ำเกินไป และค่าอัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมลงในโมลต์ไม่เหมาะสม จึงทำให้น้ำอลูมิเนียมแข็งตัวก่อนเข้าถึงโมลต์และเกิดปัญหาการหล่อไม่เต็มขึ้น


ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหล่อไม่เต็มที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ การกำหนดค่าอุณหภูมิและค่าอัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม

### 3.5.2.5 สาเหตุของปัญหาทรายหล่น

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหาทรายหล่น ดังรูปที่ 3.27 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานไม่ทำความสะอาดโมลต์ก่อนการหล่อทุกครั้ง
  - พนักงานไม่ตรวจสอบชิ้นงานตามคู่มือปฏิบัติงาน

- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - โมลด์ไม่สะอาด มีทรายหล่นบน Lower Mold
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ไม่มีการกำหนดให้ตรวจสอบผิวโมลด์ก่อนหล่ออย่างชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - น้ำอลูมิเนียมมีทรายปนเปื้อน

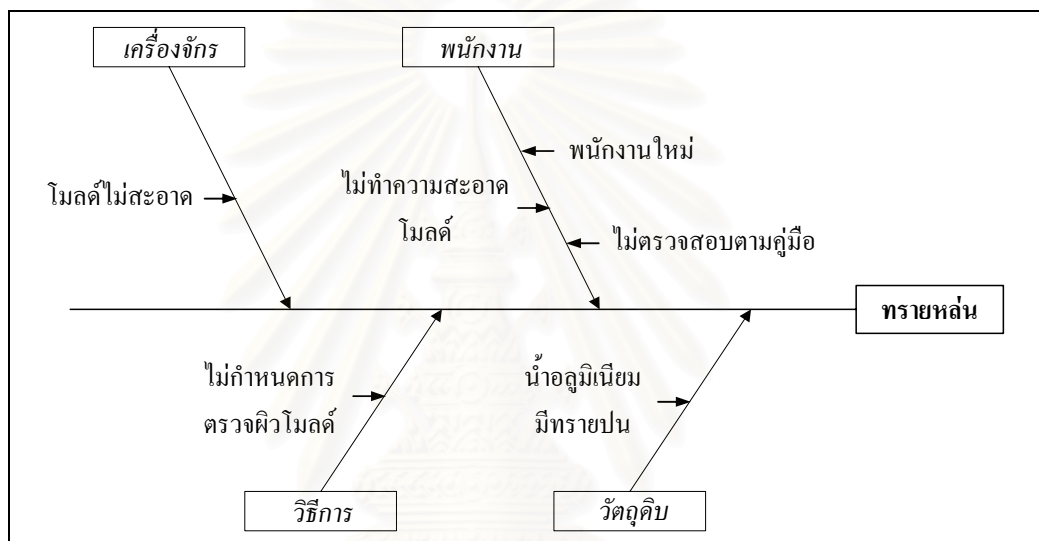

รูปที่ 3.27 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาทรายหล่น

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาทรายหล่น ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาทรายหล่นแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาทรายหล่น คือ โมลด์ไม่สะอาด เนื่องจากมีทรายหล่นบน Lower Mold ดังนั้นเมื่อทำการหล่อต้องไปจึงทำให้เกิดปัญหาทรายหล่น และถ้าพนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนการหล่อทุกครั้ง ก็อาจมีเศษอลูมิเนียมและเศษทรายหล่นค้างอยู่ที่ Lower Mold และเกิดปัญหาทรายหล่นได้


ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาทรายหล่นที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ โมลด์ไม่สะอาด และพนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนการหล่อทุกครั้ง

### 3.5.3 การหาสาเหตุของปัญหาจากระบบการตัด Riser

#### 3.5.3.1 สาเหตุของปัญหา Riser สูง

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของ Riser สูง ดังรูปที่ 3.28 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานไม่ตรวจสอบตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องตัดไม้ได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้
  - เครื่องตัดผิดปกติระหว่างการดำเนินการของกระบวนการ
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน
  - ไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับไว้สอบเทียบการตั้งค่า
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- มีดกลึงปาดไม้ได้มาตรฐาน

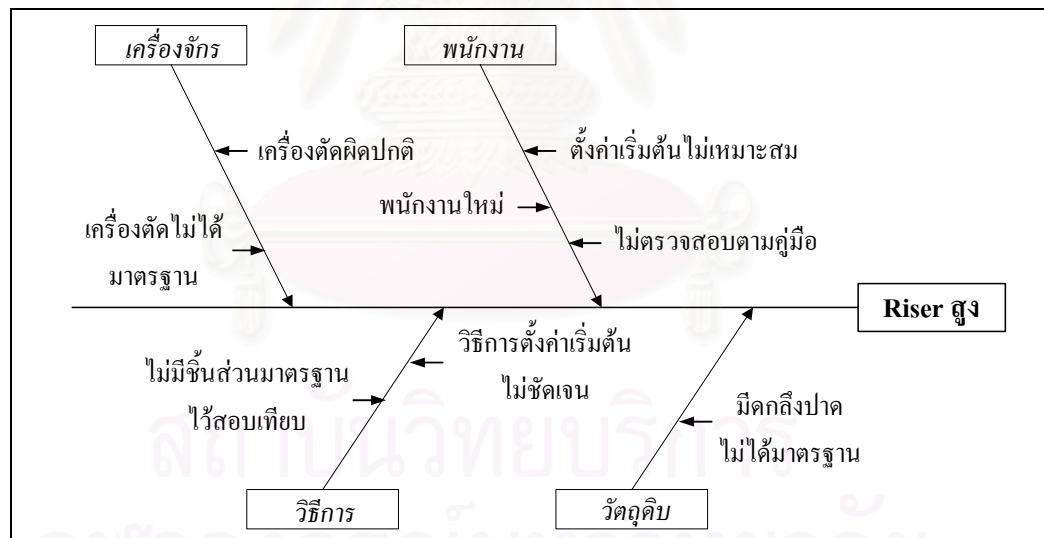

รูปที่ 3.28 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา Riser สูง

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหา Riser สูง ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหา Riser สูงแล้วพบว่า พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา Riser สูง คือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม ทำให้เหลือ Riser หรือรู้น้ำล้นสูงเกินไปจึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่อไปได้ และ

วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน จึงทำให้พนักงานตั้งค่าได้ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับไว้สอบเทียบการตั้งค่า เราจึงไม่สามารถเห็นผลของค่าที่เราตั้งได้ จึงไม่ชัดเจนเพียงพอ

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาการเกิดปัญหา Riser สูงที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน และไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับไว้สอบเทียบการตั้งค่า

### 3.5.4 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการรอบ

#### 3.5.4.1 สาเหตุของปัญหาค่าความแข็งสูง

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิด โดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของค่าความแข็งสูง ดังรูปที่ 3.29 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ได้สุ่มตรวจสอบชิ้นงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่เฝ้าติดตามค่าควบคุมของเตาอบ

#### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- อุณหภูมิของเตาอบสำหรับคืนโครงสร้าง Solution (T4) สูงเกินค่าที่กำหนด
- เวลาที่ใช้ของเตาอบสำหรับคืนโครงสร้าง Solution (T4) นานเกินค่าที่กำหนด
- อุณหภูมิของเตาอบสำหรับบ่มแข็ง Aging (T5) สูงเกินค่าที่กำหนด
- เครื่องสำหรับค่าควบคุมต่างๆ ในเตาอบไม่ได้มาตรฐาน
- สายพานสำหรับนำล้อเข้าออกเตาอบชำรุดจึงทำให้ล้อค้างอยู่ในเตานานเกินไป
- เตาอบมีปัญหา

#### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ตั้งค่าอุณหภูมิในการอบของแต่ละเตาสูงเกินไป
- ตั้งค่าเวลาในการอบของแต่ละเตานานเกินไป
- ไม่ได้กำหนดความถี่ในการตรวจสอบค่าควบคุมของเตาอย่างชัดเจน

#### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ส่วนประกอบของอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน

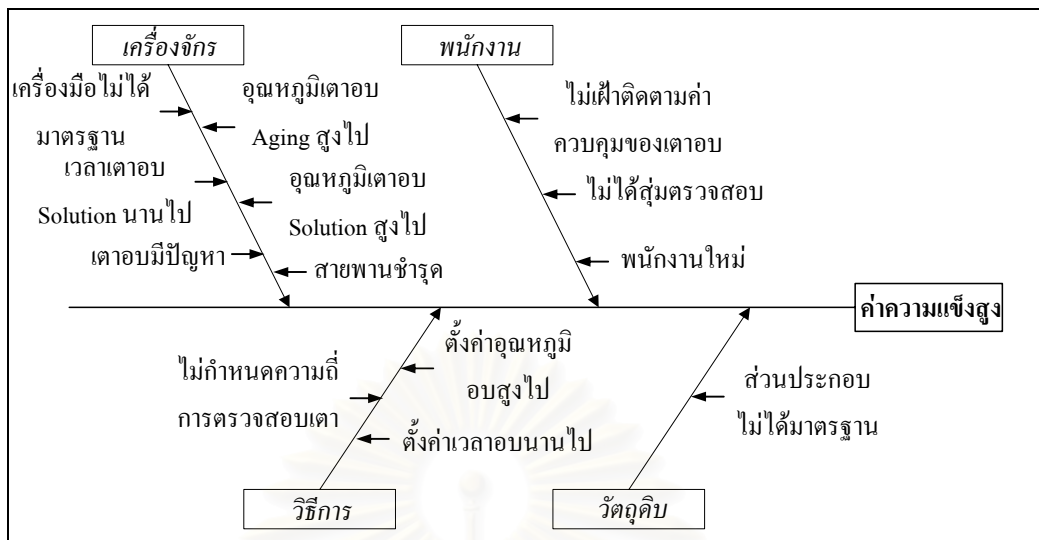

รูปที่ 3.29 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาค่าความแข็งสูง

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาการเกิดค่าความแข็งสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดค่าความแข็งสูงแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดค่าความแข็งสูง คือ อุณหภูมิและเวลาของเตอบ คั้นโครงสร้าง (Solution : T4) สูงเกินค่าที่กำหนด ทำให้มีผลโดยตรงต่อโครงสร้างเกรน (Grain) ของลื้อที่ได้จะไม่เหมาะสม และถ้าอุณหภูมิของเตอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูงเกินค่าที่กำหนด ทำให้ส่งผลต่อการเพิ่มค่าความแข็งของลื้อโดยตรง เพราะกระบวนการบ่มแข็งเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มค่าความแข็งนั่นเอง

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาการเกิดค่าความแข็งสูงที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อุณหภูมิและเวลาของเตอบคั้นโครงสร้าง (Solution : T4) สูงเกินค่าที่กำหนด และอุณหภูมิของเตอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูงเกินค่าที่กำหนด

### 3.5.4.2 สาเหตุของปัญหาค่าความแข็งต่ำ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของค่าความแข็งต่ำ ดังรูปที่ 3.30 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ได้ผลดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - พนักงานไม่ได้สุ่มตรวจสอบชิ้นงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
  - พนักงานไม่เฝ้าติดตามค่าควบคุมของเตอบ

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- อุณหภูมิของเตาอบสำหรับคืนโครงสร้าง Solution (T4) ต่ำกว่าค่าที่กำหนด
- เวลาที่ใช้ของเตาอบสำหรับคืนโครงสร้าง Solution (T4) น้อยกว่าค่าที่กำหนด
- อุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูงเกินค่าที่กำหนด
- เวลาในการจุ่มน้ำ (Quenching) น้อยกว่าค่าที่กำหนด
- เครื่องสำหรับค่าควบคุมต่างๆ ในเตาอบไม่ได้มาตรฐาน
- เตาอบมีปัญหา

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ตั้งค่าอุณหภูมิในการอบของแต่ละเตาต่ำเกินไป
- ตั้งค่าเวลาในการอบของแต่ละเตาน้อยเกินไป
- ไม่ได้กำหนดความถี่ในการตรวจสอบค่าควบคุมต่างๆ ของเตาอย่างชัดเจน

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ส่วนประกอบของอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน
- ไฟดับ

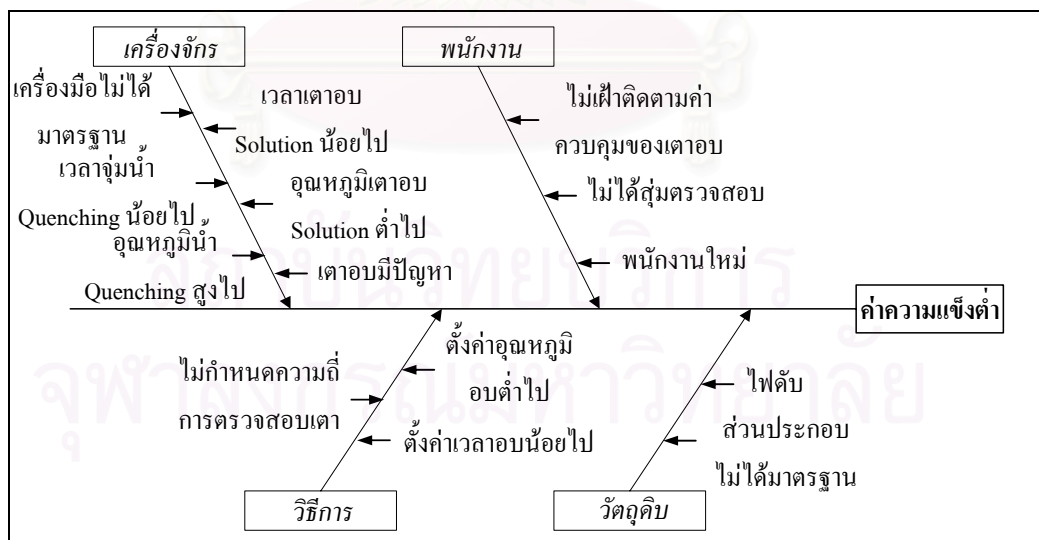

รูปที่ 3.30 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาค่าความแข็งต่ำ

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาการเกิดค่าความแข็งต่ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดค่าความแข็งต่ำแล้วพบว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดค่าความแข็งต่ำ คือ อุณหภูมิของเตอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำกว่าค่าที่กำหนด และเวลาของเตอบ Solution น้อยกว่าค่าที่กำหนด ทำให้มีผลโดยตรงต่อโครงสร้างเกรน (Grain) ของล้อยที่ได้จะไม่เหมาะสม อีกทั้งถ้าอุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูงเกินค่าที่กำหนด และเวลาในการจุ่มน้ำน้อยกว่าค่าที่กำหนด ก็ส่งผลต่อโครงสร้างของล้อยโดยตรงเช่นกัน

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาการเกิดค่าความแข็งต่ำที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อุณหภูมิของเตอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำกว่าค่าที่กำหนด, เวลาของเตอบ Solution น้อยกว่าค่าที่กำหนด, อุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูงเกินค่าที่กำหนด และเวลาในการจุ่มน้ำน้อยกว่าค่าที่กำหนด

#### 3.5.4.3 สาเหตุของปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการไม่ระบุช่วงการอบ ดังรูปที่ 3.31 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่ได้ใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold
- พนักงานลืมเปลี่ยนหมุด Stamp
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- หมุด Stamp ไม่ชัดเจนจากการสึกหรอ

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีกระบวนการให้มีการตรวจสอบหมุด Stamp ก่อนอย่างชัดเจน

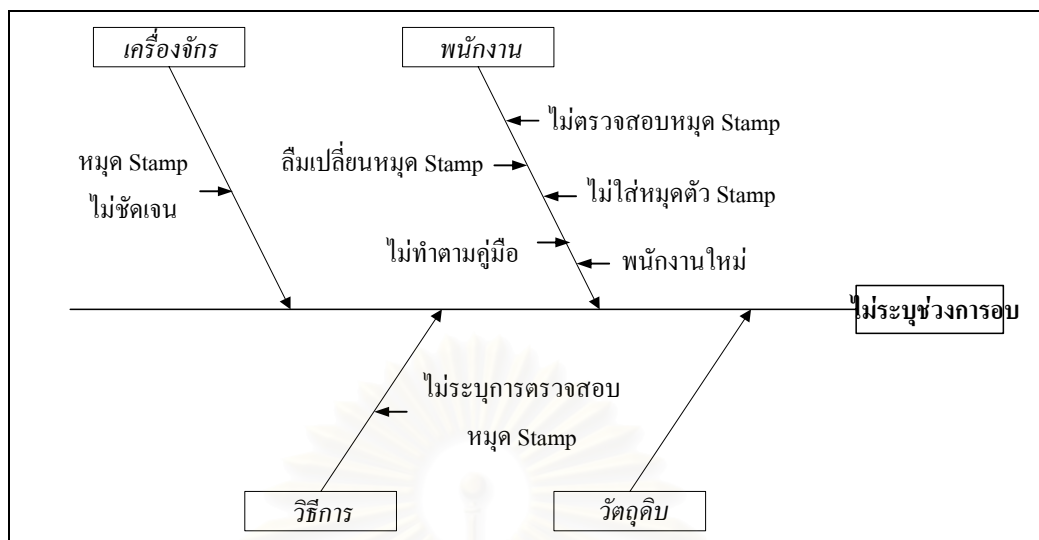

รูปที่ 3.31 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ แล้วพบว่า พนักงานเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ คือ พนักงานลืมนไม่ได้ใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold และพนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง จึงเกิดการลืมนและไม่มีการป้องกันได้ จึงอาจทำให้ไม่มีการระบุช่วงเวลาการอบไว้

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานลืมนไม่ได้ใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold และพนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง

### 3.5.5 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการกลึง

#### 3.5.5.1 สาเหตุของปัญหารูกลึงล้นไม่ได้ขนาด


ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหารูกลึงล้นไม่ได้ขนาด ดังรูปที่ 3.32 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานใช้โปรแกรมไม่ถูกต้อง
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งาน
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี
- พนักงานอ่านค่าเครื่องมือวัดผิดพลาด



- พนักงานไม่ลงบันทึกของจำนวนการใช้มีดกลึง
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน
  - โปรแกรมไม่สมบูรณ์
  - เครื่องจักรมีปัญหา
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการควบคุมการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน
  - ความถี่ในการตรวจสอบเครื่องมือวัดไม่เหมาะสม
  - ไม่กำหนดวิธีการทวนสอบเครื่องมือวัดที่ชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- มีดกลึงสึกหรอ
  - มีดกลึงแตก

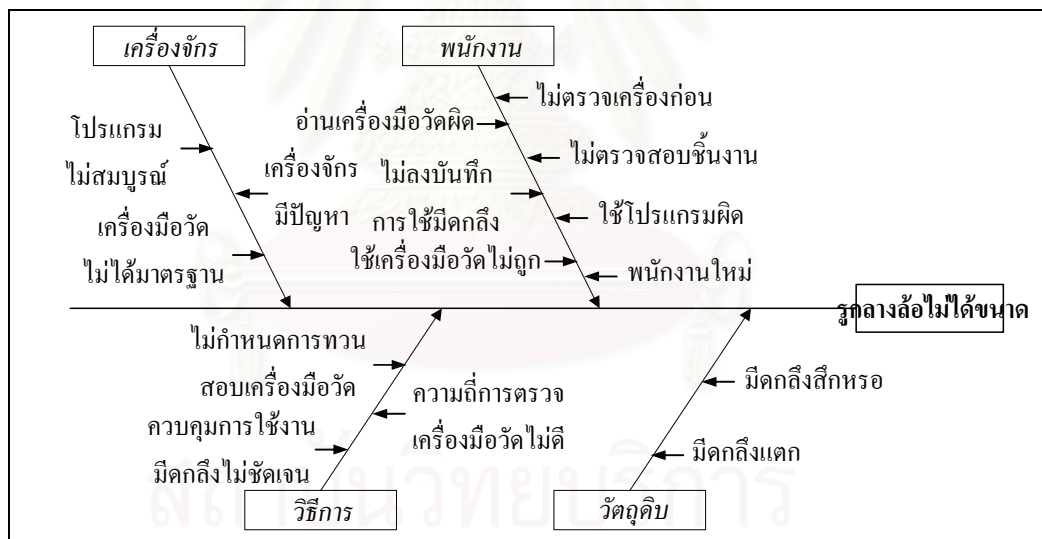

รูปที่ 3.32 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารูกลางลื้อไม่ได้ขนาด

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหารูกลางลื้อไม่ได้ขนาด ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรูกลางลื้อไม่ได้ขนาดแล้วพบว่า ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน วิธีการ และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหารูกลางลื้อไม่ได้ขนาด คือ เมื่อมีดกลึงสึกหรอ ซึ่งอาจเกิดจากพนักงานไม่ได้ลงบันทึกของจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง จึงทำให้ควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงได้ไม่ถูกต้อง และวิธีการในการควบคุมอายุการใช้

งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดปัญหาารูกกลางล้อ (Center Bore) ไม่ได้ขนาดขึ้นได้ และพนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธีหรือเครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน ทำให้อ่านค่าคลาดเคลื่อน

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาารูกกลางล้อไม่ได้ขนาดที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ มีดกลึงสึกหรอ, พนักงานไม่ลงบันทึกของจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง, วิธีการควบคุมอายุใช้งานมีดกลึงไม่ชัดเจน, พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี และเครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน

### 3.5.5.2 สาเหตุของปัญหารอยกระแทก

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดรอยกระแทก ดังรูปที่ 3.33 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
- พนักงานไม่ระมัดระวังในการทำงาน
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- อุปกรณ์จับยึดล้อของเครื่องกลึงไม่เหมาะสม

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วิธีการตรวจสอบล้อนั้นระบุพื้นที่ที่ต้องตรวจสอบไม่ชัดเจน
- การจัดทำชิ้นงานตัวอย่างเพื่อช่วยในการตัดสินใจไม่ครบถ้วน

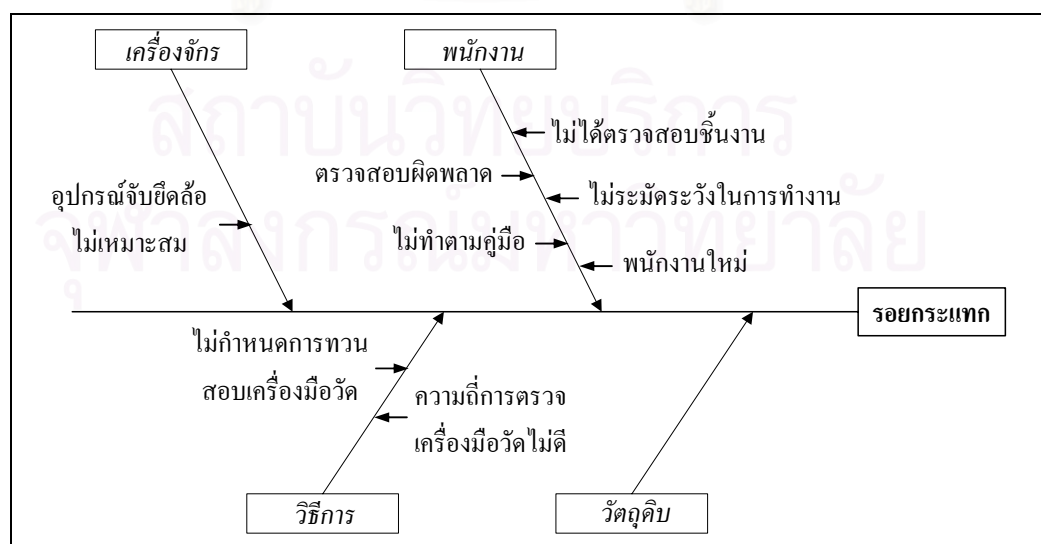

รูปที่ 3.33 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยกระแทก

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาหรือกระทง ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดหรือกระทงแล้วพบว่า พนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหรือกระทง คือ พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดหรือกระทงขึ้นได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหรือกระทงที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

### 3.5.5.3 สาเหตุของปัญหาหรือกระทงเป็นเส้น

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดหรือกระทงเป็นเส้น ดังรูปที่ 3.34 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกึ่ง
- พนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องและอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

#### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- อุปกรณ์จับยึดล้อของเครื่องกึ่งคลาดเคลื่อน
- เครื่องจักรมีปัญหา

#### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกึ่งไม่ชัดเจน

#### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- มีดกึ่งสึกหรอ
- มีดกึ่งแตก

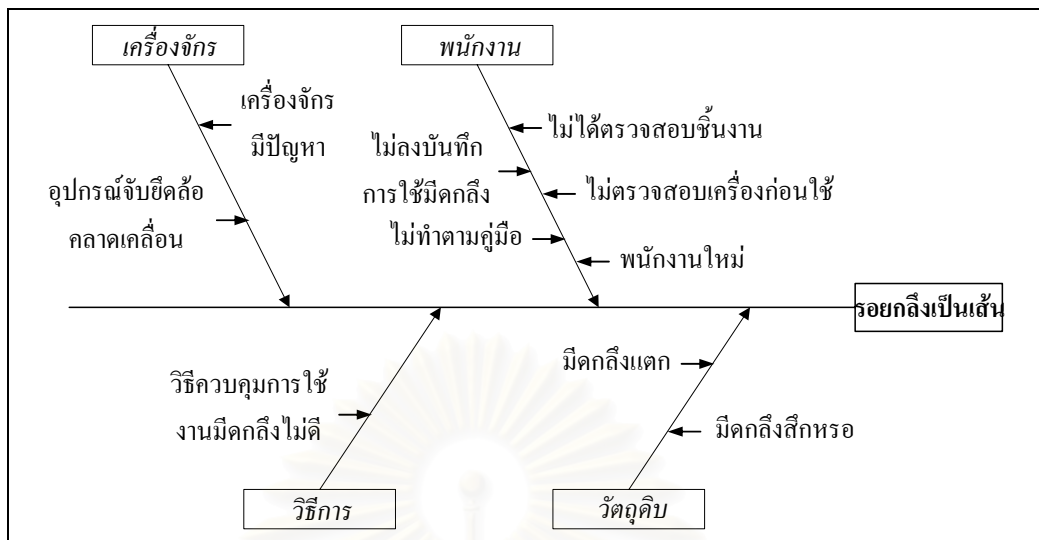

รูปที่ 3.34 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รอยกลิ้งเป็นเส้น

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหา รอยกลิ้งเป็นเส้น ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยกลิ้งเป็นเส้นแล้วพบว่า พนักงานวิธีการ และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหา รอยกลิ้งเป็นเส้น คือ พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนครั้งการใช้มีดกลิ้ง รวมทั้งวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลิ้งไม่ชัดเจน จึงทำให้อายุการใช้งานของมีดกลิ้งไม่ถูกต้องและอาจสึกหรอหรือชำรุดตามสภาพจริงแต่ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ เมื่อมีดกลิ้งสึกหรอหรือแตก ก็จะส่งผลให้การกลิ้งล้อเกิดเป็นรอยกลิ้งเป็นเส้นได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา รอยกลิ้งเป็นเส้นที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ มีดกลิ้งสึกหรอหรือแตก และพนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนครั้งการใช้มีดกลิ้งรวมทั้งวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลิ้งไม่ชัดเจน


3.5.5.4 สาเหตุของปัญหาค่าความเสียหายสูง

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุปัญหาค่าความเสียหายสูง ดังรูปที่ 3.35 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน
- พนักงานไม่ทวนสอบค่าอย่างต่อเนื่อง
- พนักงานตั้งค่าโปรแกรมผิดพลาด
- พนักงานตั้งค่ามุมลาด (Taper) ของรูศูนย์กลางล้อที่เครื่องไม่เหมาะสม
- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกต้อง
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน

- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- แกนยึดดอกสว่าน (Collect Chuck) ไม่รวมศูนย์
  - ตัวจับยึดล้อคลาดเคลื่อน
  - เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ไม่มีการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง
  - มาตรฐานมุมลาดของรูศูนย์กลางล้อไม่ชัดเจน
  - วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดไม่ครอบคลุมทุกเครื่องมือ
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- แกนสำหรับยึดดอกสว่านไม่ได้มาตรฐาน

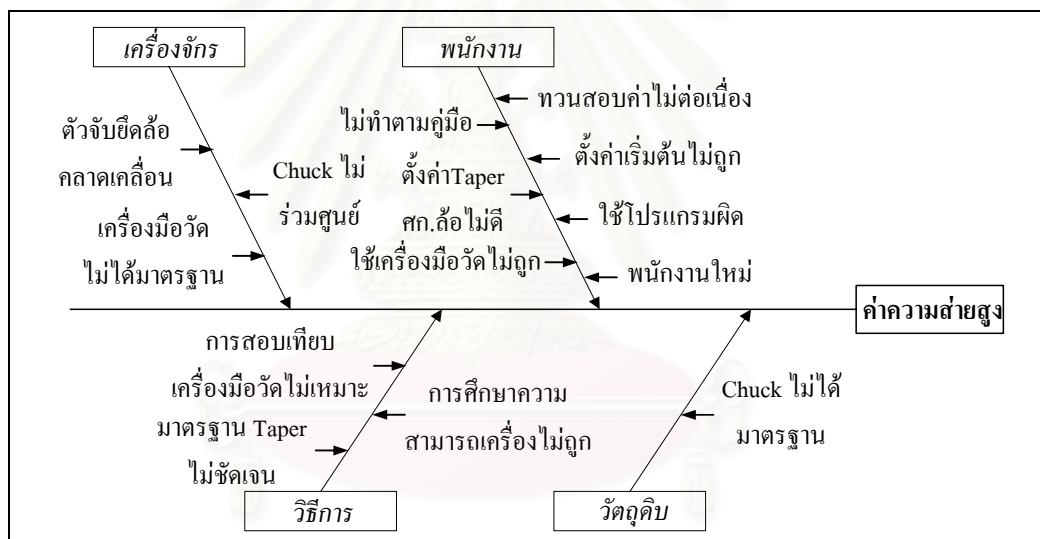

รูปที่ 3.35 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาค่าความส่ายสูง

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาค่าความส่ายสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดค่าความส่ายสูงแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของปัญหาค่าความส่ายสูง กล่าวคือ แกนยึดดอกสว่าน (Collect Chuck) ไม่รวมศูนย์ มีผลทำให้ล้อที่กลึงได้ไม่กลมตามมาตรฐานจะส่งผลต่อความส่ายของล้อ อีกทั้งถ้าพนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่ได้มาตรฐาน หรือตั้งค่ามุมลาด (Taper) ของรูศูนย์กลางล้อ (Center bore) ไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่อง (Center guide) ก็จะมีผลโดยตรงต่อความกลมและความส่ายของล้อเมื่อนำไปประกอบวง และขาดการศึกษาความสามารถของเครื่อง (Machine Capability Study) อย่างถูกต้อง ทำให้เราไม่ทราบความสามารถที่เครื่องทำได้

โดยไม่เกิดความผิดปกติในตัวผลิตภัณฑ์ ฉะนั้นเมื่อทำการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วอาจเกิดความผิดปกติโดยที่เราไม่ทราบ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาค่าความเสียหายที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ เกนยัดดอกสว่านไม่ร่วมศูนย์ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐานหรือตั้งค่ามุลาคของรูศูนย์กลางล้อไม่ตรงกับมุลาคของเครื่อง ขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง

#### 3.5.5.5 สาเหตุของปัญหารูเนื้อดแข็ง

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหารูเนื้อดแข็ง ดังรูปที่ 3.36 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

##### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน
- พนักงานไม่ทวนสอบค่าอย่างต่อเนื่อง
- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

##### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- อุปกรณ์จับยึดล้อของเครื่องกึ่งคลาดเคลื่อน
- อุปกรณ์ในเครื่องกึ่งไม่เหมาะสม
- เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน

##### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างชัดเจน

##### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ค่าในโปรแกรมไม่เหมาะสม

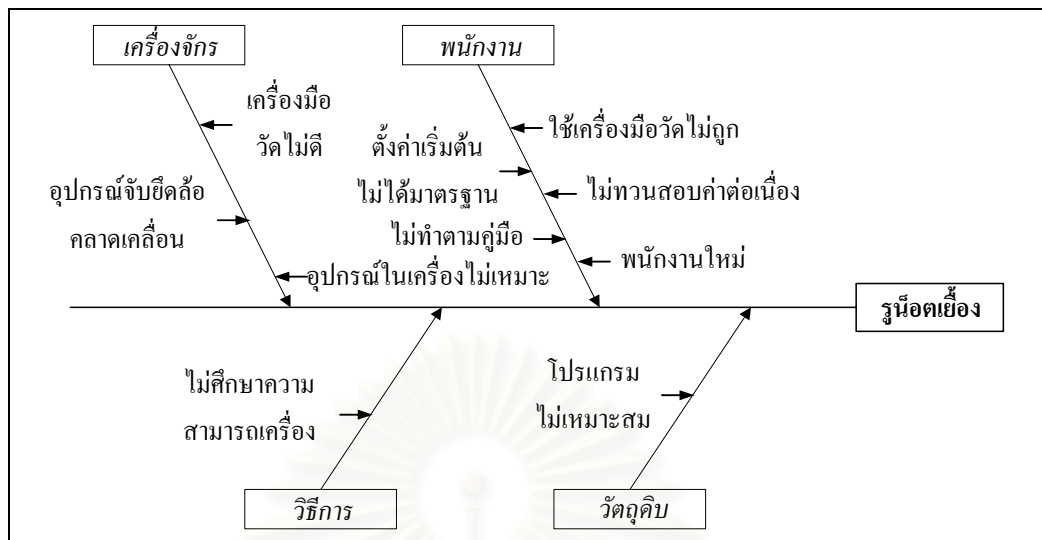

รูปที่ 3.36 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รูน็อตเยื้อง

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหา รูน็อตเยื้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหา รูน็อตเยื้องแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหา รูน็อตเยื้อง คือ อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม และค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อการเอียงของ รูน็อต (P.C.D.) ของล้อที่กลึงออกมา ซึ่งจะทำให้นำไปประกอบกับรถไม่ได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา รูน็อตเยื้องที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม และค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม


### 3.5.5.6 สาเหตุของปัญหาบ่าร่องรูกกลางล้อต่ำ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาบ่าร่อง (Chamfer) ของรูกกลางล้อต่ำ ดังรูปที่ 3.37 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องจักร
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
- พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกลึงปาดก่อนนำไปใช้งาน
- พนักงานใช้มีดกลึงปาดผิดแบบ
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน

- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องจักรคลาดเคลื่อน
  - ตัวจับยึดล๊อคคลาดเคลื่อน
  - เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการตรวจสอบและความถี่ในการตรวจสอบไม่เหมาะสม
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- มีดกึ่งปาดไม่ได้มาตรฐาน

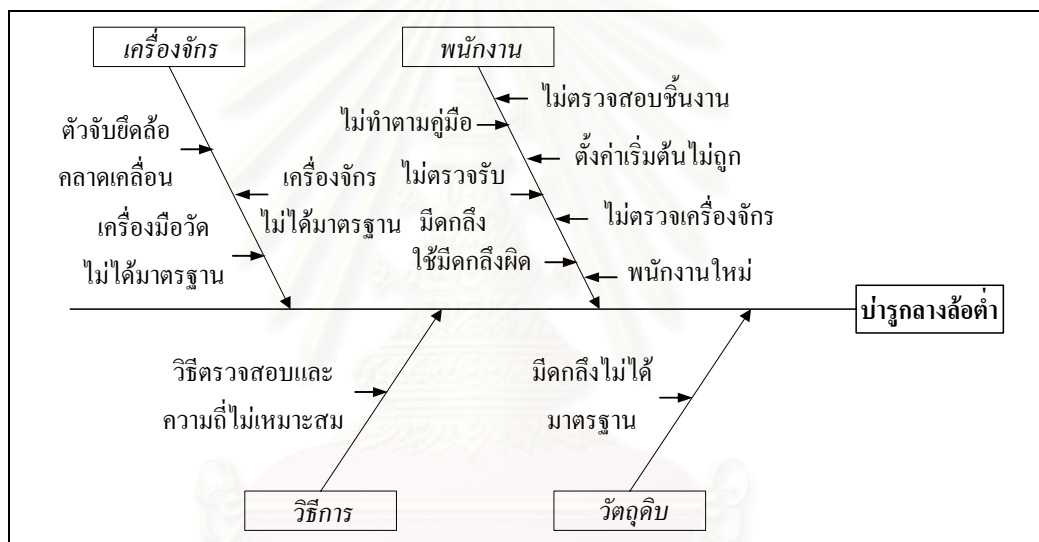

รูปที่ 3.37 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาบารูกลางลื้อต่ำ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาบารูกลางลื้อต่ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาบารูกลางลื้อต่ำแล้วพบว่าพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาบารูกลางลื้อต่ำ กล่าวคือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่เหมาะสมหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐาน และจากการที่พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกึ่งปาดก่อนที่จะนำมาใช้จึงอาจได้มีดที่สึกหรอหรือผิดแบบมาใช้ จึงส่งผลให้บารูของรูศูนย์กลางลื้อต่ำได้


ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาบารูกลางลื้อต่ำที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่เหมาะสมและไม่ได้ตรวจรับมีดกึ่งปาดก่อนที่จะนำมาใช้ และใช้มีดกึ่งปาดผิดแบบ



### 3.5.5.7 สาเหตุของปัญหาห้องล็อกฝากรอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาห้องล็อกฝากรอบล้อ (Lock CAP) ไม่ได้ขนาด ดังรูปที่ 3.38 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่เหมาะสม
  - พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
  - พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม
  - พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องจักรไม่ได้มาตรฐาน
  - เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- มีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน

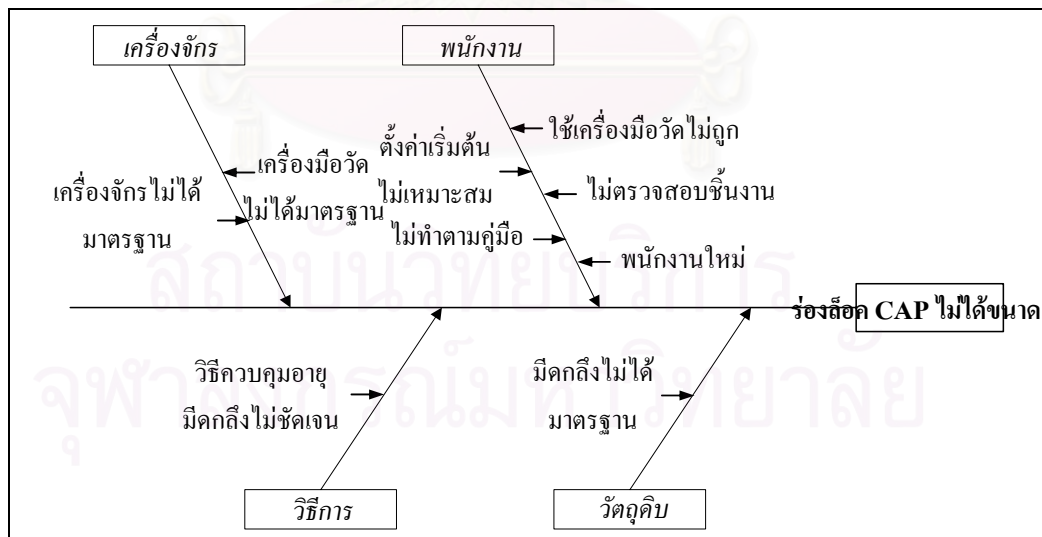

รูปที่ 3.38 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาห้องล็อกฝากรอบล้อ (Lock CAP) ไม่ได้ขนาด

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาห้องล๊อคฝาครอบล๊อค (CAP) ไม่ได้ขนาด ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาห้องล๊อค CAP ไม่ได้ขนาดแล้วพบว่า พนักงาน วิธีการ และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาห้องล๊อค CAP ไม่ได้ขนาด คือ พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสมกับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องล๊อค CAP นี้จึงทำให้วัดขนาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน ทำให้มีดกลึงอาจสึกหรือเร็วกว่าที่บันทึกค่าไว้ อีกทั้งถ้ามีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน ก็จะทำให้ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องล๊อค CAP ไม่ได้ตามมาตรฐาน

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาห้องล๊อค CAP ไม่ได้ขนาดที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน และมีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน

#### 3.5.5.8 สาเหตุของปัญหารูสวมวาล์วเอียง

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหารูสวมวาล์วเอียง ดังรูปที่ 3.39 โดยพิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตั้งค่าตำแหน่งรูวาล์วผิดพลาด
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์ว
- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- เครื่องจักรไม่ได้มาตรฐาน

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่ระบุให้ตรวจสอบตำแหน่งรูวาล์วอย่างชัดเจน

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- โปรแกรมไม่เหมาะสม

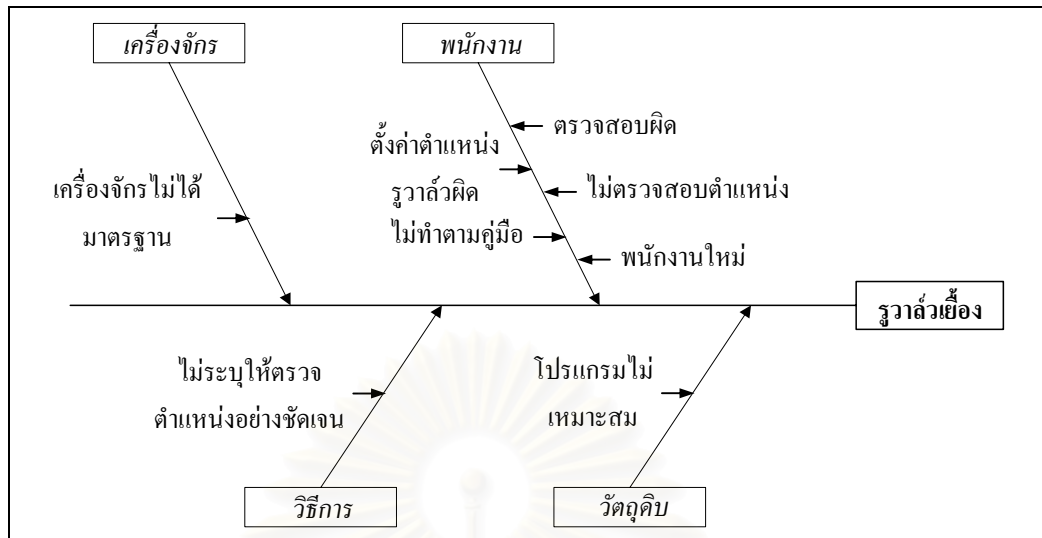

รูปที่ 3.39 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารูวาล์วเยื้อง

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหารูวาล์วเยื้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหารูวาล์วเยื้องแล้วพบว่า พนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหารูวาล์วเยื้อง คือ พนักงานตั้งค่าตำแหน่งของรูวาล์วผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น และพนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูวาล์ว จึงทำให้ได้ล้อที่มีตำแหน่งรูวาล์วเยื้อง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหารูวาล์วเยื้องที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานตั้งค่าตำแหน่งของรูวาล์วผิดพลาด และพนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูวาล์ว


### 3.5.5.9 สาเหตุของปัญหาความสูงรูนี้อตต่ำ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหาความสูงรูนี้อตต่ำ ดังรูปที่ 3.40 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาด
- พนักงานไม่ได้ทวนสอบหลังการตั้งค่าเริ่มต้น
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
- พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องจักรไม่ได้มาตรฐาน
  - เครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง (Supporter)
  - เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการตรวจสอบและความถี่ในการตรวจสอบไม่เหมาะสม
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- มีดกึ่งปาดไม่ได้มาตรฐาน

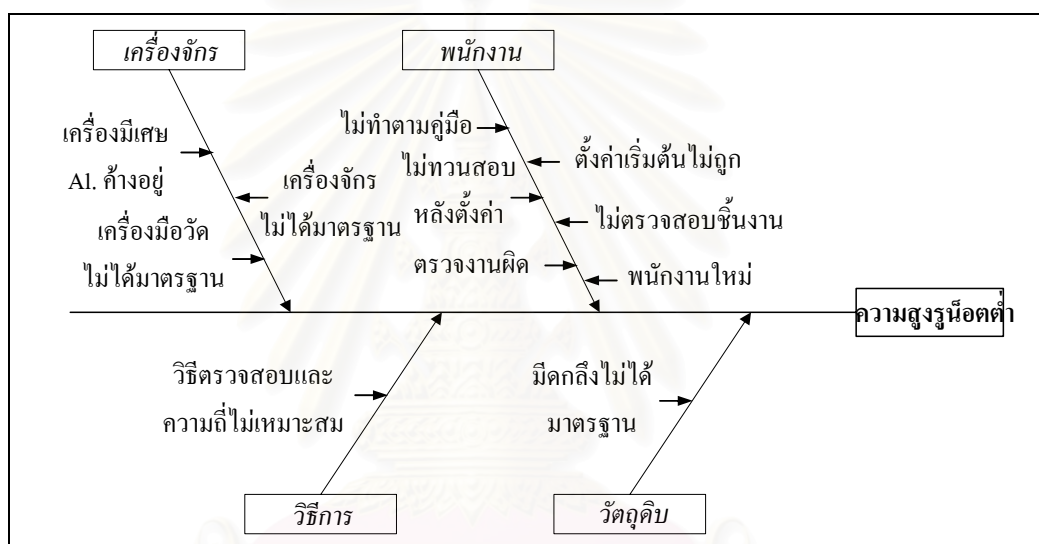

รูปที่ 3.40 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาความสูงรูน็อตต่ำ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาความสูงรูน็อตต่ำ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาความสูงรูน็อตต่ำแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาความสูงรูน็อตต่ำ กล่าวคือ พนักงานอาจตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาดหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานของงาน และพนักงานเองก็อาจตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาดจึงได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นถ้าเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง (Supporter) เมื่อนำสั้ววางสำหรับกึ่งจะมีตำแหน่งคลาดเคลื่อนไป ก็จะทำให้สั้วที่กึ่งออกมาได้ขนาดความหนาของรูสวมรูน็อตต่ำเกินไปกว่ามาตรฐาน และจะส่งผลโดยตรงทำให้สวมประกอบกับรถไม่ได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาความสูงรูน็อตต่ำที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาดหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานของงาน พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด และเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง

### 3.5.6 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการตรวจสอบรอยรั่ว

#### 3.5.6.1 สาเหตุของปัญหาการรั่ว

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหารั่ว ดังรูปที่ 3.41 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
- พนักงานไม่ตรวจสอบค่าตั้งต้นก่อนทำงาน
- พนักงานคัดแยกสล็อตผิดพลาด
- พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นยางก่อนทำงาน
- พนักงานใช้ค่าแรงดันพลังน้ำไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ปรับเทียบค่าตั้งต้นของเครื่องด้วยล้อมาตรฐาน
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

#### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสม
- แรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ความเร็วของเวลาในการหมุนล้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม

#### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วิธีการควบคุมแผ่นยางไม่ชัดเจน
- พื้นที่ในการคัดแยกสล็อตไม่เหมาะสม
- ไม่มีการบ่งชี้ค่าแรงดันพลังน้ำสำหรับล้อแต่ละขนาดที่ชัดเจน
- ไม่มีการระบุให้ทวนสอบค่าแสงสว่าง

#### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- น้ำไม่สะอาด
- แสงสว่างต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด
- แผ่นยางรั่วหรือ ไม่ได้มาตรฐาน

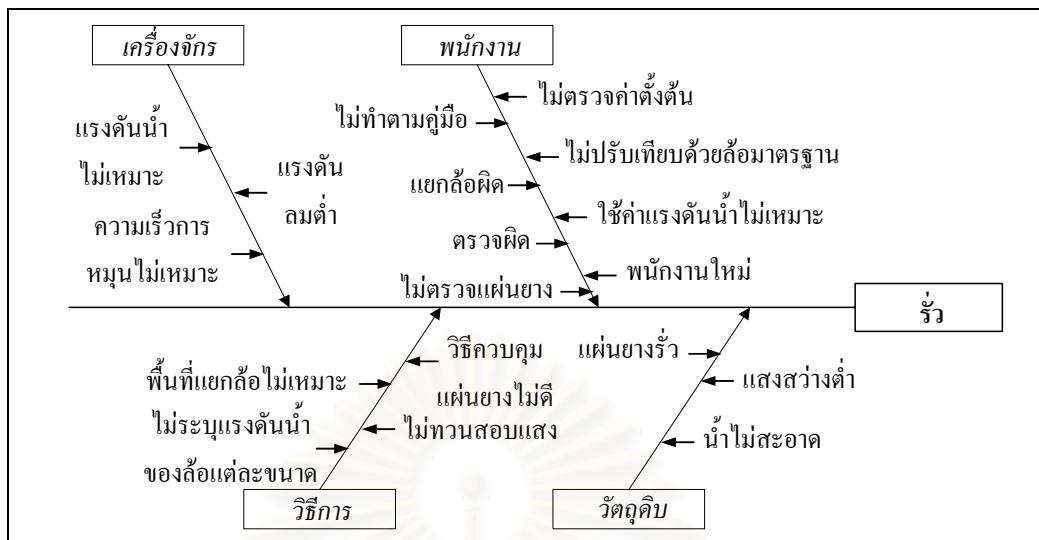

รูปที่ 3.41 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาการรั้ว


หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาการรั้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยรั้วแล้วพบว่า ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์พนักงาน และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการรั้ว คือ แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสมและแรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน รวมทั้งความเร็วของเวลาในการหมุนล้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสมนั้นจะทำให้แรงดันที่มีต่อล้อที่ทำการตรวจสอบไม่มากพอ จึงทำให้เรามองไม่เห็นฟองอากาศในน้ำที่แสดงว่าล้อรั้ว และถ้า น้ำไม่สะอาด ก็จะทำให้เรามองไม่เห็นฟองอากาศในน้ำเช่นกัน หรือถ้าแสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสมก็จะทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน นอกจากนี้ถ้าแผ่นยางรั้วจะทำให้เกิดฟองอากาศในน้ำจึงทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างฟองอากาศที่เกิดจากรูรั้วของล้อ และที่สำคัญคือถ้าพนักงานตรวจสอบผิดพลาดเอง ประเด็นนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจ ความรู้ความชำนาญ และทักษะของตัวพนักงานเองที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาการรั้วที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสมและแรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน, ความเร็วของเวลาในการหมุนล้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม, น้ำไม่สะอาด, ถ้าแสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม, แผ่นยางรั้ว และพนักงานตรวจสอบผิดพลาด

### 3.5.6.2 สาเหตุของปัญหาการริบคม

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาการริบคม ดังรูปที่ 3.42 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานชูดกริบไม่ดี
  - พนักงานชูดกริบไม่ครบทุกพื้นที่
  - พนักงานไม่ได้ทำการชูดกริบ
  - พนักงานไม่ตรวจสอบชิ้นงาน
  - พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- เครื่องมือในการตบแต่งไม่เหมาะสม
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ไม่ระบุวิธีและตำแหน่งในการชูดกริบที่ชัดเจน
  - ไม่มีมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบงานอย่างชัดเจน
  - ไม่ระบุเครื่องมือที่ใช้ที่เหมาะสม
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ล้อมีเนื้อโลหะที่ไม่เหมาะสม

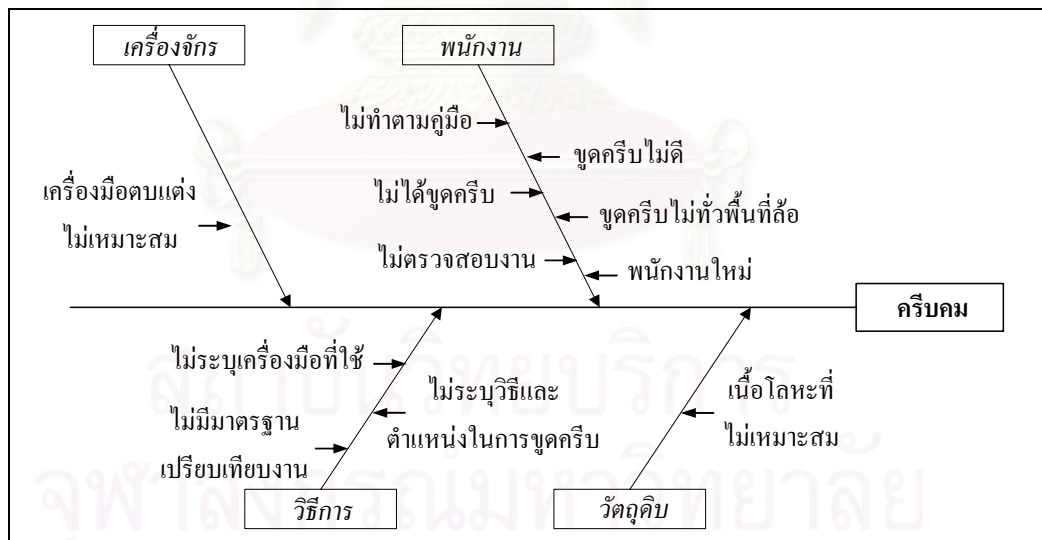

รูปที่ 3.42 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาครีบกม

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาครีบกม ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดครีบกมแล้วพบว่า พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของปัญหาครีบกม กล่าวคือ พนักงานชูดกริบไม่ดี หรือชูดกริบไม่ทั่วทุกพื้นที่ที่เป็น

เหลื่อมมุม จึงทำให้ยังคงมีครีบกมหลงเหลืออยู่ และการที่ไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้อย่างเหมาะสม ทำให้ไม่มีบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการใช้งาน จึงอาจเกิดความไม่เหมาะสมในการเลือกใช้เครื่องมือ จึงยังมีครีบกมหลงเหลืออยู่เช่นกัน

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาครีบกมที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานชุดครีบกมไม่ดี หรือชุดครีบกมไม่ทั่วทุกพื้นที่ และไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้อย่างเหมาะสม

### 3.5.7 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว

#### 3.5.7.1 สาเหตุของปัญหาผิวเป็นคราบ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของการเกิดปัญหาผิวเป็นคราบ ดังรูปที่ 3.43 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานปรับเทียบเครื่องมือผิดพลาด
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบล้อ
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องจักร
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

#### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- หัวฉีดสำหรับล้างล้อเคลื่อนตำแหน่ง
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสีย
- ความดันต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้
- หัวฉีดอุดตัน
- อุณหภูมิเตาอบไม่ได้ตามค่าที่ตั้งไว้
- Pump ความดันเสีย
- เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน

#### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- กำหนดช่วงการปรับเทียบเครื่องมือวัดไม่เหมาะสม
- กำหนดช่วงการบำรุงรักษาไม่เหมาะสม

#### (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- สัดส่วนสารเคมีไม่ถูกต้อง



- สารเคมีไม่ได้มาตรฐาน
- สารเคมีผิดประเภท

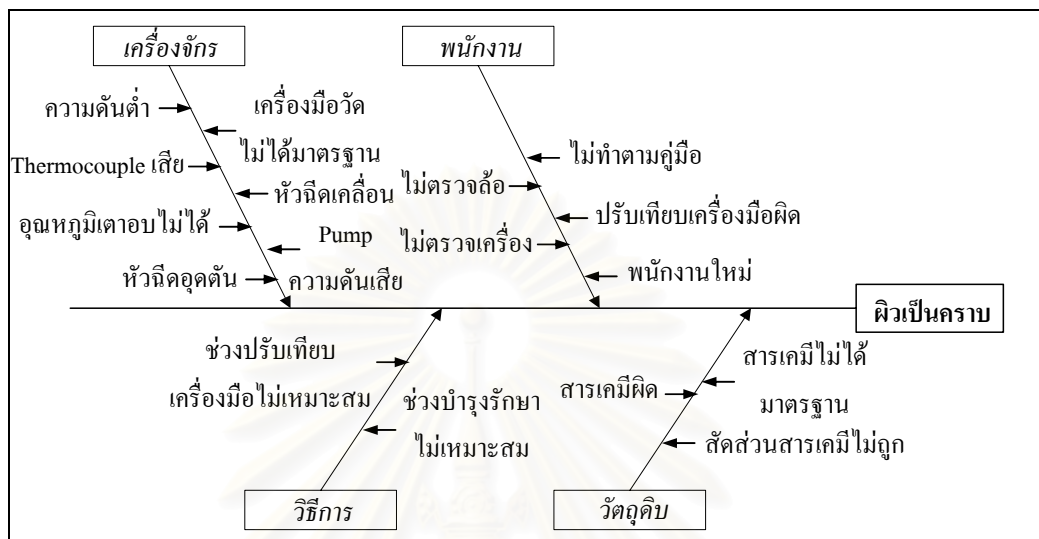

รูปที่ 3.43 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาผิวเป็นคราบ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาผิวเป็นคราบ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาผิวเป็นคราบแล้วพบว่า ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวัสดุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาผิวเป็นคราบ คือ พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องล้างล้อทั้งสายการผลิต จึงทำให้ไม่ทราบความผิดปกติของค่าควบคุมต่างๆ อีกทั้งถ้ากรณีหัวฉีดล้างอุดตันหรือเคลื่อนตำแหน่ง ก็จะทำให้ล้อไม่ได้ถูกล้างอย่างสมบูรณ์ และถ้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) และ Pump ความดันเสีย ก็จะส่งผลต่อค่าอุณหภูมิในการอบแห้งไม่เหมาะสม และเกิดเป็นคราบขึ้นได้ นอกจากนี้ถ้าสัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อคุณภาพการล้างล้อ และอาจเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้ล้อเป็นคราบ


ดังนั้นสาเหตุหลักของปัญหาผิวเป็นคราบที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องล้างล้อ, หัวฉีดล้างอุดตันหรือเคลื่อนตำแหน่ง, เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) และ Pump ความดันเสีย รวมทั้งสัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

### 3.5.8 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี

#### 3.5.8.1 สาเหตุของปัญหารอยกระแทก

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดรอยกระแทก ดังรูปที่ 3.44 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานขาดความเอาใจใส่ในตัวผลิตภัณฑ์
  - พนักงานยกชิ้นงานไม่ระมัดระวัง
  - พนักงานไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน
  - พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วัสดุที่แขวนล้อยที่ไม่เหมาะสม
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ไม่มีวิธีการจับล้อยที่ถูกต้องชัดเจน
  - ไม่มีตัวอย่างชิ้นงานเพื่อเทียบเป็นงานมาตรฐาน

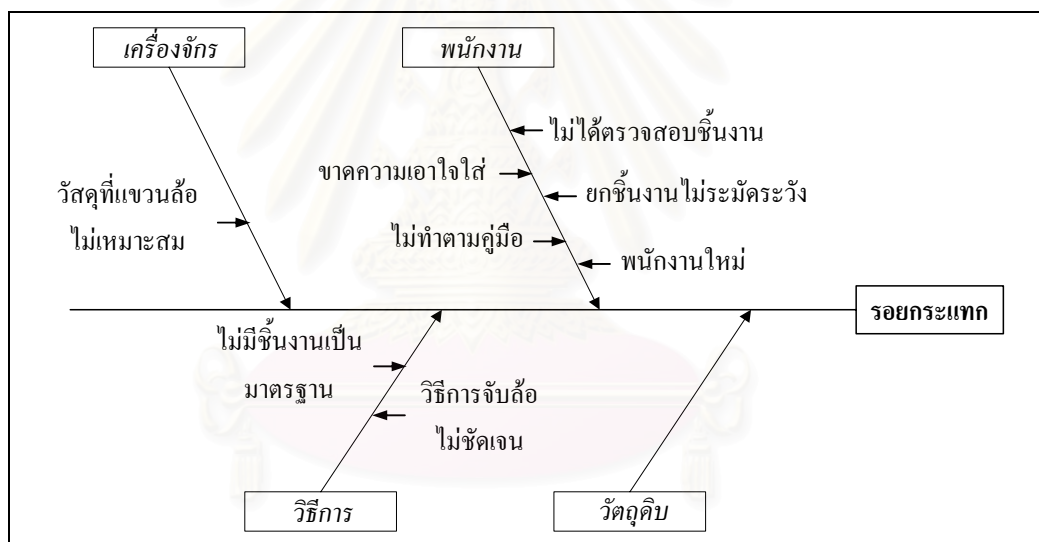

รูปที่ 3.44 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหา รอยกระแทก

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหา รอยกระแทกพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหา รอยกระแทก คือ พนักงานขาดความเอาใจใส่ในตัวผลิตภัณฑ์และในการทำงาน และถ้าพนักงานยกชิ้นงานไม่ระวัง ก็จะทำให้เกิดรอยกระแทกระหว่างล้อยกับที่แขวนล้อย (Hanger) ขึ้นได้อีกทั้งวัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อยไม่เหมาะสม ทำให้เกิดรอยกระแทกขึ้นได้ถ้าเกิดการสัมผัสอย่างแรง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหา รอยกระแทกที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน พนักงานขาดความเอาใจใส่ในตัวผลิตภัณฑ์และในการทำงาน, พนักงานยกชิ้นงานไม่ระวัง และวัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อยไม่เหมาะสม

### 3.5.9 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการพ้นสี่ฝุ่นรองพื้น

#### 3.5.9.1 สาเหตุของปัญหาสี่ฝุ่นยึดเกาะไม่ดี

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุปัญหาสี่ฝุ่นยึดเกาะไม่ดี ดังรูปที่ 3.45 โดยพิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบล้อหลังพ่น
- พนักงานใช้สี่ฝุ่นผิดประเภท
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- หัวฉีดสี่ฝุ่นอุดตัน
- ความเร็วการพ่นไม่ได้ตามที่ตั้งไว้

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีการกำหนดมาตรฐานการพ่นสำหรับล้อแต่ละรุ่นอย่างชัดเจน

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- สี่ฝุ่นไม่เหมาะสม
- ล้อไม่สะอาด

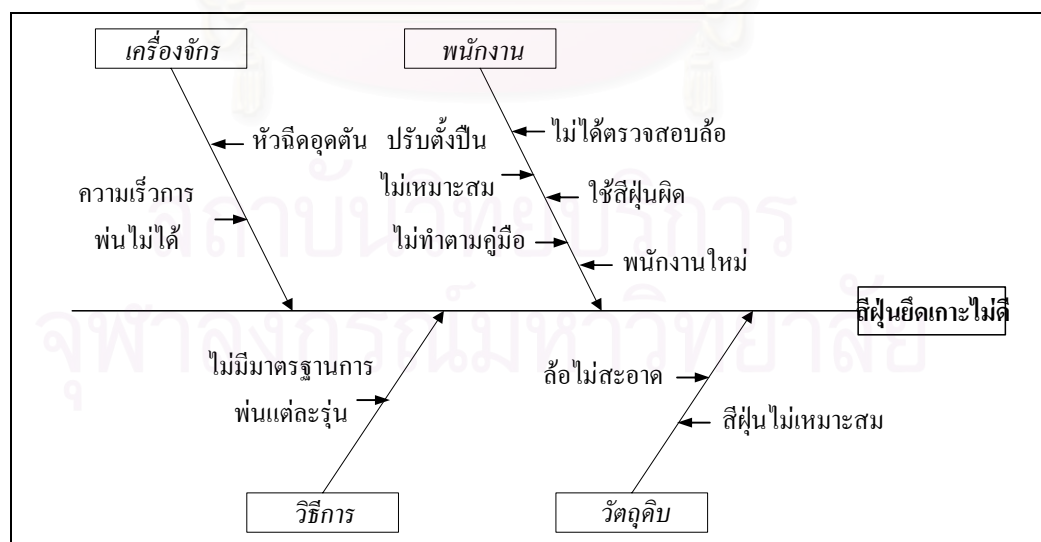

รูปที่ 3.45 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสี่ฝุ่นยึดเกาะไม่ดี

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาสีฝุ่นยัดเกาะไม่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาสีฝุ่นยัดเกาะไม่ดีแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสีฝุ่นยัดเกาะไม่ดี คือ ถ้า หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน จะทำให้การพ่นไม่ได้มาตรฐาน การยัดเกาะของสีไม่ดี และเมื่อพนักงาน ปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม ก็จะทำให้การพ่นสีที่ได้ไม่ได้คุณภาพ อีกประเด็นหนึ่งคือสีฝุ่นไม่เหมาะสม จะทำให้สีฝุ่นยัดเกาะกับล้อได้ไม่ดีเช่นกัน

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสีฝุ่นยัดเกาะไม่ดีที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน, พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม และสีฝุ่นไม่เหมาะสม

### 3.5.10 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการอบสีฝุ่น

#### 3.5.10.1 สาเหตุของปัญหาสีฝุ่นลอก

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิด โดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุของปัญหาสีฝุ่นลอก ดังรูปที่ 3.46 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานปรับตั้งเครื่องไม่ถูกต้อง
- พนักงานสัมผัส โคนล้อหลังพ่นทันที
- พนักงานใช้ที่ปิดรู (Masking) ไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- เวลาในการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน
- อุณหภูมิการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- เวลาการอบไม่เหมาะสมกับล้อแต่ละรุ่น

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- สีฝุ่นไม่เหมาะสม
- ล้อไม่สะอาด

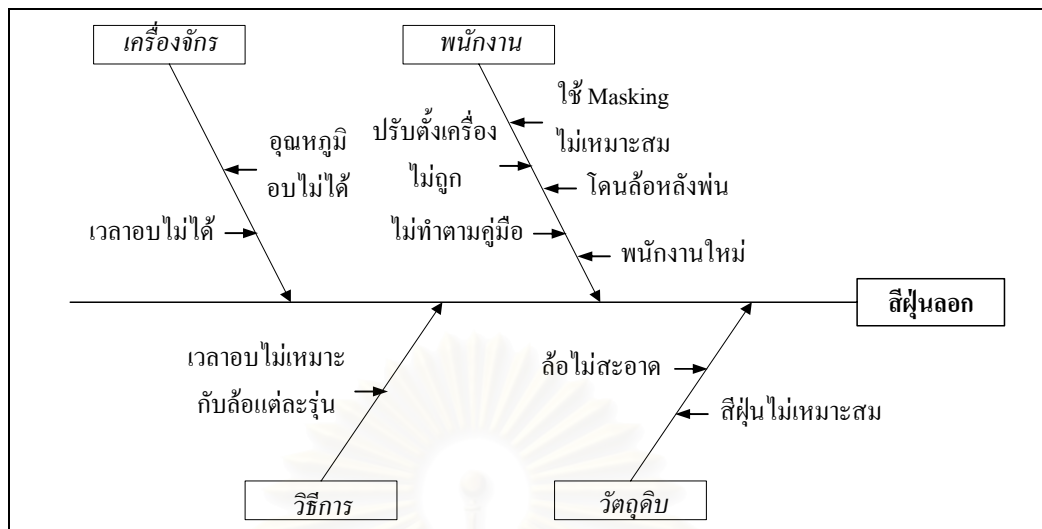

รูปที่ 3.46 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีฝุ่นลอก

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาสีฝุ่นลอกพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสีฝุ่นลอก คือ ถ้าอุณหภูมิและความเร็วของสายการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน ก็จะส่งผลต่อการยึดตัวของสีกับล้อได้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าล้อไม่สะอาด ก็จะส่งผลทำให้สีที่พันยึดเกาะกับล้อไม่ดีและมีคราบสกปรกที่จะทำปฏิกิริยาทำให้สีลอกได้ต่อมา

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสีฝุ่นลอกที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อุณหภูมิในการอบและความเร็วของสายการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน และล้อไม่สะอาด

### 3.5.11 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการพ่นสี


#### 3.5.11.1 สาเหตุของปัญหาเม็ดฝุ่น

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช่แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาเม็ดฝุ่น ดังรูปที่ 3.47 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ทำความสะอาดปืนพ่นหลังเลิกทำงาน
- พนักงานผสมสีไม่ดี
- พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท
- พนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือไม่สะอาด
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน

- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ปากกระบอบป็นมีเม็ดสีเกาะอยู่
  - ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก
  - ปืนเสีย
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ไม่มีการกำหนดความถี่ในการทำความสะอาดห้องพ่นสี
  - ไม่มีการกำหนดความถี่ในการทำความสะอาดห้องอบสี
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- สีหมดอายุ
  - ทินเนอร์หมดอายุ
  - ล้อไม่สะอาด

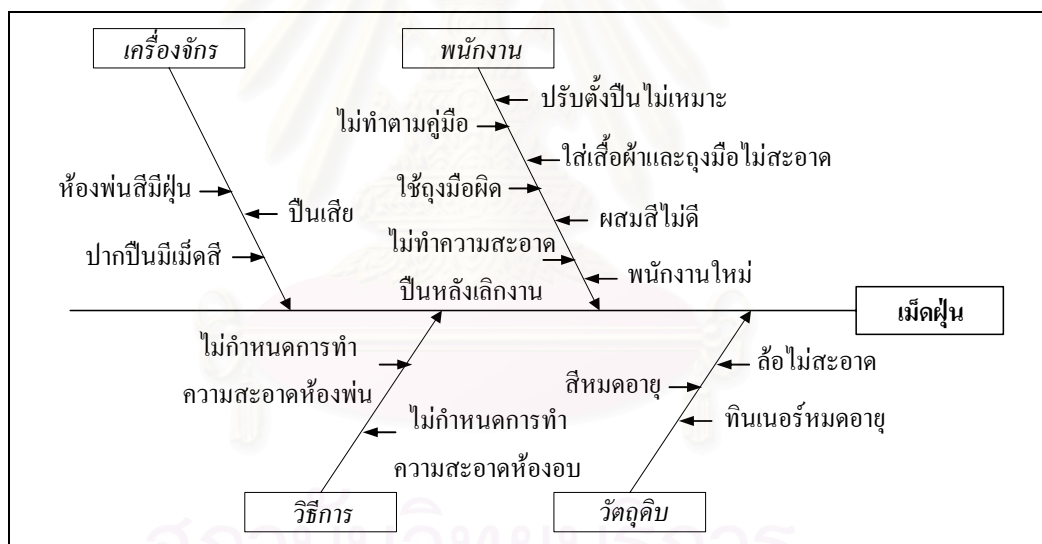

รูปที่ 3.47 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาเม็ดฝุ่น

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาเม็ดฝุ่นพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาเม็ดฝุ่น คือ เมื่อห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก ก็จะทำให้ฝุ่นเกาะหน้าล้อในขณะที่สียังไม่แห้ง ทำให้เกิดปัญหาเม็ดฝุ่นขึ้นได้ อีกทั้งถ้าพนักงานไม่ทำความสะอาดปืนพ่นหลังเลิกทำงานแล้ว อาจมีเม็ดสีเกาะตัวค้างอยู่ที่ปากกระบอบป็น เมื่อนำมาพ่นสีจึงเกิดเม็ดสีไปเกาะที่ล้อได้ และถ้าพนักงานใช้ถุงมือผิดประเภทจะส่งผลต่อความไม่เหมาะสมในการทำงาน ถ้าใช้ถุงมือผ้าจะทำให้สีหรือฝุ่นเกาะอยู่

ได้ ต้องใช้ถุงมืออย่างเท่านั้นในการปฏิบัติงานในการพ่นสี นอกจากนี้ถ้าพนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือที่ไม่สะอาด ก็อาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกตกค้างบนเสื้อผ้า ทั้งหมคนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเม็ดฝุ่นขึ้น

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาเม็ดฝุ่นที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการ คือ ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก, พนักงานไม่ทำความสะอาดพื้นหลังเลิกทำงาน, พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท และพนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือที่ไม่สะอาด

### 3.5.11.2 สาเหตุของปัญหารอยขีดข่วน

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดรอยขีดข่วน ดังรูปที่ 3.48 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

#### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานขนย้ายล้อไม่ระวัง
- พนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบล้อ
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

#### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสม
- วัสดุที่วางล้อไม่เหมาะสม

#### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีตัวอย่างล้อสำหรับเทียบเป็นงานมาตรฐาน

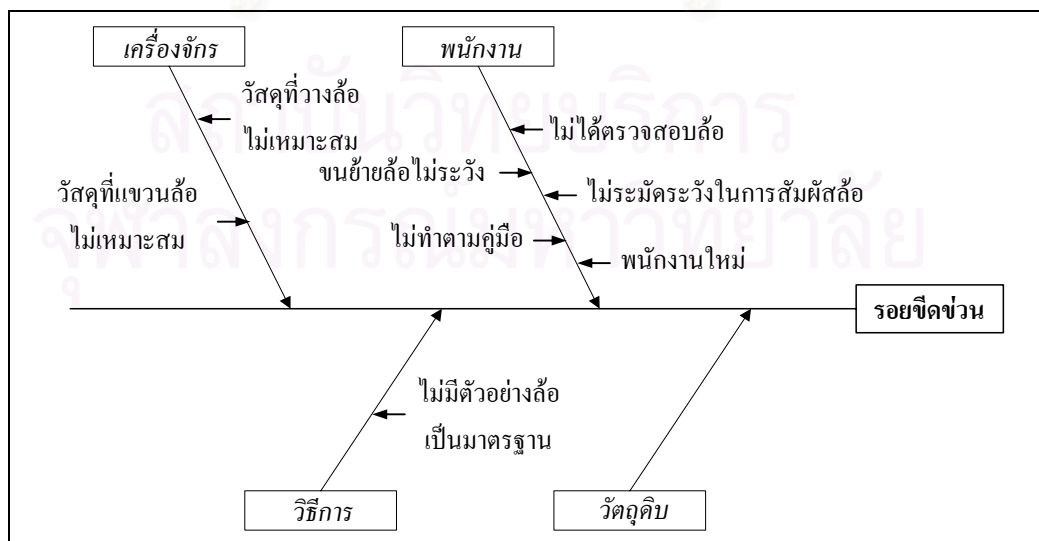

รูปที่ 3.48 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยขีดข่วน

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาหรือขีดข่วน ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยขีดข่วนแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหรือขีดข่วน คือ วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นหลักจึงทำให้เกิดการขีดข่วนขึ้นได้ ถ้าพนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อและขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง ก็จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนขึ้นได้ง่าย

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหรือขีดข่วนที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน และพนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อและขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง

### 3.5.11.3 สาเหตุของปัญหาสีไหล

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาสีไหล ดังรูปที่ 3.49 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานปรับแรงดันลมของปืนไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืนก่อนทำงาน
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบความหนืดของสีก่อนเริ่มทำงาน
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน
- ปืนและตัวควบคุมเสีย
- ปืนไม่สะอาด


(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่กำหนดวิธีการปรับตั้งค่าปืนใหม่

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน



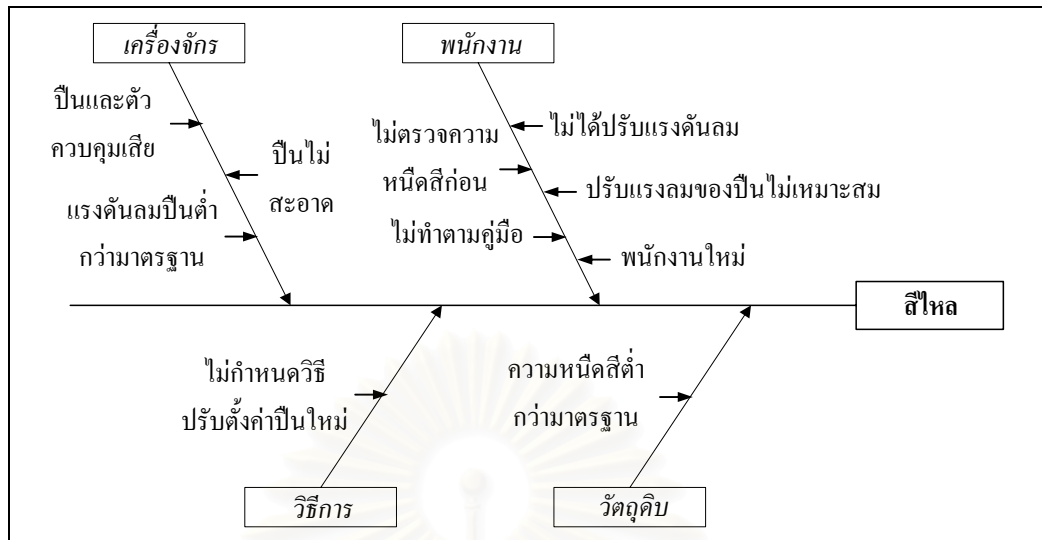

รูปที่ 3.49 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีไหล

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาสีไหล ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดสีไหลแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์พนักงาน และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสีไหล คือ เมื่อปืนไม่สะอาดทำให้มีสีตกค้างขณะเริ่มพ่น แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐานทำให้สีที่ไหลออกมาจากปืนไม่เหมาะสม นอกจากนี้ถ้าพนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืนหรือปรับแรงดันลมไม่เหมาะสม จะทำให้ส่งผลต่ออัตราการไหลของสีจึงอาจเกิดสีไหลบนล้อได้ อีกทั้งถ้าความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐานจะส่งผลโดยตรงต่อสีที่พ่นออกมา ถ้าสีมีความหนืดต่ำก็จะพ่นออกมาเหลวเกินไป ไม่เกาะตัวและเกิดสีไหล

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสีไหลที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ปืนไม่สะอาด, แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน, พนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืนหรือปรับแรงดันลมไม่เหมาะสม และความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน


#### 3.5.11.4 สาเหตุของปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูนี้

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูนี้ (Masking) ดังรูปที่ 3.50 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

##### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ระมัดระวังขณะดึงที่ปิดรูออกจากล้อ
- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบล้อ
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วัสดุสำหรับทำที่ปิดรู (Masking) ไม่เหมาะสม
  - ที่ปิดรูคับรูเกินไป ทำให้ดึงออกลำบาก
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการใช้ที่ปิดรูไม่เหมาะสม
  - ไม่มีการศึกษาและกำหนดรูปแบบของที่ปิดรูอย่างชัดเจน
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ล้อมีขนาดรูสวนน็อตไม่ถูกต้อง

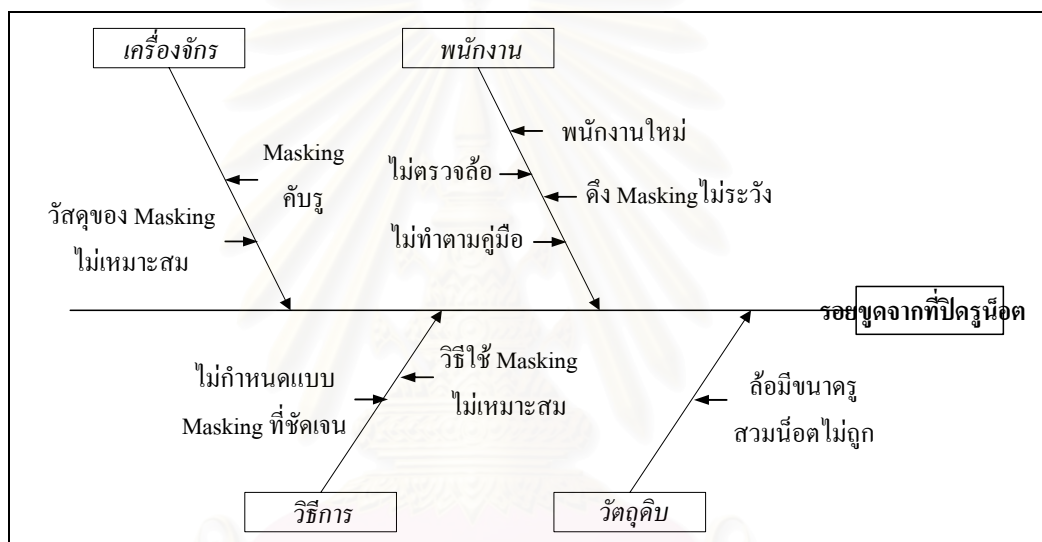

รูปที่ 3.50 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูน็อต

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูน็อต ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยขีดแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูน็อตนี้ คือ ที่ปิดรูอาจมีขนาดคับเกินไป เมื่อดึงออกหลังพ่นสีเสร็จจึงขูดกับรูได้ แต่ถ้าออกแบบให้มีขนาดหลวมเกินไปก็จะทำให้สีที่พ่นลงไปนรูสวนน็อตได้ ซึ่งจะผิดจากมาตรฐานงาน และถ้าพนักงานเองไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก ก็จะทำให้เกิดรอยขีดขึ้นได้ อีกทั้งวิธีการใช้ที่ปิดรูนี้เองก็ยังไม่เหมาะสมนัก เพราะต้องอาศัยความระมัดระวังมากในการดึงออกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดรอยขีด

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูน็อตที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ที่ปิดรูอาจมีขนาดคับเกินไป, พนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก และวิธีการใช้ที่ปิดรูนี้เองก็ยังไม่เหมาะสม

### 3.5.11.5 สาเหตุของปัญหาขี้เกลือ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาขี้เกลือ ดังรูปที่ 3.51 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานปรับแรงลมปืนไม่เหมาะสม
- พนักงานพ่นสีบางเกินไป
- พนักงานไม่ได้ทำความสะอาดปืน
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- ท่อลมเสีย
- ปืนไม่สะอาด

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีการระบุให้คำนึงถึงจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษในการพ่นสี

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ล้อมีคริบคมมาก ทำให้สีปิดได้ไม่มิด
- สีไม่ได้มาตรฐาน
- ล้อมีไม่สะอาด

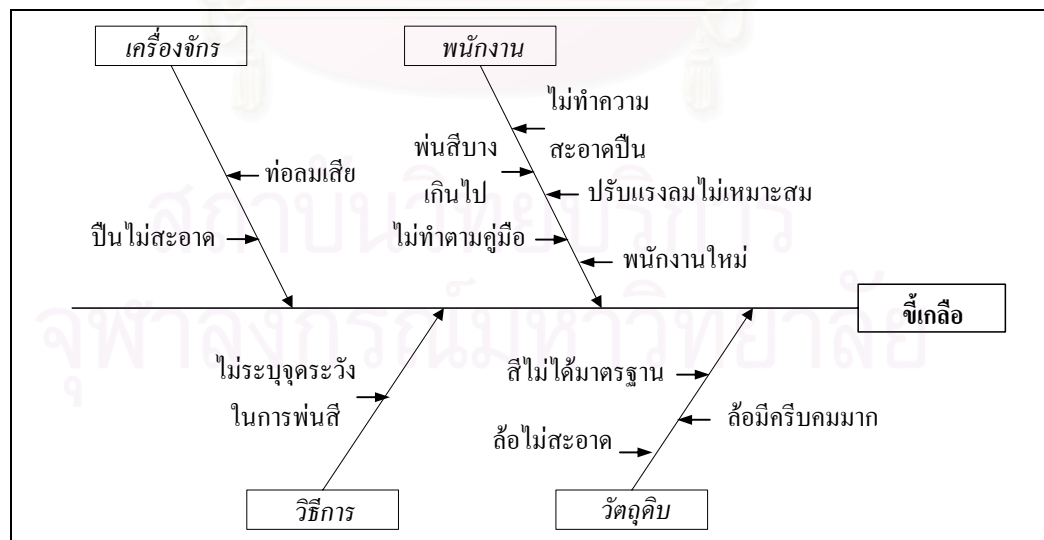

รูปที่ 3.51 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาขี้เกลือ

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดขึ้นแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์พนักงาน และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ถ้าปิ่นพ่นไม่สะอาด หรือพนักงานปรับแรงลมของปืนไม่เหมาะสม จะทำให้สีที่พ่นไม่ได้มาตรฐาน อาจบางไปหรือไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งถ้าล้อยมีครีบคมมากจะทำให้เมื่อพ่นสีแล้วสีจะปิดบริเวณครีบคมไม่หมด และถ้าล้อยไม่สะอาดเมื่อพ่นสีแล้วจะมีสิ่งสกปรกหรือสารเคมีที่อยู่ใต้ผิวสี จากสาเหตุทั้งหมดนั้นจะทำให้เมื่อนำล้อยไปใช้งานภายหลังอาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างล้อยกับอากาศและสภาวะภายนอกทำให้เกิดเป็นขึ้นได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ ปิ่นพ่นไม่สะอาด หรือพนักงานปรับแรงลมของปืนไม่เหมาะสม, ล้อยมีครีบคมมาก และล้อยไม่สะอาด

#### 3.5.11.6 สาเหตุของปัญหาหอยมือ

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดหอยมือ ดังรูปที่ 3.52 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานไม่สวมถุงมือ
- พนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อย
- พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ฐานวางล้อยไม่เหมาะสม

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีการระบุวิธีการจับล้อยอย่างถูกต้อง

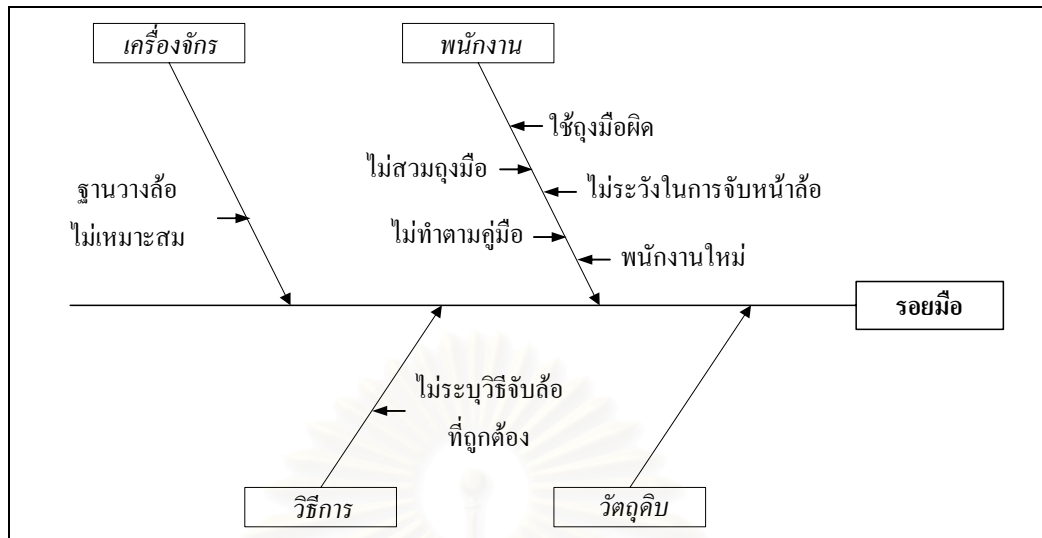

รูปที่ 3.52 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาหกรอยมือ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาหกรอยมือ ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยมือแล้วพบว่า พนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหกรอยมือ คือ พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน หรือไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ ในขณะที่สียงไม่แห้งดี ก็จะทำให้เกิดรอยมือบนหน้าล้อขึ้นได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหกรอยมือที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการ คือ พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน หรือไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ

### 3.5.11.7 สาเหตุของปัญหาสีเพี้ยน

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาสีเพี้ยน ดังรูปที่ 3.53 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานผสมสีไม่เหมาะสม
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- ท่อแรงดันลมเสีย
- ปืนเสีย

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีล้อ
- ไม่มีล้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี

## (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- สีไม่ได้มาตรฐาน

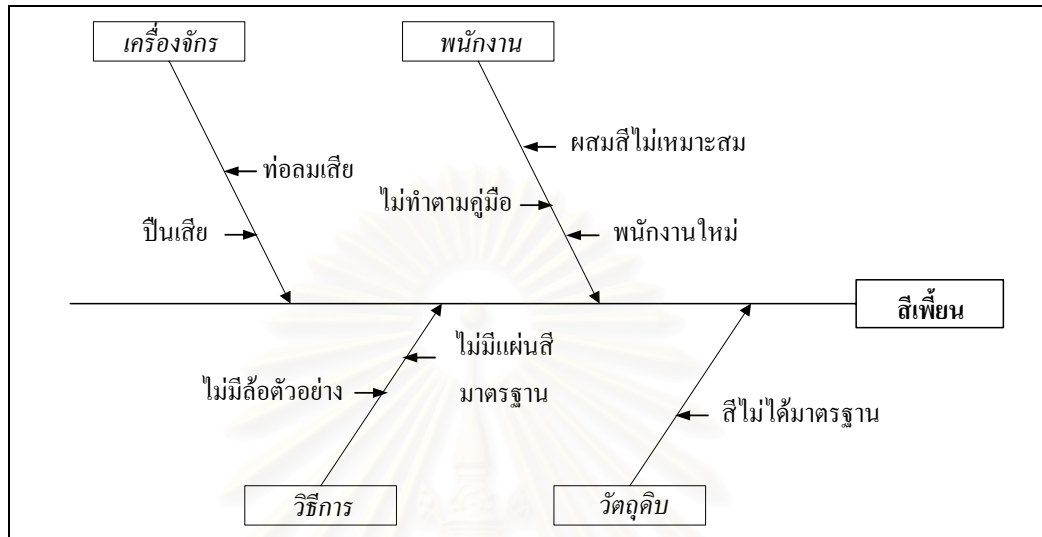

รูปที่ 3.53 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสีเพี้ยน

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาสีเพี้ยน ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดสีเพี้ยนแล้วพบว่า พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสีเพี้ยน คือ พนักงานผสมเจดสีได้ไม่เหมาะสมหรือผิดเพี้ยนจากมาตรฐาน และถ้าไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีหรือไม่มีคู่มือตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี ก็จะทำให้ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนไว้หน้างานสำหรับให้พนักงานเทียบเคียงสีได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสีเพี้ยนที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการ คือ พนักงานผสมเจดสีได้ไม่เหมาะสม และไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีหรือไม่มีคู่มือตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี

## 3.5.12 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการอบสี


## 3.5.12.1 สาเหตุของปัญหาสีลอก

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาสีลอก ดังรูปที่ 3.54 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

## (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานพนสีบางเกินไป
- พนักงานไม่ตรวจสอบสี
- พนักงานไม่ได้เฝ้าติดตามค่ามาตรฐานของห้องอบสี

- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ความเร็วการรอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน
  - อุณหภูมิการรอบไม่ได้ตามมาตรฐาน
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการสุ่มตรวจสอบล้อหลังพ่นสีไม่เหมาะสม
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- สีไม่ได้มาตรฐาน
  - ล้อไม่สะอาด

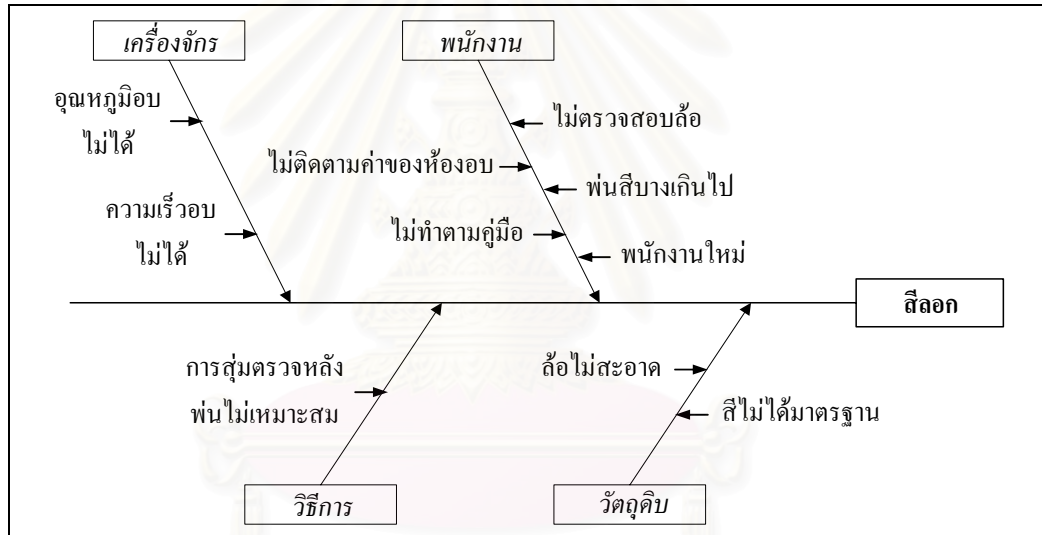

รูปที่ 3.54 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาสล็อต

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาสล็อต ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดสล็อตแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และวัตถุดิบเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสล็อต คือ ถ้าอุณหภูมิและความเร็วการรอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน ก็จะส่งผลต่อการยึดตัวของสีกับล้อได้ และถ้าล้อไม่สะอาดก็จะส่งผลทำให้การยึดเกาะระหว่างสีกับล้อไม่ดี อีกประเด็นหนึ่งคือสีไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้สียึดเกาะกับล้อได้ไม่ดีเช่นกัน แล้วจะส่งผลให้สล็อตเกิดขึ้นได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาสล็อตที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ อุณหภูมิและความเร็วการรอบไม่ได้ตามมาตรฐาน, ล้อไม่สะอาด และสีไม่ได้มาตรฐาน

### 3.5.13 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการตรวจสอบความหนาสี

#### 3.5.13.1 สาเหตุของปัญหาความหนาสีต่ำกว่ามาตรฐาน

ทีมผู้ชำนาญการร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุ การเกิดปัญหาความหนาสีต่ำ ดังรูปที่ 3.55 โดยพิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
- พนักงานเข้าใจมาตรฐานความหนาสีผิด
- พนักงานใช้เครื่องตรวจสอบความหนาสีไม่ถูกต้อง
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก


- เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- วิธีการสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานความหนาสีของแต่ละรุ่นไม่ชัดเจน

(ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน

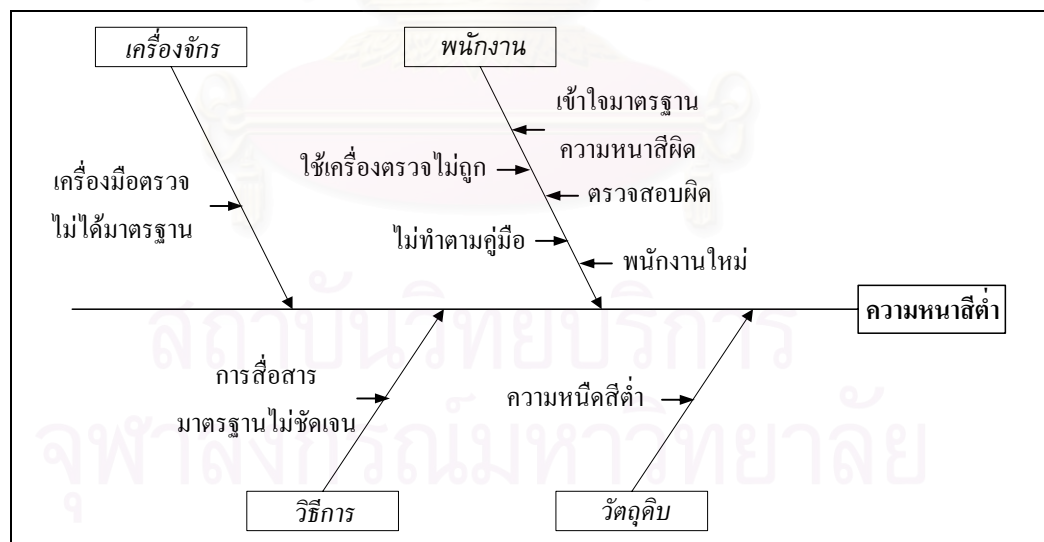

รูปที่ 3.55 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาความหนาสีต่ำ

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาความหนาสีต่ำพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลัก



ของปัญหาความหนาสีต่ำ คือ เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐานและถ้าพนักงานตรวจสอบผิดพลาด ก็จะทำให้พนักงานอ่านค่าความหนาสีที่ได้ผิดพลาดไป

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาความหนาสีต่ำที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน และพนักงานตรวจสอบผิดพลาด

### 3.5.14 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

#### 3.5.14.1 สาเหตุของปัญหารอยขีดข่วน

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดรอยขีดข่วน ดังรูปที่ 3.56 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ
- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- พนักงานคัดแยกล้อผิดพลาด
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

(ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- แสงสว่างน้อยเกินไป

(ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบไม่เหมาะสม

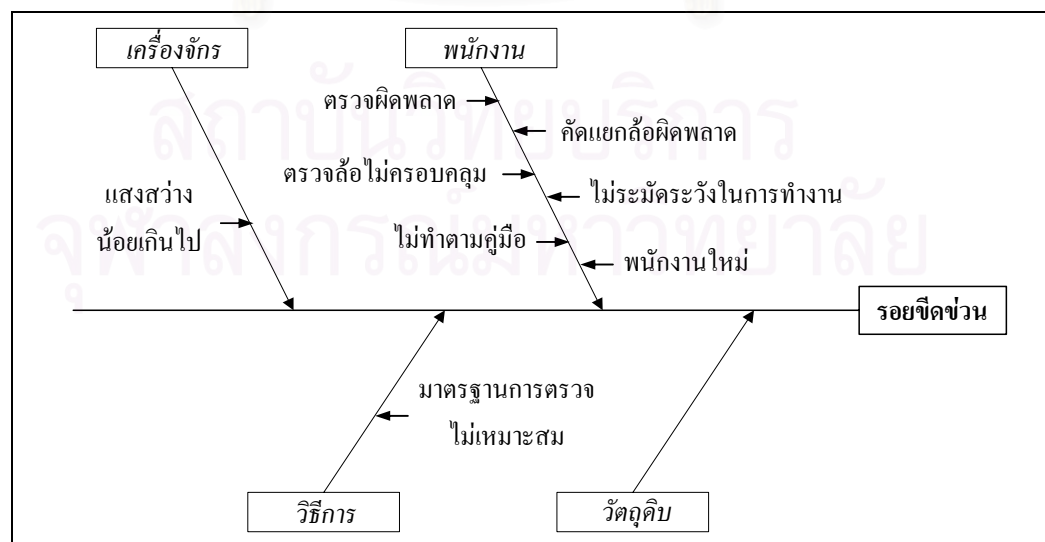

รูปที่ 3.56 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยขีดข่วน

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาหรือขีดข่วน ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยขีดข่วนแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหรือขีดข่วน คือ แสงสว่างน้อยเกินไป จะทำให้การมองเห็นรอยต่างๆ ไม่ชัดเจน ถ้าพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ หรือมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้การตรวจสอบไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดการตรวจที่ไม่ดีและไม่ครอบคลุมพอ จึงยังมีรอยขีดข่วนหลงเหลืออยู่ได้

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาหรือขีดข่วนที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ แสงสว่างน้อยเกินไป และพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ หรือมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม

#### 3.5.14.2 สาเหตุของปัญหาหรือรอยกระแทก

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิด โดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดรอยกระแทก ดังรูปที่ 3.57 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

##### (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก


- พนักงานขนย้ายล้อไม่ระมัดระวัง
- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งล้อ
- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด
- พนักงานคัดแยกล้อผิดพลาด
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน

##### (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- แสงสว่างน้อยเกินไป

##### (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก

- มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบไม่เหมาะสม
- วิธีการขนย้ายไม่เหมาะสม

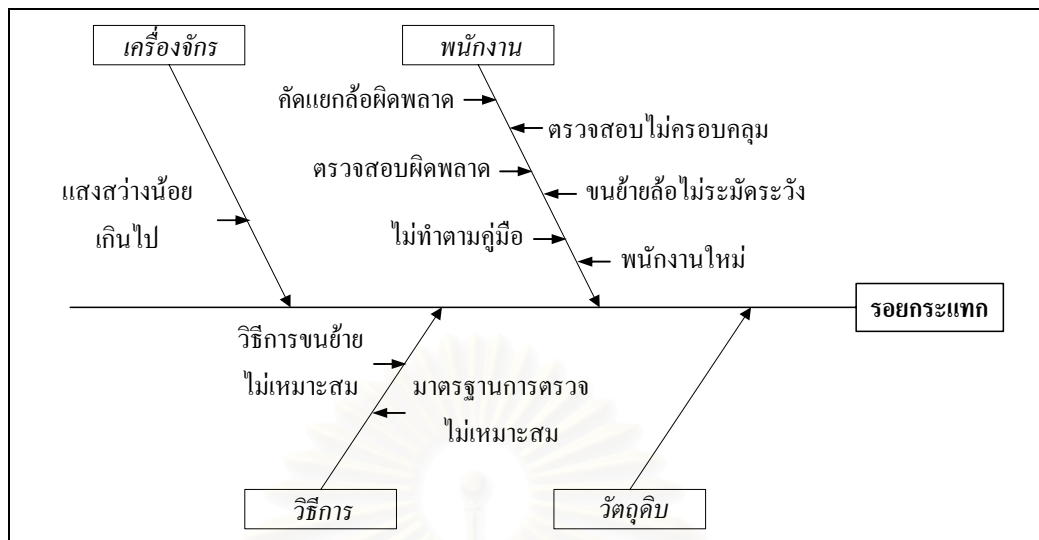

รูปที่ 3.57 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหารอยกระแตก

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหารอยกระแตก ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดรอยกระแตกแล้วพบว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และพนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหารอยกระแตก คือ แสงสว่างน้อยเกินไป จะทำให้การมองเห็นรอยต่างๆ ไม่ชัดเจน ถ้าพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อย หรือมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้การตรวจสอบไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดการตรวจที่ไม่ดีและไม่ครอบคลุมพอ จึงยังมีรอยกระแตกหลงเหลืออยู่ได้ ที่สำคัญคือถ้าพนักงานขนย้ายล้อย่อมระมัดระวัง ก็จะทำให้เกิดรอยกระแตกขึ้นได้ถ้าเกิดการสัมผัสอย่างแรง

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหารอยกระแตกที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ แสงสว่างน้อยเกินไป, พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อย หรือมีมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม และพนักงานขนย้ายล้อย่อมระมัดระวัง

### 3.5.15 การหาสาเหตุของปัญหาจากกระบวนการบรรจุ


#### 3.5.15.1 สาเหตุของปัญหาแผ่นพลาสติกกรองล้อยสกปรก (Air Bubble)

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาแผ่นพลาสติกสกปรก ดังรูปที่ 3.58 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก

- พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้งาน
- พนักงานไม่ระมัดระวังในการนำแผ่นพลาสติกมาใช้งาน
- พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน

- พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - ที่วางล้อสกปรก จึงทำให้แผ่นพลาสติกสกปรก
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - วิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม
  - ไม่ระบุวิธีการตรวจสอบก่อนเบิกแผ่นพลาสติกมาใช้
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
  - แผ่นพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสม

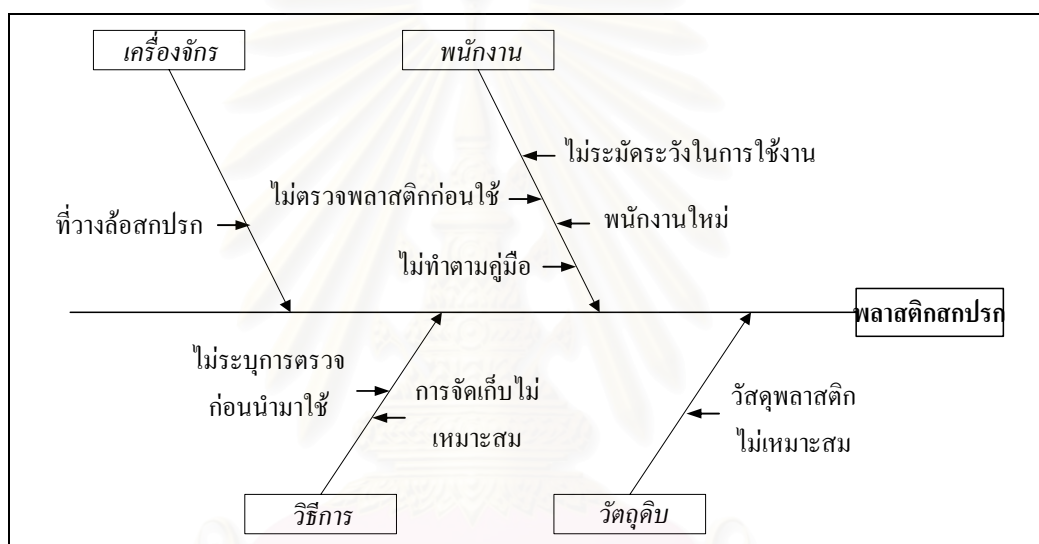

รูปที่ 3.58 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาแผ่นพลาสติกสกปรก


หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาแผ่นพลาสติกสกปรก ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดพลาสติกสกปรกแล้วพบว่า พนักงาน และวิธีการเป็นสาเหตุหลักของปัญหาแผ่นพลาสติกสกปรก คือ เมื่อพนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้หรือไม่ระมัดระวังในการนำแผ่นพลาสติกมาใช้งาน และถ้าวิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม ก็จะทำให้แผ่นพลาสติกรองล้อสกปรกและจะส่งผลให้ล้อสกปรกด้วย

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาพลาสติกสกปรกที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้หรือไม่ระมัดระวังในการนำแผ่นพลาสติกมาใช้งาน และถ้าวิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม

### 3.5.15.2 สาเหตุของปัญหาบรรจุปน

ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันระดมความคิดโดยการใช้แผนผังก้างปลาในการหาสาเหตุการเกิดปัญหาบรรจุปน ดังรูปที่ 3.59 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุย่อยเกิดจาก
- พนักงานไม่ได้ทวนสอบก่อนบรรจุอีกครั้ง
  - พนักงานผิดพลาด
  - พนักงานเก็บลื้อไม่เหมาะสม
  - พนักงานไม่ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน
  - พนักงานใหม่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน แยกแยะลื้อไม่ถูกต้อง
- (ข) พิจารณาที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- สายการบรรจุลื้อเป็นแบบ Line เดียวบรรจุรวมกันทุกรุ่น
- (ค) พิจารณาที่วิธีการ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- วิธีการจัดเก็บลื้อเศษไม่เหมาะสม
- (ง) พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุย่อยเกิดจาก
- ลื้อมีหน้าตาเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ขนาดรูสวนี้อดที่ยากต่อการแยกแยะด้วยตาเปล่า

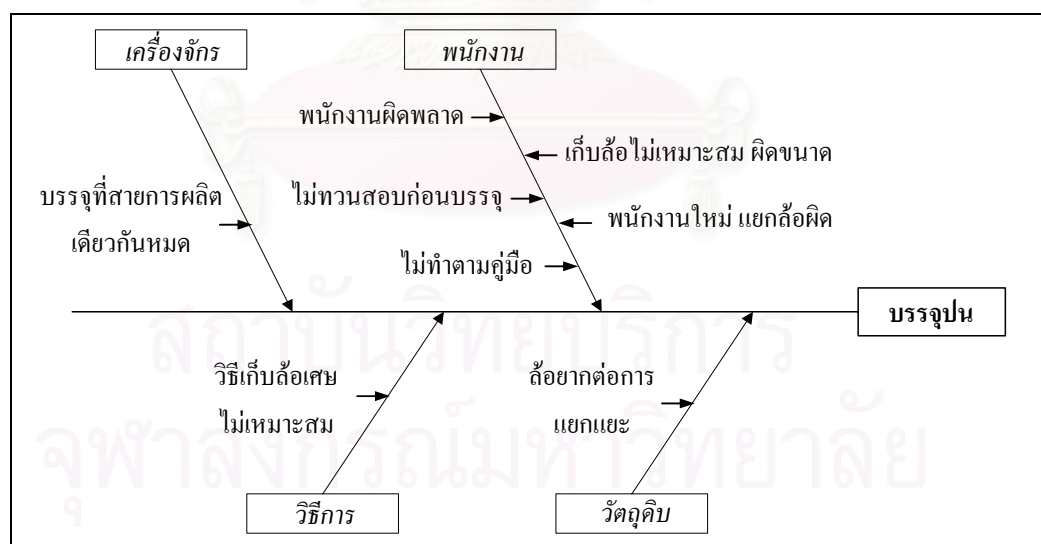

รูปที่ 3.59 แผนผังก้างปลาแสดงสาเหตุของปัญหาบรรจุปน

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้จัดทำแผนผังก้างปลาเสร็จแล้วได้ร่วมกันสรุปสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ของปัญหาบรรจุปน ซึ่งเมื่อพิจารณาการเกิดปัญหาบรรจุปนแล้วพบว่า พนักงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาบรรจุปน คือ พนักงานเก็บลื้อไม่เหมาะสม โดยเก็บลื้อที่หน้าตาเหมือนกัน

แต่ขนาดล้อย่างกันไว้ปนกันจึงยากต่อการแยกแยะและอาจส่งผลต่อการบรรจุปนได้ รวมทั้งถ้าเป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน อาจแยกแยะล้อย่างไม่ถูกต้อง และถ้าพนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ ก็อาจทำให้การบรรจุผิดพลาดได้เช่นกัน

ดังนั้นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาบรรจุปนที่ได้จากการระดมสมองของทีมผู้ชำนาญการคือ พนักงานเก็บล้อย่างไม่เหมาะสม, พนักงานใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน และพนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ

### 3.6 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย

จากการใช้แผนผังก้างปลาโดยทีมผู้ชำนาญการในการหาสาเหตุหลักของการเกิดของเสียในแต่ละลักษณะปัญหา พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุดังกล่าวในแต่ละกระบวนการสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 3.19

ตารางที่ 3.19 แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

กระบวนการที่พบ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก
หลอม	ฟองอากาศ	- ไบพัต GBF ชำรุด - เครื่องควบคุมอัตราการไหลของไนโตรเจนไม่ได้มาตรฐาน - เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน - ความเร็วไบพัต GBF ไม่เหมาะสม - พนักงานไม่กำจัดขี้โลหะในเตาหลอม
	ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	- เครื่องตรวจค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของล้อยอลูมิเนียมอัลลอยด์คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน - พนักงานเติมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน
หล่อ	โพรงอากาศ	- อัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม - อัตราการไหลของน้ำ Cooling ไม่เหมาะสม - อุณหภูมิโมลด์ไม่ได้ตามที่กำหนด - อุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด - พนักงานใช้ Die Coat ผิดประเภท - พนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน

ตารางที่ 3.19 (ต่อ) แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

กระบวนการที่พบ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก
หล่อ	ผิวขรุขระ	- ผิวของโมลด์ขรุขระ - Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ - พนักงานใช้มาตราส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสม - ไม่ระบุนความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อให้ชัดเจน
	โมลด์กระชาก	- Die Coat สำหรับเคลือบผิวโมลด์หลุดลอกขณะการหล่อ - โมลด์สึกหรอ
	หล่อไม่เต็ม	- การกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม - การกำหนดค่าอัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม
	ทรายหล่น	- โมลด์ไม่สะอาด - พนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้ง
ตัด Riser	Riser สูง	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม - วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน - ไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานไว้สอบเทียบการตั้งค่า
อบ	ค่าความแข็งสูง	- อุณหภูมิของเตาอบคืนโครงสร้าง (Solution : T4) สูงเกินค่าที่กำหนด - เวลาของเตาอบคืนโครงสร้าง (Solution : T4) สูงเกินค่าที่กำหนด - อุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูงเกินค่าที่กำหนด
	ค่าความแข็งต่ำ	- อุณหภูมิของเตาอบคืนโครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำกว่าค่าที่กำหนด - เวลาของเตาอบ Solution น้อยกว่าค่าที่กำหนด - อุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูงเกินค่าที่กำหนด - เวลาในการจุ่มน้ำน้อยกว่าค่าที่กำหนด
	ไม่ระบุช่วงการอบ	- พนักงานลืมใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold - พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง

ตารางที่ 3.19 (ต่อ) แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

กระบวนการที่พบ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก
กลึง	รูกลึงลือ (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	- มีดกลึงสึกหรอ - พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง - วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน - พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี - เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน
	รอยกระแทก	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
	รอยกลึงเป็นเส้น	- มีดกลึงสึกหรอ - มีดกลึงแตก - พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนครั้งการใช้มีดกลึง - วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน
	ค่าความส่าย (Run-out) สูง	- แกนยึดดอกสว่านไม่ร่วมศูนย์ - พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน - ตั้งค่ามุมลาดของรูศูนย์กลางลือไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่อง - ขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง
	รูสวมน็อตเอียง	- อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม - ค่าที่ระบุใน โปรแกรมไม่เหมาะสม
	บาร่องรูกลึงลือ (Chamfer) ต่ำ	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่เหมาะสม - พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกลึงปาดก่อนที่จะนำมาใช้ - ใช้มีดกลึงปาดผิดแบบ
	ร่องลือคฝาครอบ ลือ (CAP) ไม่ได้ ขนาด	- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม - วิธีควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน - มีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน
	รูสวมวาล์วเอียง	- พนักงานตั้งค่าตำแหน่งของรูสวมวาล์วผิดพลาด - พนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์ว
	ความสูงรูน็อตต่ำ	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาดหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ของงาน - พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด - เครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง



ตารางที่ 3.19 (ต่อ) แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

กระบวนการที่พบ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก
ตรวจสอบรอยรั่ว	รั่ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสม</li> <li>- แรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน</li> <li>- ความเร็วของเวลาในการหมุนล้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม</li> <li>- น้ำไม่สะอาด</li> <li>- แสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม</li> <li>- แผ่นยางรั่ว</li> <li>- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด</li> </ul>
	ครีบกม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานชูดครีบกไม่ดี</li> <li>- พนักงานชูดครีบกไม่ทั่วทุกพื้นที่</li> <li>- ไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้ที่เหมาะสม</li> </ul>
ล้างล้อเตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องล้างล้อ</li> <li>- หัวฉีดล้างอุดตัน</li> <li>- หัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง</li> <li>- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสีย</li> <li>- Pump ความดันเสีย</li> <li>- สัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม</li> </ul>
ตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี	รอยกระแทก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน</li> <li>- พนักงานขาดความเอาใจใส่ในตัวผลิตภัณฑ์และการทำงาน</li> <li>- พนักงานยกชิ้นงานไม่ระวัง</li> <li>- วัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อไม่เหมาะสม</li> </ul>
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน</li> <li>- พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม</li> <li>- สีฝุ่นไม่เหมาะสม</li> </ul>
อบสีฝุ่น	สีฝุ่นลอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อุณหภูมิในการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน</li> <li>- ความเร็วในสายการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน</li> <li>- ล้อไม่สะอาด</li> </ul>

ตารางที่ 3.19 (ต่อ) แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

กระบวนการที่พบ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก
พ่นสี	เม็ดฝุ่น	- ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก - พนักงานไม่ทำความสะอาดเป็นพ่นหลังเลิกทำงาน - พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท - พนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือที่ไม่สะอาด
	รอยขีดข่วน	- วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน - พนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ - พนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง
	สีไหล	- ปืนไม่สะอาด - แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน - พนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืน - พนักงานปรับแรงดันลมไม่เหมาะสม - ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน
	รอยขูดจากที่ปิด รูนี้อัด (Masking)	- ที่ปิดรูอาจมีขนาดคับเกินไป - พนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก - วิธีการใช้ที่ปิดรูนี้เองก็ยังไม่เหมาะสม
	จี้เกลือ	- ปืนพ่นไม่สะอาด - พนักงานปรับแรงดันลมของปืนไม่เหมาะสม - ล้อมีครีบกมมาก - ล้อไม่สะอาด
	รอยมือ	- พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน - พนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ
	สีเพี้ยน	- พนักงานผสมเฉดสีได้ไม่เหมาะสม - ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีล้อ - ไม่มีล้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี
อบสี	สีลอก	- อุณหภูมิการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน - ความเร็วการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน - ล้อไม่สะอาด - สีไม่ได้มาตรฐาน
ตรวจสอบ ความหนาสี	ความหนาสีต่ำ	- เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน - พนักงานตรวจสอบผิดพลาด

ตารางที่ 3.19 (ต่อ) แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

กระบวนการที่พบ	ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก
ตรวจสอบ ขั้นสุดท้าย	รอยขีดข่วน	- แสงสว่างน้อยเกินไป - พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ - มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม
	รอยกระแทก	- แสงสว่างน้อยเกินไป - พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ - มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม - พนักงานขนย้ายล้อไม่ระมัดระวัง
บรรจุ	แผ่นพลาสติกกรอง ล้อ (Air Bubble) สกปรก	- พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้ - พนักงานไม่ระมัดระวังในการนำพลาสติกมาใช้งาน - วิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม
	บรรจุปน	- พนักงานเก็บล้อไม่เหมาะสม - พนักงานใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน - พนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ

### 3.7 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดจากของเสีย

เมื่อทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการแล้ว ทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

#### 3.7.1 ฟองอากาศ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาฟองอากาศ คือกระบวนการหลอมโลหะ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีจนกว่าจะทำการสุ่มมาตรวจสอบตัวอย่างน้ำโลหะ ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้จะส่งผลทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นัก มีโพรงอากาศภายในและอาจทำให้รั่วได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจนำไปใช้งานได้ สมรรถนะไม่ดีและทำให้ลูกค้าไม่พอใจและเป็นจุดที่ลูกค้ากำหนดให้ต้องควบคุมเป็นพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.2 ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน คือกระบวนการหลอมโลหะ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีจนกว่าจะทำการสุ่มมาตรวจสอบตัวอย่างน้ำโลหะ ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์โดยตรง ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจมาก เพราะเป็นจุดที่ลูกค้ากำหนดให้ต้องควบคุมเป็นพิเศษ อาจต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลายหรือซ่อมแซมแก้ไขระหว่างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูง ซึ่งตรงกับระดับ 7 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.3 โพรงอากาศ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาโพรงอากาศ คือกระบวนการหล่อโลหะ เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีที่ต้องนำไปสุ่มตรวจสอบด้วยการ X-Ray ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายเพราะถ้าเกิดโพรงอากาศภายในผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

### 3.7.4 ผิวขรุขระ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาผิวขรุขระ คือกระบวนการหล่อโลหะ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งในกรณีมองเห็นลักษณะเสียได้ชัดเจน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด(100%) ต้องได้รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำ ซึ่งตรงกับระดับ 5 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

### 3.7.5 โมลด์กระชาก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาโมลด์กระชาก คือกระบวนการหล่อโลหะ พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด(100%) อาจต้องได้รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำ ซึ่งตรงกับระดับ 5 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

### 3.7.6 หล่อไม่เต็ม

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาการหล่อไม่เต็ม คือกระบวนการหล่อโลหะ เราอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้จะส่งผลทำให้ได้ลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์นัก และผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้แต่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.7 ทราหยหล่น

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาทราหยหล่น คือกระบวนการหล่อโลหะ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด(100%) อาจต้องได้รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำ ซึ่งตรงกับระดับ 5 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

### 3.7.8 Riser สูง

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหา Riser สูง คือกระบวนการตัด Riser พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อกระบวนการต่อไป อาจทำให้การทำงานต่อไปไม่สะดวก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลายแต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.9 ค่าความแข็งสูง

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาค่าความแข็งสูง คือกระบวนการอบ เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องตรวจสอบค่าความแข็ง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว หรือส่งเข้าซ่อมแซมโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในกรณีที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และเป็นจุดที่ลูกค้ากำหนดให้ต้องควบคุม

เป็นพิเศษ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

### 3.7.10 ค่าความแข็งต่ำ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาค่าความแข็งต่ำ คือกระบวนการอบ เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องตรวจสอบค่าความแข็ง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายในกรณีเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว หรือส่งเข้าซ่อมแซมโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในกรณีที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน และเป็นจุดที่ถูกกำหนดให้ต้องควบคุมเป็นพิเศษ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

### 3.7.11 ไม่ระบุช่วงการอบ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาไม่ระบุช่วงการอบ คือกระบวนการอบ เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก และลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งตรงกับระดับ 3 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

### 3.7.12 รูกลางล้อ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารูกลางล้อ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด คือกระบวนการกลึง เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายถ้าขนาดรูใหญ่กว่าค่ามาตรฐาน หรือส่งเข้าซ่อมแซมโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงถ้าขนาดรูเล็กกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

### 3.7.13 รอยกระแทก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาการรอยกระแทก คือกระบวนการกลึง ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่คืนัก และลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งตรงกับระดับ 3 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

### 3.7.14 รอยกลึงเป็นเส้น

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาการรอยกลึงเป็นเส้น คือกระบวนการกลึง พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวไม่ส่งผลต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่คืนัก และลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งตรงกับระดับ 3 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

### 3.7.15 ค่าความส่าย (Run-out) สูง

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาค่าความส่าย (Run-out) สูง คือกระบวนการกลึง ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีจนกว่าจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อาจต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลายหรือซ่อมแซมแก้ไขระหว่างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์โดยตรง ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจมาก ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูง ซึ่งตรงกับระดับ 7 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.16 รุสวมเนื้อตเยื้อง

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารุสวมเนื้อตเยื้อง คือกระบวนการกลึง เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่อาจไม่ชัดเจน จึงต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลาย หรือส่งเข้าซ่อมแซมโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปประกอบได้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสูญเสียหน้าที่หลักของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน

ความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูงมาก ซึ่งตรงกับระดับ 8 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

### 3.7.17 บำรุงรูกลางล้อ(Chamfer) ต่ำ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหามำร่องรูกลางล้อ(Chamfer) ต่ำ คือกระบวนการกลึง เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีจนกว่าจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด อาจต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลายหรือซ่อมแซมแก้ไขระหว่างเครื่องถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลให้ไม่สามารถประกอบฝาครอบลงที่กลางล้อได้ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้ แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจมาก ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูง ซึ่งตรงกับระดับ 7 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.18 ร่องล้อฝาครอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาร่องล้อฝาครอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด คือกระบวนการกลึง เราไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีจนกว่าจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้จะส่งผลทำให้การประกอบไม่สมบูรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้แต่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.19 รูสวมวาล์วเอียง

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารูสวมวาล์วเอียง คือกระบวนการกลึง เราอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ไม่ชัดเจน จึงต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อหน้าตาของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด(100%) อาจต้องได้รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิตถึงแม้ผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยความสะดวกสบาย แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงต่ำ ซึ่งตรงกับระดับ 5 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5



### 3.7.20 ความสูงรู้น็อคต่ำ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาความสูงรู้น็อคต่ำ คือกระบวนการกลึง ไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่าจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและต้องซ่อมแซมแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ส่งผลให้การประกอบไม่สมบูรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้แต่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.21 รั่ว

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารั่ว คือกระบวนการตรวจสอบรอยรั่ว พนักงานสามารถมองเห็นได้จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือ อาจต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลายถ้ากรณีรั่วมาก หรือซ่อมแซมแก้ไขระหว่างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ในกรณีรั่วน้อย ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลต่อสมรรถนะการใช้งาน ถึงแม้จะนำไปใช้งานได้แต่ระดับของสมรรถนะจะลดลงและลูกค้าไม่พอใจมาก ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงสูง ซึ่งตรงกับระดับ 7 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 7

### 3.7.22 ครีบกม

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาครีบกม คือกระบวนการตรวจสอบรอยรั่ว พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียดังกล่าวจะส่งผลต่อกระบวนการต่อไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลายแต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้าครีบกมมีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.23 ผิวเป็นคราบ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาผิวเป็นคราบ คือกระบวนการล้างล้อเพื่อเตรียมผิว พนักงานสามารถมองเห็นได้ทันที โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือกหรือส่งเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมงโดยการนำเข้าล้างใหม่ ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้งานได้แต่ขาดความสะอาดสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ

ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

#### 3.7.24 รอยกระแทก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารอยกระแทก คือกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก และลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งตรงกับระดับ 3 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

#### 3.7.25 สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาสีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี คือกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น พนักงานมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือกหรือส่งเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้แต่ขาดความสะอาดสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

#### 3.7.26 สีฝุ่นลอก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาสีฝุ่นลอก คือกระบวนการอบสี พนักงานมองเห็นได้ชัดเจน โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือกหรือส่งซ่อมแซมแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้แต่ขาดความสะอาดสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

#### 3.7.27 เม็ดฝุ่น

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาเม็ดฝุ่น คือกระบวนการพ่นสี พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลกระทบต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาจได้รับการ

ตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้าเม็ดฝุ่นมีขนาดไม่มากกว่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้าเม็ดฝุ่นมีขนาดใหญ่หรือมีมากกว่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดึนั้ก ถูกค่าส่วนใหญ่ (> 75%) สั้กเกดเห็นข้อบกพร่องได้ ดั้งนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.28 รอยขีดข่วน

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารอยขีดข่วน คือกระบวนการพ่นสี พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้ารอยขีดข่วนมีขนาดไม่ใหญ่กว่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้ารอยขีดข่วนมีขนาดใหญ่มากกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดึนั้ก ถูกค่าส่วนใหญ่ (> 75%) สั้กเกดเห็นข้อบกพร่องได้ ดั้งนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.29 สีไหล

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาสีไหล คือกระบวนการพ่นสี พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้ารอยสีไหลนี้มีขนาดไม่มากกว่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้ารอยสีไหลมีขนาดใหญ่หรือมีมากกว่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดึนั้ก ถูกค่าส่วนใหญ่ (> 75%) สั้กเกดเห็นข้อบกพร่องได้ ดั้งนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.30 รอยขูดจากที่ปิดรูน็อด (Masking)

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารอยขูดจากที่ปิดรูน็อด (Masking) คือกระบวนการพ่นสี พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้ารอยขูดนี้มีขนาดไม่มากกว่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้

แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้ารอยขีดมีขนาดใหญ่หรือมีมากกว่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.31 ขี้เกลือ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาขี้เกลือ คือกระบวนการพ่นสี พนักงานมองเห็นได้ชัดเจน โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายในกรณีที่เป็นมากไม่สามารถซ่อมได้ และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือกหรือส่งเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมงในกรณีที่เป็นน้อย ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้แต่ขาดความสะดักสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.32 รอยมือ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารอยมือ คือกระบวนการพ่นสี พนักงานสามารถมองเห็นได้ ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้ารอยมือนี้ไม่เห็นชัดกว่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้ารอยมือเห็นชัดกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.33 สีเพี้ยน

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาสีเพี้ยน คือกระบวนการพ่นสี พนักงานสามารถมองเห็นได้แต่อาจไม่ชัดเจนนัก ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้าลักษณะสีเพี้ยนนี้เห็นไม่ชัดกว่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้าเห็นชัดกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความ

รุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.34 สีสลอก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาสีสลอก คือกระบวนการอบสี พนักงานมองเห็นได้ชัดเจน โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือกหรือส่งเข้าซ่อมแซมแก้ไขภายในสายการผลิตไม่เกินครึ่งชั่วโมง ซึ่งลักษณะเสียดังกล่าวนี้ส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้แต่ขาดความสะอาดสบายและทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบที่รุนแรงปานกลาง ซึ่งตรงกับระดับ 6 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

### 3.7.35 ความหนาสีต่ำ

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาความหนาสีต่ำ คือกระบวนการตรวจสอบความหนาสี พนักงานไม่สามารถมองเห็นได้จนกว่าจะทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้าความหนาสีไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้าความหนาสีต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดึนุก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.36 รอยขีดข่วน

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหารอยขีดข่วน คือกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้ารอยขีดข่วนมีขนาดไม่ใหญ่กว่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้ารอยขีดข่วนมีขนาดใหญ่กว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดึนุก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.37 รอยกระแทก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาหรือรอยกระแทก คือกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลกระทบต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย ถ้ารอยกระแทกมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดก็สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกระบวนการต่อไปได้ แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมถ้ารอยกระแทกมีขนาดใหญ่กว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าส่วนใหญ่ (> 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงต่ำมาก ซึ่งตรงกับระดับ 4 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

### 3.7.38 แผ่นพลาสติก rong ล้อ (Air Bubble) สกปรก

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาแผ่นพลาสติก rong ล้อ (Air Bubble) สกปรก คือกระบวนการบรรจุ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานอาจมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้จะส่งผลกระทบต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตก่อนออกจุกปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย และความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงเล็กน้อย ซึ่งตรงกับระดับ 3 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

### 3.7.39 บรรจุนปน

กระบวนการที่สามารถเกิดปัญหาบรรจุนปน คือกระบวนการบรรจุ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม พนักงานอาจมองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะเสียนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลักษณะหน้าตาของผลิตภัณฑ์ แต่ต้องทำการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง และความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบรุนแรงเล็กน้อย ซึ่งตรงกับระดับ 3 ทีมงานผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 3

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้สรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุตัวเลขแสดงระดับความรุนแรง โดยพิจารณาจากผลกระทบของของเสียดังกล่าว โดยเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงจากตารางที่ 2.1 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.20 ดังนี้คือ

ตารางที่ 3.20 แสดงระดับความรุนแรงจากผลกระทบของลักษณะของเสียแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
หลอม	ฟองอากาศ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
	ส่วนประกอบ ไม่ได้มาตรฐาน	อาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบ คัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลาย หรือส่งซ่อมแซมระหว่างครึ่งถึง หนึ่งชั่วโมง	7
หล่อ	โพรงอากาศ	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง ถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมโดยใช้ เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8
	ผิวขรุขระ	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต	5
	โมลด์กระชาก	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต	5
	หล่อไม่เต็ม	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
	ทรายหล่น	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง รับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต	5
ตัด Riser	Riser สูง	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบ แบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
อบ	ค่าความแข็งสูง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง ถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมโดยใช้ เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8
	ค่าความแข็งต่ำ	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้อง ถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมโดยใช้ เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8

ตารางที่ 3.20 (ต่อ) แสดงระดับความรุนแรงจากผลกระทบของลักษณะของเสียแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
อบ	ไม่ระบุช่วงการอบ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
กลึง	รูกลางลึบ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8
	รอยกระแทก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
	รอยกลึงเป็นเส้น	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
	ค่าความส่าย (Run-out) สูง	อาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมระหว่างเครื่องถึงหนึ่งชั่วโมง	7
	รูสวมน็อตเยื้อง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมโดยใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง	8
	บ่าร่องรูกลางลึบ (Chamfer) ต่ำ	อาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลายหรือส่งซ่อมแซมระหว่างเครื่องถึงหนึ่งชั่วโมง	7
	ร่องลึบฝาครอบ ลึบ (CAP) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลายและไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือกหรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
	รูสวมวาล์วเยื้อง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต	5



ตารางที่ 3.20 (ต่อ) แสดงระดับความรุนแรงจากผลกระทบของลักษณะของเสียแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
กลึง	ความสูงรูน็อตต่ำ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
ตรวจสอบรอยร้าว	ร้าว	อาจมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบคัดเลือก และบางส่วนอาจถูกทำลาย หรือส่งซ่อมแซมระหว่างครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง	7
	ครีบกม	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
ล้างล้อเตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
ตรวจสอบก่อนพันสี	รอยกระแทก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
พันสีฝุ่นรองพื้น	สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
อบสีฝุ่น	สีฝุ่นลอก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
พันสี	เม็ดฝุ่น	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
	รอยขีดข่วน	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4

ตารางที่ 3.20 (ต่อ) แสดงระดับความรุนแรงจากผลกระทบของลักษณะของเสียแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
พ่นสี	สีไหล	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
	รอยขีดจากที่ปิดรูนี้้อต (Masking)	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
	ขี้เกลือ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
	รอยมือ	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
	สีเพี้ยน	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
อบสี	สีลอก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูกทำลาย และไม่ต้องตรวจสอบแบบคัดเลือก หรือส่งซ่อมแซมต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง	6
ตรวจสอบความหนาสี	ความหนาสีต่ำ	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
ตรวจสอบขั้นสุดท้าย	รอยขีดข่วน	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4
	รอยกระแทก	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการตรวจสอบแบบคัดเลือก โดยไม่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซม	4

ตารางที่ 3.20 (ต่อ) แสดงระดับความรุนแรงจากผลกระทบของลักษณะของเสียแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
บรรจุ	แผ่นพลาสติกกรอง ลื้อ (Air Bubble) สกปรก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
	บรรจุปน	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้องได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิตแต่นอกจุดปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3

### 3.8 การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากที่ผู้ชำนาญการได้ทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการพร้อมทั้งผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นแล้ว ได้มาทำการพิจารณาถึงกระบวนการในปัจจุบันว่ามีการดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกัน หรือมีวิธีการในการตรวจพบลักษณะของเสียอย่างไร ซึ่งข้อสรุปที่ได้มีดังต่อไปนี้

#### 3.8.1 ฟองอากาศ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงานและลงบันทึกการตรวจสอบลงใน Check Sheet มีการควบคุมด้วยตัวควบคุมอัตราการไหลและตัวควบคุมความเร็วใบพัด GBF มีจอแสดงค่าอุณหภูมิให้ตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า และมีการตรวจสอบฟองอากาศทุกๆ กะของการทำงาน(8 ชม./กะทำงาน) โดยการดักน้ำอูมิเนียมมาทำให้แข็งตัวแล้วตัดเพื่อตรวจดูฟองอากาศภายในชิ้นงานตัวอย่างเทียบกับชิ้นงานมาตรฐาน (Gas Test) ไม่มีการตรวจสอบการกำจัดซีโลหะในเตาหลอม ใช้การตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบงานที่มีฟองอากาศ ที่มีสาเหตุมาจากใบพัด GBF ชำรุด, เครื่องควบคุมอัตราการไหลของไนโตรเจนและอุณหภูมิของน้ำอูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน และความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากมีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือควบคุมก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 ส่วนการตรวจพบงานที่มีฟองอากาศที่มีสาเหตุจากการที่ไม่กำจัดซีโลหะในเตาหลอม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.2 ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการกำหนดให้พนักงานตรวจสอบ ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนจะนำเข้าเตาหลอม มีการกำหนดมาตรฐานการใส่ส่วนประกอบต่างๆ ใช้ การควบคุมและตรวจสอบค่าด้วย X-MR Chart และมีการสุ่มตรวจสอบค่าส่วนประกอบด้วย เครื่องมือวัด (Spectrometer) ทุกๆ 4 ชั่วโมง สำหรับสาเหตุเครื่องมือวัดมีการตรวจสอบเครื่องก่อน เริ่มทำงานและลงบันทึกการตรวจสอบลงใน Check Sheet และมีการสอบเทียบทุกๆ 6 เดือน มีการ กำหนดให้ตรวจสอบเครื่องด้วยชิ้นงานมาตรฐานทุกๆ 2 สัปดาห์

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบงานส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน ที่มีสาเหตุมาจากพนักงาน เติมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำ เนื่องจากมีการควบคุม ด้วยแผนภูมิ SPC ซึ่งตรงกับหมายเลข 6 ส่วนการตรวจพบงานส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐานที่มี สาเหตุจากเครื่องตรวจค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของน้ำโลหะคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากมีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือควบคุมก่อนออก จากจุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 5

### 3.8.3 โพรงอากาศ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงานและลง บันทึกการตรวจสอบลงใน Check Sheet สำหรับอุณหภูมิของโมลด์และอัตราการไหลของ Cooling มีการตรวจสอบก่อนเริ่มการหล่อและมีจอแสดงผลค่าควบคุมต่างๆ ในการหล่อ ขณะการหล่อก็มีการ สุ่มตรวจสอบโดยการ X-Ray ทุกๆ ของการทำงาน และการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำ อลูมิเนียมจะใช้เครื่องควบคุมความเร็วและเวลาการไหลในแต่ละครั้ง ส่วนอุณหภูมิของน้ำ อลูมิเนียมจะใช้เครื่องควบคุมเป็นจอแสดงผลและเป็นกราฟบันทึกผล สำหรับการใส่ Die Coat จะ ตรวจสอบจากคู่มือการทำงาน และสาเหตุของการพ่น Die Coat จะมีการตรวจสอบหลังจากการพ่น ด้วยตาเปล่า

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานมีโพรงอากาศ ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของโมลด์และ น้ำอลูมิเนียม, อัตราการไหลของ Cooling และน้ำอลูมิเนียม และการใส่ Die Coat ผิดประเภท พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรง กับหมายเลข 3 ส่วนการตรวจพบชิ้นงานมีโพรงอากาศที่มีสาเหตุจากความหนา Die Coat ไม่ได้ มาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมการตรวจสอบด้วยตา เปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.4 ผิวขรุขระ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า กรณีของโมลด์และ Die Coat สำหรับสาเหตุผิวของโมลด์ขรุขระ , Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ และพนักงานใช้มาตราส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสม มีการตรวจสอบโดยเมื่อเริ่มการหล่อให้ทำการหล่อทิ้งก่อน เพื่อกำจัดชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ และในขณะที่ทำการหล่อจะมีการตรวจสอบผิวของชิ้นงานด้วยสายตาทุกๆ 10 วงของการหล่อ สำหรับสาเหตุที่ความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อไม่ชัดเจนนั้นไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจน จะใช้การตรวจสอบดูที่ผิวของโมลด์และผิวของชิ้นงานด้วยสายตาทุกๆ 10 วงอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานผิวขรุขระ ที่มีสาเหตุมาจากผิวของโมลด์ขรุขระ, Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ และความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อไม่ชัดเจน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 ส่วนการตรวจพบชิ้นงานผิวขรุขระที่มีสาเหตุมาจากพนักงานใช้มาตราส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 3

### 3.8.5 โมลด์กระชาก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงานและในขณะที่ทำการหล่อโดยการตรวจสอบผิวของชิ้นงานด้วยสายตาทุกๆ 10 วงของการหล่อสำหรับกรณี Die Coat สำหรับเคลือบผิวโมลด์หลุดลอก และโมลด์สึกหรอ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีผิวโมลด์กระชาก ที่มีสาเหตุมาจาก Die Coat สำหรับเคลือบผิวโมลด์หลุดลอก และโมลด์สึกหรอ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.6 หล่อไม่เต็ม

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สำหรับสาเหตุของการกำหนดค่าอุณหภูมิและค่าอัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสมนั้น มีการตรวจสอบด้วยตาเปล่าโดยเมื่อเริ่มการหล่อให้ทำการหล่อทิ้งก่อน เพื่อกำจัดชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์และหล่อไม่เต็ม และดูจนกว่าจะได้งานที่สมบูรณ์ และในขณะที่ทำการหล่อตรวจสอบผิวของชิ้นงานด้วยสายตาทุกๆ 10 วงของการหล่อ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่หล่อไม่เต็ม ที่มีสาเหตุมาจากการกำหนดค่าอุณหภูมิ

และค่าอัตราการไหลของน้ำอคูมิเนียมไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.7 ทราหยล่น

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สำหรับสาเหตุของกรที่โมลด์ไม่สะอาดและพนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้งนั้น จะมีการตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงาน และมีการตรวจสอบด้วยตาเปล่าโดยเมื่อหล่อเสร็จแต่ละวงก่อนที่จะหล่อล่อใหม่พนักงานต้องฉีดทำความสะอาดโมลด์ด้วยท่อลมทุกครั้ง และในขณะที่ทำการหล่อเองก็จะมีกรตรวจสอบผิวของชิ้นงานด้วยสายตาทุกๆ 10 วงของการหล่อ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีทรายหล่น ที่มีสาเหตุมาจากโมลด์ไม่สะอาดและพนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.8 Riser สูง

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สำหรับสาเหตุของวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจนนั้น จะมีวิธีการในการปรับตั้งค่าเริ่มต้นและมีการทดลองตัด Riser ก่อนเริ่มงาน ส่วนสาเหตุของพนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม จะมีการตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงาน และมีการตรวจสอบด้วยตาเปล่าทุกวงหลังการตัด สำหรับสาเหตุที่ไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานไว้สอบเทียบการตั้งค่านั้น ปัจจุบันใช้การตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่ Riser สูง ที่มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม และไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานไว้สอบเทียบการตั้งค่า พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 และที่มีสาเหตุมาจากวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจนนั้น พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับค่อนข้างสูง เนื่องจากการตรวจจับในกระบวนการถัดไปหรือใช้เครื่องมือวัดวัดชิ้นงานชิ้นแรกตอนการปรับตั้ง ซึ่งตรงกับหมายเลข 4

### 3.8.9 ค่าความแข็งสูง

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการใช้ผู้ควบคุมอุณหภูมิและเวลาของเตาอบคืนโครงสร้าง (Solution : T4) และเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) โดยให้พนักงานตรวจสอบค่าที่จอแสดงผล และมีการสอบเทียบผู้ควบคุมทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ผู้ควบคุมได้มาตรฐานในการควบคุม

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีค่าความแข็งสูง ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิและเวลาของเตาอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) และอุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูงเกินค่าที่กำหนด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 3

### 3.8.10 ค่าความแข็งต่ำ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิและเวลาของเตาอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) และของน้ำ (Quenching) โดยให้พนักงานตรวจสอบค่าที่จอแสดงผล และมีการสอบเทียบตู้ควบคุมทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ตู้ควบคุมได้มาตรฐานในการควบคุม

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีค่าความแข็งต่ำ ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิและเวลาของเตาอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) และเวลาในการจุ่มน้ำ (Quenching) ต่ำกว่าค่าที่กำหนด และอุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูงเกินค่าที่กำหนด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 3

### 3.8.11 ไม่ระบุช่วงการอบ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สำหรับสาเหตุของการที่พนักงานลืมใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold และการที่พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง ใช้วิธีการตรวจสอบด้วยพนักงานก่อนการเริ่มงานเท่านั้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่ไม่ระบุช่วงการอบ ที่มีสาเหตุมาจากการที่พนักงานลืมใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold และการที่พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.12 รูกลางล้อ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานมีการตรวจรับมิดคลิ่งใหม่ที่นำมาใช้ และมีการให้ลงบันทึกจำนวนล้อที่กึ่งไว้ แต่ Check Sheet ไม่ชัดเจนและไม่มีการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน มีการตรวจสอบการปรับตั้งเครื่องก่อนการเปลี่ยนรุ่น แต่ไม่ได้ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกะการทำงาน และมีการตรวจสอบขนาดของล้อวงแรกที่ทำารกถึงด้วยเครื่อง CMM และมีการตรวจสอบ 100% ด้วยเครื่องมือวัด Bore Gauge อีกทั้งมีการสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชม.ด้วย

เครื่อง CMM เพื่อความถูกต้องของขนาดอีกด้วย ส่วนเครื่องมือวัด Bore Gauge มีการสุ่มสอบเทียบตามตารางการสอบเทียบในแต่ละปี โดยเครื่องมือนี้จะมีการสอบเทียบทุกๆ 4 เดือน สำหรับการใช้เครื่องมือวัดของพนักงานมีการฝึกสอนและการทดสอบบ้าง แต่ไม่มีระบบที่จริงจังมากนัก

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่รูกลวงลือ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจากเครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐานและพนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากมีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดวัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 และสำหรับสาเหตุที่มาจากมีดกลึงสึกหรอและพนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกลึง อีกทั้งวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.13 รอยกระแทก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานจะทำการตรวจสอบลักษณะความเรียบร้อยทุกวงแบบคร่าวๆ ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด และการจับยกไม่ได้ระมัดระวังมากเท่าที่ควร

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยกระแทก ที่มีสาเหตุมาจากพนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากการควบคุมทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.14 รอยกลึงเป็นเส้น

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานมีการตรวจรับมีดกลึงใหม่ที่นำมาใช้ และมีการให้ลงบันทึกจำนวนลือที่กลึงไว้ แต่ Check Sheet ไม่ชัดเจนและไม่มีการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน มีการตรวจสอบการปรับตั้งเครื่องก่อนการเปลี่ยนรุ่น แต่ไม่ได้ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกะการทำงาน และมีการตรวจสอบลักษณะความเรียบร้อยของลือด้วยตาเปล่าอย่างไม่ละเอียดนัก

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการพบรอยกลึงเป็นเส้น ที่มีสาเหตุจากมีดกลึงสึกหรอหรือแตกและพนักงานไม่ลงบันทึกการใช้มีดกลึงและวิธีควบคุมอายุใช้งานมีดกลึงไม่ชัดเจน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7



### 3.8.15 ค่าความส่าย (Run-out) สูง

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจรับแกนยึดคอกสว่านและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนนำมาใช้งาน มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ในกรณีที่เปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีการปรับตั้งเครื่องตามวิธีการ และมีการลงบันทึกการปรับตั้งใน Check Sheet ตรวจสอบการปรับตั้งด้วยการวัดค่าของลั๊วงแรกที่ทำการปรับตั้งด้วยเครื่องมือวัด พนักงานจะสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมงและมีการใช้เครื่องมือทางคุณภาพ X-R Chart เพื่อตรวจสอบและควบคุมค่าความส่ายนี้สำหรับสาเหตุของตั้งค่ามุลาดของรูศูนย์กลางลั๊วงไม่ตรงกับมุลาดของเครื่อง พนักงานจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา ส่วนสาเหตุของการขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้องนั้น มีการตรวจสอบลั๊วงด้วยการวัดค่าโดยใช้เครื่องมือวัดเพื่อวัดต่อเนื่อง 30 วงถ้าไม่มีค่าผิดปกติก็จะหยุดวัดค่าและใช้การสุ่มตรวจสอบแทน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานค่าความส่าย (Run-out) สูง ที่มีสาเหตุมาจากแกนยึดคอกสว่านไม่ร่วมศูนย์และขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำ เนื่องจากการควบคุมกระทำได้ด้วยเครื่องมือคุณภาพ ซึ่งตรงกับหมายเลข 6 และที่มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากมีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดวัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 และสำหรับสาเหตุที่มาจากการตั้งค่ามุลาดของรูศูนย์กลางลั๊วงไม่ตรงกับมุลาดของเครื่องนั้น พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.16 รูสวนน็อตเยื้อง

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สำหรับสาเหตุที่อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสมนั้น มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ในกรณีที่เปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีการปรับตั้งเครื่องตามวิธีการ และมีการลงบันทึกการปรับตั้งใน Check Sheet ตรวจสอบการปรับตั้งด้วยการวัดค่าของลั๊วงแรกที่ทำการปรับตั้งด้วยเครื่องมือวัด พนักงานจะสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมงและมีการใช้เครื่องมือทางคุณภาพ X-MR Chart เพื่อตรวจสอบและควบคุมค่าของการเยื้องนี้ สำหรับสาเหตุของตั้งค่ามุลาดของรูศูนย์กลางลั๊วงไม่ตรงกับมุลาดของเครื่อง พนักงานจะทำการตรวจสอบด้วยสายตา ส่วนสาเหตุของค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม มีการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการปรับตั้งเครื่องและหลังจากการใช้โปรแกรมนั้นจะมีการนำลั๊วงไปตรวจสอบขนาดเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบการเยื้อง 100% ด้วย Go-No Go Gauge

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่รูสวนน็อตเยื้อง ที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ใน

เครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำ เนื่องจากการควบคุมกระทำได้ด้วยเครื่องมือคุณภาพ ซึ่งตรงกับหมายเลข 6 และที่มีสาเหตุมาจากค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดวัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 5

### 3.8.17 บำรุงรูกลึงล้อ(Chamfer) ต่ำ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจรับมีดกลึงก่อนนำมาใช้งาน มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ในการที่เปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีการปรับตั้งเครื่องตามวิธีการ และมีการลงบันทึกการปรับตั้งใน Check Sheet ตรวจสอบการปรับตั้งด้วยการวัดค่าของล้อวงแรกที่ทำ การปรับตั้งด้วยเครื่องมือวัด พนักงานจะสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีบำรุงรูกลึงล้อ(Chamfer) ต่ำ ที่มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดวัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 และสำหรับสาเหตุที่พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกลึงปาดก่อนที่จะนำมาใช้และใช้มีดกลึงปาดผิดแบบ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.18 ร่องล้อคฝาครอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจรับมีดกลึงก่อนนำมาใช้งาน มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ในการที่เปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีการปรับตั้งเครื่องตามวิธีการ และมีการลงบันทึกการปรับตั้งใน Check Sheet ตรวจสอบการปรับตั้งด้วยการวัดค่าของล้อวงแรกที่ทำ การปรับตั้งด้วยเครื่องมือวัด พนักงานจะสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีร่องล้อคฝาครอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด ที่มีสาเหตุมาจากการที่พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกลมาก เนื่องจากการควบคุมใช้การสุ่มตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 9 และสำหรับสาเหตุที่มีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐานและวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.19 รุสวมวลั่วเยื้อง

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ในการที่เปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีการปรับตั้งเครื่องตามวิธีการ และมีการลงบันทึกการปรับตั้งใน Check Sheet ตรวจสอบการปรับตั้งด้วยการวัดค่าของลั่ววงแรกที่ทำกรปรับตั้งด้วยเครื่องมือวัด พนักงานจะสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมง และสำหรับการตรวจสอบตำแหน่งรุสวมวลั่วหรือตำแหน่งอื่นจะใช้การตรวจสอบด้วยตาเปล่า

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่รุสวมวลั่วเยื้อง ที่มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าตำแหน่งของรุสวมวลั่วผิดพลาดและไม่ตรวจสอบตำแหน่งรุสวมวลั่ว พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากการควบคุมทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.20 ความสูงรูน็อตต่ำ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า สาเหตุของการที่พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาดหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานของงาน มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มงาน ในการที่เปลี่ยนรุ่นผลิตจะมีการปรับตั้งเครื่องตามวิธีการ และมีการลงบันทึกการปรับตั้งใน Check Sheet ตรวจสอบการปรับตั้งด้วยการวัดค่าของลั่ววงแรกที่ทำกรปรับตั้งด้วยเครื่องมือวัด และสาเหตุของการที่พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาดนั้น พนักงานจะทำการสุ่มตรวจสอบชิ้นงานต่อเนื่องทุกๆ 2 ชั่วโมง ส่วนสาเหตุเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมค้ำอยู่ที่ฐานรอง ตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่ความสูงรูน็อตต่ำ ที่มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัด ซึ่งตรงกับหมายเลข 5 และที่มีสาเหตุจากพนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกลมาก เนื่องจากการควบคุมใช้การสุ่มตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 9 ส่วนสาเหตุของเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมค้ำอยู่ที่ฐานรอง พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.21 รั่ว

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ไม่มีการกำหนดการใช้แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) และความเร็วของเวลาในการหมุนลั่วเพื่อตรวจสอบที่เหมาะสม พนักงานจะใช้การตรวจสอบจากลั่วดันแบบและทดลองตรวจสอบลั่วลงแรก ใช้การตัดสินใจด้วยตัวเองจากการมองดู ส่วนแรงดันลม (Air Pressure) มี Gage หน้าปัดสำหรับแสดงค่าให้เห็น แต่ก็ใช้การ

ตรวจสอบด้วยการมองดูเช่นกัน สำหรับน้ำนั้นพนักงานจะใช้การตรวจดูด้วยสายตา ถ้าพบว่าน้ำขุ่น จึงจะทำการเปลี่ยนน้ำ และแผ่นยางที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นจะมีการใช้จันสีหรือรั้วจึงจะทำการเปลี่ยน ซึ่งจะตรวจสอบสภาพแผ่นยางด้วยสายตาพนักงานเอง ไม่มีการควบคุมและตรวจสอบแสงสว่างในจุดที่ทำงาน ใช้การตรวจดูด้วยสายตาของพนักงานเอง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่รั้ว ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดการรั้ว พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจดูด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.22 ครีบกม

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานใช้การตรวจสอบครีบกมนี้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น โดยจะทำการตรวจสอบทุกวง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีครีบกม ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดครีบกม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจดูด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.23 ผิวเป็นคราบ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า เนื่องจากห้องล้างล้อเป็นสายการผลิตแบบต่อเนื่องและใช้การควบคุมค่าอุณหภูมิ และความดันด้วยเครื่องควบคุมและตรวจสอบเครื่องด้วยพนักงานทุกกะการทำงาน แต่การตรวจสอบค่าสารเคมี และหัวฉีดล้าง รวมถึงการปรับตั้งค่าต่างๆ ใช้การตรวจสอบของพนักงานเป็นหลัก

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานผิวเป็นคราบ ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดผิวเป็นคราบ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจดูด้วยพนักงานอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.24 รอยกระแทก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานจะทำการตรวจสอบลักษณะความเรียบร้อยทุกวงแบบคร่าวๆ ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด และการจับยกไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยกระแทก ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้

เกิดรอยกระแทก พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากการควบคุมทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.25 สีสุ่นยัดเกาะไม่ดี

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน และมีการปรับตั้งเครื่องพ่นสีฝุ่น โดยใช้การตรวจสอบด้วยการลองพ่นแล้วตรวจสอบด้วยสายตา

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่สีฝุ่นยัดเกาะไม่ดี ที่มีสาเหตุมาจากหัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสมและสีฝุ่นไม่เหมาะสม พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยพนักงานอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.26 สีฝุ่นลอก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน ส่วนเตาอบนั้นใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความเร็วในสายการอบ (Speed Conveyor) และทวนสอบค่าโดยพนักงาน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่สีฝุ่นลอก ที่มีสาเหตุมาจากล้อไม่สะอาด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8 และจากสาเหตุอุณหภูมิในการอบและความเร็วในสายการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 3

### 3.8.27 เม็ดฝุ่น

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานมีการตรวจสอบความสะอาดของห้องพ่นสีและห้องอบสีด้วยตาเปล่า ส่วนการทำความสะอาดปีนั้นจะต้องทำทุกครั้งหลังเลิกงาน ต้องสวมเสื้อผ้าและถุงมือให้ครบถ้วนก่อนเข้าห้องพ่นสี

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีเม็ดฝุ่น ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดเม็ดฝุ่น พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.28 รอยขีดข่วน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานจะทำการตรวจสอบลักษณะความเรียบร้อยทุกวงแบบคร่าวๆ ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด และการจับยกไม่ได้ระมัดระวังเท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วน ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำไกล เนื่องจากการควบคุมทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.29 สีไหล

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานมีการปรับตั้งปืนพ่นสีก่อนเริ่มทำงาน และสำหรับแรงดันลมของปืนมีตัวควบคุมค่าให้ได้ตามที่ตั้งไว้และใช้การตรวจสอบด้วยพนักงาน มีการตรวจสอบความหนืดสีทุกครั้งเมื่อทำการปรับตั้งด้วยเครื่องตรวจเทียบกับมาตรฐาน ส่วนการทำความสะดวกปืนนั้นจะต้องทำทุกครั้งหลังเลิกงาน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีสีไหล ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดสีไหล พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 แต่ส่วนสาเหตุที่ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากการตรวจสอบควบคุมด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งตรงกับหมายเลข 5

### 3.8.30 รอยขูดจากที่ปิดรูฉีด (Masking)

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการออกแบบให้เหมาะสม และพนักงานมีการตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานเองเท่านั้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยขูดจากที่ปิดรูฉีด (Masking) ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยขูดนี้ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.31 ขี้เกลือ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานมีการปรับตั้งปืนพ่นสีก่อนเริ่มทำงาน และสำหรับแรงดันลมของปืนมีตัวควบคุมค่าให้ได้ตามที่ตั้งไว้และใช้การตรวจสอบด้วยพนักงาน

ส่วนการทำความสะอาดปีนั้นจะต้องทำทุกครั้งหลังเลิกงาน มีการตรวจความเรียบร้อยของล้อก่อนเข้าฟัน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่เป็นจี้เกลื่อ ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดจี้เกลื่อนี้ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากมีการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 นอกจากนี้สาเหตุจากล้อไม่สะอาด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากมีการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.32 รอยมือ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานจะทำการตรวจสอบลักษณะความเรียบร้อยทุกวงแบบคร่าวๆ ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด และการจับยกไม่ได้ระมัดระวังหน้าล้อมากเท่าที่ควร

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยมือ ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยมือ พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.33 สีเพี้ยน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานจะทำการตรวจสอบลักษณะความเรียบร้อยทุกวง และสุ่มตรวจสอบเจดสีด้วยตาเปล่าทุกกะการทำงาน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่สีเพี้ยน ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดสีเพี้ยน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากการควบคุมที่ได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

### 3.8.34 ลีลอก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการปรับตั้งปืนพ่นสีโดยใช้การตรวจสอบด้วยการทดลองฟันแล้วตรวจสอบด้วยสายตาของพนักงานเอง และส่วนเตอบนั้นใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความเร็วการอบ (Speed Conveyor) และทวนสอบค่าโดยพนักงานและมีการปรับเทียบอุณหภูมิของเตอบด้วยเครื่อง Datapaq มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของล้อก่อนนำเข้าฟัน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่ผิดพลาด ที่มีสาเหตุมาจากสีไม่ได้มาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบโดยพนักงาน อย่างสม่ำเสมอเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 ส่วนสาเหตุสีไม่สะอาด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำ เนื่องจากมีการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8 และสาเหตุอุณหภูมิในการอบและความเร็วการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับสูง เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับหมายเลข 3

### 3.8.35 ความหนาสีต่ำ

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการสุ่มตรวจสอบความหนาสีทุกๆ 2 ชั่วโมง และเครื่องมือตรวจสอบความหนาสีจะมีการปรับเทียบค่าทุกๆ 4 เดือน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่ความหนาสีต่ำ ที่มีสาเหตุมาจากเครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐานและพนักงานตรวจสอบผิดพลาด พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับปานกลาง เนื่องจากการตรวจสอบควบคุมด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งตรงกับหมายเลข 5

### 3.8.36 รอยขีดข่วน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบสีด้วยตาเปล่าด้วยตัวพนักงานเองเท่านั้น และมีการสุ่มตรวจสอบอีกครั้งทุกๆ 4 ชั่วโมง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยขีดข่วน ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

### 3.8.37 รอยกระแทก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า มีการตรวจสอบสีด้วยตาเปล่าด้วยตัวพนักงานเองเท่านั้น และมีการสุ่มตรวจสอบอีกครั้งทุกๆ 4 ชั่วโมง

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่มีรอยกระแทก ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยกระแทก พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับต่ำมาก เนื่องจากการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับหมายเลข 7



### 3.8.38 แผ่นพลาสติกกรองลื้อ (Air Bubble) สกปรก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ไม่มีการตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบแผ่นพลาสติกกรองลื้อ (Air Bubble) สกปรก ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้สกปรก พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับเกือบเป็นไปได้ เนื่องจากไม่มีระบบการตรวจจับหรือไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งตรงกับหมายเลข 10

### 3.8.39 บรรจุปน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า พนักงานจะต้องทำการตรวจสอบลื้อก่อนการบรรจุทูกวง และสำหรับลื้อที่ไม่ใช่แบบเดียวกันต้องเก็บแยกกันอย่างชัดเจน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบชิ้นงานที่บรรจุปน ที่มีสาเหตุมาจากทุกๆ สาเหตุที่ทำให้บรรจุปน พบว่าประสิทธิภาพการตรวจจับห่างไกล เนื่องจากมีการควบคุมที่ทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

## 3.9 ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสีย พร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้ว ต่อมาได้ดำเนินการสรุปหาความถี่ในการเกิดของเสียด้วยการประเมินลักษณะข้อกำหนดในการทำงานของกระบวนการผลิตในปัจจุบันโดยทีมผู้ชำนาญการดังกล่าว ซึ่งผลสรุปจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 2.2 ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3.21 นี้คือ

ตารางที่ 3.21 แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก	ความถี่ในการเกิด
ฟองอากาศ	- ใบพัด GBF ชำรุด	2
	- เครื่องควบคุมอัตราการไหลไนโตรเจนไม่ได้มาตรฐาน	3
	- เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน	4
	- ความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสม	4
	- พนักงานไม่กำจัดซิลิโคนในเตาหลอม	6

ตารางที่ 3.21 (ต่อ) แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก	ความถี่ในการเกิด
ส่วนประกอบ ไม่ได้มาตรฐาน	- เครื่องตรวจค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของลื้อ คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน	2
	- พนักงานเติมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน	5
โพรงอากาศ	- อัตราการไหลของน้ำลูมิเนียมไม่เหมาะสม	4
	- อัตราการไหลของน้ำ Cooling ไม่เหมาะสม	4
	- อุณหภูมิโมลด์ไม่ได้ตามที่กำหนด	6
	- อุณหภูมิน้ำลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด	6
	- พนักงานใช้ Die Coat ผิดประเภท	3
	- พนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน	5
ผิวขรุขระ	- ผิวของโมลด์ขรุขระ	4
	- Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ	7
	- พนักงานใช้มาตราส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสม	5
	- ไม่ระบุความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อ	7
โมลด์กระชาก	- Die Coat เคลือบผิวโมลด์หลุดลอกขณะทำการหล่อลื้อ	7
	- โมลด์สึกหรอ	3
หล่อไม่เต็ม	- การกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม	4
	- การกำหนดค่าอัตราการไหลน้ำลูมิเนียมไม่เหมาะสม	3
ทรายหล่น	- โมลด์ไม่สะอาด	4
	- พนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้ง	3
Riser สูง	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม	4
	- วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน	4
	- ไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานไว้สอบเทียบการตั้งค่า	3
ค่าความแข็งสูง	- อุณหภูมิของเตาอบคืบ โครงสร้าง (Solution : T4) สูง	6
	- เวลาของเตาอบคืบ โครงสร้าง (Solution : T4) สูง	4
	- อุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูง	6
ค่าความแข็งต่ำ	- อุณหภูมิของเตาอบคืบ โครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำ	6
	- เวลาของเตาอบ Solution น้อยกว่าค่าที่กำหนด	4
	- อุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูง	4
	- เวลาในการจุ่มน้ำน้อยกว่าค่าที่กำหนด	4

ตารางที่ 3.21 (ต่อ) แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก	ความถี่ในการเกิด
ไม่ระบุช่วง การรอบ	- พนักงานลืมใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold	3
	- พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง	5
รูกลวงล้อย (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	- มีดกลึงสึกหรอ	5
	- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน	5
	- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง	4
	- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี	3
	- เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน	3
รอยกระแทก	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	4
รอยกลึงเป็นเส้น	- มีดกลึงสึกหรอ	5
	- มีดกลึงแตก	5
	- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนครั้งการใช้มีดกลึง	4
	- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน	5
ค่าความส่าย (Run-out) สูง	- แกนยึดดอกสว่านไม่ร่วมศูนย์	2
	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน	2
	- ตั้งค่ามุมลาดรูศูนย์กลางล้อยไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่อง	3
	- ขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง	4
รูสวมน็อตเฉียง	- อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม	2
	- ค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม	3
บาร่องรูกลวงล้อย (Chamfer) ต่ำ	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่เหมาะสม	2
	- พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกลึงปาดก่อนที่จะนำมาใช้	2
	- ใช้มีดกลึงปาดผิดแบบ	3
ร่องล้อยฝาครอบ ล้อย (CAP) ไม่ได้ ขนาด	- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม	3
	- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน	5
	- มีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน	4
รูสวมวาล์วเฉียง	- พนักงานตั้งค่าตำแหน่งของรูสวมวาล์วผิดพลาด	2
	- พนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์ว	3
ความสูงรูน็อตต่ำ	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาด	2
	- พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด	3
	- เครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง	6

ตารางที่ 3.21 (ต่อ) แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก	ความถี่ในการเกิด
รั่ว	- แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสม	5
	- แรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน	4
	- ความเร็วเวลาการหมุนล้อยเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม	3
	- น้ำไม่สะอาด	5
	- แสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม	3
	- แผ่นยางรั่ว	6
	- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด	4
ครีบกม	- พนักงานชูดครีบกไม่ดี	3
	- พนักงานชูดครีบกไม่ทั่วทุกพื้นที่	6
	- ไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้เหมาะสม	5
ผิวเป็นคราบ	- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องล้างล้อ	2
	- หัวฉีดล้างอุดตัน	4
	- หัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง	5
	- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสีย	3
	- Pump ความดันเสีย	2
	- สัตว์ส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	3
รอยกระแทก	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	4
	- พนักงานขาดความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และการทำงาน	5
	- พนักงานยกชิ้นงานไม่ระวัง	4
	- วัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อไม่เหมาะสม	5
สีฝุ่นยัดเกาะไม่ดี	- หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน	3
	- พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม	4
	- สีฝุ่นไม่เหมาะสม	2
สีฝุ่นลอก	- อุณหภูมิในการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน	3
	- ความเร็วการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน	3
	- ล้อไม่สะอาด	4

ตารางที่ 3.21 (ต่อ) แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก	ความถี่ในการเกิด
เม็ดฝุ่น	- ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก	6
	- พนักงานไม่ทำความสะอาดปืนพ่นหลังเลิกทำงาน	4
	- พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท	3
	- พนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือที่ไม่สะอาด	3
รอยขีดข่วน	- วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	5
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ	4
	- พนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง	4
สีไหล	- ปืนไม่สะอาด	5
	- แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน	4
	- พนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืน	3
	- พนักงานปรับแรงดันลมไม่เหมาะสม	2
	- ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน	3
รอยขูดจากที่ปิด รูน็อด (Masking)	- ที่ปิดรูอาจมีขนาดคับเกินไป	3
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก	4
	- วิธีการใช้ที่ปิดรูยังไม่เหมาะสม	6
ขี้เกลือ	- ปืนพ่นไม่สะอาด	5
	- พนักงานปรับแรงลมของปืนไม่เหมาะสม	2
	- ล้อมีครีบกมมาก	6
	- ล้อไม่สะอาด	4
รอยมือ	- พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน	5
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ	5
สีเพี้ยน	- พนักงานผสมเฉดสีได้ไม่เหมาะสม	3
	- ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีล้อ	5
	- ไม่มีล้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี	4
สีลอก	- อุณหภูมิการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน	3
	- ความเร็วการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน	3
	- ล้อไม่สะอาด	6
	- สีไม่ได้มาตรฐาน	3

ตารางที่ 3.21 (ต่อ) แสดงความถี่ในการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	สาเหตุหลัก	ความถี่ในการเกิด
ความหนาสีต่ำ	- เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน	6
	- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด	3
รอยขีดข่วน	- แสงสว่างน้อยเกินไป	3
	- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ	4
	- มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	5
รอยกระแทก	- แสงสว่างน้อยเกินไป	3
	- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ	4
	- มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	5
	- พนักงานขนย้ายล้อไม่ระมัดระวัง	4
แผ่นพลาสติก รองล้อ (Air Bubble) สกปรก	- พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้	7
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการนำพลาสติกมาใช้งาน	4
	- วิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม	5
บรรจุปน	- พนักงานเก็บล้อไม่เหมาะสม	7
	- พนักงานใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน	4
	- พนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ	5

### 3.10 การคำนวณค่าตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ยง (RPN)

หลังจากทีมผู้ชำนาญการได้ทราบระดับความรุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) รวมทั้งความสามารถในการตรวจจับของเสีย (Detection) ในปัจจุบันแล้วได้คำนวณค่าที่แสดงระดับความรุนแรง (Risk Priority Number) เพื่อกำหนดเกณฑ์ปรับปรุงลดของเสียต่อไป

ตารางที่ 3.22 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
หลอม	ฟองอากาศ	6	- ใบบัด GBF ชำรุด	2	5	60
			- เครื่องควบคุมอัตราการไหลไนโตรเจนไม่ได้มาตรฐาน	3	5	90
			- เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน	4	5	120
			- ความเร็วใบบัด GBF ไม่เหมาะสม	4	5	120
			- พนักงานไม่กำจัดซิลิโคนในเตาหลอม	6	7	252
	ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	7	- เครื่องตรวจค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของสื่อคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน	2	5	70
			- พนักงานเติมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน	5	6	210
หล่อ	โพรงอากาศ	8	- อัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม	4	3	96
			- อัตราการไหลของน้ำ Cooling ไม่เหมาะสม	4	3	96
			- อุณหภูมิโมลต์ไม่ได้ตามที่กำหนด	6	3	144
			- อุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด	6	3	144
			- พนักงานใช้ Die Coat ผิดประเภท	3	3	72
			- พนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน	5	7	280

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
หล่อ	ผิวขรุขระ	5	- ผิวของโมลด์ขรุขระ	4	7	140
			- Die Coat หลุดหรือลอกขณะที่ทำการหล่อ	7	7	245
			- พนักงาน ใช้มาตราส่วนของ Die Coat ไม่เหมาะสม	5	3	75
			- ไม่ระบุนความถี่ในการตรวจสอบ โมลด์ขณะทำการหล่อ	7	7	245
	โมลด์กระชาก	5	- Die Coat เคลือบผิว โมลด์หลุดลอกขณะทำการหล่อ	7	7	245
			- โมลด์สึกหรอ	3	7	105
	หล่อไม่เต็ม	6	- การกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม	4	7	168
			- การกำหนดค่าอัตราการไหลน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม	3	7	126
	ทรายหล่น	5	- โมลด์ไม่สะอาด	4	7	140
			- พนักงาน ไม่ทำความสะอาด โมลด์ก่อนหล่อทุกครั้ง	3	7	105
ตัด Riser	Riser สูง	4	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม	4	7	112
			- วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน	4	4	64
			- ไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐาน ไว้สอบเทียบการตั้งค่า	3	7	84
อบ	ค่าความแข็งสูง	8	- อุณหภูมิของเตาอบคืน โครงสร้าง (Solution : T4) สูง	6	3	144
			- เวลาของเตาอบคืน โครงสร้าง (Solution : T4) สูง	4	3	96
			- อุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูง	6	3	144



ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
อบ	ค่าความแข็งต่ำ	8	- อุณหภูมิของเตาอบคืน โครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำ	6	3	144
			- เวลาของเตาอบ Solution น้อยกว่าค่าที่กำหนด	4	3	96
			- อุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูง	4	3	96
			- เวลาในการจุ่มน้ำน้อยกว่าค่าที่กำหนด	4	3	96
	ไม่ระบุช่วงการอบ	3	- พนักงานลืมใส่หมุดตัว Stamp ลงใน Lower Mold	3	7	63
			- พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง	5	7	105
กลึง	รูกลึง (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	8	- มีดกลึงสึกหรอ	5	7	280
			- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน	5	7	280
			- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง	4	7	224
			- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี	3	5	120
			- เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน	3	5	120
	รอยกระแทก	3	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	4	8	96
	รอยกลึงเป็นเส้น	3	- มีดกลึงสึกหรอ	5	7	105
			- มีดกลึงแตก	5	7	105
			- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนครั้งการใช้มีดกลึง	4	7	84
			- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน	5	7	105

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
กลึง	ค่าความส่าย (Run-out) สูง	7	- แกนยึดดอกสว่านไม่ร่วมศูนย์	2	6	84
			- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน	2	5	70
			- ตั้งค่ามุมลาดรูศูนย์กลางล้อยไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่อง	3	7	147
			- ขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง	4	6	168
	รูสวมน็อตเยื้อง	8	- อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม	2	6	96
			- ค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม	3	5	120
	บ่าร่องรูกลางล้อย (Chamfer) ต่ำ	7	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (set-up) ไม่เหมาะสม	2	5	70
			- พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกลึงปาดก่อนที่จะนำมาใช้	4	7	196
			- ใช้มีดกลึงปาดผิดแบบ	3	7	147
	ร่องล้อยปาด รอบล้อย (CAP) ไม่ได้ขนาด	6	- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม	3	9	162
			- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน	5	7	210
			- มีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน	4	7	168
	รูสวมวาล์วเยื้อง	5	- พนักงานตั้งค่าตำแหน่งของรูสวมวาล์วผิดพลาด	2	8	80
			- พนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์ว	3	8	120

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
กลึง	ความสูง รูน็อตต่ำ	6	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาด	2	5	60
			- พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด	3	9	162
			- เครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง	6	7	252
ตรวจสอบ รอย ร้าว	ร้าว	7	- แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสม	5	7	245
			- แรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน	4	7	196
			- ความเร็วเวลาการหมุนล้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม	3	7	147
			- น้ำไม่สะอาด	5	7	245
			- แสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม	3	7	147
			- แผ่นยางร้าว	6	7	294
			- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด	4	7	196
	ครีบกม	4	- พนักงาน ขูดครีบกไม่ดี	3	7	84
			- พนักงาน ขูดครีบกไม่ทั่วทุกพื้นที่	6	7	168
			- ไม่มีกระบวนการเครื่องมือที่ใช้ที่เหมาะสม	5	7	140

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
ล้าง ล้อ เตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ	6	- พนักงาน ไม่ได้ตรวจสอบเครื่องล้างล้อ	2	7	84
			- หัวฉีดล้างอุดตัน	4	7	168
			- หัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง	5	7	210
			- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสีย	3	7	126
			- Pump ความดันเสีย	2	7	84
			- สัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	3	7	126
ตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี	รอยกระแทก	3	- พนักงาน ไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	4	8	96
			- พนักงาน ขาดความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และการทำงาน	5	8	120
			- พนักงาน ยกชิ้นงาน ไม่ระวัง	4	8	96
			- วัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อไม่เหมาะสม	5	8	120
พ่นสีฝุ่น รองพื้น	สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี	6	- หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน	3	7	126
			- พนักงาน ปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม	4	7	168
			- สีฝุ่นไม่เหมาะสม	2	7	84
อบสีฝุ่น	สีฝุ่นลอก	6	- อุณหภูมิในการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน	3	3	54
			- ความเร็วการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน	3	3	54
			- ล้อไม่สะอาด	4	8	192

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
พ่นสี	เม็ดฝุ่น	4	- ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก	6	7	168
			- พนักงานไม่ทำความสะอาดปืนพ่นหลังเลิกทำงาน	4	7	112
			- พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท	3	7	84
			- พนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือที่ไม่สะอาด	3	7	84
	รอยขีดข่วน	4	- วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	5	8	160
			- พนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ	4	8	128
			- พนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง	4	8	128
	สีไหล	4	- ปืนไม่สะอาด	5	7	140
			- แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน	4	7	112
			- พนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืน	3	7	84
			- พนักงานปรับแรงดันลมไม่เหมาะสม	2	7	84
			- ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน	3	5	60
	รอยขีดจากที่ปิด รูฉีด (Masking)	4	- ที่ปิดรูอาจมีขนาดคับเกินไป	3	7	84
			- พนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก	4	7	112
			- วิธีการใช้ที่ปิดรูยังไม่เหมาะสม	6	7	168

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
พ่นสี	จี้เกลือ	6	- ปืนพ่นไม่สะอาด	5	7	210
			- พนักงานปรับแรงลมของปืนไม่เหมาะสม	2	7	84
			- ล้อมีคريبคมมาก	6	7	252
			- ล้อไม่สะอาด	4	8	192
	รอยมือ	4	- พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน	5	8	160
			- พนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ	5	8	160
	สีเพี้ยน	4	- พนักงานผสมเจดสีได้ไม่เหมาะสม	3	8	96
			- ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีล้อ	5	8	160
			- ไม่มีล้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี	4	8	128
อบสี	สีลอก	6	- อุณหภูมิการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน	3	3	54
			- ความเร็วการอบ (Speed Conveyor) ไม่ได้ตามมาตรฐาน	3	3	54
			- ล้อไม่สะอาด	6	8	288
			- สีไม่ได้มาตรฐาน	3	7	126
ตรวจสอบ ความหนาสี	ความหนาสีต่ำ	4	- เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน	6	5	120
			- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด	3	5	60

ตารางที่ 3.22 (ต่อ) แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
ตรวจสอบ ขั้นสุดท้าย	รอยขีดข่วน	4	- แสงสว่างน้อยเกินไป	3	7	84
			- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ	4	7	112
			- มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	5	7	140
	รอยกระแทก	4	- แสงสว่างน้อยเกินไป	3	7	84
			- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล้อ	4	7	112
			- มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	5	7	140
			- พนักงานขนย้ายล้อไม่ระมัดระวัง	4	7	112
	บรรจุ	แผ่นพลาสติก ร่องล้อ (Air Bubble) สกปรก	3	- พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้	7	10
- พนักงานไม่ระมัดระวังในการนำพลาสติกมาใช้งาน				4	10	120
- วิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม				5	10	150
บรรจุปน		3	- พนักงานเก็บล้อไม่เหมาะสม	7	8	168
			- พนักงานใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน	4	8	96
			- พนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ	5	8	120

ตารางที่ 3.23 การวิเคราะห์ ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

*POTENTIAL*

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**

(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาซูวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/N), ธนิต(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ หล่อ	ห้องอากาศ ส่วนเอาออก ทำสายและไม้ ค้ำตรวจสอบ แบบค้ำเต๊ต	ผลิตภัณฑ์บางส่วน เอาออก ทำสายและไม้ ค้ำตรวจสอบ แบบค้ำเต๊ต	6	A	ไม้ทัด GBF ชำรุด	2	ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกค่าใน Check Sheet	ตรวจสอบด้วย Gas Test ทุกครั้ง	5	60								
					เครื่องควบคุม อัตราการไหล ใน ไคโรเลน ไม้ ได้มาตรฐาน	3	ใช้เครื่องควบคุม อัตราการไหล	ตรวจสอบด้วย Gas Test ทุกครั้ง	5	90								
					เครื่องควบคุม อุณหภูมิใน สตูมเนียม ไม้ ได้มาตรฐาน	4	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิการเผาไหม้		5	120								
					ความเร็ว ไม้ทัด GBF ไม่เหมาะสม	4	ใช้เครื่องควบคุม อัตราการหมุน GBF	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่อง	5	120								
					พนักงาน ไม้ ค้ำค้ำ ไม้ทะ ในเตาหล่อ	6	ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง		7	252								



ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวนทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หลอม ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของกระบวนการ	แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPM
กระบวนการ หลอม	ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	อาจตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบคัสตอมและบางส่วนของลูกทำสายหรือซ่อม	7	A	Spectrometer	2	ตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกค่าใน Check Sheet	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และสอบเทียบด้วยงานมาตรฐาน ทุกๆ 2 สัปดาห์	5	70							
					พนักงานเดิม	5	ตรวจวัดก่อนใส่ในภาหตอม	บันทึกโดยใช้ X-MR Chart และสุ่มตรวจค่าทุก 4 ชม. และบันทึก	6	210							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

*POTENTIAL*

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 1 ในจำนวนทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิชญ์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของกระบวนการ/ความถี่ของการ	แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการหล่อ	โหลงอากาศ	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจมีรูอากาศ ร้าวแตกหรือสังขมแซม	8		อัตราการไหลน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม	4	ใช้เครื่องควบคุมอัตราการไหลและรอบการหมุน		3	96							
					อัตราการไหลน้ำ Cooling ไม่เหมาะสม	4	ทำการทวนสอบหลังปรับคัง โมสต์ และให้ควบคุมค่าการหล่อ		3	96							
					อุณหภูมิโมสต์ไม่ได้ตามที่กำหนด	6	ทำการทวนสอบหลังปรับคัง โมสต์ และให้ควบคุมค่าการหล่อ	ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยสายตา	3	144							
					อุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด	6	ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ	ผู้ตรวจสอบด้วย X-Ray 1 ทั่วทุกๆ กะ	3	144							
					พนักงานใช้ Die Coat ผิด	3	ใช้ Die Coat ตามวิธีทำงาน	ตรวจสอบด้วยสายตา	3	72							
					พนักงานหัน Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน	5	ให้ตรวจสอบลักษณะหลังการหัน	ตรวจสอบด้วยสายตา	7	280							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดขณะขึ้นบัพพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001

หน้าที่ 2 ในจำนวนทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPM		
กระบวนการ หล่อ	ผิวขรุขระ	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต	5		ผิว โมสต์ ขรุขระ	4	บำรุงรักษา โมสต์ ตามกำหนดเวลา	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	140									
					Die Coat หลุด หรือตกขณะ ที่ทำการหล่อ	7	ให้พนักงานตรวจ สอบขณะหล่อ	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	245									
					พนักงาน ใช้ ยาคราส่วน Die Coat ไม่เหมาะสม	5	ควบคุมอัตราส่วน ตามวิธีการทำงาน	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตาและ การทดสอบหล่อ	3	75									
					ไม่ระบุน้ำมัน ผิว โมสต์ ขณะหล่อ	7	บำรุงรักษา โมสต์ ตามกำหนดเวลา	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	245									
	โมสต์กระชาก	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต	5		Die Coat หลุดขณะหล่อ	7	ให้พนักงานตรวจ สอบขณะหล่อ	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	245									
					โมสต์สึกหรอ	3	บำรุงรักษา โมสต์ ตามกำหนดเวลา	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	105									

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

*POTENTIAL*

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001

หน้าที่ 3 ในจำนวนทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาอูวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิต(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPM
กระบวนการ หล่อ	หล่อ ไม่เต็ม	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจถูก ทำลายและ ไม่ แข็งแรงจน แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		การกำหนด ค่าอุณหภูมิ ไม่เหมาะสม	4	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ		7	168							
					การกำหนด อัตราการไหล น้ำอุณหภูมิเยือก ไม่เหมาะสม	3	ใช้เครื่องควบคุม อัตราการไหล		7	126							
	ทรายหั่น	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับ การซ่อมแซม สายการผลิต	5		โมสต์ ไม่สะอาด	4	ให้ทำความสะอาด โมสต์ทุกครั้ง ก่อน ทำการหล่อ	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	140							
					พนักงานไม่ ทำความสะอาด โมสต์ก่อน หล่อทุกครั้ง	3	ให้ใช้ท่ออากาศ ฉีด ทำความสะอาด		7	105							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

*POTENTIAL*

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 1 ในจำนวนทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกัด Riser ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาอุวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของการ	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ กัด Riser	Riser สูง	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม้ก็งอ ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงานตั้งค่า เริ่มต้นของ กระบวนการ ไม่เหมาะสม	4	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	112							
					วิธีตั้งค่าเริ่มต้น ไม่ชัดเจน	4	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคาและตวงคัต	4	64							
					ไม่มีชิ้นส่วน มาตรฐานไว้ สอบเทียบการ ตั้งค่า	3	ให้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ 100%	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL																		
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS																		
(PROCESS FMEA)																		
ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ										หมายเลข FMEA		FMEA-001						
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์										หน้าที่	1	ในจำนวนทั้งหมด	2	หน้า				
ชื่อผู้รับใช้/กระบวนการ										ผู้จัดทำ	สุวิมล	วันที่	5-มี.ค.-2549	วันที่ทบทวนล่าสุด (Rev.)	A			
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์										วันที่	-	วันที่	-	วันที่	-			
รายละเอียดของกระบวนการ										วันที่	-	วันที่	-	วันที่	-			
หน้าที่ของกระบวนการ/ความถี่ของการ	แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPM	
กระบวนการอบ	ค่าความแข็งสูง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจมีรอยร้าวหรือร่องรอย	8	A	อุณหภูมิควบคุม	6	ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่องทุกๆ 6 เดือน และตรวจสอบด้วยสายคาเป็นระยะ	3	144								
					เวลาควบคุม	4	ใช้เครื่องควบคุมเวลา	สอบเทียบเครื่องทุกๆ 6 เดือน และตรวจสอบด้วยสายคาเป็นระยะ	3	96								
					อุณหภูมิควบคุม	6	ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่องทุกๆ 6 เดือน และตรวจสอบด้วยสายคาเป็นระยะ	3	144								
	ไม่ระบุช่วงการอบ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจได้รับการซ่อมแซมในสายการผลิต	พนักงานตีแม่พิมพ์ Stamp ตง Lower Mold	3	ให้ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงาน	7	63											
			พนักงานไม่ตรวจสอบหมุด Stamp อีกครั้ง	5	ให้ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงาน	7	105											

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดขณะขึ้นบัพพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

2

ในจำนวนทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการ อบ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน

ชาอูวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), ทิระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของ	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โนม์ ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPM	
กระบวนการ อบ	ค่าความแข็ง ต่ำ	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจมีงอ หักงอหรือ สังขมเซม	8	A	อุณหภูมิควบคุม Solution ค่า	6	ได้ตรึงควบคุม อุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายค่าเป็นระยะ	3	144								
					เวลาควบคุม Solution น้อย	4	ได้ตรึงควบคุม เวลา	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายค่าเป็นระยะ	3	96								
					อุณหภูมิหน้า Quenching สูง	4	ได้ตรึงควบคุม อุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายค่าเป็นระยะ	3	96								
					เวลาในการ อุ่นน้ำน้อยกว่า ค่าที่กำหนด	4	ได้ตรึงควบคุม เวลา	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายค่าเป็นระยะ	3	96								

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL																	
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS																	
(PROCESS FMEA)																	
ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ		กระบวนการผลิต		ผู้รับผิดชอบกระบวนการ		คณะทำงาน		หมายเลข FMEA		FMEA-001							
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์		WHEEL-DISC		วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น		-		หน้า ที่ 1		ในจำนวนทั้งหมด 6 หน้า							
คณะทำงาน		ชายวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิชญ์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)		ผู้จัดทำ		สุวิมล		วันเริ่มต้น		5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A							
หน้าที่ของกระบวนการ/ความถี่ของการ	แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPM
กระบวนการกลึง	รูกลึงต้อ (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจกลึงออกทำสายหรือส่งซ่อมแซม	8	B	มีดกลึงสึกหรอ	5	ให้ทำการตรวจรับก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะปรับตั้งเครื่องด้วยสายคา	7	280							
					วิธีควบคุมอายุการใช้งานมีดกลึงไม่ชัดเจน	5	ให้ทำการตรวจรับก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะปรับตั้งเครื่องด้วยสายคา	7	280							
					พนักงานไม่ตงมันที่จำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง	4	ให้ตรวจสอบเมื่อเลิกงาน		7	224							
					พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี	3	ให้มีการฝึกสอนการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 100% ด้วย Go-No Go Gauge และสุ่มตรวจสอบด้วยเครื่อง CMM 2 ชม. ต่อวัน	5	120							
					เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน	3	ให้มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายนอกการางงาน	ตรวจสอบ Sticker วันครบกำหนดสอบเทียบเครื่องมือวัด	5	120							



ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

2

ในจำนวน ทั้งหมด

6

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการกลึง

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่รวมกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มกัน

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาลิวีทย์(CAST), ทรัชชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โหม่งของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โหม่งของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โหม่ง ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ กลึง	รอยกระแตก	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติ งาน ที่ถูก ทำหาย	3		พนักงาน ไม่ ระมัดระวัง การปฏิบัติงาน	4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	96							
	รอยกลึง เป็นเส้น	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติ งาน ที่ถูก ทำหาย	3		มีคตึงลึกหรือ	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายตา	7	105							
					มีคตึงตื้น	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายตา	7	105							
					พนักงาน ไม่ตง บัน ที่จำนวน การใช้มีคตึง ทุกครั้ง	4	ให้ตรวจสอบเมื่อ เลิกงาน		7	84							
วิธีควบคุมอายุ การใช้งานมีค ตึง ไม่ชัดเจน	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายตา	7	105												

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 3 ในจำนวนทั้งหมด 6 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกลึง ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวัฒน์  
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A  
คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ กลึง	ค่าความล่าช้า (Run-out) สูง	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คลิกต็อกและ บางส่วนของลูก ทำสายหรือขอม	7	B	แกนยึด	2	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน และปรับตั้งตาม วิธีการปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet และตรวจสอบค่า ลงใน X-R Chart	6	84								
					พนักงานตั้งค่า เริ่มต้นไม่ได้	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet	5	70								
					ตั้งค่ามุมตัด รูศูนย์กต่างตั้ง ไม่ตรงกับมุม ตัดของเครื่อง	3	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	147								
					ขาดการศึกษา ความสามารถ ของเครื่อง อย่างถูกต้อง	4	ให้วัดค่าและบันทึก ผล 30 วงก่อนเริ่ม	ตรวจสอบด้วยการ เก็บข้อมูล	6	168								

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

4

ในจำนวนทั้งหมด

6

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการกลึง

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอู่วิทยา(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความต้องการ	แนว โฝ้มของ		S	Class	แนว โฝ้ม		การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
	ลักษณะ	ผลจาก			ของสาเหตุ/ กลไก	0	การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง															
กระบวนการ กลึง	รูสวนนอก เยื้อง	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจค้างลูก ทำสายหรือ ส่งซ่อมแซม	8	B	Fig-Fixture ไม่เหมาะสม	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	มัน ที่กดปรับตั้ง ใน Check Sheet และตรวจสอบค่า ลงใน X-MR Chart	6	96							
					ค่าที่ระบุใน โปรแกรม ไม่เหมาะสม	3	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	มัน ที่กดปรับตั้ง ใน Check Sheet และตรวจสอบด้วย การวัดขนาด	5	120							
	บ่าร่อง รูกลางตื้น (Chamber) ต่ำ	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คลิกและ บางส่วนอาจถูก ทำสายหรือซ่อม	7		พนักงานตั้งค่า Set-up ไม่เหมาะสม	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	มัน ที่กดปรับตั้ง ใน Check Sheet	5	70							
					พนักงานไม่ได้ ตรวจสอบยึด กลึงก่อนใช้	2	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำงานใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	98							
					ใช้มีดกลึง ปาดผิดแบบ	3	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำงานใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	147							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

5

ในจำนวนทั้งหมด

6

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกลึง ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน

ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่รวมกำหนดเสร็จสิ้น -

วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน วิชาญวิทย์(CAST), ทวีชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนกิจ(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของกระบวนการ	แนว โฝ้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของผลจากข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฝ้มของสาเหตุ/กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPH	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPH	
กระบวนการกลึง	ร่องตื้น ผ่าครอบตื้น (CAP) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจออกทำสายและไม้ก็องตรวจสอบแบบคัทเตอร์หรือส่งซ่อม	6		พนักงานใช้เครื่องมีวัดไม่เหมาะสม	3	ให้มีการฝึกสอนการใช้เครื่องมือวัด	สุ่มตรวจสอบขนาดด้วยเครื่อง CMM 2 ชม. ครั้ง	9	162								
					วิธีการควบคุม	5	ให้ทำการตรวจรับก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะปรับตั้งเครื่องด้วยสายคา	7	210								
					มีคัตเตอร์ปากไม้	4	ให้ทำการตรวจรับก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะปรับตั้งเครื่องด้วยสายคา	7	168								
	รูรวมว่าตัวเยื้อง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการซ่อมแซมนอกสายการผลิต	พนักงานตั้งค่า	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้งใน Check Sheet	8	80										
			พนักงานไม่ตรวจสอบ	3	ให้ตั้งค่าตามวิธีการปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้งใน Check Sheet และตรวจสอบด้วยสายคา	8	120										

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติขณะเชื่อมพอร์จและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																	
							หมายเลข FMEA		FMEA-001								
							หน้าที่		6 ในจำนวนทั้งหมด 6 หน้า								
ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ			กระบวนการผลิต		ผู้รับผิดชอบกระบวนการ			คณะทำงาน									
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์			WHEEL-DISC		วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเครื่องสัน			-									
คณะทำงาน			ชาอูวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)		วันเริ่มต้น			5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A									
หน้าที่ของกระบวนการ/ความถี่ของการ	แนว โน้มของ	แนว โน้มของ	S	Class	แนว โน้ม	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
	ลักษณะข้อบกพร่อง	ผลจากข้อบกพร่อง			ของสาเหตุ/กลไก		การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการกลึง	ความสูงรูน็อกค่า	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจออกข้างและไม้ก็องตรวจสอบแบบคัสเตอร์หรือส่งซ่อม	6	A	พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นผิดพลาด	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้งใน Check Sheet	5	60							
					พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด	3	ให้มีการฝึกสอนการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง	สุ่มตรวจสอบขนาดด้วยเครื่อง CMM 2 ชม ต่อวัน	9	162							
					เครื่องจักรมีเศษสนิมในเย็บกีดค้างอยู่ที่ฐานรอง	6	ให้พนักงานทำความสะอาดทุกครั้งหลังกลึงในแค่ระวาง	ตรวจสอบด้วยสายคา	7	252							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับเครื่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

2

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกรวย รอยรั่ว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ตำแหน่ง

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วันทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ ความเสี่ยง	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข								
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN				
กระบวนการ ตรวจสอบ รอยรั่ว	รั่ว	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คลิกตอกและ บางส่วนของลูก ทำสายหรือซ่อม	7	A	Hydraulic Pressure ไม่เหมาะสม	5	ให้คั่งค่าตามวิธีการปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วยสายคา	7	245											
					Air Pressure ค่ากว่ามาตรฐาน	4	ใช้น้ำปิดแสงค่าเพื่อให้พนักงานดู	ตรวจสอบด้วยสายคาเป็นครั้งคราว	7	196											
					Cycle Time ไม่เหมาะสม	3	ให้คั่งค่าตามวิธีการปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วยสายคา	7	147											
					น้ำไม่สะอาด	5	ให้เปลี่ยนน้ำเมื่อน้ำขุ่น	ตรวจสอบด้วยสายคา	7	245											
					แสงสว่างในจุดที่ทำงาน ไม่เหมาะสม	3	ให้ทำการบำรุงรักษากายการางงาน	ตรวจสอบด้วยสายคา	7	147											
					แต่ยางรั่ว	6	ตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วยสายคา	7	294											
					พนักงานตรวจสอบผิดพลาด	4	มีการฝึกสอนพนักงาน	มีการตรวจสอบรอยรั่วขั้นสุดท้ายอีกครั้ง	7	196											

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 2 ในจำนวนทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการตรวจสอบรอยร้าว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเครื่องสั้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(OMG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ตรวจสอบ รอยร้าว	ครีบกม	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดต้อก โดย ไม้ก็งอ ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4	B	พนักงานชุด	3	มีการสีกลสน	ตรวจสอบด้วย	7	84							
					ครีม ไม้ก็	6	มีการสีกลสน	ตรวจสอบด้วย	7	168							
					ทุกพื้นที่	5	มีการสีกลสน	ตรวจสอบด้วย	7	140							
					ไม้มีการระบุ												

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

2

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ ล้างเตรียมผิว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรัชย์ (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	5	class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ ล้างผิว เตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำสายและไม้ ค้ำองตรวจสอบ แบบค้ำค้ำเหล็ก หรือส่งซ่อม	6		พนักงาน ไม้ได้	2	ให้ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกผลใน Check Sheet	ตรวจสอบการ บันทึกผลใน Check Sheet	7	84								
					หัวฉีดตั้ง อู้งัน	4	มีการบำรุง รักษากายกำหนด เวลา		7	168								
					หัวฉีดเคลื่อน ตำแหน่ง	5	มีการบำรุง รักษากายกำหนด เวลา		7	210								
					เครื่องมี วัดอุณหภูมิ (Thermo- couple) เสีย	3	ให้ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และตรวจกราฟ Recorder และมีการบำรุง รักษากายกำหนด	ตรวจสอบด้วย สายคาและกราฟ	7	126								



ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 2 ในจำนวนทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ ล้างเตรียมผิว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(OMG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ล้างผิว เตรียมผิว	ผิวเป็นคราบ (คราบ)	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำสายตะปูไม่ ก็งควรตรวจสอบ แบบคักแก๊ส หรือส่งซ่อม	6		Pump	2	ให้ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และตงมัน ที่ก ใน Check Sheet และมีการบำรุง รักษาค่าหนด	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84							
					ลัดส่วนสาร เคมีที่ใช้ไม่ ถูกต้องหรือ ไม่เหมาะสม	3	มีการบำรุง รักษาค่าหนด เวลา		7	126							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

1

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการตรวจก่อนที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอูวิทย์(CAST), ทรัชย์ (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิสุทธิ์(PACK), พีระ พันธ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โน้มของ		5	class	แนว โน้มของ ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข								
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง					การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN				
																		การแก้ไข	S	O	D
กระบวนการ ตรวจสอบ ก่อนหน้า	รอยกระแตก	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ก็องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติ งาน ที่อุ้งทำสาย	3		พนักงาน ไม่	4	บอกให้พนักงาน	ตรวจสอบด้วย	8	120											
					ระมัดระวัง ใน	ระมัดระวัง ในการ															
					การปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงาน															
					พนักงานขาด	5	ให้หัวหน้างาน	หุดกระสุนพนักงาน	8	120											
					ความมา ไล่ ไล่	ก่อนเริ่มงาน															
					ในผลิตภัณฑ์	ทุกวัน															
					และการทำงาน																
					พนักงานยก	4	บอกให้พนักงาน	ตรวจสอบด้วย	8	96											
					ชิ้นงาน ไม่ระวัง	ระมัดระวัง ในการ	ปฏิบัติงาน และ	สายคา													
						ฝึกอบรมพนักงาน															
					วัสดุที่ใช้ทำ	5	ให้พนักงาน		8	120											
					ที่แขวนถือ	ระมัดระวัง ในการ	แขวนถือ														
					ไม่เหมาะสม																

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

1

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการ ทนสีฝุ่น

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอุวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โฝ้มของ		5	class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง					การป้องกัน						การตรวจจับ	การแก้ไข	S	O	D	RPN
	ความถี่ของ ข้อบกพร่อง	ความถี่ของ ข้อบกพร่อง					การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ ทนสีฝุ่น รองพื้น	สีฝุ่น ยืคเกาะ ไม่มี	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำสายตะเจะไม่ ต้องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		หัวสีฝุ่น อุดตัน	3	ให้ตรวจสอบขณะ การปรับคังค่า ก่อนเริ่มท่น	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	126								
						4	ให้ปรับคังค่ากาย วิธีการปฏิบัติงาน และตงท่นเพื่อ ตรวจสอบ	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	168								
						2	ให้ปรับคังค่ากาย วิธีการปฏิบัติงาน และตงท่นเพื่อ ตรวจสอบ	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84								

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

1

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการ อบสีฝุ่น

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอูวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โน้มของ		5	class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง					การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ อบสีฝุ่น	สีฝุ่นตอก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจออก ทำสายและไม้ ก็องตรวจสอบ แบบคัทเตอร์ หรือส่งซ่อม	6		อุณหภูมิในการอบไม่ได้ ตามมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกใน Check Sheet และตรวจกราฟ Recorder และมีการบำรุง ทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet และกราฟ และตรวจด้วย เครื่อง Datapaq ทุก 6 เดือน	3	54							
					Speed Conveyor ไม่ได้ ตามมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกใน Check Sheet และมีการบำรุง ทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet	3	54							
					ดีดไม้สะอาก	4	มีการตรวจสอบ ดีดทุกวง	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	192							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

*POTENTIAL*

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001

หน้าที่ 1 ในจำนวนทั้งหมด 5 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หนีสี่ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาอุวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของการ	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนวโน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หนีสี่	เม็ดฝุ่น	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ถี่จน ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		ห้องหนีสี่ มีฝุ่นมาก	6	ให้พนักงานตรวจ ความสะอาดของ ห้องหนีสี่ตั้งเตี๊ยกงาน	ตรวจสอบด้วย สายคาอย่างกว้างๆ	7	168							
					พนักงานไม่ทำ ความสะอาด เป็นหนีสี่ตั้ง เตี๊ยกงาน	4	ให้ทำการตรวจสอบ ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	112							
					พนักงานใช้ ถุงมือผิด ประเภท	3	ทำการฝึกอบรม และ ทำความเข้าใจ ให้กับพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84							
					พนักงานสวม เสื้อผ้าและ ถุงมือที่ ไม่สะอาด	3	ทำการฝึกอบรม และ ทำความเข้าใจ ให้กับพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลิ่มขณะเชื่อมพอร์จและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 2 ในจำนวนทั้งหมด 5 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ พ่นสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเครื่องต้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A  
คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของ	แนว โน้มของ		5	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง					การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
	ความถี่ของ	ความถี่ของ															
กระบวนการ พ่นสี	รอยขีดข่วน	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดต้อ โดย ไม่ถี่ ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		วัสดุที่แขวนตัว ไม่เหมาะสม กับการใช้งาน	5	ให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ แขวนตัว		8	160							
						4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	128							
						4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	128							
	สีไหล	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดต้อ โดย ไม่ถี่ ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		ปืน ไม่สะอาด	5	ให้ทำความสะอาด สะอาดเป็น หลังเลิกงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	140							
						4	ทำการปรับตั้งค่า ตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตาและทำ การลงทะเบียน	7	112							
						3	ให้พนักงาน ทำงาน และตั้งค่า วิธีการปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	84							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001

หน้าที่ 3 ในจำนวนทั้งหมด 5 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ พ่นสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), ทิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/NG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ /ความถี่ของการ	แนว โน้มของ		5	Class	แนว โน้มของ		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
	ลักษณะ	ผลจาก			ของสาเหตุ/ กลไก	0					การควบคุมในปัจจุบัน	S	O	D	RPN
	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง			การป้องกัน	การตรวจจับ									
กระบวนการ พ่นสี	สีไม่ (ก่อน)	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดแยก โดย ไม่ก็งอ ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงาน ปรับแรงดันลม ไม่เหมาะสม	2	ให้ศึกษาคำขอวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	84					
					ความหนัก ของสีที่กว่า มาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบความ หนักทุกครั้งที่ปรับ สีเป็นพ่นด้วย เครื่องมาตรฐาน	ตรวจสอบด้วย ค่ามาตรฐานและ สายกา	5	60					
	รอยขีดจาก ที่ปกรูออก (Masking)	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดแยก โดย ไม่ก็งอ ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		ที่ปกรูอาจ มีขนาดเกิน เกินไป	3	มีการลอกแบบ ให้เหมาะสม	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	84					
					พนักงาน ไม่ ระมัดระวัง ในการตั้ง ที่ปกรูออก	4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	112					
					วิธีการ ใช้ ที่ปกรูยังไม่ เหมาะสม	6	-		7	168					

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

4

ในจำนวนทั้งหมด

5

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการ พ่นสี

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิทย์

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอูวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของ การบำรุงรักษา	แนว โน้มของ		5	Class	แนว โน้มของ		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง			ของสาเหตุ/ กลไก	0					การควบคุมในปัจจุบัน		S	O	D	RPN
											การป้องกัน	การตรวจจับ				
กระบวนการ พ่นสี	ยึดติด	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจหลุด ทำสายและไม้ ต้องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		ปืนพ่น ไม่สะอาด	5	ให้ทำความสะอาด ละอองปืนพ่น หลังเลิกงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	210						
					พนักงานปรับ แรงลมของปืน ไม่เหมาะสม	2	ให้ศึกษาคำวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	84						
					ตั้งฉีดรับ ลมมาก	6	ให้ทำการตรวจสอบ ตั้งทุกครั้ง หลังการฉีดรับ	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	252						
					ตั้ง ไม่สะอาด	4	มีการตรวจสอบ ตั้งทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายกา	8	192						
	รอยขีด	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม้ค้ำลูก ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงาน ไม่สวมถุงมือ ขณะ ทำงาน	5	ทำการฝึกอบรม ให้กับพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายกา	8	160						
					พนักงาน ไม่ระมัดระวัง การจับหน้าถือ	5	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน และ ฝึกอบรมพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายกา	8	160						



ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001

หน้าที่ 5 ในจำนวนทั้งหมด 5 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หนีสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A  
คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), ธีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิต(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความต้องการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หนีสี	สีเหียน	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดยไม่ถี่ถ้วน ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงาน ผสมเจตสีได้ ไม่เหมาะสม	3	ทำการเตรียมสี ตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	96							
					ไม่มีแผนสี มาตรฐานเทียบ เคียงกับสีตั้ง	5	ทำการสุ่มตรวจ ผสมเจตสีทุกกะ การทำงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	160							
					ไม่มีสื่อ ตัวอย่าง สำหรับเทียบ เคียงสี	4	-		8	128							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

2

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์กระบวนการ กระบวนการ อบสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
 ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วันทบทวนล่าสุด (Rev.) A  
 คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรัชย์ (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โน้มของ		5	class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง					การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
																		การแก้ไข
กระบวนการ อบสี	สีตก	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจออก ทำสายและไม้ ต้องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		อุณหภูมิในการอบไม่ได้ ตามมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกใน Check Sheet และตรวจกราฟ Recorder และมีการบำรุง ทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet และกราฟ และตรวจด้วย เครื่อง Datapaq ทุก 6 เดือน	3	54								
					Speed Conveyor ไม่ได้ ตามมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกใน Check Sheet และมีการบำรุง ทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet	3	54								
					ดีไม่สะอาด	6	มีการตรวจสอบ ดีทุกวง	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	288								

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA FMEA-001  
หน้าที่ 2 ในจำนวนทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ อบสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), ทรงชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(OMG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โน้มของ		5	class	แนว โน้ม		การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
	ลักษณะ	ผลจาก			ของสาเหตุ/ กลไก	0	การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
	ข้อบกพร่อง	ข้อบกพร่อง															
กระบวนการ อบสี	สีตก (ก่อน)	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำสายตะเจะไม้ ก็องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		สีไม่ ได้ มาตรฐาน	3	ให้ปรับกำลังกาย วิธีการปฏิบัติงาน และตงท่นเหือ ตรวจสอบ	ตรวจสอบด้วย สายกา	7	126							

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

1

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการตรวจความหนา

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอูวิทย์(CAST), ทรัชย์ (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทักษ์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MFG), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โฝ้มของ		5	class	แนว โฝ้มของ		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง			ของสาเหตุ/ กลไก	0					การควบคุมในปัจจุบัน		การแก้ไข	S	O	D	RPN
											การป้องกัน	การตรวจจับ					
กระบวนการ ตรวจความ หนา	ความหนาที่ ต่ำกว่า	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดแยก โดยไม่ถี่ถ้วน ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		เครื่องมือตรวจสอบ ความ หนาไม่ ได้มาตรฐาน	ทำการซ่อม แซมเครื่องมือ ทุกๆ 4 เดือน	ตรวจสอบ Sticker วัน ครบกำหนดซ่อม แซมเครื่องมือวัด	5	120								
					พนักงานตรวจสอบ ผิดพลาด	ให้ทำการฝึก อบรมพนักงาน ในวิธีใช้เครื่องมือ และการทำงาน ที่ถูกต้อง		5	60								

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับเครื่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

1

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการตรวจชิ้นสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเครื่อง

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วันทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอุทัย (CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์ (PAINT), บุญทิพย์ (PACK), พิระ พงษ์ (DESIGN), ทวีชัย (MOLD), ชัยศักดิ์ (M/M), ธนิก (QA), ลัญญา (QC), สุวิมล (QC), สมศักดิ์ (Q/MR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โหม่งของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โหม่งของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	5	class	แนว โหม่ง ของสาเหตุ/ กลไก	0	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ ตรวจสอบ ชิ้นสุดท้าย	รอยขีดข่วน	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดยไม่ถี่ถ้วน ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		แสงสว่าง	3	มีทวนลมค่าแสง สว่างทุก 6 เดือน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84								
					พนักงานตรวจ	4	ให้ทำงานตาม วิธีปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมพนักงาน		7	112								
					มาตรฐานการ	5	ทำการตรวจสอบ อย่างละเอียด		7	140								
					ไม่เหมาะสม													
	รอยกระแตก	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดยไม่ถี่ถ้วน ทำสาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		แสงสว่าง	3	มีทวนลมค่าแสง สว่างทุก 6 เดือน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84								
					พนักงานตรวจ	4	ให้ทำงานตาม วิธีปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมพนักงาน		7	112								
					มาตรฐานการ	5	ทำการตรวจสอบ อย่างละเอียด		7	140								
					พนักงานขน ย้าย	4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	112								

ตารางที่ 3.23 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต ก่อนการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

1

ในจำนวนทั้งหมด

1

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการบรรจุ

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาอุวิทย์(CAST), ทรัชย์ (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ / ความถี่ของการ	แนว โน้มของ		5	class	แนว โน้มของ		การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลจาก ข้อบกพร่อง			ของสาเหตุ/ กลไก	0	การป้องกัน						การตรวจสอบ	การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ บรรจุ	แผ่นพลาสติก รองคือ (Air Bubble) สกปรก	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติงาน ที่อุก ทำสาย	3		พนักงาน ไม่ตรวจสอบ แผ่นพลาสติก ก่อนนำมา ใช้	7	-		10	210								
					พนักงาน ไม่ระวังในการ นำพลาสติก มาใช้งาน	4	-		10	120								
					วิธีการจัดเก็บ แผ่นพลาสติก ไม่เหมาะสม	5	-		10	150								
	บรรจุแผ่น	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติงาน ที่อุก ทำสาย	3		พนักงาน เก็บคือ ไม่เหมาะสม	7	ให้ตัดแยกคือ ที่ไม่เหมือนกัน ออกจากกัน	ตรวจสอบด้วย สายคา	8	168								
					พนักงานใหม่ ที่ยัง ไม่ชำนาญ การปฏิบัติงาน	4	ทำการฝึกอบรม พนักงาน ใหม่		8	96								
					พนักงาน ไม่ได้ ทวนสอบอีก ครั้งก่อนบรรจุ	5	-	ทวนสอบจำนวน คือ ได้จาก Check Sheet บน ที่กด	8	120								

## บทที่ 4

### การดำเนินการลดของเสียในกระบวนการ

#### 4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ

หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง และได้ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ต่อไปคือการหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยมีแนวทางปฏิบัติการแก้ไขเพื่อลดค่า Occurrence ที่เน้นการป้องกันปัญหา มีการกำหนดวิธีการป้องกันเพื่อกำจัดสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องให้หมดไปหรือมีโอกาสการเกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ลักษณะข้อบกพร่องถูกกำจัดหรือทำให้มีโอกาสการเกิดขึ้นน้อยลงไปโดยอัตโนมัติด้วย และแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดค่า Detection โดยปรับปรุงกระบวนการควบคุมปัจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบลักษณะข้อบกพร่อง แต่สำหรับค่า Severity นั้นจะมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เพราะการที่จะลดได้ต้องทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้เนื่องจากข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงแบบผลิตภัณฑ์ ที่ถูกกำหนดจากลูกค้า และข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ต้องใช้การลงทุนสูง ซึ่งค่า RPN จากตารางที่ 3.21 และ 3.22 จะเป็นค่าที่ใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปรับปรุงเพื่อกำจัดสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง และลดโอกาสการเกิดของเสียสำหรับกระบวนการผลิตต่อไป สำหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเน้นการแก้ไขเพื่อลดสาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงสูงหรือค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไปก่อน โดยมาจาก (D.H.Stamatis, 1995)

ทั้งนี้ค่ากำหนดในการพิจารณาหรือ Threshold ในการพิจารณาแก้ไขขึ้นอยู่กับค่าสเกลระดับคะแนนที่ใช้ในการระบุค่า S, O, D ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สเกลแบบ 1-10 เนื่องจากง่ายต่อการตีความถูกต้องและแม่นยำในการจัดลำดับ กรณีมากกว่า 10 จะไม่นิยมใช้เนื่องจากยากต่อการตีความและสื่อความหมายในการให้คะแนน

ค่าระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ (Statistical Confidence) ที่วิศวกรกำหนดตัวอย่างเช่นที่ 90% ของลักษณะบกพร่องทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขหรือที่ค่าระดับความเชื่อมั่น 90% พบว่าค่าสูงสุดของ RPN คือ

$$10 \times 10 \times 10 = 1000$$

90% ของ 1000 ที่จะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขคือ 900

$$\text{ค่า Threshold ของ RPN กรณีนี้คือ } 1000 - 900 = 100$$

จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต จากตารางที่ 3.22 ที่ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของ โรงงานตัวอย่าง พบว่าปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานตัวอย่างเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน สำหรับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องนั้น ทีมผู้ชำนาญการได้ ร่วมกันสรุปแนวทางไว้ดังนี้

#### 4.1.1 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการหลอม

สำหรับในกระบวนการหลอม พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นใน กระบวนการนี้มี 2 ประการด้วยกัน คือ ฟองอากาศ และส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน โดยมีวิธีการ ปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.1.1 การปรับปรุงปัญหาฟองอากาศ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาฟองอากาศที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจาก สาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิในน้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน, ความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสม และพนักงานไม่กำจัดซิลิโหลในเตาหลอม

##### 4.1.1.1.1 สาเหตุจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิในน้ำอลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน

เกิดจากการที่เครื่องสำหรับควบคุมอุณหภูมินั้นไม่ค่อยคงที่ หรือเมื่อมีเหตุผิดปกติ ที่ทำให้น้ำอลูมิเนียมมีอุณหภูมิสูงเกินไปจากค่ามาตรฐานแล้วพนักงานไม่ทราบในทันที เพราะจะ คอยดูค่าที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ จะมาดูเป็นครั้งคราวเท่านั้น ดังนั้นเมื่อค่า ดังกล่าวไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดฟองอากาศในน้ำอลูมิเนียมได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากเครื่องควบคุมอุณหภูมิในน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ มาตรฐานคือ

1. กำหนดให้มีการสอบเทียบตู้เครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำอลูมิเนียมทุกๆ 6 เดือนด้วยหน่วยงานสอบเทียบภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการแปรปรวน ของเครื่อง

2. ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิ (Temperature Alarm) ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้พนักงานทราบและ สามารถแก้ไขได้ทันเวลาโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ อัตโนมัติ



#### 4.1.1.1.2 สาเหตุจากความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสม

เกิดจากการปรับตั้งค่าความเร็วของใบพัด GBF ที่ใช้ในการกวาน้ำอลูมิเนียมในบ่อพักไม่เหมาะสม หรือความเร็วของใบพัดเปลี่ยนไปขณะการทำงาน ซึ่งใบพัด GBF มีผลโดยตรงต่อฟองอากาศในบ่อพักน้ำอลูมิเนียม โดยปัจจุบันมีการควบคุมค่าความเร็วใบพัด GBF ด้วยเครื่องควบคุม มีการสุ่มตรวจสอบ Gas Test เพื่อดูปริมาณฟองอากาศในน้ำอลูมิเนียม ถ้าปริมาณฟองอากาศมีมาก อาจต้องทำการปรับความเร็วใบพัดให้เหมาะสมกว่าเดิม

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดให้หัวหน้างานต้องทำการทวนสอบความเร็วใบพัด GBF ที่พนักงานปรับตั้งเพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมในตอนเริ่มต้น

2. ให้พนักงานรายงานผลการตรวจสอบ Gas Test ให้กับหัวหน้างานทราบทุกครั้ง และถ้าพบสิ่งผิดปกติใดๆ ให้แจ้งกับหัวหน้างานเพื่อทำการแก้ไข ห้ามแก้ไขเองโดยพลการ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.1.1.3 สาเหตุจากพนักงานไม่กำจัดขี้โลหะในเตาหลอม

เกิดจากการที่พนักงานไม่กำจัดขี้โลหะในเตาหลอมเพราะไม่มีการกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดเตาหลอมอย่างชัดเจน ในปัจจุบันพนักงานจะใช้การตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น ถ้าดูว่าเตาสกปรกพนักงานก็จะทำความสะอาด

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุที่พนักงานไม่กำจัดขี้โลหะในเตาหลอมคือ

1. กำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงานเรื่องการทำความสะอาดเตาหลอม โดยให้กำจัดขี้โลหะในเตาหลอมทุกๆ เดือน พร้อมทั้งระบุวิธีการทำความสะอาดที่ชัดเจนเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหลอม ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่ถูกต้องในเรื่องการทำความสะอาดเตาหลอม

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.1.2 การปรับปรุงปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐานที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญคือ พนักงานเติมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน

#### 4.1.1.2.1 สาเหตุจากพนักงานเดิมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน

เกิดจากที่พนักงานเดิมส่วนประกอบไม่ถูกต้องเอง หรืออาจเกิดจากพนักงานหยิบใช้วัตถุดิบผิด ถึงแม้จะมีการกำหนดให้ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าเตาหลอม และมีการตรวจจับได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบค่าส่วนประกอบ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากพนักงานเดิมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐานคือ

1. จัดทำเอกสาร (Control Point) ที่ระบุถึงจุดสำคัญที่ต้องตรวจสอบก่อนนำวัตถุดิบเข้าเตาหลอม เพื่อความชัดเจนและป้องกันความผิดพลาดในการทำงานจากตัวของพนักงาน
2. กำหนดให้ทำการระบุและแยกแยะวัตถุดิบแต่ละประเภทโดยใช้สเปรย์ (Spray) ฟัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบใช้วัตถุดิบผิด
3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหลอม ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่ถูกต้องและชัดเจนในการเติมวัตถุดิบเข้าเตาหลอม

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

### 4.1.2 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการหล่อ

สำหรับในกระบวนการหล่อ พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 5 ประการด้วยกัน คือ โพรงอากาศ, ผิวขรุขระ, โมลด์กระชาก, หล่อไม่เต็ม และทรายหล่น โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

#### 4.1.2.1 การปรับปรุงปัญหาโพรงอากาศ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาโพรงอากาศที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ อุณหภูมิโมลด์ไม่ได้ตามที่กำหนด, อุณหภูมิน้ำลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด และพนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน

##### 4.1.2.1.1 สาเหตุจากอุณหภูมิโมลด์ไม่ได้ตามที่กำหนด

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโมลด์ที่สูงหรือต่ำเกินไปกว่าค่าที่กำหนด ขณะที่ทำการหล่อ โดยในปัจจุบันมีจอแสดงค่าอุณหภูมิในการหล่อ แต่พนักงานต้องใช้การมองดูด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบค่า และอุณหภูมิโมลด์มีผลโดยตรงต่อการสร้างรูปร่างจากน้ำลูมิเนียมเป็นล่อ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากอุณหภูมิโมลด์ไม่ได้ตามที่กำหนดคือ

1. ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิ (Temperature Alarm) ของโมลด์ ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้พนักงานทราบ และสามารถแก้ไขได้ทันเวลาโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

2. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบสล็อต 1 วงหลังการหล่อทุกๆ 10 วง เพื่อเป็นการทวนสอบคุณลักษณะความความสมบูรณ์ของสล็อต เป็นการเพิ่มมาตรการการตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ให้ชัดเจนมากขึ้น

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 3 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.2.1.2 สาเหตุจากอุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมที่สูงหรือต่ำเกินไปกว่าค่าที่กำหนดขณะที่ทำการหล่อ โดยในปัจจุบันใช้เครื่องควบคุมและจอแสดงค่าอุณหภูมิในการหล่อพร้อมทั้งกราฟบันทึกผล แต่พนักงานต้องใช้การมองดูด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบค่า

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากอุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนดคือ

1. ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิ (Temperature Alarm) ของน้ำอลูมิเนียม ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้พนักงานทราบ และสามารถแก้ไขได้ทันเวลาโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

2. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบโดยการนำสล็อตไปทดลองกลิ้งทุกๆ 4 ชม. เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของสล็อตหลังการกลิ้งแล้ว และวิธีการนี้เป็นการเพิ่มมาตรการการตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์ให้ชัดเจนมากขึ้นอีกวิธีหนึ่ง

3. ก่อนเริ่มการหล่อให้ทำการหล่อสล็อตทิ้ง 3 วง และตรวจสอบต่อเนื่องอีก 5 วง ถ้าสล็อตที่ได้จากการหล่อสมบูรณ์ดี ก็จะทำการหล่อตามปกติต่อไป

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 3 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.2.1.3 สาเหตุจากพนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน

เกิดจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากคนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยในปัจจุบันพนักงานจะตรวจสอบหลังการพ่นด้วยการมองดูด้วยตาเปล่าเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถรับรองผลอย่างเป็นทางการได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากพนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐานคือ

1. หลังจากพนักงานทำการพ่น Die Coat เสร็จ นอกจากจะมีการตรวจสอบด้วยสายตาที่โมลด์แล้ว ให้เพิ่มการตรวจสอบด้วยการทดลองหล่อล้อยจริงเพื่อนำมาตรวจสอบ เพื่อเป็นการรับรองผลว่าการพ่น Die Coat ได้มาตรฐาน

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป หรือใช้เครื่องมือวัดวัดชิ้นงานแรกตอนการปรับตั้ง

#### 4.1.2.2 การปรับปรุงปัญหาผิวขรุขระ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาผิวขรุขระที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ ผิวของโมลด์ขรุขระ, Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ และไม่ระบุความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อ

##### 4.1.2.2.1 สาเหตุจากผิวของโมลด์ขรุขระ

เกิดจากการที่ผิวของโมลด์ไม่เรียบตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะทำการหล่อ หรืออาจเกิดจากการที่โมลด์ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ตาม

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากผิวของโมลด์ขรุขระคือ

1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษาโมลด์อย่างชัดเจน โดยระบุในวิธีการปฏิบัติงานให้นำโมลด์มาทำการบำรุงรักษาทุกๆ การหล่อ 10,000 วง ด้วยการตรวจสอบโมลด์
2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องโดยต้องทำการแจ้งกับแผนกโมลด์รับทราบเมื่อครบจำนวนการหล่อ และทำความเข้าใจกับพนักงานแผนกโมลด์ถึงระยะเวลาที่ต้องบำรุงรักษาโมลด์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

##### 4.1.2.2.2 สาเหตุจาก Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ

เกิดจากการที่ Die Coat อาจเคลือบติดอยู่บนผิวโมลด์ไม่ดีพอ หรือความหนาบางของ Die Coat ไม่เหมาะสม หรือแม้แต่ Die Coat จะบางลงตามจำนวนของการหล่อยิ่งขึ้นจึงทำให้ Die Coat หลุดลอกขณะทำการหล่อได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุ Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อคือ

1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องนำโมลด์มาทำการพ่น Die Coat ใหม่ โดยระบุในวิธีการปฏิบัติงานให้นำโมลด์มาทำการพ่น Die Coat ใหม่ทุกๆ การหล่อ 10,000 วง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก Die Coat ได้

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพ่น Die Coat ใหม่ซ้ำทุก 10,000 วง

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

4.1.2.2.3 สาเหตุจากการไม่ระบุความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อ เกิดจากการที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ต้องตรวจสอบโมลด์ในขณะที่ทำการหล่ออย่างชัดเจน ทำให้พนักงานอาจไม่ทราบถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นกับโมลด์

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากการไม่ระบุความถี่ในการตรวจสอบโมลด์ขณะทำการหล่อคือ

1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษาโมลด์อย่างชัดเจน โดยระบุในวิธีการปฏิบัติงานให้นำโมลด์มาทำการบำรุงรักษาทุกๆ การหล่อ 10,000 วง โดยต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของโมลด์

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องโดยต้องทำการแจ้งกับแผนกโมลด์รับทราบเมื่อครบจำนวนการหล่อ และทำความเข้าใจกับพนักงานแผนกโมลด์ถึงระยะเวลาที่ต้องบำรุงรักษาโมลด์และเรื่องตรวจสอบโมลด์

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.2.3 การปรับปรุงปัญหาโมลด์กระชาก

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาโมลด์กระชากที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ Die Coat เคลือบผิวโมลด์หลุดลอกขณะการหล่อลือ และโมลด์สึกหรอ

4.1.2.3.1 สาเหตุจาก Die Coat เคลือบผิวโมลด์หลุดลอกขณะการหล่อลือ เกิดจากการที่ Die Coat อาจเคลือบติดอยู่บนผิวโมลด์ไม่ดีพอ หรือความหนาบางของ Die Coat ไม่เหมาะสม หรือแม้แต่ Die Coat จะบางลงตามจำนวนของการหล่อลือที่มากขึ้น จึงทำให้ Die Coat หลุดลอกขณะที่ทำการหล่อได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุ Die Coat หลุดหรือลอกขณะที่ทำการหล่อคือ

1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องนำโมลด์มาทำการพ่น Die Coat ใหม่ โดยระบุในวิธีการปฏิบัติงานให้นำโมลด์มาทำการพ่น Die Coat ซ้ำทุกๆ การหล่อ 10,000 วง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก Die Coat ได้

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการพ่น Die Coat ใหม่ซ้ำทุก 10,000 วง

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.2.3.2 สาเหตุจากโมลด์สึกหรอ

เกิดจากการที่ผิวของโมลด์สึกหรอในขณะที่ใช้งาน หรืออาจเกิดจากการที่โมลด์ผ่านการใช้งานมานานเกินกว่าที่พนักงานจะทำการตรวจสอบโมลด์ ทำให้โมลด์อาจสึกหรอก่อนเวลาที่จะตรวจสอบ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุจากโมลด์สึกหรอคือ

1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษาโมลด์อย่างชัดเจน โดยระบุในวิธีการปฏิบัติงานให้นำโมลด์มาทำการบำรุงรักษาทุกๆ การหล่อ 10,000 วง ด้วยการตรวจสอบโมลด์

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องโดยต้องทำการแจ้งกับแผนกโมลด์รับทราบเมื่อครบจำนวนการหล่อ และทำความเข้าใจกับพนักงานแผนกโมลด์ถึงระยะเวลาที่ต้องบำรุงรักษาโมลด์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.2.4 การปรับปรุงปัญหาหล่อไม่เต็ม

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาหล่อไม่เต็มที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ การกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม และการกำหนดค่าอัตราการไหลน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม

##### 4.1.2.4.1 สาเหตุจากการกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่ขณะปรับตั้งหรือขณะที่ทำการหล่อนั้นกำหนดค่าอุณหภูมิของโมลด์และน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม จึงอาจทำให้เกิดการหล่อไม่เต็มขึ้นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุการกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำเอกสารการกำหนดค่าอุณหภูมิในการหล่ออย่างชัดเจน และให้นำติดไว้ที่หน้างาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

2. มีการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิ (Temperature Alarm) ของโมลด์และน้ำอลูมิเนียม ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้พนักงานทราบและสามารถแก้ไขได้ทันเวลาโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการปรับตั้งค่าอุณหภูมิอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

4.1.2.4.2 สาเหตุจากการกำหนดค่าอัตราการไหลของน้ำอุณหภูมิเย็นไม่เหมาะสม เกิดจากการที่ขณะปรับตั้งหรือขณะที่ทำการหล่อนั้นกำหนดค่าอัตราการไหลของน้ำอุณหภูมิเย็นไม่เหมาะสม จึงอาจทำให้เกิดการหล่อไม่เต็มขึ้นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุการกำหนดค่าอัตราการไหลของน้ำอุณหภูมิเย็นไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำเอกสารการกำหนดค่าอัตราการไหลของน้ำอุณหภูมิเย็นในการหล่ออย่างชัดเจนสำหรับโมลด์แต่ละขนาด และให้นำติดไว้ที่หน้างาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการปรับตั้งค่าอัตราการไหลของน้ำอุณหภูมิเย็นอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.2.5 การปรับปรุงปัญหาทรายหล่น

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาทรายหล่นที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ โมลด์ไม่สะอาด และพนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้ง

##### 4.1.2.5.1 สาเหตุจากโมลด์ไม่สะอาด

เกิดจากการที่ขณะทำการหล่อแล้วมีเศษอุณหภูมิเย็น หรือเศษทรายที่ค้างอยู่จากการฉีดโมลด์เพื่อทำความสะอาด

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุโมลด์ไม่สะอาดคือ

1. จัดทำเอกสารการกำหนดให้ทำการใช้ท่อลม Air blow ฉีดหลังจากการหล่อหรือก่อนที่จะทำการหล่อในแต่ละวงให้ทั่วบริเวณ Lower Mold และนำเอกสารดังกล่าวที่จัดทำเป็นรูปติดไว้หน้างาน เพื่อความชัดเจนและเป็นการเตือนให้ทำความสะอาดโมลด์ทุกครั้งทำการหล่อ

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำความสะอาดโมลด์อย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.2.5.2 สาเหตุจากพนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้ง

เกิดจากการที่ขณะทำการหล่อแล้วมีเศษอลูมิเนียม หรือเศษทรายที่ค้างอยู่จากการฉีดโมลด์เพื่อทำความสะอาด แล้วพนักงานมองด้วยตาเปล่าแล้วอาจไม่เห็นจึงไม่ได้ใช้ท่อลมฉีดหรือพนักงานไม่ฉีดลมใส่ Lower Mold เองด้วยคิดว่าไม่เป็นอะไรถ้าจะไม่ทำ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุที่พนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้งคือ

1. ให้หัวหน้างานสุ่มตรวจสอบการทำงานของพนักงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบและกระตุ้นพนักงานไม่ให้กระทำผิดจากวิธีการทำงาน

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการทำความสะอาดโมลด์อย่างถูกต้อง และอธิบายเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องใช้ท่อลมฉีดที่ Lower Mold ทุกครั้ง

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

### 4.1.3 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการตัด Riser

สำหรับในกระบวนการตัด Riser พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

#### 4.1.3.1 การปรับปรุงปัญหา Riser สูง

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหา Riser สูงที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม

##### 4.1.3.1.1 สาเหตุจากพนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานปรับตั้งค่าเริ่มต้นก่อนที่จะทำการตัด Riser ไม่เหมาะสม ทำให้ Riser ที่ตัดนั้นเหลือสูงเกินไป



การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสมคือ

1. ให้ทำการทวนสอบการปรับตั้งค่าด้วยการทดลองตัด Riser และตรวจสอบต่อเนื่องอย่างน้อย 5 วง ก่อนที่จะเริ่มการหล่อแบบต่อเนื่องได้ แต่ถ้าเกิดความผิดปกติ ก็ให้ทำการปรับตั้งค่าใหม่และทำการทวนสอบอีกครั้ง
2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานหล่อ ให้มีความเข้าใจในวิธีการปรับตั้งค่าเริ่มต้น และการทวนสอบค่าของกระบวนการอย่างถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาถ้าการปรับตั้งค่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.4 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการอบ

สำหรับในกระบวนการอบ พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 3 ประการ คือ ค่าความแข็งสูง, ค่าความแข็งต่ำ และไม่ระบุช่วงการอบ โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.4.1 การปรับปรุงปัญหาค่าความแข็งสูง

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาค่าความแข็งสูงที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ อุณหภูมิของเตาอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) สูง และอุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูง

##### 4.1.4.1.1 สาเหตุจากอุณหภูมิของเตาอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) สูง

##### 4.1.4.1.2 สาเหตุจากอุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูง

เกิดจากการที่เครื่องสำหรับควบคุมอุณหภูมิของเตานั้นไม่ค่อยคงที่ หรือเมื่อมีเหตุผิดปกติที่ทำให้อุณหภูมิสูงเกินไปจากค่ามาตรฐานแล้วพนักงานไม่ทราบในทันที เพราะจะคอยดูค่าที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ จะมาดูเป็นครั้งคราวเท่านั้น ดังนั้นเมื่อค่าดังกล่าวไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้จึงเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดปัญหาค่าความแข็งสูงได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุอุณหภูมิของเตาอบคืบโครงสร้าง (Solution : T4) และเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูงคือ

1. ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิในเตาอบ (Temperature Alarm) ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้พนักงานทราบ และสามารถแก้ไขได้ทันเวลาโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

2. ให้มีการติดตั้งการแสดงผลเป็นกราฟ เพื่อแสดงค่าของอุณหภูมิเตาในแต่ละขณะเป็นกราฟ จะทำให้ง่ายต่อการดูอัตราความคงที่ของอุณหภูมิเตา และให้พนักงานทำการตรวจสอบค่าในกราฟทุกๆ ะการทำงาน

3. จัดทำเอกสารที่แสดงถึงจุดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ (Control Point) เพื่อให้พนักงานพึงระวังในจุดนั้นๆ เป็นพิเศษและทราบถึงค่าที่ถูกต้องต่างๆ

4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาถ้าการปรับตั้งค่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด

จากการดำเนินการดังกล่าว พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 3 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.4.2 การปรับปรุงปัญหาค่าความแข็งต่ำ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาค่าความแข็งต่ำที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ อุณหภูมิของเตาอบคั้น โครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำ

##### 4.1.4.2.1 สาเหตุจากอุณหภูมิของเตาอบคั้น โครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำ

เกิดจากการที่เครื่องสำหรับควบคุมอุณหภูมิของเตานั้นไม่ค่อยคงที่ หรือเมื่อมีเหตุผิดปกติที่ทำให้อุณหภูมิต่ำเกินไปจากค่ามาตรฐานแล้วพนักงานไม่ทราบในทันที เพราะจะคอยดูค่าที่แสดงบนหน้าจอของเครื่องอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ จะดูเป็นครั้งคราวเท่านั้น ดังนั้นเมื่อค่าดังกล่าวไม่ได้ตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้จึงเป็นเหตุให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดปัญหาค่าความแข็งต่ำได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุอุณหภูมิของเตาอบ (Solution : T4) ต่ำคือ

1. ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติที่ตรวจจับค่าอุณหภูมิในเตาอบ (Temperature Alarm) ถ้าเมื่อใดที่อุณหภูมิไม่ได้ตามมาตรฐาน เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อให้พนักงานทราบ และสามารถแก้ไขได้ทันเวลาโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

2. ให้มีการติดตั้งการแสดงผลเป็นกราฟ เพื่อแสดงค่าของอุณหภูมิเตาในแต่ละขณะเป็นกราฟ จะทำให้ง่ายต่อการดูอัตราความคงที่ของอุณหภูมิเตา และให้พนักงานทำการตรวจสอบค่าในกราฟทุกๆ ะการทำงาน

3. จัดทำเอกสารที่แสดงถึงจุดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ (Control Point) เพื่อให้พนักงานพึงระวังในจุดนั้นๆ เป็นพิเศษและทราบถึงค่าที่ถูกต้องต่างๆ

4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาถ้าการปรับตั้งค่าไม่เป็นไปตามที่กำหนด

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 4 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 3 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.4.3 การปรับปรุงปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาการไม่ระบุช่วงการอบที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมด Stamp อีกครั้ง

##### 4.1.4.3.1 สาเหตุจากพนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมด Stamp อีกครั้ง

เกิดจากการที่พนักงานไม่ได้ทำการตรวจสอบตัวหมด Stamp ซ้ำก่อนการเริ่มงาน ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดจากความไม่รอบคอบได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมด Stamp อีกครั้งคือ

1. ระบุหัวข้อของการตรวจสอบหมด Stamp ลงในใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงาน (Check Sheet) เพื่อเป็นการป้องกันการที่พนักงานไม่ได้ตรวจสอบ
2. กำหนดให้หัวหน้าต้องทำการตรวจสอบหน้างาน รวมถึงใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มทำงาน เพื่อเป็นการทวนสอบซ้ำอีกครั้ง
3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.5 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการกลึง

สำหรับในกระบวนการกลึง พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 8 ประการ คือ รูกกลางลือ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด, รอยกลึงเป็นเส้น, ค่าความส่าย (Run-out) สูง, รูสวมน็อตเยื้อง, บาร่องรูกกลางลือ(Chamfer) ต่ำ, ร่องลือคฝาครอบลือ (CAP) ไม่ได้ขนาด, รูสวมวาล์วเยื้อง และความสูงรูน็อตต่ำ โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.5.1 การปรับปรุงปัญหารูกกลางลือ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหารูกกลางลือ(Center Bore) ไม่ได้ขนาดที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 5 ประการ คือ มีดกลึงสึกหรอ, วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน, พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง, พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี และเครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน

#### 4.1.5.1.1 สาเหตุจากมีดกลึงสึกหรอ

#### 4.1.5.1.2 สาเหตุจากวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน

เกิดจากการที่มีดกลึงในแต่ละเล่มมีอายุการสึกหรอที่ไม่เท่ากัน เพราะแต่ละเครื่องกลึงจำนวนลื้อไม่เท่ากัน และถ้าพนักงานตรวจไม่พบก่อนเริ่มงาน หรือถ้ามีดกลึงสึกหรอขณะทำงานก็ไม่สามารถตรวจจับได้ เพราะยังไม่มีวิธีการควบคุมอายุการใช้งานที่ชัดเจนเพียงพอ การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุมีดกลึงสึกหรอ และวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจนคือ

1. กำหนดอายุการใช้งานของมีดกลึงอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีดกลึงในแต่ละเล่มใช้กลึงลื้อได้อย่างมาก 10,000 วง ถ้าครบจำนวนแล้วให้แจ้งหัวหน้างานและทำการเปลี่ยนมีดกลึงและนำมีดกลึงดังกล่าวไปส่งให้กับแผนก Tooling
2. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบมีดกลึงในใบตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (Check Sheet) เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพมีดกลึงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
3. ใช้การนับจำนวนลื้อที่ทำการกลึงจากใบบันทึกการทำงาน เพราะจะมีระบุจำนวนลื้ออยู่แล้ว จะได้ไม่ซ้ำซ้อนในการใช้ใบบันทึกค่า
4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับการใช้มีดกลึง
5. ในขณะที่หัวหน้างานประชุมก่อนเริ่มงานในขณะที่เปลี่ยนกะการทำงาน ให้แจ้งเรื่องจำนวนลื้อที่ได้ทำการกลึงไปแล้วให้กับพนักงานกะต่อไปทราบด้วย เพื่อการควบคุมให้มีความต่อเนื่องในการทำงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 5 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.5.1.3 สาเหตุจากพนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนการใช้มีดกลึงทุกครั้ง

เกิดจากการที่พนักงานอาจลืมหรือความไม่ใส่ใจในการบันทึกจำนวนที่ใช้ไปแล้วของมีดกลึง เพราะไม่ได้มีมาตรการกำหนดอายุการใช้งานของมีดกลึงที่ชัดเจนด้วยการแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ลงบันทึกการใช้มีดกลึงทุกครั้งคือ

1. กำหนดอายุการใช้งานของมีดกลึงอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีดกลึงในแต่ละเล่มใช้กลึงลื้อได้อย่างมาก 10,000 วง ถ้าครบจำนวนแล้วให้แจ้งหัวหน้างานและทำการเปลี่ยนมีดกลึงและนำมีดกลึงดังกล่าวไปส่งให้กับแผนก Tooling
2. ใช้การนับจำนวนลื้อที่ทำการกลึงจากใบบันทึกการทำงาน เพราะจะมีระบุจำนวนลื้ออยู่แล้ว จะได้ไม่ซ้ำซ้อนในการใช้ใบบันทึกค่า พนักงานจะได้ไม่ต้องบันทึกจำนวนการ

ใช้มีดกลึงอีกครั้ง และเป็นการลดงานและเอกสารที่ต้องทำจาก 2 อย่างเหลือเพียงอย่างเดียว เพื่อป้องกันความผิดพลาดได้

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับการใช้มีดกลึง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 1 เนื่องจากไม่มีโอกาสเกิดความบกพร่อง เพราะใช้ Poka-Yoke ในขั้นตอนการทำงานของกระบวนการ

#### 4.1.5.1.4 สาเหตุจากพนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี

เกิดจากการที่พนักงานอาจไม่มีความชำนาญและไม่มีเทคนิคในการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้องอย่างเพียงพอ รวมทั้งพนักงานขาดความแม่นยำในการวัดชิ้นงาน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธีคือ

1. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจเรื่องเทคนิคการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง ความเหมาะสมในการเลือกใช้เครื่องมือ รวมถึงระวังในการใช้เครื่องมือวัด

2. กำหนดให้มีการนำระบบศึกษาการใช้เครื่องมือวัด Gage R&R Study เพื่อมาประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดของพนักงานแต่ละคนได้ และจะนำมาซึ่งการปรับปรุงทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการถัดไป

#### 4.1.5.1.5 สาเหตุจากเครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน

เกิดจากการที่เครื่องมือวัดอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างอายุการใช้งานหลังการสอบเทียบ โดยที่พนักงานอาจจะไม่ทราบถ้าเกิดค่าที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย แต่ความผิดพลาดนั้นก็ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุเครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐานคือ

1. กำหนดให้มีการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับวัด Center Bore ของล้อ คือ Bore Gauge ทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วยวงมาตรฐาน Master Ring เพื่อเป็นการรับรองและทำให้มั่นใจว่า Bore Gauge นั้นได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดได้

2. กำหนดให้หัวหน้างานทำการตรวจสอบวิธีการใช้เครื่องมือวัดของพนักงานในแต่ละกะการทำงาน เพื่อเป็นการทวนสอบอีกครั้ง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงานและหัวหน้างาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือที่กระบวนการ ถัดไป

#### 4.1.5.2 การปรับปรุงปัญหาหรือยกสิ่งเป็นเส้น

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาหรือยกสิ่งเป็นเส้นที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ มีดกึ่งสึกหรอ, วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกึ่งไม่ชัดเจน และมีดกึ่งแตก

##### 4.1.5.2.1 สาเหตุจากมีดกึ่งสึกหรอ

##### 4.1.5.2.2 สาเหตุจากวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกึ่งไม่ชัดเจน

เกิดจากการที่มีดกึ่งในแต่ละเล่มมีอายุการสึกหรอที่ไม่เท่ากัน เพราะแต่ละเครื่องกึ่งจำนวนลื้อไม่เท่ากัน และถ้าพนักงานตรวจไม่พบก่อนเริ่มงาน หรือถ้ามีดกึ่งสึกหรอขณะทำงานก็ไม่สามารถตรวจจับได้ เพราะยังไม่มีวิธีการควบคุมอายุการใช้งานที่ชัดเจนเพียงพอ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุมีดกึ่งสึกหรอ และวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกึ่งไม่ชัดเจนคือ

1. กำหนดอายุการใช้งานของมีดกึ่งอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีดกึ่งในแต่ละเล่มใช้กึ่งลื้อได้อย่างมาก 10,000 วง ถ้าครบจำนวนแล้วให้แจ้งหัวหน้างานและทำการเปลี่ยนมีดกึ่งและนำมีดกึ่งดังกล่าวไปส่งให้กับแผนก Tooling

2. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบมีดกึ่งในใบตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (Check Sheet) เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพมีดกึ่งก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

3. ใช้การนับจำนวนลื้อที่ทำการกึ่งจากใบบันทึกการทำงาน เพราะจะมีระบุจำนวนลื้ออยู่แล้ว จะได้ไม่ซ้ำซ้อนในการใช้ใบบันทึกค่า

4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกึ่ง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับการใช้มีดกึ่ง

5. ในขณะที่หัวหน้างานประชุมก่อนเริ่มงานในขณะที่เปลี่ยนกะการทำงาน ให้แจ้งเรื่องจำนวนลื้อที่ได้ทำการกึ่งไปแล้วให้กับพนักงานกะต่อไปทราบด้วย เพื่อการควบคุมให้มีความต่อเนื่องในการทำงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 5 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.5.2.3 สาเหตุจากมีดกลึงแตก

เกิดจากการที่มีดกลึงไม่สมบูรณ์หรือความผิดพลาดอื่นที่เกิดขึ้น และพนักงานไม่มีทางตรวจพบก่อนเริ่มงานได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุมีดกลึงแตกคือ

1. กำหนดอายุการใช้งานของมีดกลึงอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีดกลึงในแต่ละเล่มใช้กลึงลื้อได้อย่างมาก 10,000 วง ถ้าครบจำนวนแล้วให้แจ้งหัวหน้างานและทำการเปลี่ยนมีดกลึงและนำมีดกลึงดังกล่าวไปส่งให้กับแผนก Tooling

2. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบมีดกลึงในใบตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (Check Sheet) เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพมีดกลึงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับการใช้มีดกลึง และให้พนักงานทราบถึงวิธีปฏิบัติหากเกิดความผิดปกติหรือมีดกลึงแตกขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องทำการแจ้งให้หัวหน้างานทราบ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.5.3 การปรับปรุงปัญหาค่าความส่าย(Run-out) สูง

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาค่าความส่าย(Run-out) สูงที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ ตั้งค่ามุมลาดครุศูนย์กลางลื้อไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่อง และขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง

##### 4.1.5.3.1 สาเหตุจากตั้งค่ามุมลาดครุศูนย์กลางลื้อไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่อง

เกิดจากการที่พนักงานไม่ทราบว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ พนักงานจึงไม่ใส่ใจในการจับลื้อวางในเครื่องกลึง

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุตั้งค่ามุมลาดครุศูนย์กลางลื้อไม่ตรงกับมุมลาดของเครื่องคือ

1. จัดทำเอกสาร (Control Point) ที่ระบุถึงจุดงานสำคัญที่ต้องพึงระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานของพนักงาน และจัดทำเป็นรูปภาพอธิบายนำไปติดไว้ที่หน้างานเพื่อช่วยย้ำเตือนการทำงานมากขึ้น

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับการวางลื้อในเครื่องกลึง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.5.3.2 สาเหตุจากการขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง

เกิดจากการที่ไม่มีการนำระบบการศึกษาความสามารถของเครื่องมาใช้ในการทำงาน ทำให้ขาดวิธีการที่ถูกต้องที่จะทำให้เราทราบถึงความสามารถของเครื่องที่จะทำงานได้โดยไม่เกิดข้อบกพร่องหรือไม่เกิดของเสีย

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้องคือ

1. ใช้การศึกษาความสามารถของเครื่อง โดยใช้เครื่องมือทางคุณภาพเข้ามาช่วย (Statistic Process Control : SPC) เพื่อความถูกต้องของการประเมินความสามารถของเครื่องกลึงได้ โดยกำหนดให้หลังการปรับตั้งเครื่องใหม่ต้องทำการตรวจสอบค่าความส่าย 100% และเก็บข้อมูลอย่างน้อย 100 ค่าจึงนำมาหาค่าความสามารถ (Cpk) ถ้าได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ 1.33 ก็แสดงว่ากระบวนการนี้มีความสามารถที่จะผลิตได้โดยมีของเสียอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ถ้าไม่ได้ค่าความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็ให้ทำการตรวจสอบ 100% ต่อไป

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง และให้สอนเกี่ยวกับหลักการทางสถิติในเบื้องต้นเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 6 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.5.4 การปรับปรุงปัญหาวัสดุสวมเนื้อตื้น

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาวัสดุสวมเนื้อตื้นที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ ค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม

##### 4.1.5.4.1 สาเหตุจากค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานใช้ค่าตำแหน่งของรูเนื้อในโปรแกรมไม่เหมาะสมกับล้อ ทำให้เกิดปัญหาการเอียงขึ้นได้ อาจเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานเองในการตั้งโปรแกรม

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดให้ในการปรับตั้งเครื่องต้องนำล้อมาทำการวัดตำแหน่งของรูเนื้อด้วยเครื่อง CMM อย่างน้อย 5 วง เพื่อเป็นการดูแลต่อเนื่องของค่าที่ตั้งว่าถูกต้อง

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึงเจาะ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับวิธีการปรับตั้งเครื่อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 4 เนื่องจากมีการตรวจจับและวัดชิ้นงานแรกก่อนการปรับตั้ง



#### 4.1.5.5 การปรับปรุงปัญหาบาร่องรูกลวงลือ(Chamfer) ต่ำ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาบาร่องรูกลวงลือ(Chamfer) ต่ำที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ ใช้มีดกลึงปาดผิบบน

##### 4.1.5.5.1 สาเหตุจากใช้มีดกลึงปาดผิบบน

เกิดจากการที่พนักงานเลือกใช้มีดกลึงผิบบนมาใช้ในการกลึงลือแต่ละประเภท

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุใช้มีดกลึงปาดผิบบนคือ

1. จัดทำเอกสาร (Control Point) ที่ระบุถึงมีดกลึงปาดที่ใช้สำหรับลือแต่ละรุ่น และนำไปติดไว้ที่หน้างาน เพื่อเป็นการเตือนพนักงานไม่ให้ผิดพลาด

2. ในการปรับตั้งให้ทำการทวนสอบค่าด้วยการทดลองกลึงและนำไปวัดค่าด้วยเครื่อง CMM

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึงเจาะ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีการตรวจจับและวัดชิ้นงานแรกตอนการปรับตั้ง

#### 4.1.5.6 การปรับปรุงปัญหาบาร่องลือคฟากรอบลือ (CAP) ไม่ได้ขนาด

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาบาร่องลือคฟากรอบลือ (CAP) ไม่ได้ขนาดที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม, วิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน และมีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน

##### 4.1.5.6.1 สาเหตุจากพนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานเลือกใช้เวอร์เนียในการสุ่มวัดขนาด ซึ่งอาจมีความละเอียดไม่เหมาะสมกับขนาดร่องลือคฟากรอบลือ จึงอาจเกิดคลาดเคลื่อนจากการใช้เครื่องมือวัดขึ้นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดให้ใช้เครื่อง CMM สำหรับวัดขนาดของร่องลือคฟากรอบลือ (CAP) ในขณะเวลาที่ทำการสุ่มทุกๆ 2 ชั่วโมง เพราะเครื่อง CMM มีความละเอียดมาก

2. ที่จุดงานกลึง ให้ทำการตรวจสอบโดยใช้ฝาคา CAP ลองสวมประกอบทุกวง เพื่อเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 100%

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 9 เหลือ 5 เนื่องจากมีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดหรือ Go-No Go วัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน

4.1.5.6.2 สาเหตุจากวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน

4.1.5.6.3 สาเหตุจากมีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน

เกิดจากการที่มีดกลึงในแต่ละเล่มมีอายุการสึกหรอที่ไม่เท่ากัน และถ้าพนักงานตรวจไม่พบก่อนเริ่มงาน หรือถ้ามีดกลึงสึกหรอหรือไม่ได้มาตรฐานขณะทำงานก็ไม่สามารถตรวจจับได้ เพราะยังไม่มีวิธีควบคุมอายุการใช้งานที่ชัดเจนเพียงพอในการตรวจจับความไม่ได้มาตรฐาน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุวิธีการควบคุมอายุการใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน และมีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐานคือ

1. กำหนดอายุการใช้งานของมีดกลึงอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีดกลึงในแต่ละเล่มใช้กลึงลื้อได้อย่างมาก 10,000 วง ถ้าครบจำนวนแล้วให้แจ้งหัวหน้างานและทำการเปลี่ยนมีดกลึงและนำมีดกลึงดังกล่าวไปส่งให้กับแผนก Tooling

2. เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบมีดกลึงในใบตรวจสอบก่อนเริ่มงาน (Check Sheet) เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพมีดกลึงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

3. ใช้การนับจำนวนลื้อที่ทำการกลึงจากใบบันทึกการทำงาน เพราะจะมีระบุจำนวนลื้ออยู่แล้ว จะได้ไม่ซ้ำซ้อนในการใช้ใบบันทึกค่า

4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสำหรับการใช้มีดกลึง

5. ในขณะที่หัวหน้างานประชุมก่อนเริ่มงานในขณะที่เปลี่ยนกะการทำงาน ให้แจ้งเรื่องจำนวนลื้อที่ได้ทำการกลึงไปแล้วให้กับพนักงานกะต่อไปทราบด้วย เพื่อการควบคุมให้มีความต่อเนื่องในการทำงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 5 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

4.1.5.7 การปรับปรุงปัญหาวัสดุสวมวาล์วแข็ง

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาวัสดุสวมวาล์วแข็งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ พนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งวัสดุสวมวาล์ว

#### 4.1.5.7.1 สาเหตุจากพนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์ว

เกิดจากการที่พนักงานไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์วอาจเพราะลืมตรวจหรือไม่ใส่ใจ หรือตรวจสอบด้วยสายตาอย่างคร่าวๆ เท่านั้น จึงอาจเกิดความผิดพลาดจากการมอง การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์วคือ

1. กำหนดให้ใช้ดินสอสีขีดที่บริเวณรูสวมวาล์วหลังการตรวจ เพื่อเป็นการรับรองว่าล้อได้ผ่านการตรวจทุกวง เมื่อพนักงานต้องขีดที่ตำแหน่งดังกล่าวหลังการตรวจจะทำให้พนักงานต้องทำการตรวจสอบทุกวง

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 6 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้

#### 4.1.5.8 การปรับปรุงปัญหาความสูงรูน็อตต่ำ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาความสูงรูน็อตต่ำที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด และเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง

##### 4.1.5.8.1 สาเหตุจากพนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาด

เกิดจากการที่จุดวัดซึ่งก็คือความสูงรูน็อตอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก ถ้าใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม ในปัจจุบันจะสุ่มตรวจสอบทุกๆ 2 ชม. ด้วยเครื่อง CMM แต่ไม่มีการตรวจสอบทุกวง และบางครั้งพนักงานอาจใช้เวอร์เนียในการตรวจสอบแทน จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานตรวจสอบชิ้นงานผิดพลาดคือ

1. จัดทำ Go-No Go Gauge และนำมาใช้ที่จุดงานกลึงสำหรับให้พนักงานตรวจสอบล้อทุกวง 100% เพื่อเป็นการตรวจจับความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตรวจวัดได้

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 9 เหลือ 5 เนื่องจากการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดหรือ Go-No Go วัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.5.8.2 สาเหตุจากเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง

เกิดจากการที่ในการกลึงล้อแต่ละครั้งจะมีเศษอลูมิเนียมค้างอยู่ที่ฐานจับล้อข้าง ปัจจุบันจะใช้การตรวจสอบด้วยตาเปล่า และถ้าพบว่ามีเศษติดอยู่พนักงานก็จะใช้น้ำฉีดออก เศษอลูมิเนียมดังกล่าวที่ติดค้างอยู่ที่ฐานจับล้อจะส่งผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อนในการวางล้อเพื่อกลึง

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุเครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรองคือ

1. คิดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ฐานรองโดยอัตโนมัติหลังการนำล้อออก โดยใช้ระบบท่อน้ำ (Water Cleaning Automatic) เพื่อป้องกันเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ได้โดยอัตโนมัติ

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานกลึง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 2 เนื่องจากการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัดหรือ Go-No Go วัดชิ้นงานก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.6 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าว

สำหรับในกระบวนการตรวจสอบรอยร้าว พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 2 ประการ คือ ร้าว และครีบกม โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.6.1 การปรับปรุงปัญหาร้าว

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาร้าวที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 7 ประการ คือ แรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสม, แรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน, ความเร็วเวลาการหมุนล้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม, น้ำไม่สะอาด, แสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม, แผ่นยางร้าว และพนักงานตรวจสอบผิดพลาด

##### 4.1.6.1.1 สาเหตุจากแรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่การตรวจสอบล้อแต่ละขนาดนั้นพนักงานใช้ค่าแรงดันพลังน้ำเหมือนเดิม อาจเกิดจากการที่พนักงานไม่ทราบความสำคัญของการใช้ค่าแรงดันพลังน้ำที่ต่างกัน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุแรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) ไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดค่าแรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) สำหรับล้อแต่ละขนาดโดยจัดทำเป็นเอกสารมาตรฐานและให้นำไปติดไว้ที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานได้ตรวจสอบในการตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดล้อ

2. ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันพลังน้ำ (Hydraulic Pressure) และเชื่อมต่อกับ Electronic Board เพื่อแสดงค่าไว้ที่หน้างาน โดยการแสดงค่า Hydraulic Pressure ขณะนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามค่าดังกล่าว หากค่าไม่คงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้พนักงานทราบได้ในทันทีและแก้ไขได้ทันก่อนที่จะเริ่มทำการตรวจสอบ

3. ติดตั้งเสียงเตือน(Alarm) ที่จะดังขึ้นเพื่อให้ทราบว่ายังเริ่มการตรวจสอบไม่ได้ โดยเมื่อนำล้อเข้าเครื่องและกดปุ่มเริ่มงาน (Start) เสียงจะดังขึ้นระหว่างที่ค่าต่างๆ กำลังปรับตั้งอัตโนมัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อได้ค่าตามมาตรฐานแล้วเสียงจะหยุดและแสดงว่าเริ่มงานได้ เป็นการป้องกันการเริ่มตรวจสอบก่อนที่ค่าควบคุมจะได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบรอยร้าว ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง ให้พนักงานใช้ค่า Hydraulic Pressure ที่ถูกต้องกับขนาดล้อและคูที่ Electronic Board ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบล้อ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 4 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.6.1.2 สาเหตุจากแรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน

เกิดจากการในการที่แรงดันลมต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ หรือค่าแรงดันลมไม่บ่อยคงที่ จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุแรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐานคือ

1. ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันลม (Air Pressure) และเชื่อมต่อกับ Electronic Board เพื่อแสดงค่าที่ควบคุมไว้ที่หน้างาน โดยการแสดงค่า Air Pressure ขณะนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามค่าดังกล่าว หากค่าไม่คงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้พนักงานทราบได้ในทันทีและแก้ไขได้ทันก่อนที่จะเริ่มทำการตรวจสอบ

2. ติดตั้งเสียงเตือน(Alarm) ที่จะดังขึ้นเพื่อให้ทราบว่ายังเริ่มการตรวจสอบไม่ได้ โดยเมื่อนำล้อเข้าเครื่องและกดปุ่มเริ่มงาน (Start) เสียงจะดังขึ้นระหว่างที่ค่าต่างๆ กำลังปรับตั้งอัตโนมัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อได้ค่าตามมาตรฐานแล้วเสียงจะหยุดและแสดงว่าเริ่มงานได้ เป็นการป้องกันการเริ่มตรวจสอบก่อนที่ค่าควบคุมจะได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบรอยร้าว ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง ให้พนักงานคูที่ Electronic Board ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบล้อ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.6.1.3 สาเหตุจากความเร็วเวลาการหมุนลื้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานแต่ละคนอาจใช้ความเร็วเวลาการหมุนลื้อ (Cycle Time) ไม่เท่ากันอาจแตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้เพราะ Cycle Time ไม่เหมาะสม

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุความเร็วเวลาการหมุนลื้อเพื่อตรวจสอบไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดความเร็วเวลาการหมุนลื้อ (Cycle Time) เป็นมาตรฐาน โดยให้ใช้ Cycle Time 15-20 วินาทีต่อรอบ
2. ติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วเวลาการหมุนลื้อ (Cycle Time) และเชื่อมต่อกับ Electronic Board เพื่อควบคุมค่าและแสดงไว้ที่หน้างาน โดยการแสดงค่า Cycle Time ขณะนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าติดตามค่าดังกล่าว หากค่าไม่คงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้พนักงานทราบได้ในทันทีและแก้ไขได้ทันก่อนที่จะเริ่มทำการตรวจสอบ
3. ติดตั้งเสียงเตือน(Alarm) ที่จะดังขึ้นเพื่อให้ทราบว่ายังเริ่มการตรวจสอบไม่ได้ โดยเมื่อนำลื้อเข้าเครื่องและกดปุ่มเริ่มงาน (Start) เสียงจะดังขึ้นระหว่างที่ค่าต่างๆ กำลังปรับตั้งอัตโนมัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อได้ค่าตามมาตรฐานแล้วเสียงจะหยุดและแสดงว่าเริ่มงานได้ เป็นการป้องกันการเริ่มตรวจสอบก่อนที่ค่าควบคุมจะได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้
4. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง ให้พนักงานดูที่ Electronic Board ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบลื้อ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 4 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 2 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ

#### 4.1.6.1.4 สาเหตุจากน้ำไม่สะอาด

เกิดจากการที่พนักงานจะทำการเปลี่ยนน้ำเมื่อเห็นว่าน้ำขุ่น แต่มาตรฐานของพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงทำให้ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน ทำให้อาจเห็นฟองอากาศไม่ชัดเจน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุน้ำไม่สะอาดคือ

1. กำหนดมาตรฐานการเปลี่ยนน้ำ ให้ทำการเปลี่ยนน้ำก่อนเริ่มงานทุกวันในกะเช้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. มีการตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกเดือนโดยแผนกควบคุมคุณภาพ (Patrol Check) เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบบ่อยครั้ง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.6.1.5 สาเหตุจากแสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่แสงสว่างในจุดงานไม่เหมาะสม แล้วส่งผลโดยตรงต่อการมองเห็นในการตรวจสอบฟองอากาศในน้ำของพนักงานได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุแสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดมาตรฐานแสงสว่างที่จุดตรวจสอบ โดยใช้แสงสว่าง 700 – 800 Lux. เพื่อความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. แก้ไขใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน โดยระบุหัวข้อของการตรวจสอบแสงสว่างที่จุดงาน ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้พนักงานต้องทำการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบบ่อยครั้ง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.6.1.6 สาเหตุจากแผ่นยางรั่ว

เกิดจากการที่พนักงานจะใช้งานแผ่นยางจนกว่าจะสึกหรือชำรุดหรือรั่วจึงจะเปลี่ยนแผ่นใหม่ ทำให้ถ้าแผ่นยางเกิดการรั่วซึมเล็กน้อย และเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นล้อยาวได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุแผ่นยางรั่วคือ

1. กำหนดอายุการใช้งานของแผ่นยาง โดยให้ทำการเปลี่ยนแผ่นยางใหม่ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาแผ่นยางรั่วหรือสึกหรอได้

2. แก้ไขใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน โดยระบุหัวข้อของการตรวจสอบแผ่นยาง ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้พนักงานต้องทำการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบบ่อยครั้ง ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.6.1.7 สาเหตุจากพนักงานตรวจสอบผิดพลาด

เกิดจากการที่พนักงานแต่ละคนอาจมีมาตรฐานความรู้ที่แตกต่างกัน บางคนอาจไม่มีความชำนาญเพียงพอ จึงอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานตรวจสอบผิดพลาดคือ

1. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบรอยร้าว ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง ระดับการร้าว การพิจารณาตัดสินใจ
2. กำหนดให้มีการนำระบบศึกษาการใช้เครื่องมือวัด Gage R&R Study เพื่อมาประเมินความสามารถในการตรวจสอบของพนักงานแต่ละคนได้ และจะนำมาซึ่งการปรับปรุงทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.6.2 การปรับปรุงปัญหาครีบกม

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาครีบกมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานชุคครีบกมไม่ทั่วทุกพื้นที่ และไม่มีระบุเครื่องมือที่เหมาะสม

##### 4.1.6.2.1 สาเหตุจากพนักงานชุคครีบกมไม่ทั่วทุกพื้นที่

เกิดจากการที่พนักงานจะชุคครีบกมบริเวณที่เคยชุคหรือบริเวณที่พบบ่อยเท่านั้น ฉะนั้นหากล้อยที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันก็ต้องชุคครีบกมในบริเวณที่แตกต่างกันด้วย

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานชุคครีบกมไม่ทั่วทุกพื้นที่คือ

1. กำหนดบริเวณที่ต้องทำการชุคครีบกม และจัดทำเป็นเอกสารพร้อมทั้งมีรูปประกอบ (Control Point) ติดไว้ที่หน้างาน เพื่อความเข้าใจง่ายของพนักงาน
2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานชุคครีบกม ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการตกแต่ง ทักษะการใช้มีดแต่ง รวมถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้



4.1.6.2.2 สาเหตุจากการไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้ที่เหมาะสม  
เกิดจากการที่ไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้ชุดครีบบอย่างชัดเจน พนักงานจึงเลือกใช้  
มีดแต่งได้โดยตามแต่ละบุคคล จึงอาจทำให้ลักษณะรอยหลังการชุดครีบบไม่เรียบร้อย  
การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้ที่เหมาะสมคือ

1. กำหนดชนิดมีดแต่งที่ใช้ในการชุดครีบบ และจัดทำเป็นเอกสารพร้อมทั้งมีรูป  
ประกอบ (Control Point) ติดไว้ที่หน้างาน เพื่อความเข้าใจและการเลือกใช้อย่างถูกวิธี
2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานชุดครีบบ ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานใน  
การตกแต่ง ทักษะการใช้มีดแต่ง รวมถึงความละเอียดรอบคอบในการทำงาน  
จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D)  
ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.7 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการล้างล้อเตรียมผิว

สำหรับในกระบวนการล้างล้อเตรียมผิว พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่  
เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ ผิวเป็นคราบ โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.7.1 การปรับปรุงปัญหาผิวเป็นคราบ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาผิวเป็นคราบที่เกิดขึ้นนั้น เกิด  
จากสาเหตุที่สำคัญ 4 ประการ คือ หัวฉีดล้างอุดตัน, หัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง, เครื่องมือวัดอุณหภูมิ  
(Thermocouple) เสีย และสัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

##### 4.1.7.1.1 สาเหตุจากหัวฉีดล้างอุดตัน

##### 4.1.7.1.2 สาเหตุจากหัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง

##### 4.1.7.1.3 สาเหตุจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสีย

เกิดจากการที่หัวฉีดสำหรับล้างล้ออาจมีสิ่งเจือปนหรือเศษเข้าไปอุดตันหรืออาจ  
คลาดเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม รวมถึง Thermocouple เองก็อาจเสีย และพนักงานเองก็ไม่ได้ทำการ  
ตรวจสอบเป็นประจำ ปัจจุบันจะมีการตรวจสอบห้องล้างล้อและอุปกรณ์ทุกระบบของการ  
บำรุงรักษาคือทุกๆ 6 เดือน แต่ถ้าในระหว่างนั้นเกิดสิ่งผิดปกติ พนักงานจะไม่สามารถทราบได้  
จนกว่าจะพบข้อบกพร่องหรือของเสีย

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุหัวฉีดล้างอุดตัน, หัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง และ  
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสียคือ

1. แก้ไขใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน โดยระบุหัวข้อของการตรวจสอบหัวฉีด ล้างและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้พนักงานต้องทำการ ตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

2. กำหนดรอบของการบำรุงรักษาให้ถี่ขึ้น โดยกำหนดให้ทำการบำรุงรักษาเครื่อง ล้างส้อมและอุปกรณ์ทุกๆ 4 เดือน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังให้มากขึ้น

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานล้างส้อม ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึง วิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงความมีความเอาใจใส่ในการทำงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

4.1.7.1.4 สาเหตุจากสัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานอาจใช้อัตราส่วนของสารเคมีไม่เหมาะสม จึงทำให้ผลที่ได้ จากการล้างด้วยสารเคมีที่ไม่เหมาะสมนั้นจะได้ผลส้อมที่ไม่สมบูรณ์

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุสัดส่วนสารเคมีที่ใช้ไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำเอกสารที่ชัดเจนเพื่อแสดงมาตรฐานการใช้อัตราส่วนของสารเคมี และ ชนิดของสารเคมีอย่างเหมาะสม โดยนำไปติดไว้ที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานดูได้ในเวลาทำงาน โดยไม่ผิดพลาด

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานล้างส้อม ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึง วิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงความมีความเอาใจใส่ในการทำงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.8 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี

สำหรับในกระบวนการตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ รอยกระแทก โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.8.1 การปรับปรุงปัญหารอยกระแทก

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหารอยกระแทกที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานขาดความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และการทำงาน และ วัสดุที่ใช้ทำที่แขวนส้อมไม่เหมาะสม

4.1.8.1.1 สาเหตุจากพนักงานขาดความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และการทำงาน  
เกิดจากการที่พนักงานไม่มีความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และวิธีการทำงานที่เพียงพอ  
เพราะถ้าพนักงานขาดความใส่ใจแล้ว ผลที่ออกมาคือขาดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  
การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานขาดความเอาใจใส่ผลิตภัณฑ์และการทำงานคือ

1. ให้หัวหน้างานพูดคุยกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน ถึงเรื่องความสำคัญของ  
ผลิตภัณฑ์และการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีการชมเชย  
บุคคลที่ทำงานดีเพื่อให้คนอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง

2. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบล้อยเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็น  
การเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มากขึ้น เพราะเป็นจุดงานที่  
อาจเกิดความผิดพลาดได้จากคนเป็นหลัก

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D)  
ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 6 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้

4.1.8.1.2 สาเหตุจากวัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่ในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการนั้นเลือกใช้วัสดุแขวนล้อใน  
สายการผลิตไม่เหมาะสม โดยตะขอที่ใช้เกี่ยวล้อแขวนในวัสดุที่เป็นเหล็ก เมื่อนำล้อขึ้นแขวนมี  
โอกาสสูงมากที่จะเกิดรอยกระแทก ต้องระวังอย่างมากถ้าจะไม่ให้เกิดรอย

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุวัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อไม่เหมาะสม คือ

1. เปลี่ยนวัสดุตรงบริเวณตะขอที่สัมผัสกับล้อโดยตรงในขณะที่แขวนล้อ โดย  
เปลี่ยนจากเหล็กเป็นพลาสติกทนความร้อน เพราะเมื่อสัมผัสกับล้อแล้วจะมีโอกาสน้อยมากที่จะ  
เกิดรอยกระแทก

2. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบล้อยเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็น  
การเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มากขึ้น  
จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D)  
ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.9 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น

สำหรับในกระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น พบว่าลักษณะข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้น  
ในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ สีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

#### 4.1.9.1 การปรับปรุงปัญหาสีฝุ่นยึดเกาะไม่ดี

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาสีฝุ่นยึดเกาะไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน และพนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม

##### 4.1.9.1.1 สาเหตุจากหัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน

เกิดจากการที่หัวฉีดสำหรับล้างล้ออาจมีสิ่งเจือปนหรือสีเข้าไปอุดตัน และพนักงานก็ตรวจสอบหัวฉีดด้วยสายตา ก่อนเริ่มงาน จึงอาจทำให้ตรวจสอบผิดพลาดได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุหัวฉีดสีฝุ่นอุดตันคือ

1. แก้ไขใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน โดยในหัวข้อของการตรวจสอบหัวฉีดนั้น ให้ระบุวิธีตรวจสอบด้วยการทดลองฉีดพ่น ซึ่งจะเป็นการกำหนดให้พนักงานต้องทำการตรวจสอบก่อนเริ่มงานทุกครั้งและสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหัวฉีดสีฝุ่นอุดตันหรือไม่

2. กำหนดรอบของการบำรุงรักษาให้ถี่ขึ้น โดยกำหนดให้ทำการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสีฝุ่นทุกๆ 4 เดือน เพื่อเป็นการเผื่อระวังและตรวจสอบเครื่องอย่างละเอียดให้มากขึ้น

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานพ่นสีฝุ่น ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

##### 4.1.9.1.2 สาเหตุจากพนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานไม่ทดลองพ่นหลังการปรับตั้ง หรือทดลองพ่นเพียงแฉ่งเดียว จึงอาจเห็นไม่ชัดว่าค่าที่ปรับตั้งเหมาะสมในการใช้พ่น

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสมคือ

1. กำหนดให้พนักงานทวนสอบค่าหลังการปรับตั้งเครื่องพ่น โดยการทดลองพ่นเพื่อรับรองผลอย่างน้อย 3 วงและลงบันทึกในใบบันทึกผลการปรับตั้ง

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานพ่นสีฝุ่น ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.10 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการอบสีฝุ่น

สำหรับในกระบวนการอบสีฝุ่น พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ สีฝุ่นลอก โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

#### 4.1.10.1 การปรับปรุงปัญหาสีฝุ่นลอก

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาสีฝุ่นลอกที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ ล้อไม่สะอาด

##### 4.1.10.1.1 สาเหตุจากล้อไม่สะอาด

เกิดจากการที่พนักงานไม่ได้ตรวจสอบล้อก่อนเข้าห้องอบสีฝุ่นหรือตรวจสอบด้วยสายตาแบบคร่าวๆ จึงจะพบข้อบกพร่องเฉพาะที่เห็นชัดๆ เท่านั้น และห้องอบสีฝุ่นอาจไม่สะอาด และมีฝุ่นจึงอาจทำให้ผิวล้อไม่สะอาดได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุล้อไม่สะอาดคือ

1. กำหนดให้พนักงานทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของล้อก่อนนำเข้าห้องพ่นทูกวาง
2. กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดห้องอบสีฝุ่น โดยให้ทำความสะอาดห้องอบเดือนละครั้ง
3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องอบสีฝุ่น ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการพ่นสี

สำหรับในกระบวนการพ่นสี พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 7 ประการ คือ เม็ดฝุ่น, รอยขีดข่วน, สีไหล, รอยหลุดจากที่ปิดรูนี้้อต (Masking), ขี้เกลือ, รอยมือ และสีเพี้ยน โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.11.1 การปรับปรุงปัญหาเม็ดฝุ่น

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาเม็ดฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก และพนักงานไม่ทำความสะอาดปืนหลังทำงาน

##### 4.1.11.1.1 สาเหตุจากห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก

เกิดจากการที่พนักงานทำความสะอาดห้องพ่นสีไม่ถี่พอ จึงทำให้ห้องไม่สะอาด และมีฝุ่นมาก

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุห้องพ่นสีมีฝุ่นมากคือ

1. กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดห้องพ่นสี โดยให้ทำความสะอาดห้องพ่นสีเดือนละครั้ง

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11.1.2 สาเหตุจากพนักงานไม่ทำความสะอาดปืนพ่นหลังเลิกทำงาน

เกิดจากการที่พนักงานไม่ได้ทำความสะอาดปืนหลังการใช้งานหรืออาจจะทำความสะอาดไม่ดีพอ เมื่อพนักงานเริ่มงานอาจมีเม็ดสีเกาะติดที่ปากกระบอกปืน จึงอาจเกิดเม็ดสีได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ทำความสะอาดปืนหลังทำงานคือ

1. กำหนดมาตรฐานการทำงาน โดยให้พนักงานทำความสะอาดปืนพ่นหลังทำงานทุกครั้ง และจัดเก็บในที่เก็บปืนให้เรียบร้อย พร้อมทั้งลงบันทึกการล้างปืนพ่นในใบบันทึกการทำงาน

2. ให้พนักงานตรวจสอบปืนพ่นก่อนเริ่มงานโดยการลองพ่น พร้อมทั้งลงบันทึกการตรวจสอบในใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.11.2 การปรับปรุงปัญหารอยขีดข่วน

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหารอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน, พนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ และพนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง

##### 4.1.11.2.1 สาเหตุจากวัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

เกิดจากการที่ในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการนั้นเลือกใช้วัสดุแขวนล้อในสายการผลิตไม่เหมาะสม โดยตะขอที่ใช้เกี่ยวล้อแขวนใช้วัสดุที่เป็นเหล็ก เมื่อนำล้อขึ้นแขวนมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการขีดข่วน ต้องระวังอย่างมากถ้าจะไม่ให้เกิดรอยซึ่งพนักงานต้องทำงานระมัดระวังมากและทำงานได้ช้า

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุวัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งานคือ

1. เปลี่ยนวัสดุตรงบริเวณตะขอที่สัมผัสกับล้อโดยตรงในขณะที่แขวนล้อ โดยเปลี่ยนจากเหล็กเป็นพลาสติกทนความร้อน เพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการขีดข่วน

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

4.1.11.2.2 สาเหตุจากพนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ

4.1.11.2.3 สาเหตุจากพนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระมัดระวัง

เกิดจากการที่พนักงานไม่มีความระมัดระวังในการสัมผัสล้อ และแม้แต่การขนย้ายล้อที่ไม่ระมัดระวังแล้ว ผลที่ออกมาคือขาดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ และขนย้ายล้ออย่างไม่ระมัดระวังคือ

1. จัดทำเอกสารที่เป็นคำพูดจูงใจหรือรูปภาพวิธีการจับและวางล้ออย่างถูกต้องไว้ที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงในขณะที่ทำงาน

2. ให้หัวหน้างานพูดคุยกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน ถึงเรื่องความสำคัญของผลิตภัณฑ์และการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีการชมเชยบุคคลที่ทำงานดีเพื่อให้คนอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 6 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้

4.1.11.3 การปรับปรุงปัญหาสีไหล

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาสีไหลที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปืนไม่สะอาด และแรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน

4.1.11.3.1 สาเหตุจากปืนไม่สะอาด

เกิดจากการที่พนักงานอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดปืนหลังการใช้งานหรืออาจจะทำความสะอาดปืนพ่นไม่ดีพอ เมื่อพนักงานนำมาใช้งานแล้วอาจมีสีเกาะติดอยู่ที่ปากกระบอกปืน จึงอาจทำให้เกิดสีไหลในขณะที่พ่นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุปืนไม่สะอาดคือ

1. กำหนดมาตรฐานการทำงาน โดยให้พนักงานทำความสะอาดป็นพื้นหลังทำงานทุกครั้ง และจัดเก็บในที่เก็บให้เรียบร้อย พร้อมทั้งลงบันทึกการล้างป็นในใบบันทึกทำงาน

2. ให้พนักงานตรวจสอบป็นพื้นก่อนเริ่มงานโดยการลองพ่น พร้อมทั้งลงบันทึกการตรวจสอบในใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.11.3.2 สาเหตุจากแรงดันลมของป็นต่ำกว่ามาตรฐาน

เกิดจากการที่พนักงานอาจจะปรับตั้งแรงดันลมของป็นต่ำเกินไปหรือแรงดันลมลดลงจนค่าต่ำกว่าที่ตั้งไว้ขณะทำงาน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุแรงดันลมของป็นต่ำกว่ามาตรฐานคือ

1. จัดทำเครื่องหมายที่หน้าปัดเกจวัดความดันลมตามค่าที่กำหนด เพื่อให้พนักงานสามารถเห็นได้ชัดและตรวจสอบได้ง่ายถ้าหากค่าความดันลมดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงเกินจากค่าที่กำหนด

2. จัดทำใบตรวจสอบความดันลม โดยกำหนดให้พนักงานต้องทำการตรวจสอบ 2 ช่วงคือ ช่วงแรกตรวจสอบหลังการปรับตั้งป็นพื้นก่อนเริ่มทำงาน และอีกช่วงให้ทำการตรวจสอบทุกๆ 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งลงบันทึกค่าในใบตรวจสอบ

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.11.4 การปรับปรุงปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูนี้้อ (Masking)

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหารอยขีดจากที่ปิดรูนี้้อ (Masking) ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก และวิธีการใช้ที่ปิดรูยังไม่เหมาะสม

##### 4.1.11.4.1 สาเหตุจากพนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก

เกิดจากการที่พนักงานไม่ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากที่ปิดรู (Masking) จึงไม่ระวังในการดึงออกจากรูนี้้อ เพราะพนักงานคิดว่ารูนี้้อเป็นบริเวณที่ไม่เห็นชัด



การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออกคือ

1. ให้หัวหน้างานพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน ถึงวิธีการดึง Masking ออกและผลกระทบจากการที่ Masking ชูดกับรูนี้่อด เพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงาน
2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงให้พนักงานทราบผลกระทบจากการดึงที่ปิดรูออกโดยไม่ระวังและผลเสียของข้อบกพร่องดังกล่าว

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11.4.2 สาเหตุจากวิธีการใช้ที่ปิดรูยังไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่ในกระบวนการปัจจุบัน มีโอกาสพอสมควรที่ลื้อจะเป็นรอยจากการชูดกับ Masking ถึงแม้พนักงานจะระวังในการดึงแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุวิธีการใช้ที่ปิดรูยังไม่เหมาะสมคือ

1. เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ โดยจะให้ทำการดึง Masking ออกที่จุดงานหลังการอบโดยพนักงานที่นำลื้อออกจากเตาอบ เพราะลื้อจะแห้งเมื่อนำ Masking ออกจึงไม่ชูดลื้อเป็นรอย
2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสีและจุดที่นำลื้อออกจากเตาอบ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11.5 การปรับปรุงปัญหาขี้เกลือ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาขี้เกลือที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ ปืนพ่นไม่สะอาด, ลื้อมีครีบกมมาก และลื้อไม่สะอาด

##### 4.1.11.5.1 สาเหตุจากปืนพ่นไม่สะอาด

เกิดจากการที่พนักงานอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดปืนพ่นหลังการใช้งานหรืออาจจะทำความสะอาดปืนพ่นไม่ดีพอ เมื่อพนักงานนำมาใช้อาจมีสีหรือสิ่งเจือปนอื่นเกาะติดอยู่ที่ปากกระบอกปืน จึงอาจทำให้สีที่ปกคลุมลื้อไม่ดีพอและส่งผลให้เกิดปัญหาขี้เกลือภายหลังได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุปืนพ่นไม่สะอาดคือ

1. กำหนดมาตรฐานการทำงาน โดยให้พนักงานทำความสะอาดปืนพ่นหลังทำงานทุกครั้ง และจัดเก็บในที่เก็บปืนให้เรียบร้อย พร้อมทั้งลงบันทึกการล้างปืนพ่นในใบบันทึกการทำงาน

2. ให้พนักงานตรวจสอบปืนพ่นก่อนเริ่มงานโดยการลองพ่น พร้อมทั้งลงบันทึกการตรวจสอบในใบตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงาน

#### 4.1.11.5.2 สาเหตุจากล้อยี่มีครีบกมมาก

เกิดจากการที่พนักงานตรวจสอบล้อยี่ก่อนนำเข้าพ่นไม่ดี จึงมีล้อยี่ที่มีครีบกมมาก หลุดเข้าไปในกระบวนการพ่นสี ล้อยี่ที่มีครีบกมมากนั้นสีอาจจะปิดไม่มีผิวหรือผิวล้อยี่ไม่ราบเรียบพอ การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุล้อยี่มีครีบกมมากคือ

1. กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบก่อนนำล้อยี่เข้าพ่นสี โดยระบุพื้นที่ที่ต้องตรวจให้กับพนักงานตรวจสอบอย่างชัดเจน

2. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบล้อยี่ก่อนนำเข้าพ่นสีเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและการทำงาน รวมถึงให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มากขึ้น

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 6 เนื่องจากระบบควบคุมและอาจตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11.5.3 สาเหตุจากล้อยี่ไม่สะอาด

เกิดจากการที่พนักงานตรวจสอบล้อยี่ก่อนเข้าห้องพ่นสีไม่ดีหรือตรวจสอบด้วยสายตาแบบคร่าวๆ ในเรื่องของความสะอาดล้อยี่ จึงจะพบข้อบกพร่องเฉพาะที่เห็นชัดๆ เท่านั้น และห้องพ่นสีอาจไม่สะอาดและมีฝุ่นจึงอาจทำให้ผิวล้อยี่ไม่สะอาดได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุล้อยี่ไม่สะอาดคือ

1. กำหนดให้พนักงานตรวจสอบความสะอาดของผิวล้อยี่ก่อนนำเข้าห้องพ่นทุกวง  
2. กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดห้องพ่นสี โดยให้ทำความสะอาดห้องพ่นเดือนละครั้ง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากระบบควบคุมและอาจตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11.6 การปรับปรุงปัญหาหอยมือ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาหอยมือที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน และพนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ

##### 4.1.11.6.1 สาเหตุจากพนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

เกิดจากการที่พนักงานไม่ใส่ใจหรือเลินเล่อในการปฏิบัติงาน เพราะพนักงานไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงานคือ

1. จัดทำเอกสารที่เป็นคำพูดจูงใจหรือรูปภาพการแต่งกายของชุดทำงานและติดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าห้องพ่นสี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการแต่งกายที่ถูกต้องก่อนเริ่มทำงาน
2. ให้อำนาจพนักงานพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวันในตอนเปลี่ยนกะการทำงาน เกี่ยวกับการแต่งกาย รวมถึงให้อำนาจพนักงานตรวจสอบเครื่องแต่งกายของพนักงานก่อนเข้างานด้วย
3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องพ่นสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

##### 4.1.11.6.2 สาเหตุจากพนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ

เกิดจากการที่พนักงานไม่มีความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และวิธีการทำงานที่เพียงพอขาดความระมัดระวังในการยกล้อ จึงอาจทำให้เกิดรอยมือบนหน้าล้อได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อคือ

1. จัดทำเอกสารที่เป็นคำพูดจูงใจหรือรูปภาพวิธีการจับและวางล้ออย่างถูกต้องไว้ที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงในขณะทำงาน
2. ให้อำนาจพนักงานพูดคุยกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน ถึงเรื่องความสำคัญของผลิตภัณฑ์และการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีการชมเชยบุคคลที่ทำงานดีเพื่อให้อื่นๆ นำเป็นแบบอย่าง
3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 6 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้

#### 4.1.11.7 การปรับปรุงปัญหาสี่เพี้ยน

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาสี่เพี้ยนที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีล้อ และไม่มีล้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี

4.1.11.7.1 สาเหตุจากที่ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีล้อ

4.1.11.7.2 สาเหตุจากที่ไม่มีล้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี

เกิดจากการที่ไม่ได้จัดเตรียมแผ่นสีมาตรฐานและล้อตัวอย่างไว้ที่จุดงานเพื่อใช้เทียบเคียงตรวจสอบ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุที่ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานและล้อตัวอย่างคือ

1. จัดเตรียมแผ่นสีมาตรฐานและล้อตัวอย่างไว้ที่จุดงานต่างๆ ดังนี้ จุดงานผสมสี, จุดตรวจสอบล้อหลังพ่นสี, จุดตรวจสอบชั้นสุดท้าย และเก็บไว้ที่ฝ่ายวิศวกรรมด้วยเพื่อป้องกันการหาย โดยพนักงานจะได้นำแผ่นสีมาตรฐานและล้อตัวอย่างมาเทียบเคียงกับสีล้อจริงได้

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานต่างๆ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 3 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.12 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการอบสี

สำหรับในกระบวนการอบสี พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ สีลอก โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

4.1.12.1 การปรับปรุงปัญหาสีลอก

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาสีลอกที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ ล้อไม่สะอาด และสีไม่ได้มาตรฐาน

4.1.12.1.1 สาเหตุจากล้อไม่สะอาด

เกิดจากการที่พนักงานไม่ได้ตรวจสอบล้อก่อนเข้าห้องอบสีหรือตรวจสอบด้วยสายตาแบบคร่าวๆ และห้องอบสีอาจไม่สะอาดและมีฝุ่นจึงอาจทำให้ผิวล้อไม่สะอาดได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุล้อไม่สะอาดคือ

1. กำหนดให้พนักงานทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของผิวล้อก่อนนำเข้าห้องพ่นทูกวาง

2. กำหนดมาตรฐานการทำความสะอาดห้องอบสี โดยให้ทำความสะอาดห้องอบเดือนละครั้ง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานห้องอบสี ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.12.1.2 สาเหตุจากสีไม่ได้มาตรฐาน

เกิดจากการที่คุณภาพของสีที่ผสมได้อาจไม่ได้ตามมาตรฐาน หรืออายุของสีอาจจะหมดอายุ

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุสีไม่ได้มาตรฐานคือ

1. กำหนดให้พนักงานระบุวันหมดอายุของสีที่ทำกรตรวจสอบก่อนนำมาใช้ในใบตรวจสอบด้วย

2. กำหนดให้พนักงานตรวจสอบคุณภาพหลังการผสมสี รวมทั้งทดสอบความหนืดของสีก่อนนำมาใช้ โดยการทดลองพ่นและบันทึกในใบตรวจสอบงาน

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.13 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี

สำหรับในกระบวนการตรวจสอบความหนาสี พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีประการเดียว คือ ความหนาสีต่ำ โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.13.1 การปรับปรุงปัญหาความหนาสีต่ำ

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาความหนาสีต่ำที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญประการเดียว คือ เครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน

##### 4.1.13.1.1 สาเหตุจากเครื่องมือตรวจสอบความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน

เกิดจากการที่อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบความหนาสีได้จากการที่เครื่องมือตรวจสอบอาจไม่ได้มาตรฐานในขณะการทำงาน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุเครื่องมือตรวจสอบความหนาที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ

1. จัดให้นำแผ่นสอบเทียบมาตรฐานเบื้องต้นของเครื่องมือไว้ที่จุดงาน เพื่อให้พนักงานใช้ทำการสอบเทียบค่าเบื้องต้นของเครื่องในระหว่างอายุการสอบเทียบก่อนนำไปตรวจสอบล่อจริง
2. ให้พนักงานพึงตระหนักถึงการตรวจสอบ Sticker ที่แสดงอายุการสอบเทียบของเครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้ง ถ้าเครื่องมือครบอายุ ให้ส่งสอบเทียบโดยทันทีห้ามนำมาใช้งาน
3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงานตรวจสอบ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 5 เหลือ 3 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.14 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

สำหรับในกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 2 ประการ คือ รอยขีดข่วน และรอยกระแทก โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.14.1 การปรับปรุงปัญหารอยขีดข่วน

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหารอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล่อ และมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม

##### 4.1.14.1.1 สาเหตุจากพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณล่อ

เกิดจากการที่พนักงานตรวจสอบล่อไม่ละเอียดครบถ้วน ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบของพนักงานได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมบริเวณล่อคือ

1. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบล่อเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและการทำงาน ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง พื้นที่ในการตรวจสอบ และระดับการพิจารณาตัดสินใจ
2. กำหนดให้มีการนำระบบศึกษาการใช้เครื่องมือวัด Gage R&R Study เพื่อมาประเมินความสามารถในการตรวจสอบของพนักงานแต่ละคนได้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบประเภทและ

ลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะนำมาซึ่งการปรับปรุงทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงานตรวจสอบลื้อ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.14.1.2 สาเหตุจากมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่มาตรฐานของการตรวจสอบยังไม่เหมาะสมและไม่ละเอียดรอบคอบเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบที่ระบุถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด รวมถึงวิธีการจัดการหากพบสิ่งผิดปกติ และจัดให้หัวหน้างานตรวจสอบหน้าลื้ออีกครั้งก่อนพนักงานจะบรรจุ

2. สร้างเอกสารที่แสดงถึงจุดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ(Control Point) รวมถึงรูปภาพแสดงระดับของการตัดสินใจ และนำไปไว้ที่หน้างานเพื่อช่วยในการตรวจสอบได้

3. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบลื้อเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและการทำงาน ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง พื้นที่ในการตรวจสอบ และระดับการพิจารณาตัดสินใจ

4. กำหนดให้มีการนำระบบศึกษาการใช้เครื่องมือวัด Gage R&R Study เพื่อมาประเมินความสามารถในการตรวจสอบของพนักงานแต่ละคนได้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบประเภทและลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะนำมาซึ่งการปรับปรุงทักษะของพนักงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 4 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.14.2 การปรับปรุงปัญหาหรือกระแทก

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาหรือกระแทกที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณลื้อ, มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม และพนักงานขนย้ายลื้อไม่ระมัดระวัง

##### 4.1.14.2.1 สาเหตุจากพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณลื้อ

เกิดจากการที่พนักงานตรวจสอบลื้อไม่ละเอียดครบถ้วน ทำให้อาจเกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบของพนักงานได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมบริเวณคือ

1. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบลื้อเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและการทำงาน ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง พื้นที่ในการตรวจสอบ และระดับการพิจารณาตัดสินใจ

2. กำหนดให้มีการนำระบบศึกษาการใช้เครื่องมือวัด Gage R&R Study เพื่อมาประเมินความสามารถในการตรวจสอบของพนักงานแต่ละคนได้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบประเภทและลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะนำมาซึ่งการปรับปรุงทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับพนักงานตรวจสอบลื้อ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.14.2.2 สาเหตุจากมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่มาตรฐานของการตรวจสอบยังไม่เหมาะสมและไม่ละเอียดรอบคอบเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุมาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบที่ระบุถึงวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง ขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด รวมถึงวิธีการจัดการหากพบสิ่งผิดปกติ และจัดให้หัวหน้างานตรวจสอบหน้าลื้ออีกครั้งก่อนพนักงานจะบรรจุ

2. สร้างเอกสารที่แสดงถึงจุดที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ(Control Point) รวมถึงรูปภาพแสดงระดับของการตัดสินใจ และติดไว้ที่หน้างานเพื่อช่วยในการตรวจสอบได้

3. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานที่ตรวจสอบลื้อเป็นประจำทุก 4 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการตรวจสอบและการทำงาน ให้มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานในการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง พื้นที่ในการตรวจสอบ และระดับการพิจารณาตัดสินใจ

4. กำหนดให้มีการนำระบบศึกษาการใช้เครื่องมือวัด Gage R&R Study เพื่อมาประเมินความสามารถในการตรวจสอบของพนักงานแต่ละคนได้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบประเภทและลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะนำมาซึ่งการปรับปรุงทักษะอย่างถูกต้องและเหมาะสม

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 4 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.14.2.3 สาเหตุจากพนักงานขนย้ายลื้อไม่ระมัดระวัง

เกิดจากการที่พนักงานอาจขาดความระมัดระวังในการยกลื้อและขนย้ายลื้อ จึงอาจทำให้เกิดการขีดข่วนขึ้นระหว่างลื้อกับวัตถุอื่นในขณะการทำงาน



การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระวังคือ

1. จัดทำเอกสารที่เป็นคำพูดจูงใจหรือรูปภาพวิธีการจับวางและการขนย้ายล้ออย่างถูกต้องไว้ที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงในขณะที่ทำงาน

2. ให้หัวหน้างานพูดคุยกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน ถึงเรื่องความสำคัญของผลิตภัณฑ์และการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีการชมเชยบุคคลที่ทำงานดีเพื่อให้คนอื่นนำไปเป็นแบบอย่าง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 7 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้

#### 4.1.15 การลดสาเหตุของการเกิดของเสียในกระบวนการบรรจุ

สำหรับในกระบวนการบรรจุ พบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มี 2 ประการ คือ แผ่นพลาสติกรองล้อ (Air Bubble) สกปรก และบรรจุปน โดยมีวิธีการปรับปรุงปัญหาต่างๆ ดังนี้

##### 4.1.15.1 การปรับปรุงปัญหาแผ่นพลาสติกรองล้อ (Air Bubble) สกปรก

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาแผ่นพลาสติกรองล้อ (Air Bubble) สกปรกที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ คือ พนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้, พนักงานไม่ระมัดระวังในการนำพลาสติกมาใช้งาน และวิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม

##### 4.1.15.1.1 สาเหตุจากพนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้

เกิดจากการที่พนักงานไม่มีระบบการตรวจรับแผ่นพลาสติกก่อนที่จะนำมาใช้ การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้คือ

1. จัดทำมาตรฐานการทำงานและใบตรวจสอบ โดยระบุให้พนักงานตรวจสอบแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้งาน และลงบันทึกผลในใบบันทึกการตรวจสอบ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดการกับสิ่งผิดปกติที่อาจตรวจพบ

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์และงานที่ต้องทำ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 10 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.15.1.2 สาเหตุจากพนักงานไม่ระมัดระวังในการนำพลาสติกมาใช้งาน

เกิดจากการที่พนักงานอาจขาดความระมัดระวังในการนำพลาสติกมาใช้งาน จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายก่อนนำมาใช้วางลื้อ ซึ่งอาจทำให้ลื้อเกิดความเสียหายได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ระวังในการนำพลาสติกมาใช้คือ

1. จัดทำเอกสารที่เป็นคำพูดจูงใจหรือรูปภาพวิธีการจับวางและการขนย้ายพลาสติกอย่างถูกต้องควิดไว้ที่หน้างาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงในขณะทำงาน

2. ให้หัวหน้างานพูดคุยกับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกวัน ถึงเรื่องความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่มีต่อวัสดุและผลิตภัณฑ์ของพนักงาน มีการชมเชยบุคคลที่ทำงานดีเพื่อให้อื่นนำเป็นแบบอย่าง

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 10 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจสอบข้อบกพร่องได้

#### 4.1.15.1.3 สาเหตุจากวิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่ไม่มีระบบการจัดเก็บแผ่นพลาสติกที่ดีพอ จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นพลาสติกที่จัดเก็บได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุวิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำมาตรฐานการจัดเก็บ พื้นที่การจัดเก็บ และกำหนดให้ทำการตรวจสอบทุกวัน พร้อมทั้งลงบันทึกในใบบันทึกการทำงาน

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์และงานที่ต้องทำ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 10 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.15.2 การปรับปรุงปัญหาบรรจุปน

สภาพปัญหาก่อนการแก้ไขปรับปรุง สำหรับปัญหาบรรจุปนนั้น เกิดจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ พนักงานเก็บลื้อไม่เหมาะสม และพนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ

#### 4.1.15.2.1 สาเหตุจากพนักงานเก็บลื้อไม่เหมาะสม

เกิดจากการที่พนักงานจัดเก็บลื้อไม่เป็นระเบียบ ไม่แยกแยะลื้ออย่างชัดเจน ทำให้ อาจเกิดการปนกันได้

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานเก็บลื้อไม่เหมาะสมคือ

1. จัดทำพื้นที่การจัดเก็บที่แยกแยะอย่างชัดเจน พร้อมกับมีป้ายบอกรุ่นลื้อในแต่ละพื้นที่ โดยห้ามพนักงานนำลื้อที่ไม่ตรงกับป้ายรุ่นมาจัดเก็บ ให้จัดเก็บลื้อให้ถูกบริเวณ

2. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์และงานที่ต้องทำ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 4 เนื่องจากมีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้

#### 4.1.15.2.2 สาเหตุจากพนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ

เกิดจากการที่พนักงานไม่ได้ตรวจสอบลื้อซ้ำอีกครั้งก่อนที่จะบรรจุลื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการตรวจผิดพลาด

การแก้ไขปรับปรุงสำหรับสาเหตุพนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุคือ

1. กำหนดให้พนักงาน Stamp เพื่อรับรองลื้อที่ทำการตรวจซ้ำแล้ว ทำให้พนักงาน ต้องทำการตรวจสอบ และสามารถสอบกลับบุคคลตรวจสอบได้

2. กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ Stamp ที่ลื้อก่อนบรรจุ เพื่อคว่าลื้อได้ ผ่านการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว และให้หัวหน้างานเซ็นรับรองบนใบที่ติดอยู่กับลื้อหลังการบรรจุเพื่อนำส่งให้แผนกจัดส่งต่อไป

3. ทำการฝึกอบรมพนักงาน ณ จุดงาน ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์และงานที่ต้องทำ

จากการดำเนินการดังกล่าวทั้ง 3 วิธี พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจากเดิม 8 เหลือ 5 เนื่องจากมีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้

## 4.2 ผลระหว่างการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการ

หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของโรงงานตัวอย่าง โดยทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วยตารางการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) ตามตารางที่ 3.22 ที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป และสามารถสรุปวิธีการปรับปรุงและลดของเสียพร้อมทั้งนำไปปฏิบัติแก้ไขในกระบวนการได้ตามรายละเอียดข้างต้น โดยทำการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลา 1 เดือน คือช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2549 ซึ่ง


ระหว่างการแก้ไขในกระบวนการตลอด 1 เดือนได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลในการดำเนินการแก้ไขกับก่อนการแก้ไข เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการปรับปรุง ซึ่งผลการเก็บข้อมูลระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแสดงดังต่อไปนี้

#### 4.2.1 จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการผลิต

สำหรับผลระหว่างการดำเนินการแก้ไขในเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการผลิต ได้ทำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน คือ เดือนเมษายน พ.ศ.2549 ซึ่งสามารถรวบรวมลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 4.1 (สำหรับรายละเอียดของของเสียในแต่ละเดือนระหว่างการปรับปรุงแก้ไขได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ตารางที่ ข-1)

ตารางที่ 4.1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตระหว่างการปรับปรุง เดือน เมษายน พ.ศ.2549

กระบวนการ	จำนวนเสีย (วง)	เปอร์เซ็นต์เสีย (%)	เปอร์เซ็นต์สะสม (%)	มูลค่าของเสีย (บาท)
หลอม	183	0.10%	1.19%	98,125
หล่อ	5,357	2.97%	34.78%	2,872,435
ตัด Riser	97	0.05%	0.63%	52,012
อบ	549	0.30%	3.56%	294,375
กลึง	2,240	1.24%	14.54%	1,201,093
ตรวจสอบรอยร้าว	1,980	1.10%	12.85%	1,061,680
ล้างล้อเตรียมผิว	116	0.06%	0.75%	62,199
ตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี	474	0.26%	3.08%	254,160
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	27	0.01%	0.18%	14,477
อบสีฝุ่น	21	0.01%	0.14%	11,260
พ่นสี	4,065	2.26%	26.39%	2,179,662
อบสี	205	0.11%	1.33%	109,921
ตรวจสอบความหนาสี	63	0.03%	0.41%	33,781
บรรจุ	26	0.01%	0.17%	13,941
ยอดของเสียรวม	15,403	8.55%	100.00%	8,259,123
ยอดผลิตทั้งหมด			180,072	

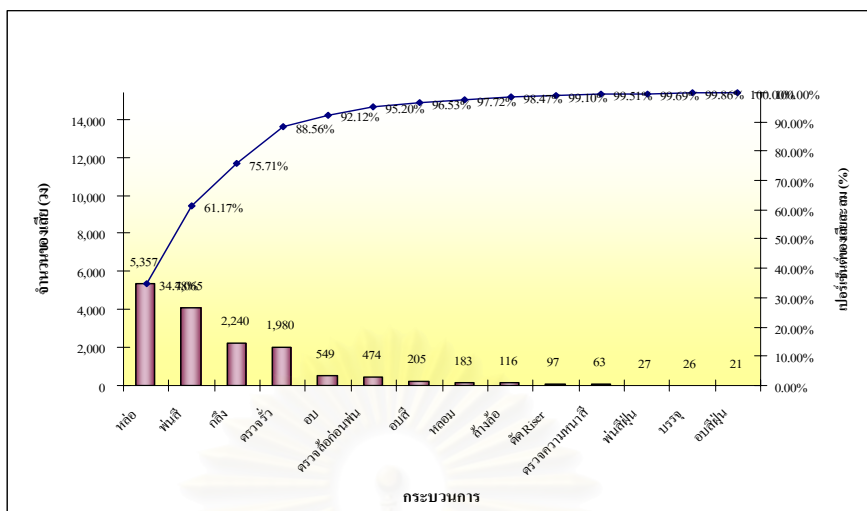

รูปที่ 4.1 แผนภูมิพาร์โตแสดงปริมาณของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตระหว่างการปรับปรุงเดือนเมษายน พ.ศ.2549

จากตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1 พบว่าปัญหาของเสียที่พบในแต่ละกระบวนการผลิตเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ หล่อ, พ่นสี, กลึง, ตรวจสอบรอยร้าว, อบสีหลังการหล่อ, ตรวจสอบสีก่อนพ่นสี, อบสี, หลอม, ล้างสีก่อนพ่นสี, ตัด Riser, ตรวจสอบความหนาสี, พ่นสีฝุ่น, บรรจุ และอบสีฝุ่น คิดเป็นปริมาณของเสียโดยเฉลี่ย 8.55% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสียทั้งหมดเท่ากับ 8,259,123 บาท

#### 4.2.2 จำนวนและเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน


สำหรับผลระหว่างการค้าดำเนินการแก้ไขในเรื่องของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน ได้ทำการเก็บข้อมูลของเสียที่ลูกค้ำร้องเรียนหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากในแต่ละกระบวนการผลิตเป็นเวลา 1 เดือน คือ เดือนเมษายน พ.ศ.2549 ซึ่งสามารถรวบรวมลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่ลูกค้ำร้องเรียนได้ดังตารางที่ 4.2 (สำหรับรายละเอียดของของเสียในแต่ละเดือนระหว่างการปรับปรุงแก้ไขได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข. ตารางที่ ข-2)

ตารางที่ 4.2 ปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนระหว่างการปรับปรุง เดือน เมษายน พ.ศ.2549

กระบวนการ	จำนวนเสีย (วง)	เปอร์เซ็นต์เสีย (%)	เปอร์เซ็นต์สะสม (%)	มูลค่าของเสีย (บาท)
หล่อ	6	0.0035%	5.505%	9,522
กลึง	5	0.0029%	4.587%	7,935
ตรวจสอบรอยร้าว	7	0.0041%	6.422%	11,109

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) ปริมาณของเสียจากลูกค้าร้องเรียนระหว่างการปรับปรุง เดือน เมษายน พ.ศ.2549

กระบวนการ	จำนวนเสีย (วง)	เปอร์เซ็นต์เสีย (%)	เปอร์เซ็นต์สะสม (%)	มูลค่าของเสีย (บาท)
พ่นสี	64	0.0374%	58.716%	101,568
อบสี	2	0.0012%	1.835%	3,174
ตรวจสอบความหนาสี	1	0.0006%	0.917%	1,587
ตรวจสอบสีก่อนส่ง	22	0.0129%	20.183%	34,914
บรรจุ	2	0.0012%	1.835%	3,174
ยอดของเสียรวม	109	0.064%	100.000%	172,983
ยอดสั่ง	171,005			

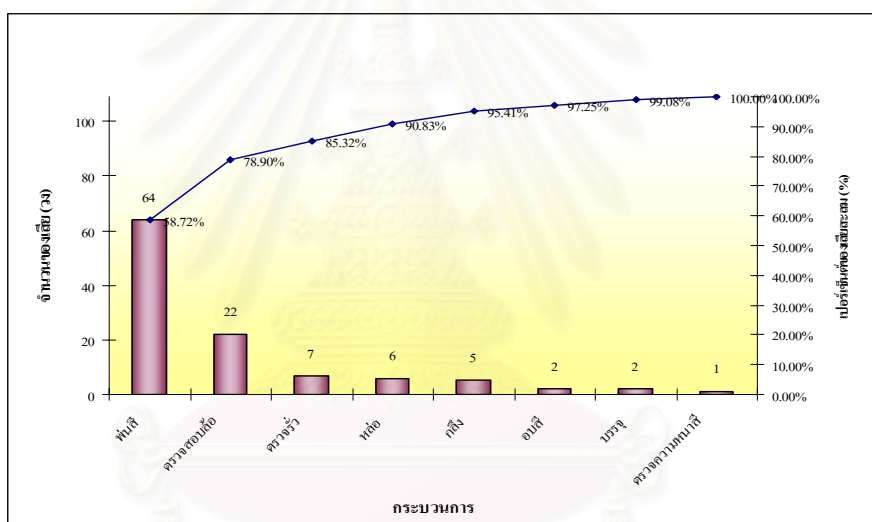

รูปที่ 4.2 แผนภูมิพารโตแสดงปริมาณของเสียจากลูกค้าร้องเรียนระหว่างการปรับปรุง เดือนเมษายน พ.ศ.2549

จากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2 พบว่าปัญหาของเสียที่พบจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิตเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ พ่นสี, ตรวจสอบสีก่อนส่ง, ตรวจสอบรอยร้าว, หล่อ, กิ่ง, อบสี, บรรจุ และตรวจสอบความหนาสี คิดเป็นปริมาณของเสียโดยเฉลี่ย 0.064% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสียทั้งหมดเท่ากับ 172,983 บาท

#### 4.3 การประเมินผลระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

การประเมินผลระหว่างการปรับปรุงแก้ไข จะใช้กระบวนการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียมาทำการประเมินผลในระหว่างที่ทำการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละกระบวนการ
- (2) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการ
- (3) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย
- (4) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละชนิดของเสีย

##### 4.3.1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละกระบวนการ


เนื่องจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดการผลิตเป็นตัวแทนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและระหว่างการปรับปรุง ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการก่อนและระหว่างการปรับปรุง

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	ระหว่างแก้ไข	ผล
หลอม	0.11%	0.10%	-0.01
หล่อ	3.04%	2.97%	-0.07
ตัด Riser	0.05%	0.05%	0.00
อบ	0.34%	0.30%	-0.04
กลึง	1.42%	1.24%	-0.18
ตรวจสอบรอยร้าว	1.35%	1.10%	-0.25
ล้างล้อเตรียมผิว	0.08%	0.06%	-0.02
ตรวจสอบก่อนพ่นสี	0.29%	0.26%	-0.03
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	0.01%	0.01%	0.00
อบสีฝุ่น	0.01%	0.01%	0.00
พ่นสี	2.64%	2.26%	-0.38
อบสี	0.13%	0.11%	-0.02
ตรวจสอบความหนาสี	0.03%	0.03%	0.00

ตารางที่ 4.3 (ต่อ) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	ระหว่างแก้ไข	ผล
บรรจุ	0.01%	0.01%	0.00
ยอดรวมของเสีย	9.53%	8.55%	-0.98
ยอดการผลิตทั้งหมด	2,562,932	180,072	

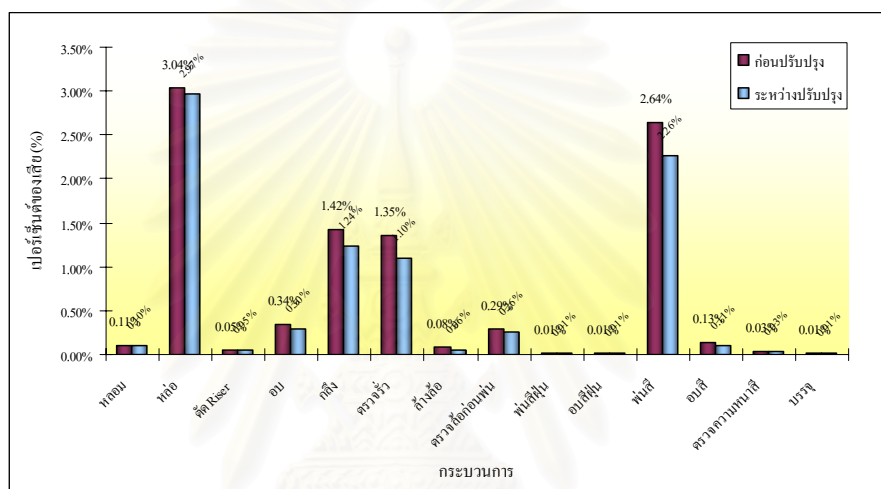

รูปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่า ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง ของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตมีแนวโน้มที่ลดลง ดูได้จากเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 0.98 เปอร์เซ็นต์ แต่การที่เปอร์เซ็นต์ของเสียยังลดลงไม่มาก เป็นเพราะอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนตามทุกวิธีการที่ได้นำเสนอไว้ในข้างต้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้ในระหว่างที่ปรับปรุงนี้จึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์


#### 4.3.2 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการ

เนื่องจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดการส่งเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างก่อนและระหว่างการปรับปรุง ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 4.4



ตารางที่ 4.4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	ระหว่างแก้ไข	ผล
หล่อ	0.006%	0.0035%	-0.0025
กลึง	0.028%	0.0029%	-0.0251
ตรวจสอบรอยร้าว	0.004%	0.0041%	0.0001
พ่นสี	0.045%	0.0374%	-0.0076
อบสี	0.001%	0.0012%	0.0002
ตรวจสอบความหนาสี	0.001%	0.0006%	-0.0004
ตรวจสอบก่อนส่ง	0.014%	0.0129%	-0.0011
บรรจุ	0.001%	0.0012%	0.0002
ยอดรวมของเสีย	0.100%	0.0640%	-0.036
ยอดส่งทั้งหมด	2,271,727	171,005	

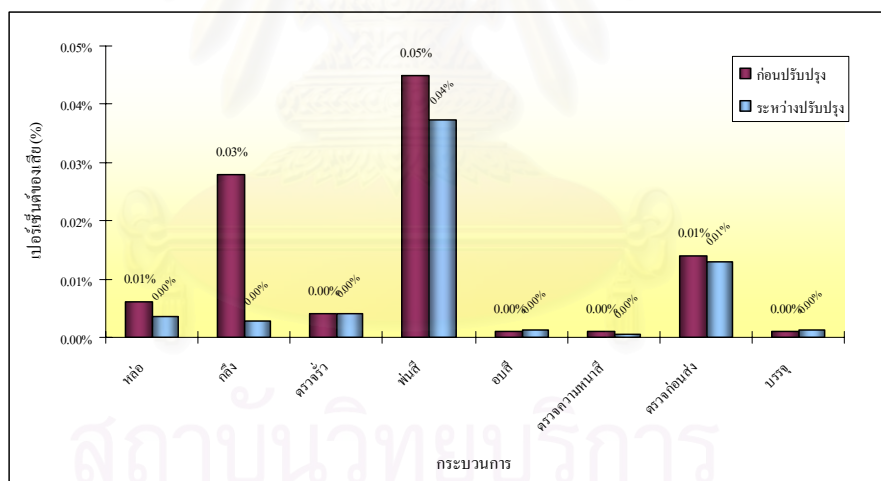

รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่า ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง ของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตมีแนวโน้มที่ลดลง คู่ได้จากเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เทียบกับยอดส่งให้กับลูกค้าทั้งหมด ลดลง 0.036 เปอร์เซ็นต์ แต่การที่เปอร์เซ็นต์ของเสียยังลดลงไม่มาก เป็นเพราะอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามทุกวิธีการที่ได้นำเสนอไว้ในข้างต้น ดังนั้น ข้อมูลที่ได้ในระหว่างที่ปรับปรุงนี้จึงเป็นข้อมูลที่ปัญหา ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์

#### 4.3.3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย

สำหรับผลที่ได้ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของข้อเสียนั้น ได้สรุปผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละชนิดของเสีย ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 4.5 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละชนิดของเสีย ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	ระหว่างแก้ไข	ผล
ฟองอากาศ	0.07%	0.06%	-0.01
ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	0.04%	0.04%	-0.00
โพรงอากาศ	2.50%	2.44%	-0.06
ผิวขรุขระ	0.32%	0.30%	-0.02
โมลด์กระชาก	0.10%	0.09%	-0.01
หล่อไม่เต็ม	0.08%	0.10%	0.02
ทรายหล่น	0.04%	0.04%	-0.00
Riser สูง	0.05%	0.05%	-0.00
ค่าความแข็งสูง	0.16%	0.14%	-0.02
ค่าความแข็งต่ำ	0.16%	0.14%	-0.02
ไม่ระบุช่วงการอบ	0.02%	0.02%	-0.00
รูกลางลือ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด	0.61%	0.52%	-0.09
รอยกระแทก	0.38%	0.35%	-0.03
รอยกลิ้งเป็นเส้น	0.32%	0.26%	-0.06
ค่าความส่าย(Run-out) สูง	0.08%	0.06%	-0.02
รูสวมน็อตเอียง	0.01%	0.01%	-0.00
บาร่องรูกลางลือ(Chamfer) ต่ำ	0.01%	0.01%	-0.00
รูสวมวาล์วเอียง	0.00%	0.00%	-0.00
ความสูงรูน็อตต่ำ	0.00%	0.00%	-0.00
ริ้ว	1.25%	1.01%	-0.24
ครีบกม	0.10%	0.08%	-0.02
ผิวเป็นคราบ	0.08%	0.06%	-0.02

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละชนิดของเสีย ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	ระหว่างแก้ไข	ผล
รอยกระแทก	0.29%	0.26%	-0.03
สีฝุ่นยัดเกาะไม่ดี	0.01%	0.01%	-0.00
สีฝุ่นลอก	0.01%	0.01%	-0.00
เม็ดฝุ่น	1.20%	1.03%	-0.17
รอยขีดข่วน	0.84%	0.71%	-0.13
สีไหล	0.57%	0.49%	-0.08
รอยขีดจากที่ปิดรูฉีด (Masking)	0.02%	0.02%	-0.00
รอยมือ	0.01%	0.01%	-0.00
สีลอก	0.13%	0.11%	-0.02
ความหนาสีต่ำ	0.03%	0.03%	-0.00
แผ่นพลาสติกร่องล้อ (Air Bubble) สกปรก	0.01%	0.01%	-0.00
บรรจุปน	0.00%	0.00%	-0.00
ยอดรวมของเสีย	9.53%	8.55%	-0.98
ยอดการผลิตทั้งหมด	2,562,932	180,072	

จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่า ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตทั้งหมด ลดลง 0.98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งของเสียในแต่ละชนิดเสียมีแนวโน้มที่ลดลง แต่การที่เปอร์เซ็นต์ของเสียยังลดลงไม่มาก เป็นเพราะอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนตามทุกวิธีการที่ได้นำเสนอไว้ในข้างต้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้ในระหว่างที่ปรับปรุงนี้จึงเป็นข้อมูลที่ปัญหายังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์

#### 4.3.4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละชนิดของเสีย

สำหรับผลที่ได้ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของข้อเสียนั้น ได้สรุปผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละชนิดของเสีย ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 4.6 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละชนิดของเสีย ก่อนและระหว่างการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	ระหว่างแก้ไข	ผล
โพรงอากาศ	0.004%	0.001%	-0.003
ผิวขรุขระ	0.001%	0.001%	-0.000
โมลด์กระชาก	0.001%	0.002%	0.001
รูกลางล้อ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด	0.022%	0.002%	-0.020
ร่องล้อคฝาครอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด	0.007%	0.001%	-0.006
ร้าว	0.000%	0.002%	0.002
ครีบกม	0.004%	0.002%	-0.002
จีเกลือ	0.011%	0.010%	-0.001
รอยขีดจากที่ปิดรูน็อต (Masking)	0.004%	0.000%	-0.004
เม็ดฝุ่น	0.009%	0.012%	0.003
รอยขีดข่วน	0.013%	0.014%	0.001
รอยมือ	0.000%	0.001%	0.001
สีผิด	0.007%	0.001%	-0.006
สีลอก	0.001%	0.001%	-0.000
ความหนาสีต่ำ	0.001%	0.001%	-0.000
รอยกระแทก	0.005%	0.002%	-0.003
รอยขีดข่วน (ผิวล้อ)	0.009%	0.011%	0.002
แผ่นพลาสติกร่องล้อ (Air Bubble) สกปรก	0.001%	0.001%	-0.000
บรรจุปน	0.000%	0.000%	-0.000
ยอดรวมของเสีย	0.100%	0.064%	-0.036
ยอดส่งทั้งหมด	2,271,727	171,005	

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นได้ว่า ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนทั้งหมด ลดลง 0.036 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่เปอร์เซ็นต์ของเสียยังลดลงไม่มาก เป็นเพราะอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้นข้อมูลที่ได้ในระหว่างที่ปรับปรุงนี้จึงเป็นข้อมูลที่ปัญหา ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์

## บทที่ 5

### การประเมินผลหลังการปรับปรุง

#### 5.1 ผลการดำเนินการแก้ไข

จากการศึกษาระบบการผลิตลึ่อร์รถยนต์ของโรงงานตัวอย่าง ตลอดจนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งหาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโดยใช้เทคนิค Process FMEA มาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบ ความถี่ ตลอดจนค่า RPN เพื่อนำไปสู่การลดของเสียที่เกิดขึ้น โดยจากการศึกษาข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2548 พบว่าของเสียเกิดขึ้นในทุกๆ กระบวนการผลิต หลังจากนั้นได้ทำการหาสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้นโดยใช้ผังก้างปลาเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำ PFMEA โดยพิจารณาการป้องกันและการตรวจจับของเสียในปัจจุบันที่มีสาเหตุมาจากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา โดยพิจารณาค่า RPN ที่เกิดขึ้น ถ้าค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ให้กำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไข และจากการศึกษาวิเคราะห์ของเสียและวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่เกิดขึ้นตามที่ได้นำเสนอไว้ในเบื้องต้นแล้วนั้น ในบทนี้เราสามารถประเมินผลหลังการปรับปรุงคุณภาพได้ 3 ประเด็นดังนี้

- (1) จำนวน, เปอร์เซนต์ และมูลค่าของเสียที่เกิดในแต่ละกระบวนการผลิต
- (2) จำนวน, เปอร์เซนต์ และมูลค่าของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน
- (3) ค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ (RPN) หลังการปรับปรุงแก้ไข

ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลหลังการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวทั้ง 3 ประเด็น สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้


##### 5.1.1 จำนวน, เปอร์เซนต์ และมูลค่าของเสียที่เกิดในแต่ละกระบวนการผลิต

สำหรับผลการดำเนินการแก้ไขในเรื่องของเสียที่เกิดในแต่ละกระบวนการผลิต หลังการแก้ไขแล้วได้ทำการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ได้แก่ เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2549 ซึ่งสามารถรวบรวมลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 5.1 (สำหรับรายละเอียดของของเสียในแต่ละเดือนหลังการปรับปรุงแก้ไขได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค. ตารางที่ ค-1)

ตารางที่ 5.1 ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549

กระบวนการ	จำนวนเสีย (วง)	เปอร์เซ็นต์เสีย (%)	เปอร์เซ็นต์สะสม (%)	มูลค่าของเสีย (บาท)
หลอม	455	0.07%	1.14%	248,779
หล่อ	13,607	2.10%	34.19%	7,439,857
ตัด Riser	234	0.04%	0.59%	127,943
อบ	1,256	0.19%	3.16%	686,739
กลึง	5,636	0.87%	14.16%	3,081,578
ตรวจสอบรอยร้าว	5,209	0.80%	13.09%	2,848,109
ล้างล้อเตรียมผิว	299	0.05%	0.75%	163,483
ตรวจสอบล้อก่อนพ่นสี	1,458	0.23%	3.66%	797,186
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	57	0.01%	0.14%	31,166
อบสีฝุ่น	43	0.01%	0.11%	23,511
พ่นสี	10,772	1.66%	27.07%	5,889,773
อบสี	579	0.09%	1.46%	316,578
ตรวจสอบความหนาสี	168	0.03%	0.42%	91,857
บรรจุ	25	0.00%	0.06%	13,669
ยอดของเสียรวม	39,798	6.15%	100.00%	21,760,229
ยอดของเสียโดยเฉลี่ย	13,266	6.15%	100.00%	7,253,410
ยอดผลิตทั้งหมด	647,235			

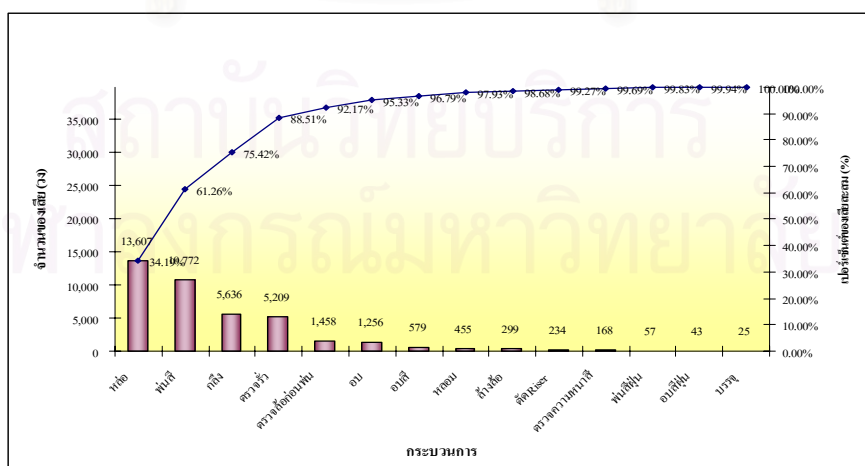

รูปที่ 5.1 แผนภูมิพาร์โตแสดงปริมาณของเสียในแต่ละกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549


จากตารางที่ 5.1 และรูปที่ 5.1 พบว่าปัญหาของเสียที่พบในแต่ละกระบวนการผลิตเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ หล่อ, ฟันสี, กลึง, ตรวจสอบรอยร้าว, ตรวจสอบล้อยก่อนฟันสี, อบล้อยหลังการหล่อ, อบสี, หลอม, ล้างล้อยก่อนฟันสี, ตัดRiser, ตรวจสอบความหนาสี, ฟันสีฝุ่น, อบสีฝุ่น และบรรจุ คิดเป็นปริมาณของเสียโดยเฉลี่ย 6.15% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสียทั้งหมดเท่ากับ 21,760,229 บาท และมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 7,253,410 บาท

### 5.1.2 จำนวน, เปอร์เซนต์ และมูลค่าของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน

สำหรับผลการดำเนินการแก้ไขในเรื่องของเสียที่เกิดจากลูกค้ำร้องเรียน หลังการแก้ไขแล้ว ได้ทำการเก็บข้อมูลของเสียที่ลูกค้ำร้องเรียนหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากในแต่ละกระบวนการผลิตเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ได้แก่ เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2549 ซึ่งสามารถรวบรวมลักษณะของข้อบกพร่องหรือของเสียที่ลูกค้ำร้องเรียนได้ดังตารางที่ 5.2 (สำหรับรายละเอียดของของเสียในแต่ละเดือนหลังการปรับปรุงแก้ไขได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก. ตารางที่ ก-2)

ตารางที่ 5.2 ปริมาณของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549

กระบวนการ	จำนวนเสีย (วง)	เปอร์เซ็นต์เสีย (%)	เปอร์เซ็นต์สะสม (%)	มูลค่าของเสีย (บาท)
หล่อ	8	0.0014%	5.000%	12,696
กลึง	2	0.0003%	1.250%	3,174
ตรวจสอบรอยร้าว	3	0.0005%	1.875%	4,761
ฟันสี	91	0.0154%	56.875%	144,417
อบสี	4	0.0007%	2.500%	6,348
ตรวจสอบความหนาสี	1	0.0002%	0.625%	1,587
ตรวจสอบล้อยก่อนส่ง	50	0.0085%	31.250%	79,350
บรรจุ	1	0.0002%	0.625%	1,587
<b>ยอดของเสียรวม</b>	<b>160</b>	<b>0.027%</b>	<b>100.000%</b>	<b>253,920</b>
<b>ยอดของเสียโดยเฉลี่ย</b>	<b>53</b>	<b>0.027%</b>	<b>100.000%</b>	<b>84,640</b>
<b>ยอดส่ง</b>	<b>591,627</b>			

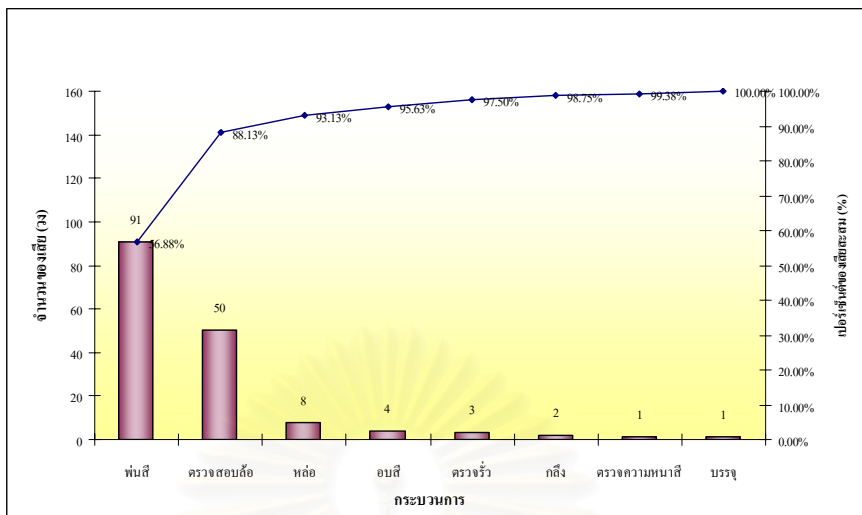

รูปที่ 5.2 แผนภูมิพารโตแสดงปริมาณของเสียจากลูกค้าร้องเรียนหลังการปรับปรุง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ.2549

จากตารางที่ 5.2 และรูปที่ 5.2 พบว่าปัญหาของเสียที่พบจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิตเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ พนาลี, ตรวจสอบสื่อก่อนส่ง, หล่อ, อบสี, ตรวจสอบรอยร้ว, กลึง, ตรวจสอบความหนา และบรรจุ คิดเป็นปริมาณของเสียโดยเฉลี่ย 0.027% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าของเสียทั้งหมดเท่ากับ 253,920 บาท และมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 84,640 บาท ซึ่งรวมทั้งค่าชดเชยต่างๆ แล้ว

### 5.1.3 ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำหลังการปรับปรุงแก้ไข

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis หรือ PFMEA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หากระบวนการที่ทำให้เกิดของเสียและได้ทำการแก้ไขในหัวข้อที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ(RPN) ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป จากนั้นได้ให้ทีมผู้ชำนาญการของโรงงานตัวอย่างเป็นผู้ให้คะแนนค่า RPN ก่อน หลังจากทำการแก้ไขปรับปรุงในแต่ละกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ได้ให้ทีมผู้ชำนาญการประเมินค่า RPN อีกครั้งหนึ่ง เพื่อสามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังที่ทำการปรับปรุง และเมื่อได้ทำการปรับปรุงแล้วมีค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ(RPN) มากขึ้นหรือลดลงเพียงใด จะนำเสนอให้เห็นได้ดังตารางที่ 5.3



ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์ ที่ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

**POTENTIAL**

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**

(PROCESS FMEA)

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ: กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ: คณะทำงาน หมายเลข FMEA: FMEA-001

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์: WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น: - ผู้จัดทำ: สุวิมล วันที่: 1 ในจำนวนทั้งหมด: 2 หน้า

คณะทำงาน: ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของกระบวนการ	แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง	แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง	S	Class	แนวโน้มของสาเหตุ/กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
																	0
กระบวนการหล่อ	ฟองอากาศ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจหลุดทำลายและไม้ก็งตรวจสอบแบบคัดเลือก	6	A	ไม่หัด GBF ชำรุด	ตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง เติมน้ำมัน ทักค่าใน Check Sheet	ตรวจสอบด้วย Gas Test ทุกกะ	5	60								
					เครื่องควบคุมอัตราการไหลใน ไครเจน ไม้ได้มาตรฐาน	ใช้เครื่องควบคุมอัตราการไหล	ตรวจสอบด้วย Gas Test ทุกกะ	5	90								
					เครื่องควบคุมอุณหภูมิใน ไม้ได้มาตรฐาน	ใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิการเผาใหม่		5	120	1.ให้ซ่อมแซมเครื่องควบคุม ทุก 6 เดือน 2.ให้กักถัง Alarm.	ลัญญา 15/04/99 ชัยศักดิ์ 25/04/99	1 กำหนดตารางซ่อมแซมเครื่องควบคุม ทุก 6 เดือน 2 กักถัง Alarm ที่เครื่องควบคุม	6	3	2	36	
					ความเร็วไม่หัด GBF ไม้เหมาะสม	ใช้เครื่องควบคุมอัตราการหมุน GBF	ตรวจสอบขณะปรับกึ่งเครื่อง	5	120	1.หัวหน้างานตรวจสอบผลการกักค่า 2.รายงานผลการตรวจสอบ test คับหัวหน้า	ชาญวิทย์ 15/04/99 ชาญวิทย์ 15/04/99	1 กำหนดในใบปรับกักค่าให้หัวหน้าตรวจสอบ 2.สร้างใบรายงานผลการตรวจสอบ gas test	6	3	3	54	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของขั้นตอนการผลิตและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

2

ในจำนวนทั้งหมด

2

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหลอม ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
 ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วันพบทวนต่ำสุด (Rev.) A  
 คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โหม่งของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โหม่งของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โหม่ง ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หลอม	พ้องอากาศ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจออก ทำสายและไม้ ค้ำองตรวจสอบ แบบค้ำค้ำเหล็ก	6	A	พนักงานไม่ คำจัดขี โทหะ ในเตาหลอม	6	ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง		7	252	1.ให้ทำความสะอาด เตา ทุกเดือน และ บดคววิธีทำงาน 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชาญวิทย์ 15/04/49  ชาญวิทย์ 17/04/49	1.กำหนดในวิธีการ ทำงาน ให้ล้างเตา ทุกเดือน 2.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	4	3	72
	ส่วนประกอบ ไม่ได้มาตรฐาน	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ ค้ำค้ำเหล็กและ บางส่วนอาจออก ทำสายหรือข้อย	7	A	Spectrometer คาลคาลคาล	2	ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกค่าใน Check Sheet	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ สอบเทียบด้วย งานมาตรฐาน ทุกๆ 2 สัปดาห์	5	70							
					พนักงานเก็บ ส่วนประกอบ ผิดมาตรฐาน	5	ตรวจวัดก่อน ใส่ในเตาหลอม	บันทึก โดย ใช้ X-MR Chart และ สุ่มตรวจค่า ทุก 4 ชม. และบันทึก	6	210	1.ให้ทำเอกสาร วิธีตรวจสอบ 2.ให้ใช้สลิป วัดเพื่อแยกแยะ 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชาญวิทย์ 15/04/49  ชาญวิทย์ 15/04/49  ชาญวิทย์ 17/04/49	1.จัดทำ Control Point จุดที่ค้ำองตรวจ 2.กำหนดในวิธีการ ทำงาน ให้ใช้สลิป เพื่อแยกแยะวัสดุ 3.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	4	3	84

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดขณะขึ้นบัพพร้อมและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวนทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), สุธัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข							
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN			
กระบวนการ หล่อ	โพรงอากาศ	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจคั้งงอ ท่าตายหรือ ล่งซ่อมแซม	8		อัตราการไหล	4	ใช้เครื่องควบคุม อัตราการเร็ว และรอบการหมุน	3	96										
					น้ำหล่อเย็น	4	ทำการ ทวนสอบ หลังปรับคั้ง โมสต์ และ ให้ความคุม ค่าการหล่อ	3	96										
					อุณหภูมิ โมสต์ ไม่ได้กยามที่ กำหนด	6	ทำการ ทวนสอบ หลังปรับคั้ง โมสต์ และ ให้ความคุม ค่าการหล่อ	3	144	1.ให้กิดคั้ง Alaren ควบคุมอุณหภูมิ 2.ให้ตรวจสอบคั้ง ทุกๆ 10ว	ชัยศักดิ์ 22/04/49 ชาญวิทย์ 15/04/49	1.กิดคั้ง Alaren ที่เครื่องควบคุม 2.กำหนดมาตรฐาน ให้ตรวจสอบทุก 10ว	8	3	2	48			
					อุณหภูมิ น้ำ หล่อเย็นไม่ ได้กยามกำหนด	6	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ	3	144	1.ให้กิดคั้ง Alaren ควบคุมอุณหภูมิ 2.ให้น้ำคั้ง ไปตลง คั้งทุก 4 ชม. 3.คั้งเริ่มงานให้ หล่อ ทั้ง 3 วและ ตรวจสอบคั้ง 5 ว	ชัยศักดิ์ 22/04/49 ชาญวิทย์ 20/04/49 ชาญวิทย์ 20/04/49	1.กิดคั้ง Alaren ที่เครื่องควบคุม 2.กำหนดมาตรฐาน คั้งตรวจสอบทุก 4 ชม. 3.กำหนดวิธีการ ทวนสอบปรับคั้ง ให้หล่อ ทั้ง 3 วและ ตรวจสอบคั้ง 5 ว	8	3	2	48			

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

**POTENTIAL**

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA: FMEA-001

หน้าที่: 2 ในจำนวนทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ: กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ: คณะทำงาน ผู้จัดทำ: สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์: WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น: - วันเริ่มต้น: 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.): A

คณะทำงาน: ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), สันติญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุม ในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN		
																	0	0
กระบวนการ หล่อ	โพรงอากาศ ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูก ทำลายหรือ ส่งซ่อมแซม	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูก ทำลายหรือ ส่งซ่อมแซม	8		พนักงานใช้ Die Coat ผิด	ใช้ Die Coat ตามวิธีทำงาน	ตรวจสอบจากคู่มือ	3	72									
					พนักงานหัน Die Coat ไม่ ได้มาตรฐาน	ให้ตรวจสอบลักษณะ หลังการหัน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	280	1.ให้ทดลองหล่อด้วย พนักงาน Die Coat	ทวีชัย 15/04/49	1 กำหนดวิธี หวน ลอมหัน Die Coat ด้วยการหล่อด้วยวิธี	8	3	4	96		
	ผิวขรุขระ	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต	5		ผิว โม่ต ขรุขระ	บำรุงรักษา โม่ต ตามกำหนดเวลา	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	140	1.มีการตรวจสอบ โม่ต ทุก 10,000 วัจ 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ทวีชัย 15/04/49 ทวีชัย 16/04/49	1 กำหนดมาตรฐาน บำรุงรักษา โม่ต ทุกๆ 10,000 วัจ 2.ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	5	3	4	60		
					Die Coat หลุด หรือตกขณะ ที่ทำการหล่อ	ให้พนักงานตรวจสอบ ขณะหล่อ	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	245	1.ให้หัน Die Coat ใหม่ทุก 10,000 วัจ และให้ตรวจสอบ 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ทวีชัย 15/04/49 ชาญวิทย์ 17/04/49	1 กำหนดมาตรฐาน บำรุงรักษา โม่ต ทุกๆ 10,000 วัจ 2.ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	5	3	4	60		
				พนักงานใช้ มาตรฐาน Die Coat ไม่เหมาะสม	ควบคุมวิธีการส่วน ตามวิธีการทำงาน	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตาและ การทดลองหล่อ	3	75										

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักล้างข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 3 ในจำนวน ทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MBM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMB)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หล่อ	ผิวขรุขระ	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต	5		ไม่ระบุความถี่ ตรวจสอบ ขณะหล่อ	7	บำรุงรักษา โม่ต ตามกำหนดเวลา	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	245	1. มีการตรวจสอบ โม่ต ทุก 10,000 วั 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ทวีชัย 15/04/49  ทวีชัย 16/04/49	1. กำหนดมาตรฐาน บำรุงรักษา โม่ต ทุกๆ 10,000 วั 2. ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	5	4	4	80
							โม่ตกระชาก	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต	5	Die Coat หลุดขณะหล่อ	7	ให้พนักงานตรวจสอบ ขณะหล่อ	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	245	1. ให้หัน Die Coat ใหม่ทุก 10,000 วั และให้ตรวจสอบ 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ทวีชัย 15/04/49  ชาญวิทย์ 17/04/49
	โม่ตสึกหรอ	3	บำรุงรักษา โม่ต ตามกำหนดเวลา	สุ่มตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ด้วย สายตา	7	105						1. มีการตรวจสอบ โม่ต ทุก 10,000 วั 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ทวีชัย 15/04/49  ทวีชัย 16/04/49	1. กำหนดมาตรฐาน บำรุงรักษา โม่ต ทุกๆ 10,000 วั 2. ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	5	3	4

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 4 ในจำนวน ทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการหล่อ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในมือผู้ปฏิบัติงาน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หล่อ	หล่อ ไม่เต็ม	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจออก ทำสายและจะไม่ คล้องตรวจสอบ แบบคัสเตอร์ หรือส่งซ่อม	6		การกำหนด ค่าอุณหภูมิ ไม่เหมาะสม	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ		7	168	1.ให้ทำค่าควบคุม ไว้หน้างาน 2.ให้ติดตั้ง Alarm ควบคุมอุณหภูมิ 3.ให้ฝึกอบรม หน้างาน	ชาญวิทย์ 15.04.49 ชัยศักดิ์ 22.04.49 ชาญวิทย์ 17.04.49	1.จัดทำ Control Point ค่าควบคุม 2.ติดตั้ง Alarm ที่เครื่องควบคุม 3.ฝึกอบรม หน้างาน ทุกคน	6	3	2	36
					การกำหนด อัตราการไหล น้ำอุณหภูมิ ไม่เหมาะสม	ใช้เครื่องควบคุม อัตราการไหล		7	126	1.ให้ทำค่าควบคุม ไว้หน้างาน 2.ให้ฝึกอบรม หน้างาน	ชาญวิทย์ 15.04.49 ชาญวิทย์ 17.04.49	1.จัดทำ Control Point ค่าควบคุม 2.ฝึกอบรม หน้างาน ทุกคน	6	3	3	54
	ทรายหล่น	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต	โพสต์ ไม่สะอาด	ให้ทำความสะอาด โพสต์ทุกครั้ง ก่อน ทำการหล่อ	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	140	1.ให้ทำเอกสารใช้ พร้อม ล็อกก่อนหล่อ ไว้หน้างาน 2.ให้ฝึกอบรม หน้างาน	ชาญวิทย์ 18.04.49 ชาญวิทย์ 20.04.49	1.จัดทำ Control Point การใช้พร้อม	5	3	4	60		
			พนักงานไม่ทำ ความสะอาด โพสต์ก่อน หล่อ ทุกครั้ง	ให้ใช้ท่ออากาศ ฉีดทำความสะอาด		7	105	1.ให้หัวหน้างาน สุ่มตรวจสอบการทำงาน 2.ให้ฝึกอบรม หน้างาน	ชาญวิทย์ 18.04.49 ชาญวิทย์ 20.04.49	1.กำหนดวิธีทำงาน ของหัวหน้างาน ให้ สุ่มตรวจหน้างาน 2.ฝึกอบรม หน้างาน ทุกคน	5	2	3	30		

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการขึ้นรูป Riser ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QM/R)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ กัด Riser	Riser สูง	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ที่ส่งถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงานกึ่งค่า เริ่มต้นของ กระบวนการ ไม่เหมาะสม	4	ให้กึ่งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	112	1.ให้ทวนสอบการ กึ่งค่า 5 ว่าง 2.ให้คัดอบรม พนักงาน	ชาญวิทย์ 17/04/49 ชาญวิทย์ 17/04/49	กำหนดในใบกึ่งค่า ให้ทวนสอบ 5 ว่าง 2.คัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	3	3	36
						4	ให้กึ่งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตาและตวงกัก	4	64							
						3	ให้ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ 100%	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	84							

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ อบ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), สันติญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ อบ	ค่าความแข็ง สูง	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจค้ำงอ/ ท่าสายหรือ ส่งซ่อมแซม	8	A	อุณหภูมิคาบอบ Solution สูง	6	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	144	1.ให้กิตติง Alaren ควบคุมอุณหภูมิ 2.ให้แสดงผลของ อุณหภูมิด้วยกราฟ 3.มีค้ำค่าเอกสาร ควบคุมไว้ที่หน้างาน 4.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชัยศักดิ์ 24/04/49 ชัยศักดิ์ 25/04/49 ชาญวิทย์ 18/04/49 ชาญวิทย์ 26/04/49	1.กิตติง Alaren ที่เครื่องควบคุม 2.กิตติง Recorder แสดงผลด้วยกราฟ 3.มีค้ำค่า Control Point ค่าควบคุม 4.มีค้ำฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	8	3	2	48	
					เวลาคาบอบ Solution สูง	4	ใช้เครื่องควบคุม เวลา	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	96								
					อุณหภูมิคาบอบ Agging สูง	6	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	144	1.ให้กิตติง Alaren ควบคุมอุณหภูมิ 2.ให้แสดงผลของ อุณหภูมิด้วยกราฟ 3.มีค้ำค่าเอกสาร ควบคุมไว้ที่หน้างาน 4.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชัยศักดิ์ 24/04/49 ชัยศักดิ์ 25/04/49 ชาญวิทย์ 18/04/49 ชาญวิทย์ 26/04/49	1.กิตติง Alaren ที่เครื่องควบคุม 2.กิตติง Recorder แสดงผลด้วยกราฟ 3.มีค้ำค่า Control Point ค่าควบคุม 4.มีค้ำฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	8	3	2	48	



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ อบ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), สันติญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในมือผู้ป้อน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ อบ	ค่าความแข็ง ต่ำ	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูก ทำลายหรือ ส่งซ่อมแซม	8	A	อุณหภูมิควบคุม Solution ค่า	6	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	144	1.ให้ติดตั้ง Alarm ควบคุมอุณหภูมิ 2.ให้แสดงหน้าจอ อุณหภูมิด้วยกราฟ 3.มีค่าเฉลี่ย ควบคุมไว้หน้างาน 4.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชัยศักดิ์ 24/04/49 ชัยศักดิ์ 25/04/49 ชาญวิทย์ 18/04/49 ชาญวิทย์ 26/04/49	1.ติดตั้ง Alarm ที่เครื่องควบคุม 2.ติดตั้ง Recorder แสดงผลด้วยกราฟ 3.มีค่า Control Point ค่าควบคุม 4.มีฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	8	3	2	48	
					เวลาอบ Solution น้อย	4	ใช้เครื่องควบคุม เวลา	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	96								
					อุณหภูมิหน้า Quenching สูง	4	ใช้เครื่องควบคุม อุณหภูมิ	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	96								
					เวลาในการ อุ่นน้ำน้อยกว่า ค่าที่กำหนด	4	ใช้เครื่องควบคุม เวลา	สอบเทียบเครื่อง ทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นระยะ	3	96								

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 3 ในจำนวน ทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ อบ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MRM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
																	0
กระบวนการ อบ	ไม่ระบุช่วง การอบ	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติ งาน ที่ถูกทำลาย	3		พนักงานต้มโลหะ หมึก Stamp ตง Lower Mold	3	ให้ทำงานตามวิธี การปฏิบัติงาน	7	63								
					พนักงาน ไม่ ตรวจสอบหมึก Stamp อีกครั้ง	5	ให้ทำงานตามวิธี การปฏิบัติงาน	7	105	1.ให้ตรวจสอบหมึก Stamp ก่อนเริ่มงาน 15/04/99 2.ให้หัวหน้าตรวจสอบ หมึกและ ใบปรับ ตั้งเครื่องก่อน 15/04/99 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน 26/04/99	ชาญวิทย์ 15/04/99 ชาญวิทย์ 15/04/99 ชาญวิทย์ 26/04/99	1 กำหนดใบ ตรวจสอบเครื่อง ให้ตรวจสอบ หมึก Stamp 2 กำหนดให้หัวหน้า ตรวจสอบหมึกและ ใบตรวจสอบเครื่อง 3 ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	3	4	3	36	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักล้างและผลกระทบของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวนทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการผลิต ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข							
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN			
กระบวนการ กลึง	รูคางตั้ง (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจคังงอก ทำสายหรือ ส่งซ่อมแซม	8	B	มีคคตั้งสึกหรอ	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	280	1. กำหนดอายุมีด กลึง 10,000 วง 2. ตรวจสอบมีดกลึง ก่อนเริ่มงาน 3. ให้นับจำนวนจาก ใบมัน ที่การ ทำงาน 4. ให้อีทีคอมรับ พนักงาน	หรือ 15/04/99	หรือ 17/04/99	หรือ 16/04/99	หรือ 17/04/99	1. กำหนดวิธีควบคุม มีดกลึง 10,000 วง 2. ใช้ใบตรวจสอบ ก่อน ทำงานตรวจสอบ 3. ใช้ใบมัน ที่การ ทำงานนับตั้ง 4. อีทีคอมรับ พนักงาน ทุกคน	8	3	3	72
						5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	280	1. กำหนดอายุมีด กลึง 10,000 วง 2. ตรวจสอบมีดกลึง ก่อนเริ่มงาน 3. ให้นับจำนวนจาก ใบมัน ที่การ ทำงาน 4. ให้อีทีคอมรับ พนักงาน	หรือ 15/04/99	หรือ 17/04/99	หรือ 16/04/99	หรือ 17/04/99	1. กำหนดวิธีควบคุม มีดกลึง 10,000 วง 2. ใช้ใบตรวจสอบ ก่อน ทำงานตรวจสอบ 3. ใช้ใบมัน ที่การ ทำงานนับตั้ง 4. อีทีคอมรับ พนักงาน ทุกคน	8	3	3	72

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักล้างและผลกระทบของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการผลิต ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPM
กระบวนการ กลึง	รูกลึงตั้ง (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจค้ำงอ/ ท่าสายหรือ ส่งซ่อมแซม	8	B	พนักงาน ไม่ตง บัน ที่ค้ำจำนวน การใช้มีดกลึง ทุกครั้ง	4	ให้ตรวจสอบเมื่อ เลิกงาน		7	224	1 ค้ำหนดอายุมีด กลึง 10,000 วง 2 ให้นำจำนวนจาก ใบบัน ที่การ ทำงาน 3 ให้อีกลบรย พนักงาน	หรือ 15/04/49 หรือ 16/04/49 หรือ 17/04/49	1 ค้ำหนดวิธีควบคุม มีดกลึง 10,000 วง 2 ใ้ใบบัน ที่การ ทำงานนับค้ำ 3 ให้อีกลบรย พนักงาน ทุกคน	8	2	1	16
						3	ให้มีการสีกสณ การใช้เครื่องม้อ ที่ถูกต้อง	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 100% ด้วย Go-No Go Gauge และสุ่มตรวจสอบ ด้วยเครื่อง CMM 2 ชม./ครั้ง	5	120	1 ใ้มีดกลึงวิธี ใช้เครื่องม้อวัด ที่ถูกต้อง 2 ใ้ใช้ระบบ Gage R&R ในการประเมินผล	ลัญญา 15/04/49 สุวิมล 20/04/49	1 ค้ำหนดใ้มีการ สีกสณวิธีใ้ เครื่องม้อวัดที่ถูกต้อง 2 ให้อีการระบบ Gage R&R สำหรับประเมิน	8	2	3	48
						3	ใ้มีการลอบเทียบ เครื่องม้อวัดคย การางงาน	ตรวจสอบ Sticker วัน ครบค้ำหนดลอบ เทียบเครื่องม้อวัด	5	120	1.ลอบเทียบเครื่อง ม้อค่น ใ้ทุกครั้ง 2 ใ้หัวหน้างาน สุ่มตรวจวิธีใ้ 3 ใ้มีดกลบรย พนักงาน	หรือ 17/04/49 หรือ 17/04/49 หรือ 17/04/49	1 ค้ำหนดใ้ลอบ เทียบ Bore gauge ด้วย Master ค่น 2 ค้ำหนดใ้หัวหน้า ตรวจสอบ การทำงาน 3 ให้อีกลบรย พนักงาน ทุกคน	8	2	3	48

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่ 3 ในจำนวน ทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการผลิต ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน วิชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QM&E)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในมือจุ่มัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
																	การป้องกัน
กระบวนการ กลึง	รอยกระแตก	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจากปฏิบัติ งาน ที่ถูก ทำตาย	3		พนักงาน ไม่ ระมัดระวัง การปฏิบัติงาน	4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน	8	96								
	รอยตึง เป็นเส้น	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจากปฏิบัติ งาน ที่ถูก ทำตาย	3		มีคตึง ลึกหรือ	5	ให้ทำการตรวจสอบ ก่อนนำมา ใช้งาน	7	105	1 กำหนดอายุมีด กลึง 10,000 วง 2 ตรวจสอบมีดกลึง ก่อนเริ่มงาน 3. ให้นับจำนวนจาก ใบมัน ที่การ ทำงาน 4. ให้อีคอมบร พนักงาน 5. ให้แจ้งจำนวนคตึง ในการประชุมก่อน เริ่มงาน	พรชัย 15/04/49 พรชัย 17/04/49 พรชัย 16/04/49 พรชัย 17/04/49 พรชัย 17/04/49	1 กำหนดวิธีควบคุม มีคตึง 10,000 วง 2. ใช้ใบตรวจสอบ ก่อน ทำงานตรวจสอบ 3. ใช้ใบมัน ที่การ ทำงานนับคตึง 4. อีคคอมบร พนักงาน ทุกคน 5 กำหนด ให้แจ้ง จำนวนคตึง ในการ ประชุมก่อนเริ่มงาน	3	3	3	27	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA

FMEA-001

หน้าที่ 4 ในจำนวน ทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกลึง ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วันเดือนปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ทรายวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุม ในมือผู้ปฏิบัติงาน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ กลึง	รอยคดถึง เป็นเส้น	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ คดง ได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจากปฏิบัติ งาน ที่ถูกต้องตาม	3		มีคดถึงแตก	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	105	1 กำหนดอายุมีค คถึง 10,000 วง 2 ตรวจมีคคถึง ก่อนเริ่มงาน 3. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	หรือ 15/04/49 หรือ 17/04/49 หรือ 17/04/49	1 กำหนดวิธีควบคุม มีคคถึง 10,000 วง 2. ใช้ใบตรวจสอบ ก่อน ทำงานตรวจมีค 3. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	3	3	3	27
					พนักงานไม่ตง บัน ที่การ ใช้ มีคคถึง ทุกครั้ง	4	ให้ตรวจสอบเมื่อ เลิกงาน		7	84							
					วิธีควบคุมอายุ การใช้งานมีค คถึง ไม่ชัดเจน	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	105	1 กำหนดอายุมีค คถึง 10,000 วง 2 ตรวจมีคคถึง ก่อนเริ่มงาน 3. ให้นับจำนวนจาก ใบบัน ที่การ ทำงาน 4. ให้ฝึกอบรม พนักงาน 5. ให้แจ้งจำนวนค้ ในการประชุมก่อน เริ่มงาน	หรือ 15/04/49 หรือ 17/04/49 หรือ 16/04/49 หรือ 17/04/49 หรือ 17/04/49	1 กำหนดวิธีควบคุม มีคคถึง 10,000 วง 2. ใช้ใบตรวจสอบ ก่อน ทำงานตรวจมีค 3. ใช้ใบบัน ที่การ ทำงานนับค้ 4. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน 5 กำหนด ให้แจ้ง จำนวนค้ ในการ ประชุมก่อนเริ่มงาน	3	3	3	27

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่

5

ในจำนวน ทั้งหมด

9

หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ

กระบวนการกลึง

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

คณะทำงาน

ผู้จัดทำ

สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์

WHEEL-DISC

วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น

-

วันเริ่มต้น

5-มี.ค.-2549

วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.)

A

คณะทำงาน

ชาชุวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QM/R)

หน้าที่ของ กระบวนการ ความถี่ของการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ กลึง	ค่าความล่าช้า (Run-time) สูง	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คัดเลือกและ บางส่วนอาจออก ทำสายหรือซ่อม	7	B	แกนยึด	2	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน และปรับตั้งค่า วิธีการปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet และตรวจสอบค่า ลงใน X-R Chart	6	84								
					พนักงานตั้งค่า เริ่มต้น ไม่ได้ มากรฐาน	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet	5	70								
					ตั้งค่ามุมตาค รูศูนย์ต่างตัง ไม่ตรงกับมุม ตาคของเครื่อง	3	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	147	1. ลัดทำเอกสาร ควบคุมเป็นรูป ภาพไว้ที่หน้างาน 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 18/04/99  พรชัย 17/04/99	1. ลัดทำ Control Point ควบคุมเลขตง เป็นรูปที่หน้างาน 2. ลัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	2	5	70	
					ขาดการศึกษา ความสามารถ ของเครื่อง อย่างถูกต้อง	4	ให้วัดค่าและบันทึก ผล 30 วงต่อเนื่อง	ตรวจสอบด้วยการ เก็บข้อมูล	6	168	1. ให้ศึกษาโดยใช้ เครื่องมือ SPC 2. ให้ฝึกอบรม พนักงานด้าน SPC	สุวิมล 23/04/99  สุวิมล 21/04/99	1. กำหนดมาตรฐาน โดยใช้ค่า Cpk วัด กระบวนการ 2. ลัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	3	3	63	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 6 ในจำนวน ทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกลึง ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MGR), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนวโน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในมือผู้ปฏิบัติงาน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
																		การป้องกัน
กระบวนการ กลึง	รูปร่างนอก เยื้อง	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูก ทำลายหรือ ส่งซ่อมแซม	8	B	Jig-Fixture ไม่เหมาะสม	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet และตรวจสอบค่า ลงใน X-MR Chart	6	96								
						3	ค่าที่ระบุใน โปรแกรม ไม่เหมาะสม	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet และตรวจสอบด้วย การวัดขนาด	5	120	1.ทวนสอบการปรับ ตั้งด้วย CMM S 74  2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 19/04/49  พรชัย 20/04/49	1 ค่าทวนวิธีปรับตั้ง ให้ทวนสอบด้วย CMM S 74 2.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	8	2	4	64
	บาร่อง รูคตงตั้ง (Chamber) ค่า	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คัสตอมและ บางส่วนอาจถูก ทำลายหรือซ่อม	7		หน้างานตั้งค่า Set-up ไม่เหมาะสม	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet	5	70								
					หน้างานไม่ได้ ตรวจสอบมี คัสตอม ใช้	2	ให้ทำการตรวจสอบ ก่อนนำมาใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	98								



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 7 ในจำนวนทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการผลิต ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), สุธัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMGR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในมือผู้ปฏิบัติงาน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ กลึง	บ่าร่อง รูกลึงตั้ง (Chamber) ก้ำ	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คัดเลือกและ บางส่วนอาจถูก ทำลายหรือซ่อม	7		ใช้มีดกลึง ปากตัดแบบ	3	ให้ทำการตรวจสอบ ก่อนนำมาใช้งาน	7	147	1.ให้ทำเอกสาร มีดกลึงสำหรับ ตัดแต่ละรุ่น 2.ทวนสอบการปรับ ก้ำด้วย CMM 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 18/04/49 พรชัย 19/04/49 พรชัย 18/04/49	1.จัดทำ Control Point แสดงมีดกลึง สำหรับตัดแต่ละรุ่น 2.กำหนดวิธีปรับก้ำ ให้ทวนสอบด้วย CMM 3.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	3	4	84
	ร่องตอก ฝาครอบตั้ง (CAP) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจถูก ทำลายและไม้ ก็อาจตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		พนักงาน ใช้ เครื่องวัด ไม่เหมาะสม	3	ให้มีการฝึกสอน การใช้เครื่องมือวัด	9	162	1.ให้ใช้เครื่อง CMM ในการวัด 2.ให้ตรวจสอบ CAP ทุกครั้ง 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 18/04/49 พรชัย 22/04/49 พรชัย 18/04/49	1.กำหนด ให้ใช้ CMM ในการวัด 2.กำหนด ให้ตรวจสอบ โดยสวม CAP 100% 3.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	3	5	90

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 8 ในจำนวน ทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการผลิต ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ กลึง	ร่องตื้น ผ่าครอบตื้น (CAP) ไม่ได้ขนาด	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ท่าสายและไม้ ค้ำองตรวจสอบ แบบค้ำตื้น หรือล่งซ่อม	6		วิธีการควบคุม อายุการใช้งาน ของมีดกลึง ไม่ชัดเจน	5	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	210	1. กำหนดอายุมีด กลึง 10,000 วง 2. ตรวจสอบมีดกลึง ก่อนเริ่มงาน 3. ให้นับจำนวนจาก ใบมัน ที่ผลการทำงาน	หรือชัย 15/04/49 หรือชัย 17/04/49 หรือชัย 16/04/49	1. กำหนดวิธีควบคุม มีดกลึง 10,000 วง 2. ใช้ใบตรวจสอบ ก่อน ทำงานตรวจสอบ 3. ใช้ใบมัน ที่ผลการ ทำงานนับตื้น	6	3	3	54
						4	ให้ทำการตรวจรับ ก่อนนำมา ใช้งาน	ตรวจสอบขณะ ปรับตั้งเครื่องด้วย สายคา	7	168	4. ให้อีกล้อม พนักงาน 5. ให้อ้างจำนวนตื้น ในการประชุมก่อน เริ่มงาน	หรือชัย 17/04/49 หรือชัย 17/04/49	4. อีกล้อม พนักงาน ทุกคน 5. กำหนด ให้อ้าง จำนวนตื้นในการ ประชุมก่อนเริ่มงาน				
รูสวมวาล์ว เยื้อง	ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด (100%) อาจก้ำองรับการ ซ่อมแซมนอก สายการผลิต		5		พนักงานก้ำอง ตำแหน่งรูวาล์ว ผิดพลาด	2	ให้ก้ำองคามวิธีการ ปฏิบัติงาน	มัน ที่ค้ำองปรับก้ำ ใน Check Sheet	8	80							
					พนักงาน ไม่ตรวจสอบ ตำแหน่งรูวาล์ว	3	ให้ก้ำองคามวิธีการ ปฏิบัติงาน	มัน ที่ค้ำองปรับก้ำ ใน Check Sheet และตรวจสอบด้วย สายคา	8	120	1. ให้อ้างก้ำอง mark ที่รูวาล์ว 2. ให้อีกล้อม พนักงาน	หรือชัย 20/04/49 หรือชัย 20/04/49	1. กำหนด ในวิธี ทำงาน ให้อ้างก้ำอง สก็ด ที่รูวาล์ว 2. อีกล้อม พนักงาน ทุกคน	5	2	6	60

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 9 ในจำนวนทั้งหมด 9 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการกลึง ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล  
 ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วันเดือนปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วันพบทวนค่าสุดท้าย (Rev.) A  
 คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พิระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(Q.A), ลัญญา(Q.C), สุวิมล(Q.C), สมศักดิ์(Q.MCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ กลึง	ความสูง รูนี้เล็กกว่า	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูก ทำลายและไม้ ต้องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6	A	พนักงานตั้ง ค่าเริ่มต้น ผิดพลาด	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	บันทึกผลปรับตั้ง ใน Check Sheet	5	60								
					พนักงานตรวจสอบ ชิ้นงาน ผิดพลาด	3	ให้มีการฝึกอบรม การใช้เครื่องมือ ที่ถูกต้อง	ผู้ตรวจสอบขนาด ด้วยเครื่อง CMM 2 ชม. ต่อวัน	9	162	1. ให้ใช้ Go-No Go ตรวจสอบทุกวง 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 20/04/49  พรชัย 20/04/49	1 กำหนดให้ใช้ Go-No Go ตรวจสอบต่อ 100% 2 จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	3	5	90	
					เครื่องจักรมี เศษอลูมิเนียม ติดค้างอยู่ ที่ฐานรอง	6	ให้พนักงานทำ ความสะอาดทุก ครั้งหลังกลึงใน แต่ละวง	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	252	1. ให้ใช้ท่อน้ำฉีด ทำความสะอาด อีก 1 ใน 10 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชัยศักดิ์ 26/04/49  พรชัย 27/04/49	1 จัดตั้งระบบท่อ ฉีดน้ำทำความสะอาด อีก 1 ใน 10 2 จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	4	2	48	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของขั้นตอนการผลิตและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ ทราย ออโต้ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ทรายวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ตรวจสอบ รอยร้าว	ร้าว	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คัดเลือกและ บางส่วนอาจออก ทำสายหรือซ่อม	7	A	Hydraulic Pressure ไม่เหมาะสม	5	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	245	1. ให้ใช้ตั้งแรงดันน้ำ ของท่อแต่ละขนาด ของท่อแต่ละขนาด 2. ใช้เครื่องควบคุม แรงดันน้ำและ มอเตอร์ ไฟฟ้า 3. ใช้ Alaren ขณะ เครื่องปรับตั้ง 4. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	สัญญา 15/04/99 ชัยศักดิ์ 18/04/99 ชัยศักดิ์ 19/04/99 พรชัย 17/04/99	1. กำหนดแรงดัน ของท่อแต่ละขนาด ไว้หน้างาน 2. ฝึกตั้งเครื่องควบคุม แรงดันน้ำกับ มอเตอร์ ไฟฟ้า 3. ฝึกตั้ง Alaren ขณะ ที่เครื่องปรับตั้ง 4. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	3	2	42
					Air Pressure ต่ำกว่า มาตรฐาน	4	ใช้หน้าปัดแสดง ค่าเพื่อให้ พนักงานดู	ตรวจสอบด้วย สายคาเป็นครั้งคราว	7	196	1. ใช้เครื่องควบคุม แรงดันลมและ มอเตอร์ ไฟฟ้า 2. ใช้ Alaren ขณะ เครื่องปรับตั้ง 3. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ชัยศักดิ์ 18/04/99 ชัยศักดิ์ 19/04/99 พรชัย 17/04/99	1. ฝึกตั้งเครื่องควบคุม แรงดันลมกับ มอเตอร์ ไฟฟ้า 2. ฝึกตั้ง Alaren ขณะ ที่เครื่องปรับตั้ง 3. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	3	2	42

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดษณะ ข้อมบพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที 2 ในจำนวน ทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ วดร ออรัว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยัค -2549 วัน ทบ ทานต่ำสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทีพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าทีของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ตรวจสอบ รอยรัว	รัว	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คัดเลือกและ บางส่วนของลูก ทำสายหรือข้อมย	7	A	Cycle Time ไม่เหมาะสม	3	ให้คังค่าความวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	147	1.ให้ใช้ค่า Cycle- time เป็นมาตรฐาน 2.ใช้เครื่องควบคุม Cycle time และ บอร์ค ไฟฟ้า 3.ใช้ Alarm ขณะ เครื่องปรับคัง 4.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	ลัญญา 16/04/49 ชัยศักดิ์ 18/04/49 ชัยศักดิ์ 19/04/49 พรชัย 17/04/49	1.กำหนด Cycle- time มาตรฐาน 15-20 วินาที/คอม 2.คังคังเครื่องควบคุม Cycle time กับ บอร์ค ไฟฟ้า 3.คังคัง Alarm ขณะ ที่เครื่องปรับคัง 4.ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	2	2	28
						5	ให้เปลี่ยนน้ำ เมื่อน้ำขุ่น	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	245	1.ให้เปลี่ยนน้ำทุก วันในคอนเข้า 2.ให้ QC ตรวจสอบ ทำงาน ทุกเดือน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 20/04/49 ลัญญา 20/04/49 พรชัย 17/04/49	1.กำหนดให้เปลี่ยน น้ำทุกวันคอนเข้า 2.ตรวจสอบการทำงาน ทุกเดือนด้วย QC 3.ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	7	3	3	63

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดษณะ ขัดบคพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที 3 ในจำนวน ทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์กระบวนการ กระบวนการ วดร ออรัว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยัด -2549 วัน ทบ ทวนต่ำสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ขาอูวีย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวีย์(PAINT), บุญทีอีย์(PACK), ทีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าทีของ กระบวนการ ความถี่องการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ขัดบคพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ขัดบคพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในมืออูบมัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข											
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN							
กระบวนการ ตรวจสอบ รอยรัว	รัว	อาจตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบ คัดเลือกและ บางส่วนอาจออก ทำสายหรือซ่อม	7	A	แสงสว่างในจุด ที่ทำงาน ไม่เหมาะสม	3	ให้ทำคานำรุง รักษาตาม ตารางงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	147	1.ให้ใช้ต้นแสงสว่าง เป็นมาตรฐาน	ลัญญา 17/04/49	1 กำหนดค่าแสง สว่างมาตรฐาน 700-800 Lux. 2 กำหนดการตรวจสอบ แสงสว่าง ในใบตรวจสอบ เครื่องก่อนเริ่มงาน 3 อัปเดตคอมรับ พนักงาน ทุกคน	7	2	3	42							
							ต้นยางรัว	6	ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	294						1.ให้ใช้ยาอูบต้นยาง เปลี่ยน ทุก 3 เดือน 2.ให้ตรวจสอบต้น ยางก่อนเริ่มงาน 3.ให้อัปเดตคอมรับ พนักงาน	พรชัย 18/04/49 พรชัย 18/04/49 พรชัย 18/04/49	1 กำหนดคยาอูบต้น ยาง ทุก 3 เดือน 2 กำหนดการตรวจสอบ ต้นยาง ในใบตรวจสอบ เครื่องก่อนเริ่มงาน 3 อัปเดตคอมรับ พนักงาน ทุกคน	7	4	3	84
							พนักงานตรวจสอบ ผิดพลาด	4	มีการฝึกสอน พนักงาน	มีการตรวจสอบ รอยรัวขึ้นสาย ท้าย อีกด้วย	7	196						1.ให้ทีวิธีการตรวจสอบ อย่างอูบวิธี 2.ให้ใช้ระบบ Gage R&R ในการประเมินผล	พรชัย 18/04/49 สุวิมล 20/04/49					

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ที่ลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 4 ในจำนวน ทั้งหมด 4 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ 201 001 ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน

ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น -

วันเริ่มกัน 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/B), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMB)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฝ้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฝ้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฝ้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPM	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPM	
																	0
กระบวนการ ตรวจสอบ รอยร้าว	ควมคม ได้รับ โดย ไม่ ทำ แต่ บาง ส่วน อาจ ได้ รับ การ ซ่อม แซม	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดแยก โดย ไม่ ทำ แต่ บาง ส่วน อาจ ได้ รับ การ ซ่อม แซม	4	B	พนักงานชุด ควมคม	มีการฝึกสอน พนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84								
					พนักงานชุด ควมคม ทุก พื้นที่	มีการฝึกสอน พนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	168	1. ทำเอกสารบอกวิธี และบริเวณจุดควม 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 24/04/49  พรชัย 25/04/49	1. ฝึกทำเอกสาร Central Point บอก บริเวณที่จุดควม ไว้หน้างาน 2. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	4	5	80	
					ไม่มีการระบุ เครื่องมือที่ใช้ อย่างเหมาะสม	มีการฝึกสอน พนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	140	1. ทำเอกสารบอก เครื่องมือที่ใช้ ในการจุดควม 2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	พรชัย 24/04/49  พรชัย 25/04/49	1. ฝึกทำเอกสาร Central Point บอก เครื่องมือที่จุดควม ไว้หน้างาน 2. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	3	5	60	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ ล้างเตรียมตัว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน

ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น -

วันเริ่มกัน 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนวโน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนวโน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนวโน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข								
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN				
																	0	0	0	0
กระบวนการ ล้างตัว เตรียมตัว	ตัวเป็นคราบ	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำลายและไม่ ต้องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		พนักงาน ไม่ได้ ตรวจสอบ เครื่องล้างตัว	ให้ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึกผลใน Check Sheet	ตรวจสอบการ บันทึกผลใน Check Sheet	7	84											
					หัวฉีดต่าง ออกกัน	มีการบำรุงรักษา ตามกำหนดเวลา		7	168	1. ตรวจสอบหัวฉีด และ Thermocouple ก่อนเริ่มงาน	อรรถวิทย์ 17/04/49	1. ระบบการตรวจ หัวฉีดต่างและ Thermocouple ใน ไม่ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน	6	3	5	90				
					หัวฉีดเคลื่อน ตำแหน่ง	มีการบำรุงรักษา ตามกำหนดเวลา		7	210											
					เครื่องมือ วัดอุณหภูมิ (Thermo- couple) เสีย	ให้ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และตรวจสอบกราฟ Recorder และมีการบำรุง รักษาค่ากำหนด	ตรวจสอบด้วย สายตาและกราฟ	7	126	2. บำรุงรักษาเครื่อง ทุก 4 เดือน 3. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 17/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	2. กำหนดกรรมการ บำรุงรักษา ทุก 4 เดือน 3. จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน								



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ ล้างเตรียมตัว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน

ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น -

วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN		
																	การป้องกัน	การตรวจสอบ
กระบวนการ ล้างตัว เตรียมตัว	ตัวเป็นคราบ (คราบ)	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำลายและไม้ ก็องตรวจสอบ แบบคัสเตอร์ หรือส่งซ่อม	6		Pump ความดันเสีย	2	ให้ตรวจสอบเครื่อง ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และตั้งบันทึกใน Check Sheet และมีการบำรุง รักษากำหนด	7	84									
					ลัดส่วนสาร เคมีที่ใช้ไม่ ถูกต้องหรือไม่ เหมาะสม	3	มีการบำรุง รักษากำหนด เวลา	7	126	1.ให้ทำมาตรฐาน ลัดส่วนสารเคมี ไว้ที่หน้างาน 2.ให้ฝึกอบรม หน้างาน	อรรถวิทย์ 18/04/49  อรรถวิทย์ 19/04/49	1. ลัดทำมาตรฐาน การใช้ลัดส่วน สารเคมีไว้ที่หน้างาน 2. ลัดฝึกอบรม หน้างาน ทุกคน	6	3	5	90		



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติ-ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ ทนสีฝุ่น ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยี่ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), สันติญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QM&R)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ทนสีฝุ่น รองพื้น	สีฝุ่น ยืคเกาะไม่ ดี	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ท่าสายและไม้ ค้ำยตรวจสอบ แบบค้ำยเช็ค หรือส่งซ่อม	6		หัวสีฝุ่น หลุด	3	ให้ตรวจสอบขณะ การปรับค้ำย ก่อนเริ่มท่น	ตรวจสอบด้วย สายค้ำย	7	126	1.ให้ตรวจสอบด้วย การตองท่นก่อน เริ่มงาน 2.บำรุงรักษาเครื่อง ท่น ทุก 4 เดือน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 15/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	1 ค้ำยท่นในใบ ตรวจสอบเครื่องก่อนเริ่ม งาน ให้ทตตองท่น 2 ค้ำยท่นครบการ บำรุงรักษาทุก 4 เดือน 3.ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	3	5	90
						4	ให้ปรับค้ำยค้ำย วิธีการปฏิบัติงาน และตองท่นเพื่อ ตรวจสอบ	ตรวจสอบด้วย สายค้ำย	7	168	1.ให้ทวนลอมตอง ปรับค้ำย โดยตองท่น 3 วงและมัน ทักตต 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 17/04/49	1 ค้ำยท่นในใบ ปรับค้ำย ให้ทตตอง ท่นตอง 3 วง 2.ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	3	5	90
						2	ให้ปรับค้ำยค้ำย วิธีการปฏิบัติงาน และตองท่นเพื่อ ตรวจสอบ	ตรวจสอบด้วย สายค้ำย	7	84							

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์กระบวนการ กระบวนการ อบสิ่ฝุ่น ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ อบสิ่ฝุ่น	สิ่ฝุ่นตก	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ทำลายและไม่ ต้องตรวจสอบ แบบคัดเลือก หรือส่งซ่อม	6		ลู่ออกใน การอบไม่ได้ ความมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบ ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึก ใน Check Sheet และตรวจกราฟ Recorder และมี การบำรุงทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet และกราฟ และตรวจด้วย เครื่อง Datalog ทุก 6 เดือน	3	54							
					Speed Con- veyor ไม่ได้ ความมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบ ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึก ใน Check Sheet และมี การบำรุงทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet	3	54							
					ตั้งไม่สะอาด	4	มีการตรวจสอบ ตั้ง ทุกวง	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	192	1.ให้ตรวจสอบก่อน เข้าหน้า ทุกวง 2.ให้ทำความสะอาด ห้องหน้า ทุกเดือน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 20/04/99 อรรถวิทย์ 22/04/99 อรรถวิทย์ 17/04/99	1.กำหนดให้ตรวจสอบ ตั้ง ทุกวงก่อนหน้า 2.กำหนดมาตรฐาน การทำความสะอาด ห้องหน้า ทุกเดือน 3.ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	2	5	60

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดขณะ ข้อมภร้งและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที 1 ในจำนวน ทั้งหมด 7 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์กระบวนการ กระบวนการ หน้ล้ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ย้ค.-2549 วัน ทบ ทวนต่ำสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าทีของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข								
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN				
																	0	0	0	0
กระบวนการ หน้ล้	เม็ดฝุ่น ไม่ได้รับการตรวจสอบ โดย ไม่ก็องถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจสอบ แบบคัดเลือก โดย ไม่ก็องถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		ห้องหน้ล้ มีฝุ่นมาก	6	ให้พนักงานตรวจสอบ ความสะอาดของ ห้องหน้ล้หลังเลิกงาน	ตรวจสอบด้วย สายคาอย่างกว้างๆ	7	168	1.ให้ทำความสะอาด ห้องหน้ล้ ทุกเดือน 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	1.กำหนดมาตรฐาน การทำความสะอาด ห้องหน้ล้ ทุกเดือน 2.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	4	4	64			
					พนักงาน ไม่ทำ ความสะอาด ป็นหน้ล้ตั้ง เลิก ทำงาน	4	ให้ทำการตรวจสอบ ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	112	1.ให้ทำความสะอาด ป็นหน้ล้ตั้ง ทำงาน 2.ให้ตรวจสอบป็น ก่อน ใช้งานด้วย การตองหน้ 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1.กำหนด ให้ทำ ความสะอาดป็นหน้ หลังเลิกงาน 2.กำหนด ให้ตรวจสอบ ป็นหน้ก่อนเริ่มงาน ด้วยการ ทดตองหน้ 3.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	3	3	36			
					พนักงาน ใช้งาน ลู้งมีผิด ประเภท	3	ทำการฝึกอบรม และ ทำความเข้าใจ ให้ค้บพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84										
					พนักงาน ลวม เล็ดผ้าและ ลู้งมีที่ ไม่สะอาด	3	ทำการฝึกอบรม และ ทำความเข้าใจ ให้ค้บพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84										

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของขั้นตอนการผลิตและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 7 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หนีลี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หนีลี	รอยขีดข่วน	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ค่อยถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		วัสดุที่เขว่นต้อ ไม่เหมาะสม กับการใช้งาน	5	ให้พนักงาน ระมัดระวังในการ เขว่นต้อ		8	160	1.เปลี่ยน วัสดุเขว่น ต้อจากเหล็กเป็น พลาสติก 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 25/04/49  อรรถวิทย์ 19/04/49	1 กำหนดให้ใช้ พลาสติกทนความ ร้อนแทนเหล็ก ในการเขว่นต้อ 3 ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	4	4	64
						4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	128	1.ทำรูปภาพการ จับต้อไว้หน้างาน 2.ให้หัวหน้างาน ปลูกจิตสำนึก ของพนักงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1.อีก ทำรูปภาพการ จับต้อไว้หน้างาน 2 กำหนดให้หัวหน้า หุคสร้างจิตสำนึก ทุกเข้าก่อนเริ่มงาน 3 กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	6	96
						4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	128	1.ทำรูปภาพการ จับต้อไว้หน้างาน 2.ให้หัวหน้างาน ปลูกจิตสำนึก ของพนักงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1.อีก ทำรูปภาพการ จับต้อไว้หน้างาน 2 กำหนดให้หัวหน้า หุคสร้างจิตสำนึก ทุกเข้าก่อนเริ่มงาน 3 กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	6	96
						4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	128	1.ทำรูปภาพการ จับต้อไว้หน้างาน 2.ให้หัวหน้างาน ปลูกจิตสำนึก ของพนักงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1.อีก ทำรูปภาพการ จับต้อไว้หน้างาน 2 กำหนดให้หัวหน้า หุคสร้างจิตสำนึก ทุกเข้าก่อนเริ่มงาน 3 กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	6	96

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติ ขอบบรรจุภัณฑ์และผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 3 ในจำนวน ทั้งหมด 7 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์กระบวนการ กระบวนการ หนีลิ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยค.-2549 วัน พบ ทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข							
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN			
กระบวนการ หนีลิ	สีโหด	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจสอบ แบบคัดเลือก โดย ไม่ค่อยถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		เป็น ไม่สะอาด	5	ให้ทำความสะอาด สะอาดเป็นขั้น หลังเลิกงาน ทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	140	1.ให้ทำความสะอาด เป็นขั้นหลัง ทำงาน 2.ให้ตรวจสอบเป็น ก่อน ใช้งานด้วย การส่องเห็น 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1 กำหนดให้ทำ ความสะอาดเป็นขั้น หลังเลิกงาน 2 กำหนดให้ตรวจสอบ เป็นขั้นก่อนเริ่มงาน ด้วยการส่องเห็น 3 ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	3	3	36			
						4	ทำการปรับตั้งค่า ตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตาและ ทำ การส่องเห็น	7	112	1.ให้ทำเครื่องหมาย ที่หน้ามีท์เกจวัด ความผันผวน 2.ให้ตรวจสอบหลัง ปรับตั้งแต่ละ ชุดๆ 2 ชม. 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 23/04/49 อรรถวิทย์ 23/04/49 อรรถวิทย์ 23/04/49	1 กำหนดเครื่องหมาย ที่หน้ามีท์เกจวัด ความผันผวน 2.สร้าง ไม่ตรวจสอบ ความผันผวน หลังปรับตั้งแต่ละ ชุดๆ 2 ชม. 3 ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	3	3	36			
						3	ให้พนักงาน ทำงาน และตั้งค่าตาม วิธีการปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	84										

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 4 ในจำนวน ทั้งหมด 7 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หนีลี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ หนีลี	สีโหด	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ค่อยถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงาน ปรับแรงดันลม ไม่เหมาะสม	2	ให้ตั้งค่าตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	84								
					ความหนัก ของสีต่ำกว่า มาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบความ หนักทุกครั้งที่ปรับ ตั้งเป็นหน้าด้วย เครื่องมาตรฐาน	ตรวจสอบด้วย ค่ามาตรฐานและ สายตา	5	60								
	รอยขูดจาก ที่มีรูออก (Masking)	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ค่อยถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	4		ที่มีรูอาจ มีขนาดคับ เกินไป	3	มีการออกแบบ ให้เหมาะสม	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	84								
					พนักงาน ไม่ ระมัดระวัง ในการตั้ง ที่มีรูออก	4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวัง ในการ ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรม	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	112	1.ให้หัวหน้างาน บอกถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน 19.04.49	อรรถวิทย์ 19.04.49	1.กำหนดให้หัวหน้า บอกผลกระทบ ทุกเข้าก่อนเริ่มงาน 2.กำหนด ให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	6	96	
					วิธีการใช้ ที่มีรูนี้ยังไม่ เหมาะสม	6	-		7	168	1.ให้ตั้งที่มีรูออก หลังการอบ 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน 20.04.49	อรรถวิทย์ 20.04.49	1.กำหนดให้ตั้งที่ มีรูออกหลังจาก การอบ 2.กำหนด ให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	3	48	



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติ-ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 5 ในจำนวน ทั้งหมด 7 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หนีลี้ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยี่ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หนีลี้	ขีดต้อ ส่วนจากออก ทำลายและไม้ ค้องตรวจสอบ แบบค้ค้ค้ค้ หรือส่งซ่อม	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนจากออก ทำลายและไม้ ค้องตรวจสอบ แบบค้ค้ค้ค้ หรือส่งซ่อม	6		บิ่นหน ไม่สะอาด	5	ให้ทำความ สะอาดบิ่นหน หลังเต้กงาน ทุกค้ค้	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	210	1.ให้ทำความสะอาด บิ่นหนหลัง ทำงาน 2.ให้ตรวจสอบบิ่น ก่อน ใช้งานด้วย การตองหน 3.ให้ค้ค้ค้ค้ หน้กงาน	อรรถวิทย์ 22/04/49	1.ค้ค้ค้ค้ให้ทำ ความสะอาดบิ่นหน หลังเต้กงาน 2.ค้ค้ค้ค้ให้ตรวจสอบ บิ่นหนก่อนเริ่มงาน ด้วยการตองหน 3.ค้ค้ค้ค้ค้ หน้กงาน ทุกค้ค้	6	3	3	54
						2	ให้ค้ค้ค้ค้ค้วิธีการ ป้ค้ค้ค้ค้ค้	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	84							
						6	ให้ทำการตรวจสอบ ค้ค้ค้ค้ค้ค้ หลังการค้ค้ค้ค้	ตรวจสอบด้วย สายคา	7	252	1.ให้ระบุหน้ค้ค้ ค้ค้ค้ค้ค้ค้ 2.ให้ค้ค้ค้ค้ค้ หน้กงาน ทุก 4 เต้ค้	อรรถวิทย์ 24/04/49	1.ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ ตรวจสอบ โดยระบุ หน้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ 2.ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ค้ ทุก 4 เต้ค้	6	2	6	72

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 6 ในจำนวน ทั้งหมด 7 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ หนีลี้ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ หนีลี้	ขีดตื้อ	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจถูก ทำลายและ ไม่ ก็องตรวจสอบ แบบคัสต้อม หรือส่งซ่อม	6		ตื้อ ไม่สะอาด	4	มีการตรวจสอบ ตื้อทุกวง	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	192	1.ให้ตรวจสอบด้วย ก่อนนำเข้าหน้า 2.ให้ทำความสะอาด ห้องแห้ง ทุกเดือน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	1.กำหนดให้ตรวจสอบ ด้วยตื้อก่อนนำเข้าหน้า 2.กำหนดมาตรฐาน การทำความสะอาด ห้องแห้ง ทุกเดือน 3.จัดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	3	5	90
	รอยมือ	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจสอบ แบบคัสต้อม โดยไม่ก็องถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้รับการซ่อมแซม	4		พนักงาน ไม่สวมถุงมือ ขณะทำงาน	5	ทำการฝึกอบรม ให้กับพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	160	1.ให้ทำรูปภาพการ แต่งกายคัสต้อมที่หน้า ประตูห้องหนีลี้ 2.ให้หัวหน้างาน บุคลากรแต่งกายที่ ถูกต้องก่อนทำงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1.จัดทำเอกสารเป็น รูปภาพการแต่งกาย ที่ถูกต้อง 2.กำหนดให้หัวหน้า บอกลักษณะ ของข้อบกพร่อง ทุกเข้าก่อนเริ่มงาน 3.กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	4	64

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

**POTENTIAL**

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**

**(PROCESS FMEA)**

หมายเลข FMEA: FMEA-001

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ: กระบวนการ หนุนลี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ: คณะทำงาน หน้าที่: 7 ในจำนวนทั้งหมด: 7 หน้า

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์: WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น: - ผู้จัดทำ: สุวิมล วันที่: 5-มี.ค.-2549 วันหมดอายุ: วัน ทนทานต่ำสุด (Rev.) A

คณะทำงาน: ชาววิทยุ(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PADNT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในเบื้องต้น		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN		
																	0	0
กระบวนการ หนุนลี	รอยมี รอยขีด โดย ไม่ก็งอก ทำสาย เค้ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ก็งอก ทำสาย เค้ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงาน ไม่ระมัดระวัง การจับหน้าตัด	5	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน และ ฝึกอบรมพนักงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	8	160	1.ให้ทำรูปภาพการ แบ่งกายคัทที่หน้า ประตูห้องหนุนลี 2.ให้หัวหน้างาน ดูแลการแบ่งกายที่ ถูกต้องก่อน ทำงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 19.04.49	1.ตัดทำเอกสารเป็น รูปภาพการแบ่งกาย ที่ถูกต้อง	4	4	6	96	
						3	ทำการเตรียมสี ตามวิธีการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	8	96								
						5	ทำการดูตรวจ ลอนเจคสีทุกกะ การทำงาน	ตรวจสอบด้วย สายคา	8	160	1.เตรียมแผ่นสี มาตรฐานและตั้ง คิ้วอย่างไว้ที่จุดงาน	ลัญญา 25.04.49	1.ตัดเตรียมแผ่นสี มาตรฐานและตั้ง คิ้วอย่างไว้ที่จุดงาน	4	4	3	48	
					ไม่มีแผ่นสี	-		8	128	2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 25.04.49	2.กำหนดให้มี ฝึกอบรมเป็นประจำ						

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์กระบวนการ กระบวนการ อบสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ อบสี	สีตก	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจออก ท่าสายและไม้ ค้ำงตรวจสอบ แบบค้ำค้ำค้ำ หรือล่งล่ง	6		ลุ่มหลุมใน การอบไม้ได้ ค้ำงมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบ ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึก ใน Check Sheet และตรวจกราฟ Recorder และมี การบำรุง ทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet และกราฟ และตรวจด้วย เครื่อง Datalog ทุก 6 เดือน	3	54								
					Speed Con- veyor ไม้ได้ ค้ำงมาตรฐาน	3	ให้ตรวจสอบ ก่อนเริ่มงาน ทุกครั้ง และบันทึก ใน Check Sheet และมี การบำรุง ทุกเดือน	ตรวจสอบด้วย Check Sheet	3	54								
					ค้ำงไม่สะอาด	6	มีการตรวจสอบ ค้ำง ทุกวง	ตรวจสอบด้วย สายกา	8	288	1.ให้ตรวจค้ำงค้ำ ก่อนนำเข้าท่น 2.ให้ท้ำความสะอาด ค้ำงท่น ทุกเดือน 3.ให้ค้ำค้ำค้ำ ท่นค้ำง	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 22/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	1.ค้ำท่นให้ตรวจ ค้ำค้ำก่อนนำเข้าท่น 2.ค้ำท่นค้ำง การท้ำความสะอาด ค้ำงท่น ทุกเดือน 3.ค้ำค้ำค้ำ ท่นค้ำง	6	3	5	90	

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการ อบสี ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยค-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ อบสี	สีตก (ต่อ)	ผลิตภัณฑ์บาง ส่วนอาจถูก ทำลายและไม้ ต้องตรวจสอบ แบบคัสต์เล็ก หรือส่งซ่อม	6		สีไม่ได ยมาตรฐาน	3	ให้ปรับตั้งค่าความ วิธีการปฏิบัติงาน และตงท่นเพื่อ ตรวจสอบ	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	126	1.ให้ระบุวันหมด อายุของสีในใบ ตรวจสอบ 2.ให้ตรวจสอบสี หลังผลง โดยตง ท่นและบัน ทึกผล 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 20/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	1.กำหนดให้ระบุ วันหมดอายุใน ใบ ตรวจสอบก่อน ใช้ 2.กำหนดการตรวจสอบ สีหลังผลงด้วย การตงท่น 3.ฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	6	3	4	72

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 1 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการตรวจความหนาผิว ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยี่ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(M/M), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ตรวจความ หนาผิว	ความหนาผิวที่ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ค่อยถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ค่อยถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	4		เครื่องมือตรวจสอบความ หนาผิวไม่ ได้มาตรฐาน	6	ทำการสอบ เทียบเครื่องมือ ทุกๆ 4 เดือน	ตรวจสอบ Sticker วัน ครบกำหนดสอบ เทียบเครื่องมือวัด	5	120	1. ใช้แผ่นมาตรฐาน เทียบทุกครั้งก่อน ใช้ 2. ดู Sticker วันครบ กำหนดสอบเทียบ 3. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	อรรถวิทย์ 17/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49 อรรถวิทย์ 17/04/49	1. เตรียมแผ่นเทียบ ไว้หน้างานเพื่อ เทียบก่อน ใช้งาน 2. กำหนดให้ตรวจสอบ Sticker ก่อน ใช้งาน 3. ฝึกฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	4	4	3	48
						3	ให้ทำการฝึก อบรมพนักงาน ในวิธี ใช้เครื่องมือ และการทำงาน ที่ถูกต้อง		5	60							

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ที่ลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 1 ในจำนวน ทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการตรวจชิ้นสุดท้าย ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), ธีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MRM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPH	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข						
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPH		
																	0	0
กระบวนการ ตรวจสอบ ชิ้นสุดท้าย	รอยขีดข่วน	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดยไม้ก็งถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจได้ รับการซ่อมแซม	4		แสงสว่าง	มีขบวนการนับเลข	ตรวจสอบด้วย	7	84									
					น้อยเกิน ไป	สว่างทุก 6 เดือน	สายคา											
					พนักงานตรวจ สอบไม่ครบ คลุม ทั้งบริเวณ	ให้ทำงานตาม วิธีปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมพนักงาน		7	112	1.ให้ฝึกอบรม พนักงานทุก 4 เดือน 2.ให้ใช้ระบบ Gage R&R ในการประเมินผล	บุญทิพย์ 20/04/49 สุวิมล 20/04/49	1 กำหนดให้มี ฝึกอบรมการตรวจ ทุก 4 เดือน 2.ลัด ทำระบบ Gage R&R สำหรับประเมิน	4	3	4	48		
มาตรฐานการ ตรวจสอบที่ ไม่เหมาะสม	ทำการตรวจสอบ อย่างละเอียด		7	140	1.ทำมาตรฐานการ ตรวจสอบและ ตรวจสอบซ้ำก่อนบรรจุ 2.ทำระดับการ คัดเลือดยเป็นรูปไว้ หน้างาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน ทุก 4 เดือน 4.ให้ใช้ระบบ Gage R&R ในการประเมินผล	บุญทิพย์ 18/04/49 ลัญญา 18/04/49 บุญทิพย์ 20/04/49 สุวิมล 20/04/49	1.ลัด ทำมาตรฐาน ตรวจสอบและ ตรวจสอบซ้ำด้วยหัวหน้า 2.ลัด ทำ Control Point เป็นรูป ไว้หน้างาน 3.กำหนดให้มี ฝึกอบรมการตรวจ ทุก 4 เดือน 4.ลัด ทำระบบ Gage R&R สำหรับประเมิน	4	3	4	48							

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักัดขณะ ข้อมบพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการตรวจชิ้นสุดท้าย ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), ธีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MRM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข								
						การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN				
																	0	0	0	0
กระบวนการ ตรวจสอบ ชิ้นสุดท้าย	รอยกระแตก	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดย ไม่ถี่งถูก ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	4		แสงสว่าง	มีทวนลมค่าแสง	ตรวจสอบด้วย	7	84											
					น้อยเกิน ไป	สว่างทุก 6 เดือน	สายคา													
					พนักงานตรวจ ลมไม่ครบ คชข ทั้งบริเวณ	ให้ทำงานตาม วิธีปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมพนักงาน		7	112	1.ให้ฝึกอบรม พนักงานทุก 4 เดือน 2.ให้ใช้ระบบ Gage R&R ในการประเมินผล	บุญทิพย์ 20/04/49  สุวิมล 20/04/49	1 กำหนดให้มีกร ฝึกอบรมการตรวจ ทุก 4 เดือน 2.ลัด ทำระบบ Gage R&R สำหรับประเมิน	4	3	4	48				
มาตรฐานการ ตรวจสอบที่ ไม่เหมาะสม	ทำการตรวจสอบ อย่างละเอียด		7	140	1.ทำมาตรฐานการ ตรวจสอบและ ตรวจสอบซ้ำก่อนบรรจุ 2.ทำระดับการ คัดลน ใดเป็นรูปไว้ หน้างาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน ทุก 4 เดือน 4.ให้ใช้ระบบ Gage R&R ในการประเมินผล	บุญทิพย์ 18/04/49  ลัญญา 18/04/49  บุญทิพย์ 20/04/49  สุวิมล 20/04/49	1.ลัด ทำมาตรฐาน ตรวจสอบและ ตรวจสอบซ้ำด้วยหัวหน้า 2.ลัด ทำ Control Point เป็นรูป ไว้หน้างาน 3.กำหนดให้มีกร ฝึกอบรมการตรวจ ทุก 4 เดือน 4.ลัด ทำระบบ Gage R&R สำหรับประเมิน	4	3	4	48									



ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ภัยพิบัติของขั้นตอนการผลิตและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 3 ในจำนวน ทั้งหมด 3 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการตรวจชิ้นสุดท้าย ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-ยี่ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญพิทย์(PACK), พีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MOM), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โฉมของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โฉมของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โฉม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการ ตรวจสอบ ชิ้นสุดท้าย	รอยกระแทก	ผลิตภัณฑ์อาจ ได้รับการตรวจ แบบคัดเลือก โดยไม่ถูกต้อง ทำลาย แต่ บางส่วนอาจ ได้ รับการซ่อมแซม	4		พนักงานขน ย้ายคือ ไม่ระมัดระวัง	4	บอกให้พนักงาน ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงาน	ตรวจสอบด้วย สายตา	7	112	1.ทำรูปภาพการ จับถือไว้หน้างาน 19/04/49 2.ให้หัวหน้างาน ปลูกจิตสำนึก ของพนักงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน 19/04/49	อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49 อรรถวิทย์ 19/04/49	1.จัดทำรูปภาพการ จับถือไว้หน้างาน 2.กำหนดให้หัวหน้า บุคคลากรจิตสำนึก ทุกคนก่อนเริ่มงาน 3.กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	4	4	5	80

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ ทัศนคติของข้อบกพร่องและผลกระทบ ต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

*POTENTIAL*

**FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS**  
(PROCESS FMEA)

หมายเลข FMEA: FMEA-001

หน้าที่: 1 ในจำนวนทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ: กระบวนการบรรจุ      ผู้รับผิดชอบกระบวนการ:      คณะทำงาน:      ผู้จัดทำ: สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์: WHEEL-DISC      วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น: -      วันเริ่มต้น: 5-มี.ค.-2549      วัน พบ ทวนต่ำสุด (Rev.): A

คณะทำงาน: ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), พีระพงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), ลัญญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMCR)

หน้าที่ของกระบวนการ	แนว โหน้ของ ข้อบกพร่อง	แนว โหน้ของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	class	แนว โหน้ ของสาเหตุ/ กศ โค	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข				
						การป้องกัน	การตรวจจับ					การแก้ไข	S	O	D	RPN
กระบวนการบรรจุ	แผ่นพลาสติก รองคือ (Air Bubble) ลอกปรก	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ต้องได้รับการ ช่วยเชมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติ งาน ที่ถูกทำสาย	3		พนักงาน ไม่ตรวจสอบ แผ่นพลาสติก ก่อนนำมาใช้	-		10	210	1.ให้ทำมาตรฐาน การตรวจสอบและ ไบมัน ที่กศต 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	บุญทิพย์ 20/04/49	1.ลด ทำมาตรฐาน การตรวจสอบและ ไบมัน ที่กศต 2.ลดฝึกอบรม พนักงาน ทุกคน	3	4	5	60
					พนักงาน ไม่ระวังในการ นำพลาสติก มาใช้งาน	-		10	120	1.กำหนดการจับและ การทำงานไว้ พนักงาน 2.ให้หัวหน้างาน ปฏิบัติงานที่ กศตของพนักงาน 3.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	บุญทิพย์ 22/04/49 บุญทิพย์ 17/04/49 บุญทิพย์ 17/04/49	1.ลด ทำ Control Point การทำงาน ไว้ที่พนักงาน 2.กำหนดให้หัวหน้า บุคสร้างจิกสำนึก ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน 3.กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	3	4	5	60
					วิธีการจัดเก็บ แผ่นพลาสติก ไม่เหมาะสม	-		10	150	1.ทำมาตรฐานการ จัดเก็บและพื้นที่ 2.ให้ฝึกอบรม พนักงาน	บุญทิพย์ 18/04/49 บุญทิพย์ 18/04/49	1.กำหนดมาตรฐาน การจัดเก็บและพื้นที่ หรือไบมัน ที่กศต 2.กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	3	4	4	48

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์ หักลักษณะ ข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต หลังการปรับปรุงแก้ไข

POTENTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

หมายเลข FMEA

FMEA-001

(PROCESS FMEA)

หน้าที่ 2 ในจำนวน ทั้งหมด 2 หน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ กระบวนการบรรจุ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ คณะทำงาน ผู้จัดทำ สุวิมล

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ WHEEL-DISC วัน-เดือน-ปี ที่ครบกำหนดเสร็จสิ้น - วันเริ่มต้น 5-มี.ค.-2549 วัน ทบทวนล่าสุด (Rev.) A

คณะทำงาน ชาญวิทย์(CAST), พรชัย (CNC), อรรถวิทย์(PAINT), บุญทิพย์(PACK), วีระ พงษ์(DESIGN), ทวีชัย(MOLD), ชัยศักดิ์(MAN), ธนิก(QA), สันติญา(QC), สุวิมล(QC), สมศักดิ์(QMR)

หน้าที่ของ กระบวนการ	แนว โน้มของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	แนว โน้มของ ผลจาก ข้อบกพร่อง	S	Class	แนว โน้ม ของสาเหตุ/ กลไก	O	การควบคุมในปัจจุบัน		D	RPN	วิธีการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ/ วันเสร็จสิ้น	ผลการแก้ไข					
							การป้องกัน	การตรวจสอบ					การแก้ไข	S	O	D	RPN	
กระบวนการ บรรจุ	บรรจุปน	ผลิตภัณฑ์ บางส่วนอาจ ก็องได้รับการ ซ่อมแซมใน สายการผลิต นอกจุดปฏิบัติงาน ที่ถูกต้อง	3		พนักงาน เดิมคือ ไม่เหมาะสม	7	ให้คัดแยกคือ ที่ไม่เหมือนกัน ออกจากกัน	ตรวจสอบด้วย สายตา	8	168	1. ลัดหน้า ชั่งตวง หรือมีป้ายบ่งชี้  2. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	บุญทิพย์ 15/04/49  บุญทิพย์ 16/04/49	1. ลัดหน้า ชั่งตวงและ ชั่งตวงหรือมี ป้ายบ่งชี้  2. กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	3	5	4	60	
					พนักงานใหม่ ที่ยังไม่ชำนาญ การปฏิบัติงาน	4	ทำการฝึกอบรม พนักงานใหม่		8	96								
					พนักงานไม่ได้ ทวนสอบอีก ครั้งก่อนบรรจุ	5	-	ทวนสอบจำนวน คือได้จาก Check Sheet มีบันทึกผล		8	120	1. ให้พนักงาน Stamp หลังการตรวจซ้ำ ก่อนบรรจุ  2. ให้หัวหน้าตรวจสอบ Stamp ก่อน ให้ บรรจุ  3. ให้ฝึกอบรม พนักงาน	บุญทิพย์ 15/04/49  บุญทิพย์ 16/04/49  บุญทิพย์ 16/04/49	1. กำหนดให้ พนักงาน Stamp หลังการตรวจซ้ำ ก่อนบรรจุ  2. กำหนดให้หัวหน้า ตรวจสอบ Stamp ก่อน ให้บรรจุ  3. กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมเป็นประจำ	3	3	5	45

## 5.2 การประเมินผลหลังการปรับปรุงแก้ไข

การประเมินผลหลังการปรับปรุงแก้ไข จะใช้กระบวนการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสีย และค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ(RPN) มาทำการประเมินผลหลังทำการปรับปรุงแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละกระบวนการ
- (2) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละกระบวนการ
- (3) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย
- (4) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละชนิดของเสีย
- (5) การเปรียบเทียบมูลค่าของเสียจากการผลิต
- (6) การเปรียบเทียบมูลค่าของเสียจากลูกค้ำร้องเรียน
- (7) การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN)

### 5.2.1 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละกระบวนการ


เนื่องจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดการผลิตเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	หลัง	ผล
หลอม	0.11%	0.07%	-0.04
หล่อ	3.04%	2.10%	-0.94
ตัด Riser	0.05%	0.04%	-0.01
อบ	0.34%	0.19%	-0.15
กลึง	1.42%	0.87%	-0.55
ตรวจสอบรอยร้าว	1.35%	0.80%	-0.55
ล้างล้อเตรียมผิว	0.08%	0.05%	-0.03
ตรวจสอบก่อนพ่นสี	0.29%	0.23%	-0.06
พ่นสีฝุ่นรองพื้น	0.01%	0.01%	0.00

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	หลัง	ผล
อบสีฝุ่น	0.01%	0.01%	0.00
พ่นสี	2.64%	1.66%	-0.98
อบสี	0.13%	0.09%	-0.04
ตรวจสอบความหนาสี	0.03%	0.03%	0.00
บรรจุ	0.01%	0.00%	-0.01
ยอดรวมของเสีย	9.53%	6.15%	-3.38
ยอดการผลิตทั้งหมด	2,562,932	647,235	

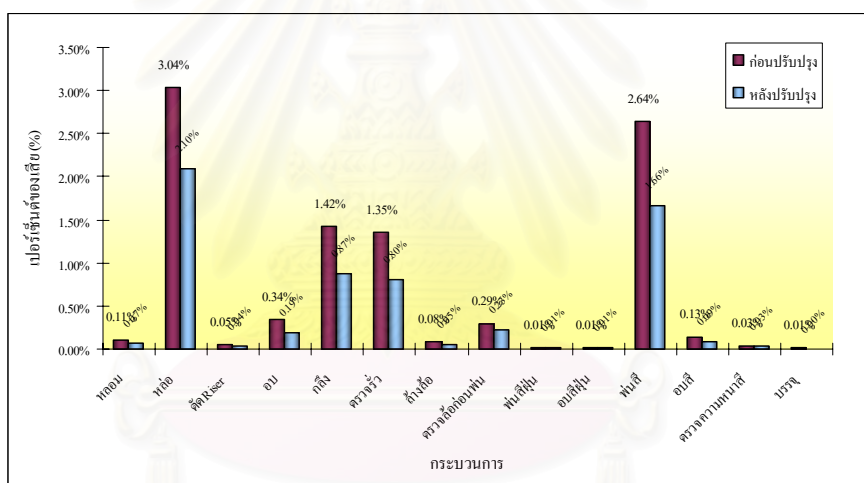

รูปที่ 5.3 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง


จากตารางที่ 5.4 จะเห็นได้ว่า หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เทียบกับยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 3.38 เปอร์เซ็นต์

### 5.2.2 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนในแต่ละกระบวนการ

เนื่องจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบกับยอดการส่งเป็นตัวแทนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง

กระบวนการ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	หลัง	ผล
หล่อ	0.006%	0.0014%	-0.0046
กลึง	0.028%	0.0003%	-0.0277
ตรวจสอบรอยร้าว	0.004%	0.0005%	-0.0035
พ่นสี	0.045%	0.0154%	-0.0296
อบสี	0.001%	0.0007%	-0.0003
ตรวจสอบความหนาสี	0.001%	0.0002%	-0.0008
ตรวจสอบก่อนส่ง	0.014%	0.0085%	-0.0055
บรรจุ	0.001%	0.0002%	-0.0008
ยอดรวมของเสีย	0.100%	0.0270%	-0.073
ยอดส่งทั้งหมด	2,271,727	591,627	

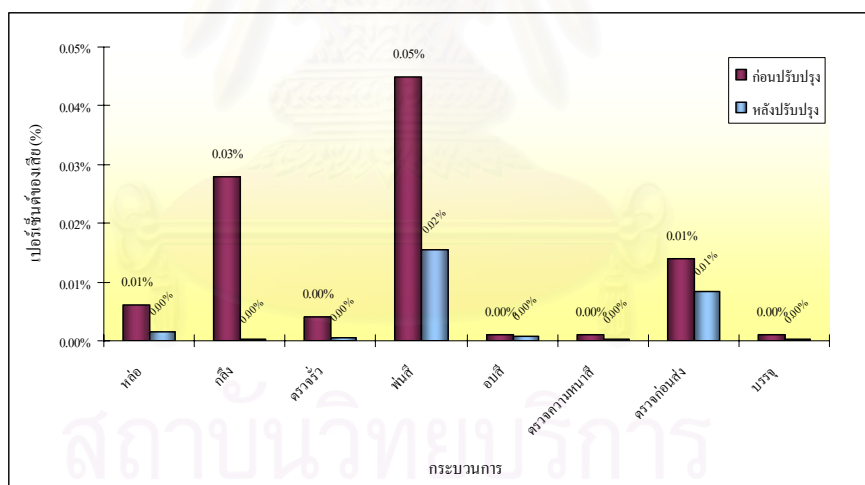

รูปที่ 5.4 แผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้าร้องเรียนที่เกิดจากแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังการปรับปรุง

จากตารางที่ 5.5 จะเห็นได้ว่า หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เทียบกับยอดส่งให้กับลูกค้าทั้งหมด ลดลง 0.073 เปอร์เซ็นต์

### 5.2.3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย

สำหรับผลที่ได้หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของข้อเสียนั้น ได้สรุปผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5.6 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

ตารางที่ 5.6 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย  
ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	หลัง	ผล
ฟองอากาศ	0.07%	0.04%	-0.03
ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	0.04%	0.03%	-0.01
โพรงอากาศ	2.50%	1.73%	-0.77
ผิวขรุขระ	0.32%	0.20%	-0.12
โมลด์กระชาก	0.10%	0.08%	-0.02
หล่อไม่เต็ม	0.08%	0.06%	-0.02
ทรายหล่น	0.04%	0.03%	-0.01
Riser สูง	0.05%	0.04%	-0.02
ค่าความแข็งสูง	0.16%	0.07%	-0.09
ค่าความแข็งต่ำ	0.16%	0.10%	-0.06
ไม่ระบุช่วงการอบ	0.02%	0.02%	-0.00
รูกลางลือ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด	0.61%	0.38%	-0.23
รอยกระแทก	0.38%	0.27%	-0.11
รอยกลิ้งเป็นเส้น	0.32%	0.17%	-0.15
ค่าความส่าย(Run-out) สูง	0.08%	0.04%	-0.04
รูสวมน็อตเอียง	0.01%	0.01%	-0.00
บ่าร่องรูกลางลือ(Chamfer) ต่ำ	0.01%	0.01%	-0.00
รูสวมวาล์วเอียง	0.00%	0.00%	-0.00
ความสูงรูน็อตต่ำ	0.00%	0.00%	-0.00
รั้ว	1.25%	0.75%	-0.50
ครีบกม	0.10%	0.06%	-0.04
ผิวเป็นคราบ	0.08%	0.05%	-0.03

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตในแต่ละชนิดของเสีย  
ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	หลัง	ผล
รอยกระแทก	0.29%	0.23%	-0.06
สีฝุ่นยัดเกาะไม่ดี	0.01%	0.01%	-0.00
สีฝุ่นลอก	0.01%	0.01%	-0.00
เม็ดฝุ่น	1.20%	0.85%	-0.35
รอยขีดข่วน	0.84%	0.42%	-0.42
สีไหล	0.57%	0.39%	-0.50
รอยขูดจากที่ปิดรูฉีด (Masking)	0.02%	0.01%	-0.01
รอยมือ	0.01%	0.01%	-0.00
สีลอก	0.13%	0.09%	-0.04
ความหนาสีต่ำ	0.03%	0.03%	-0.00
แผ่นพลาสติกกรองลื้อ (Air Bubble) สกปรก	0.01%	0.00%	-0.01
บรรจุปน	0.00%	0.00%	-0.00
<b>ยอดรวมของเสีย</b>	<b>9.53%</b>	<b>6.15%</b>	<b>-3.38</b>
<b>ยอดการผลิตทั้งหมด</b>	<b>2,562,932</b>	<b>647,235</b>	

จากตารางที่ 5.6 จะเห็นได้ว่า หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียจากการผลิตทั้งหมด ลดลง 3.38 เปอร์เซ็นต์ และของเสียที่เกิดจากการรั่วและสีไหลให้เปอร์เซ็นต์ลดลงได้มากที่สุดคือ 0.50 เปอร์เซ็นต์

#### 5.2.4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละชนิดของเสีย

สำหรับผลที่ได้หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของข้อเสียนั้น ได้สรุปผลการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละชนิดของเสีย ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5.7 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า



ตารางที่ 5.7 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร็องเรียนในแต่ละชนิดของเสีย  
ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	เปอร์เซ็นต์ของเสีย		
	ก่อน	หลัง	ผล
โพรงอากาศ	0.004%	0.001%	-0.003
ผิวขรุขระ	0.001%	0.000%	-0.001
โมลด์กระชาก	0.001%	0.001%	-0.000
รูกลวงล้อ(Center Bore) ไม่ได้ขนาด	0.022%	0.000%	-0.022
ร่องล้อคฝาครอบล้อ (CAP) ไม่ได้ขนาด	0.007%	0.000%	-0.007
ร้าว	0.000%	0.000%	-0.000
ครีบกม	0.004%	0.000%	-0.004
จีเกลือ	0.011%	0.006%	-0.005
รอยขีดจากที่ปิดรูน็อต (Masking)	0.004%	0.000%	-0.004
เม็ดฝุ่น	0.009%	0.003%	-0.006
รอยขีดข่วน	0.013%	0.006%	-0.007
รอยมือ	0.000%	0.000%	-0.000
สีผิด	0.007%	0.000%	-0.007
สีลอก	0.001%	0.001%	-0.000
ความหนาสีต่ำ	0.001%	0.000%	-0.001
รอยกระแทก	0.005%	0.004%	-0.001
รอยขีดข่วน (ผิวล้อ)	0.009%	0.005%	-0.004
แผ่นพลาสติกร่องล้อ (Air Bubble) สกปรก	0.001%	0.000%	-0.001
บรรจุปน	0.000%	0.000%	-0.000
ยอดรวมของเสีย	0.100%	0.027%	-0.073
ยอดส่งทั้งหมด	2,271,727	591,627	

จากตารางที่ 5.7 จะเห็นได้ว่า หลังจากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน ตัวอย่าง ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียจากลูกค้ำร็องเรียนทั้งหมด ลดลง 0.073 เปอร์เซ็นต์ และของเสียที่เกิดจากรูกลวงล้อ(Center Bore) ไม่ได้ขนาดให้เปอร์เซ็นต์ลดลงได้มากที่สุดคือ 0.022 เปอร์เซ็นต์

### 5.2.5 การเปรียบเทียบมูลค่าของเสียจากการผลิต

เนื่องจากมูลค่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ตัวเลขมูลค่าของเสียโดยเฉลี่ยต่อเดือนเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง

ซึ่งมูลค่าของเสียโดยเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 12,150,425 บาทต่อเดือน เทียบกับมูลค่าของเสียโดยเฉลี่ยหลังการปรับปรุงเท่ากับ 7,253,410 บาทต่อเดือน ทำให้ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการสามารถลดมูลค่าของเสียจากการผลิตลงได้ 4,897,015 บาทต่อเดือน

### 5.2.6 การเปรียบเทียบมูลค่าของเสียจากลูกค้าร้องเรียน

เนื่องจากมูลค่าของเสียที่เกิดจากลูกค้าร้องเรียนที่ได้นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ต้นมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทำให้จำเป็นต้องใช้ตัวเลขมูลค่าของเสียโดยเฉลี่ยต่อเดือนเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับปรุง

ซึ่งมูลค่าของเสียโดยเฉลี่ยก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 301,795 บาทต่อเดือน เทียบกับมูลค่าของเสียโดยเฉลี่ยหลังการปรับปรุงเท่ากับ 84,640 บาทต่อเดือน ทำให้ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการสามารถลดมูลค่าของเสียจากลูกค้าร้องเรียนลงได้ 217,155 บาทต่อเดือน

### 5.2.7 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้น (RPN)

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis หรือ PFMEA) ในแต่ละกระบวนการผลิตและได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตที่มีข้อบกพร่อง ที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้น(RPN) ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป จากนั้นทำการเปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้การเปรียบเทียบค่า RPN เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนและหลังการปรับปรุงเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 5.8 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

ตารางที่ 5.8 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN		
		เก่า	ใหม่	%ลด
ฟองอากาศ	- ใบพัด GBF ชำรุด	60		
	- เครื่องควบคุมอัตราไหลในโตรเจนไม่ได้มาตรฐาน	90		
	- เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำลูมิเนียมไม่ได้มาตรฐาน	120	36	70.0%
	- ความเร็วใบพัด GBF ไม่เหมาะสม	120	54	55.0%
	- พนักงานไม่กำจัดซิลิโคนในเตาหลอม	252	72	71.4%

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN		
		เก่า	ใหม่	%ลด
ส่วนประกอบ ไม่ได้มาตรฐาน	- เครื่องตรวจค่าส่วนประกอบ (Spectrometer) ของลื้อ คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐาน	70		
	- พนักงานเติมส่วนประกอบผิดจากค่ามาตรฐาน	210	84	60.0%
โพรงอากาศ	- อัตราการไหลของน้ำอลูมิเนียมไม่เหมาะสม	96		
	- อัตราการไหลของน้ำ Cooling ไม่เหมาะสม	96		
	- อุณหภูมิโมลต์ไม่ได้ตามที่กำหนด	144	48	66.7%
	- อุณหภูมิน้ำอลูมิเนียมไม่ได้ตามที่กำหนด	144	48	66.7%
	- พนักงานใช้ Die Coat ผิดประเภท	72		
	- พนักงานพ่น Die Coat ไม่ได้มาตรฐาน	280	96	65.7%
ผิวขรุขระ	- ผิวของโมลด์ขรุขระ	140	60	57.1%
	- Die Coat หลุดหรือลอกขณะทำการหล่อ	245	60	75.5%
	- พนักงานใช้มาตราส่วน Die Coat ไม่เหมาะสม	75		
	- ไม่ระบุความถี่การตรวจโมลด์ขณะทำการหล่อ	245	80	67.3%
โมลด์กระชาก	- Die Coat เคลือบผิวโมลด์หลุดขณะหล่อลื้อ	245	80	67.3%
	- โมลด์สึกหรอ	105	60	42.9%
หล่อไม่เต็ม	- การกำหนดค่าอุณหภูมิไม่เหมาะสม	168	36	78.6%
	- กำหนดอัตราการไหลอลูมิเนียมไม่เหมาะสม	126	54	57.1%
ทรายหล่น	- โมลด์ไม่สะอาด	140	60	57.1%
	- พนักงานไม่ทำความสะอาดโมลด์ก่อนหล่อทุกครั้ง	105	30	71.4%
Riser สูง	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นของกระบวนการไม่เหมาะสม	112	36	67.9%
	- วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นไม่ชัดเจน	64		
	- ไม่มีชิ้นส่วนมาตรฐานไว้สอบเทียบการตั้งค่า	84		
ค่าความแข็งสูง	- อุณหภูมิเตาอบคืนโครงสร้าง (Solution : T4) สูง	144	48	66.7%
	- เวลาของเตาอบคืนโครงสร้างสูง	96		
	- อุณหภูมิของเตาอบบ่มแข็ง (Aging : T5) สูง	144	48	66.7%

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN		
		เก่า	ใหม่	%ลด
ค่าความแข็งต่ำ	- อุณหภูมิของเตาอบขึ้นโครงสร้าง (Solution : T4) ต่ำ	144	48	66.7%
	- เวลาของเตาอบ Solution น้อยกว่าค่าที่กำหนด	96		
	- อุณหภูมิของน้ำ (Quenching) สูง	96		
	- เวลาในการจุ่มน้ำน้อยกว่าค่าที่กำหนด	96		
ไม่ระบุช่วงการอบ	- พนักงานลืมใส่หมุดตัว Stamp ใน Lower Mold	63		
	- พนักงานไม่ตรวจสอบตัวหมุด Stamp อีกครั้ง	105	36	65.7%
รูกลางลือ (Center Bore) ไม่ได้ขนาด	- มีดกลึงสึกหรอ	280	72	74.3%
	- วิธีการควบคุมอายุใช้งานของมีดกลึงไม่ชัดเจน	280	72	74.3%
	- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนใช้มีดกลึงทุกครั้ง	224	16	92.9%
	- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่ถูกวิธี	120	48	60.0%
	- เครื่องมือวัดไม่ได้มาตรฐาน	120	48	60.0%
รอยกระแทก	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	96		
รอยกลึงเป็นเส้น	- มีดกลึงสึกหรอ	105	27	74.3%
	- มีดกลึงแตก	105	27	74.3%
	- พนักงานไม่ลงบันทึกจำนวนครั้งใช้มีดกลึง	84		
	- วิธีการควบคุมอายุการใช้งานมีดกลึงไม่ชัดเจน	105	27	74.3%
ค่าความส่าย (Run-out) สูง	- แกนยึดดอกสว่านไม่ร่วมศูนย์	84		
	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นไม่ได้มาตรฐาน	70		
	- ตั้งค่ามุมลาดรูศูนย์กลางลือไม่ตรงกับมุมลาดเครื่อง	147	70	52.4%
	- ขาดการศึกษาความสามารถของเครื่องอย่างถูกต้อง	168	63	62.5%
รูสวมเนื้อตื้น	- อุปกรณ์ในเครื่องกลึง (Jig-Fixture) ไม่เหมาะสม	96		
	- ค่าที่ระบุในโปรแกรมไม่เหมาะสม	120	64	46.7%
บาร่องรูกลางลือ (Chamfer) ต่ำ	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้น (Set-up) ไม่เหมาะสม	70		
	- พนักงานไม่ได้ตรวจรับมีดกลึงปาดก่อนที่นำมาใช้	98		
	- ใช้มีดกลึงปาดผิดแบบ	147	84	42.9%
ร่องลือคฝาครอบลือไม่ได้ขนาด	- พนักงานใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสม	162	90	44.4%
	- วิธีการควบคุมอายุใช้งานมีดกลึงปาดไม่ชัดเจน	210	54	74.3%
	- มีดกลึงปาดไม่ได้มาตรฐาน	168	54	67.9%

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN		
		เก่า	ใหม่	%ลด
รูสวมวาล์วเยื้อง	- พนักงานตั้งค่าตำแหน่งรูสวมวาล์วมืดพลาด	80		
	- พนักงานไม่ตรวจสอบตำแหน่งรูสวมวาล์ว	120	60	50.0%
ความสูงรูนี้อต่ำ	- พนักงานตั้งค่าเริ่มต้นมืดพลาด	60		
	- พนักงานตรวจสอบชิ้นงานมืดพลาด	162	90	44.4%
	- เครื่องจักรมีเศษอลูมิเนียมติดค้างอยู่ที่ฐานรอง	252	48	81.0%
รั่ว	- แรงดัน Hydraulic Pressure ไม่เหมาะสม	245	42	82.9%
	- แรงดันลม (Air Pressure) ต่ำกว่ามาตรฐาน	196	42	78.6%
	- ความเร็วเวลาหมุนล้อเพื่อตรวจไม่เหมาะสม	147	28	81.0%
	- น้ำไม่สะอาด	245	63	74.3%
	- แสงสว่างในจุดที่ทำงานไม่เหมาะสม	147	42	71.4%
	- แผ่นยางรั่ว	294	84	71.4%
	- พนักงานตรวจสอบมืดพลาด	196	63	67.9%
ครีบกม	- พนักงานชูดครีบไม่ดี	84		
	- พนักงานชูดครีบไม่ทั่วทุกพื้นที่	168	80	52.4%
	- ไม่มีการระบุเครื่องมือที่ใช้อย่างเหมาะสม	140	60	57.1%
ผิวเป็นคราบ	- พนักงานไม่ได้ตรวจสอบเครื่องล้างล้อ	84		
	- หัวฉีดล้างอุดตัน	168	90	46.4%
	- หัวฉีดเคลื่อนตำแหน่ง	210	90	57.1%
	- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermocouple) เสีย	126	90	28.6%
	- Pump ความดันเสีย	84		
	- สัดส่วนสารเคมีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	126	90	28.6%
รอยกระแตก	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน	96		
	- พนักงานขาดความเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์และการทำงาน	120	72	40.0%
	- พนักงานยกชิ้นงานไม่ระวัง	96		
	- วัสดุที่ใช้ทำที่แขวนล้อไม่เหมาะสม	120	48	60%

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN		
		เก่า	ใหม่	%ลด
สีฝุ่นยัดเกาะ ไม่ดี	- หัวฉีดสีฝุ่นอุดตัน	126	90	28.6%
	- พนักงานปรับตั้งปืนพ่นไม่เหมาะสม	168	90	46.4%
	- สีฝุ่นไม่เหมาะสม	84		
สีฝุ่นลอก	- อุณหภูมิในการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน	54		
	- ความเร็ว Speed Conveyor ไม่ได้ตามมาตรฐาน	54		
	- ล้อไม่สะอาด	192	60	68.8%
เม็ดฝุ่น	- ห้องพ่นสีมีฝุ่นมาก	168	64	61.9%
	- พนักงานไม่ทำความสะอาดเป็นหลังเลิกงาน	112	36	67.9%
	- พนักงานใช้ถุงมือผิดประเภท	84		
	- พนักงานสวมเสื้อผ้าและถุงมือที่ไม่สะอาด	84		
รอยขีดข่วน	- วัสดุที่แขวนล้อไม่เหมาะสมกับการใช้งาน	160	64	60.0%
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการสัมผัสล้อ	128	96	25.0%
	- พนักงานขนย้ายล้ออย่างไม่ระวัง	128	96	25.0%
สีไหล	- ปืนไม่สะอาด	140	36	74.3%
	- แรงดันลมของปืนต่ำกว่ามาตรฐาน	112	36	67.9%
	- พนักงานไม่ได้ปรับเทียบแรงดันลมของปืน	84		
	- พนักงานปรับแรงดันลมไม่เหมาะสม	84		
	- ความหนืดของสีต่ำกว่ามาตรฐาน	60		
รอยขีดจากที่ ปิดรูเนื้อ (Masking)	- ที่ปิดรูอาจมีขนาดคับเกินไป	84		
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการดึงที่ปิดรูออก	112	96	14.3%
	- วิธีการใช้ที่ปิดรูยังไม่เหมาะสม	168	48	71.4%
ขี้เกลือ	- ปืนพ่นไม่สะอาด	210	54	74.3%
	- พนักงานปรับแรงลมของปืนไม่เหมาะสม	84		
	- ล้อมีครีบกมมาก	252	72	71.4%
	- ล้อไม่สะอาด	192	90	53.1%
รอยมือ	- พนักงานไม่สวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน	160	64	60.0%
	- พนักงานไม่ระมัดระวังในการจับหน้าล้อ	160	96	40.0%

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง

ชนิดของเสีย	สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง	RPN		
		เก่า	ใหม่	%ลด
สีเพี้ยน	- พนักงานผสมเจดสีได้ไม่เหมาะสม	96		
	- ไม่มีแผ่นสีมาตรฐานสำหรับเทียบเคียงกับสีลื้อ	160	48	70.0%
	- ไม่มีลื้อตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงสี	128	48	62.5%
สีลอก	- อุณหภูมิการอบไม่ได้ตามมาตรฐาน	54		
	- ความเร็ว Speed Conveyor ไม่ได้ตามมาตรฐาน	54		
	- ลื้อไม่สะอาด	288	90	68.8%
	- สีไม่ได้มาตรฐาน	126	72	42.9%
ความหนาสีต่ำ	- เครื่องมือตรวจความหนาสีไม่ได้มาตรฐาน	120	48	60.0%
	- พนักงานตรวจสอบผิดพลาด	60		
รอยขีดข่วน	- แสงสว่างน้อยเกินไป	84		
	- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณลื้อ	112	48	57.1%
	- มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	140	48	65.7%
รอยกระแตก	- แสงสว่างน้อยเกินไป	84		
	- พนักงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งบริเวณลื้อ	112	48	57.1%
	- มาตรฐานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสม	140	48	65.7%
	- พนักงานขนย้ายลื้อไม่ระมัดระวัง	112	80	28.6%
แผ่นพลาสติก รองลื้อ (Air Bubble) สกปรก	- พนักงานไม่ตรวจแผ่นพลาสติกก่อนนำมาใช้	210	60	71.4%
	- พนักงานไม่ระมัดระวังการนำพลาสติกมาใช้	120	60	50.0%
	- วิธีการจัดเก็บแผ่นพลาสติกไม่เหมาะสม	150	48	68.0%
บรรจุปน	- พนักงานเก็บลื้อไม่เหมาะสม	168	60	64.3%
	- พนักงานใหม่ที่ยังไม่ชำนาญการปฏิบัติงาน	96		
	- พนักงานไม่ได้ทวนสอบอีกครั้งก่อนบรรจุ	120	45	62.5%

## บทที่ 6

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการมุ่งเน้นทางด้านการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตลือ อลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ อันเป็นกระบวนการผลิตหลักของทางโรงงาน ตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเป็นกรณีศึกษา ซึ่งกระบวนการผลิตลืออลูมิเนียมอัลลอยด์นี้ ประกอบด้วย 16 กระบวนการ โดยเริ่มจากกระบวนการหลอม กระบวนการหล่อ กระบวนการตัด Riser กระบวนการอบ กระบวนการกลึง กระบวนการตรวจสอบรอยร้าว กระบวนการล้างลือเพื่อเตรียมผิว กระบวนการตรวจสอบลือก่อนพ่นสี กระบวนการพ่นสีฝุ่นรองพื้น กระบวนการอบสี ฝุ่น กระบวนการพ่นสี กระบวนการอบสี กระบวนการตรวจสอบความหนาสี กระบวนการตรวจสอบรอยร้าวสุดท้าย กระบวนการตรวจสอบสุดท้าย และกระบวนการบรรจุ เริ่มจากการนำ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ถึง ธันวาคม 2548 และนำมาศึกษาค้นหาลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ โดยใช้ผังพาเรโต และทำการศึกษาสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ โดยใช้ผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย จากทุกปัญหาในข้างต้น หลังจากนั้นได้นำเทคนิค Process FMEA เข้ามาดำเนินการลดของเสียโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงของของเสียที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าว พิจารณาโอกาสหรือความถี่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาการควบคุมของเสียในปัจจุบันที่เป็นลักษณะการควบคุมและการตรวจจับ ซึ่งจะทำให้เราทราบค่า Detection ส่งผลให้สามารถคำนวณค่า RPN

ดังนั้นการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการ จึงพิจารณาจากค่า RPN ที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการใดที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 จะได้รับการพิจารณาเป็นค่าแรกในการหามาตรการแก้ไข จนกระทั่งทุกค่าของ RPN น้อยกว่า 100 ซึ่งมาตรการแก้ไขดังกล่าวได้พิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียโดยมีการดำเนินการดังนี้คือ

1. เพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสีย เช่น การตรวจสอบชิ้นงาน 100%, การตรวจสอบชิ้นงานแรกๆที่เริ่มทำการผลิต, การทวนสอบหลังการปรับตั้งเครื่อง, การใช้ใบบันทึกในการบันทึกผล ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น
2. ลดโอกาสหรือความถี่ในการเกิดปัญหา เช่น ทบทวนระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร, โมลด์, ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเอกสารในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน



จากการดำเนินการแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้น้อยลงดังกล่าวในบทข้างต้น พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการปรับปรุงคุณภาพสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต พบว่าเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดการผลิต ลดลง จาก 9.53% เหลือ 6.15% (ลดลง 3.38%)
2. ปัญหาของเสียที่ลูกค้าร้องเรียน มีเปอร์เซ็นต์ของเสียเทียบยอดส่งให้ลูกค้า ลดลงจาก 0.100% เหลือ 0.027% (ลดลง 0.073%)
3. มูลค่าของเสียที่เกิดภายในกระบวนการผลิต เปรียบเทียบโดยเฉลี่ยต่อเดือน ลดลงจาก 12,150,425 บาท เหลือ 7,253,410 บาท (ลดลง 4,897,015 บาท)
4. มูลค่าของเสียที่ลูกค้าร้องเรียน เปรียบเทียบโดยเฉลี่ยต่อเดือน ลดลงจาก 301,795 บาท เหลือ 84,640 บาท (ลดลง 217,155 บาท)
5. ค่าคะแนนดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) พบว่าลดลงตั้งแต่ 25.0% - 92.9% จากค่า RPN ของกระบวนการผลิตก่อนการแก้ไข

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

จากการทำวิจัยในโรงงานตัวอย่างเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียสำหรับทุกกระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ พบว่ามีปัญหาบางประการที่ควรเสนอแนะต่อทางโรงงานเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในปัจจุบันผู้บริหารของทางโรงงานเอง ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านคุณภาพ โดยจะเน้นไปที่เป้าหมายผลผลิตเป็นสำคัญ ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ถูกละเลย ดังนั้นผู้บริหารของทางโรงงานควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพควบคู่กันไปกับการผลิต โดยกำหนดนโยบายในเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการปรับปรุงด้านคุณภาพให้กับทุกๆ ฝ่ายในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะถ้าหากเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพเพิ่มขึ้น ปริมาณและผลผลิตก็จะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
2. สำหรับด้านการปรับปรุงคุณภาพ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงความเข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น
3. ผู้บริหารควรจัดทำกิจกรรมหรือการอบรมเกี่ยวกับจิตสำนึกในการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
4. ควรจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงข้อบกพร่องและผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานตระหนักและร่วมกันวางแผน แก้ไข ตรวจสอบและติดตามผลต่อไป

5. เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effects Analysis : FMEA) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วทำการหาวิธีการป้องกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ต้องการความปลอดภัยสูงในการนำไปใช้งาน โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบรถยนต์หรือในอุตสาหกรรมยานยนต์



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ FMEA. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท เทคนิคอล แอปโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิง จำกัด กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส. เอเชียเพรส จำกัด, 2547.

ธานี อ่อมอ้อ. 7 QC TOOL. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

นภคด อิ่มอม. การนำ FMEA สำหรับกระบวนการมาใช้ให้เกิดผล. วารสารเพื่อคุณภาพและเทคนิค การบริหารธุรกิจ 83 (ก.ย. 2547) : 73-75.

ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์. กิจกรรม ZD การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์. กรุงเทพมหานคร, 2542.

วันชัย ริจิรวนิช. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544.

ศ.เสรี ยูนิพันธ์ รศ.จรูญ มหิตธาพองกุล รศ.ดำรงค์ ทวีแสงไทยกุล. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน. การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

### ภาษาอังกฤษ

Anand Pillay and Jin Wang. Modified failure mode and effects analysis using approximate reasoning. Reliability Engineering & System Safety Volume 79 (1 January 2003) : Pages 69-85.

C. J. Price and N. S. Taylor. Automated multiple failure FMEA. Reliability Engineering & System Safety Volume 76 (April 2002) : Pages 1-10.

DaimlerChrysler General Motors and Ford Motor Corporation. Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Third Edition. Automotive Industry Action Group (AIAG), 2001.

- Feigebaum A/J. Quality Control. Engineering and Management. Mc Graw Hill Book Co., 1961.
- Jerry Bank. Principles of Quality Control. New York : John Wiley & Sons, Inc.,1989.
- P.C. Teoh and Keith Case. Failure modes and effects analysis through knowledge modelling.  
Journal of Materials Processing Technology Volumes 153-154 (10 November 2004) :  
Pages 253-260.
- Richard A. Harpster. How to Get More Out of Your FMEA. Quality Digest. June, 1999.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก-1 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 ก่อนการปรับปรุง

กองงาน	ลักษณะเสีย	จำนวนตัว																								รวม		ยอดค่า					
		มค.		กพ.		มีค.		เมษ.		พค.		พฤษ.		มิถ.		กค.		กย.		ตล.		ธค.											
		ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%	ตัว	%										
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	8	0.02%	54	0.12%	17	0.04%	28	0.07%	27	0.07%	32	0.08%	29	0.07%	34	0.08%	47	0.12%	25	0.06%	20	0.05%	24	0.06%	3,014	0.04%	64,519	0.09%	3,445,448			
	ช่วงเวลาเช้า (Shift Hole)	254	0.06%	27	0.07%	232	0.05%	322	0.08%	16	0.04%	38	0.09%	181	0.04%	11	0.03%	328	0.08%	277	0.35%	11	0.04%	285	0.07%	3,667	0.05%	55,527.2					
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	5,752	2.77%	5,128	2.29%	5,674	2.46%	6,014	2.40%	5,494	2.54%	5,279	2.42%	5,482	2.44%	6,120	2.79%	5,245	2.54%	5,764	2.62%	5,577	2.42%	6,226	2.87%	6,418	2.58%	51,248,148	77.9%	5.84%	46,562,911		
	ช่วงเวลาเช้า (Shift)	325	0.05%	384	0.05%	224	0.03%	148	0.03%	35	0.04%	229	0.12%	155	0.07%	195	0.09%	167	0.07%	545	0.24%	157	0.07%	284	0.12%	2,254	0.01%	1,276,891					
	กลางวัน (Shift)	288	0.27%	421	0.24%	728	0.32%	583	0.27%	622	0.29%	1,405	0.57%	752	0.32%	783	0.34%	134	0.06%	976	0.44%	748	0.34%	511	0.22%	1,235	0.02%	6,945,811					
	เย็นถึงเช้า (Shift)	216	0.12%	254	0.08%	224	0.07%	214	0.07%	188	0.08%	524	0.25%	252	0.12%	173	0.08%	287	0.12%	289	0.07%	251	0.07%	225	0.12%	2,678	0.03%	1,225,229					
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	11	0.02%	64	0.15%	67	0.15%	28	0.07%	23	0.06%	33	0.08%	33	0.08%	36	0.09%	35	0.09%	28	0.07%	61	0.15%	21	0.07%	354	0.04%	228,152					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	325	0.04%	225	0.07%	72	0.02%	122	0.04%	24	0.01%	15	0.04%	2	0.04%	78	0.03%	76	0.03%	67	0.03%	215	0.10%	242	0.14%	1,254	0.02%	111,574	1.2%	0.02%	111,574		
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	554	0.17%	478	0.25%	327	0.09%	557	0.23%	516	0.35%	22	0.04%	548	0.34%	516	0.35%	426	0.31%	542	0.39%	285	0.12%	21	0.12%	6,221	0.24%	2,441,625	1,124	0.04%	5,241,511		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	275	0.14%	264	0.12%	325	0.14%	275	0.14%	291	0.12%	488	0.23%	445	0.21%	553	0.27%	446	0.21%	516	0.27%	574	0.28%	294	0.25%	6,211	0.24%	2,254,248					
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	35	0.03%	51	0.02%	25	0.02%	27	0.05%	21	0.02%	54	0.02%	27	0.02%	62	0.02%	44	0.02%	48	0.02%	4	0.01%	55	0.02%	492	0.02%	225,745					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	145	0.54%	78	0.18%	411	0.29%	283	0.33%	644	0.29%	78	0.14%	729	0.35%	476	0.22%	722	0.32%	744	0.34%	624	0.28%	22	0.11%	1,242	0.02%	6,221,851	16,468	0.02%	23,726,222		
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	156	0.54%	761	0.54%	783	0.54%	1,275	0.46%	1,78	0.29%	1,97	0.49%	1,61	0.31%	723	0.29%	925	0.44%	1,47	0.18%	1,65	0.18%	229	0.44%	5,787	0.18%	5,225,681					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	2	0.02%	44	0.05%	67	0.05%	36	0.02%	33	0.01%	2	0.01%	2	0.01%	22	0.02%	2	0.01%	27	0.02%	54	0.02%	54	0.02%	217,771							
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	6	0.01%	25	0.02%	25	0.02%	2	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	27	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	16	0.01%	16	0.01%	52,546					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	182	0.18%	92	0.04%	129	0.07%	181	0.38%	125	0.07%	127	0.18%	191	0.08%	165	0.08%	128	0.12%	125	0.05%	167	0.07%	287	0.12%	2,264	0.01%	1,225,225					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	2	0.01%	5	0.01%	32	0.02%	7	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	25	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	57	0.01%	54,151					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	26	0.02%	125	0.02%	34	0.02%	25	0.02%	18	0.02%	54	0.02%	25	0.02%	74	0.04%	4	0.01%	36	0.02%	24	0.02%	52	0.05%	525	0.02%	1,164,725					
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	1,627	0.72%	1,278	0.62%	1,223	0.52%	1,251	0.48%	1,128	0.49%	1,228	0.51%	1,448	0.62%	1,228	0.51%	1,224	0.51%	1,221	0.52%	1,221	0.52%	1,221	0.52%	1,221	0.52%	1,221	0.52%	1,221	0.52%	1,221	0.52%
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	2,014	0.52%	1,277	0.29%	1,218	0.34%	1,217	0.36%	1,625	0.34%	1,278	0.34%	1,462	0.32%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%	1,277	0.34%
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	145	0.14%	114	0.06%	227	0.18%	223	0.25%	242	0.12%	236	0.18%	291	0.12%	62	0.02%	227	0.18%	219	0.09%	278	0.12%	26	0.01%	2,221	0.18%	1,221	0.18%	1,221	0.18%		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	242	0.12%	218	0.09%	144	0.04%	178	0.09%	124	0.09%	127	0.07%	211	0.09%	161	0.09%	518	0.22%	127	0.07%	125	0.04%	24	0.01%	2,221	0.18%	1,221	0.18%	1,221	0.18%		
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	1,272	0.44%	211	0.12%	725	0.52%	461	0.25%	524	0.14%	912	0.42%	429	0.21%	593	0.19%	112	0.05%	516	0.17%	465	0.19%	21	0.01%	7,667	0.29%	6,444,211	7,667	0.02%	6,444,211		
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	2	0.01%	3	0.01%	21	0.02%	25	0.02%	25	0.02%	22	0.02%	36	0.02%	14	0.02%	15	0.02%	21	0.02%	4	0.01%	24	0.02%	218	0.02%	142,154	251	0.02%	142,154		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	4	0.01%	17	0.02%	42	0.02%	26	0.02%	3	0.01%	12	0.04%	25	0.02%	52	0.02%	3	0.01%	24	0.02%	21	0.02%	45	0.02%	117	0.02%	115,222	117	0.02%	115,222		
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	1,272	0.09%	24	0.02%	1,167	0.46%	148	0.44%	127	0.44%	1,245	0.52%	1,429	0.44%	511	0.47%	1,124	0.62%	1,264	0.72%	1,228	0.74%	225	0.22%	1,228	0.27%	1,228	0.27%	1,228	0.27%		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	67	0.04%	22	0.02%	28	0.02%	25	0.02%	21	0.02%	54	0.02%	25	0.02%	42	0.02%	42	0.02%	42	0.02%	42	0.02%	42	0.02%	42	0.02%	42	0.02%	42	0.02%		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	2,219	1.12%	1,136	0.25%	1,222	0.54%	1,178	0.39%	1,122	0.64%	1,224	0.72%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%	1,242	0.64%
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	1,278	0.52%	1,122	0.52%	1,122	0.77%	1,217	0.64%	1,224	0.62%	1,221	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%	1,242	0.62%
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	211	0.12%	285	0.14%	178	0.14%	124	0.07%	124	0.14%	127	0.18%	127	0.12%	244	0.12%	173	0.14%	124	0.12%	172	0.09%	21	0.01%	1,277	0.12%	1,221	0.12%	1,221	0.12%		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	184	0.18%	3	0.01%	145	0.14%	29	0.05%	47	0.02%	79	0.04%	25	0.02%	4	0.01%	75	0.03%	22	0.02%	16	0.04%	54	0.05%	125	0.05%	425,167	125	0.05%	425,167		
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	2	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	25	0.05%	42	0.02%	28	0.02%	54	0.02%	1	0.01%	25	0.02%	42	0.02%	21	0.02%	22	0.02%	122	0.02%	122,244	122	0.02%	122,244		
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	1	0.01%	1	0.01%	11	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%
หลอด (Hole)CS	หลอดรวมเสียทั้งหมด	21,221	1.12%	1,221	0.27%	1,221	0.54%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%	1,221	0.64%
	หลอดรวมเสียทั้งหมด	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%	1,221	0.02%

ตารางที่ ก-2 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน มกราคม- ธันวาคม พ.ศ. 2548 ก่อนการปรับปรุง

กลุ่มนกข	ลักษณะข้อ	จำนวนข้อข้อ																				รวม			ส่วนประกอบนกข								
		มค.		กพ.		มีค.		เมค.		พค.		มิค.		กค.		สค.		กค.		กค.		รวม	รวม										
		จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%		จำนวน	%	จำนวน								
นม	ขางขาด (Hole)	21	0.02%	1	0.01%	4	0.01%	25	0.02%	25	0.02%	1	0.01%	25	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	35	0.02%	147,391	142	0.01%	225,594				
	ก้นนมดำ (Dark)	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	7	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	24	0.01%	51,011							
	ข้อค้ำขาด (Cap)	2	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	25	0.01%	57,475							
ค้ำ	ค้ำ.1 (C1) (C1)	1	0.01%	25	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	555	0.35%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	495	0.02%	782,311	447	0.02%	1,116,787
	ค้ำ.2 (C2) (C2)	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	254	0.02%	244,311							
นม	นม.1 (L1) (L1)	1	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	6,782	15	0.01%	151,782				
	นม.2 (L2) (L2)	5	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	11	0.01%	22,611							
นม	นม.3 (L3) (L3)	21	0.02%	24	0.02%	22	0.02%	21	0.02%	52	0.02%	21	0.02%	21	0.02%	25	0.02%	22	0.02%	21	0.02%	24	0.02%	25	0.02%	446,772	1,105	0.04%	1,617,611				
	นม.4 (L4) (L4)	1	0.01%	57	0.05%	24	0.02%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	37	0.01%	255,357							
	นม.5 (L5) (L5)	25	0.02%	21	0.02%	4	0.01%	2	0.01%	21	0.02%	22	0.02%	21	0.02%	52	0.04%	25	0.02%	22	0.02%	25	0.02%	295	0.02%	595,465							
	นม.6 (L6) (L6)	25	0.02%	55	0.05%	25	0.02%	21	0.02%	24	0.02%	25	0.02%	21	0.02%	24	0.02%	21	0.02%	26	0.02%	52	0.04%	24	0.01%	446,578							
	นม.7 (L7) (L7)	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	7,925							
	นม.8 (L8) (L8)	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	221	0.17%	51	0.04%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	24	0.02%	245,442							
นม	นม.9 (L9) (L9)	5	0.01%	5	0.01%	2	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	4	0.01%	27	0.01%	42,449	27	0.01%	42,449				
นม	นม.10 (L10) (L10)	2	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	51,744	21	0.01%	51,744				
นม	นม.11 (L11) (L11)	25	0.02%	25	0.02%	22	0.02%	21	0.02%	1	0.01%	21	0.02%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	179,311	522	0.02%	531,114				
	นม.12 (L12) (L12)	56	0.04%	22	0.02%	27	0.02%	21	0.02%	7	0.01%	24	0.02%	21	0.02%	21	0.02%	5	0.01%	26	0.02%	22	0.02%	21	0.02%	287				0.02%	552,415		
นม	นม.13 (L13) (L13)	4	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	21	0.02%	51,255	21	0.01%	46,454				
	นม.14 (L14) (L14)	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	5	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	1	0.01%	2	0.01%	1	0.01%	7	0.01%	24,215							
รวมทั้งหมด		254	0.17%	55	0.04%	221	0.16%	545	0.37%	245	0.17%	224	0.16%	253	0.17%	15	0.01%	26	0.02%	427	0.27%	12	0.01%	35	0.02%	2,211	0.1%	5,421,554					
รวมทั้งหมด		178,317		215,782		215,557		245,315		214,114		214,552		214,414		215,114		215,747		215,811		217,417		215,117									

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





ภาคผนวก ข

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ข-1 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต เดือน เมษายน พ.ศ. 2549

ระหว่างการปรับปรุง

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนของเสีย					
		ม.ย.			รวมแต่ละกระบวนการ		
		วง	%	มูลค่า	วง	%	มูลค่า
หลอม (Melting) C10	ส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน	81	0.04%	43,432	183	0.10%	98,125
	ฟองอากาศ (Blow Hole)	102	0.06%	54,693			
หล่อ (Casting) C20	โพรงอากาศ (Hikesu)	4,385	2.44%	2,351,247	5,357	2.97%	2,872,435
	หล่อไม่เต็ม (Misrun)	186	0.10%	99,734			
	ผิวขรุขระ (Tokata)	542	0.30%	290,622			
	โมลต์กระชาก (Kajiri)	168	0.09%	90,082			
	ทรายหล่น (Sunaochi)	76	0.04%	40,751			
ตัด Riser (Riser Cutting) C30	Gate riser สูง (Riser)	97	0.05%	52,012	97	0.05%	52,012
อบ (Heat Treatment) C40	ค่าความแข็งต่ำ (Hardness lower)	257	0.14%	137,804	549	0.30%	294,375
	ค่าความแข็งสูง (Hardness over)	247	0.14%	132,442			
	ไม่ stamp ช่วงการอบ (H/T stamp)	45	0.02%	24,129			
กลึง (Machining) C60	กลึงเป็นเส้น (Bibiri)	474	0.26%	254,160	2,240	1.24%	1,201,093
	รอยกระแทก (Dakon)	637	0.35%	341,561			
	รูน็อตเอียง (PCD)	27	0.01%	14,477			
	รูสวมวาล์วเอียง (V/H)	9	0.00%	4,826			
	ค่าความต่ำ (Run out)	117	0.06%	62,736			
	ความสูงรูสวมน็อตต่ำ (PCD Thick)	8	0.00%	4,290			
	Chamfer Cap ต่ำ (Chamfer)	26	0.01%	13,941			
	Dia. แกนกลาง NG (Center bore)	942	0.52%	505,103			
	ตรวจรอยรั่ว (Air Leak) C70	รั่ว (Leak)	1,827	1.01%			
ครีบกม (Deburring)		153	0.08%	82,039			
ล้างสื่อเตรียมผิว (Pre Treatment) D10	ผิวเป็นคราบ (Surface)	116	0.06%	62,199	116	0.06%	62,199
ตรวจสอบก่อนพ่น (Inspection Paint) D20	รอยกระแทก (Dakon)	474	0.26%	254,160	474	0.26%	254,160
พ่นสีฝุ่นรองพื้น (Powder Paint) D40	สีฝุ่นติดเกาะไม่ดี (Adhesion)	27	0.01%	14,477	27	0.01%	14,477
อบสีฝุ่น (Powder Bake) D45	สีฝุ่นลอก (Powder Peel)	21	0.01%	11,260	21	0.01%	11,260
พ่นสี (Paint) D50	สีไหล (Paint Flow)	874	0.49%	468,641	4,065	2.26%	2,179,662
	รอยขูดจากที่ปิดรู (Masking)	32	0.02%	17,158			
	เม็ดฝุ่น (Dust)	1,847	1.03%	990,366			
	รอยขีดข่วน (Scratch)	1,285	0.71%	689,020			
	รอยมือ (Hand)	27	0.01%	14,477			
อบสี (Paint Bake) D70	สีลอก (Paint Peel)	205	0.11%	109,921	205	0.11%	109,921
ตรวจความหนาสี (Paint Film) D80	ความหนาสีต่ำ (Paint Thickness)	63	0.03%	33,781	63	0.03%	33,781
บรรจุ (Pack) E70	Air Bubble สกปรก (Bubble Dirty)	24	0.01%	12,869	26	0.01%	13,941
	Pack ปน (Pack Mixing)	2	0.00%	1,072			
ของเสียรวม		15,403	8.55%	8,259,123			
ยอดคลิตรวม		180,072					

ตารางที่ ข-2 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียจากลูกค้ำร้องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต

เดือน เมษายน พ.ศ. 2549 ระหว่างการปรับปรุง

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนของเสีย					
		เม.ย.			รวมแต่ละกระบวนการ		
		วง	%	มูลค่า	วง	%	มูลค่า
หล่อ (Casting) C/0	โพรงอากาศ (Hikesu)	2	0.001%	3,174	6	0.0035%	9,522
	ผิวขรุขระ (Tokata)	1	0.001%	1,587			
	โมลด์กระชาก (Kajiri)	3	0.002%	4,761			
กลึง (Machining) C60	Dia. แกนกลาง NG (Center bore)	4	0.002%	6,348	5	0.0029%	7,935
	Dia. ตีอกฝา NG (Lock cap)	1	0.001%	1,587			
ตรวจรอยรั่ว (Air Leak) C70	รั่ว (Leak)	3	0.002%	4,761	7	0.0041%	11,109
	ครีบกม (Deburring)	4	0.002%	6,348			
พ่นสี (Paint) D50	ขี้เกลือ (Blister, Corrosion)	17	0.010%	26,979	64	0.0374%	101,568
	รอยขูดจากที่ปิดรู (Masking)	0	0.000%	0			
	เม็ดฝุ่น (Dust)	20	0.012%	31,740			
	รอยขีดข่วน (Scratch)	24	0.014%	38,088			
	รอยมือ (Hand)	2	0.001%	3,174			
	สีผิด (Shade NG)	1	0.001%	1,587			
อบสี (Paint Bake) D70	สีลอก (Paint Peel)	2	0.001%	3,174	2	0.0012%	3,174
ตรวจความหนาสี (Paint Film) D80	ความหนาสีต่ำ (Paint Thickness)	1	0.001%	1,587	1	0.0006%	1,587
ตรวจหน้าสีก่อนส่ง (Final Inspection) E20	รอยกระแทก (Dakon)	4	0.002%	6,348	22	0.0129%	34,914
	รอยขีดข่วน (Scratch)	18	0.011%	28,566			
บรรจุ (Pack) E70	Air Bubble สกปรก (Bubble Dirty)	2	0.001%	3,174	2	0.0012%	3,174
	Pack ปูน (Pack Mixing)	0	0.000%	0			
ของเสียรวม		109	0.064%	172,983			
ยอดส่งรวม		171,005					

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ค

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ก-1 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2549 หลังการปรับปรุง

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนของเสีย											
		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		รวม			รวมแต่ละกระบวนการ		
		วง	%	วง	%	วง	%	วง	%	มูลค่า	วง	%	มูลค่า
หลอม (Melting) C10	ส่วนประกอบไม่เต็มมาตรฐาน	101	0.05%	62	0.03%	36	0.02%	199	0.03%	108,807	455	0.07%	248,779
	ฟองอากาศ (Blow Hole)	116	0.05%	73	0.03%	67	0.03%	256	0.04%	139,972			
หล่อ (Casting) C20	โพรงอากาศ (Hikesu)	4,643	2.17%	3,381	1.61%	3,187	1.42%	11,211	1.73%	6,129,804	13,607	2.10%	7,439,857
	หล่อไม่เต็ม (Misrun)	174	0.08%	75	0.04%	108	0.05%	357	0.06%	195,196			
	ผิวขรุขระ (Tokata)	582	0.27%	374	0.18%	352	0.16%	1,308	0.20%	715,171			
	โมลต์กระซาก (Kajiri)	215	0.10%	198	0.09%	127	0.06%	540	0.08%	295,254			
	ทรายหล่น (Sunaochi)	87	0.04%	53	0.03%	51	0.02%	191	0.03%	104,432			
ตัด Riser (Riser Cutting) C30	Gate riser สูง (Riser)	96	0.04%	73	0.03%	65	0.03%	234	0.04%	127,943	234	0.04%	127,943
อบ (Heat Treatment) C40	ค่าความแข็งต่ำ (Hardness lower)	264	0.12%	218	0.10%	176	0.08%	658	0.10%	359,773	1,256	0.19%	686,739
	ค่าความแข็งสูง (Hardness over)	134	0.06%	207	0.10%	128	0.06%	469	0.07%	256,434			
	ไม่ stamp ช่วงการอบ (H/T stamp)	69	0.03%	37	0.02%	23	0.01%	129	0.02%	70,533			
กลึง (Machining) C60	กลึงเป็นเส้น (Bibiri)	478	0.22%	317	0.15%	289	0.13%	1,084	0.17%	592,695	5,636	0.87%	3,081,578
	รอยกระแทก (Dakon)	583	0.27%	625	0.30%	537	0.24%	1,745	0.27%	954,108			
	รูน็อคเยื้อง (PCD)	21	0.01%	3	0.00%	17	0.01%	41	0.01%	22,417			
	รูสวมวาล์วเยื้อง (V/H)	4	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	5	0.00%	2,734			
	ค่าความถ้อย (Run out)	123	0.06%	79	0.04%	68	0.03%	270	0.04%	147,627			
	ความสูงรูสวมน็อคต่ำ (PCD Thick)	2	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	3	0.00%	1,640			
	Chamfer Cap ต่ำ (Chamfer)	16	0.01%	12	0.01%	9	0.00%	37	0.01%	20,230			
	Dia. เกนกลาง NG (Center bore)	983	0.46%	757	0.36%	711	0.32%	2,451	0.38%	1,340,126			
	ตรวจรอยรั่ว (Air Leak) C70	รั่ว (Leak)	1,862	0.87%	1,425	0.68%	1,557	0.70%	4,844	0.75%			
กริบคม (Deburring)		167	0.08%	105	0.05%	93	0.04%	365	0.06%	199,570			
ล้างสื่อเตรียมผิว (Pre Treatment) D10	ผิวเป็นคราบ (Surface)	117	0.05%	93	0.04%	89	0.04%	299	0.05%	163,483	299	0.05%	163,483
ตรวจฉีกก่อนพ่น (Inspection Paint) D20	รอยกระแทก (Dakon)	526	0.25%	574	0.27%	358	0.16%	1,458	0.23%	797,186	1,458	0.23%	797,186
พ่นสีฝุ่นรองพื้น (Powder Paint) D40	สีฝุ่นติดเกาะไม่ดี (Adhesion)	28	0.01%	16	0.01%	13	0.01%	57	0.01%	31,166	57	0.01%	31,166
อบสีฝุ่น (Powder Bake) D45	สีฝุ่นลอก (Powder Peel)	13	0.01%	21	0.01%	9	0.00%	43	0.01%	23,511	43	0.01%	23,511
พ่นสี (Paint) D50	สีไหล (Paint Flow)	948	0.44%	783	0.37%	772	0.34%	2,503	0.39%	1,368,558	10,772	1.66%	5,889,773
	รอยขูดจากที่ปิดรู (Masking)	25	0.01%	12	0.01%	10	0.00%	47	0.01%	25,698			
	มีดฝุ่น (Dust)	2,058	0.96%	1,748	0.83%	1,683	0.75%	5,489	0.85%	3,001,204			
	รอยขีดข่วน (Scratch)	1,032	0.48%	814	0.39%	849	0.38%	2,695	0.42%	1,473,537			
	รอยมือ (Hand)	27	0.01%	7	0.00%	4	0.00%	38	0.01%	20,777			
อบสี (Paint Bake) D70	สีลอก (Paint Peel)	238	0.11%	182	0.09%	159	0.07%	579	0.09%	316,578	579	0.09%	316,578
ตรวจความหนาสี (Paint Film) D80	ความหนาสีต่ำ (Paint Thickness)	82	0.04%	47	0.02%	39	0.02%	168	0.03%	91,857	168	0.03%	91,857
บรรจุ (Pack) E70	Air Bubble สกปรก (Bubble Dirty)	10	0.00%	8	0.00%	5	0.00%	23	0.00%	12,576	25	0.00%	13,669
	Pack ปูน (Pack Mixing)	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	1,094			
ของเสียรวม		15,826	7.41%	12,380	5.90%	11,592	5.18%	39,798	6.15%	21,760,229			
ยอดผลิตรวม		213,538		209,912		223,785							

ตารางที่ ก-2 ข้อมูลแสดงลักษณะของเสียจากลูกแก้วร่องเรียนในแต่ละกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2549

หลังการปรับปรุง

กระบวนการ	ลักษณะเสีย	จำนวนของเสีย											
		พ.ก.		มิ.ย.		ก.ค.		รวม			รวมแต่ละกระบวนการ		
		วง	%	วง	%	วง	%	วง	%	มูลค่า	วง	%	มูลค่า
หล่อ (Casting) C/0	โพรงอากาศ (Hikesu)	4	0.002%	0	0.000%	0	0.000%	4	0.001%	6,348	8	0.0014%	12,696
	ผิวขรุขระ (Tokata)	0	0.000%	1	0.001%	0	0.000%	1	0.000%	1,587			
	โมลด์กระชาก (Kajiri)	0	0.000%	3	0.002%	0	0.000%	3	0.001%	4,761			
กลึง (Machining) C60	Dia. แกนกลาง NG (Center bore)	2	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	2	0.000%	3,174	2	0.0003%	3,174
	Dia. ล็อคฝา NG (Lock cap)	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0			
ตรวจรอยรั่ว (Air Leak) C70	รั่ว (Leak)	0	0.000%	1	0.001%	0	0.000%	1	0.000%	1,587	3	0.0005%	4,761
	กริบคม (Deburring)	2	0.001%	0	0.000%	0	0.000%	2	0.000%	3,174			
ท้นสี (Paint) D50	ขี้เกลือ (Blister, Corrosion)	15	0.007%	10	0.005%	11	0.006%	36	0.006%	57,132	91	0.0154%	144,417
	รอยหลุดจากที่ปิดรูป (Masking)	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0			
	น้ำตฝุ่น (Dust)	10	0.005%	6	0.003%	4	0.002%	20	0.003%	31,740			
	รอยขีดข่วน (Scratch)	12	0.006%	14	0.007%	8	0.004%	34	0.006%	53,958			
	รอยมือ (Hand)	0	0.000%	1	0.001%	0	0.000%	1	0.000%	1,587			
สีผิด (Shade NG)	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0				
อบสี (Paint Bake) D70	สีลอก (Paint Peel)	3	0.001%	0	0.000%	1	0.001%	4	0.001%	6,348	4	0.0007%	6,348
ตรวจความหนาสี (Paint Film) D80	ความหนาสีต่ำ (Paint Thickness)	0	0.000%	1	0.001%	0	0.000%	1	0.000%	1,587	1	0.0002%	1,587
ตรวจหน้าสีก่อนส่ง (Final Inspection) E20	รอยกระแทก (Dakon)	11	0.005%	8	0.004%	2	0.001%	21	0.004%	33,327	50	0.0085%	79,350
	รอยขีดข่วน (Scratch)	14	0.007%	5	0.003%	10	0.005%	29	0.005%	46,023			
บรรจุ (Pack) E70	Air Bubble สกปรก (Bubble Dirty)	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	1	0.0002%	1,587
	Pack ปั่น (Pack Mixing)	1	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	1	0.000%	1,587			
	ของเสียรวม	74	0.037%	50	0.025%	36	0.019%	160	0.027%	253,920			
	ยอดส่งรวม	202,065		196,542		193,020							

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวสุวิมล จันทร์แก้ว เกิดวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2521 เกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี มีพี่น้องรวม 3 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 หลักสูตรคือ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เมื่อปี พ.ศ.2544 และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ.2546 และในปีเดียวกันได้เข้าทำงานที่บริษัทเอนโกไทยจำกัด แผนกควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และในปีการศึกษา 2548 ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย