

## บทที่ 3

### ขั้นตอนและวิธีดำเนินการทดลอง

#### 3.1 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 เตาเกลือ (salt bath) ที่สามารถปรับระดับอุณหภูมิภายในเตาได้และมีเทอร์โมคัพเปิดสำหรับวัดอุณหภูมิภายในและโดยรอบอ่างเกลือ

3.1.2 เกลือบอแรกซ์ ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) เป็นสารที่ใช้เป็นตัวทำละลาย

3.1.3 เฟอร์โรวานเนเดียม (Fe-V) เป็นสารฟอรัมคาร์ไบด์ที่ใช้ในการทดลอง โดยเฟอร์โรวานเนเดียมที่ใช้ประกอบด้วยวานเนเดียม 80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ขนาดที่นำมาทดลองมีขนาด -60 mesh

3.1.4 รีควเซอร์เป็นสารที่ช่วยในการเกิดชั้นเคลือบคาร์ไบด์ ได้แก่

ก. อะลูมิเนียมบริสุทธิ์

ข. ซิลิคอน 99.98 เปอร์เซ็นต์ผ่านการร่อนด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร

3.1.5 ลวดทนความร้อนใช้ผูกชิ้นงานใส่ในเตาเกลือ

#### 3.2 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน

3.2.1 ตัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น D2 ซึ่งมีส่วนผสมทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 3.1 ให้มีขนาด 25 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตรหนา 10 มิลลิเมตรและเจาะรูไว้ด้านข้างสำหรับร้อยลวดทนความร้อนเพื่อแขวนชิ้นงานในอ่างเกลือ

3.2.2 ขัดผิวชิ้นงานด้วยกระดาษทรายจนถึงเบอร์ 600 เพื่อขจัดสนิมและสิ่งสกปรกที่ผิวชิ้นงาน

3.2.3 ล้างชิ้นด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดคราบสกปรกและเศษผงจากการขัด

3.2.4 ล้างชิ้นงานด้วยแอลกอฮอล์เพื่อขจัดน้ำออก

3.2.5 เป่าชิ้นงานให้แห้ง

3.2.6 นำชิ้นงานไปเก็บในภาชนะที่มีสารดูดความชื้นและปิดมิดชิด (Dessicator)

3.2.7 ก่อนเริ่มทำการทดลอง 30 นาทีโดยประมาณ นำชิ้นงานจากภาชนะเก็บมาขัดผิวที่ละชิ้นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600

3.2.8 ล้างชิ้นงานด้วยน้ำสะอาดเพื่อจัดคราบสกปรกและเศษผงจากการขัด

3.2.9 ล้างชิ้นงานด้วยแอลกอฮอล์เพื่อจัดน้ำออก

3.2.10 เป่าชิ้นงานให้แห้ง

3.2.11 นำชิ้นงานไปเก็บในภาชนะ

3.2.12 นำชิ้นงานจากภาชนะเก็บชิ้นต่อไปมาขัดผิวจนครบทุกชิ้น

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือทำงานเย็น D2 (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)

ส่วนผสม ชิ้นงาน	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	V	Fe
D2	1.21	0.35	0.39	0.014	0.01	11.53	0.73	0.17	1.04	bal.

### 3.3 เงื่อนไขในการทดลอง

3.3.1 ศึกษาอิทธิพลของรีดิวเซอร์และส่วนผสมของรีดิวเซอร์ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อชั้นเคลือบวานาเดียมคาร์ไบด์ที่ทำการเคลือบผิวที่อุณหภูมิ 1000 °C เป็นเวลา 1 ถึง 6 ชั่วโมง 15 นาที

3.3.2 เพื่อศึกษาผลของปริมาณเฟอร์โรวานาเดียมปริมาณในเคลือบอแรกซ์หลอมเหลวต่อความหนาชั้นวานาเดียมคาร์ไบด์

### 3.4 ขั้นตอนการเคลือบผิว

แผนภูมิขั้นตอนการเคลือบผิวแสดงดังรูปที่ 3.1

3.4.1 เติมน้ำหนักของอแรกซ์น้ำหนัก 10 กิโลกรัมลงในอ่างเกลือที่ให้ความร้อนจนอุณหภูมิในอ่างเกลือเท่ากับ 850°C

3.4.2 เติมเฟอร์โรวานเนเดียมปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักลงในอ่างเกลือบอแรกซ์หลอมเหลวโดยเปลี่ยนแปลงวิธีการเติมดังนี้

ก. เติมเฟอร์โรวานเนเดียมลงในอ่างเกลือที่ให้ความร้อนจนอุณหภูมิในอ่างเกลือเท่ากับ  $1000^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลา 5 นาที

ข. ทำการกวนเกลือบอแรกซ์หลอมเหลวที่ให้ความร้อนจนอุณหภูมิในอ่างเกลือเท่ากับ  $900$  ถึง  $1000^{\circ}\text{C}$  จนมีลักษณะเป็นน้ำวนแล้วเติมเฟอร์โรวานเนเดียม

3.4.3 จากข้อ 3.4.2 เติมรีดิวเซอร์ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักและกวนให้กระจายตัวในเกลือบอแรกซ์หลอมเหลว โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการเติมดังนี้

ก. เติมทันทีหลังจากทำการเติมเฟอร์โรวานเนเดียม

ข. เติมเมื่ออุณหภูมิในอ่างเกลือเท่ากับ  $1000^{\circ}\text{C}$  หลังจากทำการเติมเฟอร์โรวานเนเดียม

ค. เติมหลังจากแช่เฟอร์โรวานเนเดียมในอ่างเกลือเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที

ง. เติมหลังจากแช่เฟอร์โรวานเนเดียมและชิ้นงานในอ่างเกลือเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที

3.4.4 วิธีการใส่ชิ้นงานเปลี่ยนแปลงดังนี้

ก. ใส่ทันทีหลังจากทำการเติมเฟอร์โรวานเนเดียม

ข. ใส่ทันทีหลังจากทำการเติมรีดิวเซอร์

ค. ใส่เมื่ออุณหภูมิในอ่างเกลือเท่ากับ  $1000^{\circ}\text{C}$  หลังจากทำการเติมเฟอร์โรวานเนเดียม


3.3.5 จับเวลาการเคลือบผิวเมื่ออุณหภูมิในอ่างเกลือเท่ากับ  $1000^{\circ}\text{C}$  หลังใส่ชิ้นงาน

3.4.6 เมื่อครบกำหนดเวลา นำชิ้นงานออกจากอ่างเกลือแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศ ล้างคราบเกลือบอแรกซ์ที่ติดผิวชิ้นงานออกด้วยน้ำร้อน

### 3.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ชั้นเคลือบ

- 3.5.1 นำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวมาตัดตามภาคตัดขวาง 1/4 ของขนาดชิ้นงาน โดยประมาณ
- 3.5.2 นำชิ้นงานจากข้อ 3.5.1 มาหล่อด้วยเรซินใสเพื่อเป็นชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์
- 3.5.3 ขัดชิ้นงานตัวอย่างด้วยกระดาษทรายจนถึงเบอร์ 1200
- 3.5.4 ล้างชิ้นงานตัวอย่างด้วยน้ำสะอาด
- 3.5.4 ล้างชิ้นงานตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์เพื่อขจัดน้ำออก
- 3.5.5 เป่าชิ้นงานตัวอย่างให้แห้ง
- 3.5.6 ขัดเงาชิ้นงานตัวอย่างด้วยผงอะลูมินา
- 3.5.7 ล้างชิ้นงานตัวอย่างด้วยน้ำสะอาด
- 3.5.8 ล้างชิ้นงานตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์เพื่อขจัดน้ำออก
- 3.5.9 เป่าชิ้นงานตัวอย่างให้แห้ง
- 3.5.10 กัดผิวชิ้นงานตัวอย่างด้วยน้ำยา Alcoholic Ferric Chloride
- 3.5.11 ล้างชิ้นงานตัวอย่างด้วยน้ำสะอาด
- 3.5.12 ล้างชิ้นงานตัวอย่างด้วยแอลกอฮอล์เพื่อขจัดน้ำออก
- 3.5.13 เป่าชิ้นงานตัวอย่างให้แห้ง
- 3.5.14 นำชิ้นงานตัวอย่างที่ผ่านการกัดผิวแล้วมาตรวจสอบชั้นเคลือบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Optical Microscope)
- 3.5.15 สุ่มวัดความหนาชั้นเคลือบด้วยโปรแกรม AxioVision จำนวน 40 ถึง 46 จุด
- 3.2.16 หาค่าความหนาชั้นเคลือบเฉลี่ย



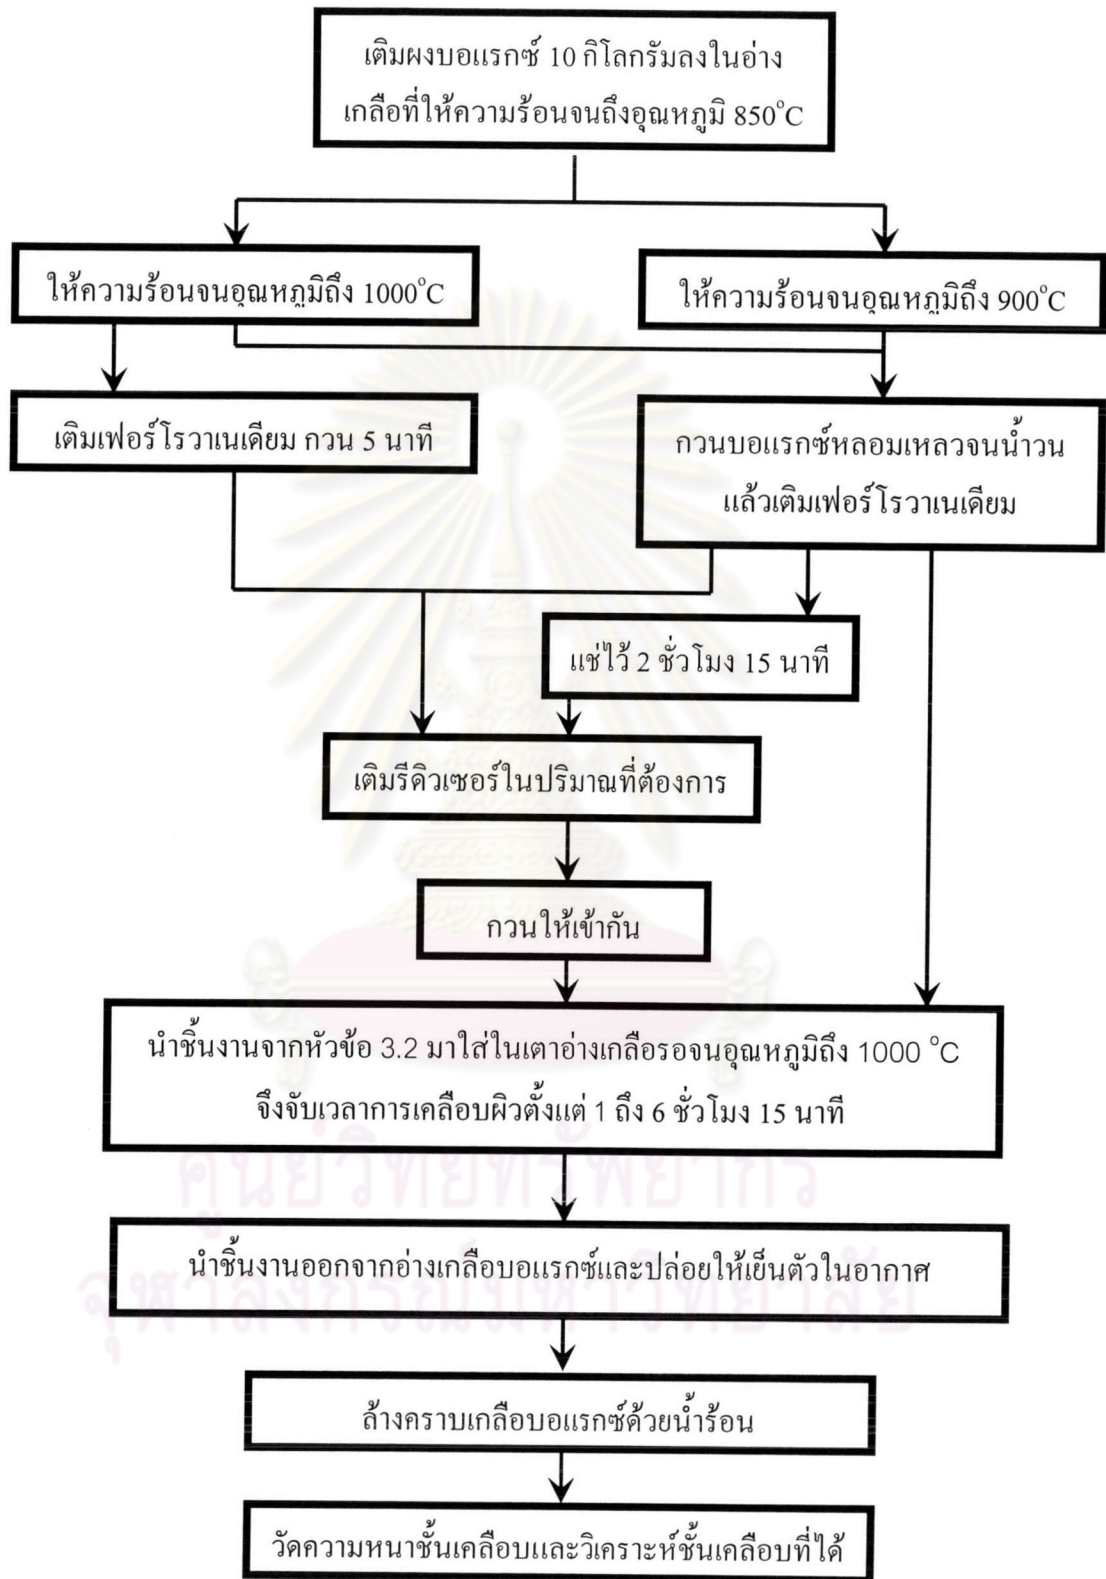

รูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการทดลองเคลือบผิว