

## การฝึกตัวอย่างสำหรับการศึกษาและข้อมูล

### 5.1 แนวทางในการศึกษา

การศึกษาปัญหาการกัดเข้ามีอุปสรรคเป็นอย่างมากเนื่องจากขณะเกิดภาวะน้ำหลากกระแทกน้ำมีระดับความเร็วสูงและรุนแรง ปริมาณการไหลมากทำให้การลังเกตการณ์หักข้อมูลทำได้น้อยมาก การศึกษาระดับต้องใช้วิธีศึกษาในห้องทดลองโดยตั้งภาวะจำลองขึ้นโดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ จากสภาพจริงและการจำลองภาวะการณ์จากสนามจริงโดยย่อส่วนเข้าไว้ในห้องทดลองยังมีข้อจำกัดอีกหลายประการที่ทำให้สมจริงไม่ได้ เช่น อัตราความเร็ว ขนาดวัสดุและมุมความลาดของวัสดุ (Angle of repose) ซึ่งมีผู้พยายามบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสนามนาเสริมสร้างและปรับปรุงสูตรการคาดคะเน ความลึกกัดเข้ามีต่าง ๆ

ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ได้ดำเนินการศึกษาภายใต้ความจำกัดในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบ สำรวจบ่อบริบาร์และเวลาสนับสนุน แนวการศึกษาจึงเน้นหนักในแนวทางศึกษาในลักษณะ ใช้ข้อมูลจากตัวอย่างรูปถ่ายและข้อมูลเอกสารเท่าที่หาได้ของสะพาน คสส. หรือที่ได้รับความเสียหาย อันคาดว่าเกิดจากการกัดเข้ามีและใช้สมการต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองของนักวิชาการในอดีตมาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการนำความสนใจปัญหาด้านอุทกวิทยาสำหรับการออกแบบโครงสร้างประเภทต่อไป

การศึกษาให้ดำเนินเป็นขั้นตอนจากจุดเริ่มต้นในการตัดเลือกโครงการจนถึงสรุปการวิเคราะห์ ดังนี้

#### 5.1.1 ตัดเลือกโครงการ

ก่อนการตัดสินใจเลือกโครงการให้โครงการหนึ่งมา เป็นการศึกษา ให้รวมข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายเฉพาะประเภทที่เกิดขึ้นในระหว่างภาวะน้ำหลากแยกเป็นประเภทที่เกิดความเสียหายต่อเนื่องและประเภทที่เกิดอับพลันเพื่อสามารถศึกษาได้หลายรูปแบบ

### 5.1.2 เก็บและตรวจสอบข้อมูล

การสรุปข้อมูลนั้นแรกเป็นผลให้เลือกโครงการที่จะมา เป็นตัวอย่างศึกษาสั่งฟังคัญในขั้นตอนมาคือรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแยกเก็บข้อมูลเป็นประเทกตังนี้คือ

1. ข้อมูลค้านโครงการสร้างและปรับพิทักษ์ ให้แก่นิคโครงการสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ประวัติการก่อสร้างโดยเฉพาะส่วนฐานรากและข้อมูลทางปรับพิเศษ แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการแบบแปลน ข้อมูลสำรวจก่อนการก่อสร้าง รายงานและบันทึกระหว่างการก่อสร้างและข้อมูลจากการสำรวจในสนาม

2. ข้อมูลค้านอุทกวิทยา เช่นอัตราปริมาณน้ำไหลปกติ สักษณะภูมิประเทศบริเวณล่าน้ำ ประวัติล่าน้ำ ความเรื้อน้ำ รายละเอียดน้ำหลัก สถิติน้ำฝน-น้ำท่าในบริเวณที่รับน้ำฝน ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสำรวจที่เกี่ยวข้องค้านอุทกวิทยา เช่นการชลประทาน การผลิตงานแห่งชาติและการสำรวจจากสนาม เป็นต้น

3. ข้อมูลเหตุการณ์รายละเอียดความเสียหาย รายละเอียดการกัดเซาะเพื่อเป็นข้อมูลติดและตัวอย่างในการวิเคราะห์ เช่นลักษณะความเสียหาย ช่วงระยะเวลาการเกิดเหตุการณ์ ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้จากการรายงาน ข่าวหนังสือพิมพ์และภาพถ่ายตลอดจนการสำรวจและสอบถามจากจากสนาม

ข้อมูลต่อไปนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวกับความชิงมากที่สุดและสำคัญเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป

### 5.1.3 วิเคราะห์และคำนวณ

การวิเคราะห์และคำนวณการกัดเซาะของสะพาน ให้ใช้ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาตั้งสมมติฐานสำหรับมูลเหตุแห่งความเสียหายของแต่ละโครงการ ทำการวิเคราะห์โดยใช้สูตรต่อไป ๆ ที่ได้จากห้องทดลอง ความยุ่งยากของการนีน์ในขั้นตอนนี้คือเหตุการณ์ชิงในสนาม จะมีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามข้อสมมติฐานของสูตรและสูตร ตามที่นักวิจัยเจ้าของสูตรได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นต้องนำเข้าสมการทดสอบ ๆ เงื่อนไขที่มีข้อมูลสมมติฐานใกล้เคียงกันมาใช้วิเคราะห์พร้อมกันและสรุปจากผลนั้น ๆ

ในการตีข้อของการกัดเซาะที่ลดลง การศึกษาวิเคราะห์ได้ประเมินผลจากสภาพการวินิจฉัยที่เป็นหลัก โดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายทั้งขณะเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ ข้อมูลเอกสารที่มีอยู่ และการสำรวจสภาพวินิจฉัยในสนามสำหรับบางกรณี



## 5.2 กรณีตัวอย่างการกัด堀เข้าสู่ท่าน้ำในการศึกษา

จากโครงการสะพาน คลล. และท่อที่ได้รับอันตรายจากการกัด堀เข้าของกระแสน้ำ หรือ เหตุเนื่องจาก การ กัด堀เข้า จนโครงสร้างเกิดวินาศกรรม โครงการที่มีความหมายสำคัญทางการค้าและทางการเดินเรือ เช่น ของแนวการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สามารถศึกษาถือเป็นกรณีศึกษา แยกเป็นสะพาน 4 โครงการ ตามที่สรุปไว้ในตาราง 5-1 และได้แสดงด้านหนึ่งที่ตั้งโครงการในรูป 5-1 และ กรณีของท่ออีก 57 แห่ง ดังกล่าวในหัวข้อ 5.7

## 5.3 สะพานข้ามล้ำน้ำแม่น้ำ

### 5.3.1 ที่ตั้งโครงการ

สะพาน A ซึ่งสะพานข้ามล้ำน้ำแม่น้ำ เป็นโครงการที่มีผู้จัดสร้าง 2 ทาง หรือเรียกว่า ทางคู่ ใช้เทคนิคก่อสร้างแบบหล่อ กับที่ (Case in place) ข้ามแม่น้ำแม่น้ำ ในเขตอ่าวເກອເຊີບແສນ จังหวัดเชียงราย อยู่ประมาณพิกัดที่ 187382 ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร หมายเลข 5049 III ใกล้กับปากแม่น้ำแม่น้ำโขง ดังแสดงไว้ในรูป 5-2 ปัจจุบันอยู่ใน ความดูแลรักษาของกรมทางหลวง

### 5.3.2 ผลของการกัด堀


การกัด堀เข้าของโครงการนี้เป็นไปในลักษณะต่อเนื่อง โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2518 การ กัด堀เข้าครั้งสิ่งที่ว่าสะพานด้านด้านน้ำ ห่างจากสะพานประมาณ 400 เมตร ตลอดแนวถึงด้าน สะพาน และกัด堀ดินตามแนวหลังล็อกเข้าไปในฝั่งในอัตรา 5 เมตร ต่อเดือน การกัด堀 ใช้ ชั้นดันได้ตอกเข้มไม้เป็นพีล (Sheet piles) และทึบดินดินตามแนวหลังเพื่อสกัดการกัด堀 แต่ไม่ได้ผล การกัด堀เข้าได้คำแนะนำต่อไปและกัด堀ล็อกเข้าไปในตัวสิ่ง ห่างจากดอนอ่อนริมฝั่งของ หัวสะพานประมาณ 10-15 เมตร คือสะพานขาด การลัญชาทรุดชัก ซึ่งรูป 5-4 และรูป 5-5 แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวให้อย่างชัดเจน

การกัด堀เข้าไม่ได้กระทำต่อตัวสิ่งเพียงแห่งเดียว เหตุการณ์ในขณะนั้นได้เกิดการกัด堀 เฉพาะ (Local scour) ชั้นดามดอนอ่อนริมฝั่ง ๆ กัน แต่ไม่รุนแรงนัก อย่างไรก็ตาม การกัด堀 ตามดอนอ่อนต่อเนื่องถึงกุฎูน้ำหลาภในปี พ.ศ. 2519 จากการสำรวจพบว่า การกัด堀ในครั้งนี้ได้ ทำให้ดอนอ่อนทรุดลง ซึ่งถือเป็นริบบิททางโครงสร้างจนต้องมีการรื้อถอนออกและก่อสร้างเพิ่มเติม


ตาราง 5-1 โครงการที่ใช้เป็นตัวอย่างการพัฒนาฯ

โครงการ	ชื่อลำน้ำ	เส้นทาง	อำเภอ	จังหวัด	ผลการวิบัติ
สะพาน A	แม่น้ำกก	บ.ในเวียง-บ.แขวง	เชียงแสน	เชียงราย	ลดมลขธุค
สะพาน B	ส้าน้ำว้า	บ.ท่าลี่-ทางหลวง	สา	น่าน	พังทลายหมด
สะพาน C	ลำน้ำเลย	บ.น้ำพร-อ.เชียงคาน	เชียงคาน	เลย	พังทลายหมด
สะพาน D	คลองครอน	บ.ป่าขุน-บ.พิรัช	ครอน	อุตรดิตถ์	ลดมลขธุค

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

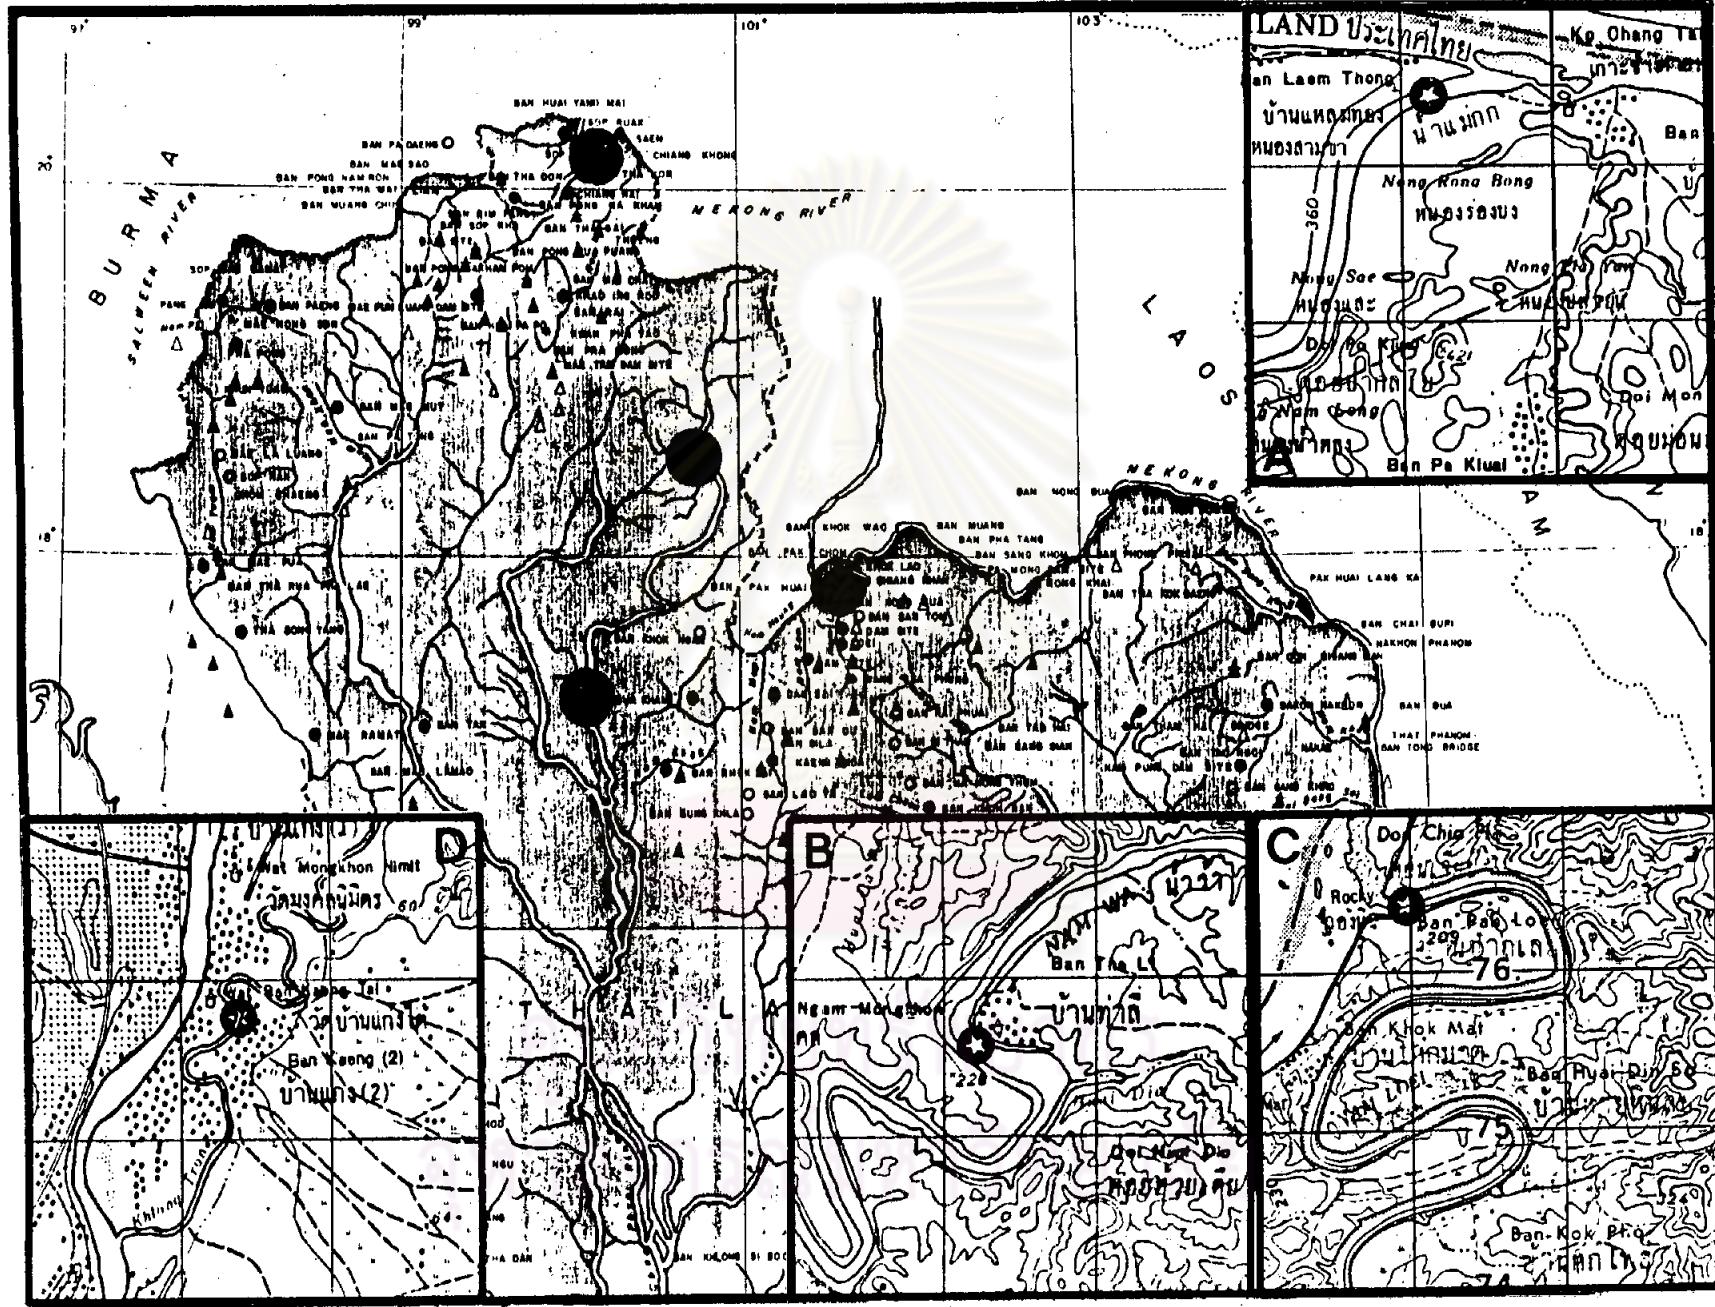

รูป 5-1 แผนที่แสดงที่ดินลับพานແຄລະ โครงการ

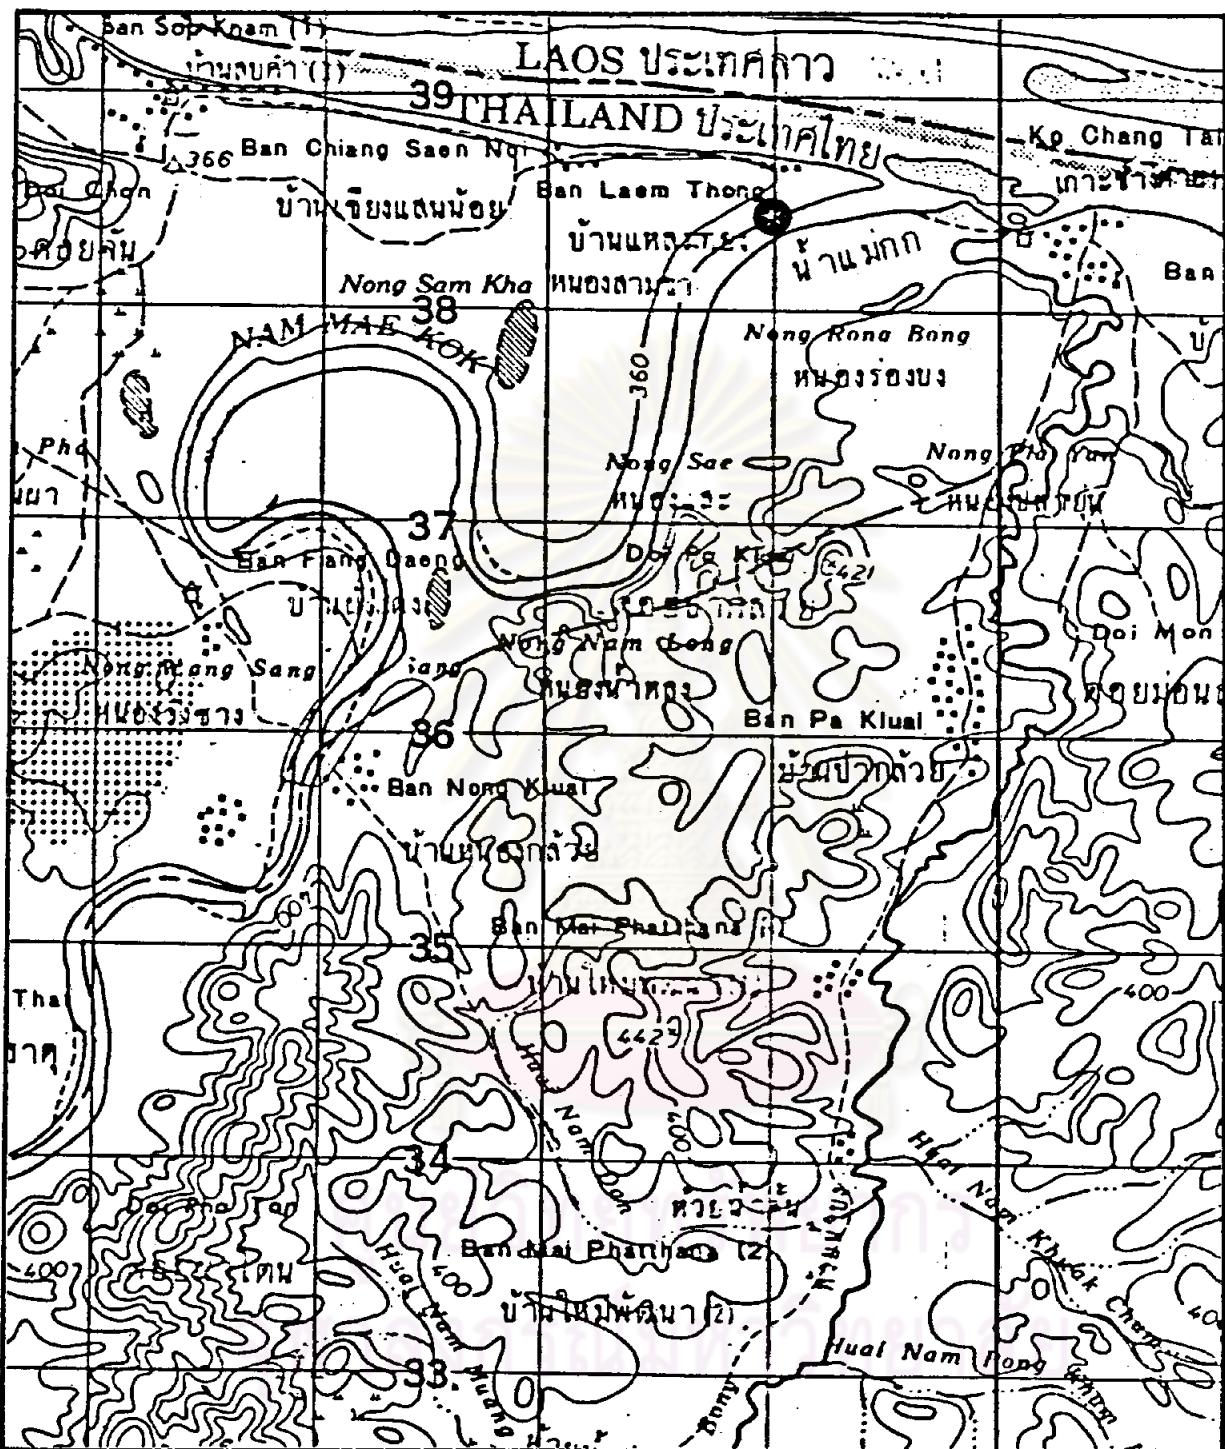


รูป 5-2 แผนที่แสดงลักษณะล่าม้าที่คาดเดียวที่อยู่ก่อนถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่กล

สะพานข้ามลำน้ำகக


เส้นทางลาก บ.ในเวียง-บ.แซว

อ.เชียงแม่ จ.เชียงราย

ทางเดินกว้าง 7.00 ม. ความยาว 200.00 ม.

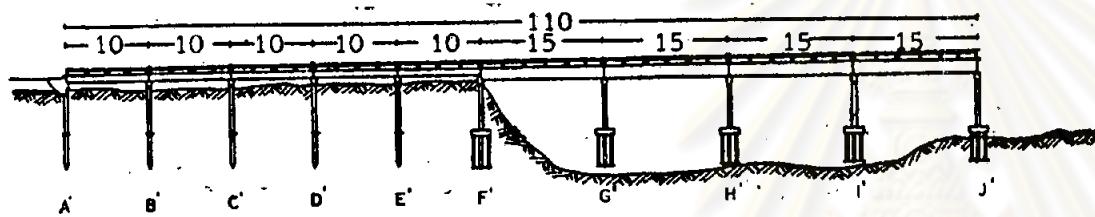

(ก) โครงสร้างสะพานส่วนที่ต้องเติมและข้อมูลสร้างใหม่

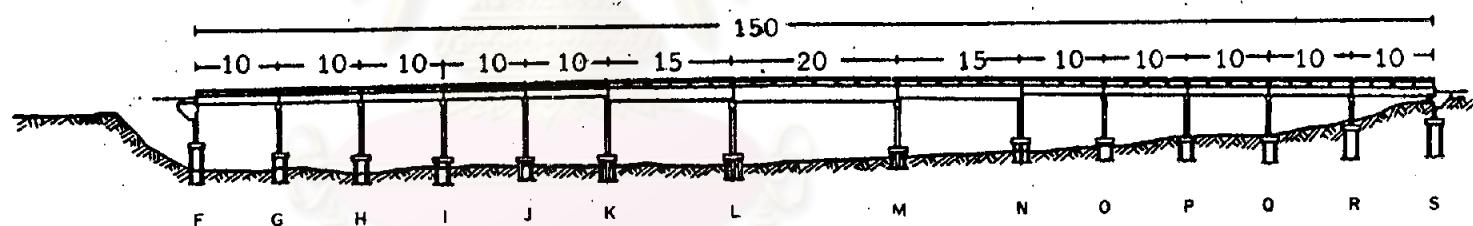

(ข) โครงสร้างเติมที่ยังไม่รับอันตรายจากการกัดเซาะ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
อุปสงค์กรณ์มหาวิทยาลัย

ดังแสดงไว้ในรูป 5-3 (ก) จนสะพานแห่งนี้มีความยาวทั้งสิ้น 210 เมตร เพิ่มจากเดิม

60 เมตร

### 5.3.3 ข้อมูลที่รวมไว้


โครงสร้างสะพานข้ามลำน้ำகக โซร์รับธูนานรากร เป็นสะพานหักตัว ครอบคลุมสะพานอุบลฯ เป็นระบบโครงสร้างป้องกันการกระแสของช่วงกลางน้ำถูกแบ่งออกเป็น 13 ช่วง เที่ยงได้จากรูปดังสะพานเดิมที่แสดงไว้ในรูป 5-3(ข) ส่วนลำน้ำகக ซึ่งเป็นลำน้ำที่สะพานตัดอยู่ เป็นลำน้ำใหญ่ มีน้ำไหลเกือบทลอดเวลา ช่วงลำน้ำที่ใกล้บริเวณก่อสร้างสะพานคดเคี้ยวมาก โดยเฉพาะจุดก่อนถึงสะพานมีส่วนโค้งลำน้ำใหญ่ 2 โค้ง ดังจะเห็นได้จากแผนที่ในรูป 5-2 เมื่อถึงถูกน้ำหลัก น้ำไหลเขียว กระแสน้ำเรวมากตัวของหัวสะพาน อันเป็นสาเหตุของการกัดเซาะตื้น ผู้คนท้องน้ำเป็นคืนประจำทรายละเอียดปนกรวด มีความหนาของชั้นดินประมาณ 1.5 เมตร ครอบคลุมที่ถูกกัดเซาะจะปรากฏเศษสวะ กึ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก กอหญ้าทันร่องรอย ภูมิประเทศเส้าเข้ม แผ่นดินเป็นก้อนใหญ่

ค้านข้อมูลอุทกวิทยา ณ สถานีวัดน้ำสำนักงานพัฒนาฯ ช่วงอยู่ด้านเหนืออัน 10 กม. จากสะพาน พบร่วมปี พ.ศ.2518 ปริมาณน้ำไหลสูงสุด (Maximum discharge) เกิดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน วัดได้  $670 \text{ m}^3/\text{วินาที}$  จาก Rating Curve ลำห้บบ ลำน้ำในปี พ.ศ.2518 ปรากฏว่าอัตราปริมาณน้ำไหลเริ่มขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และลดลงในเดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนในปี พ.ศ.2519 อัตราปริมาณน้ำไหลเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2518 วัดค่า Maximum discharge ได้  $744 \text{ m}^3/\text{วินาที}$  ในปลายเดือนกันยายน แม้จะไม่มีรายงานที่บ่งชี้ด้วยว่าการกัดเซาะสูงสุดที่เกิดขึ้น ณ ตอนน้ำเกิดขึ้นเวลาใด แต่ก็พอจะประมาณได้ว่าคงเกิดมาจากการกัดเซาะสูงสุดที่เกิดขึ้น เป็นส่วนใหญ่

## 5.4 สะพานข้ามลำน้ำว้า

### 5.4.1 ที่ตั้งโครงการ


สะพาน B ซึ่งสะพานข้ามลำน้ำว้า เป็นโครงการที่มีผู้จราจรทางด้านข้ามลำน้ำว้าในเขตอำเภอสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณน้ำท่าลี บนถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านท่าลีกับทางหลวงที่ติดต่อกัน

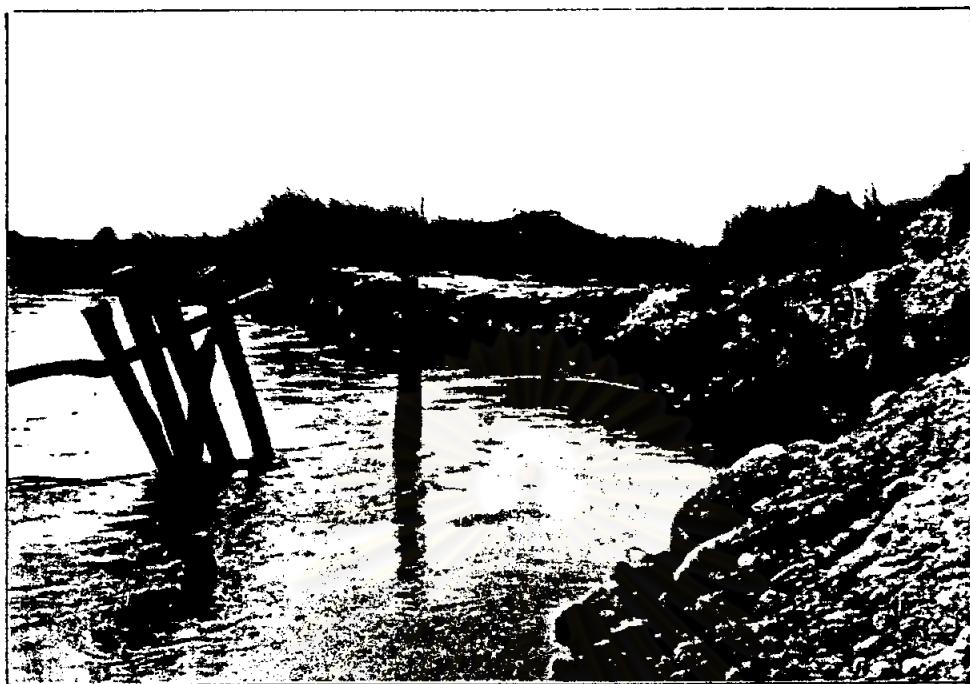

รูป 5-4 เสาเข็มที่ดีเป็นพิเศษการกัดเซาะ แต่ไม่ได้ผล



รูป 5-5 คอสสะพานถูกกรະแส่น้ำกัดเซาะขาด การขันถ่ายลินค์หอยดูดซึ้งก็ สังเกตุเห็นคอม่อตับ 2,3 มีสวะ กิ่งไม้พันรอบ คอม่อเกิดการทรุดตัว

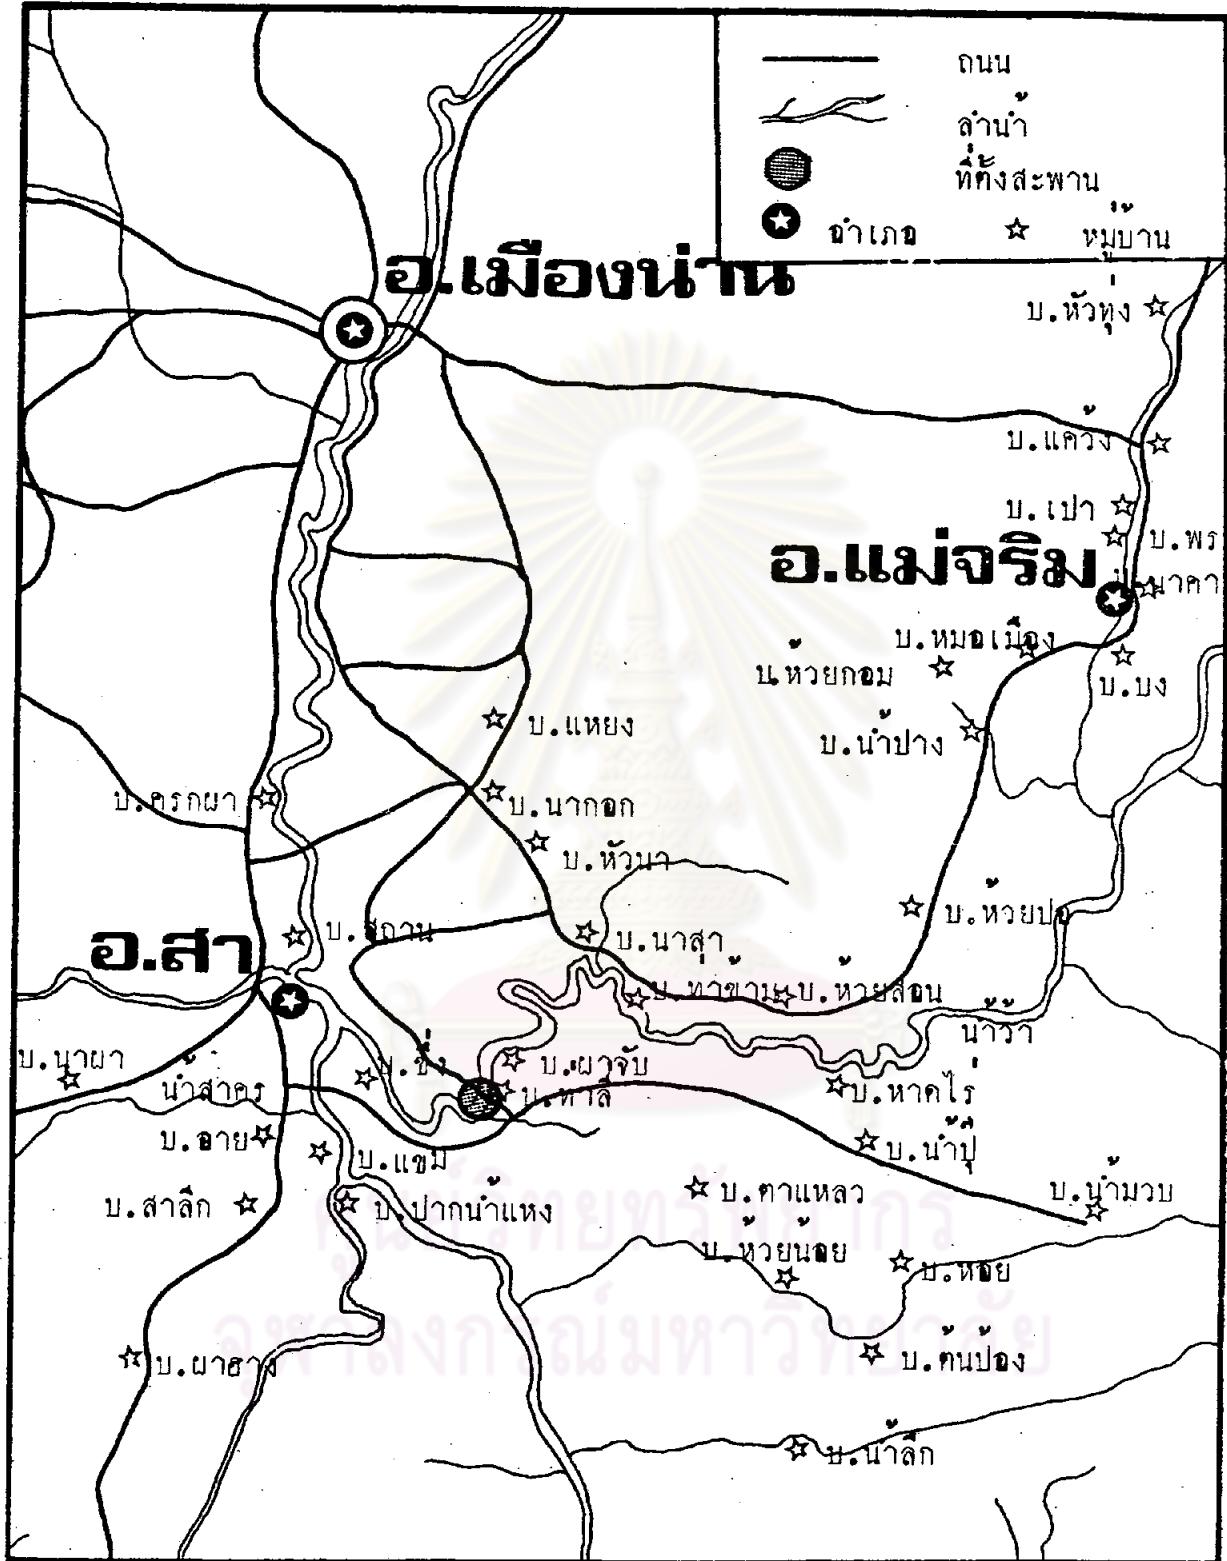

รูป 5-6 แผนที่แสดงเส้นทางคมนาคมรอบที่ตั้งสะพานข้ามลำน้ำร้าว

ข้าเงอเมือง ดังที่แสดงคราແທນ໌ທີ່ຕິດໃນຢູ່ 5-6 ປັຈຊຸບນອຍ່ໃນຄວາມສູງແລຮັບຜິດຂອບຂອງສໍານັກງານເຮັດວຽກພ້າຍນັບທ ແລະໄກ້ຖືກຍາກເລີກໂຄຮງກາຣ ໄນມີກາຣກ່ອສ້າງສະພານທົກແທນສະພານເຕີມເນື່ອຈາກມີສະພານແທ່ງໃໝ່ຂອງກາຣທາງຫລວງໃນບຣິເວັບໄກລ໌ເສີຍມາທົກແທນແລ້ວ

#### 5.4.2 ພລຂອງກັດເຊາະ

ຕົ້ນເຕືອນກາຣກູາຄມ ພ.ສ.2524 ເກີດອຸທກັບຄົງຮ້າຍແຮງທາງກາກເໜືອແລະກາກຄະວັນອອກເຈີຍເໜືອ ສິ່ງນໍານຳແລະຈັງຫວັດອື່ນ ອີກ 8 ຈັງຫວັດໄດ້ຮັບຄວາມເສີຍຫາຍຈາກອຸທກັບຄົງນີ້ຮະຕັບນໍາໃນສຳນັກວ່າໄດ້ມີຮະຕັບສູງມີຕປກຕິທ່ວມເໜືອຮະຕັບຫລັງສະພານ ແຮງກັດເຊາະແລະແຮງດັນກຣະແສນ້າໄດ້ກໍາໄທສະພານເກີດວິບຕີແລະພັກທລາຍ ສັກຍະຄວາມເສີຍຫາຍ ປ່າກງູວ່າພື້ນສະພານຊ່ວງກລາງນໍາຖືກຍາກພສິກຄວ່າ ສັນນິຈຽານວ່າເກີດຈາກແຮງຍກດັວຂອງນ້ຳອັນເນື່ອຈາກຮະຕັບນໍາໄດ້ສູງທ່ວມຫລັງສະພານ ຕອນ່ອບາງຕັບທຽບຄົວແລະຫັກ ພື້ນບາງຊ່ວງຫຼຸດພັບອຸ່ງກັບທີ່ໂຄຍກະແທກເສາດອ່ອທັກພັບລົງ


#### 5.4.3 ຂ້ອມລູກທີ່ຈຳກັດ

ໂຄຮງສ້າງໂຄຍທ້າໄປຂອງສະພານເໜືອນສະພານ A ແລກຄໍາງກັນໃນສ່ວນກຣະແບ່ງຊ່ວງ ສິ່ງແທກທ່າງຄາມຄວາມເໜາະສົມແລະສຄານທີ່ ໂຄຍຈັດແບ່ງເປັນ 9 ຊ່ວງ ເນື່ອຈາກສຳນັກມີຂໍອມູລເກີຍວັບຊຸງທີ່ລ່ອງມາດຳກຣະແສນ້າເປັນປະຈຳ ຊ່ວງສະພານຈຶ່ງວາງທ່າງແລະຄອມ່ອໄຫ້ອັກແບບເປັນໂຄຮງສ້າງກັນຊູ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ແສດກໄວໃນຢູ່ 5-7 ຈາກງູປສາມາຮັດເຫັນໄດ້ວ່າໂຄຮງກາຣນີ້ໂຄຮງສ້າງທີ່ເສີເສີໂຮງຮ່າງຮັບຮູບຮາກ ຕອມ່ອຕັບຮົມຝັ້ງອັກແບບເປັນຮຽນຮາກແພ່ ໃນຂະໜີທີ່ຕອມ່ອຕັບກລາງນໍາຖືກກາຫັນດີໃຫ້ໃຫ້ຮຽນເຂັ້ມືກ ເນື່ອຈາກສັກຍະຄວີນທີ່ອັນນໍາມີຫົ່ນທີ່ປາກງູວ່ອຸ່ງ ເສົາເຂັ້ມືກມີສັກຍະ ເໜືອນເສົາເຂັ້ມທ້າໄປແມ່ມີເຫັນກູປປ່າງຮາກໄພຍ່ອກທີ່ປລາຍເສົາເຂັ້ມ 50 ຊມ. ເພື່ອກໍາຫັນທີ່ເຈົ້າສຶກລົງໃນຫັນທີ່ສໍາຫັນມີຕ່າງໆເຫັນຢູ່ ຂອງເສົາເຂັ້ມໄດ້ແສດກໄວໃນຢູ່ 5-10 ສະພານ B ມີນູ້ຫາເຮືອງສຄານທີ່ຕັ້ງ ໂຄຍອຸ່ທາງທ້າຍນໍາຂອງສ່ວນໂຄດັ່ງປະມາມ 100 ເນັດ ແລະເປັນໂຄດັ່ງທີ່ທ່າມມີເກືອນ 90 ອົງສາ ຈາກງູປ 5-8 ສາມາຮັດທະເຫັນໄດ້ຂັດເຈັນ ກຣະແສນ້າທີ່ໄທລມານໍາຈະທ່າກັດເຊາະຄອມ່ອຮົມຝັ້ງທາງສ່ວນໂຄດັ່ງນອກຂອງລຳນັ້າດ້ວຍເຫດູພລທາງອຮົມວິທີຍາ ຕລື່ງຝັ້ງໂຄດັ່ງນອກລຳນັ້ານີ້ເປັນຫົ່ນທີ່ສູງຫັນ ກຣະແສນ້າຈຶ່ງໄມ່ອາຈທ່າອັນຫຣາຍຕ້ອມ່ອແຂດຕິ່ງໄດ້ ຂະະເຕີຍກັນເປັນສາເຫດສໍາຄັນທີ່ເບີຍເບີນກຣະແສນ້ານໍາກຣະທ່າກັດກັດເຊາະຕ້ອມສິ່ງຝັ້ງທຽບຂ້າມ ສິ່ງມີຕອນ່ອສະພານຕົ້ງອຸ່ງ ຄວາມສາດຫັນຂອງຕລື່ງຝັ້ງໂຄດັ່ງນອກຂອງລຳນັ້າແລະສັກຍະກາຮັດພັກທລາຍຂອງສະພານແສດກຂອງຢ່າງຍັດເຈັນວ່າພື້ນທີ່ນີ້ມີປະວັດກັດເຊາະທີ່ຢ່າວນານໄມ່ເໜາະແກ້ ກາຣກ່ອສ້າງສະພານແລະເປັນຂໍອມູລທັກຮຽນຢືນຢັນວ່າສະພານເກີດວິບຕີຈາກກັດເຊາະ

สะพานข้ามลำน้ำร้า  
แม่น้ำกาญจน์ บ้านท่าสี-ท่าหัว


อ.ช. ๑. บ้าน

ทางเดินกว้าง 7.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม.

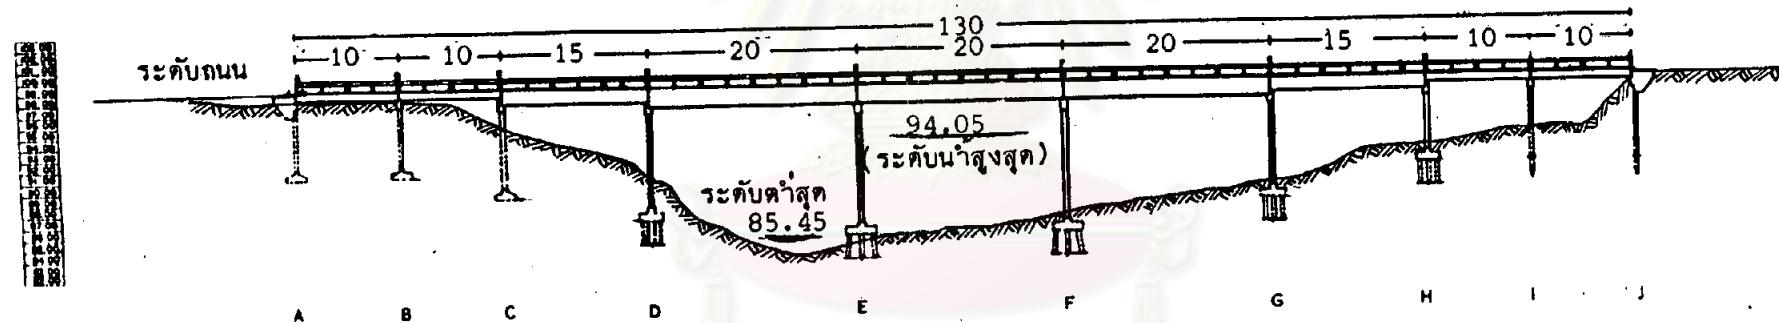


ระยะดับกันน้ำ	97.62	97.82	95.22	90.22	84.42	85.62	88.82	92.62	93.62	93.42
ตำแหน่ง	0+065	0+075	0+085	0+100	0+120	0+140	0+160	0+175	0+185	0+195

รูป 5-7 แบบแสดงโครงสร้างทั่วไปของสะพานข้ามลำน้ำร้า

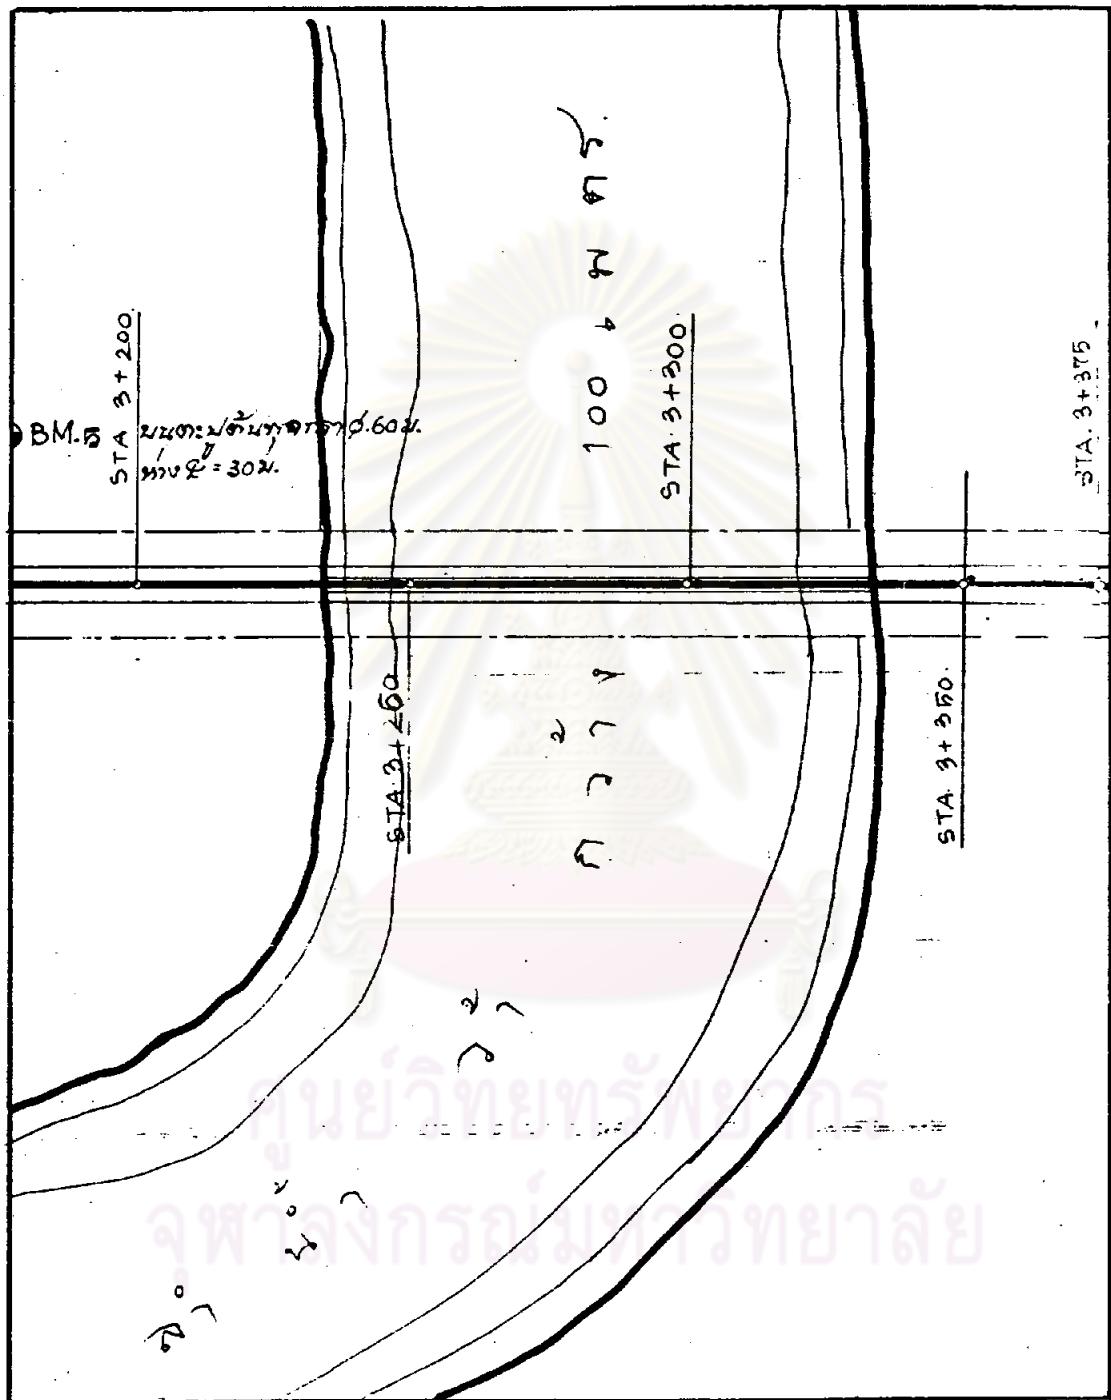

รูป 5-8 รูปทรงล้าน้ำวัว ส่วนโถงล้าน้ำอุ่นห่างจากสะพานประมาณ 100 เมตร

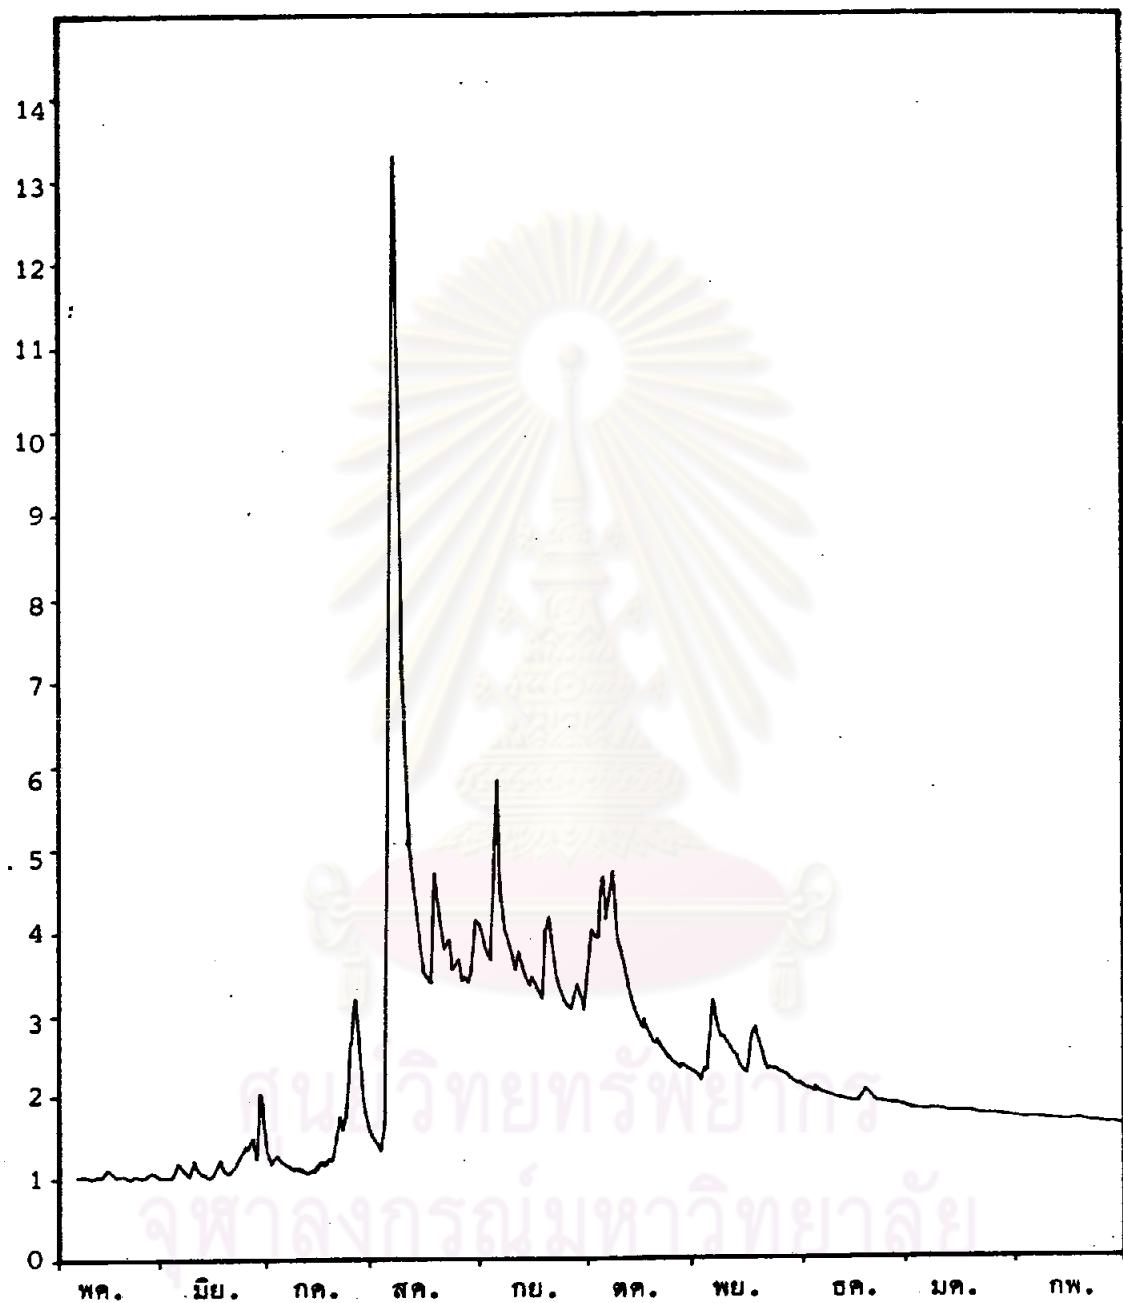

รูป 5-9 กราฟแสดงระดับน้ำในแม่น้ำว้า สำรวจในปี 1981(ปีน้ำ)

กรมชลประทาน ณ สถานีวัดที่ N 42 ซึ่งห่างจากที่ตั้งสะพานประมาณ 6.50 กม.  
ทางเหนือน้ำ ได้บันทึกสถิติอัตราการไหลของกระแสน้ำ ในลำน้ำว่าตามที่แสดงไว้ในรูป 5-9  
ซึ่งให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วๆ ไอละวันที่ 4 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2524 กล่าว  
คือในวันที่ 4 ค่าอัตราการไหลวัดได้ 22.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในวันที่ 5 วัดได้  
1350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที การเปลี่ยนแปลงค่าอัตราการไหลถึง 1327.4 ลูกบาศก์เมตรต่อ  
วินาที ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ย่อมมีผลต่อการกัดเซาะและเป็นการกัดเซาะแบบเฉพาะ  
(Local scour) นอกจากผลการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาที่เห็นได้ชัดแล้ว สิ่งที่น่าสังเกตอีก  
อย่างในการสำรวจจากสนามจริงพบว่าคอมมอร์สัว เช่นกันไม่ กอญญา ชาวบ้านยุ่รับคอมมอร์โดยเฉพาะ  
เสาเข็ม ตามที่แสดงไว้ในรูป 5-11

## 5.5 สะพานข้ามลำน้ำแม่โขง

### 5.5.1 ที่ตั้งโครงการ

สะพาน C ซึ่งสะพานข้ามลำน้ำแม่โขง เป็นโครงการสะพานผิวน้ำจราจรทางด้านซ้าย เชื่อม  
ถนนที่ใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้านน้ำพろ กับอำเภอเชียงคาน โดยข้ามลำน้ำแม่โขง ช่วงที่อยู่ในเขตอำเภอ  
เชียงคาน ก่อนไหลลงแม่น้ำโขงจังหวัดเลย ติดชายแดนด้านประเทศไทย ตามที่ได้แสดงรายละเอียด  
ไว้ในรูป 5-12 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลรักษาของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและได้มีการ  
ก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานเดิมแล้ว

### 5.5.2 ผลของการกัดเซาะ


ปลายปี พ.ศ.2521 ได้มีการตรวจสอบพบว่าคอมมอร์ต้นที่ E ซึ่งเป็นต้นกวางน้ำของ  
สะพาน รองรับพื้นช่วงเบ็ด 20 เมตร ทรุดลงจากระดับเดิม 0.26 เมตร ขณะเดียวกัน  
การทรุดตัวเกิดขึ้นไม่เท่ากันในต้นเดียวกัน ด้านที่อยู่ทางท้ายน้ำทรุดมากกว่าทางต้นน้ำ จากการ  
ตรวจสอบในขันน้ำอาจสันนิษฐานมูลเหตุเบื้องต้นได้ 2 ประการ ประการที่หนึ่ง จากรูป 5-13  
จะเห็นว่าคอมมอร์ต้น E อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระดับต่ำสุดของท้องน้ำ ซึ่งการกัดเซาะมีโอกาสเกิดขึ้น  
มากกว่า และการกัดเซาะเป็นผลให้คอมมอร์ทรุดลงถึง 0.26 เมตร ประการที่สองคอมมอร์ต้น E  
ทรุดตัวจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ แต่ไม่ถึงระดับที่ปรากฏ เมื่อแรงคันน้ำกระทำต่อคอมมอร์ทำให้  
คอมมอร์เสียศูนย์ จนเกิดการเอียงข้าง ทั้งนี้เนื่องจากมีรั้วปรากฏตามจุดเชื่อมต่อระหว่าง



รูป 5-10 เสาเข็มท่อออกแบบสำหรับตอกจิกลงในชั้นพื้น




รูป 5-11 ชากระพาลส่วนพื้นและฐานที่มีลักษณะไม้พันติดแน่นอยู่รอบ

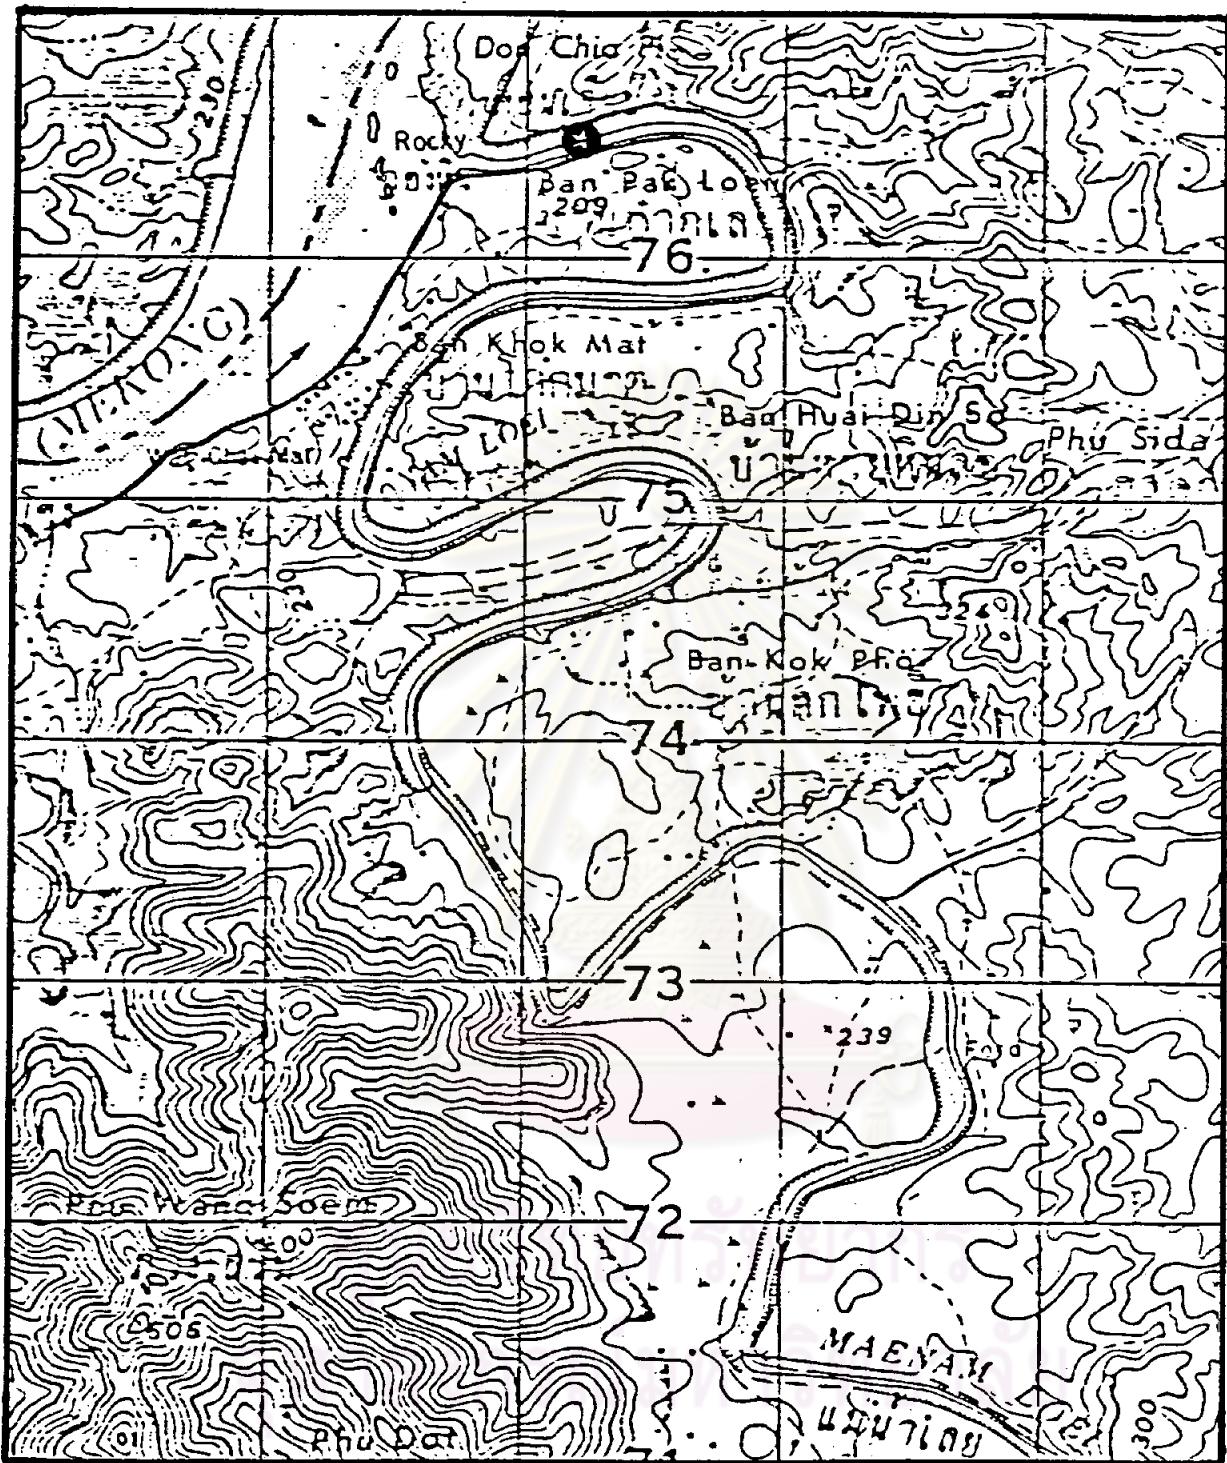

รูป 5-12 รูปทรงลำน้ำก่อนถึงที่ตั้งสะพานข้ามลำน้ำเลย

สะพานข้ามแม่น้ำแม่,  
 แม่น้ำแม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 ประเทศไทย  
 ยาว 7.00 ม. กว้าง 10.00 ม.

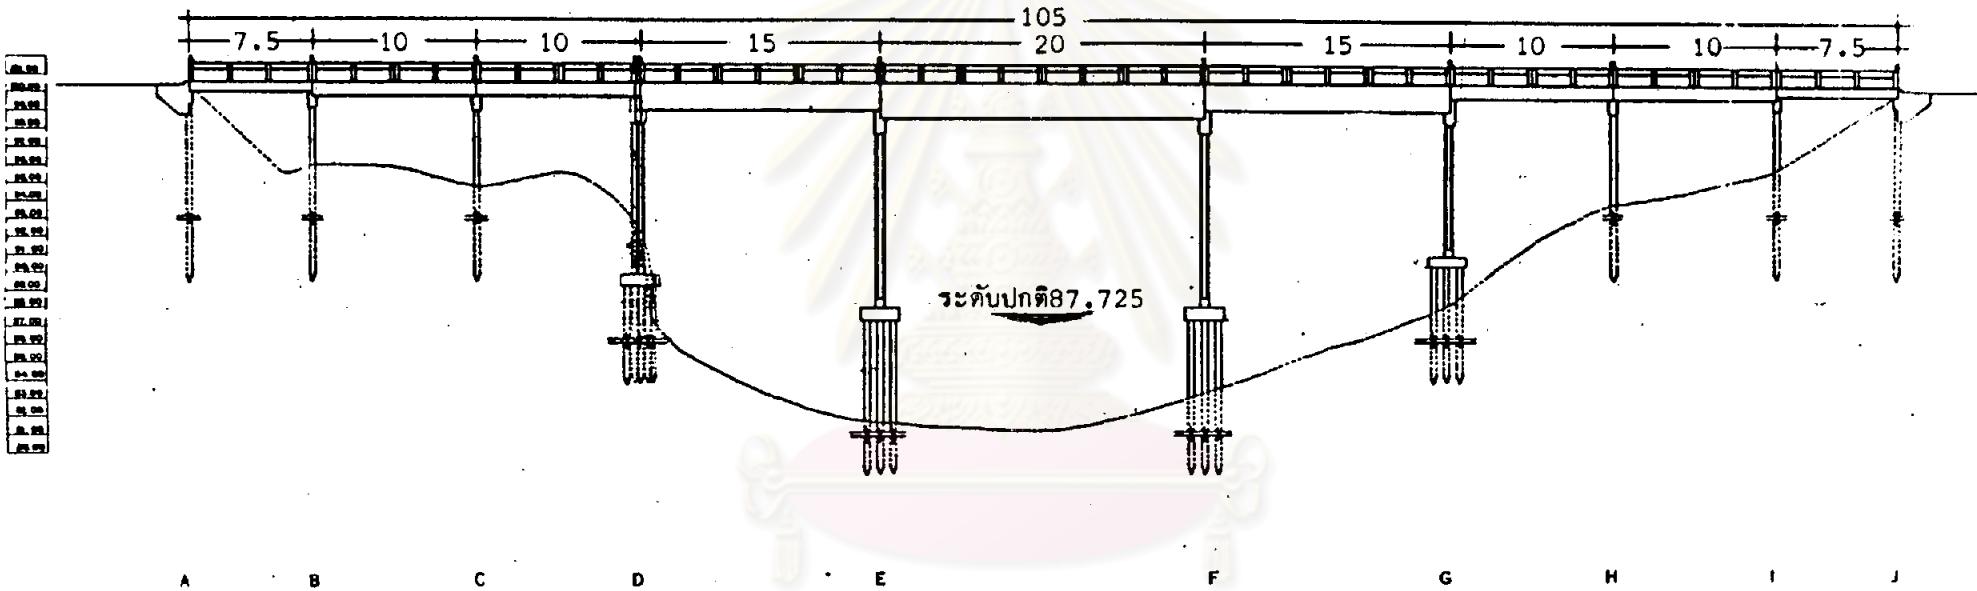

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูป 5-13 แบบแสดงโครงสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่



รูป 5-14 สภาพความเสียหายของสะพานน้ำแลบ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาเข็มกับฐานราก รอยร้าวเหล่านั้นลึกจนเห็นเหล็กเสริมภายใน การทุบตอกห้องห้องม่อตับ E ทำให้โครงสร้างส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น คาน (Cap beam) ของห้องม่อตับ D, F และร้าว พื้นสะพานแยกจากกัน ระดับพื้น 2 ชั่ง ไม่เท่ากัน เสาราราสะพานแหกร้าว ในเวลา ต่อมาปรากฏว่าห้องม่อตับ G เข้ากับห้องและฐานรากแหกร้าว

การสำรวจความเสียหายได้ทุกคลังแค่นั้น แต่โครงสร้างก็ไม่ได้ปรากฏเจ้าร้ายไปจาก เดิม จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ. 2523 มีชุงและกั่งไม้ กอหญ้า มาติดค้างอยู่ที่ห้องม่อตับ E หลังจากนั้นไม่นาน สะพานได้พังพับลงมา 6 ชั่ง ห้องม่อ 5 ห้อง ห้องม่อทุกดับหักพับลงกับที่ พร้อมฐาน ซึ่งสามารถเห็นได้จากรูป 5-14

### 5.5.3 ข้อมูลที่รวมรวมได้

โครงสร้างสะพานแห่งนี้ไม่มีจุดพิเศษนอกเหนือไปจากสะพานอื่น ๆ จัดช่วงเปิดทางน้ำ เป็น 9 ชั่ง นอกจากข้อมูลการวิบัติทางโครงสร้างที่ได้เริ่มนี้ในปี 2521 และต่อเนื่อง จนกระทั่งพังทลาย ไม่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม แต่หลังการพังทลายแล้ว และระดับน้ำได้ลดลงสู่ ภาวะปกติได้พบหลุ่นกัดเซาะขนาดใหญ่ 2 หลุม บริเวณห้องม่อตับ E และ F ซึ่งสามารถ วัดความลึกได้ 4 เมตร และ 2 เมตร ตามลำดับ ซึ่งด้านบนที่การตอกเสาเข็มระหว่างการ ก่อสร้างสะพาน ระบุความลึกของเสาเข็มส่วนที่ฝังอยู่ในดิน มีความยาวเฉลี่ย 9.50 เมตร ที่ ห้องม่อตับ E และ 10.50 เมตร ที่ห้องม่อตับ F เหลือเสาเข็มส่วนที่พ้นดินเดิมประมาณ

### 5.0 เมตร

ด้านข้อมูลทางอุทกศาสตร์ ตามรายงานที่สำรวจในปี พ.ศ. 2521 มีหลักฐานปรากฏ ชัดเจนที่สะพานว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีนั้นมีระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำสูงสุดปกติที่ระบุไว้ในแบบที่ 2.5 เมตร ส่วนในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นปีที่สะพานได้พังลง จากสถิติของการพัลส์งานแห่งชาติ ปริมาณน้ำไหลสูงสุดปรากฏในกลางเดือนกันยายน วัดได้ 172 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังจาก นั้นอีก 10 วัน น้ำทลายกระลอกใหม่ได้เกิดขึ้นอีกวัดได้ 142 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วงเวลา ที่เกิดน้ำทลายสูงสุดค้างกับเวลาที่เกิดการพังทลายของสะพาน ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม หรือประมาณ 1 เดือนเศษ นับจากน้ำทลายได้ผ่านพ้นไป จึงเป็นข้อสังเกตว่าการอัดเช่าไม่ได้ เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนเป็นผลให้เกิดการพังทลายของสะพานในทันทีแต่ก็เช่าต่อเนื่องจนถึงวันที่

เส้าเข็มรับน้ำหนักสะพานและน้ำหนักจั่วไม้หอล จังค์อยพังลงมา

## 5.6 สะพานข้ามคลองครอณ

### 5.6.1 ที่ดั้งโครงการ


สะพาน D ซึ่งเป็นสะพานคลองครอณ ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านแก่ง บันถานที่เชื่อมระหว่างบ้านป่าชุมนุงกับอำเภอพิชัย แต่หมู่บ้านแก่ง ยังเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองครอณและเป็นที่ตั้งของสะพานอยู่ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงแผ่นดิน

### 5.6.2 ผลของการกัดเซาะ

สะพานแห่งนี้ถูกกัดเซาะตลึ่งทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คันน้ำเรือไปถึงท้ายน้ำ ปี พ.ศ. 2521 คือสะพานถูกกัดเซาะทางด้านท้ายสะพานขาด กรมทางหลวงได้เก็บไขปัญหาโดยเพิ่มความกว้างอีก 4 ชั่ง ความกว้าง 30 เมตร ในปี 2523 ประมาณเดือนกันยายน กระแสน้ำกัดเซาะดินด้านท้ายสะพานเพิ่มขึ้น ในที่สุดตอนมืดต้นที่ 6 ชั่ง เป็นตอนเดียวที่ด้านท้ายสะพานทรุดลงจากระดับเดิม 0.27 เมตร จนสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากฐานสะพานในรูป 5-16 พฤติกรรมกัดเซาะได้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องมาตลอด ข้อมูลที่ปรากฏอย่างไม่เป็นทางการเป็นเครื่องยืนยันว่าดินทั้งสองฝั่งตลึ่งถูกกัดเซาะออกเรื่อย ๆ จนต้องทำการตรวจสอบในปี พ.ศ. 2516 แต่ไม่มีรายงานความเสียหายจากการได้

### 5.6.3 ข้อมูลที่รวมไว้

โครงการสะพาน D เดิมมีความกว้าง 80 เมตร เมื่อสะพานถูกกัดเซาะได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนมีความกว้าง 110 เมตร ข้อมูลสำคัญที่บ่งชี้ว่าสะพานมีการกัดเซาะตลอดเวลาซึ่งเห็นได้จากรูป 5-17 มีการก่อสร้างเชื่อนไม้ป้องกันความรินดลึ่ง หลักฐานอีกประการหนึ่งคือรายงานเหตุการณ์ความเสียหายของกรมทางหลวง เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไข มีการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของลำน้ำตั้งแต่ปี 2521 ถึงปี 2524 จากรูป 5-18 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปทรงห้องลำน้ำมหศาล เป็นหลักฐานให้เห็นถึงต้นเหตุแห่งการทรุดตัวอย่างชัดเจนว่ามาจากการกัดเซาะ

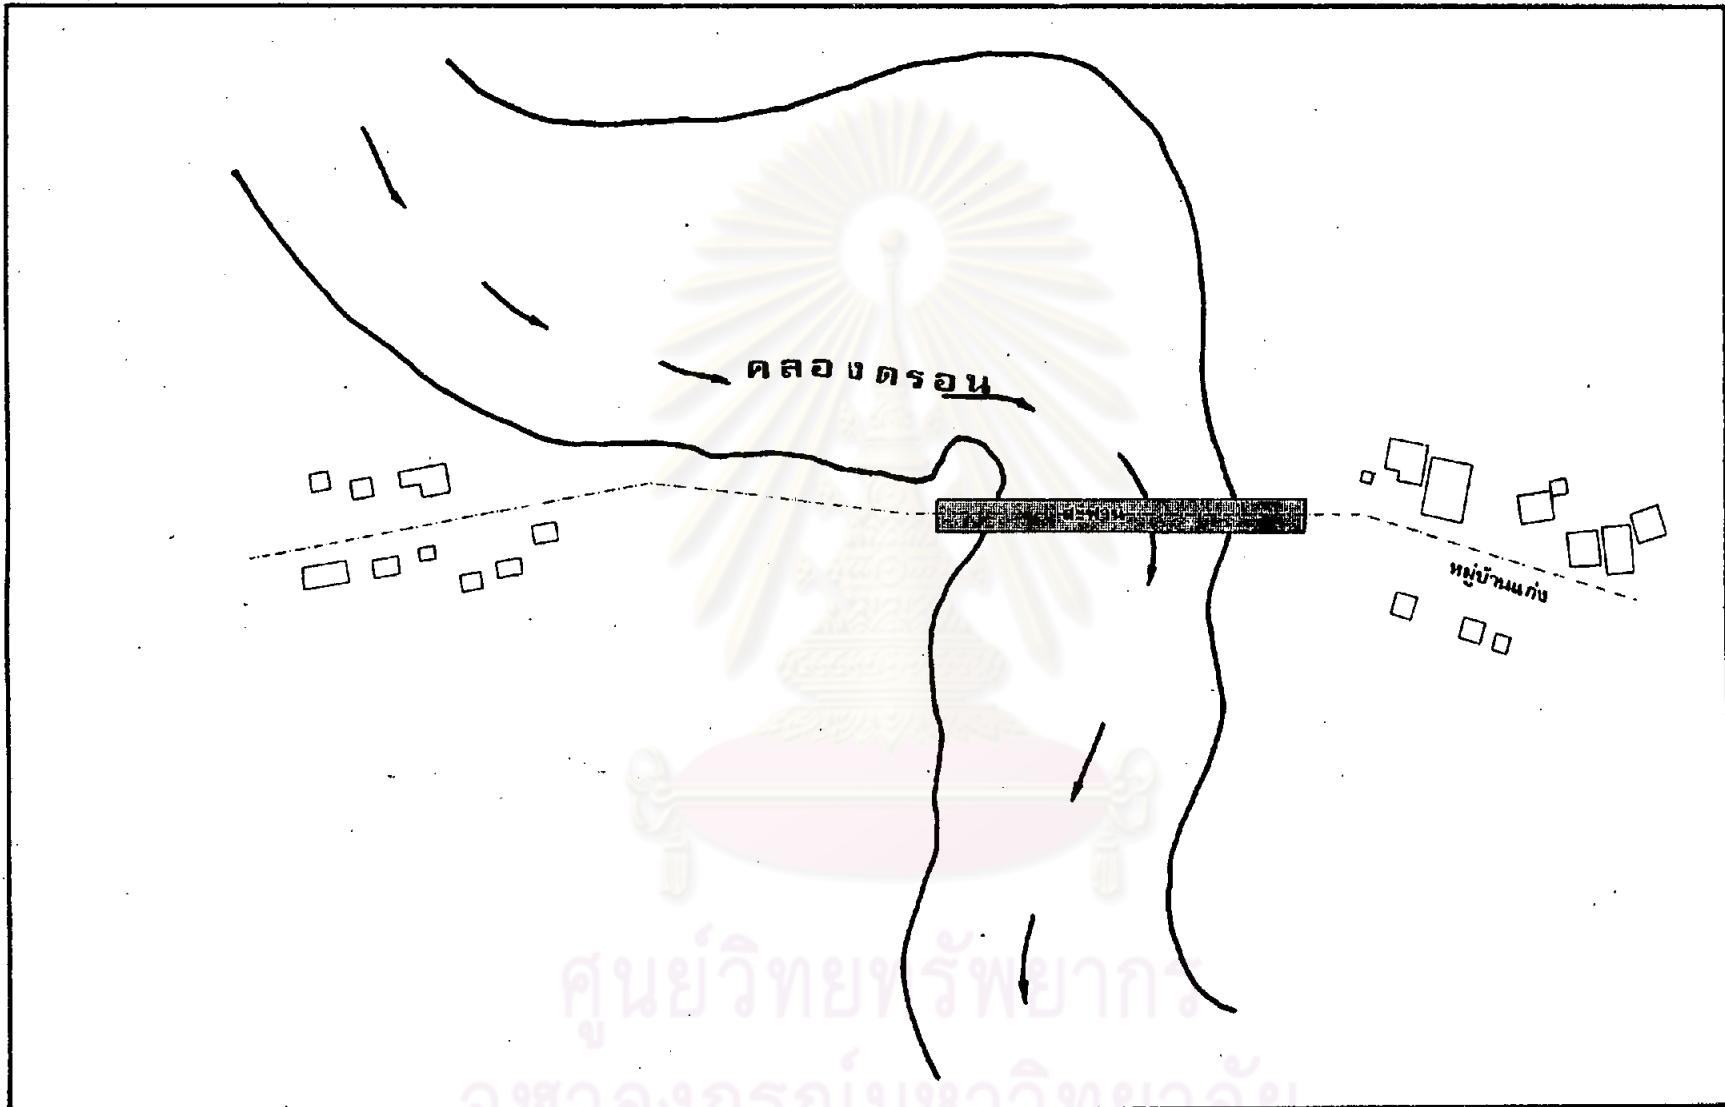


รูป 5-15 แปลนแสดงบริเวณที่ตั้งสะพาน



รูป 5-16 สภาพตอนหลังงานก่อสร้างที่เก็บอันเป็นผลจากการกัดเซาะ



รูป 5-17 ริมฝั่งคลองครื่นด้านท้ายน้ำของสะพาน มีการก่อสร้างเครื่องบังกันกัดเซาะ เป็นระยะ แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการกัดเซาะที่เกิดขึ้นตลอด

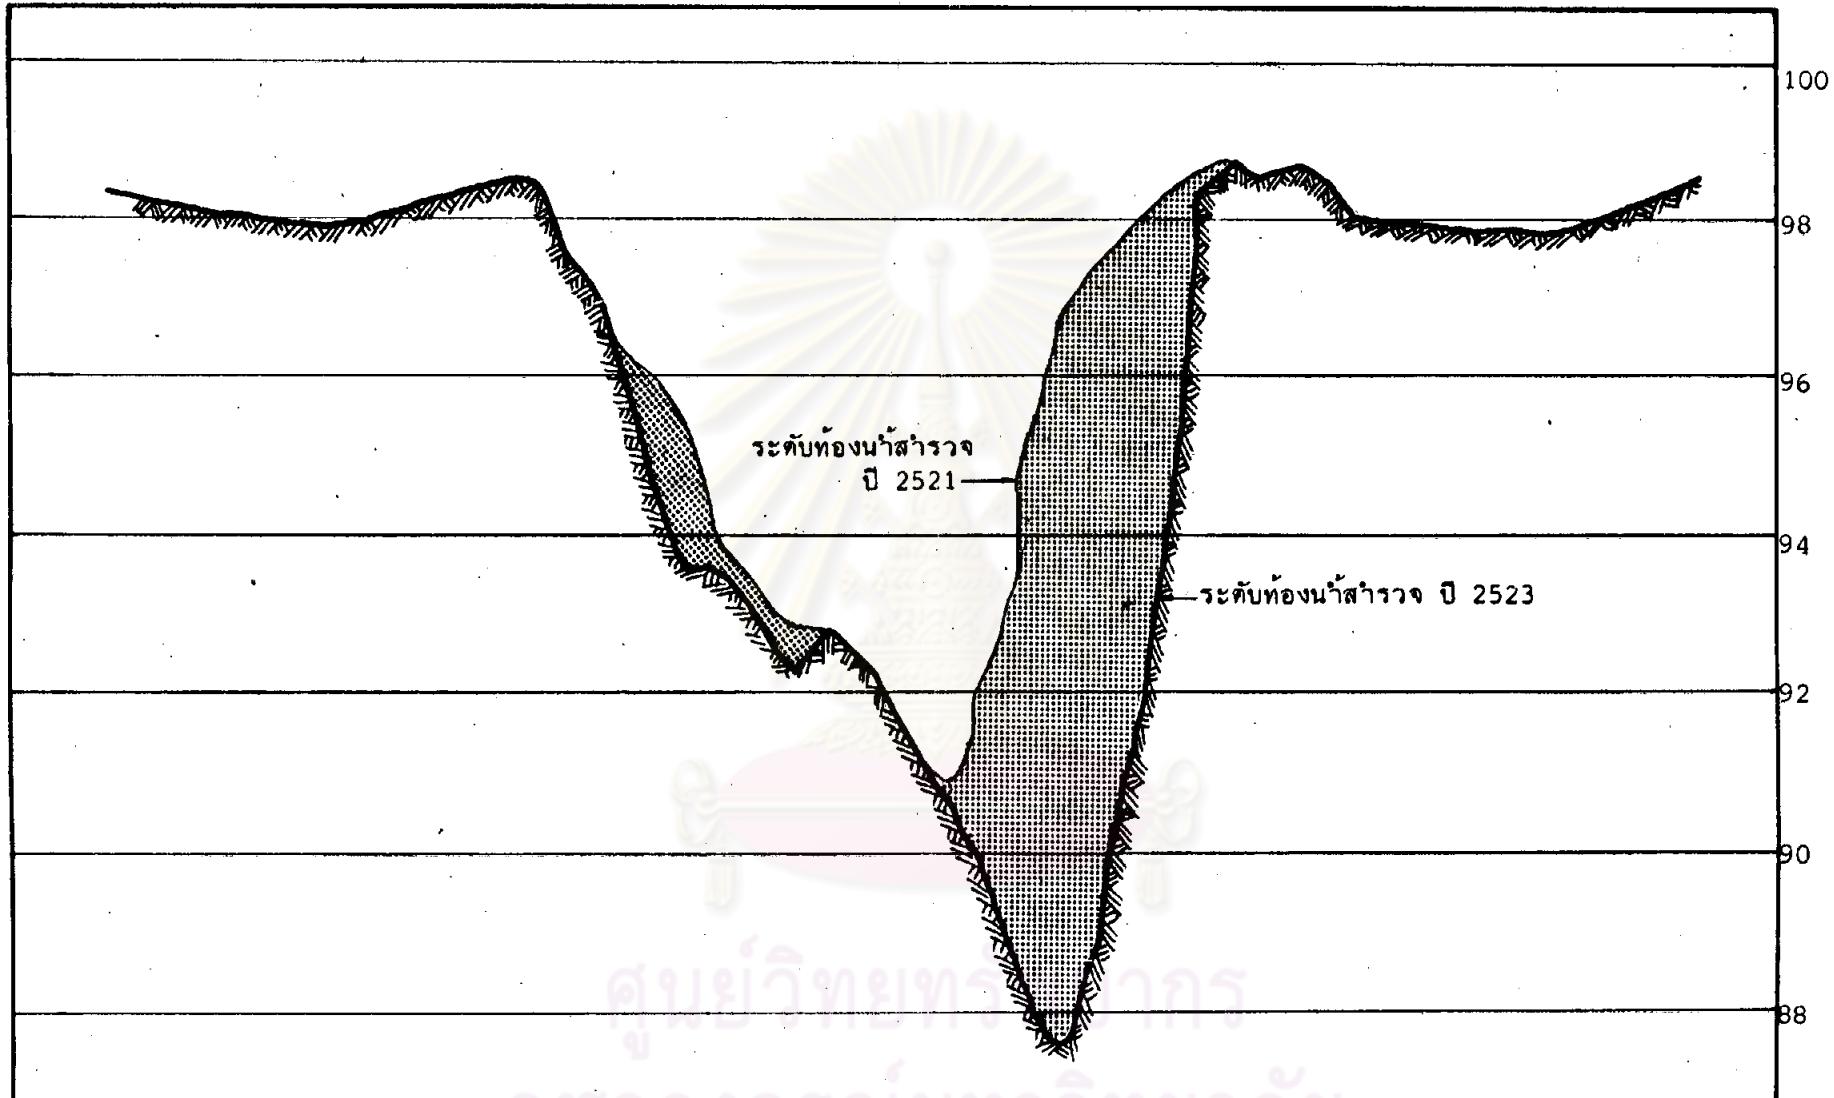

รูป 5-18 รูปหน้าตัดล้ำน้ำตื้น สำรวจก่อนและหลังการกัดเซาะ

ซึ่งจากสถานที่ก่อสร้างสะพานถูกจำกัดอยู่กลางหมู่บ้าน ซึ่งอยู่บนโคลงลำน้ำพอตี ตามรูป 5-16 สามารถเห็นคำແນ่งสะพานซึ่งอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการถูกเข้าและเป็นอันตรายอย่างมาก นอกจากนี้กรรมชลประทานได้บันทึกสถิติปริมาณน้ำในแม่น้ำตระกูล ปริมาณน้ำในแม่น้ำตระกูลเดือน กันยายน พ.ศ. 2523 มีปริมาณ 1712.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ 1506 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดีดตัวกัน เป็นสถิติสูงสุดของอัตราณ้ำในแม่น้ำตระกูลที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ตรงกับช่วงเวลาที่สะพานถูกกัดเข้าจนทรุดลง



## ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 5.7 ตัวอย่างกต.เข้าท่องเที่ยว

ในฤดูน้ำหลากของทุก ๆ ปี จะมีปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจจาก การกต.เข้ามากันบ้าง น้อยบ้าง แต่ก็ต่างตามสภากาชาดที่เกิดขึ้นแต่ละเวลา แต่ละท้องที่ ยิ่งท้องที่ไม่มีฝนตกชุด ปริมาณน้ำฝนมาก จำนวนท่อที่เสียหายก็จะมากขึ้นด้วย ตัวอย่างท่อที่ถูกกต.เข้ามาให้เห็นและเปรียบเทียบ หมายความว่า จึงเป็นการเหมาะสมที่จะทำการรวมตัวอย่างท่อในหลาย ๆ ท้องที่ไว้ด้วยกันเป็นกรณีศึกษา มากกว่าการนำตัวอย่างมาเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ฉะนั้น ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับท่อ จึงได้ รวบรวมตัวอย่างการกต.เข้าท่องเที่ยวในหลาย ๆ ท้องที่ตามภาคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2521-2526 ไว้รวม 57 ตัวอย่าง แบ่งแยกเป็นตัวอย่างจากท้องที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลางกับภาคใต้

ตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งหมดถูกจัดเข้าไว้ในตาราง 5-2 แสดงไว้แยกเป็นขนาดท่อ จำนวน ท่อทั้งหมด อาเภอและจังหวัดที่ตั้งของท่อ สภาพความเสียหายอันเนื่องจากการกต.เข้าและประเภท ของการกต.เข้า เป็นต้น

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตาราง 5-2 ตัวอย่างการศึกษาการกัดเซาะของท่ออดกอน

กรณี ที่	ลักษณะห่ออด	ที่ดัง		เหตุการณ์กัดเซาะ		ชนิดของ การกัดเซาะ
		เส้นทาง/gm.	อำเภอ/จังหวัด	วันที่	สภาพการวินิจฉัย	
1.	$\emptyset 0.60 \pm 1$ แกร สูกรัง	บ.เทพา-บ.เทลฯ เสือโก็ก	อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	อุทกภัย 2521	น้ำไหลล้นข้ามผิวน้ำราstra กระแสน้ำกัดเซาะผิวน้ำราstra แต่ท่อยังวางอยู่กับที่และอยู่ในสภาพไข้การได้	1 (น้ำล้นข้าม)
2.	$\emptyset 0.8 \pm 2$ แกร สูกรัง	บ.พระโขน္น- บ.หนองเมืองน้อย	อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	อุทกภัย 2521	กระแสน้ำกัดเซาะปลายท่อหัวให้ไหลทางถูกกัดเซาะจนเป็นหลุมกว้าง	2 (ท้ายน้ำ)
3.	$\emptyset 0.8 \pm 2$ แกร สูกรัง	บ.หนองขอน- บ.หนองเหล่า	อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	อุทกภัย 2521	กระแสน้ำกัดเซาะปลายท่อค้านท้ายน้ำ จนตินรองรับถูกกัดเซาะออกต่อแต่เสียหาย	2 (ท้ายน้ำ)
4.	$\emptyset 1.0 \pm 2$ แกร สูกรัง	อ.ชานุมาน-ถนน อรุณประเสริฐ	อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ตุลาคม 2523	เกิดการกัดเซาะค้านปากทางออกของท่อ ตินรองรับท่อถูกกัดเซาะออกด้วยทำให้หักลง ตินกมหลังห่อถูกน้ำพัดออกทำให้ก้นขาดกว้าง 6.0 เมตร	2 (ท้ายน้ำ)
5.	$\emptyset 1.0 \pm 4$ แกร กม.19+450	อ.ชานุมาน-ถนน อรุณประเสริฐ	อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ตุลาคม 2523	กระแสน้ำกัดเซาะค้านท้ายน้ำทำให้หักลงและกระแสน้ำกัดเซาะผิวน้ำราstra ส่วนบนเป็นบริเวณกว้างถึง 15 ม.ทำให้ก้นขาดใจไม่ได้	(ท้ายน้ำ)
6.	$\emptyset 1.0 \pm 3$ แกร กม.33+000	บ.น้ำปืน-บ.ท่าลี่	อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี	พฤศจิกายน 2523	น้ำล้นข้ามผิวน้ำราstra กัดเซาะตินหลังห่อออกแต่ท่อยังอยู่ในสภาพเดิม ก้นไข้การได้	1 (ล้นข้าม)
7.	$\emptyset 0.8 \pm 3$ แกร กม.35+150	บ.น้ำปืน-บ.ท่าลี่	อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี	พฤศจิกายน 2523	น้ำล้นข้ามผิวน้ำราstra กัดเซาะตินหลังห่อออกแต่ท่อยังอยู่ในสภาพเดิม ก้นไข้การได้	1 (ล้นข้าม)
8.	$\emptyset 1.0 \pm 3$ แกร กม.35+570	บ.น้ำปืน-บ.ท่าลี่	อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี	พฤศจิกายน 2523	น้ำล้นข้ามผิวน้ำราstra กัดเซาะตินหลังห่อออกแต่ท่อยังอยู่ในสภาพเดิม ก้นไข้การได้	1 (ล้นข้าม)

กรณ์ ที่	ลักษณะท่ออด	ที่ดัง		เหตุการณ์กัดเข้า			ชนิดของ การกัดเข้า
		เส้นทาง/กม.	อำเภอ/จังหวัด	วันที่	สภาพการวิบัติ		
9.	Ø 0.87 3 แกล	บ.น้ำเข้ม-บ.ท่าสี กม.35/820	อ.น้ำโสม จ.อุตรธานี	พฤษจิกายน 2523	น้ำล้นข้ามผิวน้ำราจรกัดเข้าดินหลังท่อออก แต่ท่อยังอยู่ในสภาพเดิม ถนนใช้การได้	1 (ล้นข้าม)	
10.	Ø 1.07 3 แกล ลูกรัง	อ.ชานุมาน-ถนน อุฐประเสริฐ กม. 17/500	อ.อ่านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	ตุลาคม 2523	กระแสน้ำกัดเข้าท้ายน้ำ จนดินรองรับท่อถูกพัดพาไป ขณะเดียวกันน้ำได้พัดพาดินหลังท่อไปด้วยแต่ท่ออยู่ในที่เดิม ซ่องน้ำไหลกว้าง 8 เมตร ห่อเสียหายไข้การไม่ได้	2 (ท้ายน้ำ)	
11.	Ø 1.07 4 แกล ลูกรัง	อ.ชานุมาน-บ.หนองไซ กม. 0/450	อ.อ่านาจเจริญ จ.อุบลราชธานี	ตุลาคม 2523	ท่อวางอยู่ใต้ผิวน้ำราจรประมาณ 2 เมตร กระสน้ำกัดเข้าทางท้ายน้ำและพัดพาดินตามหลังคาน ห่อหดดูดออกอไปทำให้ถนนขาดประมาณ 15 เมตร	2 (ท้ายน้ำ)	
12.	Ø 1.07 1 แกล ลูกรัง	บ.ไฟใหม่-บ.บ่อ ชะเนง กม. -	อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ตุลาคม 2523	การกัดเข้าเกิดขึ้นทางท้ายน้ำทำให้ถนนขาดและห่อหดดูดออกอไป เสียหายชำรุดไข้การไม่ได้ การกัดเข้าเป็นร่องลึกประมาณ 2.5 เมตร จากผิวน้ำราจร	2 (ท้ายน้ำ)	
13.	Ø 0.807 2 แกล ลูกรัง	บ.ควนไสณ-บ.หัวควน	อ.สะชุ จ.สระบุรี	พฤษจิกายน 2523	จำนวนท่อ 2 แกลไม่เพียงพอที่จะระบายปริมาณน้ำหลัก น้ำล้นข้าม 1 (น้ำล้น)		
14.	Ø 0.87 1 แกล ลูกรัง	บ.ใหม่-บ.คอนขัย กม.7/600	อ.สันก่ำแวง จ.เชียงใหม่	พฤษจิกายน 2523	ผิวน้ำราจรกัดเข้า เอาดินออกไป ห่อหดพัดพาไปจากที่เดิมทั้ง 2 แกล		
15.	Ø 0.87 1 แกล ลูกรัง	บ.ใหม่-บ.คอนขัย กม.12/200	อ.สันก่ำแวง จ.เชียงใหม่	พฤษจิกายน 2523	การกัดเข้าเกิดขึ้นท้ายน้ำ ห่อหดกัดเข้าดินหดดูดออกไป ห่อไม่มีดิน ร่องรับซึ่งแทกหดดูดออกมากของอยู่ท้ายน้ำประมาณ 5 ท่อน		
16.	Ø 1.07 6 แกล ลูกรัง	บ.โพธิ์บันช้าง-บ.ท่าศาสด กม.6/525	อ.พิจิตร	พฤษจิกายน 2523	การกัดเข้าเกิดขึ้นท้ายน้ำ ห่อหดกัดเข้าดินหดดูดออกไป ห่อไม่มีดิน ร่องรับซึ่งแทกหดดูดออกมากของอยู่ท้ายน้ำประมาณ 5 ท่อน ห่อวางทั้งหมด 6 แกล แต่ก็ระบายน้ำไม่ได้เนื่องจากเป็นทางน้ำใหญ่ท่อเสียหาย 210 ท่อน	1 (น้ำล้น)	

กรณี ที่	ลักษณะท่อระบายน้ำ	ท่อ		วันที่	เหตุการณ์กัดเซาะ		ชนิดของ กัดเซาะ
		เส้นทาง/กม.	อำเภอ/จังหวัด		สภาพการวิบัติ		
17.	∅ 1.0+ 3 แกล	บ.น้ำเข้ม-บ.เชียงคิด	อ.น้ำโสม	พฤศจิกายน	ท่อถูกกัดเซาะ เอารินท์รองรับออกไปพร้อมหั้งพัดพา เอารินหลังท่อไป	2 (ท้ายน้ำ)	
	สูกรัง	กม.11+500	จ.อุตรธานี	2523	กัวบ เมื่อท่อบุบตัวลงทำให้ถนนขาดกว้างถึง 10 เมตร		
18.	∅ 0.8+ 3 แกล	บ.น้ำเข้ม-บ.ท่าลี่	อ.น้ำโสม	พฤศจิกายน	น้ำกัดเซาะทางท้ายน้ำแล้วขยายเข้าในผิวน้ำราบร้าให้ท่อหักไป	2 (ท้ายน้ำ)	
	สูกรัง	กม.12+150	จ.อุตรธานี	2523	4 ท่อน ผิวน้ำราบร้าเป็นหลุมใหญ่แต่ถนนยังใช้สัญจรได้		
19.	∅ 0.8+ 3 แกล	บ.น้ำเข้ม-บ.ท่าลี่	อ.น้ำโสม	พฤศจิกายน	น้ำล้นข้ามผิวน้ำราบร้ากัดเซาะเอารินส่วนหลังท่อออกไป ท่อบังวางอยู่	1 (น้ำล้น)	
	สูกรัง	กม.23+800	จ.อุตรธานี	2523	ในสภาพเดิมไม่ได้รับความเสียหายแต่ถนนขาดใช้การไม่ได้		
20.	∅ 1.0+ 1 แกล	ทางพัฒนาฯ เอาริน	อ.พนมสารคาม	มีนาคม	น้ำเซาะปากทางเป็นหลุมใหญ่ลึกและเว้าเข้ามาในผิวน้ำราบร้า ขณะเดียวกันช่วงกลางของถนนมีหลุมที่ถูกแรงน้ำเซาะปราบอยู่	2 (ท้ายน้ำ)	
	สูกรัง	ขอน	จ.ฉะเชิงเทรา	2524	ทางท้ายน้ำของท่อถูกกัดเซาะจนขาดเป็นระยะประมาณ 5 เมตร	3 (รอบต่อ)	
21.	∅ 1.0+ 1 แกล	ทางพัฒนาฯ เอาริน	อ.พนมสารคาม	มีนาคม	ท่อได้รับความเสียหาย	2 (ท้ายน้ำ)	
	สูกรัง	ขอน	จ.ฉะเชิงเทรา	2524	น้ำไหลล้นข้ามผิวน้ำราบร้า ตันหลังท่อถูกพัดพาออกไปเป็นร่องยาวแต่ท่อเรียงรายอยู่ในที่เดิม ได้รับความเสียหายบ้างเป็นบางท่อน		
22.	∅ 0.8+ 4 แกล	บ.โไอคสามัคคี	อ. -	มีนาคม	ร่องรอยปราบอยู่ท่อเดิม ให้รับความเสียหายบ้างเป็นบางท่อน	1 (น้ำล้น)	
	สูกรัง	กม.0+800	จ.นครราชสีมา	2524	ร่องรอยปราบอยู่ท่อเดิม ให้รับความเสียหายบ้างเป็นบางท่อน		
23.	∅ 0.8+ 3 แกล	บ.โไอคสามัคคี	อ. -	มีนาคม	กระแสน้ำพัดพาไป ท่อกระชาบอยู่ทางท้ายน้ำ	2 (ท้ายน้ำ)	
	สูกรัง	กม.1+350	จ.นครราชสีมา	2524	กระแสน้ำพัดพาไป ท่อกระชาบอยู่ทางท้ายน้ำ		
24.	∅ 0.8+ 1 แกล	บ.โไอคสามัคคี	อ. -	มีนาคม	กระแสน้ำพัดพาไป ท่อกระชาบอยู่ทางท้ายน้ำ	3 (รอบต่อ)	
	สูกรัง	กม.4+000	จ.นครราชสีมา	2524	กระแสน้ำพัดพาไป ท่อกระชาบอยู่ทางท้ายน้ำ		
25.	∅ 1.0+ 1 แกล	เรือนจำลากบัวฯ -บ.หนองน้ำใส	อ. -	มีนาคม	กระแสน้ำท่วมท้องถนนกัดเซาะผิวน้ำราบร้า	1 (น้ำล้นข้าม)	
	กม.8+000	จ.นครราชสีมา	2524	กระแสน้ำท่วมท้องถนนกัดเซาะผิวน้ำราบร้า			

กรณี ที่	ลักษณะท่อสุด	ที่ตั้ง		เหตุการณ์กัดเซาะ			ชนิดของการ กัดเซาะ
		เส้นทาง/กม.	จ.อำเภอ/เขต	วันที่	สภาพการวินปูด		
26.	Ø 0.8+ 1 แกร	เรือนจำลักษบัวขาว -บ.หนองน้ำใส กม.17+800	อ. - จ.นครราชสีมา	มีนาคม 2524	กระแสน้ำกัดเซาะท้ายน้ำและพังค์ตินคอมหลังท่อไปด้วย แต่ห่ออยู่ใน สภาพเดิม		2 (ท้ายน้ำ)
27.	Ø 0.8+ 5 แกร ลูกรัง	เรือนจำลักษบัวขาว -บ.หนองน้ำใส กม.6+000	อ. - จ.นครราชสีมา	มีนาคม 2524	น้ำกัดเซาะปากทางน้ำออกของท่อทว่าให้ห่อหดหดแยกชารุก ผิวน้ำ ได้รับความเสียหายเล็กน้อยและยังใช้สัญจรได้		2 (ท้ายน้ำ)
28.	Ø 1.0+ 1 แกร ลูกรัง	เรือนจำลักษบัวขาว -บ.หนองน้ำใส กม.12+000	อ. - จ.นครราชสีมา	มีนาคม 2524	น้ำกัดเซาะปากทางน้ำออกของท่อทว่าให้ห่อให้รับความเสียหายไป 4 ท่อน ผิวน้ำราบรื่นกัดเซาะเป็นหลุมใหญ่เข้ามาระบายน้ำ ของผิวน้ำ		2 (ท้ายน้ำ)
29.	Ø 0.8+ 1 แกร ลูกรัง	เรือนจำลักษบัวขาว -บ.หนองน้ำใส กม.13+000	อ. - จ.นครราชสีมา	มีนาคม 2524	น้ำกัดเซาะปากทางน้ำออกของท่อ ห่ออยู่ในสภาพเดิมแต่ตินรองรับ ห่อและตินคอมหลังห่อถูกกัดเซาะออกไป		2 (ท้ายน้ำ)
30.	Ø 0.6+ 2 แกร ลากยาง	บ.เข้าประตูบ้านช้าง -เข้าเส็จฯ	อ. - จ.ราชบุรี	พฤษศจิกายน 2524	น้ำกัดเซาะท้ายน้ำทว่าให้ห่อหดหดแยกเสียหาย ขณะเดียวกันน้ำ ให้กัดเซาะผิวน้ำราบรื่นเสียหายทั่ว		2 (ท้ายน้ำ)
31.	Ø 0.8+ 4 แกร ลูกรัง	น้ำปืน-ท่าลี่ กม.35+100	อ.น้ำโสม จ.อุตรดิตถ์	อุทกภัยปี 2525	ภาวะน้ำหลักปี 2525 ให้ส่งผลให้เกิดน้ำไหลล้นบ่อบำขัมถนนและ กัดเซาะผิวน้ำราบรื่นคอมหลังห่อถูกกระแสน้ำพังแตกออกจากตำแหน่งเดิม (รูป 5-20)		1 (น้ำล้น)
32.	Ø 0.8+ 4 แกร ลูกรัง	บ.คงเขียงเครือ -บ.คงคำโพธิ์ กม.2+300	อ.วาริชญ์ จ.สกลนคร	อุทกภัยปี 2525	ห่อวางอยู่ระดับสิ่กจากผิวน้ำ 2.30 เมตร เริ่มเกิดหลุมกัด เซาะท้ายน้ำของห่อประมาณ 1.7 เมตร และหลุมกัดเซาะขยายตัว จนตินรองรับห่อพังพาไปทว่าให้ห่อพังลงมาและตัวตนถูกกัดเซาะ ออกไปบางส่วน (รูป 5-21)		2 (ท้ายน้ำ)

กรณี ที่	ลักษณะห่อสอด	ที่ดัง		เหตุการณ์กัดเซาะ		ชนิดของการ กัดเซาะ
		เส้นทาง/gm.	อำเภอ/จังหวัด	วันที่	สภาพการวินิจฉัย	
33.	Ø 0.80±1 แท่ง ฉกรัง	บ.วังแวง-บ.ໄร ห้วยพี้	อ.ตรอน ฯ.อุตรดิตถ์	อุทกภัยปี 2525	การวินิจฉัยเกิดจากการอยู่ต่ำของท่อไม่น้ำทึบ เป็นสาเหตุให้น้ำรั่วออกจาก ท่อนมาก กัดเซาะดินรอบบริเวณท่อท่อและขยายตัวออกเป็นโพรง ดินถนน ส่วนบนเกิดการบุบตัวลงไปจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ (รูป 5-25)	3 (รั่วจาก รอบต่อ)
34.	Ø 0.6±3 แท่ง ฉกรัง	ละลม-กันทรลักษ์ กม.2±050	อ.ชุมน้ำ ฯ.ศรีสะเกษ	อุทกภัยปี 2526	น้ำไหลเชี่ยวและแรงน้ำได้กัดเซาะท้ายน้ำของท่อทำให้ดินรองรับท่อ ถูกกัดเซาะออกไป ท่อไม่มีดินรองรับก็หลุดและถูกพัดหางออกไปจาก ที่เดิม	2 (ท้ายน้ำ)
35.	Ø 0.60±3 แท่ง ฉกรัง	ละลม-กันทรลักษ์ กม.16±400	อ.ชุมน้ำ ฯ.ศรีสะเกษ	อุทกภัยปี 2526	น้ำกัดเซาะทางท้ายน้ำของท่อเป็นหลุมใหญ่มีบริเวณกว้าง ท่อไถรับ ความเสียหายบางส่วนหลุดและถูกพัดพาออกไป	2 (ท้ายน้ำ)
36.	Ø 0.8±3 แท่ง ฉกรัง	หนองเชียงทุน- กอกหวาน กม.12±400	อ.ปรางค์คู่ ฯ.ศรีสะเกษ	อุทกภัยปี 2526	น้ำกัดเซาะปากทางน้ำออกของท่อและลึกเข้ามาในบริเวณผิวราชานา ท่าให้เกิดหลุมกัดเซาะลึกประมาณ 3 เมตร ยาว 10 เมตร และลึกเข้ามาในผิวราชานา	2 (ท้ายน้ำ)
37.	Ø 0.6±2 แท่ง ฉกรัง	บังนวน-ท่าสว่าง กม.8±700	อ.กันทรลักษ์ ฯ.ศรีสะเกษ	พุศจิกายน 2526	น้ำล้นข้ามถนนท่าให้ถนนขาดกินบริเวณกว้างประมาณ 18 เมตร ห่อซ้ายเสียหายแต่ยังอยู่ในตัวแน่น เติม	1 (น้ำล้น)
38.	Ø 1.0±3 แท่ง ฉกรัง	สาย บ.ร. 11029 กม.12±100	อ.เมือง ฯ.บุรีรัมย์	พุศจิกายน 2526	น้ำกัดเซาะผิวราชานาส่วนบน ท่าให้ถนนขาดและห่อแยกหลุดออกมา จากที่เดิม .	1 (น้ำล้น)
39.	Ø 0.80±2 แท่ง ฉกรัง	กันทรลักษ์-นา หมอน กม. -	อ.กันทรลักษ์ ฯ.ศรีสะเกษ	พุศจิกายน 2526	กระแสน้ำกัดเซาะผิวราชานาเป็นบริเวณ ท่าให้ถนนขาดและห่อไถรับ ความเสียหาย	1 (น้ำล้น)

กรณี ที่	ลักษณะท้องถิ่น	ที่ดิน		เหตุการณ์ด้วยเช่น		ชนิดของ การกัดเซาะ
		เส้นทาง/กม.	อำเภอ/จังหวัด	วันที่	สภาพการวินิจฉัย	
40.	Ø1.0+2 แกว สุกรัง	บ.หนองเหล็ก-บ. ชาน กม.4+150	อ.จอมพระ จ.สุรินทร์	ตุลาคม 2526	น้ำไหลล้นข้ามถนนกัดเซาะผิวจราจรส่วนบนทำให้ถนนชำรุด น้ำพัดพาท่อระบายน้ำยุ่งหางท้ายน้ำ ได้รับความเสียหาย	1 (น้ำล้น)
41.	Ø0.8+1 แกว	บ.ทุ่มนน-กับแคน	อ.ปราสาท จ.สุรินทร์	ตุลาคม 2526	น้ำเข้ามาผิวจราจรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ท่ออยู่กับที่แต่ได้รับ ความเสียหาย	1 (น้ำล้น)
42.	Ø0.8+2 แกว สุกรัง	บ.กลาง-โพนสว่าง กม.1+100	ก.นาด้วง จ.เลย	กันยายน 2526	น้ำกัดเซาะด้านท้ายน้ำของท่อ ปรากฏหลุมกัดเซาะลึกประมาณ 2.0 เมตร ท่อหลุดหายไป 2 ท่อน ผิวจราจรได้รับความเสียหาย เล็กน้อย	2 (ท้ายน้ำ)
43.	Ø0.8+1 แกว สุกรัง	บ.หนองเชียงค- เลบันน้ำใส กม.	ก. อ.ภูหลวง จ.เลย	กันยายน 2526	น้ำกัดเซาะท้ายน้ำทำให้ท่อหลุดและพัดออกจากที่เดิม ผิวจราจรได้ รับความเสียหายไม่มากนัก	2 (ท้ายน้ำ)
44.	Ø1.0+1 แกว สุกรัง	บ.คาดข่า-บ.หนองอ.ภูกระดึง พานา กม.8+900	อ.เลย	กันยายน 2526	น้ำกัดเซาะท้ายน้ำของท่อ ทำให้ท่อหลุดหายไป 3 ท่อน ท้ายน้ำ ปรากฏหลุมกัดเซาะกว้างแล่ผิวจราจรได้รับความเสียหายเล็กน้อย	2 (ท้ายน้ำ)
45.	Ø1.0+2 แกว สุกรัง	เชียงกลม-สวava กม.11+700	อ.ปากชmn จ.เลย	กันยายน 2526	น้ำกัดเซาะท้ายน้ำของท่อ ศินรองรับท่อถูกกัดเซาะ ท่อบุบหัวลง 3 ท่อน แล่บังอยู่กับที่ ผิวจราจรบุบตามลงกองอยู่บนหลังท่อ	2 (ท้ายน้ำ)
46.	Ø0.8+2 แกว สุกรัง	เชียงกลม-สวava กม.26+500	อ.ปากชmn จ.เลย	กันยายน 2526	น้ำกัดเซาะท้ายน้ำของท่อจนเกิดเป็นหลุมกัดเซาะขนาดใหญ่ ท่อ หลุดและหลิกคว้าอยู่ในหลุมกัดเซาะนั่นเอง ผิวจราจรเสียหายบ้าง กระแสน้ำล้นข้ามถนนกัดเซาะผิวจราจรเป็นบริเวณกว้าง ถนนใช้ ไม่ได้แต่ท่อวางอยู่ในที่เดิม	2 (ท้ายน้ำ)
47.	Ø1.0+1 แกว สุกรัง	เชียงกลม-สวava กม.31+700	อ.ปากชmn จ.เลย	กันยายน 2526		1 (น้ำล้น)

กรณี ที่	ลักษณะท่ออดค ก	ที่ดิน		เหตุการณ์กั้นเข้า			ชนิดของ การกั้นเข้า
		เส้นทาง/กม.	จ. เกาะ/จังหวัด	วันที่	สภาพการวิบัติ	สาเหตุ	
48.	Ø0.8+1 ແກ້ວ ສູກຮັງ	ເຊີຍກລມ-ສວາງ ກມ.31+950	ອ.ປາກສນ ຈ.ເສດຖະກິບ	กັນບານ 2526	ຫ້າຍນ້ຳຂອງທ່ອງຖຸກກັດເຂົາເປົ້າເປັນທຸນບຣີເວັນກວັງ ທ່ອແຕກຂໍາຽຸດຈົນອຸ່ນ ໃນທຸນກັດເຂົາເປົ້າ ຜິວຈາຈາກຖຸກກັດເຂົາເປົ້າສຶກເຂົາໄປແຕ່ໄໝ່ເຖິງໝາດທຳ ໄຫດນ້າຫາດ	ຫ້າຍນ້ຳ	2 (ຫ້າຍນ້ຳ)
49.	Ø0.8+1 ແກ້ວ ສູກຮັງ	ນ.ໂນທາເຕົາ- ນ.ຫັວນອງ ກມ.1+045	ອ. ຈ.ນຄຣາຍສືມາ	ພຖສົງກາຍນ 2526	ຫ້າກັດເຂົາເປົ້າຫ້າຍນ້ຳຂອງທ່ອງ ຕິນຮອງຮັບທ່ອງຖຸກກັດເຂົາເປົ້າອົກ ຜິວຈາຈາກ ຍຸບດ້ວຕົງ	ຫ້າຍນ້ຳ	2 (ຫ້າຍນ້ຳ)
50.	Ø0.6+1 ແກ້ວ ສູກຮັງ	ນ.ເກົ່າສະແກຣາຍ- ນ.ຫັນອງເສືອມອອງ ກມ.0+010	ອ. ຈ.ນຄຣາຍສືມາ	ພຖສົງກາຍນ 2526	ທ່ອງຖຸກນ້ຳກັດເຂົາເປົ້າຈົນຕິນຮອງຮັບທ່ອຫາຍໄປ ທ່ອຫຼຸດແລະເສີບຫາຍ 5 ທ່ອນ	ຫ້າຍນ້ຳ	2 (ຫ້າຍນ້ຳ)
51.	Ø1.0+2 ແກ້ວ ສູກຮັງ	ບ.ຮາຍງົວສຳມັກ -ບ.ໂຄກນ້ອຍໄນ້ ສມບູຮັກ ກມ.2+200	ອ. ຈ.ນຄຣາຍສືມາ	ພຖສົງກາຍນ 2526	ນ້ຳລັ້ນຂ້າມຄົນ ຜິວຈາຈາກຖຸກກັດເຂົາເປົ້າ ດັນຫາດໃຫ້ສັງຈາໄນ້ໄກ້ ທ່ອເຮືອງຮາຍຍູ້ໃນທີ່ເຕີມ	ຫ້າຍນ້ຳ	1 (ຫ້າຍນ້ຳ)
52.	Ø0.8+4 ແກ້ວ	ບ.ຕະໄກ-ບ.ຫັນອງ ປຣູໂປ່ງ ກມ.16+995	ອ. ຈ.ນຄຣາຍສືມາ	ພຖສົງກາຍນ 2526	ເກີດກາຮັດເຂົາເປົ້າຫ້າຍນ້ຳແລະຍະກິດຫັ້ງທ່ອອົກທ່າໄຫ້ທ່ອແຕກແລະຄົນ ຫາດ	ຫ້າຍນ້ຳ	2 (ຫ້າຍນ້ຳ)
53.	Ø0.8+3 ແກ້ວ	ບ.ໃໝ່-ບ.ຍານ ກຣາຕ ກມ. -	ອ. ຈ.ນຄຣາຍສືມາ	ພຖສົງກາຍນ 2526	ກຮະແສນນ້ຳກັດເຂົາເປົ້າຫ້າຍນ້ຳ ທ່ອຫຼຸດອົກຈ່ານວນ 5 ທ່ອນ ແຕ່ຄົນໄມ້ ຫາດ	ຫ້າຍນ້ຳ	2 (ຫ້າຍນ້ຳ)


กรณี ที่	ลักษณะท่อออก	พื้นที่		เหตุการณ์กักเข้า			ชนิดของ การกักเข้า
		เส้นทาง/gm.	จ. เกาะ/จังหวัด	วันที่	สภาพการรั่ว		
54.	Ø0.671 แกล	บ. เก่าสะแกราษ -บ. หนองเสือป่อง กม. 1+550	อ. - จ. นครราชสีมา	พฤษภาคม 2526	น้ำล้นข้ามฝิวราชาร กักเข้าฝิวราชขอ กดแต่ท่อบังเรียงรายอยู่ใน ที่เติม		1 (น้ำล้น ข้าม)
55.	Ø1.072 แกล	ถนนโยขัย-บ. หนองม่วง กม. 4+500	อ. - จ. นครราชสีมา	พฤษภาคม 2526	น้ำล้นข้ามฝิวราชาร ฝิวราชราบ กักเข้าท่อถูกพักระยะไปทาง ท้ายน้ำ		1 (น้ำล้น ข้าม)
56.	Ø0.872 แกล	บ. เก็นหนอง- สะเค-บ. วังไทร กม. 2+000	อ. - จ. กำแพงเพชร	ตุลาคม 2526	น้ำเข้าซึ่นรองรับท่อจนท่อหลุด ถนนขาดเสียหาย		2 (ท้ายน้ำ)
57.	Ø0.872 แกล	สห. 11027 กม. -	อ. - จ. สุโขทัย	2526	น้ำเข้าท้ายน้ำจนท่อหักแต่ท่อบังอยู่ที่เติมและซึ่นกมหลังท่อบังคง อยู่บนหลังท่อ		2 (ท้ายน้ำ)




รูป 5-19 ภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาที่อลอคที่ 18




รูป 5-20 ภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาที่อลอคที่ 31

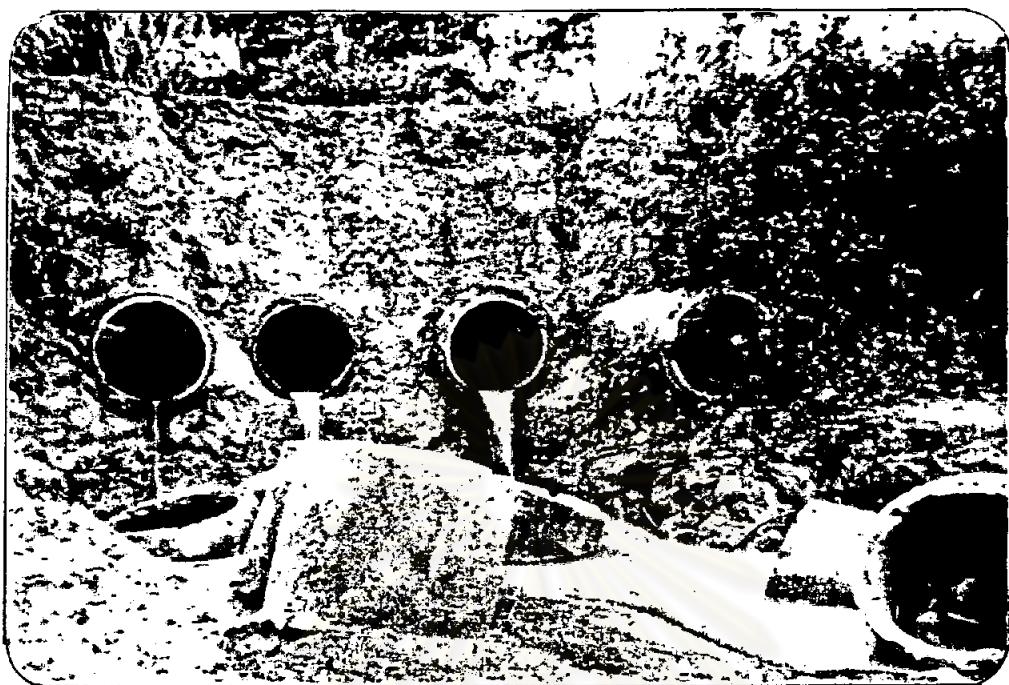

รูป 5-21 ภาพประกอบตัวอย่างการฝึกษาท่อลอดที่ 32

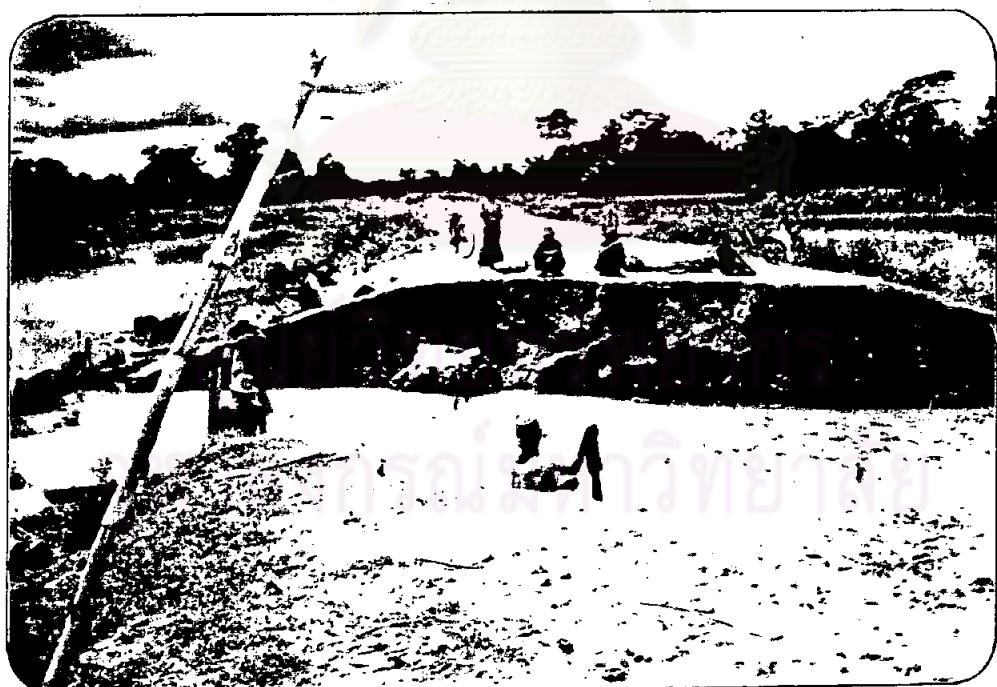

รูป 5-22 ภาพประกอบตัวอย่างการฝึกษาท่อลอดที่ 34

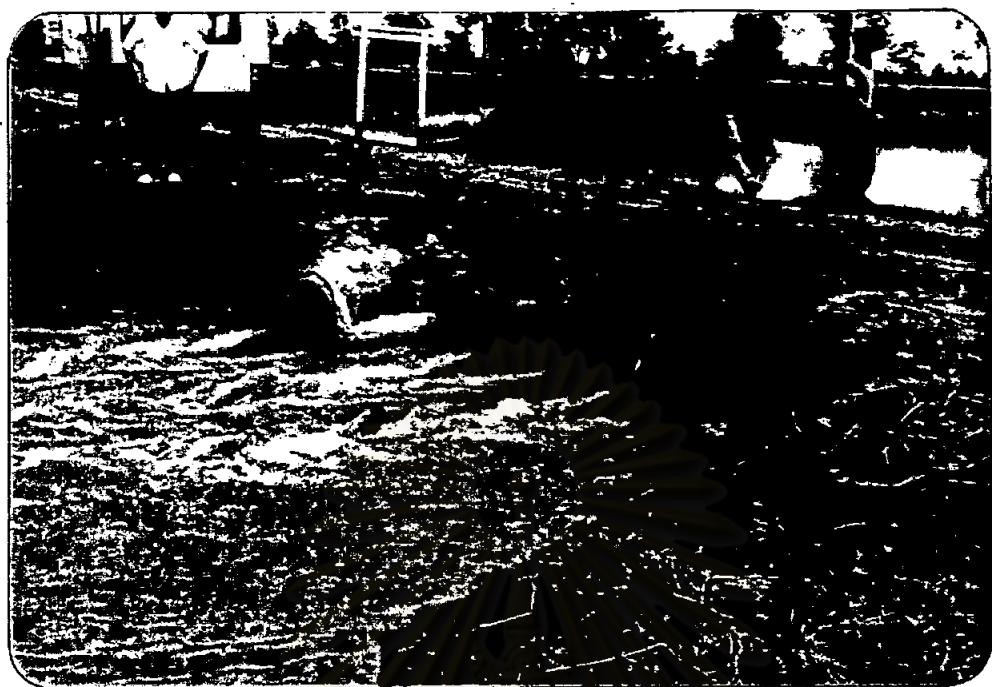

รูป 5-23 ภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาที่ล็อกที่ 36



รูป 5-24 ภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาที่ล็อกที่ 42



รูป 5-25 ภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาห้องล็อกที่ 45



รูป 5-26 ภาพประกอบตัวอย่างกรณีศึกษาห้องล็อกที่ 57