



บทที่ ๔

เครื่องวัดความหนาด้วยรังสีเบต้า


เครื่องวัดความหนาด้วยรังสีเบต้า (Beta-Thickness Gauging) ใช้วัดความหนาของกระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบาง ๆ (metal foil) ความหนาของเคลือบบนวัตถุ (coating material) โดยต้นกำเนิดรังสีที่ใช้อย่างแพร่หลาย คือ $Sr^{90}-Y^{90}$, Pm^{147} , Tl^{204} และ Kr^{85} ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ใช้วัดความหนาของวัตถุต่าง ๆ กัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ ๔.๑; ในปัจจุบันนี้ได้มีการออกแบบเครื่องมือวัดความหนามีรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบแตกต่างกันออกไปหลายแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ตารางที่ ๔.๑^(๑๐) แสดงคุณสมบัติของต้นกำเนิดรังสีเบต้าที่ใช้สำหรับวัดความหนา

Radioisotope	Half-life	Emitted radiations	Half-thickness. mg/cm ²
^{90}Sr , ^{90}Y	28 years	0.545-Mev β^- (100%) 2.26-Mev β^- (100%) 1.734-Mev γ (0.02%)	90
^{204}Tl	3.6 years	0.764-Mev β^- (98%)	28.5
^{147}Pm	2.6 years	0.225-Mev β^- (100%)	5.0
^{85}Kr	10.3 years	0.672-Mev β^- (99%) 0.159-Mev β^- (0.65%) 0.513-Mev γ (0.65%)	23.5

๔.๑ เครื่องวัดความหนาสถิต (static gauge)

เป็นเครื่องมือวัดความหนาชนิดที่ให้วัตถุที่นำมาวัดนิ่งอยู่กับที่ เหมาะสำหรับใช้วัดในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือมีส่วนประกอบง่าย ๆ เพียงไม่กี่อย่าง ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ในรูปที่ ๔.๑ การวัดความหนาของแผ่นวัตถุ ต้องมีการวัดเปรียบเทียบกับวัตถุชนิดเดียวกันที่ทราบความหนา โดยการนำวัตถุที่ทราบความหนาหลาย ๆ ช่วงมาวัด แล้วเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนากับปริมาณรังสีที่วัดได้ เก็บไว้เป็นมาตรฐาน สำหรับอ่านค่าความหนาของวัตถุชนิดเดียวกัน เมื่อนำวัตถุที่ไม่ทราบความหนาเข้าเครื่องวัด รังสีเบต้าจะทะลุผ่านแผ่น


วัตถุเข้าไปในหัววัดไกเกอร์ จะอ่านปริมาณรังสีได้ค่าหนึ่ง นำเอาค่ารังสีที่ได้ไปอ่านหาค่าความหนาจากกราฟ

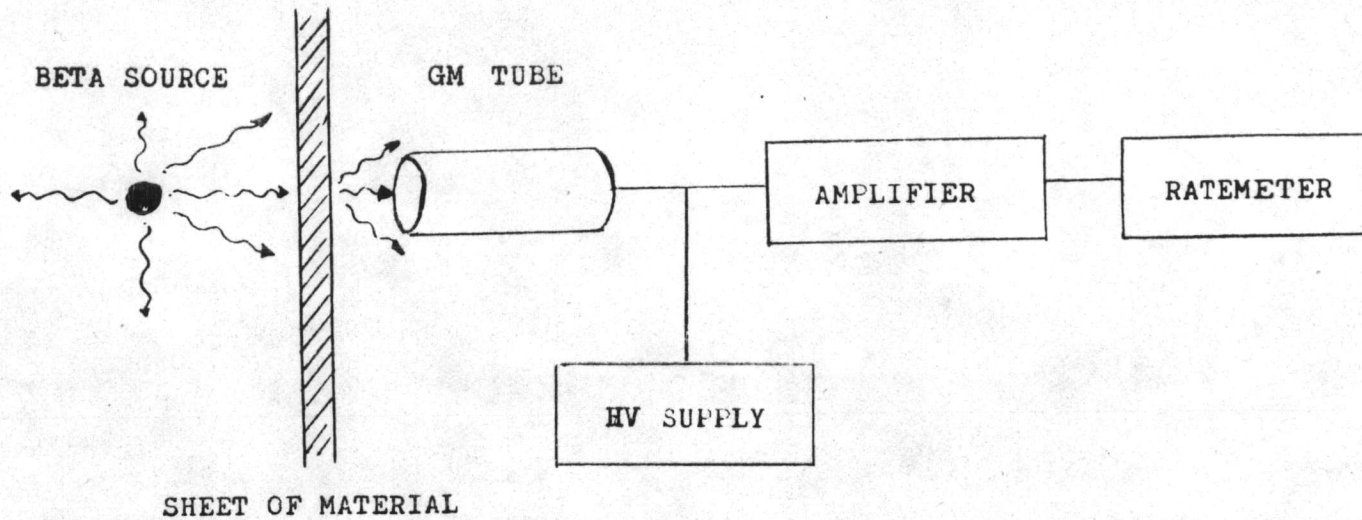

รูปที่ ๔.๑ แสดงอุปกรณ์การวัดความหนาแบบสถิต โดยใช้รังสีเบต้า

๔.๒ เครื่องควบคุมความหนาระบบความต่างศักย์ปรับเทียบ (bucking voltage beta gauge system)

เป็นระบบควบคุมความหนาของกระดาษในขณะที่เครื่องวัดกระดาษกำลังทำงาน ที่ความหนามาตรฐานตั้งศักดาไว้ทำให้ค่าที่อ่านได้เป็นศูนย์ (center-zero meter) ถ้าความหนาของกระดาษที่วัดออกมาผิดไป สเกลจะชี้บอกไปทางบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นวัตถุ จะหนาหรือบางกว่ามาตรฐาน ถ้าความหนาผิดไปเกินกว่าค่าบวกหรือลบที่ตั้งไว้ จะส่งผลกลับไปยังเครื่องควบคุม (servomechanism) คือ ถ้าความหนามากเกินไป เครื่องควบคุมจะบังคับลูกกลิ้ง (adjustable roller) ให้กดแน่นขึ้น ถ้าความหนาน้อยกว่ามาตรฐาน เครื่องควบคุมจะบังคับให้ความกดของลูกกลิ้งคลายออก แผ่นวัตถุก็จะหนาขึ้นหรือบางลงตามที่ต้องการ

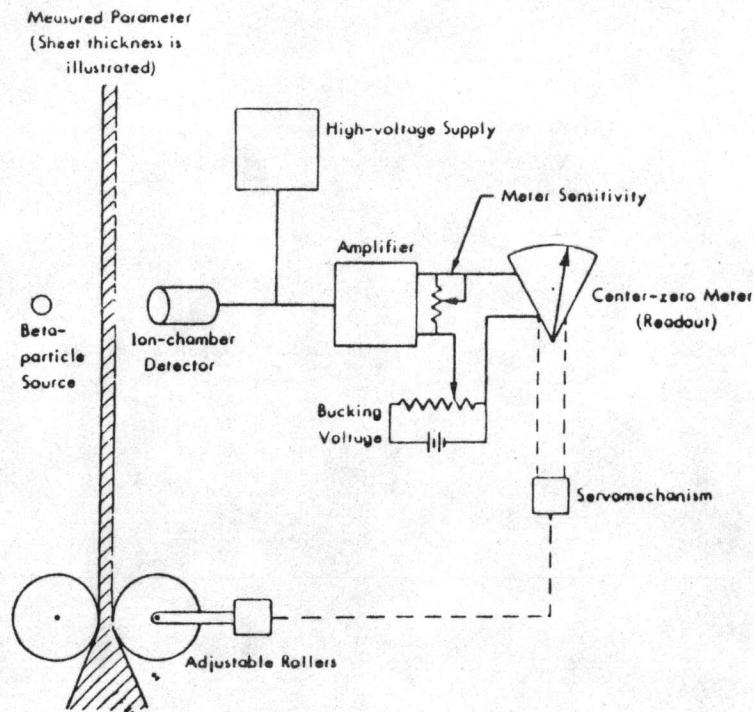

รูปที่ ๔.๒^(๑๐) แสดงอุปกรณ์การวัดระบบความต่างศักย์ปรับเทียบ(bucking-voltage)

การใช้เครื่องควบคุมความหนาชนิดนี้ มีข้อที่ต้องระมัดระวัง อยู่ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ คือ

๔.๒.๑ การสลายตัวของต้นกำเนิดรังสี ทำให้ค่าที่อ่านบนสเกลผิดไป จะต้องมีการเช็คและปรับตักดาเป็นช่วง ๆ ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับครึ่งชีวิต ของต้นกำเนิดรังสีที่ใช้ และถ้าใช้นาน ๆ ไปถึงประมาณหนึ่ง ครึ่งชีวิตก็ต้องเปลี่ยนต้นกำเนิดใหม่

๔.๒.๑ ผู้คนจากกระบวนการผลิตจะเกาะบนต้นกำเนิด และบนหัววัดรังสี ทำให้ค่าที่อ่านได้น้อยลงไป จึงต้องทำความสะอาดทั้งต้นกำเนิด และหัววัดรังสีอยู่เป็นประจำ


๔.๒.๓ การเสื่อมประสิทธิภาพของเครื่องมือ เนื่องจากอายุการใช้งาน จึงจำเป็นต้องคอยตรวจเช็คทุกระบบ ตั้งแต่หัววัดรังสี แอมป์ลิไฟเออร์ ไฮโวลเตจ เครื่องอ่าน ตลอดจนกระทั่งลูกกลิ้ง จะต้องอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์อยู่เสมอ

๔.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มีผลทำให้ค่าที่วัดเปลี่ยนแปลงไป การใช้เครื่องมือชนิดนี้จึงจำเป็นต้องให้อุณหภูมิของอากาศคงที่สม่ำเสมอตลอดไป

๔.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของอากาศ หรือความกดดันของอากาศ มีผลต่อการวัดปริมาณรังสี เนื่องจากรังสีเบต้ามักมีอำนาจทะลุทะลวงไม่มากนัก การเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของอากาศจะมีผลต่อการวัดปริมาณรังสีเบต้า ดังนั้น ความหนาแน่นของอากาศจึงจำเป็นต้องควบคุมให้คงที่

๔.๓ เครื่องควบคุมความหนาแน่นด้วยรังสีเบต้าชนิดสองเซลล์ (two-cell beta-gauge) ประกอบด้วยต้นกำเนิดรังสี กับหัววัดรังสีสองชุด ชุดหนึ่ง เรียกว่า เซลล์มาตรฐาน (standard cell) อีกชุดหนึ่ง เรียกว่า เซลล์วัด (measuring cell) ภายในเซลล์มาตรฐานมีแผ่นกั้นรังสีชนิดลึ้ม (wedge absorber) กั้นระหว่างต้นกำเนิดกับหัววัด ซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ สำหรับใช้เป็นความหนาแน่นมาตรฐานจะมีเข็มสำหรับชี้บอกความหนาแน่นอยู่ด้วย ดังแสดงในรูปที่ ๔.๓ เครื่องชนิดนี้มีข้อได้เปรียบ คือ สามารถใช้ทั้งวัดความหนาแน่นและควบคุมความหนาแน่น ในขณะที่เครื่องระบบศักดาปรับเทียบ ใช้สำหรับควบคุมความหนาแน่นอย่างเดียว

ในการวัดความหนาแน่น สัญญาณที่มาจากแต่ละหัววัดซึ่งต่อไว้ให้ต้านกัน ความแตกต่างของสัญญาณ จะถูกขยายด้วยแอมพลิไฟเออร์ แล้วเข้า center-zero meter ความหนาแน่นของวัดดูจากเซลล์วัด และเซลล์มาตรฐานจะเท่ากันเมื่อเข็มของ center-zero meter ชี้ที่เลขศูนย์ หัวปรับการวัด (servomechanism of measurement) จะทำหน้าที่ปรับแผ่นกั้นชนิดลึ้ม เพื่อให้อ่านค่าได้ศูนย์ ค่าความหนาแน่นที่อ่านได้จาก movable-wedge readout ก็คือความหนาแน่นของแผ่นวัดดูที่ต้องการวัด

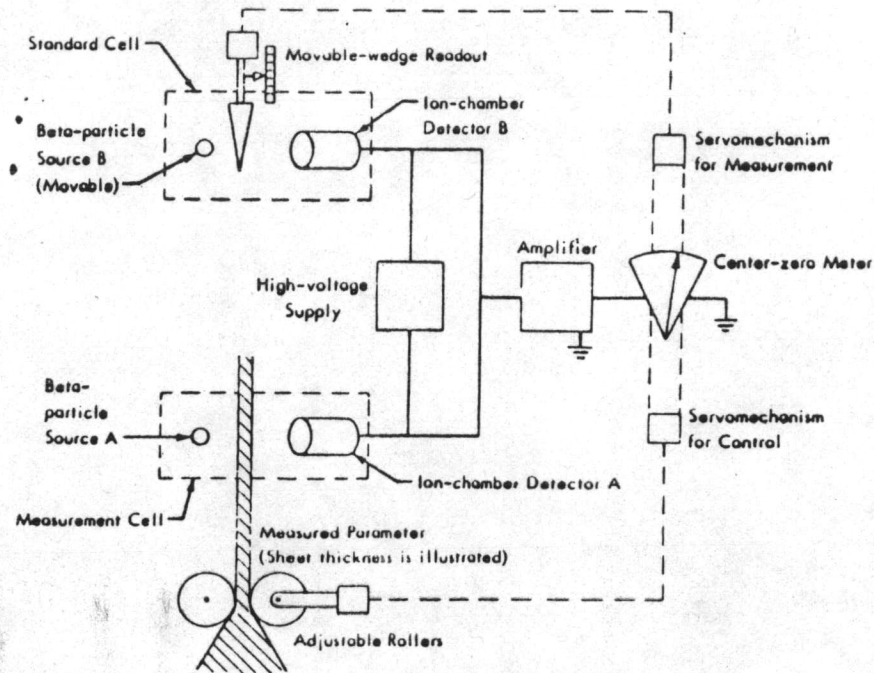


รูปที่ ๔.๓ (๑๐) แสดงอุปกรณ์การควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุชนิดสองเซลล์

ในการควบคุมความหนาของแผ่นวัสดุ เมื่อสัญญาณเข้ามาถึง center-zero meter ตัวปรับการควบคุม (servomechanism for control) จะทำงานคอยกดหรือขยายลูกกลิ้ง เพื่อให้ได้ความหนาตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ในเซลล์ควบคุม เช่นเดียวกับเครื่องระบบศักดาปรับเทียบ


๔.๔ เครื่องวัดความหนาชนิดรังสีสะท้อน (backscatter beta-particle gauge)

อาศัยคุณสมบัติในการสะท้อนกลับของรังสีเบต้า สำหรับวัดความหนาของแผ่นวัสดุ หรือหาความหนาของเคลือบบนแผ่นวัสดุ จัดเครื่องมือดังแสดงในรูปที่ ๔.๔

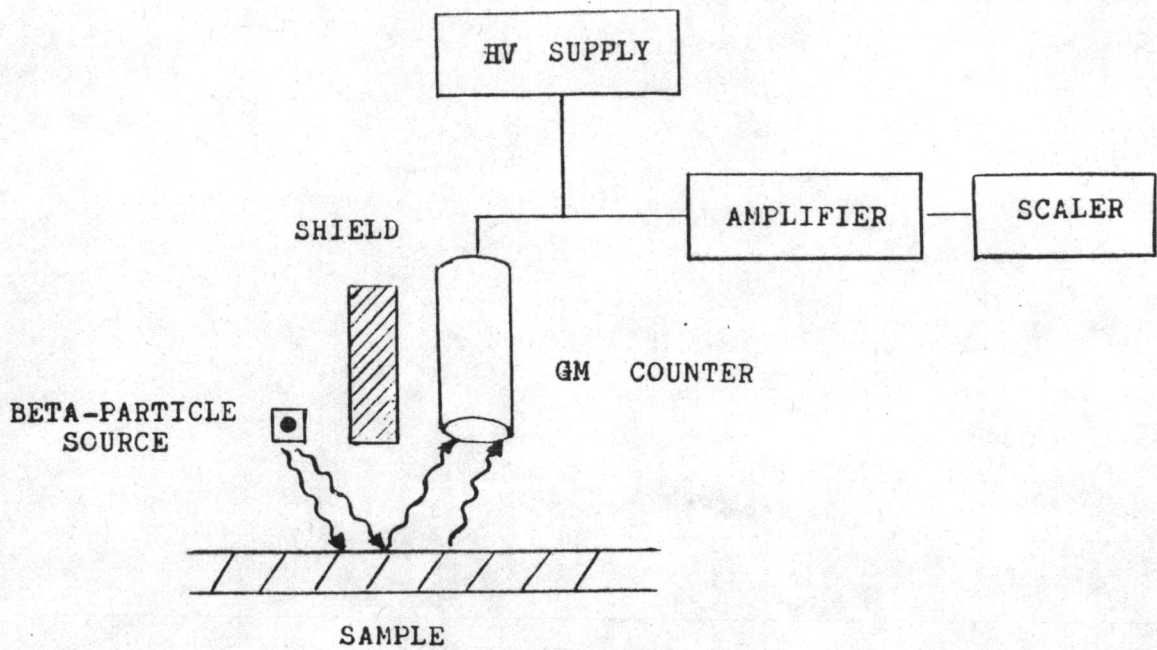


รูปที่ ๔.๔ แสดงอุปกรณ์การวัดความหนาของวัตถุด้วยรังสีสะท้อน

การวัดความหนาอาศัยคุณสมบัติการสะท้อนรังสีของแผ่นวัตถุ สำหรับวัตถุนิต
 'เดียวกัน แผ่นที่หนากว่า จะสะท้อนรังสีได้มากกว่า ปริมาณรังสีสะท้อนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 เมื่อความหนาเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างความหนา กับแบคสแคตเตอร์
 แฟคเตอร์ (backscatter factor; f_s) แสดงไว้ในรูปที่ ๔.๕

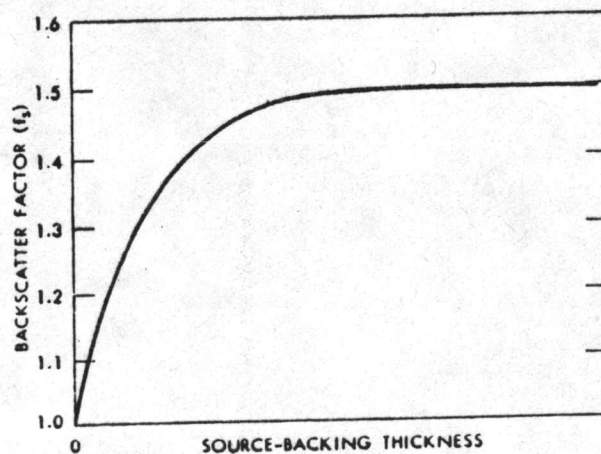

รูปที่ ๔.๕(๑๐) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนา กับแบคสแคตเตอร์แฟคเตอร์ (f_s)

นอกจากนี้วัสดุต่างชนิดกัน มีจำนวนเลขอะตอมต่างกันจะสะท้อนรังสีได้ไม่เท่ากัน ความสัมพันธ์ระหว่างแบคสแคตเตอร์แฟคเตอร์กับจำนวนเลขอะตอมของสาร สำหรับต้นกำเนิดรังสี P-32, Tl-204, I-131 และ Co-60 แสดงไว้ดังรูปที่ ๔.๖

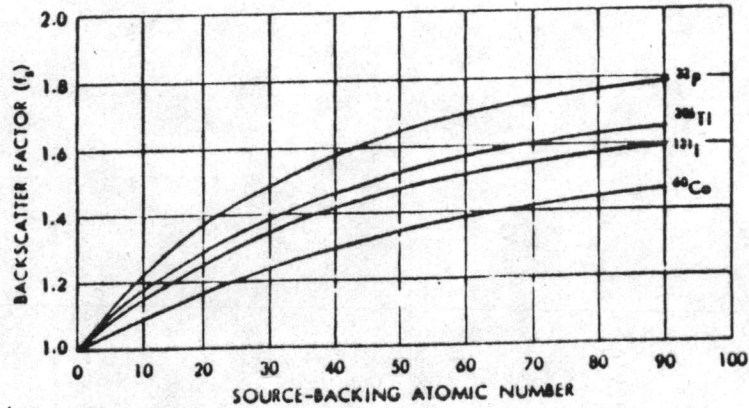

รูปที่ ๔.๖ (๑๐) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแบคสแคตเตอร์แฟคเตอร์กับจำนวนเลขอะตอมของสาร

จากความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของแบคสแคตเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ ๔.๔ จะเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้

$$R = R_S (1 - e^{-kx}) + R_0 \quad \text{----- (4.1)}$$

- เมื่อ R เป็นปริมาณรังสีสะท้อนเมื่อแผ่นวัสดุมีความหนา x มิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร
- k เป็นค่าคงที่ (ตารางเซนติเมตร/มิลลิกรัม)
- x เป็นความหนาของวัสดุหน่วยมิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร
- R_0 เป็นปริมาณรังสีสะท้อนที่วัดได้เมื่อไม่มีแผ่นวัสดุ
- R_S เป็นปริมาณรังสีสะท้อนที่ความหนาอัมตัว

ค่าคงที่ k เป็นฟังก์ชันของพลังงานของรังสีเบต้า กับส่วนประกอบของแผ่นวัสดุ;

R_0 ขึ้นอยู่กับความแรงของต้นกำเนิด, หัววัดรังสี และระยะทางระหว่างหัววัด กับต้นกำเนิดรังสี; ปริมาณรังสีสะท้อนที่ความหนาอิมตัว R_s คือ ปริมาณรังสีสะท้อนที่มีค่าสูงสุด เป็นค่าคงที่ไม่่ว่าจะเพิ่มความหนาขึ้นอีกเท่าไร ปริมาณรังสีสะท้อนก็จะไม่เพิ่มขึ้น สำหรับแผ่นวัตถุที่ทำจากสารบริสุทธิ์ เช่น เหล็ก ตะกั่ว อะลูมิเนียม ฯลฯ จะหาค่า R_s จากความสัมพันธ์ในรูปที่ ๔.๖

$$R_s = f_s R_0 \text{ ----- (4.2)}$$

จากการวัดความหนาของแผ่นวัตถุตามแสดงในรูปที่ ๔.๔ ถ้าให้ปริมาณรังสีที่อ่านได้เมื่อไม่มีแผ่นวัตถุ $R_0 = 0$ สมการที่ ๔.๑ จะเขียนใหม่ได้ ดังนี้

$$R = R_s (1 - e^{-kx})$$

$$\ln \left(1 - \frac{R}{R_s}\right) = -kx \text{ ----- (4.3)}$$