



บทที่ 5

การวิเคราะห์การขัดข้องและหาสาเหตุของการขัดข้องของระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศในอาคาร หนาอาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่มีอุปกรณ์ เครื่องจักรอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งประสิทธิภาพของการทำงานในระบบปรับอากาศที่ดีนั้นมาจาก ความสมบูรณ์ในการทำงานของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศนั้นต้องแก้ไขให้สอดคล้องและถูกต้องกับสาเหตุการขัดข้องที่แท้จริง โดยกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศให้ดีขึ้น

5.1 ลักษณะการเดินระบบปรับอากาศของอาคาร

สำหรับการขัดข้องของเครื่องจักรในอาคารนั้นจะมีความแตกต่างกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีการเดินเครื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ มีการเดินเครื่องจักร สักรองสลับกับเครื่องจักรหลักอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะมีช่วงเวลาในการหยุดเครื่องจักรน้อยมากและอีกประการหนึ่งคือ เวลาการเดินเครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรม นั้น อาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของโรงงานนั้น ๆ

ลักษณะการเดินเครื่องจักรในระบบอาคารสูงนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทอาคารว่าเป็นอาคารที่เปิดบริการ ณ ช่วงเวลาใด เช่น โรงแรมเครื่องจักรอาจจะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หรือต้องใช้เครื่องจักรสักรองสลับกัน เพื่อพักเครื่องจักรหรือป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร แต่ในลักษณะของอาคารตัวอย่าง คืออาคารธนาคาร การเดินเครื่องจักรขึ้นอยู่กับเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งโดยปกติแล้ว ทางธนาคารจะกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของธนาคารไว้อย่างแน่นอน และมักจะไม่มีเปลี่ยนแปลงนอกจากกรณีพิเศษเท่านั้น เพราะเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านค่าพลังงานของอาคารซึ่งมีกำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วอาคารตัวอย่างจะทำการเดินเครื่องจักรในห้องเครื่องของระบบปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 18.00 น. และเครื่องจักรที่อยู่ในตัวอาคารตั้งแต่ 06.00 น. - 18.00 น. . โดยจะเห็นว่าการเดินเครื่องจักรของระบบปรับอากาศของอาคารธนาคารนั้น จะต้องทำการเดินเครื่องก่อนที่ธนาคารเปิดทำการ เนื่องจากระบบปรับอากาศของอาคารต้องใช้เวลาในการทำความเย็นรวมไปถึงส่วนหรือฝ่ายของธนาคารที่ต้องเข้าปฏิบัติงานก่อนเวลาเปิดทำการของธนาคาร

5.2 สาเหตุหลักของการขัดข้องของระบบปรับอากาศ

โดยปกติแล้วเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ เครื่องจักรในอาคารสูงก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการขัดข้องได้เนื่องจากเมื่อเครื่องจักรทำงานจะเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็หมายความว่า มีการเสียดสี และผลจากการเสียดสีก็จะเกิดความร้อน หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดทางไฟฟ้า ตลอดจนความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเอง โดยส่วนใหญ่แล้ว สาเหตุการขัดข้องมักเกิดจากสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ หลาย ๆ อย่าง รวมกันจนเป็นสาเหตุของการขัดข้องใหญ่ เช่น เศษฝุ่นละออง, เศษของโลหะจากการสึกหรอที่ขาดการหล่อลื่น รวมไปถึงรอยขีดข่วน การหลวมคลอน โดยสาเหตุการขัดข้องในระบบปรับอากาศ ของอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยพิจารณาจากการใบแจ้งซ่อม และการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรในอาคารตัวอย่าง และ ศึกษาทฤษฎีของวิทยานิพนธ์ซึ่งสรุปสาเหตุของการขัดข้องเป็น 5 ประการ ดังนี้

- 1) การออกแบบไม่ดี
- 2) การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
- 3) การซ่อมไม่ดี
- 4) การใช้งานไม่ถูกต้อง
- 5) การขาดการบำรุงรักษา

5.2.1 การออกแบบไม่ดี (พงศกร แสงผ่องแผ้ว 2539)

การออกแบบไม่ดี เกิดจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรออกแบบวัสดุที่สามารถรับแรงหรือความดัน (STRESS) ความเครียด (STRAIN) ได้น้อยเกินกว่าสภาวะการทำงานจริง หรือลักษณะรูปแบบของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น มีความบางหรือหนาเกินสภาวะกำหนดของเครื่องจักร หรือมีการติดตั้งที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น รอยข้อต่อแน่นยาทำความเย็นรั่วจากการเลือกความหนาของท่อไม่เหมาะสมซึ่งมีความแข็งแรงน้อยกว่าค่าการใช้งานจริง หรือ การเลือกวัสดุอย่างกันกรแทก ที่มีความแข็งแรงต่ำมาใช้ในจุดส่งกำลังของ ชุดขับเคลื่อนน้ำซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้

5.2.2 การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์

เครื่องจักรเมื่อมีการทำงานจะเกิดการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละ PART ของเครื่องจักรและจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการเสียดสีของอุปกรณ์ และผลจากการเสียดสีของอุปกรณ์ที่ส่งผลให้เกิดความร้อน ซึ่งความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาพของวัสดุที่เสื่อมสภาพลงหรือความเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่น ซึ่งความร้อนมีผลให้ความหนืดของสารหล่อลื่นลดน้อยลง ทำให้โอกาสที่ทำให้การเสียดสีของอุปกรณ์มีมากขึ้น เช่นการเสื่อมสภาพของสายพานพัดลมระบายความร้อนของหอผึ่งน้ำ การเสื่อมสภาพของลูกปืนมอเตอร์เมื่อครบอายุการใช้งาน เป็นต้น

5.2.3 การซ่อมแซมไม่ดี

สาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักร ที่เกิดจากการแก้ไขที่ผิดวิธีอาจเกิดมาจากการขาดความระมัดระวังในการซ่อม หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยปกติการซ่อมแซมอุปกรณ์ในปัจจุบันนั้น ทางพนักงานซ่อมบำรุงมักใช้ประสบการณ์และความชำนาญมาใช้ในการซ่อมแซมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุในการเกิดความผิดพลาดในการซ่อม เช่นการประกอบแผงระบายความร้อนของหอผึ่งน้ำ หลังจากได้ถอดออกมาทำความสะอาดแล้วต้องประกอบให้ถูกต้องทิศทาง มิฉะนั้นจะทำให้เครื่องไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศโดยรวม

5.2.4 การใช้งานไม่ถูกต้อง

การใช้เครื่องจักรไม่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องจักรหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากการขาดการอบรม การใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้องซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้อง รวมไปถึงการใช้งานเครื่องจักรเกินกำลัง การขาดทักษะในการใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้องของพนักงานเดินเครื่อง โดยส่งผลเสียหายต่อเครื่องจักร ไม่ว่าจะ เป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งความผิดพลาดในบางส่วนอาจเกิดมาจากการแปลความหมายผิดซึ่งโดยปกติแล้ว คู่มือที่พิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ มีโอกาสที่ ผู้ใช้งานแปลความหมายในการใช้งานเครื่องจักรผิดไปจากข้อกำหนดของผู้ผลิตได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรได้ เช่น การเดินเครื่องทำน้ำเย็นในช่วงแรกต้องทำการ เพิ่มเริ่มปรับภาระของเครื่องจักร (Load) ที่ 15เปอร์เซ็นต์และเพิ่มภาระอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ทุกๆ 10 นาที จนกระทั่ง ภาระของเครื่องจักรถึง 60 เปอร์เซ็นต์จึงเดินเครื่องได้เต็มที่ แต่ถ้าเริ่มเดินเครื่องแล้วเปิดภาระเครื่องมากเกินไป 15 เปอร์เซ็นต์จะทำให้เครื่อง Shut Down และเกิดการเสียหายได้

5.2.5 การขาดการบำรุงรักษา

การขาดการบำรุงรักษาเป็นสาเหตุใหญ่ของการขัดข้องของเครื่องจักร เนื่องจากเครื่องจักรเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่จะเกิดการสึกหรอ การหลวมคลอน ซึ่งจำเป็นที่ต้องมีการหล่อลื่นที่ถูกต้อง และสอดคล้องและเพียงพอกับระยะเวลาที่เครื่องจักรนั้นต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของสารหล่อลื่น คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นอะไหล่ในการเปลี่ยน ประเภทของอะไหล่ที่ใช้ในการเปลี่ยน อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดการขัดข้องของเครื่องจักร เช่น การขาดการหล่อลื่นลูกปืนพัดลมระบายความร้อนของหอผึ่งน้ำตามระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพัดลมได้ หรือการขาดการตรวจสอบและจัดปรับ Alignment ของชุดขับเคลื่อนน้ำเป็นประจำจะทำให้เกิดเสียงดังและเกิดความเสียหายต่อ ชุดขับเคลื่อนน้ำได้

5.3 รายละเอียดสาเหตุของการขัดข้อง

การหาสาเหตุของการขัดข้องของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ มีลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

5.3.1 รวบรวมใบแจ้งซ่อม (WORK ORDER) ที่ลูกค้าแจ้งซ่อมเข้ามาในระบบปรับอากาศ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2542 ถึง ตุลาคม 2542 รวมไปถึงข้อมูลการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น (WATER CHILLER) ซึ่งทางบริษัท ผู้รับเหมาภายนอก เข้ามาทำการ บริการ ตามข้อสัญญา


5.3.2 แยกแยะประเภทของการขัดข้องออกเป็นแต่ละอุปกรณ์ โดยแยกแยะเป็นอุปกรณ์หลัก 9 อุปกรณ์ ดังนี้

- 1) เครื่องทำน้ำเย็น
- 2) หอผึ่งน้ำ
- 3) ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ
- 4) ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ
- 5) ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน
- 6) เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่
- 7) เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก
- 8) หัวจ่ายลมแปรผัน
- 9) หัวจ่ายลมคงที่

5.3.3 จากข้อมูลของการขัดข้องเครื่องจักรนำมาวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องว่ามีสาเหตุมาจากอะไร เช่น การออกแบบไม่ดี, การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร การซ่อมแซมไม่ดี การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือ การขาดการบำรุงรักษา

5.3.4 แยกแยะอุปกรณ์หลักทั้งหมดออกมาว่าสาเหตุของการขัดข้องของเครื่องจักร แต่ละประเภทมีสาเหตุของการขัดข้องของเครื่องจักร ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด โดยแสดงผลจำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่องจักร ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2542 ถึง ตุลาคม 2542 จะเห็นว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์มีจำนวนครั้งการขัดข้องมากน้อยเพียงใด และมีสาเหตุการขัดข้องมาจากสาเหตุใด

การหาสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คือแผนภูมิต้นไม้ (Fault Tree Analysis) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งในการพิจารณาจะเริ่มต้นจากกำหนด ผลของการขัดข้องของเครื่องจักร (Event) ที่เกิดขึ้นกับระบบปรับอากาศของอาคารตัวอย่าง และหลังจากนั้นทำการพิจารณาสาเหตุของการขัดข้อง (Cause) ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบปรับอากาศโดยอ้างอิงจาก คู่มือ (Manual) ของบริษัทผู้ผลิต การขัดข้องที่เกิดจากระบบปรับอากาศในอาคาร โดยพิจารณาจากใบแจ้งซ่อม ประวัติการซ่อมเครื่องจักรของอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ รวมไปถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบปรับอากาศ เข้ามาประกอบกรพิจารณา โดยใช้รูปและสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

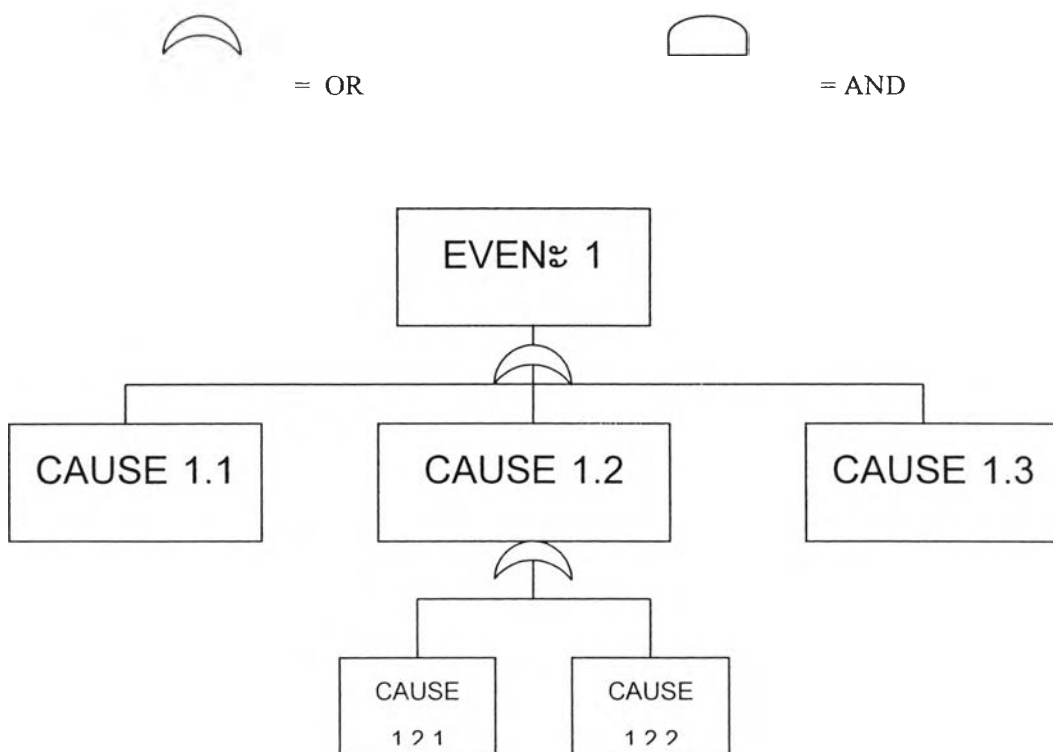

แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ การวิเคราะห์เหตุขัดข้อง โดยใช้ FTA

ทางผู้เขียนขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของหอผึ่งน้ำเป็นตัวอย่างในการอธิบายรายละเอียดการของการใช้ แผนภูมิต้นไม้ในการวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องซึ่ง การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลการขัดข้องในอดีตที่บันทึกมาจากใบแจ้งซ่อม (WORK ORDER) เราจะพบว่า การขัดข้อง หลักของหอผึ่งน้ำทั้งหมดมีดังต่อไปนี้คือ

- ก) พัฒลระบายความร้อนไม่ทำงาน (แสดงในรูปแผนภูมิต้นไม้ 2.1)
- ข) น้ำไหลล้นออกมาจากถาดกระจายน้ำ (แสดงในรูปแผนภูมิต้นไม้ 2.2)
- ค) น้ำไหลล้นออกมาจาก หอผึ่งน้ำ (แสดงในรูปแผนภูมิต้นไม้ 2.3)
- ง) โซลีนอยด์วาล์วของ Automatic Brid-off ไม่ทำงาน (แสดงในรูปแผนภูมิต้นไม้ 2.4)
- จ) วาล์วเปิดจ่ายน้ำปิดไม่สนิท (แสดงในรูปแผนภูมิต้นไม้ 2.5)

โดยรายละเอียดของหัวข้อและการวิเคราะห์เหตุขัดข้องจะอยู่ใน รูปที่ 5.10 ถึง 5.15 โดยจะเรียงลำดับการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ก) พัฒลระบายความร้อนไม่ทำงาน (2.1) โดยสาเหตุที่ทำให้พัฒลระบายความร้อนไม่ทำงาน ได้แก่ มอเตอร์พัฒลไม่หมุนหรือสายพานขาดจากการใช้งานหรือสายพานหย่อน โดยที่สาเหตุการขัดข้องหลักทั้ง 2 คือ สาเหตุที่มอเตอร์ไม่หมุน ยังมีสาเหตุอีก 2 สาเหตุ คือ น้ำกระเด็นเข้ามอเตอร์ หรือ ขดลวดของมอเตอร์ช็อตลงกราวด์ หรือช็อตในขดลวด โดยผู้วิจัยยังต้องวิเคราะห์หาที่มาอีกว่า น้ำเข้ามอเตอร์มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง ซึ่งเราจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำเข้ามอเตอร์ ได้แก่ การขันหน้าแปลนไม่ดี หรือ ขันทับซีล และสาเหตุการขัดข้องประการหลังที่การขัดข้องเกิดจากการออกแบบซีลไม่ดีไม่เหมาะสมกับสภาพอุณหภูมิสูง ๆ และการทำงานภายนอก (OUT-DOOR) จึงเป็นสาเหตุการขัดข้องได้

ในสาเหตุการขัดข้องของพัฒลไม่หมุนอาจจะเกิดมาจากสายพานหลุดหลวมหรือขาดซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานเอง หรือ การเลือกใช้งานสายพานผิดขนาด หรือ การเลือกความกว้างผิดไม่เหมาะสมกับร่องพูลเลย์ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อสายพานซึ่งเราเรียกว่า การใช้งานไม่ถูกต้อง สาเหตุของสายพานขาด/หลุด ยังรวมไปถึงมอเตอร์ขับสั้นสะเทือน อันมีสาเหตุมาจากพูลเลย์ขยับตัวได้จากการหลวมคลอนที่ขาดการตรวจเช็คและบำรุงรักษา หรือ มอเตอร์กับพัฒลขาดการ ALIGNMENT จนเป็นสาเหตุให้สายพานขาดได้ (แสดงในรูป 5.11)

ข) น้ำไหลล้นถาดกระจายน้ำ (2.2) ซึ่งการขัดข้องการไหลล้นออกมาจากถาดกระจายน้ำ มีสาเหตุการขัดข้องมาจาก 1) ปริมาณน้ำเต็มมากเกินไป หรือ 2) ถาดกระจายน้ำอุดตัน ซึ่งสาเหตุมาจากปริมาณน้ำมากเกินไปนั้นมีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การไม่มีการสมดุลย์น้ำหลังการซ่อมแซมหรือทำความสะอาดถาดกระจายน้ำจนเป็นสาเหตุให้น้ำล้นจากถาดได้ เป็นการซ่อมแซมไม่ดี อีกสาเหตุ คือ วาล์วควบคุมปริมาณน้ำเสียจากการเกิดสนิมซึ่งวาล์วใช้งานอยู่ภายนอกอาคาร (OUT-DOOR) โดยการขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา และสาเหตุที่ทำให้ถาดกระจายน้ำอุดตันเนื่องจากการขาดการทำทำความสะอาด ถาดกระจายน้ำจนตะไคร่หรือฝุ่นเข้าไปอุดตัน ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเป็น

การขาดการบำรุงรักษา หรือการที่ขาดกระจายน้ำอุดต้นอาจเกิดจากการเลือกน้ำยาเคมีผิดประเภท หรือผสมน้ำยาไม่ได้อัตราส่วนจะมีผลทำให้เกิดการอุดต้นของถาดได้ ซึ่งเป็นการใช้งานไม่ถูกต้อง (แสดงในรูป 5.12)

ค) น้ำไหลล้นจากห่อฝั่งน้ำ (2.3) การขัดข้องจากอาการดังกล่าวมีสาเหตุการขัดข้อง มาจาก 2 สาเหตุ คือ วาล์วลูกกลอยไม่ตักน้ำหรือปริมาณน้ำไหลเข้ามากเกินไป โดยสาเหตุการขัดข้อง ประการแรก อาจเกิดมาจากลูกกลอยหลุดออกจากท่อจึงไม่สามารถปิดน้ำได้ ซึ่งมีสาเหตุจากลูกกลอย ไม่แข็งแรงและหลุดออกเองโดยแรงดันของน้ำ ซึ่งสาเหตุการขัดข้องจะมาจากการออกแบบท่อและ ลูกกลอยไม่เหมาะสมกัน หรือลูกกลอยหลุดออกจากการขาดการกวาดชั้นนัตยึดขาดการตรวจสอบ เป็น ประจำ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ และการขัดข้อง ประการที่สอง ปริมาณน้ำไหลเข้ามากเกินไป อาจเกิดจากวาล์วน้ำ ขาดการบาลานซ์น้ำ หลังจากซ่อมแซมหรือทำความสะอาดห่อฝั่งน้ำจนน้ำ ไหลมากเกินไปล้นจากห่อได้เป็นการซ่อมแซมไม่ดี หรือเกิดจากวาล์วควบคุมน้ำไม่สามารถปิดน้ำ ได้เนื่องจากเป็นสนิมและฝืด โดยสาเหตุการขัดข้องดังกล่าวเป็นการขาดการบำรุงรักษา หล่อลื่น วาล์ว หรือ อาจเกิดจากสาเหตุการลืมนัดปิดวาล์วควบคุมน้ำของพนักงานเองโดยไม่พิจารณาปริมาณน้ำ ที่เหมาะสมจนเป็น สาเหตุการขัดข้องได้ ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง(แสดงในรูป 5.13)

ง) โซลินอยด์ AUTOMATIC BRID-OFF ไม่ทำงาน จะมีสาเหตุการขัดข้อง มาจาก 3 สาเหตุหลัก คือ ไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้า COIL หรือ SOLINOIL VALUE หยิบตัวไม่ได้ หรือ โซลินอยด์ วาล์วคอยด์ใหม่ ซึ่งการขัดข้องประการแรกนั้นเกิดจากสายไฟขาดเนื่องจาก การปฏิบัติงานบกพร่อง เช่น ชั้นยึด TURMINAL ไม่แน่น หรือ ตัดสายไฟฟ้าขาด ซึ่งเป็นการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการที่ไม่ มีไฟฟ้าเข้า COIL อีกสาเหตุอาจเกิดจาก การสั้นสะเทือน ของข้อต่อต่าง ๆ ของห่อฝั่งน้ำจนสายไฟ ฟ้าหลุดออกจาก TURMINAL เป็นการขัดข้องจากการขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา

การขัดข้องของ AUTOMATIC BRID-OFF ประการที่สองคือ การขาดการหล่อลื่นชุดกระ เตืองขับของโซลินอยด์วาล์ว ซึ่งอาจเกิดเป็นสนิมและไม่สามารถ ขยับหรือยกตัวได้ซึ่งสาเหตุการ ขัดข้องมาจากการขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา และสาเหตุการขัดข้องประการสุดท้าย คือ โซลิ นอยด์วาล์วใหม่ โดยมีสาเหตุจาก ขดลวดช้อตลงกราวด์เนื่องจากขดลวดไม่สามารถทำงานได้ใน สภาวะที่มีความชื้นสูง จนเกิดความชื้นสะสม และเกิดช้อตจนขดลวดไหม้ได้ เป็นการขัดข้องจาก การออกแบบขดลวดไม่ดี(แสดงในรูป 5.14)

จ) MAIN VALUE ควบคุมน้ำปิดน้ำไม่สนิท ซึ่งอาการของการขัดข้องดังกล่าว นั้น มี สาเหตุมาจาก 2 ประการด้วยกัน คือ 1) เกิดการขัดตัวของใบวาล์ว กับ เศษวัสดุในท่อหรือ 2) ซีสบ่า วาล์ว MAIN VALUE ฉีกขาดโดยสาเหตุของการขัดข้องประการแรกอาจเกิดจากเศษวัสดุที่ใช้ใน การทำความสะอาดห่อฝั่งน้ำตกค้างและเข้าไปอุดต้นใน MAIN VALUE เมื่อเราใช้งาน เป็นการขัด ข้องที่เกิดจากความบกพร่องจากการซ่อมแซม หรืออีกประการหนึ่งอาจเกิดจากตะกอนที่สะสมใน

ท่อและครีมนระบายความร้อนที่ขาดการทำความสะอาดหลุดติดเข้าไปในระบบท่อจนไปติดอยู่บริเวณ MAIN VALUE เป็นสาเหตุให้ปิดน้ำไม่สนิทได้(แสดงในรูป 5.15)

สาเหตุประการที่สอง ทำให้ MAIN VALUE ปิดน้ำไม่สนิทเกิดจากการเลือกวัสดุที่ใช้ทำซีลยาง ไม่เหมาะสมกับแรงดันใช้งานในท่อ เช่น แรงดันในท่อมี่แรงดันใช้งานประมาณ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แต่ซีลยางของ MAIN VALUE ทนแรงดันได้เพียง 150 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว จึงทำให้ซีลยางฉีกขาดและปิดน้ำไม่สนิทได้ หรือสาเหตุที่วาล์วปิดไม่อยู่เกิดจาก ผู้ปฏิบัติงานหมองของ VALUE เกินกว่าที่ตำแหน่งการปิดของวาล์ว จึงทำให้น้ำยังสามารถไหลออกมาได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการขาดการเข้าใจและใช้งานอุปกรณ์ยังไม่ถูกต้อง

โดยตัวอย่างที่ได้ยกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ เพียงกรณีเดียว ซึ่งหลักการในการวิเคราะห์เครื่องจักรอื่น ๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น ชุดขับเคลื่อนน้ำต่าง ๆ เครื่องเป่าลมเย็น หัวจ่ายลมต่างก็มีกระบวนการและแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องเช่นเดียวกับหอผึ่งน้ำ เช่นเดียวกัน

5.4 ขั้นตอนการให้ข้อมูลในตารางการวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้อง เมื่อเราใช้การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องจักรต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศแล้วนั้น เราก็นำข้อมูลที่ได้นำมา ใส่ลงในตารางวิเคราะห์การขัดข้องของอุปกรณ์ซึ่งแสดงในตารางที่ 5.2 ถึง 5.10 โดยแบ่งแยกตามอุปกรณ์หลัก และในแต่ละอุปกรณ์หลักก็จะมี การขัดข้องหลักของเครื่องจักร แยกตามรายละเอียด เช่น ในตัวอย่างของหอผึ่งน้ำ(แสดงในรูปที่ 5.10)จะมีการขัดข้องหลักของเครื่องจักร 5 ประการคือ พัฒนาระบายความร้อนไม่ทำงาน น้ำไหลล้นออกจากถาดกระจายน้ำ น้ำไหลล้นออกจากหอผึ่งน้ำ โซลีนอยด์วาล์วของ AUTO MATIC-BRID-OFF ไม่ทำงาน และวาล์วเปิดจ่ายน้ำปิดไม่สนิท และหลังจากนั้น ระบุสาเหตุของการขัดข้องที่ได้จากการวิเคราะห์ (FAULT TREE ANALYSIS) ในช่วงสาเหตุการขัดข้องทั้งหมดที่เป็นไปได้ จากนั้นรวบรวมจำนวนครั้ง การขัดข้องของใบแจ้งซ่อม (WORK ORDER) ซึ่งมีตัวอย่างในภาคผนวก 1ค) แสดงการขัดข้องของเครื่องจักรในแต่ละกรณี รวมไปถึงการเสียหายของเครื่องจักร สาเหตุการเสียหาย และอุปกรณ์ที่ได้ใช้ในการซ่อม รวมไปถึงชื่อและจำนวนพนักงานช่างที่ดำเนินการซ่อม โดยข้อมูลการใส่จะคิดเป็นการขัดข้อง ที่ระบุในใบแจ้งซ่อม 1 จุดหรือการขัดข้องเป็นการขัดข้อง 1 ครั้ง โดยการเก็บข้อมูลก่อนการปรับปรุงจะใช้ข้อมูลจากใบแจ้งซ่อมตั้งแต่เดือน มี.ค. 42 ถึง ต.ค. 42 โดยการพิจารณาจะแยกคิดเพียงระบบปรับอากาศเท่านั้น

ในการพิจารณาจำนวนช่างที่ทำการซ่อม และเวลาการซ่อมเครื่องจักรในแต่ละสาเหตุจะพิจารณาจากใบบันทึกประวัติเครื่องจักร แสดงในภาคผนวก 3 ค) ซึ่งจะบ่งบอกถึงการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยจำนวนช่างและเวลาการซ่อมที่นำมาใช้จะเป็นจำนวนเฉลี่ย โดยค่าที่เฉลี่ยบางค่าเป็นจำนวนเต็มและบางค่าเป็นทศนิยมซึ่งค่าที่ได้จะไม่ปัดค่าทศนิยมเพื่อลดความผิดพลาดจากการคำนวณและหลังจากนั้นนำจำนวนครั้งการขัดข้องคูณกับจำนวนช่างเฉลี่ยและเวลาซ่อม

เฉลี่ย จากนั้นเราจะได้อ่า คน-ชั่วโมง (MAN-HOUR) ซึ่งค่าดังกล่าวจะปัดเป็นจำนวนเต็มโดยค่ามากกว่า 0.5 ปัดขึ้นและต่ำกว่า 0.5 ปัดลงเพื่อสะดวกในการคำนวณและในกรณีที่การขัดข้องยังไม่เคยเกิดขึ้นจะพิจารณาจากข้อมูลการใช้จำนวนพนักงานและเวลาการซ่อมจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เพชรบุรีตัดใหม่ (สาขาใหญ่ – เดิม) มาประกอบการพิจารณารวมไปถึงประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาการปฏิบัติการ


5.3.5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรและจำนวนครั้งการขัดข้องในช่วงก่อนการปรับปรุง

โดยข้อมูลที่ได้จากตาราง 5.2-5.10 จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์การขัดข้องของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศของอาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ว่ามีแนวโน้มการขัดข้องมาจากสาเหตุใด คือ การออกแบบไม่ดี การใช้งานไม่ถูกต้อง การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร การซ่อมแซมไม่ดี และการขาดการบำรุงรักษาเพื่อสามารถวางแผนในการป้องกันหรือการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จะสามารถวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและอัตราการขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของเครื่องจักรอย่างแท้จริง


หมายเหตุ จะแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักร ของ เครื่องทำน้ำเย็น และ หอผึ่งน้ำ เพียง 2 ตัวอย่าง ในส่วนของเครื่องจักรอื่นๆ จะบันทึกอยู่ใน CD-ROM

ลำดับ	ชื่อเครื่องจักรอุปกรณ์(ภาษาไทย)	ชื่อเครื่องจักรอุปกรณ์(ภาษาอังกฤษ)	ชั้นที่ติดตั้ง	สัญลักษณ์ย่อ
1	เครื่องทำน้ำเย็น	WATER CHILLER	GL.	WCH
2	หอผึ่งน้ำ	COOLING TOWER	GL.	CTW
3	ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ	PRIMARY CONTROL PUMP	GL.	PCP
4	ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ	SECONDARY CONTROL PUMP	GL.	SCP
5	ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน	CONDENSOR PUMP	GL.	CDP
6	เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่	AIR HANDLING UNIT	B1-34	AHU
7	เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก	FAN COIL UNIT	B1-34	FCU
8	หัวจ่ายลมเย็นแปรผัน	VARIABLE AIR VOLUME	B1-34	VAV
9	หัวจ่ายลมเย็นคงที่	CONSTANCE AIR VOLUME	B1-34	CAV


ตารางที่ 5.1 แสดงชื่อเครื่องจักรและสัญลักษณ์ย่อที่ใช้แทนเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ

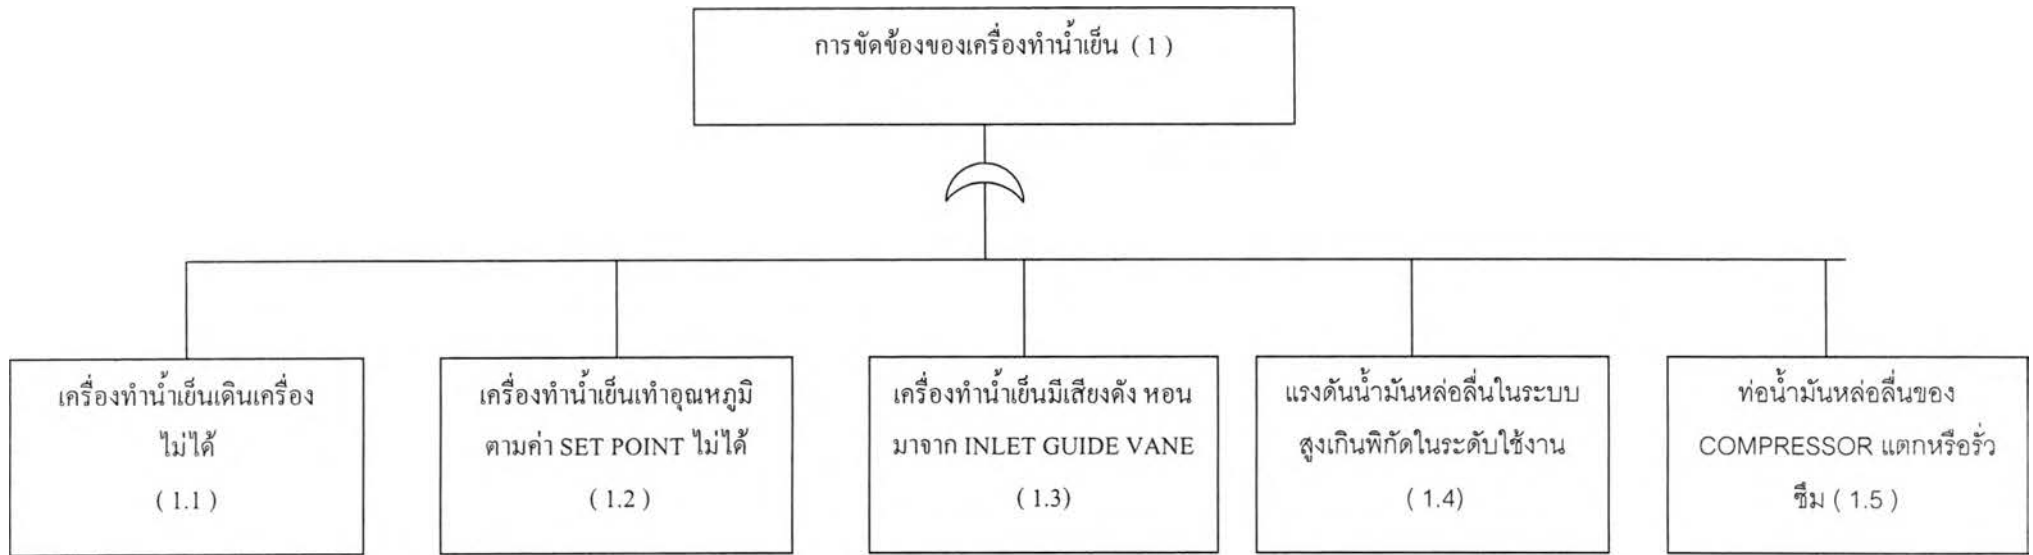


รูปที่ 5.1 แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น Water Chiller

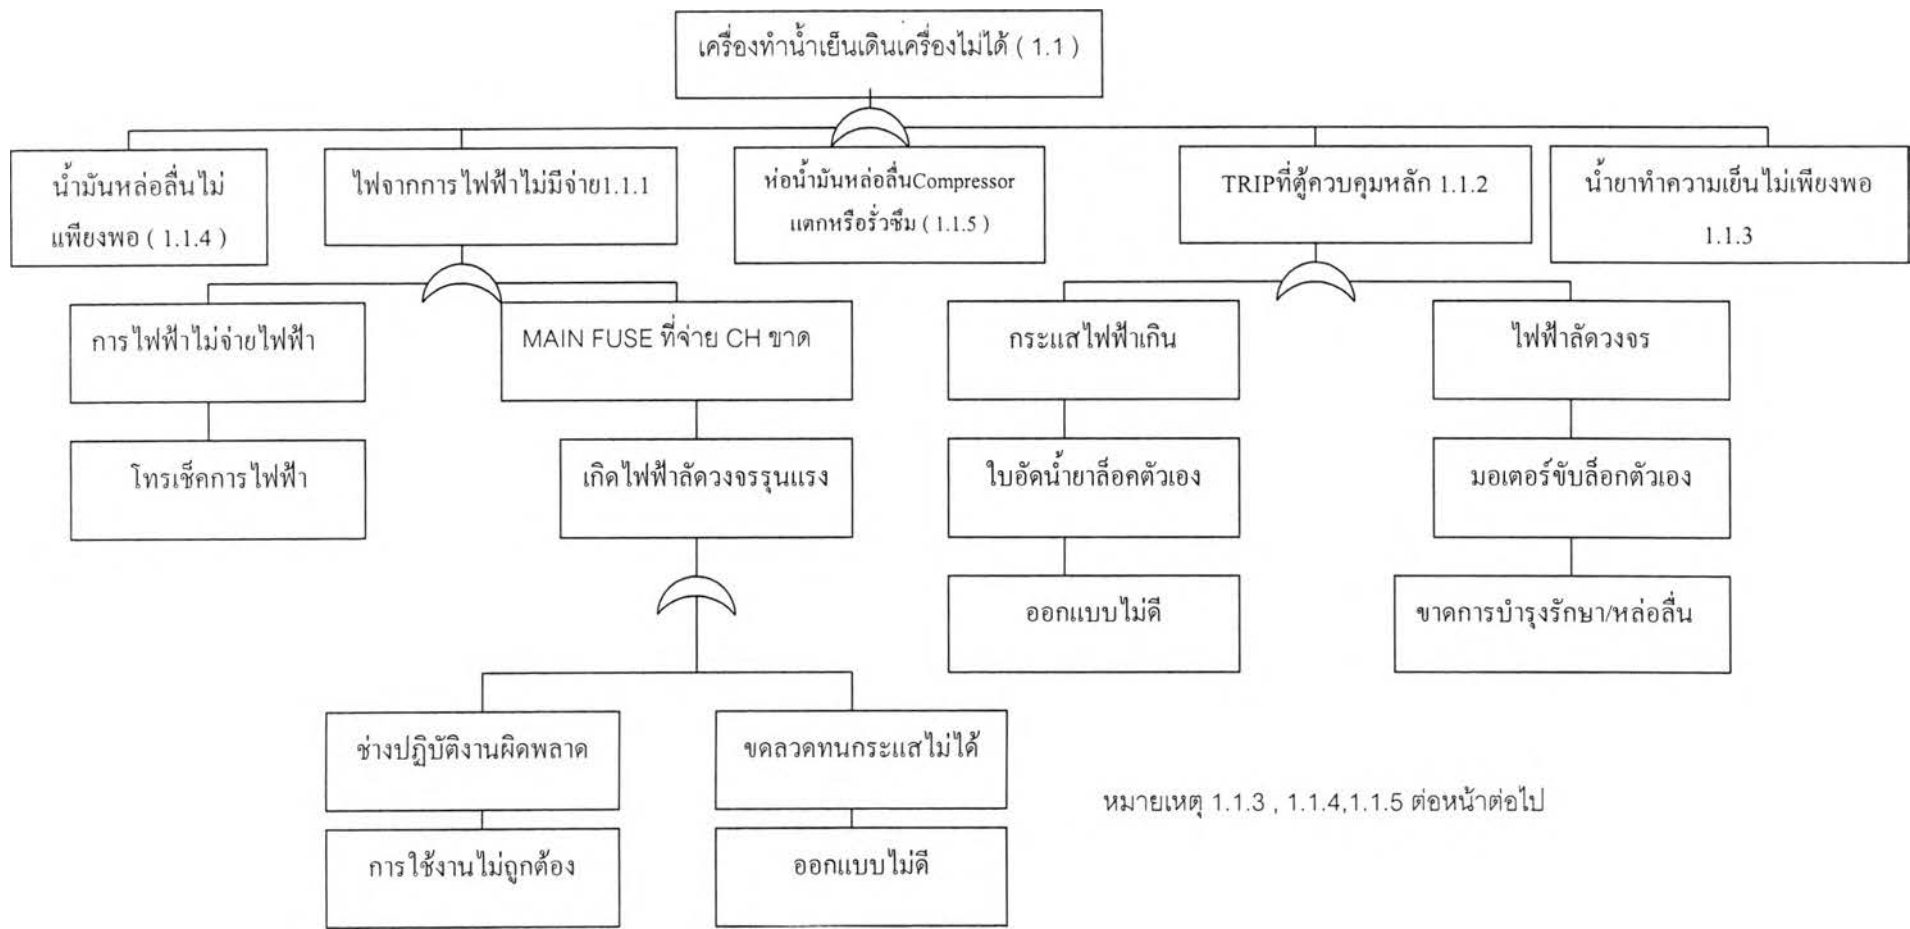


รูปที่ 5.2 .แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น เดินเครื่องไม่ได้

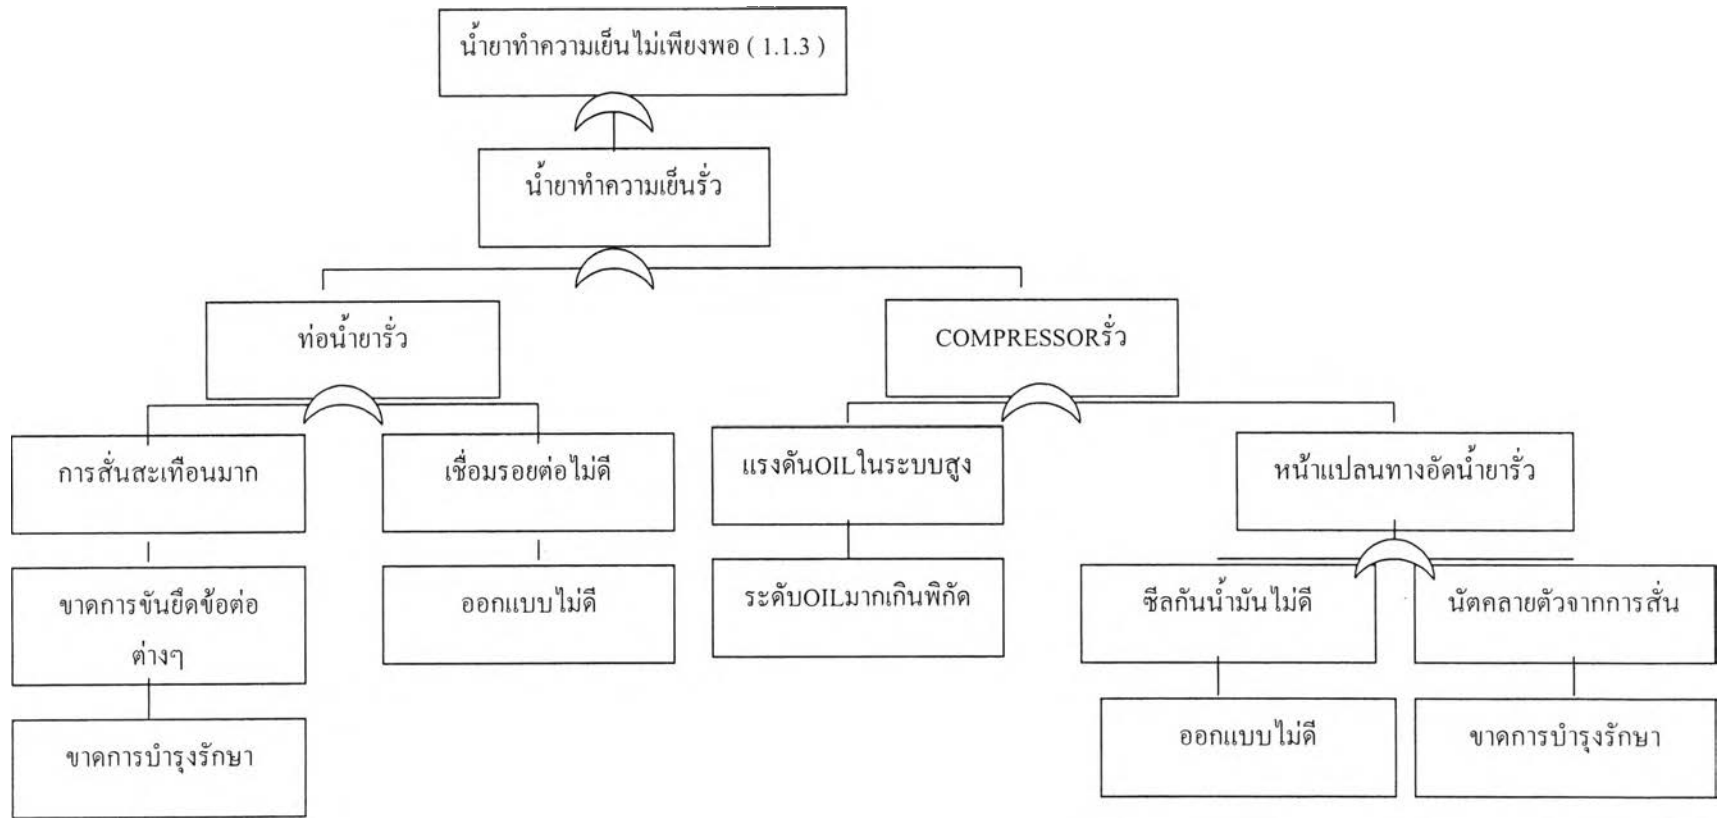


รูปที่ 5.3..แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นจากสาเหตุน้ำยาไม่เพียงพอ

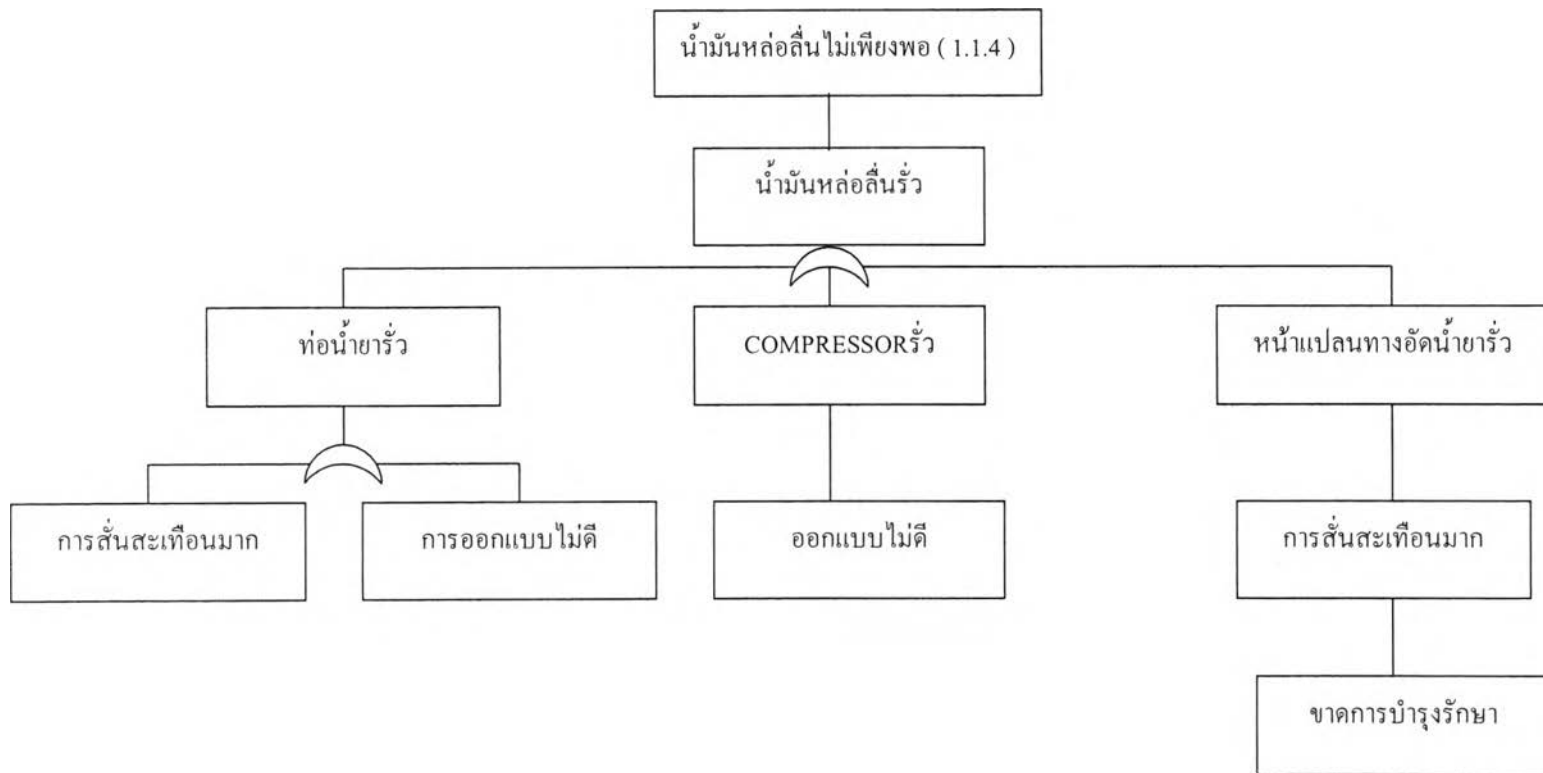


รูปที่ 5.4 แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นจากสาเหตุน้ำมันหล่อลื่นไม่เพียงพอ

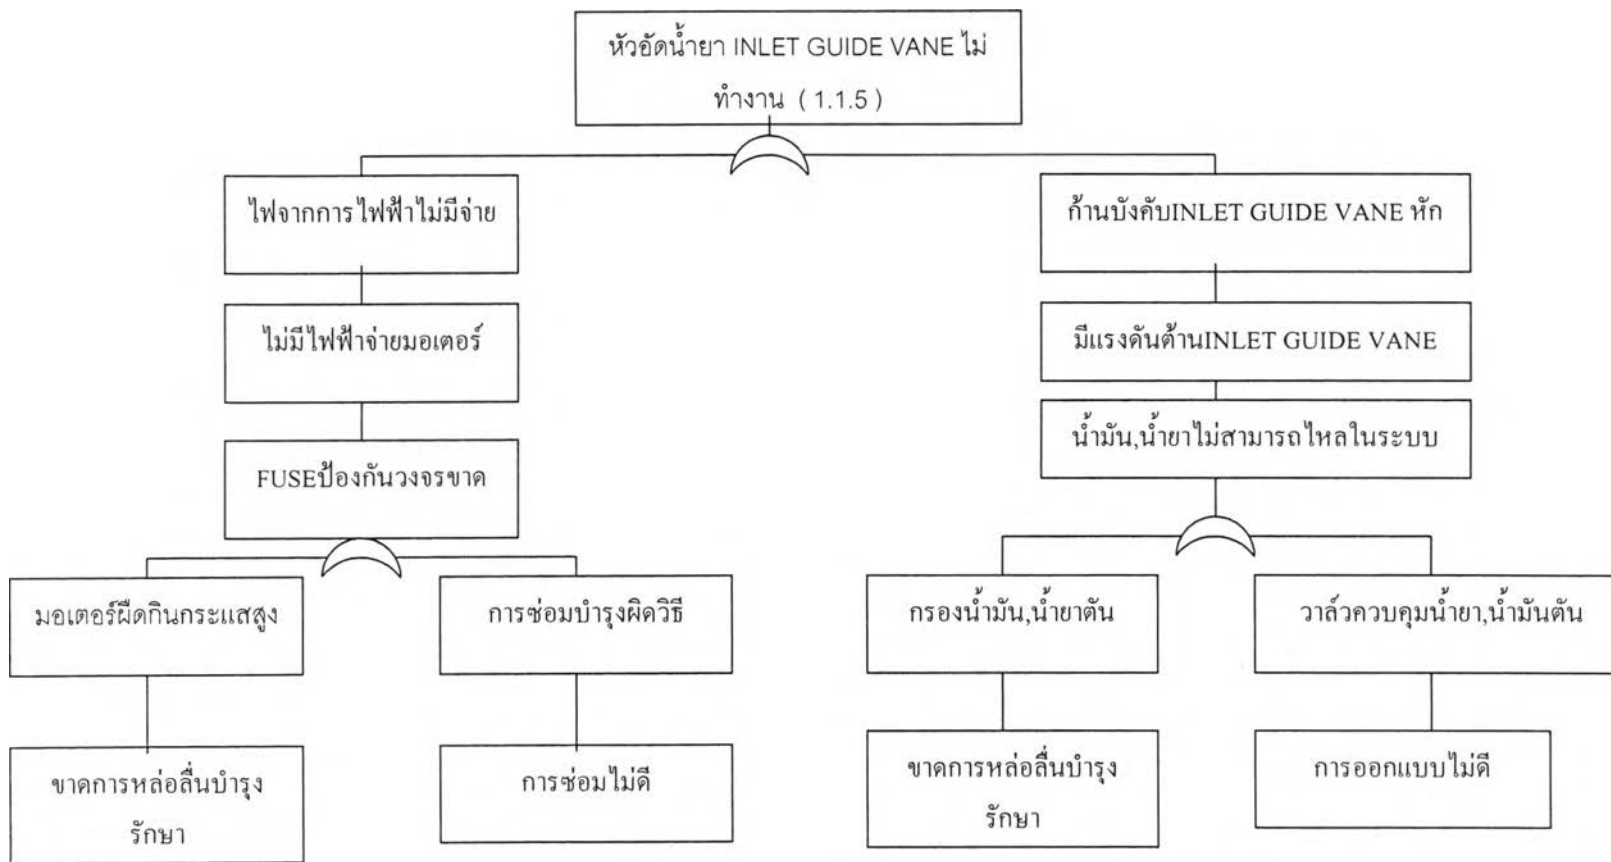


รูปที่ 5.5 แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นสาเหตุหัวอัดน้ำยาIGVไม่ทำงาน

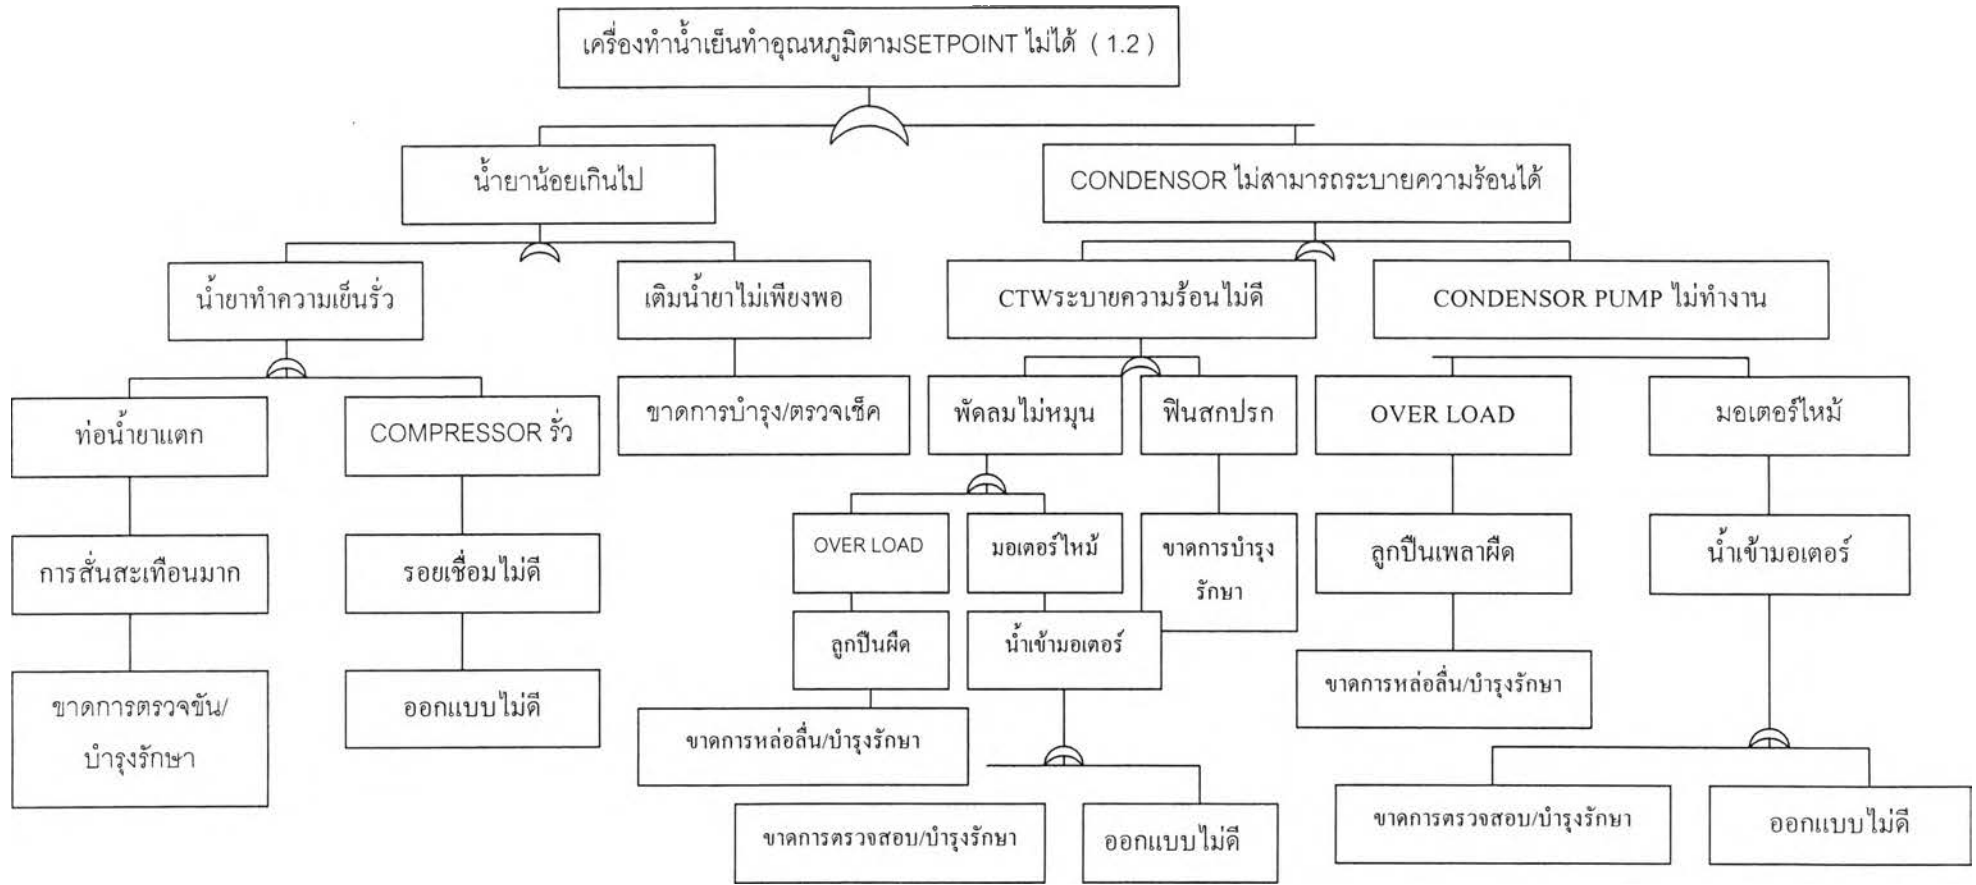


รูปที่ 5.6 แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นสาเหตุหัวอัดน้ำยาIGVไม่ทำงาน

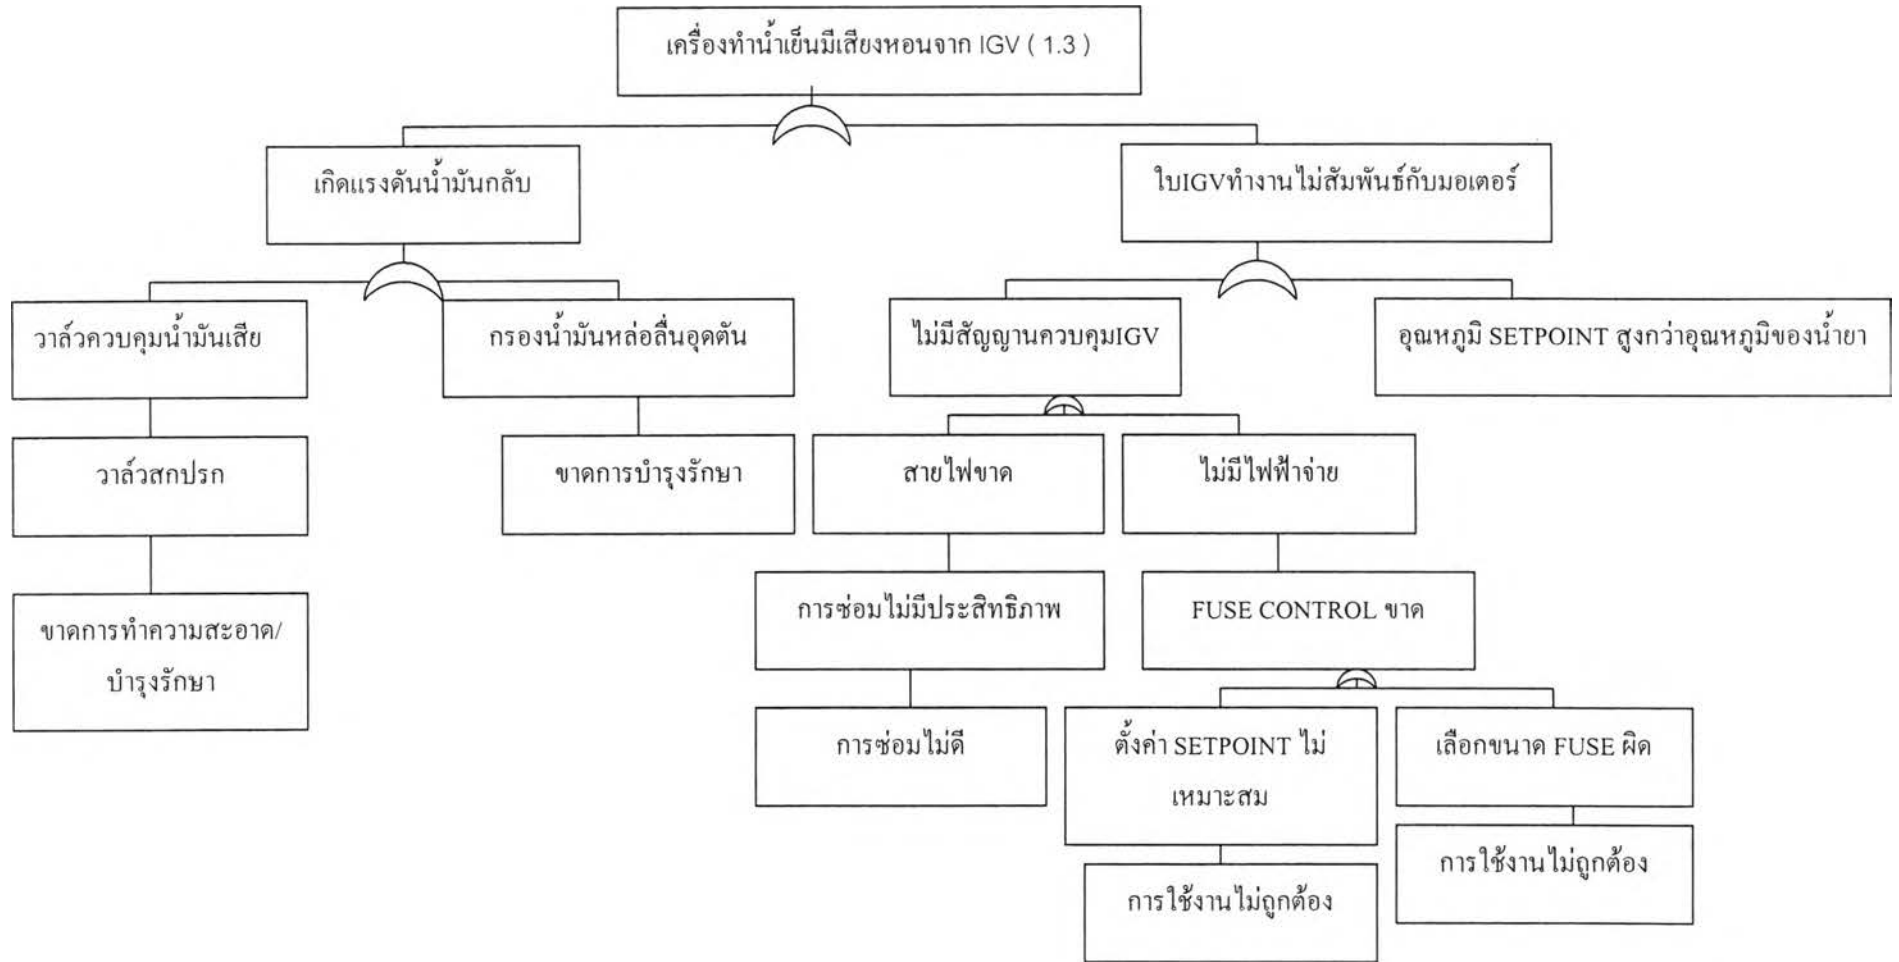


รูปที่ 5.7 .แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นมีเสียงหอน IGV

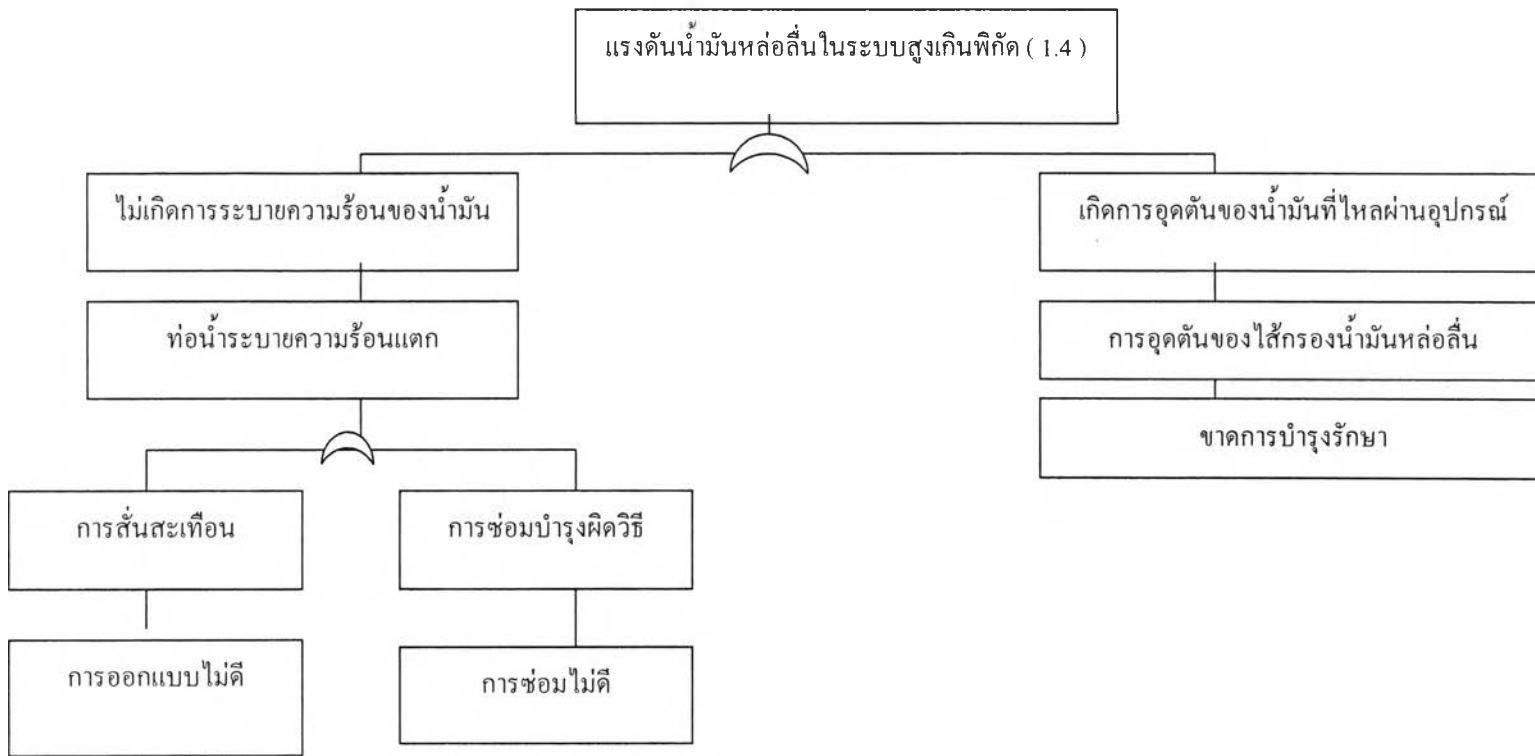


รูปที่ 5.8 แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นสาเหตุแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกินปกติ

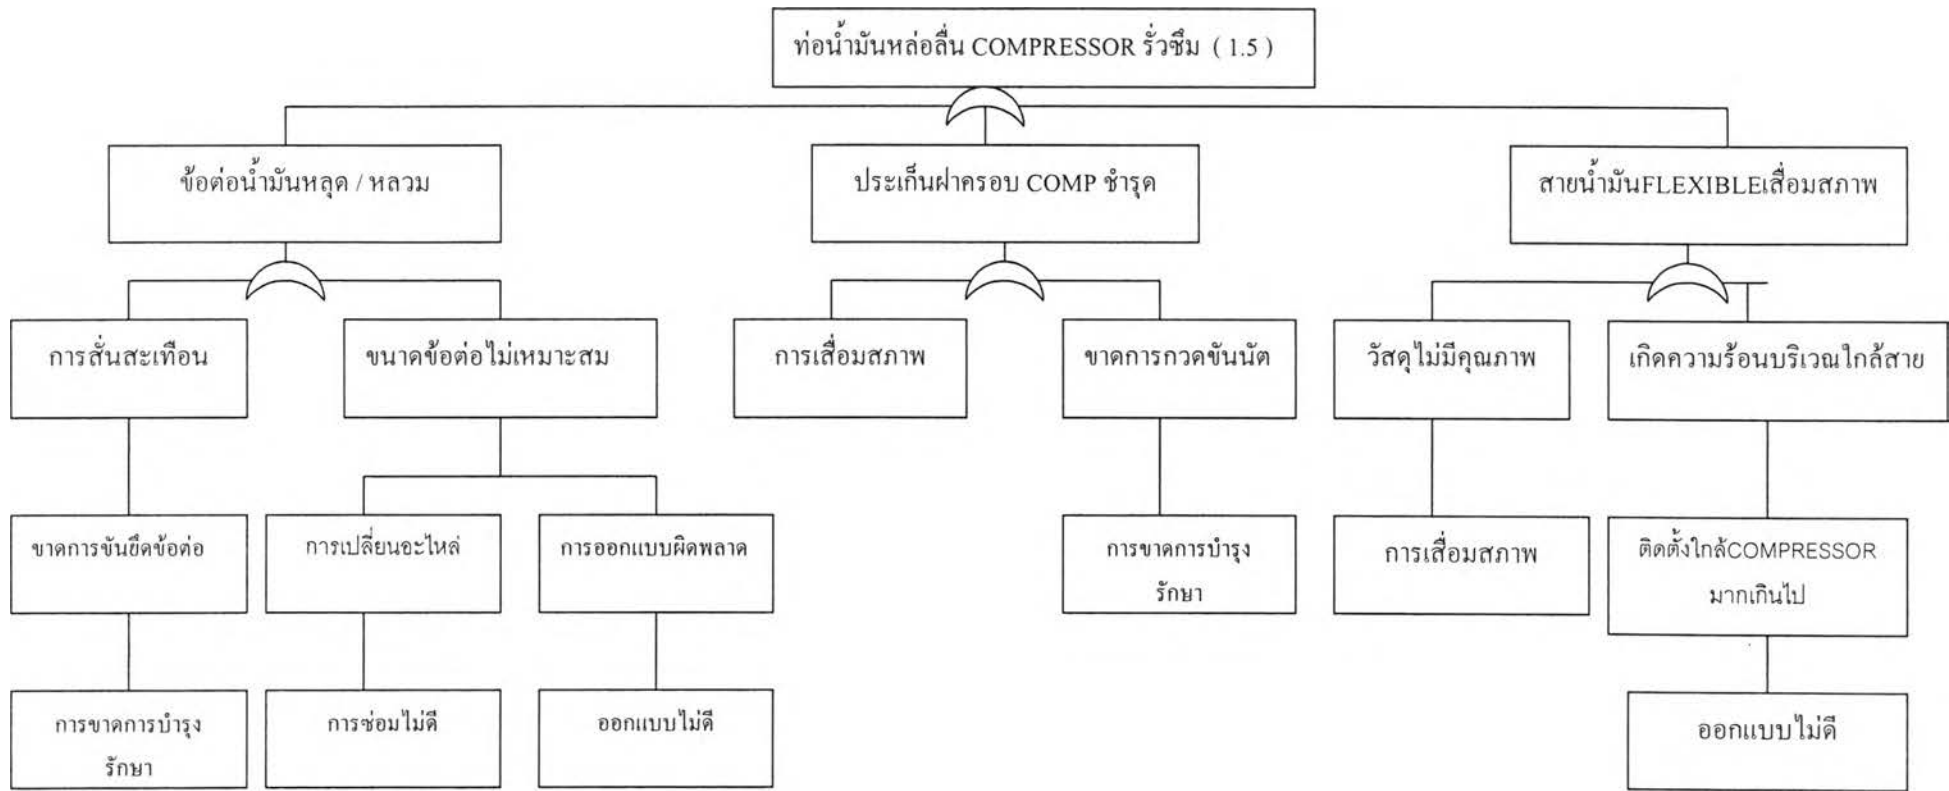


รูปที่ 5.9 แสดงสาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็นสาเหตุท่อน้ำมัน COMPRESSOR รั่วซึม

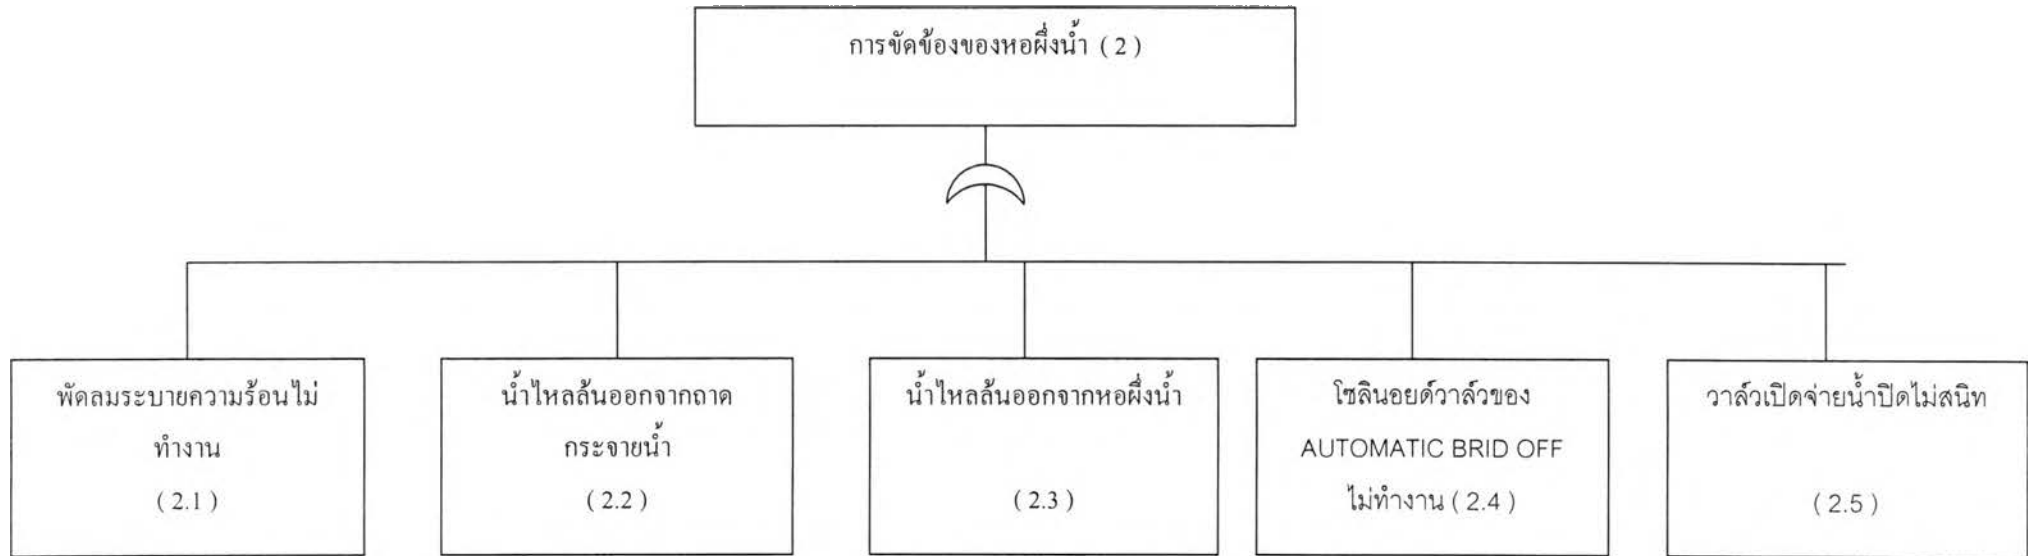


รูปที่ 5.10 .แสดงสาเหตุการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ Cooling Tower

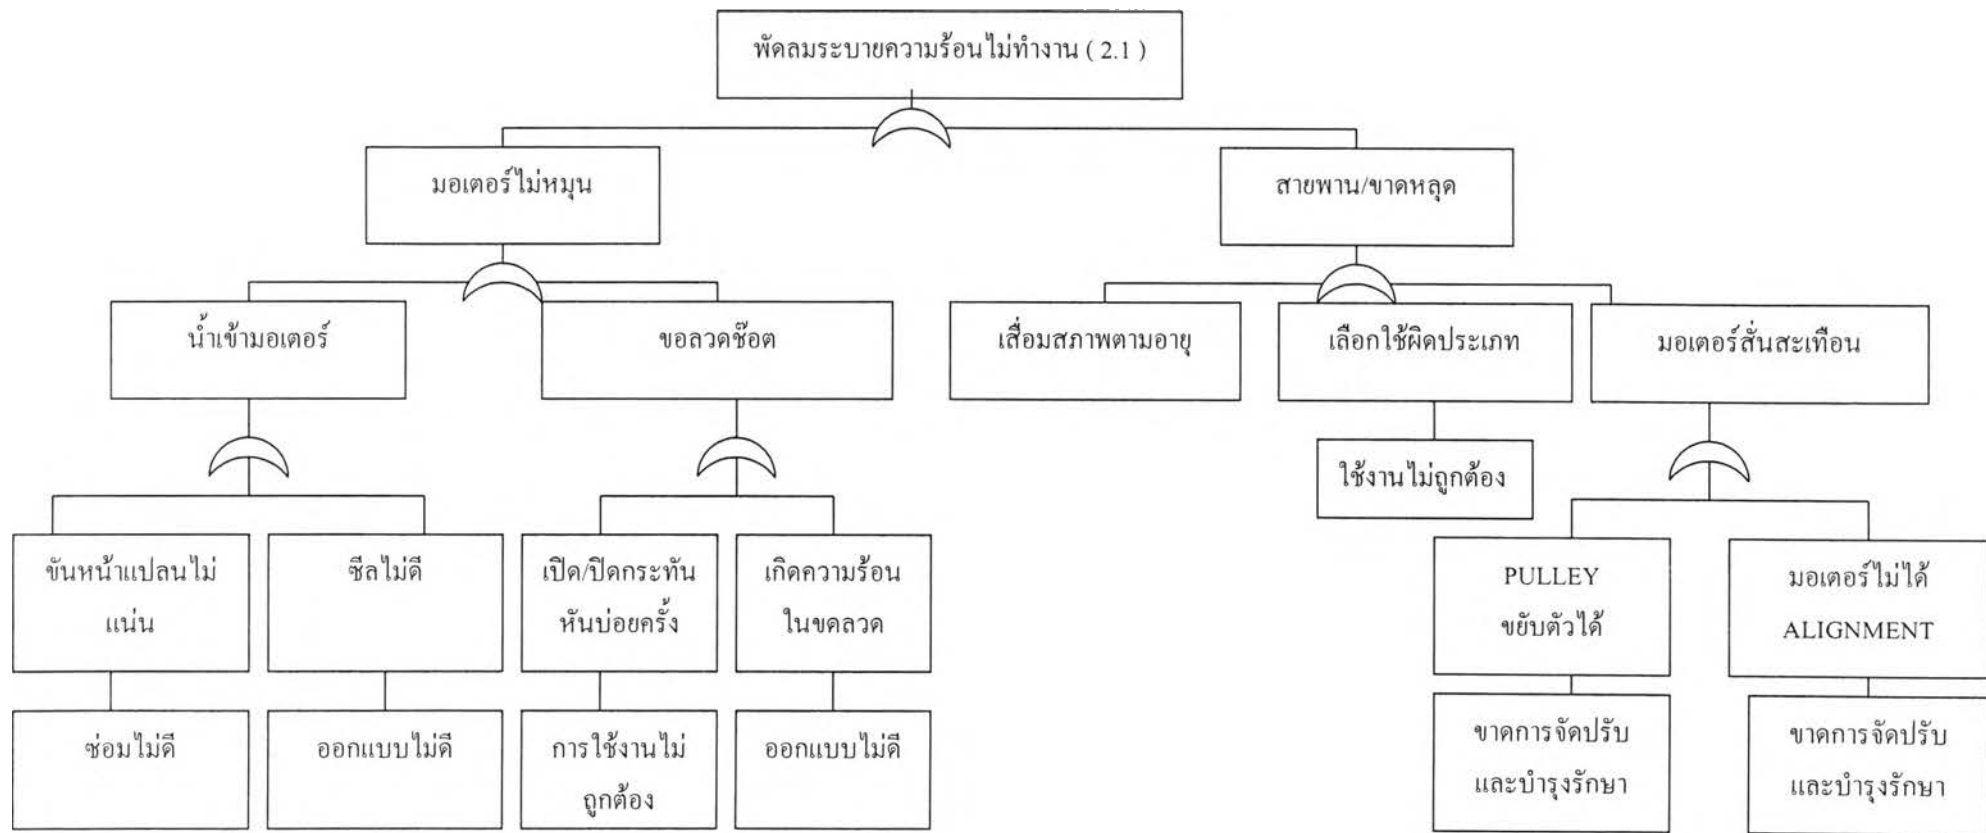


รูปที่ 5.11 แสดงสาเหตุการขัดข้องของหอผึ่งน้ำพัฒนาระบายความร้อนไม่ทำงาน

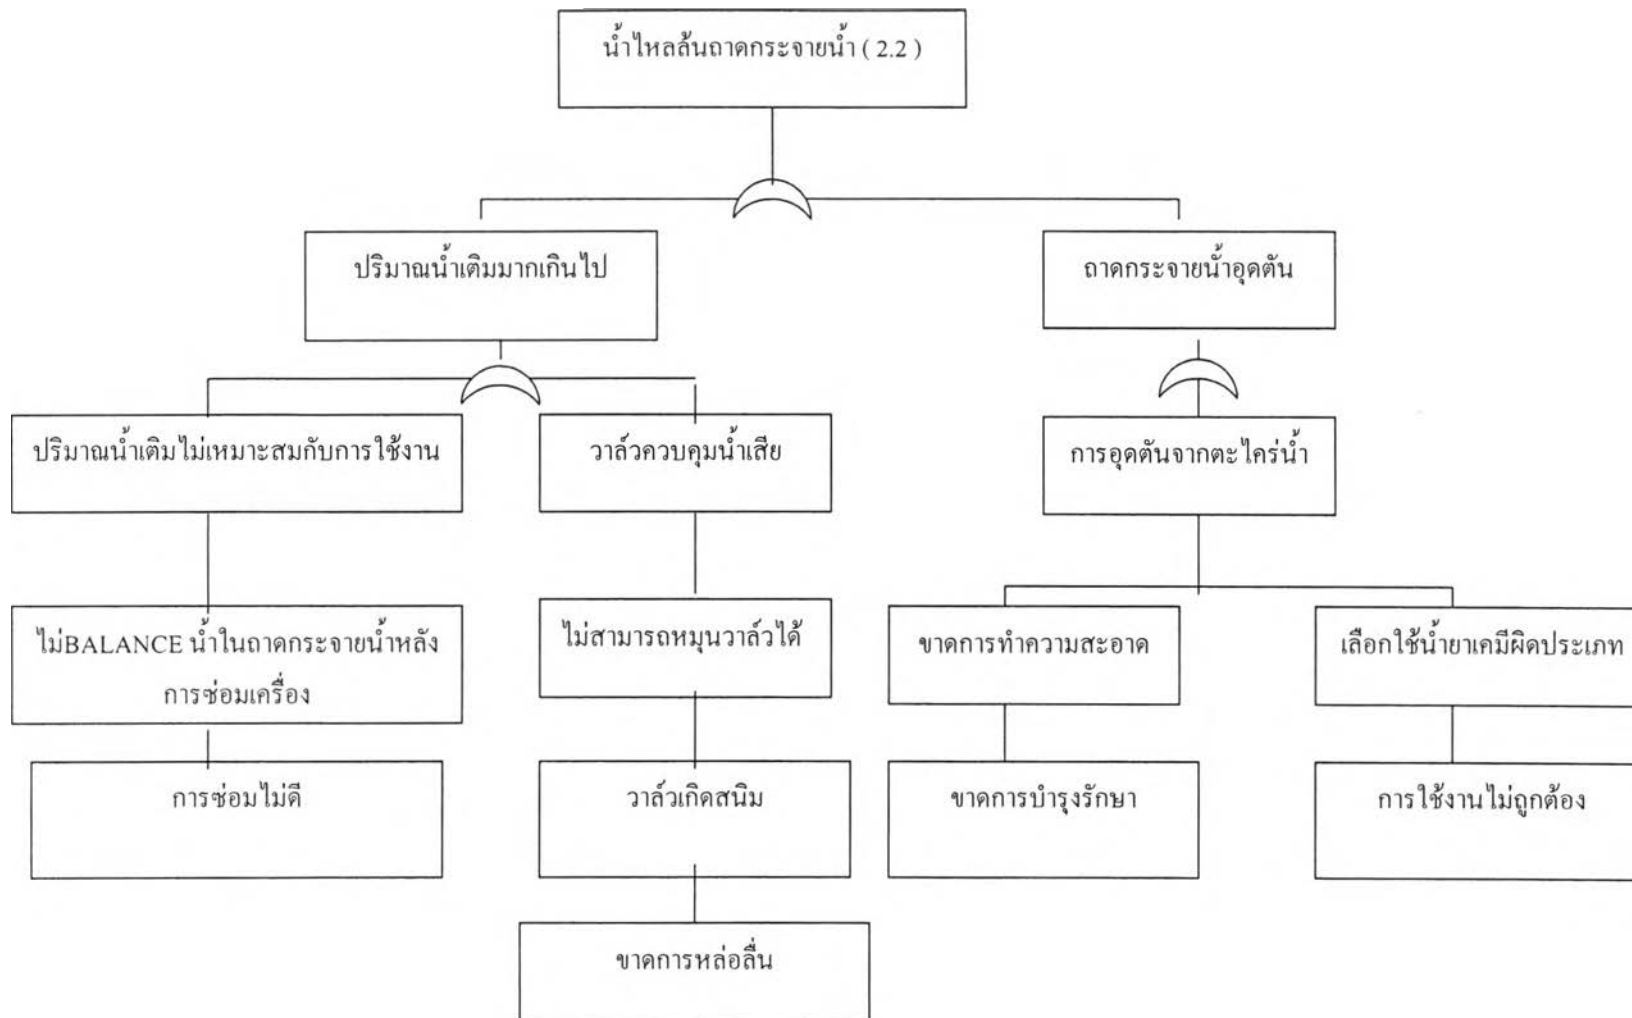


รูปที่ 5.12 แสดงสาเหตุการขัดข้องของท่อส่งน้ำน้ำไหลในภาคกระจายน้ำ

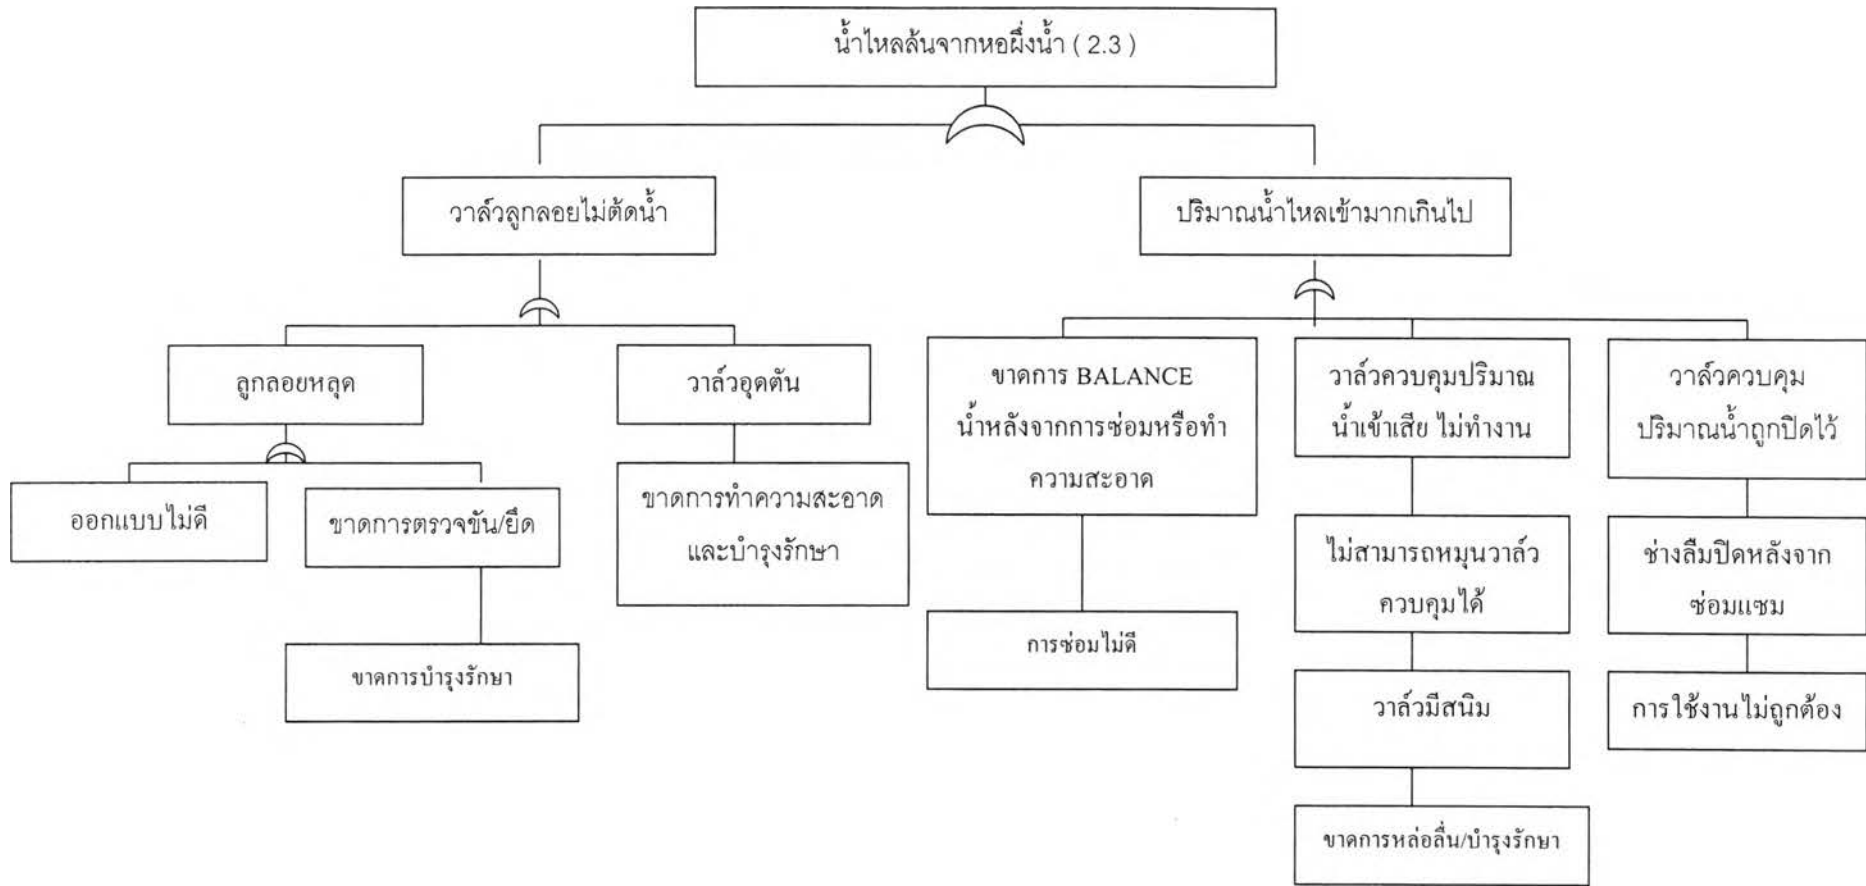

รูปที่ 5.13 แสดงสาเหตุการรั่วของห้องน้ำที่มีน้ำไหลล้นจากห้องน้ำ

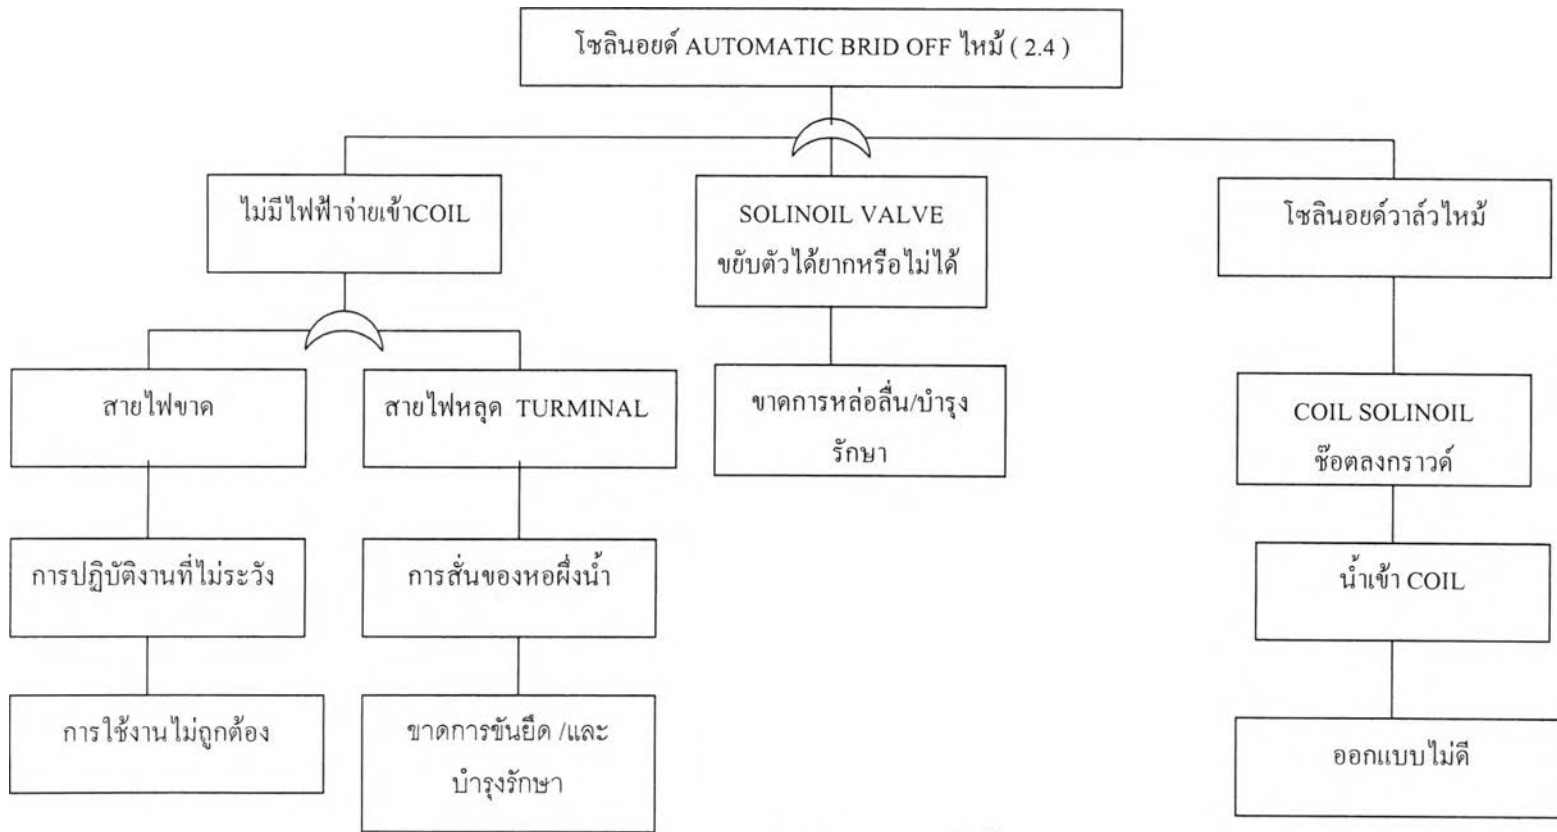

รูปที่ 5.14 แสดงสาเหตุการขัดข้องของห่อฉนวนน้ำ AUTOMATIC BRID OFF ไม่ทำงาน

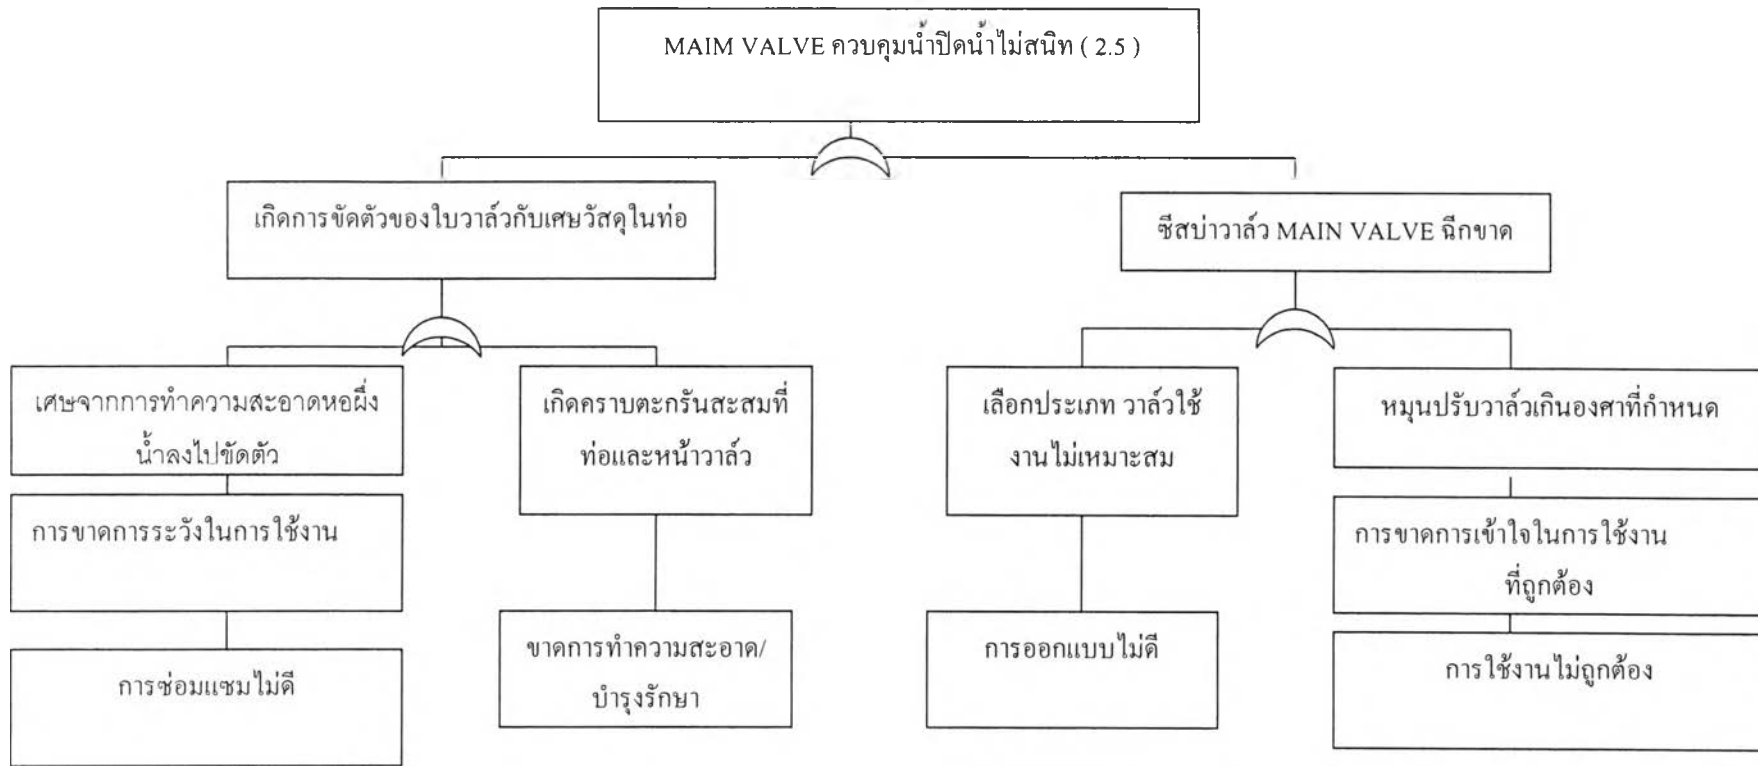

รูปที่ 5.15 แสดงสาเหตุการขัดข้องของห้องน้ำ MAIN VALVE ควบคุมปิดน้ำไม่สนิท

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น (WATER CHILLER) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) เครื่องทำน้ำเย็น ไม่สามารถเดินเครื่องได้	-ไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้ามอเตอร์ ขับของเครื่องทำน้ำเย็น -การ TRIP ของอุปกรณ์ป้องกัน ภายในชุดควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น	-เกิดความผิดพลาดของการไฟฟ้าโดยไม่มีกรจ่าย ไฟฟ้าโดยไม่มีกรจ่ายไฟฟ้ามายังทางอาคารจึง เป็นสาเหตุให้เครื่องทำน้ำเย็นไม่สามารถเดิน เครื่องได้	-เกิดจากศูนย์กลางพลังงาน (การไฟฟ้า) ไม่ สามารถแจ้งจากการวางแผนภายในองค์กรได้	3	2	2.83	16.98
		-เกิดการซื้อต่ออย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ งานผิดพลาดของพนักงาน	-การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง	5	2.7	4	54
		-การซื้อต่อของระบบไฟฟ้าอย่างรุนแรงเนื่องจาก สภาพฉนวนของขดลวดขอมอเตอร์ไม่สามารถทน ความร้อนขณะใช้งานได้	-การออกแบบไม่ดี	5	2.5	2.3	28.75
		-ใช้กระแสไฟฟ้าเกินเนื่องจากใบ TURBINE ไม่ สามารถทนแรงดันที่เกิดจากน้ำยาได้	-การออกแบบไม่ดี	1	2	3	6
		-ลูกปืนของเพลามอเตอร์ LOCK เนื่องจากขาดการ หล่อลื่น ลูกปืน ทำให้กระแสของมอเตอร์เพิ่มสูง ขึ้นกระทันหันและเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ จึงทำให้ อุปกรณ์ป้องกัน ไฟฟ้าเกินตัดการทำงาน	-การขาดการบำรุงรักษา	1	2	4	8

ตารางที่ 5. 2 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-เครื่องแสดงสภาวะไม่พร้อม ทำงาน เช่น *น้ำยาไม่เพียงพอ	-น้ำยารั่วที่เกิดจากท่อน้ำยาทำความสะอาด สัน สะเทือน เนื่องจากไม่มีการกวดขัน น๊อตซีดข้อต่อ ท่อทางเดินจากจุดเชื่อมต่อ/ช่องต่าง ๆ -รอยต่อเชื่อมจากโรงงานผลิตทำการเชื่อมไม่ดีจึง ทำให้เกิดการรั่วของท่อน้ำยาเมื่อเดินเครื่อง -COMPRESSOR ของเครื่องทำน้ำเย็นรั่วเนื่องจาก หน้าแปลน มีการรั่วซึม อันเนื่องมาจากการสัน สะเทือนของเครื่องจักร โดยบริเวณที่รั่วมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ -รั่วจากน๊อตซีดหน้าแปลน -การรั่วจาก SEAL เสื่อมสภาพ	-การขาดการบำรุงรักษาและตรวจเช็ค -การออกแบบไม่ดี	1	2	2	4
				1	2	1	2
				4	1.25	0.5	2.5
				4	0.75	3.12	9.36
				1	2	4	8
	*มีสัญญาณเตือนน้ำมันหล่อลื่น ไม่เพียงพอ	-เกิดการรั่วบริเวณท่อน้ำมันจากการขาดการขันซีด ข้อต่อเดินท่อ -เกิดการรั่วจากการออกแบบแนวเชื่อมต่อของท่อทาง เดินน้ำมันไม่มีคุณภาพ	-การขาดการบำรุงรักษา -การเสื่อมสภาพ -การขาดการบำรุงรักษา -การออกแบบไม่ดี	1	2	5	10

ตารางที่ 5. 2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-มีสัญญาณเตือนแจ้งสภาวะไม่พร้อมทำงาน = INLET GUIDE VANE อัดน้ำยาไม่สามารถเปิดอัดน้ำยาได้	-ไม่มีไฟฟ้าไปจ่ายมอเตอร์ขับ IGV เนื่องจากฟิวส์ CONTROL ขาด -ไม่มีไฟฟ้าไปจ่ายมอเตอร์ขับ IGV ที่เกิดจากการซ่อมแซมที่ไม่ดี เช่น การซ่อมที่ผิดพลาดจนสายไฟขาด หรือไม่ได้เข้าสายไฟ -มีแรงดันจากด้านหน้าของใบ IGV ที่เกิดจากกรองน้ำมัน (น้ำยา) หรือ VALUE เปิด/ปิด น้ำยาตัน	-การออกแบบไม่ดี -การซ่อมแซมไม่ดี -การขาดการบำรุงรักษา	6	2.16	2.16	27.9

ตารางที่ 5. 2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
2) เครื่องทำความเย็นไม่สามารถทำ อุณหภูมิของน้ำตามค่า SET POINT ได้	-น้ำยาในระบบมีน้อยเกินไปเป็น ผลให้เครื่องทำความเย็นไม่ สามารถถ่ายความร้อนออกจากน้ำ ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ไม่สามารถระบายความร้อนออก จากเครื่องได้เนื่องจากมอเตอร์พัด ลม COOLING ไม่ทำงาน	-ท่อน้ำยาของเครื่องทำความเย็นรั่วจากการขาด การขันยึดข้อต่อท่อ	-การขาดการบำรุงรักษา	12	2.24	4.94	132.78
		-การรั่วของน้ำยาจากรอยเชื่อมของท่อน้ำยาทำ ความเย็น	-การออกแบบไม่ดี				
		-มอเตอร์พัดลม COOLING TOWER ตัดการ ทำงานเนื่องจาก OVER LOAD ตัดเนื่องจาก BEARING ฝืดจนเกิน LOAD ของมอเตอร์	-การขาดการบำรุงรักษา				
		-มอเตอร์ของ COOLING TOWER ไม่ทำงาน เนื่องจากมอเตอร์ไหม้ จากน้ำที่กระเด็นเข้า มอเตอร์	-การออกแบบไม่ดี	1	3	3	10
		-มอเตอร์เสียหายจากการขาดการตรวจสอบสภาพ การหล่อลื่น	-การขาดการบำรุงรักษา	2	2.83	32.75	15.56

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
		-ฟิโนระบายความร้อนของ COOLIN TOWER สกปรกจนไม่สามารถระบายความร้อนจากน้ำได้ ทัน	-ขาดการทำความสะอาด	1	3	3	9
	-CONDENSOR PUMP ไม่ ทำงาน -มีแรงดันจากด้านหน้าของใบ IGV ที่เกิดจากกรองน้ำมัน (น้ำยา) หรือ VALUE เปิด/ปิด น้ำขาดัน	-OVERLOAD มอเตอร์ตัดการทำงานเนื่องจาก BEARING เหลวฟืด -มอเตอร์ขับเข้า CONDENSOR ป้อนใหม่เนื่องจาก น้ำเข้ามอเตอร์ -ขาดการตรวจสอบสภาพของน้ำที่กระเด็นเข้า มอเตอร์	-การขาดการบำรุงรักษา -ออกแบบไม่ดี -ขาดการบำรุงรักษา	1	2	2	4

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS	
		รายละเอียด	ประเภท					
3) เสียงดังจากแผ่น INLET GUIDE VANE ถัดน้ำยาของเครื่องทำน้ำเย็น	-เกิดแรงดันด้านที่หน้าใบของ IGV เนื่องจากวงจรควบคุมการปิด-เปิดน้ำมันเสีย -การทำงานของ INLET GUIDE VANE ทำงานไม่สัมพันธ์กับมอเตอร์จับ -ไม่มีสัญญาณไฟฟ้าไปควบคุมการเคลื่อนที่ของ INLET GUIDE VANE	-วาล์วสกปรกเนื่องจากขาดไม่มีการระบายหรือเปลี่ยนน้ำมัน	-ขาดการบำรุงรักษา	1	2	2	4	
		-กรองน้ำยาทำความสะอาดเย็นสกปรกเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนกรอง	-ขาดการบำรุงรักษา	2	2.25	2.75	12.37	
		-SET อุณหภูมิไม่เหมาะสมกับการใช้งานโดยอาจ SET อุณหภูมิของเครื่องสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำยา จึงทำให้ใบ IGV พยายามจะปิดทั้ง ๆ ที่เขา SET POINT ให้เปิดน้ำยา	-การใช้งานไม่ถูกต้อง					
		-สายไฟฟ้าควบคุมที่ต่อไปยัง INLET GUIDE VANE ขาด/ไม่เข้าสาย/เข้าสายไม่แน่นจากการซ่อมแซม	-การซ่อมไม่ดี	4	1.75	2.25	15.75	
		-ฟิวส์ควบคุมขาดจากการเลือกขนาดของฟิวส์ผิด	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	2	1.5	1.25	3.75	
		-ตั้งค่าการใช้งานของเครื่องไม่เหมาะสมกับค่า SETPOINT	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	3	1.16	1.33	4.62	

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
4) ท่อน้ำมันแตกเนื่องจากแรงดันของน้ำมันหล่อลื่นในระบบสูงเกินปกติ	-ความร้อนที่น้ำมันไม่สามารถระบายออกได้จึงทำให้น้ำมันมีปริมาตร และความดันเพิ่มมากขึ้น และดันท่อน้ำมันแตก -การอุดตันของทางเดินน้ำมันจึงเกิดความดันสะสมย้อนกลับมายังท่อน้ำมัน	-การออกแบบการระบายความร้อนไม่เหมาะสมกับ LOAD ของเครื่องทำความเย็น	-การออกแบบไม่ดี	2	3.25	4.25	27.62
		-ความสกปรกของน้ำมันเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน -กรองของน้ำมันหล่อลื่นตัน	-ขาดการบำรุงรักษา -ขาดการบำรุงรักษา	2	3.5	2.25	15.75

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
5) ท่อน้ำมันหล่อลื่น LINE COMPRESSOR รั่ว/ซึม	-ข้อต่อน้ำมันหลุดหรือคลายตัว บริเวณ COMPRESSOR อัดน้ำยา -ฝาประเก็นรั่วของ COMPRESSOR ชำรุด -ฝาประเก็นรั่วเนื่องจากขาดการ ขันยึดหน้าแปลน COMPRESSOR -สายน้ำมันที่เป็น FLEXIBLE TUPE เสื่อมสภาพ	-การสันสะท้อนของแท่นยึดท่อเนื่องจากขาดการ ขันยึดข้อต่อต่าง ๆ	-ขาดการบำรุงรักษา	7	2.28	2.85	45.48
		-ขนาดของข้อต่อน้ำมัน COMPRESSOR ไม่ เหมาะสมกับแรงดันของ COMPRESSOR	-การออกแบบไม่ดี	2	2	3.83	13.32
		-การเสื่อมสภาพของประเก็นป้องกันการรั่วซึม ของ COMPRESSOR	-การเสื่อมสภาพ	2	1.5	1.25	3.75
		-การสันสะท้อนเป็นผลให้เกิดการคลายตัวของ น็อตยึดฝาประเก็นจึงส่งผลให้ น็อตยึดคลายตัว	-ขาดการบำรุงรักษา	4	1.75	2.25	15.75
		-วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ	-การออกแบบไม่ดี				
		-สายน้ำมันเข้าใกล้จุดที่มีความร้อนสูงจนทำให้ สายเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด	-ขาดการตรวจสอบ				
		-การออกแบบผิดพลาดจากบริษัทผู้ผลิต	-ออกแบบไม่ดี				

ตารางที่ 5.2 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) พัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน	-มอเตอร์ขับพัดลมระบายความร้อนไหม้เนื่องจากน้ำข้ามมอเตอร์	-ชั้นหน้าแปลนของมอเตอร์หลังจากซ่อมแซมไม่ดี -ซีลบริเวณประคัมมอเตอร์กับหน้าแปลนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเนื่องจากต้องทำงานในสภาวะอุณหภูมิสูงตลอดเวลา	-การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี	3	2.83	6.16	54.46
	-มอเตอร์ไหม้เนื่องจากขดลวดของมอเตอร์ช็อตลงกราวด์หรือช็อตลงเฟส	-การเปิด-และปิดการทำงานของมอเตอร์อย่างกระทันหันบ่อยครั้งจึงเป็นผลให้ขดลวดต้องทำงานในสภาวะรับไฟฟ้าขณะสตาร์ทตลอดซึ่งมีกระแสสูงกว่าเวลาทำงานปกติ	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	2	3.25	2.83	244.39
	-ไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้ามอเตอร์ขับพัดลมระบายความร้อนของหอผึ่งน้ำ	-ขดลวดมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับการใช้งาน -TRIP OVER LOAD เนื่องจาก BRARING NOJ มอเตอร์หรือพัดลมยึดจนกระแสมอเตอร์สูงเกินกว่าค่า OVER LOAD ตั้งไว้จึงทำการตัดไฟ	-การออกแบบไม่ดี -ขาดการบำรุงรักษา	2	1.5	1.25	3.75

ตารางที่ 5.3 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การไฟฟ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังอาคารหรือระบบ MDB ของอาคารขัดข้อง	-ความสกปรกของใบพัดเนื่องจากมีตะกรันเข้าไปจับบริเวณใบพัดของหอผึ่งน้ำจนน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นทำให้มอเตอร์ต้องทำงานหนักเกินกว่าปกติ จนส่งผลให้ OVER LOAD ตัดการทำงาน	-ขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาด				
	-สายพานขับพัดลมระบายความร้อน ขนาด/หลุด	-จากการไฟฟ้าขัดข้องหรือระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง	-การไฟฟ้าลดจ่ายไฟ	5	3.3	1.41	25.38
	-สายพานขาด/หลุดจากการสั่นสะเทือนของพูลเลย์ที่ไม่ได้ศูนย์ จึงเป็นสาเหตุให้สายพานหลุดออกมาหรือขาดเนื่องจากรับแรงไม่เท่ากัน	-สายพานขับพัดลมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การเสื่อมสภาพ	22	3.25	1.38	98.67
	-มอเตอร์สั่นเนื่องจากขาดการขันยึดน็อตยึดมอเตอร์กับแท่น หอผึ่งน้ำจนทำให้ศูนย์ของพัดลมไม่ได้	-การขาดการกวาดชั้นและตั้ง ALIGNMENT พูลเลย์ จึงทำให้เกิดการสั่นขึ้นบริเวณใบพัดหอผึ่งน้ำ	-การขาดการบำรุงรักษาและจัดปรับ	1	2	1	2
		-ขาดการขันน็อตยึดแท่นมอเตอร์	-ขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	ALIGNMENT เป็นผลให้สายพานขาด หรือหลุดออกมาได้						
2) นำระบายความร้อนที่ส่งจากปั๊ม CONDENSOR ไหลล้นออกจากถาดกระจายน้ำบนหอผึ่งน้ำ	-ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านถาดกระจายน้ำไหลด้วยปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากไม่มีการบาลานซ์การไหลของน้ำบนถาดกระจายน้ำแต่ละชุด -ปริมาณน้ำไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากวาล์วควบคุมไม่สามารถปิดน้ำได้ -ถาดกระจายน้ำอุดตันจากคราบฝุ่นและตะไคร่ จึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลลอดผ่านรูกระจายน้ำบนถาดกระจายน้ำได้ทัน เป็นผลให้น้ำล้นมาด้านข้าง	-ไม่ทำการบาลานซ์การไหลของน้ำบนถาดกระจายน้ำหลังจากการล้างทำความสะอาดถาดกระจายน้ำ	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	2	1.5	1.33	3.99
		-วาล์วควบคุมฝืดเนื่องจากขาดการหล่อลื่นจึงทำให้วาล์วไม่สามารถเปิด-ปิดได้ เพราะเฟืองด้านในเป็นสนิม	-ขาดการหล่อลื่น	1	3	2	6
		-ไม่ทำความสะอาดถาดกระจายน้ำซึ่งโดยปกติจะมีตะไคร่น้ำอยู่บนบริเวณรูกระจายน้ำ ซึ่งโดยปกติจะมีตะไคร่จับตัวเป็นประจำ	-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	7	2.71	2.85	54.06
				1	3	2	6

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การเลือกใช้สารเคมีเกิดการเกิด ตะไคร่ผิวดินจึงทำให้ตะไคร่ บนถาดกระจายน้ำไม่ลดปริมาณ ลง	-การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง					
3) น้ำไหลล้นออกจากบริเวณห้อง เก็บน้ำของหอผึ่งน้ำ	-ว่าลั่วควบคุมปริมาณน้ำเข้าหอผึ่ง น้ำไม่ทำการตัดน้ำเนื่องจากกลู ลอยไม่ตัดการทำงานเมื่อมี ปริมาณน้ำเข้ามาอยู่ในระดับสูง -น้ำไหลเข้าหอผึ่งน้ำในปริมาณที่ มากผิดปกติซึ่งเกิดจากการไม่บา ลานส์การไหลของน้ำของหอผึ่ง น้ำแต่ละตัว -ว่าลั่วควบคุมหลักน้ำเข้าหอผึ่งน้ำ ไม่สามารถหมุนปิดหรือควบคุม การไหลเข้าของน้ำได้ จึงส่งผลให้ น้ำเข้ามาเกินไป	-ว่าลั่วควบคุมปริมาณน้ำอุดตันเนื่องจากมีสิ่ง สกปรกเข้าไปอุดตัน เช่น เศษฝุ่นหรือตะไคร่น้ำ -กลูลอยที่ควบคุมการเปิด-ปิด ปริมาณน้ำหลุด เนื่องจากว่าลั่วหักเสียหาย -ไม่ทำความสะอาดว่าลั่ว บาลานส์และว่าลั่ว ควบ คุมปริมาณน้ำจึงทำให้น้ำไม่ตัด -ว่าลั่วผิดพลาดเนื่องจากขาดการหล่อลื่นไม่สามารถ หมุนหรือเคลื่อนที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ำ ได้	-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา -การออกแบบไม่ดี -การขาดการบำรุงรักษา -ขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	1 1	3 3	2 2	6 6

ตารางที่ 5. 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ขาดการเอาใจใส่จากพนักงาน ซ่อมบำรุงโดยเปิดวาล์วน้ำทิ้งไว้ สุดโดยไม่จัดปรับปริมาณการ ไหลของน้ำหลังจากการซ่อม	-เปิดวาล์วในตำแหน่งเปิดสุด หลังจกมีการซ่อม แซมหรือบำรุงรักษาแล้ว โดยไม่มีการปรับการ ไหลของน้ำบนหอผึ่งน้ำ	-การซ่อมไม่ดี	7	1.28	0.75	6.72
4) ออโตเมติกบริทออฟของหอผึ่งน้ำ ไม่ทำงานจึงไม่สามารถ GRAIN น้ำที่ มีความเข้มข้นสูงออกได้	-ไม่มีไฟฟ้ามาจ่ายโซลินอยด์วาล์ว ควบคุม AUTOMATIC BRID- OFF เนื่องจากสายไฟหลุดหรือ เข้าสายไม่แน่น -สายไฟฟ้าที่มาจาก COIL ของโซ ลินอยด์วาล์วขาดเนื่องจากถูก เสียดสีของสายไฟ โดยมีสาเหตุ มาจากความสั่นสะเทือนของหอ ผึ่งน้ำ	-ขาดการตรวจสอบ TURMINAL เข้าสายไฟฟ้า ของโซลินอยด์วาล์ว ที่ควบคุมการเปิด-จ่ายน้ำ DRAIN ออกจาก AUTOMATIC BRID-OFF -เนื้อยึดข้อต่อต่าง ๆ ของหอผึ่งน้ำหลวมจึงทำให้ เกิดการสั่นสะเทือนเป็นผลให้สายไฟฟ้าที่เข้า TURMINAL หลุดหรือขาดได้	-ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา -ขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5. 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-โซลินอยด์วาล์วไม่สามารถเคลื่อนที่หรือขยับตัวได้เนื่องจากแกนโซลินอยด์ฝืดหรือเกิดการ LOCK ตัวกับ COIL	-แกนโซลินอยด์ฝืดหรือเป็นสนิมเนื่องจากน้ำเข้าไปละลายสารหล่อลื่นของก้านโซลินอยด์	-ขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	2	3.25	1.25	8.12
	-โซลินอยด์วาล์วใหม่เนื่องจากถูกน้ำกระเด็นเข้าไปภายในขดลวดจึงทำให้กระแสไฟฟ้าลงกราวด์	-ละอองน้ำจากการทำงานของหอผึ่งน้ำกระเด็นเข้าไปในจุดเข้าสายไฟเป็นผลให้น้ำสามารถซึมเข้าไปในขดลวด COIL ของ โซลินอยด์จึงเกิดการลัดวงจรขึ้น	-การออกแบบไม่ดี	1	1	1	1
5) MAIN วาล์วควบคุมน้ำเปิดไม่สนิท (BUTTERFLY VALUE) "6-8"	-เกิดการขัดตัวของใบวาล์วและซีตยางเนื่องจากมีวัสดุบางประเภทเข้าไปติดหน้าซีตและใบวาล์วทำให้การเปิด-และปิดน้ำของเมนวาล์วไม่สามารถทำได้	-เศษวัสดุหรือเครื่องมือที่มาจากการซ่อมบำรุงเข้าไปอุดตันบริเวณหน้าวาล์วและซีตวาล์ว เช่น เศษตะแกรง STRAINER หรือเศษกระดาษทราย, วัสดุ, อุปกรณ์เครื่องมือจากการซ่อมของพนักงานซ่อมบำรุง	-การซ่อมไม่ดี				

ตารางที่ 5. 3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-คราบตะกรันที่ไหลมาจากแผ่นระบายความร้อนเข้ามาติดสะสมบริเวณใบวาล์วและซีสวาล์ว เป็นผลให้ไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท	-ตะกรันที่เกิดขึ้นบริเวณฟินระบายความร้อนสะสมขึ้นเป็นปริมาณมากจนหลุดติดเข้าไปในท่อจ่ายของหอผึ่งน้ำและหลุดเข้าไปเกาะที่ใบวาล์วหรือหน้าซีสวาล์วเป็นผลให้เกิดการอุดตันเวลาเปิดวาล์วจะไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิท	-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	1	3	4	12
	-บ่าซีสยางของวาล์วสึกขาดเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของน้ำได้	-ยางบริเวณซีสของวาล์วสึกขาดเนื่องจากมีแรงดันสูงจนวัสดุที่ใช้ทำไม่สามารถรับแรงดันได้จึงเกิดการเสียหายของหน้าซีสยาง	-การออกแบบไม่ดี				
	-การสึกขาดของซีสยางโดยมีสาเหตุมาจากหมุนปรับมุม (องศา) ของการทำงานของวาล์วมากเกิน 90 องศา เป็นผลให้ใบวาล์วที่เป็นโลหะเบียดซีสยางที่เป็นยางสึกขาด	-ทำการหมุนวาล์วเกินกว่าองศาการทำงานของวาล์ว (โดยปกติแล้ว BOTTERFLY VALUE) จะสามารถเปิด-ปิดที่องศา 0-90 องศา ถ้าทำการเปิดเกินกว่าจะทำให้ใบวาล์วเบียดเข้ากับซีสวาล์วซึ่งเป็นยางเป็นผลให้ซีสยางสึกขาด และไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	5	3.4	6.10	103.7

ตารางที่ 5.3 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ (PRIMARY LOOP PUMP) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) นำรั่วจาก MECHANICAL SEAL ทั้งด้าน SUCTION END และ DISCHARGE END	<p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัสของบริเวณตัว STATIONARY และ ELEMENTARY จากเศษวัสดุเข้าไปติดบริเวณนั้น</p> <p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัสระหว่าง STATIONARY และ ELEMENTARY เนื่องจากการแตกหักของหน้าสัมผัสโดยมีสาเหตุมาจากการซ่อมหรือเปลี่ยน MECHANICAL SEAL โดยขาดความระมัดระวัง</p> <p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัสเนื่องจากวัสดุของหน้าสัมผัส STATIONARY และ ELEMENTARY ไม่แข็งแรงพอ</p>	<p>-สนิมและสารแขวงลอยในระบบท่อน้ำเย็น (PRIMARY LOOP)/PCP เนื่องจากความสกปรกของน้ำที่เกิดจากสนิมและสารแขวงลอย เช่น เศษจากการกัดกร่อนของโลหะและยังขาดการตรวจสอบตะแกรงกรอง</p> <p>-การกระแทกของหน้าสัมผัสของบริเวณ โลหะหรือวัสดุกันรั่วโดยมาจากการขาดความระมัดระวังในการซ่อม,การติดตั้งหรือการประกอบและติดตั้งของพนักงานซ่อมบำรุง</p> <p>-วัสดุที่ใช้ทำหน้าสัมผัสมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ จึงทำให้เวลาทำงานแล้ว MECHANICAL SEAL รั่วได้</p>	<p>-ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p>	1	3	6	18

ตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่วง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การสึกหรอของหน้าสัมผัส STATIONARY และ ELEMENTARY ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจาก การนำ SEAL ที่ไม่เหมาะสมกับ สภาพการใช้งานมาติดตั้ง	-การเลือกประเภทของ MECHANICAL SEAL ไม่เหมาะสม เช่น ในระบบน้ำเย็น ถ้าเลือกหน้า สัมผัสที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิจะทำให้โลหะ หดตัวและเกิดช่องว่างจนเกิดการรั่วได้	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	5	3.6	6	108
	-น้ำรั่วจาก MECHANICAL SEAL บริเวณที่เป็นขงกันรั่ว O-RING ซึ่งมีสาเหตุจากเลือกใช้ชนิด ประเภท	-O-RING ซึ่งเป็นส่วนที่กันรั่วของ MECHANICAL SEAL เกิดการแข็งตัว เนื่องจาก ใช้ O-RING ที่ทำมาจากวัสดุยางสังเคราะห์ซึ่งจะ ทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ๆ ไม่ดี	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	1	3	4	12
	-น้ำรั่วจาก O-RING ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจาก การยึดตัวของ O-RING ซึ่งเกิด จากอุณหภูมิสูงที่ลูกปืน BEARING	-ขาดการหล่อเย็นของน้ำที่หล่อเลี้ยง MECHANICAL SEAL โดยมีสาเหตุจากท่อทาง เดินอุดตันจากความสกปรกที่ขาดการตรวจสอบ และทำความสะอาดท่อเลี้ยง จึงเกิดการอุดตันและ น้ำไม่สามารถไหลได้	-การขาดการบำรุงรักษา	7	3.85	2.14	57.67

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำประมูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-น้ำรั่วจาก O-RING ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจากความร้อนสะสมของ BEARING ของปั๊มและส่งผลให้ความร้อนส่งผลถึงการยึดตัวของ O-RING	-ถูกบีบเกิดความร้อนสูงเนื่องจากขาดการหล่อลื่น จนความร้อน O-RING ส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพ และเกิดการยึดตัวและเกิดช่องว่างขึ้นขึ้นเป็นผลให้ให้น้ำรั่วซึมได้	-ขาดการบำรุงรักษา				
2) คลັบลปลิงส่งกำลังระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับชุดขับเคลื่อนน้ำจืดไม่สามารถจับส่งกำลังได้	-ยางส่งกำลังประกบของคลັบลปลิงส่งกำลังขาดเนื่องจากขนาดยางไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนมอเตอร์หรือหน้าแปลนของปั๊ม -ยางคลັบลปลิงขาดเนื่องจากการกระแทกของหน้าแปลนเวลา START ปั๊ม โดยสาเหตุมาจากน็อตยึดหน้าแปลนไม่แน่น	-ขนาดของยางคลັบลปลิงไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนของมอเตอร์หรือปั๊มจึงเกิดแรงเฉือนในเวลา START ปั๊มเป็นสาเหตุให้เกิดการฉีกขาดบริเวณยางคลັบลปลิงได้ -ขาดการกวัดขันน็อตยึดระหว่างหน้าแปลนมอเตอร์และปั๊ม จึงทำให้เกิดการกระแทกเวลา START เครื่องจริงแรก -เลือกขนาดของน็อตยึดหน้าแปลนมีขนาดเล็กเกินไป จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคลັบลปลิง	-การออกแบบไม่ดี -ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง				

ตารางที่ 5. 4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำจืด

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ยางประกอบคลีปปลิงชำรุดซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนน้ำ ที่มีสาเหตุมาจากระดับของมอเตอร์ขับและปั้มน้ำไม่ได้ศูนย์ -เกิดการหลุด/หลวมของน็อตยึดหน้าแปลน จากการสั่นสะเทือนของเครื่องขับเคลื่อนน้ำ	-ขาดการ ALIGNMENT ชุดขับเคลื่อนน้ำและมอเตอร์ จึงส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนของปั้ม -ใช้น็อตยึดที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนของชุดขับเคลื่อนน้ำและหน้าแปลนของมอเตอร์ -ขาดการกวดขันน็อตยึดหน้าแปลนคลีปปลิงของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำจากการเกิดการสั่นสะเทือนของข้อต่อต่าง ๆ	-ขาดการบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง -ขาดการบำรุงรักษาและตรวจสอบ				
3) ชุดขับเคลื่อนน้ำมีเสียงดัง	-ขาดการปรับตัวศูนย์ของหน้าแปลนมอเตอร์ขับและหน้าแปลนของชุดขับเคลื่อนน้ำ -ขาดการขันยึดหน้าแปลนของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำ	-เมื่อเวลาชุดขับเคลื่อนน้ำทำงานแล้วหน้าแปลนของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำไม่มีการปรับตั้ง ALIGNMENT จะเกิดเสียงดังเนื่องจากการตั้งของหน้าแปลน -เกิดการแกว่งของหนักแปลนเนื่องจากขาดการกวดขันน็อตยึดของหน้าแปลนส่งผลให้เกิดเสียงดัง	-ขาดการบำรุงรักษา -ขาดการบำรุงรักษา	1	2	2	4
				1	2	1	2

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-เสียงดังจากการเสียหายของลูกปืน (BEARING) ของชุดขับเคลื่อนน้ำเนื่องจากน้ำเข้า BEARING	-น้ำกระเด็นเข้าลูกปืนของชุดขับเคลื่อนน้ำและชะล้างสารหล่อลื่นออกเป็นสาเหตุให้ลูกปืนเสียหาย	-การออกแบบไม่ดี	2	2.75	5.75	31.62
	-เสียงดังจากความเสียหายของ BEARING ชุดขับเคลื่อนน้ำซึ่งมีสาเหตุมาจาก การเกิดความร้อนสูงที่ BEARING ที่ขาดการหล่อลื่น	-น้ำรั่วจากซีลของชุดขับเคลื่อนน้ำส่งผลให้เกิดการกระเด็นของน้ำเข้าลูกปืนจึงเกิดความเสียหายกับชุดขับเคลื่อนน้ำ	-ขาดการบำรุงรักษา				
	-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนน้ำเนื่องจากการกวัดขັນยึดน็อตยึดฐานปั๊มและข้อต่อต่าง ๆ	-ลูกปืนส่งเสียงดังเนื่องจากขาดการหล่อลื่นที่เพียงพอจึงทำให้โลหะสัมผัสกัน โดยตรง และเกิดเสียงดังขึ้นที่ลูกปืน	-ขาดการบำรุงรักษาและหล่อลื่น				
		-การสั่นสะเทือนจากการสั่นสะเทือน โดยเกิดจากไม่มีการกวัดขັນน็อตยึดฐานมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือชุดขับเคลื่อนน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดเสียงดัง	-การขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5. 4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>-เสียงดังที่เกิดจากน็อตยึดฐานมอเตอร์หรือชุดขับเคลื่อนน้ำขาด</p> <p>-การสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนที่มีสาเหตุมาจากชุดสปริงรับแรงกระแทกหรือความสั่นสะเทือนเสื่อมสภาพ</p> <p>-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยเกิดจากน็อตยึดมอเตอร์หลุด/หลวม</p> <p>-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์กับฐานมอเตอร์ที่เกิดจากน็อตยึดมอเตอร์ฉีกขาดเสียหาย</p> <p>-เสียงดังจากมอเตอร์ขับเคลื่อนที่แกนขับเคลื่อนมอเตอร์หลวมคลอน ซึ่งสาเหตุหลักคือ ลูกปืนแตก</p>	<p>-การสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเสียหายของน็อตยึดที่มีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถรับแรงเฉือนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้</p> <p>-การเลือกออกแบบสปริงรองรับแรงกระแทกและความสั่นสะเทือนมีขนาดไม่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด</p> <p>-ขาดการกวาดขันน็อตยึดมอเตอร์ขับเคลื่อนกับฐาน จึงเกิดการสั่นสะเทือนสูงส่งผลให้เกิดเสียงดังได้</p> <p>-เลือกขนาดน็อตไม่เหมาะสมกับน้ำหนักของมอเตอร์ขับเคลื่อน จึงเกิดแรงเฉือนทำความเสียหายต่อน็อตยึดมอเตอร์เวลาเครื่องจักรทำงาน</p> <p>-ขาดการหล่อลื่นลูกปืนขับเคลื่อนทั้งหัวและท้าย จึงเป็นผลให้เกิดเสียงดังและเพลานของมอเตอร์หลวม</p>	<p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การขาดการบำรุงรักษา</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p>				

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
4) แรงดันน้ำสูบน้ำของชุดขับเคลื่อนน้ำไม่เพียงพอ	<p>- วาล์ว BUTTERFLY VALUE ไม่สามารถเปิด ได้เต็มที่เนื่องจากเกิดการขัดตัวของใบพัดโลหะกับขอบซีตซึ่งทำมาจากยาง</p> <p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากซีตยางของ BUTTERFLY VALUE ถลอกเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของระบบได้</p> <p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากซีตยางของ BUTTERFLY VALUE ถลอกจากการหมุนใบวาล์วเกินกว่าองศา ของวาล์วจะทำงานได้ (โดยปกติแล้ว) BUTTERFLY VALUE จะหมุนปรับองศาได้เพียง 0-90 องศา) จึงทำให้วาล์วไม่สามารถเปิดได้เต็มที่</p>	<p>- มีเศษวัสดุ เช่น เศษตะแกรงโลหะ, เศษฝุ่นจากน้ำในระบบ, รวมไปถึงเศษวัสดุจากการไม่ทำความสะอาด สะอาดน้ำในระบบจึงทำให้เกิดการอุดตันบริเวณใบวาล์วและซีตยาง</p> <p>- ซีตยางมีความแข็งแรงไม่เพียงพอกับแรงดันในระบบเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งซีตยางจะถลอกเนื่องจากวัสดุไม่สามารถรับแรงได้</p> <p>- พนักงานซ่อมบำรุงหมุนองศา การเปิด-ปิดวาล์วมากกว่า 90 องศา จึงทำให้ใบวาล์วซึ่งเป็น โลหะไปเบียดกับขอบซีตยางทำให้เกิดการถลอกปิดกั้นทางไหลของน้ำ</p>	<p>- ขาดการบำรุงรักษา</p> <p>- การออกแบบไม่ดี</p> <p>- การใช้งานไม่ถูกต้อง</p>				

ตารางที่ 5. 4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานสูงของเฟืองขับวาล์วเนื่องจากขาดการหล่อลื่นโดยจาระบี</p> <p>- แรงดันน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากการอุดตันที่ตะแกรงกรองหน้าปั๊มขับดันน้ำ STRAINER โดยขาดการถอดล้าง STRAINER</p> <p>- การอุดตันของคราบสารแขวงลอยของน้ำในระบบเนื่องจากขาดการ FLUSH LINE น้ำในระบบ</p>	<p>- เฟืองวาล์วขาดสารหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นระหว่างเฟืองหนอนและเฟืองกลมซึ่งวาล์วปกติจะต้องทำงานเปิด-ปิดทุกวัน ถ้าไม่มีการหล่อลื่นอย่างเพียงพอแล้วเฟืองจะเกิดการฝืด</p> <p>- เศษวัสดุจากน้ำในระบบหรือเศษการสึกหรอของท่อในระบบจะไปติดอยู่ที่ตะแกรงกรองหน้าปั๊ม (STRAINER) ถ้าไม่มีการทำความสะอาดจะทำให้เกิดการอุดตันและทำให้แรงดันปั๊มน้ำลดลง</p> <p>- ขาดการ FLUSH LINE น้ำในระบบเนื่องจากน้ำมีสารแขวงลอยมาก และมีความเข้มข้นมากขึ้นส่งผลให้แรงดันปั๊มลดลง</p>	<p>- ขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p> <p>- ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา</p> <p>- ขาดการบำรุงรักษา</p>				
5) MAIN วาล์วควบคุมน้ำปิดไม่สนิท (BUTTERFLY VALVE) จึงควบคุมปริมาณการสูบน้ำไม่ได้	- เกิดการขัดตัวของใบวาล์วและซีตซีตเนื่องจากมีวัสดุบางประเภทเข้าไปติดหน้า ซีตและใบวาล์วทำให้การเปิด-และปิดน้ำของเมนดิวาล์วไม่สามารถทำได้	- เศษวัสดุหรือเครื่องมือที่มาจากท่อซ่อมบำรุงเข้าไปอุดตันบริเวณหน้าวาล์วและซีตวาล์ว เช่น เศษตะแกรง STRAINER หรือ เศษกระดาษทราย, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือจากการซ่อมของพนักงานซ่อมบำรุง	- การซ่อมไม่ดี	1	3	6	18

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-คราบตะกรันที่ไหลมาจากแผ่นระบายความร้อนเข้ามาติดสะสมบริเวณใบวาล์วและซีสวาล์วเป็นผลให้ไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท	-ตะกรันที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นระบายความร้อนสะสมขึ้นเป็นปริมาณมากจนหลุดติดเข้าไปในท่อจ่ายของหอผึ่งน้ำและหลุดเข้าไปเกาะที่ใบวาล์วหรือหน้าซีสวาล์วเป็นผลให้เกิดการอุดตันเวลาปิดวาล์วจะไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิท	-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	1	3	6	18
	-บ่าซีสของวาล์วสึกขาดเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของน้ำได้	-ยางบริเวณซีสของวาล์วสึกขาดเนื่องจากมีแรงดันสูง จนวัสดุที่ใช้ทำไม่สามารถรับแรงดันได้จึงเกิดการเสียหายของหน้าซีสยาง	-การออกแบบไม่ดี				
	-การสึกขาดของซีสยางโดยมีสาเหตุมาจากหมุนปรับมุม (องศา) ของการทำงานของวาล์วมากเกิน 90 องศา เป็นผลให้ใบวาล์วที่เป็นโลหะเบียดซีสยางที่เป็นยางสึกขาด	-ทำการหมุนวาล์วเกินกว่าองศา การทำงานของวาล์ว (โดยปกติแล้ว BUTTERFLY VALUE จะสามารถเปิด-ปิด ที่องศา 0-90 องศาถ้าทำการเปิดเกินกว่าจะทำให้ใบวาล์วเบียดเข้ากับซีสวาล์วซึ่งเป็นยางเป็นผลให้ซีสยางสึกขาด และไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	1	3	6	18

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การอุดตันเนื่องจากตะแกรง กรองของปั๊มหักไม่ติดช่องดูดของ ด้าน SUCTION END ชุดขับเคลื่อน น้ำ	-วัสดุที่ใช้ทำตะแกรงกรองไม่ทนการกัดกร่อน จึง ทำให้เกิดสนิมจนตะแกรงหลุดไม่ติดช่องดูดทาง ด้าน SUCTION END ของชุดขับเคลื่อนน้ำจึงส่งผล ให้แรงดันน้ำลดลง	-การออกแบบไม่ดี				
6) มอเตอร์ขับปั๊มน้ำไม่ทำงาน	-มอเตอร์ขับปั๊มน้ำไหม้เนื่องจาก น้ำเข้ามอเตอร์ -มอเตอร์ไหม้เนื่องจากขดลวด ของมอเตอร์ช็อตลงกราวด์หรือ ช็อตลงเฟส -ไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้ามอเตอร์ขับของ ปั๊มน้ำ	-ชั้นหน้าแปลนของมอเตอร์หลังการซ่อมแซม ไม่ดี -ซีลบริเวณระดับมอเตอร์กับหน้าแปลนเสื่อม สภาพตามอายุการใช้งานเนื่องจากต้องทำงานใน สภาวะอุณหภูมิสูงตลอดเวลา -การเปิดและปิดการทำงานของมอเตอร์อย่างกระ ทันหันบ่อยครั้งจึงเป็นผลให้ขดลวดต้องทำงานใน สภาวะรับไฟฟ้าขณะสตาร์ทตลอดซึ่งมีกระแสสูง กว่าเวลาทำงานปกติ -ขดลวดมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับการใช้งาน -TRIP OVER LOAD เนื่องจาก BEARING NOJ มอเตอร์หรือพัดลมฝัดจนกระแสมอเตอร์สูงเกิน กว่าค่า OVER LOAD ตั้งไว้จึงทำการตัดไฟ	-การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี -การใช้งานไม่ถูกต้อง -การออกแบบไม่ดี -ขาดการบำรุงรักษา	1 2	3 3.25	6 2.33	18 15.14



ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การไฟฟ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า มายังอาคาร หรือ ระบบ MDB ของอาคารขัดข้อง	-ความสกปรกของใบพัดเนื่องจากมีตะกรันเข้าไป จับบริเวณใบพัดของหอผึ่งน้ำจนน้ำหนักเพิ่มมาก ทำให้มอเตอร์ต้องทำงานหนักเกินกว่าปกติ จนส่ง ผลให้ OVER LOAD ตัดการทำงาน -จากการไฟฟ้าขัดข้องหรือระบบไฟฟ้าหลักขัด ข้อง	-ขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาด -การไฟฟ้าลดจ่ายไฟ				

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขั้วบดน้ำปฐมภูมิ

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ (SECONDARY LOOP PUMP) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) นำรั้วจาก MECHANICAL SEAL ทั้งด้าน SUCTION END และ DISCHARGE END	-การสึกหรอของหน้าสัมผัสของบริเวณตัว STATIONARY และ ELEMENTARY จากเศษวัสดุเข้าไปติดบริเวณนั้น	-สนิมและสารแขวงลอยในระบบท่อเข้า (SECONDARY LOOP)/SCP เนื่องจากความสกปรกของน้ำที่เกิดจากสนิมและสารแขวงลอย เช่น เศษจากการกัดกร่อนของ โลหะและขังขาดการตรวจสอบตะแกรงกรอง	-ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา	7	3	6	147.7
	-การสึกหรอของหน้าสัมผัสระหว่าง STATIONARY และ ELEMENTARY เนื่องจากการแตกหักของหน้าสัมผัส โดยมีสาเหตุมาจากการซ่อมหรือเปลี่ยน MECHANICAL SEAL โดยขาดความระมัดระวัง	-การกระแทกของหน้าสัมผัสของบริเวณโลหะหรือวัสดุกันรั้วโดยมาจากการขาดความระมัดระวังในการซ่อม,การติดตั้งหรือการประกอบและติดตั้งของพนักงานซ่อมบำรุง		5	3.4	6.10	103.7
	-การสึกหรอของหน้าสัมผัสเนื่องจากวัสดุของหน้าสัมผัส STATIONARY และ ELEMENTARY ไม่แข็งแรงพอ	-วัสดุที่ใช้ทำหน้าสัมผัสมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ จึงทำให้เวลาทำงานแล้ว MECHANICAL SEAL รั้วได้	-การออกแบบไม่ดี	3	3.5	6.83	71.71

ตารางที่ 5.5 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การสึกหรอของหน้าสัมผัส STATIONARY และ ELEMENTARY ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจาก การนำ SEAL ที่ไม่เหมาะสมกับ สภาพการใช้งานมาติดตั้ง	-การเลือกประเภทของ MECHANICAL SEAL ไม่เหมาะสม เช่น ในระบบน้ำเย็น ถ้าเลือกหน้า สัมผัสที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิจะทำให้โลหะ หดตัวและเกิดช่องว่างจนเกิดการรั่วได้	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	5	3.6	6.1	109.8
	-นำรั้วจาก MECHANICAL SEAL บริเวณที่เป็นขงกันรั้ว O-RING ซึ่งมีสาเหตุจากเลือกใช้ชนิด ประเภท	-O-RING ซึ่งเป็นส่วนที่กันรั้วของ MECHANICAL SEAL เกิดการแข็งตัว เนื่องจาก ใช้ O-RING ที่ทำมาจากวัสดุยางสังเคราะห์ซึ่งจะ ทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ๆ ไม่ดี	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	5	3.4	4	68
	-นำรั้วจาก O-RING ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจาก การยึดตัวของ O-RING ซึ่งเกิด จากอุณหภูมิสูงที่ลูกปืน BEARING	-ขาดการหล่อเย็นของน้ำที่หล่อเลี้ยง MECHANICAL SEAL โดยมีสาเหตุจากท่อทาง เดินอุดตันจากความสกปรกที่ขาดการตรวจสอบ และทำความสะอาดท่อเลี้ยง จึงเกิดการอุดตันและ น้ำไม่สามารถไหลได้	-การขาดการบำรุงรักษา	5	3.4	4	68

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-น้ำรั่วจาก O-RING ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจากความร้อนสะสมของ BEARING ของปั๊มและส่งผลให้ความร้อนส่งผลถึงการยึดตัวของ O-RING	-ถูกปั๊มเกิดความร้อนสูงเนื่องจากขาดการหล่อลื่น จนความร้อน O-RING ส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพ และเกิดการยึดตัวและเกิดช่องว่างขึ้นขึ้นเป็นผลให้ให้น้ำรั่วซึมได้	ขาดการบำรุงรักษา	1	3	4	12
2) คลิปปลิงส่งกำลังระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าขัดกับชุดขับเคลื่อนน้ำจืดไม่สามารถขับส่งกำลังได้	-ยางส่งกำลังประกอบของคลิปปลิงส่งกำลังขาดเนื่องจากขนาดยางไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนมอเตอร์หรือหน้าแปลนของปั๊ม -ยางคลิปปลิงขาดเนื่องจากการกระแทกของหน้าแปลนเวลา START ปั๊ม โดยสาเหตุมาจาก น็อตยึดหน้าแปลนไม่แน่น	-ขนาดของยางคลิปปลิงไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนของมอเตอร์หรือปั๊มจึงเกิดแรงเฉยในเวลาที่ START ปั๊มเป็นสาเหตุให้เกิดการฉีกขาดบริเวณยางคลิปปลิงได้ -ขาดการกดขันน็อตยึดระหว่างหน้าแปลนมอเตอร์และปั๊ม จึงทำให้เกิดการกระแทกเวลา START เครื่องครั้งแรก -เลือกขนาดของน็อตยึดหน้าแปลนมีขนาดเล็กเกินไป จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคลิปปลิง	-การออกแบบไม่ดี -ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง				

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำจืดขุม

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ยางประกอบคลีปปลิงชำรุดซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนน้ำ ที่มีสาเหตุมาจากระดับของมอเตอร์ขับและปั้มน้ำไม่ได้ศูนย์ -เกิดการหลุด/หลวมของน๊อตยึดหน้าแปลน จากการสั่นสะเทือนของเครื่องขับเคลื่อนน้ำ	-ขาดการ ALIGNMENT ชุดขับเคลื่อนน้ำและมอเตอร์ จึงส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนของปั้ม -ใช้น๊อตยึดที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนของชุดขับเคลื่อนน้ำและหน้าแปลนของมอเตอร์ -ขาดการกวดขันน๊อตยึดหน้าแปลนคลีปปลิงของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำจากการเกิดการสั่นสะเทือนของข้อต่อต่าง ๆ	-ขาดการบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง -ขาดการบำรุงรักษาและตรวจสอบ	2	1.5	1.25	3.75
3) ชุดขับเคลื่อนน้ำมีเสียงดัง	-ขาดการปรับตัวศูนย์ของหน้าแปลนมอเตอร์ขับและหน้าแปลนของชุดขับเคลื่อนน้ำ -ขาดการขันยึดหน้าแปลนของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำ	-เมื่อเวลาชุดขับเคลื่อนน้ำทำงานแล้วหน้าแปลนของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำไม่มีการปรับตั้ง ALIGNMENT จะเกิดเสียงดังเนื่องจากการตั้งของหน้าแปลน -เกิดการแกว่งของหนักแปลนเนื่องจากขาดการกวดขันน๊อตยึดของหน้าแปลนส่งผลให้เกิดเสียงดัง	-ขาดการบำรุงรักษา -ขาดการบำรุงรักษา	1 3	2 2	2 1.33	4 7.98

ตารางที่ 5..5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS	
		รายละเอียด	ประเภท					
	-เสียงดังจากการเสียหายของลูก ปืน (BEARING) ของชุดขับเคลื่อน น้ำเนื่องจากน้ำเข้า BEARING	-น้ำกระเด็นเข้าสู่ลูกปืนของชุดขับเคลื่อนน้ำและชะล้าง สารหล่อลื่นออกเป็นสาเหตุให้ลูกปืนเสียหาย	-การออกแบบไม่ดี	1	3	3	9	
		-น้ำรั่วจากซีลของชุดขับเคลื่อนน้ำส่งผลให้เกิดการ กระเด็นของน้ำเข้าสู่ลูกปืนจึงเกิดความเสียหายกับ ชุดขับเคลื่อนน้ำ	-ขาดการบำรุงรักษา	5	3.6	6.1	109.8	
		-เสียงดังจากความเสียหายของ BEARING ชุดขับเคลื่อนน้ำซึ่งมี สาเหตุมาจากการเกิดความร้อน สูงที่ BEARING ที่ขาดการหล่อ ลื่น	-ลูกปืนส่งเสียงดังเนื่องจากขาดการหล่อลื่นที่เพียงพอ จึงทำให้โลหะสัมผัสกัน โดยตรง และเกิดเสียง ดังขึ้นที่ลูกปืน	-ขาดการบำรุงรักษาและหล่อลื่น	1	3	3	9
		-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ของชุดขับเคลื่อนน้ำเนื่องจากการ กวดขันยึดน็อตยึดฐานปั๊มและข้อ ต่อต่าง ๆ	-การสั่นสะเทือนจากการสั่นสะเทือนโดยเกิดจาก ไม่มีการกวดขันน็อตยึดฐานมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือชุด ขับเคลื่อนน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิด เสียงดัง	-การขาดการบำรุงรักษา	1	2	1	2

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-เสียงดังที่เกิดจากน็อตยึดฐานมอเตอร์หรือชุดขับเคลื่อนน้ำขาด	-การสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเสียหายของน็อตยึดที่มีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถรับแรงเฉือนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้	-การออกแบบไม่ดี				
	-การสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนน้ำที่มีสาเหตุมาจากชุดสปริงรับแรงกระแทกหรือความสั่นสะเทือนเสื่อมสภาพ	-การเลือกออกแบบสปริงรองรับแรงกระแทกและความสั่นสะเทือนมีขนาดไม่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด	-การออกแบบไม่ดี				
	-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ขับ โดยเกิดจากน็อตยึดมอเตอร์หลุด/หลวม	-ขาดการกวดขันน็อตยึดมอเตอร์ขับ กับฐาน จึงเกิดการสั่นสะเทือนสูงส่งผลให้เกิดเสียงดังได้	-การขาดการบำรุงรักษา	1	2	1	2
	-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์กับฐานมอเตอร์ที่เกิดจากน็อตยึดมอเตอร์ฉีกขาดเสียหาย	-เลือกขนาดน็อตไม่เหมาะสมกับน้ำหนักของมอเตอร์ขับ จึงเกิดแรงเฉือนทำความเสียหายต่อน็อตยึดมอเตอร์เวลาเครื่องจักรทำงาน	-การออกแบบไม่ดี				
	-เสียงดังจากมอเตอร์ขับที่เกิดจากแกนขั้วมอเตอร์หลวมคลอน ซึ่งสาเหตุหลักคือ ลูกปืนแตก	-ขาดการหล่อลื่นลูกปืนขั้วมอเตอร์ทั้งหัวและท้าย จึงเป็นผลให้เกิดเสียงดังและเพลวแกนของมอเตอร์หลวม	-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	2	3.5	2.83	19.81

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
4) แรงดันน้ำสูบน้ำของชุดขับเคลื่อนน้ำไม่เพียงพอ	<p>-วาล์ว BUTTERFLY VALUE ไม่สามารถเปิด ได้เต็มที่เนื่องจากเกิดการขัดตัวของใบพัด โลหะกับขอบซีสซึ่งทำมาจากยาง</p> <p>-วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากซีสยางของ BUTTERFLY VALUE ถีกขาดเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของระบบได้</p> <p>-วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากซีสยางของ BUTTERFLY VALUE ถีกขาดจากการหมุนใบวาล์วเกินกว่าองศา ของวาล์วจะทำงานได้ (โดยปกติแล้ว) BUTTERFLY VALUE จะหมุนปรับองศาได้เพียง 0-90 องศา จึงทำให้วาล์วไม่สามารถเปิดได้เต็มที่</p>	<p>-มีเศษวัสดุ เช่น เศษตะแกรงโลหะ,เศษฝุ่นจากน้ำในระบบ,รวมไปถึงเศษวัสดุจากการไม่ทำความสะอาดอะอาน้ำในระบบจึงทำให้เกิดการอุดตันบริเวณใบวาล์วและซีสยาง</p> <p>-ซีสยางมีความแข็งแรงไม่เพียงพอกับแรงดันในระบบเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งซีสยางจะถีกขาดเนื่องจากวัสดุไม่สามารถรับแรงได้</p> <p>-พนักงานซ่อมบำรุงหมุนองศา การเปิด-ปิดวาล์วมากกว่า 90 องศา จึงทำให้ใบวาล์วซึ่งเป็นโลหะไปเบียดกับขอบซีสยางทำให้เกิดการถีกขาดปิดกั้นทางไหลของน้ำ</p>	<p>-ขาดการบำรุงรักษา</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การใช้งานไม่ถูกต้อง</p>				

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานสูงของเฟืองขับวาล์วเนื่องจากขาดการหล่อลื่นโดยจาระบี</p> <p>- แรงดันน้ำไม่เพียงพอเนื่องจาก การอุดตันที่ตะแกรงกรองหน้าปั๊ม ขับดันน้ำ STRAINER โดยขาด การถอดล้าง STRAINER</p> <p>- การอุดตันของคราบสารแขวง ลอยของน้ำในระบบเนื่องจากขาด การ FLUSH LINE น้ำในระบบ</p>	<p>- เพื่อวาล์วขาดสารหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นระหว่าง เฟืองหนอนและเฟืองกลมซึ่งวาล์วปกติจะต้อง ทำงานเปิด-ปิดทุกวัน ถ้าไม่มีการหล่อลื่นอย่าง เพียงพอแล้วเฟืองจะเกิดการฝืด</p> <p>- เศษวัสดุจากน้ำในระบบหรือเศษการสึกหรอของ ท่อในระบบจะไปติดอยู่ที่ตะแกรงกรองหน้าปั๊ม (STRAINER) ถ้าไม่มีการทำความสะอาดจะทำให้ เกิดการอุดตันและทำให้แรงดันปั๊มน้ำลดลง</p> <p>- ขาดการ FLUSH LINE น้ำในระบบเนื่องจากน้ำมี สารแขวงลอยมาก และมีความเข้มข้นมากขึ้นส่งผลให้แรงดันปั๊มลดลง</p>	<p>- ขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p> <p>- ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา</p> <p>- ขาดการบำรุงรักษา</p>				
5) MAIN วาล์วควบคุมน้ำปิดไม่สนิท (BUTTERFLY VALVE) จึงควบคุม ปริมาณการสูบน้ำไม่ได้	- เกิดการขัดตัวของใบวาล์วและ ซีตยางเนื่องจากมีวัสดุบาง ประเภทเข้าไปติดหน้า ซีตและใบ วาล์วทำให้การเปิด-และปิดน้ำ ของเมนตวาล์วไม่สามารถทำได้	- เศษวัสดุหรือเครื่องมือที่มาจาก การซ่อมบำรุงเข้าไปอุดตันบริเวณหน้าวาล์วและซีตวาล์ว เช่น เศษ ตะแกรง STRAINER หรือ เศษกระดาษทราย, วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือจากการซ่อมของพนักงานซ่อม บำรุง	- การซ่อมไม่ดี	2	2.83	62.75	15.56

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>-คราบตะกรันที่ไหลมาจากแผ่นระบายความร้อนเข้ามาติดสะสมบริเวณใบวาล์วและชีสวาล์วเป็นผลให้ไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท</p> <p>-น้ำชีสยางของวาล์วฝักขาดเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของน้ำได้</p> <p>-การฝักขาดของชีสยางโดยมีสาเหตุมาจากหมุนปรับมุม (องศา) ของการทำงานของวาล์วมากเกินไป 90 องศา เป็นผลให้ใบวาล์วที่เป็น โลหะเบียดชีสยางที่เป็นยางฝักขาด</p>	<p>-ตะกรันที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นระบายความร้อนสะสมขึ้นเป็นปริมาณมากจนหลุดติดเข้าไปในท่อจ่ายของหอผึ่งน้ำและหลุดเข้าไปเกาะที่ใบวาล์วหรือหน้าชีสวาล์วเป็นผลให้เกิดการอุดตันเวลาปิดวาล์วจะไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิท</p> <p>-ยางบริเวณชีสของวาล์วฝักขาดเนื่องจากมีแรงดันสูง จนวัสดุที่ใช้ทำไม่สามารถรับแรงดันได้จึงเกิดการเสียหายของหน้าชีสยาง</p> <p>-ทำการหมุนวาล์วเกินกว่าองศา การทำงานของวาล์ว (โดยปกติแล้ว BUTTERFLY VALUE จะสามารถเปิด-ปิด ที่องศา 0-90 องศาถ้าทำการเปิดเกินกว่าจะทำให้ใบวาล์วเบียดเข้ากับชีสวาล์วซึ่งเป็นยางเป็นผลให้ชีสยางฝักขาด และไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท</p>	<p>-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การใช้งานไม่ถูกต้อง</p>	3	3.25	6	58.5

ตารางที่ 5..5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การอุดตันเนื่องจากตะแกรง กรองของปั๊มหักไม่ติดช่องดูดของ ด้าน SUCTION END ชุดขับเคลื่อน น้ำ	-วัสดุที่ใช้ทำตะแกรงกรองไม่ทนการกัดกร่อน จึง ทำให้เกิดสนิมจนตะแกรงหลุดไม่ติดช่องดูดทาง ด้าน SUCTION END ของชุดขับเคลื่อนน้ำจึงส่งผล ให้แรงดันน้ำลดลง	-การออกแบบไม่ดี				
6) มอเตอร์ขับปั๊มน้ำไม่ทำงาน	-มอเตอร์ขับปั๊มน้ำใหม่เนื่องจาก น้ำเข้ามอเตอร์ -มอเตอร์ใหม่เนื่องจากขดลวด ของมอเตอร์ช้อตลงกราวด์หรือ ช้อตลงเฟส -ไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้ามอเตอร์ขับของ ปั๊มน้ำ	-ชั้นหน้าแปลนของมอเตอร์หลังจากการซ่อมแซม ไม่ดี -ซีลบริเวณระดับมอเตอร์กับหน้าแปลนเสื่อม สภาพตามอายุการใช้งานเนื่องจากต้องทำงานใน สภาวะอุณหภูมิสูงตลอดเวลา -การเปิด-และปิดการทำงานของมอเตอร์อย่างกระ หันทันบ่อยครั้งจึงเป็นผลให้ขดลวดต้องทำงานใน สภาวะรับไฟฟ้าขณะสตาร์ทตลอดซึ่งมีกระแสสูง กว่าเวลาทำงานปกติ -ขดลวดมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับการใช้งาน -TRIP OVER LOAD เนื่องจาก BEARING NOJ มอเตอร์หรือพัดลมฝัดจนกระแสมอเตอร์สูงเกิน กว่าค่า OVER LOAD ตั้งไว้จึงทำการตัดไฟ	-การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี -การใช้งานไม่ถูกต้อง -การออกแบบไม่ดี -ขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำหุติยภูมิ

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การไฟฟ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า มายังอาคาร หรือ ระบบ MDB ของอาคารขัดข้อง	-ความสกปรกของใบพัดเนื่องจากมีตะกรันเข้าไป จับบริเวณใบพัดของหอผึ่งน้ำจนน้ำหนักเพิ่มมาก ทำให้มอเตอร์ต้องทำงานหนักเกินกว่าปกติ จนส่ง ผลให้ OVER LOAD ตัดการทำงาน -จากการไฟฟ้าขัดข้องหรือระบบไฟฟ้าหลักขัด ข้อง	-ขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาด -การไฟฟ้าลดจ่ายไฟ				

ตารางที่ 5.5 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน (CONDENSOR LOOP PUMP) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) น้ำรั่วจาก MECHANICAL SEAL ทั้งด้าน SUCTION END และ DISCHARGE END	<p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัสของบริเวณตัว STATIONARY และ ELEMENTARY จากเศษวัสดุเข้าไปติดบริเวณนั้น</p> <p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัสระหว่าง STATIONARY และ ELEMENTARY เนื่องจากการแตกหักของหน้าสัมผัสโดยมีสาเหตุมาจากการซ่อมหรือเปลี่ยน MECHANICAL SEAL โดยขาดความระมัดระวัง</p> <p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัสเนื่องจากวัสดุของหน้าสัมผัส STATIONARY และ ELEMENTARY ไม่แข็งแรงพอ</p>	<p>-สนิมและสารแขวงลอยในระบบท่อน้ำเย็น (CONDENSOR LOOP)/CDP เนื่องจากความสกปรกของน้ำที่เกิดจากสนิมและสารแขวงลอย เช่น เศษจากการกัดกร่อนของ โลหะและขังขาด การตรวจสอบตะแกรงกรอง</p> <p>-การกระแทกของหน้าสัมผัสของบริเวณ โลหะ หรือวัสดุกันรั่วโดยมาจากการขาดความระมัดระวังในการซ่อม,การติดตั้งหรือการประกอบและติดตั้งของพนักงานซ่อมบำรุง</p>	<p>-ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา</p>	3	3	6	54
		<p>-วัสดุที่ใช้ทำหน้าสัมผัสมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ จึงทำให้เวลาทำงานแล้ว MECHANICAL SEAL รั่วได้</p>	<p>-การออกแบบไม่ดี</p>				

ตารางที่ 5.6 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>-การสึกหรอของหน้าสัมผัส STATIONARY และ ELEMENTARY ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจาก การนำ SEAL ที่ไม่เหมาะสมกับ สภาพการ ใช้งานมาติดตั้ง</p> <p>-น้ำรั่วจาก MECHANICAL SEAL บริเวณที่เป็นขงกันรั้ว O-RING ซึ่งมีสาเหตุจากเลือกใช้ผิด ประเภท</p> <p>-น้ำรั่วจาก O-RING ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจาก การขีดตัวของ O-RING ซึ่งเกิด จากอุณหภูมิสูงที่ลูกปืน BEARING</p>	<p>-การเลือกประเภทของ MECHANICAL SEAL ไม่เหมาะสม เช่น ในระบบน้ำเย็น ถ้าเลือกหน้า สัมผัสที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิต่างๆ ทำให้โลหะ หดตัวและเกิดช่องว่างจนเกิดการรั่วได้</p> <p>-O-RING ซึ่งเป็นส่วนที่กันรั้วของ MECHANICAL SEAL เกิดการแข็งตัว เนื่องจาก ใช้ O-RING ที่ทำมาจากวัสดุยางสังเคราะห์ซึ่งจะ ทำงานที่อุณหภูมิต่ำๆ ไม่มี</p> <p>-ขาดการหล่อเย็นของน้ำที่หล่อเลี้ยง MECHANICAL SEAL โดยมีสาเหตุจากท่อทาง เดินอุดตันจากความสกปรกที่ขาดการตรวจสอบ และทำความสะอาดหล่อเลี้ยง จึงเกิดการอุดตันและ น้ำไม่สามารถไหลได้</p>	<p>-การใช้งานไม่ถูกต้อง</p> <p>-การใช้งานไม่ถูกต้อง</p> <p>-การขาดการบำรุงรักษา</p>	6	3.33	2.16	43.15

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-น้ำรั่วจาก O-RING ของ MECHANICAL SEAL เนื่องจากความร้อนสะสมของ BEARING ของปั๊มและส่งผลให้ความร้อนส่งผลถึงการซีดตัวของ O-RING	-ลูกปืนเกิดความร้อนสูงเนื่องจากขาดการหล่อลื่น จนความร้อน O-RING ส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพ และเกิดการซีดตัวและเกิดช่องว่างขึ้นขึ้นเป็นผลให้ให้น้ำรั่วซึมได้	ขาดการบำรุงรักษา	2	2.75	3.83	21.06
2) คลิปปลีงส่งกำลังระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนปั๊มน้ำชำระไม่ สามารถขับเคลื่อนส่งกำลังได้	-ยางส่งกำลังประกอบของคลิปปลีงส่งกำลังขาดเนื่องจากขนาดยางไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนมอเตอร์หรือหน้าแปลนของปั๊ม -ยางคลิปปลีงขาดเนื่องจากการกระแทกของหน้าแปลนเวลา START ปั๊ม โดยสาเหตุมาจาก น็อตยึดหน้าแปลนไม่แน่น	-ขนาดของยางคลิปปลีง ไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนของมอเตอร์หรือปั๊มจึงเกิดแรงเฉือนในเวลา START ปั๊มเป็นสาเหตุให้เกิดการฉีกขาดบริเวณ ยางคลิปปลีงได้ -ขาดการกวดขันน็อตยึดระหว่างหน้าแปลนมอเตอร์และปั๊ม จึงทำให้เกิดการกระแทกเวลา START เครื่องครั้งแรก -เลือกขนาดของน็อตยึดหน้าแปลนมีขนาดเล็กเกินไป จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคลิปปลีง	-การออกแบบไม่ดี -ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง				

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ยางประกบคลับปลิงชำรุดซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนน้ำ ที่มีสาเหตุมาจากระดับของมอเตอร์ขับและปั้มน้ำไม่ได้ศูนย์ -เกิดการหลุด/หลวมของน็อตยึดหน้าแปลน จากการสั่นสะเทือนของเครื่องขับเคลื่อนน้ำ	-ขาดการ ALIGNMENT ชุดขับเคลื่อนน้ำและมอเตอร์ จึงส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนของปั้ม -ใช้น็อตยึดที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับหน้าแปลนของชุดขับเคลื่อนน้ำและหน้าแปลนของมอเตอร์ -ขาดการกวดขันน็อตยึดหน้าแปลนคลับปลิงของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำจากการเกิดการสั่นสะเทือนของข้อต่อต่าง ๆ	-ขาดการบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง -ขาดการบำรุงรักษาและตรวจสอบ				
3) ชุดขับเคลื่อนน้ำมีเสียงดัง	-ขาดการปรับตัวศูนย์ของหน้าแปลนมอเตอร์ขับและหน้าแปลนของชุดขับเคลื่อนน้ำ -ขาดการขันยึดหน้าแปลนของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำ	-เมื่อเวลาชุดขับเคลื่อนน้ำทำงานแล้วหน้าแปลนของมอเตอร์ขับและชุดขับเคลื่อนน้ำไม่มีการปรับตั้ง ALIGNMENT จะเกิดเสียงดังเนื่องจากการดึงของหน้าแปลน -เกิดการแกว่งของหนักแปลนเนื่องจากขาดการกวดขันน็อตยึดของหน้าแปลนส่งผลให้เกิดเสียงดัง	-ขาดการบำรุงรักษา -ขาดการบำรุงรักษา	2 1	2.25 2	2.33 1	10.48 2

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-เสียงดังจากการเสียหายของลูก ปืน (BEARING) ของชุดขับเคลื่อน น้ำเนื่องจากน้ำเข้า BREARING	-นำกระเด็นเข้าลูกปืนของชุดขับเคลื่อนน้ำและชะล้าง สารหล่อลื่นออกเป็นสาเหตุให้ลูกปืนเสียหาย -น้ำรั่วจากซีลของชุดขับเคลื่อนน้ำส่งผลให้เกิดการ กระเด็นของน้ำเข้าลูกปืนจึงเกิดความเสียหายกับ ชุดขับเคลื่อนน้ำ	-การออกแบบไม่ดี -ขาดการบำรุงรักษา				
	-เสียงดังจากความเสียหายของ BEARING ชุดขับเคลื่อนน้ำซึ่งมี สาเหตุมาจาก การเกิดความร้อน สูงที่ BEARING ที่ขาดการหล่อ ลื่น	-ลูกปืนส่งเสียงดังเนื่องจากขาดการหล่อลื่นที่เพียงพอ จึงทำให้โลหะสัมผัสกันโดยตรง และเกิดเสียง ดังขึ้นที่ลูกปืน	-ขาดการบำรุงรักษาและหล่อลื่น	1	3	3	9
	-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ของชุดขับเคลื่อนน้ำเนื่องจากการ กวัดขั่นยึดน็อตยึดฐานปั๊มและข้อ ต่อต่าง ๆ	-การสั่นสะเทือนจากการสั่นสะเทือน โดยเกิดจาก ไม่มีการกวัดขั่นน็อตยึดฐานมอเตอร์ขับเคลื่อนหรือชุด ขับเคลื่อนน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิด เสียงดัง	-การขาดการบำรุงรักษา	3	1.5	1.33	5.98

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>-เสียงดังที่เกิดจากน็อตยึดฐานมอเตอร์หรือชุดขับเคลื่อนน้ำขาด</p> <p>-การสั่นสะเทือนของชุดขับเคลื่อนน้ำที่มีสาเหตุมาจากชุดสปริงรับแรงกระแทกหรือความสั่นสะเทือนเสื่อมสภาพ</p> <p>-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยเกิดจากน็อตยึดมอเตอร์หลุด/หลวม</p> <p>-เสียงดังที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์กับฐานมอเตอร์ที่เกิดจากน็อตยึดมอเตอร์ฝักขาดเสียหาย</p> <p>-เสียงดังจากมอเตอร์ขับเคลื่อนที่แกนวัดขับเคลื่อนมอเตอร์หลวมคลอน ซึ่งสาเหตุหลักคือ ลูกปืนแตก</p>	<p>-การสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเสียดสีของน็อตยึดที่มีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถรับแรงเฉือนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้</p> <p>-การเลือกออกแบบสปริงรองรับแรงกระแทกและความสั่นสะเทือนมีขนาดไม่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด</p> <p>-ขาดการกวดขันน็อตยึดมอเตอร์ขับเคลื่อนกับฐาน จึงเกิดการสั่นสะเทือนสูงส่งผลให้เกิดเสียงดังได้</p> <p>-เลือกขนาดน็อตไม่เหมาะสมกับน้ำหนักของมอเตอร์ขับเคลื่อน จึงเกิดแรงเฉือนทำลายความเสียหายต่อน็อตยึดมอเตอร์เวลาเครื่องจักรทำงาน</p> <p>-ขาดการหล่อลื่นลูกปืนขับเคลื่อนทั้งหัวและท้าย จึงเป็นผลให้เกิดเสียงดังและเพลาแกนของมอเตอร์หลวม</p>	<p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การขาดการบำรุงรักษา</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p>	1	2	1	2

ตารางที่ 5..6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
4) แรงดันน้ำสูบน้ำของชุดขับคันทันน้ำไม่เพียงพอ	<p>- วาล์ว BUTTERFLY VALUE ไม่สามารถเปิด ได้เต็มที่เนื่องจากเกิดการขัดตัวของใบพัดโลหะกับขอบซีสซึ่งทำมาจากยาง</p> <p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากซีสยางของ BUTTERFLY VALUE ถีกขาดเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของระบบได้</p> <p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากซีสยางของ BUTTERFLY VALUE ถีกขาดจากการหมุนใบวาล์วเกินกว่าองศา ของวาล์วจะทำงานได้ (โดยปกติแล้ว) BUTTERFLY VALUE จะหมุนปรับองศาได้เพียง 0-90 องศา จึงทำให้วาล์วไม่สามารถเปิดได้เต็มที่</p>	<p>- มีเศษวัสดุ เช่น เศษตะแกรงโลหะ, เศษฝุ่นจากน้ำในระบบ, รวมไปถึงเศษวัสดุจากการไม่ทำความสะอาดน้ำในระบบจึงทำให้เกิดการอุดตันบริเวณใบวาล์วและซีสยาง</p> <p>- ซีสยางมีความแข็งแรงไม่เพียงพอกับแรงดันในระบบเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งซีสยางจะถีกขาดเนื่องจากวัสดุไม่สามารถรับแรงได้</p> <p>- พนักงานซ่อมบำรุงหมุนองศา การเปิด-ปิดวาล์วมากกว่า 90 องศา จึงทำให้ใบวาล์วซึ่งเป็นโลหะไปเบียดกับขอบซีสยางทำให้เกิดการถีกขาดปิดกั้นทางไหลของน้ำ</p>	<p>- ขาดการบำรุงรักษา</p> <p>- การออกแบบไม่ดี</p> <p>- การใช้งานไม่ถูกต้อง</p>				

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>- วาล์วไม่สามารถเปิดได้สุดเนื่องจากเกิดแรงเสียดทานสูงของเฟืองขับวาล์วเนื่องจากขาดการหล่อลื่นโดยจาระบี</p> <p>- แรงดันน้ำไม่เพียงพอเนื่องจากการอุดตันที่ตะแกรงกรองหน้าปั๊มขับดันน้ำ STRAINER โดยขาดการถอดล้าง STRAINER</p> <p>- การอุดตันของคราบสารแขวงลอยของน้ำในระบบเนื่องจากการ PLUSH LINE น้ำในระบบ</p>	<p>- เพื่อวาล์วขาดสารหล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นระหว่างเฟืองหนอนและเฟืองกลมซึ่งวาล์วปกติจะต้องทำงานเปิด-ปิดทุกวัน ถ้าไม่มีการหล่อลื่นอย่างเพียงพอแล้วเฟืองจะเกิดการฝืด</p> <p>- เศษวัสดุจากน้ำในระบบหรือเศษการสึกหรอของท่อในระบบจะไปติดอยู่ที่ตะแกรงกรองหน้าปั๊ม (STRAINER) ถ้าไม่มีการทำความสะอาดจะทำให้เกิดการอุดตันและทำให้แรงดันปั๊มน้ำลดลง</p> <p>- ขาดการ FLUSH LINE น้ำในระบบเนื่องจากน้ำมีสารแขวงลอยมาก และมีความเข้มข้นมากขึ้นส่งผลให้แรงดันปั๊มลดลง</p>	<p>- ขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p> <p>- ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา</p> <p>- ขาดการบำรุงรักษา</p>				
5) MAIN วาล์วควบคุมน้ำปิดไม่สนิท (BUTTERFLY VALVE) จึงควบคุมปริมาณการสูบน้ำไม่ได้	<p>- เกิดการขัดตัวของใบวาล์วและซีตยางเนื่องจากมีวัสดุบางประเภทเข้าไปติดหน้า ซีตและใบวาล์วทำให้การเปิด-และปิดน้ำของเมนตัววาล์วไม่สามารถทำได้</p>	<p>- เศษวัสดุหรือเครื่องมือที่มาจากท่อเชื่อมบำรุงเข้าไปอุดตันบริเวณหน้าวาล์วและซีตวาล์ว เช่น เศษตะแกรง STRAINER หรือ เศษกระดาษทราย, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือจากการซ่อมของพนักงานซ่อมบำรุง</p>	<p>- การซ่อมไม่ดี</p>				

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>-คราบตะกรันที่ไหลมาจากแผ่นระบายความร้อนเข้ามาติดสะสมบริเวณไ보วาล์วและชีสวาล์วเป็นผลให้ไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท</p> <p>-บ่าชีสยางของวาล์วฉีกขาดเนื่องจากไม่สามารถทนแรงดันของน้ำได้</p> <p>-การฉีกขาดของชีสยาง โดยมีสาเหตุมาจากหมุนปรับมุม (องศา) ของการทำงานของวาล์วมากเกิน 90 องศา เป็นผลให้ไ보วาล์วที่เป็นโลหะเบียดชีสยางที่เป็นยางฉีกขาด</p>	<p>-ตะกรันที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นระบายความร้อนสะสมขึ้นเป็นปริมาณมากจนหลุดติดเข้าไปในท่อจ่ายของหอผึ่งน้ำและหลุดเข้าไปเกาะที่ไ보วาล์วหรือหน้าชีสวาล์วเป็นผลให้เกิดการอุดตันเวลาปิดวาล์วจะไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิท</p> <p>-ยางบริเวณชีสของวาล์วฉีกขาดเนื่องจากมีแรงดันสูง จนวัสดุที่ใช้ทำไม่สามารถรับแรงดันได้จึงเกิดการเสียหายของหน้าชีสยาง</p> <p>-ทำการหมุนวาล์วเกินกว่าองศา การทำงานของวาล์ว (โดยปกติแล้ว BUTTERFLY VALUE จะสามารถเปิด-ปิด ที่องศา 0-90 องศาถ้าทำการเปิดเกินกว่าจะทำให้ไ보วาล์วเบียดเข้ากับชีสวาล์วซึ่งเป็นยางเป็นผลให้ชีสยางฉีกขาด และไม่สามารถปิดน้ำได้สนิท</p>	<p>-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา</p> <p>-การออกแบบไม่ดี</p> <p>-การใช้งานไม่ถูกต้อง</p>				

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การอุดตันเนื่องจากตะแกรง กรองของปั๊มหักไม่ติดช่องดูดของ ด้าน SUCTION END ชุดขับเคลื่อน น้ำ	-วัสดุที่ใช้ทำตะแกรงกรองไม่ทนการกัดกร่อน จึง ทำให้เกิดสนิมจนตะแกรงหลุด ไม่ติดช่องดูดทาง ด้าน SUCTION END ของชุดขับเคลื่อนน้ำจึงส่งผล ให้แรงดันน้ำลดลง	-การออกแบบไม่ดี				
6) มอเตอร์ขับปั๊มน้ำไม่ทำงาน	-มอเตอร์ขับปั๊มน้ำไหม้เนื่องจาก น้ำเข้ามอเตอร์ -มอเตอร์ไหม้เนื่องจากขดลวด ของมอเตอร์ช็อตลงกราวด์หรือ ช็อตลงเฟส -ไม่มีไฟฟ้าจ่ายเข้ามอเตอร์ขับของ ปั๊มน้ำ	-ขั้วหน้าแปลนของมอเตอร์หลังการซ่อมแซม ไม่ดี -ซีลบริเวณระดับมอเตอร์กับหน้าแปลนเสื่อม สภาพตามอายุการใช้งานเนื่องจากต้องทำงานใน สภาวะอุณหภูมิสูงตลอดเวลา -การเปิด-และปิดการทำงานของมอเตอร์อย่างกระ ทันหันบ่อยครั้งจึงเป็นผลให้ขดลวดต้องทำงานใน สภาวะรับไฟฟ้าขณะสตาร์ทตลอดซึ่งมีกระแสสูง กว่าเวลาทำงานปกติ -ขดลวดมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับการใช้งาน -TRIP OVER LOAD เนื่องจาก BEARING NOJ มอเตอร์หรือพัดลมฝัดจนกระแสมอเตอร์สูงเกิน กว่าค่า OVER LOAD ตั้งไว้จึงทำการตัดไฟ	-การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี -การใช้งานไม่ถูกต้อง -การออกแบบไม่ดี -ขาดการบำรุงรักษา	1	3	5	15
				1	2	1	2

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การไฟฟ้าไม่จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังอาคาร หรือ ระบบ MDB ของอาคารขัดข้อง	-ความสกปรกของใบพัดเนื่องจากมีตะกรันเข้าไปจับบริเวณ ใบพัดของหอฝิ่งน้ำจนน้ำหนักเพิ่มมาก ทำให้มอเตอร์ต้องทำงานหนักเกินกว่าปกติ จนส่งผลให้ OVER LOAD ตัดการทำงาน -จากการไฟฟ้าขัดข้องหรือระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง	-ขาดการบำรุงรักษาและทำความสะอาด -การไฟฟ้าลดจ่ายไฟ				

ตารางที่ 5.6 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของชุดระบายความร้อน

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ (AIR HANDLING UNIT) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) พัดลม BLOWER ของเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ไม่ทำงาน	-มอเตอร์รับ BLOWER ไม่หมุนเนื่องจากมอเตอร์ไหม้หรือช้อตลงกรวดโดยมีสาเหตุมาจากลูกปืนของมอเตอร์ขับหรือลูกปืนของพัดลม BLOWER มีความเสียดทานสูงจนมอเตอร์ขับเสียหาย -มอเตอร์ขับ BLOWER ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากน้ำกระเด็นเข้ามอเตอร์บริเวณจุดเข้าสายไฟ และซึมเข้าไปในขดลวดเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ขับไหม้ -มอเตอร์ขับ BLOWER เสียหายเนื่องจากกระแสไฟกระชาก เปิดปิด บ่อยครั้งทำให้ฉนวนขดลวดเกิดความร้อนสูงและละลายจนขดลวดช็อตถึงกัน	-การขาดการหล่อลื่นอุปกรณ์ลูกปืนของมอเตอร์หรือลูกปืนของมอเตอร์หรือลูกปืนของเพลาดับพัดลม BLOWER จนทำให้ลูกปืนแตกและเพิ่มแรงเสียดทานให้กับมอเตอร์และเพลามอเตอร์ไม่สามารถทนได้	-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	9	3.11	6.27	175.49
		-การขาดการทำความสะอาดชุด COIL เป็นเงินเกิดความสกปรกเป็นผลให้น้ำไปเกาะที่ COIL เป็นจำนวนมากและกระเด็นเข้ามอเตอร์	-การขาดการบำรุงรักษา	7	3	6	126
		-พนักงานเดินเครื่องเปิดและปิดมอเตอร์กระทันหันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นผลให้มอเตอร์เกิดความร้อนสะสมขึ้นในขดลวด จนฉนวน ละลายและเป็นสาเหตุให้ขดลวดช็อตถึงกันและทำให้มอเตอร์เสียหาย	-การใช้งาน ไม่ถูกต้อง	2	2.75	5.75	31.62

ตารางที่ 5.7 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-มอเตอร์ขับ BLOWER ไม่มีไฟ ฟิวส์จ่ายเนื่องจาก OVERLOAD สั่งตัดการทำงาน	-การซ่อมแซมของพนักงานซ่อมบำรุงไม่ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานหรือทำการเข้าสาย ผิดจึงทำให้อุปกรณ์ OVERLOAD ตัดการจ่ายไฟ ฟ้า	-การซ่อมไม่ดี	2	2.25	1.25	5.62
	-BLOWER พัดลมไม่หมุนเนื่อง จากสาย/พานขาด หรือหลุดโดย เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	-สายพานเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การเสื่อมสภาพ	7	3.85	1.5	40.42
	-BLOWER พัดลมไม่หมุนเนื่อง จากสายพานขาดเพราะเลือกชนิด และขนาดของสายพานผิด	-พนักงานซ่อมบำรุงเลือกใช้ขนาดของสายพานไม่ เหมาะสมกับการใช้งานจึงส่งผลให้สายพานหลุด ออกมาจากร่องหรือถีกขาดได้	-การซ่อมไม่ดี	3	3.25	1.33	12.96
	-สายพานขับพัดลมระบายความ ร้อนขาด/หลุด	-สายพานขับพัดลมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การเสื่อมสภาพ	1	3	1	3
	-สายพานขาด/หลุดจากการสั่น สะเทือนของฟูลย์ที่ไม่ได้ศูนย์จึง เป็นสาเหตุให้สายพานหลุดออก มาหรือขาดเนื่องจากรับแรงไม่เท่า กัน	-การขาดการกวาดขันและตั้ง ALIGNMENT ฟูลย์ จึงทำให้เกิดการสั่นขึ้นบริเวณใบพัดห่อฝั่งน้ำ	-การขาดการบำรุงรักษาและจัดปรับ	8	3	1.56	37.44

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-มอเตอร์สั้นเนื่องจากขาดการขัน ยึดน็อตยึดมอเตอร์กับแท่นห่อฝั่ง น้ำจนทำให้ศูนย์ของพัดลมไม่ได้	-ขาดการขันน็อตยึดแท่นมอเตอร์	-ขาดการบำรุงรักษา	3	1.5	2.33	10.48
2) น้ำล้นจากถาด DRAIN น้ำทิ้งของ เครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่	-การอุดตันของท่อ DRAIN เนื่อง จากคราบวุ้นที่เกิดโดยธรรมชาติ รวมถึงฝุ่นละอองที่มาทับถม RETURN โดยขาดการทำความสะอาด สะอาด -การอุดตันของเศษวัสดุ เช่น ชิลิ โคน, กระดาษทราย จากการบำรุง รักษาของพนักงาน -ระดับของถาด DRAIN ไม่ลาดเท (SLOPE) จึงทำให้น้ำไม่สามารถ ระบายลงท่อไม่ทัน	-ขาดการทำความสะอาดท่อ DRAIN และถาด DRAIN ภายในเครื่องจักรส่งผลให้น้ำล้นจากถาด DRAIN ออกมาบริเวณห้องเครื่องหรือฝ้าเพดาน -ระหว่งการซ่อมบำรุงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์เช่น กาวชิลิโคนหรือกระดาษทราย แล้ว ไม่เก็บทำความสะอาดจนหลุดเข้าไปติดท่อ DRAIN ทำให้น้ำล้นถาดได้ -ระดับของถาด DRAIN ไม่ลาดเอียงหรือลาดเอียง ไม่เพียงพอที่อัตราการ CONDENCE ของ COIL ได้	-ขาดการบำรุงรักษา -การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี	22	2.25	2.33	115.33

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ท่อ DRAIN ของถาดมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเป็นสาเหตุให้น้ำล้นถาด DRAIN	-การออกแบบท่อมิขนาดไม่เหมาะสมกับอัตราการ CONDENCE ของ COIL จึงทำให้ปริมาณน้ำมีมากถ้าท่อ DRAIN เล็กเกินไปจะทำให้น้ำไหลไม่ทัน	-การออกแบบไม่ดี				
3) ลมที่จ่ายออกจากเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ (AIR HANDLING UNIT) ไม่เย็นหรือทำอุณหภูมิไม่ได้ตามค่าที่ SET POINT	-วาล์วน้ำ (2-WAY VALUE) ไม่มีไฟฟ้าไปจ่ายเข้ากับชุดควบคุมการปิด-เปิด วาล์ว เนื่องจากสายไฟเข้าวาล์วขาดหรือหลุดหลวมจึงส่งผลให้วาล์วน้ำไม่เปิด -ฟิวส์ของชุดควบคุมการทำงานของ 2-WAY-VALUE ขาดเนื่องจากเลือกขนาดฟิวส์เล็กเกินไปจึงทำให้เวลาทำงานกระแสสูง จึงส่งผลให้ FUSE ขาดวาล์วไม่สามารถทำงานได้	-สายไฟหลุด/หลวมจากการซ่อมแซมของพนักงานซ่อมบำรุงและขันสายไม่แน่น -สายไฟขาดเนื่องจากการติดตั้งฝากรอบไม่ดีจึงทำให้ฝากรอบวาล์วไปกดทับสายไฟจนขาด -ขนาดฟิวส์มีขนาดเล็กกว่าจะทนกระแสใช้งานได้เนื่องจากในบางสภาวะเกิดการดันของแรงดันในท่อจึงส่งผลให้ 2-WAY-VALUE ทำงานหนักเกินไป	-การซ่อมไม่ดี -การติดตั้งไม่ดี -การออกแบบไม่ดี	1 2	2 1.5	1 1	2 3

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ฟิวส์ป้องกันของชุดควบคุมขาด เนื่องจากก้านวาล์วยึดไม่สามารถ เปิด-ปิด ได้สะดวกหรือบางกรณี ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงทำให้ กระแสมอเตอร์สูงและส่งผลให้ ฟิวส์ขาด วาล์วควบคุมน้ำจึง ทำงานไม่ได้	-ก้านของวาล์วบริเวณเฟืองขับ 2-WAY-VALUE ขาดการหล่อลื่นจึงส่งผลให้เฟืองเกิดการฝืดหรือ ขัดตัวไม่สามารถเคลื่อนที่ได้	-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	10	2.24	2.33	52.19
	-ตำแหน่งของ RETURN VALVE หรือ BALANEING VALVE อยู่ ในตำแหน่งใด หรือหรือวาล์วไว้ ปริมาณน้ำ จึงไม่สามารถไหลได้ หรือไหลได้น้อย	-ขาดการตรวจเช็คของพนักงานเดินเครื่อง -วาล์ว RETURN หรือ BALANEING VALVE ฝืด ไม่สามารถหมุนได้เนื่องจากเกิดสนิมขึ้น บริเวณเกลียว	-ขาดการบำรุงรักษา -การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	1	3	2	6
	-ปริมาณลมที่ผ่าน COIL เย็นมี ปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการทำ ความเย็นในพื้นที่ ๆ ต้องการปรับ อากาศ	-การอุดตันของแผง COIL เนื่องจาก ฝุ่น,เศษผง ต่าง ๆ โดยการขาดการล้างทำความสะอาดอยู่เป็น ประจำ	-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา	2	2	1.25	5

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การอุดตันบริเวณกรองอากาศ (AIR-FILTER) เนื่องจากเมื่ออากาศไม่สามารถผ่านกรองอากาศเข้าไปในเครื่องได้จะทำให้ลมที่จ่ายออกน้อยตามไปด้วย	-การอุดตันของ COIL เย็นที่มีสาเหตุจากการไม่ใส่กรองอากาศ (AIR-FILTER) ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองภายนอกผ่านเข้ามาอุดตัน COIL ได้โดยตรง -การอุดตันจากการขาดการเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด -การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การใช้งานไม่ถูกต้อง -การขาดการบำรุงรักษา -การเสื่อมสภาพ	11	3.5	1.38	53.13
4) เสียงดังจากเครื่องเป่าลมเย็น ขนาดใหญ่ เวลานเดินเครื่องจักร	-เสียงดังที่เกิดจาก BEARING รองรับเพลลาของ BLOWER แดกจนเกิดความไม่สมดุลขณะหมุนใช้งานและส่งผลให้เกิดเสียงดังออกมาจากเครื่องเป่าลมเย็น	-การแตกของลูกปืน (BEARING) เนื่องจากการเลือกใช้นขนาดลูกปืนและประเภทของลูกปืนไม่เหมาะสม -การแตกของลูกปืนที่มีสาเหตุมาจากการขาดการหล่อลื่น ลูกปืน จึงทำให้เกิดความร้อนสูงและเสียหายในที่สุด	-การออกแบบไม่ดี -การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	12	3.71	1.56	69.45

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การเกิดเสียงดังเนื่องจากการสั่นสะเทือนของจุดยึดต่าง ๆ ภายในเครื่องเป่าลมเย็น เช่น ฐานยึด BLOWER, ฐานยึดมอเตอร์, ลิงค์ เกจ ต่าง ๆ รวมไปถึงนอตบางตัวที่หลุดออกมาภายในช่องพัดลม -เสียงดังจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากสปริงรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกชำรุดเสียหาย ไม่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนเวลาใช้งานได้	-การขาดการตรวจเช็คและกวดขัน น็อตยึด อุปกรณ์และข้อต่อต่าง ๆ ภายในเครื่องเป่าลมเย็น จึงทำให้เกิดการคลายตัวและเกิดเสียงดังขณะเครื่องจักรทำงาน	-การขาดการบำรุงรักษา	11	2.28	1.5	37.62
		-เกิดสนิมขึ้นที่สปริงรับแรงกระแทกเนื่องจากน้ำขังบริเวณพื้นห้อง โดยมีสาเหตุจากถาด DRAIN ไหลล้น และนองตามพื้นห้องเครื่อง	-การขาดการบำรุงรักษา	6	2.16	1.58	20.47
		-เลือกวัสดุและประเภทของสปริงรับแรงกระแทก และความสั่นสะเทือนไม่เหมาะสมจึงทำให้อายุการใช้งานของสปริงสั้นลง	-การออกแบบไม่ดี	2	1.5	1.37	4.11
5) ใบแจ้งจ่ายลม INLET GUIDE VANE ไม่สามารถเปิดจ่ายลมได้เป็นผลให้ปริมาณลมที่จะจ่ายออกหัวจ่ายไม่เพียงพอ	-น็อตยึดของต่อ LINKAGE ของ INLET GUIDE VANE หลุด/ หลวม เนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขณะใช้งาน	-ขาดการขันยึดข้อต่อหรือ LINKAGE ของ INLET GUIDE VANE จึงทำให้ใบพัด IGV ไม่สามารถเปิดจ่ายลมได้	-ขาดการบำรุงรักษา	5	3.6	2.3	41.4

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-LINKAGE ของ INLET GUIDE VANE หลุดเนื่องจากใช้ขนาด น็อตยึดข้อต่อไม่เหมาะสม	-ซ่อมแซม IGV พนักงานใช้น็อตยึดที่มีขนาดเล็กเกินไปจึงไม่สามารถยึดเกาะและรับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้เป็นผลให้เกิดการหลุด/หลวมของอุปกรณ์	-การซ่อมไม่ดี	1	1	0.5	0.5
	-มอเตอร์ DRIVE ของ INLET GUIDE VANE เสียเนื่องจากมีน้ำกระเด็นเข้าสู่ชุดควบคุม	-ไม่ปิดฝาครอบ TURMINAL เข้าสายไฟหลังการซ่อมแซมเป็นผลให้น้ำจาก COIL เย็นกระเด็นเข้าไปส่งผลให้ชุดควบคุมไหม้	-การซ่อมไม่ดี				
	-มอเตอร์ DRIVE ของชุดขับ INLET GUIDE VANE ใหม่เนื่องจาก การขัดตัวของ LINKAGE ต่าง ๆ กับก้านของ INLET GUIDE VANE ทำให้มอเตอร์ทำงานหนักและเสียหายได้	-น็อตยึด LINKAGE ต่าง ๆ ของ IGV ขัดตัวกับ ก้าน IGV เนื่องจากความผิดของ HOLD SLOT ที่ขาดการหล่อลื่นจึงทำให้มอเตอร์ไม่สามารถหมุนเปิดใบ INLET GUIDE VANE ได้ โดยที่กระแส มอเตอร์ขับสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนมอเตอร์ไหม้และเสียหายในที่สุด	-ขาดการบำรุงรักษา	15	2.75	1	41.25
	-ก้าน LINKAGE ของใบ INLET GUIDE VANE หักหรือคดงอ ไม่สามารถเปิดมุมให้ใบพัด IGV แบ่งจ่ายลมได้	-การตั้งองศาการเปิดไม่เหมาะสมจึงทำให้ก้านของ INLET GUIDE VANE หักไม่สามารถเปิดแบ่งจ่ายลมได้	-การซ่อมไม่ดี	3	2	2.33	13.98

ตารางที่ 5.7 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FAN COIL UNIT) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) พัดลม BLOWER ของเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก ไม่ทำงาน	-มอเตอร์รับ BLOWER ไม่หมุนเนื่องจากมอเตอร์ใหม่หรือขั้วคลงกรวดโดยมีสาเหตุมาจากลูกปืนของมอเตอร์ขับหรือลูกปืนของพัดลม BLOWER มีความเสียหายจนมอเตอร์ขับเสียหาย -มอเตอร์ขับ BLOWER ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากน้ำกระเด็นเข้ามอเตอร์บริเวณจุดเข้าสายไฟ และซึมเข้าไปในขดลวดเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ขับใหม่ -มอเตอร์ขับ BLOWER เสียหายเนื่องจากกระแสไฟกระชาก เปิด-ปิด บ่อยครั้งทำให้ฉนวนขดลวดเกิดความร้อนสูงและละลาย จนขดลวดช็อตถึงกัน	-การขาดการหล่อลื่นอุปกรณ์ลูกปืนของมอเตอร์หรือลูกปืนของมอเตอร์หรือลูกปืนของเพลาขับพัดลม BLOWER จนทำให้ลูกปืนแตกและเพิ่มแรงเสียดทานให้กับมอเตอร์และเพลาจนมอเตอร์ไม่สามารถทนได้	-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา	1	3	6	18
		-การขาดการทำความสะอาด COIL เย็นจนเกิดความสกปรกเป็นผลให้น้ำไปเกาะที่ COIL เป็นจำนวนมากและกระเด็นเข้ามอเตอร์ -พนักงานเดินเครื่องเปิดและปิดมอเตอร์กระทันหันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเป็นผลให้มอเตอร์เกิดความร้อนสะสมขึ้นในขดลวด จนฉนวนละลายและเป็นสาเหตุให้ขดลวดช็อตถึงกันและทำให้มอเตอร์เสียหาย	-การขาดการบำรุงรักษา -การใช้งานไม่ถูกต้อง				

ตารางที่ 5.8 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-มอเตอร์ขับ BLOWER ไม่มีไฟ ฟ้ามาจ่ายเนื่องจาก OVERLOAD สั่งตัดการทำงาน	-การซ่อมแซมของพนักงานซ่อมบำรุงไม่ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานหรือทำการเข้าสาย ผิดจึงทำให้อุปกรณ์ OVERLOAD ตัดการจ่ายไฟ ฟ้า	-การซ่อมไม่ดี				
	-BLOWER พัดลมไม่หมุนเนื่อง จากสาย/พานขาด หรือหลุดโดย เสื่อมสภาพตามการใช้งาน	-สายพานเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การเสื่อมสภาพ	1	3	1	3
	-BLOWER พัดลมไม่หมุนเนื่อง จากสายพานขาดเพราะเลือกชนิด และขนาดของสายพานผิด	-พนักงานซ่อมบำรุงเลือกใช้ขนาดของสายพานไม่ เหมาะสมกับการใช้งานจึงส่งผลให้สายพานหลุด ออกมาจากร่องหรือฉีกขาดได้	-การซ่อมไม่ดี				
	-สายพานขับพัดลมระบายความ ร้อนขาด/หลุด	-สายพานขับพัดลมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การเสื่อมสภาพ				
	-สายพานขาด/หลุดจากการสั่น สะเทือนของฟูลเลย์ที่ไม่ได้ศูนย์จึง เป็นสาเหตุให้สายพานหลุดออก มาหรือขาดเนื่องจากรับแรงไม่เท่า กัน	-การขาดการกวดขันและตั้ง ALIGNMENT ฟูลเลย์ จึงทำให้เกิดการสั่นขึ้นบริเวณใบพัดห่อฝังบี้	-การขาดการบำรุงรักษาและจัดปรับ	5	3.6	1.41	25.38

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-มอเตอร์สั้นเนื่องจากขาดการขัน ขันน็อตยึดมอเตอร์กับแท่นหล่อ น้ำจนทำให้ศูนย์ของพัดลมไม่ได้	-ขาดการขันน็อตยึดแท่นมอเตอร์	-ขาดการบำรุงรักษา				
2) น้ำล้นจากถาด DRAIN น้ำทิ้งของ เครื่องทำน้ำเย็นขนาดเล็ก	-การอุดตันของท่อ DRAIN เนื่อง จากคราบวุ้นที่เกิดโดยธรรมชาติ รวมถึงฝุ่นละอองที่มาที่บลม RETURN โดยขาดการทำความสะอาด สะอาด -การอุดตันของเศษวัสดุ เช่น จีลี โคน, กระดาษทราย จากการบำรุง รักษาของพนักงาน -ระดับของถาด DRAIN ไม่ลาดเท (SLOPE) จึงทำให้น้ำไม่สามารถ ระบายลงท่อไม่ทัน	-ขาดการทำความสะอาดท่อ DRAIN และถาด DRAIN ภายในเครื่องจักรส่งผลให้น้ำล้นจากถาด DRAIN ออกมาบริเวณห้องเครื่องหรือฝ้าเพดาน -ระหว่างการซ่อมบำรุงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์เช่น กาวซิลิโคนหรือกระดาษทราย แล้ว ไม่เก็บทำความสะอาดจนหลุดเข้าไปติดท่อ DRAIN ทำให้น้ำล้นถาดได้ -ระดับของถาด DRAIN ไม่ลาดเอียงหรือลาดเอียง ไม่เพียงพอที่อัตราการ CONDENCE ของ COIL ได้	-ขาดการบำรุงรักษา -การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี	3	1.5	2.33	10.48

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ท่อ DRAIN ของถาดมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเป็นสาเหตุให้น้ำล้นถาด DRAIN	-การออกแบบท่อมีขนาดไม่เหมาะสมกับอัตราการ CONDENCE ของ COIL จึงทำให้ปริมาณน้ำมีมากถ้าท่อ DRAIN เล็กเกินไปจะทำให้ น้ำไหลไม่ทัน	-การออกแบบไม่ดี				
3) ลมที่จ่ายออกจากเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FAN COIL UNIT) ไม่เย็นหรือทำอุณหภูมิไม่ได้ตามค่าที่ SET POINT	-วาล์วน้ำ (2-WAY VALUE) ไม่มีไฟฟ้าไปจ่ายเข้ากับชุดควบคุมการปิด-เปิด วาล์ว เนื่องจากสายไฟเข้าวาล์วขาดหรือหลุดหลวม จึงส่งผลให้วาล์วน้ำไม่เปิด -ฟิวส์ของชุดควบคุมการทำงานของ 2-WAY-VALUE ขาดเนื่องจากเลือกขนาดฟิวส์เล็กเกินไปจึงทำให้เวลาทำงานกระแสสูง จึงส่งผลให้ FUSE ขาดวาล์วไม่สามารถทำงานได้	-สายไฟหลุด/หลวมจากการซ่อมแซมของพนักงานซ่อมบำรุงและขันสายไม่แน่น -สายไฟขาดเนื่องจากการติดตั้งฝาครอบไม่ดีจึงทำให้ฝาครอบวาล์วไปกดทับสายไฟจนขาด -ขนาดฟิวส์มีขนาดเล็กกว่าจะทนกระแสใช้งานได้เนื่องจากในบางสภาวะเกิดการดันของแรงดันในท่อจึงส่งผลให้ 2-WAY-VALUE ทำงานหนักเกินไป	-การซ่อมไม่ดี -การติดตั้งไม่ดี -การออกแบบไม่ดี				

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	<p>-ฟิวส์ป้องกันของชุดควบคุมขาด เนื่องจากก้านวาล์วขัดไม่สามารถเปิด-ปิด ได้สะดวกหรือบางกรณีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงทำให้กระแสมอเตอร์สูงและส่งผลให้ฟิวส์ขาด วาล์วควบคุมน้ำจึงทำงานไม่ได้</p> <p>-ตำแหน่งของ RETURN VALVE หรือ BALANEING VALVE อยู่ในตำแหน่งใด หรือหรือวาล์วไว้ปริมาณน้ำ จึงไม่สามารถไหลได้หรือไหลได้น้อย</p> <p>-ปริมาณลมที่ผ่าน COIL เย็นมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการทำความเย็นในพื้นที่ ๆ ต้องการปรับอากาศ</p>	<p>-ก้านของวาล์วบริเวณเฟืองขับ 2-WAY-VALUE ขาดการหล่อลื่นจึงส่งผลให้เฟืองเกิดการฝืดหรือขัดตัวไม่สามารถเคลื่อนที่ได้</p> <p>-ขาดการตรวจเช็คของพนักงานเดินเครื่อง</p> <p>-วาล์ว RETURN หรือ BALANEING VALVE ฝืดไม่สามารถหมุนได้เนื่องจากเกิดสนิมขึ้นบริเวณเกลียว</p> <p>-การอุดตันของแผง COIL เนื่องจาก ฝุ่น,เศษผงต่าง ๆ โดยการขาดการล้างทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ</p>	<p>-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p> <p>-ขาดการบำรุงรักษา</p> <p>-การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา</p> <p>-ขาดการทำความสะอาดและบำรุงรักษา</p>	1	2	2.51	4
				2	2.25	1	4.5

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การอุดตันบริเวณกรองอากาศ (AIR-FILTER) เนื่องจากเมื่ออากาศไม่สามารถผ่านกรองอากาศเข้าไปในเครื่องได้จะทำให้ลมที่จ่ายออกน้อยตามไปด้วย	-การอุดตันของ COIL เย็นที่มีสาเหตุมาจากการไม่ใส่กรองอากาศ (AIR-FILTER) ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองภายนอกผ่านเข้ามาอุดตัน COIL ได้โดยตรง -การอุดตันจากการขาดการเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กำหนด -การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	-การใช้งานไม่ถูกต้อง -การขาดการบำรุงรักษา -การเสื่อมสภาพ	1	3	1	3
4) เสียงดังจากเครื่องเป่าลมเย็น ขนาดเล็ก เวลาเดินเครื่องจักร	-เสียงดังที่เกิดจาก BEARING รองรับเพลลาของ BLOWER แตกจนเกิดความไม่สมดุลขณะหมุนใช้งานและส่งผลให้เกิดเสียงดังออกมาจากเครื่องเป่าลมเย็น	-การแตกของลูกปืน (BEARING) เนื่องจากการเลือกใช้น้ำตาลูกปืนและประเภทของลูกปืนไม่เหมาะสม -การแตกของลูกปืนที่มีสาเหตุมาจากการขาดการหล่อลื่น ลูกปืน จึงทำให้เกิดความร้อนสูงและเสียหายในที่สุด	-การออกแบบไม่ดี -การขาดการหล่อลื่นและบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-การเกิดเสียงดังเนื่องจากการสั่นสะเทือนของจุดยึดต่าง ๆ ภายในเครื่องเป่าลมเย็น เช่น ฐานยึด BLOWER, ฐานยึดมอเตอร์, ลิงค์ เกจ ต่าง ๆ รวมไปถึงน๊อตบางตัวที่หลุดออกภายในช่องพัดลม -เสียงดังจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากสปริงรับแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกชำรุดเสียหาย ไม่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนเวลาใช้งานได้	-การขาดการตรวจเช็คและกวาดขัน น๊อตยึด อุปกรณ์และข้อต่อต่าง ๆ ภายในเครื่องเป่าลมเย็น จึงทำให้เกิดการคลายตัวและเกิดเสียงดังขณะเครื่องจักรทำงาน -เกิดสนิมขึ้นที่สปริงรับแรงกระแทกเนื่องจากน้ำขังบริเวณพื้นห้อง โดยมีสาเหตุจากถาด DRAIN ไหลล้น และนองตามพื้นห้องเครื่อง -เล็อกวัสดุและประเภทของสปริงรับแรงกระแทก และความสั่นสะเทือนไม่เหมาะสมจึงทำให้อายุการใช้งานของสปริงสั้นลง	-การขาดการบำรุงรักษา -การขาดการบำรุงรักษา -การออกแบบไม่ดี	1	3	1	3
5) ใบแจ้งจ่ายลม INLET GUIDE VANE ไม่สามารถเปิดจ่ายลมได้เป็นผลให้ปริมาณลมที่จะจ่ายออกหัวจ่ายไม่เพียงพอ	-น๊อตยึดของข้อ LINKAGE ของ INLET GUIDE VANE หลุด/หลวม เนื่องจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขณะใช้งาน	-ขาดการขันยึดข้อต่อหรือ LINKAGE ของ INLET GUIDE VANE จึงทำให้ใบพัด IGV ไม่สามารถเปิดจ่ายลมได้	-ขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-LINKAGE ของ INLET GUIDE VANE หลุดเนื่องจากใช้ขนาด นี้อัดขัดข้อต่อ ไม่เหมาะสม	-ซ่อมแซม IGV พนักงานใช้นี้อัดขัดที่มีขนาดเล็กเกินไปจึงไม่สามารถยึดเกาะและรับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้เป็นผลให้เกิดการหลุด/ หลวมของอุปกรณ์	-การซ่อมไม่ดี				
	-มอเตอร์ DRIVE ของ INLET GUIDE VANE เสียเนื่องจากมีน้ำ กระจกเดินเข้าชุดควบคุม	-ไม่มีฝาคครอบ TURMINAL เข้าสายไฟหลังการซ่อมแซมเป็นผลให้น้ำจาก COIL เข่นกระเด็นเข้าไปส่งผลให้ขดลวดไหม้	-การซ่อมไม่ดี				
	-มอเตอร์ DRIVE ของชุดขับ INLET GUIDE VANE ใหม่เนื่อง จากการขัดตัวของ LINKAGE ต่าง ๆ กับก้านของ INLET GUIDE VANE ทำให้มอเตอร์ ทำงานหนักและเสียหายได้	-นี้อัดขัด LINKAGE ต่าง ๆ ของ IGV ขัดตัวกับ ก้าน IGV เนื่องจากความผิดของ HOLD SLOT ที่ ขาดการหล่อลื่นจึงทำให้มอเตอร์ไม่สามารถหมุน เปิดใบ INLET GUIDE VANE ได้ โดยที่กระแส มอเตอร์ขับสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนมอเตอร์ไหม้และเสีย หายในที่สุด	-ขาดการบำรุงรักษา	1	2	1	2
	-ก้าน LINKAGE ของใบ INLET GUIDE VANE หักหรือคดงอ ไม่ สามารถเปิดมุมให้ใบพัด IGV แบ่งจ่ายลมได้	-การตั้งองศาการเปิดไม่เหมาะสมจึงทำให้ก้าน ของ INLET GUIDE VANE หักไม่สามารถเปิด แบ่งจ่ายลมได้	-การซ่อมไม่ดี	1	2	2	4

ตารางที่ 5.8 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน (VARIABLE AIR VOLUME) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) DAMPER เปิด-จ่ายลม ไม่สามารถควบคุมการไหลของลมได้ (DAMPER AIR FLOW CONTROL)	-เศษวัสดุเข้าไปขัดตัวบริเวณท่อ DUCT กับใบ เปิด-ปิด DAMPER จึงทำให้ใบ DAMPER ไม่สามารถเคลื่อนที่ เปิดหรือปิดควบคุมลมได้ -ใบ DAMPER หลุดออกจากสลักแล้วไปขัดตัวในท่อ DUCT ขวางทางไหลของลมจึงไม่สามารถควบคุมการจ่ายลมได้	-เศษใยแก้วหรือเศษฉนวนที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ดีของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อนทำการเดินเครื่อง	-การติดตั้งไม่ดี	1	2	2	4
		-แรงดันที่ผลิตจากเครื่องเป่าลมเป็นขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับขนาดของท่อ DUCT จึงทำให้เกิดแรงดันมากจนใบ DAMPER หลุด -ขาดการตรวจสอบและกดขันน็อตยึด DAMPER เนื่องจากการเคลื่อนไหวของ DAMPER ต้องทำงานภายใต้แรงดันตลอดเวลา มีโอกาสที่น็อตยึดจะคลายตัวได้ จึงต้องขันและตรวจสอบความแน่นของ DAMPER ด้วย	-การออกแบบไม่ดี -การขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5.9 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ชุดปรับใบปรับองศา เปิด-ปิด DAMPER หลุดหรือคลายตัว ออกจึงทำให้องศาที่ตั้งไว้สำหรับ เปิด-ปิด ทางลม (0-100 องศา) ผิดพลาด	-ใบ DAMPER ทำงานภายใต้แรงดันจึงทำให้เกิด การสั่นสะเทือนถ้าขาดการกดขันและตรวจสอบ สกรูปรับองศาการเปิดจ่าย-ลมจะทำให้ DAMPER อยู่ในสภาวะปิดตลอด สกรูปรับองศา -การตั้งองศาการเปิด-ปิด ของสกรูปรับองศา คลาดเคลื่อน จึงทำให้ใบ DAMPER หลุดเลยปิดสนิทไม่สามารถจ่ายลมได้	-ขาดการตรวจสอบและการขันยึด -การติดตั้งไม่ดี	8	3	2.25	54
	-ระบบ COMMUNICATION ของ BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) ไม่มีสัญญาณกลับมาที่ CONTROL ROOM เนื่องจากสาย TURMINAL หลุด/หลวม	-ขาดการขันสายไฟฟ้า COMMUNICATION ที่ เชื่อมระหว่างกล่องสายสัญญาณกับสายที่ส่งมา CONTROL ROOM หลุดหลวมเนื่องจากเกิดความ ร้อนเวลาทำงาน	-ขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษา	7	2.28	1.5	23.94

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนชั่วโมง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-สัญญาณจาก COMPUTER มีการผิดพลาดจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมการปิด-เปิด ของใบ DAMPER ได้	-การใช้คำสั่งการทำงานที่ PROGRAM ผิดจึงทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าหรือควบคุมการทำงานของ DAMPER ได้	-การใช้งานไม่ถูกต้อง	1	2	2	4
2) เสียงลมดังออกมาจากหัวจ่ายลมขณะใช้งาน	-ปริมาณลมจ่ายมากเกินไปเนื่องจาก IGV เปิดแบ่งจ่ายลมไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของใบ IGV ได้เพราะ LINKAGE ต่าง ๆ หลุดออก -น็อตยึด DAMPER ของหัวจ่ายลมหลุดออกจึงไม่สามารถ ควบคุมปริมาณลมได้	-ขาดการตรวจสอบและกวดขันน็อตยึด LINKAGE ต่าง ๆ ของก้านบังคับ IGV (INLET GUIDE VANE) จึงทำให้ก้าน LINKAGE หลุดไม่สามารถควบคุมปริมาณลมได้	-ขาดการบำรุงรักษา	15	2.5	2.38	89.25
		-ขาดการขันน็อตและตรวจสอบน็อตยึด DAMPER จึงทำให้ใบ DAMPER ที่ทำงานภายใต้แรงดันหลุดออก	-ขาดการบำรุงรักษา	7	2.14	2.14	32.05

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ระบบ BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากสาย TURMINAL ของจุดเชื่อมระหว่างหัวจ่ายลมกับห้อง CONTROL ROOM หลุด/หลวม	-การขาดการกวดขันสายไฟสื่อสารที่เชื่อมระหว่างชุดควบคุมหัวจ่ายลมกับ TURMINAL ของ CONTROL ROOM เนื่องจากสายไฟเมื่อจ่ายไฟจะเกิดความร้อน และส่งผลให้หัวน็อตที่ TURMINAL ขยายตัว และเมื่อไม่จ่ายกระแสไฟจะเย็นและเกิดการคลายตัวของหัวน็อตยึด TURMINAL เป็นผลให้สายไฟหลวม/หลุดได้	-ขาดการบำรุงรักษา	5	2	1.41	14.1
	-สาย THERMOSTAT ควบคุมอุณหภูมิขาดในพื้นที่ของลูกค้า	-ลูกค้าทำสาย THERMOSTAT ขาดเนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดการใช้งาน และบริเวณที่ติดตั้งอยู่ต่ำเกินไป (สูงจากพื้น 1.5 M) จึงมีโอกาสเสียหายได้ง่าย	-การติดตั้งไม่ดี	4	1.75	2.25	15.75

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
4) ลมจากเครื่องเป่าลมไม่ออกที่หัว จ่ายลม (เครื่องเป่าลมยี่ห้อขนาด ใหญ่และขนาดเล็กทำงานเป็นปกติ)	-ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) "BAS" ไม่สามารถ ควบคุมการเปิด-ปิด ไบ DAMPER ได้	-มีสัญญาณเข้ามาที่ระบบ BAS พร้อม ๆ กันหลาย ๆ สัญญาณ (SIGNAL) ทำให้ COMPUTER ประมวลผลไม่ทันจึงเกิดการ EURROR ขึ้นที่ อุปกรณ์จึงทำให้ไม่มีสัญญาณ ไฟฟ้าไปจ่ายให้กับ แผงควบคุมของหัวจ่ายแอร์ ทำให้ไม่มีลมจ่ายออก มา	-การออกแบบไม่ดี	5	3.6	2.3	41.4
	-ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปจ่ายให้กับชุด ควบคุมหัวจ่ายลมเนื่องจากสาย ไฟฟ้าหลุด/หลวม	-สายไฟฟ้าหลายตัวจากการสั้นสะเทือนเมื่อหัวจ่าย ทำงาน และขาดการกวดขันน็อตยึดจึงเกิดการหลุด หรือหลวมของ TURMINAL เข้าสายเป็นผลให้ไม่ สามารถตั้งเปิด DAMPER ได้	-ขาดการบำรุงรักษา				
	-ไม่มีไฟฟ้าไปจ่ายชุดควบคุมการ ทำงานของหัวจ่ายลมเนื่องจาก สายไฟฟ้าขาดจากการซ่อมบำรุง	-การซ่อมบำรุงที่ไม่ดี เช่น การปิดฝาครอบกล่อง ควบคุมซึ่งทำมาจากสังกะสี ถัดติดตั้งไม่ดีอาจขาด สายไฟและทำให้สายไฟขาดได้	-การซ่อมไม่ดี	9	2.24	2.33	46.97
	-ไบพัด DAMPER อยู่ในสภาวะ ปิดทางลมตลอดเวลาเนื่องจากไบ DAMPER หลุด เนื่องจากน็อตยึด ไม่แน่นหรือหลุดออก	-น็อตยึดตำแหน่งของการแบ่งจ่ายลมของไบ DAMPER หลุดเนื่องจากการสั้นสะเทือนของลมที่ มาปะทะกับหน้าไบถ้าขาดการกวดขันน็อตยึดจะ ทำให้ไบ DAMPER หลุดได้	-ขาดการบำรุงรักษา				

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
5) วงจรควบคุมปริมาณลมไม่ สามารถทำงานควบคุมใบ DAMPER ได้	-น้ำจากการ CONDENCED ของ ท่อ DUCT ซึมเข้าในแผงวงจร จึง ทำให้เกิด ไฟฟ้าลัดวงจรและเป็น สาเหตุให้วงจรช็อตใช้งานไม่ได้	-ความสกปรกที่เกิดจากฝุ่นไปเกาะที่ท่อ DUCT จนเกิดความร้อนสะสมในเวลากลางคืนโดยความ ร้อนจากอาคารจะเข้ามาสะสมในท่อ DUCT ที่มี ฝุ่นเกาะอยู่และเมื่อเริ่มทำงานใหม่ความชื้นที่ กระทบความร้อนสะสมจึงเกิดการ CONDENCED ขึ้นน้ำจึงไหลเข้าวงจรได้	-การขาดการบำรุงรักษา	4	3.25	2.25	29.25
	-ไม่ปิดฝากล่องควบคุมวงจรถือเหล็ก โทรนิคหลังจากการซ่อมแซม	-หลังการซ่อมแซมพนักงาน มักไม่ปิดฝากล่อง ควบคุมซึ่งมีวงจรถือ โทรนิคควบคุมการติดตั้งอยู่ ภายในจึงมีโอกาสน้ำจากการ CONDENCED กระเด็นเข้าไปได้ง่าย หรืออาจเกิดจากแมลงเข้าไป ทำรังและสร้างความเสียหายแก่วงจรได้	-การซ่อมไม่ดี	3	1.5	2.75	12.37
	-วงจรควบคุมปริมาณลมไม่ ทำงาน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าจ่าย เข้าแผงวงจรเพราะสายไฟฟ้า หลุด/หลวม	-สายไฟฟ้าที่เข้า TUMINAL หลุด/หลวมไม่ สามารถ จ่ายไฟฟ้าเข้าแผงวงจรถือ โทรนิคได้ เนื่องจากการขาดการกวดขันน็อตยึด TUMINAL	-ขาดการบำรุงรักษา	3	2	1	6

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-สายไฟฟ้าที่เข้าไปยังวงจรควบคุมขาดจากการซ่อมแซมที่ไม่ระมัดระวัง -ก้านของใบขับมอเตอร์ภายในกล่อง VAV BOX เลื่อน และดึงสายไฟหลุดหรือขาดขณะทำงาน (เคลื่อนที่ในแนวหมุน)	-การใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฏิบัติงานที่ขาดความระมัดระวังอาจทำให้สายไฟเสียหายได้ -ในขณะที่มอเตอร์ DRIVE ขนาดเล็กที่บังคับการเปิด-ปิด ของใบ DAMPER ทำงาน จะมีก้านซึ่งจะหมุนไปพร้อมกับมอเตอร์และเกี่ยวสายไฟ จนขาดขณะหมุนใช้งาน	-การซ่อมไม่ดี -การออกแบบไม่ดี	1	2	1	2

ตารางที่ 5.9 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน

การวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของหัวจ่ายลมคงที่ (CONSTANCE AIR VOLUME) (มี.ค.- ต.ค.2542)

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
1) DAMPER เปิด-จ่ายลม ไม่สามารถควบคุมการไหลของลมได้ (DAMPER AIR FLOW CONTROL)	-เศษวัสดุเข้าไปขัดตัวบริเวณท่อ DUCT กับใบ เปิด-ปิด DAMPER จึงทำให้ใบ DAMPER ไม่สามารถเคลื่อนที่ เปิดหรือปิดควบคุมลมได้ -ใบ DAMPER หลุดออกจากสลักแล้วไปขัดตัวในท่อ DUCT ขวางทางไหลของลมจึงไม่สามารถควบคุมการจ่ายลมได้	-เศษใบแก้วหรือเศษฉนวนที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ดีของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อนทำการเดินเครื่อง	-การติดตั้งไม่ดี	1	2	1	2
		-แรงดันที่ผลิตจากเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับขนาดของท่อ DUCT จึงทำให้เกิดแรงดันมากจนใบ DAMPER หลุด -ขาดการตรวจสอบและกวดขันน็อตยึด DAMPER เนื่องจากการเคลื่อนไหวของ DAMPER ต้องทำงานภายใต้แรงดันตลอดเวลามีโอกาสที่น็อตยึดจะคลายตัวได้ จึงต้องขันและตรวจสอบความแน่นของ DAMPER ด้วย	-การออกแบบไม่ดี -การขาดการบำรุงรักษา	2	2.25	2	9

ตารางที่ 5.10 การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมคงที่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ชม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-สกรูจัดปรับใบปรับองศา เปิด-ปิด DAMPER หลุดหรือคลายตัว ออกจึงทำให้องศาที่ตั้งไว้สำหรับ เปิด-ปิด ทางลม (0-100 องศา) ผิดพลาด	-ใบ DAMPER ทำงานภายใต้แรงดันจึงทำให้เกิด การสั่นสะเทือนถ้าขาดการกดขันและตรวจสอบ สกรูจัดปรับองศาการเปิดจ่าย-ลมจะทำให้ DAMPER อยู่ในสภาวะปิดตลอด สกรูจัดปรับ -การตั้งองศาการเปิด-ปิด ของสกรูจัดปรับองศา คลาดเคลื่อน จึงทำให้ใบ DAMPER หลุดเลยปิด สนิทไม่สามารถจ่ายลมได้	-ขาดการตรวจสอบและการขันยึด -การติดตั้งไม่ดี	2	3	2.33	13.98

ตารางที่ 5. 10 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมคงที่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
2) เสียลมดังออกมาจากหัวจ่ายลม ขณะใช้งาน	-ปริมาณลมจ่ายมากเกินไปเนื่องจาก IGV เปิดแบ่งจ่ายลมไม่ สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ ใบ IGV ได้เพราะ LINKAGE ต่าง ๆ หลุดออก -น๊อตยึด DAMPER ของหัวจ่าย ลมหลุดออกจึงไม่สามารถ ควบคุมปริมาณลมได้	-ขาดการตรวจสอบและกวดขันน๊อตยึด LINKAGE ต่าง ๆ ของก้านบังคับ IGV (INLET GUIDE VANE) จึงทำให้ก้าน LINKAGE หลุดไม่ สามารถควบคุมปริมาณลมได้	-ขาดการบำรุงรักษา	11	3.25	2.33	89.29
		-ขาดการขันน๊อตและตรวจสอบน๊อตยึด DAMPER จึงทำให้ใบ DAMPER ที่ทำงานภายใต้ แรงดันหลุดออก	-ขาดการบำรุงรักษา	6	2.16	2.16	27.99

ตารางที่ 5.10 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมคงที่

การตัดข้อหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการตัดข้อ	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการตัดข้อ		จำนวนครั้ง การตัดข้อ	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-สาย THERMOSTAT ควบคุม อุณหภูมิขาดในพื้นที่ของลูกค้า	-ลูกค้าทำสาย THERMOSTAT ขาดเนื่องจากไม่ ทราบรายละเอียดการใช้งาน และบริเวณที่ติดตั้ง อยู่ต่ำเกินไป (สูงจากพื้น 1.5 M) จึงมีโอกาสเสีย หายได้ง่าย	-การติดตั้งไม่ดี	4	1.75	3.12	21.84

ตารางที่ 5. 10 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการตัดข้อของหัวจ่ายลมคงที่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
	-ปริมาณลมถูกรีดจากหัวจ่ายที่ เปิดจ่ายลมน้อยเกินไปจึงเกิดการ เสียดสีของหัวจ่ายลมและปริมาณ ลมที่จ่ายด้วยความเร็วสูง -ปริมาณลมถูกรีดเนื่องจากมีเศษ วัสดุเข้าไปติดบริเวณทางออกหัว จ่ายจึงเป็นผลให้เกิดเสียงดังเวลา เครื่องทำงาน โดยเฉพาะเวลาหัว จ่ายลมรีดลมมาก ๆ	-ปรับองศาการเปิดหรือมุมของหัวจ่ายน้อยเกินไป จึงเป็นผลให้เกิดการรีดลมที่วิ่งมาด้วยความเร็ว กระทบกับขอบของหัวจ่ายลม เป็นผลให้เกิดเสียง ดังขึ้นที่หัวจ่าย -มีเศษฉนวนหรือใยแก้วหลุดไปติดขวางทางลม และเกิดการเบี่ยงเบนของการไหลของลมที่ส่งมา จากเครื่องเป่าลมขึ้นเป็นผลให้เกิดเสียงดังได้	-การขาดการจัดปรับและบำรุงรักษา -การติดตั้งไม่ดี	4 5	2.25 2.7	2.25 2.3	20.25 31.05
3) หน้ากากของหัวจ่ายแอร์หลุด (DEFUSER)	-การขาดการกวาดขี้นี้อัดขึ้นหน้า กากของหัวจ่ายแอร์ -ไม่ขันน็อตหน้ากากของหัวจ่าย แอร์ ตั้งแต่เริ่มติดตั้งของผู้รับเหมา -ขาดการขันน็อตขึ้นหน้ากากหรือ ขันน็อตไม่ดีหลังจากการซ่อม	-ขาดการกวาดขี้นี้อัดขึ้น หน้ากากจ่ายแอร์ ที่มีลมไหลผ่านตลอด (มีแรงดันมากกระทำตลอด เวลา) อาจหลุดออกมาได้ -ผู้ติดตั้งไม่ได้ทำการขันน็อตหัวจ่ายไว้ตั้งแต่เริ่ม ต้นเพียงแต่ใช้คัลป์สปริงล็อคไว้เท่านั้น -หลังการซ่อมแซมชุดหัวจ่ายบางครั้งจำเป็นต้องมี การเปิดหัวจ่ายลมออก และหลังซ่อมเสร็จแล้วไม่ ทำการขันน็อตขึ้นให้แน่น	-ขาดการบำรุงรักษา -การติดตั้งไม่ดี -การซ่อมไม่ดี	2 2 2	2 2 2	1 1 1	4 4 4

ตารางที่ 5. 10 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมคงที่

การขัดข้องหลักของเครื่องจักร	สาเหตุของการขัดข้อง	ที่มาของสาเหตุของปัญหาการขัดข้อง		จำนวนครั้ง การขัดข้อง	จำนวนช่าง ซ่อม (คน)	เวลาซ่อม (ช.ม.)	MAN HOURS
		รายละเอียด	ประเภท				
4) ลมจากเครื่องเป่าลมไม่ออกที่หัว จ่ายลม (เครื่องเป่าลมชิ้นทั้งขนาด ใหญ่และขนาดเล็กทำงานเป็นปกติ)	-ใบพัด DAMPER อยู่ในสภาวะ ปิดทงลมตลอดเวลาเนื่องจากใบ DAMPER หลุด เนื่องจากน็อตยึด ไม่แน่นหรือหลุดออก	-น็อตยึดตำแหน่งของการแบ่งจ่ายลมของใบ DAMPER หลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือนของลมที่ มาปะทะกับหน้าใบถ้าขาดการกวัดขันน็อตยึดจะ ทำให้ใบ DAMPER หลุดได้	-ขาดการบำรุงรักษา	5	2.51	2.5	32.1

ตารางที่ 5. 10 (ต่อ) การวิเคราะห์สาเหตุของการขัดข้องของหัวจ่ายลมคงที่

เครื่องจักร	WCH		CTW		PCP		SCP		CDP		AHU		FCU		VAV		CAV		รวม		ร้อยละ	
	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.	จำนวนครั้งที่ เวลาตัด	ครั้ง ช.ม.
การออกแบบไม่ดี	8	18.5	1	1	0	0	2	3	1	1	2	1.37	0	0	11	4.25	13	7.82	38	307.5	6.95	2.46
การเสื่อมสภาพ	2	6.95	6	1.41	12	1.46	10	1.01	11	1.31	8	2.5	1	1	18	1.21	0	0	68	107.2	12.43	0.86
การซ่อมไม่ดี	10	4.41	10	6.91	1	6	5	6.27	0	0	9	6.41	1	2	10	5.12	3	3	49	270.4	8.96	2.17
การใช้งานไม่ถูกต้อง	10	6.58	11	10.3	2	22	8	11.4	1	5	2	5.75	1	6	1	2	0	0	36	256.2	6.58	2.05
ขาดการบำรุงรักษา	40	66.5	38	19.7	9	31.2	25	50.2	14	23.2	109	35.4	14	16.3	74	23.8	33	12.1	356	11516	65.08	92.47
รวม	70	2934	66	941	24	349	50	1311	27	345	130	3949	17	237	114	1879	49	504	547	12457	100	100


ตารางที่ 5.11 สรุปเปอร์เซ็นต์การตัดข้องของเครื่องจักรตามจำนวนครั้งการตัดข้องและเวลาการตัดข้องของเครื่องจักร (ช่วงเดือนมี.ค.42-ต.ค. 42)

หมายเหตุ * เปอร์เซ็นต์การตัดข้องของเครื่องจักรตามจำนวนครั้งการตัดข้อง ในแต่ละประเภท คำนวณจาก จำนวนครั้งการตัดข้องทั้งหมดคิดเป็นอัตราส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะพิจารณาประเภทของการตัดข้องออกเป็นแต่ละประเภท เช่น จำนวนครั้งการตัดข้องทั้งหมดเท่ากับ 547 ครั้งคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการตัดข้องที่เกิดจากสาเหตุการออกแบบไม่ดีมีค่าเท่ากับ 6.95 เปอร์เซ็นต์


* เปอร์เซ็นต์การตัดข้องของเครื่องจักรตามเวลาของการตัดข้องในแต่ละประเภท คำนวณจาก เวลาการตัดข้องทั้งหมดคิดเป็นอัตราส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจะพิจารณาประเภทของการตัดข้องออกเป็นแต่ละประเภท เช่น เวลาการตัดข้องทั้งหมดเท่ากับ 12,457 ชั่วโมงคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเวลาการตัดข้องที่เกิดจากสาเหตุการออกแบบไม่ดีมีค่าเท่ากับ 2.46 เปอร์เซ็นต์

เครื่องจักร/อุปกรณ์	เปอร์เซ็นต์ประเภทของการจัดซื้อ					เปอร์เซ็นต์รวม
	การออกแบบไม่ดี	การเสื่อมสภาพ	การซ่อมไม่ดี	การใช้งานไม่ถูกต้อง	การขาดการบำรุงรักษา	
1. เครื่องทำน้ำเย็น	11.42	2.85	14.28	14.28	57.14	100
2. หอฝึ่งน้ำ	1.51	9.09	15.14	16.66	57.57	100
3. ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ	0	50	4.16	8.33	37.5	100
4. ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ	4	20	10	16	50	100
5. ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน	3.70	40.74	0	3.70	51.85	100
6. เครื่องเป่าลมขนาดใหญ่	1.53	6.15	6.92	1.53	83.84	100
7. เครื่องเป่าลมขนาดเล็ก	0	5.88	5.88	5.88	82.35	100
8. หัวจ่ายลมแปรผัน	9.64	15.78	8.77	0.87	64.91	100
9. หัวจ่ายลมคงที่	26.53	0	6.12	0	67.34	100

ตารางที่ 5.12 สรุปอัตราส่วนของสาเหตุการจัดซื้อของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ
ก่อนการปรับปรุง (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2542)

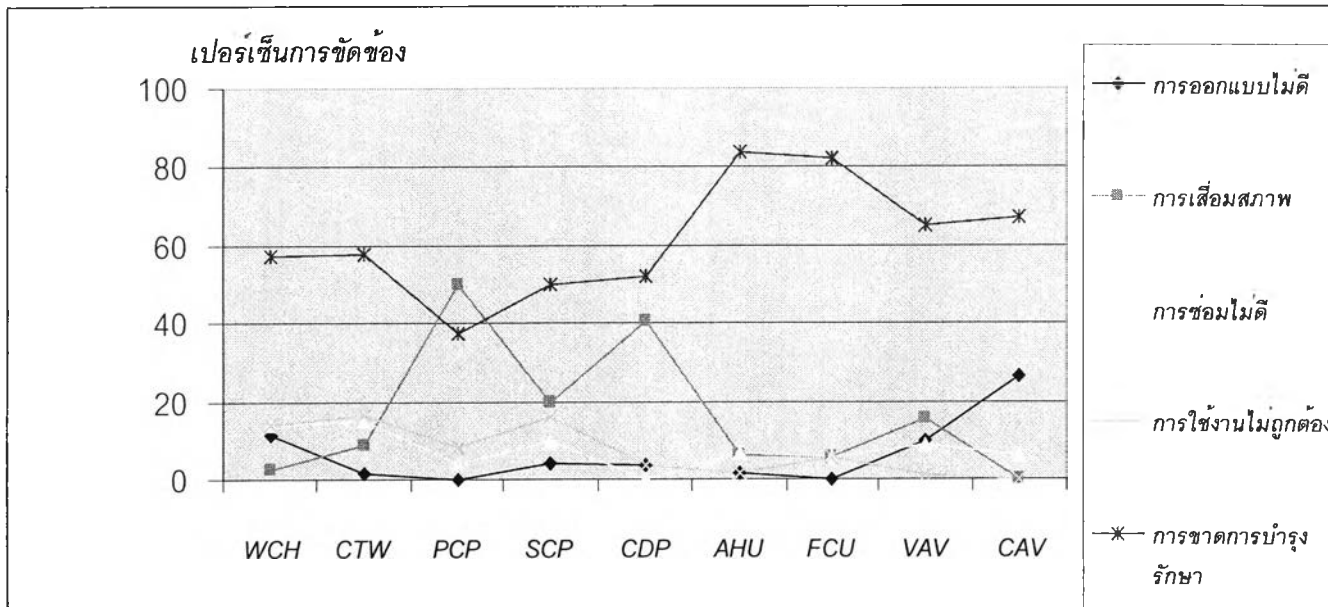

รูปที่ 5.16 เปอร์เซ็นต์ประเภทของการขัดข้องของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ ก่อนการปรับปรุง (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2542)

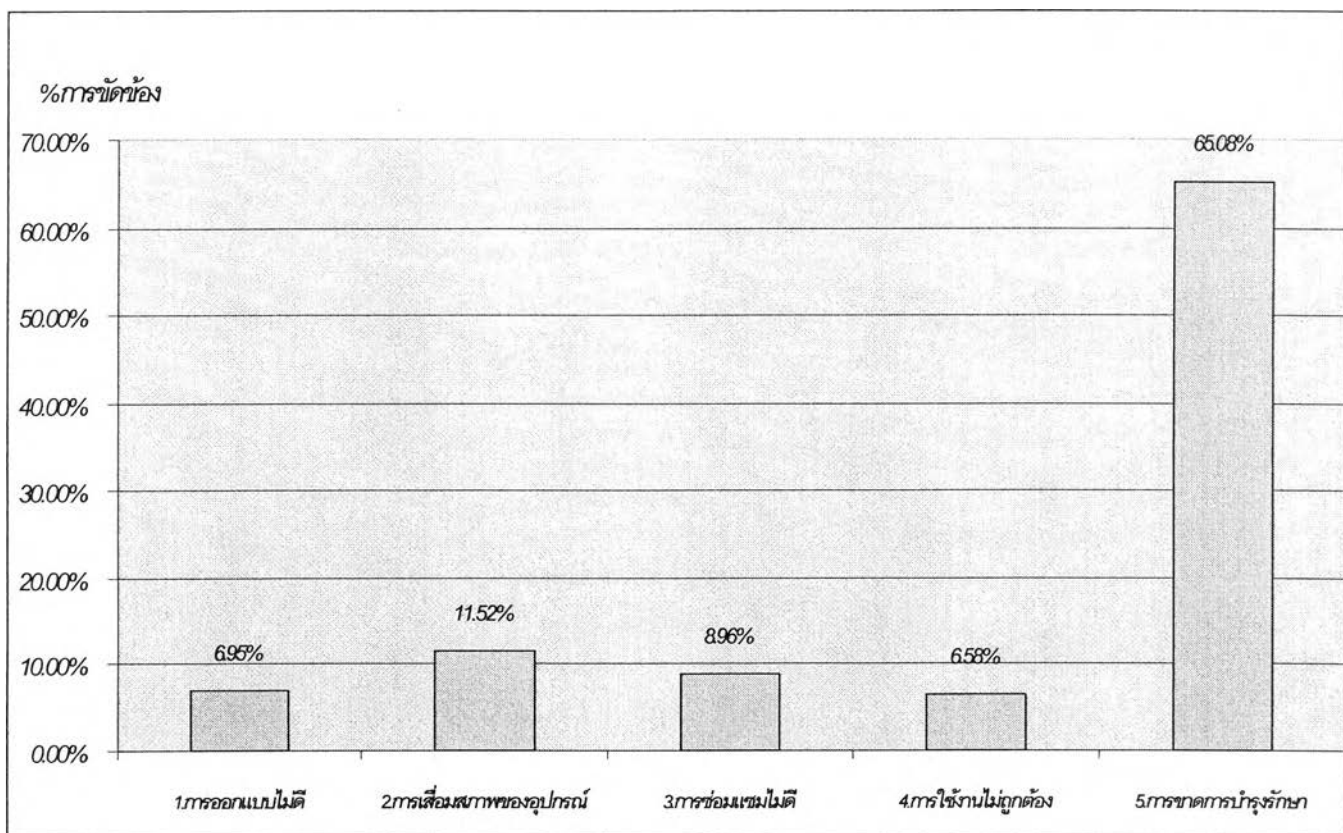

รูปที่ 5. 17 แสดงลักษณะของการขัดข้องของเครื่องจักรของระบบปรับอากาศ
ก่อนการปรับปรุง (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2542)

5.4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุขัดข้องของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ

ข้อมูลจากการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งทางผู้เขียนได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ได้ใช้ข้อมูลของใบแจ้งซ่อม (WORK ORDER) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2542 ถึง เดือน ตุลาคม 2542 โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และโอกาสที่เครื่องจักรจะเสียหายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสียหายที่เกิดจากการออกแบบไม่ดี, การเสื่อมสภาพหรือการหมดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, การซ่อมแซมเครื่องจักรที่ผิดพลาดจากประสบการณ์และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพนักงาน รวมไปถึงการใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้อง เช่น การขาดความรู้และทักษะการใช้งานเครื่องจักรถูกต้องจึงเป็นผลให้เครื่องจักรเสียหายและที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายมากที่สุดคือการขาดการดูแลรักษา และตรวจสอบการทำงานและสภาพของเครื่องจักร

ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักรแต่ละประเภท ซึ่งได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น (WATER CHILLER), หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER), ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ (PRIMARY CONTRAL PUMP), ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ (SECONDARY CONTRAL PUMP), ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน (CONDENSOR PUMP), เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ (AIR HANDLING UNIT), เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FAR COIL UNIT), หัวจ่ายลมแปรผัน (VARIABLE AIR VOLUME) และหัวจ่ายลมแบบคงที่ (CONSTANCE AIR VOLUME) โดยการวิเคราะห์จะใช้แผนภูมิต้นไม้ (FAULT TREE ANALYSIS) ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรแต่ละประเภทโดยแยกแยะเป็นสาเหตุการขัดข้องหลัก ๆ 5 ประการข้างต้น ซึ่งข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์จะนำมาจากรายละเอียดของใบแจ้งซ่อม (WORK ORDER) ซึ่งจะบ่งบอกถึง 1) ข้อมูลการซ่อมแซมและรายละเอียดการเสียหาย 2) จำนวนช่างที่เข้าทำการแก้ไข 3) สาเหตุการขัดข้องเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาประมวลให้สอดคล้องกับแผนภูมิต้นไม้ที่ได้วิเคราะห์การขัดข้องในตอนต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศของอาคารตัวอย่าง ระหว่างเดือน มีนาคม 2542 ถึง ตุลาคม 2542 เป็นดังนี้

จากตารางที่ 5.11 ประเภทของการขัดข้องของเครื่องจักรได้ทำการเก็บข้อมูลจากใบแจ้งซ่อม (WORK ORDER) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2542 จนถึง เดือน ตุลาคม 2542 สรุปได้ดังนี้

1) จำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น (WATER CHILLER)	70 ครั้ง
2) จำนวนครั้งการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)	66 ครั้ง
3) จำนวนครั้งการขัดข้องของชุดขับน้ำปฐมภูมิ (PRIMARY CONTROL PUMP)	24 ครั้ง
4) จำนวนครั้งการขัดข้องของชุดขับคั่นน้ำทุติยภูมิ (SECONDARY CONTROL PUMP)	50 ครั้ง
5) จำนวนครั้งการขัดข้องของชุดขับคั่นน้ำระบายความร้อน (CONDENSOR PUMP)	27 ครั้ง
6) จำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่ (AIR HANDLING UNIT)	130 ครั้ง
7) จำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่องเป่าลมขนาดเล็ก (FAR COIL UNIT)	17 ครั้ง
8) หัวจ่ายลมแปรผัน (VARIABLE AIR VOLUME)	114 ครั้ง
9) หัวจ่ายลมคงที่ (CONSTANCE AIR VOLUME)	49 ครั้ง

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่มีจำนวนครั้งของการขัดข้องมากที่สุดถึง 130 ครั้ง และรองลงมาจะเป็นหัวจ่ายลมแบบแปรผัน ซึ่งถ้าพิจารณาจากประเภทและพื้นที่การติดตั้งแล้ว พื้นที่ที่อยู่ในส่วนนอกห้องเครื่อง (CHILLER PLANT) ซึ่งมีได้ให้ความสนใจของพนักงานซ่อมบำรุงมากนักจะมีจำนวนครั้งของการขัดข้องสูงกว่าเครื่องจักรที่อยู่ภายในห้องเครื่อง ที่ต้องมีการเดินเครื่องและตรวจเช็คค่าต่าง ๆ (DATA) เป็นประจำทุกวัน จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดน้อยกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ จากสถานการณ์นี้ถ้ามีการวางแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ (EQUIPMENT INSPECTION) ร่วมกับการบำรุงรักษาจะช่วยลดอัตราการขัดข้องของเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี

ในส่วน of ประเภทของการขัดข้องของเครื่องจักรจะสังเกตได้ว่า การขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรในอาคารตัวอย่างมีสูงถึงร้อยละ 65.08 ซึ่งมีค่ามากที่สุด และสาเหตุของการขัดข้อง รองมาคือ การเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องจักรคิดเป็นร้อยละ 11.52 และสาเหตุของการขัดข้อง อันดับต่อมาคือ การซ่อมแซมไม่ดีและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 8.96 และ 6.58 ตามลำดับ ส่วนสาเหตุของการขัดข้องของเครื่องจักรลำดับสุดท้ายหรือมีเปอร์เซ็นต์ของการเสียหายน้อยที่สุดคือ การเสียหายจากการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร คิดเป็นร้อยละ 6.95

จากตารางที่ 5.12 เมื่อเราวิเคราะห์สาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรโดยแบ่งแยกตามอุปกรณ์หลักได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น หอผึ่งน้ำ ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก หัวจ่ายลมแปรผัน และ หัวจ่ายลมคงที่ โดยผลการศึกษา เครื่องทำน้ำเย็นมีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11.42 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 2.85 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 14.28 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 14.28 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 57.14 หอผึ่งน้ำมีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.51 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 9.09 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 15.14 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 16.66 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 57.57 ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิมียุติขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 50 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 4.16 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 8.33 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 37.5 ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิมียุติขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 20 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 10 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 16 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 50 ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อนมีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3.70 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 40.74 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 0 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 3.70 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 51.85 เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่มีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.53 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 6.15 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 6.92 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 1.53 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 83.84 เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็กมีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 5.88 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 5.88 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 5.88 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 82.35 หัวจ่ายลมแปรผันมีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.64 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 15.78 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 8.77 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 0.87 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 64.91 หัวจ่ายลมคงที่มีขัดข้องจากการออกแบบไม่ดีเป็นอัตราส่วนร้อยละ 26.53 ขัดข้องจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรร้อยละ 0 ขัดข้องจากการซ่อมไม่ดีร้อยละ 6.12 การใช้งานไม่ถูกต้องร้อยละ 0 และขัดข้องจากการขาดการบำรุงรักษาร้อยละ 67.34

โดยจะสังเกตได้ว่าการขัดข้องของระบบปรับอากาศมากกว่าร้อยละ 50 เกิดจากสาเหตุการขาดการบำรุงรักษา ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์สามารถนำมาวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างสอดคล้องกับสภาพการขัดข้องและช่วงเวลาในการขัดข้องจริงเพื่อประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ

5.5 การวัดประสิทธิผลการบำรุงรักษา

กิจกรรมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จหรือ การดำเนินงานบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพนั้น คือ การปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์และไม่ติดขัด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดอัตราการเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ ดังนั้น การที่จะทราบได้ว่าการทำกิจกรรมนั้น ประสพผลสำเร็จหรือไม่ต้องอาศัยดัชนีในการจัดค่าตามลำดับนั้น โดยดัชนีที่เรานำมาใช้ในการวัด การบำรุงรักษาว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อให้ทราบชัดถึงจุดสำคัญและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข อันทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นได้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นเราควรที่จะสามารถวัดประสิทธิผลของการทำการบำรุงรักษาได้

5.5.1 ดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์

การวัดค่าดัชนีความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศนั้น เราจะใช้ ดัชนี 2 อย่างที่วัดค่า คือ

- 1) อัตราของจำนวนครั้งของการเกิดเหตุ
- 2) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MEAN TIME BETWEEN FAILER) MTBF

$$\text{อัตราของจำนวนครั้งการเกิดเหตุขัดข้อง} = \frac{\text{ผลรวมของจำนวนครั้งที่ขัดข้อง}}{\text{ผลรวมของเวลาใช้เครื่อง}} \times 100$$

$$\text{ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF)} = \frac{\text{ผลรวมของเวลาการทำงาน}}{\text{ผลรวมของจำนวนครั้งที่ขัดข้อง}}$$

อัตราการขัดข้องของเครื่องจักร หมายถึง การที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้องโดยเครื่องจักรไม่สามารถเดินเครื่องได้หรือเดินเครื่องได้แต่มีผลกระทบต่อระบบที่เกี่ยวข้องจนเป็นผลให้เป็นการเกิดการแจ้งเหตุขัดข้อง

ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่เครื่องจักรนั้นได้รับการแจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเดินเครื่องได้หรือสามารถเดินเครื่องได้หรือเดินเครื่องได้แต่มีผลกระทบต่อระบบที่เกี่ยวข้องจนเป็นผลให้เป็นการเกิดการแจ้งเหตุขัดข้องถึงเวลาที่ซ่อมเครื่องจักรเสร็จ

ผลรวมของจำนวนครั้งที่หยุดเครื่อง หมายถึง เวลารวมของเครื่องจักรที่เกิดการขัดข้องตั้งแต่แจ้งซ่อมจนซ่อมเสร็จ โดยเครื่องจักรไม่สามารถเดินเครื่องได้หรือเดินเครื่องได้แต่มีผลกระทบต่อระบบที่เกี่ยวข้องจนเป็นผลให้เป็นการเกิดการแข่งขันหยุดเครื่อง

ผลรวมของเวลาทำงาน หมายถึง เวลาทั้งหมดที่เครื่องจักรทำงานแม้ว่าจะไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพหรือมีอาการขัดข้องอยู่แต่สามารถเดินเครื่องได้จนถึงเวลาที่เครื่องจักรหยุดเครื่องตามเวลาการทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์	ช่วงเวลาการเดินเครื่องจักร	เวลา (ช.ม.)	เวลาการเดินเครื่องจักรของอุปกรณ์ (วัน)								เวลาการเดินเครื่องจักร (ช.ม.)
			2542								
			มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
1.เครื่องทำน้ำเย็น	05.00-18.00น.	8	23	18	17	22	20	21	22	19	1296
2.หอผึ่งน้ำ	05.00-18.00น.	8	23	18	17	22	20	21	22	19	1296
3.ชุดบำบัดน้ำประมูมิ	05.00-18.00น.	8	23	18	17	22	20	21	22	19	1296
4.ชุดบำบัดน้ำทุติยภูมิ	05.00-18.00น.	8	23	18	17	22	20	21	22	19	1296
5.ชุดบำบัดน้ำระบายความร้อน	05.00-18.00น.	8	23	18	17	22	20	21	22	19	1296
6.เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่	06.00-18.00น.	7	23	18	17	22	20	21	22	19	1134
7.เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก	06.00-18.00น.	7	23	18	17	22	20	21	22	19	1134
8.หัวจ่ายแปรผัน	06.00-18.00น.	7	23	18	17	22	20	21	22	19	1134
9.หัวจ่ายคองที่	06.00-18.00น.	7	23	18	17	22	20	21	22	19	1134


ตารางที่ 5. 13 แสดงเวลาการเดินเครื่องจักร ช่วง เดือน มี.ค. 2542 – ต.ค. 2542

อุปกรณ์	จำนวนครั้งการขัดข้อง (ครั้ง)	เวลาการเดินเครื่องจักร (ช.ม.)	ช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุ (MTBF) ช.ม.	อัตราส่วนการขัดข้อง (%)
1.เครื่องทำน้ำเย็น	70	1,296	18.51	5.40
2.หอผึ่งน้ำ	66	1,296	19.63	5.09
3.ชุดบำบัดน้ำประมูมิ	24	1,296	54.00	1.85
4.ชุดบำบัดน้ำทุติยภูมิ	50	1,296	25.92	3.85
5.ชุดบำบัดน้ำระบายความร้อน	27	1,296	48.00	2.08
6.เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่	130	1,134	8.72	11.46
7.เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก	17	1,134	66.70	1.49
8.หัวจ่ายลมแปรผัน	114	1,134	9.94	10.05
9.หัวจ่ายลมแปรคองที่	49	1,134	23.14	4.32


ตารางที่ 5. 14 แสดงช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนเกิดเหตุขัดข้องและอัตราส่วนการขัดข้องก่อนปรับปรุง

หมายเหตุ * การคำนวณอัตราส่วนการขัดข้อง = $\frac{\text{ผลรวมของจำนวนครั้งการขัดข้อง} * 100}{\text{ผลรวมของเวลาการทำงานของเครื่อง}}$ (%)

* การคำนวณช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนการขัดข้อง = $\frac{\text{ผลรวมของเวลาการทำงานของเครื่องจักร}}{\text{ผลรวมของจำนวนครั้งการขัดข้อง}}$ (ช.ม.)

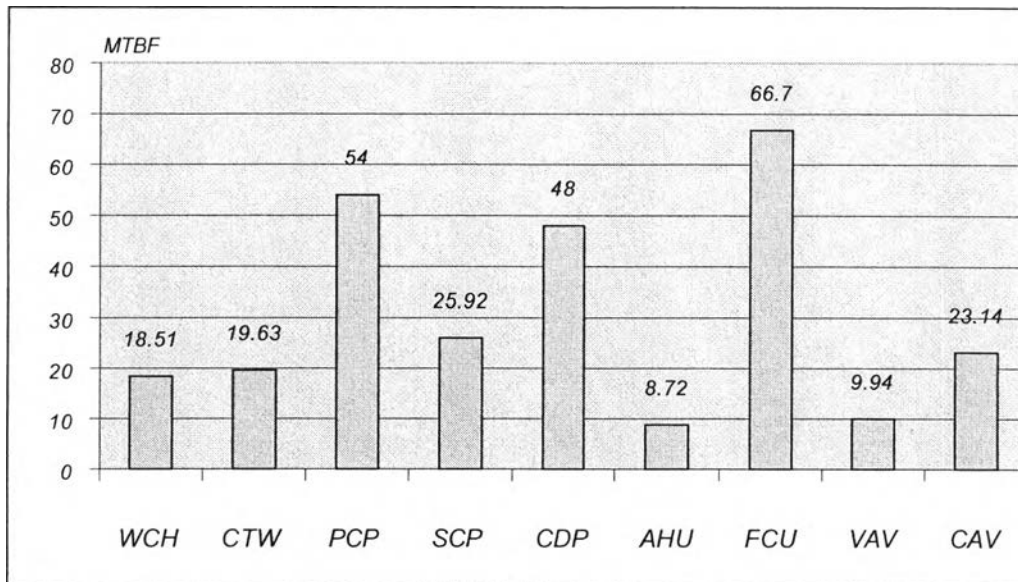

รูปที่ 5.18 กราฟแสดงช่วงเวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MTBF) มี.ค. 2542 – ต.ค. 2542

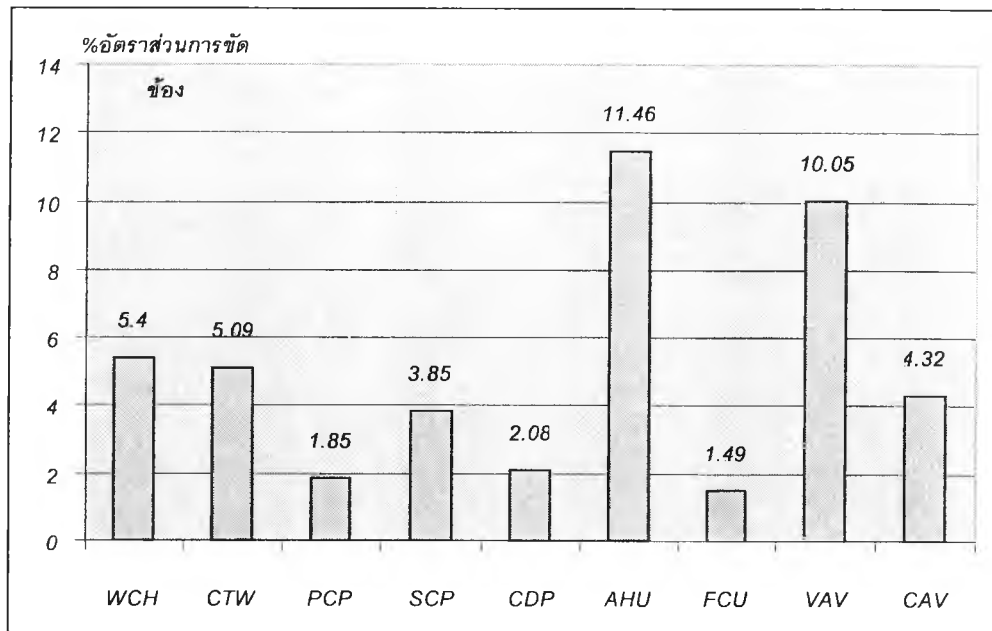

รูปที่ 5.19 กราฟแสดงอัตราส่วนการขาดของเครื่องจักร (มี.ค. 2542 – ต.ค. 2542)

จากตารางที่ 5.14 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเครื่องจักรที่มีอัตราการขัดข้องมากและมีผลกระทบต่อระบบอาคารโดยรวมได้แก่ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่และหัวจ่ายลมแปรผัน ซึ่งอยู่กระจายตามพื้นที่ของอาคาร โดยพื้นที่ของอาคารมีขนาดใหญ่เราจึงต้องศึกษาว่าการขัดข้องของเครื่องจักรมีแนวโน้มการขัดข้องอยู่บริเวณใด โดยการแบ่งเขตตามพื้นที่ ค่าดัชนีที่เรารู้ได้โดยพิจารณาจาก เวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุขัดข้องโดยรวมของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ = 8.72 ชั่วโมง หัวจ่ายลมแปรผัน = 9.94 ชั่วโมง

อัตราการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ ร้อยละ 11.46 หัวจ่ายลมแปรผัน ร้อยละ 10.05 ซึ่งค่าที่วัดได้เป็นดัชนีวัดโดยรวมยังไม่สามารถชี้วัดได้ชัดเจนว่าเหตุขัดข้องและอัตราการขัดข้องของเครื่องจักรนั้นอยู่ ณ ช่วงใดของอาคาร เราจึงได้ทำการแบ่ง โซน ของอาคารเป็น 3 โซน เพื่อสามารถวิเคราะห์ห้ออัตราการขัดข้องของเครื่องจักรว่าเกิด ณ ส่วนใดมาก และเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขต่อไป ในโซน Executive Floor มีเนื้อที่ใช้สอย 6250 ตารางเมตร และมีจำนวนเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่ชั้นละ 1 ตัว และปริมาณคนที่อาศัยในชั้นนี้มีเพียงผู้บริหารและพนักงานบางส่วนเท่านั้น ส่วนชั้น Typical Floor มีพื้นที่ใช้สอย 130,500 ตารางเมตร เครื่องเป่าลมเย็นติดตั้งอยู่ชั้นละ 4 เครื่อง และมีปริมาณพนักงานอาศัยเป็นจำนวนมากกว่าชั้น Executive ถึง 1 ใน 3 ส่วนชั้น Basement Floor มีพื้นที่ใช้สอยไม่รวมพื้นที่จอดรถ 18,000 ตารางเมตรจะประกอบไปด้วยเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่และเล็กประกอบกัน

Zone Executive Floor จะเริ่มตั้งแต่ชั้น 30-34 (5 ชั้น)

Zone Typical Floor จะเริ่มตั้งแต่ชั้น Ground – 29 (29 ชั้น)

Zone Basement Floor จะเริ่มตั้งแต่ชั้น B1 - B4 (4 ชั้น)


โดยข้อมูลการบกพร่องของเครื่องจักร ตั้งแต่เดือน มี.ค. 42 – ต.ค. 42 มีค่าดังต่อไปนี้

	พื้นที่ ุแบ่งตาม โซน (ZONE)	จำนวนครั้ง การขัดข้อง	เวลาการ เดินเครื่อง	MTBF (ช.ม.)	อัตราการ ขัดข้อง(%)
1	EXCUTIVE FLOOR	8	1134	141.75	0.7
2	TYPICAL FLOOR	106	1134	10.69	9.34
3	BASEMENT FLOOR	16	1134	70.87	1.41


ตารางที่ 5.14 A แสดงช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุขัดข้องและอัตราส่วนการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่
หลังจากการแบ่งโซนตามชั้น (มี.ค.42 - มิ.ย. 42)

	พื้นที่ ุแบ่งตาม โซน (ZONE)	จำนวนครั้ง การขัดข้อง	เวลาการ เดินเครื่อง	MTBF (ช.ม.)	อัตราการ ขัดข้อง(%)
1	EXCUTIVE FLOOR	25	1134	45.36	2.2
2	TYPICAL FLOOR	72	1134	15.75	6.34
3	BASEMENT FLOOR	17	1134	66.7	1.49


ตารางที่ 5.15 A แสดงช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุขัดข้องและอัตราส่วนการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน
หลังจากการแบ่งโซนตามชั้น (มี.ค.42 - มิ.ย. 42)

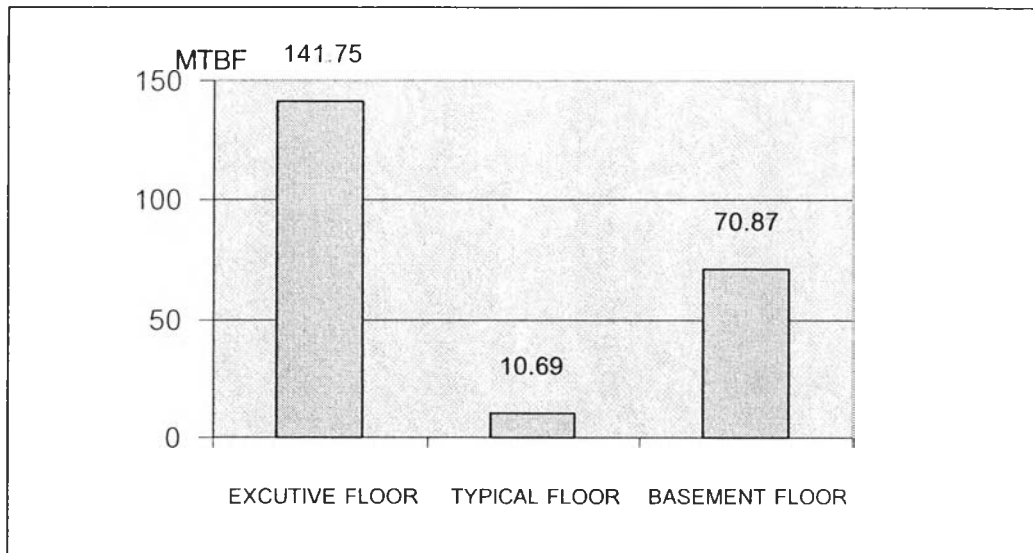


รูปที่ 5.20 แสดง MTBF ของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่หลังจากแบ่งโซนตามพื้นที่
ช่วงก่อนการปรับปรุง (มี.ค 42-ต.ค. 42)

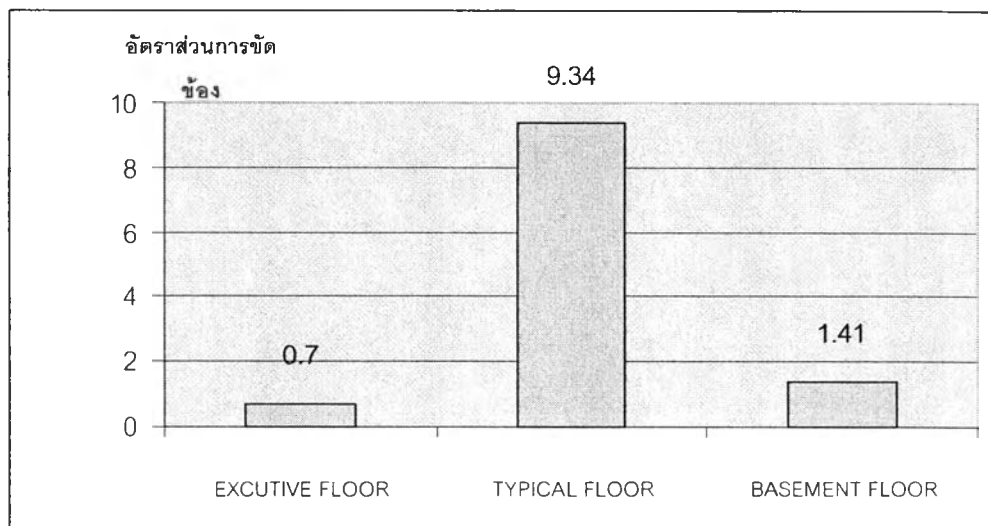

รูปที่ 5.21 แสดง อัตราส่วนการชำรุดของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่หลังจากแบ่งโซนตามพื้นที่
ช่วงก่อนการปรับปรุง (มี.ค 42-ต.ค. 42)

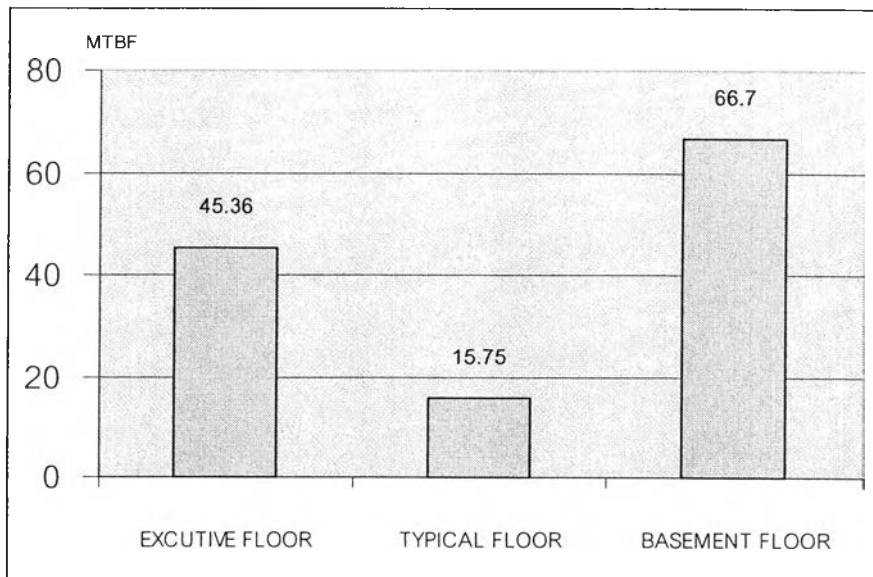

รูปที่ 5.22 แสดง MTBF ของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่หลังจากแบ่งโซนตามพื้นที่
ช่วงก่อนการปรับปรุง (มี.ค 42-ต.ค. 42)

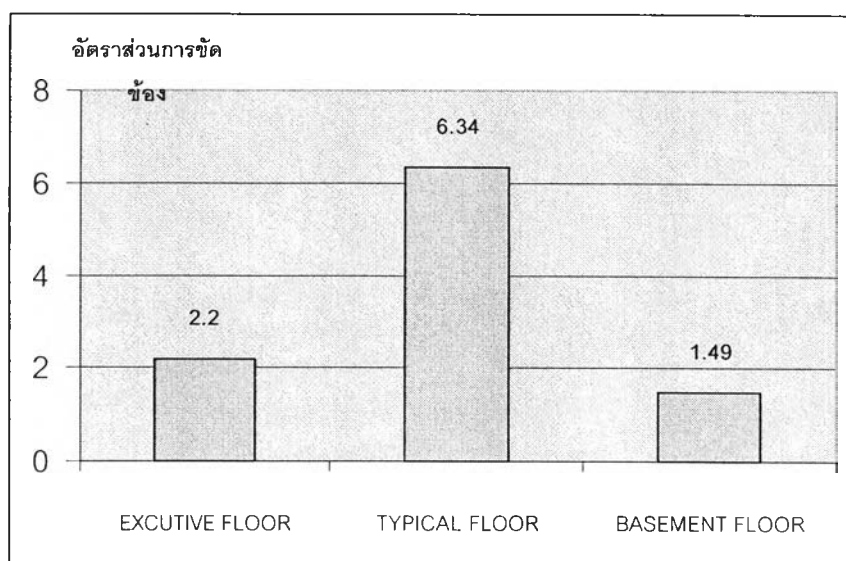

รูปที่ 5.23 แสดง อัตราส่วนการชำรุดห้อง ของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่หลังจากแบ่งโซนตามพื้นที่
ช่วงก่อนการปรับปรุง (มี.ค 42-ต.ค. 42)

จากรูปที่ 5.64-5.67 จะสังเกตได้ว่าเมื่อเราแบ่งช่วงของ Zone ตามชั้นต่าง ๆ แล้ว จะมีค่าดัชนีการขัดข้องของเครื่องจักร ดังต่อไปนี้คือ ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ ชั้น Excutive Floor = 141.75 ช.ม. ชั้น Typical Floor = 10.69 ช.ม. ชั้น Basement Floor = 70.87 ช.ม. และ อัตราการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่เป็น ร้อยละ 0.7 , 9.34 , 1.41 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าอัตราการขัดข้องของเครื่องจักรส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่ ชั้น Typical Floor เนื่องจากมีจำนวนชั้นมากและมีปริมาณเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่มากกว่าชั้นอื่น ๆ ตลอดจนพื้นที่ในการใช้สอยมากกว่า Zone อื่นๆ

ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผัน และ ชั้น Excutive Floor = 45.36 ช.ม. และ ชั้น Typical Floor = 15.75 ช.ม. ชั้น Basement Floor = 66.70 ช.ม. โดยที่อัตราการขัดข้องของหัวจ่ายลมแปรผันมีอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ชั้น Excutive Floor ร้อยละ 2.20 และ ชั้น Typical Floor ร้อยละ 6.34 ชั้น Basement Floor ร้อยละ 1.49

เมื่อเราได้แบ่งพื้นที่ตาม Zone ซึ่งมีชั้น จะสังเกตได้ว่าอัตราการขัดข้องของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่และหัวจ่ายลมแปรผันจะเกิดขึ้น ณ ชั้น Typical Floor ทั้งนี้เนื่องมาจากมีจำนวนของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่และหัวจ่ายลมแปรผันอยู่มากกว่าชั้นอื่นๆ เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ของลูกค้าที่อยู่ในอาคารมากกว่า ถึง 3 ใน 4 ของอาคารทั้งหมด โดยผลการวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและอัตราการขัดข้องของเครื่องจักร ซึ่งเราสามารถนำมาวางแผนการบำรุงรักษาและแผนการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

5.6 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

จากข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ในตารางที่ 5. แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษา ของเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ ช่วงก่อนการปรับปรุงโดยการวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2542 ถึงเดือน ตุลาคม 2542 โดยการวัดประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาโดยใช้ดัชนีการวัด 2 ตัวคือ

1) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้อง (MEANTIME BETWEEN FAILURE) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ เครื่องทำน้ำเย็นเป็น	18.51 ช.ม.
2) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ หอผึ่งน้ำเป็น	19.63 ช.ม.
3) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ ชุดขับเคลื่อนน้ำประุมุมเป็น	54 ช.ม.
4) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิเป็น	25.92 ช.ม.
5) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อนเป็น	48 ช.ม.
6) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่เป็น	8.72 ช.ม.
7) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็กเป็น	66.70 ช.ม.
8) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ หัวเป่าลมแปรผันเป็น	9.94 ช.ม.
9) ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของ หัวเป่าลมคงที่เป็น	23.14 ช.ม.

จะสังเกตเห็นว่า ช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร ของเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่และจ่ายลมเย็นแปรผันมีช่วงเวลาที่เครื่องจักรจะเกิดเหตุขัดข้องเพียง 8.72 ชั่วโมงและ 9.94 ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก แสดงให้เห็นถึงเครื่องจักรมีดัชนีความน่าเชื่อถือน้อยมาก ดังนั้นการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้มากขึ้นนอกจากจะทำแผนบำรุงรักษาตามคาบเวลาแล้ว ควรจัดทำแผนการตรวจสอบประจำวัน (DAILY INSPECTION PLAN) ประกอบแผนหลักเพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่องจักรก่อนที่เกิดเหตุขัดข้อง

2) อัตราการขัดข้องของเครื่องจักร นอกจากช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร ดัชนีที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของเครื่องจักรอีกดัชนี คือ อัตราการขัดข้องของเครื่องจักรซึ่งจากข้อมูลที่เก็บมาจากเดือน มีนาคม 2542 ถึง ตุลาคม 2542 มีอัตราการขัดข้องของเครื่องจักรดังนี้

1) อัตราการขัดข้องของเครื่องทำน้ำเย็น	เป็นร้อยละ	5.40
2) อัตราการขัดข้องของหอผึ่งน้ำ	“	5.09
3) อัตราการขัดข้องของชุดบำบัดน้ำประปา	“	1.85
4) อัตราการขัดข้องของชุดบำบัดน้ำทุติยภูมิ	“	3.85
5) อัตราการขัดข้องของชุดบำบัดน้ำระบายความร้อน	“	2.08
6) อัตราการขัดข้องของเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่	“	11.46
7) อัตราการขัดข้องของเครื่องเป่าลมขนาดเล็ก	“	1.49
8) อัตราการขัดข้องของหัวเป่าลมแปรผัน	“	10.05
9) อัตราการขัดข้องของหัวเป่าลมคงที่	“	4.32

จากอัตราการขัดข้องของเครื่องจักร แสดงให้เห็นว่า เครื่องจักรที่มีอัตราการขัดข้องมากที่สุด ได้แก่ เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การขัดข้องร้อยละ 11.46 และหัวจ่ายลมแปรผัน อัตราการขัดข้อง ร้อยละ 10.05 โดยเราจะนำอัตราการขัดข้องของเครื่องจักร และช่วงเวลาก่อนการเกิดเหตุขัดข้องมาทำการวางแผนการบำรุงรักษาเมื่อสังเกตเห็นอัตราการขัดข้องเครื่องจักรแล้ว เครื่องจักรที่อยู่ในห้องเครื่องจักร เช่น เครื่องทำน้ำเย็น, หอผึ่งน้ำ, ชุดบำบัดน้ำต่าง ๆ จะมีอัตราการขัดข้องน้อยกว่า เครื่องจักรที่อยู่ภายนอกห้องเครื่องจักร โดยเครื่องจักรที่อยู่ในห้องเครื่องจักรได้รับการจดบันทึก และตรวจสอบของพนักงานเดินเครื่องจักรทุกวัน ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องจักรที่อยู่นอกห้องเครื่อง เช่น เครื่องเป่าลมเย็น และ หัวจ่ายลมต่าง ๆ ซึ่งขาดการตรวจสอบ (INSPECTION) อยู่เป็นประจำ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรจะทำการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE) และการวางแผนการตรวจสอบเครื่องจักร (INSPECTON PLAN) ซึ่งรายละเอียดจะเขียนไว้ในบทต่อไป

สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เราสามารถใช้เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักร (MEAN TIME TO REPAIR) MTTR แสดงสภาพการบำรุงรักษาว่ากิจกรรมการซ่อมเครื่องจักรหรือการบำรุงรักษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งในกระบวนการซ่อมแซมเครื่องจักรในระบบปรับอากาศ ช่วงก่อนการปรับปรุงมีดังต่อไปนี้

อุปกรณ์	จำนวนครั้ง การขัดข้อง(ครั้ง)	ผลรวมเวลาที่ หยุดเครื่อง(ช.ม.)	ช่วงเวลาเฉลี่ยในการซ่อม MTTR
1.เครื่องทำน้ำเย็น	70	105.56	1.5
2.หอผึ่งน้ำ	66	39.31	0.59
3.ชุดขับเคลื่อนน้ำปฐมภูมิ	24	53.22	2.21
4.ชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ	50	127.29	2.54
5.ชุดขับเคลื่อนน้ำระบายความร้อน	27	26.65	0.98
6.เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่	130	52.42	0.4
7.เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก	17	25.25	1.48
8.หัวจ่ายแปรผัน	114	39.08	0.34
9.หัวจ่ายคงที่	49	22.99	0.46

ตารางที่ 5.16 แสดงเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมเครื่องจักร ก่อนการปรับปรุง

$$* \text{การคำนวณช่วงเวลาเฉลี่ยในการซ่อม} = \frac{\text{ผลรวมของเวลาการซ่อมเครื่องจักร (ช.ม.)}}{\text{ผลรวมของจำนวนครั้งการขัดข้อง}}$$

จากผลการเก็บข้อมูลจะสามารถวิเคราะห์เวลาเฉลี่ยในการซ่อมเครื่องจักรของเครื่องทำน้ำเย็นและชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิมีเวลาเฉลี่ยในการซ่อมมากที่สุดเนื่องจากเครื่องทำน้ำเย็นมีความซับซ้อนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ซึ่งต้องมีความชำนาญเฉพาะด้านในการซ่อมแซม ในส่วนของชุดขับเคลื่อนน้ำทุติยภูมิ สาเหตุที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมมากที่สุดเนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่กว่า ชุดขับเคลื่อนน้ำอื่นๆ และประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะการซ่อมแซม ซีสของ Butterfly Valve ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมถึง 62.75 ช.ม.

5.7 ดัชนีการวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานซ่อมบำรุง

การที่จะวัดได้ว่าพนักงานซ่อมบำรุงทำงานมีประสิทธิภาพหรือสามารถทำการแก้ไขและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ภายในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ภายใต้งบเงินในการทำงานต่าง ๆ เช่น ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน, น้ำหนักของเครื่องจักรและอุปกรณ์, ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เป็นต้น เราสามารถวัดการทำงานออกมาได้หลายประเภทแต่ในกรณีตัวอย่างที่ได้ทำการวิจัยนี้ เราใช้กรรมวิธีการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานในแต่ละงาน และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือเราเรียกว่า คน-ชั่วโมง (MAN-HOURS) โดยในการวัดผล การปฏิบัติงานของการทำงานในแต่ละเครื่องจักรจะกระทำโดยการพิจารณาในใบแจ้งซ่อมที่มีการระบุจำนวนพนักงานที่ทำงานซ่อมงานในแต่ละ CASE ว่า ต้องใช้พนักงานในการซ่อมบำรุงจำนวนกี่คน มาประกอบกับการเฝ้าสังเกตและจับเวลาการปฏิบัติงาน โดยมีได้ให้พนักงานนั้น ๆ ทราบว่ามี การบันทึกเวลาเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานตามปกติ รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ของ กิจกรรมในการซ่อมบำรุง เช่น การถอดอุปกรณ์บางประเภทต้องใช้คนจำนวนกี่คน และต้องมีพนักงานช่วยเหลือด้านอื่น ๆ อีกกี่คน ประกอบในการพิจารณา ซึ่งจำนวนพนักงานที่นำมาคิดคงไม่ตรงกับอาคารอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างกันด้านประสบการณ์, ความยากลำบากในการปฏิบัติงาน และรูปร่าง น้ำหนักของเครื่องจักร อุปกรณ์

ในด้านของเวลาการปฏิบัติงานทางผู้เขียนได้นำเวลามาจากสรุปข้อมูลการซ่อม ซึ่งพนักงาน จะมีการระบุเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่ เริ่มจนเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละงานและแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบกับการเฝ้าสังเกตเวลาในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานที่ได้กล่าวในข้างต้น มาเปรียบเทียบและใช้วิเคราะห์การปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป