

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

การจัดการระบบควบคุมคุณภาพ

วัตถุประสงค์ในการจัดการระบบคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้าต้องการอย่างสม่ำเสมอ โดยอยู่ภายใต้ต้นทุนและเวลาที่เหมาะสมตามแนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า นั่นคือ การมอบคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้า ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดจึงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการจัดการระบบควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ

ในส่วนของ การควบคุมคุณภาพ เป็นส่วนของการวางแผนและควบคุมการดำเนินการ เพราะกระบวนการผลิตสินค้าใด ๆ ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดผลผลิตที่ดีจะประกอบไปด้วย คน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ กล่าวคือ ถ้าส่วนประกอบทั้งสี่ไม่เกิดข้อบกพร่อง สินค้าที่ผลิตออกมาจะอยู่ในระดับถูกต้องตรงตามมาตรฐาน แต่ในความเป็นจริงแล้วในกระบวนการผลิตมักเกิดความผันแปรอยู่เสมอ เป็นผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่คงที่ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการใช้ในการควบคุมคุณภาพของสินค้า

สำหรับนิยามของการควบคุมคุณภาพ กล่าวว่า “การควบคุมคุณภาพ คือการบริหารงานในด้านการควบคุมวัตถุดิบ และการควบคุมการผลิต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมามีข้อบกพร่องและเสียหายได้” จะเห็นว่าการควบคุมคุณภาพจะต้องจัดรูปแบบการบริหารในการป้องกัน ค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งจะนำไปสู่การผลิตที่ไม่ดี ดังนั้นการควบคุมคุณภาพจะต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและวิธีการวัดคุณภาพขึ้นมาก่อน ซึ่งตัวคุณภาพหมายถึง การกำหนดขนาด คุณสมบัติทางเคมี ทางกล ความสวยงาม เป็นต้น

และเนื่องจากระบบการผลิตได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตจึงต้องควบคุมทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว

มาตรการในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต แบ่งออกเป็น 2 มาตรการ คือ

1. มาตรการที่ต้องทำเป็นประจำในกระบวนการผลิต

เป็นมาตรการที่ทำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ คุณสมบัตีสมาเสมอ โดยมีของเสียน้อยที่สุด ได้แก่

1.1 การควบคุมวัตถุดิบ

1.2 การควบคุมกระบวนการขั้นตอนการผลิต

1.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

2. มาตรการเพื่อการปรับปรุงหรือการพัฒนา

เป็นมาตรการที่ทำเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ให้มีของเสียหรือลดปริมาณของเสีย ได้แก่

2.1 การจัดเก็บสถิติการผลิต ข้อมูลปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา

2.2 การวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไขและป้องกันต่อไป

เครื่องมือสำหรับระบบคุณภาพ

แนวทางปฏิบัติของการสร้างระบบคุณภาพ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้เข้าใจถึงสถานภาพการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการได้อย่างแท้จริง เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ให้ระบบบริหารคุณภาพมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานตามสภาพที่เป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือที่เป็นเทคนิค วิธีการ ผัง แผนภูมิ ตาราง และอื่น ๆ จะช่วยในการค้นหาข้อเท็จจริง การรวบรวมและจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุและผลรวมถึงการตัดสินใจ ดังนี้

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheets)

ใบตรวจสอบเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปของตาราง แบบฟอร์ม หรือแผนภาพใดๆ ที่ออกแบบให้มีลักษณะง่ายต่อการจดบันทึกข้อมูล การจำแนกข้อมูลและการวิเคราะห์ผลหรืออาจจะมีลักษณะเป็นตารางแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจสอบไว้พร้อมแล้ว สามารถนำไปใช้งานโดยไม่ต้องใส่รายละเอียดใหม่ เพียงแต่กาเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับรายละเอียดที่จัดไว้เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและถูกต้อง
2. สามารถมองดูเข้าใจง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย

อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เพื่อบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลว่าตรวจสอบพบจุดบกพร่องเป็นเท่าไรอย่างไร หรือเพื่อใช้ตรวจสอบตามหัวข้อที่กำหนดไว้ให้ตรวจสอบล่วงหน้า ดังนั้นจึงควรออกแบบแผ่นตรวจสอบให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลและลักษณะของข้อมูลให้ชัดเจน ควรลำดับหัวข้อการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการทำงาน นอกจากนี้ควรระบุที่มาหรือภูมิหลังของข้อมูลในใบตรวจสอบ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต วันเวลา และชื่อผู้ตรวจสอบ เป็นต้น

สรุปใบตรวจสอบมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะการใช้งาน คือ

1. ใช้บันทึก
2. ใช้ตรวจสอบยืนยัน

2. ผังพาเรโต (Pareto Diagrams)

ผลของปัญหาด้านคุณภาพการผลิต จะปรากฏออกมาในรูปของความสูญเสีย (Loss) ซึ่งคำนวณได้จากจำนวนชิ้นของเสียคูณด้วยราคาต้นทุนต่อชิ้น และของเสียแต่ละชิ้นจะมีจุดบกพร่องที่ต่างกันออกไป และอาจมาจากสาเหตุ (Cause) จำนวนมากมายในสายการผลิตหนึ่ง ๆ แต่หากวิเคราะห์ถี่กลงไปกลับพบว่าจุดบกพร่องเพียงไม่กี่ชนิดทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้นมีสาเหตุจากจุดบกพร่องหลายชนิดมาก จึงมีคำกล่าวเรียกชนิดของจุดบกพร่อง 2 ประเภทนี้ว่า

1. ประเภทน้อยชนิดแต่มีผลมาก (The Vital Few)
2. ประเภทมากชนิดแต่มีผลน้อย (The Trivial Many)

ดร.จูราน (Dr.J.M.Juran) ชาวอเมริกันก็ได้นำเอาหลักการของพาเรโตนี้มาใช้ในวิชาการควบคุมคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นว่า สาเหตุ ความบกพร่องเพียงไม่กี่สาเหตุกลับก่อความสูญเสียให้มากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้น กลับมาจากสาเหตุจำนวนมากมาย และได้เรียกวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ว่า การวิเคราะห์แบบพาเรโต (Pareto Analysis) และเรียกรูปวาดหรือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ว่า ผังพาเรโต (Pareto Diagram)

2.1 ขั้นตอนการสร้างผังพาเรโต

ขั้นที่ 1 : ตัดสินว่าจะลงมือศึกษาปัญหาอะไร และต้องการเก็บข้อมูลชนิดใดโดย

1. ตกลงว่าจะลงมือศึกษาปัญหาชนิดใด

2. ตัดสินใจว่าข้อมูลชนิดใดที่จำเป็นต้องรวบรวมพร้อมวิธีการจำแนกประเภทของข้อมูลเหล่านั้น
3. กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล และช่วงเวลาที่ จะทำการเก็บข้อมูล

ขั้นที่ 2 : ออกแบบแผ่นบันทึกความบ่อยของข้อมูลที่ตรวจพบ (Data Tally Sheet)
(ดูตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 แผ่นบันทึกความบ่อยของข้อมูลที่ตรวจพบ

รหัส	ชนิดของความบกพร่อง	จำนวนที่ตรวจพบ	รวม
A	รอยแตก	/// //	10
B	รอยช่วน	/// // // // // //	42
C	คราบสกปรก	/// /	6
D	รอยย่น	/// // // // // ///	104
E	ช่องว่าง	////	4
F	รูเข็ม	/// /// // ///	20
G	อื่น ๆ	/// // //	14
			200

ตารางที่ 2.2 ใบสรุปข้อมูลสำหรับผังพาเรโต

รหัส	a	b	c	d	e
	ชนิดของความบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่อง	จำนวนจุดบกพร่องสะสม	% เทียบกับค่ารวม	% สะสม
D	รอยย่น	104	104	52	52
B	รอยช่วน	42	146	21	73
F	รูเข็ม	20	166	10	83
A	รอยแตก	10	176	5	88
C	คราบสกปรก	6	182	3	91
E	ช่องว่าง	4	186	2	93
G	อื่น ๆ	14	200	7	100
	รวม	200	-	100	-

ขั้นที่ 3 : ไปทำการตรวจสอบแล้วเติมข้อมูลลงในแผ่นบันทึกความบ่อยของข้อมูลที่ตรวจพบ แล้วคำนวณหายอดรวมของแต่ละรายการ

ขั้นที่ 4 : นำตัวเลขที่บวกรวมได้จากแผนบันทึกในขั้นที่ 3 ไปใส่ลงในใบสรุปข้อมูล สำหรับผังพาเรโต (Data Sheet for Pareto Diagram) (ดูตารางที่ 2.2)

ขั้นที่ 5 : นำข้อมูลจากตารางที่ 2.1 มากรอกลงในตารางที่ 2.2 โดยต้องเรียงรายการชนิดของความบกพร่องใหม่ โดยเรียงจากรายการที่ตรวจพบจำนวนจุดบกพร่องมากที่สุดก่อนแล้วมากรอกตามลำดับลงมาจกมากที่สุดไปน้อยที่สุด ยกเว้นรายการอื่น ๆ ให้เอาไว้ท้ายที่สุดเสมอ

ขั้นที่ 6 : เขียนกรอบของแผนกราฟโดยมีแกนตั้ง 2 แกน แกนนอน 1 แกน

ขั้นที่ 7 : เขียนแผนภูมิหรือกราฟแท่งโดยเริ่มทีละแท่งตามลำดับจากซ้ายมาขวา โดยเอาข้อมูลจาก ตารางที่ 2.2 มาใช้

ขั้นที่ 8 : เขียนเส้นกราฟพาเรโตโดย

1. กำหนดจุดจำนวนจุดบกพร่องสะสมจากคอลัมน์ (C) ในตาราง 2.2 (โดย เล็งแนวลงจุดจากเส้นขวามือของแต่ละแท่งกราฟ)
2. ลากเส้นตรงเป็นเส้นหนักเชื่อมจุดต่าง ๆ ในข้อ 1

ขั้นที่ 9 : เติมข้อความต่าง ๆ เพื่ออธิบายข้อมูลที่จำเป็นต้องลงให้ครบ

1. ข้อมูลแสดงที่มา ชื่อผู้วาด ชื่อผัง
2. ข้อมูลแสดงเกี่ยวกับการประมวล เช่น ระยะเวลาการตรวจสอบ จุดสถานที่ ที่มาของข้อมูล จำนวนข้อมูลที่เก็บมา เป็นต้น

ตามที่ทราบแล้วว่า ผังพาเรโตใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นเหตุและผลที่ตรวจพบ โดยแยกประเภท/ชนิดของต้นเหตุ และเรียงลำดับตามความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากแต่ละต้นเหตุ นั้น ๆ อาจแบ่งผังพาเรโตออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ผังพาเรโตจากปรากฏการณ์ (หรือผลของปัญหา)

ผังชนิดนี้เขียนขึ้นจากการตรวจสอบหาประเภทต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ความบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อการค้นหาสาเหตุต่อไป อาทิ

- 1.1 ด้านคุณภาพ : จุดบกพร่อง ความผิดพลาด ความล้มเหลว ข้อร้องเรียน จำนวนของดีคืนและจำนวนของซ่อม
- 1.2 ด้านต้นทุน : ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม และมูลค่าความสูญเสียในแต่ละรายการ
- 1.3 ด้านการจัดส่ง : ความล่าช้าในการส่ง การส่งผิด และสต็อกขาดมือ
- 1.4 ด้านความปลอดภัย : จำนวนอุบัติเหตุแยกตามลักษณะการบาดเจ็บ ความเสียหายชำรุดของวัตถุ และเครื่องจักรกล

2. ผังพาเรโตจากสาเหตุแห่งปัญหา

ผังชนิดนี้จะพบมากในการผลิต ใช้บอกที่มา สถานที่เกิด หรือจุดที่เป็นต้นตอของความบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งตรวจพบ

2.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับผังพาเรโต (Note on Pareto Diagrams)

2.1.1 ข้อสังเกตในการสร้างผังพาเรโต

2.1.1.1 จากปัญหาเดียวกัน ควรเขียนผังพาเรโตหลาย ๆ แบบ โดยแยกตามชนิดของข้อมูล จากการทำเช่นนี้จะพบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ จะช่วยให้การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหามีความกระจ่างมากขึ้น

2.1.1.2 กรณีแบ่งประเภทหรือชนิดของสาเหตุแล้ว กลับพบว่าในช่องสาเหตุอื่น ๆ กลับมีเปอร์เซ็นต์สูง (เช่น มากกว่า 10%) แสดงว่าสาเหตุอื่น ๆ ที่อ้างนั้นยังแยกออกมาไม่ได้ เพราะอาจมีสาเหตุบางตัวที่ถูกนับรวมในกลุ่มสาเหตุอื่น ๆ นี้ทำให้ผลการวิเคราะห์คลาดเคลื่อนได้ ควรทำการจำแนกใหม่เพื่อให้เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มอื่น ๆ ลดลง

2.1.1.3 หากว่ามูลค่าทางการเงินสามารถกำหนดลงไปได้ในข้อมูลนั้น ก็ควรเขียนไว้บนกราฟแทนตั้ง ต้องให้เห็นได้ชัดเจน เพราะในที่สุดแล้วความสูญเสียหรือผลการปฏิบัติงานย่อมวัดออกมาเป็นตัวเงินเสมอ

2.1.2 ข้อสังเกตในการใช้ผังพาเรโต

2.1.2.1 แก้วสาเหตุนั้นไปเลย แม้ว่าผลของสาเหตุนั้นอาจไม่สำคัญมากนักก็ตาม การใช้ผังพาเรโตก็เพื่อจำแนก พร้อมทั้งชี้ให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาคืออะไร การแก้ปัญหาคืออะไร การแก้ปัญหาแต่ละสาเหตุที่เห็นแจ้งชัดเจนจะเป็นการเสริมทักษะในการเป็นนักแก้ปัญหาต่อไป

2.1.2.2 อย่าละเลยที่จะเขียนผังพาเรโตจากสาเหตุ หลังจากได้เขียนผังพาเรโตจากปรากฏการณ์แล้ว ทั้งนี้เพราะว่าการเขียนเช่นนี้จะช่วยให้มองเห็นภาพการเกิดความบกพร่องได้ ชัดเจนกว่า ผลคือการนำไปสู่การแก้ไขความบกพร่อง

3. กราฟ (Graph)

กราฟคือเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีที่สุด โดยมีลักษณะพิเศษดังนี้ คือ

- เขียนง่าย
- เข้าใจง่าย และอ่านข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละข้อมูลได้ชัดเจน

- เป็นแนวทางไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป

ในจำนวน QC เทคนิคทั้งหมด ตัวที่ง่ายที่สุดและเป็นที่คุ้นเคยมากที่สุด มีโอกาสได้เห็นและได้ใช้เกือบทุกวัน ก็คือกราฟนั่นเอง

ข้อมูลทุกประเภทสามารถเสนอในรูปกราฟได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

1. ใช้วิเคราะห์ข้อมูล กราฟจะแสดงความหมายของตัวเลขออกมาและสามารถชี้ให้เห็นข้อเท็จจริง ซึ่งอาจมองข้ามไปได้หากดูจากตัวเลขโดยตรง ดังนั้นกราฟจึงมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์สภาพของข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เพื่อชูดค้นหาสาเหตุและมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง
2. ใช้อธิบาย กราฟช่วยให้สามารถอธิบายหรือชี้แจงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ให้แก่อื่นเข้าใจได้ง่ายดีกว่าการอธิบายโดยใช้ข้อมูลหรือตัวเลขโดยตรง
3. ใช้ควบคุม กราฟที่เขียนแสดงอัตราการหยุดงานหรือของเสียตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทำให้กราฟเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมงานต่าง ๆ ได้ ทั้งในด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมกำหนดการต่าง ๆ ด้วย
4. ใช้บันทึก ข้อมูลที่เก็บได้ สามารถบันทึกลงเป็นกราฟได้เลย และเมื่อต้องการใช้ สามารถดูจากกราฟได้ทันที

ประโยชน์ของกราฟ

1. สามารถยึดกุมสภาพปัญหาในปัจจุบันและจุดของปัญหาได้ โดยการแสดงสภาพปัญหาด้วยกราฟเส้นตรง จะทำให้สามารถเข้าถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันได้ เพื่อที่จะพิจารณาคูว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดีแล้วหรือไม่ จำเป็นต้องมีกิจกรรมปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น
2. ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไข ในสถานประกอบการจะมีปัญหาต่าง ๆ มากมายเป็นต้นว่า "อุณหภูมิลดลง" "สินค้าด้อยคุณภาพ" "เกิดการผิดพลาดในการทำงานบ่อย" ถ้าหากนำเอาการเคลื่อนไหวของจุดบนกราฟเส้นตรงมาเทียบกับสภาพของกระบวนการผลิตแล้วทำการวิเคราะห์จะสามารถค้นหาสาเหตุของความผิดปกติเพื่อที่จะนำมาพิจารณาจัดทำกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้
3. สามารถตรวจสอบผลจากมาตรการเพื่อการแก้ไข โดยการจัดทำกราฟเส้นเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนกับหลังการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขทำให้สามารถตรวจสอบผลของมาตรการที่วางเอาไว้ได้


4. ใช้เป็นประโยชน์สำหรับการเขียนรายงาน ในการจัดทำหนังสือรายงาน เกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QC Circle) หรือ ในการรวบรวมผลการทดลองเป็นต้นนั้น อาจใช้กราฟเส้นให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะสรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอ่านได้ชัดเจน

2. การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลองคืออะไร

การออกแบบการทดลอง คือ การทดสอบหรืออนุกรมของการทดสอบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวแปรนำเข้า (Input Variable) ของกระบวนการหรือระบบ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สนใจ (Output Response)

องค์ประกอบของการออกแบบการทดลอง

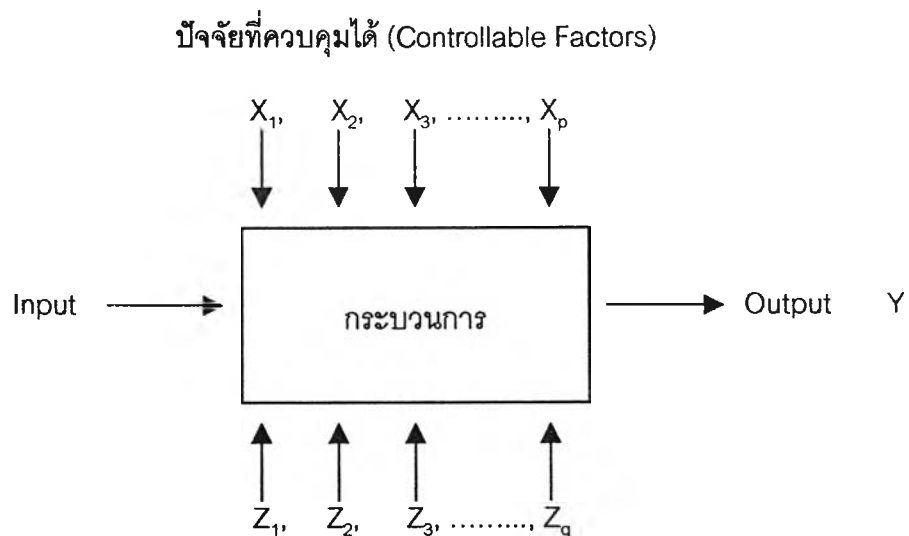

รูปที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของการออกแบบการทดลอง

วัตถุประสงค์ของการทำการออกแบบการทดลอง

1. วิเคราะห์หาว่าปัจจัยหรือ Factor ใดที่มีผลต่อ y มากที่สุด
2. วิเคราะห์หาว่าควรกำหนดให้ปัจจัย x แต่ละตัวมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ y มีค่าดีที่สุด

3. วิเคราะห์หาว่าควรกำหนดให้ปัจจัย x แต่ละตัวมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ y มีค่าความแปรปรวนน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์หาว่าควรกำหนดให้ปัจจัย x แต่ละตัวมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ผลกระทบของปัจจัย Z_1, Z_2, \dots, Z_q มีค่าน้อยที่สุด

การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง

การออกแบบการทดลองได้มีประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งการออกแบบการทดลองเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านต่าง ๆ เช่น

- ปรับปรุงผลได้ (Yield) ของกระบวนการ
- ลดความผันแปร
- ลดเวลาในการพัฒนา
- ลดต้นทุนโดยรวม เป็นต้น

วิธีการออกแบบการทดลองมีบทบาทอย่างสูงในกิจกรรมการออกแบบด้านวิศวกรรม รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น

- การประเมินและเปรียบเทียบคุณลักษณะของการออกแบบ
- การประเมินทางเลือกด้านวัสดุ
- การพิจารณาพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์
- รวมไปถึงการออกแบบพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

แนวคิดพื้นฐานการออกแบบการทดลอง

แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบการทดลองประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 3 สิ่ง ได้แก่ การทำซ้ำ (Replication) การสุ่ม (Randomization) และการบล็อก (Blocking)

การทำซ้ำ จะช่วยให้ผู้ทำการทดลองสามารถประเมินค่าความผิดพลาดของการทดลองได้ และช่วยให้ผู้ทำการทดลองสามารถประมาณค่าของผลกระทบได้ถูกต้องมากขึ้น

การสุ่ม จะทำให้ข้อมูลมีความเป็นอิสระซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถทำการพิสูจน์ได้ โดยใช้กราฟเพื่อทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูล

การบล็อก เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มความแม่นยำของการทดลอง

แนวทางในการออกแบบการทดลอง

1. การระบุถึงปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบการทดลอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุหัวข้อของปัญหาให้กระจ่างชัดและครอบคลุม
2. การเลือกปัจจัยและระดับของปัจจัย ในขั้นตอนนี้ ความรู้ในกระบวนการของผู้ทดลองเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งความรู้ ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยประสบการณ์และความเข้าใจในทฤษฎีของกระบวนการของผู้ทำการทดลอง
3. การเลือกตัวแปรตอบสนอง ผู้ทำการทดลองควรเลือกตัวแปรที่สามารถบอกถึงสารสนเทศของกระบวนการที่ศึกษาได้ดี
4. การเลือกรูปแบบการทดลอง การเลือกรูปแบบของการทดลอง ควรพิจารณาถึงจำนวนตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติได้ การเลือกจำนวนซ้ำที่เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาถึงการบล็อกและวิธีการสุ่ม
5. การทำการทดลอง ในการทำการทดลอง ผู้ทำการทดลองควรจะมีใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนนี้จะทำลายความถูกต้องของผลการทดลอง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติจะถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าการตัดสินใจและวิเคราะห์โดยใช้สามัญสำนึก ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่มีอยู่มากมายในการวิเคราะห์ได้
7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้ทำการทดลอง ควรจะทำการสรุปผลการทดลอง ซึ่งวิธีการนำเสนอด้วยกราฟจะถูกใช้มากในขั้นตอนนี้ นอกจากนี้ควรจะมีการทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลองที่ได้ทำมา

รูปแบบของการออกแบบการทดลอง

รูปแบบในการออกแบบการทดลอง สามารถแบ่งได้กว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การออกแบบการทดลองเมื่อมีปัจจัยเดียว (Single Factor Experiment)

ในการออกแบบการทดลองนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบผลของตัวแปรที่สนใจเมื่อมีเพียงปัจจัยเดียวที่สนใจ และระดับของปัจจัยมีมากกว่า 2 ระดับ

เราสามารถอธิบายการทดลองนี้โดยใช้สมการทางสถิติเชิงเส้นตรงได้ ดังนี้

$$Y_{ij} = \mu + \tau + \epsilon_{ij}$$

2. การออกแบบการทดลองหลายปัจจัยแบบแฟคตอเรียล (Factorial Design Experiment)

ในการออกแบบการทดลองพบว่า หลาย ๆ การทดลองจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยมากกว่า 2 ปัจจัย ซึ่งในการศึกษาดังกล่าว จะทำให้เราสามารถทราบถึงอิทธิพลหลัก (Main Effect) และรวมถึงอิทธิพลของปฏิริยาสัมพันธ์ (Interaction Effect) ซึ่งจะสามารถอธิบายถึงความแตกต่างของผลกระทบระหว่างระดับของปัจจัยหนึ่งไม่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งของอีกปัจจัย

ตัวแบบทางสถิติของการทดลองเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัย สามารถแสดงได้ดังนี้

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

3. การออกแบบการทดลองหลายปัจจัยเมื่อแต่ละปัจจัยมี 2 ระดับ (2^k Factorial Design Experiment)

การออกแบบการทดลองนี้ เป็นการทดลองที่มีจำนวนของปัจจัย K ปัจจัย ซึ่งในแต่ละปัจจัยจะมี 2 ระดับ จึงเรียกการออกแบบการทดลองนี้ว่า 2^k แฟคตอเรียล โดยปกติแล้วการออกแบบการทดลองแบบนี้ มักใช้ในขั้นตอนการทดลองเริ่มต้น เมื่อมีจำนวนของปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ซึ่งในการทดลองนี้ จะใช้จำนวนตัวอย่างที่น้อย เมื่อเทียบกับการทดลองแบบแฟคตอเรียล

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นจากการหล่อ

3.1 สิ่งแปลกปลอมในเนื้อวัสดุ (Inclusions)

สาเหตุของสิ่งแปลกปลอมทั้งหมด สามารถแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

3.1.1 มีสิ่งแปลกปลอมเล็ก ๆ (Particle) จากภายนอกมาปน เช่น ชิ้นส่วนของปูนทำแบบ (Particle of Investment)

3.1.2 สิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากปฏิริยาของโลหะของธาตุอื่น ๆ (เช่น ออกไซด์ และซัลไฟด์ ของเงิน และทองแดง)

ชิ้นส่วนแปลกปลอมมักทำให้เกิดจุดแข็งบอย และมีรอยเป็นทางยาว (Comet Tracy) เมื่อขัดดูชิ้นส่วนของปูนแบบ มีต้นกำเนิดมาจาก

1. การนำโลหะมาหลอมใหม่ของวัสดุที่ปนเปื้อน
2. แบบปูนที่ไม่แข็งแรงหรือปูนที่มีคุณภาพต่ำ
3. ขอบเบ้าที่เจาะรูสำหรับเทน้ำโลหะแหลมคม จะทำให้ขอบแตกชำรุดเมื่อน้ำโลหะไหลมากระทบ

สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่เกิดเสมอ คือ การใช้เบ้าที่ไม่สะอาด เศษของตะกั่วสามารถทำให้เกิดปัญหานี้ และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแตกร้าวของชิ้นผลิตภัณฑ์ ตะกั่วที่พบอาจจะเป็นสารผสมของอลูมิเนียม และทองแดงซิลิเกต เป็นต้น

การหลีกเลี่ยงการเกิดสิ่งแปลกปลอม

ปัจจัยสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุด คือ

1. มีแบบหล่อที่แข็งแรง (Sufficient Strength of Investment)
2. ต้นเทียมนีมีบริเวณแหลมคมน้อย
3. ทำความสะอาดวัสดุที่จะหลอมใหม่
4. เบ้าหลอมต้องสะอาดและแข็งแรง

3.2 ของเสียที่สืบเนื่องจากการหล่อแบบแทนซีพิง (Investment Casting)

ของเสียหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในชิ้นงานจากการหล่อแบบนี้ ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากสิ่งแปลกปลอมหรือสารปนเปื้อนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ

Group A

ผิวหยาบ (Sandy Surface)

มีครีบ (Fins)

Group B

รูพรุน

กลุ่ม A เกือบทั้งหมดเป็นผลจากกรรมวิธีผลิตที่ไม่สมบูรณ์

กลุ่ม B เป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุด และไม่สามารถเชื่อมโยงถึงแหล่งกำเนิดเพียงอย่างเดียว (Single Origin)

3.2.1 ผิวหน้าหยาบและมีครีบ (Sandy Surface and Fins)

สาเหตุของการเกิดผิวหยาบ

ในกรณีที่โลหะหลอมไหลในรูพรุนของปูน (Investment) ผิวของชิ้นงานหล่อจะมีลักษณะหยาบ และในกรณีที่ปูนหล่อแตก เนื่องจากมีแรงดันในน้ำโลหะมาก จะส่งผลให้ชิ้นงานหล่อมีครีบเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากน้ำโลหะซึมลงในรอยร้าวของแบบหล่อ และครีบมักเกิดขึ้นบ่อยตรงตำแหน่งด้านหน้าตัดหนาของชิ้นงานหล่อ ความเสียหายทั้งสองอย่างเกิดจากการใช้ปูนหล่อที่มีแรงยึดตัวต่ำ และหรือใช้แรงอัดของโลหะมากเกินไประหว่างการหลอม

สาเหตุและการป้องกัน

ส่วนใหญ่การชำรุดเกิดจากการใช้ปูนหล่อที่มีลักษณะเหลวมากเกินไป ซึ่งมีสาเหตุคือ

1. อัตราส่วนของน้ำกับปูนสูงเกินไป
2. อุณหภูมิในการเผาปูนยิบซั่มสูงกว่า 750 °C

3. ผงปูนร่วนนั้นเสื่อมคุณภาพ

3.2.2 รูพรุน (Porosity)

รูพรุนที่เกิดขึ้นไม่มีรูปแบบทั้งในรูปร่างหรือต้นกำเนิด แบ่งชนิดอย่างคร่าว ๆ ได้ 2 ชนิด คือ

- รูพรุนจากฟองอากาศ
- รูพรุนจากการหดตัว (Shrinkage Porosity)

การเสียหายแบบฟองอากาศเกิดจากการหล่ที่ไม่ถูกต้อง เช่น ความบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของปูนซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ ส่วนรูพรุนจากการหดตัว เกิดจากคุณสมบัติคงที่ทางฟิสิกส์ของโลหะเหลว รวมกับคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น การถ่ายเทความร้อน เราอาจจะลดการเสียหายโดยการควบคุมกระบวนการหลอม บางทีเราก็ไม่สามารถเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์

รูพรุนจากฟองอากาศหรือก๊าซ (Gas Porosity)

ฟองอากาศ (Gas Pores) ทำให้เกิดรูเข็มบนผิวหน้าโลหะเพราะรูเข็มอาจจะมียุทหลายสาเหตุ สาเหตุของการเสียหายสามารถพิสูจน์ได้โดยการดูด้วยกล้องขยาย อาจมีรูปร่างพรุนคล้ายเนยแข็ง บางครั้งรูพรุนรวมกันอยู่เป็นชั้นใกล้กับผิวโลหะ บางครั้งชิ้นงานที่ดูว่าเรียบร้อยกลับปรากฏรอยพรุนเมื่อขัดหรือปอกผิว สาเหตุของการเกิดรูพรุนชนิดนี้มีดังนี้

1. รูพรุนจากฟองอากาศ (ก๊าซ) เกิดจากปฏิกิริยากับปูนหล่

ปูนยิปซัม ซึ่งประกอบด้วยสารประกอบซิลิกาเป็นตัวสำคัญ และแคลเซียมซัลเฟต (ยิปซัม) เป็นตัวยึด แคลเซียมซัลเฟตสามารถมีปฏิกิริยากับโลหะเหลวหลายรูปแบบ แต่ปฏิกิริยาสุดท้ายทำให้เกิดรูพรุนเนื่องจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นค่อนข้างซับซ้อน และจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

2. รูพรุนฟองอากาศจากสาเหตุความปนเปื้อนไม่บริสุทธิ์ของวัตถุดิบ

เงินเก่าที่ใช้แล้วหลายครั้ง และไม่ได้รับการล้างอย่างถูกต้องเป็นตัวพาให้เกิดออกไซด์ในปริมาณค่อนข้างสูง บางครั้งทำให้เกิดรูพรุนใหม่ ๆ ขึ้น

วิธีการแก้ไขปัญหารูพรุน (Gas Porosity) มีวิธีแก้ไขป้องกันอยู่หลายวิธี คือ

- ใช้โลหะสะอาด
- รักษาอุณหภูมิเข้าและอุณหภูมิหลอมให้อยู่ภายในกำหนด
- หลีกเลี่ยงการใช้ส่วนผสม Alloy ที่มีสังกะสีสูง (อย่าให้เกิน 2-3 %)

รูพรุนแบบหดตัว (Shrinkage Porosity)

รูพรุนแบบหดตัวที่มีรูปร่างผิวเดนไดรท์ จัดว่าเป็นรูพรุนแบบหดตัวที่รุนแรง ทำให้โลหะมีคุณสมบัติทางกลที่ต่ำ หรือไม่แข็งแรง และเมื่อมีแรงเพียงเล็กน้อยมากกระทบกับชิ้นงานก็จะเกิดการแตกหักได้ง่าย การวิเคราะห์ตรวจสอบว่าเป็นรูพรุนลักษณะนี้สามารถทำการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบลักษณะและสาเหตุของรูพรุน

ต้นกำเนิด (Origin)

รูพรุนชนิดนี้มีสาเหตุหรือการกำเนิดจากการหดตัวอย่างรวดเร็วของโลหะในขณะที่เปลี่ยนสถานะจากการเป็นของเหลวไปเป็นของแข็ง การหดตัวคือ การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของวัสดุในช่วงของการเปลี่ยนสถานะ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการแข็งตัว ซึ่งจัดเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของโลหะบริสุทธิ์ และโลหะผสมเป็นส่วนมาก เมื่อเป็นธรรมชาติของโลหะตัวนั้นจะไม่สามารถแก้ไขไม่ให้เกิดการหดตัว อย่างไรก็ตามก็ตีผลกระทบจากการหดตัวของวัสดุสามารถจำกัดให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ต้องการได้

การหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดรูพรุนในระหว่างการแข็งตัว สามารถทำได้โดยปริมาตรของชิ้นงานที่หดตัวไปเมื่อโลหะเปลี่ยนเป็นก้อนแข็งจะต้องได้รับการชดเชยจากโลหะที่ไหลเข้าไปแทนที่ช่องว่างให้ทันท่วงที การติดตั้งรูเติมหรือทางเดินน้ำโลหะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Influencing Factors)

ผลกระทบของปัจจัยชนิดหนึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอีกชนิดหนึ่ง ตัวอย่างการลดอุณหภูมิเป้าหมายจะมีผลกระทบต่างออกไป เช่นการเทที่อุณหภูมิต่ำในสถานะที่ชิ้นงานหล่อนหา การหล่อที่อุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้งานไม่เกิดฟองอากาศ แต่ถ้าชิ้นงานนั้นมีส่วนที่บางหรือมีบริเวณที่ชิ้นงานเปลี่ยนรูปทรงและขนาด ก็จะทำให้เกิดปัญหาการเติมไม่เต็มแบบหรือเกิดโพรงที่มาจาก การหดตัว เนื่องจากปัจจัยแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์ในลักษณะซับซ้อน ทำให้การวิเคราะห์ของเสียและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จำเป็นต้องใช้การศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ และชิ้นงานจำนวนมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหล่อโลหะมีดังนี้

1. การออกแบบ (Influence of Design) งานชิ้นใหญ่จะมีโอกาสเกิดรูพรุนได้มากกว่าชิ้นงานที่เล็กกว่า การออกแบบที่ตีความค้ำถึงขนาด รูปร่างของชิ้นงาน ขนาดและรูปทรงของทางเดินน้ำโลหะ การติดตั้งทางเดินน้ำโลหะเข้ากับตัวเรือน การติดตั้งรูเติม (Riser) เพื่อช่วยให้ชิ้นงานเต็มแบบ
2. ส่วนผสมโลหะ (Alloy Composition) การใช้เงินที่มีค่าบริสุทธิ์สูง จะหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดรูพรุน

3. อุณหภูมิ อุณหภูมิที่ส่งผลต่องานหล่อ มีทั้งอุณหภูมิการหลอม อุณหภูมิการเทของโลหะหลอมเหลว และอุณหภูมิของเบ้าปูน การใช้อุณหภูมิทั้ง 3 ชนิดให้เหมาะสมจะมีผลช่วยควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี หลักการที่ใช้คือ อุณหภูมิการหลอมไม่ควรสูงเกินไป ไม่ควรเพิ่มอุณหภูมิการหลอมเพื่อให้การไหลของโลหะเต็มแบบมากขึ้น เพราะจะส่งผลให้มีโอกาสพบการหดตัวที่สูงขึ้นและยังทำให้เกิดก๊าซต่าง ๆ สามารถละลายเข้าไปในน้ำโลหะได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเกิดโพรงอากาศชนิดต่าง ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย อุณหภูมิการเทควรสัมพันธ์กับอุณหภูมิการหลอมโดยปกติไม่ควรเกิน 50-100 °C การตั้งอุณหภูมิของเบ้าปูนเป็นตัวแปรที่สามารถดัดแปลงและปรับเปลี่ยนได้ เพราะการตั้งให้สูงขึ้นจะช่วยให้การไหลของน้ำโลหะดีขึ้นและไหลได้เต็มแบบ แต่ไม่ควรตั้งสูงเกินไปโดยเฉพาะในกรณีใช้ปูนที่มียิปซัมผสมอยู่ เพราะจะก่อให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ง่าย

การหลีกเลี่ยงโพรงอากาศที่เกิดจากการหดตัว

เป็นไปได้ที่จะไม่ให้เกิดรูพรุนจากการหดตัวอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่สามารถทำได้คือลดจำนวนให้น้อยลง นอกจากนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดทำสูตรการหลอมโลหะชนิดครอบจักรวาลเพื่อลดจำนวนของเสีย อย่างไรก็ตามมีข้อปฏิบัติที่อาจจะใช้ประกอบหรือแก้ไขงานหล่อ คือ

- ออกแบบชิ้นงานที่หล่อให้ง่าย หลีกเลี่ยงที่จะมีส่วนที่จะมีการเปลี่ยนขนาดหน้าตัดอย่างฉับพลัน
- ระวังการรั่วของรูหยอดโลหะ (Spur) อย่างถูกต้อง รูหยอดโลหะต้องไม่ยาวและเล็กเกินไป อย่างไรก็ตามรูหยอดถ้าสั้นและหนาทำให้งานเสียหาย ให้ทำรูหยอดใกล้กับชิ้นงานหล่อบริเวณที่หนา เมื่อสามารถทำให้รูหยอดซ้อน 2 ตัวหรือหลายตัวอาจเป็นประโยชน์ แต่ต้องไม่ยาวและบางเกินไป ความเข้าใจผิดบ่อย ๆ เกิดจากการใช้รูหยอดบางและยาวหลายตัว เมื่อทำที่หยอดเพียงอันเดียวไม่ได้
- ใช้อุณหภูมิที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอุณหภูมิของเบ้าให้ผลมากกับการเกิดโพรงขณะที่อุณหภูมิน้ำโลหะมีอิทธิพลมากกับการไหลของน้ำโลหะ
- อย่าหล่องานหนาและบางบนต้นเทียนเดียวกัน เพราะจะไม่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการหล่อชิ้นงานทั้งสองรูปแบบ
- ใช้โลหะผสมที่หล่อง่าย (ความบริสุทธิ์ของเงินสูง)
- การเพิ่มสังกะสีจะทำให้เกิดการหดตัวมากขึ้น แม้ว่าการไหลตัวของโลหะจะดีขึ้น ให้พิจารณาปริมาณงานที่เสียไปเทียบกับมูลค่าของโลหะที่เพิ่มขึ้น

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการขัดตัวเรือน (Polishing Processes)

วิธีการขัดตัวเรือนนั้น แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

1. การขัดโดยช่างฝีมือ (Hand polishing and buffing)
2. การขัดไม่ด้วยเครื่อง (Mechanized polishing)
3. การขัดแบบ Electrochemical polishing

4.1 การขัดโดยช่างฝีมือ

Polishing เป็นกระบวนการที่ทำให้ชิ้นงานเรียบ และ เงางาม ซึ่งขั้นตอนแรกทำให้เรียบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า cutting down เริ่มต้นตั้งแต่กำจัดร่องรอยต่าง ๆ (scratches) บริเวณผิวของโลหะ โดยใช้ยาขัด (abrasive compound) ที่เรียกว่า ยาดิน (Tripoli) ซึ่งจะทำให้ผิวของโลหะเรียบแต่ยังด้าน

Buffing เป็นขั้นตอนผสมของ cutting down กับ burnishing action (ทำให้เกิดความเรียบและเงางามแวววาว) โดยใช้ยาขัดที่เรียกว่า ยาแดง (rouge)

ชนิดของยาขัด (Compound)

- ก. Tripoli เป็นสารจำพวก silicon (เกิดจาก decomposition ของ siliceous sandstone) มีสีน้ำตาล (ถ้า tripoli สีขาว จะใช้ขัด platinum และ white gold)
- ข. Rouge เป็น synthetic iron oxide มีสีแดง (ถ้า rouge สีขาวใช้สำหรับ platinum และ white gold แต่ช่างขัดบางคนอาจใช้ rouge สีเขียวขัดเพิ่มเติมได้)
- ค. White diamond เป็นสารประกอบที่มาจาก amorphous silica ช่างขัดบางคนนำมาขัดระหว่างขั้นตอนขัด tripoli กับ rouge

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขัดชิ้นงานเกิดเป็นรอยก็คือการใช้แปรงขัดและยาขัดที่ไม่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน

4.2 การขัดไม่ด้วยเครื่อง

เป็นการขัดผิวชิ้นงานจำนวนมากโดยใช้เครื่องมือ (Tumbler) เป็นการขัดไม่ทีละขั้นตอน โดยให้วัสดุขัดไม่ (media) เสียดสีผิวโลหะทีละน้อยและใช้สารละลายเป็นตัวหล่อลื่นระหว่างชิ้นงานกับวัสดุขัดไม่ โดยทั่วไปการขัดไม่แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ

1. การขัดหยาบ (Heavy Cut Cycle)
2. การขัดปานกลาง (Medium Cut Cycle)
3. การขัดละเอียด (Fine Cut Cycle)
4. การขัดเงา (Bumishing หรือ Final Polish Cycle)

ชิ้นงานบางประเภทก็ต้องใช้การขัดไม้ทั้ง 4 ประเภท บางประเภทต้องอาศัยการขัดด้วยช่างฝีมือเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและความต้องการของลูกค้า


เนื่องจากชิ้นงานมีความหลากหลายทั้งประเภทของชิ้นงานและขนาดของชิ้นงาน จึงทำให้มีการประดิษฐ์รูปแบบของเครื่องมือ, วัสดุขัดไม้ และสารละลายหลายชนิดหลายแบบ เพื่อให้เลือกใช้กับชิ้นงานให้เกิดความเหมาะสมที่สุด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรอบคอบของผู้ปฏิบัติงานขัดไม้ในการที่จะปรับแต่งกระบวนการขัดไม้ให้ได้ผลออกมาดีที่สุดในด้านต้นทุนต่ำสุด ในบางครั้งวิธีการขัดไม้อาจจะไม่สามารถใช้กับชิ้นงานได้ทุกรูปแบบ เพราะมีข้อจำกัดที่ตัวชิ้นงานเอง เช่น ข้อจำกัดทางด้านลักษณะของชิ้นงานภายหลังการขัดไม้แล้ว ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการที่จะกำหนดวิธีหรือขั้นตอนการขัดไม้

เครื่องมือ

การเลือกใช้เครื่องมือขัดไม้ให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นควรจะคำนึงถึงความประหยัดของการใช้เครื่องมือ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบของชิ้นงาน, ปริมาณของชิ้นงาน, ระยะเวลาที่ใช้, คุณภาพที่ต้องการภายหลังการขัดไม้ เป็นต้น ปัจจุบันมีเครื่องมือขัดไม้ 4 แบบ ดังนี้

1. เครื่องขัดไม้แบบหมุนด้วยแกน (Rotary Barrel Tumbler, RT)

เครื่องขัดไม้แบบหมุนด้วยแกนนี้เป็นเครื่องที่มีราคาถูก แต่การขัดไม้ก็ค่อนข้างช้าและใช้เวลานานมาก ลักษณะของเครื่องเป็นรูปทรงกระบอกหมุนอยู่บนแกน ลักษณะการขัดผิวชิ้นงานจะเรียกว่า down slide tumbling action เนื่องจากต้องปิดฝารูปทรงกระบอกขณะกำลังขัดไม้ ดังนั้นจึงไม่สามารถหยิบชิ้นงานมาตรวจได้ (ยกเว้นหยุดเดินเครื่อง แล้วเปิดฝาดูเพื่อตรวจสอบชิ้นงาน) เครื่องขัดไม้ชนิดนี้อาจจะมีเพียง 1 เครื่องหรือหลายเครื่องหมุนบนแกนเดียวกันก็ได้ ปัจจัยขัดไม้ที่สำคัญคือ วัสดุขัดไม้และชิ้นงานควรมีปริมาตร 50 - 60% ของตัวเครื่อง แล้วเติมสารละลายจนมีปริมาตรสูงกว่าวัสดุ (วัสดุขัดไม้ + ชิ้นงาน) ประมาณ 1 นิ้ว ถ้าน้ำยามากเกินไปการขัดไม้จะไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าน้อยเกินไปอาจจะทำให้ชิ้นงานเสียหายได้ เครื่องขัดไม้ชนิดนี้ใช้กับวัสดุขัดไม้ที่เป็นลูกเหล็ก

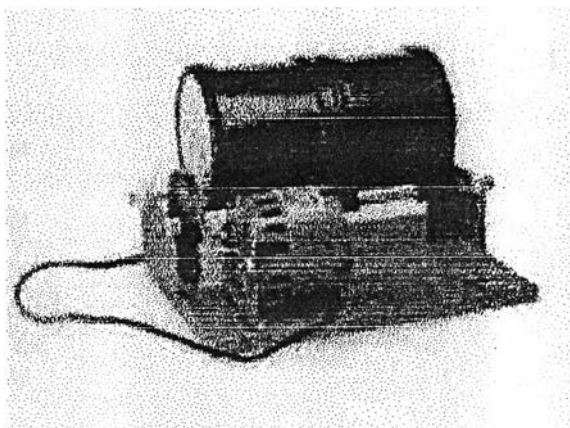

รูปที่ 2.2 เครื่องขัดไม้แบบหมุนด้วยแกน

2. เครื่องขัดไม้แบบเขย่าหรือสั่น (Vibratory Tumbler, VT)


เครื่องขัดไม้ชนิดนี้เป็นตัวถังกลมมีแกนตรงกลางคู่คล้ายโดนัท (Round Donut Shape Vessel) ส่วนฐานจะเป็นส่วนของมอเตอร์ที่ทำหน้าที่เขย่าหรือสั่นตัวถังท่อนบน การขัดไม้ลักษณะนี้จะขัดได้ดีเมื่อมีวัสดุขัดไม้และชิ้นงานประมาณ 80 – 90% ของปริมาตรถัง และมีระบบท่อระบายน้ำออกและท่อเติมน้ำยาเข้าเป็นระยะๆ เพื่อให้ชิ้นงานสะอาดโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง เรียกระบบนี้ว่า Flow Through System บางรุ่นจะมีปั๊มตัวเล็กๆ เพื่อคอยควบคุมการไหลเวียนการเข้าหรือออกของน้ำยา เรียกระบบนี้ว่า Recirculating System ซึ่งสามารถปรับปริมาณการไหลของน้ำยาได้ด้วยวาล์ว เพื่อให้มีปริมาณน้ำยาที่เหมาะสม ถ้าตัวถังขนาด 5 แกลลอนควรจะมีการเปลี่ยนน้ำยา 4 รอบ ซึ่งวัสดุขัดไม้ต่างชนิดกันมักจะใช้น้ำยาแตกต่างกันด้วย ถ้าชิ้นงานที่ขัดไม้เป็นโลหะที่มีค่าสามารถนำน้ำยาที่ระบายทิ้งไปมาสกัดโลหะมีค่ากลับคืนมาได้



รูปที่ 2.3 เครื่องขัดไม้แบบเขย่าหรือสั่น

3. เครื่องขัดไม้แบบแรงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Disc, CD)

เครื่องขัดไม้ชนิดนี้จะมีจานหมุนอยู่ที่ก้นถัง เมื่อจานหมุนด้วยความเร็วสูงจะทำให้วัสดุขัดไม้และชิ้นงานเคลื่อนที่ไปตามแรงหนีศูนย์กลางไปยังผนังรอบๆ ถัง วนเป็นวงกลม เครื่องชนิดนี้ทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องเขย่า (Vibratory Tumbler) ประมาณ 10 – 15 เท่า น้ำยาจะเปิดเข้าถึงทางด้านล่างและจะเคลื่อนขึ้นสู่ด้านบนผิวของวัสดุขัดไม้เพื่อระบายออก เครื่องชนิดนี้จะเหมาะกับการขัดไม้เพื่อให้ผิวเรียบอย่างรวดเร็ว

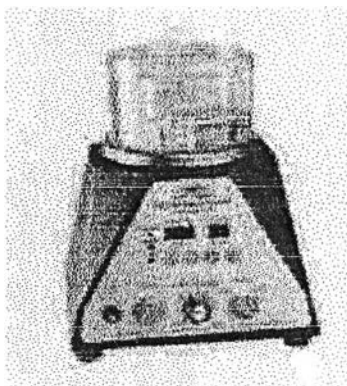

รูปที่ 2.4 เครื่องขัดไม้แบบแรงหนีศูนย์กลาง

4. เครื่องขัดไม้แบบผสม (Centrifugal Rotary Tumbler, CRT)

เครื่องขัดไม้ชนิดนี้เป็นลักษณะผสมผสานระหว่างการหมุนแบบแรงหนีศูนย์กลางกับการหมุนด้วยแกนหมุน ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงและแรงกดต่อชิ้นงานที่อยู่ในถัง ถังที่ใช้จะเป็นถังทรงกระบอกปิดหัวท้าย เครื่องขัดไม้ชนิดนี้มีประสิทธิภาพต่อการขัดชิ้นงานจำนวนมาก (เครื่อง 1 เครื่อง จะมีถังทรงกระบอกประมาณ 3 – 4 ถัง)

เครื่องมือทั้ง 4 แบบให้ผลการขัดไม้ที่ดี แต่เนื่องจากต้นทุนในการขัดไม้แต่ละเครื่องแตกต่างกัน ดังนั้นความเหมาะสมในการเลือกมาใช้งานจึงมีความแตกต่างกันไป เช่น เครื่องแบบหมุนด้วยแกนเป็นเครื่องขัดไม้ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด แต่ระยะเวลาการขัดไม้ใช้เวลานานที่สุด ส่วนเครื่องแบบแรงหนีศูนย์กลางเป็นเครื่องขัดไม้ที่มีต้นทุนสูง แต่ขัดไม้ได้ผลที่รวดเร็ว

นอกจากนี้เครื่องมือแบบเดียวกันก็ยังมีขนาดของเครื่องหลายขนาดเพื่อให้เลือกใช้กับงานที่เหมาะสม เพราะถ้าใส่ชิ้นงานมากเกินไปจะทำให้ชิ้นงานเกิดการชำรุดเสียหายได้ หรือในกรณีที่ชิ้นงานใหญ่แต่เครื่องมีขนาดเล็กก็ทำให้ตัวชิ้นงานเสียหายได้ หลักทั่วไปของการขัดไม้ คือ ชิ้นงานควรจะหมุนวนไปได้อย่างดีในวัสดุขัดไม้ ดังนั้นชิ้นงานที่ใส่ในเครื่องไม่ควรเกิน 10 – 15% โดยปริมาตรของกำลังงานของเครื่อง

วัสดุขัดไม้ (Media)

การเลือกใช้วัสดุขัดไม้นั้น ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของชิ้นงานที่ต้องการขัดไม้ ซึ่งปัจจัยนี้จะเป็นตัวกำหนดชนิดและขนาดของวัสดุขัดไม้ โดยวัสดุขัดไม้นี้มีหน้าที่ในการขัดให้ผิวของชิ้นงานเรียบและเงางามทั้งในสภาวะการขัดในสารละลายหรือการขัดในสภาวะแบบแห้ง

วัสดุขัดไม้ที่ใช้ในการขัดผิวให้เรียบจะทำมาจากเซรามิกส์, พลาสติก และสารเรซินอื่นๆ โดยทั่วไปแบ่งวัสดุขัดไม้ออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. วัสดุขัดไม้สำหรับขัดหยาบ (Heavy Cut Media) จะช่วยลดความหยาบของผิวชิ้นงาน
2. วัสดุขัดไม้สำหรับขัดผิวปานกลาง (Medium Cut Media) จะช่วยลดความหยาบของผิวชิ้นงานและทำให้เกิดรอยขีดไม้ที่สม่ำเสมอ
3. วัสดุขัดไม้สำหรับขัดละเอียด (Fine Cut Media) จะช่วยลดรอยขีดข่วนที่เกิดจากการขัดผิวปานกลาง

โดยทั่วไปจะต้องคำนึงถึงจำนวนขั้นตอนการใช้วัสดุขัดไม้ซึ่งสัมพันธ์กับความหยาบของผิวชิ้นงาน ซึ่งอย่างน้อยควรใช้การขัดไม้ 2 ขั้นตอนก่อนที่จะถึงขั้นตอนการขัดเงาครั้งสุดท้าย ในบางครั้งถ้าผิวชิ้นงานหยาบมากอาจจะต้องใช้วัสดุขัดไม้สำหรับขัดหยาบแทนวัสดุขัดไม้สำหรับขัดปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้จะต้องคำนึงถึงรายละเอียดหรือลวดลายของชิ้นงานด้วย เพราะอาจจะถูกขัดจนลวดลายลบเลือนไปได้ ชิ้นงานหลวมมักจะใช้วัสดุขัดไม้สำหรับขัดหยาบหรือวัสดุขัดไม้สำหรับขัดผิวปานกลาง แต่ถ้าเป็นงานช่างฝีมือขึ้นรูปก็ใช้วัสดุขัดไม้สำหรับขัดละเอียดได้เลย

ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการขัดเงา (Burnishing หรือ Final Polish Cycle) นั้น ความเงางามของชิ้นงานที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายที่ได้ตกลงกันไว้ บางครั้งอาจจะต้องขัดเงาเพิ่มเติมโดยช่างขัดมอเตอร์ (แปรงผ้าหรือแปรงแถวก็ได้ให้แล้วแต่ลักษณะงาน) ถ้าต้องการให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้น

การนำวัสดุขัดไม้มาใช้ขัดไม้นั้นมักจะใช้คู่กับน้ำยาหรือสารละลาย ซึ่งน้ำยาจะทำหน้าที่หล่อลื่นในขณะที่ขัดไม้และช่วยทำความสะอาดชิ้นงานไปในตัวด้วย ในกรณีของการขัดขั้นสุดท้ายหรือการขัดเงา (Burnishing หรือ Final Polish Cycle) มีทั้งการขัดแบบแห้งโดยใช้น้ำยาลักษณะ paste compound ซึ่งวัสดุขัดไม้ที่ใช้กับการขัดเงาแบบแห้ง เช่น ซีลี้อย, walnut shell เป็นต้น ส่วนการขัดเงาในสารละลายวัสดุขัดไม้ที่ใช้ เช่น ลูกเหล็ก การขัดเงานี้จะต้องระมัดระวังอย่าให้ชิ้นงานมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

โดยทั่วไปรูปร่างและปริมาณของชิ้นงานจะต้องสัมพันธ์กับชนิด, ขนาด และปริมาณของวัสดุขัดไม่ รวมถึงชนิดของเครื่องมือที่ใช้ขัดไม่ด้วย หลักทั่วๆ ไปของสัดส่วนระหว่างวัสดุขัดไม่ต่อชิ้นงานแสดงไว้ในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 สัดส่วนการใช้วัสดุขัดไม่สำหรับชิ้นงานของเครื่องมือแบบต่างๆ

เครื่องขัดไม่	วัสดุขัดไม่ : ชิ้นงาน (โดยปริมาตร)
เครื่องขัดไม่แบบหมุนด้วยแกน (RT)	8 : 1
เครื่องขัดไม่แบบเขย่าหรือสั่น (VT)	8 : 1
เครื่องขัดไม่แบบแรงหนีศูนย์กลาง (CD)	10 : 1
เครื่องขัดไม่แบบผสม (CRT)	10 : 1

ขนาดและรูปร่างลักษณะของชิ้นงานมีความสำคัญต่อการเลือกใช้วัสดุขัดไม่ เช่น ชิ้นงานที่มีผิวหน้าเป็นร่องหรือหลุมขรุขระควรใช้วัสดุขัดไม่รูปพีระมิดดีกว่าวัสดุขัดไม่รูปกรวย เพื่อให้มุมแหลมของพีระมิดขัดตามร่องหรือตามมุมขรุขระได้ ส่วนวัสดุขัดไม่รูปกรวยก็เหมาะกับชิ้นงานประเภทผิวเรียบและโค้งมน นอกจากนี้ชิ้นงานและวัสดุขัดไม่ควรจะมีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการแยกชิ้นงานออกจากวัสดุขัดไม่

น้ำยาหรือสารละลาย (Solution)

น้ำยาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในกระบวนการขัดไม่ ชนิดของน้ำยาเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดปฏิกิริยาในการขัด, หล่อลื่น และการทำความสะดวก โดยปกติน้ำยาจะอยู่ในรูปของสารละลายเข้มข้น ชนิดของวัสดุขัดไม่ก็เป็นตัวกำหนดการเลือกใช้น้ำยาด้วย น้ำยามี 3 ประเภท ดังนี้

1. Deburring Solution เป็นน้ำยาที่อยู่ในรูปของต่างอัลคาไลน์ ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณฟอง ตลอดจนแขวนลอยพวกเศษโลหะและซีโคลน ในระหว่างการขัดไม่มีน้ำยาหลายชนิดให้เลือกใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะและชนิดของวัสดุขัดไม่ที่ใช้งาน น้ำยาชนิดนี้จะใช้ในขั้นตอนการไม่เพื่อให้ผิวเกลี้ยง ใช้กับวัสดุขัดไม่ประเภทพลาสติกและเซรามิกส์

2. Descaler Solution เป็นน้ำยาที่อยู่ในรูปของกรดอะซิติก ช่วยในการลด firescale และออกไซด์ที่ผิวโลหะในขณะขัดไม่ น้ำยานี้ควรใช้กับวัสดุขัดไม่ประเภทที่ไม่ใช้สารอินทรีย์ และไม่ควรใช้กับวัสดุขัดไม่ประเภทลูกเหล็ก วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำยาชนิดนี้คือการขัดผิวให้เกลี้ยงหรือขัดให้เงาก็ได้

3. Burnishing Solution เป็นน้ำยาที่อยู่ในรูปของต่างอัลคาไลน์ ใช้ในการขัดทำความสะอาดและควบคุมปริมาณฟอง โดยใช้กับวัสดุที่ไม่ประเภทลูกเหล็กและโพรซีลินสำหรับขั้นตอนการขัดเงา

4.3 การขัดแบบ Electrochemical polishing

วิธีการขัดลอกผิวชิ้นงานด้วยขั้วไฟฟ้าภายในภาชนะที่มีสารละลายเคมีบรรจุอยู่ (Electrolytic cell) โดยชิ้นงานแขวนที่ขั้ว anode และมีแผ่น stainless steel ที่ขั้ว cathode จะทำให้ผิวของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการนี้มีผิวเรียบและเงา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเพื่อการปรับปรุงระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมีการวิจัยค้นคว้าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต ได้แก่ การนำเสนอระบบสารสนเทศ สำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยมีการประมาณต้นทุนการผลิตตามกลุ่มชนิดของเครื่องประดับ และออกแบบปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการผลิต อันประกอบด้วยรายงานและแบบบันทึกต่าง ๆ สำหรับใช้ควบคุมงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (จันทร์เพ็ญ อนุรัตน์านนท์, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534) การปรับปรุงระบบการควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องประดับ เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมการผลิตของโรงงานประเภทนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงสร้างองค์กร การควบคุมการผลิต การพัฒนาระบบการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ งานระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป (นุชธรา รักอำนวยกิจ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537) การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของกระบวนการประกอบเตาอบไมโครเวฟ โดยการจัดผังโครงสร้างองค์กรการควบคุมคุณภาพ กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการประกอบที่สำคัญและจัดทำรูปแบบบันทึกใบรายงานที่ใช้ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่าง ๆ (สมควร เทสาภริณี, วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538) การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะสำหรับกระบวนการผลิตกระสุนปืนเล็ก โดยการปรับปรุงผังองค์กรคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพภายในกระบวนการผลิตและในขั้นตอน

สุดท้าย และจัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบควบคุมที่จัดทำขึ้น (นิวัฒน์ ประดับวงศ์, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539) การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อโฟลว์ไลน์และโคลด์ชัตในกระบวนการฉีดอะลูมิเนียมแบบไดแคสติง โดยนำปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่ออุณหภูมิของแม่พิมพ์ซึ่งมีผลต่อการเกิดโฟลว์ไลน์และโคลด์ชัต มาทำการออกแบบการทดลองแบบฟิรส์เอฟเฟก (โมษิต สุขก่องวารี, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541) การออกแบบการทดลองในการปรับปรุงคุณภาพของแรงดึงของหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงดึงระหว่าง Slider และ Flexure ของหัวอ่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของแรงดึงของหัวอ่าน โดยนำการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมที่จะทำให้อายุการใช้งานสูงสุด (ทรงพล พิเศษฐ์วัฒนา, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541) การวิเคราะห์ความสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์บรรทุก โดยทำการศึกษาถึงปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการพ่นสีรถยนต์ โดยใช้เครื่องมือทางด้านคุณภาพ และการออกแบบการทดลองในการแก้ปัญหา (พิพัฒน์ ศิริธรรมวงศ์, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541) การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพในการที่จะนำไปสู่การประกันว่าชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผ่านการผลิตในแต่ละขั้นตอนจนถึงลูกค้าจะมีคุณภาพที่ดีขึ้น และใช้ QC 7 TOOLS และ FMEA ในการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน และจัดทำมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงาน (ธนะศักดิ์ พุเรียน, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543) การลดปัญหาส่งสินค้าล่าช้าในโรงงานเครื่องประดับ โดยทำการศึกษาขั้นตอนการไหลของงาน และทำการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การทำให้ขั้นตอนการไหลของงานสั้นลงโดยทำการตัดงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าบางส่วนออกไป พัฒนาปรับเปลี่ยนระบบเอกสารและการไหลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนขั้นตอนการไหลของงาน และมีการจัดทำแผนการผลิตเบื้องต้นเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนที่จัดทำ (นันทิยา จีวรรณกุล, วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543)