

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ธานี อ่อมอ้อ. 7 qc. tool. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2542.
- ภักดี ฐานปัญญา. เทคนิคการซ่อมตัวถังรถและพ่นสีรถยนต์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร , 2526.
- ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์. กิจกรรม ZD การลดของเสีย ในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2542.
- วันชัย วิจิรวณิช. การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม : เทคนิคและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- วิฑูรน์ สิมะโชคดี. TQM คู่มือสององค์กรคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2540.
- วิฑูรน์ สิมะโชคดี. TQM วิธีสององค์กรคุณภาพยุค 2000. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2542.
- วีรพงษ์ เอลิมจิระรัตน์. การแก้ปัญหาแบบควซี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2537.
- วีรพงษ์ เอลิมจิระรัตน์. วิธีทางสถิติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2540.
- เสรี ยูนิพันธ์, จรูญ มหิตธาพองกุล และ ดำรง ทวีแสงสกุลไทย. เทคนิคการควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

ภาษาอังกฤษ

- Feigebaum A. J. Quality control engineering and management. New York : Mc Graw - Hill, 1961.
- Kerger, D.W., and Bayha, F.H. Engineered work measurement. New York : Industrial Press Inc., 1977.
- Robinson, A. Modern approaches to manufacturing improvement : The shingo system. (n.p): New York : Productivity Press Inc., Paper Back, 1991.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

หลักการตรวจสอบชิ้นงาน

การตรวจสอบความสวยงามของชิ้นงาน (APPEARANCE CHECK)

1. วัตถุประสงค์(Objective)

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานตรวจสอบความสวยงาม

2. ขอบเขต(Scope)

ใช้ในการตรวจสอบความสวยงามของบริษัท จำกัด

3. ผู้รับผิดชอบ(Responsibility)

ทุกส่วนที่มีการตรวจสอบคุณภาพสามารถใช้คู่มือนี้เป็นมาตรฐาน ในการตรวจสอบความสวยงาม

4. คำจำกัดความ

4.1 Major : MA เป็นระดับค่อนข้างรุนแรง

4.2 Minor : MI เป็นระดับธรรมดา(ทั่วไป)

5. วิธีปฏิบัติ

5.1 พนักงาน QC สุ่มหยิบชิ้นงานที่ต้องการจะตรวจสอบตามจำนวนที่ระบุ ในแผนการสุ่มตัวอย่าง

5.2 แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ให้ดูตามลูกค่า(ตามเอกสารแนบ)

5.3 พนักงาน QC ใช้สายตาตรวจสอบชิ้นงานมีลักษณะการตรวจสอบด้วยสายตา ดังนี้

- ระยะในการมองประมาณ 1 ช่วงแขน หรือประมาณ (1ft , 30 cm)
- มองทำมุมประมาณ 45 องศา ภายได้แสงฟลูออเรสเซนต์ปกติ และไม่เกิดเงาสะท้อนกับสายตา
- ใช้เวลาดัดสินใจไม่เกิน 10 วินาที

5.4 ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อมองหาความบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยความบกพร่องที่จะต้องตรวจสอบให้ดูตามเอกสารที่แนบมาหากชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบ ไม่พบข้อบกพร่อง หรือจำนวนข้อบกพร่องไม่มากกว่าจำนวนที่ยอมรับได้ ในแผนสุ่มตัวอย่างจะทำการยอมรับ(ACCEPT)ว่าชิ้นงานในล็อตนั้นมีคุณภาพที่ดี เป็นที่เชื่อถือได้

5.5 พนักงาน QC จะประทับตราเครื่องหมาย ACC ลงบน LABEL ของชิ้นงานนั้น ทุกกล่องของแต่ละล็อตที่สุ่ม

5.6 ชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบจะถูกเก็บกลับคืนไว้ในกล่องเดิม

5.7 หากชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติหรือข้อบกพร่อง พนักงานQC จะนำชิ้นงานมาเปรียบเทียบกับ LIMIT SAMPLE ที่มีอยู่ หากอาการของเสียรุนแรงน้อยกว่าหรือเท่ากับ LIMIT SAMPLE จะถือว่าชิ้นงานนั้น ACC หากอาการเสียรุนแรงมากกว่า LIMIT SAMPLE จะถือว่าชิ้นงานนั้นเสียหรือ NG

5.8 ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่พบไม่มี LIMIT SAMPLE ให้พนักงาน QC สอบถามหัวหน้างานเพื่อให้ตัดสินใจว่ายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้

5.9 หากหัวหน้างานไม่สามารถตัดสินใจได้จะดำเนินการแจ้งให้หัวหน้าลำดับถัดไปตัดสินใจ โดยการตัดสินใจลำดับท้ายสุดคือผู้จัดการโรงงาน

5.10 อาการผิดปกติที่พบจะต้องถูกแยกประเภทความรุนแรง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ MAJOR (MA) คือ ระดับความรุนแรงมาก และ MINOR (MI) คือ ระดับความรุนแรงน้อยซึ่งการแบ่งประเภทความรุนแรงให้ดูตามเอกสารแนบ

5.11 หากจำนวนข้อบกพร่องมีมากกว่าจำนวนที่ยอมรับได้ จะไม่ยอมรับ (REJECT) ชิ้นงานใน LOT นั้น และพนักงาน QC จะประทับตราเครื่องหมาย REJECT ลงบน Label ของชิ้นงานนั้นทุกกล่องหรือติดป้าย Part wait for Recheck/Rework บน Pallet ของชิ้นงานนั้น

5.12 ชิ้นงานของเสีย จะถูกแยกไว้เพื่อให้แผนกผลิตดูและดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

5.13 พนักงาน QC จะลงบันทึกไว้ในเอกสารตรวจเช็ค โดยการลงบันทึกจะใช้เอกสารดังนี้

5.13.1 การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้าใช้ใน INCOMING INSPECTION CHECK SHEET

5.13.2 การตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกที่ฉีดภายในบริษัท จะใช้เอกสารดังต่อไปนี้


- INJECTION OF PATROL CHECK SHEET DATA
- TM SAMPLING INSPECTION REPORT

5.13.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ประกอบภายในบริษัท จะใช้ใบ TM SAMPLING INSPECTION REPORT

5.1.4 เมื่อพนักงานเขียนเอกสารเสร็จแล้วให้ส่งให้หัวหน้าก่อนเลิกงาน

5.15 ตารางแนบ (APPENDIX)

- ตารางที่ 1 ตารางคำจำกัดความข้อบกพร่อง
- ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของข้อบกพร่อง
- ตารางที่ 3 ตารางระดับการตัดสินใจงาน PRINTING

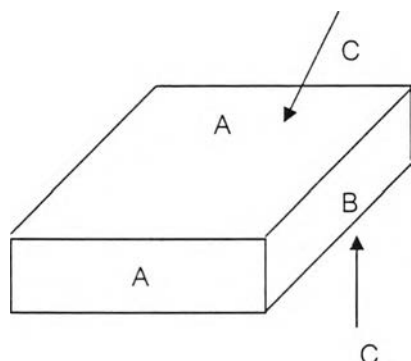

รูปที่ 1 ระดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์


ตารางที่ 1 จะแสดงถึงคำจำกัดความของข้อบกพร่อง

Injection				SCREEN,PRINTING,SPTAY,ASSEMBLY			
Definition	Level			Definition	Level		
	A	B	C		A	B	C
โค้งงอ (Bend)	MA	MI	MI	(No Screen) ไม่ได้สกรีน	MA	-	-
ตัดเกด(Gete Cut)	MA	MI	MI	(Mix part)ชิ้นงาน ปนร้อน	MA	-	-
ฉีดไม่เต็ม(Shot shot)	MA	MI	MI	(peel off) หลุด ลอก	MA	MA	MI
ยุบ(Sink mark)	MA	MI	MI	(Cut off) แหว่ง	MA	MI	MI
รอยประสาน(Weld line)	MA	MI	MI	(Slant)เอียง	MA	MI	MI
รอยควันบุรี(Gas mark)	MA	MI	MI	(Burr)เบลอ	MA	MI	MI
รอยการไหล(Flow mark)	MA	MI	MI	(Rough surface)	MA	MI	MI


				ผิวยาบ			
ครีป(Flash,bari)	MA	MI	MI	(Swell)เฝิ้ม	MA	MI	MI
จุดดำ(Black point)	MA	MI	MI	(Blister)พอง	MA	MI	MI
จุดขาว(White point)	MA	MI	MI	(UImarking)	MA	-	-
คราบสกปรก (Contamination)	MA	MI	MI	(Rust)สนิม	MA	MI	MI
แตก(Broken)	MA	MI	MI	(Silver line) ฟองอากาศ	MA	MI	MI
รอยขีด(Scratch)	MA	MI	MI	(Dust)ฝุ่น	MA	MI	MI
รอยแยก(Break down)	MA	MI	MI				
รอยแตก(Crack)	MA	MI	MI				
จุดน้ำตาล(Brown point)	MA	MI	MI				

6.วิธีการตรวจสอบ(Inspection Method)

6.1 การตรวจสอบชิ้นงานที่เป็นแผ่นใส(Clear plate)

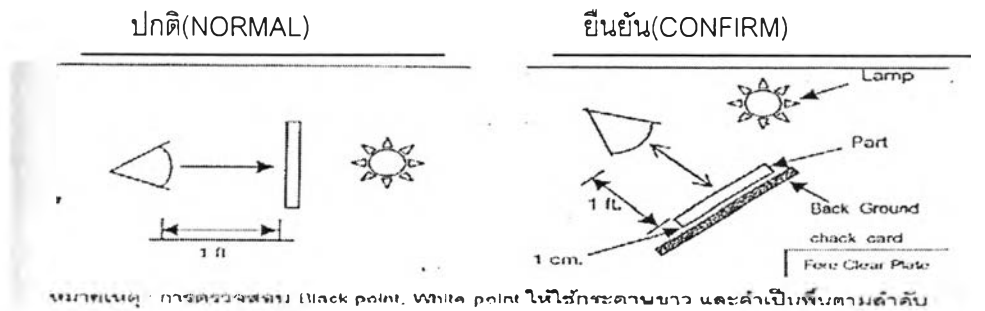

6.2 การตรวจสอบชิ้นงานที่ไม่ใส(Under part)

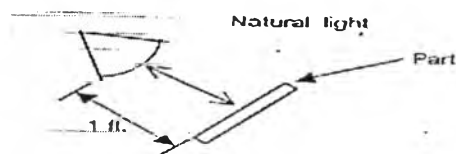

7.ระดับของการตัดสินใจ

7.1 การอ้างถึงเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ

- (ก) แบบที่ได้รับอนุมัติจากลูกค้า(Drawing)
- (ข) ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้า(Approval Sample)
- (ค) ตาราง Specification ของการตรวจสอบความสวยงาม
- (ง) ตัวอย่างที่เป็นขีดจำกัดที่ได้นับอนุมัติจากลูกค้า(Limit sample)

7.2 ในการอ้างถึง(ต้องเป็นไปตามลำดับ) จะถูกจำกัดเมื่อมีการอ้างถึงจนถึงข้อที่ 3 หลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจเช็คว่ามีการทำ Limit sample หรือไม่หากมีให้ใช้ Limit sample เป็นตัวอ้างถึง หากไม่มีจะต้องกลับไปดำเนินการการจัดทำ Limit sample (W-QC-IT-742)

7.3 ตาราง Specification ของการตรวจสอบความสวย

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาเม็ดฝุ่นได้ดำเนินการแก้ไขดังนี้

- 1.1 พื้นที่ในการทำงาน สามารถแยกดำเนินการได้ดังนี้ การแก้ไขปัญหาเม็ดฝุ่น
 - จัดแยกพื้นที่ในการทำงานให้เป็นสัดส่วน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ

(ก) พื้นที่นอกห้องเตรียมการพ่นสี

ในพื้นที่นี้จะใช้ในการเก็บสต็อกของชิ้นงานที่ได้ทำการเบิกจาก WAREHOUSE มาเตรียมไว้แล้ว จัดวางในพื้นที่ ที่กำหนดโดยใช้ป้ายชี้บ่งของตำแหน่งการวางชิ้นงานแต่ละประเภท เพื่อรอการขนย้ายไปทำการ LOADING ชิ้นงาน เพื่อทำการพ่นสีต่อไป ซึ่งในห้องนี้จะต้องมีการเช็ดถูพื้นเป็นประจำ และเป็นห้องที่ใช้ เปลี่ยน PACKING จากกล่องกระดาษเป็นกล่องพลาสติก เพื่อลดปัญหาของฝุ่นที่อาจติดมาจากการใช้กล่องกระดาษ รวมทั้งมีการเน้นการทำความสะอาดกล่องพลาสติก ก่อนที่จะนำมาใช้ใส่ชิ้นงานด้วย

(ข) พื้นที่ ในห้องเตรียมชิ้นงานพ่นสี

ในพื้นที่นี้ เมื่อเข้ามาในห้องแล้วจะต้องมีการปิดประตูให้สนิททุกครั้ง เพื่อควบคุมไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกห้องเตรียมการพ่นสี สามารถเข้ามาได้ ภายในห้องนี้จะมีการจัดเวรประจำวัน โดยให้มี

การทำความสะอาดพื้นที่ทุก 1 ชั่วโมง ในห้องเตรียมชิ้นงานนี้ จะมีการออกเป็นกฎห้ามไม่ให้มีการใช้ กล้องกระดาษภายในห้องนี้ จะสามารถใช้ได้เฉพาะ

- (1) ภาตใส่ชิ้นงานที่เป็นพลาสติก หรือลึงที่เป็นพลาสติกและรดเซ็นสำหรับวางชิ้นงานเท่านั้น
- (2) ห้ามไม่ให้มีการใช้กระดาษทรายในการขัดแก้ไขชิ้นงาน เพื่อเตรียมทำการการพ่นสี
- (3) ห้ามทำการ ตัดแต่งชิ้นงาน เช่น รูด ครีบของชิ้นงาน ภายในห้องนี้
- (4) พนักงานที่ทำงานภายในห้องนี้ จะต้องสวมใส่ชุดคลุมป้องกันฝุ่นทุกคน (ชุด SMOKE)

(ค) พื้นที่ภายในห้องพ่นสี

พื้นที่ภายในห้องพ่นสี ถือว่าเป็นห้องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากถ้าในห้องนี้มี การรักษาความสะอาด และควบคุมปริมาณฝุ่นได้ดีให้มันน้อยที่สุด จะสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่อง ฝุ่นที่จะเข้าไปติดที่ตัวชิ้นงานพ่นสีได้น้อยที่สุด ซึ่งได้ทำการปฏิบัติดังนี้

(1) บริเวณพื้นด้านล่างของพื้นที่ ที่ทำการพ่นสีจะวางด้วยถาดน้ำ ซึ่งทำจากแผ่นเหล็กหรือ แผ่นสแตนเลส สูงประมาณ 15 – 20 ซม. จากนั้นทำการเติมน้ำในถาดให้มีความสูงประมาณ ½ ของ ถาดน้ำ จากนั้นวางซ้อนด้านบนด้วยโครงตะแกรงเพื่อให้สามารถเดินทำงานได้สะดวก

(2) ชิ้นงานที่นำใส่ถาดเข้ามาในห้องเพื่อทำการพ่นสี (วางในถาดพลาสติก หรือวางอยู่บนรถ เซ็น) พนักงานจะหยิบชิ้นงานมาทำการเช็ดและทำความสะอาดที่ตัวชิ้นงานเป็นอันดับแรกก่อน เพื่อ เช็ดคราบน้ำ คราบน้ำมัน และคราบสกปรกที่อาจเกาะติดอยู่บนชิ้นงาน จากนั้นจะนำเอาชิ้นงานไป วางลงบน JIG พ่นสีที่ได้มีการทำความสะอาดแล้ว และทำการเป่าลมเพื่อไล่ฝุ่นออกจากตัวชิ้นงาน ให้หมด เพื่อทำการส่งเข้าสู่ขั้นตอนการพ่นสีต่อไป

(3) ขณะที่ทำการพ่นสี จะต้องมีการเปิดระบบ AIR SUPPLY อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด ระบบหมุนเวียนของอากาศภายในห้องพ่นสี และฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในห้องพ่นสีจะได้รับการดูด ออก และถูกกำจัดออกไปจากห้องพ่นสี จากลมดูดของระบบลมจากด้านหลังมาน้ำ

(4) ระบบน้ำหมุนเวียนในบ่อพ่นสี จะต้องมีน้ำคอยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ ความสะอาดของน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญ จะต้องไม่สกปรกหรือมีตะกอนของสีตกค้าง อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากน้ำสกปรกจะทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับฝุ่นละอองที่มาจากสี และฝุ่นละอองที่เกิดใน บริเวณที่ทำการพ่นสีน้อยลงไปด้วย

(5) ระบบม่านน้ำ จะต้องมีการเปิดอยู่ตลอดเวลา ขณะที่มีการใช้บูทในการพ่นสีที่ขึ้นงาน ซึ่งระบบม่านน้ำจะช่วยให้การถ่ายเทอากาศคอนกรีตออกจากระบบน้ำภายในออกไปสู่ภายนอก เข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป อีกทั้งยังเป็นตัวที่ช่วยในการดักฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในบูทในระหว่างที่ทำการพ่นสีอีกด้วยซึ่งจะทำให้ฝุ่นที่เกิดภายในห้องพ่นสีลดลง

ภาคผนวก ข.


ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสีและอุปกรณ์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสี (General Paint Knowledge)

สีคืออะไร

สี คือ ของผสมที่อยู่ในสภาพที่เป็นเนื้อเดียวกัน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

- ผงสี (Pigment)
- สิ่งนำสี (Resin)
- ตัวทำละลาย (Solvent)
- ตัวปรับคุณสมบัติ (Additive)

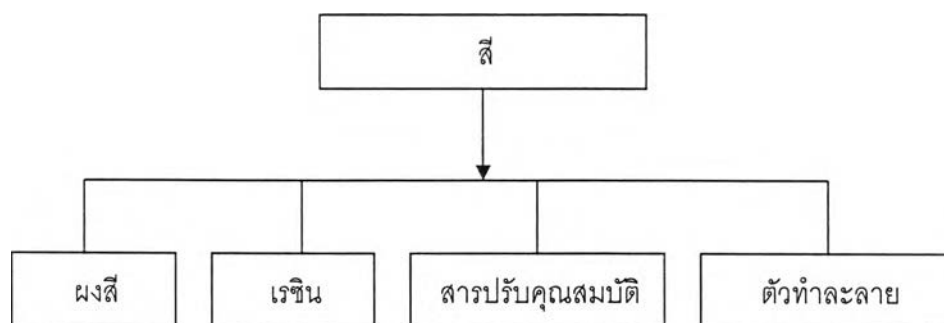

รูปที่ 1 ส่วนประกอบของสี

ส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกบดให้เป็นผงที่ละเอียด และแขวนลอยอยู่ในสิ่งนำสี และเมื่อนำไปใช้งานก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นฟิล์มแข็งปกคลุมบนผิวของชิ้นงาน

หน้าที่ของสี

วัตถุประสงค์ ของการเคลือบสีโดยทั่วไป มีอยู่ 2 ประการ คือ

1. การป้องกัน (Protection) เพื่อป้องกันปัญหาต่อ อายุการใช้งานของชิ้นงาน เช่น การป้องกันปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันสารเคมี การป้องกันความชื้น การป้องกันแสงแดด เป็นต้น

2. ความสวยงาม (Beautification) เนื่องจากสีต่าง ๆ จะทำให้ชิ้นงาน มีคุณค่าเพิ่มขึ้น และเกิดความสวยงามนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกเช่น ใช้ในการทำ สัญลักษณ์ ทำหน้าที่ในการเป็นฉนวน ช่วยป้องกันการกัดกร่อน หรือสึกหรอ ช่วยป้องกันเพรียงได้ทั้งเร็ว เป็นต้น

ผงสี (Pigment)

ผงสี คือ สารที่ทำให้ปรากฏ เป็นสีต่าง ๆ กับสิ่งที่นำมาเคลือบ มีลักษณะเป็นผงละเอียด โดยทั่วไปจะมีหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ ให้ความสวยงาม และให้ความทนทาน บางชนิดจะมีคุณสมบัติ ในการปกปิดพื้นผิวของวัตถุได้สูง (Hiding Power) ผงสีมีความสามารถ ในการแพร่กระจายได้ดี ส่วนมากจะไม่ละลายในสารละลายใด ๆ ดังนั้นก่อนที่จะนำไปใช้งาน จะมีการนำ ผงสีไปทำการบดให้เป็น อนุภาคเล็ก ๆ (Primary Particle) เพื่อให้อนุภาคของผงสี แขนงลอยตัว อยู่ในสิ่งนำสี

ประเภทของ ผงสี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ

1. ผงสี จากสารประกอบ อนินทรีย์ (Inorganic Pigment)
2. ผงสี จากสาร อินทรีย์ (Organic Pigment)

1. ผงสี จากสารประกอบ อนินทรีย์

เป็นผงสี ที่ทำมาจาก สารประกอบอนินทรีย์ (Inorganic Pigment) เช่น Oxides , Carbon , Sulfide , Silicates , Chromaates , Molybdates , Sulfates , Carbonates , Ferrocynides เป็นต้น แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ผงสีขาวจากสารประกอบอนินทรีย์ คือกลุ่ม (Pigment) ที่ให้สีขาวมีอำนาจ ในการปกปิด พื้นผิวสูง และมีปริมาณการใช้มากที่สุด เนื่องจากสีขาวถูกใช้เป็นตัว Color Base ในการผสมสี (Color Matching) เช่น ไทเทเนียม ออกไซด์ (Titanium Dioxide) , สีขาวตะกั่ว (White Lead) , กลุ่มธาตุสังกะสี (Zinc Oxide)

2. เม็ดสีจากสารประกอบ อนินทรีย์ คือกลุ่ม (Pigment) ที่ให้เฉดสี ที่แตกต่าง อย่างมากมาย เช่น สีแดง สีเหลือง สีนํ้าเงิน สีเขียว สีดำ เป็นต้น ซึ่งการให้สี ต่าง ๆ เหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับ สารประกอบ ในแต่ละชนิดของผงสี ตัวอย่าง เช่น

- Inorganic Red & Maroon ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Iron Oxide , Sulphide
- Inorganic Yellow ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Leadchromate , Iron Oxide
- Inorganic Green ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Copper Phthalocyanine , Chromium

3. ตัวยึดเหนี่ยวผงสี คือกลุ่ม (Pigment) ที่ไม่ให้สี เป็นตัวที่ใส่ลงไปนสีเพื่อเพิ่มเนื้อสี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของการผลิต เนื่องจาก (Pigment) กลุ่มนี้ มีราคาถูก แต่ถูกจัดให้อยู่ในประเภท Non - Hiding Power คือ มีความสามารถ ในการปกปิดพื้นผิว ของชิ้นวัตถุดำ เช่น

- Clay ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Aluminium Silicate
- Talcum ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Magnesium Silicate
- Calcium Carbonate

4. ผงสีชนิดพิเศษ คือกลุ่ม (Pigment) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ดังนี้

4.1 ผงสีแบบ แม่เหล็ก คือกลุ่ม (Pigment) ที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ใช้ทำสีสำหรับการเคลือบชิ้นงาน ที่ต้องการให้มีคุณสมบัติแม่เหล็ก เช่น Cassette Type , Diskette ตัวอย่าง ของ (Pigment) ได้แก่

$\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ ใช้ ในสีที่เคลือบแถบแม่เหล็กแบบ Normal

Co-FeO_4 ใช้ ในสีที่เคลือบแถบแม่เหล็กแบบ CrO_2

Metallic Iron ใช้ ในสีที่เคลือบแถบแม่เหล็กแบบ Metal

4.2 ผงสี แบบป้องกันการกัดกร่อนของสนิม คือกลุ่ม (Pigment) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางด้านการป้องกันการกัดกร่อนของสนิม ส่วนใหญ่ใช้ในสีที่ต้องการความทนทานสูง เช่น

- Strontium ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Strontium , Chromium , Chloride
- Talcum ประกอบไปด้วยกลุ่มของ Magnesium Silicate

4.3 ผงสีแบบ ฉาบเงา คือกลุ่ม (Pigment) ที่มีคุณสมบัติ สีสะท้อนตา เช่น Aluminium Flake ให้ความรู้สึก ของสีที่มีลักษณะคล้ายโลหะ Mica ให้สีแบบมุก (Pearl)

4.4 ผงสีแบบ แผ่นโปร่งใส คือกลุ่ม (Pigment) ที่มีคุณสมบัติ มีความทึบแสงต่ำ ส่วนใหญ่ใช้ผสมใน Clear เพื่อเพิ่มสี และในบางกรณี ยังช่วยเพิ่มความคงทนด้วย ตัวอย่าง ของ (Pigment) เช่น Transparent Iron Oxide Yellow , Transparent Iron Oxide Red

4.5 ผงสีแบบ เรืองแสง คือกลุ่ม (Pigment) ที่มีคุณสมบัติ เรืองแสงได้ ส่วนใหญ่จะ เรืองแสง เมื่อได้รับการกระตุ้น จากพลังงานภายนอก (เกิด Fluorescent) การใช้งานส่วนใหญ่ใช้ เคลือบจอภาพ นอกจากนี้ยังใช้ ในงานด้านความปลอดภัย (Pigment) ที่มีคุณสมบัติ ประเภทนี้ ได้แก่ (Pigment) พวก Phosphor

2. ผงสี จากสารประกอบ อินทรีย์

เป็น ผงสีที่ทำมาจาก สารอินทรีย์ (Organic Pigment) ที่มีการให้สีส่น ที่แตกต่างกัน มากมาย โดยสีที่ได้จะให้ความสดใสที่สูงกว่า Inorganic แต่ความสามารถในการปกปิด พื้นผิวล้าจะ ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้มีการสูญเสียเนื้อสีที่มากกว่า สีจากประเภท Inorganic Pigment สามารถ แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ดังนี้


1. Mono Azo Type
 - Naphthols
 - Arylides : Naphthanilices , Acetoacetarylides
2. Azo Type
 - Azo Condensation
 - Insoluble Meta Salt of Acide Dyes
 - Disazo : Diarylides , Pyrazolone
3. Vat Type
 - Anthraquinone
 - Thioindigo
 - Flavanthrone
4. Miscellaneous Type
 - Triphendioxazinc
 - Metal Complexes
 - Quinacridone
 - Basic Dyestuff Complexes

สิ่งนำสี (Resin)

สิ่งนำสี (Resin) คือ สารอินทรีย์ออสันฐาน ซึ่งพืชและแมลงบางชนิด มีการสร้างและหลั่งออกมา ปรกติไม่ละลายในน้ำ แต่ ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ต่าง ๆ ตัวอย่าง (Resin) ธรรมชาติ ทั่วไป เช่น ชัน (Rosin) ครั่ง (Shellac) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาใช้ (Resin) สังเคราะห์ (Synthetic Resin) หมายถึง วัสดุสังเคราะห์ชนิดที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ (Plastic) โดยทั่วไปมีการผลิตได้ด้วยกระบวนการ Polymerization มีคุณสมบัติทนทานมากกว่า (Resin) ที่เกิดตามธรรมชาติ

หน้าที่ และคุณสมบัติของ เรซิน

เรซิน (Resin) มีหน้าที่ในการยึดประสาน ระหว่างอนุภาคของ Pigment เข้าไปด้วยกัน พร้อมกับการยึดเกาะ ระหว่างชั้นของสี กับพื้นผิวที่เคลือบ โดยทั่วไป (Resin) จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มสีแต่ละประเภท

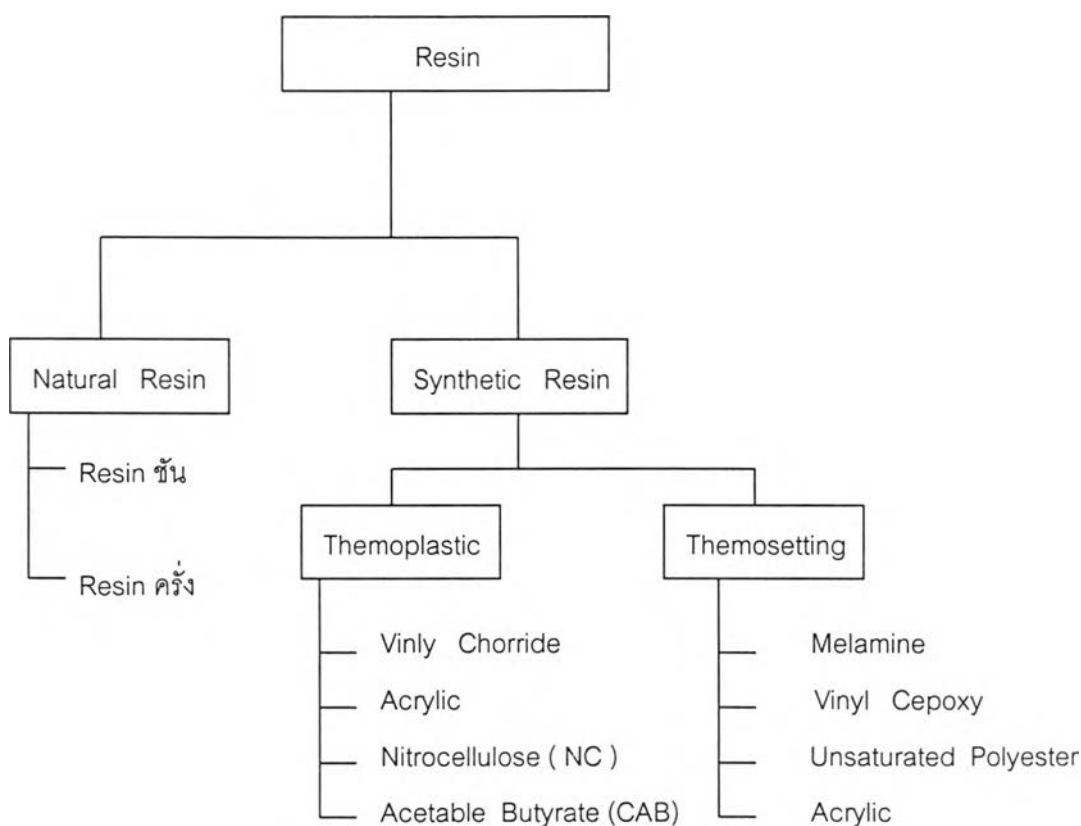

รูปที่ 2 แผนภูมิประเภทของ เรซิน

ตารางที่ 1 ประเภทคุณสมบัติ และตัวอย่างของเรซิน

ประเภท	คุณสมบัติ	ตัวอย่าง
1. Natural Resin	สกัดได้ส่วนมาก มาจากพืช และสัตว์	- Rosin , Shellac
2. Synthetic Resin 2.1 Thermo Plastic Resin	เรซิน กลุ่มนี้จะอ่อนตัวลงเมื่อได้รับความร้อน โดยทั่วไปมีความยืดหยุ่นดี ละลายในตัวทำละลายได้ง่าย	- Vinyl Chloride Resin - Acrylic Resin - Nitrocellulose Resin - Acetate Butyrate
2.2 Thermo setting Resin	เรซิน กลุ่มนี้เมื่อได้รับความร้อนจะเกิด ปฏิกิริยาเคมี Polymerization แต่เมื่อเย็นตัวลงจะไม่อ่อนตัว โดยทั่วไปจะมีความแข็งสูง ทนทานต่อตัวทำละลายได้ดี	- Acetate Butyrate - Melamine Resin - Epoxy Resin - Unsaturated Polyester Resin - Acrylic Resin

ตัวทำละลาย (Solvent)

ตัวทำละลาย (Solvent) คือ สารที่มีคุณสมบัติในการละลาย Resin ให้เป็น Liquid Solution มากขึ้น เนื่องจากใน (Resin) ส่วนใหญ่มีความหนืดค่อนข้างสูง จึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนทำละลายเพื่อเข้าไปปรับความหนืด

หน้าที่ของตัวทำละลาย

ตัวทำละลายมีหน้าที่ ปรับความหนืดของสี เพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิต และการนำไปใช้งาน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวระเหย ซึ่งหลังจากการพ่นสีแล้ว ตัวทำละลายจะมีการระเหยไปจนหมด สิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นเพียงฟิล์มสี คือส่วนของ Pigment และ Resin เท่านั้น


ตัวปรับคุณสมบัติของสี

ตัวปรับคุณสมบัติของสี (Additive) คือ สารที่ใส่ลงไปในสี เพื่อทำหน้าที่ในการปรับปรุงคุณสมบัติของสี ทั้งในด้านกระบวนการผลิต และการปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มสี ปริมาณการใช้โดยเฉลี่ยโดยประมาณ 0.3 % ขึ้นอยู่กับบริษัท ผู้ผลิต ในกรณีที่ใช้มากเกินไปเกินปริมาณที่กำหนดไว้ อาจมี

ผลกระทบต่อคุณสมบัติของฟิล์มสีได้ แม้ว่าการเติม (Additive) ในสีจะใช้เพียงปริมาณน้อย แต่ก็มี ความจำเป็นต้องใช้ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสีให้ดีขึ้น

ตารางที่ 2 ประเภทของ ตัวปรับคุณสมบัติของสี (Additive)

ชนิด	คุณสมบัติ
1. สารทำให้แห้ง	ช่วยในการแห้งตัวของฟิล์มสี ทำให้ใช้ระยะเวลา น้อยลง
2. สารยืดหยุ่นแบบพลาสติก	ช่วยให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นตัว เก้าช้า และ ทนทานต่อความเย็นได้ดี
3. สารกระจายสี	ช่วยกระจายเนื้อสี และการกลับมารวมตัวกัน อีก
4. สารป้องกันการตกตะกอน	ป้องกันการตกตะกอนของเม็ดสี ป้องกันการ แยกตัวของเนื้อสี จากVehicle และมีความหนืด ของสีให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
5. สารป้องกันผิวหนังหน้าสี	ทำหน้าที่ชะลอเวลาในการเกาะตัวที่ผิวหน้าของ สี ซึ่งจะมีผลทำให้การใช้งานและการเกิดฟิล์ม ไม่ดีพอ
6. สารป้องกันการเกิดฟอง	ป้องกันไม่ให้เกิดฟอง และทำลายฟองที่ เกิดขึ้นในสี
7. สารป้องกันเชื้อรา	ช่วยยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา และเกิด รอยดำสีด้านบนพื้นผิว
8. สารป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต	ป้องกันการถูกทำลายเนื่องจากแสงอาทิตย์ และ รังสีต่าง ๆ
9. สารเร่งปฏิกิริยาเคมี	ทำหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
10. สารกระจายผงสี	ทำหน้าที่เป็นตัวกระจายในการบดผงสี ทำให้ เกิดเสถียรภาพ
11. สารลดช่องว่าง	ระหว่างผิวของน้ำมัน และวัตถุติดตัวอื่น ๆ
12. สารเพิ่มความหนืด	เป็นตัวช่วยเพิ่มความหนืดของสี
13. อื่น ๆ	ทำให้ฟิล์มสีมีลักษณะเรียบ ด้าน

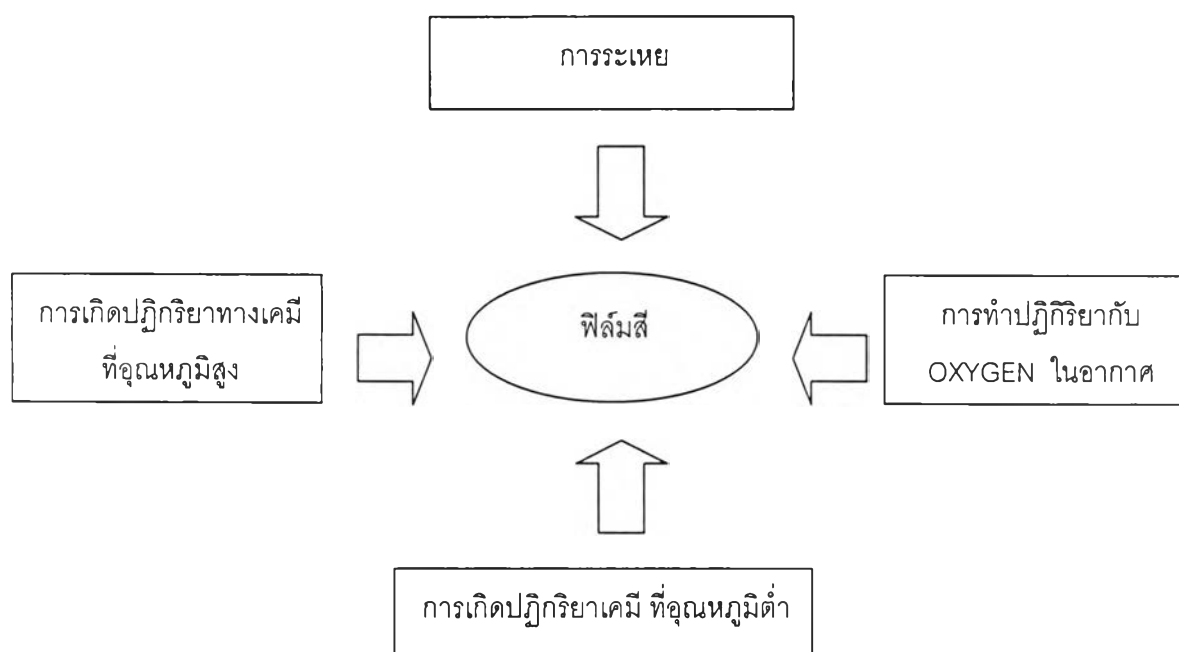

รูปที่ 3 แสดงการเกิดเป็นฟิล์มสี

การเกิดของฟิล์มสี

สี เมื่อมีการทาหรือเคลือบลงบนวัตถุ หรือชิ้นงานที่พ่นแล้ว จะมีการเกิดฟิล์มสีขึ้น ก็คือสีนำสีจะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวไปเป็นฟิล์มแข็ง การเปลี่ยนเป็นฟิล์มแข็งดังกล่าว จะเป็นไปดังวิธีดังต่อไปนี้

1. การระเหยตัวของตัวทำละลาย (Solvent Evaporation)

การระเหยตัวของตัวทำละลาย ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การเกิดเป็นฟิล์มสีของ shellac สารละลายของ shellac ใน alcohol เมื่อเปลี่ยนเป็น thin layer ก็เกิดจากการระเหยตัวของ alcohol ทำให้เกิดฟิล์มสีของ shellac สามารถเกิดกับ spirit varnishes , nitrcellulose lacquers , polyvinyl coating เป็นต้น ปฏิกิริยานี้สามารถเกิดได้กับที่อุณหภูมิห้อง หรืออบในเตาอบเพียงเล็กน้อย ใช้สำหรับการเคลือบผิวภายในโรงงาน

2. การทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation Reaction)

การทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การเกิดฟิล์มของ linseed oil เมื่อ linseed oil ถูกทำให้เป็น thin film ตัว linseed film จะดูดซับออกซิเจนจากอากาศ และเปลี่ยนสภาพจาก liquid oil เป็น solid film ของ linxyn สามารถเกิดได้กับ drying oil , alcoresinous varnishes , oxidizing alkyd resin เป็นต้น

3. การเกิดปฏิกิริยา โพลีเมอร์ไรเซชัน (Polymerization)

การเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชัน (Polymerization) จะมีการเกิดได้ทั้งหมด 3 แบบ คือ

3.1 Oxidation Reaction แบบในข้อที่ 2

3.2 Condensation Polymerization) ปฏิกิริยา นี้จะเกิดขึ้นเมื่อตัวที่ coating เป็นrea- หรือ formmadehyde resins , heat – reactive phenolic resin เป็นต้น จะสามารถแห้งได้โดยการอบที่อุณหภูมิ $100^{\circ}\text{C} - 200^{\circ}\text{C}$ ในปฏิกิริยานี้ โมเลกุล ขนาดเล็ก ๆ เช่น น้ำจะหลุดออกมา ระหว่างการจับกันของ 2 โมเลกุล

3.3 Addition Polymerization – ปฏิกิริยา addition Polymerization จะเกิดขึ้นเมื่อตัวที่ coating เป็น unsatuated molecules เช่น styrene หรือ vinyl chride

เปอร์เซ็นต์ NON VOLATILE (% NV)

(% NV) หรือ % SOLID หมายถึง จำนวนสารที่ไม่ระเหยทั้งหมดในสารนั้น 100 กรัม เช่น ACRYLIC RESIN มี % NV = 80 หมายถึง ใน ACRYLIC RESIN (ACRYLIC RA) 100 g มีสารไม่ระเหย 80 g และสารระเหย 20 g โดยที่สารที่ไม่ระเหยอาจอยู่ในรูป ของแข็ง , ของเหลว , กิ่งของแข็ง เช่น PIGMENT , RESIN , WAX , METAL เป็นต้น

ตัวอย่าง

WHITE PIGMENT	60.00
RESIN A	30.00
XYLENE	5.00
ALUMINIUM PLATE	3.00
SILICONE	1.00
WAX	<u>1.00</u>
	<u>100.00</u>

กำหนดให้

ALUMINIUM PLATE	มี % NV	=	50
RESIN A	มี % NV	=	50
WHITE PIGMENT	มี % NV	=	100
SILICONE	มี % NV	=	100
WAX	มี % NV	=	20

$$\begin{aligned} \% \text{ NV ของสีนี้} &= 60 + 1 + (30 \times (50/100)) + (3 \times (50/100)) + (1 \times (20/100)) \\ &= 60 + 1 + 15 + 1.5 + 0.2 \\ &= 77.70 \end{aligned}$$

จะเห็นว่า เราสามารถ โยง P/B กับ % NV ของสี เข้าหากันได้ว่า $\% \text{ NV} = P + B$ ซึ่ง P/B และ % NV ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของสี

สัดส่วนของ PIGMENT ต่อ BINDER (P/B)

P/B หมายถึง สัดส่วนโดยน้ำหนัก ของ PIGMENT ต่อ BINDER ซึ่ง BINDER ในที่นี้ หมายถึง ตัวที่เป็น NON VOLATILE ทั้งหมด โดยปรกติแล้วจะมีลักษณะเป็น CLEAR ใส เช่น RESIN เป็นต้น สัดส่วน ของ PIGMENT จะรวมวัตถุที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ซึ่งสามารถที่จะ ปิดบังชิ้นงาน ได้คือ เป็นลักษณะทึบแสง เช่น WHITE PIGMENT , ALUMINIUM PEARL , BLACK PIGMENT เป็นต้น เพราะฉะนั้นจะได้ว่า

$$P/B = \frac{\text{น้ำหนักของ PIGMENT}}{\text{น้ำหนักของ BINDER}}$$

ตัวอย่าง


WHITE PIGMENT	30.00
BLACK PIGMENT	0.50
ALUMINIUM	1.00
PEARL	2.00
ACRYLIC RESIN	55.00
XYLENE	<u>11.50</u>
	<u>100.00</u>

กำหนดให้

ALUMINIUM PLATE	มี % NV = 50
ACRYLIC RESIN	มี % NV = 80
WHITE PIGMENT	มี % NV = 100
BLACK PIGMENT	มี % NV = 100
PEARL	มี % NV = 100

$$\begin{aligned}
 \text{จาก P/B} &= \frac{\text{น้ำหนักของ PIGMENT}}{\text{น้ำหนักของ BINDER}} \\
 &= \frac{(30 + 0.5 + 2 + (1 * (50 / 100)))}{55 * (80 / 100)} \\
 &= \frac{(30 + 0.5 + 2 + 0.5)}{44} \\
 &= 0.75
 \end{aligned}$$

P/B ของสีนี้ จะช่วยบอกถึงความเข้มของสี และความหนาของฟิล์มสีที่เราต้องการ

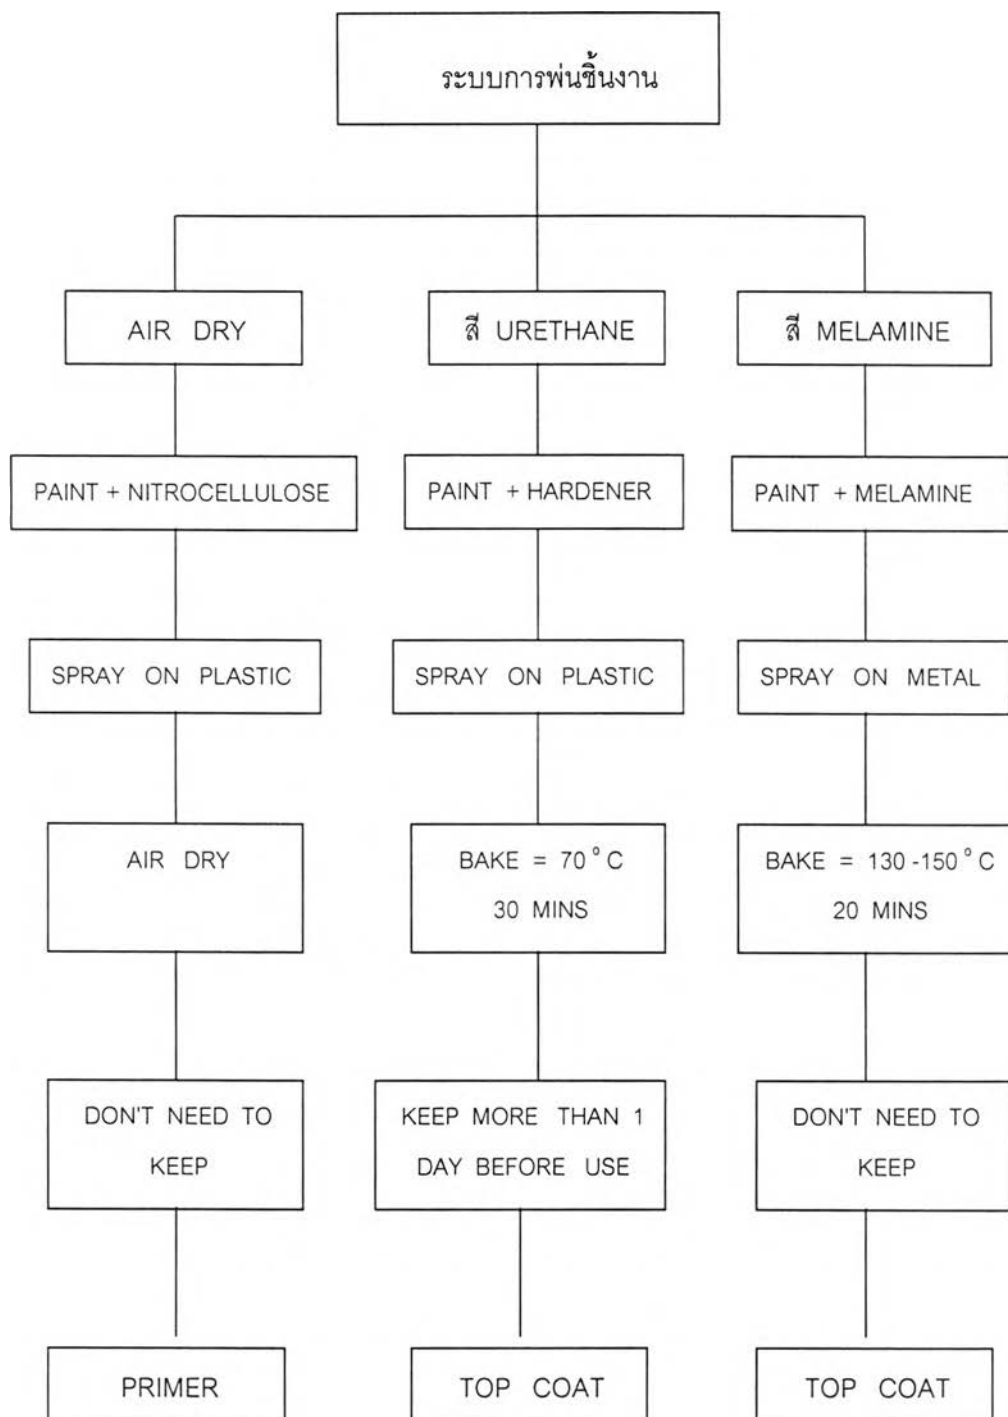

รูปที่ 4 ระบบของสีที่ใช้ในการพ่นสีงาน

ตารางที่ 3 แสดงชนิดของสี ที่ควรรู้

TYPE	UNDER COAT	TOP COAT	APPLY
1. SOLID	- สีที่มีส่วนผสมของ ผงโลหะ	- สีที่ไม่มีส่วนผสมของ ผงโลหะ	1 COAT 1 BAKE
2. METALLIC	- มีผงของโลหะ ผสม อยู่ในสี	- CLEAR ใส ไม่มีสี	2 COAT 1 BAKE
3. CANDY TONE	- มีผงของโลหะ ผสม อยู่ในสี	- CLEAR มีสี	4 COAT 1 BAKE
4. MARBLE	- สีที่ไม่มีส่วนผสมของ ผงโลหะ	- CLEAR มีสี	2 COAT 1 BAKE
5. PEARL	- มีส่วนผสมของ . PEARL อยู่ด้วย	- CLEAR ใส ไม่มีสี	2 COAT 1 BAKE
6. PEARL	- สีที่ไม่มีส่วนผสมของ ผงโลหะ	- CLEAR ผสมด้วย PEARL	2 COAT 1 BAKE

ระบบของสีที่ใช้พ่นบนชิ้นงาน

ระบบของสี ในปัจจุบันที่ใช้พ่นสีชิ้นงาน สามารถจำแนกได้เป็น 3 ระบบได้แก่

1. ระบบ Air Dry
2. ระบบ Acrylic - Melamine
3. ระบบ Urethane

1. ระบบ Air Dry

คือ การที่สีเกิดเป็นฟิล์ม โดยการระเหยตัวของ Solvent ใช้พ่นกับชิ้นงานที่เป็นพลาสติก โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบของ Alkyd หรือ Acrylic Resin กับ Nitrocellulose Resin ซึ่ง

Acrylic Resin มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการยึดเกาะกับ Substrate , ความเงาของ ผงสี , การทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น ส่วนตัว Nitrocellulose Resin จะช่วยในเรื่อง ความแข็ง , การทนต่อสารเคมี เป็นต้น

ลักษณะของสี

- 1.1 การแห้งตัวได้เร็ว ภายใน 5 - 10 นาที สามารถใช้งานได้เลย
- 1.2 สามารถผสมสีทิ้งไว้ใช้งานได้นาน

2. ระบบ Acrylic - Melamine

คือ สีที่เกิดเป็นฟิล์มสี โดยการอบสีที่มีอุณหภูมิในการอบสูง $130^{\circ}\text{C} - 170^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลานาน 20 - 30 นาที ซึ่งจะใช้พ่นสีกับชิ้นงานที่เป็นโลหะ เช่น เหล็ก , อลูมิเนียม , ทองเหลือง เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบโดยหลักก็คือ Acrylic Resin กับ Melamine Resin ซึ่งมีคุณสมบัติขององค์ประกอบ เป็นดังนี้

Acrylic Resin มีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ

- (ก) ความเงางาม
- (ข) ความทนทาน ต่อแรงที่มากกระแทก
- (ค) การยึดเกาะตัวกับชิ้นงาน
- (ง) การทน ต่อสภาพของอากาศ

Melamine Resin มีคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ

- (ก) ความแข็งแรง
- (ข) การทนต่อสารเคมี
- (ค) การทนทานต่อความร้อน

ซึ่งในบางครั้ง สีระบบนี้อาจเสริมด้วย Epoxy Resin เพื่อช่วยในเรื่อง

- การทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น การกัดกร่อนจากน้ำ , การกัดกร่อนจากไอน้ำ, การกัดกร่อนจากไอเกลือ
- การทนต่อสารละลายที่เป็นด่าง เช่น เพิ่มความยืดหยุ่น รวมทั้งการยึดเกาะกับชิ้นงานให้ดีขึ้น

3. ระบบ Urethane

คือ สีที่เกิดเป็นฟิล์ม โดยการทำปฏิกิริยาระหว่าง สีกับ ฮาร์ดเดนเนอร์ แล้วทำการอบที่อุณหภูมิ $70^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C}$ เวลาในการอบนาน 25 -30 นาที หรือปล่อยให้แห้งเอง ประมาณ 2 - 3 วันปกติจะใช้กับชิ้นงานประเภท ABS ซึ่งสีจะมีส่วนประกอบของ Acrylic Polyol ส่วน ฮาร์ดเดนเนอร์ จะมีส่วนประกอบของ Isocyanate Resin ซึ่งมีคุณสมบัติของ Resin ทั้ง 2 ตัว เป็นดังนี้

Acrylic Polyol Resin มีคุณสมบัติ

1. การยึดเกาะกับ Substrate
2. ความเงางาม
3. การกระจายตัวของ Pigment
4. การทนทานต่อสภาพของอากาศ


Isocyanate Resin มีคุณสมบัติ

1. ความแข็งแรง
2. การทนทานต่อสารเคมี
3. การแห้งตัวของสี

การแห้งตัวของสี


ลักษณะของสี Urethane

1. หลังจากทำการผสม ฮาร์ดเดนเนอร์ แล้ว ควรใช้งานได้ภายในเวลา 4 – 8 ชั่วโมง
2. ฟิล์มของสีจะเกิดจากการทำปฏิกิริยาได้ดี หลังจากผ่านการอบแล้ว ประมาณ 48 ชั่วโมง

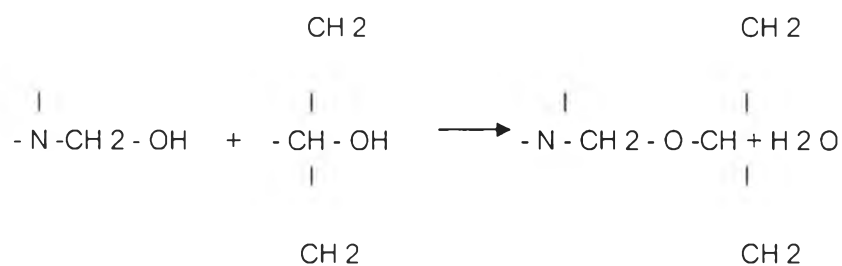


Melamine + Hydroxyl Group \longrightarrow Acrylic - Melamine
 Formaldehyde Of Acrylic Resin

รูปที่ 5 การเกิดสี Acrylic - Melamine

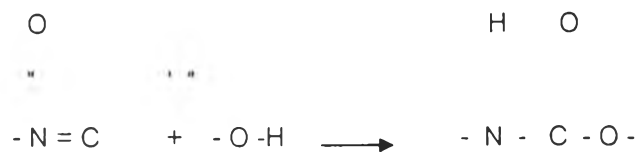

Isocyanate Group + Hydroxyl Group → Urethane Group
 Poly Urethane

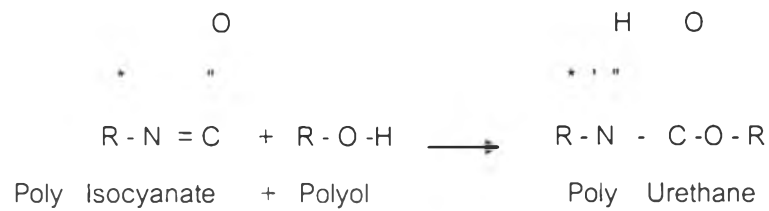

โดย Poly Isocyanate จะอยู่ในตัว Hardener
 Polyol จะอยู่ในตัว Paint

รูปที่ 6 การเกิดสี Urethane

อุปกรณ์ในการพ่นสี (Paint Equipment)

อุปกรณ์ ในการพ่นสี ที่ใช้ภายในโรงงาน จะประกอบไปด้วย

1. ห้องพ่นสี (Spray Booth)
2. อุปกรณ์จ่ายสี (Paint Supply Equipment)
3. ปืนพ่นสี (Spray Gun)
4. เตาอบสี (Baking Oven)

1. ห้องพ่นสี (Spray Booth)

ห้องพ่นสี (Spray Booth) จะมีการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพ่นสี ให้ได้ฟิล์มสีที่มีความเรียบ ปราศจากฝุ่นละออง หรือละอองที่ตกลงบนชิ้นฟิล์มสีขณะที่ยังเปียกอยู่ และการป้องกันละอองที่จะถูกดูดออกไปสู่อากาศ ด้านภายนอก ก่อให้เกิดปัญหา (Air Pollution) ด้วยการทำให้ระบบ Water Jet Spray Type ระบบการทำงานจะเป็นดังนี้ คือ Air Supply เข้าไปในห้องพ่นสี ผ่านจากเพดานห้อง (โดยผ่าน Air Filter กรองอากาศให้สะอาดปราศจากฝุ่นสกปรกปกติ) แล้วถูกดูดออกข้าง ๆ ผนังของห้อง ละอองสีจะตกลงในน้ำซึ่งอยู่ใต้ห้อง ส่วนอากาศที่อาจมีละอองสีติดไปด้วยแล้วถูกดูดผ่านแผ่นตะแกรงกัน Eliminator Baffle Board พร้อมกับมีหัวฉีดน้ำ Nozzle ฉีดให้ละอองสีกลับตกลงมาข้างใต้ห้อง ดังนั้นอากาศที่ปราศจากละอองสีจึงถูกดูดออกไปสู่อากาศข้างนอก

Air Evacuation System เป็นระบบการพ่นสีอีกแบบหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากละอองสี ที่ปะปนอยู่ในอากาศ มีขนาดอนุภาคเล็กมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายหากหายใจเข้าไป ฉะนั้น ระบบการระบายอากาศ เพื่อกำจัดละอองสีดังกล่าวไม่ให้ออกมาปะปนกับอากาศเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น จึงมีการออกแบบที่พ่นสีขนาดเล็ก สำหรับพ่นสีชิ้นงานขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก นอกเหนือจาก Spray Booth ที่กล่าวมาแล้ว

ในระบบการพ่นสีแบบ Air Evacuation System เนื่องจากทางเข้า (Intel) ของอุปกรณ์ชุดนี้เป็น ลักษณะเปิดโล่ง (ไม่ได้เป็นห้อง) จึงไม่เหมาะกับการพ่นสี ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ เพราะว่าฝุ่น และสิ่งสกปรก อื่น ๆ อาจปลิวมาเกาะ และติดที่ผิวสีขณะที่พ่นสีได้ ระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบ Dry Method โดยใช้ Dry Filter และแบบ Flow Method โดยใช้ม่านน้ำเป็นฟิล์ม ให้ละอองสีมาเกาะ แล้วถูกชะล้างออกไปด้วยน้ำ

ห้องพ่นสีมีความสำคัญ ต่อคุณภาพของชิ้นงานที่พ่นสีเป็นอย่างมาก ในห้องพ่นสีจะมีการควบคุมฝุ่นละออง และความชื้น ตลอดจนมลภาวะต่าง ๆ การควบคุมการหมุนเวียนของอากาศจากด้านบนสู่ด้านล่าง ซึ่งห้องพ่นสีที่เป็นที่ต้องการควรมีลักษณะ ดังนี้

1. ลดอันตรายจากมลสารในอากาศ
2. ป้องกันอนุภาคเล็ก ๆ ที่ติดลงบนผิวหน้าสี ขณะที่พ่นสี
3. ป้องกันและเก็บละอองสี ความชื้นในอากาศ
4. ปราศจากกลิ่นเน่าเหม็นในห้องพ่นสี

ห้องพ่นสี อาจมีหนึ่งห้องหรือ 2 ห้อง หรืออาจใช้ห้องพ่นสีและห้องอบสี อยู่ในห้องเดียวกัน หรือแยกออกจากกันก็ย่อมได้ ห้องพ่นสีอาจแบ่งได้ เป็น 3 ชนิด คือ

1. ห้องพ่นสีแบบอากาศไหลเข้าห้อง โดยวิธีทางธรรมชาติ และดูระบายอากาศออก
2. ห้องพ่นสีแบบดูดอากาศเข้าห้อง และดูระบายอากาศออก
3. ห้องพ่นสีแบบอากาศไหลเข้าห้อง โดยทางธรรมชาติ และระบายออกโดยวิธีทางธรรมชาติ (ไม่ใช้พัดลมดูด) ส่วนใหญ่ อยู่พื้นที่รถยนต์ จะใช้ห้องพ่นสี แบบที่ 1 และแบบที่ 2

อุณหภูมิภายในห้องพ่นสี

มาตรฐานโดยทั่วไป สำหรับการทำงานในห้องพ่นสีจะอยู่ระหว่างอุณหภูมิ 18-27 ° C ความชื้นอยู่ระหว่าง 65 -75 % และความเร็วของอากาศ โดยประมาณ 0.4 -0.9 M/S

ความสมดุลของอากาศที่เข้า และอากาศที่ถูกดูดออก ต้องสมดุลกัน ซึ่งทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องพ่นสี สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้ต้องหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอุดตัน และแรงดันตกคร่อมในห้องพ่นสีลดลง ทำให้รู้สึกหายใจไม่ออกและอึดอัด

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศ (Local Air Evacuation System) ละอองสีที่เกิดจากการพ่นสีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่พ่นสี เมื่อสูดดมเข้าไป ระบบระบายอากาศ ได้ถูกออกแบบขึ้น เพื่อดักจับละอองสี ให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัด โดยใช้แผ่นตัวกรองอากาศ ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบแห้ง และแบบม่านน้ำ (ใช้ระบบน้ำในการหมุนเวียน)

2. อุปกรณ์จ่ายสี (Paint Supply Equipment)

อุปกรณ์จ่ายสี Paint Supply Equipment สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์ ถึงจ่ายสี Supply ไปยัง หัวพ่นสีเป็นระบบ Circulation Tank ซึ่งมีขนาด 200 ลิตร ประกอบไปด้วยบีมดูดสี Paint Filter กรองสี Paint Regulator พร้อม Pressure Gauge ซึ่งจะบอกความดันของสีที่ใช้พ่น เช่น 4.5 - 5.0 kg / cm ² ระบบการทำงานจะเริ่มด้วยบีมดูดสีส่งไปตามท่อซึ่ง เดินจาก Circulation Tank เข้าไปจนถึงห้องพ่นสีโดยเฉลี่ยมีระยะความยาว 50- 100 เมตร โดยสีจะไหลผ่าน Paint Filter เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่ยังหลงเหลืออยู่ เมื่อเข้าสู่ห้องสี จะไหลผ่าน Paint Regulator เพื่อปรับปริมาณสีที่เหมาะสม ให้ไหลเข้าสู่ปืนพ่นสี เพื่อให้เกิดจาก Atomization ที่ดี ปริมาณสีส่วนเกินก็จะไหลเข้าท่อ Return Pipe กลับเข้าสู่ Circulation Tank ตามเดิม สำหรับ

โรงงานที่มีการผลิตน้อย อาจจะใช้ Pressure Tank แบบธรรมดา เอาใส่ในห้องพ่นสีได้โดยตรงไม่ต้องมีการเดินท่อเป็นระยะทางไกลๆ

ระบบการส่งสี

ระบบการส่งสี (Paint Supply System) ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ระบบ คือ

1. Paint Circulation System

2. Portable System

1. Paint Circulation System

เป็นระบบที่เหมาะสมกับโรงงานประกอบ ที่มีปริมาณการผลิตที่สูง จำเป็นต้องทำการผสมในถังขนาดใหญ่ (ขนาด 100 – 200 ลิตร) แล้วเดินท่อส่งสีเข้าไปในห้องพ่นสี โดยสีจะหมุนเวียนอยู่ในท่อระหว่างถังสี กับปืนพ่นสี ในขณะที่พ่นสี และในขณะที่หยุดการพ่นสี สีก็ยังคงหมุนเวียนอยู่เพื่อป้องกันการตกตะกอนของสี ในท่อ โดยเฉพาะสีเมทัลลิก ซึ่งมีเม็ดอนุภาคนิยมผสมอยู่มาก เช่น สี Silver

2. Portable System

เป็นระบบที่เหมาะสมกับงานพ่นสีที่ใช้ปริมาณสีที่น้อย โดยภาชนะที่เตรียมสี มีการแยกออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะของการส่งสีไปที่ปืนพ่น สามารถนำภาชนะบรรจุสีเข้าไปในห้องพ่นสี แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

2.1 Gravity Feed Type สีจะส่งไปที่ปืนพ่นสีโดย Gravity Flow เหมาะสำหรับงานซ่อมสีที่เป็น Spot Repair

2.2 Suction Feed Type สีจะส่งไปที่ปืนพ่นสีโดยอากาศ หลักของการเกิด Suction ปริมาณสีที่พ่นจะออกได้มากกว่า ภาชนะบรรจุก็ใหญ่กว่า โดยทั่วไปมีความจุประมาณ 1 ลิตร เหมาะกับการพ่น Body Part , พ่นสี Bumper หรือพ่นสีรถทั้งคัน

3. ปืนพ่นสี (Spray Gun)

ปืนพ่นสี (Spray Gun) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. Air Spray คือ ปืนพ่นสี แบบใช้แรงดันลม

2. Airless Spray คือ ปืนพ่นสี แบบไม่ใช้แรงดันลม

3. Electrostatic Air Spray

สำหรับโรงงานประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ จะมีใช้ทั้ง 3 ชนิด และที่นิยมใช้กันมาก คือ แบบ Air Spray ทั้งในการพ่นสีชิ้นงานใหม่ และ ในการพ่นซ่อมของสีจริง แต่ในการพ่นรถใหม่นั้นมีวิวัฒนาการในระบบการพ่นสี เนื่องจากตลาดมีความต้องการรถยนต์สูง ในโรงงานรถยนต์ส่วนใหญ่จึงขยายขนาดกำลังการผลิต จากการพ่นสีโดยใช้คนพ่นด้วยมือที่ ต้องใช้ความชำนาญในการพ่นสีมาก มีการเปลี่ยนมาพ่นสีแบบอัตโนมัติ ทำให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับปืนพ่นสี แบบ Automatic ที่นิยมใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ คือ

1. Automatic Electrostatic Air Spray
2. Automatic Micro Micro Bell

การพ่นสี แบบ Auto-Spray

1. ลดปัญหา Over Spray เพราะทำการพ่นพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน
2. สามารถ ควบคุม ความหนาของฟิล์มสี ของตัวรถให้เกิดความสม่ำเสมอกันได้ (Uniform Thickness)
3. ผิวสีจะค่อนข้างเรียบ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ซึ่งจะได้ Appearance ที่ดีกว่าการพ่นแบบ Manual มาก

การพ่นสี แบบ Manual-Spray

1. ปรับการพ่นด้านซ้าย-ขวา ได้ไม่พร้อมกัน ทำให้มี Over Spray มากและมีปัญหาต่อ Film Appearance
2. ความหนาไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ จึงทำให้เกิดปัญหาสีไหล สีบาง สีเดือด ผิวส้ม เป็นต้น ได้ง่าย
3. ผิวสีในแนวตั้งมักจะหยาบ และไม่ค่อยคงที่

4. เตาอบสี (Baking Oven)

เตาอบสี (Baking Oven) ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรม การอบสีให้แห้งนิยมใช้เตาอบ 3 ประเภท ดังนี้

1. เตาอบสีชนิด รั้งสีอินฟราเรด

เตาอบสีชนิด รั้งสีอินฟราเรด (Infrared Oven) โดยทั่วไปใช้หลอดไส้ ทั้งเสตน เป็นแหล่งแผ่รังสี อินฟราเรด ประมาณ 90 % ของพลังงานของการแผ่รังสี คือ รั้งสี อินฟราเรด ที่เหลืออีก 10 % เป็นรังสีที่มองเห็นได้ ความยาวคลื่นของ รั้งสี อินฟราเรด เท่ากับ 0.77-400 m. และส่วนที่แผ่รังสีผ่านหลอดไฟเท่ากับ 4 อัตราการสะท้อน และการดูดซึมรังสี จะแตกต่างกันตามชนิดของวัตถุ รูปร่าง สี

และอัตราการสะท้อนของสาร เตาอบสี่ชนิด รั้งสีอินฟราเรด แบ่งง่าย ๆ เป็น แบบเปิด และแบบปิด ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามรูปร่าง และขนาดของวัตถุที่อบ รวมทั้งปริมาณการผลิต

2. เตาอบแบบใช้อากาศร้อนหมุนเวียน

เตาอบแบบใช้อากาศร้อนหมุนเวียน (Heat Air Circulating Oven) ใช้การเผาไหม้เชื้อเพลิง อาทิ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซบิวเทน น้ำมันเตา หรือความร้อนจากขดความร้อน วิธีการให้ความร้อนกับอากาศแบ่งเป็น การให้ความร้อนโดยตรง และการให้ความร้อนโดยผ่านตัวกลาง

แหล่งในการกำเนิดความร้อน

แหล่งในการกำเนิดความร้อน Infra Red Ray (Radiation) มีด้วยกัน 3 แหล่ง ดังต่อไปนี้

1. Sun ดวงอาทิตย์
2. Infra Red Lamp จะเคลือบด้วยอลูมิเนียมบนหน้าหลอดไฟ เพิ่มการสะท้อนความร้อน
3. Infra Red Heater (Tubular or Plate Type Heater)

วิธีในการให้ความร้อน

1. ให้ความร้อนโดยตรง

ให้ความร้อนโดยตรง (Direct Heating Method) วิธีนี้ส่วนผสมของก๊าซ ที่ได้จากการเผาไหม้และอากาศจะถูกเป่าเข้าไปหมุนเวียนในเตาอบ ราคาอุปกรณ์ในระบบนี้จะถูก เพราะมีโครงสร้างง่าย ๆ ข้อบกพร่องของระบบนี้คือ เกิดเขม่าควันเมื่อเริ่มเผาไหม้ ถ้าใช้น้ำมันเตา หรือน้ำมันก๊าด และการควบคุมที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความผิดปกติ กับแผ่นฟิล์มสี เช่น เกิดสีไหม้

2. ให้ความร้อนโดยผ่านตัวกลาง

ให้ความร้อนโดยผ่านตัวกลาง (Indirect Heating Method) วิธีนี้ได้แก่ การส่งความร้อนจากการเผาไหม้ไปยังอากาศ ที่มีการหมุนเวียนในเตาอบ โดยผ่านอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนความร้อน วิธีนี้มีความปรกติกับแผ่นฟิล์มสีน้อย เพราะก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ไม่ได้มีการเป่าเข้าไปข้างในเตาโดยตรง ประสิทธิภาพของการให้ความร้อนจะต่ำกว่าในวิธีแรก

3. เตาอบแบบผนังแผ่รังสี

เตาอบแบบผนังแผ่รังสี (Dark Infrared Oven) วิธีนี้วัตถุที่ถูกอบ จะได้รับความร้อนจากอากาศร้อน โดยการแผ่รังสีจากผนัง ซึ่งอัดด้วยอากาศร้อน ผนังแผ่รังสีจะให้ความร้อนโดยประมาณ 150-350 องศาเซลเซียส และรังสีความร้อนที่มีความยาวคลื่น 6-8

ปืนพ่นสี

ปืนพ่นสี (Spray Gun) คือ อุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการพ่นสี ซึ่งพอที่จะจำแนก ชนิดของปืนพ่นสีที่มีความนิยมใช้กันได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทไหลลง (Gravity Feed Type)
2. ประเภทดูด (Suction Feed Type)
3. ประเภทอัด (Air Compression Type)
4. ประเภทลมไหลผ่านตลอด / ลมไม่ไหลผ่านตลอด (Bleeder and Non-Bleeder Type)
5. ประเภทพ่นสีล้วน (Airless Spray Type)

1. ปืนพ่นสีประเภทไหลลง (Gravity Feed Type)

ปืนพ่นสีประเภทไหลลง (Gravity Feed Type) เป็นแบบที่ก้าน ไหลลงด้วยแรงโน้มถ่วง การทำงานของปืนพ่นสีแบบนี้จะมีกระป๋องบรรจุสีอยู่ด้านบนของหัวปล้อยสี การไหลของเนื้อสีจะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และสูญญากาศภายใน มีขนาดกระตัดรัดและน้ำหนักเบา ใช้สำหรับงานพ่นซ่อมเฉพาะแห่ง กระป๋องสีจะบรรจุสีได้มีปริมาณน้อย สามารถปรับกระป๋องสีได้ทุกมุมตามสภาพของการพ่นสี สามารถล้างและทำความสะอาดได้ง่าย เหมาะกับการใช้สีที่มีความหนืดไม่สูงมากนัก

ตารางที่ 4 ปืนพ่นสีแบบไหลลง

รุ่น	การจ่ายสี	แบบ	การใช้ลม l/min	ใช้กับปั๊ม hp	แรงดันลม kg/cm ²	ความกว้าง mm	ปริมาณ สี cc/mm.	ระยะ พ่น mm	φ มม หนู mm.
W-88-13-H21G	ไหลลง	กระป๋องบน	270	1-2	3.0	220	190	200	1.3
W-89-15-K5G	ไหลลง	กระป๋องบน	180	1-2	3.5	230	285	2580	1.5
W-89-15-K2G	ไหลลง	กระป๋องบน	310	2-3	3.5	280	320	250	1.5

2. ปืนพ่นสีประเภทดูด (Suction Feed Type)

ปืนพ่นสีประเภทดูด (Suction Feed Type) การทำงานของปืนพ่นสีแบบนี้ อาศัยแรงดูดของสูญญากาศดูดสีจากกระป๋องขึ้นมา ผ่านชุดเข็มควบคุมสี (Fluid Control Valve Assembly) ผ่านออกทางหัวจ่ายสี (Fluid Nozzle) มาผสมกับอากาศที่ออกมาจากรูอากาศ (Air Nozzle) เกิดเป็นรูปร่างของละอองสี แบบต่าง ๆ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ การปรับลั่นควบคุมสี และลั่นควบคุมอากาศ และแรงดันสีภายในกระป๋อง ตลอดจนจะต้องหมั่นดูแล ระบายอากาศ (Air Vent) ที่ฝากระป๋องสี เพื่อให้แรงดันอากาศภายนอกดันสีให้ไหลไปตามท่อสีอย่างสม่ำเสมอ

วิธีอ่านรุ่นปืนพ่นสี ของ IWATA

ตัวอย่าง เช่น W-88-13H5S

G = แบบกระป๋องบน - สีไหลลงด้านแรงโน้มถ่วง Gravity Feed

S = แบบกระป๋องล่าง - สีถูกดูดขึ้นเหมือนกาลักน้ำ Suction Feed

P = แบบแรงดัน - สีถูกส่งด้วยแรงดันจากถังสีหรือปั๊มสี Pressure Feed

5 = แบบฝาครอบลม สำหรับสีทั่วไป

2 = ฝาครอบลม สำหรับสี เมธาลิค

13 = ขนาดของนมหนู ขนาด 1.3 มม.

W-88 , W-71 = ชื่อรุ่นของปืนขนาดเล็ก

W-87 , W-77 , W-89 = ชื่อรุ่นของปืนขนาดกลาง

W-90 , W-70 = ชื่อรุ่นของปืนขนาดใหญ่

3. ปืนพ่นสีประเภทอัด (Air Compression Type)

ปืนพ่นสีประเภทอัด (Air Compression Type) ปืนพ่นสีแบบนี้ ช่างพ่นสีเรียกว่า " การพ่นสีแบบใช้แรงดัน " เพราะมีกระป๋องบรรจุมากกว่า ปืนพ่นสีแบบใช้แรงดูด (Siphon Gun) มีแบบกระป๋องเคลื่อนย้ายได้ ขนาดบรรจุ 2 คอรส และแบบถังบรรจุ 2 แกลลอน (ตั้งอยู่กับที่)

หลักการการทำงานของปืนพ่นสีแบบอัดนี้ สีจะถูกอัดขึ้นไปที่หัวพ่นสี โดยถังความดัน (Pressure Tank) หรือ ปั๊มลม สามารถที่จะพ่นสีที่มีความหนืดสูง และมีการพ่นสีที่ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับโรงงานที่ผลิตรถยนต์ ที่ไม่ต้องคอยเติมสีหรือผสมสี ทำให้ประหยัดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าแรงดันภายในกระป๋องสี หรือถังแรงดันจะต้องไม่รั่ว ซึ่งจะมีเกจ ที่คอยบอกแรงดันอยู่ตลอดเวลา การทำความสะอาดค่อนข้างยุ่งยาก และมักจะมียึดติดอยู่กับกระป๋องบรรจุสี ที่ไม่สามารถพ่นออกมาได้ เมื่อเทียบกับแบบดูด ซึ่งจะใช้งานได้สะดวกกว่า

4. ปืนพ่นสีประเภทลมไหลผ่านตลอด / ลมไม่ไหลผ่านตลอด (Bleeder and Non-Bleeder Type)

ปืนพ่นสีประเภทลมไหลผ่านตลอด / ลมไม่ไหลผ่านตลอด (Bleeder and Non-Bleeder Type) มีความสำคัญอยู่ที่ การรักษาแรงดันภายในกระป๋องสี

ปืนพ่นสีแบบแรงดัน ไม่มีรูอากาศหายใจที่กระป๋องสี เนื่องจากการใช้งานของกระป๋องสีแบบนี้ ต้องมีเก็บบอกความดันการใช้งานติดตั้งอยู่ เพราะป้องกันแรงดันเกินที่อาจดันให้กระป๋องสีแตกได้ ในปืนพ่นสีขนาดเล็ก นิยมใช้ปั๊มลมขนาดเล็กที่ไม่มีสวิทช์ ตัดอัตโนมัติ เมื่อกำลังดันของลมสูงเกินไป อาจดันกระป๋องสีให้แตกหรือบวมได้ ปืนพ่นสีจึงถูกออกแบบมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท ๆ ไป ตัวอย่าง เช่น

ปืนพ่นสี แบบลมผ่านตลอด

ปืนพ่นสี แบบลมผ่านตลอด (Bleeded Type) นี้เมื่อมีแรงดันลมเกินกว่าขนาดของกระป๋องสี ที่จะรักษาแรงดันเอาไว้ได้ จะระบายออก (ทิ้งไป) ที่ปลายปืนพ่นสี (บริเวณหัวฉีดสี)

ปืนพ่นสี แบบลมไม่ไหลผ่านตลอด

ปืนพ่นสี แบบลมไม่ไหลผ่านตลอด (Non - Bleeded Type) นี้ที่หัวครอบปรับพ่นสีจะมีลิ้นควบคุม ปิด-เปิด อากาศ แม้จะกดไกปืนพ่นสีก็ไม่ทำงานหากปิดลิ้นอากาศไว้ จึงจำเป็นต้องใช้ปืนพ่นสีนี้กับปั๊มลม ที่มีเครื่องควบคุมลม (Regulator)

5. ปืนพ่นสีประเภทพ่นสีล้วน (Airless Spray Type)

ปืนพ่นสีประเภทพ่นสีล้วน (Airless Spray Type) นี้เมื่อเราบีบ ปลายสายยางท่อน้ำ น้ำจะพุ่งเป็นละอองฝอยออกไป เนื่องจากแรงดันของน้ำและขนาดรูปลายท่อน้ำที่เสถียร เปรียบเสมือนกับการพ่นสีที่ใช้แรงดันสีที่สูง (ตามมาตรฐานของผู้ที่ผลิตเป็นผู้กำหนด) ผ่านเข้าไปในกระป๋องสีดันสีให้ไหลพุ่งไปตามที่ ออกที่ปลายหัวพ่นสีที่มีขนาดรูสีที่แตกต่างกัน แต่แบบแอร์เลสส์จะคล้ายกับแบบแรงดัน แต่ต่างกันที่ใช้แรงดันลูกสูบอัดสีให้ไหลไปตามที่อสีไปสู่อุปกรณ์พ่นสีให้พ่นออกมาเป็นละอองสี โดยในท่อนสีจะไม่มีอากาศเข้าไปเกี่ยวข้อง สีที่พ่นออกมาจึงเป็นสีล้วน ๆ ปืนพ่นสีจึงไม่ต้องปรับ สกรูอากาศ ปรับแต่งสกรูปรับรูปร่างสีเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามปืนพ่นสีแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้พ่นสีรถยนต์ ที่ต้องการประสิทธิภาพในการพ่นสีที่สูง

ตารางที่ 5 วิธีการแก้ไขเป็นพ่นสี

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข
1. สีไหลออกจากปืนพ่นสี	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝุ่น หรือสีเข้าไปอยู่ระหว่าง Taber และของเข็มสี 2. ปากใน และเข็มสีสึกหรอ 3. ประเก็นเข็มสีชั้นแน่นเกินไป ทำให้เข็มสีเคลื่อนที่ไม่สะดวก 4. สปริงเข็มสีเสีย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ล้างให้สะอาด 2. ทำการเปลี่ยนอันใหม่ 3. ปลดอัยให้หลวมกว่าเดิม 4. เปลี่ยนอันใหม่
2. สีไหลจากประเก็นเข็มสี	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประเก็นเข็มสีหลวม 2. ประเก็นเข็มสี สึกหรอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไขให้แน่นขึ้น 2. เปลี่ยนอันใหม่
3. ลมรั่วตลอดเวลา แม้ไม่ได้เหนี่ยวไกปืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประเก็นลม (Air Valve) ชั้นแน่นเกินไป 2. ฝุ่นหรือสีจับที่ (Air Valve Seat Set) 3. Air Valve Seat Set เสียหรือแตก 4. สปริง Air Valve ชำรุด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปลดอัยให้หลวมกว่าเดิม 2. ถอดทำความสะอาดใหม่ 3. เปลี่ยนอันใหม่ 4. เปลี่ยนอันใหม่
4. ลมไม่ออก หรือออกไม่ดี (น้อย) แม้เหนี่ยวไกปืนแล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. สิ่งสกปรกติด หรืออุดตันทางเดินลม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบและทำความสะอาดทางเดินลม 2. ตรวจสอบของปากนอก

ภาคผนวก ค.

ปัญหาที่เกิดจากการพนัน และการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพ่นสี และการแก้ไข

1. ผิวส้ม (ORANGE PEEL)

ลักษณะ :

ผิวฟิล์มสี มีลักษณะเป็นคลื่น ๆ คล้ายผิวส้ม มีผลมาจากเม็ดสีที่ออกมาจากปืนพ่นมีขนาดใหญ่ เม็ดสีเหล่านี้จะแห้งตัว ก่อนที่จะดึงตัวให้เรียบของฟิล์มสี

สาเหตุ :

1. การพ่นสีหนา หลายรอบ
2. อุณหภูมิในขณะที่พ่นสี สูงเกินไป ทำให้เม็ดสีหรือละอองสีที่ถูกพ่นออกจากตัวปืนแห้งตัว ก่อนที่จะดึงตัวให้เรียบร้อย
3. การแห้งตัวไม่เหมาะสม เกิดจากพ่นงานพ่นสี ใช้ลมจากปืนพ่นเป่าบริเวณที่พ่นสีให้แห้งเร็วกว่ากำหนด ทำให้เม็ดสีเกิดการแห้งตัว และไม่เรียบ
4. ระยะพักตัวระหว่างการพ่นสีแต่ละเที่ยวไม่เหมาะสม หากระยะพักตัวในการพ่นสีเที่ยวแรก นานเกินไป หรือแห้งมากเกินไป ทำให้เวลาพ่นสีในเที่ยวต่อไป จะหยาบและแห้งไปด้วย เนื่องจากทินเนอร์ในสีที่พ่นลงไปทีหลัง จะถูกดูดลงไปในส่วนชั้นล่าง เป็นผลให้แห้งเร็วขึ้นและหยาบ
5. การปรับปืนพ่นสีไม่เหมาะสม มีการใช้แรงดันลมที่ต่ำเกินไป และมีการเปิดความกว้างของละอองสีที่ออก จากปืนกว้างเกินไป มีการพ่นสีมีระยะห่างจากชิ้นงานมากเกินไป ทำให้ละอองสีที่พ่นบนชิ้นงาน แห้งตัวก่อนที่จะมีการจับตัวลงบนชิ้นงาน
6. การพ่นสี มีการใช้สีที่ยังไม่ผสมเข้ากันดีพอไปใช้พ่น
7. ใช้ทินเนอร์ ในการผสมสีน้อยเกินไป ทำให้สีมีความหนืดสูงเกินไป
8. มีการใช้ทินเนอร์ที่ ผิดชนิดหรือไม่เหมาะสม มีการใช้ทินเนอร์ที่มีการระเหยตัวที่เร็วเกินไป

2. ผิวสีล่อน (PEEL OFF)

ลักษณะ :

เนื้อสี หลุดล่อน ออกจากบริเวณผิวของชิ้นงานจนสามารถสังเกตได้ด้วยตา ทำให้สูญเสียการยึดเกาะระหว่างสีกับพื้นผิวของชิ้นงานเดิม

สาเหตุ :

1. มีการเตรียมผิว และการทำความสะอาดที่ตัวชิ้นงาน ก่อนทำการพ่นสีไม่ดีพอ
2. ภายหลังจากผสมสีแล้ว ไม่กวนสีให้เข้ากันดี ก่อนนำมาใช้
3. สีพื้นที่ใช้พ่นไม่ดี เสื่อมคุณภาพ อาจเป็นสาเหตุการล่อนของสีได้

การป้องกัน :

1. มีการเตรียมผิวชิ้นงาน ให้สะอาดที่สุด ก่อนนำไปทำการพ่นสี
2. ใช้วิธีการเตรียมผิวชิ้นงานที่ไม่ถูกต้อง ตามเอกสารและข้อปฏิบัติที่กำหนด
3. ควรมีการกวนสีให้เข้ากันดีก่อน มีการนำสีไปใช้พ่น
4. มีการใช้สีให้ถูกประเภท

การแก้ไข :

ต้องทำการลอกสีเก่าออก โดยลอกให้เลยบริเวณ ที่สีล่อนออกมาอีกเล็กน้อย หรือลอกออกทั้งหมดแล้วทำการพ่นซ่อม ที่บริเวณล่อนเดิมใหม่อีกครั้ง

3. ผิวเป็นรอยกระดาศทราย (SAND SCRATCH)

ลักษณะ :

มองเห็นเป็นรอยขีดกระดาศทราย ค่อนข้างชัดเจน เป็นรอยเส้นตามแนวการขีดกระดาศทราย

สาเหตุ :

1. การเตรียมผิว และทำความสะอาดผิวชิ้นงาน ไม่มีความเหมาะสม มีการใช้กระดาศทรายที่ค่อนข้างหยาบ ขัดสีพื้นหรือผิวสีเดิม เมื่อเวลาพ่นสีทับหน้าอีกครั้ง ไม่ทั่วถึงหรือมีความหนาของสีเพียงพอ จะทำให้รอยกระดาศทรายถูกกลบจากสีได้ไม่หมด
2. ใช้ทินเนอร์ในการผสมสี ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะใช้ทินเนอร์ที่ค่อนข้างแห้งช้า จะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ง่ายดายขึ้น
3. มีการผสมสี หรือทินเนอร์ที่ผิด (แห้งเร็วเกินไป) ผสมกับสีพื้น แล้วพ่นลงบนรอยขีดกระดาศทรายเหล่านั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยกระดาศทรายนั่นได้

การป้องกัน :

1. เลือกใช้กระดาศทราย ที่มีความละเอียดกว่าเดิม หรือพอเหมาะ กับการใช้งานของพื้นผิวแต่ละประเภท
2. เลือกใช้ทินเนอร์ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับประเภทชิ้นงานและ สีที่ใช้พ่น
3. มีการ ทดสอบ กระดาศทราย ที่จะใช้ขัดชิ้นงาน ก่อนพ่นสีทับชิ้นงานจริง หากพบว่า เมื่อพ่นสีแล้ว กลบรอยขีดได้ไม่หมด ให้เปลี่ยนชนิดของกระดาศทรายใหม่

การแก้ไข :

ทำการทดสอบ การขัดกระดาษทราย ลงบนชิ้นงานทดสอบ และนำไปทดลองพ่นสีทับ ก่อนเริ่มพ่นสีจริง หากไม่พบรอยกระดาษทราย จึงนำกระดาษทรายชนิดนั้นมาทำการขัดชิ้นงานได้ และควรผสมสีให้ได้ตามอัตราส่วนการผสมที่กำหนด ทุกครั้ง

4. ผิวนเป็นรอยคราบน้ำ (WATER SPOT)

ลักษณะ :

เป็น รอยคราบน้ำที่ฝังแน่นในชั้นฟิล์มสี เป็นดวง สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยสายตา อย่างชัดเจน

สาเหตุ :

1. เกิดจากน้ำที่หยดลงบนผิวชิ้นงานที่ได้ทำการพ่นสีแล้ว แต่ผิวสียังไม่แห้งสนิท
2. ชิ้นงานที่มีการนำมาทำการพ่นสี มีการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำ แต่เช็ดคราบน้ำออกได้ไม่หมด ก่อนที่จะนำไปทำการพ่นสี เมื่อพ่นสีก็กลบลงบริเวณดังกล่าว จึงปรากฏเห็นเป็นรอย คราบเกิดปรากฏขึ้น

การป้องกัน :

1. อย่าฉีดน้ำ หรือ ล้างอุปกรณ์ การพ่นสี ด้วยน้ำ ใกล้จุดที่ได้ทำการพ่นสีใหม่
2. มีการตรวจสอบชิ้นงาน ภายหลังที่ได้ทำความสะอาดชิ้นงานแล้วด้วยน้ำ ผิวของชิ้นงานจะต้องแห้งสนิท ก่อนที่จะนำชิ้นงานไปทำการพ่นสีต่อไป

การแก้ไข :

ถ้าพบคราบน้ำปรากฏ ที่บริเวณผิวของชิ้นงาน ให้ทำการ ขัดสีออกจากจุดที่ เป็นรอยคราบน้ำ แล้วนำชิ้นงานไปทำการพ่นสีซ่อมใหม่อีกครั้ง

5. ผิวนเป็นดงน้ำมัน (OIL MARK)

ลักษณะ :

เห็นเป็น หลุมเล็ก ๆ เกิดขึ้นขณะทำการพ่นสี หรือภายหลังจากการทำการพ่นสีเสร็จใหม่ ๆ

สาเหตุ :

1. เกิดจากการเตรียมผิวที่ชิ้นงาน ก่อนทำการพ่นสีทับหน้ามีความสะอาดไม่เพียงพอ อาจมีคราบน้ำมันที่ติดมากับผิวชิ้นงาน คราบแว็ก หรือคราบของยาที่ขัดชิ้นงาน หลงเหลืออยู่

2. กรณีเป็นงานพ่นซ่อม อาจมีผลของฟิล์มสีเก่า ซึ่งในชั้นฟิล์มสี อาจมีสารประกอบซิลิโคนผสมอยู่ ซึ่งสารประเภทนี้มีผลต่อการเกิดหลุมขึ้นบนชิ้นงาน เป็นอย่างยิ่ง
3. อาจเกิดจากสิ่งที่ปะปน มาจากท่อลมที่ใช้ในการพ่นสี ซึ่งจะมีน้ำมันปะปนมาด้วย

การป้องกัน :

1. การป้องกัน อาจกระทำได้โดย การใช้น้ำยาทำความสะอาด เช่น เบซิลขาว ทำการเช็ดทำความสะอาดที่ผิวชิ้นงาน ก่อนทำการพ่นสี
2. มีการล้างทำความสะอาด ไล่น้ำมันจาก ตัวกรองดักน้ำมัน ของ (AIR REGULATOR) เป็นระยะ ป้องกันไม่ให้มีน้ำมัน ปะปนไปกับลมที่อยู่ในท่อที่ใช้ทำการพ่นสี
5. สีต่าง (MOTTILING)

ลักษณะ :

มักเกิดขึ้นกับสี เมทาิลิกเท่านั้น เมื่อเกล็ดเกล็ดอลูมิเนียมในสี อาจลอยหรือจม ทำให้เกิดเป็นจ้ำ ๆ หรือเป็นทางยาว

สาเหตุ :

1. ใช้ทินเนอร์ในการผสมไม่ถูกต้อง หรือใช้ทินเนอร์แห้งช้าจนเกินไป
2. วัสดุดิบที่นำมาผสมสี ไม่รวมตัวเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
3. พ่นสี จนอ้ามากจนเกินไป
4. พ่นสีใกล้กับชิ้นงานมากจนเกินไป
5. พ่นสีที่ชิ้นงาน ไม่มีความสม่ำเสมอ
6. อุณหภูมิขณะพ่นสีต่ำ จนเกินไป

การป้องกัน :

1. เลือกใช้ทินเนอร์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของ การพ่นสี
2. ควรมีการคนสี หรือกวนสี ก่อนการใช้งานให้ทั่วถึง
3. มีการปรับปืนพ่นสี แรงดันของลม และวิธีการพ่นสีให้ถูกต้อง
4. มีการบำรุงรักษาปืนพ่นสี ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

การแก้ไข :

มีการพ่นสี ให้แห้งสักชั่วขณะ แล้วจึงพ่นโปรยสี ลงไปใหม่อีก 1 – 2 เที่ยว

7. สีย่น (LIFTING)

ลักษณะ :

ผิวสีมีอาการแตกย่น ขณะที่กำลังพ่นสีทับหน้า หรือขณะที่สีกำลังจะแห้งตัว

สาเหตุ :

1. ใช้สีที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นคนละระบบของสี (ทินเนอร์จากสีชั้นบนซึมลงไปกัด สีชั้นเดิม ทำให้เกิดการแตกหรือย่นได้)
2. สีแห้งตัวไม่สนิท (กรณีที่สีรอบแรกยังไม่แห้งตัวไม่สนิท หากพ่นทับหน้าด้วยสีแห้งเร็ว จะเกิดการย่นได้)
3. เกิดจากการทำความสะอาดผิว และเตรียมผิวของชิ้นงานไม่ดีพอ
4. ใช้ทินเนอร์ในการผสมที่ไม่ถูกต้อง(อาจใช้ทินเนอร์ของสีแห้งเร็วกับสีน้ำมันจะ ทำให้สีมีอาการบวมและเป็นผลทำให้เกิดสีย่นขึ้นมาภายหลัง กรณีนี้อาจเกิดกับ สี 2 โทน ซึ่งต้องพ่นสีทับลงบนสีเดิม)
5. ระยะพักตัวระหว่างการพ่นสีแต่ละเที่ยวไม่เพียงพอ (ลักษณะการพ่นแบบนี้ มักจะเกิดกับสีประเภทน้ำมันอัลคิด ซึ่งเกิดขณะที่สียังไม่แห้งสนิท ทินเนอร์จากสีชั้นบนจะซึมลงไปกัดสีชั้นล่าง ซึ่งอาจทำให้สีบวมขึ้น และเกิดสีย่นได้ในที่สุด)

การป้องกัน :

1. หลีกเลี่ยงการใช้สีที่เป็นคนละชนิดกัน หรือการใช้ทินเนอร์คนละประเภท มาผสมกับสีอีกประเภทหนึ่งหรือใช้สีพื้นและซิลเลอร์ ที่ไม่เหมาะสม
2. อย่าพ่นสีหลายชั้นจนเกินไป ควรทิ้งระยะพักตัวของสีแต่ละเที่ยวให้พอเหมาะ การพ่นสีจริงเที่ยวสุดท้ายควรพ่นหลังจากที่สีพ่นก่อนหน้าแห้งพอสมควร หรือแห้งสนิท
3. เลือกใช้ทินเนอร์ที่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อความเหมาะสม กับสภาพของการพ่นสีแต่ละแห่ง

การแก้ไข :

ต้องลอกสีบริเวณที่เกิดสีย่น แล้วทำการพ่นสีใหม่

8. สีเสื่อมสภาพ (CHALKING)

ลักษณะ :

ผงสี (PIGMENT) สูญเสียการยึดเกาะค่อย ๆ หลุดออกเป็นผง ทำให้มีลักษณะด้าน

สาเหตุ :

1. ใช้ทินเนอร์ผิด ซึ่งมีผลทำให้ความทนทานของสีไม่ดี
2. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตสีไม่รวมตัวเข้ากันดีพอ
3. ใช้สีเก่า หรือหมดอายุ
4. ใช้วิธีพ่นโปรยเป็นละอองมากเกินไป โดยเฉพาะใช้สี เมทาติก

การป้องกัน :

1. เลือกใช้ทินเนอร์ที่เหมาะสมกับสภาพของการพ่นสี
2. ควรทวนสีให้เข้ากันก่อน แล้วจึงผสมทินเนอร์
3. ควรพ่นสีให้หนาพอประมาณ ไม่ควรพ่นสีหนาเกินไป
4. ควรพ่นสีให้สม่ำเสมอ โดยเฉพาะสีเมทาติก และไม่จำเป็นต้องพ่นโปรย

การแก้ไข :

ต้องลอกหรือขัดสี บริเวณพื้นผิวที่มีปัญหา ทำความสะอาดแล้วทำการพ่นซ่อมใหม่

9. สีเป็นฝ้า (BLUSHING)

ลักษณะ :

เป็นลักษณะฝ้าขาวฝ้า ปรากฏให้เห็นที่ชั้นของฟิล์มสี

สาเหตุ :

1. เกิดขึ้นในขณะที่อากาศมีความร้อน และชื้นมากความชื้นในอากาศจะปกคลุม อยู่บริเวณพื้นผิวสีเมื่อเราทำการพ่นสี แรงลมจากการพ่นและการระเหยตัวของทินเนอร์ ทำให้ อุณหภูมิที่ผิวสีเย็นตัวลงกว่า อุณหภูมิรอบตัวเรา ทำให้เกิดการกลั่นตัวของความชื้น ที่ผิวสี เกิดเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ ที่ชั้นฟิล์มสี
2. เกิดจากแรงดันลมสูงเกินไป
 1. ใช้ทินเนอร์ที่ระเหยตัวเร็วเกินไป

การป้องกัน :

1. ในวันที่มีอากาศร้อนชื้น ควรจะจัดตารางการพ่นในช่วงเช้า เพราะอากาศและ ความชื้นยังไม่สูงมาก
2. ใช้วิธีการพ่น และการปรับพื้นผิวให้เหมาะสม
3. เลือกใช้ทินเนอร์ที่เหมาะสมกับสภาพของห้องพ่น และสภาพแวดล้อม

10. สีแตกลายงา (CRAZING)

ลักษณะ :

เป็นลักษณะสีแตกคล้ายย่น เป็นรอยเล็ก ๆ ทั่วไป

สาเหตุ :

1. อากาศในช่วงทำการพ่นสีเย็นเกินไป ทำให้ผิวสีมีการหดตัวมาก และขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยปฏิกิริยาของทินเนอร์

การป้องกัน :

1. เลือกใช้ทินเนอร์ที่เหมาะสมกับสภาพของอากาศ
2. ควรระวังเวลาในการพ่นสี ไม่ให้อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป

การแก้ไข :

1. ถ้าลักษณะสีลายงาเกิดขึ้น ในขณะการพ่นสี ให้ทำการพ่นสีที่เชื่อมต่อไปให้จุ่มขึ้น เพื่อให้สีที่พ่นลงไปใหม่ละลายตัวกับสีที่พ่นไปก่อนให้เรียบเสมอกัน
2. ใช้ทินเนอร์ที่แห้งเร็วขึ้น

11. สีแตกเป็นเส้นตรง (LINE CHECKING)

ลักษณะ :

คล้ายกับสีแตกแบบอื่น ๆ แต่ลักษณะการแตกเป็นเส้นขนาน ซึ่งอาจแตกเป็นเส้นสั้น ๆ จนถึงเป็นเส้นยาว ๆ ได้

สาเหตุ :

1. เกิดจากการเตรียมผิวไม่ดีพอ ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากการขัดฟิล์มสีเดิมออกไม่ดี
2. ฟิล์มสีหนาจนเกินไป

การป้องกัน :

1. อย่าพ่นสีให้หนาจนเกินไป ควรมีระยะพักตัวในการพ่นสีในแต่ละเที่ยว อย่าใช้ปืนพ่นเป่าสีให้แห้ง
2. ควรทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการขัดกระดาษทราย และต้องแน่ใจว่าการขัดพื้นผิวก่อนพ่นสีใหม่ดีพอ

การแก้ไข :

1. ควรขัด หรือลอกสีเดิมออก แล้วเตรียมผิวสีใหม่

12. สียุบ (FEATHEREDGE SPLITTING)

ลักษณะ :

ปรากฏเป็นรอยให้เห็นเด่นชัด (หรือรอยแตก) ตามแนวของสีพื้นจะเกิดขึ้นหลังจากพ่นสีจริง บนสีพื้นแห้งเร็ว

สาเหตุ :

1. เกิดจากการพ่นสีพื้นหนา และฉ่ำเกินไป ซึ่งทิ้งไว้ให้แห้งไม่เพียงพอ
2. วัตถุประสงค์ของสีที่ผสมเข้ากันไม่ดีพอ ซึ่งอาจเกิดจากสีนอนกัน และไม่คนให้เข้ากันดีพอ
3. ใช้ทินเนอร์ผิดประเภทในการพ่นสี
4. การทำความสะอาดที่ผิวของชิ้นงานไม่ดีพอ
5. การแห้งตัวไม่สนิท อาจแห้งตัวเฉพาะผิวหน้าเท่านั้น

การป้องกัน :

1. ในการพ่นสีพื้น ควรพ่นหลายเที่ยว แต่ละเที่ยวไม่ควรหนาเกินไป และมีระยะพักตัวในการพ่นแต่ละเที่ยวที่เพียงพอ
2. ควรทวนสีให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้งาน และเลือกใช้ทินเนอร์ที่เหมาะสม กับสภาพของสถานที่ในการพ่นสี
3. ควรเลือกใช้ทินเนอร์ที่ทางผู้ผลิตสี แนะนำให้ใช้เท่านั้น
2. ควรทำความสะอาดผิวชิ้นงานให้ดีก่อน ก่อนทำการขัดกระดาษทราย
3. ใช้ความหนืดของสีที่เหมาะสมสำหรับการพ่นสี

การแก้ไข :

1. ทำการลอกสีในบริเวณที่เกิดปัญหา แล้วทำการพ่นสีใหม่

13. สีเดือด (SOLVENT POPPING)

ลักษณะ :

เป็นตุ่มเล็ก ๆ บริเวณผิวฟิล์มสี อาจเกิดมาจากทินเนอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในชั้นของสีพื้น หรือสีจริงระเหยตัวออกมาภายหลังที่ผิวหน้าของสีแห้งตัวแล้ว

สาเหตุ :

1. เกิดจากการเตรียมผิว และการทำความสะอาดผิวของชิ้นงานไม่ดีพอ

2. ความหนาของฟิล์มสีมีมากเกินไป อาจเกิดจากการพ่นสีหลาย ๆ เทียวโดย ไม่มีการพักระหว่างเทียว ทำให้ปริมาณทินเนอร์ที่หลงเหลืออยู่ในฟิล์มสีชั้นล่าง และเป็นสาเหตุให้เกิดสีเดือดได้ในภายหลัง
3. ใช้ทินเนอร์ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีการระเหยตัวที่เร็วจนเกินไป

การป้องกัน :

1. เตรียมผิวและทำความสะอาดผิวของชิ้นงานให้ดี
2. เลือกใช้ทินเนอร์ที่เหมาะสม กับการพ่นและสถานที่พ่น
3. อย่าพ่นสีหลายชั้นจนเกินไป ควรทิ้งระยะพักระหว่างแต่ละเทียวให้พอเหมาะ

การแก้ไข :

1. หากปัญหาสีเดือดนี้เกิดขึ้นในปริมาณพื้นที่ ๆ มากหรือรุนแรง ควรลอกสีออกหรือขัดสี ด้วยกระดาษทรายจนถึงผิวสีชั้นล่าง แล้วแต่ความรุนแรงหรือชั้นสีที่เกิดสีเดือด แล้วจึงทำการพ่นซ่อมสีใหม่

14. สีปูด (BLISTERING)

ลักษณะ :

เป็นตุ่มเล็ก ๆ คล้ายฟองอากาศ ปรากฏชัดเจนขึ้นที่ฟิล์มสี โดยมากจะเกิดหลังจาก การพ่นสี ประมาณ 1 เดือน

สาเหตุ :

1. เกิดจากการใช้ทินเนอร์ที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากการใช้ทินเนอร์ที่แห้งเร็วจนเกินไป รวมทั้ง การพ่นสีที่แห้งจนเกินไป หรือใช้แรงดันลมสูงเกินไป ทำให้เกิดฟองอากาศ หรือความชื้น ถูกขังอยู่ภายใต้ชั้นของฟิล์มสี
2. เกิดจากความสกปรกที่มาจากท่อ หรือสายลมที่มีน้ำ หรือน้ำมันปะปนมา
3. เกิดจากความหนาของฟิล์มสีที่มากเกินไป เนื่องจากระบบเวลาในการแห้งตัวของสีแต่ละชั้น ของการพ่น หรือการพ่นสีพื้นฉ่ำและหนาเกินควร ทำให้มีทินเนอร์ตกค้างอยู่ในชั้นผิวสี ซึ่ง ในระยะเวลาต่อมาทินเนอร์เหล่านี้จะระเหยตัวออกมา ทำให้เกิดปัญหานี้
4. เกิดจากความบกพร่องในการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนพ่นสีจริง ซึ่งอาจเกิดจากฝุ่นละออง ตกค้างอยู่บนพื้นผิวสี ซึ่งจะเป็นตัวดูดซับความชื้นจากอากาศได้ เมื่อชิ้นงานที่ทำการพ่นสี แล้วถูกนำมาใช้งานหรือนำไปทิ้งไว้กลางแจ้ง ความชื้นในอากาศจะซึมผ่านฟิล์มสีเข้าไป สะสมอยู่ที่ฝุ่นที่ตกค้าง และขยายตัวเป็นตุ่มที่เล็ก ๆ

การป้องกัน :

1. ควรเลือกใช้ทินเนอร์ที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมของห้องพ่นสี
2. ควรปล่อยสีพื้นแห้งตัวอย่างเพียงพอก่อนทำการพ่นสีในขั้นต่อไป และควรมีระยะพักตัวของสีในแต่ละเที่ยวของการพ่นสี
3. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนทำการขัดกระดาษทรายทุกครั้ง ต้องมั่นใจว่าพื้นผิวที่จะทำการพ่นสีขั้นต่อไปแห้งตัวอย่างดี อย่าแตะต้องพื้นผิวก่อนทำการพ่นสีด้วย มือเปล่าเพราะไขมันจากมือของเราอาจทำให้พื้นผิวเกิดมีคราบสกปรกได้
4. ควรมีการทำทำความสะอาดโดยการปล่อยน้ำ หรือน้ำมันที่ขังอยู่ในเครื่องดักน้ำ และน้ำมัน (Air Pressure Regulator) เพื่อเป็นการระบายความชื้นและความสกปรกออกจาก เครื่องบีมลม และก็ควรทำการปล่อยน้ำออกจากถังทุกวัน

การแก้ไข :

1. ถ้าปัญหาเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรง ควรทำการลอกสีเก่าออกหรือขัดสี ให้ถึงสีพื้นซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาจากนั้นจึงทำการพ่นสีใหม่ หากปัญหาเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ให้ทำการขัดด้วยกระดาษทราย แล้วจึงทำการพ่นสีซ่อมใหม่

15. สีเป็นรูเข็ม (PINHOLING)

ลักษณะ :

ปรากฏเป็นรูเล็ก ๆ จำนวนมาก เกิดอยู่ที่ฟิล์มสี ซึ่งโดยทั่วไป เป็นผลมาจากฟองอากาศหรือทินเนอร์ที่ยังค้างอยู่ในผิวสีชั้นล่าง

สาเหตุ :

1. เกิดจากการสังสกปรกที่มากับพอลิเมอร์ น้ำ น้ำมันอาจปะปนมากับลม และปะปนไปกับสีขณะที่พ่นและทำให้เกิดสีเดือดขึ้น เมื่อสีเริ่มมีการแห้งตัว
2. การทำความสะอาดหรือการเตรียมผิวไม่ดีพอ (ความชื้นที่ยังค้างอยู่ที่สีชั้นล่างหรือสีพื้นจะระเหยออกมาโดยผ่านสีชั้นบนหรือสีจริง ทำให้เกิดปัญหาสีเดือดได้)
3. การปรับปืนและวิธีการพ่นสีที่ไม่เหมาะสม (ถ้าพ่นสีช้าเกินไป หรือเดินปืนพ่นใกล้ชิ้นงานเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสีเดือดได้ในขณะที่สีกำลังแห้งตัว

4. ใช้ทินเนอร์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง (หากใช้ทินเนอร์ที่มีการระเหยตัวเร็วเกินไป ทำให้พนักงานพ่นสี ต้องทำการพ่นสีใกล้กับชิ้นงานมากเกินไปเพื่อให้สีเรียบ แต่อาจเกิดปัญหาสีเดือดได้ แต่ถ้าใช้ทินเนอร์ที่มีการระเหยตัวช้าปริมาณทินเนอร์อาจจะระเหยตัว ออกมาไม่หมด ก็เป็นผลทำให้เกิดสีเดือดได้เช่นกัน
5. การแห้งตัวไม่เหมาะสม เช่นการใช้ปืนพ่นเปาลมบนสีที่เพิ่งทำการพ่น เพื่อเร่งให้แห้งตัวเร็วขึ้น ทำให้ผิวของพิมสีด้านบนแห้งตัวก่อนทินเนอร์ที่อยู่ด้านใน ของสีจึงระเหยตัวออกมาได้ไม่หมดเป็นผลทำให้เกิดสีเดือดเกิดขึ้นได้

การป้องกัน :

1. ปล่อยน้ำมันและน้ำออกจากตัวกรองอากาศทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความชื้นและฝุ่นละออง ที่ตัวถังลมที่บีบลมก็ควรปล่อยน้ำทิ้งทุกวัน
2. ทำความสะอาดผิวสี ให้ทั่วก่อนทำการพ่นสี โดยต้องแน่ใจว่าผิวชิ้นงานแห้งสนิท ก่อนที่จะทำการพ่นสีต่อไป
3. ใช้การปรับปืนพ่นสี วิธีการในการพ่นสี และปรับแรงดันลมที่เหมาะสม
4. เลือกใช้ทินเนอร์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของการพ่นสี
5. มีการทิ้งระยะให้สีมีการแห้งพอควร ไม่ควรใช้ปืนพ่นเปาลมให้สีแห้งตัวเอง

การแก้ไข :

1. ทำการขัดกระดาษทรายบนผิวสีที่เกิดปัญหานี้ ให้ถึงผิวสีชั้นล่างแล้วจึงทำการพ่นสีใหม่

ศัพท์ที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับสี

1.ACRYLIC	ประเภทของสีซึ่งมีองค์ประกอบของ ACRYLIC RESIN เป็นหลัก
2.ADHESION	การยึดเกาะของสี
3.BINDER	ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดฟิล์มสี
4.BLEEDING	การที่สีจากชั้นล่างถูกกัดขึ้นมาชั้นบน
5.BUBBLING	ลักษณะการเดือดของฟิล์มสี
6.CRACKING	การแตกแยกของฟิล์มสี
7.DILUENT	ของเหลวที่ช่วยในการเติมลงไป เพื่อช่วยในการควบคุมความหนืดของสีหรือลดต้นทุน
8.DRY SPRAY	การพ่นซึ่งมีการสูญเสีย SOLVENT มาก
9.EPOXY	ประเภทหนึ่งของ RESIN
10.FADING	การซีดจางของสี
11.FISH EYE	การเกิดหลุมของฟิล์มจาก OIL หรือ SILICONE
12.GLOSS	ความเงา
13.HIDING POWER	การกลบชิ้นงานของสี
14.LACQUER	สีที่เกิดเป็นฟิล์มสีจากการระเหยของ SOLVENT
15.MATTE	ลักษณะผิว ซึ่งมีการสะท้อนกลับได้น้อย, ผิวด้าน
16.ORANGE PEEL	ลักษณะฟิล์มสีหยาบคล้ายผิวส้ม
17.PEELING	การลอกออกของฟิล์มสี
18.PIN HOLE	ลักษณะรูเล็ก ๆ ของฟิล์มสี
19.POLYMER	มากหรือใหญ่เกิดจากโมเลกุลเล็ก ๆ มารวมตัวกันหลาย ๆ ตัว
20.PRIMER	สีรองพื้น ก่อนการพ่นทับด้วยสี TOP COAT
21.POT LIFE	อายุของการใช้งานของสีหลังจากการผสมสีแล้ว
22.RETARDER	SOLVENT ที่เติมลงไป เพื่อให้สีแห้งช้าลง
23.SOLVENCY	ความสามารถของการละลาย
24.SOLVENT	ของเหลวซึ่งใช้ในการละลายสี
25.THINNER	ของเหลวซึ่งใช้ในการผสมสี
26.URETHANE	ประเภทหนึ่งของสีที่มีสูตรทางเคมีเป็น ROCONHR

27.SAGGING	การไหลย้อยของสี
28.WRINKLING	ลักษณะการย่นของฟิล์มสี
29.WETTING	การเปียกตัวของสี
30.VANISH	สารละลายของ BINDER กับ SOLVENT ที่ไม่มีผง PIGMENT

หมายเหตุ

1. ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ของเสียและความสูญเสียจากกระบวนการพ่นสี ได้มีการทำการทดลอง โดยได้มีการกำหนดการทดลองโดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีจำนวนระยะเวลาในการทดลองในแต่ละรายการไม่มากทำการทดสอบ และผลที่ได้จากการทดลองที่ได้ นำมาแก้ไขปัญหของเสียในกระบวนการ โดยดูจากแนวโน้มของผลสรุปการทดลองที่ได้ใช้ไปในการสรุปวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น

2. ทีมงานที่ร่วมในการแก้ไขปัญห ประกอบด้วย

ก. หัวหน้าทีม คุณ สามารถ ทองหล่อ (ผู้จัดการแผนก งานพ่นสี)

ข. สมาชิกในทีม ประกอบด้วย

คุณ ธาณินทร์ เชยชอบ (หัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 1)

คุณ สมหมาย มาลา (หัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 2)

คุณ ชาญชัย เดชหาญ (หัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 3)

คุณ ประวิทย์ หนูเพียร (หัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 4)

คุณ ประจวบ กล้าแกร่ง (หัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 5)

คุณ พรชัย อันประสิทธิ์ (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 1)

คุณ พิริยะ นาคะเมือง (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 2)

คุณ ดุสิต แสงผล (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 3)

คุณ แสง ตะกูลดี (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 4)

คุณ ชัชวาล รักษาทรัพย์ (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพ่นสี โรงงาน 5)

ค. ENGINEER ในทีม ประกอบด้วย

- คุณ ประชา มงคล (ENGINEER หน่วยพันธสี โรงงาน 1)
- คุณ สมหมาย ดอนกระโทก (ENGINEER หน่วยพันธสี โรงงาน 2)
- คุณ ปรีชา แข็งกล้า (ENGINEER หน่วยพันธสี โรงงาน 3)
- คุณ จรัชชัย ปรีชากิจ (ENGINEER หน่วยพันธสี โรงงาน 4)
- คุณ สมปอง ช่วยบำรุง (ENGINEER หน่วยพันธสี โรงงาน 5)

Working instruction ระเบียบวิธีปฏิบัติ

ระเบียบวิธีปฏิบัติในการพันธสี

เนื่องจากในระบบการผลิตชิ้นงานพันธสี มีวิธีการในการเตรียมชิ้นงาน การพันธสีซึ่งจำเป็นจะต้องทำการควบคุม หากควบคุมได้ดีจะทำให้ชิ้นงานพันธสีที่ได้มีคุณภาพดี ละได้ของชิ้นงานดีสูงขึ้น และช่วยลดเปอร์เซ็นต์ของเสียให้น้อยลงได้ ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการพันธสีขึ้น ดังตัวอย่าง รูปด้านล่าง


QA. SEC. (PIC)	APPROVE	CHECKER	INCHARGE	WORKING INSTRUCTION	
			CHANPEN	Turnup การพันธสี	
			7/7/09		
MODEL NO. : 11015601			PROCESSING : การเตรียมชิ้นงานก่อนการพันธสี		ISSUE DATE
CUSTOMER : TOSHIBA CARRIER			PRODUCT : ASM FRONT -PANEL		7/7/09
NO. WORKING INSTRUCTION					
1. ใ้ตรวจสอบและวัดได้โดยบนชิ้นงานพันธสีด้วยไม้วัด ๑ มม.					
2. ใ้ตรวจสอบรูพันธสีบนชิ้นงานพันธสีด้วยไม้วัด ๑ มม. ใช้ไม้วัดวัด					
รูพันธสีตามขนาด ควรเป็น เส้นตรงและ					
ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
3. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีได้โดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
4. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
5. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
6. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
7. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
8. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
9. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
10. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
NO. CAUTION POINT					
1. ใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ และใ้ใ้ชิ้นงานพันธสีเป็นไปโดยอัตโนมัติ					
				SPRAY	
				NO.	
				PEARL	
				SIZE	

รูปที่ 1 การตรวจสอบชิ้นงานก่อนการพันธสี

THAI-MITSUBISHI FURIC CO.,LTD.			
QA. SEC. (PC)	APPROVE	CHECKER	INCHARGE
			CHANPEN
			7-Jun-03

WORKING INSTRUCTION
 ใบระบ่งการปฏิบัติงาน

MODEL NO. : 110H16001 CUSTOMER : TORIHRA CARRIER WORKING INSTRUCTION NO. : 1. ไม่ควรสวมถุงมือที่ทำจากยางหรือพลาสติกชนิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 2. ไม่ควรสวมถุงมือที่ทำจากยางหรือพลาสติกชนิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 3. เมื่อปฏิบัติงานอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นงาน 4. เมื่อปฏิบัติงานอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นงานที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 5. เมื่อปฏิบัติงานอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นงานที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 6. เมื่อปฏิบัติงานอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นงานที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน 7. เมื่อปฏิบัติงานอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นงานที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน	PROCESSING : การประกอบชิ้นงานที่สถานี PRODUCT : ASM FRONT-PANEL ISSUE DATE : 7-Jun-03
--	---



การประกอบที่สถานี

NO.	CAUTION POINT	SPRAY
1	ไม่ใช้วัสดุที่ปนเปื้อนกับชิ้นงาน	NO
		PEARL
		613

รูปที่4 การตรวจสอบชิ้นงาน ภายหลังจากการพ่นสี



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นายพูนศักดิ์ แซ่หย่อง เกิดวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้เข้าทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2546