

## บทที่ 4

### การดำเนินการเพื่อลดของเสีย

การลดของเสียในกระบวนการรีดียงของการผลิตยางรถยนต์ ในโรงงานตัวอย่างที่ทำการศึกษา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis หรือ PFMEA) เป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตด้วยการใช้เครื่องมือทางคุณภาพ 3 ชนิด มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการมุ่งเน้นที่จะหาแนวทางในการลดและควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเครื่องมือทางคุณภาพดังกล่าว ได้แก่ แผนภาพต้นไม้ (Tree diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Causes and Effects Diagram) และ แผนภาพความสัมพันธ์ (Relation Diagram)

จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนถึงการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพในกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effect Analysis หรือ PFMEA) การวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละปัจจัยของปัญหาที่เกิดขึ้น และได้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงมาทำการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 3.11 สำหรับแนวทางการปฏิบัติการเสนอแนะ และการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อการดำเนินการปรับปรุงจะแสดงผลในตารางที่ 4.1 ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาทางคุณภาพที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องในกระบวนการรีดียงของการผลิตยางรถยนต์

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N
Loading on Mill การนำ Compound เข้า ที่ Mill - เป็น Compound ที่ ได้ตาม ข้อกำหนด	Blending stock -ไม่มีการ Blending - การนำเอา Compound มาใช้ผิด	Non conform มีผลต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ความทนทาน การสึกหรอของ ยาง และความ ปลอดภัยของ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	10	ความบกพร่องจาก พนักงาน	3		- ตรวจสอบ โดย LAB	4	120	- ศึกษาการบ่งชี้ และ การคัดแยก Compound - ให้มีการตรวจสอบ พนักงาน Mill man โดยหัวหน้างาน	พ.ย.47 โดย วิศวกร ผลิต					
- ไม่มีสิ่ง แปลกปลอม ปนเปื้อน - Feed strip ได้ ขนาดความกว้าง และยาวตามที่ กำหนด	Lumpy compound เนื้อยางที่ เกิดปฏิกิริยา เป็นก้อนแข็ง ไม่รวมตัวเป็น เนื้อเดียวกัน	Non conform มีผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ความ ทนทานและการ สึกหรอ	9	การทำงานบน Mill ในเวลาที่มากเกินไป	6		- ดูด้วย สายตาโดย พนักงาน Mill man - ดูด้วย สายตาใน กระบวนการ	5	270	- การศึกษาวิธีการ ทำงาน และการ กำหนดเวลาที่ชัดเจน สำหรับการทำงาน บน Mill	ม.ค.47 โดย วิศวกร ประกัน คุณภาพ					

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

							ถัดไป										
			9	Cooling system บกพร่อง	6		ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	5	270	- ศึกษาเรื่องการ ตรวจสอบเครื่องจักรว่า อยู่ในสภาพปกติ และ Preventive maintenance	อ.ค. 47 โดยซ่อม บำรุง						
	Foreign Material การ ปนเปื้อนของ สิ่งแปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซึ่ง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	Process oil สกปรก	5		ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	5	250	- การประเมิน ผู้รับเหมา และผลการ ทดสอบ	พ.ย.47 โดยซ่อม บำรุง						
			10	Mill สกปรก มีเศษ ยางตกค้าง	5		ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน	3	150	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำความ สะอาด	พ.ย.47 โดย IE						

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

							Mill man											
			10	Feeding Conveyer สกปรก	5		ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	3	150	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำงาน สะอาด	พ.ย.47 โดย IE							
	Blister การเกิด ลมขังที่ ผิวชิ้นงาน	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	6	ความกว้างและ ความหนา ไม่ได้ ตามที่กำหนด	8		ตรวจสอบ ขนาดที่ Mill โดยพนักงาน Mill man	5	240	- การศึกษาเพื่อ ปรับปรุงเรื่องการ กำหนดขนาดของ Feed strip เพื่อลด ปัญหา Blister	ธ.ค.47 โดย วิศวกร เทคนิค การผลิต							
Extrusion การรีดยาง จาก Die	Wrong profile รูปร่างผิดแบบ	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน	5	นำ Die มาใช้ผิด แบบ	6		ใบตรวจสอบ การนำ Die มาใช้	5	150	ไม่มี								

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

- ได้รูปร่างและ ความกว้างของ หน้ายางที่ผ่าน การรีดจาก Die ได้ตามที่กำหนด - ไม่มีสิ่ง แปลกปลอม ปนเปื้อน - ชิ้นงานขึ้นรูป เต็มไม่มี ฟองอากาศ		ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้															
	Blister การเกิด ลมขังที่ ผิวชิ้นงาน	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	6	ลมไม่สามารถออก จาก Die ได้ดี เนื่องจากการ ออกแบบ	9		โบตตรวจสอบ การนำ Die มาใช้	5	270	ศึกษาเรื่องการ ปรับปรุง Die เพื่อใ ลมออกจาก Die เพื่อ ลดปัญหา Blister	ม.ค.47 โดย วิศวกร เทคนิค การผลิต						
	profile off- spec รูปร่างไม่ได้ ตามที่กำหนด	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ	5	Die ช้ำรูด	3		- การสุ่ม ตรวจสอบ โดย พนักงานทำ	5	75	ไม่มี							

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมายเสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

		นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	5	ความบกพร่องจาก พนักงาน	3	Die -Verification plan แผนการ ตรวจสอบใน กระบวนการ - การ ตรวจสอบใน กระบวนการ ถัดไปโดย Cementer	5	75		ไม่มี								
	width off- spec ความ กว้างไม่ได้ตาม กำหนด	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ	5	Process capability ความสามารถของ กระบวนการ	7	บันทึกทาง คุณภาพ	5	175		- ศึกษาสมรรถนะของ กระบวนการ ผลกระทบ และกำหนด มาตรฐานการทำงาน	ม.ค.47							

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2,3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N	
		นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้								- การหยุดเครื่องจักร เพื่อการแก้ไข เมื่อพบ ปัญหา							
	Lumpy compound เนื้อยางที่ เกิดปฏิกิริยา เป็นก้อนแข็ง ไม่รวมตัวเป็น เนื้อเดียวกัน	Non conform มีผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ความ ทนทานและการ สีทหรอ	9	การใช้อุณหภูมิใน การรีดยางที่สูง เกินไป	6		- ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน - ตรวจสอบ อุณหภูมิด้วย เครื่องมือ	3	162	ศึกษาเรื่องการ ตรวจสอบอุณหภูมิ และการกำหนด มาตรฐาน	ธ.ค.47 โดย วิศวกร ประกัน คุณภาพ						
			9	Cooling system บกพร่อง	6	ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	5	270	- ศึกษาเรื่องการ ตรวจสอบเครื่องจักรว่า อยู่ในสภาพปกติ และ Preventive maintenance		ธ.ค. 47 โดยซ่อม บำรุง						
	Contaminatio	Non conform	10	ไม่ได้นำ Stock ก่อน	1		การสุ่มตรวจ	8	80	ไม่มี							

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2,3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N	
	ก การไม่เข้ากัน ของยาง	สามารถเห็นได้ ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ สามารถนำไปใช้ งานได้		หน้าออก			โดย Lab										
Applying cement ขั้นตอนการ เคลือบด้วย สารเคมี -ไม่มีการ ปนเปื้อน - การทา Cement ดี	Foreign Material การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซัง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	แปรงที่ใช้ทาสกปรก	5		ตรวจสอบ โดย Operator	5	250	- ศึกษาเรื่องการทำให้ ความสะอาดแปรง และกำหนดมาตรฐาน การทำงาน	พ.ย.47						
			10	การที่ Cement ตกตะกอนในถัง	5		ตรวจสอบ โดย Operator	5	250	- ศึกษาเรื่องการทำให้ ความสะอาด และ ความถี่ - ศึกษาเรื่องอายุของ สารเคมีและการระบุ สถานะของ Cement	พ.ย.47						



ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

	Poor apply - สาร Cement บางหรือหนา เกินไป	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	8	แปรงที่ใช้ เสื่อมสภาพ	5		ตรวจสอบ โดย Operator	5	200	- ศึกษาเรื่องการ เปลี่ยน หรือการหมด สภาพ	พ.ย.47 โดย วิศวกร ประกัน คุณภาพ					
			8	อุปกรณ์ควบคุมการ ไหลของ Cement บกพร่อง	5		ตรวจสอบ โดย Operator	5	200	- ศึกษาเพื่อปรับปรุง อุปกรณ์ควบคุม	ม.ค.47 โดยซ่อม บำรุง					
Cooling ขั้นตอนการ ปล่อยให้เย็นตัว - ไม่มีการ ปนเปื้อนของสิ่ง แปลกปลอม	Foreign Material - การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซัง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	8	น้ำที่นำมาใช้ในการ เย็นตัวของยางมี ความสกปรก	1		- การสุ่ม ตรวจสอบ โดย Lab - มีแผนการ ทำความสะอาด	3	24	ไม่มี						
Marking	Wrong	มีผลให้นำไปใช้	10	ความบกพร่องจาก	1		ตรวจสอบ	3	30	ไม่มี						

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N

ขั้นตอนการทำ แฉ้ม ทำ สัญลักษณ์ ให้มีสัญลักษณ์ ที่ถูกต้องตามที่ กำหนด	marking - การทำ สัญลักษณ์ผิด	ในกระบวนการ อื่นๆผิด ทำให้ เกิดความไม่ ปลอดภัยแก่ ผู้ใช้งานได้		พนักงาน			โดย Cementer และใน กระบวนการ ถัดไป											
	Unclear Marking - สัญลักษณ์ ไม่ชัดเจน	สร้างความไม่ พอใจให้ลูกค้าได้	5	อุปกรณ์สำหรับการ ทำสัญลักษณ์ไม่ เหมาะสม หรือ บกพร่อง	6		ตรวจสอบ โดย Cementer และใน กระบวนการ ถัดไป	5	150	- ปรับปรุงอุปกรณ์ สำหรับการทำ สัญลักษณ์ใหม่	พ.ย.47 โดย วิศวกร ผลิต							
Cutting ขั้นตอนการตัด ให้ได้ความยาว ตามที่กำหนด	Wrong cutting length - ความยาว ของชิ้นส่วน	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาว ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ	6	ความบกพร่องจาก พนักงาน	4		ตรวจสอบ โดย Cementer และใน	5	120	- การฝึกอบรม	ธ.ค.47 โดยซ่อม บำรุง							

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N

- ให้ได้ชิ้นส่วน ยางที่ได้ขนาด ความยาว และ รอยตัดตามที่ กำหนด	ยางไม่ได้ตาม ข้อกำหนด	นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้					กระบวนการ ถัดไป											
			6	ความถูกต้องแม่นยำ ของ Cutter	4	ตรวจสอบ โดย Cementer และใน กระบวนการ ถัดไป	5	120	- ศึกษาเพื่อการ ปรับปรุงการตั้งและ ปรับค่าต่างๆ เพื่อ ความถูกต้องแม่นยำ ของ Cutter	ธ.ค.47 โดยชอม บำรุง								
			6	การไม่สัมพันธ์กัน ของ Cooling conveyer	4	ตรวจสอบ โดย Die maker และ ตรวจสอบใน กระบวนการ ถัดไป	5	120	- การตรวจสอบ และ การ Preventive maintenance	ธ.ค.47 โดยชอม บำรุง								

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N
	Wrong cutting angle - รอยตัดมี องศาไม่ได้ ตามที่กำหนด	P/R ทำให้ชิ้นสวนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	6	ความผิดพลาดจาก เครื่องจักร	4		ตรวจสอบ องศาโดย Cementer	5	120	- การตรวจสอบ และ การ Preventive maintenance	อ.ค.47 โดยซ่อม บำรุง					
	Poor cutting surface - รอยตัดไม่ สม่ำเสมอ	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต ถัดไปได้ เป็น ปัญหารอยต่อปิด ไม่สนิท	6	อุปกรณ์ Cutter ที่ ไม่คม	4		ตรวจสอบ โดย Cementer	3	72	ไม่มี						
Drying -- ขั้นตอนที่	Too wet - ชื้นงานไม่	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน	5	ความพร่องจาก เครื่องเป่า Blower	1		ตรวจสอบ โดย	5	25	ไม่มี						

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N	
ปล่อยให้ชิ้นส่วน ยางแห้ง	แห้ง หรือเปื่อย ขึ้นเกินไป	กระบวนการผลิต กัดไปได้ เป็น ปัญหาในการสุก ตัวของยาง					Cementer												
Applying splice cement ขั้นตอนการทำ เคมี ที่รอยต่อ - ให้มี Cement ที่บริเวณรอยต่อ	Foreign Material - การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซัง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	ไม่ได้ใช้พลาสติกวาง รอง	5		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ กัดไป	3	150			- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความ สะอาด	พ.ย.47						
ด	Imprecise applying - การทำเคมีไม่ สม่ำเสมอ	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต กัดไปได้ เป็น ปัญหารอยต่อไม่	5	ความพบพร่องจาก พนักงาน Cementer	4		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ กัดไป	5	100			ไม่มี							

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

	Not applying cement - ไม่ได้ทาเคมี	ติดสนิท ไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการถัดไปได้	10	ความบกพร่องจากพนักงาน Cementer	1	ตรวจสอบโดย booker และในกระบวนการถัดไป		5	50	ไม่มี							
Inspecting ขั้นตอนการตรวจสอบ - การตรวจสอบน้ำหนัก - ไม่มีสิ่งปนเปื้อนในการชั่งน้ำหนัก	Weight out of spec. น้ำหนักไม่ได้ตามที่กำหนด	P/R เนื่องจากน้ำหนักคลาดเคลื่อนจากการชั่ง	5	ตาชั่ง บกพร่อง หรือ ผิดพลาด	1	การวางแผน สอบเทียบ เครื่องมือ		3	15	ไม่มี							
	Foreign Material	Non conform สิ่งแปลกปลอมอาจ	10	การปนเปื้อนจากเครื่องมือวัด	2	ตรวจสอบโดย booker		3	60	ไม่มี							

ตาราง 4.1 แสดงปฏิบัติการเสนอแนะสำหรับหัวข้อที่ RPN มากกว่า 100 คะแนน (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการ ที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

	- การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	ก่อให้เกิดลมข้าง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน					และใน กระบวนการ ถัดไป										
Booking on tray ขั้นตอนการวาง component บน รถใส่ - ได้ขึ้น ส่วนประกอบ ยางที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนด	Deformation of component - การผิดรูป ของ Component	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต ถัดไปได้ ทำให้ ผลิตภัณฑ์ผิดรูป	9	วิธีการทำงานที่ไม่ เหมาะสมของ Booker	1		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ ถัดไป	3	27	ไม่มี							

#### 4.1 แผนการดำเนินการปรับปรุง

สำหรับในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเน้นการแก้ไขเพื่อลดสาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงชี้นำ หรือ ค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไปก่อน (D.H.stamatis,1995)

ทั้งนี้ค่ากำหนดในการพิจารณาหรือ Threshold ในการพิจารณาแก้ไขขึ้นอยู่กับค่าสเกลระดับคะแนนที่ใช้ในการระบุค่า S,O,D ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สเกลแบบ 1-10 เนื่องจากง่ายต่อการตีความถูกต้องและแม่นยำในการจัดลำดับ กรณีมากกว่า 10 จะไม่นิยมใช้เนื่องจากการยากต่อการตีความ และสื่อความหมายในการให้คะแนน

ค่าระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ (Statistical Confidence) ที่กำหนดตัวอย่างเช่น ที่ 90 % ของลักษณะบกพร่องทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขหรือที่ค่าระดับความเชื่อมั่น 90 % พบว่าค่าสูงสุดของ RPN คือ

$$S * O * D = RPN$$

$$10 \times 10 \times 10 = 1000$$

90 % ของ 1000 ที่จะต้องได้รับการพิจารณา คือ 900

$$\text{ค่า Threshold ของ RPN} \quad \text{กรณีนี้คือ } 1000 - 900 = 100$$

ดังนั้นค่า RPN ที่เราจะพิจารณาแก้ไขจึงเริ่มต้นที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ซึ่งค่าระดับความเชื่อมั่นทางสถิติสำหรับกระบวนการผลิตโรงงานตัวอย่างที่เรากำหนดคือ 90%

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตที่ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่างพบว่าปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากระบวนการรีดยางเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน สำหรับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องมีการดำเนินการดังสรุปไว้ในตารางที่

#### 4.2



ตารางที่ 4.2 สรุปแผนการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการรีดยางจากเครื่อง Tuber #2, 3

กระบวนการ	การดำเนินการปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ		
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
		47	47	48
Loading on Mill การนำ Compound เข้าที่ Mill - เป็น Compound ที่ได้ตาม ข้อกำหนด - ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน	- ศึกษาการบ่งชี้ และการ คัดแยก Compound - ให้มีการตรวจสอบ พนักงาน Mill man โดย หัวหน้างาน	↔		
	- การศึกษาวิธีการทำงาน และการกำหนดเวลาที่ ชัดเจนสำหรับการทำงาน บน Mill		↔	
	- ศึกษาเรื่องการตรวจสอบ เครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพ ปกติ และ Preventive maintenance		↔	
	- การประเมินผู้รับเหมา และผลการทดสอบ	↔		
	- 5ส. และจัดทำมาตรฐาน การทำความสะอาด	↔		

ตารางที่ 4.2 สรุปแผนการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดข้อเสียในกระบวนการรีดยางจากเครื่อง Tuber #2, 3 (ต่อ)

กระบวนการ	การดำเนินการปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ		
		พ.ย. 47	ธ.ค. 47	ม.ค. 48
	- การศึกษาเพื่อปรับปรุงเรื่อง การกำหนดขนาดของ Feed strip เพื่อลดปัญหา Blister		↔	
Extrusion การรีดยาง จาก Die - ได้รูปร่างและความกว้างของหน้ายางที่ผ่านการรีดจาก Die ได้ตามที่กำหนด - ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน	- ศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ ผลกระทบ และกำหนดมาตรฐานการทำงาน - การหยุดเครื่องจักรเพื่อการแก้ไข เมื่อพบปัญหา			↔
	- ศึกษาเรื่องการตรวจสอบอุณหภูมิ และการกำหนดมาตรฐาน		↔	
	- ศึกษาเรื่องการปรับปรุง Die เพื่อไล่ลมออกจาก Die เพื่อลดปัญหา Blister			↔
	ศึกษาเรื่องการตรวจสอบเครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพปกติ และ Preventive maintenance		↔	

ตารางที่ 4.2 สรุปแผนการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการรีดยางจากเครื่อง Tuber #2, 3 (ต่อ)

กระบวนการ	การดำเนินการปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ		
		พ.ย. 47	ธ.ค. 47	ม.ค. 48
Applying cement ขั้นตอนการเคลือบด้วย สารเคมี -ไม่มีการปนเปื้อน - การทา Cement ดี	- ศึกษาเรื่องการทำ ความสะอาดแปรง และกำหนดมาตรฐาน การทำงาน	↔		
	- ศึกษาเรื่องการทำ ความสะอาด และ ความถี่ - ศึกษาเรื่องอายุของ สารเคมีและการระบุ สถานะของ Cement	↔		
	- ศึกษาเรื่องการ เปลี่ยน หรือการหมด สภาพ	↔		
	- ศึกษาเพื่อปรับปรุง อุปกรณ์ควบคุม		↔	↔

ตารางที่ 4.2 สรุปแผนการดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการรีดยางจากเครื่อง Tuber #2, 3 (ต่อ)

กระบวนการ	การดำเนินการปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ		
		พ.ย. 47	ธ.ค. 47	ม.ค. 48
Marking ขั้นตอนการทำแตรัม ทำ สัญลักษณ์ - ให้มีสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ตามที่กำหนด	- ปรับปรุงอุปกรณ์ สำหรับการทำ สัญลักษณ์ใหม่	↔		
Cutting ขั้นตอนการตัดให้ได้ความยาว ตามที่กำหนด - ให้ได้ชิ้นส่วนยางที่ได้ขนาด ความยาว และรอยตัดตามที่ กำหนด	- การฝึกอบรม		↔	
	- ศึกษาเพื่อการ ปรับปรุงการตั้งและ ปรับค่าต่างๆ เพื่อ ความถูกต้องแม่นยำ ของ Cutter		↔	
	- การตรวจสอบ และ การ Preventive maintenance		↔	
	- การตรวจสอบ และ การ Preventive maintenance		↔	
Applying splice cement ขั้นตอนการทำแตรัม ที่รอยต่อ - ให้มี Cement ที่บริเวณ รอยต่อดี	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำความ สะอาด	↔	↔	

## 4.2 การดำเนินการปรับปรุงเพื่อลดของเสีย

จากตาราง 4.1 ที่ได้นำหัวข้อหัวข้อที่ค่า RPN มากกว่า 100 คะแนนและได้ดำเนินการตามแผนงานดังแสดงไว้ในตาราง 4.2 ทางผู้วิจัยได้ทำการศึกษา วิจัยโดยมีรายละเอียดถึงการควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการรีดยาง ดังนี้

- การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน การนำ Compound เข้าที่ Mill
- การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Extrusion การรีดยาง จาก Die
- การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Applying base cement การเคลือบด้วยสารเคมีบนผิวชิ้นงาน
- การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Marking การทำแฉับ ทำสัญลักษณ์และเส้นสี
- การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Cutting การตัดให้ได้ความยาวตามที่กำหนด
- การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Applying splice cement การเคมี ที่รอยต่อ

### 4.2.1 การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน การนำ Compound เข้าที่ Mill

เป็นขั้นตอนการนำ Compound เข้าที่ Mill ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตแรกในกระบวนการรีดยาง เป็นขั้นตอนเพื่อนำยางที่ผ่านกระบวนการผสมยางแล้ว และมี Aging ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด เพื่อนำมาบดยางที่เป็นแผ่นให้เข้ากันได้ดี ไม่ให้ยางเกิดการสูกตัว และไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน

จากการศึกษาถึงตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพในกระบวนการนี้ สรุปได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 สรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพในขั้นตอนการนำ Compound เข้าที่ Mill

ตัวแปร	สภาวะ	Affected on rubber properties ผลต่อคุณสมบัติของยาง	
		Fluidity ความหนืด ของยาง	Work needed ความต้องการในงาน
อุณหภูมิ บน Roll	สูง	สูง	ต่ำ
	ต่ำ	ต่ำ	สูง
เวลาที่อยู่บน Roll	นาน	สูง	ต่ำ
	เร็ว	ต่ำ	สูง

(1) อุณหภูมิที่ Roll ถ้ามีอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้เกิดปัญหา Lumpy ได้ หรือหากมีอุณหภูมิต่ำ ก็จะทำให้ยางไม่สามารถรวมตัวกันได้ดี

(2) เวลาที่ทำงานบน Mill ถ้าใช้เวลาในการทำงานที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของ Lumpy ได้ หรือถ้าหากใช้เวลาทำงานน้อยไปก็จะทำให้ยางไม่สามารถรวมตัวกันได้ดี

(3) การตั้งระยะห่างระหว่าง Mill และการตั้งความกว้างของ Feed strip (ยางที่จะส่งไปยังขั้นตอนการรีดยาง) จะมีผลต่อขั้นตอนการรีดยางทำให้เกิดปัญหา Blister หรือมีฟองอากาศเกิดขึ้นได้, Profile ไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนดได้

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีลักษณะของข้อบกพร่อง 4 ประการด้วยกันคือ

- (1) ปัญหา Blending stock การนำ Compound มาใช้ผิด
- (2) ปัญหา Lumpy ลักษณะเป็นเม็ด เกิดจากเนื้อยางที่เกิดปฏิกิริยาเป็นก้อนแข็ง ไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
- (3) ปัญหา Foreign Material การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม
- (4) ปัญหา Blister หรือฟองอากาศที่ขึ้นงาน และ Profile ไม่ได้ตามมาตรฐานกำหนดในขั้นตอนการรีดยาง

#### 4.2.1.1 การปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัญหา Blending stock

##### สภาพก่อนการปรับปรุง

ปัญหา Blending stock สาเหตุหลักที่อาจทำให้เกิดจากความบกพร่องของชิ้นงาน คือ จากพนักงาน Mill man หรือทำงานโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น

- การนำเอา Compound มาใช้ผิด
- ไม่ได้ทดสอบความพร้อมของเครื่อง Mill
- ไม่ได้ตรวจสอบ Stock ก่อนนำมาใช้ ว่าหมดอายุหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่

สภาพปัจจุบันทางโรงงานตัวอย่างมีการกำหนดมาตรฐานการทำงานเป็นคู่มือปฏิบัติงาน และมีการควบคุมโดยการตัดตัวอย่างที่ Feed Mill ขนาดความกว้างประมาณ 2" x 2" ทุก ๆ 15 นาที ให้หน่วยงานประกันคุณภาพทำการตรวจสอบ แต่จากข้อมูลของเสียพบว่ายังพบว่ามีปัญหายังเกิดขึ้นอยู่ จากการศึกษพบว่ายังไม่มีการตรวจสอบการทำงานของหัวหน้างานว่าพนักงานได้มีการปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่ หรือมีความเข้าใจเพียงพอในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ จนทำให้เกิดข้อบกพร่องกับชิ้นงานขึ้น

##### ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

(1) ศึกษาการบ่งชี้และการคัดแยก Compound กำหนดลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบดังรายละเอียดดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 สรุปข้อกำหนดสำหรับการบ่งชี้และการคัดแยก Compound และแนวทางปฏิบัติ

กำหนดลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	การปฏิบัติเมื่อตรวจพบ
1 ชื่อ Stock ไม่ตรงกัน	- ไม่นำ Stock ไปใช้
- จาก Tag ที่ติดมากับ Skid	- แจ้งหัวหน้างานและ/หรือ MG เขียน Tag Non-Conform (Chemical Property)
- ชื่อ Stock ที่เขียนด้วยชอล์กบนยาง	

ตารางที่ 4.4 สรุปข้อกำหนดสำหรับการบ่งชี้และการตัดแยก Compound และแนวทางปฏิบัติ (ต่อ)

กำหนดลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	การปฏิบัติเมื่อตรวจพบ
- ชื่อ Stock จากรอย Mark บนยาง	- ปฏิบัติตาม Disposition Tag ของฝ่ายประกันคุณภาพ
2 Stock ปนกัน	- กรณี Stock ที่ MGไม่สามารถ Disposition ให้ใช้ได้กับ Stock ปกติ เช่น Scrap หรือ W.A.W. Run Flap จะต้องนำไปจัดเก็บบริเวณ Non Conform Area ที่กำหนด พร้อมบันทึกลงใน Log Book Non Conform
3 Stock ติดกันมาก	- แจ้งหัวหน้างานและ/หรือ MG เขียน Tag Non
4 Stock Over Age	- แจ้งหัวหน้างานและ/หรือ MG เขียน Tag Non
5. Stock มีเม็ด Lumpy	- แจ้งหัวหน้างานและ/หรือ MG เขียน Tag Non
6 Stock มีสิ่งแปลกปลอม (FM) ปะปน	- แจ้งหัวหน้างานและ/หรือ MG เขียน Tag Non

(2) ให้มีการตรวจสอบพนักงาน Mill man โดยหัวหน้างาน

สำหรับการดำเนินการกับค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 4 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3




#### 4.2.1..2 การปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัญหา Lumpy

##### สภาพก่อนการปรับปรุง

ปัญหา Lumpy ลักษณะเป็นเม็ด เกิดจากเนื้อยางที่เกิดปฏิกิริยาเป็นก้อนแข็ง ไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดสาเหตุหลักดังนี้

- พนักงานนำ Stock ต่าง Batch Load ขึ้น Break Down Mill โดยมีปริมาณมากเกินไป ทำให้เกิดอุณหภูมิต่ำไม่ถึง เช่นตัวอย่างดังรูป 4.1

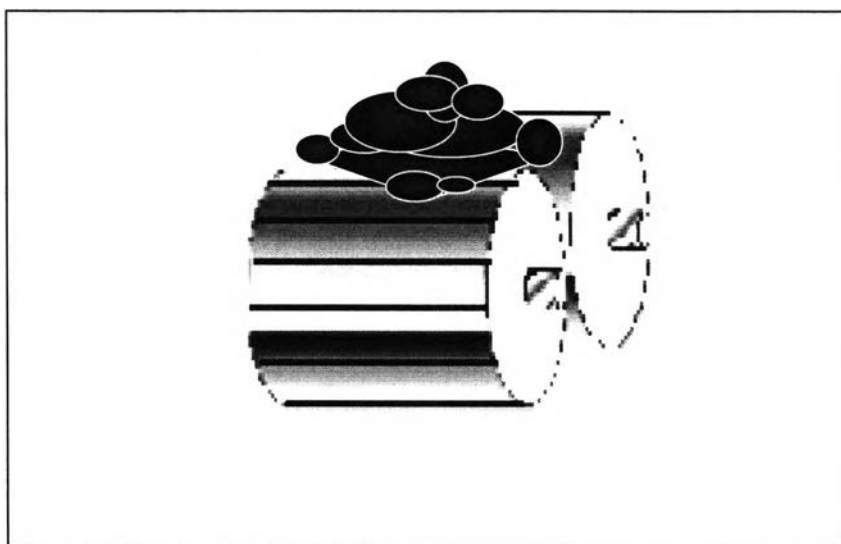

รูปที่ 4.1 การนำยางทำงานบน Roll


- พนักงาน Mill man ใช้เวลาในการทำงานที่มากเกินไป
- ระบบการหล่อเย็น (Cooling system ) บกพร่อง หรือทำงานผิดปกติ

สภาพปัจจุบันทางโรงงานตัวอย่างมีการกำหนดมาตรฐานการทำงานเป็นคู่มือปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ระบุวิธีการทำงานและการกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการทำงานที่ Mill สำหรับปัญหาเกี่ยวกับ ปริมาณที่ควรทำงานบน Mill สำหรับการตรวจสอบระบบการหล่อเย็น (Cooling system) มีการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไว้แล้ว โดยหน่วยงานซ่อมบำรุง แต่จากการสุ่มตรวจสอบเมื่อพบปัญหา Lumpy ยังพบว่าบางครั้งระบบการหล่อเย็น ทำงานได้ไม่ดี ทำให้เกิด

ปัญหานี้ขึ้นได้ อาจเนื่องจากการระบบการตรวจสอบการทำงานของ cooling system ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

### ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ


(1) กำหนดปริมาณที่เข้าทำงานบนเครื่อง Mill โดยตั้ง ระดับเบื้องต้น (guide limit) โดยพนักงานจะนำ Stock ต่าง Batch Load ขึ้น Break down Mill เพื่อ Blending โดยให้มีปริมาณรวมไม่เกินขีด Mill (Bank Size) ดังแสดงในรูป 4.2

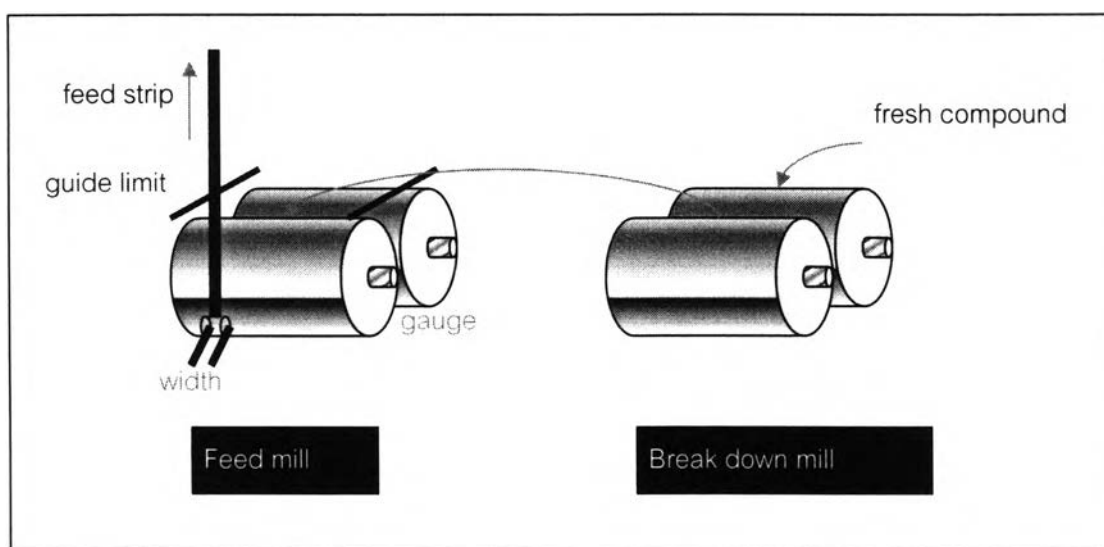

รูปที่ 4.2 แสดงการติดตั้ง Guide Limit ที่เครื่อง Mill


การศึกษาถึงระดับที่ควรตั้ง เพื่อลดปัญหาที่ทำให้เกิด Lumpy จากการนำยางวางบน Roll มากหรือน้อยเกินไป จากการศึกษาสรุปได้ดังนี้

- Bank size ที่ถูกต้องสำหรับการทำงานบน Roll ยางจะถูกบดผสมอย่างทั่วถึง และ ทำให้มีการไหลตัวลงช่องห่างระหว่าง Roll ได้ดี ดังแสดงได้ดังรูป 4.3

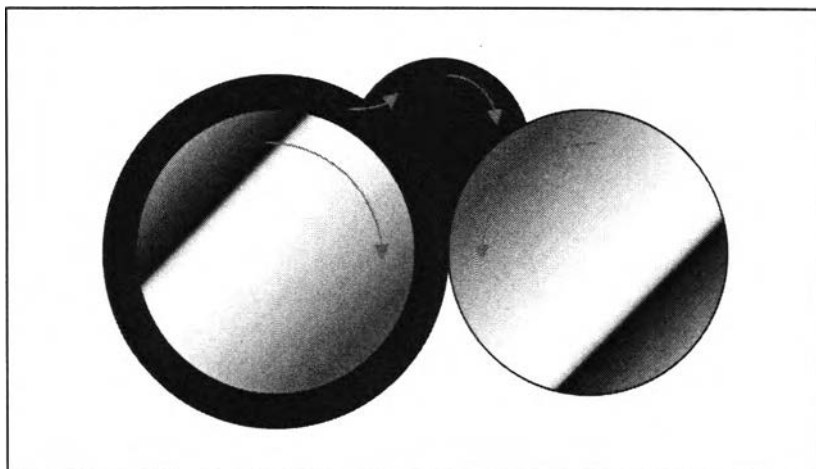


รูปที่ 4.3 แสดง Bank size ที่ถูกต้องบน Mill

- Bank size ที่น้อยเกินไป จะทำให้ไม่มีแรงในการบดผสมยางเนื้อ และการไหลตัวของยางลงช่องห่างระหว่าง Roll จะไม่ดี แสดงดังรูปที่ 4.4

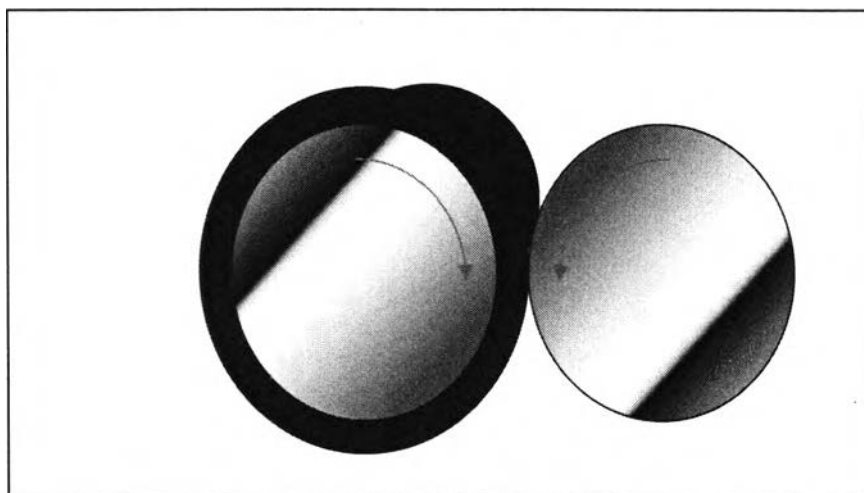

รูปที่ 4.4 แสดง Bank size ที่น้อยเกินไป

- Bank size ที่มากเกินไป จะทำให้ไม่มีแรงในการบดผสมยางเนื้อ และการไหลตัวของยางลงช่องห่างระหว่าง Roll จะไม่ดี แสดงได้ดังรูปที่ 4.5

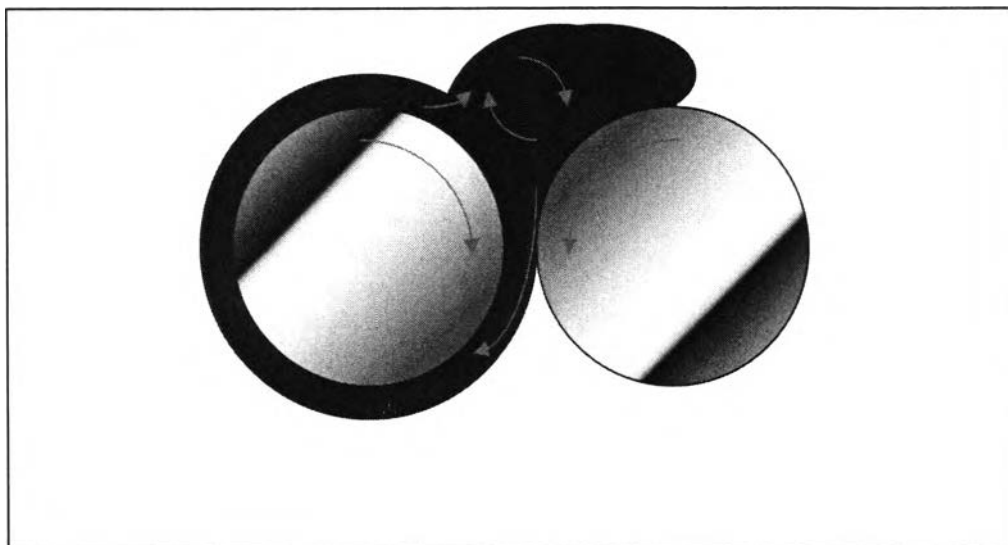

รูปที่ 4.5 แสดง Bank size ที่มากเกินไป

ดังนั้นการ ที่มีตัว Guide limit จะช่วยให้พนักงานทราบว่าควรจะนำยางขึ้นในปริมาณมาก น้อยเท่าใด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต

(3) กำหนดให้ใช้มีดตัดยางเพื่อทำการ Break Down ประมาณ 2 ครั้ง / Mill หรือจนยางเข้ากันดี

(4) ให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำหล่อเย็นโดยใช้ Thermocouple ตรวจสอบก่อนการทำงานทุกครั้ง

(4) ฝึกอบรมให้กับพนักงานและหัวหน้างาน

(5) การตรวจสอบโดยหัวหน้างาน

สำหรับการดำเนินการกับค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 5 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

#### 4.2.1.3 การปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัญหา Foreign Material

##### สภาพก่อนการปรับปรุง

ปัญหา Foreign Material การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนได้เช่น

- Process oil ที่นำมาใช้อาจมีความสกปรก
- เครื่อง Mill สกปรก มีเศษยางตกค้าง
- Feeding conveyor สกปรก

สภาพปัจจุบันทางโรงงานตัวอย่างมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ แต่ยังไม่ได้กำหนดหรือระบุที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการเมื่อไร ซึ่งจากข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นพบว่ายังมีปริมาณมาก และอาจเกิดจากความสกปรก และสิ่งปนเปื้อนในขั้นตอนนี้ได้

##### ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

(1) สร้างมาตรฐานการทำความสะอาด Feed Mill, Break down Mill โดยให้ทำความสะอาดเศษยางตกค้าง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน Compound

ตามพื้นที่จะต้องไม่มีขยะเศษยางหล่นอยู่เครื่องมืออุปกรณ์การผลิตต้องจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย Skids P/R, Skids Final Mix ต้องจัดเก็บตรงช่องบริเวณเครื่องจักรที่มีคราบน้ำมันที่สัมผัส กับ Product ต้องสะอาดฝุ่นตามเครื่องจักรต่างๆ ต้องสะอาด

(2) มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และจัดทำมาตรฐานการทำความสะอาด สำหรับพื้นที่ เครื่อง Mill

- จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการตรวจ 5 ส. ที่เครื่อง Mill ดังแสดงไว้ในภาคผนวก ง.
- กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยพนักงาน Mill man ความถี่ทุกกะ
- กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน ความถี่ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
- กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยผู้จัดการ ความถี่ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
- สำหรับมาตรการในการตรวจสอบจะทำการแก้ไขทุกครั้งเมื่อมีการพบเห็นหรือ

ตรวจพบ

(3) มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน Mill man และปลูกจิตสำนึกเรื่องความสะอาด ในพื้นที่ทำงาน

สำหรับการดำเนินการกับค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 4 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

4.2.1.4 การปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัญหา Blister และ Profile ไม่ได้ตามกำหนด


สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาฟองอากาศอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมความกว้างของยาง Feed Strip และความหนาของ Feed strip เพื่อนำยางเข้าที่เครื่องรีดยาง หากมีความกว้างหรือความหนา ของ Feed strip ไม่เหมาะสมแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาในขั้นตอนการรีดยางได้ สำหรับปัญหาที่พบโดยมากคือขนาดของ Feed strip มีขนาดใหญ่แล้วเกิดการห่อตัวให้เกิดฟองอากาศขึ้นภายใน ดังแสดงในรูปที่ 4.6

#### สภาพปัจจุบัน


โรงงานตัวอย่างมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับการกำหนดค่าระยะห่างของ Roll ที่ เครื่อง Mill และความกว้างของ Feed Strip ไว้แล้ว แม้ว่าพนักงานจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังเกิดปัญหาดังกล่าวเป็นครั้งคราว จากการสังเกตจะเกิดขึ้นกับ Feed strip ขนาดใหญ่

#### การดำเนินการ

(1) ศึกษาเพื่อแก้ปัญหา Blister จาก Feed strip ซึ่งจากการทดลองพบว่าหาก Feed strip มีความกว้างมากๆจะทำให้สามารถเกิดการห่อตัวระหว่างเข้า Hopper ที่หัวรีดยาง Extrude ทางทีมงานจึงได้ทำการทดลองโดยการแบ่งเป็น 2 เส้น เพื่อลดปัญหาการห่อตัวทำให้เกิดปัญหาฟองอากาศขึ้น แต่ความกว้างและความหนาของ Feed strip ยังคงขนาดเดิม ดังแสดงตามรูป 4.7

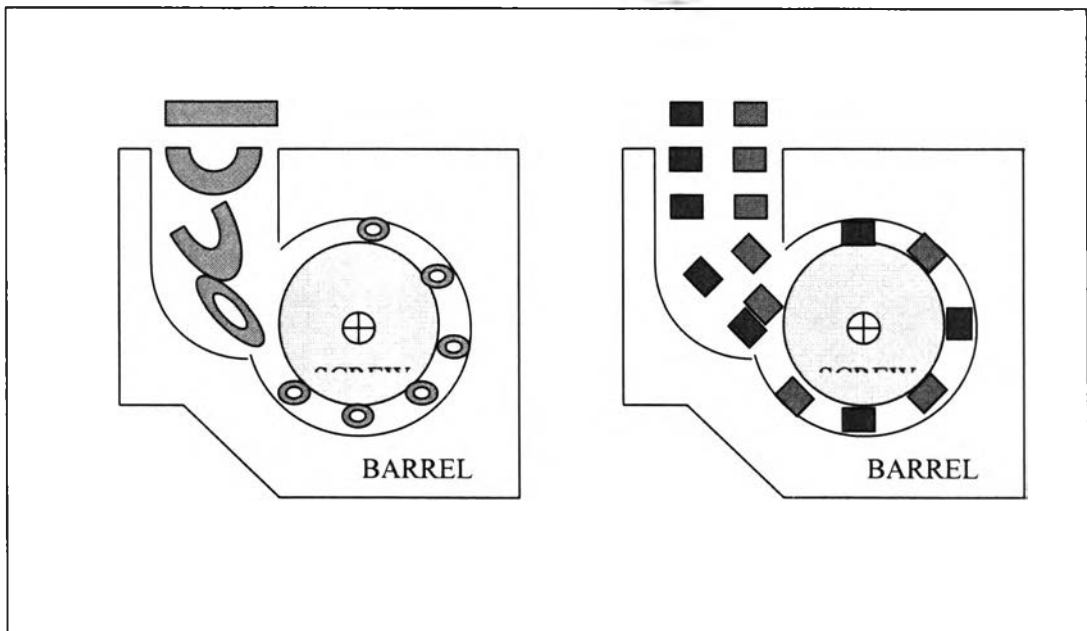

รูป 4.6 สาเหตุการเกิดฟองอากาศ

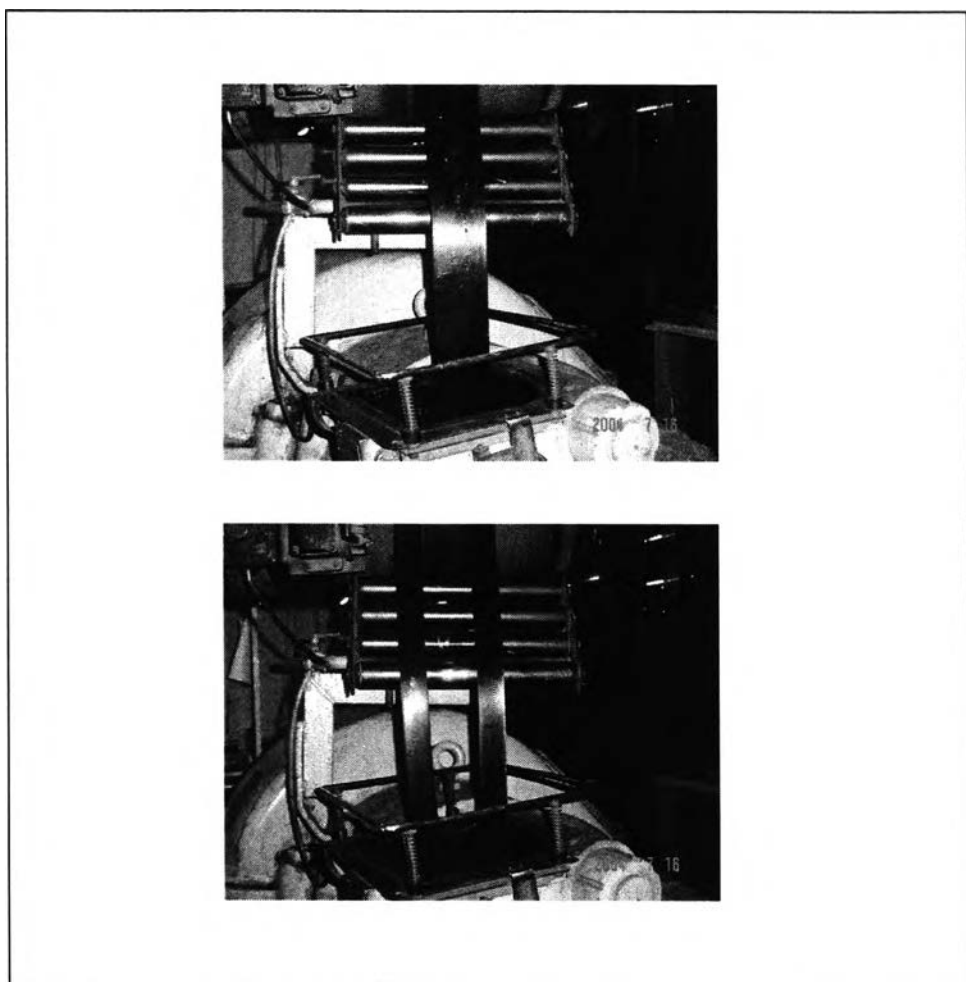

รูป 4.7 แสดงการดำเนินงานเกี่ยวกับ Feed strip

(2) การกำหนดมาตรการในการแก้ไขมาตรฐานการทำงาน หากปฏิบัติตามแล้วยังพบปัญหาอยู่ เพื่อให้พนักงานใช้ Running card ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการปรับตั้งค่า ความกว้างของ Feed strip และ ความหนาของ Feed strip โดยมีระบบการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการแก้ไขมาตรฐานต่อไป

(3) กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

สำหรับการดำเนินการพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 5 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

#### 4.2.2 การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Extrusion การรีดยาง จาก Die

ยางจาก Mill จะถูกส่งไปที่เครื่องรีดยาง โดย Compound ถูกส่งไปที่ barrel โดยมี screw บดยาง โดยควบคุมอุณหภูมิ และการให้ยางรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจะผลึกมาที่ Die เพื่อให้ได้รูปร่างและขนาดตามที่กำหนด โดยมีระบบการชั่งน้ำหนักแบบต่อเนื่องโดยเชื่อมต่อในสายผลิต และมีการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ สำหรับตรวจสอบชิ้นงานให้น้ำหนักตามที่ต้องการ

#### รายละเอียดของส่วนประกอบหลักที่สำคัญของเครื่องรีดยาง

##### รูปประกอบการอธิบายแสดงไว้ดังรูป 4.9

- Screw ทำหน้าที่บดผสมยาง ทำให้ยางเกิดการนิ่มตัว (Plasticity) และเกิดความเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) และทำหน้าที่ผลึกต้นยางให้ไหลออกจากเครื่องรีดยาง (Extrusion)

- Barrel ทำหน้าที่เป็นถังบรรจุ หรือห้องบดผสมยาง (Mixer)

- Insert ทำหน้าที่สะสมแรงดันของยาง (Rubber pressure) และบังคับทิศทางการไหล

ของยาง

- Die ทำหน้าที่ขึ้นรูป หรือสร้างรูปทรงภายนอกของชิ้นงาน


- Scale สำหรับชั่งน้ำหนัก แสดงผลแบบตัวเลข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์



การศึกษาถึงตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพในขั้นตอนการรีดยาง สรุปได้ตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 สรุปตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพในขั้นตอนการรีดยาง

หัวข้อ	ผลต่อชิ้นงาน	การปรับความเร็วของ	
		Screw	Conveyor
น้ำหนักของชิ้นงาน	เบา	ความเร็วสูง	ความเร็วต่ำ
	หนัก	ความเร็วต่ำ	ความเร็วสูง
ความกว้างของชิ้นงาน	แคบ	ความเร็วสูง	ความเร็วต่ำ
	กว้าง	ความเร็วต่ำ	ความเร็วสูง
อุณหภูมิของชิ้นงาน	อุณหภูมิสูง	ความเร็วต่ำ	

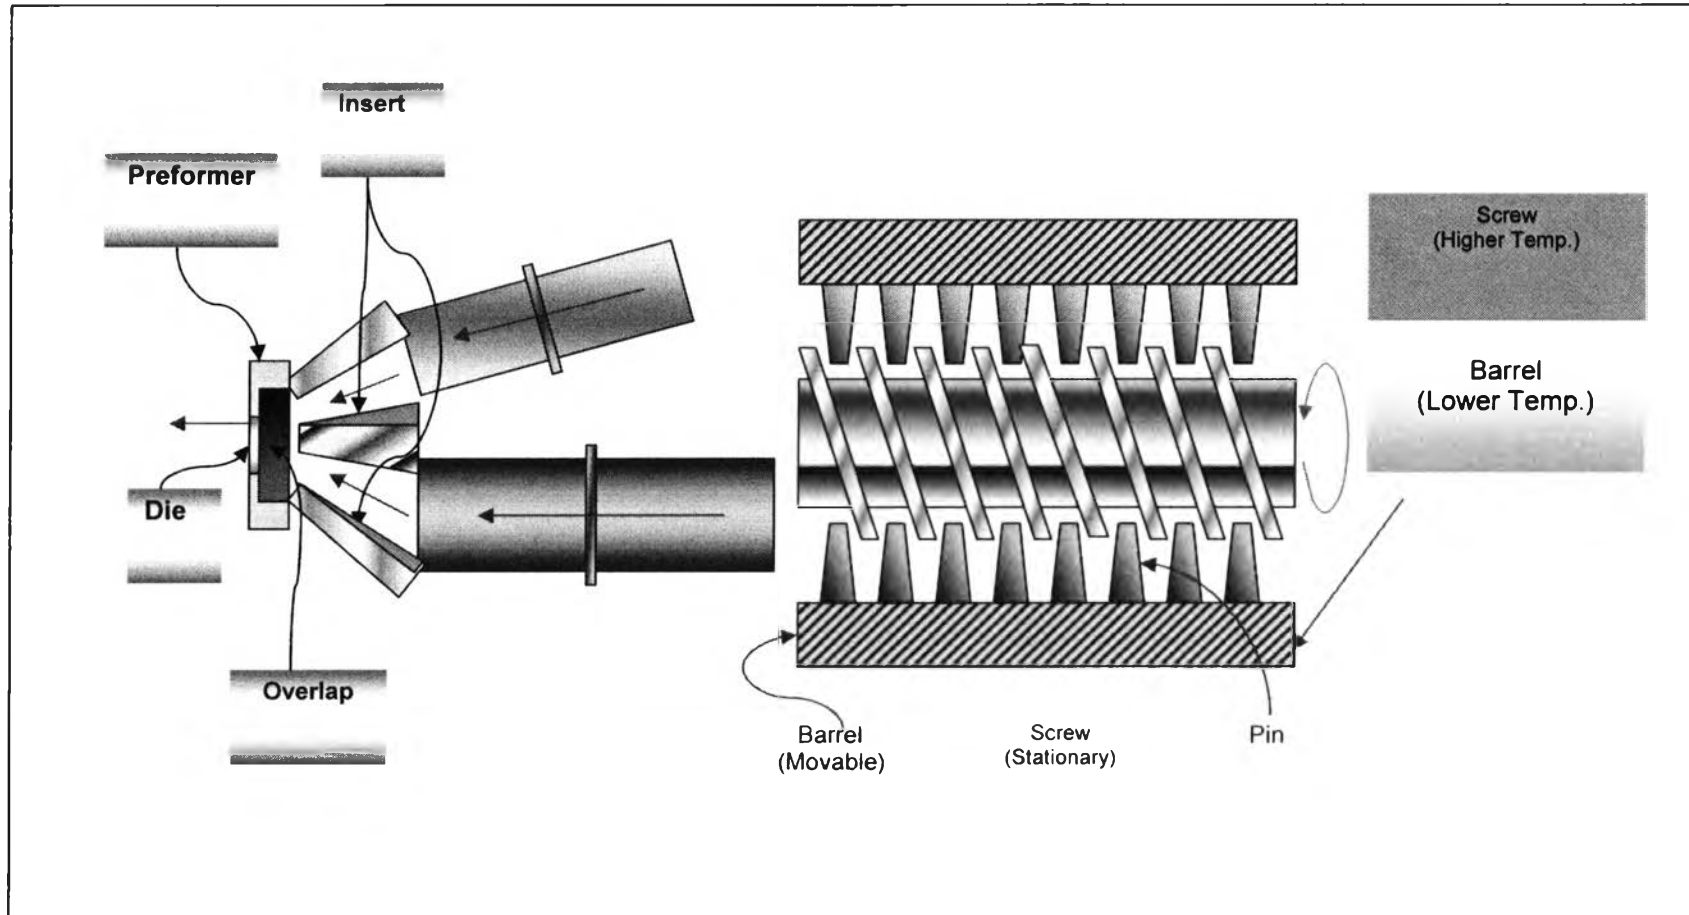

รูปที่ 4.8 แสดงอุปกรณ์หลักของเครื่องรีดยาง

และปัจจัยสำคัญคือการหด ขยายตัวของยาง (Shrinkage)

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้มีลักษณะของข้อบกพร่อง 4 ประการด้วยกัน คือ

- (1) ปัญหาความกว้างของชิ้นงานไม่ได้ตามที่กำหนด
- (2) ปัญหาน้ำหนักของชิ้นงานไม่ได้ตามที่กำหนด
- (3) ปัญหา Lumpy เนื้อยางที่เกิดปฏิกิริยาเป็นก้อนแข็ง
- (4) ปัญหา Blister การเกิดลมขังที่ชิ้นงาน

ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อ (1) – (3) มีความสัมพันธ์กัน เช่น เราอาจพบปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้น และแก้ไขปัญหาได้แล้ว แต่อาจจะพบปัญหาอื่นตามมา ซึ่งโดยสรุปก็จะทำให้ชิ้นงานเป็นของเสีย


#### 4.2.2.1 การปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัญหาความกว้าง น้ำหนัก และ Lumpy

##### สภาพปัจจุบัน

มีการตรวจสอบความกว้าง, น้ำหนัก, อุณหภูมิ และควบคุมค่าการตรวจสอบให้อยู่ใน Limit ตามที่กำหนด โดยการปรับ Screw Speed และ/หรือ Line Speed แล้วทำการบันทึกค่าอย่างน้อย 4 ครั้ง / Size

สาเหตุหลักของการเกิดของเสียเกิดขึ้นอาจแบ่งเป็นสาเหตุได้ดังนี้

- พนักงานไม่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน และมาตรฐานการทำงาน ในการปรับตั้ง เครื่องจักร และอื่นๆ อาจเนื่องมาจากความไม่เข้าใจในมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานการทำงานซึ่งมีรายละเอียดมาก และไม่สะดวกต่อการทำงาน
- พนักงานได้ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน และมาตรฐานการทำงาน แล้ว แต่ยังคงปัญหาของเสียขึ้น ซึ่งอาจเนื่องจากมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามนั้น
- เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีความบกพร่องเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด หรือ ไม่มีความถูกต้อง ตัวอย่างจากรูป 4.9

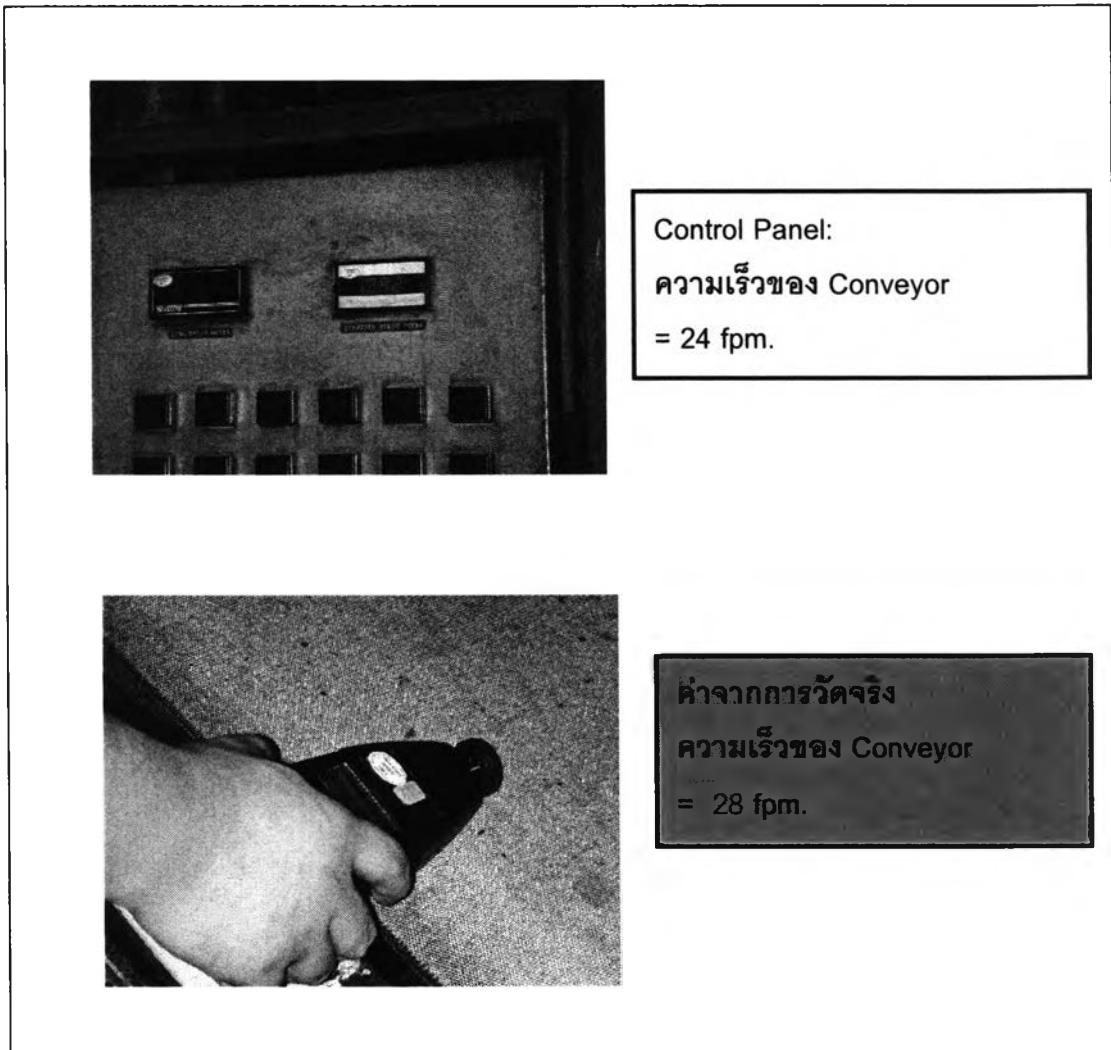


รูปที่ 4.9 แสดงตัวอย่างของความบกพร่องของการปรับตั้ง Conveyor

จากสภาพปัจจุบันของโรงงานตัวอย่างได้มีการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แต่ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนสำหรับปัญหานี้

#### การดำเนินการ

(1) การปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ใช้ได้จริง โดยหน่วยงานเทคนิคการผลิต ร่วมกับทางแผนกรีดยาง โดยจัดทำเป็นเอกสารที่ระบุถึงการปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆที่มีผลกับการรีดยาง โดยแยกเป็น 1 แผ่น ต่อ 1 แบบของชิ้นงาน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.10 ซึ่งรายละเอียดสำคัญสำหรับกระบวนการนี้ ได้แก่

- ค่าความกว้างที่ต้องการ (Total width on tab)
- ค่าน้ำหนักที่ต้องการ (Scale setting)
- ค่าความกว้างของ Feed strip (Feed strip width)
- ค่าความหนาของ Feed strip (Feed strip gauge)
- การตั้งความเร็วของ Screw (Screw speed)
- การตั้งความเร็วของ Conveyor (T.A.B. Speed)

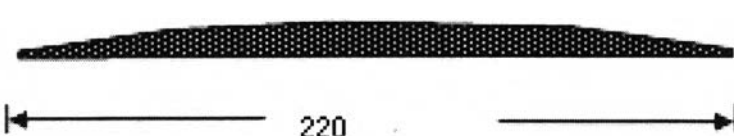TUBEP#2 OPERATOR SET-UP CARD							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">XXX</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">XXXX</td></tr> </table>	XXX	XXXX	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><b>XX    XXXX</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">COMPONENT CODE</td></tr> </table>	<b>XX    XXXX</b>	COMPONENT CODE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">XXXX</td></tr> </table>	XXXX
XXX							
XXXX							
<b>XX    XXXX</b>							
COMPONENT CODE							
XXXX							
<p>NUMBER OF BANDS : 1 STRIP(S)</p> 							
<p>SCALE SETTING</p> <p>0.91    0.94    0.88</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><small>kg/mm</small></p>		<p>TOTAL WIDTH ON TAB</p> <p>226    231    226</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><small>mm</small></p>					
Feed strip Width	60 mm	Screw Speed	33 mm				
Feed strip Gauge	8 mm	T.A.B. Speed	41 mm				
% PR max.	30 %	Base Cement	none				
LIMITS	_____	Exhaustion Temp	125 °C max				
<p><b>BOOKING SPECIFICATION</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><u>Booking Width, mm.</u></p> <p style="text-align: center;">220    223    217</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">mm.</p>							
_____		_____					

รูป4.10 แสดงตัวอย่างเอกสารการปรับปรุงมาตรฐานการปรับตั้งเครื่องจักร

(2) การศึกษาถึงการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการปรับตั้งความเร็วของ Conveyor และความเร็วของ Screw


จากการศึกษาได้ดำเนินการดังนี้คือ

- ทำใบตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร ดังแสดงไว้ในรูปที่ ๔-1 และ ๔-2

ในภาคผนวก จ.


- กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน สัปดาห์ละครั้ง

- การบันทึกการตรวจสอบในใบตรวจสอบ หากพบว่าค่าที่วัดได้จริง มีความเร็วไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ที่แสดงไว้ที่ตู้ควบคุมนั้น ให้ทำการแก้ไขทางหน่วยงานซ่อมบำรุงเพื่อทำการแก้ไข และจัดทำเป็นแผนภูมิควบคุม ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4.11 เพื่อติดตามแนวโน้มของค่าที่ทำการควบคุม

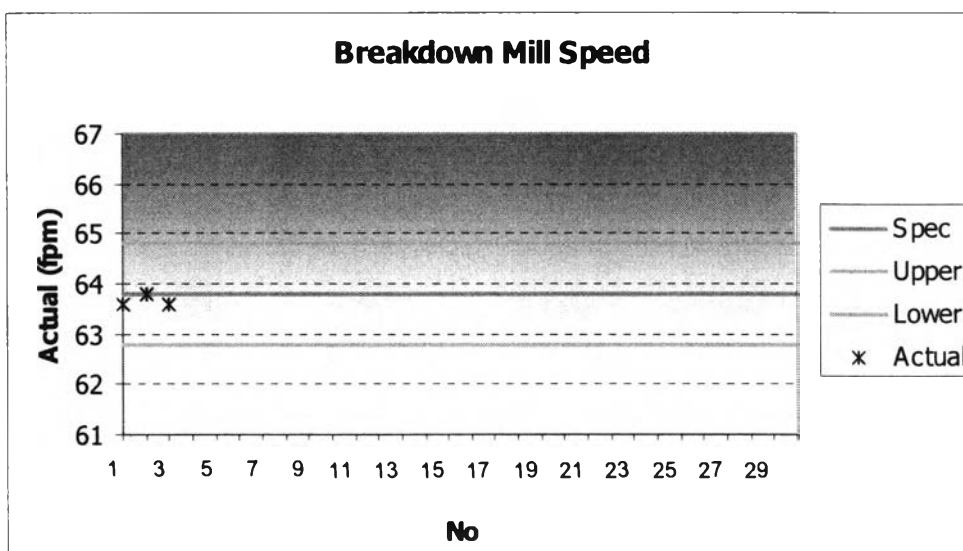

รูปที่ 4.11 ตัวอย่างการดำเนินการที่เครื่องจักร Tuber #2

(3) การฝึกอบรมพนักงาน และจัดคู่มือปฏิบัติงาน และมาตรฐานการทำงานไว้ในที่ที่สามารถเปิดหรือใช้ได้ง่าย ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4.12

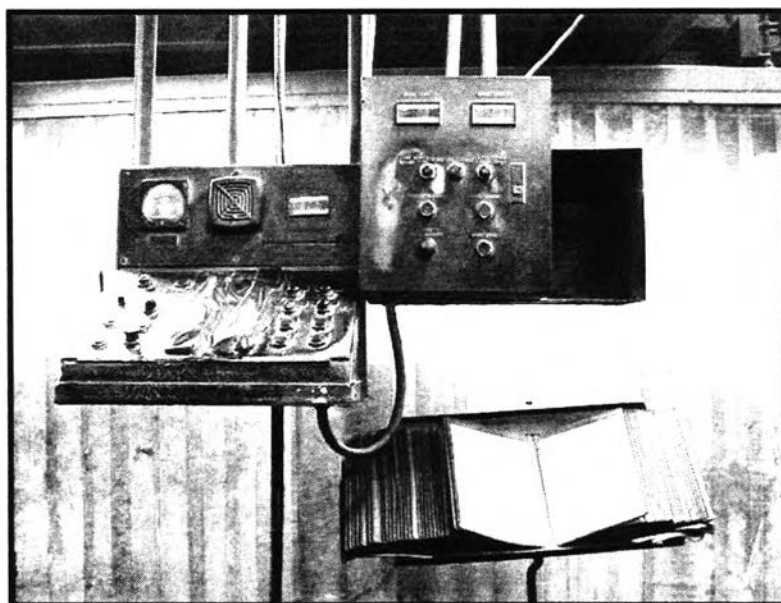

รูปที่ 4.12 แสดงการนำมาตรฐานการทำงานมาจัดวางในพื้นที่ปฏิบัติงาน

สำหรับการดำเนินการจากสาเหตุ Cooling system บกพร่อง ทำให้เกิดปัญหา Lumpy พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 5 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

#### 4.2.2.2 การปรับปรุงเพื่อลดของเสียจากปัญหา Blister

##### สภาพก่อนปรับปรุง

สาเหตุหลักของการเกิดของเสียเกิดขึ้นจาก Die ไม่สามารถรีดลมได้ในกรณีที่มีลมขังอยู่ภายใน เนื่องจากการออกแบบยังไม่ดีเพียงพอ

##### การดำเนินการปัญหา

(1) การศึกษาเรื่องการออกแบบ Die เพื่อให้สามารถไล่ลมจากการรีดยางได้ โดยได้ทำร่องด้านหลัง Die ตัวอย่างแสดงได้ดังรูป 4.13





รูปที่ 4.13 แสดงตัวอย่าง Die ที่ทำการปรับปรุง

(2) การปรับปรุงเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียม Die โดยกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับกรณี que เปลี่ยน Die และปรับปรุงการจัดเก็บ Die ใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ตาม Stock ที่ใช้งาน

- ให้ทำความสะอาด Die โดยเอาเศษยางที่ติดกับ Die ออกให้หมด
- จัดเก็บ Die ที่ทำความสะอาดแล้ว ไว้บนชั้นสำหรับเก็บ Die โดยแยกตาม Stock ที่ใช้งาน
- กรณีที่พบว่า Die ชำรุด และ/หรือ Die Identification ไม่ชัดเจน ให้แจ้ง

Die Maker เพื่อทำการแก้ไขทันที

(3) จัดทำใบติดตามสำหรับการติดตามปัญหาของ Die ดังแสดงดังรูปที่ 4.14

สำหรับการดำเนินการพบว่า ค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 5 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3



#### 4.2.3 การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Applying base cement การเคลือบด้วยสารเคมีบนผิวชิ้นงาน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเคลือบ Cement บนผิวชิ้นงานหลังจากที่ชิ้นงานออกจากขั้นตอนการรีดยาง สำหรับขั้นตอนนี้มีข้อกำหนดที่ต้องการคือ Cement จะต้องทั่วบนผิวชิ้นงาน และจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของการสิ่งแปลกปลอม

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานได้แก่

- แปร่งที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต และอายุการใช้งาน
- สาร Cement ที่นำมาใช้ และอายุการใช้งาน
- อุปกรณ์ควบคุมการไหลของชุดทา Cement

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ทำให้เกิดลักษณะของข้อบกพร่อง 2 ประการด้วยกัน คือ

- (1) ปัญหา Foreign Material การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม
- (2) ปัญหาที่สาร Cement หนา หรือบาง ไม่สม่ำเสมอที่ผิวชิ้นงาน

##### สภาพก่อนปรับปรุง

สาเหตุหลักของการเกิดของเสียเกิดขึ้นอาจแบ่งเป็นสาเหตุได้ดังนี้


- ยังมีการใช้แปร่งที่เสื่อมสภาพแล้ว ยังคงใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สาร Cement ที่ผิวชิ้นงานไม่สม่ำเสมอ บางช่วงไม่มีสารเคมี ที่ผิวชิ้นงาน อาจเนื่องจากไม่ได้มีการตรวจสอบและการกำหนดเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพ

- สาร Cement ที่นำมาใช้มีการตกตะกอน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของเม็ด Cement ที่เป็นก้อนแข็งฝังที่ผิวชิ้นงานได้

- ไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจนในการป้องกันการบกพร่องของอุปกรณ์ และไม่มีการกำหนดการทำความสะอาดอุปกรณ์ ซึ่งอาจมีการการอุดตัน หรือสกปรก เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว

### การดำเนินการปรับปรุง

- (1) กำหนดให้มีการตรวจสอบแปรงที่ใช้ในระบบการผลิต มีการล้างแปรงปาด Cement ด้วยน้ำมัน P0903 เพื่อให้ขนแปรงนี้ไม่นำไปใส่ยังที่ฉาบ Cement ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
- (2) การปรับปรุงเรื่องการตกตะกอนของสาร Cement โดยการทำชุดปั่น เป็นแบบหมุนถึงตลอดเวลาเพื่อไม่ให้สาร Cement ที่นำมาใช้ตกตะกอน ดังรูป 4.15

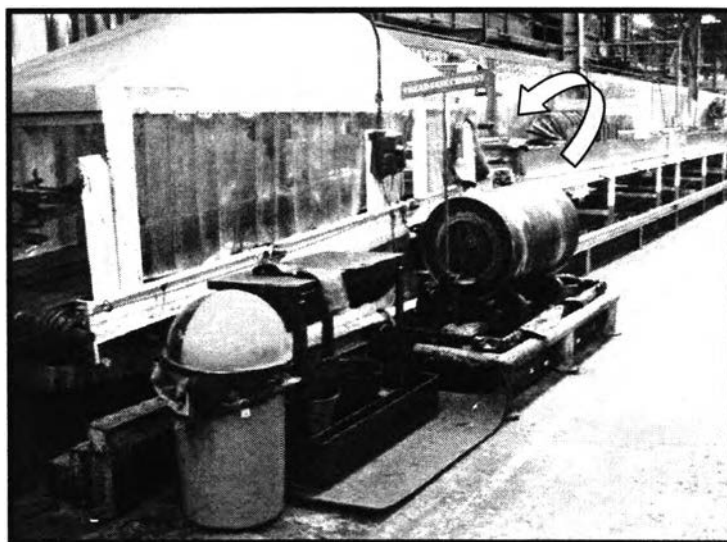


รูปที่ 4.15 การจัดทำชุดปั่น เป็นแบบหมุนถึงตลอดเวลา

- (3) ให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการบดพองของอุปกรณ์ และการกำหนดการทำความสะอาดอุปกรณ์ ซึ่งอาจมีการการอุดตัน หรือสกปรก เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว โดยให้มีการทำความสะอาดในช่วงวันหยุด Shut down

สำหรับการดำเนินการจากสาเหตุในระบบการ Applying base cement ทำให้เกิดปัญหา Foreign Material การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม และปัญหาที่สาร Cement หนา หรือบาง ไม่สม่ำเสมอที่ผิวชิ้นงานพบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 5 เป็น 4 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบสำหรับชิ้นงานแรก และต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

#### 4.2.4 การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Marking การทำแถม ทำสัญลักษณ์ และเส้นสี

สำหรับขั้นตอนนี้เป็นการทำสัญลักษณ์และเส้นสี บนผิวชิ้นงาน ตัวอย่างสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ชุดกระบอกสี, สี, ชุด marking

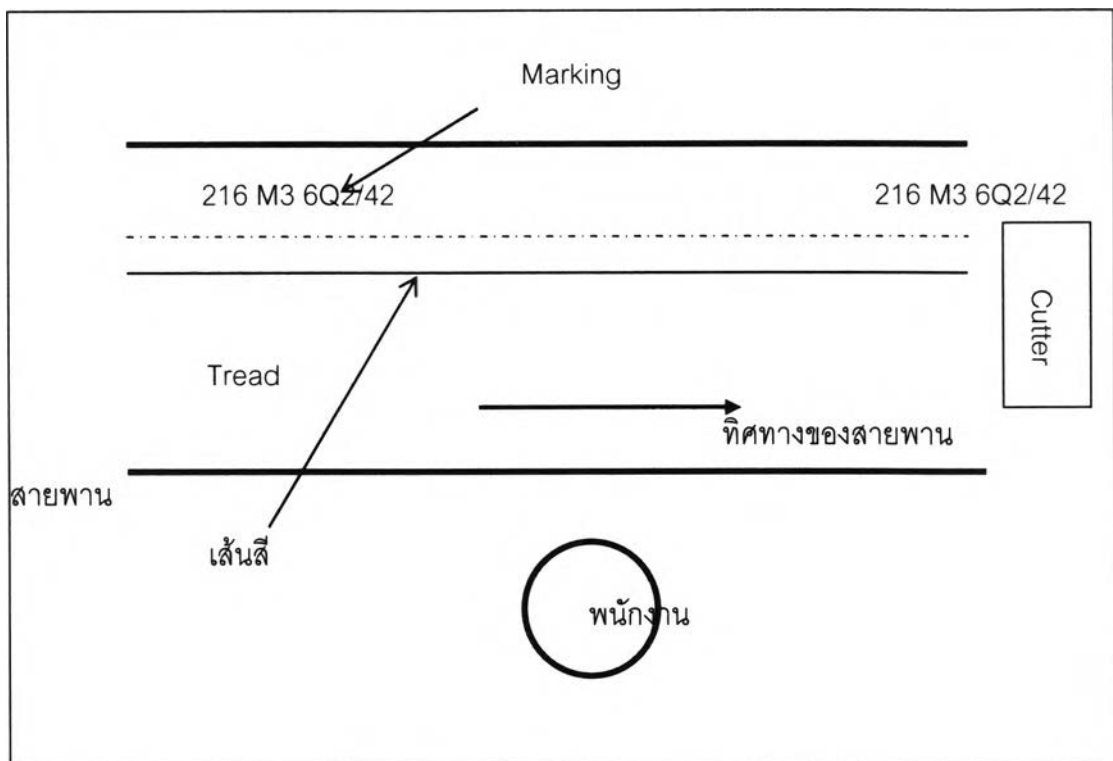

รูปที่ 4.16 แสดงการสัญลักษณ์ และเส้นสี

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดของเสียขึ้นได้แก่

- ความพร้อมและการชำรุดของกระบอกสี และคุณภาพของสี ที่มีผลต่อเส้นสี
- ความชัดเจน และความต่อเนื่อง
- ชุด marking สำหรับทำสัญลักษณ์ ความถูกต้องสำหรับการทำสัญลักษณ์และ
- ความชัดเจน

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ทำให้เกิดลักษณะของข้อบกพร่อง คือ ปัญหาเกี่ยวกับ Marking เส้นสีไม่ชัดเจน และลบเลือนไม่ต่อเนื่อง


### สภาพก่อนการปรับปรุง

ปัญหาที่พบโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นสีไม่ต่อเนื่อง และจากการตรวจสอบเมื่อพบของเสียชิ้นนั้นพบว่ามี การอุดตันของสีที่ชุดอุปกรณ์ พนักงานมักจะเติมให้ สารละลายมีความเข้มข้นน้อยลงเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาการอุดตัน ทำให้สีที่ผสมมาแล้วนั้น มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น สีจาง หรือลบลื่นได้ง่าย เป็นต้น

### การดำเนินการปรับปรุง

(1) ปรับปรุงชุดอุปกรณ์สำหรับการทำเส้นสี เนื่องจากพบปัญหาจากการอุดตันของสี ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของเส้นสี และลบลื่นในบางช่วงทำให้ชิ้นงานเป็นของเสีย นำไปใช้ในกระบวนการต่อไปไม่ได้

- ปรับเปลี่ยนขนาดที่ใช้บรรจุสีให้เพียงพอสำหรับการผลิต 1 กะ ดังรูปที่ 4.17

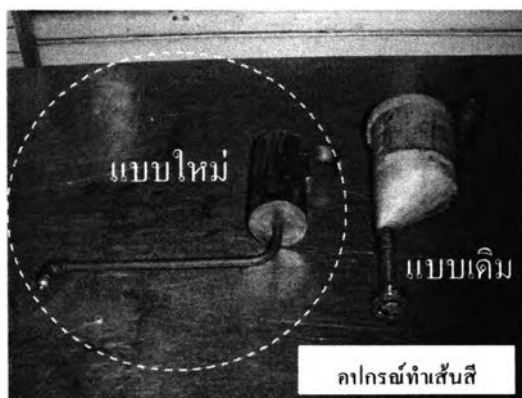

รูปที่ 4.19 รูปการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์บรรจุสี

- ปรับเปลี่ยนที่อุปกรณ์สำหรับการปล่อยสี โดยเปลี่ยนเป็นแบบลูกกลิ้ง ดังรูปที่



รูปที่ 4.18 การปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับการปล่อยสี โดยเปลี่ยนเป็นแบบลูกกลิ้ง

(2) ออกมาตรการเกี่ยวกับสีที่ใช้ห้ามผสมในแผนกให้ใช้สีที่เกิดจากการผสมจากห้องผสมสารเคมี เท่านั้นเพื่อให้คุณภาพของสีเป็นไปตามข้อกำหนด ถ้าสีที่ต้องการใช้ไม่มีให้ติดต่อหัวหน้างานทันที และตรวจสอบไม่ให้เกิดการนำน้ำยาผสมสีเข้ามาใช้

(3) ให้มีการตรวจสอบด้วยตัวพนักงานและหัวหน้างาน พร้อมทำการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำการเปลี่ยนใหม่หากหมดอายุการใช้งาน

4.2.5 การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Cutting การตัดให้ได้ความยาวตามที่กำหนด

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับการตัดชิ้นงานให้ได้ความยาวตามที่กำหนด โดยมีการทดลองตัดวัดองศารอยตัดใน Size แรกที่ทำการผลิต และปรับแต่งให้ได้ค่าอยู่ในช่วงที่กำหนด วัดความยาว และปรับแต่งให้ได้ความยาวตามที่กำหนดในมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบความกว้างกรณีพบความกว้างไม่ได้ มีการแจ้งเพื่อทำการแก้ไขในกระบวนการที่เกี่ยวข้องคือ ตั้งแต่เริ่มต้นที่ Mill และขั้นตอนการรีดยาง

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ดังนี้คือ

- ชุดตัดที่มีความถูกต้อง แม่นยำของเครื่องมือ ที่มีผลค่าความยาวของชิ้นงาน
- ความเร็วของ Conveyor ที่มีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ชุดตัด ซึ่งมีผลกับระยะความยาวที่ตัด

- ความสัมพันธ์กับขั้นตอนการรีดยาง เช่น ความเร็วของ Screw
- ความคมของใบมีดที่มีผลต่อคุณภาพของรอยตัด

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ทำให้เกิดลักษณะของข้อบกพร่อง 2 ประการด้วยกัน คือ

- (1) Wrong cutting length ความยาวของชิ้นส่วนยางไม่ได้ตามข้อกำหนด
- (2) Wrong cutting angle รอยตัดมีองศาไม่ได้ตามที่กำหนด

### สภาพก่อนการปรับปรุง

จากการตรวจสอบสภาพของชุดตัดพบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบความแม่นยำเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับความเร็วของ Conveyor และชุดอุปกรณ์รีดยาง


### การดำเนินการปรับปรุง

(1) ปรับปรุงชุดควบคุมอุปกรณ์การตัดให้มีความแม่นยำขึ้น โดยการซ่อมบำรุงหรือการปรับเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ อุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับชุดตัดได้แก่ Chain, Metering Wheel , Block control , Sprag bearing , Crush brake ดังแสดงในรูปที่ 4.19 , 4.20 , 4.21 , 4.22 และ 4.23 ตามลำดับ และนำเข้าสู่ระบบการวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันต่อไป Preventive Maintenance




รูปที่ 4.19 Chain




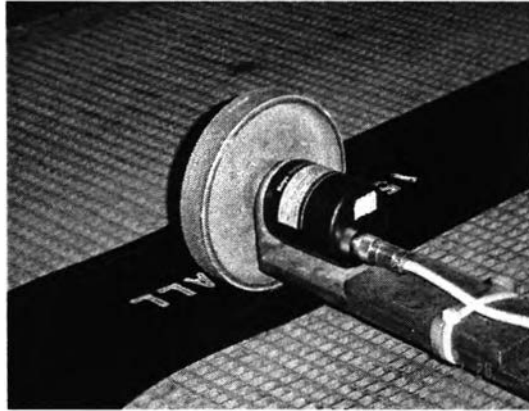

รูปที่ 4.20 Metering wheel

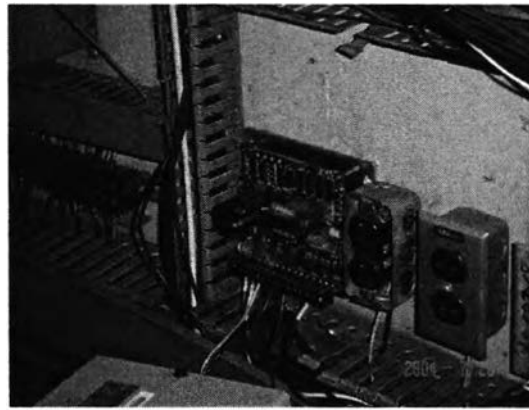

รูปที่ 4.21 Block control

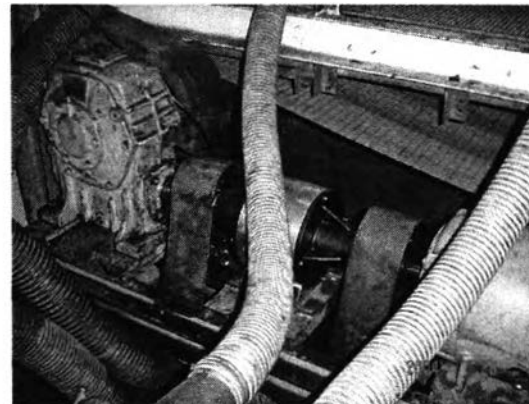

รูปที่ 4.22 Crush



รูปที่ 4.23 Sprag Bearing

(2) มีการตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)

(3) การคำนวณค่า  $C_p$  เพื่อคำนวณความแม่นยำของ Cutter หลังมีการปรับปรุง โดยมีการทดลองและควบคุมตัวแปรที่จะส่งผลเกี่ยวกับค่าของความยาวทั้งหมด โดยการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์ม ดังแสดงในรูปที่ 4.24 และนำมาจัดทำแผนภูมิควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 4.25 และคำนวณหาค่า ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability :  $C_p$ )

การใช้แผนภูมิควบคุม สำหรับเฝ้าติดตาม ค่าของความยาวของชิ้นงานที่ต้องการควบคุมคุณภาพว่า เกิดความผันแปรเกินพิสัย หรือขีดจำกัดที่กำหนดไว้หรือไม่ และความผันแปรนั้นมีแนวโน้มอย่างไร

ลักษณะที่สำคัญของแผนภูมิควบคุมมีองค์ประกอบได้แก่

1. เส้นพิสัยด้านบน (Upper Control Limit: UCL)
2. เส้นพิสัยด้านล่าง (Lower Control Limit : LCL)
3. เส้นกลาง (Central Limit: CL)

จากค่าขอบเขตที่ยอมรับได้ และค่าทางสถิติที่คำนวณได้ ทำให้สามารถระบุค่า "ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability :  $C_p$ )" ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการต่อไป

$$C_p = \text{UCL} - \text{LCL} / 6\sigma$$

หากค่า  $C_p > 1$  แสดงว่ากระบวนการมีความสามารถภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

หากค่า  $C_p < 1$  แสดงว่ากระบวนการไม่มีความสามารถภายใต้ขอบเขตที่กำหนด

จากการเก็บข้อมูล ดังแสดงได้ในรูปที่ 4.26 พบว่า ค่า  $C_p = 1.36$  ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่าจากการปรับปรุงพบว่ากระบวนการมีความสามารถภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้


จากการนำค่า  $C_p$  มาใช้ เพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่ต้องการควบคุมว่า มีแนวโน้มอย่างไร ตัวแปรต่างๆในกระบวนการทำงานมีค่าอยู่ในพิสัยที่ต้องการหรือไม่ และให้ทราบได้ล่วงหน้าว่ามีแนวโน้มจะเกิดปัญหา และสามารถหามาตรการ และการป้องกันแก้ไข ได้ทัน่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นได้

No.	Length(K.M)
1	1444
2	1443
3	1446
4	1447
5	1443
6	1448
7	1445
8	1443
9	1447
10	1444
11	1448
12	1446
13	1447
14	1443
15	1444
16	1446
17	1447
18	1444
19	1444
20	1447
21	1443
22	1447
23	1446
24	1446
25	1447
26	1446
27	1442
28	1444
29	1443
30	1446
31	1447
32	1444
33	1447
34	1445
35	1441
36	1447
37	1445
38	1446
39	1447
40	1443
41	1445
42	1445
43	1448
44	1446
45	1447
46	1445
47	1444

Target Spec :	1443
Upper Spec (Tolerance +):	1449
Lower Spec (Tolerance -):	1437
Cp =	1.16
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลลงในช่องสีขาวเท่านั้น	
SD :	1.72602

รูปที่ 4.24 ตัวอย่างข้อมูลที่นำมาทำแผนภูมิควบคุม

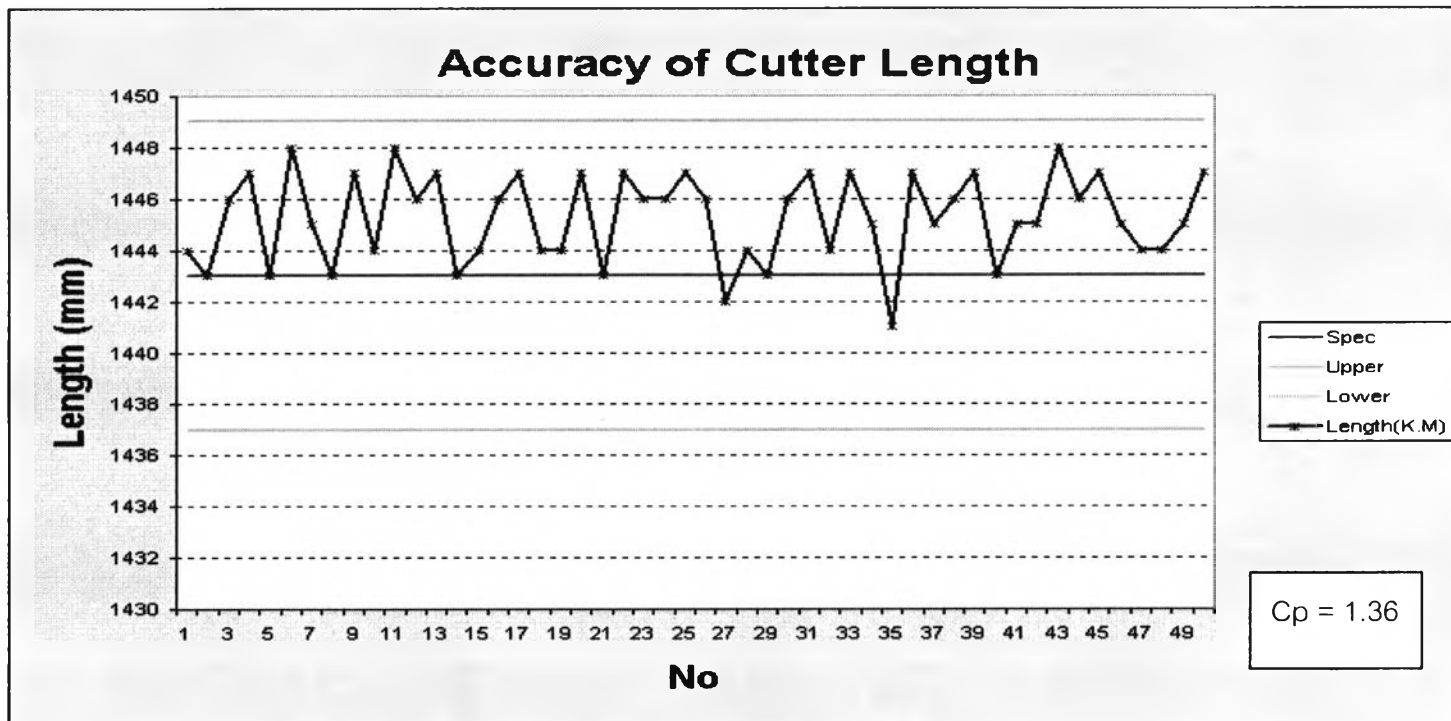

รูปที่ 4.25 แสดงแผนภูมิควบคุมจากการนำมาเข้าติดตามเกี่ยวกับความยาวของชิ้นงานจากการตัด

สำหรับการดำเนินการจากสาเหตุในกระบวนการ Cutting ที่ทำให้เกิดปัญหา Wrong cutting length ความยาวของชิ้นส่วนยางไม่ได้ตามข้อกำหนด และ Wrong cutting angle รอยตัดมีองศาไม่ได้ตามที่กำหนดพบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 5 เป็น 3 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบสำหรับชิ้นงานแรก และต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

4.2.6 การควบคุมปัจจัยเพื่อลดข้อบกพร่องในขั้นตอน Applying splice cement การเคมีที่รอยต่อ

เป็นขั้นตอนการทำ Cement ที่รอยตัด ข้อกำหนดทางคุณภาพคือจะต้องทำให้ทั่วบริเวณและไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมบนชิ้นงาน

ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการนี้คือ

- แปรงทา Splice Cement ต้องไม่เสื่อมสภาพ ขนแปรงต้องไม่หลุดร่วง
- กระจบองใส่ Splice Cement
- สาร Cement ที่นำมาใช้จะต้องไม่ตกตะกอน ไม่สกปรก และไม่หมดอายุ

การใช้งาน

จากการศึกษาพบว่าลักษณะของข้อบกพร่องหลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ทำให้เกิดลักษณะของข้อบกพร่อง คือ ปัญหา Foreign Material การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม

#### สภาพก่อนการปรับปรุง

จากการตรวจสอบสภาพของแปรงที่ใช้ทา Splice cement มีการนำแปรงที่เสื่อมสภาพมาใช้งาน มีสารเคมีตกตะกอนในกระจบองใส่ Splice cement และไม่มีการทำความสะอาดทำให้มีทั้งสาร Splice cement ทั้งเก่าและใหม่ปะปนกัน เนื่องจากการทำความสะอาดได้ยาก

#### การดำเนินการ

(1) กำหนดให้มีการนำเอาพลาสติกมารองที่กระจบอง เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนเมื่อ Splice cement หมดอายุ และกำหนดให้เปลี่ยนทุกครั้งที่มีการนำมาใช้ใหม่ไม่ให้หน้าของใหม่มาปะปนกับของเก่า

(2) สำหรับแปรงที่ใช้ทา ให้มีการทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาแช่แปรง เพื่อไม่ให้มี Splice cement ที่จับตัวเป็นก้อนบนแปรง และอาจทำให้ติดไปกับชิ้นงานได้

สำหรับการดำเนินการจากสาเหตุในกระบวนการ ขั้นตอน Applying splice cement การเคมี ที่รอยต่อ ที่ทำให้เกิดปัญหา ปัญหา Foreign Material การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบ (D) ลดลงจาก 3 เป็น 2 เนื่องจากมีตัวป้องกันความผิดพลาด และมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบสำหรับชิ้นงานแรก และต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ในตารางที่ 2.3

#### 4.3 การดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการลดของเสียที่เกิดขึ้น

จากความบกพร่องที่เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยและทีมงานได้มีการการปรับปรุงในหัวข้ออื่นๆ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหา เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตดังนี้

1. การฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานที่ยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา โดยให้มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และได้จัดทำใบร้องขอให้มีการอบรม ดังแสดงในรูปแบบ

##### หลักการในการดำเนินการ

ในการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานให้กับหัวหน้างานและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบคุณภาพ
- (2) ปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ผ่านการอนุมัติอย่างถูกต้อง
- (3) นำเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่คงรักษาในมาตรฐานที่กำหนด หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
- (4) ให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติตาม
- (5) ไม่ปฏิบัติงานเมื่อพบความไม่ถูกต้องทั้ง 4 M ได้แก่

Man - พนักงาน

Material - วัสดุดิบ

Method - วิธีการปฏิบัติ

Machine - เครื่องจักร

##### เกี่ยวกับพนักงาน

- มีความรู้และเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- มีความรู้และเข้าใจในโอกาสของความผิดพลาดจากวิธีการปฏิบัติงาน

และ ผลกระทบของปัญหา

- มีความรู้และเข้าใจในลักษณะของสิ่งทีผิดพลาดทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์,

กระบวนการผลิต และกลไกการทำงานของเครื่องจักร

- มีความรู้และเข้าใจในวิธีการแก้ไขและป้องกันข้อผิดพลาด

##### เกี่ยวกับวัสดุดิบ

- สภาพโดยทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้
- ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติก่อนการใช้งาน
- ระบบป้องกันการนำไปใช้ผิดพลาด
- ระบบแจ้งเตือนที่รวดเร็วเมื่อเกิดความผิดพลาด




### เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

- ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐานที่กำหนด
- ปรับเปลี่ยนได้ หากขั้นตอนทำงานยังไม่เหมาะสม แต่ต้องได้รับการสรุปที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา

### เกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์

- สภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้
- กลไกและขั้นตอนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้
- ระบบป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
- ระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาดมีรวดเร็ว
- ระบบซ่อมแซมและระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

2. การกระตุ้นโดยให้พนักงาน และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ได้ทราบข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีการจัดตั้งเป้าหมาย และสื่อสารอย่างเหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการดำเนินการ ดังแสดงในรูปที่ 4.26

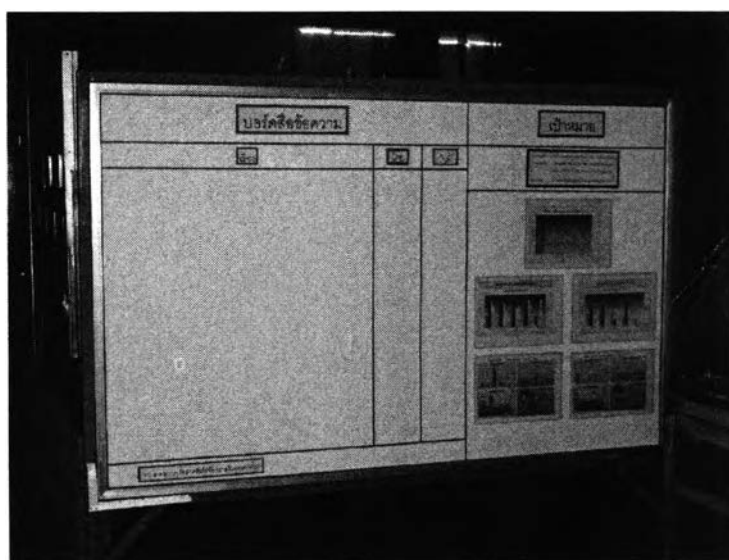

รูปที่ 4.26 ตัวอย่างบอร์ดแสดงผลเป้าหมาย และผลการดำเนินการ

### 3. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการหยุด และควบคุมปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร, กระบวนการผลิต, ซ่อมแซม, ขาดแคลนวัตถุดิบ, อุบัติเหตุ หรือแก้ไขปัญหาก็เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ได้ทันเวลาที่

การรวบรวมปัญหาเครื่องจักรชำรุดหรือต้องหยุดกะทันหันก่อนถึงกำหนดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และนำผลของการวิเคราะห์เบื้องต้นนำเสนอให้หน่วยงานซ่อมบำรุง (Maintenance Section) หรือหน่วยงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Section) เพื่อการปรับแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้เหมาะสม

ได้กำหนดกรณีที่ต้องทำการหยุดผลิตเพื่อแก้ปัญหา ได้แก่

- ถ้าเครื่องจักรมีปัญหาต้องหยุดการผลิต ผู้รับผิดชอบ จะต้องดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุแจ้งช่างเพื่อดำเนินตามขั้นตอนในเอกสารแนบ
- ถ้า Component มีปัญหาต้องหยุดการผลิต พนักงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อแจ้ง หัวหน้างานเพื่อแก้ไขต่อไป
- ขั้นตอนเมื่อมีปัญหาเครื่องจักรต้องหยุดผลิต
- ขั้นตอนเมื่อมีปัญหาทางอุบัติเหตุต้องหยุดผลิต
- ขั้นตอนเมื่อมีปัญหา Compound ไม่เพียงพอต้องหยุดผลิต


การกำหนดแนวปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเมื่อการแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ ดังนี้

- กรณีขาดแคลนวัตถุดิบ ดังแสดงในรูป 4.27
- กรณีเครื่องจักรเสีย ดังแสดงในรูป 4.28
- กรณีการเกิดอุบัติเหตุ ดังแสดงในรูป 4.29
- กรณีพนักงานไม่ครบทีม ดังแสดงในรูป 4.30
- กรณีพบปัญหาคุณภาพ ดังแสดงในรูป 4.31

โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบ และแนวทางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลาที่ และเป็นการป้องกันการเกิดของเสียที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

Lack of Compounds : ขาดแคลนยาง


Prep. Shop

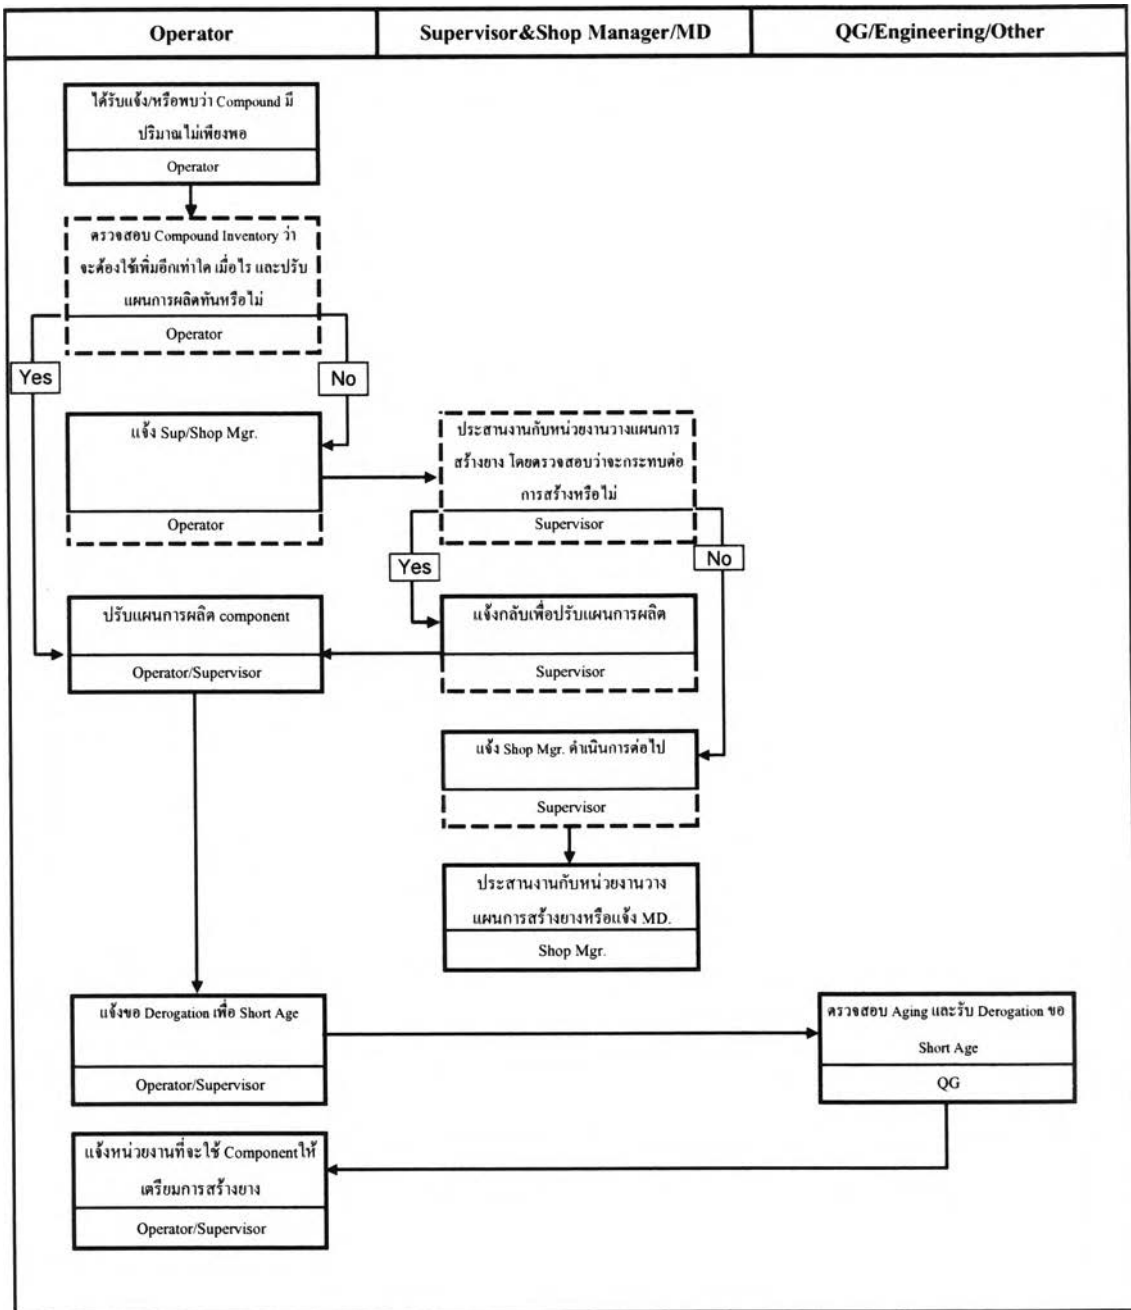

รูปที่ 4.27 การดำเนินการกรณีขาดแคลนวัตถุดิบ

Machine Breakdown : เครื่องจักรเสีย


Prep.Shop

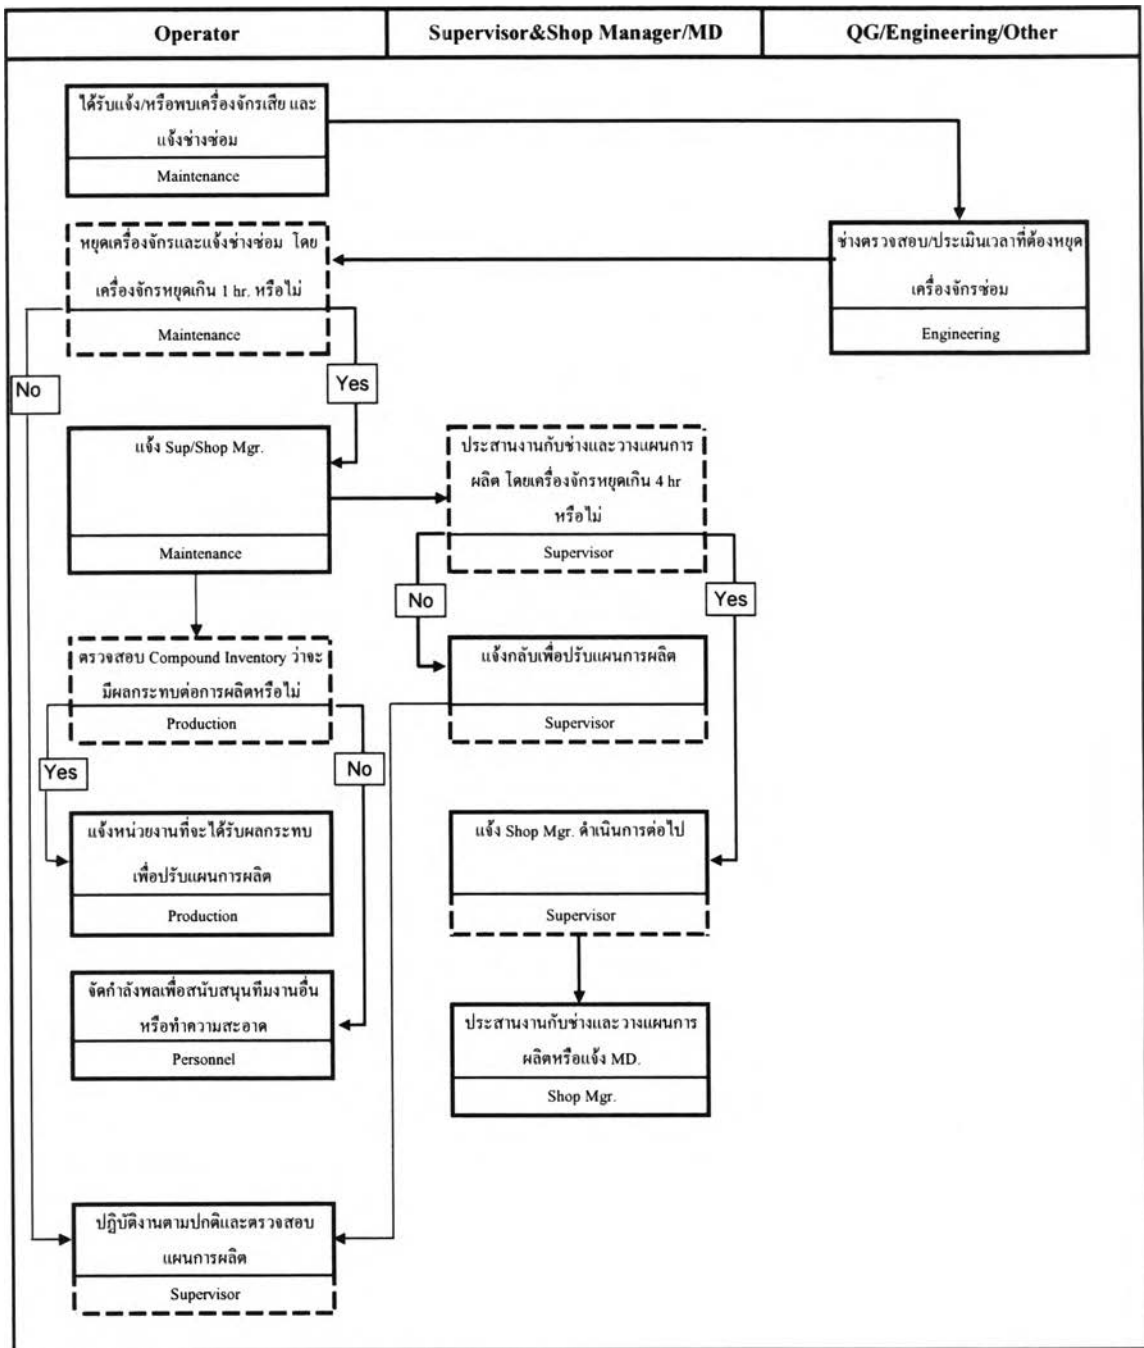

รูปที่ 4.28 การดำเนินการกรณีเครื่องจักรเสีย

Accident : อุบัติเหตุ


Prep.Shop

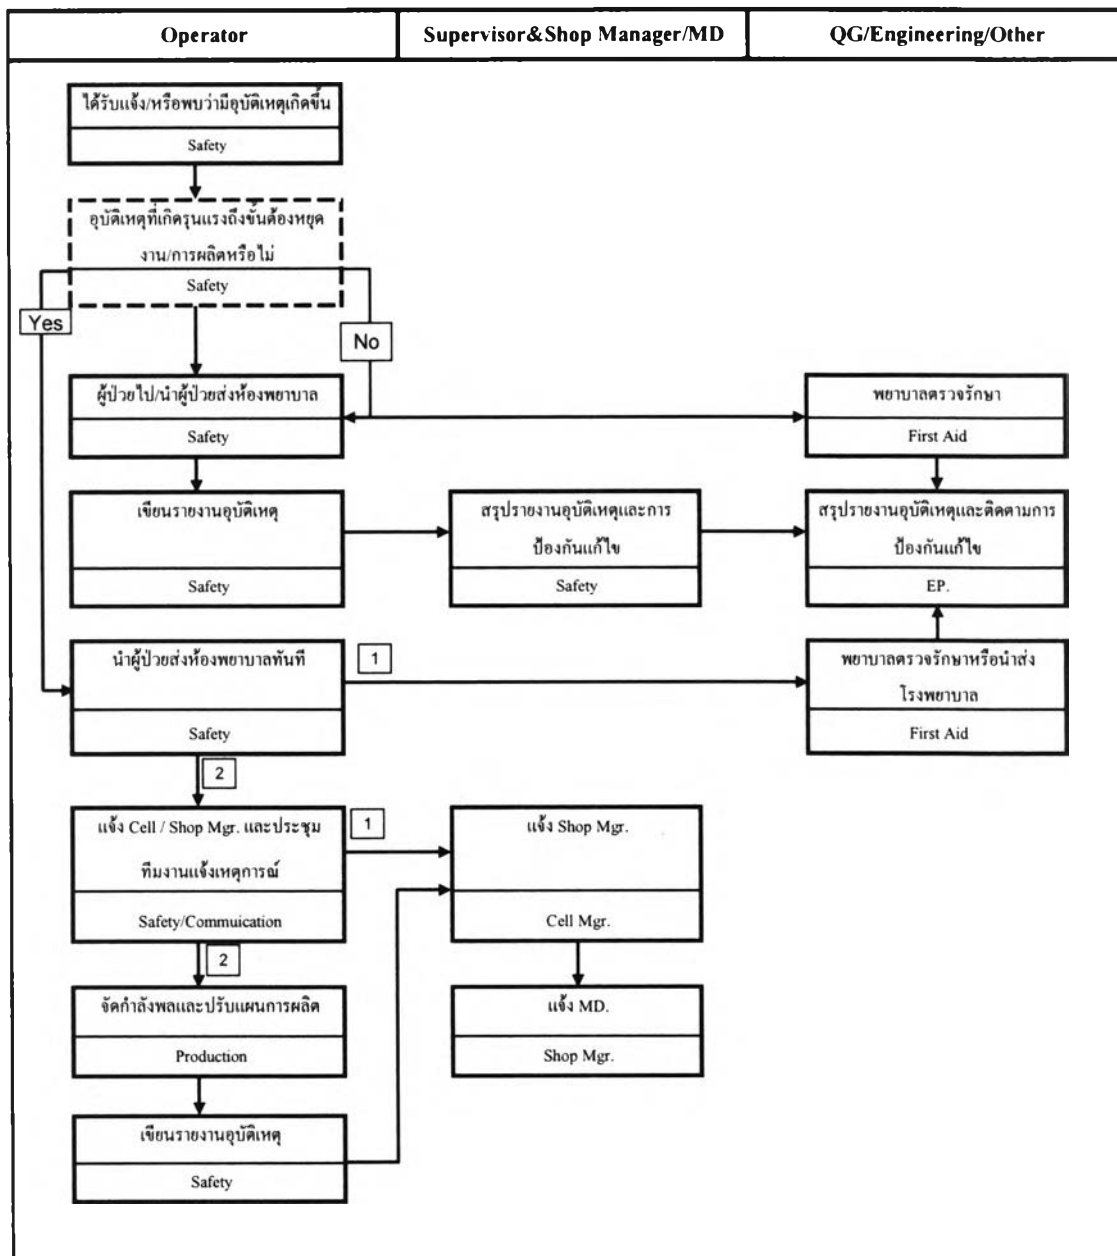

รูปที่ 4.29 การดำเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุ

Lack of Operators : พนักงานไม่ครบทีม


Prep.Shop

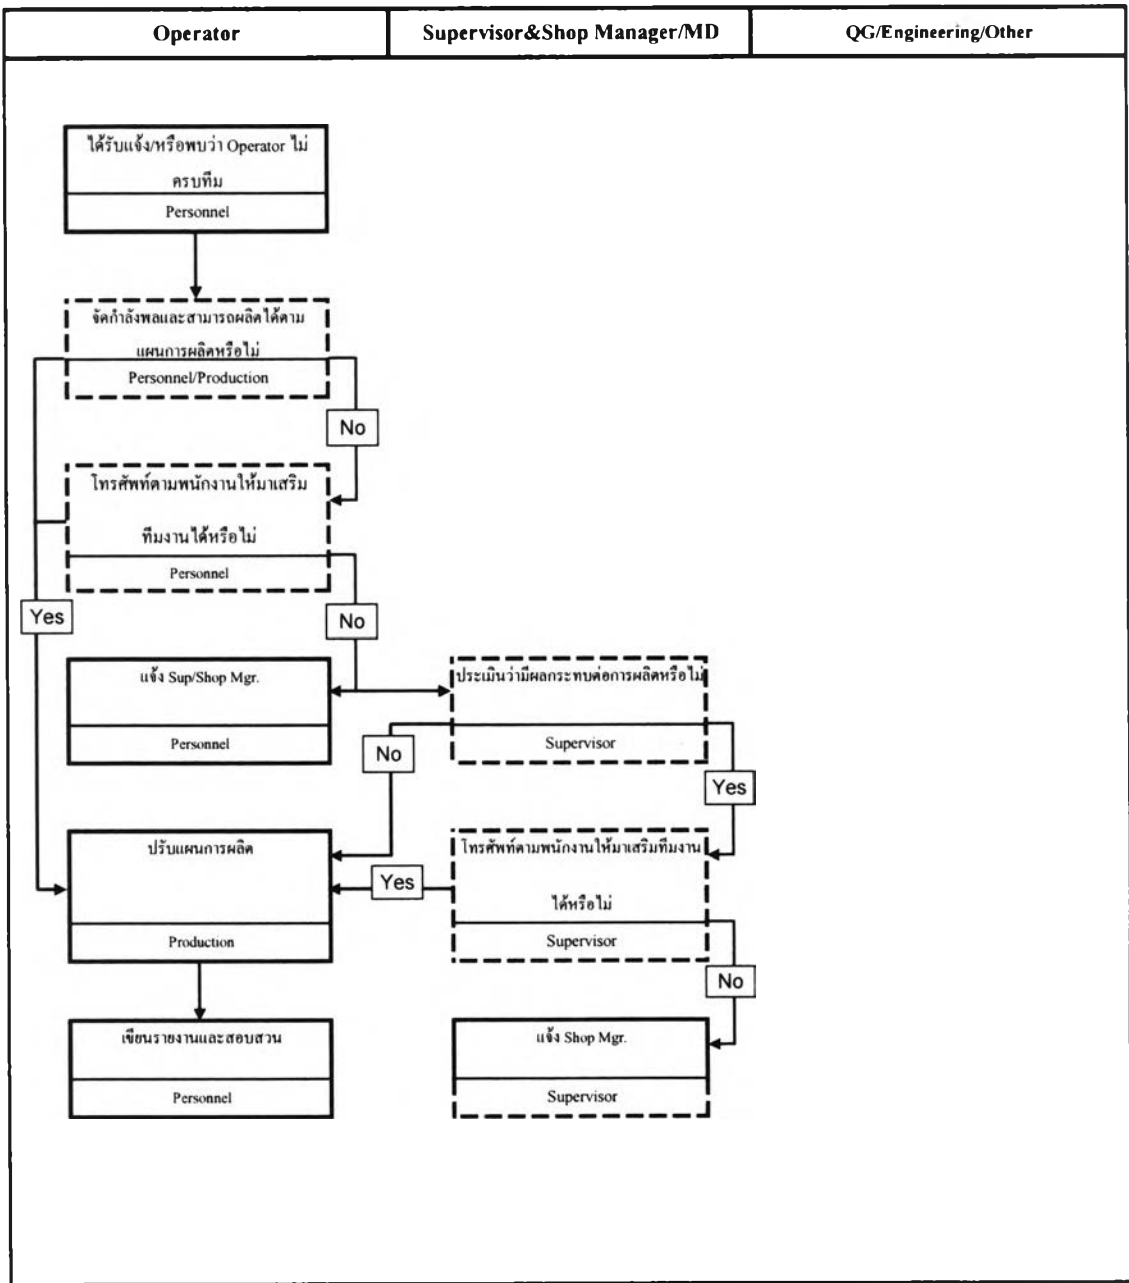

รูปที่ 4.30 การดำเนินการกรณีพนักงานไม่ครบทีม

Quality Problem : ปัญหาคุณภาพ

Prep.Shop

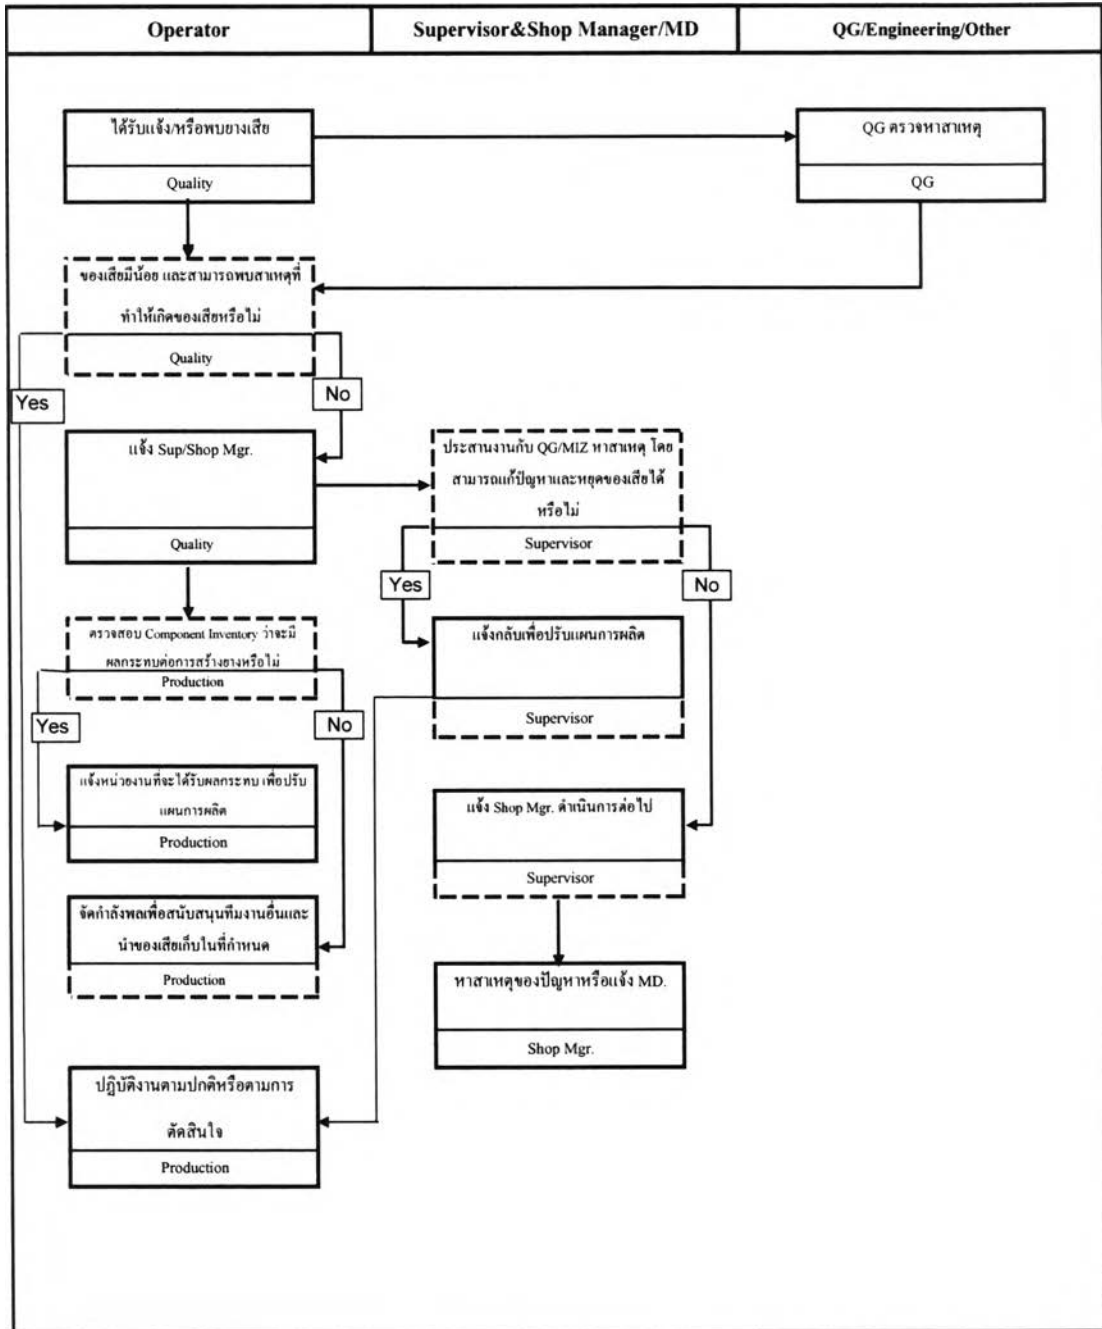

รูปที่ 4.31 การดำเนินการกรณีเกิดปัญหาคุณภาพ

#### 4.4 สรุปการดำเนินการแก้ไข

จากการดำเนินการแก้ไขในหัวข้อ 4.2 และ 4.3 สามารถสรุปการปฏิบัติการแก้ไขที่เป็นประเด็นหลักๆเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นได้ดังตารางที่ 4.6

ตาราง 4.6 สรุปการดำเนินการแก้ไข

กระบวนการ	ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข	
Loading on Mill การนำ Compound เข้าที่ Mill	Blending stock	ความบกพร่องจาก พนักงาน	- กำหนดมาตรฐานการ บ่งชี้ และการคัดแยก Compound	
			- กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบพนักงาน Mill man โดยหัวหน้างาน	
	Lumpy compound	การทำงานบน Mill ในเวลาที่มากเกินไป	- กำหนดวิธีการทำงาน และการกำหนดเวลาที่ ชัดเจนสำหรับการ ทำงาน บน Mill	
			Cooling system บกพร่อง	กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบเครื่องจักรว่า อยู่ในสภาพปกติ และ Preventive maintenance
			Foreign Material	Process oil สกปรก
		Mill สกปรก มีเศษ ยางตกค้าง	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำความ สะอาด	
		Feeding Conveyer สกปรก	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำความ สะอาด	



ตาราง 4.6 สรุปการดำเนินการแก้ไข (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข
	Blister	ความกว้างและ ความหนา ไม่ได้ ตามที่กำหนด	- ปรับปรุงเรื่องการ กำหนดขนาดของ Feed strip เพื่อลดปัญหา Blister
Extrusion การรีด ยาง จาก Die	Wrong profile	นำ Die มาใช้ผิด แบบ	- กำหนดการตรวจสอบ Die
	Blister	ลมไม่สามารถออก จาก Die ได้ดี เนื่องจากการ ออกแบบ	ปรับปรุง Die เพื่อไล่ลม ออกจาก Die เพื่อลด ปัญหา Blister
	profile off-spec	Die ช้ำรูด	- กำหนดการตรวจสอบ Die
	width off-spec	Process capability	- กำหนดวิธีการเพื่อ ตรวจสอบความสามารถ ของกระบวนการ ผลกระทบ และกำหนด มาตรฐานการทำงาน
		ความสามารถของ กระบวนการ	- กำหนดมาตรฐานการ หยุดเครื่องจักรเพื่อการ แก้ไข เมื่อพบปัญหา
	Lumpy compound	การใช้อุณหภูมิใน การรีดยางที่สูง เกินไป	มาตรฐานการตรวจสอบ อุณหภูมิ และการ กำหนดมาตรฐาน

ตาราง 4.6 สรุปการดำเนินการแก้ไข (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข
		Cooling system บกพร่อง	ไปตรวจสอบเครื่องจักร ว่าอยู่ในสภาพปกติ และ Preventive maintenance
Applying cement ขั้นตอนการเคลือบ ด้วยสารเคมี	Foreign Material	แปรงที่ใช้ทาสกปรก	- กำหนดมาตรฐานทำ ความสะอาดแปรง และ กำหนดมาตรฐานการ ทำงาน
		การที่ Cement ตกตะกอนในถัง	- กำหนดมาตรฐานทำ ความสะอาด และ ความถี่  - กำหนดมาตรฐานอายุ ของสารเคมีและการระบุ สถานะของ Cement
	Poor apply	แปรงที่ใช้ เสื่อมสภาพ  อุปกรณ์ควบคุมการ ไหลของ Cement บกพร่อง	- กำหนดมาตรฐานเรื่อง การเปลี่ยน หรือการหมด สภาพ  - ปรับปรุงอุปกรณ์ ควบคุม
Marking ขั้นตอน การทำแตร้ม ทำ สัญลักษณ์	Wrong marking	ความบกพร่องจาก พนักงาน	- การฝึกอบรม

ตาราง 4.6 สรุปการดำเนินการแก้ไข (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการแก้ไข
	Unclear Marking	อุปกรณ์สำหรับการทำสัญลักษณ์ไม่เหมาะสม หรือบกพร่อง	- ปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับการทำสัญลักษณ์ใหม่
Cutting ขั้นตอนการตัดให้ได้ความยาวตามที่กำหนด	Wrong cutting length	ความบกพร่องจากพนักงาน	- การฝึกอบรม
		ความถูกต้องแม่นยำของ Cutter	- กำหนดวิธีการสำหรับการปรับปรุงการตั้งและปรับค่าต่างๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของ Cutter
		การไม่สัมพันธ์กันของ Cooling conveyer	- กำหนดมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Conveyor
Applying splice cement ขั้นตอนการทาเคมีที่รอยต่อ	Foreign Material	ไม่ได้ใช้พลาสติกวางรอง	5ส. และจัดทำมาตรฐานการทำความสะอาด

#### 4.5 การประเมินค่า Occurrence ใน PFMEA

จากการดำเนินการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการรีดยาง ที่เครื่อง Tuber ในโรงงาน ตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) เพื่อประเมินค่า Occurrence โดยอ้างอิงข้อมูลในภาคผนวก ก. ผลสรุปจากการปรับปรุงลดของเสียอ้างอิงและใช้เกณฑ์ประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 2.2 ได้ผลดังสรุปดังตารางที่ 4.7 ทั้งนี้ได้จากการที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินร่วมกัน ใช้สำหรับปัญหาที่เกิดจากสาเหตุหลักๆ ที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์ไว้

การลดค่า Occurrence สามารถเปลี่ยนแปลงให้มีค่าลดลงได้โดยการปรับปรุงข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Engineering Specification) และข้อกำหนดของกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดสาเหตุลักษณะบกพร่อง หรือลดความถี่ของการเกิดลักษณะบกพร่อง

ตารางที่ 4.7 แสดงปริมาณการเกิดของเสียและการประเมินค่า (O) ใน PFMEA

ลักษณะของ ข้อบกพร่องใน ชิ้นงานที่เป็นของ เสีย	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุง		
	สัดส่วนของเสียเทียบ ยอดผลิต(ใช้ข้อมูลเดือน ตุลาคม พ.ศ.2548)	Occurrence (O)	ความน่าจะเป็นในการ เกิดความล้มเหลว	สัดส่วนของเสียเทียบ ยอดผลิต(ใช้ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548)	Occurrence (O)	ความน่าจะเป็นใน การเกิดความ ล้มเหลว
- Blister	5.52%	9	เกิดความล้มเหลว บ่อยมาก	0.51%	5	เกิดความล้มเหลวที่
- Length	3.99%	8	เกิดความล้มเหลวที่	2.29%	7	เกิดความล้มเหลวที่
- width	2.41%	7	เกิดความล้มเหลวที่	0.87%	5	เกิดความล้มเหลวที่
- Marking	1.97%	6	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.38%	3	เกิดความล้มเหลว น้อยครั้ง
- Lumpy	1.49%	6	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.33%	2	เกิดความล้มเหลว น้อยครั้ง
- Profile	1.18%	6	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.61%	5	เกิดความล้มเหลว เป็นครั้งคราว

ตารางที่ 4.7 แสดงปริมาณการเกิดของเสียและการประเมินค่า (O) ใน PFMEA (ต่อ)

ลักษณะของ ข้อบกพร่องใน ชิ้นงานที่เป็นของ เสีย	ก่อนปรับปรุง			หลังปรับปรุง		
	สัดส่วนของเสียเทียบ ยอดผลิต(ใช้ข้อมูลเดือน ตุลาคม พ.ศ.2548)	Occurrence (O)	ความน่าจะเป็นในการ เกิดความล้มเหลว	สัดส่วนของเสียเทียบ ยอดผลิต(ใช้ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548)	Occurrence (O)	ความน่าจะเป็นใน การเกิดความ ล้มเหลว
- Cement	0.84%	5	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.27%	2	เกิดความล้มเหลว น้อยครั้ง
- Foreign Material	0.55%	5	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.31%	2	เกิดความล้มเหลว น้อยครั้ง
- Cutting	0.46%	4	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.24%	2	เกิดความล้มเหลว น้อยครั้ง
- Splice Cement	0.46%	4	เกิดความล้มเหลวเป็น ครั้งคราว	0.24%	2	เกิดความล้มเหลว น้อยครั้ง
- Blending Stock	0.09%	1	แทบไม่เกิด	0.04%	1	แทบไม่เกิด

#### 4.6 คะแนนค่าความเสี่ยงที่นำหลังการปรับปรุงแก้ไข

หลังจากที่ผู้วิจัยได้นำเสนอ การแก้ไข ปรับปรุง โดยการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (Process Failure Mode and Effects Analysis ,PFMEA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หากระบวนการที่ทำให้เกิดของเสียและได้ทำการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขที่มีค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำ (RPN) เกิน 100 ขึ้นไป จากนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของโรงงานตัวอย่างเป็นผู้ให้คะแนนค่า RPN ก่อนการปรับปรุง และหลังจากทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่ละกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่า RPN อีกครั้งหนึ่งเพื่อสามารถนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนการปรับปรุง และหลังทำการปรับปรุง ดังนำเสนอในตารางที่ 4.8

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N
Loading on Mill การนำ Compound เข้า ที่ Mill - เป็น Compound ที่ ได้ตาม ข้อกำหนด - ไม่มีสิ่ง แปลกปลอม ปนเปื้อน  - Feed strip ได้ ขนาดความกว้าง และยาวตามที่ กำหนด	Blending stock -ไม่มีการ Blending การนำเอา Compound มาใช้ฉีด	Non conform มีผลต่อคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ ความทนทาน การสึกหรอของ ยาง และความ ปลอดภัยของ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	10	ความบกพร่องจาก พนักงาน	3		- ตรวจสอบ โดย LAB	4	120	- ศึกษาการบ่งชี้ และการตัดแยก Compound - ให้มีการ ตรวจสอบพนักงาน Mill man โดย หัวหน้างาน	พ.ย.47 โดย วิศวกร ผลิต	- กำหนด มาตรฐานการ บ่งชี้ และการตัด แยก Compound - กำหนด มาตรฐาน ตรวจสอบ พนักงาน Mill man โดยหัวหน้า งาน	10	1	4	40
	Lumpy compound เนื้อยางที่ เกิดปฏิกิริยา	Non conform มีผลต่อคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ความ ทนทานและการ	9	การทำงานบน Mill ในเวลาที่มากเกินไป	6		- ดูด้วย สายตาโดย พนักงาน Mill man	5	270	- การศึกษาวิธีการ ทำงาน และการ กำหนดเวลาที่ ชัดเจนสำหรับการ	ม.ค.47 โดย วิศวกร ประกัน	- กำหนดวิธีการ ทำงาน และการ กำหนดเวลาที่ ชัดเจนสำหรับ	9	3	3	81



ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2,3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข					
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N		
ความต้องการ																				
	เป็นก้อนแข็ง ไม่รวมตัวเป็น เนื้อเดียวกัน	สีกหรือ					- ดูด้วย สายตาใน กระบวนการ ถัดไป					ทำงาน บน Mill	คุณภาพ	การทำงาน บน Mill						
			9	Cooling system บกพร่อง	6	ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	5	270				- ศึกษาเรื่องการ ตรวจสอบ เครื่องจักรว่าอยู่ใน สภาพปกติ และ Preventive maintenance	ธ.ค. 47 โดยซ่อม บำรุง	กำหนด มาตรฐาน ตรวจสอบ เครื่องจักรว่าอยู่ ในสภาพปกติ และ Preventive maintenance	9	3	3	81		
	Foreign Material การ ปนเปื้อนของ สิ่งแปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซึ่ง ในยางจนยาง	10	Process oil สกปรก	5	ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	5	250				- การประเมิน ผู้รับเหมา และผล การทดสอบ	พ.ย.47 โดยซ่อม บำรุง	- การประเมิน ผู้รับเหมา และ ผลการทดสอบ	10	2	3	60		

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2,3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N
		เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	Mill สกปรก มีเศษ ยางตกค้าง	5		ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	3	150	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความสะอาด	พ.ย.47 โดย IE	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความสะอาด	10	2	3	60
			10	Feeding Conveyer สกปรก	5		ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man	3	150	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความสะอาด	พ.ย.47 โดย IE	- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความสะอาด	10	2	3	60
	Blister การเกิด ลมขังที่ ผิวชิ้นงาน	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	6	ความกว้างและ ความหนา ไม่ได้ ตามที่กำหนด	8		ตรวจสอบ ขนาดที่ Mill โดยพนักงาน Mill man	5	240	- การศึกษาเพื่อ ปรับปรุงเรื่องการ กำหนดขนาดของ Feed strip เพื่อลด ปัญหา Blister	ธ.ค.47 โดย วิศวกร เทคนิค การผลิต	- ปรับปรุงเรื่อง การกำหนด ขนาดของ Feed strip เพื่อลด ปัญหา Blister	6	5	3	90

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N	
ความต้องการ	Extrusion การรีดยาง จาก Die - ได้รูปร่างและ ความกว้างของ หน้ายางที่ผ่าน การรีดจาก Die ได้ตามที่กำหนด	Wrong profile รูปร่างผิดแบบ P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	5	นำ Die มาใช้ผิด แบบ	6		ใบตรวจสอบ การนำ Die มาใช้	5	150	ไม่มี				5	5	5	125
	- ไม่มีสิ่ง แปลกปลอม ปนเปื้อน - ชิ้นงานขึ้นรูป เต็มไม่มี ฟองอากาศ	Blister การเกิด ลมขังที่ ผิวชิ้นงาน P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	6	ลมไม่สามารถออก จาก Die ได้ดี เนื่องจากการ ออกแบบ	9		ใบตรวจสอบ การนำ Die มาใช้	5	270	ศึกษาเรื่องการ ปรับปรุง Die เพื่อ ไล่ลมออกจาก Die เพื่อลดปัญหา Blister	ม.ค.47 โดย วิศวกร เทคนิค การผลิต	ปรับปรุง Die เพื่อไล่ลมออก จาก Die เพื่อลด ปัญหา Blister		6	5	3	90
	profile off-	P/R		Die ช้ำจุด			- การสูม			ไม่มี							

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N	
spec รูปร่างไม่ได้ ตามที่กำหนด	ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	5	5	3	3	ตรวจสอบ โดย พนักงานทำ Die		5	75					5	3	5	75
						-Verification plan แผนการ ตรวจสอบใน กระบวนการ - การ ตรวจสอบใน กระบวนการ ถัดไปโดย Cementer		5	75	ไม่มี				5	3	5	75
width off-	P/R			Process capability		บันทึกทาง				- ศึกษาสมรรถนะ	ม.ค.47	- กำหนดวิธีการ					

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N
	spec ความกว้างไม่ได้ตามกำหนด	ทำให้ชิ้นส่วนยางไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการถัดไปได้	5	ความสามารถของกระบวนการ	7		คุณภาพ	5	175	ของกระบวนการผลกระทบ และกำหนดมาตรฐานการทำงาน - การหยุดเครื่องจักรเพื่อการแก้ไข เมื่อพบปัญหา		เพื่อตรวจสอบความสามารถของกระบวนการผลกระทบ และกำหนดมาตรฐานการทำงาน - กำหนดมาตรฐานการหยุดเครื่องจักรเพื่อการแก้ไข เมื่อพบปัญหา	5	5	5	125
	Lumpy compound เนื้อยางที่	Non conform มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความ	9	การใช้ฉนวนหุ้มในการรีดยางที่สูงเกินไป	6		- ตรวจสอบด้วยสายตาโดยพนักงาน	3	162	ศึกษาเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และการกำหนด	ธ.ค.47 โดยวิศวกร	มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ และ	9	2	3	54

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2,3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N	
	เกิดปฏิกิริยา เป็นก้อนแข็ง ไม่รวมตัวเป็น เนื้อเดียวกัน	ทันทานและการ สีหรือ	9	Cooling system บกพร่อง	6		- ตรวจสอบ อุณหภูมิด้วย เครื่องมือ	5	270			มาตรฐาน	ประกัน คุณภาพ	การกำหนด มาตรฐาน					
							ตรวจสอบ ด้วยสายตา โดยพนักงาน Mill man					- ศึกษาเรื่องการ ตรวจสอบ เครื่องจักรว่าอยู่ใน สภาพปกติ และ Preventive maintenance							ช.ค. 47 โดยซ่อม บำรุง
	Contaminatio n การไม่เข้ากัน ของยาง	Non conform สามารถเห็นได้ ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ไม่ สามารถนำไปใช้ งานได้	10	ไม่ได้นำ Stock ก่อน หน้าออก	1		การสุ่มตรวจ โดย Lab	8	80			ไม่มี							

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ และ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R
Applying cement ขั้นตอนการ เคลือบด้วย สารเคมี -ไม่มีการ ปนเปื้อน - การทำ Cement ดี	Foreign Material การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซัง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	แรงที่ใช้ทำสกปรก	5		ตรวจสอบ โดย Operator	5	250			- ศึกษาเรื่องการทำให้ ความสะอาดแปร่ง และกำหนด มาตรฐานการ ทำงาน	พ.ย.47	- กำหนด มาตรฐานทำให้ ความสะอาด แปร่ง และ กำหนด มาตรฐานการ ทำงาน	10	2	4	80
			10	การที่ Cement ตกตะกอนในถัง	5		ตรวจสอบ โดย Operator	5	250			- ศึกษาเรื่องการทำให้ ความสะอาด และ ความถี่ - ศึกษาเรื่องอายุ ของสารเคมีและ การระบุสถานะ ของ Cement	พ.ย.47	- กำหนด มาตรฐานทำให้ ความสะอาด และความถี่ - กำหนด มาตรฐานอายุ ของสารเคมีและ การระบุสถานะ	10	2	4	80

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

	Poor apply - สาร Cement บางหรือหนา เกินไป	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	8	แปรงที่ใช้ เสื่อมสภาพ	5	ตรวจสอบ โดย Operator	5	200	- ศึกษาเรื่องการ เปลี่ยน หรือการ หมดสภาพ	พ.ย.47 โดย วิศวกร ประกัน คุณภาพ	- กำหนด มาตรฐานเรื่อง การเปลี่ยน หรือ การหมดสภาพ	8	2	4	64
			8	อุปกรณ์ควบคุมการ ไหลของ Cement บกพร่อง	5	ตรวจสอบ โดย Operator	5	200	- ศึกษาเพื่อ ปรับปรุงอุปกรณ์ ควบคุม	ม.ค.47 โดยซ่อม บำรุง	-ปรับปรุง อุปกรณ์ควบคุม	8	2	4	64
Cooling ขั้นตอนการ ปล่อยให้เย็นตัว - ไม่มีการ ปนเปื้อนของสิ่ง แปลกปลอม	Foreign Material - การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมแข็ง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	8	น้ำที่นำมาใช้ในการ เย็นตัวของยางมี ความสกปรก	1	- การสุ่ม ตรวจสอบ โดย Lab - มีแผนการ ทำความสะอาด	3	24	ไม่มี			8	1	3	24



ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N

Marking ขั้นตอนการทำ แท้ม ทำ สัญลักษณ์ - ให้มีสัญลักษณ์ ที่ถูกต้องตามที่ กำหนด	Wrong marking - การทำ สัญลักษณ์ผิด	มีผลให้นำไปใช้ ในกระบวนการ อื่นๆผิด ทำให้ เกิดความไม่ ปลอดภัยแก่ ผู้ใช้งานได้	10	ความบกพร่องจาก พนักงาน	1	ตรวจสอบ โดย Cementer และใน กระบวนการ ถัดไป	3	30	ไม่มี							10	1	3	30
	Unclear Marking - สัญลักษณ์ ไม่ชัดเจน	สร้างความไม่ พอใจให้ลูกค้าได้	5	อุปกรณ์สำหรับการ ทำสัญลักษณ์ไม่ เหมาะสม หรือ บกพร่อง	6	ตรวจสอบ โดย Cementer และใน กระบวนการ ถัดไป	5	150	- ปรับปรุงอุปกรณ์ สำหรับการทำ สัญลักษณ์ใหม่	พ.ย.47 โดย วิศวกร ผลิต	- ปรับปรุง อุปกรณ์สำหรับ การทำ สัญลักษณ์ใหม่					5	3	3	45
Cutting ขั้นตอนการตัด ให้ได้ความยาว	Wrong cutting length - ความยาว	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน	6	ความบกพร่องจาก พนักงาน	4	ตรวจสอบ โดย Cementer	5	120	- การฝึกอบรม	ธ.ค.47 โดยชอม บำรุง	- การฝึกอบรม					6	2	3	36

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

ตามที่กำหนด - ให้ได้ชิ้นส่วน ยางที่ได้ขนาด ความยาว และ รอยตัดตามที่ กำหนด	ของชิ้นส่วน ยางไม่ได้ตาม ข้อกำหนด	ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้															
			6	ความถูกต้องแม่นยำ ของ Cutter	4	ตรวจสอบ โดย Cementer และใน กระบวนการ ถัดไป	5	120	- ศึกษาเพื่อการ ปรับปรุงการตั้ง และปรับค่าต่างๆ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำของ Cutter	ธ.ค.47 โดยช่อม บำรุง	- กำหนดวิธีการ สำหรับการ ปรับปรุงการตั้ง และปรับค่าต่างๆ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำของ Cutter	6	2	3	36		
			6	การไม่สัมพันธ์กัน ของ Cooling conveyer	4	ตรวจสอบ โดย Die maker และ ตรวจสอบใน	5	120	- การตรวจสอบ และ การ Preventive maintenance	ธ.ค.47 โดยช่อม บำรุง			6	2	3	36	

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความถี่ของการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมายเสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

							กระบวนการ ถัดไป											
	Wrong cutting angle - รอยตัดมี องศาไม่ได้ ตามที่กำหนด	P/R ทำให้ชิ้นส่วนยาง ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	6	ความผิดพลาดจาก เครื่องจักร	4		ตรวจสอบ องศาโดย Cementer	5	120	- การตรวจสอบ และ การ Preventive maintenance	ธ.ค.47 โดยซ่อม บำรุง			6	2	4	48	
	Poor cutting surface - รอยตัดไม่ สม่ำเสมอ	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต ถัดไปได้ เป็น ปัญหารอยต่อปิด ไม่สนิท	6	อุปกรณ์ Cutter ที่ ไม่คม	4		ตรวจสอบ โดย Cementer	3	72	ไม่มี				6	4	3	72	

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R	P	N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมายเสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ								S	O	D	R P N

Drying -- ขั้นตอนที่ ปล่อยให้ชิ้นส่วน ยางแห้ง	Too wet - ชิ้นงานไม่ แห้ง หรือเปียก ชื้นเกินไป	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต กัดไปได้ เป็น ปัญหาในการสุก ตัวของยาง	5	ความพพร่องจาก เครื่องเป่า Blower	1		ตรวจสอบ โดย Cementer	5	25			ไม่มี				5	1	5	25
Applying splice cement ขั้นตอนการทำ เคมี ที่รอยต่อ - ให้มี Cement ที่บริเวณรอยต่อ ดี	Foreign Material - การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซัง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	ไม่ได้ใช้พลาสติกวาง รอง	5		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ กัดไป	3	150			- 5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความสะอาด	พ.ย.47	5ส. และจัดทำ มาตรฐานการทำ ความสะอาด		10	2	2	40
	Imprecise applying - การทาเคมีไม่	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต	5	ความพพร่องจาก พนักงาน Cementer	4		ตรวจสอบ โดย booker และใน	5	100			ไม่มี				5	2	5	50

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ  ความต้องการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมาย เสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข			
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N

	สม่ำเสมอ	ถัดไปได้ เป็น ปัญหาย่อยต่อไม่ ติดสนิท					กระบวนการ ถัดไป										
	Not applying cement - ไม่ได้ทาเคมี	ไม่สามารถ นำไปใช้ใน กระบวนการ ถัดไปได้	10	ความบกพร่องจาก พนักงาน Cementer	1		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ ถัดไป	5	50		ไม่มี			10	1	5	50
Inspecting ขั้นตอนการ ตรวจสอบ - การตรวจสอบ น้ำหนัก - ไม่มีสิ่ง ปนเปื้อนในการ	Weight out of spec. น้ำหนักไม่ได้ ตามที่กำหนด	P/R เนื่องจาก น้ำหนัก คลาดเคลื่อนจาก การชั่ง	5	ตาชั่ง บกพร่อง หรือ ผิดพลาด	1		การ วางแผน สอบ เทียบ เครื่อง มือ	3	15		ไม่มี			5	1	3	15

ตาราง 4.8 การประเมินค่า RPN หลังการปรับปรุงในตาราง FMEA (ต่อ)

กระบวนการผลิต: กระบวนการรีดยาง เครื่องจักร : TUBER #2.3

หน้าที่ของ กระบวนการ	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบของ ลักษณะ ข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ / กลไก ของลักษณะ ข้อบกพร่อง	O	การควบคุมใน ปัจจุบัน		D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบและ เป้าหมายเสร็จ	ปฏิบัติการที่ได้ ดำเนินการ	ผลการแก้ไข				
						การ ป้องกัน	การตรวจจับ						S	O	D	R P N	
ชิ้นน้ำหนัก	Foreign Material - การปนเปื้อน ของสิ่ง แปลกปลอม	Non conform สิ่ง แปลกปลอมอาจ ก่อให้เกิดลมซัง ในยางจนยาง เกิดระเบิดขณะ ใช้งาน	10	การปนเปื้อนจาก เครื่องมือวัด	2		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ ถัดไป	3	60					10	2	3	60
Booking on tray ขั้นตอนการวาง component บน รถใส่ - ได้ขึ้น ส่วนประกอบ ยางที่ถูกต้อง ตามข้อกำหนด	Deformation of component - การผิดรูป ของ Component	เกิดเป็นปัญหา ให้เกิดของเสียใน กระบวนการผลิต ถัดไปได้ ทำให้ ผลิตภัณฑ์ผิดรูป	9	วิธีการทำงานที่ไม่ เหมาะสมของ Booker	1		ตรวจสอบ โดย booker และใน กระบวนการ ถัดไป	3	27					9	1	3	27