

บทที่ 4

การปรับปรุงและแก้ไขเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

4.1 การคัดเลือกปัญหาเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข

ในการศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภททวนไฟ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค FTA และ FMEA พบว่าในการศึกษาโดยใช้เทคนิค FTA ทางทีมงานและผู้วิจัยได้พบสาเหตุของข้อบกพร่อง เป็นจำนวน 78 หัวข้อ ในขณะที่การใช้เทคนิค FMEA ทางทีมงานและผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องเป็นจำนวน 93 หัวข้อ ซึ่งเมื่อพิจารณาหัวข้อต่าง ๆ จากทั้ง 2 เทคนิค พบว่ามีหัวข้อส่วนใหญ่เหมือนกันนั้นแสดงถึงความสอดคล้องกันของเทคนิคทั้งสอง และการครอบคลุมทุก ๆ สาเหตุที่มีผลต่อข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภททวนไฟ

อนึ่ง ในการคัดเลือกปัญหาข้อบกพร่องเพื่อทำการแก้ไขของโรงงานตัวอย่างนี้ ทางทีมงานและผู้วิจัยเสนอแนะให้อ้างอิงข้อมูลจากเทคนิค FMEA เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีความสะดวกในการคัดเลือกปัญหาเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและในการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการแก้ไขปรับปรุง

ในกรณีศึกษาครั้งนี้ ปัญหาที่จะทำการแก้ไขในกรณีศึกษาของโรงงานตัวอย่างนี้ ได้ทำการคัดเลือกโดยการพิจารณาจากค่าคะแนนความเสี่ยงชี้หน้า (RPN) เป็นหลัก โดยคัดเลือกปัญหาที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงชี้หน้ามากกว่า 200 มาทำการแก้ไข ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 31 ข้อ โดยประกอบด้วย

1. ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ 23 ข้อ
2. ปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ 8 ข้อ

สำหรับลำดับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ทำการจัดลำดับโดยอาศัยการพิจารณาผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรบุคคล, เวลา และ ทรัพยากรด้านการเงิน ซึ่งเป็นการให้คะแนนตามข้อกำหนดที่ได้ตั้งไว้ ดังแสดงในตารางที่ จากคะแนนสำหรับปัจจัยทั้งสาม นำมาคำนวณเพื่อหาค่าคะแนนพิจารณาลำดับการปฏิบัติการแก้ไข (Action Priority Number "APN") ด้วยสูตร

$$APN = Man \times Time \times Money$$

จากคะแนนพิจารณาลำดับการปฏิบัติการแก้ไข (APN) นำมาทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก โดยลำดับที่จะทำการปฏิบัติการแก้ไขเป็นลำดับแรกจะเป็นปัญหาที่มีค่าคะแนนพิจารณาลำดับการปฏิบัติการแก้ไข (APN) น้อยที่สุด อนึ่ง ในกรณีที่ค่า APN เท่ากันให้เลือกลงมือปฏิบัติการแก้ไขกับปัญหาที่มี

คะแนนค่าความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) สูงก่อน จากการศึกษาพบว่ารายละเอียดการพิจารณาค่าคะแนนพิจารณาลำดับการปฏิบัติการแก้ไข (APN) สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.1 แสดงระดับคะแนนที่ชี้ถึงปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลมีผลต่อการแก้ไขข้อบกพร่อง

ระดับคะแนน	ระดับของปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล
1	ใช้บุคลากรในหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
2	ใช้บุคลากรในหน่วยงานแต่ต้องลงทุนฝึกอบรม
3	ใช้บุคคลที่มีความสามารถจากบริษัทในเครือเข้ามาช่วย
4	จ้างบุคคลภายนอกมาทำการฝึกอบรม
5	จำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

ตารางที่ 4.2 แสดงระดับคะแนนที่ชี้ถึงปัจจัยด้านเวลาที่มีผลต่อการแก้ไขข้อบกพร่อง

ระดับคะแนน	ระดับของปัจจัยด้านเวลา
1	ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องประมาณ 1 สัปดาห์
2	ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องประมาณ 3 สัปดาห์
3	ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องประมาณ 6 สัปดาห์ (1½ เดือน)
4	ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องประมาณ 8 สัปดาห์ (2 เดือน)
5	ใช้เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องประมาณ 12 สัปดาห์ (3 เดือน)

ตารางที่ 4.3 แสดงระดับคะแนนที่ชี้ถึงปัจจัยด้านการเงินมีผลต่อการแก้ไขข้อบกพร่อง

ระดับคะแนน	ระดับของปัจจัยด้านการเงิน
1	ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 5,000 บาท
2	ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,001 – 10,000 บาท
3	ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,001 – 20,000 บาท
4	ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,001 – 35,000 บาท
5	ค่าใช้จ่ายมากกว่า 35,001 บาท

ตารางที่ 4.4 แสดงปัญหาที่ทำการคัดเลือกเพื่อทำการแก้ไขและรายละเอียดค่าคะแนนพิจารณาลำดับ
การปฏิบัติการแก้ไข

ลำดับที่	หัวข้อปัญหา	คะแนน RPN	พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข			คะแนน APN
			Man	Time	Money	
1	พนักงานไม่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า	400	1	2	1	2
2	ขาดการตรวจเช็คสภาพการทำงานประจำวัน	400	1	2	1	2
3	กำหนดมุมมองในการหันเทปไม่ถูกต้อง	256	2	2	1	4
4	ขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักร	245	1	2	2	4
5	การเก็บรักษาวัตถุดิบไม่ดี	288	1	2	3	6
6	สายเคเบิลเปลี่ยนแปลงรูปหลังจากผ่านกระบวนการหุ้ม	280	3	2	1	6
7	ขาดการรวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร	210	2	3	1	6
8	กำหนดให้หันเทปเมื่อมากเกินไป	448	2	2	2	8
9	การตั้ง Center ในการหุ้มไม่ดี	210	2	2	2	8
10	ประเภทของเทป Mica มีให้เลือกน้อย	448	3	2	2	12
11	ขาดการทดสอบสายจากสัดส่วนที่ได้ออกแบบ	400	2	3	2	12
12	ขาดการทบทวนเรื่องการหันเทป	384	3	2	2	12
13	พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน	360	2	3	2	12
14	ขาดการศึกษาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง	343	4	3	1	12
15	เนื้อพลาสติกยังหลอมไม่ได้ที่	288	2	2	3	12
16	ขาดวิธีการพิจารณาวัตถุดิบ	243	2	3	2	12
17	ขาดการรวบรวมข้อมูลของ Supplier	200	3	4	1	12
18	ขาดการศึกษามาตรฐานต่าง ๆ	200	4	3	1	12
19	ขาดระบบวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ	200	2	3	2	12
20	มาตรฐานที่ใช้ออกแบบไม่สนใจคุณสมบัติพิเศษอื่น	400	3	5	1	15
21	ใช้แรงดึงในกระบวนการรีดทองแดงสูงเกินไป	480	2	4	2	16
22	ใช้แรงดึงในกระบวนการหันเทป Mica สูงเกินไป	432	2	4	2	16
23	กำหนดความเร็วในกระบวนการรีดทองแดงสูงเกินไป	420	2	4	2	16
24	ใช้แรงดึงในกระบวนการตีเกลียวตัวนำสูงเกินไป	288	2	4	2	16
25	พนักงานขาดการศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง	640	3	3	2	18
26	มาตรฐานที่ใช้ออกแบบไม่ได้กำหนดค่าเมื่อ	336	3	3	2	18
27	พนักงานขาดความรู้, ความชำนาญ	315	3	3	2	18
28	ปรับปรุงคุณสมบัติทองแดงด้วยวิธีไม่เหมาะสม	280	1	4	5	20
29	พนักงานใหม่ขาดประสบการณ์	300	3	4	2	24
30	ขาดการพิจารณาความเหมาะสมกับเครื่องจักรที่มีอยู่	280	3	4	2	24
31	ขาดการพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานที่เหมาะสม	224	3	4	2	24

4.2 การนำเสนอปฏิบัติการป้องกันเพื่อกำจัดสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องในการออกแบบและกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน

จากข้อมูลในตารางที่ 4.4 พบว่าปัญหาทั้ง 31 ปัญหานั้น มีบางปัญหามีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเป็นปัญหาต่อเนื่องกัน การศึกษาแนวทางในการป้องกันเพื่อกำจัดสาเหตุของปัญหาจึงเห็นสมควรกระทำต่อเนื่องกันด้วย ทำให้ปัญหาทั้งหมดที่จะทำการศึกษาแนวทางในการป้องกันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 15 ปัญหา สำหรับแนวทางในการป้องกันเพื่อกำจัดสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ มีดังนี้

4.2.1 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการไม่รวบรวมข้อมูลของลูกค้าสำหรับการออกแบบ

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ หัวข้อพนักงานเกิดความผิดพลาดในการออกแบบเนื่องจากไม่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการที่โรงงานตัวอย่างขาดการกำหนดรูปแบบการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า , ขาดระบบเอกสารที่ใช้ในการควบคุมการออกแบบ , ขาดระบบการทวนสอบข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า อีกทั้งพนักงานขาดการศึกษาอย่างละเอียดและขาดประสบการณ์ และสาเหตุที่สำคัญอีกประการคือ ระยะเวลาที่กระชั้นชิดสำหรับการออกแบบ ทำให้เกิดการละเลยปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ไป

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เพื่อเป็นการลดปัญหาข้อบกพร่องดังกล่าว ควรจะมีการกำหนดให้มีระบบเอกสารสำหรับการควบคุมการออกแบบ รวมถึงกำหนดมาตรฐานการทำงานต่าง ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนสำหรับข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่จำเป็นไม่ควรละเลย ควรมีการออกแบบฟอร์มที่ใช้บันทึกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ (Design Input) และใช้ในการทวนสอบ (Design Verification) หลังการออกแบบแล้วเสร็จ

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

โรงงานตัวอย่างได้จัดทำแบบฟอร์มข้อมูลการออกแบบ (Design Input) ดังรูปที่ 4.1 เพื่อให้พนักงานแผนกพัฒนาการออกแบบและ/หรือพนักงานแผนกออกแบบใช้สำหรับบันทึกข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบ และความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า และแบบฟอร์มสำหรับการตรวจเช็คความสมบูรณ์ในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า (Check Sheet for Complete Customer's Information) ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.1 แสดงแบบฟอร์มใบ Design Input

หมายเลขเอกสาร:

ใบ DESIGN INPUT							
หัวข้อทางเทคนิคเรื่อง							
1. ชื่อสาย :							
ขนาด :							
2. มาตรฐานบังคับ :							
3. รายละเอียดสายไฟ							
มีองค์ประกอบดังที่ขีดเครื่องหมายหน้าหัวข้อต่อไปนี้							
<input type="checkbox"/> 3.1 ตัวนำ	<input type="checkbox"/> Cu. <input type="checkbox"/> Al. <input type="checkbox"/> Solid <input type="checkbox"/> Stands <input type="checkbox"/> Flexibles <input type="checkbox"/> Compacts						
<input type="checkbox"/> 3.2 ฉนวน	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> XLPE <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						
	Grade Color						
<input type="checkbox"/> 3.3 การบ่งชี้ แกนสายไฟ	<input type="checkbox"/> สีของฉนวนของสายกำหนดดังนี้						
	<input type="checkbox"/> ใช้วิธีพิมพ์ตัวเลข						
	<input type="checkbox"/> ใช้วิธีกำหนดรหัสสีของฉนวน กำหนดดังนี้						
	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						
<input type="checkbox"/> 3.4 FILLER	<input type="checkbox"/> Jute <input type="checkbox"/> PP. <input type="checkbox"/> PVC rod <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						
<input type="checkbox"/> 3.5 เปลือกชั้นใน	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						
	Grade Color						
<input type="checkbox"/> 3.6 ARMOR	<input type="checkbox"/> Al. ประเภท <input type="checkbox"/> wire <input type="checkbox"/> tape <input type="checkbox"/> St. ประเภท <input type="checkbox"/> wire <input type="checkbox"/> tape <input type="checkbox"/> Brass Tape <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						
<input type="checkbox"/> 3.7 เปลือกชั้นนอก	<input type="checkbox"/> PVC <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ)						
	Grade Color						
<input type="checkbox"/> 3.8 PACKING	<input type="checkbox"/> ล้อไม้ <input type="checkbox"/> ล้อเหล็ก <input type="checkbox"/> ขด (coil)						
<input type="checkbox"/> 3.9 โครงสร้างพิเศษ	1.) 2.) 3.)						
4. เอกสารอ้างอิง							
4.1 มาตรฐานอ้างอิง							
4.2 เอกสารข้อมูลอื่น ๆ							
	1.						
	2.						
	3.						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">DATE</th> <th style="width: 33%;">CHECKER</th> <th style="width: 33%;">WRITER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATE	CHECKER	WRITER			
DATE	CHECKER	WRITER					

รูปที่ 4.2 แสดงแบบฟอร์ม Check Sheet for Complete Customer's Information

CHECK SHEET FOR COMPLETE CUSTOMER'S INFORMATION			
		DATE:	
Customer's Name :	_____		
Project's Name :	_____		
Person in charge :	_____		
	ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	วันที่ดำเนินการ
1. ชื่อสายที่ต้องการ, โครงสร้างและขนาดสายที่ต้องการหรือแบบสเปคมาด้วยหรือไม่			
2. ระบุมาตรฐานที่ต้องการใช้อ้างอิงด้วยหรือไม่, ถ้าระบุสอดคล้องกับโรงงานหรือไม่			
3. การแสดงสีของแต่ละแกน, โครงสร้างพิเศษอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาพิเศษมีข้อมูลหรือไม่			
4. ปริมาณความยาวของสายไฟที่ต้องการ, ลักษณะการบรรจุ (Packing)			
5. เวลาที่กำหนดส่งของมีหรือไม่, สอดคล้องกับระยะเวลาที่โรงงานกำหนดหรือไม่			
6. ระบุหมายเลขใบ Enquiry มาหรือไม่, หมายเลขเอกสารอ้างอิงอื่น ๆ ครบถ้วนหรือไม่			
7. กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบเอกสารเพื่อการพิจารณา			
หมายเหตุ :			
- กรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่ครบถ้วนและรีบดำเนินการพร้อมทั้งระบุวันที่ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ			
- กรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถทำการติดต่อเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนหลายวิธีเช่น การโทรศัพท์ติดต่อ, แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทสอบถามโดยตรงกับทางลูกค้า เป็นต้น จากนั้นให้ลงวันที่ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	Date	Writer	

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทำการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ นอกจากนี้ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เพิ่มเติมขึ้นจากการแก้ไข ดังแสดงในภาคผนวก ก

ข้อดี

1. ทำให้ระบบการควบคุมการออกแบบมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดหัวข้อที่ 4.4 ของระบบ ISO 9001 (ว่าด้วยเรื่อง Design Control) อีกทั้ง ส่งผลให้พนักงานมีความรอบคอบมากขึ้น ทำงานด้วยความระมัดระวัง และสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่าย
2. ทำให้ระบบการทบทวนข้อตกลง มีรูปแบบเอกสารที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และสอดคล้องกับข้อกำหนดหัวข้อที่ 4.3 ของระบบ ISO 9001 (ว่าด้วยเรื่อง Contract Review)
3. ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองต่อระยะเวลาที่กระชั้นชิดนั้นได้ดีขึ้น
4. ทำให้สามารถลดความผิดพลาดการออกแบบและลดเวลาสูญเสียเหล่านั้นได้

ข้อเสีย

1. พนักงานจำเป็นต้องลงบันทึกข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ทำให้มีความรู้สึกที่ว่าเป็นการเพิ่มภาระและความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะต้องใช้เวลาและการปลุกจิตสำนึก
2. เป็นการเพิ่มจำนวนเอกสารที่ต้องมีการจัดทำ และดูแลรักษา

4.2.2 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการไม่ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประจำวันและขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักร

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาข้อบกพร่องดังกล่าว พบว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการเครื่องจักรที่โรงงานตัวอย่างใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นเครื่องจักรเก่าจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน, การเคลื่อนย้ายและการติดตั้งอาจไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอ แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจเช็คสภาพประจำวันมีลักษณะยุ่งยาก ทำให้พนักงานมีการละเลยในการลงบันทึก หรือการตรวจเช็คจริง รวมไปถึงการที่เครื่องจักรแต่ละเครื่องมีพนักงานใช้ประจำอยู่ 2 กะ คือ กะเช้าและกะบ่าย ทำให้เกิดการเกี่ยงกันในการรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เนื่องจากเครื่องจักรต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรใหม่ เพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพดีครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ได้ จึงควรที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขในส่วนอื่น ๆ กล่าวคือ ดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรทวิผล (Total Productive Maintenance "TPM") ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนที่ต้องการความรับผิดชอบของพนักงานควรจะหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานให้ความร่วมมือมากขึ้น

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่าง ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันให้มีลักษณะง่ายขึ้น ดังรูปที่ 4.3 และ 4.4 เป็นตัวอย่างในการตรวจเช็คสภาพเครื่องหุ้มประจำวัน หัวข้อที่ให้พนักงานทำการตรวจสอบ ได้มีการเปลี่ยนจากการที่พนักงานต้องลงบันทึกแบบบรรยาย เป็นการทำให้เครื่องหมายถูกหรือผิดแทน กล่าวคือ หัวข้อต่าง ๆ ในแบบฟอร์มจะเป็นการกล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรณีที่เกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ เหล่านั้นให้ทำเครื่องหมาย X ในกรณีที่ไม่มีข้อบกพร่องเหล่านั้นให้ทำเครื่องหมาย O แทน ซึ่งพบว่าจะทำให้พนักงานตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

อนึ่ง การตรวจเช็คได้มีการกำหนดให้พนักงานที่เข้ากะเช้าของทุกวันเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และเพื่อเป็นการป้องกันการลงข้อมูลโดยมิได้ทำการตรวจเช็คจริง จะมีการลงชื่อของพนักงานและหัวหน้ากะทุกวัน โดยการที่จะเริ่มเดินเครื่องจักรแต่ละวัน หลังจากที่พนักงานประจำเครื่องตรวจเช็คประจำวันเสร็จจำเป็นต้องได้รับการเซ็นต่อนุมัติจากหัวหน้ากะก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักร ซึ่งการตรวจเช็คเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นการสุ่มตรวจสอบโดยผู้จัดการแผนก และทีมงานตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ดังแสดงตัวอย่างในภาคผนวก ข ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการจัดทำเป็นเอกสารและแจกจ่ายให้แก่แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ สำหรับการตรวจสอบและการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว อาศัยการตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) และการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายของแผนกประจำ 3 เดือน (Policy Following Meeting)

ข้อดี

1. ทำให้ของเสียลดจำนวนลง เนื่องจากได้ลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากเครื่องจักรมีข้อบกพร่องระหว่างการผลิต
2. ส่งผลถึงต้นทุนในการผลิตโดยรวมลดลงด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนของเสีย (Spoiled) ที่ใช้เป็นข้อมูลประมาณการในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ลดต่ำลง
3. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร กล่าวคือ สามารถลดจำนวนครั้งที่จำเป็นต้องซ่อมแซมใหญ่
4. ระบบคุณภาพของโรงงานตัวอย่าง เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 9001 มากขึ้น
5. สามารถสืบประวัติของเครื่องจักรย้อนหลังได้

ข้อเสีย

1. ในการเดินเครื่องจักรประจำวัน จำเป็นต้องเสียเวลาในการลงชื่ออนุมัติจากหัวหน้ากะ
2. ตรวจสอบว่าพนักงานได้ทำการตรวจสอบจริงหรือไม่ทำได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน

4.2.3 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการพันเทปโดยมีมุมในการพันไม่ถูกต้อง

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาพบว่า การพันเทปโดยที่มีมุมในการพันไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดการสูญเสีย และสิ้นเปลืองได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์จะสูงขึ้น ในกรณีที่พันเทปโดยมีมุมที่มากกว่ากำหนดจะทำให้พบว่าเกิดการย่นของเทป เมื่อนำไปทำการผลิตในกระบวนการหุ้มมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สายไฟมีผิวไม่เรียบ ก่อให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ และทำให้เกิดเป็นของเสีย (No Good) สำหรับกรณีที่มีการพันเทปด้วยมุมที่น้อยกว่ากำหนด พบว่าจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ จะเห็นว่าทั้งสองกรณีล้วนส่งผลต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น สาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว พบว่า เกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานขาดอุปกรณ์ในการตรวจสอบ และเครื่องจักรที่ใช้อยู่ไม่มีมาตรวัด พนักงานใช้การกะประมาณและความชำนาญส่วนตัว

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ควรรหาอุปกรณ์ที่สามารถทำการตรวจสอบได้ง่าย และกำหนดให้พนักงานใช้ตรวจสอบก่อนการเดินเครื่องทุกครั้ง รวมถึงกำหนดหัวข้อตรวจสอบในใบควบคุมคุณภาพการตีเกลียวแกนด้วย

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ


ทางโรงงานได้จัดทำอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบมีลักษณะคล้ายกับไม้บรรทัดพลาสติกใส และมีการขีดเส้นขนานด้วยปากกาเมจิก โดยเส้นขนานเหล่านี้จะมีมุมเอียงที่เท่ากัน ดังแสดงในรูปที่ 4.5 อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีหลายชิ้นขึ้นอยู่กับขนาดของมุมที่กำหนด โดยที่อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะมีการระบุมุมเอียงของแต่ละเส้นไว้ชัดเจน อุปกรณ์ดังกล่าวกำหนดให้จัดเก็บไว้ในที่แผนกที่มีกระบวนการพันเทป และกำหนดในแผนควบคุมคุณภาพ ดังแสดงในภาคผนวก ค โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย รวมถึงการบันทึกสภาพการพันเทปในใบควบคุมคุณภาพการตีเกลียวแกน ดังแสดงในรูปที่ 4.6

ข้อดี


1. พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องมากขึ้น ลดปัญหาการเกิดของเสีย
2. สามารถลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากสามารถจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้ง ทำให้การใช้วัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสีย


1. เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำอุปกรณ์
2. เพิ่มความรับผิดชอบให้กับพนักงาน ทั้งในการเก็บรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงการตรวจสอบการทำงาน

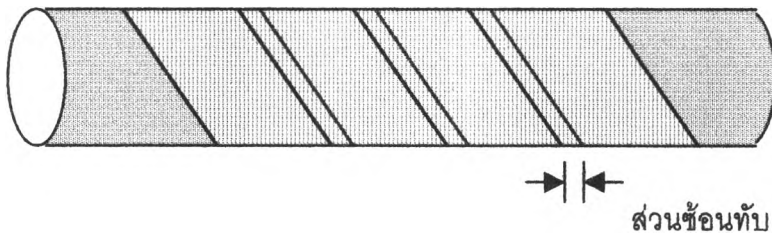

ภาพแสดงการพันเทปแบบซ้อนทับ 1/5 ของความกว้างเทป มุมในการพัน 45° ทิศทางเกลียวขวา

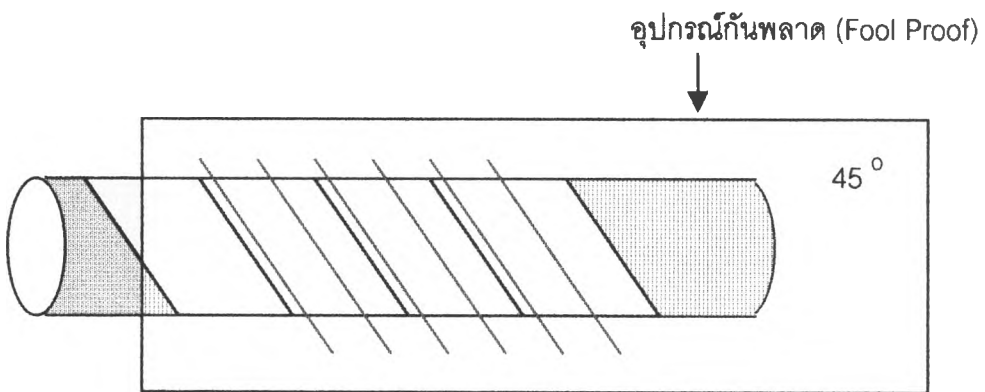


กรณีกำหนดการพันเทปมุม 45° ใช้อุปกรณ์กันพลาดสำหรับ มุม 45° ตรวจสอบพบว่า ลักษณะการพันถูกต้อง กล่าวคือ เห็นว่าแนวขอบเทปจะมีลักษณะเป็นแนวขนานกับเส้นเปรียบเทียบของอุปกรณ์กันพลาด

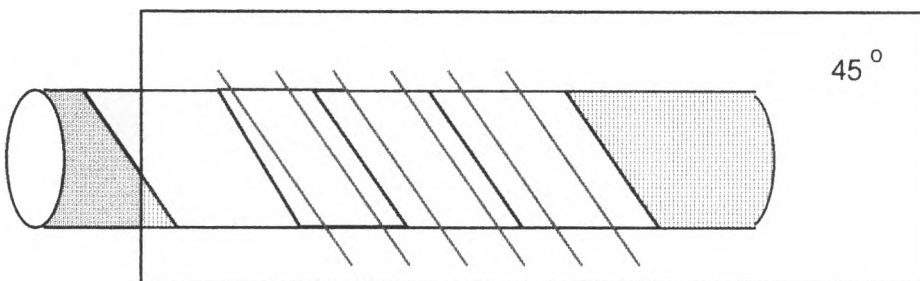

กรณีกำหนดการพันเทปมุม 45° ใช้อุปกรณ์กันพลาดสำหรับ มุม 45° ตรวจสอบพบว่า การพันมีมุมไม่ถูกต้อง กล่าวคือ จะเห็นว่าขอบเทปจะมีลักษณะแนวขนานบ้าง และไม่ขนานบ้าง

รูปที่ 4.5 แสดงอุปกรณ์กันพลาดสำหรับการตรวจสอบการตั้งมุมพันเทป

รูปที่ 4.8 แสดงใบควบคุมคุณภาพการตีเกลียวแกน (Core Stranding QC. Tag)

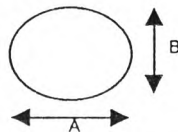วันที่ Date	หมายเลขเครื่อง M/C No.	หมายเลข Order Order Lot No.	ชื่อสาย Name	ขนาด Size(mm ²)	สี Color	ขนาดตัวนำ Cond. Size	ผู้บันทึก Recorder	ส่งต่อไป Send To	
...../...../.....									
ตรวจรับ Acceptance	หมายเลข Lot Lot No.	ขนาด Size(mm ²)	ความยาว Length	เส้นผ่านศูนย์กลางแกน Diameter of Each Core	สี Color	สภาพผิว Appearance	การเรียงสาย Winding		
			m.	mm.		G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)		
			m.	mm.		G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)		
			m.	mm.		G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)		
			m.	mm.		G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)		
ตรวจสอบ ระหว่างผลิต Intermediate Inspection	รายการ Item ตำแหน่ง Position	เส้นผ่านศูนย์กลางตีเกลียว Diameter of Core Std. (mm.)	ความยาว Pitch Pitch Length (mm.)	การจัดเรียงแกน Core Arrangement		เทป (Tape)			
	เริ่ม Start A/B	ค่าควบคุม/.....	ค่าควบคุม/.....			Lot No.	Kind	Size	
	หยุด Stop A/B					
	รายการ Item ตำแหน่ง Position	ทิศทางเกลียว Direction	ทิศทางเทป Direction	เกลียวไม่หลวม Tightness	สภาพผิว Appearance	สภาพพื้นเทป ape Appearance	การเรียงสาย Winding	ส่วนเสริม (Filler)	
	เริ่ม Start	S	S	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	Lot No.	Kind
กลาง Middle	G(ดี) NG (ไม่ดี)			G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)
หยุด Stop	Z			Z	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	จำนวน
ผลผลิต Production	หมายเลขการผลิต Prod. Lot No.	ความยาว Length	รอยต่อ Joint						
		m. 4	1	m. 2	3	m. 5	6	m.	
	บันทึก (Note)								

4.2.4 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาตัวนำทองแดงดำ, หมองคล้ำจากการจัดเก็บไม่เหมาะสม

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ หัวข้อการเก็บรักษาตัวนำทองแดงไม่ดี ทำให้มีการหมองคล้ำ, ดำ พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการที่โรงงานตัวอย่างนี้มีบริเวณติดกับโรงงานผลิตโซดาไฟ (NaOH) ซึ่งพบว่ามีไอของโซดาไฟฟุ้งกระจายเข้ามายังบริเวณของโรงงานตัวอย่าง อีกทั้งกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่างเป็นการวางผังโรงงานแบบกระบวนการผลิต (Process Layout) ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 3.1 จึงทำให้ในการผลิตจำเป็นต้องมีการผลิตที่ละกระบวนการในส่วนของการรีดตัวนำ หรือกระบวนการตีเกลียวตัวนำ เมื่อทำการผลิตที่กระบวนการดังกล่าวเสร็จ ตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จจำเป็นต้องม้วนจัดเก็บใส่ลูกล้อ โดยปราศจากสิ่งปกคลุม เพื่อรอส่งต่อยังกระบวนการผลิตต่อไป

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) ของทองแดงย่อมเกิดขึ้นเป็นปกติ ทั้งนี้เนื่องจากในอากาศมีความชื้น ซึ่งเมื่อโลหะทองแดงเกิดการออกซิไดซ์ (Oxidize) จะทำให้มีสีผิวเป็นสีเขียวคล้ำ ดังนั้นถือว่าปฏิกิริยาดังกล่าว หลีกเลี่ยงได้ยาก ควรจะหาวิธีในการบรรเทาอาการเกิด ซึ่งน่าจะทำได้โดยการกำจัดองค์ประกอบในการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวออก นั่นคือ การจัดเก็บโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสความชื้นในอากาศให้มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการสัมผัสความชื้นในอากาศแล้วยังจะช่วยลดการสัมผัสกับไอของโซดาไฟได้ด้วย

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการกำหนดให้มีการใช้พลาสติกบางใส มาทำการห่อหุ้มลูกล้อที่บรรจุตัวนำที่รอเพื่อนำไปผลิตในกระบวนการต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของ การตรวจสอบ ได้มีการกำหนดในแผนควบคุมคุณภาพ ดังแสดงในภาคผนวก ค ให้มีการตรวจสอบ โดยลงบันทึกในเอกสารใบควบคุมคุณภาพของการรีดและใบควบคุมคุณภาพการตีเกลียวตัวนำ ดังแสดงในรูป 4.7 และ 4.8

รูปที่ 4.7 แสดงใบควบคุมคุณภาพการรีด (Drawing QC. Tape)

วันที่ Date	หมายเลขเครื่อง M/C No.	หมายเลข Order Order Lot No.	ชื่อสาย Name	ขนาด Size(mm ²)	สี Color	ขนาดตัวนำ Cond. Size	ผู้บันทึก Recorder	ส่งต่อให้ Send To
...../...../.....								

ตรวจรับ Acceptance	หมายเลข Lot Lot No.	ปริมาณ Quantity	ขนาดเส้นลวด Diameter	สีของตัวนำ Cond. Color	สภาพผิว Appearance
		Kg. m.	mm.	G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG (ดี) (ไม่ดี)
		Kg. m.	mm.	G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG (ดี) (ไม่ดี)

ตรวจสอบ ระหว่างผลิต Intermediate Inspection	รายการ Item ตำแหน่ง Position	ขนาดตัวนำ Diameter (mm.)		สีของตัวนำ Cond. Color	สกปรก Dirty	เสี้ยน Bari	รอย Kizu	การเรียงสาย Winding
		ค่าควบคุม	ค่าที่วัดได้					
เริ่ม Start	Std.			G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)	G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)
		Min.	Max.	G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)			G NG ดี (ไม่ดี)
				G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)	G NG (ดี) (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)	G NG ดี (ไม่ดี)

ผลผลิต Production	หมายเลข Lot. การผลิต Prod. Lot. No.	ปริมาณ Quantity	Case	บันทึก (Note)
		Kg. m.		

รูปที่ 4.6 แสดงใบควบคุมคุณภาพการตีเกลียวตัวนำ (Conductor Stranding QC. Tape)

วันที่ Date	หมายเลขเครื่อง M/C No.	หมายเลข Order Order Lot No.	ชื่อสาย Name	ขนาด Size(mm ²)	สี Color	ขนาดตัวนำ Cond. Size	ผู้บันทึก Recorder	ส่งต่อไป Send To									
...../...../.....																	
ตรวจรับ Acceptance	หมายเลข Lot Lot No.		ปริมาณ x จำนวน Drum Quantity x Drum		เส้นผ่านศูนย์กลาง OD. Outside		สีของตัวนำ Cond. Color		สภาพผิว Appearance								
					mm.		G (ดี) NG (ไม่ดี)		G (ดี) NG (ไม่ดี)								
					mm.		G (ดี) NG (ไม่ดี)		G (ดี) NG (ไม่ดี)								
					mm.		G (ดี) NG (ไม่ดี)		G (ดี) NG (ไม่ดี)								
ตรวจสอบ ระหว่างผลิต Intermediate Inspection	รายการ Item ตำแหน่ง Position	จำนวนเส้น No. of Wire	ขนาดแต่ละเส้น Dia. Of each wire (mm.)		เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (mm.)		ทิศทางตีเกลียว Direction		ความยาวพิทช์ Pitch Length (mm.)								
									ค่าควบคุม	ค่าที่วัดได้							
	เริ่ม Start	หยุด Stop	ค่าควบคุม Avg. Min.	Avg. Min.	ค่าควบคุม	ชั้นนอก S Z	ชั้นนอก	ชั้นนอก								
	ชั้นที่ 3 S Z						ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 3									
หยุด Stop	Avg. Min.	Avg. Min.	ชั้นที่ 2 S Z	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 2									
ชั้นใน S Z						ชั้นใน	ชั้นใน										
ตรวจรับ Acceptance	รายการ Item ตำแหน่ง Position	สายไม่หลวม Tightness	สายไม่คดงอ Straight of Wire	สภาพผิวแต่ละชั้น Appearance		สายไม่เปียกชื้น Moisture		การเรียงสาย Winding		สายไม่มีเส้น Bari		สีของตัวนำแต่ละชั้น SH. Strip					
	เริ่ม Start	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)					
	กลาง Middle	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)		G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)					
หยุด Stop	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)						
ผลผลิต Production	หมายเลขการผลิต Prod. Lot No.			ความยาว Length		รอยต่อ Joint											
				m.		1	m.	2	m.	3	m.	4	m.	5	m.	6	m.
Production	บันทึก (Note)																

ข้อดี

1. ลดจำนวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียนเรื่องปัญหาตัวนำมีสีหมองคล้ำ , ดำ
2. ลดจำนวนครั้งในการเกิดของเสีย ทำให้ปริมาณของเสีย (No Good) มีปริมาณน้อยลง
3. สามารถลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากสัดส่วนเนื้อในการเกิดของเสียมีค่าน้อยลง
4. พลาสติกที่ใช้ในการห่อลูกล่อ สามารถนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายลูกล่อขนาดใหญ่ได้ กล่าวคือ โดยปกติ ถ้าจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายลูกล่อโดยมีการหักเปลี่ยนมุมในการเคลื่อนที่ พนักงานจำเป็นต้องรอคอยให้รถโฟล์คลิฟท์มาทำการเคลื่อนย้ายเท่านั้น ซึ่งต้องเสียเวลาในการรอคอย แต่เมื่อพนักงานนำพลาสติกมารอในจุดที่จะเปลี่ยนมุม เมื่อลูกล่อมายังจุดดังกล่าว สามารถที่จะผลักดันลูกล่อให้อยู่ในมุมที่ต้องการได้ง่ายและสามารถกลิ้งต่อไปยังจุดที่ต้องการได้ อื่นๆสาเหตุที่สามารถหมุนได้ง่าย เนื่องจากพลาสติกสามารถช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างพื้นและลูกล่อ


ข้อเสีย

1. พนักงานจำเป็นต้องเพิ่มกระบวนการทำงานอีกหนึ่งขั้นตอน นั่นคือ การห่อหุ้มม้วนล่อ ในส่วนของพนักงานในแผนกที่ทำการผลิตต่อไป ก็จะต้องเพิ่มการทำงานในการนำพลาสติกออก
2. จำเป็นต้องมีการเพิ่มปริมาณขยะมากขึ้น โดยที่ขยะดังกล่าวมีการย่อยสลายได้ยาก


4.2.5 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาสายไฟมีลักษณะเป็นมุมเหลี่ยม เนื่องจากการที่สารเติมเต็ม (Filler) มีการเปลี่ยนรูป

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภทสายทนไฟ ทางลูกค้ามีข้อกำหนดให้ใช้สารเติมเต็มเป็นประเภท Non-hydroscopic ซึ่งทางโรงงานตัวอย่างได้เลือกใช้ เชือกพลาสติก Polypropylene เป็นวัตถุดิบสำหรับแทรกตามร่องเกลียว เนื่องจากพลาสติกประเภทดังกล่าว รูปลักษณะที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปคือมีลักษณะเป็นเชือกฟาง เมื่อนำมาบีบอัดแทรกใส่ตามร่องเกลียวพบว่า ในกระบวนการไม่สามารถที่จะบีบอัดได้แน่น แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จที่ได้มีรูปทรงลักษณะสายกลมเรียบ ร้อยดี แต่เมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จดังกล่าวไปผ่านกระบวนการผลิตต่อไปคือกระบวนการหุ้มเปลือก พบว่าพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนเติมเต็มดังกล่าวมีการยุบตัว ทั้งนี้เนื่องจากปริมาตรในส่วนที่เติมเต็มเดิมจะประกอบด้วยอากาศและเนื้อพลาสติกจริง เมื่อผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จโดนความร้อน เชือกพลาสติกดังกล่าวเกิดการหดตัว ไล่อากาศที่มีอยู่ออกไป ทำให้ปริมาตรส่วนร่องเกลียวเหลือเพียงปริมาตรของเชือกพลาสติก รูปลักษณะของสายไฟ จึงมีลักษณะเป็นมุมเหลี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 4.9

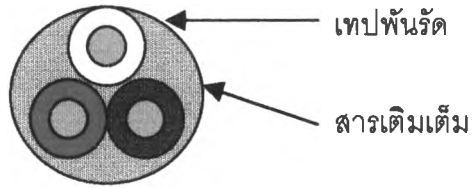

แสดงลักษณะสายไฟหลังการตีเกลียวแกนและใส่สารเติมเต็มแล้ว

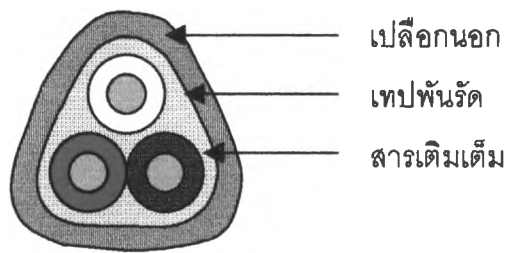

แสดงลักษณะสายไฟหลังผ่านกระบวนการหุ้มเปลือกนอก

รูปที่ 4.9 แสดงรูปการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัสดุที่ใช่เป็นสารเติมเต็ม

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากที่สภาพของวัตถุดิบที่ใช้มีการเปลี่ยนรูปร่าง, ขนาด ระยะเวลากระบวนการผลิต จึงควรจะหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้วัตถุดิบนั้นมีสภาพสุดท้ายตั้งแต่เริ่มผ่านกระบวนการแรก ซึ่งในการศึกษากระบวนการผลิต พบว่าปัจจัยที่ทำให้วัตถุดิบเปลี่ยนรูปร่างไปนั้นคือ ความร้อน ดังนั้นจึงควรนำความร้อนดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกด้วย เพื่อให้วัตถุดิบดังกล่าวอยู่ในสภาพสุดท้ายตั้งแต่กระบวนการแรก


ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการจัดทำอุปกรณ์สร้างความร้อนมาติดตั้งในบริเวณที่ทำการทดสอบเพิ่มเติม โดยได้แนวคิดดัดแปลงมาจากเตาไฟฟ้าประเภทขดลวดความร้อน ซึ่งจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องจักรสำหรับกระบวนการตีเกลียวแกนบางครั้งไม่ได้ใช้สารเติมเต็มประเภทดังกล่าวนี้


สำหรับการออกแบบอุปกรณ์ให้ความร้อนดังกล่าว ทางผู้ทำการศึกษาก็ได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับการผลิตสายไฟหลาย ๆ ขนาด โดยอาศัยอุปกรณ์ดังกล่าวเพียง 1 ชุด โดยกำหนดให้รูปแบบของอุปกรณ์ประกอบด้วย แผงขดลวดความร้อน 2 แผง โดยแผงจะมีลักษณะเป็นมุมฉาก แนบติดกับตัวขาตั้ง ซึ่งสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามความเหมาะสม ในการติดตั้งและใช้งาน จะวางให้มุมของแผงทั้งสองอยู่ในลักษณะตรงกันข้ามในแนวทะแยง ดังแสดงในรูปที่ 4.10 การปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการผลิตสายไฟฟ้าแต่ละขนาดให้ทำการเลื่อนความห่างระหว่างแผงทั้งสอง อื่นๆ ในการตรวจสอบการผลิตกระบวนการตีเกลียวแกนได้มีการกำหนดในแผนควบคุมคุณภาพ โดยกำหนดให้มีการลงบันทึกข้อมูลในใบควบคุมคุณภาพการตีเกลียวแกน ดังแสดงในรูปที่ 4.6

ข้อดี


1. สามารถลดปัญหาการเกิดสายเป็นเหลี่ยมมุมได้ ทำให้ปริมาณของเสีย เช่น พลาสติกที่ใช้หุ้มเป็นเปลือก ลดน้อยลง เป็นต้น
2. ลดจำนวนครั้งในการทำการผลิตใหม่ (Reproduction) โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรีดสายทำการตีเกลียวและหุ้มใหม่
3. สามารถลดค่าเพื่อสัดส่วนของเสียในการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์

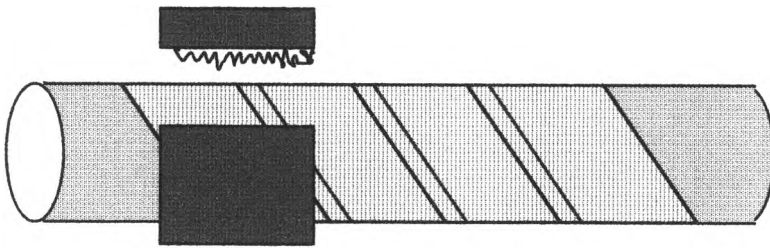

ภาพด้านข้าง แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อน

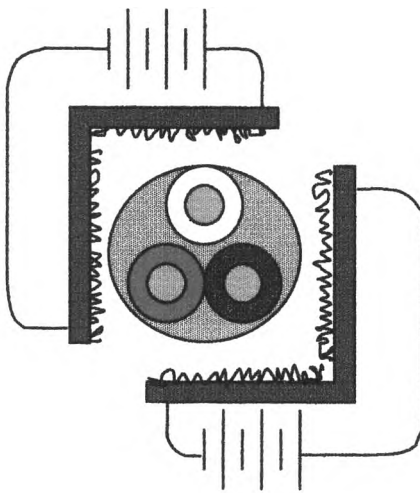

ภาพด้านบน แสดงลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อน

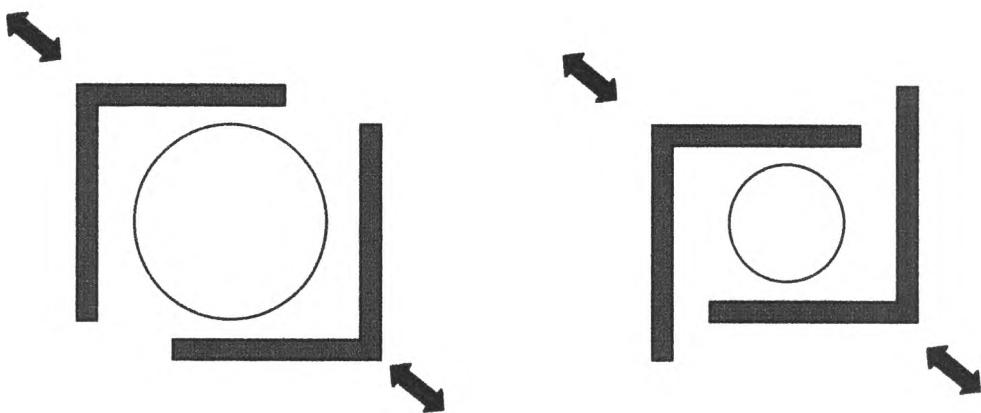

ทิศทางการปรับขนาด

ภาพแสดงการใช้งานกับสายไฟขนาดต่างๆ

รูปที่ 4.10 แสดงลักษณะอุปกรณ์ให้ความร้อนในระบบการตีเกลียวแกน

ข้อเสีย

1. ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานในการทำงานในส่วนที่ต้องมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติม ในการติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อน ในกระบวนการตีเกลียวแกนที่มีข้อกำหนดให้ใช้วัสดุประเภทเชือกพลาสติกเป็นวัสดุเติมเต็ม
2. พนักงานประจำเครื่องตีเกลียวแกนจะมีหน้าที่เพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่ คือจำเป็นต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ความร้อนเพิ่มอีกหนึ่งอุปกรณ์

4.2.6 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการไม่รวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการออกแบบกระบวนการ

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาดังกล่าว เกิดเนื่องจากขาดระบบวิธีการทำงานในส่วนของการจัดตั้งมาตรฐานการทำงาน ทำให้พนักงานในส่วนของแผนกเทคนิคการผลิตกำหนดค่ามาตรฐานต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลของวัตถุดิบที่ใกล้เคียง, ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกระบวนการใกล้เคียง หรือใช้ข้อมูลอื่นที่ใกล้เคียง ซึ่งภายหลังพบว่า ประสิทธิภาพของเครื่องจักรไม่สอดคล้อง ดังเช่น ปัญหาที่พบอยู่บ่อย ๆ เช่น กระบวนการหุ้มสายพบว่าเกิดการหุ้มแหง เนื่องจากความเร็วในการหุ้มไม่สัมพันธ์กับอัตราการขับของพลาสติก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ควรจัดระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีระบบชัดเจน อาจอาศัยข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นองค์ประกอบในการดำเนินการ กล่าวคือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ จำเป็นต้องมีการศึกษาการผลิตของกระบวนการให้สอดคล้องและต้องได้รับการอนุมัติจากทีมงานผู้ออกแบบเสียก่อน จึงจะสามารถกำหนดในมาตรฐานการทำงานได้

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการออกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องกับการผลิตดังแสดงในรูปที่ 4.11 โดยกำหนดให้มีการระบุเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ กระบวนการสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ๆ นอกจากนี้ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลความสอดคล้องของการผลิตดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้การจัดทำมาตรฐานการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของ ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Output) ซึ่งจำเป็นต้องมีการทวนสอบและยืนยันการออกแบบก่อนนำไปกำหนดใช้งานจริง

ข้อดี

1. ทำให้มีการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
2. ทำให้ปริมาณของเสียมีจำนวนลดน้อยลง
3. ทำให้การคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีแนวโน้มที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น
4. ทำให้การวางแผนการผลิต , การคำนวณต้นทุน รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของโรงงาน ตัวอย่างถูกต้อง และดีขึ้น
5. สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาครั้งต่อไป ช่วยลดเวลาในการพิจารณาครั้งต่อไปได้

ข้อเสีย

1. จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการทวนสอบและการยืนยันผลการออกแบบ อาจสร้างความล่าช้าในการแข่งขัน หรือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. มีจำนวนเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณามากขึ้น ทำให้เพิ่มภาระในการจัดเก็บ , การดูแลรักษา

4.2.7 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการพันเทป Mica เยื่อมากเกินไป

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

เนื่องจากการออกสายไฟฟ้าประเภททนไฟ มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบไม่ได้กำหนดค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับเทป Mica ที่ใช้ ดังนั้น ทางทีมงานออกแบบจึงได้ทำการสุ่มพันโดยทำการพันตามจำนวนชั้นที่ทางที่ปรึกษาญี่ปุ่นแนะนำ โดยพันเทป Mica จำนวน 2 ชั้น ลักษณะการพันเป็นแบบพันซ้อนทับ (Lap) 1/3 ของความกว้างเทป จากการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ พบว่า สามารถผ่านมาตรฐานการทดสอบ IEC 331 ได้ จึงได้มีแนวความคิดที่จะลดจำนวนชั้นของเทป Mica ที่ใช้พัน

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

จากแนวความคิดที่จะทดลองพันเทป Mica เพียงชั้นเดียว ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการพันด้วย โดยการทดลองทั้งหมด ควรจะพิจารณามูลค่าในการทดลองและจำนวนครั้งในการ Process ให้น้อยที่สุด

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ


โรงงานตัวอย่าง ได้จัดการออกแบบการทดลอง โดยควบคุมให้มีปัจจัยคงที่ในการทดลองคือ กำหนดขนาดของตัวนำ, ความกว้างเทป และมาตรฐานการทดสอบคือ มาตรฐาน IEC 331 โดยมีตัวอย่างที่ทำการศึกษาคือ กรณีที่ 1) พันเทป 1 ชั้นแบบซ้อนทับ 1/3 ของความกว้างเทป และกรณีที่ 2) พันเทป 1 ชั้นแบบซ้อนทับ 1/5 ของความกว้างเทป อนึ่ง เนื่องจากมาตรฐานที่ใช้ทดสอบกำหนดไว้ว่าจะต้องทนการเผาไหม้ที่ 750°C ได้นานถึง 3 ชั่วโมง ทางทีมงาน จึงได้ตัดกระบวนการหุ้มฉนวน, ดีเกลือแกน และหุ้มเปลือกนอกทิ้ง โดยนำตัวนำที่พันเทป Mica ตามแบบที่กำหนดแล้ว จำนวน 3 แกนมาบิดเกลียวกันและทำการเผาตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการทดสอบ รวมถึงลดเวลาในการเตรียมตัวอย่าง โดยการพิจารณาตัดสิน กำหนดไว้คือตัวอย่างทดสอบที่สามารถทนการเผาไหม้ได้นานที่สุดจะเป็นแบบที่ใช้พิจารณา อนึ่ง ในการทดสอบ ตัวอย่างทดสอบใดที่สามารถผ่านการเผาไหม้ได้ 3 ชั่วโมงตามมาตรฐานกำหนด จะเลือกใช้แบบทดสอบนั้นเป็นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์

จากผลการทดสอบ พบว่า ตัวอย่างทั้งสองไม่สามารถผ่านการทดสอบ อีกทั้งเวลาที่สามารถทนได้ก็เพียง 30 – 40 นาที ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ทางทีมงานจึงได้ทำการทดลองใหม่ โดยกำหนดให้มีการพันเทป 2 ชั้น แต่แตกต่างกันโดยมีระยะซ้อนทับไม่เท่ากัน นั่นคือ กรณีที่ 1) พันซ้อนทับ 1/3 ของความกว้างเทป, กรณีที่ 2) พันซ้อนทับ 1/5 ของความกว้างเทป จากผลการทดสอบพบว่า ทั้งสองกรณีสามารถผ่านการเผาไหม้ได้นานถึง 3 ชั่วโมง จึงเลือกแบบกรณีที่ 2 เป็นแนวในการออกแบบ

เนื่องจากการพันซ้อนทับแบบ 1/5 ของความกว้างเทป พบว่ามีปัญหาภายหลัง กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์ถึงสำเร็จจากกระบวนการพันเทป Mica ถูกพันเข้าลูกล้อเพื่อส่งไปยังกระบวนการผลิตต่อไป พบว่าด้วยการโค้งตามลักษณะของลูกล้อทำให้ช่วงซ้อนทับของเทปเคลื่อนห่างออกจนเกือบเห็นเทปในชั้นแรก ทางทีมงานมั่นใจในส่วนของเทปชั้นแรกย่อมมีการเคลื่อนตัวเช่นกัน เมื่อนำไปทำการทดสอบพบว่า สายตัวอย่างที่ผ่านการม้วนเข้าลูกล้อนี้ ไม่ผ่านการทดสอบเผาไฟ


ทางทีมงานได้ทำการศึกษาวิธีการพันเทป Mica ใหม่ โดยยังมีพื้นฐานความคิด คือ พันเทปสองชั้น โดยระวังเรื่องระยะซ้อนทับเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดแบบตัวอย่างในการทดสอบดังนี้ กรณีที่ 1) พันแบบซ้อนทับ 1/3 ในชั้นแรก และ 1/5 ในชั้นที่สอง, กรณีที่ 2) พันแบบห่อในชั้นแรกและพันแบบซ้อนทับ 1/5 ในชั้นที่ 2 และ กรณีที่ 3) พันแบบห่อในชั้นแรกและพันแบบซ้อนทับ 1/3 ในชั้นที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4.12 ซึ่งผลปรากฏว่าการพันแบบที่ 2 และ 3 สามารถทนการเผาไฟได้ถึง 3 ชั่วโมง แต่เนื่องจากการพิจารณาปริมาณการใช้วัสดุดิบแล้วพบว่า การพันแบบที่ 2 จะใช้วัสดุดิบที่น้อยกว่า จึงเลือกใช้การพันแบบห่อในชั้นแรกและพันซ้อนทับ 1/5 ของความกว้างเทป เป็นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

พื้นแบบที่ 1

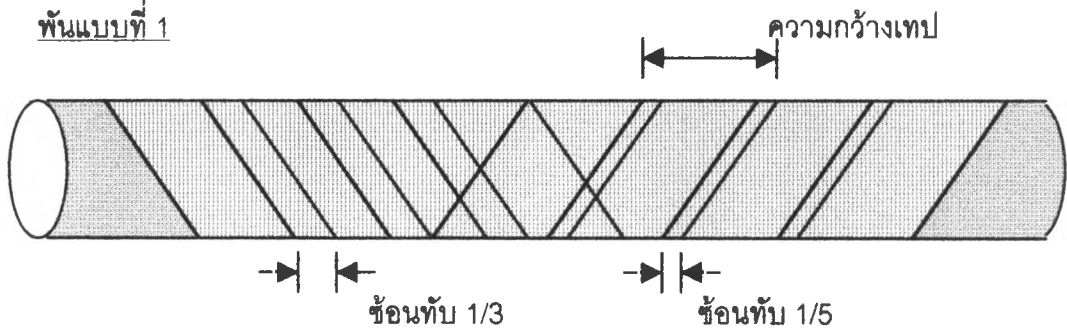


หมายเหตุ : การพันเทป 2 ชั้น จะพันในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้มีการรัดตัวกันมากยิ่งขึ้น

พื้นแบบที่ 2

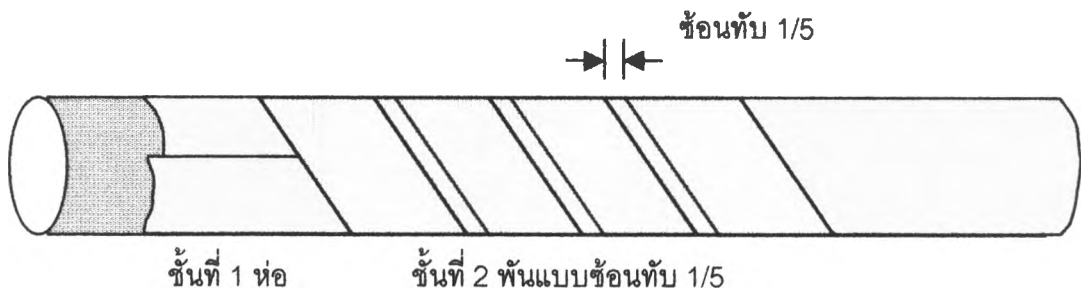

พื้นแบบที่ 3

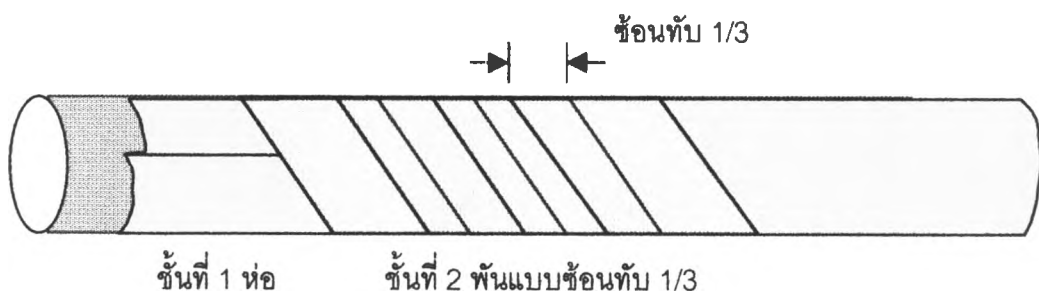

หมายเหตุ : น้ำหนักของเทปจากกรณีพื้น พบว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าการห่อโดยเห็นได้จากการเปรียบเทียบ ณ. ความยาวสายไฟตัวอย่างเท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจากการพันจะมีน้ำหนักส่วนที่เพิ่มเนื่องจากการพันเกลียว

รูปที่ 4.12 แสดงรูปแบบการพันเทป Mica ต่าง ๆ

ข้อดี

1. สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้เนื่องจากการลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้เมื่อเทียบกับการออกแบบในครั้งก่อน
2. เป็นตัวอย่างในการออกแบบการทดลองที่สมเหตุสมผล ทำให้มีการประหยัดต้นทุนในการทดลอง รวมถึงเวลาที่ใช้ในการทดลองด้วย
3. สามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นการสิ้นเปลืองเกินควร

ข้อเสีย

1. จำเป็นต้องใช้ทีมงานที่มีความรอบครอบ , มีทักษะในการออกแบบการทดลอง
2. ทีมงานจำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตสายไฟฟ้า และการออกแบบพอสมควร
3. จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควร

4.2.8 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการหุ้มสายไม่ได้ศูนย์กลาง

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาปัญหาการหุ้มสายไม่ได้ศูนย์กลางดังกล่าว พบว่าสาเหตุหลักของปัญหาคือ กระบวนการดังกล่าวเป็นการหลอมพลาสติกให้เปลี่ยนสถานะจากเม็ดแข็งเป็นของเหลวหนืด จากนั้นทำการฉีดตามแบบที่กำหนด ซึ่งจากข้อจำกัดของเครื่องจักรและลักษณะการติดตั้งของเครื่องจักรทำให้กระบวนการในการหุ้มเป็นกระบวนการที่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบพลาสติก เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของตัวผลิตภัณฑ์ นั่นคือ ตัวผลิตภัณฑ์จะถูกเคลื่อนที่ม้วนเข้าสู่ลูกล้อที่บริเวณท้ายเครื่องหุ้ม ซึ่งทิศทางในการเคลื่อนที่นี้เป็นทิศทางที่ตั้งฉากกับแรงดึงดูดของโลก จึงมีผลทำให้วัตถุที่ไม่ใช่ของแข็งได้รับผลของแรงดึงดูดของโลกน้อยอย่างมาก กล่าวคือ กระทำให้วัตถุดิบพลาสติกเกิดการคล้อยตัวไปตามแรงดึงดูดของโลก อนึ่ง ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการแก้ไขสาเหตุดังกล่าวนี้ด้วยการสร้างให้มีรางน้ำเย็นให้ตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จเคลื่อนที่ผ่าน เพื่อต้องการให้ตัวพลาสติกคงรูปอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบคุณภาพการหุ้มสายในปัจจุบันทางโรงงานได้ทำการติดตั้งเครื่อง Capacitance สำหรับใช้บันทึกข้อมูลความหนาของผลิตภัณฑ์ตลอดการหุ้มสาย แต่เนื่องจากเครื่องดังกล่าวเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการแล้ว ทำให้ไม่สามารถแก้ไขก่อนการเกิดปัญหาได้ เป็นเพียงผลบันทึกที่ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตแล้วเท่านั้น

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เนื่องจากปรากฏการณ์เรื่องแรงดึงดูดของโลกเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ อีกทั้งการที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่คงเป็นสิ่งที่ขัดต่อนโยบายของโรงงานตัวอย่าง จึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยมีต้องคำนึงถึงค่าเผื่อสำหรับปัญหาดังกล่าวไว้ด้วย

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการกำหนดให้มีการเพื่อความหนาในการหุ้ม โดยกำหนดให้มีการตั้งอุปกรณ์ Die-Nipple ในลักษณะที่มีความหนาของผลิตภัณฑ์ด้านบนมากกว่าด้านล่าง ทั้งนี้เพื่อถือเป็นการเผื่อให้เกิดปัญหาการคล้อยตัวตามแรงดึงดูดของโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เนื่องจากคุณลักษณะของพลาสติกแต่ละ Lot และแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถที่จะกำหนดเป็นค่าตัวเลขคงที่ได้ จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญของพนักงาน จึงได้มีการอบรมแก่พนักงานในแผนกหุ้มสายให้เข้าใจถึงวิธีการดังกล่าว แต่ก็ได้มีการแนะนำถึงวิธีในการตรวจสอบก่อนทำการเดินเครื่อง กล่าวคือ กำหนดให้มีการตั้งค่าความหนาเผื่อตั้งที่กล่าวแล้ว จากนั้นให้ทำการทดลองฉีดพลาสติกให้มีความยาวประมาณหนึ่งฟุตนำไปแช่น้ำเย็นทันที ทำการตัดตัวอย่างตามขวางเพื่อดูลักษณะความกลมของสาย กระทำเช่นนี้จนกระทั่งได้ความกลมที่ยอมรับได้ จึงเริ่มดำเนินการผลิต อนึ่ง ได้มีการกำหนดให้ลงบันทึกผลการตรวจสอบความกลมของสายลงในเอกสารใบควบคุมคุณภาพการหุ้มเปลือก ดังแสดงในรูปที่ 4.13

ข้อดี

1. ทำให้มีของเสียลดน้อยลง โดยเฉพาะสัดส่วนของเสียในส่วนของพลาสติก ทั้งนี้เนื่องจากการที่พนักงานมีการตรวจสอบก่อนทำการผลิตจริง และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีผลทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้แม่นยำขึ้น และสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น
2. ตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความกลมเป็นที่ต้องการของลูกค้า

ข้อเสีย

1. เนื่องจากวิธีการแก้ไขดังกล่าว ยังจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญส่วนตัวของพนักงาน ทำให้บางครั้งอาจใช้เวลาในการตั้งเครื่องนาน
2. มีการกำหนดให้พนักงานทำการตรวจสอบและลงบันทึกผลเพิ่มขึ้น ทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นภาระเพิ่มขึ้น

รูปที่ 4.13 แสดงใบควบคุมคุณภาพการหุ้มเปลือก (Sheathed Extruding QC. Tape)

วันที่ Date	หมายเลขเครื่อง M/C No.	หมายเลข Order Order Lot No.	ชื่อสาย Name	ขนาด Size(mm)	สี Color	ขนาดคาน้ำ Cond. Size	ผู้บันทึก Recorder	ส่งต่อไป Send To	
...../...../.....									
ตรวจรับ Acceptance	หมายเลข Lot Lot No.	ความยาว Length	เส้นผ่านศูนย์กลาง OD. Outside	สภาพผิว Appearance	เบอร์สารที่หุ้ม Lot No.				
		m.	mm.	G (ดี) NG (ไม่ดี)	เบอร์ CMB Lot No.				
ตรวจสอบ ระหว่างผลิต	รายการ Item ตำแหน่ง Position	ความหนาเปลือก Thickness. (mm.)			ความเบี้ยว Eccentric (%)		เส้นผ่านศูนย์กลาง Overall Dia. (mm.)		
	เริ่ม Start	ค่าควบคุม Avg Min.	Avg. Min.		ค่าควบคุม Min.		ค่าควบคุม Min.		
	หยุด Stop		Avg. Min.						
	รายการ Item ตำแหน่ง Position	สภาพผิวนอก Appearance	เส้นสีดำ Black Stripe	สี Color	สภาพเครื่องหมาย Marking	การเรียงสาย Winding	ผิวด้านในปุ่ม Sink Inside	ฟองอากาศ Bubble	การปก SH. SH. Strip
เริ่ม Start	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	
กลาง Middle	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)				
หยุด Stop	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	G(ดี) NG (ไม่ดี)	
ข้อความ Marking									
ผลิต Production	หมายเลขการผลิต Prod. Lot No.		ความยาว Length	รอยต่อ Joint					
				1	m.	2	m.	3	m.
			m.	4	m.	5	m.	6	m.
บันทึก (Note)									

4.2.9 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาด้านการออกแบบ จากการขาดการรวบรวมข้อมูลของผู้จัดส่งมอบวัตถุดิบ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

การคัดเลือกวัตถุดิบของโรงงานตัวอย่าง พบว่าเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ปรึกษาชาวต่างชาติ ทำให้ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าในราคาต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภททนไฟที่ทำการศึกษา พบว่าใช้วัตถุดิบเกือบทั้งหมดยกเว้นตัวนำทองแดงล้วนนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น ในขณะที่คู่แข่งสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผู้ผลิตในแถบยุโรป สามารถนำเสนอราคาแข่งขันได้ต่ำกว่ามาก ทั้งนี้เข้าใจว่าเนื่องจากโอกาสในการคัดเลือกวัตถุดิบมีมากกว่า

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เพื่อเป็นการลดปัญหาการด้อยโอกาสในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม ควรจะมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ส่งมอบวัตถุดิบรายต่าง ๆ เพื่อนำเสนอในการพิจารณา รวมถึงควรมีการกำหนดระบบในการคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับการผลิตเป็นมาตรฐาน

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการกำหนดกระบวนการในการคัดเลือกวัตถุดิบ (Procedure) ดังแสดงในภาคผนวก ง และกำหนดให้พนักงานในแผนกพัฒนาการออกแบบเป็นผู้รวบรวมข้อมูลผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Supplier) รวมถึงผลการพิจารณาลงในแบบฟอร์มใบพิจารณาวัตถุดิบใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 4.14 ซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ข้อดี


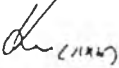









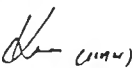



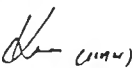



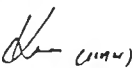

1. เพิ่มโอกาสในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมขึ้น สร้างโอกาสในการแข่งขันด้านราคา
2. ทำให้ไม่เป็นการผูกขาดสำหรับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น ทำให้ในส่วนของวัตถุดิบมีการแข่งขันด้านราคาที่จัดซื้อด้วยเช่นกัน

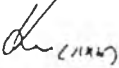ข้อเสีย

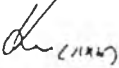1. จำเป็นต้องอาศัยการทดลองผลิตจริงในการพิจารณา จึงต้องมีการลงทุนในการทดลอง
2. ในการพิจารณาวัตถุดิบแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร

รูปที่ 4.14 แสดงแบบฟอร์มใบพิจารณาวัตถุดิบใหม่

ใบพิจารณาวัตถุดิบใหม่

หมายเลขหัวข้อทางเทคนิค				A-98-00 1								
โค้ดของวัตถุดิบ	ประเภท/size	ชื่อผู้ผลิต	ชื่อผู้จำหน่าย	ราคาต่อหน่วย								
SGT ๕๐01 (B)	PVC Compound	Riken (Thailand) Ltd.	Riken (Thailand) Ltd.	~ 36 บาท/Kg.								
<p>อ้างอิงหมายเลขรับพิจารณาวัตถุดิบเบอร์..... B-20-08-01</p> <p>สถานะในการพิจารณา <input type="radio"/> วัตถุดิบชนิดใหม่ <input checked="" type="radio"/> วัตถุดิบเทียบเคียง (เทียบเคียงกับ..... C.3901)</p> <p>จุดประสงค์ <input checked="" type="radio"/> คุณภาพ <input type="radio"/> ราคา <input type="radio"/> อื่นๆ.....</p> <p>ขอบข่ายการพิจารณา <input checked="" type="radio"/> เปรียบเทียบสเปควัตถุดิบ กับ สเปคอ้างอิง <input checked="" type="radio"/> ทดสอบคุณสมบัติวัตถุดิบขั้นต้น</p> <p>วัตถุดิบทำ Trial Sample <input checked="" type="radio"/> ตัวอย่างได้เปล่า <input type="radio"/> จัดซื้อมาในราคา.....</p> <p>ปริมาณตัวอย่าง..... 200 kg. วันที่วัตถุดิบเข้าโดยประมาณ..... 20/8/20</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ผู้จัดการฝ่าย</th> <th>ผู้จัดการแผนก</th> <th>ผู้รับหน้าที่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 17.1.8.120</td> <td> 17.1.8.120</td> <td> 19.1.8.120</td> </tr> </tbody> </table>					ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการแผนก	ผู้รับหน้าที่	 17.1.8.120	 17.1.8.120	 19.1.8.120		
ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการแผนก	ผู้รับหน้าที่										
 17.1.8.120	 17.1.8.120	 19.1.8.120										
<p>ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทดลอง..... TMM 1 x 200 mm²</p> <p>หน่วยการผลิต..... ๘-11 วันที่..... 27/8/20</p> <p>รายละเอียดเงื่อนไขในการทดลอง..... หน้ากระดาษพิเศษ EC 502 (ขนาด: 6inch)</p> <p>ผลการทดลอง <input checked="" type="radio"/> ความเหมาะสมในเงื่อนไขการผลิต อ้างอิง..... ใบรายงาน PRT <input checked="" type="radio"/> ผลการประเมินคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ทดลอง อ้างอิง..... Test Report Code 223-CH-010998 <input type="radio"/> ผลการประเมินต้นทุนการผลิต อ้างอิง..... สรุปผลการทดลอง <input checked="" type="radio"/> Satisfied <input type="radio"/> Failed</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม.....</p> <p>การพิจารณาอนุมัติ <input type="radio"/> ยกเลิก <input checked="" type="radio"/> สามารถนำไปจัดซื้อเพื่อใช้ทำ Trial Mass Production ได้ เมื่อมีการอนุมัติจากผู้จัดการโรงงาน</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รองผู้จัดการโรงงาน ส่วนวิศวกรรม</th> <th>ผู้จัดการฝ่าย</th> <th>ผู้จัดการแผนก</th> <th>ผู้รับหน้าที่</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 22.9.20</td> <td> 22.9.20</td> <td> 22.9.20</td> <td> 21.9.20</td> </tr> </tbody> </table>					รองผู้จัดการโรงงาน ส่วนวิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการแผนก	ผู้รับหน้าที่	 22.9.20	 22.9.20	 22.9.20	 21.9.20
รองผู้จัดการโรงงาน ส่วนวิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้จัดการแผนก	ผู้รับหน้าที่									
 22.9.20	 22.9.20	 22.9.20	 21.9.20									

4.2.10 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาด้านการออกแบบ จากการใช้มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบทั่วไปไม่มีข้อกำหนดเพื่อความสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

เนื่องจากในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบสายไฟฟ้าทั่วไปมีอยู่หลายสถาบัน โดยที่นิยมใช้อ้างอิง ได้แก่ IEC , IEEE , ICEA , BS , JIS , TIS , VDE และ UL เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย สำหรับลูกค้าและผู้ผลิตนิยมใช้มาตรฐาน IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) อันนี้มาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ โดยทั่วไปมีลักษณะองค์ประกอบของสายเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในด้านความหนาหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเหล่านี้สนในในคุณสมบัติด้านไฟฟ้าเท่านั้น มิได้กล่าวถึงคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การทนไฟ, การทนวงเหนียวไฟ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึง ค่ากำหนดต่าง ๆ เป็นค่ากำหนดต่ำสุด (Minimum) ทั้งสิ้น จึงถือว่าในกรณีที่มีการออกแบบโดยมีค่ากำหนดต่าง ๆ เกินกว่าค่าที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ ไม่เป็นการผิดหรือละเลยมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบ ดังนั้นในการออกแบบ ทางทีมงานจึงทำการออกแบบโดยมักใช้ค่ากำหนดของมาตรฐานเหล่านั้นเป็นค่าต่ำสุดสำหรับการผลิต

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

เนื่องจากสายไฟฟ้าประเภททนไฟ มีจำนวนมากขนาด การทดสอบจึงควรจะมีการสุ่มพิจารณา อาทิเช่น ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยในขั้นตอนแรกควรที่จะทำการออกแบบโดยกำหนดค่าต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง นั่นคืออ้างอิงมาตรฐาน IEC 502 จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทางไฟฟ้าและคุณสมบัติพิเศษตามที่ลูกค้ากำหนด คือ การทนวงเหนียวการลุกไหม้ไฟ, การทนไฟ เป็นต้น

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ผู้ศึกษาได้เสนอให้โรงงานตัวอย่างได้ทดลองผลิตสายไฟฟ้าประเภททนไฟที่มีตัวนำขนาด 6 มม², ขนาด 95 มม² และขนาด 300 มม² ทำการพิจารณาค่าเผื่อต่าง ๆ โดยพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของสายไฟ

ตารางที่ 4.5 แสดงการพิจารณาหน้าที่หลักขององค์ประกอบต่าง ๆ ต่อคุณสมบัติของสาย

วัตถุประสงค์ประกอบ	คุณสมบัติทางไฟฟ้า	คุณสมบัติทางเคมีและอื่น ๆ	
		การหน่วงเหนี่ยวการลุกลาม	การทนไฟ
ตัวนำทองแดง	○	X	X
เทป Mica	X	△	○
ฉนวน	X	△	△
สารเติมเต็ม	X	△	△
เทปรัด(Binder Tape)	X	△	△
เปลือกนอก	X	○	△

- หมายเหตุ : ○ สัญลักษณ์แทน ความสำคัญต่อคุณสมบัติที่พิจารณา
 △ สัญลักษณ์แทน ความสำคัญต่อคุณสมบัติที่พิจารณาน้อย
 X สัญลักษณ์แทน ไม่มีความสำคัญต่อคุณสมบัติที่พิจารณา

จากการพิจารณาดังกล่าว ทำให้ได้แนวความคิดที่จะศึกษาการหาค่าเพื่อสำหรับวัตถุประสงค์สองประเภทคือ พลาสติกที่ใช้เป็นเปลือกนอกและ จำนวนชั้นของเทป Mica ซึ่งได้กล่าวถึงการพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนชั้นของเทป Mica ในหัวข้อที่ 4.2.7 พบว่าการพันเทป Mica จำนวนสองชั้น โดยชั้นแรกทำการห่อ และชั้นที่สองทำการพันเทป Mica โดยมีส่วนซ้อนทับ 1/5 ของความกว้างเทป สามารถทำให้ทนการเผาไฟได้ที่ 750 °C นาน 3 ชั่วโมง ทำให้มีผลไม่จำเป็นต้องเผื่อความหนาสำหรับเปลือกนอกต่อคุณสมบัติดังกล่าว เมื่อทำการพิจารณาในคุณสมบัติเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวการลุกลามของไฟ พบว่าจากความหนาดังกล่าวทำให้เกิดการลุกลามเพียงแค่ 50 เซนติเมตร จากข้อกำหนด 2.4 เมตร จึงสรุปได้ว่า ความหนาของเปลือกนอกกำหนดค่าความหนาตามมาตรฐาน IEC 502

ข้อดี

1. ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการออกแบบและความต้องการของลูกค้า

2. ทำให้เกิดความสมเหตุสมผลในการออกแบบ กล่าวคือ ไม่มีการเผื่อมากเกินไป ในส่วนที่ไม่จำเป็น
3. เป็นแบบอย่างในการพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการลดต้นทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
4. สร้างโอกาสในการแข่งขันด้านราคามากขึ้น

ข้อเสีย

1. จำเป็นต้องใช้เวลาในการทดลองนาน
2. จำเป็นต้องมีการลงทุนในการทดลอง
3. จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์ของผู้มีประสบการณ์หรือมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสาย เป็นสำคัญ

4.2.11 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาพนักงานไม่ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาปัญหาการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานของพนักงาน พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการที่พนักงานเป็นพนักงานใหม่ ไม่เข้าใจการทำงาน และพนักงานในส่วนที่มีความเกียจคร้าน ไม่ใส่ใจในการทำงาน จึงมักละเลยหน้าที่

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานให้ชัดเจน เช่น กำหนดในมาตรฐานการทำงาน หรือแผนควบคุม เป็นต้น , จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ทำให้พนักงานต้องคอยให้ความสนใจในการทำงาน , การจัดการฝึกอบรมพนักงานใหม่ , การส่งเสริมการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ , กิจกรรมคุณภาพ และการใช้ระบบตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) เป็นเครื่องมือในการสุ่มตรวจสอบการทำงาน of พนักงานเป็นประจำ อนึ่ง กรณีที่ข้อผิดพลาดสามารถตรวจพบได้โดยอาศัยเครื่องมือกันพลาด (Fool Proof Tool) สมควรที่จะติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดการทำงานของเครื่องจักร มีการรายงานความเร็วในการทำงาน ณ. ช่วงเวลาต่าง ๆ โดยอาศัยแผ่นบันทึกข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 4.15 ทำให้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานของพนักงานได้ สำหรับพนักงานใหม่ ทางโรงงานตัวอย่างมีการกำหนดให้มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน รวมทั้งทำการฝึกอบรมด้วยวิธีการ OJT ดังแสดงในภาคผนวก จ นอกจากนี้ในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดให้มีการลงบันทึกผลการตรวจสอบหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดในใบควบคุมคุณภาพ (QC Tag) สำหรับเงื่อนไขการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถตรวจเช็คด้วยระบบไฟฟ้า หรือเชิงกลใด ๆ ทางโรงงานตัวอย่างได้ใช้ระบบสัญญาณเสียงเตือนมาติดตั้ง อาทิเช่น การตั้งอุณหภูมิสำหรับเครื่องหุ้ม จากเดิมทำการตั้งค่าโดยระบบดิจิทัลอยู่แล้ว จึงได้มีการใส่ตัวสัญญาณเสียงเพิ่มเติม โดยกำหนดให้มีการร้องเตือนเมื่อ อุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด เป็นต้น ทำให้พนักงานสามารถมาทำการแก้ไขได้ทันที่

ข้อดี

1. ทำให้มีปริมาณของเสียลดน้อยลง ทำให้มีผลต่อการคำนวณต้นทุนของสาย
2. ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร และของพนักงานดีขึ้น
3. ระบบคุณภาพของโรงงานตัวอย่างดีขึ้น

ข้อเสีย

1. ต้องมีการลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์กันพลาด (Fool Proof Tool)
2. ทำให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นภาระเพิ่ม จะเป็นที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับพนักงาน
3. พนักงานจะต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลมากขึ้น

รูปที่ 4.15 แสดงแผ่นบันทึกข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร

MS24

時間計測表

名前		時間	
年	月	日	
管理者		全体	分
機台NO		停止	分
注文NO		稼働	分
作業NO		敬受	
部品NO		始	
行程時間		差	
時間	数量	行程時間	
		計國	
		実績	
		差	
		作業中断	
			分
			%

4.2.12 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาขาดการรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาปัญหาการขาดการรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง พบว่าสาเหตุเกิดการ สายไฟฟ้า ประเภททนไฟนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับประเทศไทย โดยที่สำคัญยังไม่มีผู้ผลิตภายในประเทศรายใด เคยทำการผลิตเลย ข้อมูลส่วนใหญ่ของสายไฟฟ้าประเภทดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากบริษัทแม่ของโรงงานตัวอย่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภททนไฟ กำหนดให้ใช้มาตรฐานที่ทางประเทศญี่ปุ่นกำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยหัวข้อการทดสอบไม่เหมือนกับหัวข้อทดสอบของมาตรฐานอื่น ๆ จึงทำให้การออกแบบไม่มีแนวทางหรือข้อมูลสนับสนุนชัดเจน รวมถึง ทีมงานที่ทำการศึกษผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าประเภททนไฟเป็นพนักงานในส่วนของโรงงาน ไม่มีโอกาสในการติดต่อแหล่งข้อมูลภายนอกเช่น ลูกค้า หรือ สภาพการตลาดใด ๆ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ควรจะมีการกำหนดให้ฝ่ายขายและฝ่ายโรงงานได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจำ นอกจากนี้ควรติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในส่วนของโรงงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการกำหนดการประชุม Product Development Meeting โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของโรงงาน โดยมีหัวข้อการประชุมหลักคือ รายงานข่าวสารความคืบหน้าและการเคลื่อนไหวของตลาด , ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงงาน จากการประชุมดังกล่าว ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายโรงงาน ทางฝ่ายขายได้ข้อมูลความคืบหน้าการพัฒนาของโรงงานเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ทางฝ่ายโรงงานได้รับทราบความต้องการของลูกค้า, ภาวะการแข่งขัน รวมไปถึงตัวอย่างและข้อมูลต่าง ๆ ของคู่แข่ง นอกจากนี้ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้พนักงานในทีมงานออกแบบได้ศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น

ข้อดี

1. ทำให้ทั้งฝ่ายโรงงานและฝ่ายขายได้รับข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการแข่งขันและการพัฒนา
2. ทำให้ทีมงานการออกแบบได้มีรูปแบบในการออกแบบหลากหลายมากขึ้น

ข้อเสีย

1. จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายขายเพื่อช่วยหาข้อมูล ซึ่งบางครั้งต้องรบกวนจากลูกค้า เพื่อจัดหาตัวอย่างของคู่แข่ง ทั้ง ๆ ที่ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณในการแข่งขัน
2. สูญเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงาน ในทีมงานการออกแบบ

4.2.13 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาการหุ้มสายแล้วเกิดลักษณะผิวสายขรุขระ

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

จากการศึกษาปัญหาการเกิดลักษณะผิวสายขรุขระ พบว่าสาเหตุหลักประกอบด้วย คุณภาพของเม็ดพลาสติกไม่สม่ำเสมอ , การตั้งอุณหภูมิของเครื่องหุ้มไม่ได้ที่ , อุปกรณ์ Die-Nipple ชำรุด และการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของพนักงาน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลของเสียในรูปที่ 3.5 พบว่าสัดส่วนของเสียของพลาสติกในปี 2542 มีค่าเท่ากับ 4.04% ซึ่งเป็นตัวเลขที่โรงงานตัวอย่างมุ่งหวังที่จะปรับปรุงให้ลดลง สำหรับการตรวจสอบข้อบกพร่องดังกล่าวอาศัยการสังเกตของพนักงานประจำเครื่อง พบว่า บางครั้งพนักงานพลั้งเผลอ หรือบ้างก็ละเลยการตรวจสอบ


ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบไม่สม่ำเสมอ ควรจะมีการตรวจรับวัตถุดิบเป็นระบบ รวมถึงระบบการจัดเก็บที่เหมาะสม กรณีอุปกรณ์ Die-Nipple ชำรุด จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานในการรับและคืนใหม่ให้รัดกุม สำหรับการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน of พนักงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดให้ทำการตรวจสอบ รวมถึงการลงบันทึกในแบบฟอร์มที่กำหนด นอกจากนี้ ควรจะหาอุปกรณ์กันพลาด (Fool Proof Tool) มาช่วยทำการตรวจสอบ

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

โรงงานตัวอย่างได้จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) และกำหนดการแสดงเครื่องหมายการตรวจรับวัตถุดิบอย่างชัดเจน สำหรับการตรวจรับวัตถุดิบได้มีการกำหนดในแผนควบคุมที่แสดงในภาคผนวก ค เกี่ยวกับการตรวจสอบทางโรงงานตัวอย่างมีการกำหนดจุดตรวจสอบในแผนควบคุมและออกแบบฟอร์มใบควบคุมคุณภาพการหุ้มเปลือกสำหรับบันทึกผลการตรวจสอบ แต่เนื่องจากกั้นการละเลยของพนักงาน ทางโรงงานจึงได้จัดทำอุปกรณ์สำหรับกันพลาดโดยมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4.16

อุปกรณ์ตรวจเช็คผิวด้านบน

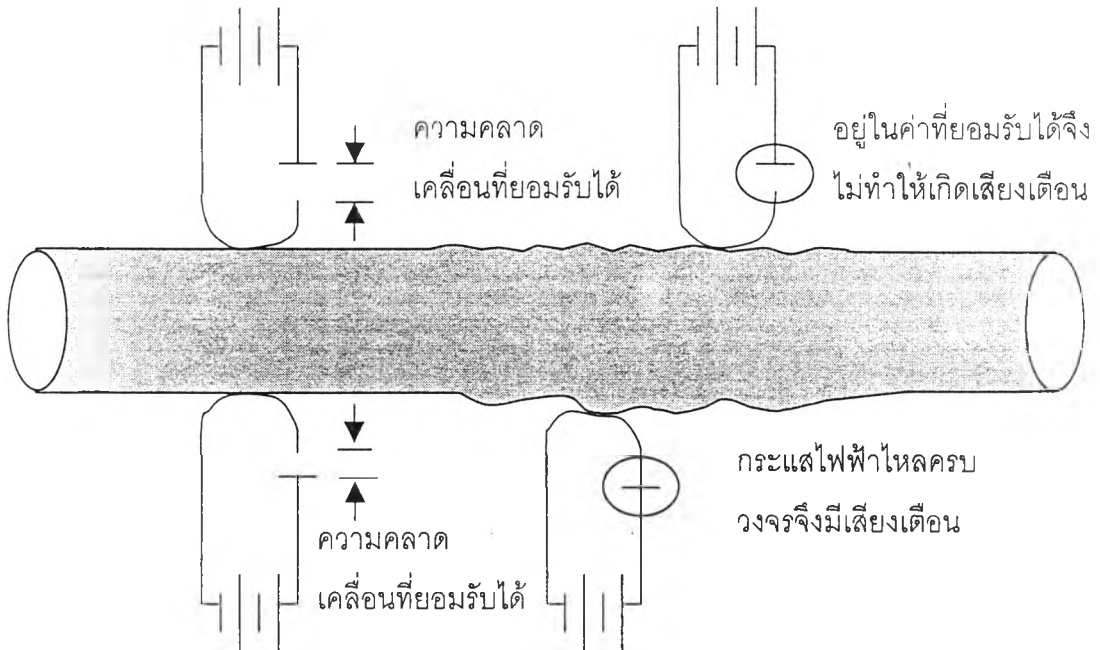

อุปกรณ์ตรวจเช็คผิวด้านล่าง

หมายเหตุ : ปลายด้านหนึ่งของอุปกรณ์ จะเป็นลวดโลหะซึ่งมีการปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากกระแสไฟยังไหลไม่ครบวงจร จึงทำให้ไม่มีเสียงสัญญาณดังขึ้น แต่กรณีที่ผิวสายเป็นคลื่น ผิวที่เป็นคลื่นจะดันให้ลวดโลหะดังกล่าวไปชนกับอีกปลายด้านหนึ่งของอุปกรณ์ จึงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร และจะมีเสียงสัญญาณเตือน

รูปที่ 4.16 แสดงอุปกรณ์กันพลาด (Fool Proof) สำหรับตรวจสอบลักษณะผิวสาย

ซึ่งเมื่อพบว่าสายมีลักษณะขรุขระ ในระดับที่ทางโรงงานรับไม่ได้ จะมีผลทำให้เส้นลวดโลหะที่สัมผัสกับผิวถูกดันไปชนผนังของอุปกรณ์อีกด้านหนึ่งทำให้สัญญาณไฟครบวงจร จึงมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น

ข้อดี

1. ในกรณีเกิดของเสียสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้
2. ลดจำนวนของเสีย เนื่องจากการตรวจสอบมีความสามารถในการตรวจพบได้แม่นยำขึ้น
3. มีผลทำให้ผู้จัดส่งวัตถุดิบมีการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสีย

1. เพิ่มจำนวนเอกสารที่จะต้องลงบันทึก และเพิ่มการดูแลจัดเก็บเอกสาร
2. อุปกรณ์กันพลาด (Fool Proof Tool) จำเป็นต้องจัดทำหลายขนาด ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวแต่ละชิ้น จะเหมาะสำหรับการตรวจสอบแต่ละขนาดสาย ไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้ทุกขนาดสาย

4.2.14 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาเกิดของเสียเนื่องจากการใช้ความเร็วหรือแรงดึง ในการผลิตสูงเกินไป

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

การศึกษาปัญหาของเสียของโรงงานตัวอย่าง พบว่ากรณีการใช้ความเร็วไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลายประกอบ อาทิเช่น ขนาดของตัวนำไม่ได้ขนาด , ตัวนำขาด , สายไฟฟ้าที่หุ้มมีขนาดความหนาของฉนวนบางกว่ากำหนด , ปัญหาหุ้มสายแหงเนื่องจากอัตราการไหลของพลาสติกไม่ทันกับความเร็วในการหุ้ม เป็นต้น สาเหตุหลักของปัญหาการใช้ความเร็วไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ เกิดจาก พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานกะบาย กล่าวคือพนักงานมักที่จะทำการเปลี่ยนความเร็วในการผลิต เพื่อให้สามารถทำงานได้แล้วเสร็จก่อนกำหนดการ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ควรรหาวิธีการติดตามการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งหาอุปกรณ์กันพลาดติดตั้งไว้ตรวจจับความเร็วการทำงานของเครื่องจักร

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

โรงงานตัวอย่างได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบความเร็วในการทำงานของเครื่องจักร โดยจะมีการบันทึกผลในเอกสาร ดังแสดงในรูปที่ 4.15 ซึ่งพนักงานไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ดังนั้น พนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามอัตราเร็วที่ได้กำหนด รวมทั้งมีการกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน โดยกำหนดให้ลงบันทึกในแบบฟอร์มใบควบคุมคุณภาพ (QC Tag) ของแต่ละแผนก

ข้อดี

1. ลดจำนวนของเสียเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน of พนักงานได้
2. ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดตาม และควบคุมคุณภาพดีขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
3. เครื่องจักรถูกใช้งานตามภาวะที่เหมาะสม ไม่พบการขัดข้องเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอีกเลย

ข้อเสีย

1. เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องตรวจสอบความเร็วและการทำงานของเครื่องจักร
2. จำเป็นต้องจัดพนักงานในการตรวจสอบใบบันทึกผลการทำงานของเครื่องจักร
3. เพิ่มจำนวนเอกสารที่ต้องจัดเก็บ และรักษา

4.2.15 วิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อบกพร่องของปัญหาตัวนำทองแดงถูกการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยวิธีการไม่เหมาะสม

สภาพปัญหาก่อนการปรับปรุง

การศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติของทองแดงคือการอบนึ่งตัวนำ พบว่าทางโรงงานตัวอย่างทำการอบนึ่งทองแดงด้วยไอน้ำ โดยจะทำการขุดสายเป็นกองและใส่รถเข็นเข้าไปยังหม้อไอน้ำ เพื่อทำการอบนึ่ง ระยะเวลาในการอบนึ่งจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง จากการตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของตัวนำทองแดงไม่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ตัวนำที่อยู่ด้านในกอง บางส่วนมีคุณสมบัติเช่นเดิมเหมือนก่อนการอบนึ่ง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การที่ไอน้ำไม่สามารถแทรกเข้าได้ทุกส่วนของกองขดลวด อนึ่งการอบด้วยไอน้ำยังส่งผลให้ตัวนำทองแดงมีอาการหมองคล้ำด้วย

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง

ควรจะหาวิธีการให้ความร้อนแก่ลวดตัวนำทองแดงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการเดิมอุปกรณ์การอบนิ่มจำเป็นต้องมีการลงทุนมาก สิ้นเปลืองเนื้อที่การทำงาน และเวลาการทำงาน กล่าวคือจะต้องมีแกนสำหรับใส่ทองแดงสำหรับนำเข้าหม้ออบจำนวนมาก และหม้ออบควรมีหลายเครื่องทั้งนี้เนื่องจากการอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน หม้ออบแต่ละเครื่องก็มีขนาดใหญ่

ปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ

ทางโรงงานตัวอย่างได้มีการศึกษาวิธีการในการอบนิ่มอื่น ๆ ที่นิยมใช้อยู่ทั่วไป พบว่าการอบนิ่มด้วยไฟฟ้าจะมีความรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเส้นลวดที่ได้ผ่านการรีดแล้วจะถูกส่งผ่านไปยังกระบวนการอบนิ่มอย่างต่อเนื่องทันที โดยลวดตัวนำจะวิ่งผ่านลูกรอกที่มีการปล่อยกระแสไฟเพื่อเป็นการอบนิ่ม จากนั้นเส้นลวดตัวนำจะถูกม้วนไปยังลูกล้อที่บริเวณท้ายเครื่อง จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการขนถ่ายหลายรอบเช่นเดิม ไม่จำเป็นต้องมีแกนสำหรับใส่ลวดทองแดง และที่สำคัญช่วยลดความบกพร่องเกี่ยวกับความไม่สม่ำเสมอของการอบนิ่มได้หมดสิ้น หนึ่งปัญหาเกี่ยวกับเส้นลวดพันกันเนื่องจากการถ่ายเส้นลวดตัวนำใส่แกนเพื่ออบนิ่ม และม้วนจากแกนใส่ลูกล้อ ก็หมดสิ้นไปเช่นกัน

ข้อดี

1. ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่สั้น
2. การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ออบนิ่มทำได้ง่ายกว่า รวมถึงพื้นที่ของอุปกรณ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมไม่ใหญ่โตเกินควร
3. สามารถลดการดูแลรักษาเครื่องจักร และแกนที่ใช้สำหรับขดลวดตัวนำในการอบนิ่มด้วยไอน้ำ
4. ทำให้ระบบ 5 ส ของโรงงานดีขึ้น เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับการทำงานได้เพิ่ม ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก

ข้อเสีย

1. จำเป็นต้องลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
2. จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการทำงาน

จากการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการออกแบบและกระบวนการผลิตที่ได้กล่าวรายละเอียดแล้วนั้น สรุปได้ดังตารางที่ 4.6 นอกจากทำการระบุรายละเอียดการปฏิบัติการแก้ไข ในขณะเดียวกันทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้พิจารณาคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำได้ทำการประเมินคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำหลังการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะไว้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำไม่ปรากฏว่ามีปัญหาที่มีคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำเกินกว่า 200 คะแนนเหลืออยู่อีกเลย

4.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อบกพร่องในการออกแบบและกระบวนการผลิต

จากที่ได้นำเสนอการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของข้อบกพร่องที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำเกินกว่า 200 คะแนน พบว่าทำให้สามารถขจัดปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้ แต่ก็ยังพบว่าปัญหาที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำต่ำกว่า 200 คะแนน ยังมีอีกจำนวนมาก จึงได้มีแนวความคิดที่จะนำปัญหาดังกล่าวมาทำการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้คัดเลือกปัญหาที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำเกิน 100 คะแนนมาทำการแก้ไข พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 32 ข้อ

ในการแก้ไขปรับปรุง ได้เลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมมาดำเนินการ เช่น การสร้างอุปกรณ์ป้องกันการผิดพลาด (Fool Proof Tool) เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ปัญหาเหล่านั้นมีค่าคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำลดลงเป็นที่น่าพึงพอใจ รายละเอียดในการเสนอแนะแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งการพิจารณาค่าคะแนนความเสี่ยงซึ่งนำหลังการปรับปรุง แสดงได้ดังตารางที่ 4.6

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 1 ขง 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
คน - เป็นผู้ทำการประมวลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งทำการผลิตได้	ใช้มาตรฐานผิด	- ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	10	- พนักงานใหม่ขาดประสบการณ์	6	- ระบุให้สอนงานโดยวิธี OJT	5	300	- ควรกำหนดระบบการทำงานให้ชัดเจนและรอบครอบขึ้น	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ	- จัดทำมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์	6	3	2	36
				- ไม่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า	8	ไม่มี	5	400	- ควรกำหนดระบบการทำงานและแบบฟอร์มให้รอบครอบขึ้น	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ	- จัดทำแบบฟอร์ม Design Input	6	1	3	18
				- ขาดการศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง	8	ไม่มี (คู่แข่งในเมืองไทยไม่มี ส่วนของคู่แข่งจากต่างประเทศไม่มีข้อมูล)	8	640	- ติดต่อฝ่ายขายซึ่งมีโอกาสในการพบปะลูกค้าเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูล	1/ก.ย./99 แผนกพัฒนาการออกแบบและฝ่ายขาย	- กำหนดให้มีการประชุมระหว่างฝ่ายขายกับโรงงาน ทุกเดือนและติดระบบInternet	6	2	2	24

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 2 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
คน	- คัดเลือกวัตถุดิบไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม	- ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ทำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการผลิต	9	- พนักงานขาดความรู้	7	- พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ได้ระบุคุณสมบัติชัดเจน	5	315	- กำหนดคุณสมบัติพนักงานให้ชัดเจน, กำหนดแผนการฝึกอบรม	1/ก.ย./99	- กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานและกำหนดแผนการอบรมประจำปี	3	3	3	27

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 3 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มี.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มี.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ												
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N								
เครื่องจักร - เป็นส่วนสำคัญใน การผลิตเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์สายไฟ ที่ต้องการ	- มีประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ	- ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องบ่อยครั้ง	5	- ขาดการบำรุงรักษา	7	- ถือเป็นหน้าที่ของแผนกซ่อมบำรุงรับผิดชอบ	7	245	- ควรใช้ระบบบำรุงรักษาทีละผล (TPM)	1/ก.ค./99	- จัดทำระบบ TPM	3	3	3	27								
		- ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า		- ไม่ตรวจเช็คสภาพการทำงานประจำวัน		8			ไม่มี		10					400	- ควรใช้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเช็ค	1/ก.ค./99	- จัดทำแบบฟอร์มสำหรับตรวจเช็ค	3	2	3	18
		- สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแก้ไขสูง		- สูญเสียเวลา, วัสดุดิบ													6		ไม่มี				

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 4 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
เครื่องจักร	~ มีประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ	~ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องบ่อยครั้ง, ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า, ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแก้ไขสูง รวมถึงสูญเสียเวลาและวัตถุดิบ	5	~ พนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน ~ การปรับแต่งโดยไม่ถูกต้อง	8	ไม่มี	9	360	~ ควรใช้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับบันทึกหรือใช้อุปกรณ์กันพลาด	1/ก.ย./99 แผนกเทคนิคการผลิต	~ จัดทำอุปกรณ์กันพลาดที่ใช้เดือนเมื่อไม่เป็นตามที่กำหนด	3	2	3	18
					2	ไม่มี (การแก้ไขเป็นไปเพื่อให้สามารถผลิตต่อไปได้เท่านั้น)	9	90							

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE-001

หน้า 5 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
เครื่องจักร	- มาตรฐานการทำงาน ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพเครื่อง	- ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ตามแบบที่กำหนด, เกิด เกิดการสูญเสียเวลา, วัสดุ ดิบ - ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัว ผลิตภัณฑ์	8	- การพิจารณาเงื่อนไข การใช้งานไม่เหมาะสม	8	ไม่มี (อาศัยการลงมิด ลองดูหรือข้อมูล ใกล้เคียง)	4	224	- ควรทำการพิจารณา ความเหมาะสมของ เครื่องจักรในการผลิต ก่อนจัดทำมาตรฐาน	1/ก.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต และแผนกพัฒนาการ ออกแบบ	- จัดทำแบบฟอร์ม พิจารณาความ เหมาะสมของ เครื่องจักร	4	2	3	24

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 6 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t
เครื่องจักร	~ ขาดอุปกรณ์ตรวจสอบ ความผิดพลาด	~ ทำให้เกิดของเสีย ~ ทำให้เกิดการสูญเสียเวลา, วัตถุดิบ	9	~ เครื่องจักรรุ่นเก่า	6	~ อาศัยการเฝ้า สังเกตของพนักงาน	3	162	~ ควรศึกษาการป้องกัน ความผิดพลาด ด้วยอุปกรณ์กันพลาด	15/ต.ค./99 แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกบุคคล	~ ส่งเสริมการทำ กิจกรรม QCC	5	2	3	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA : TYE - 001

หน้า / ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เซเรจลิน ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วิธีการ ~ เป็นกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ลูก ค้าต้องการ	~ อ้างอิงมาตรฐานผิด	~ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ สอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า	10	~ ไม่ศึกษาความต้องการ ของลูกค้าให้ละเอียด	3	ไม่มี (อาศัยคำแนะนำ จากบริษัทแม่)	4	120	~ ควรมีการกำหนด แบบฟอร์มเพื่อใช้รวบรวม ข้อมูล	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ	~ จัดทำแบบฟอร์ม Design Input	6	1	3	18
				~ ขาดการศึกษามาตรฐาน ต่าง ๆ	5	ไม่มี (กำหนดให้พนักงาน เรียนรู้จาก OJT)	4	200	~ ควรจัดทำกรฝึกอบรม	1/ส.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบและแผนกบุคคล	~ กำหนดให้มีการ ฝึกอบรมโดยOJT	5	3	2	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 8 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20 มิ.ย. 99

(ทบทวน) 20 ธ.ค. 99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วิธีการ	- คัดเลือกวัตถุดิบไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม	- ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	10	- ขาดระบบวิธีการในการคัดเลือกวัตถุดิบ	5	- ศึกษาตามคำแนะนำจากบริษัทแม่	4	200	- ควรจัดระบบการคัดเลือกวัตถุดิบ	1/ก.ค./99	- กำหนดกระบวนการทำงานการคัดเลือกวัตถุดิบ	3	3	2	18
					2	ไม่มี (เมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องการแล้ว จะไม่มีการทบทวนพิจารณาผู้ผลิตรายอื่น ๆ อีก)	10	200	- ควรใช้แบบฟอร์มสำหรับการรวบรวมข้อมูล	1/ก.ค./99	- จัดทำแบบฟอร์มการพิจารณาวัตถุดิบใหม่	3	3	2	18
		- ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ทำให้ยากต่อการแข่งขัน	8	- ไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้	5	ไม่มี (อาศัยรูปแบบทั้งหมดจากบริษัทแม่)	4	160	- ควรมีการฝึกอบรมด้วย OJT	1/ก.ค./99	- จัดทำระบบการพิจารณาวัตถุดิบใหม่	3	3	3	27

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 9 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วิธีการ	- ค่าเผื่อต่าง ๆ ไม่เหมาะสม	- ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	10	- มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม	8	ไม่มี (พยายามหาวัสดุดิบที่มีคุณสมบัติดีเลิศซึ่งทำให้ราคาสูง)	5	400	- ควรทำการพิจารณาสุ่มทดลองให้ครอบคลุมและจัดระบบการพิจารณาที่รอบครอบ	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ	- จัดทำมาตรฐานการออกแบบสายไฟ	7	3	2	42
		- ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตเนื่องจากไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีอยู่	7	- ขาดการทดลองการผลิตจริง , ขาดข้อมูลจริง	5	ไม่มี (อ้างอิงข้อมูลของการผลิตที่ใกล้เคียง)	5	4	140	- ควรจัดระบบการพิจารณาให้รอบครอบ	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ และแผนกเทคนิคการผลิต	- จัดทำมาตรฐานการออกแบบสายไฟและการพิจารณาความเหมาะสมกับเครื่องจักร	5	3	3

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 10 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ปล่อย (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ								
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n				
วิธีการ	~ วัสดุดิบถูกนำไปใช้, เก็บรักษาด้วยวิธีการที่ ไม่เหมาะสม	~ ทำให้การใช้วัสดุดิบไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ~ เกิดการสูญเสียวัสดุดิบ	2	~ ขาดคำแนะนำในการทำงาน	2	~ ปฏิบัติตามมาตรฐาน การทำงาน	4	16											
				~ ไม่ทำการศึกษาวิธีการ ใช้งาน,การเก็บ รักษาที่เหมาะสม	2	~ ไม่มี	4	16											
				~ วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง ต้องไม่มีการกำหนด ไว้ชัดเจน	2	~ ไม่มี (จัดเก็บตามสภาพ ที่มีอยู่เดิม)	4	16											
				~ ไม่ได้ศึกษาความสอดคล้อง ระหว่างเครื่องจักรและวัสดุดิบที่เลือก	3	~ ไม่มี (ทำการพิจารณา แยกกันเป็นส่วน ๆ)	7	42											

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 11 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ									
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N					
วิธีการ	~ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ออกแบบนาน	~ ทำให้โอกาสในการแข่งขัน น้อยลง	3	~ โปรแกรมที่ใช้ในการ ออกแบบไม่ทันสมัย	4	~ ใช้โปรแกรม Lotus	8	96												
				~ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบรวบรวมข้อมูลเก่า	6	~ ใช้เครื่องที่ Run บน Dos (โปรแกรม Lotus)	8	144	~ ควรแปลงข้อมูลให้ ใช้กับโปรแกรมอื่นที่ ทันสมัยได้	1/ก.ค./99	~ กำหนดให้ใช้ โปรแกรม Excel แทน	3	3	3	27					
				~ ขาดผู้มีความรู้และ ความชำนาญ	3	ไม่มี (ใช้พนักงานที่มี ประสบการณ์มาก เข้าไว้)	2	18												
				~ เอกสารต่าง ๆ , ข้อมูล ที่ใช้ในการออกแบบไม่ มีการรวบรวมชัดเจน	7	ไม่มี (พนักงานต่างคน ต่างเก็บ,บ้างก็ใช้จำ)	7	147	~ ควรจัดระบบการออก แบบให้ชัดเจน	1/ก.ค./99	~ จัดทำมาตรฐาน ในการออกแบบ	5	1	1	5					

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 12 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เชิงเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
วัสดุดิบ - ตัวนำ - นำกระแสไฟฟ้า	- ขนาดไม่ได้มาตรฐาน	- ทำให้ปริมาณกระแสไม่ได้ ตามที่มาตรฐานกำหนด, ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง (กรณีที่ขนาดใหญ่เกิน) และอาจกระทบต่อขนาด ของรางสายที่ลูกค้าได้ ออกแบบไว้	8	- การกำหนดค่าเผื่อไม่ เหมาะสม - การกำหนดแรงดึง ต่าง ๆ ในแต่ละกระ บวนการผลิตไม่ เหมาะสม - การกำหนดขนาดลูก โครริด	4	ไม่มี (มักกำหนดให้ ใหญ่ไว้ก่อน) 3 - กำหนดโดยอาศัย ข้อมูลที่แนบมากับ เครื่องจักร 3 - ไม่สามารถระบุให้มี ขนาดหลากหลาย ได้เพราะไม่คุ้มที่ ลงทุน	4	128	- ควรจะศึกษาประ สิทธิภาพเครื่องและ มาตรฐานให้ละเอียด แบบ	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออก แบบ	- จัดทำมาตรฐาน ในการออกแบบ	6	3	2	36

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 13 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนายุทธศาสตร์สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัตถุดิบ - ตัวนำ	- เกลี่ยตัวนำคลาย	- ทำให้คุณสมบัติการนำไฟฟ้าแย่ อีกทั้งยังมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบอื่น ๆ	7	- แรงดึงในการบิดเกลี่ยไม่เหมาะสม. ไม่ถูกต้อง	4	ไม่มี (อาศัยความรับผิดชอบของพนักงาน)	4	112	- ควรจะศึกษาประสิทธิภาพเครื่องและพิจารณาความเหมาะสมกับการผลิต	15/ต.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ	- กำหนดให้มีการพิจารณาความเหมาะสม ตามมาตรฐานการออกแบบ	5	2	3	30
		- ทำให้สายมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานกำหนด	5	- ระยะเวลาในการตีเกลี่ยไม่เหมาะสม	5	ไม่มี (มาตรฐานไม่มีกำหนด)	4	100	- ควรจะมีระบบการพิจารณาความเหมาะสม	15/พ.ย./99 แผนกพัฒนาการออกแบบ	- จัดทำมาตรฐานการพิจารณาการออกแบบ	4	3	3	36

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 14 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ปล่อย (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ผู้เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัตถุประสงค์ - ตัวนำ	- ความบริสุทธิ์ และ คุณสมบัติของทองแดง ที่เลือกใช้ไม่ค่อยดี	- คุณสมบัติด้านไฟฟ้าและ กายภาพไม่ดี	8	- ขาดข้อกำหนดเกี่ยว กับการจัดซื้อ	6	- เมื่อพิจารณาผู้ผลิต ได้แล้วจะเป็นการ ผูกขาดตลอดไป	4	192	- ควรจะมีระบบการ พิจารณาวัตถุดิบ	1/ก.ค./99 แผนกพัฒนาการออก แบบและแผนกทดสอบ	- จัดทำมาตรฐาน การพิจารณา วัตถุดิบ	3	3	2	18
				- การปรับปรุง คุณสมบัติใช้วิธีการที่ ไม่เหมาะสม		7			- ใช้การอบนึ่งด้วยไอน้ำ						

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 15 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage_Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ								
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N				
วัตถุประสงค์ - ตัวนำ	~ ทองแดงมองคล้ำ	~ คุณสมบัติด้านไฟฟ้าไม่ดี, ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ	5	~ การเก็บรักษาไม่ เหมาะสม	6	~ อาศัยการหยดน้ำ ยากันทองแดงดำ แต่จัดวางใน บริเวณที่มีไอสาร เคมี	2	60											
				~ เกิดการ Oxidizeจาก ความชื้นในอากาศ	5	~ ผลิตในปริมาณ ตามที่ลูกค้าOrder	4	100	~ ควรศึกษาสาเหตุ และกำจัดสาเหตุนั้น ๆ	1/ธ.ค./99 แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกทดสอบ	~ กำหนดให้ใช้ พลาสติกห่อลูก ล้อระหว่างรอ ผลิต	3	2	2	12				

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 16 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเสริม ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัสดุดิบ -เทปMica ~ เป็นฉนวนที่มีคุณ สมบัติทนความ ร้อนได้ดี	~ เลือกประเภท Mica ที่ ใช้ไม่เหมาะสม	~ มีผลกระทบด้านคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์และราคา ของผลิตภัณฑ์	7	~ ขาดระบบวิธีการคัด เลือกวัสดุดิบ	5	~ อาศัยคำแนะนำ จากบริษัทแม่	3	105	~ ควรกำหนดวิธีการที่ ชัดเจนและเป็นระบบ	1/ก.ค./99 แผนกควบคุมคุณภาพ แบบ	~ จัดทำมาตรฐาน การพิจารณา วัสดุดิบ	3	3	2	18
				~ ประเภทของ Mica มี ให้เลือกน้อย	8	~ มีเพียงคำแนะนำ จากบริษัทแม่เท่านั้น	8	448	~ ควรจะศึกษาหาข้อ มูลโดยอินเทอร์เน็ต	1/ส.ค./99 แผนกพัฒนาการออก แบบ	~ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เดิมโดยใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต	3	2	2	12
				~ ขาดการศึกษาผลิต ภัณฑ์ของคู่แข่ง	7	~ อาศัยตัวอย่างจาก บริษัทแม่เท่านั้น	7	343	~ ควรปรึกษาร่วมกับ ฝ่ายขายที่มีโอกาสพบ ปะกับลูกค้า	1/ส.ค./99 แผนกพัฒนาการออก แบบและฝ่ายขาย	~ ติดตั้งระบบอิน เตอร์เน็ตและการ ประชุมกับฝ่าย ขาย	3	2	2	12

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 17 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟไฟ ประเภทหนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภทหนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัตถุดิบ - เทป Mica	- พันเทป Mica แบบไม่ เหมาะสม	- อาจมีผลกระทบในด้าน คุณสมบัติและราคาของ ผลิตภัณฑ์, มีผลต่อความ พึงพอใจของลูกค้า	8	- การพันเทปเปลี่ยนแปลง เพราะเสื่อมมากเกินไป	7	- พันมากขึ้นเข้าไว้ เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน การทดสอบ	8	448	- ควรประยุกต์ใช้ VE ในการออกแบบ	1/ส.ค./99	- การพันที่เหมาะสม คือห่อในชั้น แรกและพันซ้อน ทับ 1/5 ในชั้นที่2	5	3	2	30
				- ลักษณะการพันหน้า เทปในการพันไม่ เหมาะสม	4	ไม่มี เนื่องจากมุงห้วงที่ จำนวนชั้นเทปเท่า นั้น	6	192	- ควรประยุกต์ใช้ DOE เพื่อใช้หาเงื่อนไขการ ผลิตที่เหมาะสม	1/ส.ค./99	- การพันด้านใดก็ได้ เนื่องจากใช้ เทปที่เคลือบด้วย พลาสติกทั้งสอง ด้าน	5	3	4	60
				- ความเหมาะสมกับ เครื่องจักรที่มีอยู่	7	- อาศัยข้อมูลการ พันเทปประเภทอื่น ในการตั้งค่าการ ทำงาน	5	280	- ควรมีการทดลองจริง เพื่อใช้หาเงื่อนไขที่ เหมาะสม	1/ส.ค./99	- ทำการพิจารณา ความเหมาะสม กับเครื่องจักรใน การออกแบบ	5	3	3	45

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 18 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัสดุดิบ -เทปMica	~ พ้นเทป Mica แบบไม่ เหมาะสม	~ อาจมีผลกระทบในด้าน คุณสมบัติและราคาของ ผลิตภัณฑ์, มีผลต่อความ พึงพอใจของลูกค้า	8	~ ขาดการพิจารณา เรื่องมุมที่ใช้ในการพัน ที่เหมาะสม	6	ไม่มี (เนื่องจากให้ความสำคัญ สำคัญกับจำนวน ชั้นมากกว่า)	4	192	~ ควรศึกษาประสิทธิ ภาพของเครื่องจักร และข้อกำหนดของ มาตรฐาน	1/ก.ย./99 แผนกพัฒนาการออก แบบและแผนกเทคนิค การผลิต	~ ทำการพิจารณา ความเหมาะสม กับเครื่องจักร	5	3	2	30
				~ ขาดการทบทวนเรื่อง ลักษณะการพัน	6	ไม่มี (เนื่องจากให้ความสำคัญ สำคัญกับจำนวน ชั้นมากกว่า)	8	384	~ ควรประยุกต์ใช้ VE ในการออกแบบ	1/ธ.ค./99 แผนกพัฒนาการออก แบบและแผนกเทคนิค การผลิต	~ การพันที่เหมาะสม คือห่อในชั้น แรกและพันซ้อน ทับ 1/5 ในชั้นที่2	5	3	2	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 19 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c ปัจจุบัน	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัสดุดิบ - ฉนวน ~ เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มสาย ไฟให้มีกระแสไฟ รั่วไหลออกมา และ ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้บริโภค	~ ความหนาของฉนวนไม่ เหมาะสม	~ มีผลต่อราคา, ขนาดและ การนำไปใช้งาน, มีผลต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า, มีผลต่อคุณสมบัติของสาย ไฟ โดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติพิเศษ	6	~ ขาดการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุดิบ	5	~ กำหนดให้จัดซื้อ จากบริษัทที่บริษัท แม่แนะนำเท่านั้น	4	120	~ ควรจะมีระบบการ พิจารณาวัสดุดิบ	15/ส.ค./99	~ จัดทำมาตรฐาน การพิจารณา วัสดุดิบ	4	3	2	24
				~ เครื่องจักรเก่ามีประ สิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ	7	~ กำหนดมาตรฐาน จากข้อมูลเดิม ๆ ที่ ใกล้เคียง	4	168	~ ควรมีการทดลองจริง เพื่อใช้หาเงื่อนไขที่ เหมาะสม	1/ส.ค./99	~ ทำการพิจารณา ความเหมาะสม กับเครื่องจักรใน การออกแบบ	5	3	3	45
				~ มาตรฐานที่ใช้การ ออกแบบไม่ได้กำหนด ค่าเมื่อไว้ให้	8	~ เลือกใช้มาตรฐาน IEC ตามที่ทาง บริษัทถนัด	7	336	~ ควรจะศึกษาประ สิทธิภาพเครื่องและ มาตรฐานให้ละเอียด	1/ก.ค./99	~ จัดทำมาตรฐาน ในการออกแบบ	5	3	3	45

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 20 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20.ธ.ค.99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟไฟ ประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1 มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัสดุ - เปลือกนอก - เป็นส่วนที่ช่วยปกป้องสายเมื่อเกิดมีสิ่งใด ๆ มากกระทบ	- ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ	- ลูกค้าไม่พึงพอใจ, มีผลกระทบในด้านการแข่งขัน	8	- คุณสมบัติสูญเสียไปเนื่องจากกระบวนการ	4	- กำหนดให้ใช้งานเหมือนวัสดุดิบที่ใกล้เคียง	6	192	- ควรมีการทดลองจริงเพื่อใช้หาเงื่อนไขที่เหมาะสม	1/ธ.ค./99 แผนกพัฒนาการออกแบบและแผนกเทคนิคการผลิต	- ทำการพิจารณาความเหมาะสมกับเครื่องจักรในการออกแบบ	5	3	3	45
				- ขาดการพิจารณาความเหมาะสมกับเครื่องจักรก่อนการออกแบบ	3	ไม่มี	3	72							

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA : TYE - 001

หน้า 21 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและหัวหน้าสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เซิร์จลีน ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N		
วัตถุประสงค์ - เปลือกนอก	~ ขนาดสายไม่ได้มาตรฐาน	~ มีผลต่อคุณสมบัติของสาย และกระทบต่อราคาของ ผลิตภัณฑ์	5	~ มีค่าเผื่อไม่เหมาะสม อาจจะมากเกินไปบ้าง หรือน้อยเกินไปบ้าง	4	~ กำหนดให้ใช้มาตรฐาน IEC ซึ่งไม่มี ค่ากำหนดการเผื่อ	3	60									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 22 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้า ประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ผู้เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัตถุประสงค์ - เปลี่ยนนอก	- ไม่ผ่านมาตรฐานการ เผาไฟ	- ลูกค้ายึดความไม่พึงพ พอใจ - ไม่ผ่านมาตรฐานที่ลูกค้ กำหนด	10	- ขาดการทดสอบสาย จากสัดส่วนความหนา ที่ได้ออกแบบจาก มาตรฐานที่อ้างอิง	5	- กำหนดให้ใช้มาตร ฐาน IEC ซึ่งไม่ได้ สนใจคุณสมบัติ พิเศษดังกล่าว	8	400	- ควรมีการทดลองจริง เพื่อให้หาเงื่อนไขที่ เหมาะสม	1/ก.ย./99 แผนกพัฒนาการออก แบบและแผนกเทคนิค การผลิต	- ทำการพิจารณา ความเหมาะสม กับเครื่องจักรใน การออกแบบ	3	2	3	18

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 24 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟไฟ ปรมาณอทนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าปรมาณอทนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
วัตถุดิบ - Filler	~ สายมีลักษณะเบี้ยว เนื่องจากวัตถุดิบเปลี่ยน รูปหลังจากผ่านกระ บวนการอื่น ๆ เช่น การหุ้ม	~ สายไฟที่ได้มีรูปลักษณะที่ไม่ สวยงาม อาจสร้างความ ไม่พึงพอใจแก่ลูกค้าได้	5	~ สารเติมเต็มมีการ เปลี่ยนรูปหลังจาก ผ่านกระบวนการอื่นๆ	8	~ ในการคำนวณ ปริมาณที่ใช้ค่าน วณจากพื้นที่อัด แน่นของสารเติม เต็ม	7	280	~ ควรมีการศึกษาสภาพ ของวัตถุดิบ,ปรับ สภาพให้สอดคล้องกับ เงื่อนไขการผลิต	15/ต.ค./99 แผนกพัฒนาการออก แบบและแผนกเทคนิค การผลิต	~ ใช้อุปกรณ์ให้ ความร้อนและ คำนวณปริมาณ จากพ.ท.อัดแน่น	4	3	3	36

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 25 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20 ต.ค. 99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหน้า ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ผู้เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
วัสดุคืบ - เทปพัน รัดเกลียว ~ เนื่องจากกระบวนการ การผลิตของบริษัท เป็นแบบ Process Layout จึงจำเป็นต้อง มีการผลิตผ่าน กระบวนการต่างๆ เป็นขั้น ๆ	~ เกิดการลื่นเปลี่ยน	~ ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง ส่งผลถึงโอกาสในการแข่ง ขัน	4	~ เกิดการซ้อนทับมาก เกินความจำเป็น ~ ไม่ได้พิจารณาความ กว้างที่เหมาะสม	5	~ กำหนดให้มีการ พันซ้อนทับ1/3ของ ความกว้างของเทป ~ กำหนดความกว้าง เป็นช่วง ๆ เพื่อลด การเก็บ Stock	2	40								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 26 _____ ของ 59 _____ หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) _____ 20/มิ.ย./99 _____

(ทบทวน) _____ 20 ต.ค./99 _____

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) _____ 1/มิ.ย./99 _____

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาวสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัตถุประสงค์ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c ปัจจุบัน	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R e P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเสริม ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e P N		
วัตถุประสงค์ - น้ำหนัก - ใช้สำหรับการพิมพ์ ข้อความแสดงคุณ ลักษณะของผลิต ภัณฑ์	- สัดส่วนการผสมไม่ดี	- ทำให้ข้อความเลอะเทอะ บ้างก็พบว่าข้อความไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อให้ลูก ค้าเกิดความไม่พึงพอใจ	6	- เหลวหรือแห้งเกินไป	6	- กำหนดส่วนผสม โดยไม่ได้คำนึงถึง การระเหยระหว่าง การใช้งาน	2	72									
				- เนื่องจากอยู่ใกล้ เครื่องหุ้ม ซึ่งมี อุณหภูมิสูง	8	ไม่มี	2	96									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 27 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและทดสอบสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

วัสดุ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม การออกแบบ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เซิร์จลีน ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
วัสดุดิบ - ลูกล้อนไม้ - ใช้สำหรับบรรจุ สาย	- ความโค้งของลูกล้อนไม้ เหมาะสม	- มีผลต่อองค์ประกอบภายในของสายไฟ เช่น เทปที่พันรัดอาจมีการเคลื่อน ซึ่งจะมีผลต่อคุณสมบัติต่างๆได้ทำให้คุณสมบัติเหล่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้	6	- รัศมีของลูกล้อนน้อยเกินไป	2	- ต้องการหลีกเลี่ยงความหลากหลายในการเก็บ Stock	2	24								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 28 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20 ธ.ค. 99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t
การรีดตัวนำ - รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	- ผิวทองแดงไม่เรียบ	- คุณสมบัติทางไฟฟ้าแย้ - ทำให้รางสายเป็นรอย - ทำให้สายที่หุ้มมีผิวไม่เรียบ	8	- ลูกรีดชำรุดคือมีผิวลูก รีดที่ไม่เรียบ	4	- การเบิกจ่าย-รับคืน ไม่มีการตรวจสอบ อาศัยเพียงตรวจ หมายเลขลูกรีด	6	192	- หาวิธีการตรวจสอบ Die รีดก่อนและหลังใช้ งาน	1/ก.ย./1999 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานห้องDie-Nippl & พนักงานแผนกรีดตัว นำ	- จัดทำอุปกรณ์ใน การตรวจสอบ - กำหนดวิธีการทำ ความสะอาด,การ เบิกจ่ายจ่าย-รับ คืน	3	2	3	18

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ T.YE - 001 _____

หน้า 29 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) _____ 20/ธ.ค./99 _____

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การรีดตัวนำ ~ รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	~ ผิวทองแดงไม่เรียบ	~ คุณสมบัติทางไฟฟ้าแย่ ~ ทำให้รางสายเป็นรอย ~ ทำให้สายที่หุ้มมีผิวไม่เรียบ	8	~ ใช้ระบบลดแรงเสียด ทานขณะรีด โดยใช้น้ำ ยารีด แต่น้ำยารีดเสื่อม	2	~ กำหนดน้ำยารีด เป็นช่วงเวลาคือได้ กำหนดให้มีการ เปลี่ยนน้ำยารีดทุก ครึ่งปี	7	112	~ กำหนดวิธีการตรวจ เช็คน้ำยาและกำหนด ความถี่ในการตรวจ สอบคุณภาพน้ำยารีด	1/ก.ย./99 แผนกทดสอบ	~ กำหนดมาตรฐาน ฐานการทำงาน เรื่องการตรวจสอบ น้ำยารีด, ความถี่ ในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำยาและ การบันทึกผล	4	2	2	16

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA ___ JYE - 001 ___

หน้า 30 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) ___ 20'ธ.ค./99 ___

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนายสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
การรีดตัวนำ - รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	- ผิวทองแดงดำ, หมอง คล้ำ หรือเปื้อน	- ลูกค้ำไม่พึงประสงค์ - ทำให้กระบวนการหุ้ม ฉนวนมีปัญหาเช่น บวม, เป็นรอยขรุขระ เป็นต้น		6 - มีน้ำมันเครื่อง, สิ่ง สกปรกอื่น ๆ ตกลงบน ตัวนำ	2	- อาศัยการเฝ้าสัง เกตของพนักงาน ประจำเครื่อง	3	36								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA : TYE - 001

หน้า 31 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20.มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและหัวหน้าสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การรีดตัวนำ ~ รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	~ ผิวทองแดงดำ, หมอง คล้ำ หรือเปื้อน	~ ลูกค้าไม่พึงประสงค์ ~ ทำให้กระบวนการหุ้ม ฉนวนมีปัญหาเช่น บวม, เป็นรอยขรุขระ เป็นต้น	6	~ การเก็บรักษาไม่ดีและ หน่วยงานดังกล่าวอยู่ใน ใกล้โรงงานผลิตโซดา ไฟ	6	~ ลูกค้านำจะไม่ มีการหีบห่อ เพราะ จะสะดวกสำหรับ กระบวนการต่อไป	8	288	~ กรณีที่รีดและม้วนใส่ ลูกล้อเสร็จแล้ว ควร จะหีบห่อเพื่อป้องกัน การสัมผัสกับอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการออก ซิไดซ์กับอากาศ และ การทำปฏิกิริยาเคมี กับไอโซดาไฟ	1/8/99 พนักงานแผนกรีดตัวนำ	~ ได้กำหนดให้มี การใช้พลาสติก ใส่ ห่อลูกล้อ	3	2	2	12

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 32 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มี.ย./99

(ทบทวน) 20.ธ.ค. 99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มี.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การรีดตัวนำ - รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	- ตัวนำทองแดงไม่ได้ ขนาด (ต่ำกว่าค่าที่กา หนด)	- ไม่ผ่านมาตรฐานที่ใช้อ้าง อิง - กระแสไฟที่สามารถไหล ผ่านตัวนำจะไม่เป็นไปตาม ค่าที่เหมาะสม - กรณีที่ตัวนำไม่ได้ขนาดดัง กล่าวต้องผ่านกระบวนการ ผลิตหลายขั้นตอน จะทำ ให้ออกาสที่ผลิตภัณฑ์ไม่ ผ่านตามข้อกำหนดของ มาตรฐาน	10	- ใช้ความเร็วในการรีด สูงเกินไป	7	- ตั้งความเร็วโดย อาศัยกราฟที่ บริษัทผู้ผลิตเครื่อง จักรแนบมาและ ความชำนาญของ พนักงานประจำ เครื่อง	6	420	- ศึกษาความน่าเชื่อถือ ของกราฟดังกล่าวและ กำหนดค่ามาตรฐาน การทำงานให้ชัดเจน	15/ต.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต	- ศึกษาข้อมูลของ กราฟและประ สิทธิภาพของ เครื่องจักรและได้ ตั้งมาตรฐานการ ทำงานจากข้อมูล ที่ได้ศึกษา	5	2	3	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 33 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การรีดตัวนำ - รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	- ตัวนำทองแดงไม่ได้ ขนาด (ต่ำกว่าค่าที่กำ หนด)	- ไม่ผ่านมาตรฐานที่ใช้อ้าง อิง - กระแสไฟที่สามารถไหล ผ่านตัวนำจะไม่เป็นไปตาม ค่าที่เหมาะสม - กรณีที่ตัวนำไม่ได้ขนาดดัง กล่าวต้องผ่านกระบวนการ ผลิตหลายขั้นตอน จะทำ ให้ออกาสที่ผลิตภัณฑ์ไม่ ผ่านตามข้อกำหนดของ มาตรฐาน	10	- ใช้ค่าแรงดึงมากเกินไป	8	- ตั้งความเร็วโดย อาศัยกราฟที่ บริษัทผู้ผลิตเครื่อง จักรแนบมาและ ความชำนาญของ พนักงานประจำ เครื่อง	6	480	- ศึกษาความน่าเชื่อถือ ของกราฟดังกล่าวและ กำหนดค่ามาตรฐาน การทำงานให้ชัดเจน	15/ต.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต	- ศึกษาข้อมูลของ กราฟและประ สิทธิภาพของ เครื่องจักรและได้ ตั้งมาตรฐานการ ทำงานจากข้อมูล ที่ได้ศึกษา	5	2	3	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ TYE- 001 _____

หน้า 34 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มี.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มี.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N		
การรีดตัวนำ ~ รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	~ ตัวนำทองแดงมีขนาด ใหญ่เกินไป	~ เป็นการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ ทางอ้อม(กระทบต่อผลกำไร)	4	~ ลูกรีตสึก	2	~ ขาดการตรวจ สภาพลูกรีตในการ เบิกจ่าย-รับคืน	8	64									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 35 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20.ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage_Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การรีดตัวนำ - รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	- ตัวนำทองแดงมีขนาด ใหญ่เกินไป	- เป็นการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ ทางอ้อม(กระทบต่อผลกำไร)	4	- ใช้ค่าแรงตั้งไม่เหมาะสม (น้อยเกินไป)	6	- ตั้งความเร็วโดย อาศัยกราฟที่ บริษัทผู้ผลิตเครื่อง จักรแนบมาและ ความชำนาญของ พนักงานประจำ เครื่อง	6	144	- ศึกษาความน่าเชื่อถือ ของกราฟดังกล่าวและ กำหนดค่ามาตรฐาน การทำงานให้ชัดเจน	15/ต.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต	- ศึกษาข้อมูลของ กราฟและประ สิทธิภาพของ เครื่องจักรและได้ ตั้งมาตรฐานการ ทำงานจากข้อมูล ที่ได้ศึกษา	5	2	3	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 36 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e P r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e P r e s e n t
การรีดตัวนำ - รีดตัวนำทองแดง ให้มีขนาดที่กำหนด	- เปลือกสายจุดขณะเริ่มต้นกระบวนการรีด	- เป็นการสิ้นเปลืองวัตถุดิบ - ไม่สามารถระบุเวลามาตรฐานในการทำงานได้	4	- ไม่มีมาตรฐานการทำงาน	7	- พนักงานประจำเครื่องแต่ละคนอาศัยความชำนาญส่วนตัว	5	140	- ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมจากผู้ชำนาญและกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงาน	1/ก.ย./99 แผนกเทคนิคการผลิต และพนักงานประจำเครื่อง	- ศึกษาวิธีการทำงานเป็นมาตรฐานการทำงาน	2	5	2	20

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA ____ TYE - 001 ____

หน้า 37 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t	
การอบนึ่งตัวนำ ทองแดง - เป็นการทำให้ตัว นำทองแดงมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดีขึ้น	- เส้นลวดตัวนำพันกันยุ่ง	- ทำให้การถ่ายใส่ลูกล่อทำได้ยาก		3 - การอบนึ่งโดยใช้ความร้อนไม่สามารถนำลูกล่อเข้าไปในเตาอบได้	5	- ใช้การขุดทองแดงเป็นกองแล้วยกเข้าอบ	5	75								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ TyE-001 _____

หน้า 38 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและหัดนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การอบนึ่งตัวนำ ทองแดง - เป็นการทำให้ตัว นำทองแดงมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดีขึ้น	- การอบนึ่งไม่สม่ำเสมอ	- ทำให้คุณสมบัติของตัวนำ ไม่สม่ำเสมอ	7	- การอบนึ่งโดยใช้ ความร้อนต้องขดตัว นำเป็นกอง ทำให้ ความร้อนในการอบไม่ สามารถแทรกเข้าไป ได้ทั่วถึง	5	- ใช้การควบคุมด้วย อุณหภูมิและเวลา ที่ใช้อย่าง	3	105	- ศึกษาหากระบวนการ ใหม่ ที่มั่นใจได้ว่าตัว นำตลอดทั้งความยาว ได้รับการอบนึ่ง	15/ส.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต	- เสนอให้มีการใช้ เครื่องอบนึ่งทอง แดงด้วยไฟฟ้า	3	2	2	12

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 39 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มี.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟไฟประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มี.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟไฟประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การตีเกลียวตัวนำ ~ ทำการตีเกลียวตัวนำทองแดงตามจำนวนเส้นและขนาดที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้ได้ตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดตามต้องการ	~ เกลียวคลาย	~ ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางของสายใหญ่ ~ มีผลต่อกระบวนการหุ้มสายจะทำให้เกิดการโป่งบวม ~ คุณสมบัติทางไฟฟ้าจะไม่ดี	7	~ ระยะความยาวการพันรอบเกลียวไม่เหมาะสม	3	~ ใช้การค้ำกำหนดที่เครื่องจักร	6	126	~ ศึกษาหาวิธีการตรวจสอบที่ทันทั่วทั้ง	15/พ.ย./99 แผนกเทคนิคการผลิต, แผนกออกแบบ, และพนักงานประจำเครื่อง	~ เสนอให้มีการใช้อุปกรณ์ตรวจจับกรณีเกลียวคลาย, กำหนดวิธีตรวจวัดความยาวการพันรอบและกำหนดทิศทางการตีเกลียว	4	3	3	36

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 40 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การตีเกลียวตัวนำ - ทำการตีเกลียวตัวนำทองแดงตามจำนวนเส้นและขนาดที่มาตรฐานกำหนด เพื่อให้ได้ตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดตามต้องการ	- ตัวนำที่นำมาตีเกลียวขาดในขณะที่เกลียวทำให้จำนวนเส้นไม่ครบ	- เสียเวลาในการแก้ไข - ทำให้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่อ้างอิง - ทำให้เป็นอุปสรรคในการหุ้มฉนวน เช่นทำให้ฉนวนสายเป็นรอย	9	- ใช้ความเร็ว, แรงดึงมากเกินไป	4	- อาศัยการสังเกตของพนักงานและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จหลังกระบวนการ	8	288	- ศึกษาหาอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับได้ทันทีที่เกิดปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที	15/ต.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานประจำเครื่อง	- เสนอให้มีการใช้อุปกรณ์ตรวจจับและกำหนดค่าแรงดึง, ความเร็วที่เหมาะสม	5	2	3	30

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า _____ 41 _____ ของ _____ 59 _____ หน้า

จัดทำโดย _____ ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง _____

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) _____ 20/มิ.ย./99 _____

(ทบทวน) _____ 20/ธ.ค./99 _____

ชื่อผลิตภัณฑ์ _____ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____ 3131 (Low Voltage Group) _____

วันที่ป้อน (Key Date) _____ 1/ มิ.ย./99 _____

คณะผู้ทำงานหลัก _____ ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ _____

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การพันเทป Mica - ทำการพันเทป Mica รอบตัวนำ เพื่อเป็น Fire Barrier	- เทปขาด ขณะพัน	- เสียเวลาในการแก้ไข - มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถผ่านมาตรฐานที่อ้างอิงได้	9	- ใช้ความเร็ว, แรงตึง มากเกินไป	6	- อาศัยการสังเกตของพนักงาน	8	432	- ศึกษาอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับได้ทันทีที่เกิดปัญหาการขาดของเทป และศึกษาคุณสมบัติของเทป เพื่อกำหนดค่าแรงตึงและความเร็วที่เหมาะสม	1/ธ.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานประจำเครื่อง	- ศึกษาคุณสมบัติของเทป Mica และกำหนดค่าแรงตึง, ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อกำหนดมาตรฐานการทำงาน และจัดทำอุปกรณ์สำหรับตรวจจับการขาดของเทป	5	3	3	45

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ IYE - 001 _____

หน้า 42 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การพันเทป Mica - ทำการพันเทป Mica รอบตัวนำ เพื่อเป็น Fire Barrier	- มุมในการพันเทปไม่ถูกต้อง	- ทำให้เกิดช่องว่าง ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถผ่านมาตรฐานที่อ้างอิงเกี่ยวกับการทนต่อการไหม้ไฟได้ - ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเทปย่น ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการหุ้มสาย ทำให้ผิวสายไม่เรียบ - ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง	8	- การตั้งมุมในการพันผิดจากค่าที่กำหนดในมาตรฐาน	4	- พนักงานอาศัยความชำนาญส่วนตัวในการตั้งเครื่อง	8	256	- ศึกษาหาอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบมุมในการพัน	1/ก.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานประจำเครื่อง	- กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบมุมและกำหนดให้ เป็นมาตรฐานการทำงาน	4	2	2	16

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 43 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การตีเกลียวแกน - ในกรณีระบบไฟ หลายเฟสสายไฟ จะประกอบด้วย เส้นตัวนำมากกว่า หนึ่งแกน	- จำนวนแกนไม่ครบ	- ทดสอบคุณสมบัติทางไฟ ฟ้าตามมาตรฐานที่อ้างอิง ไม่ผ่าน เช่น ปริมาณกระ แสที่ต้องไหลผ่านเป็นต้น - ยุ่งยากในการแก้ไข	8	- แกนใดแกนหนึ่งขาด ระหว่างการตีเกลียว	2	- ใช้การสังเกตของ พนักงาน	8	128	- ศึกษาหาอุปกรณ์ที่ สามารถตรวจจับได้ ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว	1/ก.ย./99 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานประจำเครื่อง	- กำหนดให้ใช้อุป กรณ์ตรวจสอบ โดยอาศัยระบบ วงจรไฟฟ้าแทน การเฝ้าสังเกต	6	2	1	12

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 44 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20 ธ.ค. 99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ปล่อย (Key Date)

1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t		
การตีเกลียวแกน - โนกรณีระบบไฟ หลายเฟสสายไฟ จะประกอบด้วย เส้นตัวนำมากกว่า หนึ่งแกน	- จำนวนเส้น filler ไม่ ครบ	- สายไฟที่ได้จะมีรูปลักษณะ ที่ไม่กลม และเมื่อพันเทป รัดพบว่าจะทำให้เทปย่น ซึ่งจะทำให้การหุ้มเปลือก มีปัญหาผิวสายไม่เรียบ	4	- filler ขนาดในระหว่าง การตีเกลียว	2	- ใช้การสังเกตของ พนักงาน	8	64									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 45 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ใช้ผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเสริม ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t		
การตีเกลียวแกน - โนกรณีระบบไฟ หลายเฟสสายไฟ จะประกอบด้วย เส้นตัวนำมากกว่า หนึ่งแกน	- สายมีขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางใหญ่หรือเล็ก กว่ามาตรฐานกำหนด	- กรณีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กลางเล็กกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่ผ่านมาตรฐาน ที่อ้างอิง - กรณีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ใหญ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะเป็นการสิ้นเปลือง วัตถุดิบ รวมถึงการใช้งาน ของลูกค้าจะเกิดการสิ้น เปลือง	4	- ตีเกลียวโดยมีระยะ การตีเกลียวไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	3	- ทำการตั้งเครื่อง ตามค่าที่กำหนด	6	72									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA ... TYE - 001 ...

หน้า 46 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ ย /99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99...

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date)

1/ มิ ย /99 ...

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	- ผิดสายขรุขระ	- ลูกค้าไม่พึงประสงค์ และ ในกรณีที่เป็นการหุ้มฉนวน จะก่อให้เกิดปัญหาในกระ บวนการถัดไป	8	- เนื้อพลาสติกยังหลอม ไม่ได้ที่	6	- อาศัยการตั้งเครื่อง และความชำนาญ ของพนักงานเครื่อง ในการสังเกต	6	288	- ศึกษาหาความสัม พันธ์ระหว่างอุณหภูมิ และเวลาที่ใช้	1/ธ.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานประจำเครื่อง	- มีการกำหนดเป็น มาตรฐานการทำ งาน	4	2	4	32

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 47 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	- หุ้มสายโดยตัวนำไม่ได้ ศูนย์กลาง (สายเบี้ยว)	- ทำให้สายไฟที่ได้มีความ หนาของชั้นพลาสติกไม่ สม่ำเสมอตลอดความยาว สาย ซึ่งมีผลต่อคุณภาพทั้ง ด้านไฟฟ้าและกายภาพ	7	- การตั้ง center ไม่ดี	5	- อาศัยความชำนาญและการสังเกตของพนักงานประจำเครื่อง	6	210	- ศึกษาหาอุปกรณ์หรือวิธีตรวจสอบที่รวดเร็ว	1/ก.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต, พนักงานประจำเครื่อง	- มีการออกแบบ อุปกรณ์ในการ ตรวจสอบ	6	3	1	18

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 18 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและหัวหน้าสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N		
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	- พลาสติกแห้ง , ขาด	- ทำให้สายไฟไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้า (สายรั่ว)	9	- ความเร็วที่ใช้ในการ หุ้มด้วยความเร็วในการ ขันของ screw ไม่สัมพันธ์กัน	2	- อาศัยความชำนาญของพนักงาน ประจำเครื่อง	5	90									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEATYE - 001.....

หน้า 49 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) .. 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การหุ้มพลาสติก ~ เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	~ ผิดสายมีลักษณะขรุขระ เป็นเม็ดแข็ง	~ ทำให้สายไฟมีสภาพผิวไม่ เรียบ ลูกค้ายิ่งประสงค์	6	~ พลาสติกยังหลอมตัว ไม่ได้ที่	5	~ อาศัยการสังเกต และความชำนาญ ของพนักงานประจำ เครื่อง	5	150	~ หาเครื่องมือทดสอบ รวมทั้งศึกษาการตั้ง อุณหภูมิ	1/ก.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต,	~ ทำการติดตั้ง เครื่องมือตรวจ จับ	4	2	2	16

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 50 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t		
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	- ฉนวนสายเป็นรอยกด	- ทำให้สายไฟมีสภาพผิวไม่ เรียบ ลูกค้าไม่พึงประสงค์ - มีผลอาจทำให้สายเบี้ยว	6	- พลาสติกยังไม่แข็งตัว เต็มที่ แล้วถูกม้วนเข้า ลูกล่อ	2	- อาศัยการตรวจ สอบโดยแผนกค สอบเมื่อหุ้มสาย เสร็จ	5	60									

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 51 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	- ผิดสายเป็นรอยขีดข่วน	- ทำให้สายไฟมีสภาพผิวไม่ เรียบ ลูกค้าไม่พึงประสงค์ - มีผลอาจทำให้การพิมพ์ข้อความบนสายมีปัญหา	6	- ลูก Die Nipple มีผิว ไม่เรียบ	3	- อาศัยความชำนาญและการสังเกตของพนักงานประจำเครื่อง	5	90								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 52 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลี่ยนนอกของสาย ไฟ	- เศษพลาสติกติดปาก Die	- ทำให้เศษพลาสติกติด กล่าวอาจติดมาที่ผิวสาย และทำให้ผิวสายขรุขระ	5	- ผิว Die Nippleไม่ เรียบและอาจเกิดจาก การที่มีสิ่งสกปรกติด ที่ Die-Nipple	2	- อาศัยความชำนาญและการสังเกตของพนักงานประจำเครื่องในขณะที่เบิกจ่าย-รับคืน	5	50								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA IYE - 001

หน้า 53 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ							
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N			
การหุ้มพลาสติก ~ เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	~ ผิดสายบวมนิ่ม	~ ลูกค้าไม่พึงประสงค์ ~ คุณสมบัติทางไฟฟ้าและ กายภาพไม่ผ่านมาตรฐาน ที่อ้างอิง	9	~ เทปที่พันรัดแกนมี ความชื้น	2	~ อาศัยการสังเกต ของพนักงานประจำ เครื่อง	5	90										

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หน้า 54 ของ 59 หน้า

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเสริม ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสา ไฟ	- ผิดสายเป็นคลื่น	- ลูกค้าไม่พึงประสงค์	6	- ปริมาณพลาสติกที่ เข้าScrew กับ Line Speed ไม่สัมพันธ์กัน - ลูกล่อที่ใช้ม้วนสายไม่ ได้ศูนย์	4	- อาศัยการสังเกต ของพนักงานประจำ เครื่อง	5	120	- หาอุปกรณ์ที่เตือนเมื่อ พลาสติกใน tank ต่ำ กว่าระดับที่กำหนด และกำหนดการตรวจ เช็คศูนย์เป็นประจำ	1/ต.ค./99 แผนกเทคนิคการผลิต,	- ทำการเจาะช่อง สำหรับ tank เพื่อ ให้เห็นระดับของ พลาสติกด้านใน และกำหนดการ ตรวจเช็คเครื่อง จักรเป็นประจำ	5	2	2	20

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 55 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R e p r e s e n t a t i o n	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซเตรจลิน ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R e p r e s e n t a t i o n
การหุ้มพลาสติก - เพื่อหุ้มฉนวนและ เปลือกนอกของสาย ไฟ	- พลาสติกที่ใช้หุ้มฉนวนประ เภท	- คุณสมบัติโดยเฉพาะทาง ด้านกายภาพไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่อ้างอิง	8	- พนักงานพลังเคลื่อน	4	- อาศัยการสังเกต ของพนักงานประจำ เครื่อง	5	160	- เพิ่มวิธีการทำงานที่ สามารถกำจัดความ พลังเคลื่อนของพนักงาน	1/ส.ค./99 พนักงานประจำเครื่อง	- ในใบควบคุม คุณภาพมีการ ระบุหมายเลข พลาสติกที่ต้อง ใช้	6	2	2	24

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA _____ TYE - 001 _____

หน้า 56 _____ ของ 59 _____ หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง _____

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99 _____

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99 _____

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group) _____

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99 _____

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ _____

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ					
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N	
การพิมพ์ข้อความ บนสายไฟ - เพื่อเป็นการสื่อข้อ ความ ทำให้เกิด ความสะดวกรใน การใช้งาน, จัดเก็บ และการตรวจสอบ	- ข้อความเป็นรอยเส้น	- ที่ตัวผลิตภัณฑ์จะพบว่า ข้อความเป็นรอยเป็นเป็น เส้นไม่สามารถอ่านข้อ ความได้	2	- ลูกกลิ้งเป็นรอย	8	- อาศัยการสังเกต ของพนักงานประจำ เครื่อง	5	80								

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 57 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททไฟ

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก้ไขเสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การพิมพ์ข้อความ บนสายไฟ ~ เพื่อเป็นการสื่อข้อความ ทำให้เกิดความสะดวกรในการทำงาน, จัดเก็บ และการตรวจสอบ	~ ข้อความเป็นรอยเส้น	~ ที่ตัวผลิตภัณฑ์จะพบว่า ข้อความเป็นรอยเป็นเส้นไม่สามารถอ่านข้อความได้	4	~ ที่ปาดหมึกไม่เรียบ	6	~ ใช้งานตามอายุ	7	168	~ กำหนดวิธีการตรวจสอบสภาพการสึกของหมึกที่ปาดหมึก	1/ต.ค./99 พนักงานประจำเครื่อง	~ กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปลี่ยนเมื่อพบว่ามีการสึกหรอ	2	5	4	40

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 58 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภททนไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/ มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภททนไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่เสร็จสิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ				
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N
การพิมพ์ข้อความ บนสายไฟ ~ เพื่อเป็นการสื่อข้อความ ทำให้เกิดความสะดวกรในการใช้งาน, จัดเก็บ และการตรวจสอบ	~ ข้อความขาดหาย	~ ที่ตัวผลิตภัณฑ์จะพบว่า ข้อความไม่ครบถ้วน	4	~ หมึกแห้ง	8	~ อาศัยการสังเกตของพนักงานประจำเครื่อง	5	160	~ กำหนดวิธีการตรวจเช็คและความถี่ในการตรวจเช็ค	1/ธ.ค./99 พนักงานประจำเครื่อง	~ กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ	2	6	5	60

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านกระบวนการ

หมายเลข FMEA TYE - 001

หน้า 59 ของ 59 หน้า

จัดทำโดย ทีมงานออกแบบ โรงงานตัวอย่าง

วันที่ของFMEA(ครั้งแรก) 20/มิ.ย./99

(ทบทวน) 20/ธ.ค./99

ชื่อผลิตภัณฑ์ สายไฟฟ้าประเภทหนึ่งไฟ

หมายเลขผลิตภัณฑ์ 3131 (Low Voltage Group)

วันที่ป้อน (Key Date) 1/มิ.ย./99

คณะผู้ทำงานหลัก ทีมงานออกแบบและพัฒนาสายไฟฟ้าประเภทหนึ่งไฟ

กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S e v	สาเหตุ กลไกของข้อบกพร่อง	O c c	การควบคุม กระบวนการ ปัจจุบัน	D e t	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	วันที่กำหนด ให้แก่ไซส์รีจิ้น ตามเป้าหมายและ ความรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ						
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S e v	O c c	D e t	R P N		
การพิมพ์ข้อความบนสายไฟ ~ เพื่อเป็นการสื่อข้อความ ทำให้เกิดความสะดวในการใช้งาน, จัดเก็บ และการตรวจสอบ	~ ข้อความขาดหาย	~ ที่ตัวผลิตภัณฑ์จะพบว่า ข้อความไม่ครบถ้วน	3	~ ร่องข้อความบนลูกกลิ้งอุดตัน	6	~ อาศัยการสังเกตของพนักงานประจำเครื่อง	5	90									