

### บทที่ 3

## ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการทดลอง

#### 3.1 การเตรียมแบบหล่อ

สร้างกระสวยรูป X และ L ขนาดความหนา 20 และ 30 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.1 นำกระสวยไปติดบนแผ่นไม้ เพื่อทำเป็นกระสวยชุดแผ่นบนและแผ่นล่าง จากนั้นนำไปทำแบบหล่อทรายฟูราน ขนาดหีบหล่อ 450 x 350 x 150 มิลลิเมตร ปลอยให้ทรายแข็งตัวเองจึงถอดหีบหล่อทรายออกจากกระสวย โพรงแบบทรายหล่อถูกทำด้วยน้ำยาทาแบบหล่อ (Coating) แล้วเผาด้วยความร้อนจนผิวแบบหล่อแห้งสนิทก่อนปิดแบบหล่อเข้าด้วยกัน โดยแบบหล่อทรายฟูรานปลอยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเทน้ำโลหะ

#### 3.2 การหลอมและการเทเหล็กหล่อ

วัสดุหลอมที่นำมาใช้หลอมงานทดลองครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. เศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap)
2. เหล็กพิก (Pig Iron)
3. เหล็กหล่อใช้ซ้ำ (Return Scrap)

อัตราส่วนวัสดุหลอมที่ใช้ในการหลอมต่อครั้ง แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนวัสดุหลอมต่อหนึ่งครั้ง (60 Kg / Charge) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

วัสดุหลอม	เศษเหล็กเหนียว	เหล็กพิก	เหล็กหล่อใช้ซ้ำ
ปริมาณ (%)	50	20	30

#### ขั้นตอนการหลอม

ลำดับขั้นตอนการหลอมเหล็กหล่อกราไฟท์กลม และเหล็กหล่อเทา ดังนี้

- (1) นำเศษวัสดุหลอมมาทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดงานหล่อ โดยการยิงด้วยเม็ดโลหะประมาณ 20 นาที จนผิววัสดุหลอมสะอาด ลำดับขั้นตอนการหลอมในการทดลอง แสดงในรูปที่ 3.2
- (2) ชั่งน้ำหนักวัสดุหลอมให้ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้
- (3) คำนวณหาปริมาณของธาตุที่ต้องปรับเติม ปริมาณธาตุที่ผสมในเหล็กหล่อ

กราไฟท์กลมและเหล็กหล่อเทาแสดงได้ดังตารางที่ 3.2 และปริมาณวัสดุหลอมและธาตุผสมที่ใช้ในการหลอมแสดงได้ดังตารางที่ 3.3

- (4) นำเศษเหล็กเหนียวบรรจุลงในเตาหลอมจนเต็ม
- (5) เดินเครื่องโดยไม่ปรับกำลังไฟ ประมาณ 5 นาที
- (6) เต็มคาร์บอนผงลงในเตาหลอม
- (7) ปรับกำลังไฟขึ้นที่ 30% ปล่อยทิ้งไว้ 5 นาที
- (8) ปรับกำลังไฟขึ้นอีกเป็น 50% ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
- (9) ปรับกำลังไฟเพิ่มขึ้นเป็น 75% ให้เศษเหล็กเหนียวหลอม
- (10) เมื่อเศษเหล็กเหนียวเริ่มหลอมจึงใส่เหล็กพิกและเศษเหล็กใช้ซ้ำลงในเตาหลอมจนหมด
- (11) เมื่อเหล็กในเตาหลอมหมด ตรวจอุณหภูมิของน้ำโลหะในเตาให้ได้  $1400^{\circ}\text{C}$  จึงเติม Fe-Mn และ Fe-Si ลงในน้ำโลหะ กวนให้ละลายเข้ากัน
- (12) ตักเศษสแลกที่ผิวหน้าออก ตรวจอุณหภูมิน้ำโลหะที่  $1500^{\circ}\text{C}$  ก่อนเทลงในเบ้าเทที่เตรียมไว้
- (13) ในเบ้าหลอมเหล็กหล่อกราไฟท์กลม ใส่ผง Fe-Si-Mg (5% Mg) ลงที่ก้นเบ้าแล้ว จึงคลุกด้วยแผ่นเศษเหล็กเหนียวบาง ๆ ประมาณ 2% ของน้ำหนัก แล้วจึงทำอินน็อคคูแลนต์
- (14) นำน้ำโลหะไปเทลงในแบบหล่อโดยเร็วจนเต็มแบบ จับเวลาและอุณหภูมิเท

ตารางที่ 3.2 ปริมาณธาตุที่ผสมในเหล็กหล่อกราไฟท์กลมและเหล็กหล่อเทาในการทำการทดลอง

ส่วนผสมที่ต้องการ	ประเภทของเหล็กหล่อ	
	เหล็กหล่อกราไฟท์กลม	เหล็กหล่อเทา
%C	2.8, 3.1, 3.4	2.8, 3.1, 3.4
%Si	2.0-2.3	2.0-2.3
%Mn	<0.3	0.6
%Mg	0.03 ~0.05	-





- หมายเหตุ 1. เติมคาร์บอนผงลงในเศษเหล็กเหนียว หลังจากเปิดเครื่องไป 5 นาที  
อุ่นเตาให้ร้อนแดงตลอดเวลาก่อนใช้งาน
2. ตักสแลกในน้ำโลหะออกให้สะอาด
3. ตักน้ำโลหะลงในแบบพิมพ์เหล็ก สำหรับตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี  
ของน้ำโลหะ

ตารางที่ 3.3 ปริมาณวัสดุหลอมและธาตุผสมที่ใช้ในการหลอมแต่ละครั้ง

Charge No.	Pig Iron		St. Scrap		Rt. Scrap		Fe-Si		Fe-Mn		Inoculant		Fe-Si-Mg	
	%	kg.	%	kg.	%	kg.	%	kg.	%	kg.	%	kg.	%	kg.
1	20	12	50	30	30	18	0.85	0.51	-	-	0.3	0.18	1.5	1.2
2	20	12	50	30	30	18	0.85	0.51	-	-	0.3	0.18	1.5	1.2
3	20	12	50	30	30	18	0.85	0.51	-	-	0.3	0.18	1.5	1.2
4	20	12	50	30	30	18	1.85	1.11	0.30	0.18	0.3	0.18	-	-
5	20	12	50	30	30	18	1.85	1.11	0.30	0.18	0.3	0.18	-	-
6	20	12	50	30	30	18	1.85	1.11	0.30	0.18	0.3	0.18	-	-

หมายเหตุ: St. Scrap = Steel Scrap, Rt. Scrap = Return Scrap

### 3.3 การทดสอบคุณสมบัติของน้ำโลหะ

ตักน้ำโลหะในเตาภายหลังจากการทำอินน็อคคูแลนต์แล้วใส่พิมพ์เหล็ก เพื่อให้ขึ้นทดสอบเป็น chill ก่อนนำไปวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีด้วยเครื่อง Spark Emission Spectrometer ของศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริมาณของธาตุผสมในการหลอมเหล็กหล่อกราไฟท์กลมและเหล็กหล่อเตาดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ปริมาณของธาตุผสมในการหลอมเหล็กหล่อกราไฟท์กลมและเหล็กหล่อเตา

ประเภทเหล็กหล่อ	ครั้งที่	ธาตุผสม							
		%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Mg
เหล็กหล่อ กราไฟท์ กลม	1	2.75	2.37	0.425	0.019	0.016	0.030	0.025	0.044
	2	3.10	2.14	0.182	1.014	0.015	0.024	0.020	0.045
	3	3.34	2.31	0.370	0.017	0.017	0.028	0.024	0.052
เหล็กหล่อ เตา	4	2.91	2.15	0.515	0.021	0.020	0.024	0.018	<0.001
	5	3.11	2.00	0.590	0.024	0.025	0.026	0.020	<0.001
	6	3.40	2.05	0.614	0.023	0.023	0.025	0.019	<0.001

### 3.4 การหาปริมาตรการหดตัว

ขั้นตอนในการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

- (1) นำชิ้นงานทดลองที่หล่อแล้วมาทำความสะอาด ด้วยเครื่องทำความสะอาดงานหล่อ โดยการยิงด้วยเม็ดโลหะ
- (2) เจียรผิวงานส่วนที่ขรุขระออกจนเรียบ
- (3) นำชิ้นงานทดลองมายึดกับปากกาจับชิ้นงานบนเครื่องกัด
- (4) ปาดผิวชิ้นงานทดลองตามแนวความสูง (ระยะ 100 มม. ดังรูปที่ 3.1) ครั้งละ 2 มิลลิเมตร
- (5) ถ่ายรูปพื้นที่ผิวงานทดลองทุกครั้งที่ปาดผิว
- (6) หาพื้นที่ผิวชิ้นงานที่ถ่ายรูปไว้ ด้วยเครื่อง Image analysis ที่ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ตัวอย่างพื้นที่หน้าตัดชิ้นงาน X แสดงดังรูปที่ 3.3
- (7) การคำนวณหาปริมาตรการหดตัวของชิ้นงานทดลอง ดังสมการที่ 3.1

#### การคำนวณปริมาตรการหดตัว

7.1 คำนวณพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานเครื่อง Image ( $A_{ic}$ )

7.2 คำนวณปริมาตรชิ้นงานหล่อโดยนำขนาดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน ( $A_{ic}$ ) แต่ละระดับมารวมกันแล้วคูณด้วย 2

#### สูตรการหาปริมาตรการหดตัว

ปริมาตรการหดตัว = ปริมาตรชิ้นงานจริง - ปริมาตรชิ้นงานหล่อ


$$\begin{aligned}
 V_{\text{Shrinkage}} &= V_{\text{Real}} - V_{\text{casting}} \\
 &= \left[ 100 \times A_{\text{Real}} \right] - \left[ \frac{49}{2} \sum_{i=1}^{ic} A_{ic} \right] \quad (3.1)
 \end{aligned}$$

- (8) ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทดลอง ลำดับขั้นตอนการหาปริมาตรการหดตัว ดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.3 รูปหน้าตัดชิ้นงาน X เหล็กหล่อกราไฟท์กลมแสดงการหดตัวที่กึ่งกลางชิ้นงาน

จากรูปที่ 3.3 ของชิ้นงาน X หนา 30 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นบริเวณมุมชิ้นงานมีลักษณะการหดตัวแบบยุบตัว (Shrink) และรูเจาะ (Puncture)<sup>(18)</sup> ที่ผิวลึกลงไปนชิ้นงาน โดยสาเหตุการยุบตัวที่ผิวเกิดขึ้นจากน้ำโลหะที่ยังไม่แข็งตัวเกิดแรงดันขึ้นภายในจึงทำให้บริเวณนั้นเกิดการยุบตัวขึ้นที่ผิวชิ้นงาน ส่วนสาเหตุการเกิดรูเจาะที่มุมชิ้นงานเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อของมุมชิ้นงานซึ่งเป็นบริเวณที่เย็นตัวช้าและมีจุดร้อนเกิดขึ้นทำให้แรงดันบรรยากาศดันเข้าไปที่ผิว

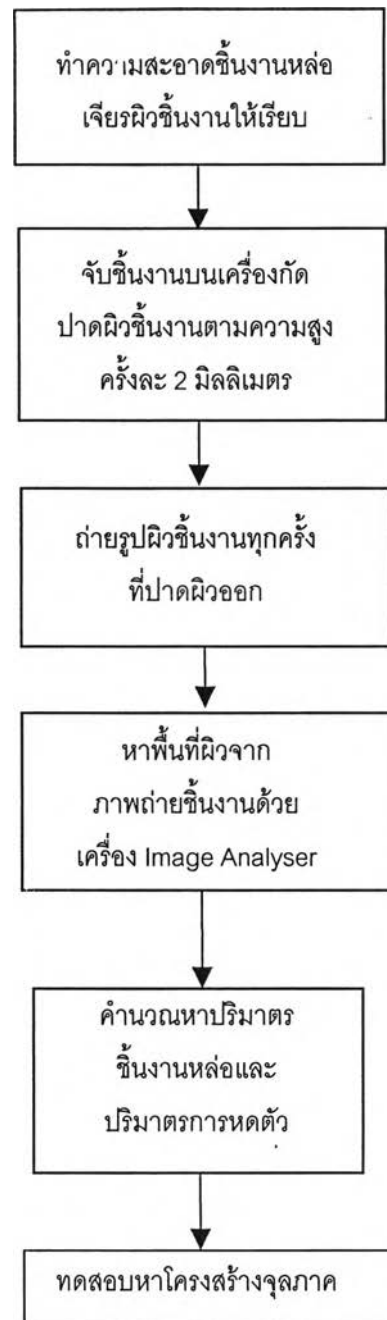

รูปที่ 3.4 แผนภูมิการหาปริมาตรการหดตัว



**ต้นฉบับ หน้าขาดหาย**