

## บทที่ 6

### การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต

จากการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อลดข้อบกพร่องและโอกาสการเกิดข้อบกพร่องดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 ผลปัญหารากฐานว่ามีปริมาณของเสียหรือข้อบกพร่องลดลง โดยจะได้กล่าวถึงผลการดำเนินการปรับปรุงในแต่ละข้อบกพร่องดังนี้


#### 6.1 ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง Crack

##### 6.1.1 ปริมาณของเสียภายหลังการปรับปรุง

หลังจกดำเนินการปรับปรุงดังได้กล่าวในบทที่ 5 แล้วนั้น จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณข้อบกพร่อง Crack ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้ผลดังตารางที่ 6.1 และแสดงผลเป็นกราฟปริมาณของเสียแสดงเป็นค่าจำนวนของเสียต่อล้านชิ้น ( DPPM ) ดังรูปที่ 6.1 ซึ่งจะพบว่า ปริมาณของเสียเริ่มลดลงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม จากประมาณ 10,000 DPPM จนกระทั่งไม่พบปัญหานี้ในที่สุด

วันที่ (พ.ศ.2542)	จำนวนชิ้น งาน (ชิ้น)	จำนวนชิ้นงาน เสีย (ชิ้น)	คิดเป็น DPPM	หมายเหตุ
5-11 กรกฎาคม	1,136,000	12,800	11,268	
12-18 กรกฎาคม	998,400	12,800	12,821	
19-25 กรกฎาคม	819,200	12,800	15,625	เริ่มใช้ FMEA ( 23 กรกฎาคม )
26-1 สิงหาคม	812,800	9,600	11,811	
2-8 สิงหาคม	656,000	9,600	14,634	เริ่มดำเนินการแก้ไข ( 4 สิงหาคม )
<b>9-15 สิงหาคม</b>	<b>633,600</b>	<b>6,400</b>	<b>10,101</b>	<b>ดำเนินการแก้ไข ( 11 สิงหาคม )</b>
16-22 สิงหาคม	928,000	3,200	3,448	
23-29 สิงหาคม	1,024,000	3,200	3,125	
30-5 กันยายน	1,008,000	0	0	
6-12 กันยายน	787,200	0	0	
13-19 กันยายน	940,800	0	0	
20-26 กันยายน	768,000	3,200	4,167	
27-3 ตุลาคม	761,600	0	0	
4-10 ตุลาคม	672,000	0	0	
11-17 ตุลาคม	633,600	0	0	
18-24 ตุลาคม	528,000	0	0	
25-31 ตุลาคม	544,000	0	0	
1-7 พฤศจิกายน	480,000	0	0	
8-14 พฤศจิกายน	476,800	0	0	
15-21 พฤศจิกายน	515,200	0	0	
22-28 พฤศจิกายน	448,000	0	0	

ตารางที่ 6.1 แสดงจำนวนชิ้นงานเสียของข้อบกพร่อง Crack ในการผลิต

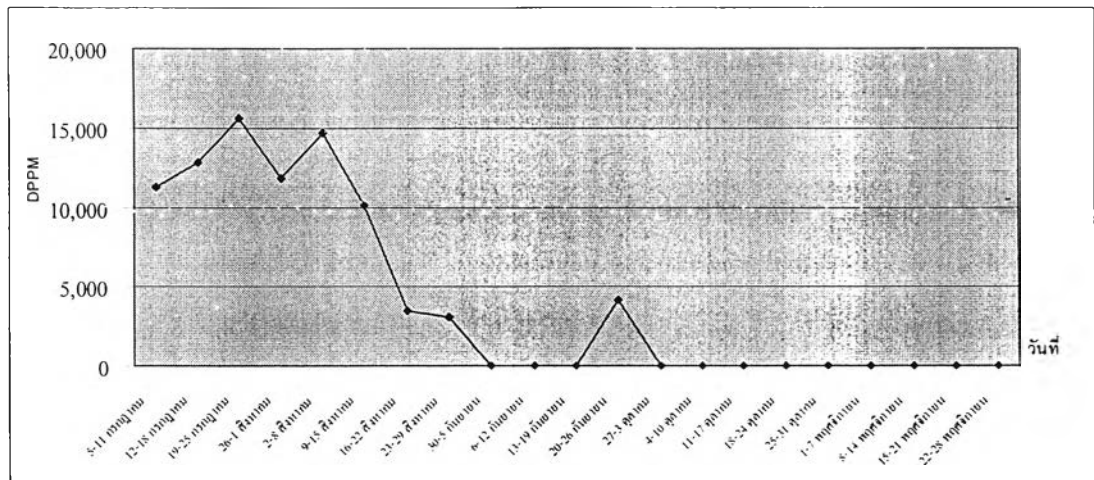

รูปที่ 6.1 กราฟแสดงค่า DPPM ของข้อบกพร่อง Crack

#### 6.1.2 ค่า RPN ภายหลังการปรับปรุง

หลังจากการดำเนินการปรับปรุง จึงได้มีการประเมินค่า RPN อีกครั้ง โดยผู้ที่ทำการประเมินเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินค่า RPN ไว้ก่อนการปรับปรุง โดยได้สรุปผลการดำเนินการและค่า RPN ภายหลังการปรับปรุง ซึ่งค่า RPN ได้ลดลงจาก 640 เหลือ 60 ดังแสดงในแบบฟอร์ม CAR ดังแสดงในตารางที่ 6.2

FMEA Corrective Action		
FMEA CAN No. :	SP-1/99	Date :
Analyst :	ศิริพันธ์	Dept : Product Engineering
Ref FMEA No. :	SP-240/0799	Rev. :
Failure Mode :	Crack บริเวณแนวการขึ้นรูป	
FMEA Item No. :	1.1.1	Current RPN : <u>640</u>
Corrective Action :	1. เปลี่ยนแปลงค่าควบคุมในการผลิตสำหรับค่าความหนาของชิ้นงาน บริเวณตำแหน่ง Partial Etch เป็น $-0.022 \pm 0.003$ มิลลิเมตร 2. เปลี่ยนแผนการตรวจสอบจาก 4.0 AQL เป็น 0.65 AQL	
Result		New Score
Potential Effect :	Crack ถูกจัดให้เป็นข้อบกพร่องที่มีความรุนแรงมาก	<u>10</u>
Potential Cause :	ค่าควบคุมในการผลิตสำหรับค่าความหนาของชิ้นงาน บริเวณตำแหน่ง Partial Etch ไม่เป็น $-0.022 \pm 0.003$ มิลลิเมตร	<u>2</u>
Current Control :	ตรวจสอบค่าความหนาด้วยการใช้แผนการสุ่มตัวอย่าง 0.65 AQL	<u>3</u>
New RPN :		<u>60</u>

ตารางที่ 6.2 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุง


## 6.2 ผลการแก้ไขปัญหาค้อบกร่อง ค่า Gram Load มักจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

### 6.2.1 ปริมาณของเสียภายหลังการปรับปรุง

หลังจากดำเนินการปรับปรุงดังได้กล่าวในบทที่ 5 แล้วนั้น จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณ ค้อบกร่อง ค่า Gram Load ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้ผลดังตารางที่ 6.3 และ แสดงผลเป็นกราฟปริมาณของเสียแสดงเป็นค่าจำนวนของเสียต่อล้านชิ้น ( DPPM ) ดังรูปที่ 6.2 ซึ่ง จะพบว่า ปริมาณของเสียเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นมา จนกระทั่งลดลงจากประมาณ 40,000 DPPM เหลือประมาณ 7,000 DPPM ในปัจจุบัน

วันที่ (พ.ศ.2542)	จำนวนชิ้นงาน (ชิ้น)	จำนวนชิ้นงานเสีย (ชิ้น)	คิดเป็น DPPM	หมายเหตุ
5-11 กรกฎาคม	1,136,000	47,730	42,016	
12-18 กรกฎาคม	998,400	41,925	41,992	
19-25 กรกฎาคม	819,200	31,764	38,775	เริ่มใช้ FMEA ( 23 กรกฎาคม )
26-1 สิงหาคม	812,800	32,159	39,566	
2-8 สิงหาคม	656,000	25,448	38,793	
9-15 สิงหาคม	633,600	21,902	34,567	
16-22 สิงหาคม	928,000	28,779	31,012	
23-29 สิงหาคม	1,024,000	31,914	31,166	เริ่มดำเนินการแก้ไข ( 26 สิงหาคม )
<b>30-5 กันยายน</b>	<b>1,008,000</b>	<b>28,985</b>	<b>28,755</b>	<b>ดำเนินการแก้ไข ( 2 กันยายน )</b>
6-12 กันยายน	787,200	19,669	24,986	
13-19 กันยายน	940,800	22,597	24,019	
20-26 กันยายน	768,000	16,226	21,128	
27-3 ตุลาคม	761,600	9,219	12,104	
4-10 ตุลาคม	672,000	6,022	8,962	
11-17 ตุลาคม	633,600	6,227	9,827	
18-24 ตุลาคม	528,000	3,588	6,795	
25-31 ตุลาคม	544,000	3,505	6,444	
1-7 พฤศจิกายน	480,000	3,243	6,757	
8-14 พฤศจิกายน	476,800	3,407	7,146	
15-21 พฤศจิกายน	515,200	3,315	6,434	
22-28 พฤศจิกายน	448,000	3,351	7,479	

ตารางที่ 6.3 แสดงปริมาณของเสียต่อล้านชิ้นของข้อบกพร่อง Gram Load

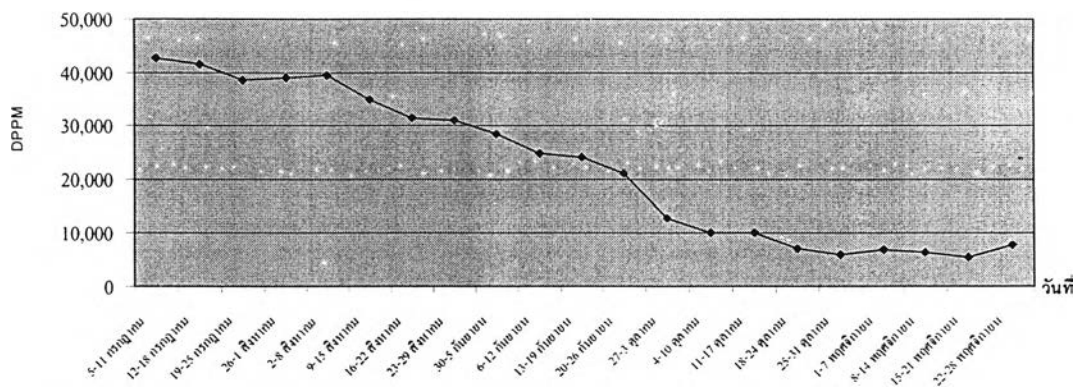

รูปที่ 6.2 กราฟแสดงค่า DPPM ของข้อบกพร่อง Gram Load

#### 6.2.2 ค่า RPN ภายหลังจากการปรับปรุง

หลังจากการดำเนินการปรับปรุง จึงได้มีการประเมินค่า RPN อีกครั้ง โดยผู้ที่ทำการประเมินเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินค่า RPN ไว้ก่อนการปรับปรุง โดยได้สรุปผลการดำเนินการและค่า RPN ภายหลังจากการปรับปรุง ซึ่งค่า RPN ได้ลดลงจาก 504 เหลือ 72 ดังแสดงในแบบฟอร์ม CAR ดังแสดงในตารางที่ 6.2

### FMEA Corrective Action

<b>FMEA CAN No. :</b>	GL-1/99	<b>Date :</b>	
<b>Analyst :</b>	ศิริพันธ์, กอบ โชติ	<b>Dept :</b>	Product Engineering
<b>Ref FMEA No. :</b>	GL-240/0799	<b>Rev. :</b>	
<b>Failure Mode :</b>	Gram Load ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า		
<b>FMEA Item No. :</b>	1.1.1	<b>Current RPN :</b>	<u>504</u>
<b>Corrective Action :</b>	1. ใช้แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย พิสัย มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต		

Result	New Score
<b>Potential Effect :</b> เกิดผลกระทบต่อลูกค้า	<u>9</u>
<b>Potential Cause :</b> ค่า Gram Load ที่ได้จากระบวนการ R/F มีค่าไม่คงที่	<u>4</u>
<b>Current Control :</b> ใช้แผนภูมิควบคุมเฉลี่ย ค่าพิสัย	<u>2</u>
<b>New RPN :</b>	<u>72</u>

ตารางที่ 6.4 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง Gram Load




### 6.3 ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง Mix

#### 6.3.1 ปริมาณของเสียภายหลังการปรับปรุง

หลังจากดำเนินการปรับปรุงคงได้กล่าวในบทที่ 5 แล้วนั้น จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณข้อบกพร่อง Mix ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้ผลดังตารางที่ 6.5 และแสดงผลเป็นกราฟปริมาณของเสียแสดงเป็นค่าจำนวนของเสียต่อล้านชิ้น ( DPPM ) ดังรูปที่ 6.3 ซึ่งจะพบว่าปริมาณของเสียเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน จนกระทั่งลดลงจากประมาณ 7.000 DPPM จนแทบจะไม่พบเลยในปัจจุบัน

วันที่ (พ.ศ.2542)	จำนวนชิ้นงาน (ชิ้น)	จำนวนชิ้นงานเสีย (ชิ้น)	คิดเป็น DPPM	หมายเหตุ
5-11 กรกฎาคม	1,136,000	6,400	5,634	
12-18 กรกฎาคม	998,400	6,400	6,410	
19-25 กรกฎาคม	819,200	6,400	7,813	เริ่มใช้ FMEA ( 23 กรกฎาคม )
26-1 สิงหาคม	812,800	6,400	7,874	
2-8 สิงหาคม	656,000	6,400	9,756	เริ่มดำเนินการแก้ไข ( 4 สิงหาคม )
9-15 สิงหาคม	633,600	3,200	5,051	
16-22 สิงหาคม	928,000	6,400	6,897	
23-29 สิงหาคม	1,024,000	6,400	6,250	
30-5 กันยายน	1,008,000	3,200	3,175	ดำเนินการแก้ไข ( 1 กันยายน )
6-12 กันยายน	787,200	0	0	
13-19 กันยายน	940,800	0	0	
20-26 กันยายน	768,000	3,200	4,167	
27-3 ตุลาคม	761,600	0	0	
4-10 ตุลาคม	672,000	0	0	
11-17 ตุลาคม	633,600	3,200	5,051	
18-24 ตุลาคม	528,000	0	0	
25-31 ตุลาคม	544,000	0	0	
1-7 พฤศจิกายน	480,000	0	0	
8-14 พฤศจิกายน	476,800	0	0	
15-21 พฤศจิกายน	515,200	0	0	
22-28 พฤศจิกายน	448,000	0	0	

ตารางที่ 6.5 แสดงปริมาณของเสียต่อล้านชิ้นของข้อบกพร่อง Mix

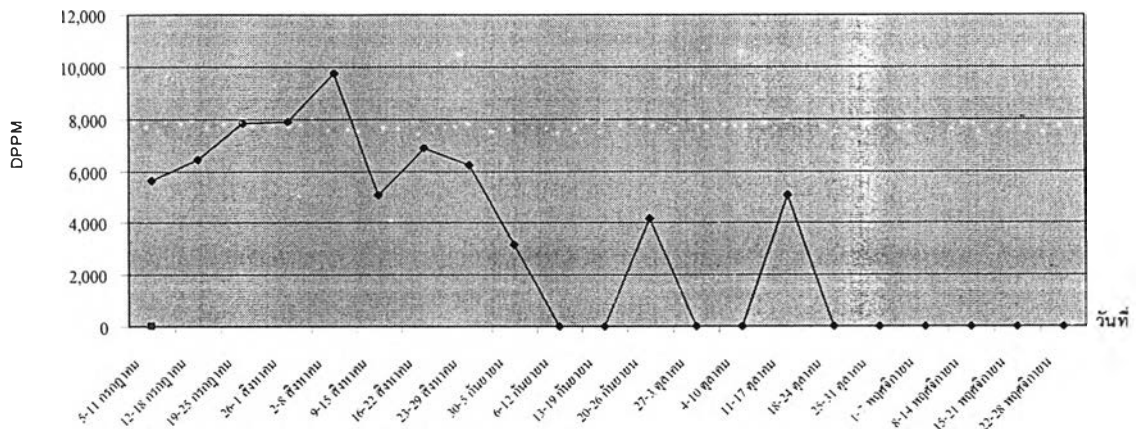

รูปที่ 6.3 กราฟแสดงค่า DPPM ของข้อบกพร่อง Mix

### 6.3.2 ค่า RPN ภายหลังจากปรับปรุง

หลังจากการดำเนินการปรับปรุง จึงได้มีการประเมินค่า RPN อีกครั้ง โดยผู้ที่ทำการประเมินเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินค่า RPN ไว้ก่อนการปรับปรุง โดยได้สรุปผลการดำเนินการและค่า RPN ภายหลังจากปรับปรุงดังแสดงในแบบฟอร์ม CAR ดังแสดงในตารางที่ 6.6

FMEA Corrective Action		
FMEA CAN No. :	OT-1/99	Date :
Analyst :	ศิริพันธ์	Dept : Product Engineering
Ref FMEA No. :	OT-240/0799	Rev. :
Failure Mode :	Mix	
FMEA Item No. :	1.1.1	Current RPN : <u>200</u>
Corrective Action :	1. ทำการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ 2. ระบุวิธีการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นของผลิตภัณฑ์ในการ ผลิต	
Result		New Score
Potential Effect :	ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจอย่างมาก	<u>10</u>
Potential Cause :	นำงานรุ่นเดิมมาทำการผลิตหรือเติมงาน	<u>2</u>
Current Control :	ระบุวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รุ่นการผลิต	<u>2</u>
New RPN :		<u>40</u>

ตารางที่ 6.6 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง Mix

<b>FMEA Corrective Action</b>		
<b>FMEA CAN No. :</b>	OT-2/99	<b>Date :</b>
<b>Analyst :</b>	ศิริพันธ์	<b>Dept : Product Engineering</b>
<b>Ref FMEA No. :</b>	OT-240/0799	<b>Rev. :</b>
<b>Failure Mode :</b>	Mix	
<b>FMEA Item No. :</b>	1.1.2	<b>Current RPN : <u>210</u></b>
<b>Corrective Action :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ</li> <li>2. ระบุวิธีการทำงานสำหรับการนำชิ้นงานที่นำไปทำการตรวจสอบมา คิน Lot</li> </ol>	
<b>Result</b>		<b>New Score</b>
<b>Potential Effect :</b>	ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจอย่างมาก	<u>10</u>
<b>Potential Cause :</b>	นำงานรุ่นอื่นที่นำไปตรวจสอบ มาคินผิดรุ่น	<u>2</u>
<b>Current Control :</b>	มีการตรวจสอบก่อนรับงาน	<u>2</u>
<b>New RPN :</b>		<u>40</u>

ตารางที่ 6.7 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง Mix

### FMEA Corrective Action

<b>FMEA CAN No. :</b>	OT-3/99	<b>Date :</b>
<b>Analyst :</b>	ศิริพันธ์	<b>Dept : Product Engineering</b>
<b>Ref FMEA No. :</b>	OT-240/0799	<b>Rev. :</b>
<b>Failure Mode :</b>	Mix	
<b>FMEA Item No. :</b>	1.1.3	<b>Current RPN : <u>420</u></b>
<b>Corrective Action :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ</li> <li>2. ใช้เทคนิค “POKA-YOKE” หรือเทคนิคกันเือง โดยการเพิ่มช่องที่บริเวณ Strip ของชิ้นงาน โดยจะเรียกช่องนี้ว่าง Safety Hole ซึ่งจะตรงกับตำแหน่งของหมุดที่จะทำการใส่ไว้ใน Jig ที่ใช้สำหรับนำชิ้นงานมาวางเพื่อนำเข้าเครื่อง Infrared adjust โดยที่ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นก็จะมีตำแหน่งของช่องนี้แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากมีการนำผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นมาใช้แล้ว ก็จะไม่สามารนำมาใส่ Jig ที่ใช้ในเครื่องจักรนั้น ๆ ได้</li> </ol>	
<b>Result</b>		<b>New Score</b>
<b>Potential Effect :</b>	ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจอย่างมาก	<u>10</u>
<b>Potential Cause :</b>	มีงานปนกันมาก่อนเข้ากระบวนการนี้	<u>4</u>
<b>Current Control :</b>	ใช้เทคนิค Poka-yoke ป้องกันไม่ให้ผลิตชิ้นงานรุ่นอื่นได้	<u>1</u>
<b>New RPN :</b>		<u>40</u>

ตารางที่ 6.8 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง Mix

## 6.4 ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง PSA


### 6.4.1 ปริมาณของเสียภายหลังการปรับปรุง

หลังจากดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวในบทที่ 5 แล้วนั้น จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณข้อบกพร่อง PSA ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้ผลดังตารางที่ 6.7 และแสดงผลเป็นกราฟปริมาณของเสียแสดงเป็นค่าจำนวนของเสียต่อล้านชิ้น ( DPPM ) ดังรูปที่ 6.4 ซึ่งจะพบว่า ปริมาณของเสียเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนกันยายน จนกระทั่งลดลงจากประมาณ 100,000 DPPM เหลือประมาณ 30,000 DPPM ในปัจจุบัน

วันที่ (พ.ศ.2542)	จำนวนชิ้นงาน (ชิ้น)	จำนวนชิ้นงานเสีย (ชิ้น)	คิดเป็น DPPM	หมายเหตุ
5-11 กรกฎาคม	1,136,000	112,000	98,592	
12-18 กรกฎาคม	998,400	102,400	102,564	
19-25 กรกฎาคม	819,200	89,600	109,375	เริ่มใช้ FMEA ( 23 กรกฎาคม )
26-1 สิงหาคม	812,800	67,200	82,677	
2-8 สิงหาคม	656,000	57,600	87,805	เริ่มดำเนินการแก้ไข ( 4 สิงหาคม )
9-15 สิงหาคม	633,600	48,000	75,758	
16-22 สิงหาคม	928,000	64,000	68,966	
<b>23-29 สิงหาคม</b>	<b>1,024,000</b>	<b>54,400</b>	<b>53,125</b>	<b>ดำเนินการแก้ไข ( 23 สิงหาคม )</b>
30-5 กันยายน	1,008,000	44,800	44,444	
6-12 กันยายน	787,200	32,000	40,650	
13-19 กันยายน	940,800	32,000	34,014	
20-26 กันยายน	768,000	25,600	33,333	
27-3 ตุลาคม	761,600	28,800	37,815	
4-10 ตุลาคม	672,000	25,600	38,095	
11-17 ตุลาคม	633,600	25,600	40,404	
18-24 ตุลาคม	528,000	19,200	36,364	
25-31 ตุลาคม	544,000	22,400	41,176	
1-7 พฤศจิกายน	480,000	16,000	33,333	
8-14 พฤศจิกายน	476,800	16,000	33,557	
15-21 พฤศจิกายน	515,200	16,000	31,056	
22-28 พฤศจิกายน	448,000	16,000	35,714	

ตารางที่ 6.9 แสดงปริมาณของเสียต่อล้านชิ้นของข้อบกพร่อง PSA



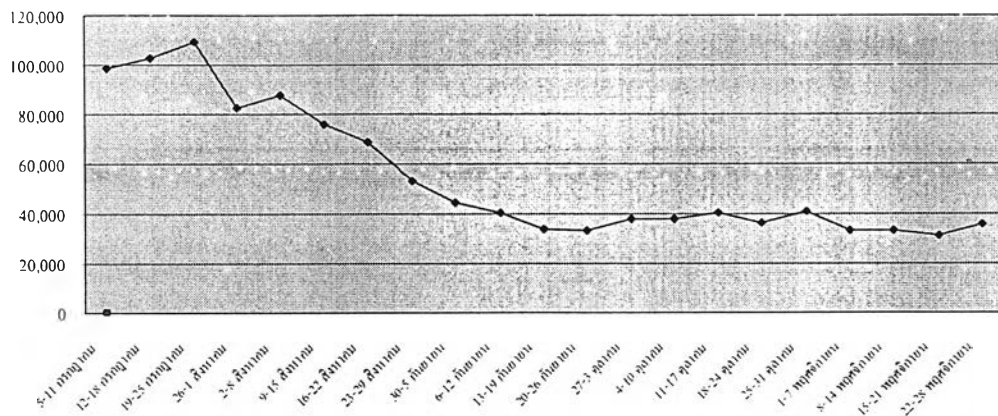

รูปที่ 6.4 กราฟแสดงค่า DPPM ของข้อบกพร่อง PSA

#### 6.4.2 ค่า RPN ภายหลังการปรับปรุง

หลังจากการดำเนินการปรับปรุง จึงได้มีการประเมินค่า RPN อีกครั้ง โดยผู้ที่ทำการประเมินเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินค่า RPN ไว้ก่อนการปรับปรุง โดยได้สรุปผลการดำเนินการและค่า RPN ภายหลังการปรับปรุงดังแสดงในแบบฟอร์ม CAR ดังแสดงในตารางที่ 6.10

<b>FMEA Corrective Action</b>		
<b>FMEA CAN No. :</b>	OT-4/99	<b>Date :</b>
<b>Analyst :</b>	ศิริพันธ์	<b>Dept : Product Engineering</b>
<b>Ref FMEA No. :</b>	OT-240/0799	<b>Rev. :</b>
<b>Failure Mode :</b>	ค่า PSA ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	
<b>FMEA Item No. :</b>	2.1.1	<b>Current RPN : <u>280</u></b>
<b>Corrective Action :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร Pitch_A เป็น <math>-0.8 \pm 0.15</math></li> <li>2. เพิ่มการสุ่มตัวอย่าง โดยเปลี่ยนมาใช้ระดับคุณภาพที่ 0.65 AQL</li> </ol>	
<b>Result</b>		<b>New Score</b>
<b>Potential Effect :</b>	มีผลกระทบกับการผลิตของลูกค้า	<u>8</u>
<b>Potential Cause :</b>	ค่า Pitch_A ไม่อยู่ในค่า $-0.8 \pm 0.15$	<u>5</u>
<b>Current Control :</b>	สุ่มตัวอย่างที่ระดับคุณภาพ 0.65 AQL	<u>4</u>
<b>New RPN :</b>		<u>160</u>

ตารางที่ 6.10 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง PSA

FMEA Corrective Action		
<b>FMEA CAN No. :</b>	OT-5/99	<b>Date :</b>
<b>Analyst :</b>	ศิริพันธ์	<b>Dept : Product Engineering</b>
<b>Ref FMEA No. :</b>	OT-240/0799	<b>Rev. :</b>
<b>Failure Mode :</b>	ค่า PSA ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	
<b>FMEA Item No. :</b>	2.1.1	<b>Current RPN : <u>400</u></b>
<b>Corrective Action :</b>	1. เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร Predict เป็น $-2.05 \pm 0.15$ 2. เพิ่มการสุ่มตัวอย่าง โดยเปลี่ยนมาใช้ระดับคุณภาพที่ 0.65 AQL	
<b>Result</b>		<b>New Score</b>
<b>Potential Effect :</b>	มีผลกระทบกับการผลิตของลูกค้า	<u>8</u>
<b>Potential Cause :</b>	ค่า Predict ไม่อยู่ในค่า $-2.05 \pm 0.15$	<u>5</u>
<b>Current Control :</b>	สุ่มตัวอย่างที่ระดับคุณภาพ 0.65 AQL	<u>4</u>
<b>New RPN :</b>		<u>160</u>

ตารางที่ 6.11 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง PSA


## 6.5 ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง Resonance

### 6.5.1 ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง

หลังจากดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวในบทที่ 5 แล้วนั้น จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณข้อบกพร่อง Resonance ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้ผลดังตารางที่ 6.12 และแสดงผลเป็นกราฟปริมาณของเสียแสดงเป็นค่าจำนวนของเสียต่อล้านชิ้น (DPPM) ดังรูปที่ 6.5 ซึ่งจะพบว่า ปริมาณของเสียเริ่มลดลงตั้งแต่กลางเดือนกันยายน จนกระทั่งลดลงจากประมาณ 20,000 DPPM เหลือประมาณ 6,000 DPPM และพบน้อยมากในปัจจุบัน

วันที่ (พ.ศ.2542)	จำนวนชิ้นงาน (ชิ้น)	จำนวนชิ้นงานเสีย (ชิ้น)	คิดเป็น DPPM	หมายเหตุ
5-11 กรกฎาคม	1,136,000	25,600	22,535	
12-18 กรกฎาคม	998,400	22,400	22,436	
19-25 กรกฎาคม	819,200	25,600	31,250	เริ่มใช้ FMEA ( 23 กรกฎาคม )
26-1 สิงหาคม	812,800	22,400	27,559	
2-8 สิงหาคม	656,000	12,800	19,512	
9-15 สิงหาคม	633,600	22,400	35,354	
16-22 สิงหาคม	928,000	25,600	27,586	
23-29 สิงหาคม	1,024,000	19,200	18,750	
30-5 กันยายน	1,008,000	22,400	22,222	
<b>6-12 กันยายน</b>	<b>787,200</b>	<b>19,200</b>	<b>24,390</b>	<b>ตั้งเนิ่นการแก้ไข ( 11 กันยายน )</b>
13-19 กันยายน	940,800	16,000	17,007	
20-26 กันยายน	768,000	16,000	20,833	
27-3 ตุลาคม	761,600	6,400	8,403	
4-10 ตุลาคม	672,000	6,400	9,524	
11-17 ตุลาคม	633,600	3,200	5,051	
18-24 ตุลาคม	528,000	0	0	
25-31 ตุลาคม	544,000	0	0	
1-7 พฤศจิกายน	480,000	3,200	6,667	
8-14 พฤศจิกายน	476,800	0	0	
15-21 พฤศจิกายน	515,200	3,200	6,211	
22-28 พฤศจิกายน	448,000	0	0	

ตารางที่ 6.12 แสดงปริมาณของเสียต่อล้านชิ้นของข้อบกพร่อง Resonance

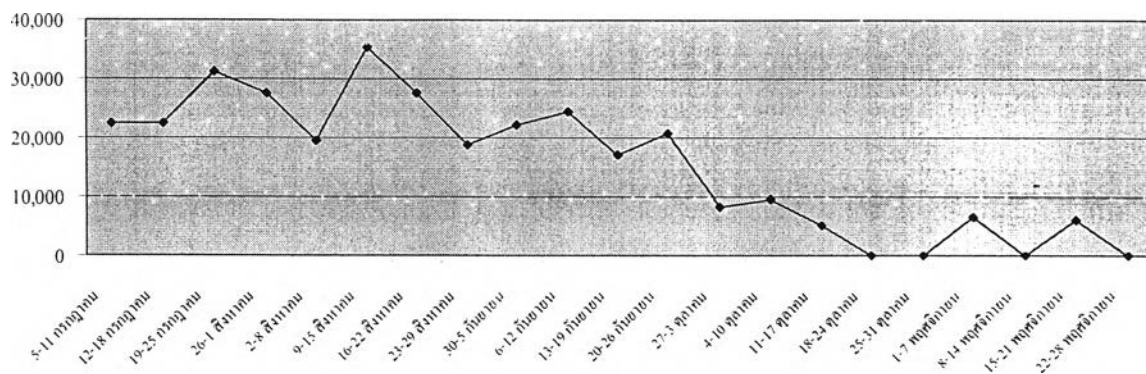

รูปที่ 6.5 กราฟแสดงค่า DPPM ของข้อบกพร่อง Resonance

#### 6.5.2 ค่า RPN ภายหลังจากปรับปรุง

หลังจากการดำเนินการปรับปรุง จึงได้มีการประเมินค่า RPN อีกครั้ง โดยผู้ที่ทำการประเมินเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้ประเมินค่า RPN ไว้ก่อนการปรับปรุง ซึ่งค่า RPN ได้ลดลงจาก 360 เป็น 120 โดยได้สรุปผลการดำเนินการและค่า RPN ภายหลังจากปรับปรุงดังแสดงในแบบฟอร์ม CAR ดังแสดงในตารางที่ 6.13

### FMEA Corrective Action

FMEA CAN No. :	GL-2/99	Date :
Analyst :	ศิริพันธ์	Dept : Product Engineering
Ref FMEA No. :	GL-240/0799	Rev. :
Failure Mode :	ค่า Resonance ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	
FMEA Item No. :	1.2.1	Current RPN : <u>360</u>
Corrective Action :	1. เปลี่ยนค่าควบคุม Bend Location เป็น 3.20 +/- 0.20	

Result	New Score
Potential Effect : เกิดผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า	<u>10</u>
Potential Cause : ค่า Bend location ไม่อยู่ในข้อกำหนด -3.20 +/- 0.20 ปัจจุบันค่า Cpk ประมาณ 1.20	<u>3</u>
Current Control : สุ่มตรวจสอบด้วยระดับคุณภาพ 0.65 AQL	<u>4</u>
New RPN :	<u>120</u>

ตารางที่ 6.13 แบบฟอร์มแสดงการแก้ไขและค่า RPN หลังการปรับปรุงข้อบกพร่อง Resonance

## 6.6 สรุปผลค่า RPN หลังดำเนินการแก้ไข

จากผลการดำเนินการแก้ไข 5 ข้อบกพร่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พบว่าค่า RPN ในแต่ละข้อบกพร่องและสาเหตุมีค่าลดลงในทุก ๆ การดำเนินการปรับปรุง ซึ่งค่า RPN หลังการปรับปรุงได้นำมาสรุปเป็นตารางเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงค่า RPN ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการดำเนินการปรับปรุงดังนี้


FMEA No.	Item	ข้อบกพร่อง	ค่า RPN ก่อนดำเนินการแก้ไข	ค่า RPN หลังดำเนินการแก้ไข
SP-240/0799	1.1.1	Crack	640	60
GL-240/0799	1.1.1	Gram load	504	72
OT-240/0799	1.1.1.	งานปนกัน	200	40
OT-240/0799	1.1.2	งานปนกัน	210	40
OT-240/0799	1.1.3	งานปนกัน	420	40
OT-240/0799	2.1.1	PSA	280	160
OT-240/0799	2.1.2	PSA	400	160
GL-240/0799	1.2.1	Resonance	360	120

ตารางที่ 6.14 แสดงค่า RPN ก่อนและหลังการดำเนินการปรับปรุง

จะเห็นได้ว่า ค่า RPN ทั้งหมดมีค่าลดน้อยลง และส่วนใหญ่ลดลงต่ำกว่า 100 มีเพียงบางข้อบกพร่องเท่านั้นที่ยังมีค่า RPN สูงกว่า 100 อยู่ ซึ่งต้องนำไปพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

ซึ่งจะเปรียบเทียบค่า RPN ที่เปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยแผนภูมิดังแสดงในรูปที่



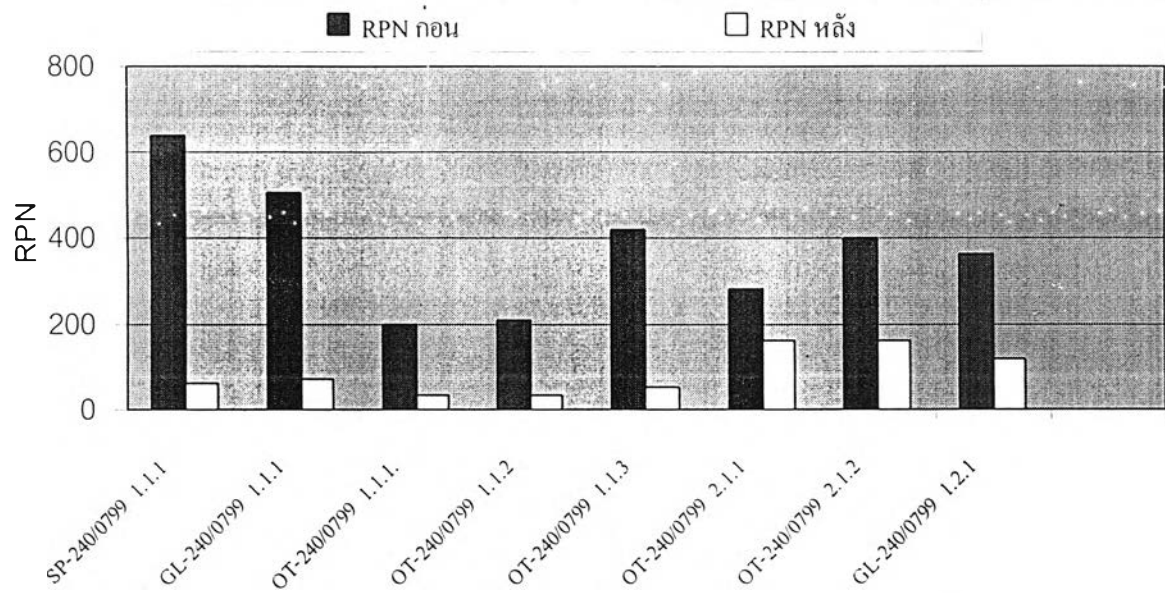

รูปที่ 6.6 แผนภูมิเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังการปรับปรุง