



Experimental procedure

การล้างดิน (Clay washing)

นำดินลำปาง เชียงใหม่ เวียงป่าเป้า นครนายก สุราษฎร์ธานีและ
เขาเขียว มาทำการล้าง เพื่อขจัดพวกเมล็ดทรายและเศษแร่ feldspar ที่ปน
มาในเนื้อดิน พร้อมทั้งกำจัดพวก impurities อื่น ๆ เช่น เศษไม้ เศษหิน
เป็นต้น ซึ่งมักปนมากับผิวดิน

วิธีการล้างดิน เริ่มด้วยการนำเอาดินมาทำการกววในน้ำ วัตถุประสงค์
เบาเช่น เศษไม้ รากไม้ ใบไม้ที่ปนมากับดินจะลอยน้ำ เรานำขึ้นออกไป

ดินที่เหลือเรานำมากรองผ่านตะแกรงเบอร์ ๑๕๐ mesh ที่ลงในถัง
พลาสติก (ตะแกรงเบอร์ ๑๕๐ mesh คือตะแกรงที่มีจำนวนรู ๑๕๐ รูต่อความยาว
ของลวด ๑ นิ้ว) พวกทรายและเศษแร่ feldspar มีขนาดเมล็ดใหญ่กว่าดินจะ
ติดค้างอยู่บนตะแกรง ส่วนเนื้อดินจะลลุดผ่านตะแกรง เราทิ้งเศษทรายและเศษ
แร่ feldspar เสีย

เมื่อเราได้เนื้อดินล้วนแล้ว ปล่อยให้แห้งไว้ให้เนื้อดินตกตะกอน เนื่องจาก
ดินมีความตวงจำเพราะมากกว่าน้ำ เมื่อดินตกตะกอนแล้วก็รินเอาน้ำใส ๆ ส่วนบน
ออก (dewatering) เหลือดินที่เปียกชื้นอยู่ตอนล่าง เรียกว่าดินเหลว (slip)
เรานำ slip ไปเกรอะในแบบปูนพลาสติกเคอร์ (plaster mold) แบบปูนพลาสติกเคอร์
นี้มีคุณสมบัติดูดเอาน้ำจากดินเข้าสู่ตัวมันได้ เมื่อเห็นว่าดินที่มีความแห้งพอประมาณก็นำ
มาอบหรือตากแห้ง สำหรับในห้องปฏิบัติการเราอบให้แห้งโดยใช้แสง infrared dryer

การตากดินต้องตากให้ดินมีความแห้งสนิท นั่นคือน้ำหนักของดินคงที่แล้ว
ขณะนั้นดินอาจจะ เกาะ เป็นก้อนใหญ่ เราต้องบดให้ดินมีขนาด เล็กละเอียดพอสมควร
เพื่อจะนำไปใช้ต่อไปได้สะดวก



การผสมและการบด (mixing and milling)

ในการเตรียม bodies ต่าง ๆ ความสำคัญอยู่ที่ว่าส่วนผสมจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด เราเอาตัววัตถุมารั้งตามส่วนผสม (compositions) จะได้ body ต่าง ๆ จำนวน ๒๔ bodies นำหนัก body ละ ๔ กิโลกรัม นำมาเข้าเครื่องบดแต่ละ body โดยวิธีบดเปียก คือผสมน้ำลงไป การบดนี้ให้บดเพื่อให้วัตถุดิบเหล่านี้มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ต่อกคุณสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ของ body

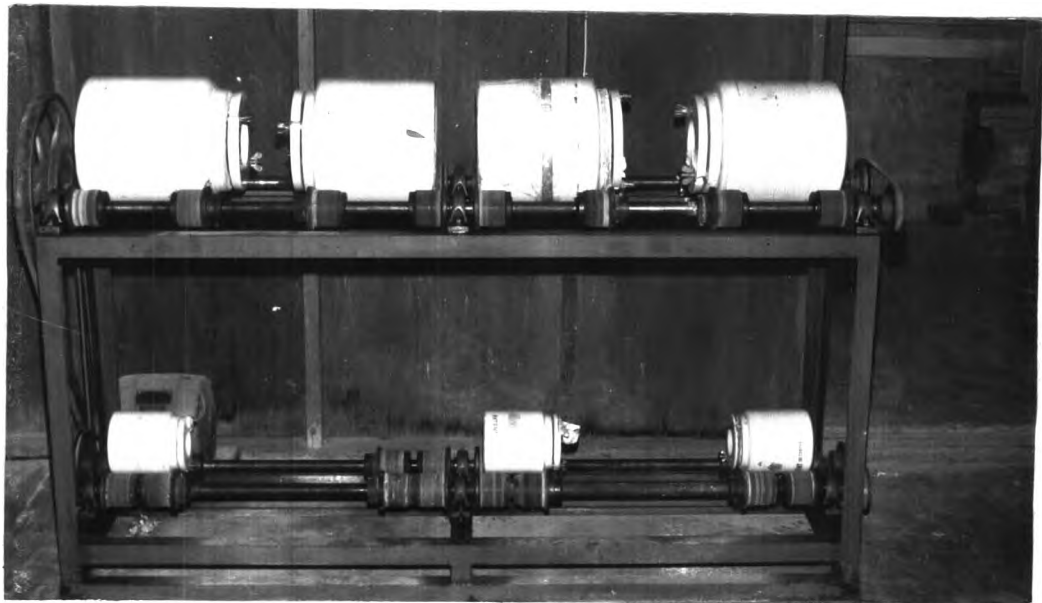


Fig. 5 Mixing and Milling

ทฤษฎีของ (Ball Mill) Principle of Ball Mill

การทำงานของ ball mill ก็คือเราเอาทั้งลูกบด (grinding media) และวัตถุที่จะทำการบดใส่เข้าไปในหม้อบดที่ปิดสนิท แล้วหมุนหม้อบดให้ด้วยความเร็วที่เหมาะสมกัน (critical speed) ทั้งนี้เมื่อคืน body และ ball mill จะถูกเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) ทำให้เนื้อคืนที่อยู่ระหว่างผิวในของหม้อบดและลูกบด หรือระหว่างว่างของของลูกบดถูกบดไปด้วย สำหรับ performance ของ ball mill โดยทั่วไปเราอาจกล่าวได้ดังนี้

ถ้าความเร็วของหมอบคามาก จะทำให้ลูกบคเพียงแต่ไหลเลื่อนลงมาตามผิวคานในของหมอบคเท่านั้น และจะทำให้ลูกบคคกกันเอง และคอย ๆ สึกกรอนลงไป แทนที่จะบคคินที่ไสลงไปเมื่อต้องการบค

ถ้าความเร็วของหมอบคเร็วเกินไปจะทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางมากกว่าจะกระจายลูกบคให้แกผิวคานในของหมอบคอย่างสม่ำเสมอ จะคงลคความเร็วของหมอบคให้ค critical speed และลูกบคจะคมีโอกาสกระจายอย่างสม่ำเสมอตามผิวในของหมอบค ถ้าความเร็วของหมอบคเร็วเกินไปอยู่เช่นนี้เรื่อยไป

ถ้าคอย ๆ ลคความเร็วที่สูงลงอย่างช้า ๆ แรงหนีศูนย์กลางจะมีคาลคลงควย และลูกบคก็จะมีขึ้นสูงถึงความสูงสุดของมัน แล้วก็คตกลงมากระทบกับชั้นของลูกบคที่กำลังเคลื่อนที่อยู่คานกลาง การลคเกิดชั้นระหว่างลูกบคที่ลคลงมากับลูกบคที่กำลังเคลื่อนที่ เคลื่อนลงมาตามผิวคานในของหมอบค การกระทบกันอย่างแรงเป็นเวลานานจะให้เกิดการสึกหรอของลูกบคอย่างมาก และทำให้เกิดรอยร้าวชั้นที่ผิวคานในของหมอบค ซึ่งจะทำให้หมอบคแตกคและทำให้เกิดเรียงคัวขณะบค

เมื่อกอนนี้เชื่อว่าการทำงาน (performance) ของหมอบคเป็นไปตามที่คกล่าวมานี้เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันเราถือว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดทำได้โดยการหมุนหมอบคให้มีความเร็วเพียงพอ optimum speed ที่จะทำให้เกิดการกระจายของลูกบคให้แกผิวคที่ต้องการจะบคทั้งหมด โดยทำให้มีพื้นที่ที่ใช้ในการบคมากที่สุด

งานที่คจากการบคโดยวิธี ball mill นี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ

คือ

- ขนาดของหมอบค
- ขนาดและจำนวนของลูกบค
- น้ำหนักและปริมาตรของลูกบค
- ขนาด เม็คของสารที่ต้องการบค
- ปริมาตรของน้ำที่ใช้
- ความหนักของ
- อุณหภูมิขณะที่ทำการทำงาน

เวลาที่ใช้ในการบด (duration of milling)

เวลาที่คองการบดจนกลายเป็นผงละเอียดตามขนาดความละเอียดที่ต้องการขึ้นอยู่กับขนาดของหมอบด ขนาดน้ำหนัก และปริมาตรของลูกบด ปริมาตรของดินที่ถูกบด เส้นผ่าศูนย์กลางและความเร็วของหมอบด

สำหรับในการปฏิบัติการทดลองครั้งนี้ใช้เวลาในการบด ๑๐ ชั่วโมง

ความเร็วของหมอบด (size of the ball)

ความปกติแล้วความเร็วของหมอบดที่ทำงานโดยผลคือที่ความเร็วประมาณ ๔๗ เปอร์เซ็นต์ของความเร็ววิกฤติ (critical speed) "ความเร็ววิกฤติ" คือความเร็วของหมอบดที่ต่ำสุดที่ทำให้ลูกบดเคลื่อนที่ติดผิวภายในของหมอบด เราเขียนสูตรได้ดังนี้

$$\text{ความเร็ววิกฤติ (critical speed)} = \frac{54.19}{R}$$

เมื่อ R เป็นรัศมีของหมอบด มีหน่วยเป็นฟุต

ขนาดของลูกบด (sizes of the ball)

ลูกบดขนาด ๒ นิ้วเป็นลูกบดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมันบดไปนาน ๆ ขนาดของมันจะเล็กลงเหลือเพียง ๑ นิ้วหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอีก ลูกบดที่มีขนาดเล็กเนื่องมาจากความสึกกร่อน ทำให้การบดมีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่วนลูกบดที่มีขนาดใหญ่มีประโยชน์เพียงการช่วยบดพวกทรายหรือสารอย่างอื่นซึ่งมีเม็ดหยาบเท่านั้น ลูกบดซึ่งเล็กเท่าใดการบดก็ยิ่งเร็วเท่านั้น

การบรรจุลูกบด (loading of mill)

การบรรจุลูกบดที่เหมาะสมที่สุดควรจะให้ปริมาตรของลูกบดอยู่ในระหว่าง ๕๕ ถึง ๖๒.๕% ของปริมาตรของหมอบด ภายหลังจากการบดแร่ที่แข็งแต่ละครั้งให้เติมลูกบดขนาดโคที่สึกลงไป เพื่อชดเชยกับลูกบดที่สึกกร่อนไป ในการบดสาร ๑๐ ปอนด์ มักเติมลูกบดจำนวน ๑๐ ถึง ๑๕ ปอนด์ลงไป และลูกบดที่ใช้เป็นชนิด porcelain ball

การร่อนผ่านตะแกรง (Screening)

นำเอา slip ที่ได้จากการบดแล้วนำมาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ ๖๐ mesh ตาม Tyler Standard Series การร่อนนี้เพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ เพราะขนาดของเม็ดมีส่วนสัมพันธ์กับคุณสมบัติของ body ทั้งก่อนเผาและหลังทำการเผา ทำให้ body มีขนาดของเม็ดสม่ำเสมอ (uniform grain)

Fig. 6 แสดงการ Screening



การทำให้ slip แห้ง (Dewatering Bodies Slip)

เป็นการลดปริมาณโดยปล่อยให้เนื้อดินใน slip ตกตะกอนลงมาเนื่องจากเนื้อของดิน (body) มีความอวบน้ำมากกว่าของน้ำ อัตราเวลาที่เส้นแบ่งเขตระหว่างน้ำใสคอนบนกับดินชั้น คำนวณจากความสูงลงมา เรียกว่าอัตราการตกตะกอน ในระหว่างการทดลองจะต้องกระทำที่อุณหภูมิคงที่ เพื่อช้จัดการเคลื่อนที่ของของเหลวหรือการพาความร้อนเนื่องจากความแตกต่างของความหนาแน่นอันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ

ในการทดลองครั้งนี้พอเข็นว่าดินตกตะกอนหมดแล้ว จึงรินน้ำใส ๆ ทิ้ง
ส่วนบนออก แล้วนำดินเปียกตอนล่างไปเกรอะในแบบ plaster mold เพื่อให้แบบปูน
ช่วยค้ำน้ำจากดินจนดินมีความแห้งดีแล้วจึงนำเขาเครื่องตากหรือตากแดด

การตากแห้ง (Drying)

นำ body ซึ่งผ่านการเกรอะในแบบพลาสติกแล้วนั้นมาเข้าเครื่องตาก
แห้ง (Dryer) เพื่อให้เนื้อ body แห้งสนิท คือน้ำหนักไม่เปลี่ยนแปลงอีก ในการ
ทดลองนี้ใช้แสงแดด การตากแห้งเกิดขึ้นโดยที่ shrinkage water ไหลออกสู่วิ
ดินโดยทางหลอดเล็ก ๆ ในดินและระเหยกลายเป็นไอ สำหรับในทางอุตสาหกรรม
เราจะมี Dryer โดยเฉพาะ

การตากแห้งโดยใช้ infrared ray จะต้องใช้เวลากตากประมาณ ๖๐
ชั่วโมง

การขึ้นรูป (Forming)

๓. Wet process (extrusion and jiggering) เอา body ที่
ตากแห้งแล้วนำมาผสมน้ำใหม่ปริมาณพอเหมาะ เพื่อทำให้เกิด proper working
consistency นำไป extrude ที่ความดันบรรยากาศธรรมดา (atmospheric
pressure) แล้วนำดินที่ผ่านการ extrusion จำนวน ๑ ครั้งมาขึ้นแบบดังนี้

๑๓. Bracket for tensile strength by hand pressed

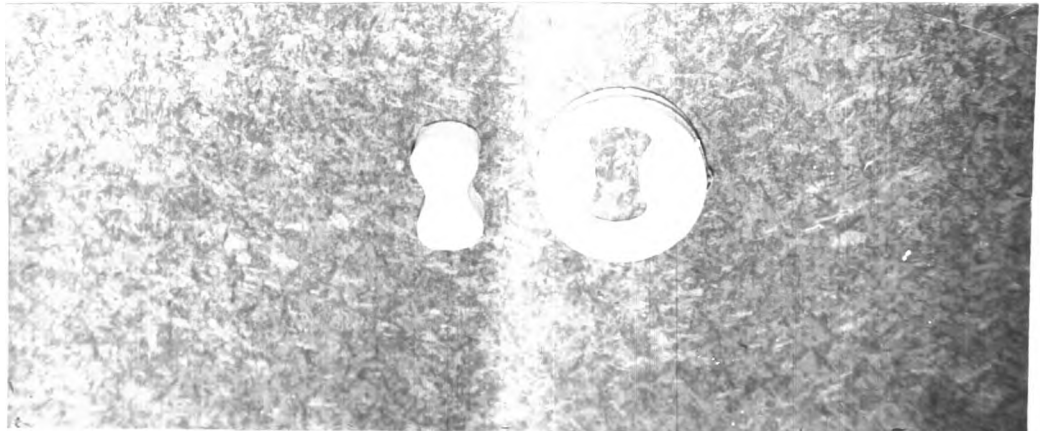


Fig. 7 Bracket forming, wet process.

๒ก. Colum สำหรับ compressive test specimen
by hand pressed

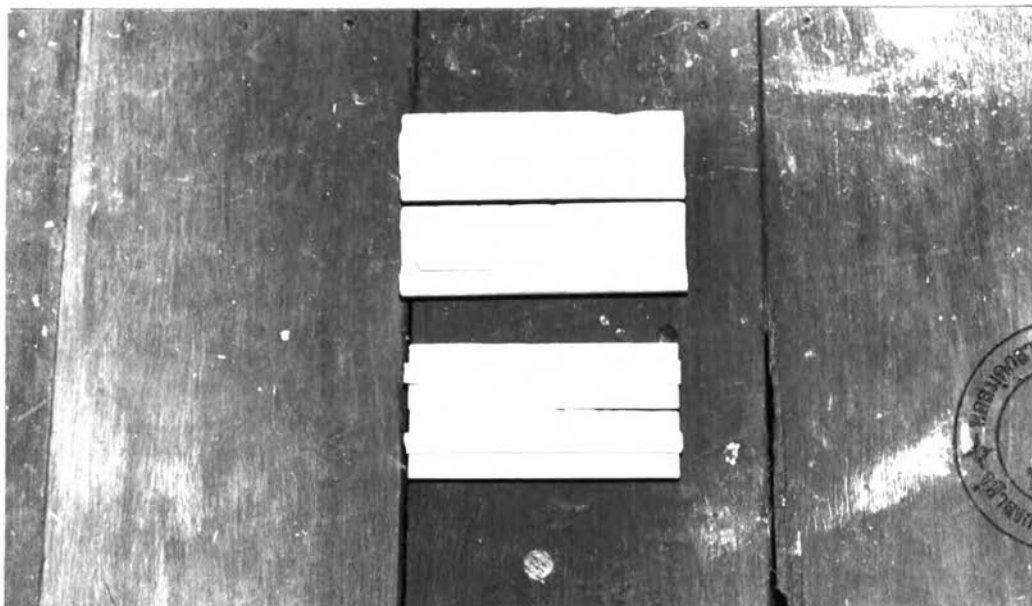


Fig.8 Colum for Compressive forming, wet process.

๓ก. Round bar for Bending Stress and thermal
expansion 10 mm.Ø, 150 mm. in length

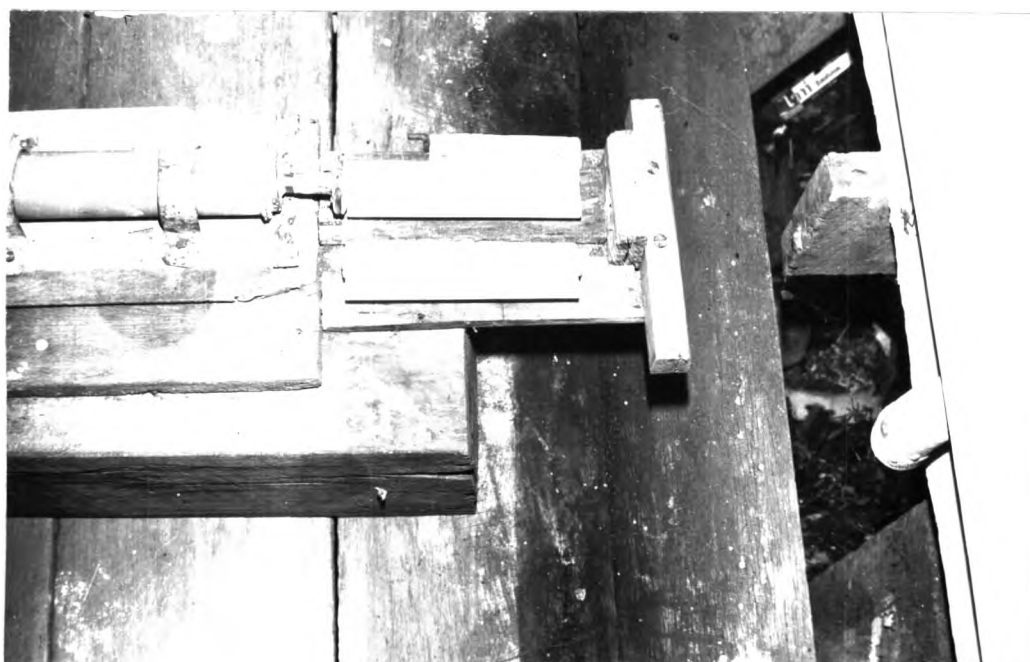


Fig.9 Rod and Colum for Bending test forming, wet process.

ข. Dry Process (Dry Pressed) นำ body ที่ตากแห้งนี้มาตำ และบดให้ละเอียดในโกรง (mortar) แล้วนำตะแกรงเบอร์ ๓๕/นิ้ว แล้วนำไปผสม น้ำใหม่ปริมาณพอเหมาะแก่การทำ dry pressed คือประมาณ ๕ - ๗% แล้วนำเข้า เครื่องอัดตามแบบที่สร้างไว้ด้วยความดัน ๑๕,๐๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อสร้างไซเป็น Electrical property testing specimens

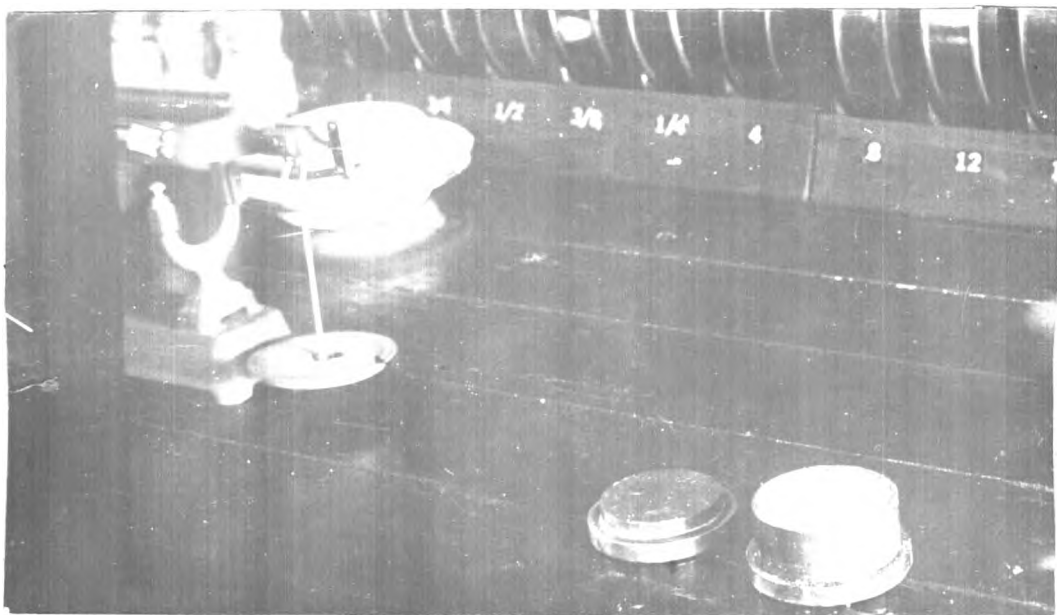


Fig. 10 Electrical dish specimen forming, dry process
การเผา (Firing)

การเผาเป็นขั้นที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม ceramics, specimen ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ทำการเผาในเตาแบบ periodic rectangular downdraft โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง การเผานี้ต้องจัดตารางการเผา (firing schedule) ซึ่งเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาให้พอเหมาะ นั่นคืออัตราการเพิ่ม อุณหภูมิต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอโดยไม่เร็วหรือช้าไป ถ้าการเพิ่มอุณหภูมิช้าไปจะเป็น การเปลืองค่าเชื้อเพลิงมากเกินไปจนความจำเป็น แต่เผาเร็วเกินไปจะทำให้ผลิตภัณฑ์แตก เสียหาย ที่สำคัญคืออัตราการความร้อนที่ได้จากเตา ต้องไม่เร็วกว่าอัตราการนำความร้อนของผลิตภัณฑ์ และต้องทำการ soaking คือเผาทิ้งไว้ในอุณหภูมิเดิมนานพอสมควร เพื่อให้อุณหภูมิข้างในของผลิตภัณฑ์ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิข้างนอกเท่ากับอุณหภูมิข้างนอกของผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้อากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาทางเคมีของเนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนมาก เป็นกาซ CO₂ ออกจากผิวของผลิตภัณฑ์

ในการทำ electrical porcelain นั้นจุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็เพื่อ
 ต้องการให้ porosity มีค่าน้อยเป็นศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงต้องทำการเผา
 ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง คือที่อุณหภูมิ ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส, ๑,๒๕๐ องศาเซลเซียส
 และ ๑,๒๘๐ องศาเซลเซียส ในอัตราเพิ่มอุณหภูมิประมาณ ๑๒๐ องศาเซลเซียส
 ต่อชั่วโมง ทำการเผาจนกว่า cone จะล้มลงมาสัมผัสฐาน และทำการ soak ทั้ง
 ภาชนะที่อุณหภูมินั้น ๆ นานประมาณ ๑ ชั่วโมง ดังเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น

การวัดอุณหภูมินี้เราใช้เครื่องมือที่ทำการวัด ๒ อย่าง คือใช้ recording
 pyrometer ซึ่งใช้หลักของ Thermocouples

ส่วนอีกวิธีหนึ่งใช้ pyrometric-cone ซึ่งนำมาจากส่วนผสมของ clay
 และ grog ที่ทราบจุดหลอมตัวแน่นอน โดยปักบนฐานทำมุม ๔๒ องศากับแนวราบ cone
 จะแข็งตัวและเอนงอลง เมื่อจุดแข็งตัวของมันมาถึงการแข็งตัวของ cone จะสัมพันธ์
 กับเวลาและอุณหภูมิที่ทำการเผา


FIRING TEMPERATURE MEASURING.

S.K.No.	°CENT.	°FAHR.	S.K.No.	°CENT.	°FAHR.	S.K.No.	°CENT.	°FAHR.
022	600	1112	02a	1060	1940	19	1520	2768
021	650	1202	01a	1080	1976	20	1530	2786
020	670	1238	1a	1100	2012	26	1580	2876
019	690	1274	2a	1120	2048	27	1610	2930
018	710	1310	3a	1140	2084	28	1630	2966
017	730	1346	4a	1160	2120	29	1650	3002
016	750	1382	5a	1180	2156	30	1670	3038
015a	790	1454	6a	1200	2192	31	1690	3074
014a	815	1499	7	1230	2246	32	1710	3110
013a	835	1535	8	1250	2282	33	1730	3146
012a	855	1571	9	1280	2336	34	1750	3182
011a	880	1616	10	1300	2372	35	1770	3218
010a	900	1652	11	1320	2408	36	1790	3254
09a	920	1688	12	1350	2462	37	1825	3317
08a	940	1724	13	1380	2516	38	1850	3362
07a	960	1760	14	1410	2570	39	1880	3416
06a	980	1796	15	1435	2615	40	1920	3488
05a	1000	1832	16	1460	2660	41	1960	3560
04a	1020	1868	17	1480	2696	42	2000	3632
03a	1040	1904	18	1500	2732			

SAMPLE OF FIRING SCHEDULE

Firing temp. B 1280 ° C

Jap. Cone No. 9

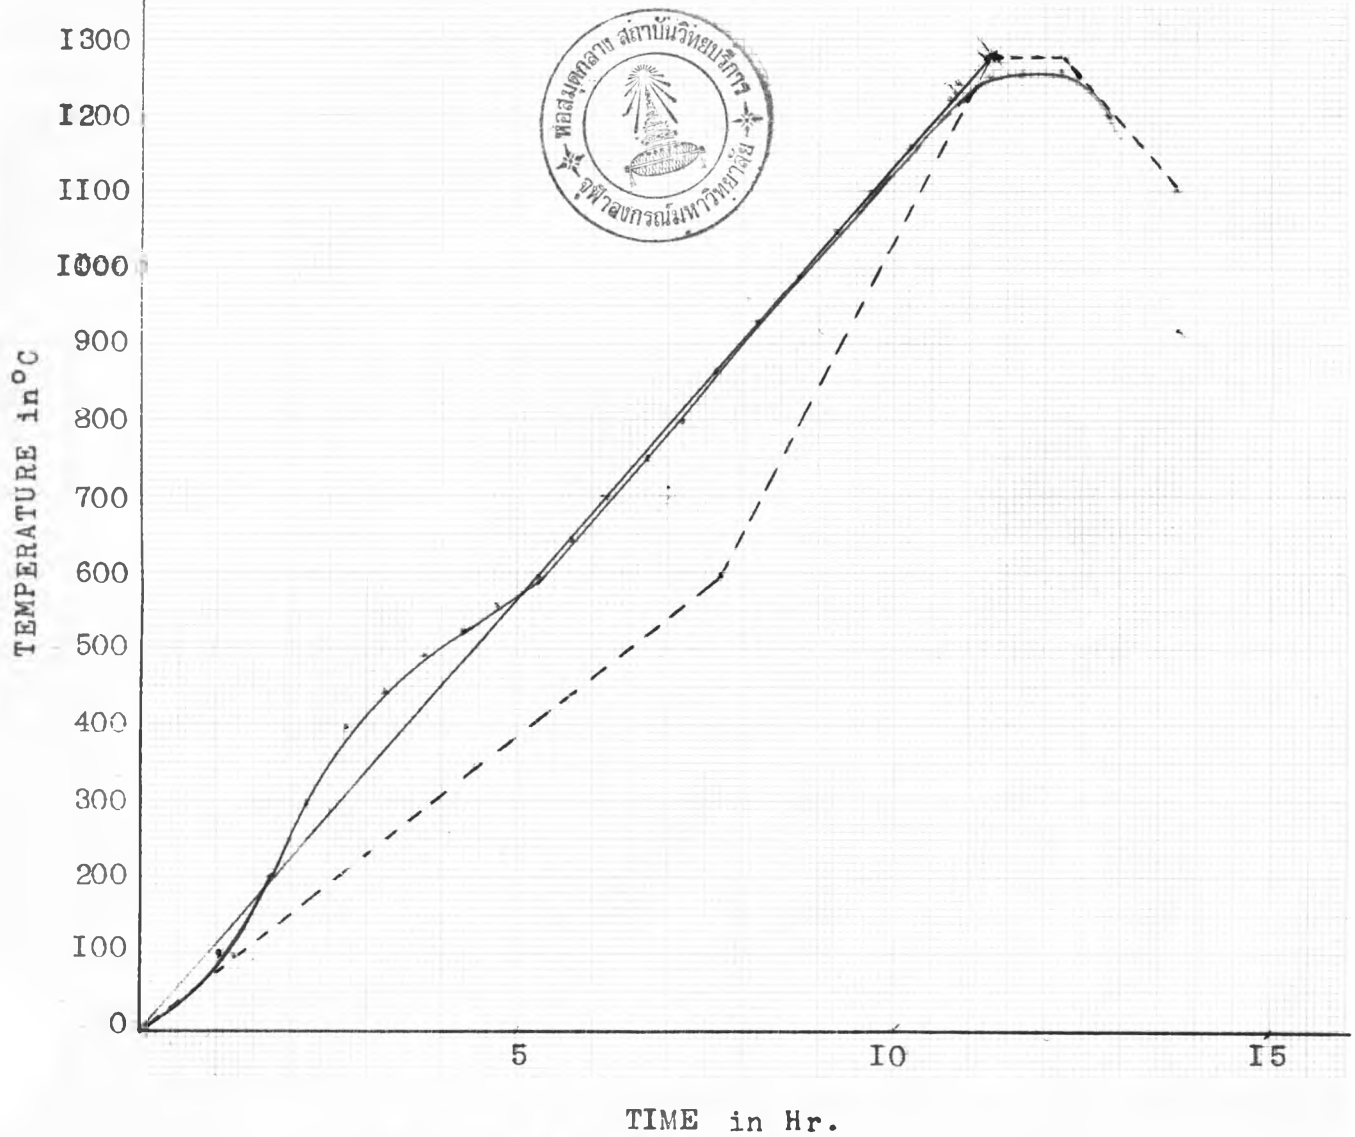

หมายเหตุ อัตราการเพิ่มอุณหภูมิไม่ควรเกิน ๑๕๐/ชม.

FIGURE 11 FLOW SHEET FOR PORCELAIN-WARE

