



รายงานวิจัยสถาบัน

เรื่อง

ประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคาร
ในเขตการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

727.3
ท 674 ร
ฉ. 2

เอกสารหมายเลข 45
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิถุนายน 2525



รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง

**ประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคาร
ในเขตการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

เอกสารหมายเลข 45

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน

สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยบริการ

ผู้วิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. นีวัตต์ ^{ศาสตราจารย์} ดารานันท์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทักษิณ เทพชาตรี

รองศาสตราจารย์ ต่อตระกูล ชมนาค

ประสานงานการวิจัย

งานวางแผนมหาวิทยาลัย กองแผนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มิถุนายน 2525

61102
300625

คำนำ



การพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย นอกจากจะพิจารณาจากแผนการก่อสร้างอาคารใหม่ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว มหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงการทำนุบำรุงรักษาอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีอายุการใช้งานนานเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณที่จะต้องก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นทดแทน

โครงสร้างอาคารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง ในการศึกษาสภาพปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพของอาคาร การศึกษาสภาพโครงสร้างของอาคาร จะช่วยให้ผู้ใช้อาคารสามารถวางแผนการแก้ไขปรับปรุงอาคารที่เสียหายได้อย่างถูกหลักวิชาและทันต่อเวลา

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ ได้ขอความร่วมมือจากภาคีวิชาการวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี คำลัดตราจารย์ ดร.นิเวศน์ ตาราณินท์, รองคำลัดตราจารย์ ดร.ทักษิณ เทพชาติ และรองคำลัดตราจารย์ ต่อตระกูล เขมมาศ เป็นผู้รับผิดชอบทำการวิจัย

โครงการวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำนุบำรุงรักษาสภาพอาคารของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย.


(คำลัดตราจารย์ ดร.ถาวร วิษารักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

มิถุนายน 2525

รศ. เวทีลี พงศ์มาติโรจน์

มอบให้หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 / ต.ค. / 93

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗๒๗.๓

๗๖๖๔๕

(๗.๒

16 ต.ค. 2533

๗ 055425

บทคัดย่อ



การวิจัยในเรื่องประสิทธิภาพทางโครงสร้างของอาคารตามคณะต่าง ๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่สองปีขึ้นไป ได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบโครงสร้างและปัญหาอื่นเกี่ยวกับการหลุดตัวของอาคาร ตลอดจนการแตกร้าว อันเป็นเหตุให้เกิดการเสียหายแก่ตัวอาคาร และอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้อาคาร รวมทั้งการทำข้อเสนอแนะต่อทางมหาวิทยาลัย เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขอาคารที่มีปัญหาในด้านโครงสร้างตามลำดับความสำคัญของปัญหา

คณะผู้วิจัยได้ทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพของโครงสร้างของอาคารประเภทห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องธุรการ ห้องพักอาศัย ซึ่งอยู่ในขอบเขตการรับผิดชอบของโครงการวิจัยนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ความเสียหายส่วนใหญ่ของอาคารในเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. การแตกร้าวของผนังระหว่างผนังกับเสา ผนังกับคาน และบริเวณวงกบประตูหน้าต่าง
2. การรั่วซึมของน้ำฝนผ่านค้ำ และฝ้าเพดาน
3. การหลุดของพื้นทางเท้ารอบบริเวณอาคาร
4. พื้นชั้นล่างในตัวอาคารหลุดเป็นแอ่งตรงกลาง
5. การแตกร้าวของโครงสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณย่านพัก
6. ปูนฉาบกระเทาะหลุด
7. การหลุดของอาคารข้างเคียง เนื่องจากกาต่อเติมภายหลังและใช้ซีเมนต์ยี่ห้อไม่เท่ากัน

อนึ่ง คณะผู้วิจัยได้ทำข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อป้องกันมิให้การเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยได้กล่าวไว้อย่างละเอียดในบทสรุปของงานวิจัยนี้

สารบัญ

| | |
|---|----------|
| คำนำ..... | ค |
| บทคัดย่อ..... | จ |
| สารบัญ..... | ข |
| สารบัญตาราง..... | ฉ |
| สารบัญภาพ..... | ญ |
| 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 ความเป็นมา..... | 3 |
| 1.2 ปัญหาและสาเหตุ..... | 3 |
| 1.3 การถอดตัวของระดับดินในกรุงเทพมหานคร..... | 4 |
| 1.4 ความสำคัญและความมุ่งหมายของการวิจัย..... | 6 |
| 1.5 ขอบเขตของการวิจัย..... | 7 |
| 2 วิธีเก็บข้อมูล | 9 |
| 2.1 สักขณะการทำงาน..... | 11 |
| 2.2 การสำรวจตวง..... | 12 |
| 2.3 การสำรวจคาน..... | 12 |
| 2.4 การสำรวจพื้น..... | 13 |
| 2.5 การสำรวจเสา..... | 13 |
| 2.6 การสำรวจเพดาน หลังคา..... | 14 |
| แบบสำรวจประสิทธิภาพต้านโครงสร้างของอาคาร..... | 15 |

| | | |
|----------|----------------------------|------------|
| 3 | การสำรวจอาคาร | 19 |
| 3.1 | คณะแพทยศาสตร์ | 21 |
| 3.2 | คณะทันตแพทยศาสตร์ | 33 |
| 3.3 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 43 |
| 3.4 | คณะเภสัชศาสตร์ (อาคารเดิม) | 53 |
| 3.5 | คณะวิทยาศาสตร์ | 61 |
| 3.6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 69 |
| 3.7 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 77 |
| 3.8 | คณะนิติศาสตร์ | 81 |
| 3.9 | คณะครุศาสตร์ | 87 |
| 3.10 | คณะศึกษาศาสตร์ | 95 |
| 3.11 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | 105 |
| 3.12 | คณะเศรษฐศาสตร์ | 115 |
| 3.13 | คณะรัฐศาสตร์ | 119 |
| 3.14 | คณะนิติศาสตร์ | 125 |
| 3.15 | อาคารสถาบัน 1 | 129 |
| 3.16 | สำนักงานอธิการบดี | 135 |
| 4 | บทสรุปและข้อเสนอแนะ | 141 |
| 4.1 | สรุปผลการวิจัย | 143 |
| 4.2 | ข้อเสนอแนะ | 143 |

สารบัญตาราง

| | | |
|-----------------|--|-----|
| ตารางที่ 3.1.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะแพทยศาสตร์..... | 28 |
| ตารางที่ 3.2.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์..... | 38 |
| ตารางที่ 3.3.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์..... | 46 |
| ตารางที่ 3.4.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (อาคารเดิม)..... | 57 |
| ตารางที่ 3.5.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์..... | 64 |
| ตารางที่ 3.7.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์..... | 80 |
| ตารางที่ 3.8.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะนิติศาสตร์..... | 84 |
| ตารางที่ 3.9.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะครุศาสตร์..... | 90 |
| ตารางที่ 3.10.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะอักษรศาสตร์..... | 99 |
| ตารางที่ 3.11.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะพาณิชย์ศาสตร์และ การบัญชี..... | 111 |
| ตารางที่ 3.12.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะเศรษฐศาสตร์..... | 117 |
| ตารางที่ 3.13.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะรัฐศาสตร์..... | 122 |
| ตารางที่ 3.15.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสำนักงาน 1..... | 132 |
| ตารางที่ 3.16.1 | สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสำนักงานอธิการบดี..... | 139 |

สารบัญภาพ

| | | |
|------------|--|-----|
| ภาพที่ 1.1 | ลักษณะอาคารตึงบม เข็มสั้น..... | 5 |
| ภาพที่ 1.2 | ลักษณะอาคารตึงบม เข็มยาว..... | 5 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะแพทยศาสตร์..... | 31 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์..... | 42 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์..... | 52 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (อาคารเดิม)..... | 59 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะวิทยาศาสตร์..... | 68 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์..... | 76 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะนิติศาสตร์..... | 85 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะครุศาสตร์..... | 93 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะอักษรศาสตร์..... | 102 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี..... | 113 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะเศรษฐศาสตร์..... | 118 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารคณะรัฐศาสตร์..... | 124 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารโรงรถ 1..... | 133 |
| | ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสำนักงานอธิการบดี..... | 140 |



1.1 บทนำ

Faint, illegible text in the upper section of the page, likely the beginning of an introduction or preface.



1.2 เนื้อหา

Faint, illegible text in the middle section of the page, likely a table of contents or a brief overview of the document's structure.

Faint, illegible text in the lower section of the page, possibly a concluding paragraph or a note.

บทนำ 1

Faint, illegible text at the bottom of the page, likely a footer or a page number.



1.1 ความเป็นมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงสถาบันหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถาบันแรกที่ได้ทำการเปิดสอนวิชาในระดับอุดมศึกษา ก่อนสถาบันอื่น ๆ ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ นับเป็นจำนวนมากหลักร้อย บัณฑิตทั้งหลายได้ไปช่วยพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับชั้น จนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาทุกวันนี้

อาคารต่าง ๆ ที่ได้รับการก่อสร้างใช้งานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ ประกอบด้วย ตึกเรียนของคณะต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ห้องทำงานของคณาจารย์ ตลอดจนตึกทำงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ตึกเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เหล่านี้ บางตึกก็เพิ่งสร้างเสร็จมาในระยะเวลาไม่กี่ปี บางตึกเรียน อาทิเช่น ตึกอักษรศาสตร์ นั้น ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังใช้เป็นตึกเรียนของคณะอักษรศาสตร์อยู่จนทุกวันนี้ ในการก่อสร้างอาคารแต่ละหลัง มหาวิทยาลัยได้จัดสถาปนิกและวิศวกร ร่วมกันออกแบบให้ได้ใช้งานได้สัมพันธ์ตามความมุ่งหมาย และให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารโดยทั่วกัน

1.2 ปัญหาและสาเหตุ

ทั้ง ๆ ที่อาคารแต่ละหลังก็ได้ทำการก่อสร้างขึ้นมา ได้มีสถาปนิกและวิศวกรร่วมกันออกแบบ ทั้งในด้านความสวยงาม ความมั่นคงอยู่แล้ว แต่ก็ปรากฏว่ามีอาคารจำนวนมากในมหาวิทยาลัยเกิดการทรุดตัว การแตกร้าว ทั้งในด้านทางเท้า เสา คาน และพื้น ทำให้ไม่อาจใช้งานได้ตามปกติ และต้องการซ่อมแซมโดยด่วน เพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน อาคารบางหลังได้รับการก่อสร้างมาหลายสิบปี สภาพพูนถือและพูนก่อทรุดโทรมและหมดอายุการรับทั้งการกดวงรูปอาคาร ห้องทำงานที่คับแคบไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ น่าจะได้รับการรื้อถอนและสร้างขึ้นมาใหม่ ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

นับถอยหลังไปประมาณ 15 ปี จะเห็นว่าอาคารส่วนใหญ่ที่ได้สร้างขึ้นมากในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือในกรุงเทพฯ มหันตครโดยทั่วไปจะตั้งอยู่บนฐานรากซึ่งรองรับด้วยเข็มไม้ อันมีขนาดและความยาวต่าง ๆ กัน อาทิเช่น เข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร ถึงเข็มไม้ขนาดผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 12.00 เมตร วิศวกรต่างก็กำหนด

น้ำหนักปลอดภัยที่เข็มไม้แต่ละต้นจะรับได้ โดยอาศัยความผิดของดินอ่อนที่เกาะรอบเข็มไม้ อาคารดังกล่าวได้เกิดการทรุดตัวบ้าง แต่เป็นการทรุดตัวที่เท่ากัน มิได้เกิดการทรุดตัวที่ต่างกัน ที่เรียกว่า (Differential Settlement) ดังนั้นจึงมิได้ปรากฏอาคารแตกร้าวออกมาให้เห็น ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้มีการผลิตเข็มคอนกรีตอัดแรงและมีการนำเข็มคอนกรีตดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 21.00 เมตรขึ้นไป เข้ามาใช้สำหรับอาคารที่รับน้ำหนักมาก ๆ ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ปลายเข็มคอนกรีตอัดแรงที่วางไว้ได้เข้ามาจมอยู่ในชั้นดินที่แข็งมาก หรือชั้นทราย ซึ่งชั้นดังกล่าวอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 20.00 เมตร ถึง 22.00 เมตร การทรุดตัวของเข็มยาวมีน้อยมาก อาคารมากขึ้น ชนิดที่เรียกว่า Multi Storey Building เช่น อาคารหอพักนิสิตหญิง ตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่สาม และตึกสูงอื่น ๆ ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างก็ตั้งอยู่บนฐานรากซึ่งรองรับด้วยเข็มยาวทั้งสิ้น

1.3 การทรุดตัวของระดับดินในกรุงเทพมหานคร


การทรุดตัวของดินในกรุงเทพมหานคร ได้เกิดขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดในรอบสิบปีที่ผ่านมา มีระดับดินในกรุงเทพมหานครได้ทรุดตัวจากระดับเดิมอย่างเห็นเด่นชัด สาเหตุที่เกิดการทรุดตัวอาจสรุปได้ว่า เกิดจากสาเหตุใหญ่ ๆ สองประการคือ

ก. ได้มีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ในกิจการการประปานครหลวง ใช้ในส่วนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้ในหมู่บ้านจัดสรร และอื่น ๆ ทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินที่ละเอียดมาชดเชยกับปริมาณน้ำที่สูบออกมาใช้ไม่มีเท่ากัน กล่าวคือ ได้สูบน้ำขึ้นมาใช้มากกว่าน้ำที่ละเอียดมาชดเชยใต้ดิน ผลก็คือระดับน้ำใต้ดินได้ลดต่ำลงหลายสิบเมตร (Piezometric level) ซึ่งเป็นเหตุให้แรงพองหรือแรงยกของน้ำใต้ดินอันกระทำต่อชั้นดินที่มีอยู่เบื้องบนลดลง ทำให้ดินเกิดการทรุดตัว

ข. ได้มีการก่อสร้างตึกสูง Multi Storey Buildings ที่ใช้เข็มโอเทิล สำหรับงานโรงพยาบาล และอื่น ๆ กับทั้งได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ถนน สะพาน ทางด่วน น้ำหนักสิ่งก่อสร้างดังกล่าวต่างก็มีส่วนกลางบนดินอ่อน นอกจากนี้ยังมีรถหนัก ๆ อาทิเช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถประจำทาง รถส่วนบุคคล แล่นไปบนพื้นถนน ทำให้มีการกระแทกการสั่นสะเทือน (Vibration) ขึ้นเหนือชั้นดินอ่อน ชั้นดินอ่อนต้องรับน้ำหนักและความสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดการทรุดตัวขึ้นอย่างมาก

การทรุดตัวของระดับดินในกรุงเทพมหานครนี้ โดยเฉลี่ยจะตกประมาณปีละหนึ่งถึงสาม เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแหล่งต่าง ๆ กัน ดังนั้นในรอบสิบปีที่ผ่านมา ดินในกรุงเทพมหานครเกิดการทรุดตัว 10 ซม. ถึง 30 ซม. ลักษณะการทรุดตัวนี้จะสังเกตได้จากระดับดิน ระดับทางเท้า ซึ่งอยู่ติดกับตึกที่ตั้งอยู่บนเข็มยาว ระดับดินไต่ลดต่ำลงจนมองเห็นการแยกตัว และการทรุดตัวของดิน ที่ติดกับอาคารอย่างเด่นชัด

สำหรับอาคารที่ตั้งบนเข็มสั้น ซึ่งมีความยาว 6 เมตรบ้าง 8 เมตรบ้างนั้น ปลายของเสา เข็มสั้นยังไม่ได้เข้าไปนั่งบนชั้นดินแข็ง เมื่อดินอ่อนมีการทรุดตัว เข็มและอาคารที่ตั้งอยู่บนเข็มสั้นก็มีการทรุดตัวในอัตราใกล้เคียงหรือเท่ากัน (Equal Settlement) ดังนั้นจึงไม่อาจสังเกตเห็นการทรุดตัวของอาคารได้

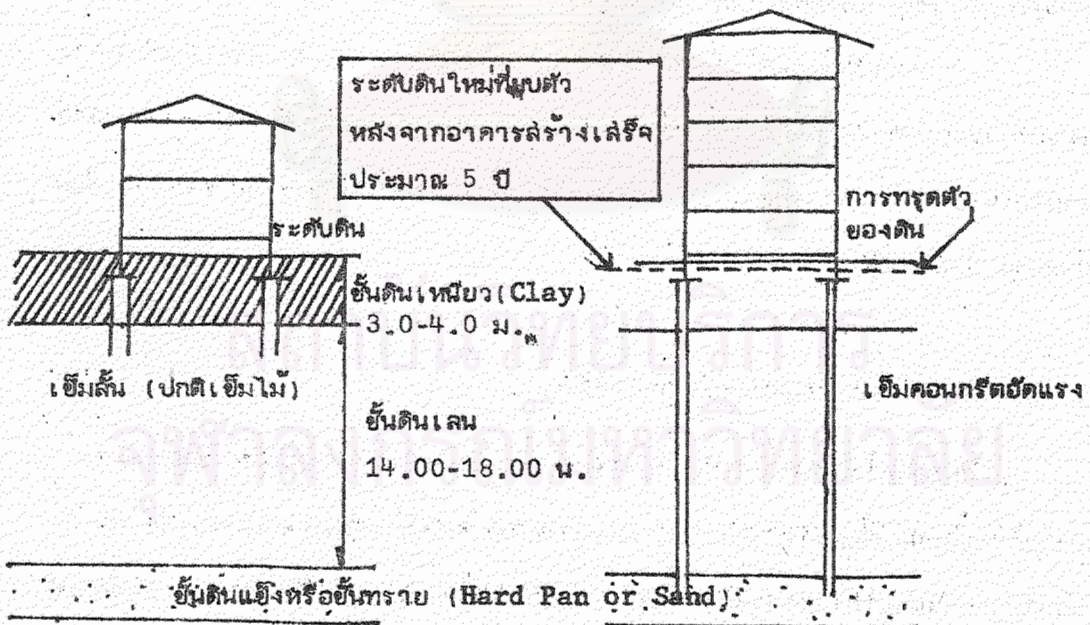

ภาพที่ 1.1 ลักษณะอาคารที่ตั้งบน เข็มสั้น

ภาพที่ 1.2 ลักษณะอาคารที่ตั้งบน เข็มยาว

สำหรับอาคารที่ตั้งบน เข็มยาวนั้น การทรุดตัวของอาคารจะมีน้อยมาก เพียงไม่กี่เมตร เกือบจะเป็นศูนย์ได้ ซึ่งแตกต่างกับการทรุดตัวของดินที่อยู่รอบอาคาร รวมทั้งทางเดินเท้า ซึ่งในเวลา 4-5 ปี หลังจากที่อยู่อาคารได้รับการก่อสร้างเสร็จแล้ว การทรุดตัวของดินจะตกราว ประมาณ 10 ซม. ข้อเท็จจริงนี้จะมองเห็นได้ชัดจากตึกบางตึกในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

ปัญหาข้อที่สองที่เกิดขึ้นก็คือ การใช้งานร่วมกันของตึกที่อยู่ติดกัน ตึกหนึ่งตั้งอยู่บน เข็มสั้น อีกตึกหนึ่งตั้งอยู่บน เข็มยาว ปกติแล้วตึกที่ตั้งอยู่บน เข็มสั้นนั้น เป็นตึกที่ได้สร้างขึ้นมาก่อน และได้ผ่านการใช้งานมาหลายปี เมื่อมีการสร้างตึกใหม่ขึ้น โดยหนึ่งบน เข็มยาว และจำเพาะไป สร้างชิดหรือต่อเนื่องกับตึกเดิมซึ่งตั้งอยู่บน เข็มสั้น โดยไม่ตัดขาดออกจากกันเมื่อได้ใช้งานตึก ทั้งสองแล้ว ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี จะเกิดปรากฏการณ์แนบชิด 2 ประการคือ

1. ถ้าตึกใหม่กับตึกเก่าเชื่อมติดกัน จะเกิดการแตกร้าวและการบิดอย่างรุนแรงที่รอยต่อระหว่างคาน เสา ตลอดจนถึงพื้น ทั้งนี้เพราะการทรุดตัวของอาคารเก่าและใหม่ไม่เท่ากัน เป็นเหตุให้เสา คาน และผนังเกิดการแตกร้าว

2. ถ้าตึกใหม่และตึกเก่าตัดขาดจากกัน แต่เปิดใช้งานร่วมกัน ทางเชื่อมหรือทางเดินระหว่างรอยต่อของตึกทั้งสอง ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จใหม่จะอยู่ในระดับเดียวกัน หลังจากที่ได้ใช้งานไป 4-5 ปี ตึกเก่าจะทรุดลง ๆ และจะเกิดการเปลี่ยนระดับ ทางเดิน หรือทางเชื่อม ขึ้นประมาณ 5-15 ซม.

1.4 ความสำคัญและความมุ่งหมายของการวิจัย

เนื่องจากได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทรุดตัวของอาคาร การแตกร้าว ตลอดจนจนถึงปัญหาในการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่ คณะผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคาร โดยมีความมุ่งหมายแยกเป็นข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง และปัญหาใน เรื่องของโครงสร้าง เช่น การทรุดตัวของอาคาร การแตกร้าว อันเป็นเหตุให้เกิดการเสียหายแก่ตัวอาคาร และอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้สอยอาคาร

ข. เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของอาคาร อันได้แก่ ความคล่องตัวในการรับใช้ ผู้ที่ทำงานอยู่ในอาคารดังกล่าว โดยจะเน้นหนักไปในอาคารที่มีปัญหาทางด้านโครงสร้าง

ค. ทำข้อเสนอนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อการปรับปรุงแก้ไข หรือรื้อถอนอาคารที่มีปัญหาในด้านโครงสร้าง ตามลำดับความสำคัญของปัญหา

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

ทำการสำรวจและวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของอาคาร ปัญหา และความปลอดภัยของอาคารตามคณะต่าง ๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่สองปีขึ้นไป

เพื่อให้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคารต่าง ๆ ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปได้โดยครบถ้วน และบันทึกเป็นประวัติผลการสำรวจของจุดต่าง ๆ ในแต่ละจุดให้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต คณะผู้ทำการวิจัยโครงการวิจัย เรื่องประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารในเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแบบสำรวจขึ้น แบบสำรวจนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้สำรวจ ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้ทำการวิจัยกับนิสิตชั้นปีที่สามและปีที่สี่ ทำการสังเกตความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารที่จะเกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิจัยโดยละเอียด เพื่อสรุปบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

แบบสำรวจหนึ่งชุดจะใช้สำหรับแต่ละห้องที่ทำการสำรวจ จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้องนั้น ๆ คือ ชื่อห้อง หมายเลขห้อง ชั้นของห้อง จำนวนชั้นของอาคาร การเปลี่ยนแปลงเพื่อตัดแปลงจากสภาพเดิม และจุดที่ให้ผู้สำรวจใหญ่ รวม 6 จุด ด้วยกันคือ

1. ลักษณะการใช้งาน
2. การสำรวจผนัง
3. การสำรวจคาน
4. การสำรวจพื้น
5. การสำรวจเสา
6. การสำรวจเพดาน หลังคา

2.1 ลักษณะการใช้งาน

ความสำคัญในการสำรวจในเรื่องนี้ เป็นอันมาก เนื่องจากในแง่ของการออกแบบทางวิศวกรรม ในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างนั้น วิศวกรจะออกแบบให้โครงสร้างมีความแข็งแรงพอเหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ ในขณะที่ออกแบบ สาเหตุของความเสียหายของอาคารส่วนหนึ่งจึงมาจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานไปจากเดิมดังต่อไปนี้

การต่อเติม

การติดตั้งวัสดุและเครื่องมือน้ำหนักมาก

การติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน

2.2 การสำรวจผนัง

ผนังของอาคารเป็นส่วนของอาคารที่จะแสดงความเสียหายของโครงสร้างในระยะเริ่มแรกให้ออกมาปรากฏได้ง่ายที่สุด อย่างไรก็ตามอาการแตกร้าวของผนังส่วนใหญ่ก็มักจะไม่มีสาเหตุมาจากโครงสร้าง แต่มักจะเกิดจากข้อบกพร่องทางด้านคุณภาพวัสดุ และรายละเอียดในแบบและวิธีการก่อสร้างผนังที่ไม่ถูกต้อง สาเหตุเหล่านี้จะถูกสำรวจในหัวข้อเกี่ยวกับ

ปฏิกิริยากระแทกหรือ

ผนังเปื่อยซึม น้ำซึมผ่านได้

วัสดุผนังเสียหาย

ผนังร่อน

รอยแตกระหว่างผนังและคาน

รอยแตกระหว่างผนังและเสา

รอยแตกของผนังที่ผิดแปลกไป นอกเหนือจากอาการที่กล่าวมาแล้วนี้ เป็นสิ่งที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป เพราะอาจจะเกี่ยวสัมพันธ์กับการชำรุดของโครงสร้างของคาน พื้น หรือเสา ส่วนอื่น ๆ ก็ได้ ผู้สำรวจจะระบุกรณีเช่นนี้ไว้ในหัวข้อ รอยแตกของผนังและให้อธิบายเพิ่มเติมในข้อสังเกตอื่น ๆ

2.3 การสำรวจคาน

การสำรวจคานตามหัวข้อต่าง ๆ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก สาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องทางการออกแบบโครงสร้าง และประเภทที่เกิดจากความบกพร่องทางด้านโครงสร้างโดยตรง สาเหตุประเภทแรกที่ทำให้สำรวจคือ

ปฏิกิริยาคานกระแทก

คานไม้ผุ หรือปลวกกิน

คานเหล็กเป็นสนิม

สาเหตุที่อาจเกิดจากการออกแบบโครงสร้างโดยตรง ได้แก่

รอยแตกใต้ท้องคาน

รอยแตกข้างคาน

ท้องคานโก่ง

2.4 การสำรวจพื้น

พื้นคอนกรีตชั้นล่างซึ่งวางอยู่บนดินจะเกิดอาการทรุดตัว เสียหายลักษณะเช่นนี้ จะสำรวจพบได้โดยการสังเกต

พื้นมีรอยแตกที่เห็นได้ชัด

พื้นไม่ได้ระดับเรียบ

พื้นบริเวณรอบเสาเป็นเนินสูงกว่าพื้นส่วนอื่น ๆ

สาเหตุของข้อบกพร่องทางการออกแบบ หรือการก่อสร้างหรือรายละเอียดการวางท่อต่าง ๆ จะปรากฏเป็นข้อบกพร่องของอาคาร ซึ่งจะตรวจพบได้ในหัวข้อ

พื้นรื้อน้ำซึมได้

การชำรุดของพื้นอื่น ๆ ที่ต้องทำการสำรวจก็คือ

พื้นดินอัดมีรอยร้าว

พื้นไม้หรือปลวกกิน

2.5 การสำรวจเสา

การเสียหายของโครงสร้างที่สำคัญ เนื่องจากการออกแบบทางด้านวิศวกรรมโดยตรง จะสำรวจได้จาก

รอยแตกที่ลุ้ตต่อระหว่างเสาและคาน

รอยแตกในลักษณะอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นความเสียหายกับผิวนอกของเสาคอนกรีต ซึ่งจะสำรวจในหัวข้อ

รอยแตกร้าวตามผิวเสา

รูลึดูบุเสาแตกร้าว

บุฉาบเสากระเทาะหลุด

เสาไม้หรือมีรอยแตก

เสาเหล็กเป็นสนิม

2.6 การสำรวจพีดาน หลังคา

ส่วนโครงสร้างหลังคามีหน้าที่สำคัญ คือ การป้องกันอาคารจากแสงแดดและฝน ดังนั้นประสิทธิภาพในด้านนี้ของอาคารจึงจะสำรวจโดยตรงตามหัวข้อต่อไปนี้

ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม

โครงเหล็กหลังคาขึ้นสนิม

ฝ้าเพดานชำรุด

กระเบื้องหลังคาแตก

โครงหลังคาไม้ขึ้น หรือผุ

หลังคาตาดฟ้า คอนกรีตร้าว

การสำรวจอาคารขึ้นต้น ตามแบบสำรวจนี้จะบอกเพียงว่า อาคารต่าง ๆ มีอาการที่คาดหมายไว้หรือไม่ หากมีอาการปรากฏ ผู้ทำการวิจัยจะทำการสำรวจแต่ละจุดโดยละเอียด และทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเสียหายจุดต่าง ๆ ในอาคารเดียวกัน ถ้าเหตุของความเสียหายเหล่านี้จะอยู่ในการสรุปผลการสำรวจ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(แบบสำรวจ)

ประสิทธิภาพพืชน้ำโครงสร้างของอาคาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารคณะ.....

ชื่อและหมายเลขอาคาร.....

ชื่อห้อง..... หมายเลขห้อง..... ชั้นที่.....

หมายเลข..... จำนวนชั้นของอาคาร..... ชั้น อายุของอาคาร..... ปี

วัตถุประสงค์ตามรายการออกแบบ..... ขนาดของห้อง.....

ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน.....

1. ลักษณะการใช้งาน

มี ไม่มี สำรวจไม่ได้

การต่อเติม

การติดตั้งวัสดุและเครื่องมือที่หนักมาก

การติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้

การสั่นสะเทือน

ข้อสังเกตอื่น ๆ.....

.....

2. การสำรวจผนัง

มี ไม่มี สำรวจไม่ได้

รอยแตกของผนัง

รอยแตกระหว่างผนังและคาน

รอยแตกระหว่างผนังและเสา

รอยแตกตามแนวก่ออิฐ

แผ่นที่.....

คณะ.....ตึก.....ชื่อห้อง.....

หมายเลข.....

มี ไม่มี สำรวจไม่ได้

| | | |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

ปูนฉาบกระเบื้องร่อน
 ผนังเปียกชื้น น้ำซึมผ่านได้
 วัสดุผนังเสียหาย
 ผนังร่อน

ข้อสังเกตอื่น ๆ
.....

3. การสำรวจคาน

มี ไม่มี สำรวจไม่ได้

| | | |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

รอยแตกใต้ท้องคาน
 รอยแตกข้างคาน
 ปูนฉาบคานกระเบื้อง
 คานไม้ผุ หรือปลวกกิน
 ท้องคานโก่ง
 คานเหล็กเป็นสนิม

ข้อสังเกตอื่น ๆ
.....

คณะ.....ตึก.....ชื่อห้อง.....

หมายเลข.....

4. การสำรวจพื้น

| มี | ไม่มี | สำรวจไม่ได้ | |
|-------|-------|-------------|---------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | พื้นหินขัด |
| _____ | _____ | _____ | พื้นมีรอยแตกเห็นได้ชัด |
| _____ | _____ | _____ | พื้นไม้ได้ระดับเรียบ |
| _____ | _____ | _____ | พื้นบริเวณรอบเสาเป็นเนินสูงกว่า |
| _____ | _____ | _____ | พื้นลื่นอื่น |
| _____ | _____ | _____ | วัสดุปูพื้นสึกกร่อน ชำรุด |
| _____ | _____ | _____ | พื้นรั่วน้ำซึมผ่านได้ |
| _____ | _____ | _____ | พื้นไม่มีผู้หรือปลวกกิน |

ข้อสังเกตอื่น ๆ
.....

5. การสำรวจเสา

| มี | ไม่มี | สำรวจไม่ได้ | |
|-------|-------|-------------|----------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | รอยแตกร้าวตามผิวเสา |
| _____ | _____ | _____ | รอยแตกที่จุดต่อระหว่าง เสาและคาน |
| _____ | _____ | _____ | วัสดุเสาแตกร้าว |
| _____ | _____ | _____ | ปูนฉาบเสากระเทาะหลุด |
| _____ | _____ | _____ | เสาไม้ผุหรือมีรอยแตก |
| _____ | _____ | _____ | เสาเหล็กเป็นสนิม |

แผนที่.....

คณะ.....ตึก.....ชื่อห้อง.....

หมายเลข.....

6. การสำรวจเขตงาน หลังคา

| มี | ไม่มี | สำรวจไม่ได้ | |
|-------|-------|-------------|--------------------------|
| _____ | _____ | _____ | ฝ้าเพดานสีกราบน้ำซึม |
| _____ | _____ | _____ | โครงเหล็กหลังคาขึ้นสนิม |
| _____ | _____ | _____ | ฝ้าเพดานชำรุด |
| _____ | _____ | _____ | กระเบื้องหลังคาแตก |
| _____ | _____ | _____ | โครงหลังคาไม้ ขึ้นหรือผุ |
| _____ | _____ | _____ | หลังคาตัดฟ้าคอนกรีตรั่ว |

ข้อสังเกตอื่น ๆ

ผู้ทำการสำรวจ

(.....)

7. สรุปความเห็นผู้ควบคุมการวิจัย

.....
.....
.....
.....
.....

ผู้ควบคุมการวิจัย

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.

วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี



คณะแพทยศาสตร์ 3.1

สถาบันวิทยบริการ

การสำรวจอาคาร



คณะแพทยศาสตร์

3.1

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารทั้งเก่าและใหม่จำนวนมาก คณะแพทยศาสตร์จัดได้ว่า เป็นคณะที่เก่าแก่คณะหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติม อยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงต้องมีการรื้ออาคารเก่า ๆ เพื่อสร้างอาคาร ใหม่ที่สูงกว่าและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามอาคารเก่าก็ยังมีอยู่จำนวนมาก ซึ่งปรากฏร่องรอยความเสียหาย การชำรุดทรุดโทรมของอาคาร อันจำเป็นต้องมีการทำนุบำรุง รักษาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน อาคารต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ อยู่ในความดูแล ของทั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสภาการศึกษา การศึกษาประสิทธิภาพด้านโครงสร้างของอาคารครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะตัวอาคารที่อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

การสำรวจประสิทธิภาพด้านโครงสร้างของอาคารต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 ผลความเสียหายที่สำรวจพบได้มาสรุปในตารางที่ 3.1.1 ซึ่งแสดงตำแหน่ง ลัษณะ และลักษณะความเสียหายที่ตรวจพบ เพื่อความ สะดวกและรวดเร็วต่อการอ้างอิงภายหลัง ความเสียหายส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องจากการทรุดตัวของ ฐานราก โดยเฉพาะอาคารเก่า ๆ ซึ่งก่อสร้างโดยใช้เข็มสั้น ทำให้อาคารมีการทรุดตัวในอัตรา การทรุดตัวเท่ากับดินในชั้นดินอ่อน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีค่าประมาณ 1.0 ถึง 1.5 เซนติเมตรต่อปี สำหรับความเสียหายอื่น ๆ สามารถแยกตามตึก ๆ ดังนี้

ตึกอบรมวิद्याการ (แพทย 9)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ปัจจุบันได้รับการซ่อมแซม ทาสีภายในใหม่ และมีการตกแต่งภายใน กันห้องติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นสำนักงานคณะบดีชั่วคราว เพราะ อาคารสำนักงานคณะบดีเก่าจะถูกรื้อและสร้างตึกใหม่สูง 7 ชั้น เนื่องจาก ได้รับการซ่อมแซม ใหม่ ดังนั้นการสำรวจจึงไม่พบความเสียหายใด ๆ

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (แพทย 10)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น การสำรวจพบรอยแตกของผนังด้านนอก ของห้องหมายเลข 118 ตามแนวก่ออิฐ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทรุดตัวของคานคอดิน นอกจากนี้ ยังพบรอยแตกร้าวของผนังบริเวณบันไดชั้นคาตฟ้า ซึ่งเข้าใจว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากคุณสมบัติของ

ปูนก่อและปูนฉาบมีการหดตัวสูงกว่าค่ามาตรฐาน ดังนั้นภายหลังจากการใช้งานระยะหนึ่ง การหดตัวเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดรอยแตกในผนัง การซ่อมแซมสามารถทำได้โดยสกัดผนังออกเป็นรูปตัววีตามแนวรอยแตก แล้วฉาบปิดด้วยปูนทรายชนิดไม่มีการหดตัว

หอสมุด (แพทย 11)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น เป็นอาคารค่อนข้างใหม่ มีเครื่องปรับอากาศทุกชั้น การสำรวจพบรอยแตกข้างคานเป็นแนวตั้ง รอยแตกตามยาวระหว่างผนังกับเสาและผนังกับคานในห้องอ่านหนังสือชั้น 3 รอยแตกดังกล่าวได้มีการสำรวจพบเห็นก่อนแล้ว จากหลักฐานเส้นดินล้อตาซึ่งขีดระยะรอยแตกพร้อมทั้งกำกับวันที่ได้ด้วย รอยแตกได้พบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2515 ถึงปัจจุบัน ผู้วิสัยพบว่ารอยแตกไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ารอยแตกได้ยุติแล้ว และมีสาเหตุเนื่องมาจากคุณภาพของการก่อสร้าง เช่น ใช้ปูนก่อ ปูนฉาบที่มีคุณภาพต่ำ มีการหดตัวสูงทำให้เกิดการหดตัว ภายหลังจากการใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รอยแตกนี้ไม่ขยายเพิ่มขึ้น จึงไม่มีอันตรายต่อโครงสร้าง และสามารถทำการซ่อมแซมได้ไม่ยาก ใช้วิธีการเดียวกันกับที่กล่าวไว้ใน การซ่อมแซมผนังของอาคารนิติเวชศาสตร์ นอกจากนั้นไม่สำรวจพบเห็นความเสียหายอย่างอื่น

สำนักงานคณบดี (แพทย 12)

เป็นอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างประกอบด้วยโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นไม้กระดาน การใช้งานในปัจจุบันได้มีการใช้เนื้อที่ของตัวอาคารอย่างเต็มที่ การสำรวจได้พบความเสียหายหลายแห่ง แต่ในช่วงระยะที่เขียนรายงานวิสัยนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเพื่อรื้ออาคารนี้แล้วทำการก่อสร้างอาคารใหม่สูง 7 ชั้น ดังนั้นในรายงานการวิสัยนี้ จึงจะไม่กล่าวถึงความเสียหายที่ตรวจพบ เพราะถึงอย่างไรก็จะมีกรรื้อและสร้างอาคารใหม่แล้ว

พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา (แพทย์ 13)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น สดได้ว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่หลังหนึ่ง และมีการสร้างอาคารใหม่ใกล้ ๆ กับอาคารเก่า ปัจจุบันการท่อดตัวต่างกันระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่วัดได้ไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารเก่ามีอัตราการท่อดตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากใช้เข็มสั้น วิเคราะห์ได้บ้างถึงการท่อดตัวไม่เท่ากันของอาคารทั้งสองอยู่แล้ว โดยการแยกอาคารทั้งสองให้เป็นอิสระดังนั้นการท่อดตัวดังกล่าวจึงไม่ปรากฏผลเสียหายแต่อย่างใด นอกจากทำให้เสียความสวยงามเท่านั้น ในตึกเก่าได้สำรวจพบรอยแตกร้าวของกำแพงบริเวณห้องหมายเลข 110 ถึง 115 รอยแตกมีปรากฏในชั้นที่ล่องเช่นเดียวกัน ในชั้นล่างพบหลังคารั่วในห้อง 3D บริเวณห้อง 3G 3H พบรอยแตกของผนังในแนวตั้ง ห้อง 318 319 พบรอยแตกของผนังตามแนวท่อน้ำ ห้อง 316 พบรอยแตกของผนังและคาน รอยแตกดังกล่าวควรได้รับการศึกษาและสำรวจติดตามต่อไป เพราะถ้าสามารถสรุปได้ว่ารอยแตกนี้ไม่ขยายตัวต่อไปอีกแล้ว การซ่อมแซมก็สามารถทำได้ง่ายและถาวร แต่ถ้าพบว่ารอยแตกยังเกิดขึ้นและขยายตัวออกไป ย่อมสรุปได้ว่าการท่อดตัวไม่เท่ากันเกิดขึ้น ซึ่งการซ่อมแซมถาวรจะทำได้ยากและสิ้นเปลืองมาก

นิติเวชศาสตร์และปาราสิตวิทยา (แพทย์ 14)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น การสำรวจพบรอยแตกของผนัง บริเวณห้อง 203 ถึง 206 และ 210 กับ G จะสังเกตเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะในชั้นที่ล่อง ซึ่งสันนิษฐานว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากคุณภาพของการก่อสร้าง กล่าวคือ เหล็กเส้นยึดผนังกับเสา มีระยะห่างมากเกินไป (ตามปกติควรมีระยะห่างประมาณ 50 เซนติเมตร หรือปูนก่อ ปูนฉาบมีคุณภาพต่ำ คือ มีการหดตัวสูง ซึ่งทำให้ภายหลังการใช้งาน ปูนเกิดการหดตัว ทำให้ผนังมีรอยแตกร้าวได้ อย่างไรก็ตามความเสียหายดังกล่าวสามารถทำการซ่อมแซมได้ไม่ยาก โดยการสกัดกำแพงเป็นร่องรูปตัววี ตามแนวรอยแตก และฉาบด้วยปูนทรายชนิดไม่มีการหดตัว สำหรับอาคารนิติเวชศาสตร์นี้ ไม่สำรวจพบความเสียหายใหญ่ชิ้นใด

กายวิภาคศาสตร์ (แพทย์ 15)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคารเก่าและอาคารใหม่ ความเสียหายที่ตรวจพบ ได้แก่ รอยแตกของพื้นและคานบริเวณรอยต่อของตึก ซึ่งปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมจากคณะผู้วิสัยเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามการสำรวจชั้นต้นพบว่า อัตราการทรุดตัวของอาคารเก่ามีประมาณ 1.2 เซนติเมตรต่อปี โดยเปรียบเทียบกับอาคารใหม่ ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรที่จะได้มีการศึกษา และติดตามผลการทรุดตัวของอาคารเก่านี้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อจะได้สามารถสรุปความเสียหายที่แท้จริงได้ นอกจากความเสียหายของพื้นและคานบริเวณรอยต่อของตึกแล้ว ยังสำรวจพบรอยแตกของผนังด้านนอกตรงบริเวณรอยต่อของตึก ซึ่งไม่มีอันตรายต่อโครงสร้าง แต่ทำให้เกิดความไม่สวยงามเท่านั้น

ชีวเคมี เภสัชวิทยา และสรีรวิทยา (แพทย์ 16)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีชั้นดาดฟ้า การสำรวจพบรอยแตกตรงรอยต่อระหว่างตึกเก่าและตึกใหม่ รอยต่อมีการเคลื่อนที่ในแนวราบเล็กน้อย และเกิดขึ้นทุกชั้นจากชั้นดาดฟ้า เป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วซึมของน้ำฝน นอกจากนี้ยังพบรอยแตกของกันล้าตึกทุกชั้นหน้าตึก บริเวณล່วนที่เชื่อมติดระหว่างตึกเก่ากับตึกใหม่ สาเหตุเนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้ติดกันล้าให้ขาดออกจากกัน การแตกของกันล้าตึกมีบริเวณกว้างประมาณ 0.50 ถึง 1.00 เมตร บริเวณห้อง 301 ปรากฏรอยแตกของกำแพงเป็นแนวตั้ง และเยื้องขึ้นหุ้ม 45 องศา เป็นบริเวณผนังกำแพงของตึกเก่า สาเหตุเนื่องมาจากการทรุดตัวของอาคาร แต่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างทั่วไป ผนังความเสียหายด้านโครงสร้างตามรอยต่อของตึก และบริเวณกันล้าตึก ทางภาควิชาฯ ได้กำสั่งดำเนินการซ่อมแซมอยู่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำ จากชั้นดาดฟ้าลงมายังชั้นล่าง ๆ และป้องกันการแตกร้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคารใหม่ และอาคารเก่า

ทอักษณมิติแพทย์หญิง (แพทย์ 18)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น การสำรวจพบเสาใต้ถุนอาคาร เกือบทุกต้นมีรอยแตกรอบหัวเสา บริเวณติดกับคานที่รับพื้นชั้นล่าง ผนังแตกเป็นแนว 45 องศา ทุกชั้นตรงบริเวณห้องน้ำ กับห้องเก็บของ รอยแตกร้าวของคานบันไดชั้น 1 ชั้นชั้น 2 จากการสำรวจพบรอยแตกร้าวดังกล่าว ผู้วิสัยเห็นควรให้การศึกษาและสำรวจรอยแตกอย่างละเอียด เพราะ

การสำรวจชั้นต้นในการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารรถสรุปความเสียหายและแนวทางแก้ไขได้ จำเป็นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น และใช้เวลากาลสำรวจนานขึ้น จึงจะสามารรถทราบสาเหตุและเส้นรอบแนวทางแก้ไขได้

หอพักแพทยฝึกหัดชาย (แพทย์ 19)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น การสำรวจไม่พบความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง ความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่พบได้แก่ รอยแตกร้าวของผนังบริเวณบันไดชั้นชั้น 3 ซึ่งสามารรถทำการซ่อมแซมได้โดยไม่มีสําคัญ นอกนั้นไม่พบความเสียหายอย่างอื่น

หอพักแพทยฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน หญิง (แพทย์ 20)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น การสำรวจพบรอยแตกของผนังระหว่างห้อง A กับ B เป็นแนว 45 องศา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการทรุดตัวของฐานราก ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาและสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับการทรุดตัวของฐานรากนี้ เพื่อจะได้หาแนวทางการแก้ไขอย่างถาวรต่อไป นอกนั้นพบรอยแตกของพื้นบันไดบริเวณลานพัก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสริมเหล็กไม่ถูกตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม การแตกร้าวนี้จะไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ความเสียหายอื่น ๆ ได้แก่ ฝ้าเพดานห้อง 401 แตก ซึ่งไม่มีผลทางด้านโครงสร้างเช่นเดียวกัน เป็นต้น

อาคารหอพักแพทย์ประจำบ้าน ชาย (แพทย์ 22)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น การสำรวจไม่พบความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง สดได้ว่าเป็นอาคารที่มีสภาพดีมากกว่าอาคารหนึ่ง

อาคารหอพักนิสิตแพทย์ ชาย (แพทย์ 23)

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น การสำรวจพบรอยแตกของผนังมีมุมด้านบนระหว่างเสากับคานในทุกห้องทั้งชั้น 3 และชั้น 4 รอยแตกนี้สามารรถเกิดขึ้นได้เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการคือ การโก่งตัวของคานที่รองรับผนัง และการใช้ปูนก่อ ปูนฉาบ มีคุณภาพต่ำ คือ มีการหดตัวสูง อย่างไรก็ตาม รอยแตกนี้ไม่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายและสามารรถทำการซ่อมแซมอย่างถาวรได้



สรุป

ผลการสำรวจอาคารต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ พบว่าความเสียหายส่วนใหญ่
เนื่องมาจาก รอยแตกกร้าวของผนัง พื้น ตามบริเวณรอยต่อระหว่างตึกเก่าและตึกใหม่ ซึ่งปัจจุบัน
ความเสียหายส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไข ซ่อมแซมแล้ว สำหรับบางอาคารซึ่งมีการหลุดตัวของรอก
ฝ้า เป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุอย่างละเอียดต่อไป เพื่อหาแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขที่ถูกต้องและถาวร

วิทยาลัยบริการ
สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.1.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะแพทยศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|---------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| ตึกอบรมวิชาการ (แพทย์ 9) | | | ไม่มี | | | ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีใหม่เพื่อใช้เป็นสำนักงานคณะบดีชั่วคราว |
| เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (แพทย์ 10) | 118 | 1 | ผนังนอกตัวอาคารทรุดแตกตามแนวก่ออิฐ | พื้นทรุด | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| | 301 | 3 | ผนังมีรอยแตกในแนวตั้ง | ปูนก่ออิฐหลุดตัว | | |
| หอสมุด (แพทย์ 11) | 302 | 3 | รอยแตกเป็นทางยาวระหว่างผนังกับคาน และรอยแตกใต้ท้องคาน | คุณภาพของปูนก่อและปูนฉาบมีการหดตัวสูง | สกัดตามรอยแตกและฉาบปูนใหม่ | รอยแตกได้เกิดขึ้นนานแล้วและไม่ขยายเพิ่ม |
| สำนักงานคณะบดี (แพทย์ 12) | | | | | | กำลังถูกรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ |
| พยาธิวิทยา และจุลชีววิทยา (แพทย์ 13) | 110-115 | 1 | รอยแตกของผนัง | เนื่องจากการทรุดของอาคาร | สกัดกำแพงตามรอยแตกแล้วฉาบปูนใหม่ | (28) |
| | 206 | 2 | วงกบหน้าต่างยุบ | การทรุดตัว | สกัดกำแพงตามรอยแตกและฉาบปูนใหม่ | |
| | 212 | 2 | รอยแตกของผนังตามแนวก่ออิฐและระหว่างผนังกับเสา | การทรุดตัว | | |
| | 221 | 2 | รอยแตกของผนัง | การทรุดตัว | เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ | |
| | บันได | 2 | รอยแตกระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่ | ทรุดตัวไม่เท่ากัน | | |
| | 3D | 3 | หลังคารั่ว ฝ้าเพดานชำรุด | หลังคากระเบื้องแตก น้ำซึมผ่าน | | |
| | 3G-3H | 3 | รอยแตกของผนังในแนวตั้ง | การทรุดตัวของอาคาร | สกัดกำแพงตามรอยแตกและฉาบปูนใหม่ | |
| | 301-314 | 3 | ผนัง เปียกชื้น | | | |
| | 318-319 | 3 | รอยแตกของผนังตามแนวก่ออิฐ | | | |
| | 316 | 3 | รอยแตกของผนังและคาน | หลังคารั่ว | | |
| C | 3 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | | |
| F, H | 3 | รอยแตกของผนัง | การทรุดตัว | | | |

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ)






| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|--|---|------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| นิติเวชศาลัตรีและปาราลิตวิทยา (แพทย์ 14) | 203-206 210-G | 2 | รอยแตกระหว่างผนังกับเสา | เหล็กเสียบจากเสาเพื่อยึดผนัง มีระยะห่างมากเกินไป | สกัดกำแพงตามรอยแตก และฉาบด้วยปูนทรายชนิดไม่หดตัวใหม่ | |
| กายวิภาคศาลัตรี (แพทย์ 15) | | ทุกชั้น | รอยแตกผนังด้านนอกตามมุมที่รอยต่อระหว่างตึก | การทรุดตัวไม่เท่ากัน | | |
| ตึกชีวเคมี เภสัชวิทยา และ สรีรวิทยา (แพทย์ 16) | ทางเดิน เชื่อมตึก 203, 205 207, 209 211, 213 214 301, 302 กันลัด | 1 2 3 ทุกชั้น | รอยแตกตามรอยต่อของตึก ผนังรอยต่อระหว่างตึกใหม่กับตึกเก่า มีคราบน้ำฝน รอยแตกของรอยต่อ รอยแตกและคราบน้ำฝน | การทรุดตัว การทรุดตัว ดาดฟ้ามีรอยแตกของรอยต่อทำให้ น้ำฝนรั่วซึมผ่านลงมาถึง ชั้น 1 การทรุดตัว การทรุดตัวของอาคาร | กำลังดำเนินการซ่อม แซมแก้ไข ตกแต่ง รอยต่อดังกล่าว | |
| หอพักนิสิตหญิง (แพทย์ 18) | เสาใต้ตึก J ห้องน้ำและ ห้องเก็บของ บันได | 1 ทุกชั้น 1และ2 | รอยแตกรอบหัวเสา ผนังกับเสามีรอยแยกจากกันมาก ผนังแตกร้าวเป็นมุม 45 องศา คานร้าว เสาบนพื้นชั้น 2 ร้าว | การทรุดตัว การทรุดตัว การทรุดตัว การทรุดตัว | | กำลังทำการสำรวจ ที่ละเอียดต่อไป |
| หอพักแพทย์ฝึกหัด (ชาย) (แพทย์ 19) | | | รอยแตกของผนังบริเวณทางขึ้นบันได | การทรุดตัว | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |

ตารางที่ 3.1.1 (ต่อ)


| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| หอพักแพทย์ฝึกหัดแพทย์ประจำบ้าน หญิง (แพทย์ 20) | บันได | 1 | บริเวณชานพักมีรอยแตก | เหล็กเสริมไม่เพียงพอ การทรุดตัว โดยที่เสาต้น หนึ่งมีการทรุดตัวมาก การทรุดตัว การทรุดตัว | | ควรทำการสำรวจที่ ละเอียดต่อไป |
| | | 1 | ผนังแตกร้าว เป็นมุม 45 องศา | | | |
| | B | ผนังแตกร้าว เป็นมุม 45 องศา | | | | |
| | 202 | รอยแตกของผนัง | | | | |
| | 401 | ฝ้าเพดานมีรอยแตก | | | | |
| หอพักนิสิตแพทย์ (ชาย) (แพทย์ 23) | ทุกห้อง | 3 และ 4 | รอยแตกของผนังใต้ท้องคานที่มุมห้อง | ขาดเหล็กเสียบยึดผนัง ล้ากเสา | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์

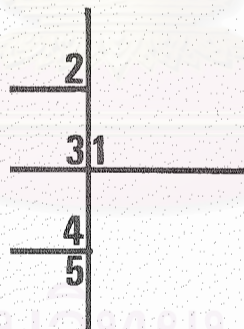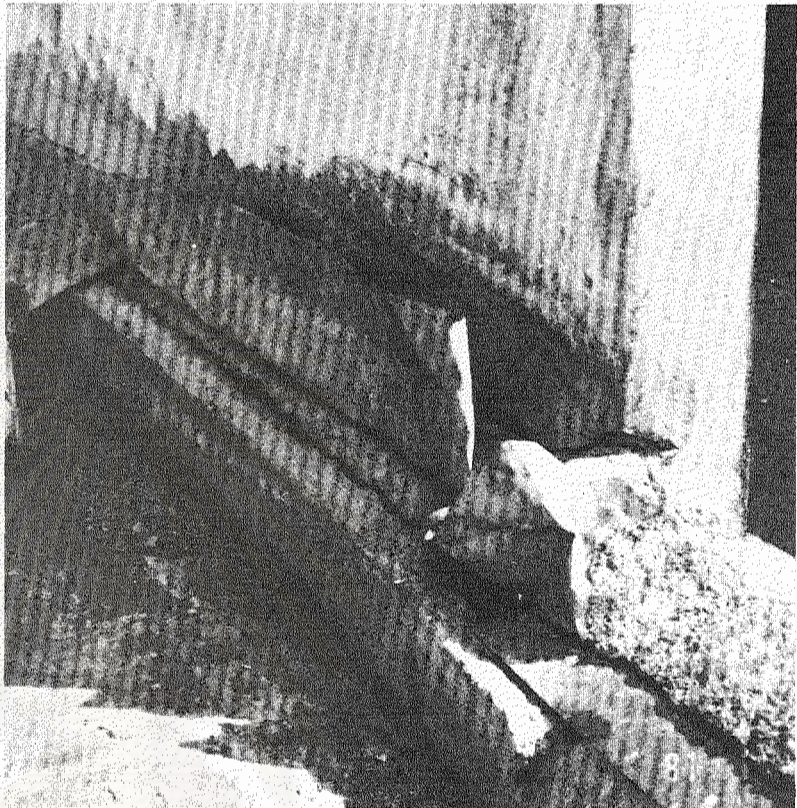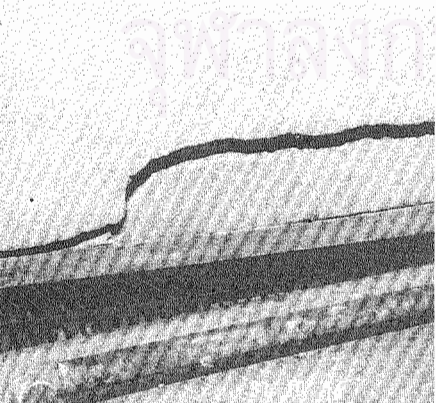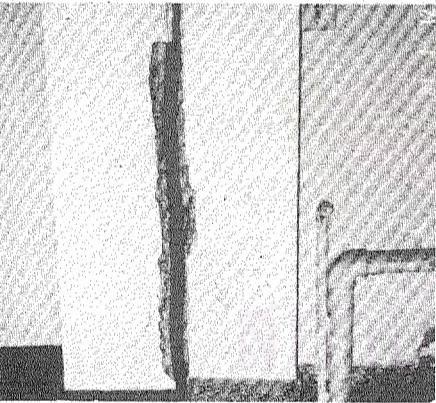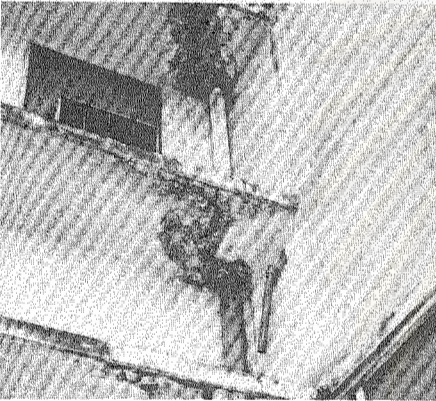

- (1) รอยแตกบริเวณรอยต่อชั้นดาดฟ้าของอาคารเก่า-ใหม่
- (2) รอยแตกบริเวณรอยต่อชั้นล่างของอาคารเก่า-ใหม่
- (3) กั้นล้าตมีการแตกร้าวและคราบน้ำซึมตามรอยแตกร้าวเหล่านี้
- (4) รอยแตกระหว่างเสาอาคารสองส่วนที่ก่อสร้างไม่พร้อมกัน
- (5) รอยแตกตามแนวผนัง

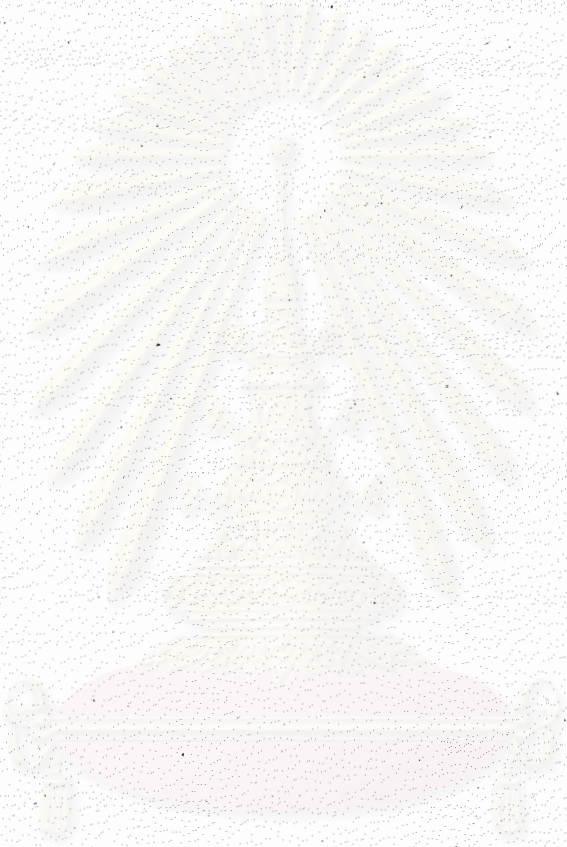

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



อาคารตึกหลังแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ ตึกทันตแพทย์ เริ่มก่อสร้างในปี 2482 สร้างเสร็จในปี 2484 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้โอนขยายตัวมาเรื่อย ๆ ได้มีการสร้างตึกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ตึกทันตกรรมได้ถูกสร้างขึ้นในปี 2497 ตึกคลินิกทันตกรรมพิเศษ และหอพักนิสิตชาย ในปี 2498 ตึกหอพักนิสิตหญิงในปี 2502 ตึกรังสีวิทยาในปี 2507 ตึกทันตรักษารังสี และตึกกายวิภาคศาสตร์ ในปี 2508 ตึกสัตววิทยาในปี 2512 ตึกบรรยายในปี 2513 และในปัจจุบันก็กำลังมีการก่อสร้างตึกหลังใหม่อยู่ โดยทั่วไปมีโครงสร้างของอาคารเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันตึกทันตรักษารังสี เป็นตึกที่สูงกว่าตึกตึก

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

การสำรวจประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารได้กระทำในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2521 ส่วนของอาคารที่ได้รับความเสียหาย หรือเกิดการแตกร้าวได้ถูกนำมาสรุปไว้ในตารางที่ 3.2.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและ รูปแสดง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งความเสียหายส่วนใหญ่ที่ตรวจพบ ได้แก่ ความแตกร้าวของผนังกำแพง และพื้นห้อง

หัตถกรรม (หัตถ 1)

เป็นตึกที่เก่าแก่หลังหนึ่ง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สำรวจพบการทรุดตัวอย่างสม่ำเสมอของตัวอาคารได้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากชั้นชั้นล่างบริเวณที่มีสะพาน ทางเดินเชื่อมกับตึกทันตรักษารังสี ณ บริเวณนี้จะพบว่า พื้นรอบ ๆ เสาของสะพานทางเดินได้แตกออกและเสียระดับ การออกแบบสร้างสะพานทางเดินนี้ได้กระทำอย่างถูกต้อง โดยได้คำนึงถึงการทรุดตัวไม่เท่ากันของตึกเก่าและตึกใหม่ ทำให้การทรุดตัวของตึกหัตถกรรมไม่มีผลต่อตึกทันตรักษารังสีแต่ประการใดสำหรับความชำรุดเสียหายภายในตัวอาคารนั้น ส่วนใหญ่ที่สำรวจพบได้แก่ รอยแตกของผนังและน้ำซึมผ่านหลังคา ปรากฏเห็นคราบฝ้าบนฝ้าเพดาน ซึ่งการแตกของผนังเหล่านี้เป็นการแสดงว่าผนังได้เกิดการทรุด หรือการไหลตัว เช่น ผนังกำแพงบริเวณห้อง 106 ซึ่งปรากฏรอยแตกร้าวเป็นจำนวนมากในระหว่างทำการสำรวจ และเป็นรอยแตกที่เพิ่งปรากฏ ล้ำเหตุเพราะบริเวณข้างเคียงได้มีการก่อสร้างได้ตอก เข็มลึกและเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่วนนี้ของผนัง

เกิดรอยแตกกว้างขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ปรากฏว่ารอยแตกดังกล่าวได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ส่วนฝ้าเพดานห้องบริเวณชั้นสองของตึกซึ่งปรากฏคราบน้ำครวได้มีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดเสียหาย เพื่อป้องกันน้ำซึมผ่านได้

กั้นตึกวิจัย (กั้นต 2)

เป็นตึกสูง 6 ชั้น ในชั้นที่หนึ่ง บริเวณห้องหมายเลข 106 และ 108 ตรวจพบรอยแตกกว้างของผนังปูนฉาบใต้กระเบื้องหลุดออก พื้นมีรอยแตกและไม่ได้ระดับ บริเวณทางเข้ารอบตึกทรุด ทั้งนี้เพราะพื้นชั้นหนึ่งวางอยู่บนดิน เมื่อดินเกิดการทรุดตัว เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ดินที่ถมไม่แน่นและเกิดการทรุดตัวภายหลังหรือภายหลังเทพื้นคอนกรีต ดินบริเวณนี้ต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น สิ่งทำให้เกิดการทรุดตัวที่เล็กน้อย อันจะทำให้พื้นคอนกรีตทรุดตาม และเสียระดับตามที่ปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตามความเสียหายดังกล่าวไม่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างของอาคาร ในชั้นที่สองและสาม ผนังของห้องหมายเลข 201, 202, 301 และ 302 ปรากฏรอยแตกกว้างตามรอยต่อเชื่อมกับเสา เข้าใจว่าเวลาที่ก่ออิฐจะไม่มีเหล็กช่วยยึดที่เสียบมาจากเสา สิ่งทำให้เกิดรอยตามแนวเสาดังกล่าว พื้นห้องหมายเลข 404, 405 และ 406 ปรากฏรอยแตกเป็นแบบเส้นฝอยกระจายทั่วไป สาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งทำให้ฉนวนดินหด เกิดการยึดและหดตัว ทำให้เกิดรอยแตกดังกล่าว ห้องหมายเลข 401, 402 และ 503 สํารวจพบรอยแตกกว้างของพื้นและผนังเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว สำหรับห้องหมายเลข 503 ยังตรวจพบรอยแตกใต้ท้องคาน ซึ่งเข้าใจว่ามีสาเหตุเนื่องจากการแฉ่นตัวของคาน การถอดไม้แบบเร็วก่อนกำหนด ซึ่งคอนกรีตยังมีกำลังแรงอัดประลัยต่ำ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คานเกิดการแฉ่นตัวได้ สำหรับห้องเก็บแก๊สคํานดาตฟ้า พบรอยแตกของผนังตามแนวใต้ท้องคาน เนื่องจากส่วนผล้มของปูนที่ใช้ฉาบมีการหดตัวสูง

ดังนั้นความเสียหายต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นยังไม่ปรากฏว่าจะมีอันตรายร้ายแรงที่สืบเนื่องแต่ประการใด อย่างไรก็ตามสำหรับบริเวณที่มีรอยแตกใต้ท้องคาน (ห้อง 503) การเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานของห้องในอนาคต ควรจะได้รับการเห็นชอบจากวิศวกร เสียก่อน เพราะถ้าเป็นการเพิ่พื้นที่ผนังให้กับส่วนนั้นแล้ว อาจจะมีผลทำให้รอยแตกขยายตัวทำให้เกิดความเสียหายติดตามมาภายหลังได้

คลินิกทันตกรรมพิเศษ (พิมพ์ 4)

ได้ตรวจพบมีการต่อเติมอาคารทางด้านข้าง ความเสียหายของอาคารในบริเวณ
ชั้นหนึ่งไม้สำรวจพบ ในชั้นสองห้องคลินิควิน พบว่ามี การต่อเติม เช่นเดียวกับ โดยใช้น้ำไม้
เตี้ย ๆ ที่บริเวณออกเป็นห้อง ๆ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการต่อเติมมีน้ำหนักไม่มาก การต่อเติม
จึงไม่กระทบกระเทือนต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง สำหรับห้อง K ตรวจพบรอยแตกกว้างของ
ผนังข้างล่างและปูนฉาบไม้กระเทาะร่อนออกมา เข้าใจว่ามีสาเหตุเนื่องจากงานฉาบปูนไม่ดี

ทันตแพทย์ (วาร วิทยาวัฒน์) (พิมพ์ 6)

ตรวจพบว่าบริเวณหน้าห้องหมายเลข 106, 108 วัสดุที่ใช้ปูแล้วเกิดชำรุด และ
กันลัดโต๊ะเก้าอี้เล็กน้อย ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากได้มีการก่อสร้างตึกสูงข้างเคียง การตอกเสาเข็ม
ของตึกใหม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน เป็นผลให้เกิดความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การ
ตอกเสาเข็มได้กระทำเสร็จสิ้นไปแล้ว และความเสียหายก็ได้รับการซ่อมแซมแล้ว เช่นเดียวกับ

ลี้รรวิทยา (พิมพ์ 7)

สำรวจพบผนังมีรอยแตกกว้างในห้องโถง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทรุดตัวของ
คานคอดิน แต่การแตกร้าวได้ปรากฏมานานแล้ว และไม่ได้ขยายตัวออกไป ซึ่งสามารถทำการซ่อม
ได้โดยสกัดปูนฉาบบริเวณรอยแตกนั้นออกแล้วทำการฉาบปูนใหม่

บรรยาย (พิมพ์ 8)

เป็นตึกชั้นเดียว การใช้งานเพื่อใช้เป็นสถานที่บรรยายและสถานที่สอบ ได้สำรวจ
พบรอยแตกตามผนัง และพื้นทางเดินรอบตัวอาคารทรุดค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามความเสียหาย
ดังกล่าวไม่มีอันตรายต่อโครงสร้างของตึก เพราะวิศวกรผู้ออกแบบแยกตัวตึกและทางเดินรอบ
อาคารออกจากกัน การที่พื้นรอบนอกอาคารทรุดจึงทำให้ทางเดินซึ่งวางอยู่บนดินทรุดตาม แต่ส่วน
ของทางเดินซึ่งอยู่ชิดกับตัวตึกทรุดน้อยกว่า จึงเห็นทางเดินเอียงลง เพื่อความสวยงามของ
บริเวณนี้ ควรทำการตบแต่งทางเดินนี้ใหม่ หรือทางเดินเดิมบดอัดบริเวณนี้ให้แน่น แล้วทำการทางเดิน
โดยรอบชั้นใหม่

กายวิภาคศาสตร์ (พื้นที่ 9)

สำรวจพบว่ามีการต่อเติมตัวอาคารทางด้านหลังของห้องหมายเลข 103 สำหรับในชั้นห้องห้อง 211 พบรอยแตกร้าวของผนังระหว่างรอยเชื่อมของผนังกับคาน สันนิษฐานว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากการฉาบปูนไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

หอฟกนิสิตหญิง (พื้นที่ 11)

ได้สำรวจพบผนังมีรอยแตก พื้นห้องทรุดทำให้เสียระดับ ปรากฏการณ์เหล่านี้จะพบเห็นเสมอ เมื่อการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นไปได้ระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพราะดินหรือทรายถมใต้พื้นห้องเกิดการทรุดตัวและมีผลทำให้ผนังบางส่วนเกิดแตกด้วย เมื่อดินหรือทรายถมทรุดตัวใต้ที่แล้ว รอยแตกเหล่านี้ก็จะหยุด ดังนั้นรอยแตกที่ปรากฏเห็นอันมีสาเหตุเนื่องมาจากผลดังกล่าวจึงไม่มีผลร้ายแรงต่อความแข็งแรงและประสิทธิภาพต้านโครงสร้างของตัวอาคาร นอกจากรอยแตกตามผนังแล้วยังพบว่าฝ้าเพดานในห้องชั้นสองมีคราบน้ำซึมซึ่งแสดงว่า กระจับเบื้องหลังคา เกิดชำรุด

สรุป

จากข้อมูลของการสำรวจครั้งนี้พอจะสรุปได้ว่า ตึกต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีประสิทธิภาพต้านโครงสร้างในชั้นดี ถึงแม้จะปรากฏรอยแตกตามผนังให้เห็นบ้าง การทรุดตัวโดยสม่ำเสมอของตึกบางตึกยังปรากฏให้เห็น เป็นการทรุดอย่างช้า ๆ และไม่มีอันตรายต่อความปลอดภัยของโครงสร้าง การซึมของน้ำผ่านฝ้าเพดานยังปรากฏอยู่หลายแห่ง ควรที่จะได้มีการซ่อมแซมกระจับเบื้องหลังคาที่ชำรุดเสีย นอกจากนี้บริเวณทางเดินรอบนอกของตึกบางตึกได้มีการทรุดค่อนข้างมาก จนกระทั่งคอนกรีตทางเดินแตกและเสียระดับ เสียขั้น เอียงลง เพื่อความสวยงามของตึกดังกล่าว ควรจะได้มีการซ่อมแซมบริเวณทางเดินรอบนอกของตึกเหล่านี้

ตารางที่ 3.2.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ทันตกรรม (ทันต 1) | | 1 | ผนังแตกตามแนวอิฐก่อ | การทรุดตัวไม่เท่ากัน | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตก | งานฉาบปูนไม่ดี | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตก | | | |
| | | 1 | ปูนฉาบผนังกระเทาะร่อน | ส่วนผสมของปูนฉาบ | | |
| | | | กันลัดทางขึ้นทรุด | มีคุณภาพไม่ดี | | |
| | | 1 | ท้องคานโคง มีรอยแตกเล็กน้อย | ทรุดตัว | | |
| | | | พื้นหน้าตึกมีรอยแตก | พื้นทรุด | | |
| | | 1 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตกกร้าว | การทรุดตัวไม่เท่ากัน | | |
| | | | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | หลังคารั่ว | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตกกร้าว | การสั่นสะเทือนของ | ฉาบใหม่ | |
| | | | | การก่อสร้างตึกข้าง | | |
| | | | พื้นหินขัดมีรอยแตกกร้าว | เคียง | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตกตามแนวอิฐก่อ | การทรุดตัว | | |
| | | 2 | ผนังมีรอยแตกกร้าว | งานฉาบปูนไม่ดี | | |
| | 2 | ผนังมีรอยแตกกร้าว | งานฉาบปูนไม่ดี | | | |
| | 2 | ผนังฉาบปูนกระเทาะร่อน | ส่วนผสมของปูนฉาบ | ฉาบใหม่ | | |
| | | | คุณภาพไม่ดี | | | |

ตารางที่ 3.2.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------|------|---------|--------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | | 2 | ผนังมีรอยแตกกว้าง 45 | การทรุดตัว | | |
| | | 2 | ผนังมีรอยแตกกว้าง | งานฉาบปูนไม่ดี | | |
| | | 2 | ฝ้าเพดานชำรุด มีคราบน้ำซึม | หลังคารั่ว | เปลี่ยนกระเบื้อง หลังคา | |
| | | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| | | 2 | ผนังมีรอยแตก ปูนฉาบกระเทาะร่อน | | | |
| | | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | หลังคารั่ว | | |
| | | 2 | ผนังมีรอยแตกกว้าง | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| | | | ฝ้าเพดานชำรุดมีคราบน้ำซึม | | | |
| | | 2 | ผนังมีรอยแตกกว้าง | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| | | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |

ตารางที่ 3.2.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|---------|---------|--|--|---------------------|----------|
| พันธมิตรวิทยลัย (พื้นที่ 2) | 108 | 1 | ผนังแตกเป็นมุม 45 ปูนฉาบกระเทาะ ร่อน พื้นมีรอยแตก ไม่ได้ระดับ | พื้นทรุด | ฉาบใหม่ | |
| | 106 | 1 | หลังคาบนห้องน้ำมีคราบน้ำซึม | หลังคารั่ว | | |
| | 201-202 | 2 | ผนังแตกร้าวตามรอยต่อเสา | พื้นทรุด ไม่มีเหล็กเสียบจากเสา เข้ำกำแพง | เทพื้นปรับระดับใหม่ | |
| | 301-302 | 2 | ผนังแตกร้าวตามรอยต่อเสา | ไม่มีเหล็กเสียบจากเสา เข้ำกำแพง | ฉาบใหม่ | |
| รังสิตวิทยา (พื้นที่ 3) | | 1 | ผนังทาง ขึ้นบันไดมีรอยแตกขวาง | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตกตามแนวอิฐก่อ | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| | 104 | 1 | ผนังมีรอยแตก ท้ำมุม 45 | การทรุดตัว | ฉาบใหม่ | |
| | 105 | 1 | รอยแตกของผนัง | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| คลินิกทันตกรรมพิเศษ (พื้นที่ 4) | | 2 | ต่อเติมกันห้องด้วยไม้ขัด | | | |
| | | 3 | ผนังแตกร้าวข้างเสา ปูนฉาบกระเทาะ ร่อน | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| ทันตแพทย์ (วาล วิทยาลัย) (พื้นที่ 6) | L06-108 | 1 | กั้นลัดห้องคานโค้ง | การสั่นสะเทือน เนื่องจากการก่อ- สร้างตึกสูงข้างเคียง | | |
| | บรรยาย | 2 | วัสดุแตกร้าว ผนังมีรอยแตกร้าว | งานฉาบปูนไม่ดี | | |
| | | 1 | พื้นทางเดินรอบนอกทรุด รอยแตกตามผนัง | พื้นวางอยู่บนดิน อัดแน่น | ทำพื้นใหม่ | |

ตารางที่ 3.2.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---------------------------------|----------------|---------|---|--|--------------|----------|
| ลัทธิวิทยา (พื้นที่ 7) | ห้องโถง 206 | 1 | ผนังแตกกร้าว | คานทรุด | ฉาบใหม่ | |
| | | 2 | คานนอกอาคารมีรอยแตกผนัง เอียง 45 องศา | คานทรุด | | |
| กายวิภาคศาสตร์ (พื้นที่ 9) | | 1 | ต่อเติมด้านหลังสูง 2 ชั้น ผนังแตกกร้าว | งานฉาบปูนไม่ดี | ฉาบใหม่ | |
| | | 2 | ผนังแตกกร้าวระหว่างผนังและคาน | | | |
| หอฝึกผลิตหญิง (พื้นที่ 11) | ห้องนอน | 2 | ผนังมีรอยแตกระหว่างผนังและคาน ฝ้า เพดานชำรุดมีคราบน้ำซึม | งานฉาบปูนไม่ดี หลังคารั่ว | | |
| | | 2 | ผนังฉาบปูนกระเทาะร้อน ฝ้า เพดานชำรุดมีคราบน้ำซึม | | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตก 45 | | | |
| | ห้องฝึก | 1 | ผนังมีรอยแตก ปูนฉาบกระเทาะร้อน ห้องคานโก่ง มีรอยแตก พื้นทรุด ไม่ได้ระดับ ฝ้า เพดานมีคราบน้ำซึม | การทรุดตัว งานฉาบปูนไม่ดี การทรุดตัว พื้นทรุด หลังคารั่ว | ฉาบใหม่ | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตกตามแนวก่ออิฐ | | | |
| | | 1 | ผนังมีรอยแตกตามแนวอิฐก่อ | | | |
| บ้านพักอาจารย์หญิง (พื้นที่ 12) | | 2 | ผนังมีรอยแตกตามแนวอิฐก่อ | การทรุดตัว | | |



คณະกัณฑ์ตแพทยค้ำลัตร์



ทางเดินรอบอาคารทรุด เนื่องจากการทรุดของพื้นดิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์

3.3

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารหลายหลัง มีอายุตั้งแต่ 30 ปี
กว่า จนกระทั่งอาคารหลังใหม่ 5 ชั้น ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้กระทำในระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2521 ได้มีการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ
ที่พบเห็นของพื้น กำแพง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคาร ดังปรากฏอยู่ในตารางที่
3.3.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร และ รูปแสดงความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง สถานที่และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว
ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายดังกล่าวด้วย วิธีการแก้ไขและข้อ
เสนอแนะโดยสังเขปได้มีไว้ในตารางที่ 3.3.1 ละรวบรวมบริเวณต่าง ๆ ที่มีการต่อเติมและ
เปลี่ยนแปลงอาคารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ไว้ด้วย

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

ความเสียหายของอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีลักษณะความเสียหาย เกี่ยวกับการ
แตกร้าวของปูนฉาบกำแพงเป็นจำนวนมาก รอยแตกร้าวนี้ เท่าที่ตรวจพบไม่ใช่อาการชำรุดของ
โครงสร้างแต่อย่างใด แต่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมคุณภาพของปูนฉาบ การให้รายละเอียดในการ
ก่ออิฐติดกับคาน เสา หรือช่องเปิดต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ในบางกรณีเกิดจากการต่อเติมโดยไม่ได้มี
การออกแบบที่ถูกต้อง เช่นการกั้นห้องจากห้องโถง เป็นต้น การแตกของผนังฉาบปูนในอาคาร
สัตวแพทย์ใหม่ (สพ.1) 6 ชั้น ซึ่งใช้กันห้องพักอาจารย์นั้น แสดงว่าการออกแบบให้ก่ออิฐบนกรอบ
ไม้ั้นอาจก่อให้เกิดการแตกร้าวของผนังในภายหลังได้

ลักษณะการทรุดตัวของถนน ทางเท้ารอบ ๆ ดึก ซึ่งใช้ อีเอ็มคอนกรีตยาวมีเส้นเดียว
กับอาคารอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อที่น่าสงสัยเกิดก็คือ บริเวณที่ถมดินเป็น เนินสูงทาง
ด้านหน้าอาคารใหม่นั้น เริ่มมีจากการทรุดตัวและระดับถนนสึกขาดแยกออกจากทาง เข้าด้านหน้าของ
อาคารอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากดินซึ่งถมเป็นเนินสูง จะมีอัตราการทรุดตัวสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ
โดยปกติอยู่แล้ว เมื่อมีการทรุดเปรียบเทียบกับตัวอาคารซึ่งวางอยู่บน อีเอ็มยาว จึงเห็นอาคารทรุด
ตัวเสียหายได้ชัด ทำให้ขาดความงดงามของอาคารไป

ความเสียหายโดยทั่วไปอีกประการหนึ่ง ก็คือ การรั่วซึมของน้ำฝน ทั้งนี้ส่วนใหญ่ มาจากสาเหตุการใช้หลังคากระเบื้องแบบวิบูลย์ตรี ซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่นเล็ก จึงเกิดรอยรั่วเสียหาย ขึ้นได้ง่าย นอกจากนี้ ก็น้ำลาดคอนกรีตโดยทั่วไปมีรอยรั่วซึมของน้ำ เนื่องจากมีน้ำฝนซัง ไม่ระบาย น้ำจึงรั่วซึมเป็นกราบสีดำ บริเวณพื้นลาดซึ่งมีความยาวมาก มีรอยแตกเป็นตอน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการ ยึดของคอนกรีตเมื่อได้รับความร้อน เมื่อน้ำรั่วซึมเข้าไปตามรอยแตกจะเกิดลึมน้ำไปทำอันตรายแก่ คอนกรีตให้เสื่อมคุณภาพ จนบางจุดถึงกับมีคอนกรีตหลุดร่วงลงมา

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.3.1 ลู่ปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---|-----------|------------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------------|
| สัตวแพทย์ (ใหม่) (สพ.1) | ช่องบันได | 1 | รอยแตกผนังด้านหน้า | ไม่มีคานคอดิน | เสริมคานคอดินใหม่ | มีการกันห้องเป็น 303, 304, 305 |
| | | 1 | พื้นด้านหน้าและด้านหลังทรุดแยกจากตัวอาคาร คมกั้นถนนหน้าตึกแตกแยก เหนียวได้ชัด | พื้นคานวางบนดินทรุดมากกว่าตัวอาคาร | อ็อกแบบรอยต่อใหม่ | |
| | 306 | 3 | - | - | - | |
| | 307, 311 | 3 | รอยแตกของผนัง | ก่อผนังอิฐบวงกบไม้ | | |
| 402 | 4 | รอยแตกของผนังและรอยแตกตามแนวก่ออิฐ | ก่อผนังอิฐบวงกบไม้ | | | |
| สัตวแพทย์ (เก่า) และพยาธิวิทยา 1 (สพ.2) | 101 | 1 | รอยแตกของผนังเป็นแนวตั้ง พื้นไม้ได้ระดับเรียบ พื้นทางเท้าทรุดต่ำจากอาคาร | ผนังหลุดตัวแยกจากแนวคานเสา และพื้นคานวางบนดินทรุดมากกว่าตัวอาคาร | | (94) |
| | 108 | 1 | รอยแตกของผนังเป็นรอยแตกภายนอกอาคาร พื้นทางเท้าข้างหน้าห้องฮาร์ด | ไม่มีคานคอดินและพื้นคานวางบนดินทรุด | | |
| | 109 | 1 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา ผนังด้านนอกห้องมีรอยแตดยาว รอยแตกร้าวตามผิวเสา | ผนังหลุดตัวแยกจากแนวคานและเสาจากปูนเสื่อมคุณภาพ | | |
| | 110, 111 | 1 | รอยแตกของผนังในแนวตั้ง พื้นไม้ได้ระดับเรียบร้อย แตกร้าวตามผิวเสา | กันห้องใหม่ ติดวงกบไม้กับผนังปูน โดยไม่ยึดติดกัน | | |
| | 113 | 1 | รอยแตกของผนัง | ก่ออิฐทับผนังหน้าต่าง | | |
| | 114 | 1 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม หน้าห้อง | กระจกโดยไม่มีทับหลัง หลังคากระเบื้องวิบูลย์ศรี แตก ทำให้ฝ้าซึมจากหลังคา มาตามผนังด้านหลังคาจากชั้น 2 แล้วไหลมาซังที่เพดานทางเดินชั้น 1 หน้าห้อง 119 | | |

ตารางที่ 3.3.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------|----------|---------|---|---|--------------|-----------------------------|
| | 117 | 1 | รอยแตกร้าวตามผิวเสาด้านหลังภายนอกห้อง | ก่อกำแพงอิฐโดยไม่มีคานคอดิน | | |
| | คอกสุนัข | 1 | รอยแตกของผนังระหว่างห้อง 113 และคอกสุนัข | ผนังอิฐก่อขึ้นมาภายหลังและไม่ยึดต่อกับเสาด้านหลัง | | |
| | | 1 | รอยแตกที่เสาเห็นเหล็ก | ความหนาคอนกรีตชั้นเหล็กน้อยไป เหล็กเป็นลิ่ม | | คาน, พื้น, เสา ไม่มีผลสำรวจ |
| | ห้องโถง | 1 | รอยแตกของผนังหน้าห้อง 117 และ 131 รอยแตกระหว่างผนังและเสา | ผนังไม่หดตัว | | |
| | 119 | 1 | รอยแตกของผนังไปยังกรอบประตู รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | เปลี่ยนแปลงจากกระจกเป็นไม้ | | |
| | 120 | 1 | รอยแตกของผนังตรงแนวกรอบประตู | | | |
| | 121 | 1 | รอยแตกร้าวตามผิวเสา | มีวัสดุไปกระทบกระเทือนผนัง | | |
| | 123 | 1 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | กระเบื้องหลังคารั่ว | | |
| | 124 | 1 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 125 | 1 | รอยแตกของผนัง | | | |
| | 126 | 1 | รอยแตกของผนัง | | | |
| | 127 | 1 | ปูนฉาบกระเทาะร่อน ผนังร่อน ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 128 | 1 | ผนังร่อน ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม ฝ้าเพดานชำรุด (ทะลุ) | | | |
| | 131 | 1 | รอยแตกของผนัง | ผนังยึดหดตัว | | |



ตารางที่ 3.3.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------|------|---------|---|---|--------------|--|
| | B3 | 2 | | | | มีการต่อเติมสะพานเชื่อมตึกพาริวิทยา 2 ที่ห้อง B3 |
| | 202 | 2 | รอยแตกของผนัง รอยแตกใต้ท้องคาน รอยแตกข้างคาน ปูนฉาบคานกระเทาะ | ปูนฉาบเสื่อมคุณภาพ | | |
| | 203 | 2 | ท้องคานโก่ง ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | การยึดหดตัวของดาดฟ้า คอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิ จากแดดทำให้คอนกรีตแตก น้ำรั่วซึมได้ | | |
| | 204 | 2 | ปูนฉาบกระเทาะร่อน รอยแตกใต้ท้องคาน รอยแตกข้างคาน ปูนฉาบคานกระเทาะ | ปูนฉาบเสื่อมคุณภาพ | | |
| | 205 | 2 | ผนังร่อน รอยแตกใต้ท้องคาน | ผนังหลุดตัวแยกออกจากแนวคาน, เสา | | |
| | 206 | 2 | รอยแตกใต้ท้องคาน รอยแตกข้างคาน ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | การยึดหดตัวของดาดฟ้า คอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิ จากแดดทำให้คอนกรีตแตก น้ำรั่ว ซึมได้ | | |
| | 207 | 2 | รอยแตกใต้ท้องคาน ปูนฉาบกระเทาะ ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | ฝ้าเพดานหลุดตัว ปูนฉาบเสื่อมคุณภาพ และมีการยึดหดตัวของดาดฟ้า คอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิ จากแดด ทำให้คอนกรีตแตก น้ำรั่วซึมได้ | | |
| | 208 | 2 | รอยแตกของผนัง ผนังกันทางเดินหน้าห้องแตกตามขวาง เป็นระยะหลายรอบ | ผนังหลุดตัวแยกจากแนวคาน | | |

ตารางที่ 3.3.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------------------|---------|---------|--------------------------------------|---|--------------|----------|
| | 210 | 2 | รอยแตกของผนัง | ผนังหลุดตัวแยกจากแนวคาน | | |
| | 214 | 2 | รอยแตกของผนังด้านนอก | | | |
| | 215 | 2 | รอยแตกของผนัง ฝ้า เพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| | 216 | 2 | รอยแตกของผนัง ฝ้า เพดาน มีคราบน้ำซึม | ผนังหลุดตัวแยกจากแนวคาน ฝ้า การปิดหลุดตัวของดาตไฟฟ้า คอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิ จากแดดทำให้คอนกรีตแตก น้ำรั่วซึมได้ | | |
| | 217 | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | การปิดหลุดตัวของดาตไฟฟ้า คอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิ จากแดดทำให้คอนกรีตแตก น้ำรั่วซึมได้ | | |
| | 223-229 | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| กายวิภาคศาสตร์ (สพ.3) | 101 | 1 | มีรอยร้าวที่ผนังบริเวณกันสาด | มีการต่อเติมตึกกายวิภาค ศาสตร์เข้ากับตึกสัตวแพทย์ เก่าและสร้างเป็นห้องน้ำ ชาย-หญิง ตรงช่วงตึกที่ติด ต่อกัน (ห้องโรงกายวิภาค ศาสตร์ติดต่อกับของตึกเก่า) | | |




ตารางที่ 3.3.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|----------------------|---------|------------------------------------|---|---|--|---|
| พยาบาลวิทยา 2 (สพ.4) | 102 | } | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | การปิดท่อดำของดาดฟ้าคอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตกน้ำรั่วซึมได้ | มีการป้องกันความร้อน ลงสู่หลังคาคอนกรีต | ต้องออกแบบแก้ไขใหม่ |
| | 104 | | | | | |
| | 201 | } | ผนัง เบี่ยงขึ้น น้ำซึมผ่านได้ ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม หลังคาตาดฟ้าคอนกรีตรั่ว | ปูนฉาบเสื่อมคุณภาพและการปิดท่อดำของดาดฟ้าคอนกรีต | กระเทาะฉาบใหม่ | พื้นดีกล้วนมีทรุดมากกว่าพื้นดีกั้มาต่อ |
| | 205 | | | | | |
| | 204-205 | 2 | เห็นรอยต่อกับอาคารใหม่ชัด พื้นห้องต่ำกว่าพื้นห้องใหม่ | การทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคารเก่า-ใหม่ | ต้องออกแบบแก้ไข รอยต่อใหม่ | |
| | 301 | 3 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | แดดทำให้คอนกรีตแตกน้ำรั่วซึมได้ | | |
| | 304 | 3 | รอยแตกของผนัง รอยแตกระหว่างผนังและคาน ผนัง เบี่ยงขึ้น น้ำซึมผ่านได้ ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึมหลังคาตาดฟ้าคอนกรีตรั่ว | ผนังหลุดแยกจากแนวคาน เสา และการปิดท่อดำของดาดฟ้าคอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตกน้ำรั่วซึมได้ | กระเทาะฉาบใหม่ | น้ำซึมไหลจากตรงดาดฟ้ามาตามกำแพงคานข้างใต้ ทำให้หน้าท้าวผนังในหน้าฝน |
| | 308 | 3 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม หลังคาตาดฟ้าคอนกรีตรั่ว | การปิดท่อดำของดาดฟ้าคอนกรีต อุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตก น้ำรั่วซึมได้ | | |
| | 4 | รอยแตกของผนัง ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | ผนังหลุดแยกจากแนวคาน เสา และการปิดท่อดำของดาดฟ้าคอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตกน้ำรั่วซึมได้ | | น้ำซึมตามผนังกำแพงลงมาตั้งแต่ชั้นดาดฟ้า | |

ตารางที่ 3.3.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------------------|------|---------|--|---|-----------------|----------|
| | | 4 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม หลังคาตกรัดฝ้าคอนกรีตรั่ว | การยึดหดตัวของดาดฟ้าคอนกรีต เนื่องจากอุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตกร้าวซึมได้ | | |
| | | 4 | รอยแตกของผนัง รอยแตกระหว่างผนังและเสา ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม หลังคาคอนกรีตรั่ว | การยึดหดตัวของดาดฟ้าคอนกรีตเนื่องจากอุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตกร้าวซึมได้และผนังหลุดตัวแยกจากแนวคาน | | |
| หอพักนิสิตชาย (สพ.11) | | 1 | รอยแตกของผนังเฉียง 45 องศา เป็นรอยแตกเก่า มีรอยแตกภายนอกอาคาร 2-3 แห่ง บนผนังกำแพง | ผนังทรุด | ต้องสำรวจออกแบบ | |
| | 6 | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | การยึดหดตัวของดาดฟ้าคอนกรีตเนื่องจากอุณหภูมิจากแดดทำให้คอนกรีตแตกร้าวซึมได้ | | |
| | 7 | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | | 2 | รอยแตกของผนัง | | | |

คณะสัตวแพทยศาสตร์

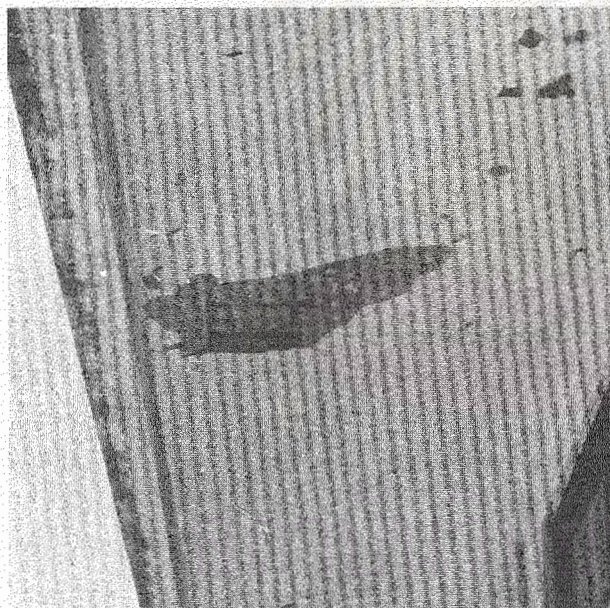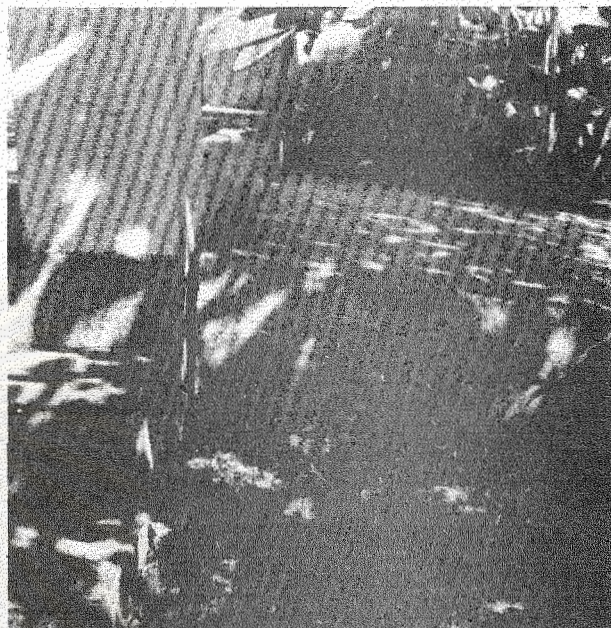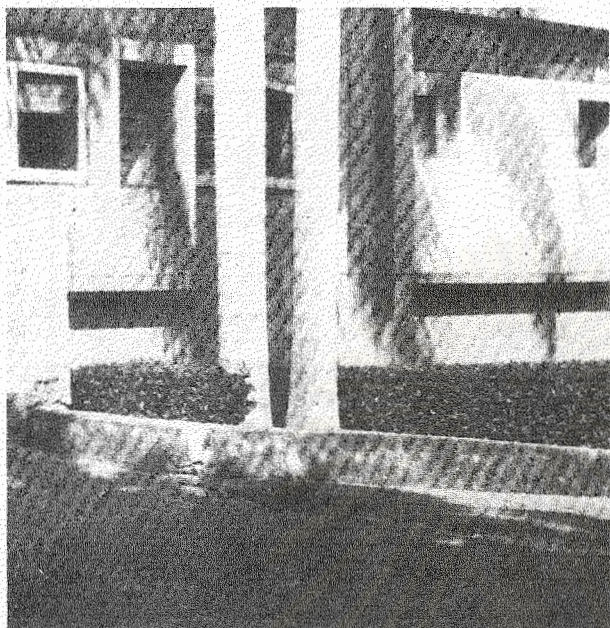

| |
|----|
| 12 |
| 34 |

ภาลงการณมหาวิทยาลัย

- (1) การทรุดตัวของถนนทำให้เกิดรอยแตกแยกออกจากตัวอาคาร (อาคารใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์)
- (2) การทรุดตัวของทางเดินเท้าที่เชื่อมกับอาคาร (อาคารพยาธิวิทยา)
- (3) คอนกรีตที่เสื่อมคุณภาพ เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม หลุดตกลงมาและมีรอยทางด้านข้างเป็นระยะ เนื่องจากเป็นกันลัดที่มีความยาวมากกว่า 1.00 ม.
- (4) กันลัดที่น้ำซึมผ่านได้ และมีรอยแตกตรงมุม



คณะศึกษาศาสตร์

(อาคารเดิม)

3.4

สถาบันวิทยุสื่อสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ได้เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2482 อาคารก่อสร้าง
เสร็จและเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2484 ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 126,000 บาท ถึงปัจจุบัน
ที่ทำการสำรวจ สันนิษฐานได้ว่าตึกนี้อายุการใช้งานมาแล้วถึง 38 ปี ซึ่งนับว่าเป็นอาคารเก่าแก่หลังหนึ่ง
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงสร้างของอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ออกแบบ
โดย พระเจ้าโรยรัถนทิมมานท์ เป็นสถาปนิก วิศวกร ได้แก่ ชุนจงนิมิตร

อาคารส่วนที่อยู่ด้านหลังของอาคารเดิมนี้ไม่มีประวัติการออกแบบ เข้าใจว่าสร้างขึ้น
ภายหลังและมีการต่อเติมทางเดินตามแนวกันล้าดยาวตลอดทางด้านหลัง

อาคารชั้นล่างได้มีการต่อเติม สร้างเป็นห้องเครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีน้ำหนัก อาคาร
ส่วนนี้มีอาการทรุดตัวและดึงอาคารเก่าทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารเก่าด้วย

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารคณะเภสัชศาสตร์
ได้กระทำในระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2521 ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ
ที่พบเห็นของพื้น ก้าวเพง เสาของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคารโดยละเอียด ดังปรากฏอยู่ในแบบ
ฟอร์มสำรวจ ซึ่งได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางที่ 3.4.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร
และ
รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากบันทึกถึงตำแหน่ง
สถานที่ และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุ
ของความเสียหายดังกล่าวอีกด้วย วิธีกาโยและข้อเสนอนแนะเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็น
การเสียหายซึ่งไม่ล้าภัยต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ได้ปรากฏอยู่ในตารางนี้ ส่วนบางจุดของ
ความเสียหาย ต้องมีการออกแบบ-แก้ไขโดยละเอียด ซึ่งไม่ล้ามาารถแสดงรายละเอียดไว้ได้ครบถ้วน

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

ความเสียหายทั่วไปสำหรับอาคารคณะเภสัชศาสตร์ คือ รอยแตกของผนังตามแนว
รอยต่อของผนังกับคาน เสา และบริเวณวงกบประตู หน้าต่าง ต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพราะ
ผนังก่ออิฐฉาบปูนของคณะเภสัชศาสตร์ มักจะมีขนาดเป็นผืนเดี่ยวใหญ่ โดยไม่มีการตีเส้น เพื่อแบ่ง
เป็นแนวที่จะให้ปูนฉาบยึดหดและแตกตามแนวที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้เข้าใจว่าเทคนิคการก่อสร้าง

ก่ออิฐในสมัยนั้นคงมิได้เสริมเหล็กยึดระหว่างเสา คาน กับอิฐซึ่งจะก่อเป็นกำแพง เป็นเหตุให้
กำแพงก่ออิฐกับคานและเสาคอนกรีตไม่เกาะยึดเหนี่ยวกับที่แนวรอยต่อ จึงเห็นได้ว่าจะมีรอยแตก
ที่กำแพงเป็นแนวระหว่างคาน เสากับกำแพงอยู่โดยทั่วไป นอกจากนี้บริเวณกำแพงรอบ ๆ วงกบ
ไม้ แทบทุกแห่งจะมีรอยแตก ซึ่งรอยแตกเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการออกแบบคานทับหลัง
เสา เข็ม และการเสริมเหล็ก บริเวณมุมของวงกบประตูให้ถูกต้องตามเทคนิคการก่อสร้างที่ถูกต้อง

อีกตัวอย่างหนึ่งของความผิดพลาดในเรื่องรายละเอียดในการเสริมเหล็กก็คือ รอย
แตกของโครงสร้างบันไดคอนกรีตที่ขานพัก ตรงแนวที่กลางและยาวขนานไปกับตัวบันได รอยแตก
นี้ไม่ใช่การวิบัติทางโครงสร้างที่มีอันตราย แต่อาจป้องกันรอยแตกอันน่าเกลียดนี้ได้ หากมีการ
เสริมเหล็กที่ขานพักทางด้านขวางให้พอเพียง

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ก็เหมือนกับอาคารคณะอื่น ๆ ที่จะต้องมีการต่อเติมอาคาร
เพื่อขยายเนื้อที่ต่าง ๆ ยังนับว่าเป็นการโชคดีที่การต่อเติมอาคารด้านหลัง เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม
ด้านหน้าคงกระทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และมีการใช้ ีเอ็มซีที่มีขนาดความยาวขนาดเดียวกัน
จึงไม่ทำให้มีการทรุดตัวของอาคารทั้ง 2 หลัง แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามรอยต่อของทั้งสองตึกนี้
มิได้ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิชา รอยต่อสิ่งไม่ล้าสามารถป้องกันรั่วในระหว่างรอยต่อได้
การต่อเติมห้องเครื่องมืออบไอน้ำวางติดกับอาคารเดิมก่อให้เกิดปัญหาการทรุดตัวของห้องนี้และ
ยังดึงส่วนของอาคารเดิมให้แตกร้าวตามลงไปด้วย เข้าใจว่าคงจะใช้ ีเอ็มซีที่มีขนาดสั้นกว่า ีเอ็มซีของ
อาคารเดิม รอยแตกของผนังบริเวณหน้าห้อง 104 เป็นแนว 45 องศา เป็นจุดที่น่าสนใจที่จะทำ
การสำรวจโดยละเอียดต่อไป ในชั้นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผนังได้ถูกกดตรงบริเวณที่คาน ไดม์สตีลมีผล
ทำให้ผนังต้องพยายามทำหน้าที่รับน้ำหนักคล้ายเสาไปด้วย แต่เมื่อมิได้ออกแบบไว้ให้สามารถรับ
น้ำหนักได้จึงปรากฏเป็นรอยแตกดังที่ปรากฏอยู่

สรุป

ผลการสำรวจของอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ได้พบความเสียหายซึ่งไม่เป็นอันตราย
ร้ายแรงต่อความแข็งแรงของอาคารเป็นส่วนใหญ่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่คงงาม
ทางสถาปัตยกรรม เช่น มีรอยแตกร้าวตามผนังบริเวณต่าง ๆ ที่ผู้ออกแบบมิได้คาดหมายไว้ และ
มิได้มีรายละเอียดการเสริมเหล็กบางประการที่ควรจะได้ระมัดระวังในการออกแบบอาคารต่อ ๆ ไป

การต่อเติมอาคารใด ๆ แม้จะเป็นเพียงห้องเล็ก ๆ ดังเช่นในกรณีห้องเครื่องมืออบ
ไอน้ำนั้น ก็ควรระมัดระวัง เพราะอาจทำให้อาคารใหญ่เสียหายตามไปด้วย ซึ่งจำเป็นต้องมี
การสำรวจอัตราการทรุดตัวของส่วนนี้ ซึ่งยังไม่มีอันตรายในขณะนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 3.4.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นฮับอาคาร คณะเภสัชศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|----------------------------|------|---------|--|---|-----------------------------------|----------------------|
| เภสัชศาสตร์ (เก่า) เภสัช 2 | 104 | 1 | รอยแตกของผนังด้านนอกมีขนาดแล้ว เป็นแนว 45 รอยแตกระหว่างผนังและเสา มีขนาดแล้ว (ด้านนอก) | น้ำหนักคานลาด เป็นจุดลงบนผนัง ไม่มีเหล็กยึดผนังกับเสา | ต้องออกแบบแก้ไข ใส่เหล็กยึด | |
| | 105 | 1 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา | กำแพงต่อชนกันโดยไม่มีเสา เข็ม | เสริม เสา เข็ม | |
| | 116 | 1 | รอยแตกของผนัง แนว 45 เข็มเดียวกับห้อง 104 | เข็มเดียวกับห้อง 104 | | ไม่มีผลสำรวจน้ำเพดาน |
| | 124 | 1 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา เป็นแนวยาว ด้านนอกกึ่งห้องด้านระหว่างห้อง 204 และ 125 | มีการต่อเติมอีก | ต้องสำรวจออกแบบ รอยต่ออีกทั้งห้อง | |
| | 126 | 1 | รอยแตกของผนัง ในแนวตั้ง 2 รอย ใกล้กัน | ที่มีการทรุดตัวดึงให้ผนังแยกจากกัน | ต้องสำรวจออกแบบ | |
| | 119 | 1 | ผนังแตกทรุด | ไม่มีคานทับหลังบนวงกบประตู | ใส่ทับหลังคอนกรีต | |
| | 201 | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา (เล็กน้อย) | ไม่มีเหล็กยึดผนังและเสา | | |
| | 208 | 2 | ไม่มีผลสำรวจใด ๆ | | | |
| | 211 | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา | ไม่มีเหล็กยึดผนังและเสา | | |
| | 219 | 2 | | | | ไม่มีผลสำรวจน้ำเพดาน |
| | 220 | 2 | รอยแตกของผนังแนว 45 ปรากฏนานแล้ว รอยแตกระหว่างผนังเพดาน | ผนังฉาบปูนแม่ใหญ่ มีการหดตัว ไม่มีเหล็กยึดผนังกับคาน | | |

ตารางที่ 3.4.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------|------|---------|--|--|---|----------|
| | 221 | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม รอยแตกของผนังด้านนอกช่วงบันได | ไม่มีเหล็กยึดผนังกับเสา หลังคารั่ว ผนังฉาบปูนเป็นโพรงมีการ ปิดทุดตัวมาก | ฉาบใหม่ตีเส้นแบ่ง | |
| | | | พื้นทางเดินบริเวณหลังตึกชั้น 2 และ หลังคาแตกตามแนวตั้งกึ่งกลางยาว ตลอด | ต่อเติมตึกด้านหลังมาชน กันล่าตึกเก่า | ทุบทิ้งแล้วออกแบบ รอยต่อใหม่ | |
| | 213 | | บันไดมีรอยแตกที่ข้ามพัก ตรงกึ่งกลาง ชนานกับตัวบันได | การออกแบบโครงสร้าง เสริมเหล็กข้ามพักทาง ด้านขวาจนน้อยไป | ไม่มีอันตรายอาจตี เส้นใหม่ตามแนวแตก เพื่อความสวยงาม | |
| | | | หน้าห้องมีรอยแตกเหมือนวงกบประตู ไม้ | ไม่มีคานรับหลังคองกริต เหนือประตู | เสริมกับหลังวงกบ | |

คณะเภสัชศาสตร์ (อาคารเดิม)

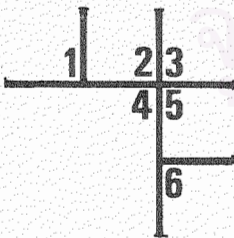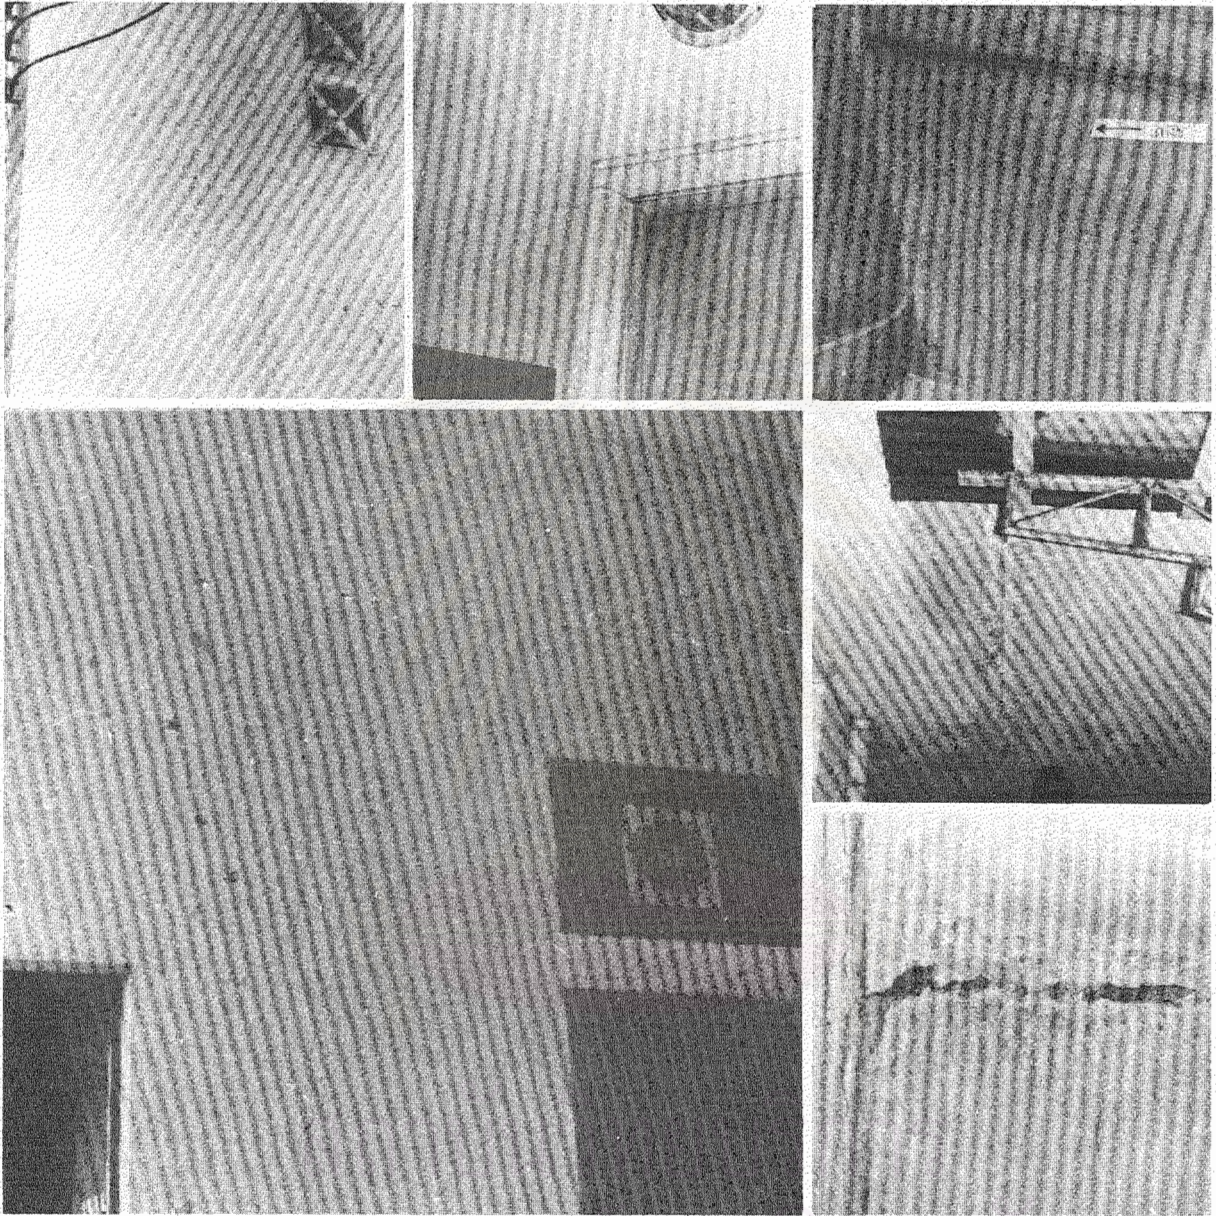

- (1) รอยแตกที่กำแพงระหว่างผนังกับเสา เนื่องจากไม้เสริมเหล็กยึดระหว่างเสา กับกำแพง
- (2) รอยแตกที่กำแพงตรงบริเวณวงกบประตู เนื่องจากไม่มีเหล็กเสริมบริเวณ กรอบไม้และทับหลัง
- (3) รอยแตกบริเวณขานพักบันได เนื่องจากการเสริมเหล็กด้านขวางไม้เพียงพอ
- (4) รอยแตกกำแพงบริเวณรอยต่อระหว่างคาน เสา กับผนังก่ออิฐ
- (5) - (6) การแตกของรอยต่อระหว่างกันสาดเก่าและกันสาดใหม่ที่ไม่ได้ออกแบบ รอยต่อไว้เพื่อกันน้ำซึม

คณะวิทยาศาสตร์

3.5

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารของคณะศึกษาคาสตร์ ประกอบด้วยอาคารยี่สิบกว่าหลัง หลังที่เริ่มสร้างที่แรก ได้แก่ ตึกชีววิทยา ซึ่งสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2472 สรุปรวมอายุได้ 52 ปี รองลงมาคือตึกเคมี ตึกฟิสิกส์ สร้างและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2476 อายุอาคารได้ 48 ปี อาคารใหม่ที่สุดได้แก่ตึกเคมี 3 ซึ่งเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2516 อายุ 8 ปี อาคารทั้งหมดของคณะศึกษาคาสตร์ ได้แก่ ตึกเคมี 1 ตึกเคมี 3 ตึกวิทยาคาสตร์ทั่วไป ตึกคณิตศาสตร์ ตึกฟิสิกส์ โรงงานแผนกฟิสิกส์ ตึกชีววิทยา และเคมี 2 สำนักงานคณบดี ตึกห้องสมุด และโรงอาหาร ตึกเคมีเทคนิคและฟิสิกส์ 7 ชั้น ชีววิทยา และชีวเคมี ตึกธรณีวิทยาและพฤกษศาสตร์ อาคารที่มีความสำคัญรอง ๆ ลงมาก็ได้แก่ โรงรถอาจารย์ ตึกสุขาคณะฯ เรือนเพาะชำ ห้องอาหารอาจารย์ ห้องเก็บของ และโรงเลี้ยงลิง เป็นต้น

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล ได้กระทำระหว่างเดือน ตุลาคม ของปี 2523 ถึงเดือน พฤษภาคม 2524 โดยใช้วิธีสุ่มปีที่ 3 และปีที่ 4 ของคณะศึกษาคาสตร์ เป็นผู้ไปสำรวจและอาจารย์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบรายงานที่ได้มาอีกครั้งหนึ่ง ความเสียหายที่สังเกตเห็นของพื้น คาน กั้นเพง เสา ของแต่ละห้อง และแต่ละชั้นของอาคารได้ปรากฏอยู่ในตารางที่ 3.5.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร และ รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งรอยแตกต่างกล่าวถึงจุดนั้นนี้คณะได้ทำการซ่อมแซม และทาสีปกคลุมรอยซ่อมแล้วก็มี ดังเช่น รอยร้าวของผนังตึกคณิตศาสตร์ และปรากฏในรายงานที่ได้แนบมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีรอยร้าวบางรอยปรากฏอยู่ ซึ่งสมควรได้รับการพิจารณาซ่อมให้เรียบร้อย

ผลของการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

อาคารของคณะศึกษาคาสตร์ ที่มีการเสียหายทางโครงสร้างอย่างเห็นเด่นชัดและน่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน และความปลอดภัยของผู้ที่อาศัยใช้สอยอาคารนั้น มีดังต่อไปนี้ คือ



ตึกเคมีเทคนิคและฟิสิกส์ (วิทยา 6)

พื้นชั้นล่างของตึกนี้ทรุดไม่ได้ระดับ มีลักษณะเป็นรูปกะทะหงาย พื้นแตกกว้างเยื้องใช้งานไม่ได้เต็มที ไม่ว่าจะตั้งโต๊ะทำงาน หรือตู้เก็บเอกสาร ก็มีอาการเอียง ตะแคง ล้มคว่ำ ได้รับการแก้ไขโดยด่วน เหตุที่พื้นทรุดก็เพราะอาคารนี้ใช้เข็มยาว ดังนั้นการทรุดตัวของเสา คาน และฐานรากจึงมีน้อย พื้นอาคารนี้วิศวกรมิได้ออกแบบให้มันแบน ค.ล.ล. แต่กลับเทคอนกรีตกับลงบนทรายถมหรือดินถม และมีเหล็กเสริมเล็กน้อย เนื่องจากการทรุดตัวของดินกรุงเทพมหานครได้เกิดขึ้นอย่างเห็นเด่นชัด ดังนั้นช่วงเวลาไม่กี่ปี พื้นอาคารดังกล่าวจึงได้ทรุดตัวลง และคงสภาพดังปัจจุบัน ทั้งนี้ มีลักษณะเดียวกับพื้นของโรงประลองเครื่องกลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงปัจจุบันนี้

อนึ่ง ทางเชื่อมระหว่างตึกเคมีเทคนิควิทยา กับตึก 7 ชั้น ซึ่งเป็นตึกวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา และชีวเคมี ก็มีการแตกร้าวอันเนื่องจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของอาคารทั้งสองหลัง ซึ่งสมควรจะได้รับการแก้ไขโดยการตัดล้นที่ติดกันนี้ให้ขาดออกจากกัน และปล่อยให้เกิดการทรุดตัวที่เป็นอิสระ มิให้มีการเหนี่ยวรั้งกันอีกต่อไปได้

ตึกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิทยา 8)

ตึกนี้ ปัจจุบันได้มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้น เป็นสี่ชั้น และยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หลังคาตึกเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเดิมของชั้นที่สามเกิดการรั่ว มีน้ำหยดจากเพดาน เวลาเกิดฝนตก ทั้งนี้เข้าใจว่าการระบายน้ำหลังคาไม่เพียงพอ ทำให้เกิดน้ำขังสำหรับการรั่วของหลังคา ค.ล.ล. ก็คงเป็นเพราะปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้เป็นตัวหลังคามีน้อย เมื่อหลังคาได้รับแสงแดดจัดก็เกิดการขยายตัวของคอนกรีตขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการแตกร้าวชนิด Hair crack ทำให้น้ำที่ขังอยู่ เพราะได้รับการระบายน้ำไม่ดี สามารถซึมผ่านชั้นคอนกรีตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องชั้นล่างได้ วิธีแก้ก็ต้องแก้ไขโดยการขยายท่อรับน้ำฝนจากหลังคาให้ใหญ่กว่าเดิมกว่าเดิม และเพิ่มจำนวนจุดระบายน้ำให้มากขึ้น ส่วนพื้นหลังคาซึ่งรั่วนั้น ควรได้รับการแก้ไข ถ้าจะเป็นการแก้ไขชั่วคราวก็อาจจะใช้วัสดุกันซึมทางอาบพื้นคอนกรีตหลังคา อันได้แก่สารประเภทฟลีนโอดี ส่วนการแก้ไขถาวรนั้น ควรทำการเทพูนทราย (mortar) เสริมด้วยเหล็กเสริมขนาด 6 มม. และมีลวดกรงไก่ หรือลวดกรงนกผูกติดเหล็กเสริม พื้นปูนทรายนี้จะมีหนาประมาณ 2.5 ถึง 4 ซม. เพื่อกันน้ำไม่ให้รั่วอีกได้

ตารางที่ 3.5.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะวิทยาศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|----------------------------|------|---------|---|--|--------------|----------|
| ชีววิทยาและเคมี2 (วิทยา 1) | 201 | 2 | หลังคารั่ว ทางค้ำน้ำแตกมีรอยปลวกขึ้น | วัสดุที่ใช้ทำหลังคาทั้งตัวไม่ระแนงและกระเบื้องคงมีขนาดต่างกับของเดิมเล็กน้อย ทั้งคุณภาพก็ด้อยกว่าเป็นเหตุให้เกิดการบิดตัวและน้ำเข้าได้ น้ำอาจจะเข้าทางช่องระบายลมอันเกิดจากพายุฝนก็เป็นได้ | | |
| | 208 | 2 | หลังคารั่ว | | | |
| | 215 | 2 | หลังคารั่ว | | | |
| | 218 | 2 | รอยแตกผนังและเสา หลังคารั่ว | | | |
| | 229 | 2 | ผนังเปื่อย ปูนฉาบกระเทาะ | | | |
| | 231 | 2 | ฝ้าเพดานทะลุ | | | |
| สำนักงานคณบดี (วิทยา 2) | A | 1 | รอยแตกตามผนัง, ผนังและเสา, ผนังและคาน, ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | กระเบื้องวิบูลย์ศรีและระแนงเกิดบิดตัวและหมดอายุเป็นเหตุให้น้ำรั่วและน้ำซึมเข้าได้ | | |
| | 1,3 | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| | 3 | 2 | ฝ้าเพดานชำรุดเป็นรู | | | |
| เคมี 1 (วิทยา 4) | 201 | 2 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 203 | 2 | สีร่อนเป็นแผ่น ๆ | | | |
| | 204 | 2 | สีร่อนเป็นแผ่น ๆ | | | |
| | 205 | 2 | รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | | | |
| | 206 | 2 | มีคราบน้ำซึม | | | |
| | 207 | 2 | มีคราบน้ำซึม | | | |
| | 208 | 2 | มีคราบน้ำซึม | | | |
| | 211 | 2 | รอยแตกของผนัง ผนังสีกระเทาะ | | | |
| | 213 | 2 | ฝ้าเพดานชำรุด มีคราบน้ำซึม | | | |

ตารางที่ 3.5.1 ต่อ

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|--------------------------------|------|-------------------|--|---|--------------|----------|
| เคมีเทคนิคและฟิสิกส์ (วิทยา 6) | 109 | 1 | เสาแตกเป็นรอยใหญ่มาจากชั้นล่างถึงชั้นบน | พื้นทรุดตัว เพราะไม่ได้นั่งบนคาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอันประกอบด้วยเสา คาน ฐานราก | | |
| | 110 | 1 | แตกใต้ท้องคาน ปูนฉาบกระเทาะ | | | |
| | 111 | 1 | แตกใต้ท้องคาน ปูนฉาบกระเทาะ | | | |
| | 116 | 1 | ผนังแตกเป็นรอยใหญ่ | | | |
| | 118 | 1 | รอยแตกตามผนัง, ข้างคาน, ปูนฉาบกระเทาะ | | | |
| | 119 | 1 | พื้นทรุดแตกบริเวณรอบเสาเป็นเนินสูง เพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| | 120 | 1 | รอยแตกตามผนัง เสา พื้นไม่ได้ระดับ ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| | 206 | 2 | แตกใต้ท้องคาน | | | |
| | 209 | 2 | แตกข้างคาน | | | |
| | 218 | 2 | แตกข้างคาน | | | |
| | 219 | 2 | แตกข้างคาน | | | |
| | 220 | 2 | แตกข้างคาน | | | |
| | 221 | 2 | แตกข้างคาน | | | |
| 226 | 2 | แตกตามผนัง และเสา | | | | |
| วิทยาลัยสตรีทั่วไป (วิทยา 8) | 105 | 1 | ฝ้าข้างห้อง 105 ราว 45° ตลอดแนว | มีการก่อสร้างต่อเติม ชั้นไปอีกหนึ่งชั้น การจัดการระบายน้ำบนที่ตกลงมาซึ่งส่งคาไม่ดี พอเพียงทำให้ฝ้ารื้อและซึมลงมายังเพดานและชั้นชั้นรองลงมาได้ | | |
| | | 1-2 | บันไดชั้น 1 ชั้นชั้น 2 เสากับคานบนต่อกันมีรอยร้าว | | | |
| | | 2-3 | บันไดชั้น 2 ชั้นชั้น 3 คานบันได และผนังแยกจากกัน | | | |




ตารางที่ 3.5.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------------------|----------------|---------------|---|----------------------|--------------|----------|
| | 306 | 3 | คานหน้าห้อง 306 ไม่ยึดกับกำแพงตลอด | | | |
| | 311 | 3 | ห้อง 311 มีน้ำหยดเข้าเพดานเวลาฝนตก และมีรอยเพดานกระเทาะถึงเหล็ก | | | |
| ตึก 7 ชั้น (วิทยา 10) | 209 | 2 | รอยแตกผนังและเสา ตามแนวก่ออิฐ | การทรุดตัวของตึกทั้ง | | |
| | ทางเดินระหว่าง | 2 | พื้นแตกไม่ไต่ระดับ เสารั้ว แตกใต้ | ล่องไม่เท่ากัน แม้จะ | | |
| | ตึกฟลิคส์ 2 | | ห้องคานและปูนฉาบกระเทาะ | ตัดขาดแล้วก็ตาม | | |
| | 216 | 2 | แตกใต้ห้องคาน ปูนฉาบกระเทาะ | | | |
| | ทางเดินเชื่อม | 2 | ผนังแตก พื้น เสา ปูนฉาบคานกระเทาะ | | | |
| | ตึกพฤษภคาลัย | | | | | |
| | 115 | 1 | รอยแตกของผนัง ใต้ห้องคาน | | | |
| | 704 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุดหินขัดแตกได้รับการยาแล้ว | น้ำซึมเข้าเพราะ | | |
| | 719 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | การระบายน้ำ | | |
| | 720 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | น้อยมาก | | |
| | 721 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 722 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 727 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 728 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 729 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| | 730 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | |
| 731 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | | | | |
| 733 | 7 | ฝ้าเพดานชำรุด | หลังคารั่ว | | | |
| | 702 | 7 | รอยแตกของผนัง รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | | | |
| | | | ปูนฉาบหลังคาแตกกระเทาะ | | | |

ตารางที่ 5.3.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|----------------------------|------|---------|---|--------|--------------|----------|
| ภาควิชาชีววิทยา (วิทยา 15) | | 1 | เส้าชั้นล่างแทบทุกต้นผิวดอกกระเทาะ บางต้นกระเทาะถึงเหล็กแล้ว พนักงาน บอกว่าเวลารถวิ่งผ่านเร็ว ๆ ดึงลั่น ไปมา | | | |

คณะวิทยาศาสตร์

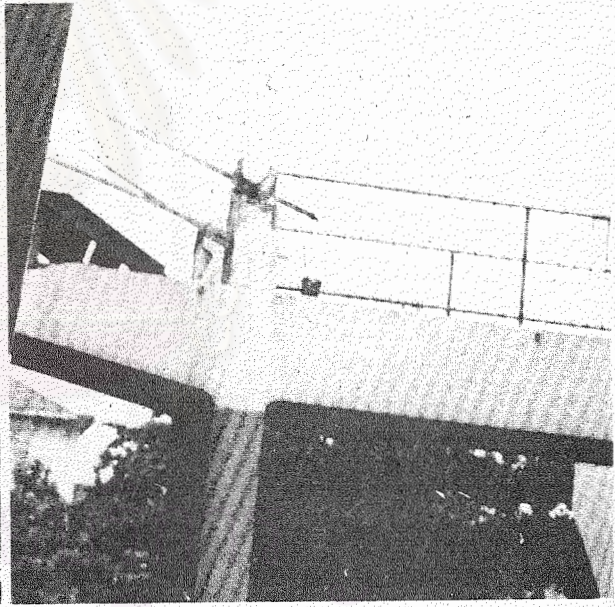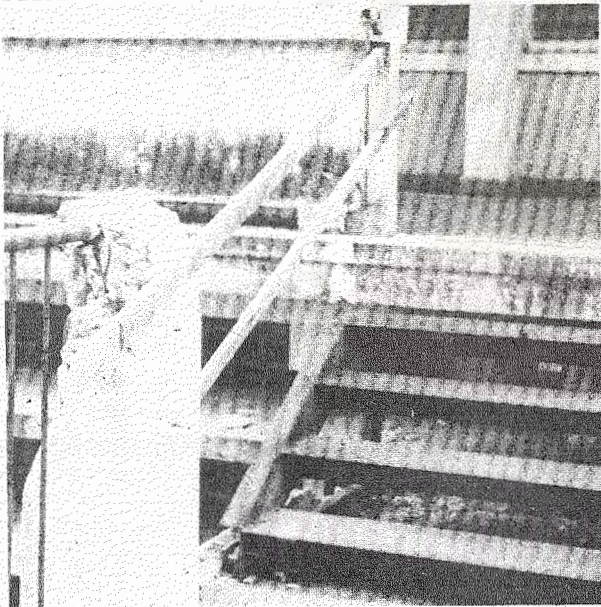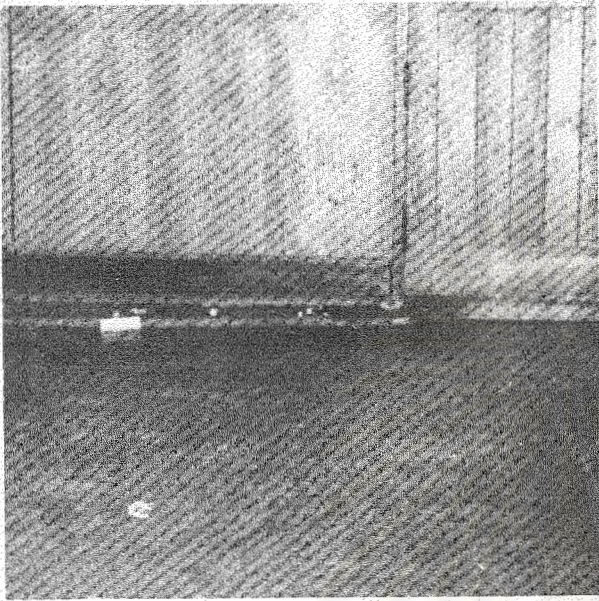

12
34

- (1) - (2) การหลุดตัวของพื้นชั้นล่างตึกเคมีเทคนิค-ฟิลิกส์
- (3) - (4) การแตกร้าวของทางเชื่อมที่ชั้นล่างของตึกเคมีเทคนิค-ฟิลิกส์ กับตึก 7 ชั้น และการแก้ปัญหาชั่วคราวโดยใช้ลูกกรงไม้กัน ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ง่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.6

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นับเป็นคณะที่เก่ามากคณะหนึ่งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองลงมาจากคณะอักษรศาสตร์ คณะนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตึกอักษรศาสตร์ในปัจจุบัน โดยมีถนนรอบมหาวิทยาลัยชั้นระหว่างคณะทั้งสอง เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสถาปนาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้อาศัยตึกของคณะอักษรศาสตร์ใช้เป็นที่พักาการเรียนและการสอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2478 จึงได้สร้างตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่งขึ้น เป็นตึกเรียนสองชั้น หลังคาเป็นชั้นลาดฟ้า ค.ส.ล. กว้างก่อด้วยอิฐบางบัวทอง สีแดงเต็มแผ่น เมื่อตึกนี้ได้สร้างเสร็จเปิดใช้ทำงานแล้ว ผลิตของคณะฯจึงได้ย้ายมาเรียน ณ ตึกใหม่หลังนี้ ห้องทดลองปฏิบัติการต่าง ๆ ก็ได้รับการก่อสร้างตามกันมาตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2484 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ หลังที่สองก็ได้รับการก่อสร้างสำเร็จและเปิดใช้งาน โดยสร้างให้มีรูปลักษณะเหมือนตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่ง และอยู่เรียงต่อกัน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลง ความต้องการวิศวกรที่จะออกไปพัฒนาประเทศมีมากขึ้น ทั้งหน่วยราชการและบริษัทเอกชน ต่างก็ประสงค์จะได้วิศวกรสาขาต่าง ๆ เมื่อเอาตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่งและที่สองรวมกันยังไม่สามารถที่จะผลิตหองเรียนพอเพียงเพื่อรับผลิตมากขึ้นได้ รัฐบาลจึงได้ให้เงินงบประมาณเพิ่มในการก่อสร้างตึกเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ได้มีการต่อเติมตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่ง และหลังที่สองเป็น 3 ชั้น ในปี พ.ศ. 2495 โดยต่อเติมเสาชั้นสองขึ้นไป และสร้างโครงหลังคาคลุมชั้นที่ 3 ก่อผนังอิฐติดประตู หน้าต่าง หลังคามุงด้วยกระเบื้องวิบูลย์ศิริ หนึ่งบนระแนงไม้ ตัดฝ้าเพดาน
2. ตึกอนุศาสตร์ชั้นตึกกรรม ซึ่งใช้เป็นตึกเรียนแผนกวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม (โรงงาน) ในปี พ.ศ. 2498 และ พ.ศ. 2508
3. ตึกลู่วิ่งบอล ซึ่งใช้เป็นตึกเรียนของแผนกวิชาวิศวกรรมลู่วิ่งบอลในปี พ.ศ. 2499

4. ดึงประลองวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าแรงสูง) และดึงทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2501 และปี พ.ศ. 2499
5. ดึงปฏิบัติการเครื่องยนต์ สี่ล้อเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2503
6. ดึงวิศวกรรมค่าล่อ ห่วงที่ล่อ ซึ่งเป็นดึงอยู่ด้านหน้าของดึงวิศวกรรมค่าล่อที่หนึ่งและห่วงที่ล่อ สดเป็นดึงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของคณะวิศวกรรมค่าล่อ ใช้งบประมาณสร้างถึง 15,000,000 บาท และสี่ล้อเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2508
7. ดึงปฏิบัติการแผนวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเคมี สี่ล้อเปิดปี พ.ศ. 2508
8. ดึงปฏิบัติการเครื่องกล สี่ล้อเปิดปี พ.ศ. 2508
9. ดึงวิศวกรรมเหมืองแร่ ปี พ.ศ. 2505
10. ดึงล่อลวดดาร์ลีย์ ปี พ.ศ. 2513
11. ดึงวิศวกรรมสำรวจ ปี พ.ศ. 2509
12. ดึงปฏิบัติการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ดึงต่าง ๆ ที่ได้รับการก่อสร้างในคณะวิศวกรรมค่าล่อนั้น บางดึงก็มีทั้งวิศวกรและสถาปนิกร่วมออกแบบ บางดึงก็มีแต่วิศวกรผู้เดียว รูปร่างหน้าตาของดึงมีรูปร่างแปลก ๆ จากกัน มิได้คงความสวยงามเป็นระเบียบเหมือนดึงวิศวกรรมค่าล่อ ห่วงที่หนึ่งและห่วงที่ล่อเดิม ซึ่งยังไม่ได้รับการต่อเติมเป็นสามชั้น มิหนำซ้ำปรากฏว่าดึงต่าง ๆ ที่ได้รับการก่อสร้างหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาดี บ้างก็นั่งบนเข็มสั้น บ้างก็นั่งบนเข็มยาว ทั้งนี้ก็สุดแต่วิศวกรของแต่ละดึง ซึ่งเป็นผู้คำนวณความมั่นคงของดึง จะเป็นผู้ออกต อาคารล่อขึ้น เช่น ดึงเหมืองแร่ และดึงโลหการต่างก็นั่งบนเข็มยาว ตรงข้ามกับดึงปฏิบัติการโยธา ซึ่งเป็นอาคารล่อขึ้นเช่นกัน แต่ก็นั่งบนเข็มสั้น

ผลของการสำรวจข้อมูล ความเสียหายที่ตรวจพบ และวิธีแก้ไข

ผลของการสำรวจประสิทธิภาพของอาคารคณะวิศวกรรมค่าล่อ พอลสรุปได้ดังนี้

วิถักรรมค่าลัตรี 1 (วิถั 1)

ตักน้ำได้รับการต่อเติมเป็นลัมชั้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 และเมื่อได้ต่อเล้าตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ก่ออิฐติดประตูลัหน้าตัก ติดตั้งเพดานแล้วในระยะแรกก็ใช้งานได้ดี แต่ต่อมาไม่กี่ปี เริ่มมีน้ำซึมผ่านผนังของตักชั้นที่ 3 และค่อยมากชั้นมาเรื่อย บัจุบันนี้ผลจากการสำรวจปรากฏว่า ผนังเพดานขัารุดมีคราบน้ำซึมลงมาตามขัางผนังตักด้านใน ซึ่งเป็นผนังที่ฉาบปูน มีรอยแตกแยกระหวัางผนังกับเล้า ลัเหตุที่เกิดเข้าไฉว่า เป็นตัวยระแนงปิดตั้ว ทำให้ระเบือ่งหลังคาขบกันั้นไม่ลันิท และฉาบปูนและปูนกั่อที่ใช้อยู่ตหลังคาและบริเวณที่ตะเม้รางหลังคาขบกันั้น เกิดแตกร้าว เป็นเหตุให้รั้นไหลซึมเข้ามาขัโครงหลังคายังผนังเพดาน ทะลุเพดานลงมาขัางผนังตักทุกด้าน ปรากฏการณันี้ เป็นมาลบักว่าปีแล้ว ลังอาจเป็นไปได้อัว่าโครงไม้หลังคาบางท่อนอาจจะผุหักและกระเบือ่งหลังคาบางแผ่นอาจจะแตกหรือหลุด และขบกันั้นไม่ลันิท ลังกะสิระองตอนรอยต่อหลังคาชั้นลันิททะลุ ทำให้รั้นไหลลงมาขัเพดานและซึมตอลงไปตั้งแต่ชั้นลัมลงไปถึงชั้นล้องและชั้นหนึ่งสำหรับปูนฉาบที่เกิดการแตกร้าว อาจจะเป็นเพราะเกิดการขยายตั้วหดตั้วเพราะการเปลี่ยนอุณหภูมิ และอาจเป็นเพราะปูนกั่อเสื่อมคุณภาพ ก็ทำให้เกิดการแตกร้าวเห็นชัด ฉน

วิธิการแก้ไข

ที่ประหัยที่ลัสุดก็คือ การสำรวจโครงหลังคา ลัสำรวจกระเบือ่ง ไม้ระแนงที่ปิดตั้วหรือที่ผุหักใช้งานไม่ได้อั สดการแก้ไข เรือ่งหลังคาขบกันั้นให้รั้วได้อัอีก หนึ่งหลังคาตักด้านขวาว หัท้ายก็ลัได้อัยื่นออกมาจากตัก คงติดชิดเล้มอตัก ทำให้รั้นเข้าได้ ควรต่อเติมหลังคาลังกล่าวให้ยื่นจากผนังตักอยัางน้อย 1.50 เมตร ก็กะกันฝนลัาดและรั้นที่กะซึมเข้าตักได้

เมื่อจกักระเบือ่งที่ใช้อยั เป็นกระเบือ่งลัเล็กขัลัมขนาดเล็กแบบที่ใช้อยัเมื่อ 25-30 ปีที่แล้ว (บางที่เรากัก็เรียกวัากระเบือ่งวิบูลย์ลัรี) เมื่อเกิดการแตกหักก็กะต้องทัแบบล้องขั้เอง ถัถ้าเป็นไปได้อั เปลี่ยนกระเบือ่งเดิมออกให้หมดแล้วใช้อยักระเบือ่งล้องคู้ หรือล้องเล็กขัมขัเสี่ยใหม่ ก็กะปลอลัภัยจกัการที่กะเกิดอากัการระแนงปิดตั้ว กระเบือ่งขบไม้ลันิท ตังที่ เป็นอยัู่ในบัจุบันนี้

ผนังและเคร้าเพดาน ควรได้รับการเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมได้อัแล้ว เพราะมีรอยแตก รอยตัางเป็นตววง ทำให้เกิดภาพที่ไม้อัดีแก้อยัใช้งานอากัการตักหลังนี้ ปูนฉาบผนังส่วนที่แตกร้าวควรกะได้รับการกระเทาะออก และถือปูนใหม่ พร้อมทั้งทาลัสีตักหลังนี้ใหม่ได้อัแล้ว เพราะลัที่ทากัครั้งลัสุดท้าย มีอายุมากกว่า 10 ปีแล้ว

สำหรับอาคารแตกร้าวเนื่องจากโครงสร้างชำรุด ยังไม่ปรากฏให้เห็นสำหรับตึก
วิศวกรรมศาสตร์ หลังที่หนึ่งนี้

วิศวกรรมศาสตร์ 2 (วิศวะ 2)

ได้รับการต่อเติมเป็น 3 ชั้น พร้อมกับตึกวิศวกรรมศาสตร์ หลังที่หนึ่ง ที่ต่างกับ
ตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่งก็คือ ตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่สองนี้ตั้งอยู่ที่พื้นคอนกรีตชั้นที่สามชั้น
มาใหม่ สำหรับตึกวิศวะ 1 นั้น พื้นชั้นสามเป็นหลังคาตาดฟ้าคอนกรีตของตึก 2 ชั้นแรกแล้วไม่ต้อง
ทำชั้นมาใหม่

ผลการสำรวจประสิทธิภาพของอาคารของตึกนี้ พบว่า ตึกนี้มีอาการเช่นเดียวกับ
ตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่งคือ ฝ้าเพดานชำรุด มีน้ำไหลซึมผ่านฝ้าเพดาน ตามผนังภายในของ
ตึกทั้งชั้นสามและชั้นสอง ผนังที่ฉาบปูนมีรอยแตกร้าวแยกออกมาจากตัวเสาและวงกบ ประตูหน้าต่าง
เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังปรากฏว่าคานคอนกรีตที่ใช้เป็นคานรับพื้นชั้นสามตกท้องข้างมากผิดปกติ

วิธีการแก้ไข

ควรทำเช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้สำหรับตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่ง

วิศวกรรมศาสตร์ 3 (วิศวะ 3)

ตึกนี้เป็นตึกที่สร้างบนเข็มยาว 21 เมตร การทรุดตัวของอาคารจึงแทบไม่ปรากฏ
อย่างไรก็ตาม บริเวณคานที่อยู่โดยรอบตึกได้เกิดการทรุดตัวขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ เป็นเหตุให้บันได
ชั้นลงทางด้านหลังตึก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตึกวิศวกรรมศาสตร์หลังที่หนึ่ง แยกออกจากพื้นคอนกรีต
ซึ่งวางบนดินเกิดเป็นช่องโหว่กว้างประมาณ 10 ซม. บันไดดังกล่าวนี้เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่ง
ของตึกซึ่งการทรุดตัวน้อยมาก เมื่อต่อเป็นเนื้อเดียวกับพื้นคอนกรีตซึ่งฝังบนดิน จึงเกิดการแตก
เป็นรอย เกิดภาพไม่น่าดูแต่ไม่มีอันตรายเกี่ยวกับอาคาร การแก้ไขอาจจะทำได้โดยการเท
คอนกรีตเสริมพื้นคอนกรีตที่ฝังอยู่บนดินให้หนาขึ้น เพื่อให้มีรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้น

วิศวกรรมเครื่องกล (วิศวะ 11)

ตึกนี้พื้นชั้นล่างส่วนที่เก็บเครื่องจักรกล ได้มีการทรุดตัวเป็นรูปกะทะหงาย เช่นเดียวกับ
กับตึกสับลดาวัลย์ เข้าใจว่าวิศวะกรที่ออกแบบตึกนี้ กับตึกสับลดาวัลย์ เป็นคน ๆ เดียวกัน เพราะ
สามารถออกแบบให้ตึกแสดงการทรุดตัวได้คล้ายคลึงกันมาก ถ้าเหตุและการแก้ไขก็เป็นเช่นเดียวกับ
กับตึกสับลดาวัลย์

อนึ่งได้เกิดการแยกตัวระหว่างทางเท้าหน้าตึก กับถนนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ผ่านหน้าตึกนี้ เป็นระยะทางยาวตลอดความยาวของตึก การแยกตัวนี้เป็นภาพที่ไม่น่าดู แต่ไม่เกิดอันตรายทางด้านโครงสร้างของตึก ทั้งนี้เพราะถนนด้านหลังตึกมีความสูงที่หนึ่ง และหลังที่สอง เกิดทรุดตัวลง เนื่องจากการทรุดตัวของดินในกรุงเทพมหานคร ตามลำเหตุที่กล่าวมาแล้ว ทำให้ถนนซึ่งหนึ่งอยู่บนดินทรุดตัวลงประมาณ 10 ซม. ถึง 20 ซม. ตลอดแนวยาวของตึก ทำให้เกิดช่องโหว่ เช่นเดียวกับช่องโหว่ที่เกิดด้านหลังของตึกวิศวกรรมหลังที่สาม

ตึกสี่สิบลดาวลัย (ริคว 12)

ตึกนี้สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นอาคารซึ่งตั้งอยู่บนเข็มยาว เวลาที่พื้นห้องโถงชั้นล่าง ซึ่งใช้เป็น dressing laboratory ได้เกิดการทรุดตัวเป็นรูปกะทะหงาย มีรอยแตกอย่างมากระหว่างพื้นกับคานคอดินที่อยู่รอบผนัง ซึ่งคานคอดินนี้ใช้รับกำแพงอิฐ ลมควรจะได้รับการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว เพราะการไ้ใช้งานโดยตั้งสิ่งของบนพื้นเอียง ท้ายาก ลำเหตุที่เกิดเข้าใจว่า ผู้ออกแบบอาคารคงตั้งใจจะตัดพื้นออกจากคานคอดินโดยปล่อยให้เป็นอิสระต่อกัน ถ้าเกิดการทรุดตัวของพื้นที่ก็คงทรุดเป็นแผ่นเท่า ๆ กัน แต่ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับเหมาคงจะผูกเหล็กพื้นเข้าไปฝากฝังในคานคอดินโดยรอบแล้ว จึงเทคอนกรีตเป็นเนื้อเดียว ดังนั้น เมื่อพื้นซึ่งหนึ่งอยู่บนดินหรือทรายถม มีการทรุดตัวอย่างมาก แต่คานคอดินมีการทรุดตัวน้อย จึงเกิดการโหนรั้ง และเกิดรอยแตกร้าและพื้นทรุดตัวเป็นรูปกะทะหงายดังที่เห็นกันอยู่นี้ วิธีแก้ไขควรตัดพื้นให้ขาดจากคานคอดินแล้วขุดพื้นเดิมทิ้ง ถมทรายให้สูงกว่าเดิมแล้วเทพื้นใหม่ให้ได้ระดับตามความต้องการ ถ้าจะให้พื้นที่สร้างใหม่มีการทรุดตัวในอัตราเดียวกับอาคาร ก็อาจทำได้โดยใช้เข็มเจาะซึ่งต้องใช้เข็มยาว 21 เมตร และหล่อพื้นทับบนเข็มยาวที่สร้างใหม่ วิธีนี้จะหมดเปลืองมากกว่าวิธีแรก แต่ก็อยู่ถาวรกว่าไม่ต้องมาซ่อมแล้วซ่อมอีก อันเนื่องจากการทรุดตัวของพื้น

ทางเท้าโดยรอบของตึกนี้มีการทรุดตัว แม้จะได้ปรับปรุงแก้ไขก็ยังไม่ดีขึ้น ทำให้ลักษณะการใช้งานไม่สมบูรณ์สมควรได้รับการแก้ไขซ่อมแซมให้ถูกวิธี





เจริญวิศกรรม (วิศว 13)

ตึกนี้ใช้เป็นห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในทางสาขา Soil Engineering, Highway Engineering และห้องทดลองกำลังวัสดุของสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ตึกนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยทั่วไป โครงสร้างอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ผนังทางด้านหลังของห้องทดลองวิศวกรรมการทาง มีรอยแตกร้าวเป็นรอยยาวตามแนวขวาง การที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคานคอดินที่ไว้รับผนังก่ออิฐนี้ เกิดการทรุดตัวและอาจจะเกิดการแตกร้าวแล้ว เพราะได้มีการเจาะคานคอดินตัวนี้ เพื่อให้ท่อระบายน้ำซึ่งติดตั้งใหม่ เพื่อใช้สำหรับระบายน้ำฝน เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องทดลองแล้ว น้ำที่ได้จากการล้างวัสดุทดลองที่มีสีสีกาการทดสอบอยู่ให้ออกไปนอกห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงได้เจาะ (หรือตัด) คานคอดินแล้วผ่านท่อระบายน้ำออก คานจึงเกิดการอ่อนแอ และทรุดตัว ทำให้ผนังเกิดแตกร้าวขึ้น วิธีแก้อาจทำได้โดยร้อยผนังออกก่อน ฝังการซ่อมเสริมคานคอดินดังกล่าวให้แข็งแรงแล้วก่ออิฐผนังขึ้นใหม่ แล้วทาสีให้กลมกลืนกับสีของตึก


ปฏิบัติการแผนกโยธาและภาควิชาวิศวกรรมเคมี (วิศว 20)

ตึกนี้อยู่หลังตึกเจริญวิศกรรม มีถนนคั่นกลาง เดิมเป็นตึกทดลองของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ส.ป.อ. (SEATO Graduate School) เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ส.ป.อ. ได้สลายตัวและแปรสภาพเป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบตึกนี้ และให้ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นผู้ดูแลใช้งานตึกดังกล่าวนี้ โดยภาควิชาใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอนกรีต และได้ส่งงานที่ด้านหน้าสำหรับผลิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ทำการวิจัยในเรื่องของโครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ อาทิเช่น เรื่องบันไดเวียน เรื่องพื้นสำเร็จรูป เมื่อคณะวิจัยได้สำรวจตึกนี้ก็พบว่า เสาที่ขึ้นรับชั้นสองของตึกมี 4 ต้น มีอาการแตกร้าวโดยเฉพาะตอนที่ต่อจากคานคอดิน และพื้นชั้นล่างขึ้นมา คอนกรีตได้กระเทาะออกประมาณ 30% ของเนื้อเดิม เหล็กเสริมภายในโผล่ออกมา และมีนิมขุมเกาะกินอย่างมาก ทำให้กำลังรับน้ำหนักของเสานี้เหลือน้อยลงทุกที ซึ่งเสานี้จะพังลงมาเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

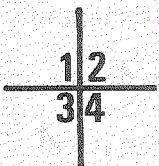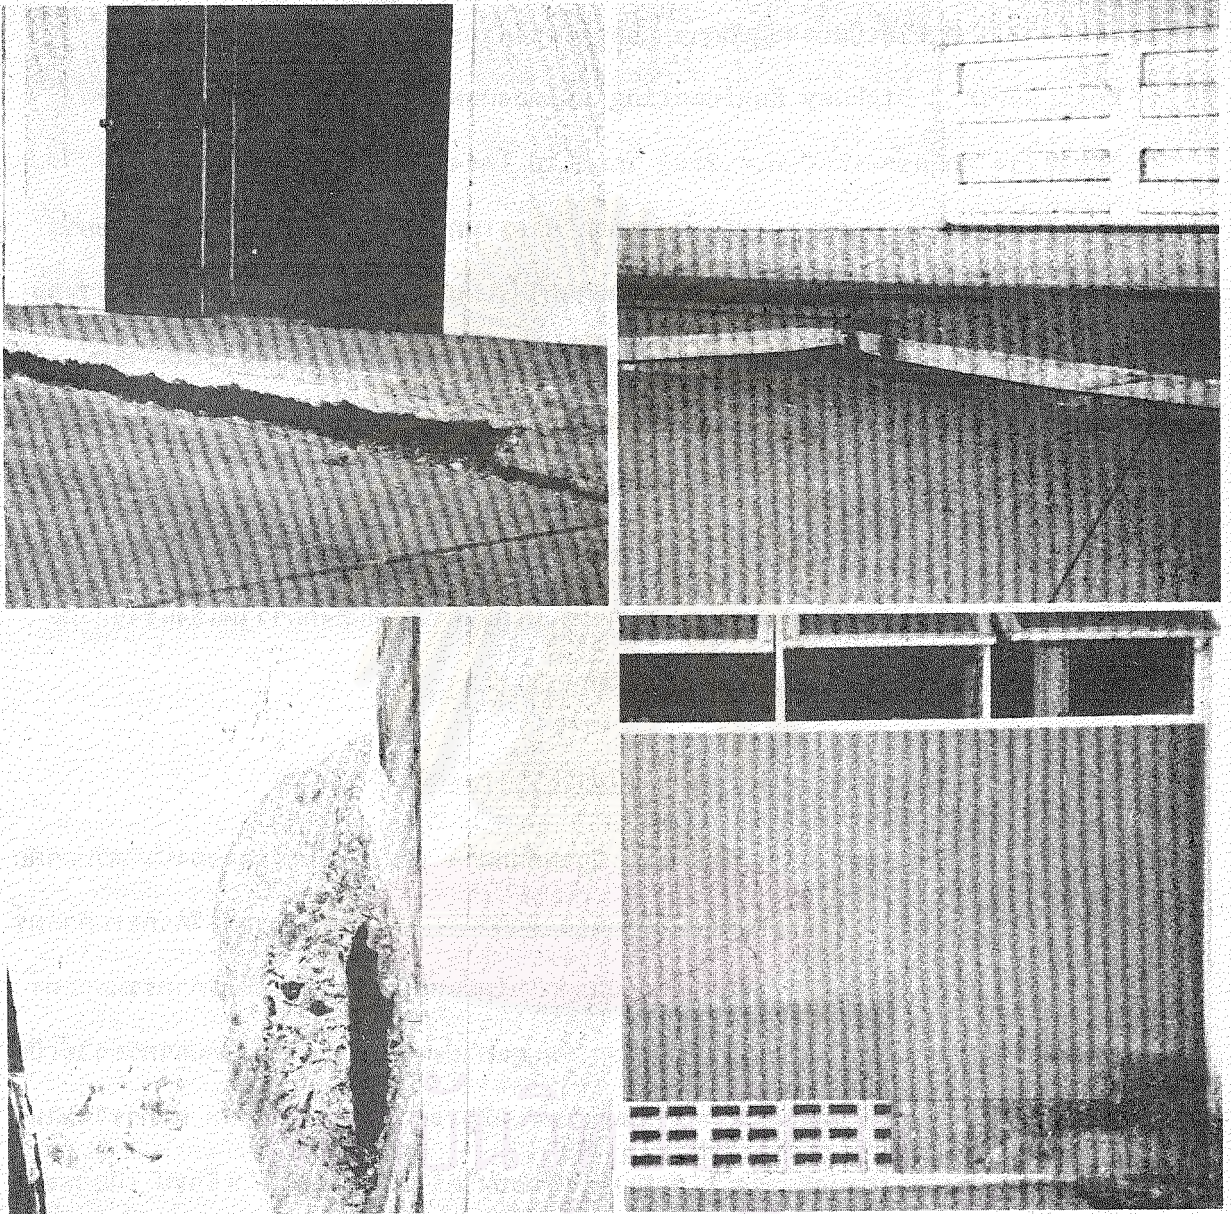

- (1) รอบอาคารทรุด แต่ทางเท้ายึดติดกับตัวอาคารซึ่งปรากฏรอยแตก
- (2) พื้นภายในอาคารทรุดจนแยกออกจากกัน เนื่องจากพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน
- (3) เหล็กเสริมในเสาผูกอ่อน เนื่องจากความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กไม่เพียงพอ
- (4) รอยแตก 45° ของผนัง เนื่องจากคานรับผนังด้านติดกับเสาต้นขวาชำรุด

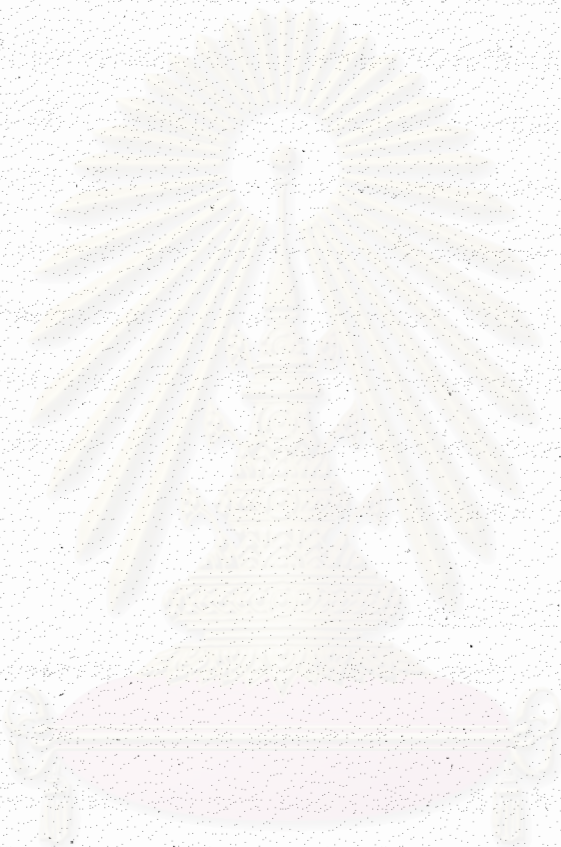

สถาบันวิทยบริการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.7

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เรียกว่าอาคาร
สถาปัตยกรรมเก่า และอาคารใหม่ หรือตึกคอมบิต ส่วนที่เป็นอาคารสถาปัตยกรรมเก่า ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ซึ่งสร้างเป็นอาคารแรกของคณะ และเสร็จในปี พ.ศ.
2483 แล้วมีการสร้างส่วนที่ใช้เป็นโรงอาหารและห้องปฏิบัติการใหญ่ ต่อเชื่อมเข้าไปกับห้องโถง
ของอาคารเก่าเดิม และอาคารโรงงานออกแบบอุตสาหกรรม 1 ชั้น (SHOP I.D) ต่อเชื่อม
เข้าไปทางปีกซ้าย และยังมีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนและห้อง
ปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมต่อเชื่อมระหว่างโรงอาหาร กับอาคารโรงงานออกแบบอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เลิศ
อีก 1 หลัง มีส่วนที่ใช้เพื่อการบริการ เรียกว่า ตึกคอมบิต ประกอบไปด้วยห้องสมุด ห้องแสดง
ผลงานนิสิต และห้องประชุมใหญ่ อาคารนี้เป็นอาคาร 3 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก มีทางเดิน
ต่อเชื่อมกับอาคารเก่าให้เดินติดต่อกันได้ทั้ง 3 ชั้น

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารตึกคณะสถาปัตย-
กรรมทั้งหมด ได้กระทำในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2523 ได้มีการเก็บข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กำแพง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคาร
ดังปรากฏอยู่ในเอกสารตารางที่ 3.7.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและ

รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง ลักษณะ
และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของ
ความเสียหายอีก อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงเบื้องต้น หากจะมีการดำเนินการแก้ไข
ควรได้ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้ง

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

ความเสียหายที่ตรวจพบของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือ ปัญหารอยต่อ
ระหว่างตึกที่สร้าง ต่างระยะเวลา แม้จะมีเสา เข็มที่ใช้ความยาวเท่ากันก็ตาม แต่อัตราการ
ทรุดตัวของเสา เข็มไม่เท่ากัน การตอกตึกเก่ากับอาคารโรงอาหารบริเวณช่องบันได ทำให้

อาคารโรงอาหารฝั่งบริเวณช่องบันไดแตกร้างไปด้วย รอยต่อระหว่างอาคารอื่นได้ออกแบบ
ให้แยกจากกันอยู่แล้ว แต่ก็มีปัญหาความเรียบร้อยสวยงามของรอยต่อ ที่มีการแตกกระเทาะของ
หินขัดหลุดร่อน



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.7.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---------------------------------|------------------|---------|--|-----------------|--------------|----------|
| สถาปัตยกรรมเก่า (สถาปัตย์ 1) | 119,212 | 1,2 | รอยแตกตามผนัง และเสา | วัสดุเสื่อมอายุ | ตักแต่งใหม่ | |
| | 124 (shop ID) | 1 | ปูนฉาบกระเทาะ วัสดุพื้นชำรุด | | | |
| | 216 | 2 | ผนังแตกร้าว ผนังและคาน แตกใต้ ท้องคาน ข้างคาน ปูนฉาบกระเทาะ | วัสดุเสื่อมอายุ | | |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์

3.8

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารคณะนิเทศศาสตร์ มีจำนวน 2 อาคาร อาคารนิเทศศาสตร์(เก่า) นิเทศ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น ชั้นดาดฟ้าเป็นคอนกรีต ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2512 ต่อมาได้สร้างอาคารอีกอาคารหนึ่ง โดยมีส่วนทางเดินเชื่อมต่อกันในระหว่างชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารนี้เรียกว่า อาคารนิเทศศาสตร์(ใหม่) นิเทศ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นห้องเรียน ล้วนสำนักงานและห้องสมุด สูงเพียง 3 ชั้น โดยมีหลังคาดาดฟ้าคอนกรีตขนาดใหญ่คลุมอยู่ อาคารใหม่นี้ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2518 และได้ทำการต่อเติมบริเวณส่วนอาคารที่ใช้เป็นห้องเรียนขึ้นไปอีก 2 ชั้น ในปี พ.ศ. 2524

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารคณะนิเทศศาสตร์รวม 2 อาคารใหญ่ ได้กระทำในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 ได้มีการเก็บข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กำแพง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคารดังปรากฏอยู่ในเอกสาร ซึ่งได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางที่ 3.8.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและ รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง ลักษณะและลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีก อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงเบื้องต้น หากจะมีการดำเนินการแก้ไข ควรได้ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

อาคารคณะนิเทศศาสตร์ทั้ง 2 อาคาร เป็นอาคารที่มีอายุของอาคารไม่มาก ความเสียหายที่ตรวจพบมีเพียงการแตกร้าวของผนัง ซึ่งพบว่ามีการแตกร้าวเป็นรอยขนาดใหญ่ และมีเป็นจำนวนมาก ในส่วนของอาคารเก่ามีการแตกร้าวของผนังตลอดทุกชั้นของอาคาร และค้ำฟ้าได้รับการซ่อมแซมตกแต่งผนังอยู่ สาเหตุอาจจะเป็นจากแรงสั่นสะเทือนของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งอยู่ในบริเวณถนนใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคาร


สำหรับอาคารใหม่ได้มีการซ่อมแซมการแตกร้าวของคานเสีรีจ เรียบร้อยแล้ว จึง
ไม่ล่ามารถสำรวจได้ คงพบแต่การเสียหายของแผงอาคารบริเวณช่องบันไดกลม ที่น่าสนใจ คือ
อิฐมอญ ที่ก่อโชนั่ว โดยไม่ฉาบปูนนั้น มีการผุกร่อนร่งออกมาตลอดเวลา และมีมูลฝงสีขาวติด
เป็นคราบเกือบทุกชั้น สันนิษฐานว่าความชื้นเนื่องจากฝนได้ซึมผ่านเข้ามา และถูกดูดซึมไว้ด้วยอิฐมอญ
จนเกิดการพ่ปฏิกิริยากับอิฐมอญ วัสดุบางชนิดในอิฐมอญ ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.8.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะนิเทศศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------|---------------|---------|---|---|---|----------|
| อาคารเก่า | 102 | 1 | รอยแตกในผนังกับเสาแนวใหญ่มาก | ไม่ทราบสาเหตุ แน่นอนสันนิษฐานว่า 1. การยึดด้วย เหล็กเสียบกับ เสาและคาน ไม่มี 2. อาคารได้รับ ความสั่นสะเทือน จากถนนมาก | ชั้นที่ 1 ลักัดฉาบ ตักแต่ง ชั้นที่ 2 หากยังคง แตกอีกให้ เสริมการ ฉาบปูนด้วย ลวดตาข่าย | |
| | 203 | 2 | รอยแตกในผนังเป็นทางยาว | | | |
| | 304 | 3 | รอยแตกผนังกับเสา | | | |
| | 305 | 3 | รอยแตกผนังกับเสา แนวก่ออิฐ ปูน- ฉาบกระเบื้อง (ดูจากภายนอก) | | | |
| | 308 | 3 | รอยแตกผนังกับเสา | | | |
| | 403 | 4 | รอยแตกผนังกับเสา | | | |
| | 405 | 4 | รอยแตกผนังกับเสาและ รอยแตกผนังทุกชนิด | | | |
| | 408 | 4 | รอยแตกผนังกับเสา | | | |
| | 410 | 4 | รอยแตกผนังกับเสา คานแตกรอยใหญ่ | | | |
| | ทางขึ้นตาดฟ้า | | | | | |
| ตึกใหม่ | 101 | 1 | รอยแตกในผนัง | ได้รับการซ่อมแซมแล้ว | | |
| | 201 | 2 | คานกั้นลำตนอกห้องแตกเป็นช่วง ๆ | | | |
| | 302 | 3 | คานกั้นลำตติดบันไดแตกใต้ท้องคาน | | | |
| | 401 | 4 | รอยแตกผนังใต้ท้องคาน ข้างคาน เป็นรอยใหญ่มาก | | | |
| | 402 | 4 | รอยแตกผนังใต้ท้องคาน ข้างคาน เป็นรอยใหญ่มาก | | | |
| | 403 | 4 | รอยแตกผนังใต้ท้องคาน ข้างคาน เป็นรอยใหญ่มาก | | | |

คณะนิเทศศาสตร์

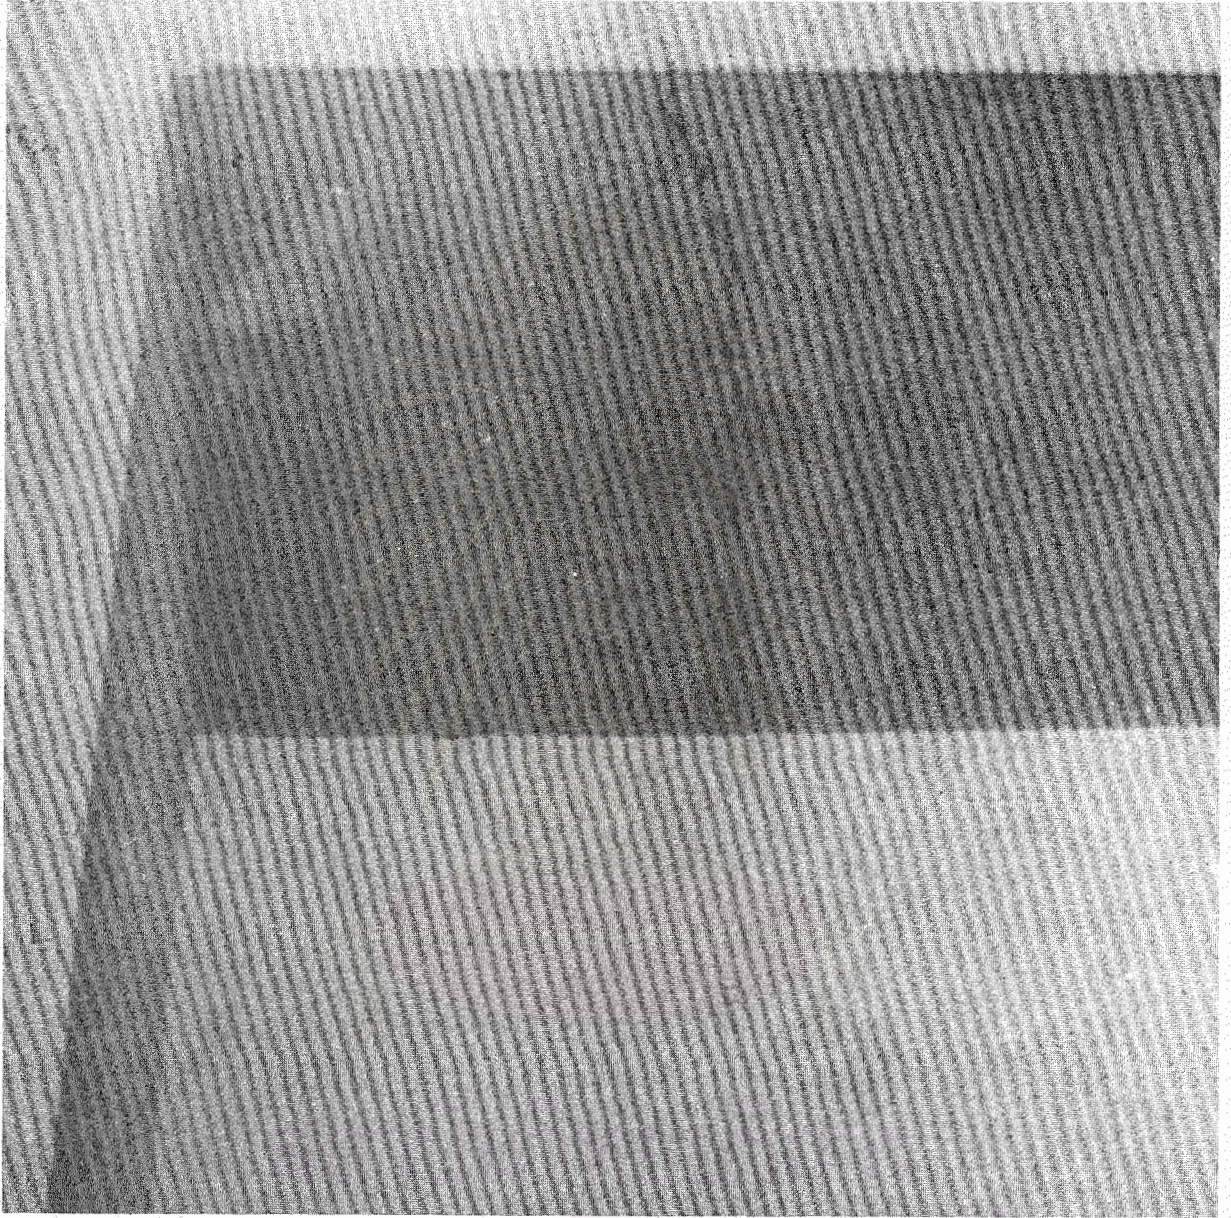

การแตกร้าวของคานกั้นลวดที่ยื่นออกมาจากตัวอาคาร เกิดขึ้นบริเวณใต้ท้องคาน

รูปแสดงแผนผังโดย

คณะครุศาสตร์

3.9

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารคณะครูค่าก่อสร้าง ในขณะที่สำรวจมีจำนวนอาคารใหญ่หลายอาคารที่ได้จัดสร้าง
ในระยะเวลาดังกล่าว อาคารเหล่านี้ถูกต่อเชื่อมด้วยทางเดินถึงกันตลอด อาคารของคณะครูค่าก่อสร้าง
ประกอบด้วยอาคารที่มีลักษณะ รายละเอียดทั่วไปดังต่อไปนี้

ครู 1 อาคารครูค่าก่อสร้าง 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หลังคามุง
กระเบื้อง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2502 ปัจจุบันใช้ทำงานเป็นสำนักงานคอมพิวเตอร์

ครู 2 อาคารครูค่าก่อสร้าง 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2502 ปัจจุบันใช้เป็นห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะห้องพัก
อาจารย์มีโครงสร้างของคานเป็นช่วงยาว แสดงว่าได้ตัดแปลงจากห้องเรียนเดิมมาใช้งานเป็น
อีกลักษณะหนึ่ง

ครู 3 อาคารครูค่าก่อสร้าง 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2506 มีส่วนที่เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สำหรับจัดการแสดงได้ พร้อมทั้งมีห้องอาหาร
ขนาดใหญ่ ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่

ครู 4 อาคารครูค่าก่อสร้าง 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2516 ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ 12x14 เมตร 2 ห้อง ห้องเรียนปกติ
และห้องพักอาจารย์

ครู 5 อาคารครูค่าก่อสร้าง 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีชื่อเรียกว่า
อาคารห้องน้ำ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ชั้นล่างสุดเป็นห้องน้ำชาย-หญิง ขนาดใหญ่ ชั้นบน
ใช้เป็นห้องเรียน มีทางเชื่อมต่อกับอาคาร 3

ครู 6 อาคารครูค่าก่อสร้าง 6 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างในปี พ.ศ.
2513 มีความสูง 5 ชั้น

ครู 7 ครูค่าก่อสร้างศิลปศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น สร้างเสร็จ
พ.ศ. 2513

ครู 8 ครูค่าก่อสร้างพลศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น สร้างเสร็จ
พ.ศ. 2512



ครุ 9 สนามกีฬาในร่ม (ใหม่) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2519

ครุ 10 สนามกีฬาในร่ม (เก่า) เป็นอาคารไม้ 1 ชั้น สร้างเสร็จ พ.ศ. 2517

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารตึก คณะครุศาสตร์จำนวน 10 อาคาร ได้กระทำในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการเก็บข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กำแพง ฝ้าเพดาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคาร ดังปรากฏอยู่ในเอกสารซึ่งได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางที่ 3.9.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและ รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง สถานที่และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีก อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงเบื้องต้น หากจะมีการดำเนินการแก้ไข ควรได้ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้ง

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารหลายอาคารที่ก่อสร้างในระยะต่าง ๆ กัน ความเสียหายที่พบมากที่สุดคือ ครุ 2 โดยเฉพาะบริเวณแนวรอยต่อระหว่างอาคารนี้กับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เกิดความเสียหายอย่างมาก ได้แก่

บริเวณรอยต่อ ครุ 2 ส่วนที่เป็นโรงอาหารต่อกับตัวอาคารใหญ่ มีอาคารไม้ต่อเติม เมื่อเกิดการทรุดของโรงอาหารลงแตกต่างกว่าอาคาร 1 ถึง 20 ซม. ทำให้อาคารไม้นี้เสียหายจนไม่อยู่ในสภาพปลอดภัย

บริเวณรอยต่อ ครุ 3 กับอาคาร 4 มีทางเดินต่อกัน ทางเดินนี้ต่อกด้วยเข็มลึน และมีโครงสร้างยึดกับครุ 4 ทำให้เกิดการทรุดตัวทำความเสียหายอย่างมาก

อาคารของคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้พื้นชั้นล่างวางบนดิน ทำให้เกิดการทรุดตัวลงเป็นแอ่ง ในห้องอาหารและชั้นล่างอาคารศิลปศึกษาทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่

ความเสียหายเนื่องจากหลังคารั่วมีอยู่แทบทุกอาคารที่ใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก ทำให้ฝ้าเสียหาย ในครุ 1 ได้มีการเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องลูกฟูกสีแดงแทน

ตารางที่ 3.9.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะครุศาสตร์



| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---------------------|---------------------|---------|--|--|------------------------------|----------|
| ครุศาสตร์ 2 (ครุ 2) | 101 | 1 | รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | เข้าใจว่ามีการทรุดตัวของอาคารเดียวกัน ไม่เท่ากันที่ปลายตึก | จะต้องทำการสำรวจอย่างละเอียด | |
| | 102 | 1 | รอยแตกเนื่องจากการทรุดตัว | | | |
| | 103 | 1 | รอยแตกของผนัง แตกทั้งกรอบวงกบ หน้าต่าง | | | |
| | 109 | 1 | รอยแตกตามแนวก่ออิฐ รอยแตกระหว่างผนังกับเสา | | | |
| | 110 | 1 | รอยแตกตามแนวก่ออิฐ รอยแตกระหว่างตึกเก่ากับตึกใหม่ | | | |
| | 111 | 1 | รอยแตกใต้ท้องคาน | | | |
| | 112 | 1 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา | | | |
| | 214 | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา | | | |
| | 209 | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและคาน รอยแตกที่จุดต่อระหว่าง เสาและคาน รอยแตกใต้ท้องคานนอกห้อง | | | |
| | ครุศาสตร์ 3 (ครุ 3) | 108 | 1 | | | |
| 111 | | 1 | รอยแตกผนัง ผนัง-เสา ผนังคาน พื้น ทรุดแตกเป็นแอ่ง เสาแตก ฝ้าเพดาน ชำรุด | พื้นวางบนเพดาน | จัดทำโครงสร้าง ผนังใหม่ | |
| 110 | | 1 | รอยแตกผนังคาน, ผนังเสา ปูนฉาบใต้ท้องคาน ผิวน้ำ | ปูนฉาบ | ตักแต่ง | |

ตารางที่ 3.9.1 (ต่อ)



| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---|--|---|----------|---|------------------------|
| | 201 | 2 | รอยแตกผนัง-คาน ผนังเสา ใต้ห้องคาน | ตรวจสอบอย่างละเอียด ด้านโครงสร้าง ปูนฉาบ | ตกแต่ง | | | |
| | 211-212 | 2 | รอยแตกใต้คาน ผนังแตก | | | | | |
| | 215-216 | 2 | รอยแตก ผนัง-คาน ผนังเสา เสา-คาน ใต้ห้องคาน, ฝ้าเพดานน้ำซึม | | | | | |
| | 302 | 3 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม ปูนฉาบผนังกระเทาะ | | | | หลังคาใช้กระเบื้อง วิบูลย์ศรี | เปลี่ยนกระเบื้องที่แตก |
| | 306 | 3 | รอยแตกผนัง-คาน-เสา ตกห้องคาน | | | | ตรวจสอบอย่างละเอียด ทางด้านโครงสร้าง | |
| | 311-312 | 3 | รอยแตก ผนังมาก, ผนัง-คาน, ผนังเสา ฝ้าชำรุด มีคราบน้ำ | | | | | |
| ครุฑคำลัตร์ 4 (ครุ 4) | | 1 | ผนังทางเดินข้างตึกแตก เล้านอกตึกโก่งงอ | เข็มสั้น เข็มยาว ทรุดตัวต่างกัน | ทุบโครงสร้างส่วนเข็มสั้น ออกแล้วก่อสร้างใหม่ให้ แยกจากอาคารใหญ่ | (91) | | |
| | 103 | 1 | รอยแตกและรอยแตกตามแนวก่ออิฐ | ปูนฉาบ | | | ตกแต่ง | |
| | 104 | 1 | ผนังมีรอยแตก และรอยแตกตามแนวก่ออิฐ | | | | | |
| | 105 | 1 | ผนังมีรอยแตกตามปูนฉาบ | | | | | |
| | 106 | 1 | รอยแตกตามวงกบประตู | | | | | |
| | 107 | 1 | ผนังมีรอยแตก | | | | | |
| | 111 | 1 | รอยแตกตามผนัง และแนวก่ออิฐ | ปูนฉาบ | | | ตกแต่ง | |
| | 204 | 2 | ผนังปูนฉาบแตกทั่วห้อง | | | | | |
| | 206 | 2 | เพดานมีคราบน้ำซึม และฝ้าชำรุด | หลังคารั่ว | | | แก้หลังคา เปลี่ยนกระเบื้อง | |
| | 207 | 2 | ฝ้าเพดานคราบน้ำซึมและฝ้าเพดานชำรุด | หลังคารั่ว | | | แก้หลังคา เปลี่ยนกระเบื้อง | |
| | 210 | 2 | ฝ้าเพดานชำรุด | หลังคารั่ว | สำรวจโครงสร้างหลังคาและ เปลี่ยนกระเบื้องที่เสียหาย | | | |
| | 211 | 2 | เพดานมีคราบน้ำซึม | | | | | |
| | ทางเดินชั้น2 ต่อกับตึกอื่น | 2 | พื้นกับคานตึกแตกแยกจากกันเห็นชัด พื้นแตก เป็นรอยใหญ่มาก | โครงสร้างหลังคาทาง เดินที่เป็น เข็มสั้นต่อยึด กับโครงสร้างอาคารใหญ่ ที่เป็น เข็มยาว | ทุบส่วนหลังคาทางเดินออก ทั้งหมดแล้วทำโครงสร้าง แยกเด็ดขาดจากอาคาร ใหญ่ | | | |

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|------------------------------|------------|---------|---|---|--|----------|
| | บันไดทางลง | 3 | รอยแตกใหญ่มากที่ผนัง | โครงสร้างหลังคาทางเดินที่เป็นเข็มสั้น ต่อติดกับโครงสร้างอาคารใหญ่ที่เป็นเข็มยาว | ทูลงบันไดหลังคาทางเดินออกทั้งหมด แล้วทำโครงสร้างแยกเด็ดขาดจากอาคารใหญ่ | |
| | ชั้น 3 | | | | | |
| | บันไดทางลง | 4 | รอยแตกใหญ่มาก | | | |
| | ชั้น 4 | | | | | |
| | 310 | 3 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | ผนังติดภายนอกถูกแดด ความร้อน ปิดทึบมาก | สกัดตรงรอยต่อ อุดด้วยซิลิโคน | |
| | 407 | 4 | ผนังน้ำซึมเข้าใต้ 1 ตัน ผิวฝ้าหน้าห้องแตก | | | |
| ครุฑคำสัตว์ 5 (ครุ 5) | 102 | 1 | ผนังของอาคารนอกห้องมีรอยร้าว | ผนังยึดหลุดตัว | ตักแต่งอุดด้วยซิลิโคน | |
| | 201 | 2 | เพดานและกันล้าดมีรอยร้าว | | | |
| ครุฑคำสัตว์ 6 (ครุ 6) | 306 | 1 | เสาด้านหลังตึก 2 ต้น หัวเสาดต่อกับคานชั้นบนมีรอยร้าว | รอยแตกยึดหลุดของปูนฉาบ | ตักแต่ง | |
| | | 3 | คานหน้าห้อง 306 ติดกับเสามีรอยร้าว | | | |
| | | 4 | บันไดชั้นขึ้นตาดฟ้าจากชั้น 4 ผนังไม่ยึดกับคานบนทั้งซีกซ้าย-ขวา | | | |
| ครุฑคำสัตว์ศิลปศึกษา (ครุ 7) | 102 | 1 | พื้นทรุด | พื้นวางบนดิน | รื้อออก ออกแบบพื้นใหม่ | |
| | 103 | 1 | พื้นทรุด | | | |
| | 206 | 2 | รอยแตกใต้ห้องคานหน้าห้อง | รอยแตกร้าวของปูนฉาบ | ตักแต่ง | |
| | 302 | 3 | รอยแตกในแผนกมากและรอยแตกใต้ห้องคานหน้าห้อง | | | |
| | 305 | 3 | คานกันล้าดหน้าห้องแตกใต้ห้องคานถึงข้างคานเป็นช่วง ๆ | | | |
| ครุฑคำสัตว์พลศึกษา (ครุ 8) | 101 | 1 | ผนังแตก รอยแตกผนังและเสา เบี่ยงขึ้นแตกใต้ห้องคาน ฝ้าเพดานชำรุดมีคราบน้ำ | น้ำรั่วซึมจากหลังคา | แก้ไขหลังคา | |
| | 203 | 2 | รอยแตกผนังและเสา วัสดุพื้นชำรุด ฝ้าเพดานชำรุด มีคราบน้ำซึม | | | |

คณะครู ค่ำลัตร์

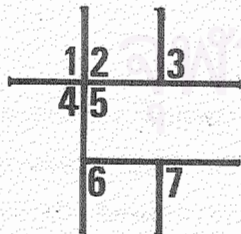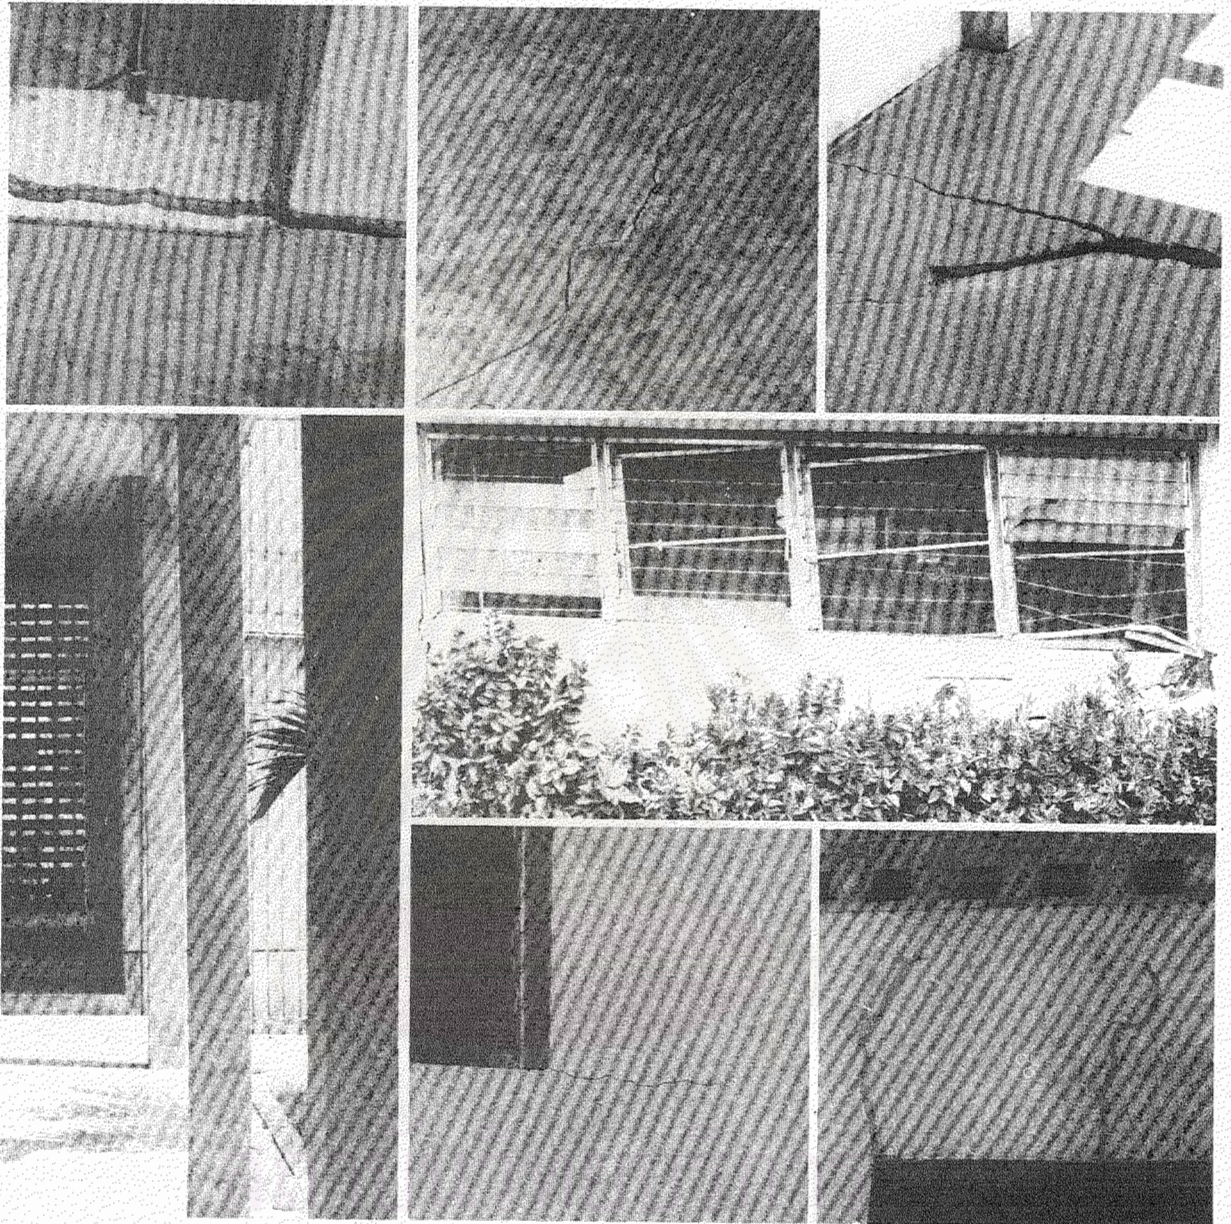

- (1) - (2) รอยแตกบริเวณทางเดินเชื่อมชั้นที่ 2 ระหว่างอาคารครูค่ำลัตร์ 4 กับครูค่ำลัตร์ 3
- (3) การทรุดตัวของพื้นชั้นล่างรอบ ๆ อาคารครูค่ำลัตร์ 4
- (4) ทางเดินมีหลังคาคอนกรีตใช้ซีเมนต์ เกิดการทรุดตัวจนเสาโคงงอบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารครูค่ำลัตร์ 4 กับครูค่ำลัตร์ 3
- (5) ส่วนโรงอาหารครูค่ำลัตร์สร้างต่อเติมเชื่อมระหว่างอาคารครูค่ำลัตร์ 3 กับครูค่ำลัตร์ 2 เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน
- (6) - (7) รอยแตกแยกของปูนฉาบบริเวณประตู หน้าต่าง ที่พบโดยทั่วไป

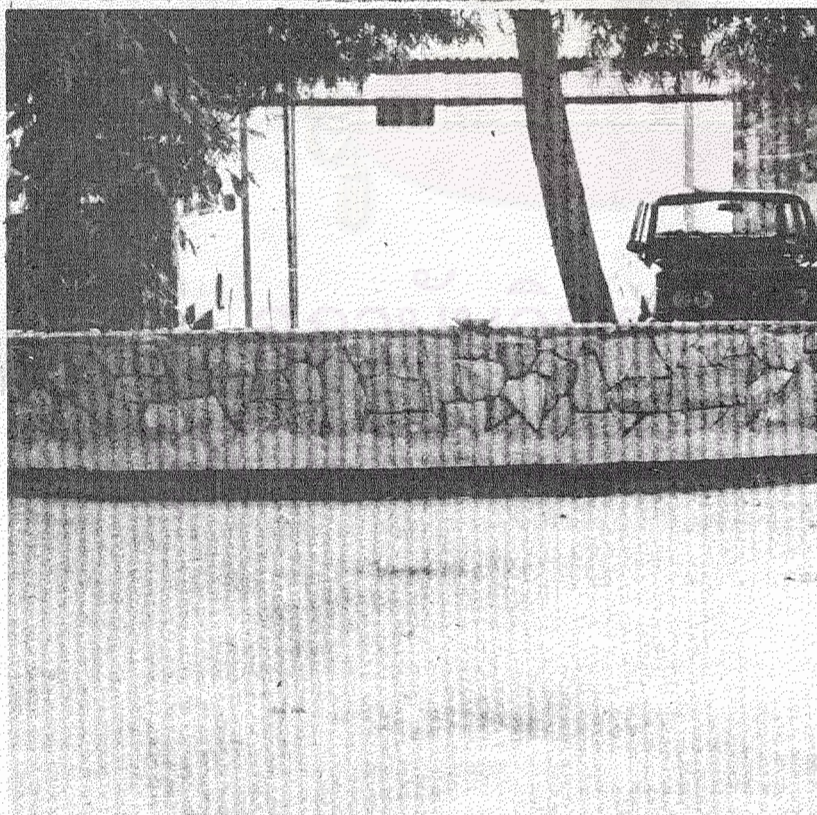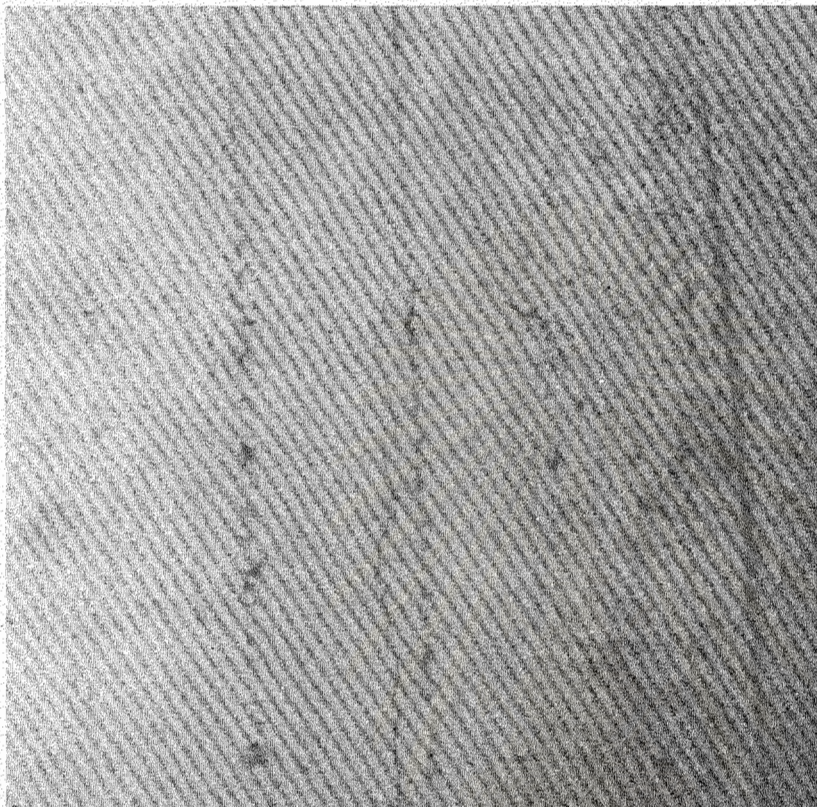

8
9

- (8) รอยแตกร้าวของผนังคอนกรีตเปื่อย เนื่องจาก การเสริมเหล็กกันการยืดหดมีไม่เพียงพอ
- (9) การทรุดตัวของพื้นวางบนดินบริเวณพื้นที่ชั้นล่างอาคารศิลปศึกษา

คณะอักษรศาสตร์

3.10

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ จัดเป็นคณะที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเวลานานแล้ว แต่เดิมอยู่ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ เรียกว่า คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภายหลังได้แยกออกมาเป็น คณะอิสระ อาคารของคณะนี้มีเพียง 5 หลัง อันได้แก่ ตึกอักษรศาสตร์ 1 ซึ่งเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2458 และเปิดใช้ พ.ศ. 2462 ตึกอักษรศาสตร์ 3 ตึกอักษรศาสตร์ 2 (หอสมุดกลาง) ตึกโรงอาหาร คณะอักษรศาสตร์ และตึกอักษรศาสตร์ 4 ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 และเปิดใช้ ในปี พ.ศ. 2516 ตึกทั้ง 5 หลังนี้ ปรากฏว่า ตึกอักษรศาสตร์ 1 ซึ่งสร้างก่อนตึกใด ๆ และมีความ ล่วยงามสง่าที่สุด และมีปัญหาทางโครงสร้างน้อยที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ พวกบุบผาบ คาน เสา หรือท่อน้ำตกระเทาะ อาจเป็นเพราะหมดอายุใช้งาน นอกจากนี้ ฝ้าเพดานมีคราบฝ้าซีมอยู่บาง ห้อง ปัญหาทางโครงสร้างที่เกิดมาก ก็เกิดขึ้นที่ทางเชื่อมระหว่างตึกอักษรศาสตร์ 1 และตึกหอ สมุดกลาง ที่แสดงถึงการทรุดตัวซึ่งไม่เท่ากัน ตรงกันข้ามตึกอักษรศาสตร์ 4 ซึ่งเป็นตึกที่สร้าง เสร็จได้ประมาณ 8 ปี กลับมีปัญหาโครงสร้างหลายอย่าง อาทิเช่น ทางเท้าแตกร้าว ทรุดตัว ฝ้าเพดานเปื่อยขึ้น ชำรุด และได้มีการใช้งานของห้องต่าง ๆ ผิดไปจากความมุ่งหมายเดิม ซึ่ง รายละเอียดของตึกที่มีปัญหาดังกล่าวนี้จะได้อธิบายเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

อักษรศาสตร์ 2 (อักษร 2)

เป็นตึกที่สร้างโดยมีรูปแบบตึกเหมือนตึกอักษรศาสตร์ 1 ทุกประการ และมีทางเดิน เชื่อมระหว่างตึกทั้งสอง ทางเดิน เชื่อมนี้เป็นอาคารชั้นเดียว มีหลังคากระเบื้องกันแดดกันฝนด้วย เป็นที่น้ำเสียใจที่ได้เกิดปัญหาทางโครงสร้างเกิดขึ้นแก่ทางเดินเชื่อมนี้ ทั้งนี้เป็นเพราะการทรุดตัว ของฐานรากของตึกหอสมุดกลาง ทางเดินเชื่อมและตึกอักษรศาสตร์ 1 ไม่เท่ากัน จึงปรากฏมี การเหี่ยว ร้าง แตก ร้าว และทรุดตัวอย่างเห็นเด่นชัด ปกติตึกอักษรศาสตร์ 1 จะมีการทรุดตัวอยู่ใน เกณฑ์เดียวกับดินที่อยู่บริเวณรอบ ๆ จึงไม่มีการผิดปกติปรากฏให้เห็น เข้าใจว่า ฐานรากตึกอักษร- ศาสตร์ เป็นฐานคอนกรีตแผ่กว้าง ถ้าจะมีเข็มไม้อยู่ด้วยก็คงเป็น เข็มที่ไม่ยาวถึง 18.00 ถึง 21.00 เมตร ตรงกันข้ามกับฐานรากของตึกหอสมุดกลางและทางเชื่อมซึ่งคงใช้เข็มยาวกว่า จึงมีการทรุด ใตุน้อย นับตั้งแต่สร้างตึกหอสมุดกลาง เสร็จจนปัจจุบันนี้ ปรากฏว่าการแตกต่างของความทรุดตัว

ซึ่งดูได้จากทางเชื่อมซึ่งติดกับตึกอักษรศาสตร์ 1 มีมากกว่า 20 ซม. เมื่อปี พ.ศ.2521 ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการตัดทางเชื่อมให้ขาดออกจากอาคารตึกอักษรศาสตร์ 1 ซึ่งเป็นการตีมากที่ทำการท่อดตัวของตึกอักษรศาสตร์ 1 เป็นไปอย่างอิสระ ไม่มีการเหนียวรั้งเหมือนแต่เดิม

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีสภาพการแตกร้าวระหว่างทางเชื่อมกับตึกหอสมุดกลาง โดยเฉพาะที่เสา รอยต่อเสาและคานรับหลังคาปรากฏให้เห็นมากขึ้น สันนิษฐานว่าการท่อดตัวของโครงสร้างอาคารทั้งสองก็ยังคงไม่เท่ากันอยู่ดี แม้จะไม่เห็นเด่นชัดดังเช่นตึกอักษรศาสตร์ 1 ก็ตาม วิธีการแก้ไขก็คงจะใช้วิธีตัดอาคารทั้งสองออกจากกัน ดังที่ได้กระทำตอนที่ตัดทางเชื่อมออกจากตึกอักษรศาสตร์ 1 เมื่อสามปีที่แล้ว

อนึ่ง ทางเท้าของอาคารหอสมุดกลาง โดยเฉพาะตอนที่ขึ้นลงของบันไดของอาคารนั้น ได้เกิดการท่อดตัวและแตกร้าวทุกจุด โดยเฉพาะด้านที่หันไปยังตึกอักษรศาสตร์ 3 ดังนั้นจึงสมควรได้รับการซ่อมแซมให้เรียบร้อยโดยด่วนด้วย

ตึกอักษรศาสตร์ 4 (อักษร 4)

ทางเท้า ทางเท้ารอบตึกอักษรศาสตร์ 4 นี้ มีลักษณะการท่อดตัว แตกหัก โค้งงออยู่รอบอาคาร ทั้งนี้เป็นเพราะตึกนี้สร้างโดยเข็มยาว แต่ทางเท้ามิได้ถูกกำหนดให้มีการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตึก ดังนั้น เมื่อทำการก่อสร้าง จึงได้แยกจากตึก แต่ข้อผิดพลาดก็คงเกิดขึ้นเข้าใจว่าทางผู้ก่อสร้างคงจะได้ใช้เหล็กพื้นผูกเข้าไปติดกับคานคอดินของอาคารเป็นบางส่วน ซึ่งคานนี้จะไม่ท่อดตัวอย่างมากเหมือนกับพื้นทางเท้า ทางเท้านี้สมควรจะได้รับการแก้ไขโดยวิศวกรที่เข้าใจและรู้เรื่องตีโมะ เรื่องสภาพการท่อดตัวของอาคารที่ใช้เข็มขนาดยาวต่าง ๆ หรือที่ไม่ใช่เข็มเลย

หลังคา ฝ้าเพดานชั้นสามของอาคารมีคราบน้ำซึมหลาย ๆ ห้อง เมื่อศึกษาสภาพหลังคาของอาคาร ก็พบว่าหลังคาของอาคารเป็นรูปเพิง มีอิฐบล็อกจากชนิดมีลึนกันฝน ก่อปิดด้านลู่อยู่ เข้าใจว่าผู้ออกแบบจะใช้วิธีดังกล่าวนี้เป็นที่ระบายลมร้อนออกจากอาคาร และคงจะมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันมิให้น้ำฝนเข้าได้ ซึ่งความมั่นใจอันนี้ไม่ตรงกับความคิดของผู้วิจัย ผู้วิจัยคิดว่าในกรณีที่เกิดพายุฝน และลมหวนพัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนั้น น้ำฝนมีโอกาที่จะเล็ดลอดเข้าสู่ฝ้าเพดานของหลังคาได้ ซึ่งก็ปรากฏว่าได้เกิดคราบน้ำซึมดังกล่าว วิธีการแก้ไขก็อาจจะใช้ถือปูนปิดช่องลมดังกล่าว และใช้วิธีใส่ท่อระบายลมชนิดหัวคว่ำกันฝนได้เต็มที่ลงไว้หลาย ๆ จุด ก็จะช่วยกันมิให้น้ำฝนเข้าไปยังเพดานชั้นติดหลังคาของอาคารได้

อนึ่ง ตึกอักษรศาสตร์ 4 นี้ ห้อง 305 ได้มีการทาสีผนังทึบดำและทาสีฝ้าเพดานและอื่น ๆ เป็นชั้น ๆ สูงจากพื้นร่วมครึ่งห้อง ฝ้าทึบดำดังกล่าวนี้ทำให้เกิดฝ้าทึบดำที่พิเศษ ซึ่งไปกดลงที่ห้อง 304 มากกว่าห้องอื่น ๆ ทำให้คานและพื้นเกิดการแอ่นมากกว่าปกติ ควรจะได้รับการแก้ไขโดยด่วน อนึ่ง ห้อง 305 ซึ่งใช้เป็นโรงละครก็มีการทำฉนวนกันความร้อน และตั้งเก้าอี้สำหรับแขกผู้เข้าชมละครจำนวนมาก ทำให้ฝ้าทึบดำที่จะกระทำกับพื้นห้องดังกล่าวมากเกินไป น่าจะได้ปรึกษาวิศวกรและเสริมห้องดังกล่าวให้แข็งแรงเพื่อกันแตกร้าว เพราะขณะนี้รอยแตกร้าวของฝ้าของเสาและคานก็ได้ปรากฏให้เห็นหลายรอยแล้ว

อนึ่ง กันสาดชั้นสามซึ่งใช้กันแดดกันฝนนั้น บัดนี้ได้ถูกย้ายเป็นที่กองเศษไม้ เศษสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มฝ้าทึบดำกับกันสาดชั้นสามแล้ว ยังอาจจะเป็นชนวนให้เกิดไฟไหม้ตึกนี้ได้โดยง่าย เพราะถ้าเกิดมีผู้ใดโยนก้อนหินที่ยังดับไม่สนิทลงไปก็จะทำให้เกิดเชื้อเพลิงพวกไม้ติดไฟได้และเกิดไฟไหม้อาคารได้

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.10.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะอักษรศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-------------------------|---|---------|---|--|--|---------------------|
| อักษรศาสตร์ 1 (อักษร 1) | ทางเดินอักษร 1 กับหลุมตกลาง ระเบียงหน้าห้อง | 1 | รอยแตก ผนัง-คาน, ผนัง-เสา รอยแตกของเสา ปูนฉาบเสากระเทาะ รอยแตกผิวเสา ปูนฉาบเสากระเทาะ | ปูนฉาบหมดอายุใช้งาน และการทรุดตัวไม่เท่ากัน | ควรตัดทางเชื่อมให้ขาดจากกันทั้งสองข้าง | |
| | | 114 | | | | |
| | | 111 | 1 | ไม้ยึดผนังชำรุด | | ปูนฉาบหมดอายุใช้งาน |
| | | 113 | 1 | รอยแตกใต้และข้างคาน | | |
| | | 115 | 1 | วัสดุปูพื้นชำรุด | | |
| | | 116 | 1 | ฝ้าและไม้ยึดผนังชำรุด | | ปูนฉาบหมดอายุใช้งาน |
| | | 208 | 2 | ปูนฉาบกระเทาะร่อน ผนังร่อน รอยแตกใต้ห้องคานภายนอกห้อง เพดานกันลัดปูนฉาบกระเทาะ | | |
| | | 210 | 2 | รอยแตกของผนังเหนือวงกบประตู ปูนฉาบคานกันลัดกระเทาะ เห็นเหล็กเป็นลิ่มและปูนฉาบกระเทาะ | | |
| | | 211 | 2 | รอยแตกของผนังบริเวณวงกบประตู | | |
| | | 212 | 2 | ปูนฉาบกระเทาะร่อน | | |
| | | 213 | 2 | มีขี้ผึ้งวางหนังสือ รอยแตกร้าวตามผนัง | | ปูนฉาบหมดอายุใช้งาน |
| | | 214 | 2 | เสา arch ที่อยู่ใต้ห้องคานแตกร้าว รอยแตกใต้ห้องคาน ตามผิวเสา จุดต่อระหว่างเสาและคาน และเพดานมีคราบฝ้าจับ | | |
| อักษรศาสตร์ 2 (อักษร 2) | ระเบียงหน้าห้อง | 1 | เสาแตกร้าวและปูนฉาบเสากระเทาะ | | | |
| | | 106-108 | | | | |
| | 107 | 1 | ปูนฉาบกระเทาะ | | | |





ตารางที่ 3.10.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|--------------------------|--------------------------|---------|--|--|--------------|----------|
| ระเบียงหน้าห้อง | 114 | 1 | วัสดุผนังเสียหาย | | | |
| | 117 | 1 | วัสดุผนังเสียหาย | | | |
| | 113-116 | 1 | เสาแตกร้าวและปูนฉาบเสากระเทาะ | | | |
| | 115 | 1 | วัสดุผนังเสียหาย | | | |
| | 201 | 2 | รอยแตกร้าวตามผิวเสา (เสานอกห้อง) | | | |
| | 203 | 2 | รอยแตกที่จุดต่อระหว่าง เสาและคาน | การขยายตัวและหดตัวของปูนฉาบทำให้เกิดรอยแตก | | |
| | 206 | 2 | มีเครื่องถ่ายเอกสำร, รอยแตกระหว่างผนังและเสา รอยแตกตามผิวเสา, รอยแตกที่จุดต่อระหว่าง เสาและคาน กั้นลำตมีคราบน้ำซึม | | | |
| | Counter | 2 | รอยแตกของผนัง เห็นได้ชัด | | | |
| | ห้องหนังสืออ้างอิง | 2 | รอยแตกข้างคาน | | | |
| | อักษรคำสัตว์ 3 (อักษร 3) | | 1 | ทางเดินรอบตัวตึกแตกร้าวบ้างเล็กน้อย | | |
| 111 | | 1 | เสาหน้าห้อง 111 ต่อกับคานชั้นบนร้าว | | | |
| 212 | | 2 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม และชำรุด | | | |
| 204 | | 2 | | | | |
| อักษรคำสัตว์ 4 (อักษร 4) | 101 | 1 | ฝ้าเพดานชำรุด มีน้ำไหล มีน้ำซึม | น้ำไหลเข้าหลังคาและ | | |
| | 207 | 2 | ฝ้าเพดานชำรุด | ฝ้าเพดานใต้ | | |
| | 301 | 3 | ผนังแตกและกระเทาะ รอยแยกระหว่างเสาและคาน วัสดุเสาแตกร้าว ปูนฉาบผิวเสากระเทาะ ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |


ตารางที่ 3.10.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------|------|---------|--|--------|--------------|----------|
| | 302 | 3 | รอยแตกผนังและเสารอยใหญ่มาก วัสดุ เสาแตกร้าว | | | |
| | 304 | 3 | วัสดุปูนพื้นสีกร่อน รอยแตกร้าวตามผิว เสาและปูนฉาบกระเทาะ ฝ้าเพดานมี คราบน้ำซึม | | | |
| | 306 | 3 | ฝ้าเพดานมีคราบน้ำซึม | | | |
| | 309 | 3 | ผนังร้าวทั้งแผ่น | | | |
| | 310 | 3 | ผนังแตกร้าวทั้งแผ่น รอยแตกระหว่าง เสาใหญ่มาก | | | |

คณะอักษรศาสตร์

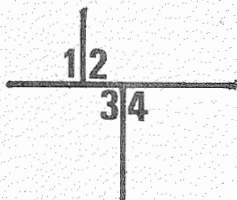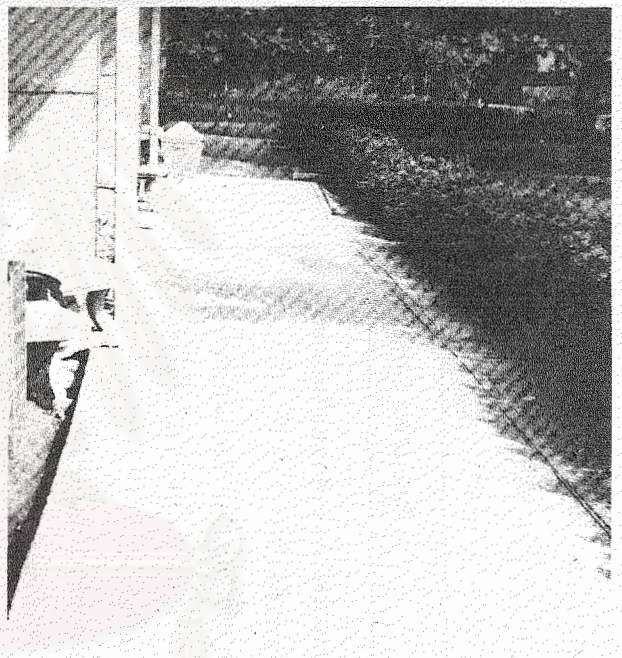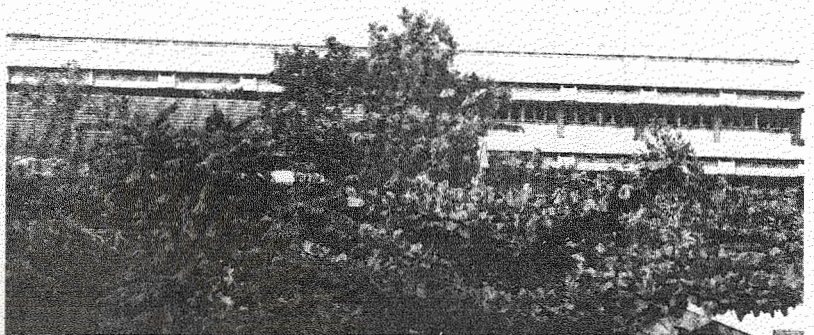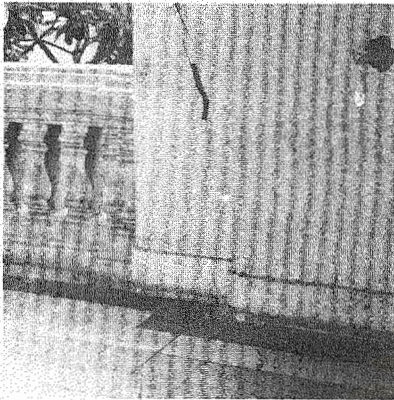

- (1) การแตกร้าวของเสาและพื้นบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารอักษรศาสตร์ 1 และ 2 ที่ยังไม่ได้รับการตัดขาด
- (2) ลักษณะของช่องระบายอากาศของหลังคาอาคารอักษรศาสตร์ 4 ที่เป็นต้นเหตุให้น้ำฝนตีพวยกลับเข้าไปในอาคารได้
- (3) การหลุดตัวของคอนกรีตทางเดินบริเวณที่อยู่ติดกับบันไดชั้นล่างที่ใช้ยื่นลงจากอาคารอักษรศาสตร์ 2 ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ทั่วไป
- (4) การหลุดตัวของทางเท้าโดยรอบอาคารอักษรศาสตร์ 4

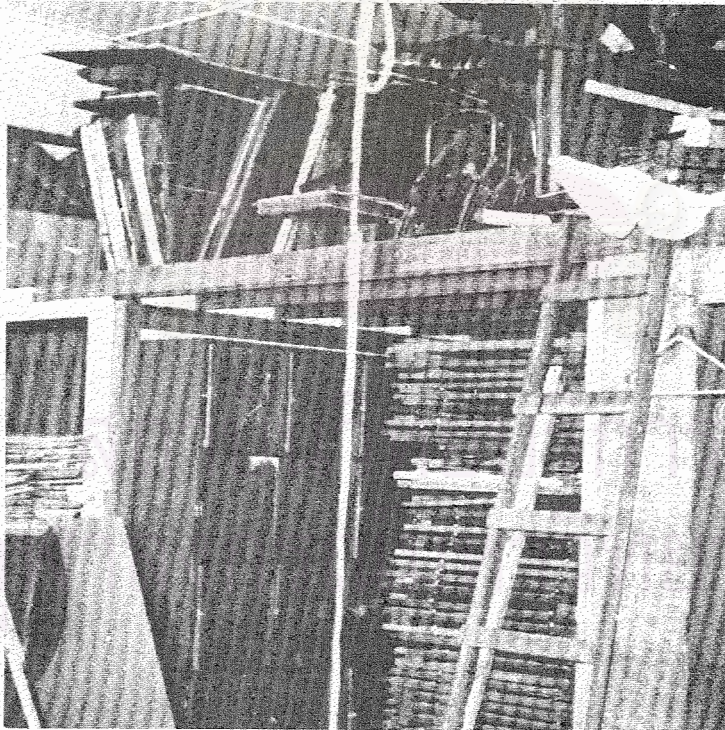

5
6

- (5) การไขกันลัดเป็นทังเศษไม้และของที่ไม่
ใช้แล้วเป็นการใช้งานที่ผิดประเภท
- (6) การเก็บวัสดุที่หน้าทงมากไวภายในอาคาร
อาจทำให้พื้นอาคารแอนและแตกร้าได้



คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

3.11

อาคารคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ประกอบด้วยอาคารหลายหลัง อาคารหลังแรก ได้แก่ อาคารพาณิชย์ศาสตร์ 1 เริ่มก่อสร้างในปี 2502 สิ้นสุดและใช้งานในปี 2504 ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารสถาบันวิจัยธุรกิจ (ศูนย์คำนวณสถิติ) ในปี 2505 และเริ่มใช้งานในปี 2506 เนื่องจากการขยายตัวทางด้านการศึกษาได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2509 จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ศาสตร์ 2 และ 3 ตามลำดับ โดยทำการก่อสร้างพร้อมกันทั้งสองหลังและเริ่มใช้งานในปี 2510 โรงอาหารคณะฯ ได้สร้างในปี 2512 พร้อมกับอาคารชมรมวิชาการ อาคารหลังสุดท้ายได้แก่ อาคารสถิติ 5 ซึ่งทำการก่อสร้างในปี 2513 และเริ่มใช้งานในปี 2516

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

การสำรวจประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารต่าง ๆ ในคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีได้ทำในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2523 ได้พบความเสียหายของอาคารในลักษณะต่าง ๆ กัน ตารางที่ 3.11.1 ได้สรุปความเสียหายเหล่านี้ ซึ่งแสดงตำแหน่งสถานที่ และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบ พร้อมทั้งบอกสาเหตุของความเสียหาย และแนวทางการแก้ไข หนึ่งความเสียหายส่วนใหญ่ที่ตรวจพบ ได้แก่ การแตกร้าวของผนังกำแพงบริเวณใต้ห้องคานกับเสา ซึ่งจะพบเห็นทั่วไปในอาคารพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 2 และ 3 ส่วนความเสียหายเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคารพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 1 และ 2 ซึ่งส่งผลทำให้กระเบื้องหลังคาบริเวณรอยต่อแตก น้ำซึมผ่านลงมาชั้นล่างได้ ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมจากคณะผู้ทำการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ความเสียหายอื่น ๆ ที่ตรวจพบสามารถแยกเป็นตึก ๆ ดังนี้

อาคารพาณิชย์ศาสตร์ 1, 2, 3 (พาณิชย์ 1)

อาคารพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น และห้องใต้ดิน ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บน้ำประปาเพื่อจ่ายไปใช้ทั่วตึก ที่ทำงานของกรมการศึกษานิสิต และห้องพักนิสิต อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่เก่าหลังหนึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 22 ปี ก่อสร้างโดยใช้เข็มสั้น เพื่อถ่ายน้ำหนักของอาคารไปยังชั้นดินข้างล่าง ดังนั้นการทรุดตัวของอาคารจึงเกิดต่อเนื่องตามการทรุดตัวของชั้นดินอ่อนในเขตกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลที่เป็นที่

การทฤษฎีของอาคารซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2515 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 พบว่าอาคารหลังนี้การทฤษฎีรวม 11.30 เซนติเมตร โดยเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชย์ค่าสตรและ การบัญชี 2 ซึ่งก่อสร้างโดยใช้เข็มยาว และสังเกตว่ามีการทฤษฎีตัวน้อยมากหรือไม่ทฤษฎีเลย ดังนั้น การทฤษฎีเฉลี่ยของอาคารพาณิชย์ค่าสตรและการบัญชี 1 จึงมีค่าประมาณ 1.15 มิลลิเมตรต่อ เดือน หรือประมาณ 1.38 เซนติเมตรต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการทฤษฎีตัวค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม การทฤษฎีตัวนี้ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอที่ฐานรากของอาคาร ดังนั้นความเสียหายที่จะเป็นอันตราย ต่อความปลอดภัยของผู้ใช้จึงไม่ปรากฏ ยกเว้นบริเวณโครงสร้างหลังคาที่เชื่อมติดกับอาคารพาณิชย์ค่าสตร และการบัญชี 2 ซึ่งคณะผู้ทบทวนวิจัยได้ทำการแก้ไขซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว โดยทำการตัดโครงสร้าง หลังคาที่ยึดแน่นติดกันออกให้เป็นอิสระ ส่วนความเสียหายอื่น ๆ มีดังนี้

บริเวณห้องใต้ดินพบรอยแตกของผนัง และผนังเบียดขึ้นตรงบริเวณที่มีถังเก็บน้ำ ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดจากน้ำหนักน้ำที่เก็บไว้ทำให้ดินบริเวณดังกล่าวมีการอัดตัวแน่นกว่าบริเวณอื่น ทำให้เกิดการทฤษฎีตัวขึ้น ปรากฏการณ์นี้จะเกิดซ้ำ ๆ และใช้เวลานาน การซ่อมแซมถาวรจำเป็นต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์อย่างละเอียด นอกจากนี้พบรอยแตกกว้างของผนังบริเวณห้อง 133 129 ทางเดินหน้าตึก 2 และบริเวณบันไดทางขึ้นซึ่งสามารถซ่อมแซมเพื่อความสวยงามโดยการ เชื่อมผนังตามรอยแตกออกเป็นรูปตัววี แล้วใช้ปูนทรายชนิดไม่มีการหดตัวฉาบปิด

อาคารพาณิชย์ค่าสตรและการบัญชี 2 และ 3 เป็นอาคารมีลักษณะเช่นเดียวกับอาคารพาณิชย์ค่าสตรและการบัญชี 1 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ฐานรากใช้เข็มยาวเพื่อถ่ายน้ำหนักอาคารไปยังชั้นดินแข็งข้างล่าง ดังนั้นการทฤษฎีตัวของอาคารทั้งสองหลังนี้จึงเกิดขึ้นน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารทฤษฎีตัวของดินบริเวณรอบอาคาร ดังจะสังเกตเห็นได้จากการทฤษฎีตัวของ ทางเดินเท้ารอบอาคาร ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกกว้างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่มีอันตรายต่อโครงสร้าง อาคารแต่อย่างใด ความเสียหายส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ รอยแตกกว้างของผนังกำแพงบริเวณใต้ถ้อง คานและเสา ซึ่งมีสาเหตุ 2 ประการคือ ไม่มีเหล็กเสียบยื่นออกมาจากเสา ช่วยยึดผนังกับเสา เสาให้ยึดแน่นติดกัน และคุณภาพของปูนก่อและปูนฉาบไม่ดี เช่นมีคุณสมบัติการหดตัวสูง ทำให้เกิด ช่องว่างดังปรากฏให้เห็น ส่วนรอยแตกของผนังตามรอยต่อของตึก เป็นผลเนื่องมาจากการทฤษฎีตัว ไม่เท่ากัน ซึ่งบริเวณรอยต่อดังกล่าวได้มีการตัดแยกเป็นอิสระอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายแต่ ประการใด

ชมรมวิชาการ (พาลีชัย 2) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว การสำรวจพบรอยแตกของผนังเป็นแนวกว้าง ล้ำเหตุเนื่องจากผนังได้ก่อขึ้นจากพื้นโดยตรง ไม่มีคานคอดินรองรับ และพื้นเป็นพื้นวางบนดิน ดังนั้นการทรุดตัวจึงเกิดขึ้น เป็นผลให้ผนังมีรอยแตกร้าวดังกล่าว หนึ่งในขณะที่ทำการสำรวจอาคารหลังนี้ ได้มีการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว ผู้วิจัยได้พบว่าการวางเหล็กเสริมบริเวณพื้นทางเดินเท้ารอบอาคารวางไม่ถูกต้อง กล่าวคือเหล็กเสริมควรมีคอนกรีตหุ้มอย่างน้อย 2 เซนติเมตร แต่ที่พบเห็นไม่มีคอนกรีตหุ้มเลย ทำให้พื้นขาดความแข็งแรง เพราะเหล็กไม่ได้ช่วยรับน้ำหนักอะไรแม้แต่หน่อย อีกทั้งเป็นลิ่มขุมด้วย ดังนั้นพื้นจึงทรุดและผลตามมาเป็น ผนังแตกร้าว ความเสียหายที่พบจึงมีล้ำเหตุ เนื่องจากการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบและการคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ผู้รับเหมากำหนดตามถนัด ผลเสียจึงเกิดขึ้นดังกล่าว

อาคารสถิติ 4 (พาลีชัย 4) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น มีทางเดินเชื่อมกับอาคารห้องประชุม การออกแบบได้ใช้เสาเข็มสั้น และกำหนดให้อาคารสถิติ 4 กับอาคารห้องประชุมเป็นอาคารที่มีโครงสร้างต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตามในการก่อสร้าง ได้ทำการสร้างอาคารห้องประชุมก่อน ใช้งานไประยะหนึ่งแล้วจึงสร้างอาคารสถิติ 4 ภายหลัง ซึ่งอาจมีล้ำเหตุเนื่องจากงบประมาณการก่อสร้างได้มาไม่พร้อมกัน จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารหลังหนึ่งก่อน เมื่อได้งบประมาณเพิ่มจึงทำการสร้างอีกหลังหนึ่ง การปฏิบัติดังกล่าวมีผลเสียต่อโครงสร้างอาคาร กล่าวคือ ทำให้อัตราการทรุดตัวของอาคารที่ต่อเนื่องกันทั้งสองอาคารมีค่าไม่เท่ากัน จึงเกิดการแตกร้าวดังปรากฏที่ผนังของอาคารห้องประชุม รอยแตกนี้จะเป็นแนวยาวทั้งหมด 45 องศา กับเสา อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยการตัดคานที่ยึดอาคารทั้งสองหลังออก ซึ่งได้แก่ คานบริเวณทางเดินเชื่อมของตึก แล้วทำการสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นอิสระไม่ต่อเนื่องติดกับตึกใดตึกหนึ่ง ดังนั้นในปัจจุบัน โครงสร้างของอาคารสถิติ 4 กับอาคารห้องประชุม ซึ่งเดิมมีโครงสร้างต่อเนื่องเป็นตึกเดียวกัน ได้ถูกแยกออกเป็น 3 โครงสร้าง กล่าวคือ โครงสร้างอาคารห้องประชุม โครงสร้างทางเดินเชื่อม และโครงสร้างอาคารสถิติ 4 สำหรับความเสียหายอื่น ๆ ได้แก่ รอยแตกของผนังบริเวณห้อง 202, 209, 302 และ 309 ซึ่งมีล้ำเหตุเนื่องจากการทรุดตัวดังกล่าว การซ่อมแซมเพื่อความสวยงามสามารถทำได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการซ่อมผนังแตกร้าวของอาคารพาลีชัยคำสัตว์และการบัญชี 1

อาคารสถิติ 5 (พาณิชย์ 5) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น เริ่ม

ใช้งานในปี พ.ศ. 2516 นับว่าเป็นอาคารใหม่หลังหนึ่ง อย่างไรก็ตามความเสียหายที่ตรวจพบ
ได้แก่รอยแตกใต้ห้องคาน ซึ่งปรากฏชัดในบริเวณห้อง 104, 107, 204 ถึง 205 รอยแตกใต้
ห้องคานที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงคานยาว 8.00 เมตร และที่ระยะห่างจากเสาประมาณ
2.00 เมตร ซึ่งสันนิษฐานว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากการโก่งตัวของคาน ซึ่งในช่วงความยาว 2.00
เมตร จากเสา ความโก่งของคานภายใต้การรับน้ำหนักยังมีลักษณะหงายอยู่ ดังเห็นในกรณีสีเหลี่ยม
เสริมต่างในบริเวณที่มีไม้พ้อ รอยแตกใต้ห้องคานก็จะปรากฏขึ้น จนกระทั่งถึงระยะหนึ่งสีเหลี่ยม
เสริมสามารถรับแรงดึงทั้งหมดได้ รอยแตกก็จะหยุด สำหรับรอยแตกใต้ห้องคานนี้ปรากฏเป็น
เวลานานแล้ว และไม่ขยายกว้างออกไป ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายต่อโครงสร้างแต่อย่างใด

ความเสียหายจากรอยแตกใต้ห้องคานที่พบเห็นอีกลักษณะหนึ่งได้แก่ การแตกใต้
ห้องคานในช่วงความยาว 2.80 เมตร ตรงบริเวณทางเดินหน้าห้องหมายเลข 301 ถึง 304
รอยแตกนี้ค่อนข้างจะกว้างและเห็นชัดกว่าที่พบในชั้นล่าง สาเหตุเข้าใจว่าเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในคานหรืออีกนัยหนึ่งคือ ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิวบนกับผิวล่างของคาน ผิวบน
ถูกแสงแดดเผาตลอดเวลากลางวัน ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าผิวล่าง ทำให้
คานเกิดการโก่งตัวในลักษณะหงาย นั่นคือมีแรงดึงเพิ่มขึ้นที่ผิวล่างของคาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ดังเห็นในกรณีสีเหลี่ยมไม่ได้มีการคำนวณเสริมเหล็กในบริเวณดังกล่าว เห็นจากเหล็กที่ใส่
เสริมเพื่อรับน้ำหนักกับบรรทุกในแนวตั้งแล้ว แรงดึงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอาจมีค่าสูงพอ
ที่จะทำให้คานเกิดรอยแตกกว้างได้ จากรอยแตกที่สำรวจพบดังกล่าว ผู้วิจัยเสนอให้มีการสำรวจ
และติดตามผลของรอยแตกกว้างอย่างละเอียด เพื่อสังเกตว่ารอยแตกจะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่
ก่อนที่จะทำการซ่อมแซมความเสียหาย

สำหรับบันไดข้างตึกภายนอกซึ่งมีลักษณะเอียงออกจากตึก ปัจจุบันมีช่องว่าง
ห่างประมาณ 20 เซนติเมตร ที่ชั้นสาม และได้รับการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว โดยการทำเข็มเจาะ
และคานรับผนังของบันไดไว้เพื่อมิให้เอียงเพิ่มต่อไป สำหรับสาเหตุของการเอียงเนื่องจากบันได
นี้ได้มาทำการก่อสร้างภายหลัง ซึ่งมีความยาวเข็มไม่เท่ากับความยาวของเข็มในตึก จึงทำให้เกิด
การทรุดตัวไม่เท่ากัน

สรุป

ผลการสำรวจอาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พบว่าความเสียหายส่วนใหญ่ ได้แก่ การแตกร้าวของผนัง และรอยแตกใต้ถ้องคานเหล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งไม่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง แต่มีผลต่อความสวยงาม ส่วนความเสียหายที่จำเป็นต้องทำการศึกษาและสำรวจอย่างละเอียดต่อไป ได้แก่ ล้ำวไวน้ำในแต่ละอาคารข้างต้นแล้ว ความเสียหายหลายแห่งที่จำเป็นต้องทำและซ่อมแซมโดยด่วน ก็ได้รับการแก้ไขและดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบแล้ว อย่างไรก็ตามในการสำรวจครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอและแนะนำต่อผู้รับผิดชอบทั้งด้านการก่อสร้างอาคาร และวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ ตลอดจนผู้คุมงานการก่อสร้างอาคาร คือ ในการอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อสร้างอาคาร ในกรณีของอาคารที่มีโครงสร้างต่อเนื่องกัน ควรจัดสรรเงินให้พอที่จะสร้างอาคารนั้นพร้อมกัน การแยกสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนและหลัง จะมีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างได้ แต่ในกรณีหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นต้องสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน ควรแจ้งให้วิศวกรผู้ออกแบบทราบเพื่อจะได้แยกโครงสร้างของส่วนนั้น ๆ ให้เป็นอิสระ ส่วนการคุมงานจะต้องคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตำแหน่งการวางเหล็กเสริมให้ได้ระยะตามที่กำหนดในแบบ และสำหรับอาคารที่มีตาดฟ้าเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณออกแบบพื้นและคาน จะต้องคำนึงถึงผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการแตกร้าวด้วย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




ตารางที่ 3.11.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| พาณิชย์ 1,2,3 (พาณิชย์ 1) | ห้องใต้ดิน | 1 | ผนังเปื่อยขึ้น น้ำซึมผ่านได้ รอยแตก ระหว่างผนังกับคาน และผนังกับเสา | การทรุดตัวไม่เท่ากัน | | ควรกำหนดการสำรวจที่ ละเอียดต่อไป |
| | ทางเดินหน้าตึก | 1 | รอยแตกของผนังกับเสา เพดานมีรอย แตกร้าว | ขาดเหล็กเสริมยึดผนัง จากเสา | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| | 105, 109, 112 | 1 | รอยแตกของผนัง ผนังกับคาน ผนังกับ เสาที่มุมห้อง | ขาดเหล็กยึดผนังจากเสา | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| | 115, 116 | 1 | รอยแตกระหว่างผนังกับเสา | ขาดเหล็กเสียบยึดผนัง จากเสา | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| | 120, 121, 123, 125 126 | 1 | รอยแตกของผนังตามแนวก่ออิฐ | ขาดเหล็กเสียบยึดผนัง จากเสา | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| | 128 | | 1 | รอยแตกใต้ท้องคาน | การทรุดตัว | |
| | 129 | 1 | รอยแตกของผนัง | | | |
| | 133 | 1 | รอยแตกระหว่างผนังและคาน | | | |
| | 201, 204 209, 210 213, 216 | 2 | รอยแตกของผนังเป็นทางยาว รอยแตก ของผนังกับเสาที่มุมห้อง | ขาดเหล็กยึดผนังจากเสา | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| | 213, 216 | 2 | ผนังแตกร้าวตามรอยต่อระหว่างตึก | การทรุดตัวไม่เท่ากัน | สกัดและฉาบปูนใหม่ โดยเว้นช่วงรอยต่อ ให้กว้าง 2 ซม. | |
| | 229 | 2 | ผนังข้างบันไดแตกร้าว | การทรุดตัว | สกัดตามรอยแตกแล้ว ฉาบปูนที่ไม่มีการหด ตัวใหม่ | |

ตารางที่ 3.11.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|
| | ห้องบันได 301,304 307,309 311 311 316,321 | 3 3 3 | รอยแตกที่ผนังใต้คาน ผนังแตกร้าว ผนัง แตกที่มุมห้องใต้ถ้องคาน รอยแตกของผนังกับเสา ผนังมีรอยแตกร้าว | ปูนก่อ ปูนฉาบหัดตัว ขาด เหล็กยึดผนังจากเสา การทรุดตัว | สกัดและฉาบปูนใหม่ สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| อุโมงค์ระบายน้ำ (พาดิชย์ 2) | | 1 | รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | ไม่มีคานคอดิน | ได้รับการซ่อมแซมแล้ว แต่ทั้งไว้อีกระยะหนึ่ง ก็จะเกิดรอยแตกร้าว เช่นเดิม | |
| สลัด 4 (พาดิชย์ 4) | 202 209 302 309 310 | 2 2 3 3 3 | รอยแตกของผนัง | การทรุดตัว | สกัดและฉาบปูนใหม่ | |
| สลัด 5 (พาดิชย์ 5) | 104 203,206 208,209 301-304 304,305 308,309 บันไดข้างตึก | 1 2 2 3 3 3 1,2 3 | รอยแตกใต้ถ้องคาน รอยแตกใต้ถ้องคาน เห็นแยกออกจาก คานขีต รอยแตกใต้ถ้องคาน รอยแยกจากตัวอาคาร เบียงออกเป็น มุม โดยชั้นบนสุดมีการแยกตัวประมาณ 20 เซนติเมตร | การโก่งตัวของคาน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การโก่งตัวของคาน การทรุดตัว | สกัดตามรอยแตกและ ฉาบปูนใหม่ สกัดตามรอยแตกและ ฉาบปูนใหม่ | ควรทำการวิจัยอย่าง ละเอียดต่อไป ได้รับการซ่อมแซมแล้ว |

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

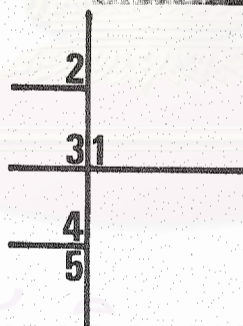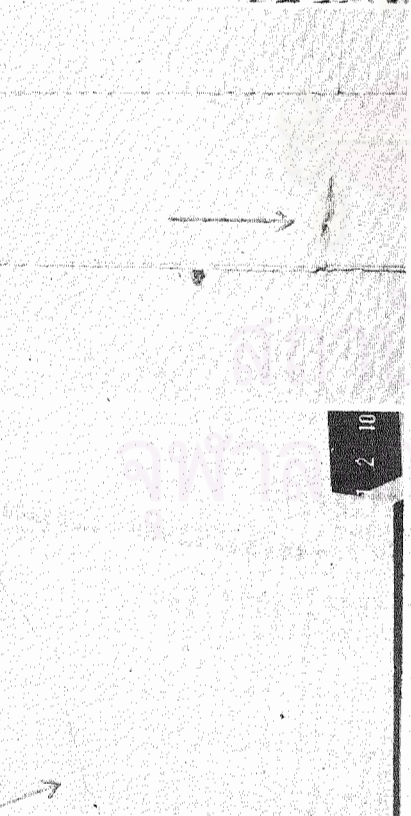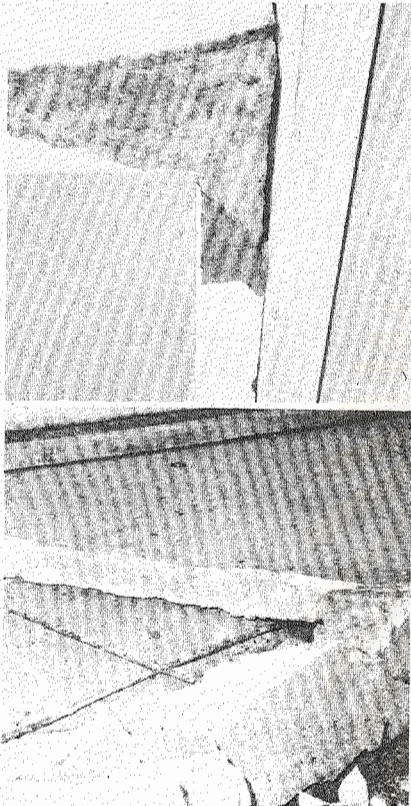

- (1) ช่องบันไดเวียงแยกออกจากตัวอาคาร
- (2) ปูนกระเทาะเนื่องจากกาสูญเสียสีกันระหว่างอาคาร 2 หลัง ที่ติดกันและมีการทรุดตัวไม่เท่ากัน
- (3) เหล็กเสริมในพื้นที่คองกรีตวางอยู่นอกคองกรีต
- (4) รอยแตกตามขวางใต้ท้องคาน
- (5) รอยแตกของผนังทำมุม 45° กับแนวคาน

2 10

คณะเศรษฐศาสตร์

๒๙

3.12

อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นล่างเทพื้นคอนกรีตบนดินเป็นห้องโถง และส่วนหนึ่งถูกตัดแปลงไปใช้เป็นศูนย์หนังสือพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย อาคารคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอาคารหลังเดียวสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2515 ใช้ในกิจกรรมของคณะทุก ๆ ประเภท

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารตึก คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กระทำในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กำแพง กาน เพง กาน เล้า ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคารดังปรากฏอยู่ในตารางที่ 3.12.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและรูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง สถานที่และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีกอย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้ เป็นเพียงเบื้องต้น หากจะมีการดำเนินการแก้ไข ควรได้ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้ง

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

ความเสียหายจุดสำคัญที่สุดต่อโครงสร้างของคณะเศรษฐศาสตร์ ก็คือ การที่น้ำรั่วจากหลังคาซึ่งใช้วิธีบุกระเบื้องให้ฝ้าโหลมาลงรวมตรงกลางของอาคาร แล้วให้หลังคาคอนกรีตรับน้ำนั้นระบายลงตามท่ออีกที บริเวณส่วนนี้ไม่มีร่องรอยการซ่อมแซมการรั่วซึมของหลังคาคอนกรีต โดยให้ปลิ้นคัททาปิดไว้

ที่บริเวณคานรับคานฟ้า มีรอยแยกของพื้นหลุดออกจากคาน เข้าใจว่าเป็นรอยต่อของการหยุดเทคอนกรีต ทำให้เป็นร่องที่น้ำรั่วเข้ามาทำ ความเสียหายกับพื้นกระเบื้องของชั้น 5 กระเพาะหลุดออก บริเวณห้อง 513



พื้นชั้นล่างของคณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ระบบพื้นคอนกรีตวางบนดิน เริ่มเห็นรอยทรุดตัวแยกของพื้นลงไป บริเวณที่ติดกับแนวคาน และสังเกตเห็นได้ทั่วไปบริเวณชั้นล่าง รวมทั้งศูนย์หนังสือพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยด้วย

ตารางที่ 3.12.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะเศรษฐศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------|----------------------|---------------------------------|------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|
| เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐ 1) | ศูนย์หนังสือ | 1 | - รอยแตกของผนัง | การปิดหน้าต่าง | ไม่จำเป็น | | | | | | | |
| | | | - รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | การปิดหน้าต่าง | ไม่จำเป็น | | | | | | | |
| | ลานนั่งพักผ่อนล่าง | 108 | 1 | พื้นมีรอยแตกและไม่ได้ระดับเรียบ | พื้นไม่ได้วางบนเสาเข็ม | ตอก เข็มยาวรับพื้น | | | | | | |
| | | | | รอยแตกร้าวตามผิวเสา | การปิดหน้าต่าง | ไม่จำเป็น | | | | | | |
| | | | | ร้าวเสาแตกร้าว | การปิดหน้าต่าง | ไม่จำเป็น | | | | | | |
| | | | | ผนังมีรอยร้าวบ้าง | การหดตัวของผนัง | ฉาบแต่ง | | | | | | |
| | | | | 501 | 5 | เวลาฝนตกน้ำซึมเข้ามาในห้องได้ ทำให้พื้นกระเบื้องบางห้อง ชำรุดเสียหาย (ไม่มีปัญหา) | รอยต่อของการก่อสร้าง | ฉาบแต่งรอยต่อ | | | | |
| | | | | 505 | 5 | | | | ไม่มีเหล็กต่อเนื่อง | เว้นร่องจุดด้วย | | |
| | | | | 508 | 5 | | | | | | บางซิลิโคน ยึด | |
| | | | | 509 | 5 | | | | | | | ยึดและกั้นน้ำได้ |
| 511 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 513 | 5 | | | | | | | | | | | |



คณะเศรษฐศาสตร์

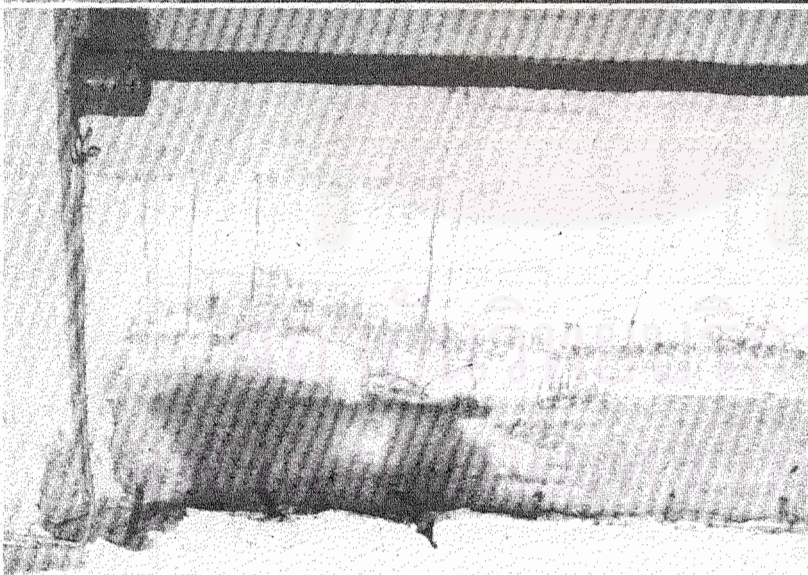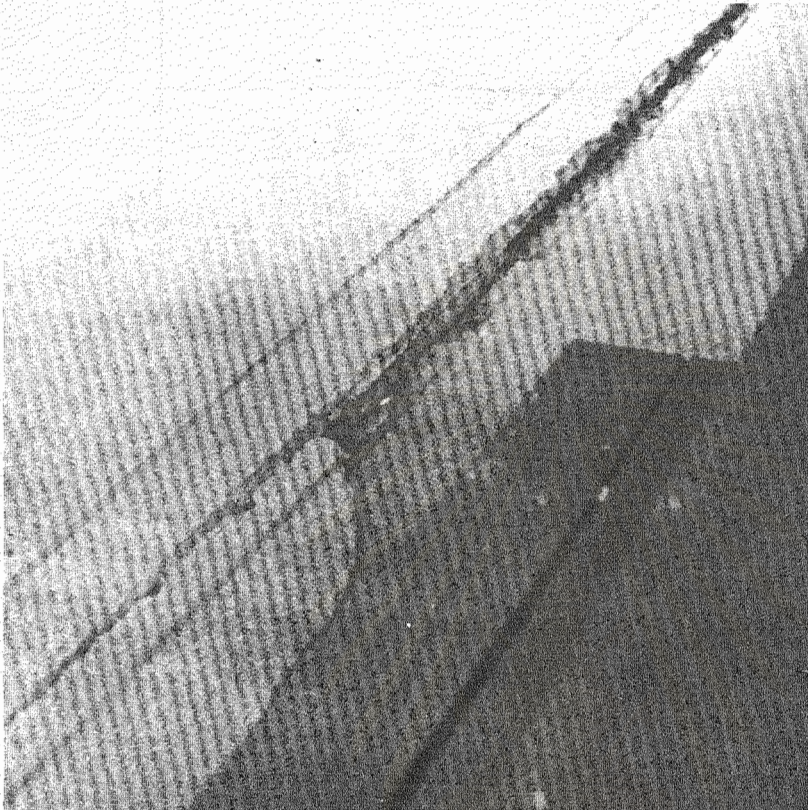

1
2

- (1) บริเวณโถงพักผ่อนชั้นล่างของอาคารมีรอยแตกบริเวณรอยต่ออาคารทั้งนี้ได้มีการออกแบบให้ตัดแยกพื้นคอนกรีตไว้ แต่มีได้ทำการตัดแยกผิวสำเร็จ (พื้นหินขัด) ให้แยกออกจากกันด้วยจึงมีการแตกร้าว
- (2) รอยต่อของการหยุดเทคอนกรีตตาดฟ้ามีการเสริมเหล็กต่ำกว่าตำแหน่งทำให้เกิดรอยร้าวของน้ำฝน

คณะรัฐศาสตร์

3.13

ลักษณะอาคารของคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารหลายอาคารตั้งแยกกันอยู่ โดยอิสระ อาคารของคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารที่มีลักษณะรายละเอียดทั่วไปดังต่อไปนี้

ก. อาคารรัฐศาสตร์ 1 (รัฐ 1) เป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคารเก่าสร้างเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ใช้เป็นห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่

ข. อาคารรัฐศาสตร์ 2 (รัฐ 2) เป็นอาคาร 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2502 ปัจจุบันใช้เป็นห้องพักอาจารย์และกิจกรรมต่าง ๆ

ค. อาคารรัฐศาสตร์ 3 (รัฐ 3) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2509 ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานฝ่ายบริหาร ห้องพักอาจารย์เป็นส่วนใหญ่

ง. อาคารกิจกรรมนิสิต (รัฐ 4) เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเสร็จ พ.ศ. 2505

จ. อาคารโรงอาหาร (รัฐ 5) เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเสร็จ พ.ศ. 2499

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารคณะรัฐศาสตร์ ได้กระทำในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2523 ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กั้นแพง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคาร ดังปรากฏอยู่ในตารางที่ 3.13.1 สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและ รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง สถานที่และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีก อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงเบื้องต้น หากจะมีการดำเนินการแก้ไขควรได้ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้ง

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

อาคารรัฐศาสตร์ 1 (รัฐ 1)

มีความเสียหายเล็กน้อยจากผิวหินขัด บริเวณบันไดทางขึ้น และการชำรุดของพื้น
ไม้ชั้น 2 และเพดานชั้น 1 บางจุดเนื่องจากน้ำฝนล้นเข้ามาระบายบริเวณห้องโถงหน้าบันได

อาคารรัฐศาสตร์ 3 (รัฐ 3)

ชั้น 2 หน้าห้อง 203 พื้นหินขัดมีรอยแตก สักขณะเป็นการหลุดร่อนออกจากผิว
คอนกรีต มีรอยแตกตามแนวเส้นทองเหลืองที่วางกันไว้ บริเวณหน้าห้องนี้จะมีผนังก่ออิฐมวลสูงครึ่งแผ่น
ฉาบปูนสูง จะเห็นรอยแตกบริเวณที่ผนังนี้ต่อคานทุกแห่ง เข้าใจว่าขาดการยึดด้วยเสาเอ็น และคาน
ทับหลัง ทำให้ผนังนี้แตกมองเห็นได้ชัดจากนอกตึกตลอด

สถาบันวิจัยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.13.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร คณะรัฐศาสตร์

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ | |
|------------------------|------|-------------|---|---|---|-------------------------|---------|
| ตึกรัฐศาสตร์ 1 (รัฐ 1) | 110 | 1 | ราวบันไดขึ้นตัวตึกราวแทบทุกแห่ง | ดินขุดหดตัว | ทาสีใหม่หมด | | |
| | | 1 | ทางเท้าหน้าตึกทรุดทำให้เป็นรอยแยกจากบันได | ทางเท้าวางบนดิน | ตักแต่งรอยแยกให้สวยงาม | | |
| | | 1 | ห้องน้ำหญิงด้านหลังตัวตึกมีเสาแยกห่างจากกำแพง | ไม่ทราบสาเหตุ | | | |
| | | 1 | ห้องน้ำชายด้านหลังตัวตึก กำแพงไม่ดี มีน้ำซึมออกมานอกห้องน้ำเกิดตะไคร่ | ปูนฉาบกันน้ำไม่ได้ | กระเทาะฉาบปูนใหม่ | | |
| | | 1 | ใต้ขอบวงกบหน้าต่างจะมีรอยร้าวของผนังคอนกรีตแทบทุกบานของทั้งชั้นล่าง | ขาดการทำความสะอาดที่หลัง | เสริมตาข่ายเหล็กแล้วฉาบปูนทับบริเวณวงกบ | | |
| | 211 | 2 | เสาน้ำห้อง 211 ทรุดทำให้เสาเป็นรอยลึก 45 องศา 2 เมตร | ไม่ทราบ ต้องสำรวจละเอียด | | | |
| รัฐศาสตร์ 2 (รัฐ 2) | 102 | ห้องเก็บของ | 1 | รอยแตกของผนัง ปูนฉาบกระเทาะร่อน | การหดตัว | ตักแต่ง | |
| รัฐศาสตร์ 3 (รัฐ 3) | 111 | | 1 | ผนังและคานบนแตกแยกออกจากกัน | ขาดการเสริมเหล็กยึด | ตัดเส้นรอยต่อให้เป็นแนว | |
| | 201 | | 2 | รอยแตกผนังและเสา พื้นดินขุดมีรอยแตกเห็นได้ชัด | พื้นดินขุดร่อน | ทำใหม่บริเวณนี้ | |
| | 202 | | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา รอยแตกตามแนวก่ออิฐ | | | |
| | 203 | | 2 | พื้นดินขุดมีรอยแตกกว้าง | พื้นดินขุดร่อน | ทำใหม่บริเวณนี้ | |
| | 204 | | 2 | รอยแตกระหว่างผนังและคาน รอยแตกระหว่างผนังและเสา | ผนังยาวและขาดการยึดด้วยเสาเอ็นและคาน | ทาสีผนังใหม่ | |
| | 301 | | 3 | รอยแตกระหว่างผนังและเสา | | | ทับหลัง |

ตารางที่ 3.13.1 (ต่อ)

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|----------------------|------|---------|---|-----------------------------|---------------------|----------|
| กิจกรรมนิสิต (รัฐ 4) | 101 | 1 | รอยแตกผนังระหว่างคาน, เล้ากับผนัง และ ตามแนวก่ออิฐ | การตอกเข็มตีก่อสร้างใหม่ | ซ่อมแซมเมื่อตอกเข็ม | |
| | 111 | 1 | | ข้างเคียง (ตึกนิเวศสีเขียว) | เสร็จ | |

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐมนตรี



การหลุดตัวตรึงบริเวณรอยต่อระหว่างส่วนที่วางบนดินและส่วนที่อยู่บนโครงสร้างอาคาร

คณะนิติศาสตร์

3.14

สถาบันวิทยบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง และอาคารโรง
อาหารอีก 1 หลัง มีลักษณะรายละเอียดทั่วไปดังต่อไปนี้

ก. อาคารเรียนนิติศาสตร์ (นิติ 1) สร้างและต่อเติมดังต่อไปนี้

- สร้างครั้งที่ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีหลังคาเป็นดาดฟ้า
คอนกรีต ปัจจุบันใช้เป็นอาคารบริหาร และห้องพักอาจารย์ทั้งหมด สร้างเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2517
- ต่อเติมครั้งที่ 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ประกอบด้วยห้อง
ขนาดใหญ่ใช้เป็นห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโถง และห้องเรียนจุ 150 คน
2 ห้อง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2519
- ต่อเติมครั้งที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น สร้างเสร็จในปี พ.ศ.
2522

ข. อาคารโรงอาหาร (นิติ 2) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เป็นโรงอาหาร
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2517

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารคณะนิติศาสตร์ ทั้ง
4 อาคาร ได้กระทำในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2523 ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
เสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กั้นผนัง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่ง
นอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง สถานที่และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยาย
ถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีก อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงเบื้องต้น
หากจะมีการดำเนินการแก้ไข ควรได้ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้ดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้ง

การสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

อาคารนิติศาสตร์ เป็นอาคารที่สร้างใหม่ ตรวจพบความเสียหายที่สำคัญเพียง 2

ตำแหน่งคือ

1. รอยแตกที่ตาดฟ้าคอนกรีตอาคาร 1 ซึ่งใช้แต่งผิวด้วยปูนทราย ไม้มีการกันน้ำซึมด้วยวิธีการอื่น ๆ และปรากฏมีรอยแตกที่กึ่งกลางขวางตลอดแนวยาวของอาคาร รอยแตกนี้ทำให้เกิดน้ำรั่วลงไปสู่ห้องเรียนชั้นที่ 5 แสดงว่ามีการแตกของพื้นคอนกรีตตลอดความลึกของเนื้อพื้นคอนกรีต เนื่องจากห้องชั้นล่างมีฝ้าเพดานตลอด การสำรวจความเสียหายโดยละเอียดจึงกระทำไม่ได้ ปัญหาการรั่วที่เกิดขึ้น คาดในขณะนี้ได้เพียงว่าอาจเกิดจากการหลุดเทคอนกรีตของพื้นตาดฟ้าในขณะก่อสร้างที่จุดนี้ ทำให้เนื้อคอนกรีตไม่ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน และอาจมีการเสริมเหล็กที่จุดนี้ไม่ถูกต้อง แต่ความเสียหายนี้ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างอาคารอื่น ๆ ของอาคารนี้

2. ที่รอยต่อระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 บริเวณทางเดินต่อเชื่อมสู่ตาดฟ้าอาคาร 1 มีการตัดต่อรอยต่อไม่แยกออกทั้งหมด จุดที่โย้โครงสร้างเป็นเหล็กแฉวงทางเดินชั้นล่างไว้นั้น เกิดความเสียหายแตกร้าวที่บริเวณคานที่ตั้งรั้วคานชั้นล่างไว้ ควรที่จะได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างบริเวณนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะลุกลามต่อไปบริเวณรอยต่อนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบัน 1

3.15

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาปัตยกรรม 1 (รัฐศาสตร์-ประชากรศาสตร์-วิจัยสังคม-เอเชีย) ตั้งอยู่

ในกลุ่มอาคารรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 สร้างขึ้น 1 ชั้นลอย และชั้น 2 เมื่อ พ.ศ. 2515 และต่อมาได้ทำการต่อเติมชั้น 3 และชั้น 4 ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2522 อาคารนี้ใช้เป็นอาคารที่ทำงานของสถาบันประชากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยห้องสมุดที่ทำงานอาจารย์ ข้าราชการ

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารสถาบันประชากรศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์ ได้กระทำในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2523 ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น ก่อผนัง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคารดังปรากฏอยู่ในเอกสารซึ่งรวบรวมไว้ในตารางที่ 3.15.1 สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะแสดงถึงตำแหน่ง สถานที่ และลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีก อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงเบื้องต้น หากจะมีการดำเนินการแก้ไขควรให้วิศวกรผู้ออกแบบดำเนินการวิเคราะห์ให้ความเห็นอีกครั้ง

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

มีความเสียหายที่บริเวณบันไดทางขึ้นหน้าตึก เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง โดยที่คานด้านบนใดส่วนหนึ่งวางอยู่บนดิน และอีกส่วนหนึ่งยึดไว้กับคานของอาคาร เมื่อคืนมีการขุดตัวทำให้ตั้งคานลงถึงกับแตกร้าวในชั้นวิบัติ และกระถางต้นไม้คอนกรีตข้างตึกก็ถูกดึงรั้งเอียงแตกเสียหายอย่างมาก

บริเวณชั้นบนของอาคาร ส่วนที่กันเป็นห้องทำงานผู้เชี่ยวชาญนั้น เกิดการหดตัวของก่อกอง ทำให้เกิดรอยแตกระหว่างท้องคานกับแนวก่อกอง ซึ่งไม่มีอันตรายแต่ทำให้เกิดความไม่สวยงาม



(131)

หนังสือ 310 เป็นหนังสือที่ด้านริมสุดของอาคาร มีน้ำรั่วซึมเข้ามาได้ในขณะฝนตกหนัก เนื่องจากรายละเอียดการปิดรอยต่อผนังกับคานทำไว้ไม่แข็งแรงพอที่จะต่อต้านการหดตัวของกำแพง ทำให้มีน้ำรั่วซึมเข้ามาได้

หลังคาของอาคารเป็นหลังคาตาดฟ้าคอนกรีต บุด้วยกระเบื้องโมเสค ไม่มีร่องรอยว่ามีการรั่วซึมของน้ำจากตาดฟ้า ลงสู่ห้องด้านล่าง

สถาบันเวชบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต ตารางที่ 3.15.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสถาบัน 1

| ชื่ออาคาร | ห้อง | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|---------------|---------|--------------------------------------|--|--|--|----------|
| อาคารสถาบัน 1 | | 1 | บันไดทางขึ้นมีรอยแตกกว้างมาก Block Concrete ที่ปลูกต้นไม้ทรุดเตียง | บันไดมีบางส่วนวางบนดิน | ทุบออกทั้งหมด | |
| | 104 | 1 | ผนังมีรอยแตกกว้าง เห็นไม้ขัด | การหดตัว | ตักแต่ง | |
| | 106 | | รอยแตกระหว่างผนังกับเสา และคาน | การหดตัว | ตักแต่ง | |
| | 201 | 2 | ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำรั่วซึม ซึ่งอยู่บนเพดาน | ท่อน้ำรั่ว | แก้ไขงานท่อ | |
| | 205 | 2 | กันล้าตมีรอยแตกกว้าง | วางเครื่องแอร์ที่มีน้ำหนัก และความสั่นสะเทือนมาก | ยกเครื่องออกจาก บริเวณกันล้าต | |
| | 213 | 2 | ผนังไม่มีรอยเคลื่อนที่โดยเอนออกไปทาง นอกห้อง | ขาดการยึดที่แข็งแรง | จัดการยึด | |
| | 309 | 3 | รอยแตกผนัง, ผนัง-คาน | ขาดการเสริมเหล็กยึด ระหว่างเสา, คาน กับ ผนัง | ตีเส้นระหว่างแนวเสา คาน แล้วอุดด้วยยาง ซีลิกอน | |
| | 310 | 3 | ผนังเปื่อยขึ้น น้ำซึมได้ | | | |
| | 311 | 3 | ผนัง-คานแตก ผนังน้ำซึมได้ | | | |
| | 307 | 3 | รอยแตกใต้คาน | | | |
| | 401 | 4 | รอยแตก ผนัง-คาน, ข้างคาน | | | |
| | 402 | 4 | รอยแตกผนัง, ผนังเสา, แตกใต้คานข้างคาน | | | |
| | 408-409 | 4 | รอยแตกผนัง, ผนังคาน | | | |
| | 410-413 | 4 | ผนังเสาใต้คาน โดยเฉพาะ S3แตกมากกว่า ห้องอื่น ๆ ในชั้น 3,4 | | | |
| | 410-416 | 4 | | | | |
| 415 | 4 | ข้างคานเล็กน้อย แตกผนัง-คาน, ข้างคาน | | | | |
| (ห้องน้ำชาย) | | | | | | |

อาคารสถาบัน 1



1
2

- (1) พื้นกันลื่นแตกกร้าว เนื่องจากรับน้ำหนักมากเกินไป (เดิมใช้วางเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่)
- (2) เส้าเอ็น ค.ล.ล. ต่อยันกับคาน ทำให้น้ำหนักถ่ายแรงลงมาจนเกิดการแตกกร้าว



สำนักงานอธิการบดี

3.16

อาคารตึกสำนักงานอธิการบดี ได้เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2482 เสร็จ และใช้งานในปี พ.ศ. 2484 ถึงปัจจุบัน จึงนับได้ว่าตึกนี้มีอายุการใช้งานแล้วประมาณ 38 ปี ซึ่งนับว่าเป็นตึกที่ค่อนข้างเก่าแก่แห่งหนึ่ง โครงสร้างของอาคารเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 2 ชั้น พื้นชั้น 1 และชั้น 2 เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบผิวขัด การกันห้องมีทั้งลวดที่ทาบด้วยอิฐมวลและไม้ขัดยาง การใช้งานได้มีการตัดแปลงส่วนหนึ่งของบริเวณชั้นล่างเป็นที่ทำงานของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย บริเวณส่วนนี้ได้รับการตกแต่งแลดูสวยงามและใหม่กว่าบริเวณอื่น ๆ ทั่วไป

อนึ่ง เนื่องจากการขยายตัวทั้งด้านวิชาการ และด้านบริการของมหาวิทยาลัยได้ เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก ทำให้อาคารตึกสำนักงานอธิการบดีเดิมมีเนื้อที่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน อาคารหลังใหม่จึงถูกสร้างขึ้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีระเบียงทางเดินเชื่อมระหว่างตึกเก่าและตึกใหม่ทั้ง 2 ชั้น เนื่องจากอาคารหลังใหม่เพิ่งถูก สร้างไม่นาน จึงมีสภาพและประสิทธิภาพของการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการดำเนินงานหา ข้อมูลและขอบเขตของการวิจัยจึงกระทำเฉพาะอาคารตึกเก่าเท่านั้น

การสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล

การสำรวจเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทางด้านโครงสร้างของอาคารตึกสำนักงาน อธิการบดีได้กระทำในระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายต่าง ๆ ที่พบเห็นของพื้น กั้นแพง คาน เสา ของแต่ละห้องในแต่ละชั้นของอาคาร ดัง ปรากฏอยู่ในตารางที่ 3.16.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร และ

รูปแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ซึ่งนอกจากจะบันทึกถึงตำแหน่ง ลัษณะ และ ลักษณะของความเสียหายที่ตรวจพบแล้ว ยังได้บรรยายถึงสาเหตุที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของความเสียหายอีกด้วย วิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข ปรากฏอยู่ในตารางนี้

ผลการสำรวจและความเสียหายที่ตรวจพบ

ความเสียหายที่ตรวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่ รอยแตกของผนังและพื้น ในชั้นที่ 1 ได้สำรวจพบรอยแตกระหว่างผนัง และรอยแตกตามแนวอิฐก่อ ล้ำเหตุของความเสียหายอาจเนื่องมาจากเสาเอ็นตรงมุมซึ่งผนังก่อชนกันมีขนาดเล็กลงไป อันจะทำให้ผนัง

ไม่มีความแข็งแรงพอต่อการสั่นสะเทือนที่ เกิดขึ้น จนทำให้ เกิดรอยแตกกว้างตั้งที่ปรากฏอยู่ นอก จากนี้ยังสำรวจพบว่าพื้นมีรอยแตกกว้างและไม่ได้ระดับ สาเหตุของความเสียหายนี้เนื่องจากดิน ใต้พื้นเกิดการทรุดตัว ทำให้พื้นซึ่งวางอยู่บนดินเกิดการทรุดตัวตาม

ตรวจพบรอยแตกกว้างตามผังทาบุม 60 องศา กับแนวระดับ สาเหตุเนื่องจากพื้นเกิดการทรุดตัว ติดตามด้วยการทรุดตัวของผัง ประกอบกับอิฐที่ไว้ก่อเป็น ผังมีคุณสมบัติต้าน แรงดึงต่ำ จึงมีผลทำให้เกิดรอยร้าวตามผัง

สำรวจพบรอยแตกของผังตามแนวอิฐก่อข้างประตู สาเหตุ เข้าใจว่าเนื่องจากเสาเอ็นมีขนาดเล็กเกินไป การปิดและเปิดประตูทำให้ผังเกิดการสั่น สะเทือน ทำให้เกิดรอยแตกกว้างดังกล่าว

สำรวจพบว่า พื้นห้องมีรอยแตกกว้าง สาเหตุเนื่องจากพื้นห้อง ดังกล่าว เกิดการทรุดตัว และพื้นเป็นพื้นดินอัดแข็งเมื่อเกิดการทรุดตัวเพียงเล็กน้อย รอยแตกกว้าง ก็จะสามารถขึ้นพื้นที่ ส่วนการปิดและหดตัวของคอนกรีตก็มีส่วนทำให้พื้นเกิดรอยแตกได้เช่นกัน

สำรวจพบรอยแตกกว้างตามผัง ใต้ห้องคานและตามผิวเสา สาเหตุเนื่องจากบริเวณนี้เป็นส่วนที่มีรอยต่อระหว่างตึก (Construction Joint) เวลา ก่อสร้างได้แยกตึกทั้งสองออกจากกัน แต่การฉาบปูนใต้ห้องคาน เสาและผังไม่ได้เว้นรอยต่อ นี้ ดังนั้น เมื่อเวลานานเข้า ตึก 2 ตึก มีการทรุดตัวต่างกันเพียง เล็กน้อย ปูนฉาบตามบริเวณ ดังกล่าวจะแตกออกปรากฏให้เห็นรอยแตกนี้ ทำให้รั้นผ่านน้ำได้ จึงมีคราบน้ำฝนปรากฏเป็นรอย ให้เห็นอีกด้วย

ปรากฏรอยแตกกว้างตามผัง สาเหตุเข้าใจว่าเนื่องจากเดิม มีช่องประตูสำหรับเดินผ่าน ต่อมาภายหลังได้ก่ออิฐปิดกั้นรอยร้าวที่เห็น เป็นแนวระหว่งกำแพง ที่ก่ออยู่เดิมกับที่ก่อขึ้นใหม่ การต่อเติมชนิดนี้โดยปกติจะปรากฏรอยแตกให้ เห็นเสมอ

ปูนฉาบบริเวณกำแพงทางผนังหน้าห้องกระแทะหลุดออก ปรากฏผิวขรุขระ สาเหตุเนื่องจากปูนฉาบมีคุณภาพต่ำและมีสภาพใช้การไม่ได้แล้ว

สำรวจพบรอยแตกกว้างของผัง แนวแตกทำมุมประมาณ 45° กับแนวระดับ จึงเข้าใจว่ามีสาเหตุจากการทรุดตัวของกำแพง การตรวจสอบพบว่า การทรุด ดังกล่าวได้ยุติแล้ว

สำหรับส่วนของอาคารในชั้นที่ล่องสำรวจพบความเสียหายเกิดกับฝ้าเพดาน เป็นส่วนใหญ่ ฝ้าห้องและผนังมีความเสียหายเล็กน้อย เมื่อเทียบกับส่วนของอาคารในชั้นที่หนึ่งในชั้นที่ล่องได้พบความเสียหายดังต่อไปนี้

ตามบริเวณพื้นดินยึดปรากฏรอยแตกกร้าวทั่วไป ล้ำเหตุ

เนื่องมาจากดินห้องเกิดการแอ่นตัว

พบรอยแตกกร้าวของผนัง ล้ำเหตุเนื่องจากเติมช่องประตู

ภายหลังได้ก่ออิฐปิดกัน จึงปรากฏรอยแตกระหว่างกำแพงเก่ากับกำแพงใหม่

สำรวจพบฝ้าเพดานตรงทางเดินหน้าห้องข้าวสุด

เสียหาย มีคราบน้ำซึมผ่านจากหลังคา เข้าใจว่ากระเบื้องหลังคาจะแตก ทำให้มีน้ำไหลผ่าน นานเข้าคร่ำไม้ผู้นิไม่สามารถยึดฝ้าเพดานให้แน่นหนาได้ ควรที่จะได้มีการซ่อมแซมแก้ไขฝ้า เพดาน โดยด่วน

สรุป



การสำรวจได้พบความเสียหายส่วนใหญ่เกิดกับผนังและฝ้า เช่น ผนังมีรอยแตกกร้าว ตามแนวอิฐก่อ ฝ้ามีรอยแตกเป็นแบบเส้นผ่ายทั่วไป ไม่สำรวจพบการทรุดตัวของฐานรากและเสา จึงสามารถสรุปได้ว่า ตึกอาคารสำนักงานอริการบตี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในขั้นดี เพราะ รอยแตกกร้าวที่ปรากฏตรงผนังและฝ้า เป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่ไม่มีผลสืบเนื่องโดยตรงกับความ แข็งแรงของโครงสร้าง อีกทั้งรอยแตกกร้าวดังกล่าวได้ยุติ ไม่ขยายหรือแตกเพิ่มขึ้น จึงไม่มี อันตรายใด ๆ นอกจากจะไม่เป็นที่สวยงามของผู้พบเห็น การแก้ไขเพื่อความสวยงามก็สามารถ กระทำได้โดยไม่ยาก กล่าวคือ กระเทาะปูนฉาบตามรอยแตกกร้าวเป็นร่องรูปตัววี แล้วทำการ ฉาบปูนใหม่

สำหรับฝ้าเพดานบริเวณทางเดินหน้า ชั้นล่อง ซึ่งข้าวสุดเสียหาย ควรได้รับการ ซ่อมแซมก่อน เพราะมีลักษณะว่าคร่ำไม้ที่ยึดฝ้าเพดานผุ ฝ้าอาจจะหลุดตกลงมาเป็นอันตรายต่อ ผู้สัญจรผ่านไปมาได้

ตารางที่ 3.16.1 สรุปรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร สำนักงานอธิการบดี

| ชื่ออาคาร | ชั้นที่ | ความเสียหายที่ตรวจพบ | สาเหตุ | วิธีการแก้ไข | หมายเหตุ |
|-------------------------------|---------|---|--|--|----------|
| สำนักงานอธิการบดี (ล้นอ.1) | 1 | รอยแตกของผนังและรอยแตกตามแนวก่ออิฐ รอยแตกตามพื้นและไม้ได้ระดับ | การยึดหดตัวและการสั่น สะเทือน ทรุด | กระเทาะออกแล้วฉาบใหม่ | |
| | 1 | รอยแตกตามผนังทึบ 60 กับแนวระดับ | ทรุด | ฉาบปูนใหม่ | |
| | 1 | รอยแตกของผนังข้างประตู | การสั่นสะเทือน | ฉาบปูนใหม่ | |
| | 1 | รอยแตกตามพื้นหินขัด | การยึดและหดตัว ทรุด | | |
| | 1 | รอยแตกตามผนังปรากฏรอยขึ้น รอยแตกใต้ห้องคาน รอยต่อตามผิวเสา | รอยต่อระหว่างตึก | กระเทาะปูนฉาบเดิม ออกแล้วฉาบใหม่ให้แยก รอยต่อให้ชัดเจน | |
| | 1 | รอยแตกตามผิวเสา | รอยต่อระหว่างตึก | | |
| | 1 | รอยแตกของผนัง | ต่อเติมผนังใหม่ | ฉาบปูนใหม่ | |
| | 1 | ปูนฉาบของกำแพงทางเดินแตกชำรุด | ปูนฉาบมีคุณภาพต่ำ | กระเทาะออกแล้วฉาบใหม่ | |
| | 1 | รอยแตกของผนังทึบ 45 กับแนวระดับ | ทรุด | | |
| | 2 | รอยแตกตามพื้นหินขัด | การยึดและหดตัวแฉ่น | | |
| | 2 | รอยแตกตามผนัง | ต่อเติมผนังใหม่ | ฉาบปูนใหม่ | |
| | 2 | รอยคราบน้ำบนฝ้าเพดาน | กระเบื้องหลังคาแตก น้ำซึมผ่าน | เปลี่ยนไม้โครงและฝ้า เพดานใหม่ | |
| | 2 | ฝ้าเพดานชำรุด | น้ำซึมผ่าน | | |
| | 2 | รอยคราบน้ำบนฝ้าเพดาน | กระเบื้องหลังคาแตก | | |

สำนักงานอธิการบดี

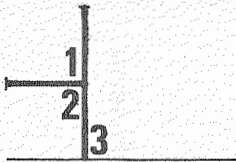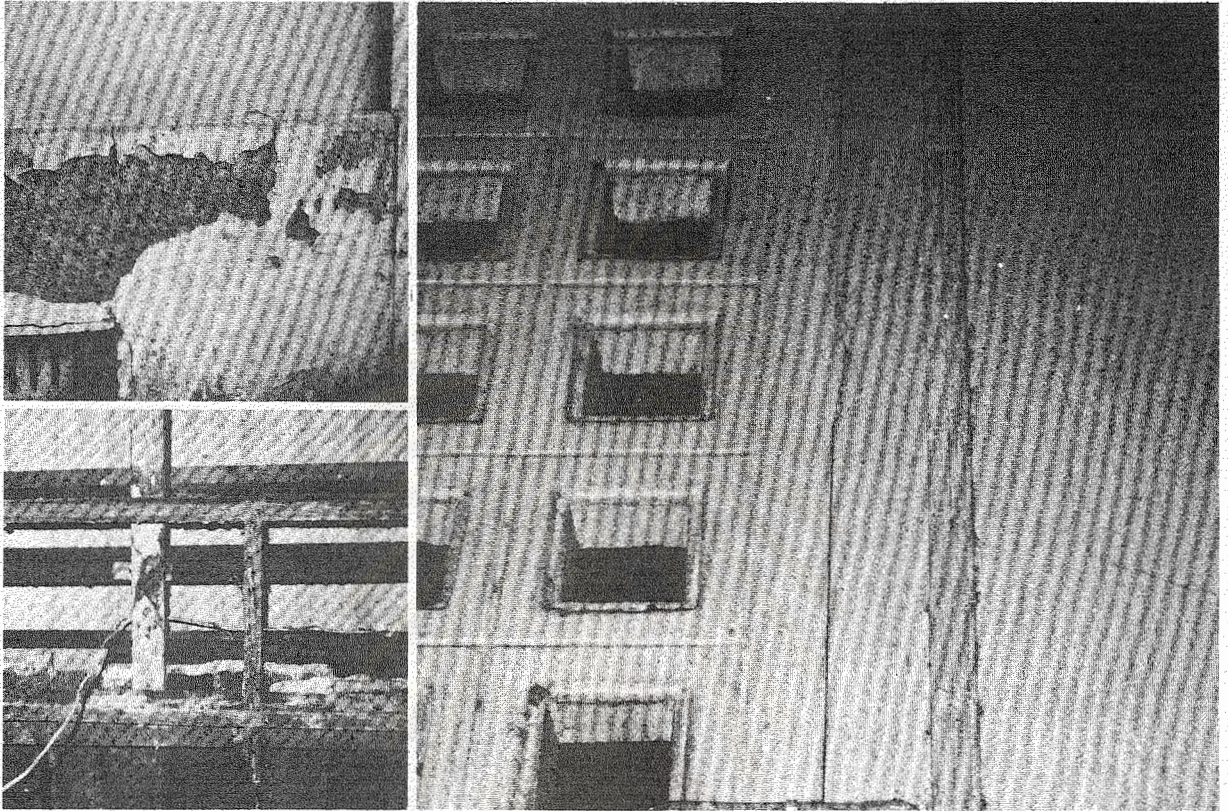

- (1) สภาพปูนฉาบหมดอายุของอาคารสำนักงานอธิการบดี
- (2) ลักษณะการผุของกระเบื้องฝ้าเพดาน เนื่องจากการรั่วของหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี ก่อนได้รับการซ่อมแซม
- (3) รอยแตกในแนวตั้งระหว่างเสากับกำแพง เนื่องจากกระชาติเหล็กยึด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๕๕

บทสรุปและ ข้อเสนอแนะ **4**

๑๕๕

4.1 สรุปผลการวิจัย

ผลการสำรวจได้พบความเสียหายของอาคารในลักษณะต่าง ๆ กัน มีทั้งส่วนที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง ซึ่งต้องการการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน และส่วนที่ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้าง เพียงแต่ทำให้เกิดความเสียหายด้านความสวยงามและด้านสถาปัตยกรรมเท่านั้น ความเสียหายต่าง ๆ ที่สำรวจพบในแต่ละอาคารได้กล่าวไว้แล้วในแต่ละบทพร้อมกับได้เสนอแนะวิธีการซ่อมแซมแก้ไขประกอบด้วย อย่างไรก็ตามความเสียหายของอาคารที่สำรวจเห็นในอาคารห้องปฏิบัติการคอนกรีต และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นความเสียหายของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผิวคอนกรีตบวม กระเทาะหลุดออกและเหล็กเสริมภายในเป็นสนิมชุม ความเสียหายมีสัดส่วนในประเภทที่เป็นอันตรายต่อความแข็งแรงของโครงสร้างมาก สัมควรได้รับการซ่อมแซมโดยด่วน

จากผลการสำรวจนี้สามารถจะสรุปได้ว่า ความเสียหายส่วนใหญ่ของอาคารในบริเวณเขตการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของทั้ง 5 หน่วยงานนี้ได้แก่

- (1) การแตกร้าวของผนัง เนื่องจากการทรุดตัวของอาคารรองรับ
- (2) การแตกร้าวของผนัง ระหว่างผนังกับเสา ผนังกับคาน และบริเวณวงกบ ประตูหน้าต่าง เนื่องจากขาดเหล็กยึด
- (3) การร้าวซึมของน้ำบนผืนกระเบื้องและฝ้าเพดาน อันเกิดจากหลังคารั่ว
- (4) การทรุดของพื้นดินรอบบริเวณอาคาร
- (5) พื้นชั้นล่างในตัวอาคารทรุดเป็นแอ่งตรงกลาง
- (6) การแตกร้าวของโครงสร้างบันไดคอนกรีตที่ยานพัก
- (7) ปูนฉาบกระเทาะหลุด เนื่องจากปูนฉาบหมดอายุ

4.2 ข้อเสนอแนะ

เพื่อป้องกันความเสียหายมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดแก่ตัวอาคาร คณะผู้วิจัยเห็นสมควร เสนอข้อแนะนำต่อไปนี้ สำหรับวิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานไว้เพื่อพิจารณา

- (1) วิศวกรควรออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง ระวางรอยต่อระหว่างตัวอาคาร โดยต้องคำนึงถึงการร้าวซึมของน้ำบนผืนชั้นหลังคา การมุงกระเบื้องหลังคา ควรพิจารณาใช้วัสดุที่ช่วยลดรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้อง ให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้

- (2) การออกแบบพื้นชั้นล่างของอาคาร ควรกำหนดให้พื้นชั้นนี้วางอยู่บนคานคอดิน หรือ เข็มรับพื้นโดยอิสระ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้พื้นแตกร้าวอันเนื่องจากการทรุดตัวของพื้นดินที่อยู่ภายใต้พื้น
- (3) การออกแบบรอยต่อระหว่างถนนกับอาคาร ควรคำนึงถึงความสวยงามและความเรียบร้อยของรอยต่อ หลังจากที่ดินถนนได้ทรุดตัวแยกออกจากตัวอาคารแล้ว
- (4) การออกแบบพื้นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องคำนึงถึงการยึดหดตัวของพื้นหลังคานี้ อันเนื่องมาจากความร้อนอันแรงกล้าของแสงอาทิตย์ ควรเสริมเหล็กสองชั้นอีกทั้งการถ่ายเทของน้ำฝนด้วย เพื่อมิให้น้ำขังอยู่
- (5) ผู้คุมงาน ต้องควบคุมให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบโดยเคร่งครัด เช่น กรณีของการแตกร้าวของเสา เนื่องจากกระยะหุ้มเหล็กของคอนกรีตไม่ถูกต้องตามแบบ เป็นต้น
- (6) เพื่อป้องกันการแตกร้าวของผนังบริเวณทางบกระฆังหน้าต่าง ควรมีแบบรายละเอียดแสดงการก่อสร้างของบริเวณดังกล่าว
- (7) การต่อเติมอาคาร ควรปรึกษาขอความเห็นจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทุกครั้ง
- (8) เมื่อมีการต่อเติมอาคาร หรือสร้างอาคารที่ล้อมขึ้นมายึดกับอาคารแรก ซึ่งได้สร้างมาก่อนเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว นอกจากจะตัดอาคารที่สร้างใหม่ให้ขาดจากอาคารเดิมแล้ว หลังคาก็จะต้องได้รับการตัดขาดจากกันด้วย เพื่อมิให้เกิดการทรุดและแตกร้าว ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหลังคารูปส่ว หรือหลังคาแบบประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กก็ตาม
- (9) ทางเท้าตลอดจนบันไดขึ้นลงชั้นล่างที่ติดดิน ขอให้ออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ทั้งนี้โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของคานรับพื้นชั้นล่าง หรือคานคอดินก็ได้
- (10) รางระบายน้ำฝนของหลังคา จะต้องมีย่านกว้างกว่าปัจจุบัน และมีจำนวนให้เพียงพอ เพื่อระบายน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนาแน่น มีอาคารหลายหลังที่น้ำฝนไหลระบายออกไม่ทัน ทำให้ล้นเข้าเพดาน ทำให้เกิดคราบน้ำซึมลึกลง และบรรดาเคร่าไม้ ตลอดจนไม้ระแนง ไม้แป้น ไม้ฉันทัน เกิดผุ ทำให้อายุใช้งานสั้น



(145)

- (11) การใช้งานของห้องต่าง ๆ ควรให้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ มีบางห้องได้ถูกตัดแปลงเป็นห้องเก็บวัสดุหมัก ๆ และวัสดุตัดไฟได้ ซึ่งทำให้ความหนาแน่นอาคารรับน้ำหนักมากเกินไปความสามารถ นอกจากนั้น ยังอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้อาคารได้

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วัชรารักษ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ได้ให้กำลังใจ และช่วยกระตุ้นให้การวิจัยนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณท่านหัวหน้าตึกต่าง ๆ ท่านหัวหน้าภาควิชา ท่านคณบดีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เอื้ออำนวยให้ความสะดวกแก่มิติด และอาจารย์ผู้วิจัย ซึ่งได้ไปสำรวจตึกต่าง ๆ ด้วยตนเอง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของฝ่ายวางแผนและพัฒนา ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย