


บทที่ 2

ความรู้เบื้องต้นทางวิชาการ

2.1 เฟอไรต์ (Ferrite)


เฟอไรต์จัดเป็นวัสดุที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นวัสดุแม่เหล็ก (Magnetic Material) กันอย่างกว้างขวาง มีการปรับปรุงสมบัติของเฟอไรต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องแปลงไฟฟ้า (Transformer) สวิตชิงโมด เพาเวอร์ซัพพลาย (Switching mode Power Supply) อินเวอร์เตอร์ (Inverters) คอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย เป็นต้น เนื่องจากข้อดีที่เฟอไรต์มีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้งานที่ความถี่มากกว่า 60 เฮิร์ต (Hz) มีขนาดเล็ก สามารถใช้ได้กับทั้งกระแสสลับและกระแสไฟตรง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มีการยอมรับเฟอไรต์กันอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน

เฟอไรต์จัดเป็นเฟอร์โรแมกเนติก (Ferromagnetic) ที่มีสารละลายของแข็ง (Solid Solution) ของออกไซด์ผสมโดยมี Fe_2O_3 เป็นองค์ประกอบหลัก เนื้อสารประกอบด้วย โดเมน (domain) เล็ก ๆ ที่มีโมเมนต์แม่เหล็กหันไปในทิศทางเดียวกัน และมีหลาย ๆ โดเมน เมื่อสารแม่เหล็กถูกเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กโดยการเพิ่มความเข้มของสนามแม่เหล็ก โดเมนเหล่านี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนทิศทางให้โมเมนต์แม่เหล็กอยู่ในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็ก ดังภาพที่ 1 เมื่อ B คือ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux density) และ H คือ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic field strength)

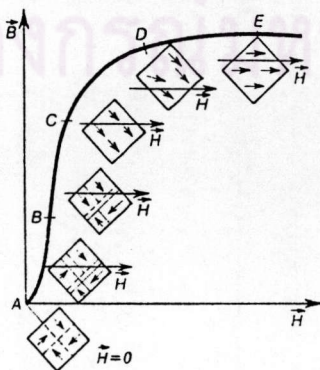

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็ก เมื่อค่าความเข้มสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงโดเมนเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนขึ้นอยู่กับ การเพิ่มหรือลดความเข้มสนามแม่เหล็ก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากค่อย ๆ เพิ่มความเข้มสนามแม่เหล็ก ในช่วงแรก ๆ ขณะที่โดเมนยังไม่เปลี่ยนทิศทาง ถ้าเอาสนามแม่เหล็กออก โดเมนก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้ ความชัน (Slope) ในช่วงนี้เราเรียกว่า ความซึมซาบทางแม่เหล็ก (Initial Permeability, μ_{i}) ถ้าเพิ่มความเข้มสนามแม่เหล็กต่อไปจะทำให้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) เพิ่มมากขึ้น จะได้ค่าความชันสูงสุด (μ_{max}) และในที่สุดโดเมนก็จะหมุนตัวไปในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็ก สารแม่เหล็กถูกเหนี่ยวนำถึงจุดอิ่มตัว

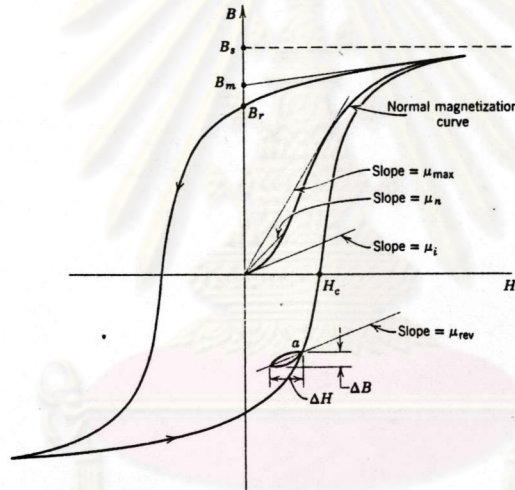

ภาพที่ 2 แสดงสมบัติทางแม่เหล็ก และฮิสเตอร์ีซิส ลูป ที่เกิดจากปฏิกริยาของโดเมน

โดยอาศัยทฤษฎีเดียวกัน เมื่อลดความเข้มสนามแม่เหล็กลงค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) จะไม่กลับไปสู่ศูนย์ แต่จะหยุดค้างอยู่ที่ B_r (Remanence) เนื่องจากผลการเรียงตัวของโดเมน เมื่อสนามแม่เหล็กถูกเปลี่ยนทิศทางต้องใช้ความเข้มโคเอซิฟฟอร์ด (Coercive force, H_c) เข้ามาเหนี่ยวนำเพื่อให้ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กมีค่าเป็นศูนย์ แต่ไม่ตรงตำแหน่งเดิม และการที่สนามแม่เหล็กเปลี่ยนทิศทางกลับไปกลับมาเช่นนี้ ทำให้เกิดฮิสเตอร์ีซิส ลูป ดังภาพที่ 2 และฮิสเตอร์ีซิส ลูปนี้ จะเป็นลักษณะเฉพาะของเฟอร์ไรต์ชนิดหนึ่ง ๆ เท่านั้น

เฟอร์ไรต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ซอฟท์ เฟอร์ไรต์ (Soft Ferrite) และฮาร์ด เฟอร์ไรต์ (Hard Ferrite)


ก. ซอฟท์ เฟอร์ไรต์ จัดเป็นวัสดุที่ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย จะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กเมื่อเอาสนามแม่เหล็กออก มีความซึมซาบทางแม่เหล็ก (Permeability) สูง ฮิสเตอร์ีซิส ลูป (Hysteresis loop) แคบ ค่าโคเออร์ซีฟ พอร์ค (Coercive force) ต่ำ เฟอร์ไรต์ ที่ใช้กันแพร่หลายมากได้แก่ แมงกานีส-ซิงค์ เฟอร์ไรต์ (Manganese-Zinc Ferrite) ซึ่ง มีคุณภาพดีเมื่อนำไปใช้งานที่ความถี่ 1 ถึง 1500 กิโลเฮิร์ต (kHz) และนิเกิล-ซิงค์ เฟอร์ไรต์ (Nickel-Zinc Ferrite) ซึ่งใช้งานได้ดีที่ความถี่ 0.1 ถึง 200 เมกะเฮิร์ต (MHz)

ข. ฮาร์ด เฟอร์ไรต์ สารแม่เหล็กพวกนี้จะมีค่าโคเออร์ซีฟ พอร์คสูง มีสมบัติ ทางแม่เหล็กสูง ตัวอย่างของฮาร์ด เฟอร์ไรต์ เช่น แบเรียม เฟอร์ไรต์ (Barium Ferrite) สตรอนเทียม เฟอร์ไรต์ (Strontium Ferrite) เป็นต้น

แมงกานีส-ซิงค์ เฟอร์ไรต์ จัดเป็นสารแม่เหล็กประเภท ซอฟท์ เฟอร์ไรต์ มีโครงสร้างเป็น สปิเนล (Spinel) ชนิด อินเวิร์ส สปิเนล (Inverse Spinel) มีสูตร ทัวไปคือ AB_2O_4 ลักษณะหน่วยเซลล์เป็นรูปลูกบาศก์ (Cubic) องค์ประกอบที่สำคัญของแมงกานีส-ซิงค์ เฟอร์ไรต์ คือ เหล็กออกไซด์ (Fe_2O_3) แมงกานีส ออกไซด์ (Mn_2O_4) และซิงค์ ออกไซด์ (ZnO) สำหรับเหล็กออกไซด์ควรมีปริมาณมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โมล เนื่องจากเหตุผลเพื่อ เปลี่ยนสถานะไปเป็น FeO เพื่อปรับสมบัติบางประการทางแม่เหล็ก ส่วนแมงกานีสออกไซด์ และ ซิงค์ ออกไซด์ สามารถเปลี่ยนได้หลายค่าตามความเหมาะสม

Material	Saturation flux density (gausses)	Resistivity (ohm-cm)
Iron	21500	10×10^{-6}
Silicon-Iron	20000	50×10^{-6}
79% Nickel Iron	8000	55×10^{-6}
Mn-Zn Ferrite	4000-5000	$10^2 - 10^3$
Ni-Zn Ferrite	3000-4000	10^4
Yttrium.-Iron Garnet	1750	$10^{10} - 10^{12}$

ตารางที่ 1 แสดงสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็กชนิดต่าง ๆ

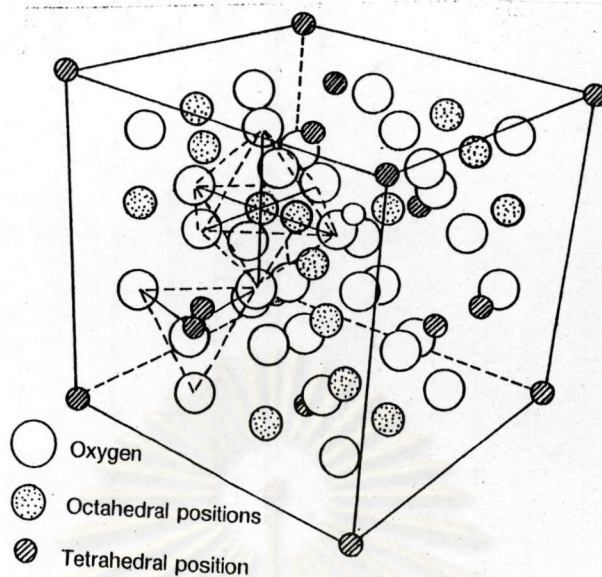

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างผลึกแบบสปินเนล

2.2 แกนแม่เหล็กเฟอร์ไรต์ (Ferrite Core)

จัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเครื่องแปลงไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวนำหรือทางเดินของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux) ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กขึ้นบนแกนเฟอร์ไรต์ มีผลทำให้เกิดความหนาแน่นฟลักซ์ (Flux density) สูงกว่าการเหนี่ยวนำเป็นแกนเหล็กธรรมดาเนื่องจากเฟอร์ไรต์มีค่าอิ่มตัวฟลักซ์แม่เหล็ก (Saturation Magnetic Flux) ที่ค่อนข้างสูงประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เกาส์ จึงได้มีการพัฒนาเพื่อนำแกนแม่เหล็กเฟอร์ไรต์มาใช้ในเครื่องแปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหม้อแปลงสวิตชิง (Switching Transformer)

เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้แกนภายในเครื่องแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นโลหะในหลายทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการในการควบคุมการสูญเสียพลังงานให้อยู่ในอัตราต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัด คือ เอ็ดดีเคอร์เรนต์ ลอส วิธีการแก้ไขที่ปรับปรุงแกนโลหะเพื่อลดการสูญเสียพลังงานทำได้โดยการนำเอาโลหะแผ่นบาง ๆ หลาย ๆ แผ่นมาอัดซ้อนหลาย ๆ ชั้น หรืออาจใช้เทคนิคการเคลือบฟิล์มบาง ๆ ของธาตุโลหะบางชนิดลงบนแผ่นโลหะ หรืออาจนำแผ่นโลหะไปผ่านขบวนการทางความร้อนแล้วปล่อยให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วในสภาวะสุญญากาศ หรืออาจผสมธาตุบางชนิดเข้าไป เช่น ซิลิคอน ก็สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่ค่อนข้างต่ำ (ไม่เกิน 10 kHz)

แมงกานีส-ซิงค์ เฟอร์ไรท์ จึงเป็นวัสดุตัวหนึ่งที่ได้รับคิดค้น พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทน และพบว่าเป็นได้สูงในการลดการสูญเสียพลังงานภายในแกนเครื่องแปลงไฟฟ้า (Transformer Core) ในช่วงความถี่ใช้งานที่สูงขึ้น กล่าวคือ แกนเครื่องแปลงไฟฟ้าที่ทำจาก แมงกานีส-ซิงค์ เฟอร์ไรท์ จะให้คุณสมบัติทางแม่เหล็กที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ค่าความต้านทานทางไฟฟ้าสูง และค่าการสูญเสียพลังงานที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับแกนเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบเก่าที่ทำจากโลหะ

2.3 แม่เหล็กและการสูญเสียพลังงาน (Magnetic and Power loss)

การนำเฟอร์ไรท์ไปทำเป็นแกนในเครื่องแปลงไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบงานการโทรคมนาคม และไฟฟ้ากำลังนั้น ในแง่ทฤษฎีค่าความซึมซาบทางแม่เหล็ก (Initial Permeability) นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เรื่องการสูญเสียพลังงานจะถูกจัดให้มีความสำคัญเป็นอันดับแรก

การสูญเสียพลังงาน (Power loss) เป็นที่ทราบกันดีว่า การสูญเสียพลังงานของแม่เหล็กภายในแกน (Core loss) สามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ

ก. เอ็ดดี เคอเรนท์ ลอสส์ (Eddy Current loss) เกิดจากกระแสไหลวนภายในแกนเนื่องจากการเหนี่ยวนำในแกนเองประกอบกับภายในแกนเองจะมีความต้านทานอยู่ด้วย ดังนั้น จะเกิดกำลังไฟฟ้า (I^2R) ขึ้นในแกนและแสดงผลออกมาในรูปของความร้อน

เอ็ดดี เคอเรนท์ ลอสส์ สามารถลดได้โดยการปรับปรุงสมบัติของเกรนและขอบเกรนภายในโครงสร้างจุลภาค

ข. ฮีสเตอรีซิส ลอสส์ (Hysteresis loss) เกิดจากการกลับตัวของฟลักซ์แม่เหล็กภายในแกนเนื่องจากอิทธิพลของขั้วแม่เหล็ก ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นในแกนกลางเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อแกนหมุนตัวผ่านขั้วเหนือ และขั้วใต้ทำให้เกิดการกลับของฟลักซ์แม่เหล็กที่แกน ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าการสูญเสียที่เกิดจากความถี่ใช้งานโดยตรง

ฮีสเตอรีซิส ลอสส์ สามารถทำให้ลดลงได้โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมี หรือ ปรับปรุงความหนาแน่นให้สูงขึ้น และ/หรือ ลดความเค้น (Stress) ภายในเกรน และบริเวณขอบเกรน

ค. เรสซิดวล ลอส (Residual loss) เป็นความสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากการใช้งาน และสัมบัติของแกนโดยตรง อย่างไรก็ตามจะไม่ค่อนข้างถึงเนื่องจากมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการสูญเสียพลังงานแบบอื่น

โดยทั่วไปการสูญเสียพลังงาน (P_b) คือ ผลรวมของการสูญเสียพลังงานทุกชนิด เช่น เอ็ดดี เคิเรนท ลอส (P_e) ฮีสเตอร์ซิส ลอส (P_h) และเรสซิดวล ลอส (P_r) จึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้

$$P_b = P_h + P_e \dots\dots(1)$$

ซึ่งจะเห็นได้ว่า $P_b - P_h$ ก็คือ เอ็ดดี เคิเรนท ลอส (P_e) นั่นเอง

$$P_b - P_h = P_e$$

เมื่อนำมาประกอบเข้ากับเทอมของความถี่ จะนำไปสู่ผลที่เป็นปฏิภาคกับค่าความต้านทานไฟฟ้า (r) ดังนี้

$$P_b - P_h = P_e = (\pi^2 / 4) R^2 f^2 B_m^2 / r \dots\dots(2)$$

- เมื่อ R = ขนาดวงจรของเอ็ดดี เคิเรนท
- f = ความถี่ใช้งาน
- B_m = ค่าแมกเนติก ฟลักซ์
- r = ค่าความต้านทาน

จากสูตรข้างบน สามารถสรุปได้ว่า ถ้าหากค่าความต้านทานไฟฟ้า (r) มีค่าสูงขึ้น ค่าเอ็ดดี เคิเรนท ลอส (P_e) ก็จะมีค่าต่ำลง

แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากพิจารณาในแง่ทฤษฎีเกี่ยวกับการสูญเสียพลังงานภายในแกน จะพบว่า คอรัลอส (P_e) เกิดจากการเพิ่มขึ้นของฟังก์ชัน ฮีสเตอร์ซิส ลอส (P_h) และเอ็ดดี เคิเรนท ลอส (P_e) นั่นคือ

$$P_c = f (P_h, P_e) \dots\dots(3)$$