

การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ



นายรัฐกร อุดมสุข

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2553

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



5 1 7 1 4 3 7 8 2 1

THE OVERALL EFFECTIVENESS IMPROVEMENT OF MACHINES IN REFRACTORY  
BRICK PRODUCTION PROCESS



Mr.RATTAKORN UDOMSOOK

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Engineering Program in Industrial Engineering

Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2010

Copyright of Chulalongkorn University

530186

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรใน  
กระบวนการผลิตอิฐทนไฟ

โดย

นายรัฐกร อุดมสุข

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน  
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ


  
..... คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศศิริวงค์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประดมพงศ์)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร)

  
..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ)

  
..... กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร)

รัฐกร อุดมสุข : การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ (THE OVERALL EFFECTIVENESS IMPROVEMENT OF MACHINES IN REFRACTORY BRICK PRODUCTION PROCESS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 หลัก: ผศ.ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร, 134 หน้า

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตอิฐทนไฟ ดำเนินการศึกษากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอาการขัดข้องของเครื่องจักรและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการผลิตในสายงานวิกฤติ (Critical Activity Path) ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) โดยประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and effects Analysis: FMEA) ได้แก่ ระดับความรุนแรง (S) ระดับอัตราการเกิดข้อขัดข้อง (O) และระดับความสามารถการตรวจจับ (D) อาการขัดข้องของเครื่องจักร ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้มีการทบทวน การออกแบบการทำงานของชิ้นส่วนใหม่ สำหรับอาการขัดข้องที่มีระดับความรุนแรงและระดับการตรวจจับที่มีค่าสูง ซึ่งมีผลให้ค่าดัชนีความเสี่ยงสูงด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจติดตามการทำงานของเครื่องจักรเพื่อสามารถประเมินอาการเครื่องจักรก่อนขัดข้อง

ผลการศึกษาพบว่า (1) การจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาสามารถจัดได้ดังนี้ เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องผสม เครื่องชั่ง และเตาเผา ตามลำดับ (2) ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF) ในสายงานวิกฤติเพิ่มขึ้นจากเดิม 94:18 ชั่วโมง เป็น 119:48 ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 27 (3) ผลจากค่า MTBF ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการเดินเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) ในสายงานวิกฤติ ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องผสม เครื่องอัดขึ้นรูป และเตาเผา มีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 89.23% 85.25% 75.33% และ 82.13% ตามลำดับ เป็น 89.69% 88.07% 82.09% และ 86.27% ตามลำดับ

ภาควิชา : วิศวกรรมอุตสาหกรรม...ลายมือชื่อผู้ผลิต .....  
 สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหกรรม...ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก .....  
 ปีการศึกษา : .....2553.....



## 5171437821 : MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING

KEYWORDS : FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS / CRITICAL ACTIVITY  
PATH / RPN / MTBF / OEE

RATTAKORN UDOMSOOK : THE OVERALL EFFECTIVENESS  
IMPROVEMENT OF MACHINES IN REFRACTORY BRICK PRODUCTION  
PROCESS. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. SOMCHAI PUAJINDANETR,  
Ph.D, PAGES 134 pp.

The objective of this research was to increase the effectiveness of machines in Refractory Brick Production Process. The study was started with studying all related activities of the process, analyzing symptom of machine breakdown affecting to the critical activity path of the production process. The Failure Mode and effects Analysis (FMEA) was applied. The Risk Priority Number (RPN) of machines was determined by considering the Severity (S), Occurrence (O), and Detection (D). High Severity (S) and Detection (D) were first priority to improve. Redesigning an existing component for operation improvement and installing monitoring equipment for assessing machine operation before break down were implemented.

The results showed that (1) the significant machines for maintenance were as press machine, mixer, weighting machine and kiln, respectively (2) the Mean Time Between Failure (MTBF) of machines in production line before improvement was increased from 94:18 Hr to 119:48 Hr or increased by 27%, (3) according to increasing of MTBF that lead to increase machine available time, the overall equipment effectiveness (OEE) of each machines within the critical path such as weighing, mixing, pressing and furnace were increased from 89.23% 85.25% 75.33% and 82.13% to 89.69% 88.07% 82.09% and 86.27%, respectively.

Department : Industrial Engineering..... Student's Signature .....  
Field of Study : Industrial Engineering..... Advisor's Signature .....  
Academic Year : 2010.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัวจินดาเนตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านได้กรุณาให้คำแนะนำแนวทางการทำวิจัย และให้ข้อคิดต่างๆ ในการดำเนินงานวิจัยมาด้วยดี ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประภมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสถิตเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนาภรณ์กาญจนสุนทร ที่ได้ให้คำชี้แนะ เพื่อให้การวิจัยออกมาอย่างถูกต้อง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ. ที่นี้ด้วย และขอขอบคุณพี่ๆ อธิการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฐ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย.....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 การบำรุงรักษาเครื่องจักร.....	5
2.2 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE).....	7
2.3 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA).....	11
2.3.1 หลักการทั่วไป.....	11
2.3.2 ประเภทของ FMEA.....	13
2.3.3 ขั้นตอนการทำ FMEA.....	13
2.3.4 ลำดับขั้นตอนการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ.....	15
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	25

3	การศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานตัวอย่างในปัจจุบัน.....	29
3.1	กระบวนการผลิตและเครื่องจักร.....	29
3.2	ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในปัจจุบัน.....	31
3.3	เวลาเฉลี่ยก่อนเครื่องจักรเสีย.....	34
3.4	แนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง.....	36
3.4.1	ความรุนแรงและผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง.....	36
3.4.2	อัตราการเกิดอาการขัดข้อง.....	41
3.4.3	การตรวจจับอาการขัดข้อง.....	45
3.4.4	ดัชนีความเสี่ยงที่นำอาการขัดข้อง.....	48
3.5	ความสัมพันธ์ระหว่างอาการขัดข้องของเครื่องจักรกับความสูญเสีย 6 ประการ.....	51
4	วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	58
4.1	การจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร.....	59
4.2	การวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องและมาตรการแก้ไข.....	59
4.2.1	กลุ่มรากเหง้าของปัญหา.....	59
4.2.2	กลุ่มทราบสาเหตุแน่ชัด.....	60
4.3	การประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร.....	60
4.4	แนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง.....	60
4.5	การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง.....	60
4.5.1	เปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร.....	60
4.5.2	เปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF)..	60
4.5.3	เปรียบเทียบแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง.....	61
5	ผลการดำเนินงานวิจัย.....	62
5.1	ผลการจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร.....	62
5.2	ผลการวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องและมาตรการแก้ไข.....	67
5.2.1	ผลการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบใหม่.....	67
5.2.2	ผลการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ.....	84



5.3	ผลการประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร.....	103
5.4	ผลของแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรชำรุด.....	105
5.5	ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง.....	111
5.5.1	ผลการเปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร.....	111
5.5.2	ผลการเปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF).....	113
5.5.3	ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรชำรุด.....	114
6	สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	119
6.1	สรุปผลการศึกษา.....	119
6.2	อุปสรรคและปัญหาของการศึกษา.....	120
6.3	ข้อเสนอแนะ.....	121
	รายการอ้างอิง.....	122
	ภาคผนวก.....	124
	ภาคผนวก ก.....	125
	ภาคผนวก ข.....	127
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	134

## สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	ลำดับในการจัดทำ FMEA.....	12
ตารางที่ 2.2	ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (S).....	18
ตารางที่ 2.3	ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินอัตราการเกิดข้อบกพร่อง (O).....	20
ตารางที่ 2.4	ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบควบคุม (D).....	21
ตารางที่ 2.5	ตัวอย่างตารางการประเมิน FMEA .....	24
ตารางที่ 3.1	ตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของแต่ละงาน.....	30
ตารางที่ 3.2	ข้อมูลงานซ่อมบำรุงในปี 2009.....	30
ตารางที่ 3.3	สถิติการขัดข้องและประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร.....	35
ตารางที่ 3.4	ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบ เครื่องชั่ง (W).....	37
ตารางที่ 3.5	ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบ เครื่องผสม (M).....	38
ตารางที่ 3.6	ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบ เครื่องอัดขึ้นรูป(P).....	39
ตารางที่ 3.7	ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบ เตาเผา (K).....	40
ตารางที่ 3.8	ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เครื่องจักรทำงาน.....	41
ตารางที่ 3.9	ตารางแสดงการประเมินอัตราการเกิดข้อบกพร่องเครื่องชั่ง (W).....	42
ตารางที่ 3.10	ตารางแสดงการประเมินอัตราการเกิดข้อบกพร่องเครื่องผสม (M).....	43
ตารางที่ 3.11	ตารางแสดงการประเมินอัตราการเกิดข้อบกพร่องเครื่องอัดขึ้นรูป (P).....	44
ตารางที่ 3.12	ตารางแสดงการประเมินอัตราการเกิดข้อบกพร่องเตาเผา (K).....	45
ตารางที่ 3.13	ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องชั่ง (W).....	45
ตารางที่ 3.14	ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องผสม (M).....	46
ตารางที่ 3.15	ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องขึ้นรูป (P).....	47
ตารางที่ 3.16	ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเตาเผา (K).....	48
ตารางที่ 3.17	ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงชี้หน้าเครื่องชั่ง (W) .....	49

	หน้า
ตารางที่ 3.18 ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำเครื่องผสม (M).....	50
ตารางที่ 3.19 ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำเครื่องอัดขึ้นรูป (P).....	50
ตารางที่ 3.20 ตารางแสดงการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำเตาเผา (K).....	51
ตารางที่ 3.21 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องชั่ง (W).....	52
ตารางที่ 3.22 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องผสม (M).....	53
ตารางที่ 3.23 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องขึ้นรูป (P).....	54
ตารางที่ 3.24 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเตาเผา (K).....	56
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงกลุ่มของปัญหา.....	64
ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการจัดกลุ่มการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา.....	65
ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของ Electronic Unit ของรถซึ่งไม่มีไฟ เข้า.....	68
ตารางที่ 5.4 ตารางแสดงวิเคราะห์ Why-Why ของยางปาดดิน.....	75
ตารางที่ 5.5 ตารางแสดงแนวทางในการเลือกวิธีแก้ไขปัญหา Filling box unit.....	76
ตารางที่ 5.6 ตารางแสดงตัวอย่างมาตรฐานการตรวจ Filling Box ก่อนปรับปรุง.....	78
ตารางที่ 5.7 ตารางแสดงตัวอย่างมาตรฐานการตรวจ Filling Box หลังปรับปรุง.....	79
ตารางที่ 5.8 ตารางแสดงวิเคราะห์ Why-Why ของ Seal รั่วที่ Mould Locking Unit....	83
ตารางที่ 5.9 ตารางแสดงแนวทางในการเลือกวิธีแก้ไขปัญหา Safety unit ตัวกดไม่ ทำงาน.....	85
ตารางที่ 5.10 ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของ Skip Hoist.....	97
ตารางที่ 5.11 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องชั่ง.....	103
ตารางที่ 5.12 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องผสม.....	104
ตารางที่ 5.13 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องอัดขึ้นรูป.....	104
ตารางที่ 5.14 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องเตาเผา.....	105
ตารางที่ 5.15 ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เครื่องจักรทำงาน.....	105

	หน้า
ตารางที่ 5.16 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเครื่องขึง(W)..	106
ตารางที่ 5.17 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของ เครื่องผสม (M).....	106
ตารางที่ 5.18 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของ เครื่องอัดขึ้นรูป (P) .....	107
ตารางที่ 5.19 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเตาเผา (K)...	108
ตารางที่ 5.20 ตารางแสดงผลการประเมินหลังทำการปรับปรุง.....	109
ตารางที่ 5.21 ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่า OEE ก่อนและหลังการปรับปรุง.....	111
ตารางที่ 5.22 ตารางแสดงค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นาก่อนและหลังปรับปรุง.....	115



**ศูนย์วิจัยทรัพยากร**  
**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญภาพ

	หน้า	
รูปที่ 2.1	แสดงรายละเอียดการคำนวณค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)...	10
รูปที่ 3.1	กระบวนการผลิตอิฐทนไฟ.....	29
รูปที่ 3.2	สายงานวิกฤติในกระบวนการผลิต.....	30
รูปที่ 3.3	Flow diagram ของกระบวนการผลิต.....	31
รูปที่ 3.4	ข้อมูล OEE ของเครื่องซึ่งรายเดือน ปี 2009.....	32
รูปที่ 3.5	ข้อมูล OEE ของเครื่องผสมรายเดือน ปี 2009.....	33
รูปที่ 3.6	ข้อมูล OEE ของเครื่องอัดขึ้นรูปรายเดือน ปี 2009.....	33
รูปที่ 3.7	ข้อมูล OEE ของเตาเผารายเดือน ปี 2009.....	34
รูปที่ 3.8	ค่า MTBF ของสายการผลิตรายเดือนในปัจจุบัน.....	36
รูปที่ 3.9	จำนวนความสัมพันธ์ระหว่างอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการ.....	57
รูปที่ 5.1	การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาอาการขัดข้อง.....	63
รูปที่ 5.2	รอกหิ้วสายไฟ.....	69
รูปที่ 5.3	รางรถซึ่ง.....	70
รูปที่ 5.4	รางในจุดที่จะเกิดการขัดตัว.....	70
รูปที่ 5.5	รอกสีกจากการเบียดกับราง.....	71
รูปที่ 5.6	ตัวอย่างรอกที่ทำการปรับปรุง.....	71
รูปที่ 5.7	อุปกรณ์อย่างง่ายในการทดสอบรอกและราง.....	72
รูปที่ 5.8	ลักษณะการทำงานของชุด Charger Unit.....	73
รูปที่ 5.9	ลักษณะตำแหน่งการเกิดการสึกของยางปาดดิน.....	74
รูปที่ 5.10	ภาพยางปาดดินสึก.....	75
รูปที่ 5.11	แบบอุปกรณ์ที่ติดเพื่อแก้ปัญหา ยางปาดดิน.....	77
รูปที่ 5.12	Charger ในตำแหน่งต่างๆ.....	80
รูปที่ 5.13	การปรับปรุงระบบ Charger.....	81
รูปที่ 5.14	Mould locking.....	82
รูปที่ 5.15	Sensor ของ Safety unit เครื่องอัดขึ้นรูป.....	85

รูปที่ 5.16	ระบบ Light Beam Sensor ก่อนปรับปรุง.....	87
รูปที่ 5.17	ระบบ Light Curtain Sensor หลังปรับปรุง.....	87
รูปที่ 5.18	ชุด Card Control ของรถขั้่ง.....	88
รูปที่ 5.19	ตัววัดระยะรอบการเคลื่อนที่ encoder ของรถขั้่ง.....	89
รูปที่ 5.20	ใบกวนเครื่องผสม.....	89
รูปที่ 5.21	สายพานที่ขาด.....	90
รูปที่ 5.22	แสดงภาพสายพานเบียดขั้่ง.....	91
รูปที่ 5.23	ชุดปรับสายพาน.....	91
รูปที่ 5.24	Discharge Gate ของเครื่องผสม.....	92
รูปที่ 5.25	กระบอกลมของฝาปิดด้านล่างเครื่องผสม.....	93
รูปที่ 5.26	Proximity Switch ของเครื่องผสม.....	94
รูปที่ 5.27	Motor Gear ใหม่.....	95
รูปที่ 5.28	Motor กว้านของ Skip Hoist.....	96
รูปที่ 5.29	ลูกปืนและรางประคอง Skip Hoist.....	98
รูปที่ 5.30	Wafex Pump ของเครื่องผสม.....	99
รูปที่ 5.31	Gripper ตัวจับอิฐของเครื่องอัดขึ้นรูป.....	100
รูปที่ 5.32	สายกระบอกล Hydraulic ของเครื่องอัดขึ้นรูป.....	101
รูปที่ 5.33	Pump ส่งน้ำมันไฮดรอลิค.....	102
รูปที่ 5.34	เกจวัดการเลี้ยงอิฐ.....	103
รูปที่ 5.35	การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเดินเครื่อง (A).....	112
รูปที่ 5.36	การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (P).....	112
รูปที่ 5.37	การเปลี่ยนแปลงของอัตราคุณภาพ (Q).....	112
รูปที่ 5.38	การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE).....	113
รูปที่ 5.39	ผลการเปลี่ยนแปลง MTBF ก่อนและหลังปรับปรุง.....	114
รูปที่ 5.40	เปลี่ยนแปลงผลการปรับปรุงอาการขัดข้อง.....	118

## บทที่ 1

### บทนำ

ในปัจจุบันการใช้วัสดุทนไฟสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตแก้ว อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม และอุตสาหกรรมบอยล์เลอร์ มีความต้องการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านั้น สิ่งที่มาตามคือ การแข่งขันในตลาดการขายวัสดุทนไฟที่สูงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมการรองรับกับความต้องการใช้วัสดุทนไฟที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ต้องตระหนักถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยพยายามขจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจะถูกนำมาใช้

ดังนั้นความพร้อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตจะต้องได้รับการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งสามารถรองรับการใช้งานในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันโรงงานตัวอย่างเจริญเติบโตและต้องแข่งขันกับคู่แข่งจำนวนมาก การเดินเครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพจึงเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น ซึ่งการจัดการและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่มีนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยในการใช้งานเครื่องจักรต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาเป็นส่วนที่มีความสำคัญมาก ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงสมรรถนะงานซ่อมบำรุงรักษา และในการจัดการงานซ่อมบำรุง อีกทั้งยังช่วยให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุงได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการที่ขาดทรัพยากรหลายๆอย่าง เช่น คนที่มีความรู้ความชำนาญ เครื่องจักรที่ทันสมัย วัสดุหรืออะไหล่ ในการซ่อมที่จัดหาได้ตามความต้องการ วิธีการจัดสรรกำลังพล วิธีการซ่อมและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และการที่ไม่ทราบถึงผลกระทบจากความเสียหายของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นเป็นความเสี่ยงในการดูแลเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

ดังนั้นงานวิจัยนี้ทำการศึกษาในส่วนของการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในการผลิตอิฐทูนไฟ โดยประยุกต์ใช้ระบบการประเมินความสำคัญของเครื่องจักรตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure mode and effect analysis, FMEA) และคัดเลือกผลกระทบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีต่อกระบวนการผลิตมาทำการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงขึ้น

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตอิฐทูนไฟ

## 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ได้กำหนดขอบเขตของการทำวิจัย ไว้ดังนี้

1. การศึกษาและวิจัยจะทำการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีผลต่อความปลอดภัยกับการทำงานและกระบวนการผลิตอิฐทูนไฟ ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องผสม เครื่องอัดขึ้นรูป และเตาเผา
2. การศึกษาและวิจัยนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลเชิงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง

## 1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินงานวิจัย มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยได้ ดังนี้



1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร การวิเคราะห์อาการขัดข้อง และผลกระทบ
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอาการขัดข้องของเครื่องจักรของบริษัท ตัวอย่าง
3. วิเคราะห์อาการขัดข้องของเครื่องจักรและผลกระทบที่มีต่อกระบวนการผลิตในสายงานวิกฤติ ณ ปัจจุบันดังนี้
  - 3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องของเครื่องจักรกับความสูญเสีย 6 ประการ ซึ่งส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร
  - 3.2 วิเคราะห์อาการขัดข้องของเครื่องจักรและผลกระทบที่มีผลต่อกระบวนการผลิต อิฐทวนไฟ ในสายงานวิกฤติ (Critical Activity Path) โดยประยุกต์ใช้แนวทางของเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and effects Analysis, FMEA) อ้างอิงจากอุตสาหกรรมรถยนต์
  - 3.3 ประเมินค่าความสำคัญของเครื่องจักรโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างระดับความรุนแรง (Severity of Effect, S) อัตราการเกิดอาการขัดข้อง (Occurrence, O) ความสามารถในการตรวจจับอาการขัดข้อง (Detection, D) และค่าดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ (Risk Priority Number, RPN) เพื่อจัดลำดับความรุนแรงของปัญหา
4. กำหนดเครื่องจักรและอาการขัดข้องในการปรับปรุงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
5. หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อลดอาการขัดข้องและผลกระทบจากปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
6. ติดตามผลเปรียบเทียบกับก่อนและหลังการปรับปรุงค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร อัตราการขัดข้อง และ ดัชนีความเสี่ยงชี้้นำ (RPN)
7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย มีดังนี้

1. สามารถจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทวนไฟ

3. ลดเวลาการเกิดความเสียหาย ชัดช่องของเครื่องจักร
4. สามารถช่วยในการตัดสินใจในด้าน การวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### แนวคิดและทฤษฎี

ในอุตสาหกรรมการผลิตการนำความรู้ในการบำรุงรักษามาใช้ ก็เพื่อดูแลเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้เครื่องจักรเหล่านี้หยุดทำงานเนื่องจากการชำรุดให้น้อยที่สุด ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด

สำหรับทฤษฎีที่กล่าวในบทนี้ประกอบด้วย หลักการบำรุงรักษา การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) และแนวทางของเทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย

#### 2.1 การบำรุงรักษาเครื่องจักร

จิตรา ฐักิจการพานิช (2544) งานบำรุงรักษาของการผลิต อาจนิยามได้ว่า “กิจกรรมทุกอย่างที่จำเป็นต่อการทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ อยู่ในสภาพที่สามารถทำงานหรือใช้งานได้ตามต้องการ”

วัตถุประสงค์ของงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร คือ การลดจำนวนครั้งของการชำรุดของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด ลดเวลาการซ่อมให้น้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายงานซ่อมทั้งทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect Breakdown Maintenance Cost) เพิ่มช่วงเวลาความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (Machine Availability Period) รวมถึงต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วย

โดยหลักการแล้วการบำรุงรักษา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance, BM)
2. การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM)

3. การซ่อมบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance, PdM)
4. การซ่อมบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance)

รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมได้แสดงดังต่อไปนี้

#### 1. การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance, BM)

การซ่อมบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้องเป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดและหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการบำรุงรักษาวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดดั้งเดิมในการบำรุงรักษา ซึ่งพนักงานในส่วนซ่อมบำรุงรักษาจะไปปฏิบัติงานซ่อมเมื่อมีการแจ้งว่าเครื่องจักรชำรุด อย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาแบบนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางลักษณะ เช่น เครื่องจักรที่ไม่มีควมซับซ้อน มีชิ้นส่วนอะไหล่พร้อมอยู่เสมอ หรือสามารถสั่งซื้อได้อย่างทันทีทันใด โดยควรจะเป็นการซ่อมบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

#### 2. การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance, PM)

การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นการทำการซ่อมบำรุงรักษาก่อนที่เครื่องจักร อุปกรณ์นั้นจะชำรุด โดยการคาดคะเนและจัดแผนการบำรุงรักษาไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการตระหนักถึงผลกระทบต่อการผลิตเมื่อมีความขัดข้องที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ การทำความสะอาดและการทำการหล่อลื่นให้ถูกวิธี การปรับแต่งให้เครื่องจักรเป็นไปตามคำแนะนำของคู่มือ รวมทั้งการปรับปรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกำหนดเวลา แต่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดการชำรุดของเครื่องจักรโดยไม่คาดคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยเร่งต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการใช้การซ่อมบำรุงรักษาแบบนี้จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปัญหาหนึ่งที่พบเสมอเมื่อทำการซ่อมบำรุงรักษาแบบนี้ คือ การเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ในบางกรณีอาจเป็นการรบกวนชิ้นส่วนในระบบอื่น โดยอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

#### 3. การซ่อมบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance, PdM)

การซ่อมบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เป็นการเฝ้าดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อที่จะค้นหาสัญญาณที่จะนำไปสู่การชำรุดของเครื่องจักร อุปกรณ์ และคาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งทำการซ่อมแซมและแก้ไขก่อนที่เครื่องจักร อุปกรณ์ นั้นจะชำรุด ซึ่งการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์สามารถทำได้โดยนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการเฝ้าติดตาม เงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis) การวัดอุณหภูมิโดยกราฟหรือเครื่องบันทึก (Thermography) การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบเกี่ยวกับการเสียดสีบนส่วนต่างๆของเครื่องจักร

(Tribology) การตรวจสอบด้วยอัลตราโซนิก (Ultrasonic) การวิเคราะห์น้ำมัน (Oil Analysis) การสังเกตด้วยตา (Visual inspection) เป็นต้น

#### 4. การซ่อมบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance)

การซ่อมบำรุงรักษาเชิงรุกเป็นการใช้เทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ค่อนข้างใหม่ สำหรับการอุตสาหกรรม เพราะแนวความคิดดังกล่าวจะมุ่งเน้นพิจารณาที่รากเหง้าของปัญหา (Root Causes of Failure) โดยที่รากเหง้าของปัญหาสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 8 อย่าง คือ

- ความไม่เสถียรทางเคมี (Chemical Stability)
- ความไม่เสถียรทางกายภาพ (Physical Stability)
- ความไม่เสถียรทางอุณหภูมิ (Temperature Stability)
- ความไม่เสถียรทางการสึกหรอ (Wear Stability)
- ความไม่เสถียรทางการรั่วไหล (Leakage Stability)
- การเกิดโพรงอากาศในระบบไฮดรอลิก (Cavitations)
- ความไม่เสถียรในระดับของสิ่งสกปรก (Contamination)
- ความไม่เสถียรจากการบิดตัวหรือการเยื้องศูนย์ (Distortion & Misalignment)

เมื่อใดที่มีการไม่สมดุลในระบบของเครื่องจักร อาจเกิดความไม่มี stability ในหนึ่งใน root causes ที่กล่าวมา หรืออาจจะมี ความไม่สมดุลในระบบมากกว่าหนึ่งสาเหตุก็เป็นได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ ในระบบไฮดรอลิก คือ การที่มีสิ่งสกปรก (Contaminates) หลุดเข้าไปในระบบ ซึ่งอาจเกิดจากการเติมน้ำมันที่สกปรกเข้าไปในระบบ การเสื่อมสภาพของไส้กรองอากาศ การชำรุด ฉีกขาดของซีล เป็นต้น โดยสิ่งสกปรกดังกล่าวจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบขาดสมดุลไป เมื่อวิศวกรหรือผู้ชำนาญการทราบถึง Root Causes ก็จะทำกาแก้ไขให้ระบบกลับคืนสู่สมดุล เช่น ใช้ไส้กรองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปลี่ยนซีลที่ขาด หรือทำการกรองน้ำมันที่สงสัยว่ามีสิ่งสกปรกผสมอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำเป็นต้องใช้ทั้งเครื่องมือ และบุคคลากรที่มีความชำนาญสูงในการค้นหา root causes แนวความคิดในการบำรุงรักษาแบบนี้จึงยังไม่แพร่หลายมากนัก

## 2.2 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)

นิยามของค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)

Dal (1999) ได้ให้คำนิยามของ OEE ไว้ว่า มีด้วยกันหลากหลายความหมาย โดยในเชิงของการซ่อมบำรุงรักษาที่ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) นั้น “OEE เป็นการรวมการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษา และการจัดการเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต”

Nakajima (1988) ได้เสนอแนะว่า “OEE เป็นตัววัดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ได้” และยังสามารถเสนออีกว่าการใช้งาน OEE ให้เกิดผลสูงสุดนั้นควรใช้ร่วมกับ QC Tools เช่น ผังพาเรโต และผังก้างปลา เป็นต้น ซึ่งการนำไปใช้งานแบบนี้เป็นจุดสำคัญในการคงอยู่ของระบบการวัดประสิทธิภาพของโรงงาน

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า OEE เป็นตัววัดกระบวนการทำงานมากกว่าการวัดเชิงกลยุทธ์ โดย OEE สามารถนำไปใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายระดับ ระดับแรก คือ ใช้ OEE ในการ benchmark กับประสิทธิภาพดั้งเดิมภายในโรงงาน ซึ่งในลักษณะนี้ จะเป็นการนำค่า OEE เดิมเปรียบเทียบกับค่า OEE ใหม่ ระดับที่สอง คือ สามารถใช้ค่า OEE ที่คำนวณจาก 1 สายการผลิต มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสายการผลิตอื่น ๆ หรือระหว่างโรงงานได้ โดยเน้นที่สายการผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่ดี ส่วนระดับที่สาม คือ ค่า OEE สามารถบอกถึงสมรรถนะของเครื่องจักรได้ โดยสามารถชี้ให้เห็นถึงด้านทรัพยากรในการทำ TPM ได้

#### ความสูญเสีย 6 ประการ (Six Big Losses)

Nakajima (1988) ได้อธิบายความสูญเสีย 6 ประการ ดังนี้

1. ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรเสียหรือขัดข้อง (Machine Breakdowns)
  - การทำงานของเครื่องจักรหยุดลงอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น สายพานขาด มอเตอร์ไหม้ ลูกปืนแตก ระบบ Heater ไม่ทำงาน ฯลฯ
  - ต้องมีการหยุดการผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน ใช้เวลาในการแก้ไข มากกว่า 5 – 10 นาที
  - เสียเวลาและจำนวนการผลิต
- เป้าหมาย “เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdowns)”
2. ความสูญเสียเวลาเนื่องจากการปรับตั้งและปรับแต่ง (Set-up and Adjustment)
  - เป็นเวลาสูญเสียในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเวลาตั้งแต่การผลิตภัณฑ์เดิมเสร็จสิ้นไป จนถึงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ตีตัวแรกผลิตเสร็จ
  - การทดสอบหาเงื่อนไขการผลิตที่ดีที่สุดในการผลิตแต่ละครั้ง

- เสียเวลาและจำนวนการผลิต

เป้าหมาย “ลดเวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งให้ต่ำกว่า 10 นาที (Single Minute Exchange of Die, SMED)”

โดยความสูญเสียข้อ 1 และ 2 นี้จะให้ในการหาอัตราการเดินเครื่องจักร (Availability)

3. ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องหยุดเล็กน้อย และเดินเครื่องตัวเปล่า (Idling and minor stoppages)

- เครื่องจักรหยุดทำงานชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ชีงงานตกลงไปขัด ไฟตก สวิตซ์ไฟตัด เป็นต้น

- เครื่องจักรทำงานแต่ไม่มีชีงงานป้อน เช่น รอวัตถุดิบป้อน เป็นต้น

- เครื่องจักรไม่ต้องการซ่อมแซมแต่มีการเสียเวลารอการแก้ปัญหาเล็กน้อย ใช้เวลาต่ำกว่า

5 – 10 นาที

เป้าหมาย “เครื่องจักรหยุดเล็กน้อยและเดินเครื่องตัวเปล่าเป็นศูนย์”

4. ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าลง (Speed Losses)

- มีความแตกต่างของความเร็วมาตรฐานกับความเร็วจริงในการผลิต

- เครื่องจักรมีความเร็วมาตรฐาน / กำลังผลิต / Cycle Time ต่ำกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

ไว้

- ได้ชีงงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

เป้าหมาย “ลดความแตกต่างของความเร็วมาตรฐานกับความเร็วจริงในการผลิตเป็นศูนย์”

โดยความสูญเสียข้อ 3 และ 4 นี้จะให้ในการหาค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร

(Performance Efficiency)

5. ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลง และของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง (Start-up and reduced yield)

- สูญเสียวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามข้อกำหนดอันเนื่องมาจากสาเหตุ

- การผลิตในช่วงเริ่มต้น
- เริ่มผลิตหลังจากหยุดพัก
- ช่วงเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่
- เริ่มผลิตหลังจากหยุดซ่อม

เป้าหมาย “ลดเวลา / ความสูญเสียช่วงเริ่มเดินเครื่องให้น้อยที่สุด”

6. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและชีงงานรอแก้ไข (Defects and rework)

- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และไม่สามารถแก้ไขเพื่อส่งให้แผนกถัดไปหรือลูกค้าได้
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด แต่สามารถซ่อมแซมปรับแต่งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดได้

- เสียเวลาและจำนวนการผลิต

เป้าหมาย “ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect)”

โดยความสูญเสียข้อ 5 และ 6 นี้ใช้ในการพิจารณาจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานนั้น

การคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness,

OEE)

$$OEE = \text{อัตราการเดินเครื่อง (Availability)} \times \text{ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency)} \times \text{อัตราคุณภาพ (Quality Rate)}$$

ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรหลัก คือ

- อัตราการเดินเครื่อง (Availability, A)
- ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency, P)
- อัตราคุณภาพ (Quality Rate, Q)

เวลาทำงานทั้งหมด ( Total Available Time)			
เวลาให้บริการงาน ( Loading Time)		เวลาหยุดตามแผน (Planned Downtime)	
เวลาเดินเครื่อง ( Operating Time)	Downtime Losses	Breakdowns Set / Adjustment	
เวลาเดินเครื่องสุทธิ ( Net Operating Time)	Speed Losses	Idling / Minor Stoppages Speed Losses	
จำนวนชิ้นงานทั้งหมด			
จำนวนชิ้นงานดี	Quality Losses	Defect and Rework Startup Losses	

รูปที่ 2.1 แสดงรายละเอียดการคำนวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)



อัตราการใช้เครื่อง (Availability) คือ การแสดงความพร้อมของเครื่องจักรในการทำงาน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่อง (Operating Time) กับ เวลาใช้งาน (Loading Time)

$$\begin{aligned} \text{อัตราการใช้เครื่อง} &= \frac{\text{เวลาใช้งาน} - \text{เวลาที่เครื่องจักรหยุด}}{\text{เวลาใช้งาน}} \\ &= \frac{\text{เวลาเดินเครื่อง}}{\text{เวลาใช้งาน}} \end{aligned}$$

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) คือ การแสดงสมรรถนะเครื่องจักรในการทำงาน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องสุทธิ (Net Operating Time) กับ เวลาเดินเครื่อง (Operating Time)

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง} &= \frac{\text{เวลามาตรฐาน} \times \text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้}}{\text{เวลาเดินเครื่อง}} \\ &= \frac{\text{เวลาเดินเครื่องสุทธิ}}{\text{เวลาเดินเครื่อง}} \end{aligned}$$

อัตราคุณภาพ (Quality Rate) คือ การแสดงความสามารถในการผลิตที่ดีตรงตามข้อกำหนดของเครื่องจักร ต่อ จำนวนของที่ผลิตได้ทั้งหมด

$$\begin{aligned} \text{อัตราคุณภาพ} &= \frac{\text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้} - \text{จำนวนชิ้นงานเสีย}}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้}} \\ &= \frac{\text{จำนวนชิ้นงานดี}}{\text{จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้}} \end{aligned}$$

## 2.3 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

### 2.3.1 หลักการทั่วไป

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) เป็นวิธีการในการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตหรือการบริการ โดยเป็นแนวทางในการป้องกัน (Preventive approach) ซึ่งสามารถอธิบายลำดับในการจัดทำ FMEA ได้ 3 ระยะเวลาหลัก Stamatis (1995) ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ลำดับในการจัดทำ FMEA

Phase	Question	Output
Identify	What can go wrong?	Failure Modes
Analyze	How likely is a failure mode and what are the consequences?	Risk Priority Evaluation (likelihood x severity x detection difficulty)
Act	What can be done to eliminate the cause or alleviate the severity?	Design solutions, test plans, manufacturing change, error proofing, etc.

Automotive Industry Action Group, AIAG (2001) อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ พลอยพานิช เจริญ (2551) ได้ให้นิยามสำหรับการวิเคราะห์หาค่าการขัดข้องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) คือ กลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1. รับรู้และประเมินถึงแนวโน้มของข้อบกพร่อง (Potential Failure) ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการหนึ่ง และผลกระทบ (Effect) ของข้อบกพร่องดังกล่าว
2. บ่งชี้ถึงการปฏิบัติการที่สามารถกำจัดทิ้งหรือลดโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง
3. การดำเนินการจัดทำกระบวนการทั้งหมดให้อยู่ในรูปเอกสาร

กิจกรรม FMEA เป็นกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันข้อบกพร่องอันเกิดขึ้นได้ในอนาคต กลุ่มกิจกรรม FMEA อาจประกอบด้วย Design Engineer, Process Engineer, Test Engineer, Production Maintenance, Quality Assurance และ/หรือ Operators ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหาที่นำมาดำเนินการ กิจกรรม การดำเนินการกิจกรรม FMEA เป็นเทคนิคของการป้องกันหรือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามปัญหาบางอย่างจะเกิดขึ้น และใน Process ก็ควรที่จะได้รับการพิจารณา บันทึก ทบทวนและปรับปรุง

เอกสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำเครื่องจักรใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิงและมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อไป

### 2.3.2 ประเภทของ FMEA

FMEA แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. FMEA ในงานระบบ (System FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ระบบและระบบย่อยต่างๆ ซึ่งขั้นตอนการออกแบบแนวคิด (Concept Design) โดย FMEA ในงานระบบนี้จะเน้นที่การวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง และแนวโน้มที่เกิดกับการทำงาน (Function) ของระบบ อันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบ ทั้งนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษาคืออิทธิพลร่วมระหว่างระบบกับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบด้วย
2. FMEA ในการออกแบบ (Design FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบได้ ก่อนให้ฝ่ายผลิตดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของการออกแบบ
3. FMEA ในกระบวนการผลิต (Process FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์การผลิตและกระบวนการประกอบ โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการประกอบ
4. FMEA ในการบริหาร (Service FMEA) ใช้ในการวิเคราะห์ถึงกระบวนการบริการก่อนจะส่งมอบให้กับลูกค้า โดย FMEA ประเภทนี้จะเน้นถึงข้อบกพร่อง (ความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อน) อันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของระบบและกระบวนการ

### 2.3.3 ขั้นตอนการทำ FMEA

มีขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตของการวิเคราะห์
2. ศึกษาลำดับขั้นตอนของกระบวนการ
3. อธิบายลักษณะของงานหรือหน้าที่ของแต่ละกระบวนการ
4. ทบทวนหน้าที่หลักของแต่ละขั้นตอน
5. ระบุข้อบกพร่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น

6. ระบุผลกระทบที่เกิดจากแต่ละข้อบกพร่อง
7. ระบุสาเหตุของแต่ละข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด
8. ระบุการควบคุมในปัจจุบัน
9. ให้คะแนนระดับความรุนแรง ความถี่ในการเกิดขึ้น และความสามารถในการตรวจจับ
10. คำนวณค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นนำ (RPN) พร้อมทั้งกำหนดค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นนำที่ต้องแก้ไข
11. กำหนดสาเหตุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขจากค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นนำ และระบุวิธีการแก้ไขปรับปรุง โดยระบุผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งวันกำหนดเสร็จ
12. ทบทวนค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นนำใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการแล้ว

ประโยชน์ของ FMEA นี้มีหลายประการด้วยกัน ดังนี้ (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2551))

1. ช่วยในการประเมินผลของแบบที่ได้จากการออกแบบทั้งความต้องการด้านหน้าที่และเลือกในการออกแบบ
2. การประเมินการออกแบบเพื่อการผลิตเบื้องต้น
3. ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ ความไว้วางใจ ตลอดจนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
4. ช่วยในการลดต้นทุนที่ซ่อนเร้นของกระบวนการผลิต ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มอำนาจในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
6. ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลทำให้สามารถวางตลาดผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7. ช่วยในกระบวนการป้องกันข้อบกพร่อง
8. ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้แก่คณะทำงาน FMEA ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
9. ช่วยในการกำหนดลำดับความสำคัญก่อนและหลังของกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพโดยผ่านตัวเลขวิเคราะห์ความเสี่ยง

10. ช่วยในการบ่งชี้ถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการออกแบบ กระบวนการ และกำหนดแนวทางในการป้องกัน
11. ช่วยในกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยที่คาดว่าจะป็นสาเหตุของปัญหาเพื่อดำเนินการพิสูจน์และแก้ไข
12. ช่วยในการบ่งชี้ถึงวิธีการวินิจฉัยการออกแบบและกระบวนการ

#### 2.3.4 ลำดับขั้นตอนการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ

ในการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการควรจะเริ่มต้นจากการสร้างแผนภูมิแสดงการไหลเพื่อแสดงแนวความคิดของกระบวนการ โดยแผนภูมิดังกล่าวควรจะบ่งชี้ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่สอดคล้องกันของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติการ

ลำดับขั้นตอนการจัดทำ FMEA สำหรับกระบวนการจะดำเนินการตามลำดับดังนี้ (กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชย์เจริญ (2551))

1. หมายเลข FMEA ให้ใส่หมายเลขเอกสารสำหรับ FMEA ลงไปเพื่อประโยชน์ในการสอบกลับได้
2. ชื่อผลิตภัณฑ์/กระบวนการ ใส่ชื่อและจำนวนของระบบ ระบบย่อย หรือขึ้นส่วนประกอบสำหรับ กระบวนการที่จะทำการวิเคราะห์
3. ความรับผิดชอบด้านกระบวนการ ใส่ชื่อฝ่ายและกลุ่มที่รับผิดชอบ
4. ผู้จัดทำ ให้ใส่ชื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม FMEA พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบริษัทที่สังกัด
5. วันที่ป้อน ระบุวันที่เริ่มต้นทำการวิเคราะห์กระบวนการ FMEA ซึ่งไม่ควรช้ากว่าวันที่เริ่มต้นตามกำหนดการ
6. วัน เดือน ปีสำหรับ FMEA ให้ใส่วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นจัดทำ FMEA และวัน เดือน ปี ที่ทบทวน FMEA ครั้งล่าสุด
7. คณะทำงาน ให้ใส่ชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงฝ่ายงานที่มีอำนาจในการบ่งชี้และหรือดำเนินงาน
8. หน้าที่/ความต้องการของกระบวนการ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติงานที่ทำการวิเคราะห์
9. ลักษณะข้อบกพร่อง คือรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานที่เจาะจงไว้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งร่วมกับสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

ในส่วนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ดีในการจัดทำ FMEA ควรมีการตั้งสมมุติฐานว่าชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่เข้ามาในกระบวนการผลิตมีความถูกต้องอยู่แล้ว โดยการวิเคราะห์จะเริ่มจากกระบวนการที่สนใจ

10. ผลกระทบของข้อบกพร่องด้านศักยภาพ ที่ทีมงานต้องทำการวิเคราะห์ว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง หากจุดบกพร่องที่ระบุไว้เกิดขึ้น โดยจุดบกพร่องหรือลักษณะอย่างหนึ่ง อาจเกิดผลกระทบได้หลายรูปแบบ สิ่งที่สำคัญคือ ทีมงานจะต้องรวมความคิดในการค้นหารูปแบบของผลกระทบอันเกิดจากลักษณะข้อบกพร่องที่มีผลต่อปัญหาให้ได้มากและครอบคลุมทั้งหมด
11. สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดข้อบกพร่อง ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างสาเหตุของลักษณะข้อบกพร่อง และผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่อง โดยต้องทำการเขียนสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องอย่างละเอียดทั้งที่เกิดจากคน เครื่องจักร วัตถุดิบหรือขั้นตอนการทำงาน
12. การควบคุมกระบวนการปัจจุบัน การควบคุมกระบวนการปัจจุบันเป็นการระบุรายละเอียดที่ต้องควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่อง หรือการตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นหรือไม่
13. ระดับความรุนแรง (Severity of Effect, S) ทีมงานจะต้องทำการวิเคราะห์ และประเมินระดับความรุนแรงของผลที่เกิดจากลักษณะข้อบกพร่อง ระดับความรุนแรงควรได้รับการประมาณไว้เป็นสเกลตั้งแต่ 1 ถึง 10

โดยตารางที่ 2.2 แสดงถึงตัวอย่างการให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบ จาก AIAG (2001) จากเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากค่าภายนอกเป็นอันดับแรก และกรณีที่ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งลูกค่าภายนอกและภายใน ให้ใช้คะแนนจากความรุนแรงที่สูงกว่าจากการประเมินในการวิเคราะห์ FMEA โดยลูกค่าภายนอก คือ กระบวนการผลิตต่อไป ลูกค่าภายใน คือ ผู้ใช้/เครื่องจักร

14. อัตราการเกิดออกการขัดข้อง (Occurrence, O) ได้แก่ แนวโน้มหรือโอกาสของสาเหตุที่อาจจะเกิดความเสียหายได้ในระหว่างกระบวนการ โดยจะต้องจัดทำสเกลขึ้นมาเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง โดยปกติแล้วการกำหนดสเกลในการใช้งานจะกำหนดสเกลแบบ 1 ถึง 10 ดังตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 2.3

15. ความสามารถในการตรวจจับ (Detection, D) ได้แก่ การประเมินความสามารถของการควบคุมกระบวนการในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยจะต้องประเมินว่า ถ้ามีลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการควบคุมปัจจุบัน จะสามารถตรวจจับลักษณะข้อบกพร่องได้มากน้อยเพียงใด โดยการจัดลำดับความสามารถในการตรวจจับจะอยู่ในลักษณะตรงข้ามกับการจัดลำดับอัตราการเกิดลักษณะข้อบกพร่อง กล่าวคือ ถ้าความสามารถในการตรวจจับมีค่าน้อย ค่าคะแนนหรือระดับจะมีค่ามาก โดยตารางที่ 2.4 แสดงถึงตัวอย่างของเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการตรวจจับของระบบการควบคุมกระบวนการ จาก AIAG (2001)



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (S)

ผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่มีต่อ กระบวนการผลิต	คะแนน
เกิดอันตรายโดยไม่มี การเตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือขัดต่อกฎหมายโดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่อ การเกิดอันตรายต่อพนักงาน (หรือเครื่องจักร) ได้รับอันตรายโดยไม่มี การเตือนล่วงหน้า	10
เกิดอันตรายโดยมีการ เตือน	มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้หรือขัดต่อกฎหมายโดยมีการเตือนล่วงหน้า	มีผลกระทบต่อ การเกิดอันตรายต่อพนักงาน (หรือเครื่องจักร) ได้รับอันตรายโดยมีการเตือนล่วงหน้า	9
ผลกระทบสูงมาก	ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนไม่ สามารถทำงานได้ (เนื่องจาก สูญเสียหน้าที่การทำงาน หลัก)	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องถูกทำลายหรือส่ง ซ่อมโดยใช้เวลามากกว่าหนึ่ง ชั่วโมง	8
ผลกระทบสูง	ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนทำงานได้ แต่ระดับสมรรถนะลดลงจน ทำให้ลูกค้าไม่พอใจมาก	อาจมีการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์แบบคัดแยก และ ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูก ทำลายหรือส่งเข้าซ่อมแซม ระหว่างครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่ง ชั่วโมง	7
ผลกระทบปานกลาง	ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนทำงานได้ แต่ขาดความสะดวกสบายใน การดำเนินงานและทำให้ ลูกค้าไม่พอใจ	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจถูก ทำลายและไม่ต้องตรวจสอบ แบบคัดแยก หรือส่งเข้า ซ่อมแซมน้อยกว่าครึ่งชั่วโมง	6



ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (S) (ต่อ)

ผลกระทบจาก ข้อบกพร่อง	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้	ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการ ผลิต	คะแนน
ผลกระทบต่ำ	ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนทำงานได้ โดยความสะดวกรบายแต่ ระดับสมรรถนะลดลง	ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (100%) อาจต้องได้รับการซ่อมแซม นอกสายการผลิต	5
ผลกระทบต่ำมาก	ความเรียบร้อยของ ผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้าน่า จะ (มากกว่า 75%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์อาจได้รับการ ตรวจสอบแบบคัดแยกโดยไม่ มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูกทำลาย แต่บางส่วนอาจได้รับการ ซ่อมแซม	4
ผลกระทบเล็กน้อย	ความเรียบร้อยของ ผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้า ประมาณครึ่งหนึ่ง (50%)สังเกตเห็น ข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้อง ได้รับการซ่อมแซมใน สายการผลิตแต่นอกจุด ปฏิบัติงานที่ต้องถูกทำลาย	3
เกือบไม่มีผลกระทบ	ความเรียบร้อยของ ผลิตภัณฑ์ไม่ดีนัก ลูกค้า น้อย (ต่ำกว่า 25%) สังเกตเห็นข้อบกพร่องได้	ผลิตภัณฑ์บางส่วนอาจต้อง ได้รับการซ่อมแซมใน สายการผลิตที่จุดปฏิบัติงาน โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องถูก ทำลาย	2
ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ	อาจมีความไม่สะดวกสบาย เล็กน้อยต่อการปฏิบัติงาน หรือตัวพนักงานหรือไม่มี ผลกระทบใด ๆ	1

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้อง (O)

ความน่าจะเป็นในการเกิด ข้อบกพร่อง	อัตราการเกิดอาการขัดข้องที่ น่าจะเกิดขึ้น	ร้อยละ	ระดับ
สูงมาก : เกิดข้อบกพร่องบ่อยมาก	มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	$\geq 10\%$	10
สูง : เกิดขึ้นบ่อย	50 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	5%	9
	20 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	2%	8
	10 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	1%	7
ปานกลาง : เกิดข้อบกพร่องเป็นครั้ง คราว	5 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	0.50%	6
	2 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	0.20%	5
	1 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	0.10%	4
ต่ำ : เกิดข้อบกพร่องน้อยครั้ง	0.5 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	0.05%	3
	0.1 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	0.01%	2
แทบไม่เกิด : ข้อบกพร่องที่ไม่น่าจะ เกิดขึ้น	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ครั้งต่อ 1,000 ชั่วโมง	$\leq$ 0.001%	1

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบควบคุม (D)

การตรวจจับ	กฎเกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			ขอบเขตวิธีการตรวจจับ	คะแนน
		A	B	C		
เกือบเป็นไปไม่ได้	ไม่มีระบบการตรวจ จับใดๆ			X	ไม่สามารถตรวจจับหรือไม่ถูกตรวจจับ	10
ห่างไกลมาก	มีระบบควบคุม แต่ไม่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้โดยทางอ้อมหรือเป็นเพียงการสุ่มตรวจเท่านั้น	9
ห่างไกล	มีระบบควบคุม แต่มีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเท่านั้น	8
ต่ำมาก	มีระบบควบคุมแต่มีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้			X	การควบคุมกระทำได้ด้วยการตรวจสอบซ้ำด้วยตาเปล่าเท่านั้น	7
ต่ำ	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้		X	X	การควบคุมกระทำได้ด้วยแผนภูมิ เช่น SPC	6
ปานกลาง	มีระบบควบคุมและอาจจะตรวจจับข้อบกพร่องได้		X		มีการควบคุมโดยใช้เครื่องมือวัด หรือ ผ่านไมผ่าน กับงานทั้งหมดก่อนออกจากจุดปฏิบัติงาน	5
ปานกลางค่อนข้างสูง	มีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงที่จะตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับในกระบวนการกัดไปหรือมีการใช้เครื่องมือวัดงานชิ้นแรกในขั้นตอนงานการปรับตั้ง	4
สูง	มีระบบควบคุมและมีโอกาสสูงมากที่จะตรวจจับข้อบกพร่อง	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานหรือมีการตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการกัดไปโดยการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ	3

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลการตรวจจับของระบบควบคุม (D) (ต่อ)

การตรวจจับ	กฎเกณฑ์	ประเภทการตรวจสอบ			ขอบเขตวิธีการตรวจจับ	คะแนน
		A	B	C		
สูงมาก	มีระบบควบคุม และเกือบจะมั่นใจได้ว่าจะสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้	X	X		มีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ทำให้ชิ้นงานบกพร่องไม่สามารถหลุดผ่านไป	2
สูงมาก	มีระบบควบคุม และมั่นใจได้ว่าจะสามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้	X			ไม่มีโอกาสเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่อง เพราะใช้ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์	1

หมายเหตุ : A = ดำเนินการอัตโนมัติใช้อุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาด (Error-proofed)

B = ดำเนินการโดยการใช้อุปกรณ์ (gauging)

C = ดำเนินการตรวจสอบโดยอาศัยบุคคล (Manual inspection)

16. ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำ (RPN) เป็นค่าตัวเลขระดับความเสี่ยง หรือบางครั้งเรียกว่า Criticality Index จะช่วยให้ทราบว่าลักษณะข้อบกพร่องใดที่จะทำให้เกิดกระบวนการเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ การเปรียบเทียบค่า RPN ของลักษณะข้อบกพร่องในแต่ละข้อสามารถทำให้จัดลำดับลักษณะข้อบกพร่องที่มีความสำคัญจากมากไปน้อยได้ ในการพิจารณาลำดับการเลือกลำดับก่อนหลังในการปฏิบัติการแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามเมื่อภาวะความรุนแรงสูงจะต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ของค่า RPN ที่ได้ ซึ่งค่า RPN จะมีค่าระหว่าง 1 ถึง 1000 ดังตารางที่ 2.5 ซึ่งแสดงตัวอย่างตารางการประเมิน FMEA
17. ปฏิบัติการเสนอแนะ ทำการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน หลังจากที่ได้พิจารณาค่า RPN ซึ่งการดำเนินการนี้จะสามารถช่วยกำจัดลักษณะข้อบกพร่อง หรือสามารถลดคะแนนตัวเลข RPN ลงได้ การแก้ไขควรพิจารณาจากสาเหตุข้อบกพร่องที่มีค่า RPN อันดับ


สูงสุดก่อน โดยมุ่งหมายที่จะลดภาวะความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเพิ่มโอกาสการตรวจจับข้อบกพร่อง ซึ่งในกรณีที่ไม่ปฏิบัติการเสนอแนะให้สรุปว่า “ไม่มี”

18. ความรับผิดชอบ ระบุรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับปฏิบัติการที่เสนอแนะ รวมทั้งวันที่ ที่กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
19. ผลการปฏิบัติการด้านค่า RPN ในกระบวนการผลิต FMEA บางครั้งรวมเอาการทวนการคำนวณค่า RPN เข้าไปด้วย เพื่อวัดผลการปฏิบัติการแก้ไขต่อกระบวนการด้วย เมื่อปฏิบัติการแก้ไขเสร็จสิ้นลง จะต้องมีการบันทึกค่า RPN ก่อนและหลังการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไข โดยค่า RPN ที่ลดลงเป็นหลักฐานยืนยันถึงประโยชน์จากการดำเนินการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างตารางการประเมิน FMEA

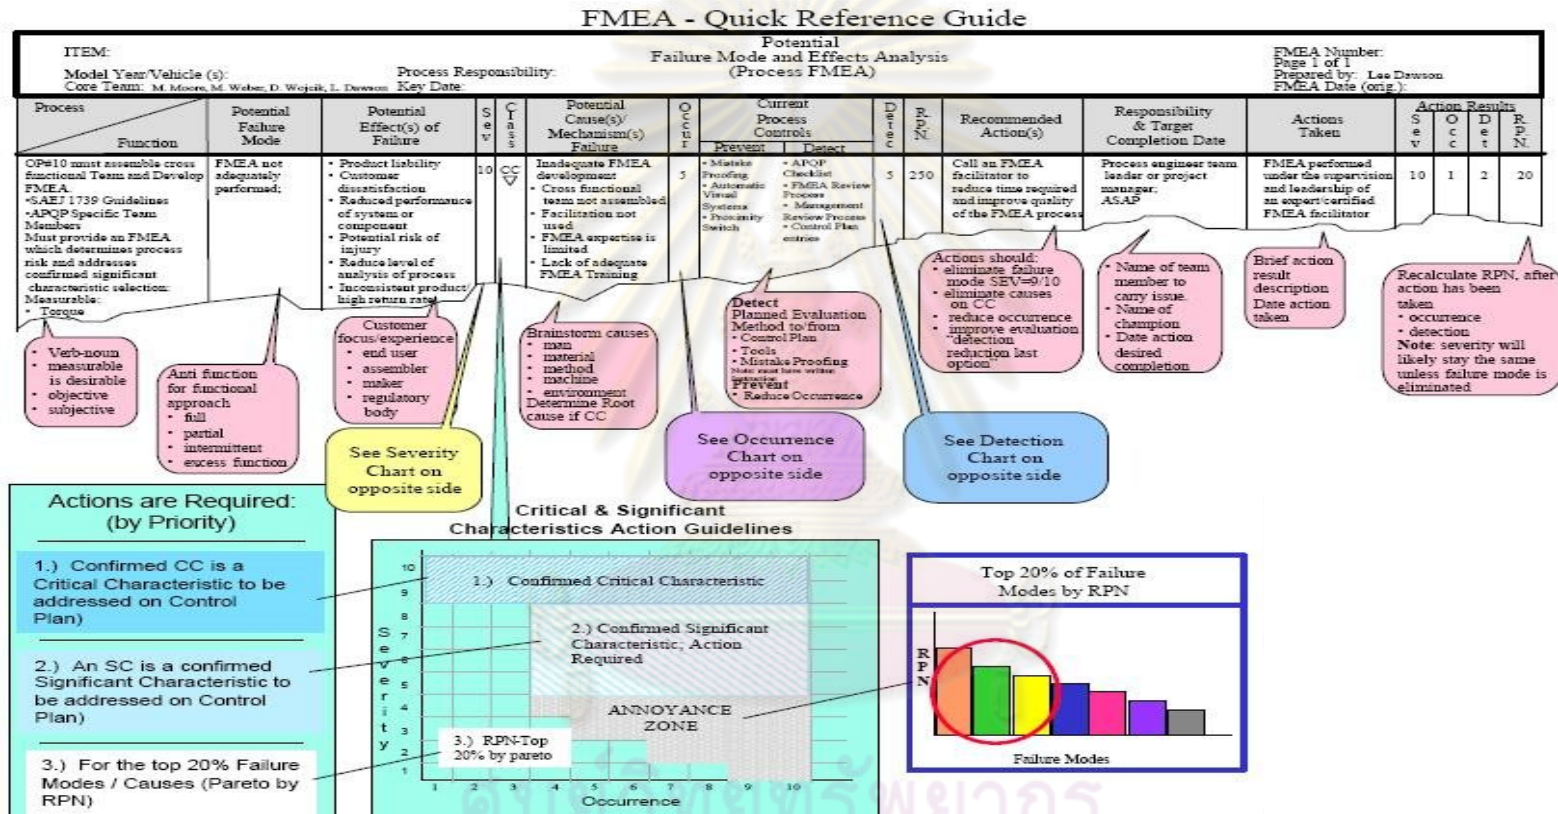

หมายเหตุ : อ้างอิงจาก FMEA (4<sup>th</sup> edition) Quick Reference Guide

## 2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กุสุมา สุนประชา (2546) ได้ทำการพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาของโรงงานเม็ดพลาสติกประเภทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยได้ศึกษาโครงสร้างและวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเดิมที่ใช้อยู่ รวมถึงประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของระบบ หลังจากนั้นได้ทำการศึกษาความเหมาะสมดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า (1) โครงสร้างของระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์การซ่อมบำรุงรักษา การบริหารจัดการทรัพยากรซ่อมบำรุงรักษา และการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษา โดยพบปัญหา คือ ขาดการวางแผนและการควบคุมการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงรักษา ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษา ขาดการวิเคราะห์และประเมินผลระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษา การบริหารจัดการด้านการวางแผน การประยุกต์ใช้เทคนิคซ่อมบำรุงไม่มีประสิทธิภาพ และการบริหารบุคคลากรขาดประสิทธิภาพ (2) ระบบที่ทำการออกแบบพัฒนาขึ้นมาใหม่จะทำการกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายของการดำเนินการ โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นจะสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร (3) ภายหลังจากการดำเนินการตามระบบที่ได้ออกแบบพัฒนาและนำตัวชี้วัดสมรรถนะเป็นตัวประเมินผลของการดำเนินงาน และเป็นการบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ (4) ผลสรุปของการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษา คือ สามารถพัฒนาระบบให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่วิเคราะห์ในขั้นตอนแรกให้หมดสิ้นไป

สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ และคณะ (2548) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) ซึ่งประกอบด้วยการสูญเสียด้านความพร้อม (Availability) ด้านสมรรถนะ (Performance) และด้านคุณภาพ (Quality) โดยนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ที่มาของการเพิ่ม OEE จากการประยุกต์ดัชนีชี้วัดความสูญเสีย ค่าอัตราความพร้อม ค่าอัตราสมรรถนะ และค่าอัตราของดี รวมถึงการวิเคราะห์การเชื่อมโยงขั้นตอนกิจกรรมงานกับประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ด้วยหลักการบริหารโครงการ การวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย (Root Cause Failure Analysis) การวิเคราะห์กิจกรรมที่มีคุณค่า และการวิเคราะห์

ต้นทุนการซ่อมบำรุงรักษา ทำให้สามารถระบุส่วนการสูญเสียที่ควรลดและขั้นตอนงานที่ควรปรับปรุงซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มค่า OEE

อรอุมา กอสนาน (2548) ได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินสมรรถนะระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุง เพื่อช่วยให้ได้ผลการประเมินสมรรถนะให้เร็วขึ้น และชี้บ่งข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงของระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่เน้นการลงทุนด้านเครื่องจักรเป็นหลัก จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างของระบบการจัดการซ่อมบำรุงประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการทรัพยากรซ่อมบำรุง และการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานซ่อมบำรุง

Nakajima (1989) ได้กล่าวถึงประวัติ ขั้นตอนการพัฒนาการบำรุงรักษา มาสู่การบำรุงรักษาทีละส่วนที่ทุกคนมีส่วนร่วมและการบำรุงรักษาแบบอื่นๆ เช่น การบำรุงรักษาด้วยตนเอง การป้องกันรักษาเชิงป้องกัน การป้องกันการบำรุงรักษา รวมทั้งกลยุทธ์การจัดการขัดข้องให้เป็นศูนย์ ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมกลุ่มย่อยของการบำรุงรักษาทีละส่วนที่ทุกคนมีส่วนร่วม นอกจากนั้นยังแบ่งระดับทักษะความรู้ของพนักงาน และการให้ความรู้ต่อพนักงานออกเป็นระดับต่างๆ

Lewis (2002) กล่าวเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างของระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ซึ่งจะเป็นการนำมาตรฐานสากล (International Standard) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถทำให้การบริหารจัดการซ่อมบำรุงขององค์กรดำเนินไปได้อย่างดีที่สุดในความน่าเชื่อถือ ซึ่งองค์ประกอบหลักในระบบที่สำคัญมี 3 องค์ประกอบ คือ การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) การตรวจสอบสถานะ (Condition Monitoring) และการวางแผนเพื่อทดแทนส่วนที่เกิดความเสียหาย (Planned Overhaul) เมื่อการตรวจสอบสถานะพบว่าอัตราของความถดถอยหรือเสื่อมสภาพมีค่าสูงขึ้น

เฉลิมพล ลีลาผาติกุล (2540) การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของยางรถยนต์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Process FMEA) มาวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางรถยนต์ เริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตและค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยแผนภาพเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์ และแผนภาพต้นไม้เป็น



เครื่องมือช่วยในการค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องนั้น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตนั้นมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรงของข้อบกพร่อง การเกิดข้อบกพร่อง และการควบคุมกระบวนการ เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่อง โดยค่า RPN ยิ่งมาก หมายถึง มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องสูง โดยภายหลังจากการดำเนินงานแสดงให้เห็นได้ว่าจำนวนของยางเสียลดลง

กิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล (2545) การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปขึ้นชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะทำการวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปขึ้นชิ้นส่วนโครงร่างรถยนต์ ซึ่งเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์หากระบวนการที่เกิดของเสีย ลักษณะของการเสีย และใช้เทคนิค FMEA ซึ่งสามารถมองของเสียได้หลายมิติช่วยในการวิเคราะห์แก้ไข โดยหลักการ FMEA ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของของเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความถี่หรือโอกาสในการเกิด เช่น ระดับความรุนแรงของของเสีย ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความถี่หรือโอกาสในการเกิดและความสามารถในการตรวจจับของเสียดังกล่าว ซึ่งหลังจากการปรับปรุงแก้ไขและลดของเสียพบว่าสามารถลดของเสียลงได้ในแต่ละกระบวนการผลิต

ธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ (2546) การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (FMEA) มาใช้ในการวิเคราะห์และลดของเสียของโรงงานตัวอย่าง โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต ตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หาว่าของเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการใด มีลักษณะการเสียแบบไหน และค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่อง โดยอาศัยการระดมสมองด้วยการใช้แผนผังแสดงเหตุและผล การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) จากนั้นให้ทีมผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของข้อบกพร่อง ค่าโอกาสการเกิดข้อบกพร่อง และค่าโอกาสการตรวจจับข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต เพื่อคำนวณค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำ (RPN) ซึ่งงานวิจัยนี้จะทำการแก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่ 100 คะแนนขึ้นไป โดยหลังจากการปรับปรุงแก้ไข

พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพมิให้เกิดซ้ำอีก

วิทย์ วรรณจิตร (2547) การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยทำการศึกษาเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อหาข้อบกพร่องโดยใช้ผังก้างปลา ซึ่งได้ทำการประเมินและทำการจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่อง และนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) มาประยุกต์ใช้



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


### บทที่ 3

#### การศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานตัวอย่างในปัจจุบัน

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา กระบวนการผลิต สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น เราควรศึกษาถึงข้อมูลในอดีตและปัจจุบันของโรงงานที่นำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ หาแนวทางในการปรับปรุงลดเวลาหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและสนับสนุนการผลิต

#### 3.1 กระบวนการผลิตและเครื่องจักร

จากการศึกษากระบวนการผลิตอิฐทนไฟของบริษัทตัวอย่าง มีกระบวนการผลิตดังนี้โดยเริ่มจากนำวัตถุดิบที่มีขนาดตามความต้องการจากยุ้งเก็บวัตถุดิบ (Silo) มาทำการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบตามสูตรที่ต้องการแล้วนำไปผสมให้คลุกเคล้าเข้ากันด้วยเครื่องผสม (Mixer) จนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจะนำไปทำการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด (Press) เพื่อให้อัดขึ้นรูปออกมาเป็นก้อนอิฐที่มีรูปร่างตามความต้องการ ก้อนนำก้อนอิฐเรียงบนรถเตาเข้าสู่กระบวนการเผาในเตาเผา ก็จะได้เป็นอิฐทนไฟออกมา ดังแสดงในรูปที่ 3.1

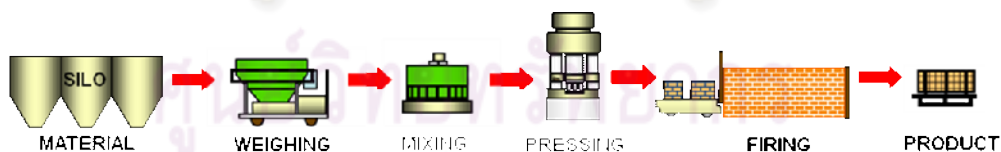

รูปที่ 3.1 กระบวนการผลิตอิฐทนไฟ

กระบวนการผลิตแบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ

1. กระบวนการชั่ง (W)
2. กระบวนการผสม (M)
3. กระบวนการอัดขึ้นรูป (P)
4. กระบวนการเผา (K)

การวิเคราะห์หาสายงานวิกฤติในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ พบว่าการไหลของกระบวนการผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง งานในสายงานที่มีเวลายาวที่สุดหรือนานที่สุดมีอยู่สายเดียว ได้แก่ กระบวนการชั่ง การผสม การอัดขึ้นรูป และการเผา ดังนั้นการผลิตอิฐจึงจัดอยู่ในสายงานวิกฤติดังแสดงในรูปที่ 3.2 และ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานแสดงดังตารางที่ 3.1 กระบวนการผลิตอิฐทนไฟใช้เวลา 68 นาทีในการผลิตอิฐ 1 ตัน ของ 1 สายการผลิต



หมายเหตุ : หน่วย นาที/ตัน


รูปที่ 3.2 สายงานวิกฤติในกระบวนการผลิต

ตารางที่ 3.1 ตารางระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของแต่ละงาน

กระบวนการ	ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต(นาที/ตัน/กระบวนการ)
การชั่ง (W)	5
การผสม (M)	15±2
การอัดขึ้นรูป (P)	33±2
การเผา (K)	15±5
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตอิฐ 1 ตัน	68

จากตารางทำให้เห็นว่ากระบวนการที่เป็นคอขวดของระบบซึ่งหมายถึงระบบต้องรองานก่อนหน้าจากกระบวนการเหล่านี้ คือ กระบวนการอัดขึ้นรูป ซึ่งใช้เวลานานที่สุดเท่ากับ 33 ±2 นาที/ตัน

โดยในแต่ละกระบวนการจะมีจำนวนเครื่องจักร ตาม Flow diagram โดยในกระบวนการซึ่งประกอบด้วยรถซิ่งจำนวน 2 คัน ในกระบวนการผสมประกอบด้วยเครื่องผสมจำนวน 5 เครื่อง และในกระบวนการอัดขึ้นรูปประกอบด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปจำนวน 5 เครื่อง และในกระบวนการเผาประกอบด้วยเตาเผาจำนวน 2 เตาเผา ซึ่งมีการไหลของผลิตภัณฑ์ตามสายงานวิกฤติ ดังแสดงในรูปที่ 3.3

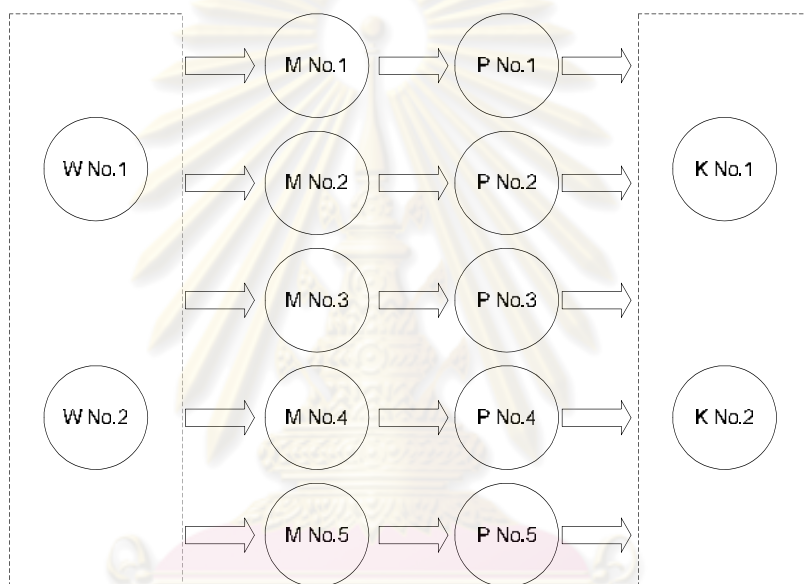


หมายเหตุ : W = รถซิ่ง, M = เครื่องผสม, P = เครื่องอัดขึ้นรูป, K = เตาเผา และ No = ลำดับที่

รูปที่ 3.3 Flow diagram ของกระบวนการผลิต

### 3.2 ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในปัจจุบัน

จากการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE) ของกระบวนการผลิตได้แก่ เครื่องซิ่ง เครื่องผสม เครื่องอัดขึ้นรูป และเตาเผา ในปี 2009 ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พบว่าค่า OEE ของกระบวนการต่างๆ เป็นดังนี้ เครื่องซิ่งที่มีค่า OEE เฉลี่ยอยู่ที่ 89.23% ดังแสดงในรูปที่ 3.4, เครื่องผสมมีค่า OEE เฉลี่ยอยู่ที่ 85.25% ดังแสดงในรูปที่ 3.5, เครื่องอัดขึ้นรูปมีค่า OEE เฉลี่ยอยู่ที่ 75.33% ดังแสดงในรูปที่ 3.6 และ เตาเผาที่มีค่า OEE เฉลี่ยอยู่ที่ 82.13% ดังแสดงในรูปที่ 3.7 ซึ่ง สัญลักษณ์ OEE คือ


ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness), A คือ อัตราการเดินเครื่อง (Availability), P คือ ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Efficiency) และ Q คือ อัตราคุณภาพ (Quality Rate)

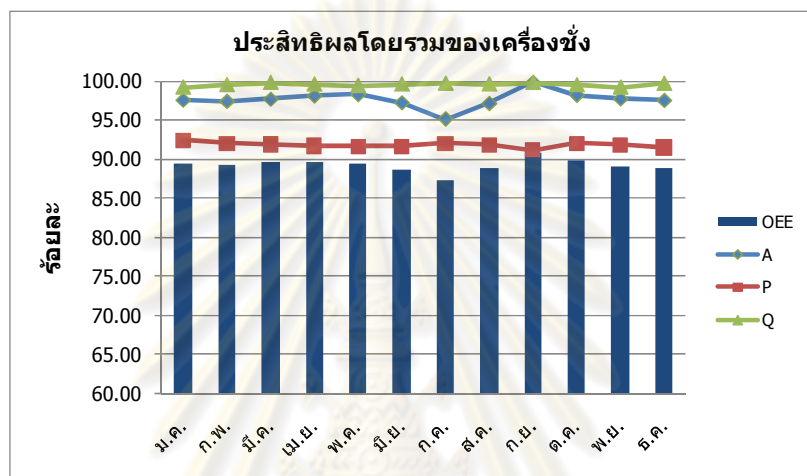


เครื่องจักร	เดือน												เฉลี่ย (ร้อยละ)
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
A	97.53	97.37	97.66	98.09	98.26	97.20	95.06	97.10	99.87	98.20	97.70	97.50	97.63
P	92.40	92.04	91.91	91.69	91.65	91.64	92.02	91.83	91.20	92.00	91.80	91.50	91.81
Q	99.20	99.50	99.80	99.60	99.40	99.60	99.70	99.60	99.80	99.50	99.20	99.70	99.55
OEE	89.40	89.17	89.58	89.58	89.51	88.71	87.21	88.81	90.90	89.89	88.97	88.94	89.23

รูปที่ 3.4 ข้อมูล OEE ของเครื่องจักรรายเดือน ปี 2009


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

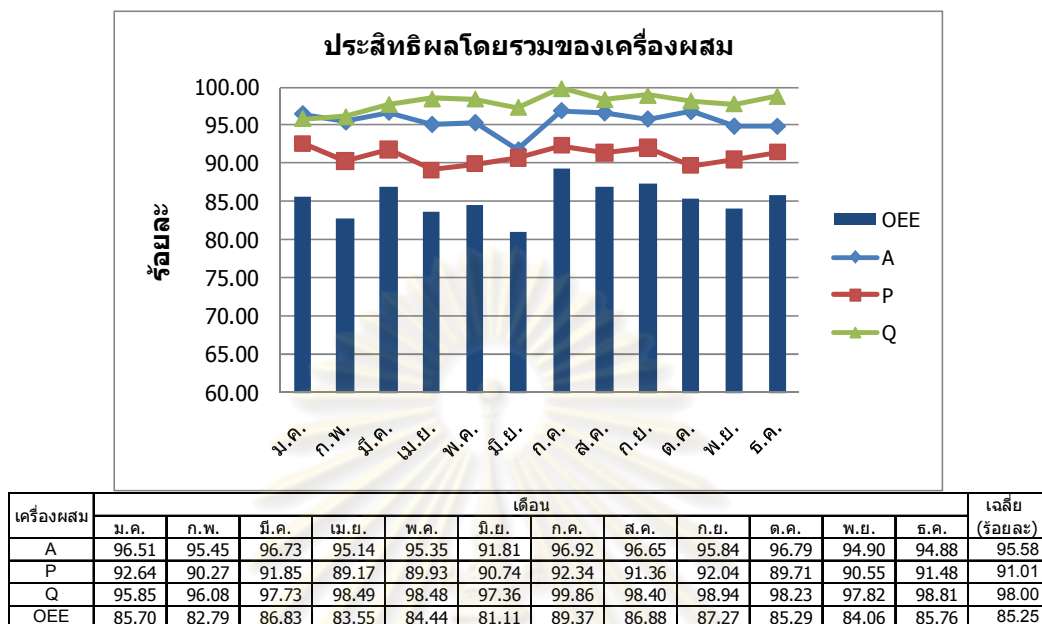

รูปที่ 3.5 ข้อมูล OEE ของเครื่องผสมรายเดือน ปี 2009

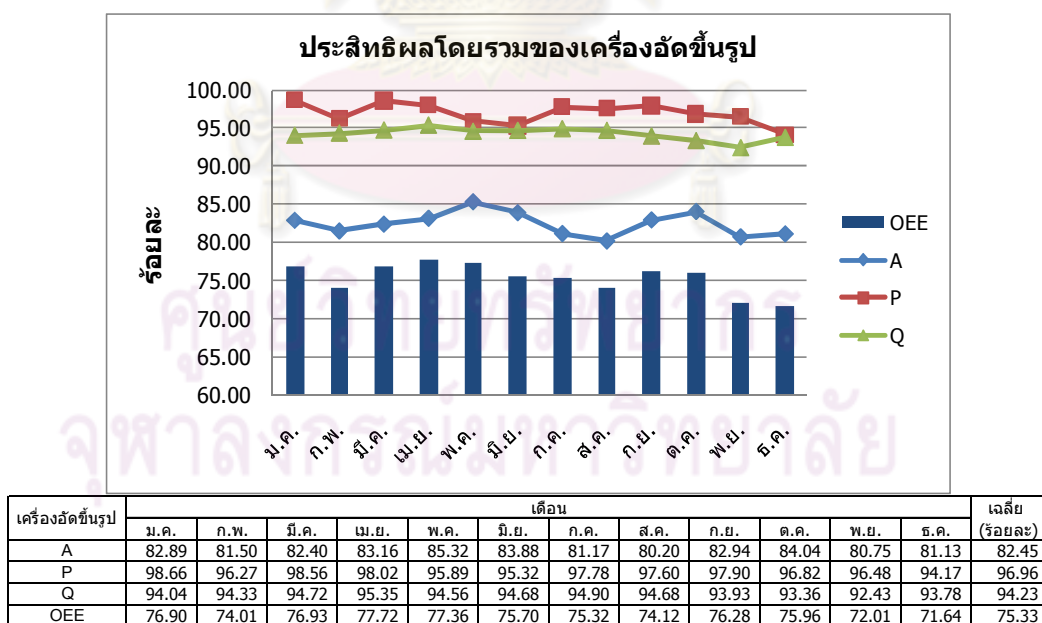

รูปที่ 3.6 ข้อมูล OEE ของเครื่องอัดขึ้นรูปรายเดือน ปี 2009

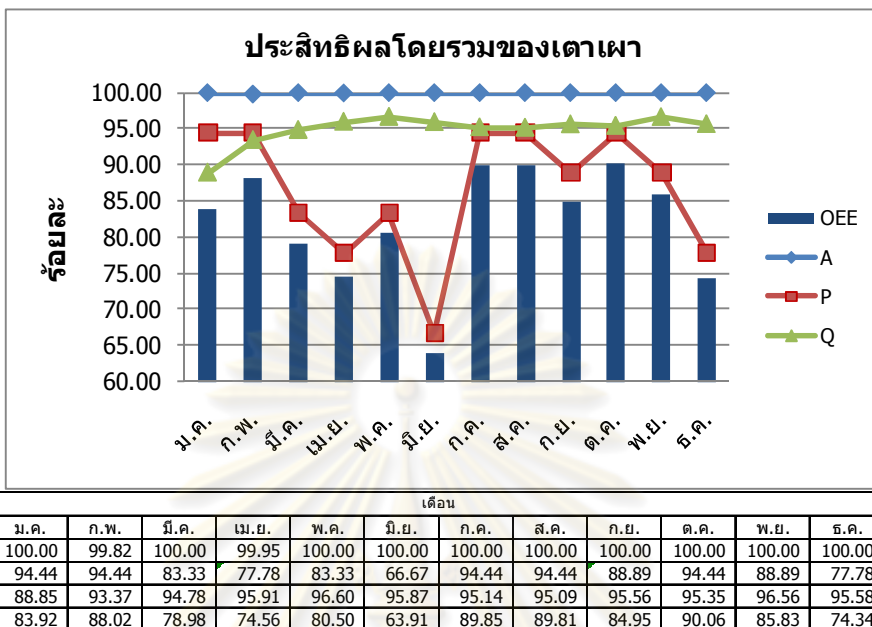

รูปที่ 3.7 ข้อมูล OEE ของเตาเผารายเดือน ปี 2009

โดยจากการรวบรวมข้อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ทำให้ทราบว่าค่า OEE ของกระบวนการผลิตมีค่าต่ำสุดคือเครื่องอัดขึ้นรูป จากการที่ค่าอัตราการเดินเครื่อง (A) มีค่าน้อย อันเนื่องมาจากเครื่องอัดขึ้นรูปมีจำนวนครั้งที่เกิดการขัดข้องมาก และใช้เวลาซ่อมเฉลี่ยที่นาน ทำให้เวลาที่เหลือสำหรับเดินเครื่องจักรลดลง ส่งผลให้ค่าอัตราการเดินเครื่อง (A) ต่ำ ส่วนเครื่องจักรที่มีค่า OEE รองลงมาคือเตาเผา จากการที่ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (P) มีค่าน้อย อันเนื่องจากการกำลังการผลิตในช่วงเดือนมิถุนายนมีอัตราการสั่งผลิตน้อย ปริมาณสินค้าที่ผลิตออกจากการะบวนการเผาก็มีจำนวนน้อยตามไปด้วย ส่งผลให้เตาเผาเดินไม่เต็มประสิทธิภาพ

### 3.3 เวลาเฉลี่ยก่อนเครื่องจักรเสีย

จากข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาในอดีตที่มีการรวบรวมเก็บบันทึกไว้ปี 2009 ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม นั้นพบว่า จำนวนครั้งที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้อง (Machine Break Down, BD) นั้นเกินเป้าที่ตั้งไว้ในปี 2009 ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (Mean Time between Failure, MTBF) เวลาเฉลี่ยในการซ่อม (Mean Time to Repair, MTTR) ที่เป็น Key Performance Index (KPI) ที่ใช้วัดความสามารถในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรก็ไม่ดีอย่าง



ที่ควรจะเป็น ซึ่งถ้าการซ่อมบำรุงทำได้ดีค่า MTBF ก็สูงมากขึ้น ค่อนข้างสูงยิ่งดี ส่วน MTTR คำนี้นิ่งน้อย ยิ่งดี ซึ่งแสดงว่าช่างฝีมือหรือมีเทคนิคในการซ่อมที่รวดเร็ว ซึ่งข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3.2 ตารางที่ 3.2 ข้อมูลงานซ่อมบำรุงในปี 2009

No.	Topic	Control point	YTD Act 2009		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	Machine Break down	case	180	Plan	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
			222	Actual	21	44	59	89	105	122	146	155	184	197	208	222
2	Machine Break down	hr/M	341:36	Plan	33:58	32:58	31:58	30:58	29:58	28:58	27:58	26:58	25:58	24:58	23:58	22:58
			408:07	Actual	48:30	39:46	19:16	39:12	25:20	30:54	60:09	21:10	52:16	18:30	29:28	23:31
3	MTBF	Hour	124:00	Plan	102:00	104:00	106:00	108:00	110:00	112:00	114:00	116:00	118:00	120:00	122:00	124:00
			146:57	Actual	70:31	64:57	109:26	52:43	99:57	91:09	59:23	146:57	54:13	126:01	139:21	116:57
4	MTTR	Hour	1:30	Plan	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30
			1:52	Actual	2:18	1:43	1:17	1:18	1:35	1:49	2:30	2:21	1:48	1:25	2:40	1:40


เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในปี 2009 จะพบว่าจำนวนครั้งที่เครื่องจักรขัดข้องสะสมไม่สามารถเป็นไปตามแผนที่ตั้งเป้าไว้ เวลาที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้องต่อเดือนมีความถี่มาก แต่ใช้เวลาในการซ่อมน้อยแสดงว่าการซ่อมนั้นแก้ไขได้เร็วแต่ปัญหายังไม่หายขาด

ข้อมูลสถิติการขัดข้องของเครื่องจักรและประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในปี 2009 แยกตามกระบวนการผลิต

ตารางที่ 3.3 สถิติการขัดข้องและประสิทธิภาพโดยรวมเครื่องจักร

กระบวนการ	จำนวนเครื่องจักร	จำนวนการขัดข้อง (ครั้ง/ปี)	OEE (%)
การซั้ (W)	2	19	89.23
การผสม (M)	5	44	85.25
การอัดขึ้นรูป (P)	5	156	75.33
การเผา (K)	2	3	82.13

ข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF) ของสายการผลิตรายเดือนในปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 3.8

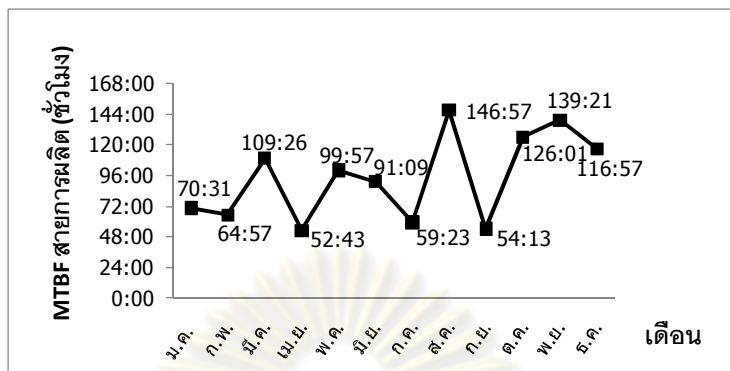

รูปที่ 3.8 MTBF ของสายการผลิตรายเดือนในปัจจุบัน

### 3.4 แนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง

การวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง จะทำการวิเคราะห์ในส่วนของ ความรุนแรงและผลกระทบ อัตราการเกิดอาการขัดข้อง และความสามารถในการตรวจจับอาการ ขัดข้อง ประกอบกันเป็นค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำของอาการขัดข้อง

#### 3.4.1 ความรุนแรงและผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง

กำหนดความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของ AIAG 2001 ในส่วนของกระบวนการผลิตและ ระบุผลกระทบที่เกิดจากอาการขัดข้องนั้นโดยรวบรวมลักษณะอาการจากข้อมูลปี 2009 ได้ตาม ตาราง 3.4 ถึง 3.7

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.4 ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบเครื่องชั่ง (W)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ผลกระทบอาการขัดข้อง	ค่าประเมิน S
W1	Electrical Unit ของรถชั่งไม่มีไฟเข้า	ไม่สามารถชั่งวัตถุดิบได้ ต้องส่งซ่อมใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 42 นาที	7
W2	รางของรถชั่งปิดตัว	รถชั่งเคลื่อนตามรางไม่ได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 1 ชม. 35 นาที	8
W3	ชุดควบคุมของรถชั่งจอดไม่ตรงจุด	รถชั่งจอดไม่ตรงตำแหน่ง วัตถุดิบขาดหาย ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7
W4	มอเตอร์ขับของรถชั่งเสีย	รถชั่งวิ่งช้าลง กำลังการผลิตตก ซ่อมแซมนอกสายการผลิตได้	5
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถชั่งหลุด	รถชั่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 1 ชม. 30 นาที	8

ตารางที่ 3.5 ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบเครื่องผสม (M)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ผลกระทบอาการขัดข้อง	ค่าประเมิน S
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	ใบกวนไม่หมุนเครื่องไม่สามารถผสมวัตถุดิบได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 1 ชม. 40 นาที	8
M2	Conveying Belt ของเครื่องผสมเบียดข้าง	สายพานเครื่องไม่สามารถส่งวัตถุดิบไป กระบวนการถัดไป ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 45 นาที	7
M3	Discharge Gate ของเครื่องผสมปิดไม่สนิท	เครื่องไม่สามารถปิดฝาได้ วัตถุดิบรั่ว ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 43 นาที	7
M4	Discharge Gate ของเครื่องผสมไม่เปิด	เครื่องไม่สามารถเปิดฝาได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7
M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	เครื่องไม่สามารถหมุนได้ ต้องส่งซ่อม ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 30 นาที	7
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	เครื่องไม่สามารถหมุนได้ ต้องส่งซ่อม ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 45 นาที	7
M7	Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่ง	เครื่องไม่สามารถรับวัตถุดิบไป กระบวนการถัดไปได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 1 ชม. 30 นาที	8
M8	Skip Hoist ของเครื่องผสมขัดตัว	เครื่องไม่สามารถไปรับวัตถุดิบมาผสมได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 1 ชม. 45 นาที	8
M9	Wafex Pump ของเครื่องผสมไม่ทำงาน	เครื่องไม่สามารถผสมวัตถุดิบได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบเครื่องอัดขึ้นรูป (P)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ผลกระทบอาการขัดข้อง	ค่าประเมิน S
P1	Electrical Unit ของสาย cable ไม่มีไฟ	เครื่องไม่สามารถทำงานได้ ต้องใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 40 นาที	7
P2	Electrical Unit ของตัวควบคุม upper die ค้าง	upper die ค้างไม่สามารถอัดได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 40 นาที	7
P3	Electrical Unit ของตัวอัดไม่ทำงาน	ระบบไฟควบคุมการอัดไม่ทำงาน ต้องใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 30 นาที	7
P4	Electrical Unit ของ switch กัดเสีย	เครื่องไม่สามารถทำงานได้ ต้องส่งซ่อม ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 30 นาที	7
P5	Electrical Unit ของระบบไฟหลักเสีย	เครื่องไม่สามารถทำงานได้ ต้องส่งซ่อม ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 30 นาที	7
P6	Filling box unit เติมดินไม่เต็มแบบ	เครื่องไม่สามารถเติมดินลงแบบได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7
P7	Filling box unit เกลี่ยดินไม่สม่ำเสมอ	เครื่องไม่สามารถเกลี่ยดินลงแบบได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 55 นาที	7
P8	Charger ชัดตัวไม่สามารถเดินได้	เครื่องไม่สามารถเดินส่งดินได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7
P9	Flapper ไม่ปิด	เครื่องไม่สามารถปิดดินได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7
P10	Forming Unit ไม่ยก mould	เครื่องไม่สามารถยกแบบได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 50 นาที	7
P11	Gripper ไม่จับอิฐ	เครื่องไม่สามารถจับอิฐได้ ใช้เวลาซ่อมเฉลี่ย 40 นาที	7

ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบเครื่องอัดขึ้นรูป (P)  
(ต่อ)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ผลกระทบอาการขัดข้อง	ค่าประเมิน S
P12	Material Belt ขัดข้อง	เครื่องส่งดินแล้วดินรั่ว สมรรถนะลดลงส่งผลต่อกระบวนการช่อม ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 45 นาที	7
P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	เครื่องไม่สามารถล็อกแบบได้ ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 1 ชม. 20 นาที	8
P14	Safety unit ตัวกดไม่ทำงาน	มีผลต่อการเกิดอันตรายของพนักงาน ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 45 นาที	9
P15	Safety unit ของ Sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน	มีผลต่อการเกิดอันตรายของพนักงาน ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 50 นาที	9
P16	Pump Hydraulic ไม่ส่งน้ำมัน	เครื่องไม่สามารถอัดอิฐได้ ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 1 ชม. 20 นาที	8
P17	Valve upper die ไม่กด	Upper die ไม่ยอมอัด ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 1 ชม. 10 นาที	8
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ	เครื่องไม่สามารถอัดอิฐได้ ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 1 ชม. 30 นาที	8

ตารางที่ 3.7 ตารางแสดงคะแนนการประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบเตาเผา (K)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ผลกระทบอาการขัดข้อง	ค่าประเมิน S
K1	Pump Hydraulic ดันรถเตาไม่ได้	ไม่สามารถดันรถเข้าเตาได้ ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 1 ชม. 20 นาที	8
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	ไม่สามารถดันรถได้ต้องดับเตาอันตรายต่อเครื่องจักร ใช้เวลาช่อมเฉลี่ย 3 ชม.	8

### 3.4.2 อัตราการเกิดอาการขีดข้อง

อัตราการเกิดอาการขีดข้องของแต่ละกระบวนการนั้นไม่เท่ากันขึ้นกับการทำงาน โดยในการผลิตอิฐ 1 ตันนั้น รถซึ่งต้องวิ่งแล้วจอดเฉลี่ย 10 เที่ยว เครื่องผสมหมุนระบบทำงาน 1 Batch เครื่องอัดขึ้นรูปเคลื่อนที่ขึ้น-ลง 60 Stroke รถเตาจะถูกกระบอกดันเข้าเตา 0.625 Stroke ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าอ้างอิงพื้นฐานของโรงงาน

และในปี 2009 มียอดการผลิตรวม 32,000 ตัน ดังนั้น รถซึ่งต้องวิ่งแล้วจอดเฉลี่ย 320,000 เที่ยว เครื่องผสมหมุนระบบทำงาน 32,000 Batch เครื่องอัดขึ้นรูปเคลื่อนที่ขึ้น-ลง 1,920,000 Stroke กระบอกไฮดรอลิคดันรถเตาเข้าเตา 20,000 Stroke ดังแสดงดังตารางที่ 3.8 ตารางที่ 3.8 ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เครื่องจักรทำงาน

รายการ	จำนวนการผลิต (ตัน)	ปริมาณการทำงานของเครื่องจักรต่อปี			
		เครื่องซึ่ง (เที่ยว)	เครื่องผสม (Batch)	เครื่องอัดขึ้นรูป (Stroke)	เตาเผา (Stroke)
ค่าอ้างอิงพื้นฐาน ของโรงงาน (Basis)	1	10	1	60	0.625
ปริมาณการผลิตปี 2009	32,000	320,000	32,000	1,920,000	20,000

เมื่อพิจารณาอาการขีดข้องโดยดูที่อัตราการเกิดอาการขีดข้องที่น่าจะเกิด สามารถทราบคะแนนประเมินอัตราการเกิดอาการขีดข้องแสดงดังตารางที่ 3.9 ถึง 3.12

ตารางที่ 3.9 ตารางแสดงการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องเครื่องชั่ง (W)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /ปี) (1)	เครื่องจักรทำงาน (เที่ยว /ปี) (2)	จำนวน อาการ ขัดข้องใน 100 เที่ยว $((1)=(2)) \times 100$	ค่า ประเมิน O
W1	Electrical Unit ของรถชั่ง ไม่มีไฟเข้า	9	320,000	0.0028	2
W2	รางของรถชั่งบิดตัว	1	320,000	0.0003	1
W3	ชุดควบคุมของรถชั่งจอด ไม่ตรงจุด	6	320,000	0.0019	2
W4	มอเตอร์ขับของรถชั่งเสีย	2	320,000	0.0006	1
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถชั่ง หลุด	1	320,000	0.0003	1

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 3.10 ตารางแสดงการประเมินอัตราการผลิตการขัดข้องเครื่องผสม (M)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่ อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /ปี) (1)	เครื่องจักร ทำงาน (Batch /ปี) (2)	จำนวน อาการ ขัดข้องใน 100 Batch $((1)=(2)) \times 100$	ค่า ประเมิน O
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	1	32,000	0.0031	2
M2	Conveying Belt ของ เครื่องผสมเบียดข้าง	2	32,000	0.0063	2
M3	Discharge Gate ของ เครื่องผสมปิดไม่สนิท	10	32,000	0.0313	3
M4	Discharge Gate ของ เครื่องผสมไม่เปิด	2	32,000	0.0063	2
M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ ทำงาน	7	32,000	0.0219	3
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	2	32,000	0.0063	2
M7	Skip Hoist ของเครื่องผสม ไม่จอดตรงตำแหน่ง	6	32,000	0.0188	3
M8	Skip Hoist ของเครื่องผสม ขัดตัว	3	32,000	0.0094	2
M9	Wafex Pump ของเครื่อง ผสมไม่ทำงาน	11	32,000	0.0344	3

ตารางที่ 3.11 ตารางแสดงการประเมินอัตราการผลิตการเกิดอาการขัดข้องเครื่องอัดขึ้นรูป (P)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /ปี) (1)	เครื่องจักร ทำงาน (Stroke /ปี) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 Stroke ((1)÷(2))×100	ค่าประเมิน O
P1	Electrical Unit ของสาย cable ไม่มีไฟ	13	1,920,000	0.0007	1
P2	Electrical Unit ของตัวควบคุม upper die ค้าง	7	1,920,000	0.0004	1
P3	Electrical Unit ของตัวอัดไม่ทำงาน	4	1,920,000	0.0002	1
P4	Electrical Unit ของ switch กดเสีย	5	1,920,000	0.0003	1
P5	Electrical Unit ของระบบไฟหลักเสีย	2	1,920,000	0.0001	1
P6	Filling box unit เต็มดินไม่เต็มแบบ	30	1,920,000	0.0016	2
P7	Filling box unit เกลี่ยดินไม่สม่ำเสมอ	8	1,920,000	0.0004	1
P8	Charger ชัดตัวไม่สามารถเดินได้	4	1,920,000	0.0002	1
P9	Flapper ไม่ปิด	8	1,920,000	0.0004	1
P10	Forming Unit ไม่ยก mould	12	1,920,000	0.0006	1
P11	Gripper ไม่จับอิฐ	12	1,920,000	0.0006	1
P12	Material Belt ขัดข้อง	5	1,920,000	0.0003	1
P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	24	1,920,000	0.0013	2
P14	Safety unit ตัวกดไม่ทำงาน	2	1,920,000	0.0001	1
P15	Safety unit ของ Sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน	1	1,920,000	0.0001	1
P16	Pump Hydraulic ไม่ส่งน้ำมัน	3	1,920,000	0.0002	1
P17	Valve upper die ไม่กด	8	1,920,000	0.0004	1
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ	8	1,920,000	0.0004	1

ตารางที่ 3.12 ตารางแสดงการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องเตาเผา (K)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่ อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /ปี) (1)	เครื่องจักร ทำงาน (Stroke /ปี) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 Stroke ((1)÷(2))×100	ค่า ประเมิน O
K1	Pump Hydraulic ดันรถเตา ไม่ได้	2	20,000	0.0100	2
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	1	20,000	0.0050	2

## 3.4.3 การตรวจจับอาการขัดข้อง

การตรวจจับอาการขัดข้องในปัจจุบันที่มีของแต่ละอาการ แสดงตามตารางที่ 3.13 ถึง 3.16 โดยได้เทียบตามเกณฑ์การประเมินของ AIAG 2001

ตารางที่ 3.13 ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องซึ่ง (W)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การตรวจจับ	ค่าประเมิน D
W1	Electrical Unit ของรถซึ่งไม่มีไฟเข้า	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
W2	รางของรถซึ่งบิดตัว	มีการทำแผนภูมิควบคุมสภาพราง tray	6
W3	ชุดควบคุมของรถซึ่งจอดไม่ตรงจุด	มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป ด้วยการตรวจระบบของเครื่อง	4
W4	มอเตอร์ขับของรถซึ่งเสีย	มีการตรวจจับความผิดปกติที่จุด ปฏิบัติงานด้วยตัวตรวจ กระแสไฟฟ้าของ motor	3
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถซึ่งหลุด	ทำการตรวจด้วยตาเท่านั้น	7

ตารางที่ 3.14 ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องผสม (M)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การตรวจจับ	ค่าประเมิน D
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
M2	Conveying Belt ของเครื่องผสม เบียดข้าง	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
M3	Discharge Gate ของเครื่องผสม ปิดไม่สนิท	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
M4	Discharge Gate ของเครื่องผสม ไม่เปิด	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	มีการตรวจจับความผิดปกติที่จุด ปฏิบัติงานด้วยตัวตรวจ กระแสไฟฟ้าของ motor	3
M7	Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอด ตรงตำแหน่ง	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
M8	Skip Hoist ของเครื่องผสมขัดตัว	มีการควบคุมกระทำได้ด้วยแผนภูมิ ตรวจตำแหน่ง hoist	6
M9	Wafex Pump ของเครื่องผสมไม่ ทำงาน	มีการตรวจจับความผิดปกติที่จุด ปฏิบัติงานด้วยตัวตรวจแรงดันของ pump	3

ตารางที่ 3.15 ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องอัดขึ้นรูป (P)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การตรวจจับ	ค่าประเมิน D
P1	Electrical Unit ของสาย cable ไม่มีไฟ	มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป ด้วยการตรวจระบบสายส่ง สัญญาณ	4
P2	Electrical Unit ของตัวควบคุม upper die ค้าง	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือก่อนทำงาน	5
P3	Electrical Unit ของตัวอัดไม่ทำงาน	มีการตรวจจับความผิดพลาดที่จุดปฏิบัติงานด้วยตัวตรวจสัญญาณ	3
P4	Electrical Unit ของ switch กดเสีย	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
P5	Electrical Unit ของระบบไฟหลัก เสีย	มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป ด้วยการตรวจระบบสายส่ง สัญญาณ	4
P6	Filling box unit เต็มดินไม่เต็มแบบ	มีการตรวจสอบซ้ำด้วยตาเปล่า เท่านั้น	7
P7	Filling box unit เกลี่ยดินไม่สม่ำเสมอ	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
P8	Charger ชัดตัวไม่สามารถเดินได้	มีการควบคุมกระทำได้ด้วยแผนภูมิ ตรวจระยะกระบอก	6
P9	Flapper ไม่ปิด	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
P10	Forming Unit ไม่ยก mould	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
P11	Gripper ไม่จับอิฐ	มีการควบคุมกระทำได้ด้วยแผนภูมิ ตรวจลมรั่วจากเกจ	6
P12	Material Belt ขัดข้อง	มีการตรวจวัดในขั้นตอนการ ปรับแต่งสายพาน	4

ตารางที่ 3.15 ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเครื่องอัดขึ้นรูป (P) (ต่อ)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การตรวจจับ	ค่าประเมิน D
P13	Mould Locking Unit ชัดข้อง	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5
P14	Safety unit ตัวกดไม่ทำงาน	มีการตรวจที่จุดปฏิบัติงานด้วย เครื่องมืออัตโนมัติ	2
P15	Safety unit ของ Sensor หน้า เครื่องไม่ทำงาน	มีการตรวจที่จุดปฏิบัติงานด้วย เครื่องมืออัตโนมัติ	2
P16	Pump Hydraulic ไม่ส่งน้ำมัน	มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป ด้วยการตรวจระบบส่งน้ำมัน	4
P17	Valve upper die ไม่กด	มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป ด้วยการตรวจระบบ valve	4
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้า ระบบ	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วย เครื่องมือทุกรอบ PM	5

ตารางที่ 3.16 ตารางแสดงคะแนนการตรวจจับเตาเผา (K)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การตรวจจับ	ค่าประเมิน D
K1	Pump Hydraulic ดันรถเตาไม่ได้	มีการตรวจจับในกระบวนการถัดไป ด้วยการตรวจระบบส่งน้ำมัน	4
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	มีการใช้เครื่องมือวัดการเรียงอิฐใน ขั้นตอนการปรับตั้ง	4

#### 3.4.4 ดัชนีความเสี่ยงที่นำอาการขัดข้อง

ในขั้นตอนนี้จะนำค่าระดับความรุนแรง (S) อัตราการเกิดอาการขัดข้อง (O) ค่าความสามารถในการตรวจจับ (D) ในส่วนที่ได้ทำการประเมินไว้ข้างต้น มาหาค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำของอาการขัดข้อง (RPN) ที่เกิดจากผลคูณระหว่างค่าระดับความรุนแรง (Severity, S) อัตรา

การเกิดอาการขัดข้อง (Occurrence, O) และ ความสามารถในการตรวจจับ (Detection, D) แสดงดังตารางที่ 3.17 ถึง 3.20

ตารางที่ 3.17 ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำเครื่องชั่ง (W)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN
W1	Electrical Unit ของรถชั่งไม่มีไฟเข้า	7	2	5	70
W2	รางของรถชั่งบิดตัว	8	1	6	48
W3	ชุดควบคุมของรถชั่งจอดไม่ตรงจุด	7	2	4	56
W4	มอเตอร์ขับเคลื่อนของรถชั่งเสีย	5	1	3	15
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถชั่งหลุด	8	1	7	56

หมายเหตุ : RPN = SxOxD

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.18 ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำเครื่องผสม (M)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	8	2	5	80
M2	Conveying Belt ของเครื่องผสมเบียดข้าง	7	2	5	70
M3	Discharge Gate ของเครื่องผสมปิดไม่สนิท	7	3	5	105
M4	Discharge Gate ของเครื่องผสมไม่เปิด	7	2	5	70
M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	7	3	5	105
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	7	2	3	42
M7	Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่ง	8	3	5	120
M8	Skip Hoist ของเครื่องผสมขัดตัว	8	2	6	96
M9	Wafex Pump ของเครื่องผสมไม่ทำงาน	7	3	3	63

หมายเหตุ : RPN = SxOxD

ตารางที่ 3.19 ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำเครื่องอัดขึ้นรูป (P)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN
P1	Electrical Unit ของสาย cable ไม่มีไฟ	7	1	4	28
P2	Electrical Unit ของตัวควบคุม upper die ค้าง	7	1	5	35
P3	Electrical Unit ของตัวอัดไม่ทำงาน	7	1	3	21
P4	Electrical Unit ของ switch กดเสีย	7	1	5	35
P5	Electrical Unit ของระบบไฟหลักเสีย	7	1	4	28
P6	Filling box unit เต็มดินไม่เต็มแบบ	7	2	7	98
P7	Filling box unit เกลี่ยดินไม่สม่ำเสมอ	7	1	5	35
P8	Charger ขัดตัวไม่สามารถเดินได้	7	1	6	42
P9	Flapper ไม่ปิด	7	1	5	35
P10	Forming Unit ไม่ยก mould	7	1	5	35

หมายเหตุ : RPN = SxOxD



ตารางที่ 3.19 ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำเครื่องอัดขึ้นรูป (P) (ต่อ)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN
P11	Gripper ไม่จับอิฐ	7	1	6	42
P12	Material Belt ขัดข้อง	7	1	4	28
P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	8	2	5	80
P14	Safety unit ตัดวงจรไม่ทำงาน	9	1	2	18
P15	Safety unit ของ Sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน	9	1	2	18
P16	Pump Hydraulic ไม่ส่งน้ำมัน	8	1	4	32
P17	Valve upper die ไม่กด	8	1	4	32
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ	8	1	5	40

หมายเหตุ : RPN = SxOxD

ตารางที่ 3.20 ตารางแสดงผลการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำเตาเผา (K)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN
K1	Pump Hydraulic ดันรถเตาไม่ได้	8	2	4	64
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	8	2	4	64

หมายเหตุ : RPN = SxOxD

### 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอาการขัดข้องของเครื่องจักรกับความสูญเสีย 6 ประการ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องของเครื่องจักรกับความสูญเสีย 6 ประการ ได้แก่ ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง ความสูญเสียเวลาเนื่องจากการปรับตั้งและปรับแต่ง ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องหยุดเล็กน้อย ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าลง ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลง และของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง และสุดท้าย ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและชิ้นงานรอแก้ไข โดยพิจารณาในแต่ละอาการขัดข้องว่าเกิดความสูญเสียในปัจจุบันใด ที่ส่งผลกระทบต่อค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร จากการวิเคราะห์ที่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างอาการขัดข้องของเครื่องจักรกับความสูญเสีย 6 ประการดังตารางที่ 3.21 ถึง 3.24

ตารางที่ 3.21 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องชั่ง (W)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความสูญเสีย 6 ประการ					
		A		P		Q	
		ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	ความสูญเสียเวลาเนื่องจากการปรับตั้งและปรับแต่ง	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องหยุดเล็กน้อย	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าลง	ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลงและของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและชิ้นงานรอแก้ไข
W1	Electrical Unit ของรถชั่ง ไม่มีไฟเข้า	○					○
W2	รางของรถชั่งบิดตัว	○					
W3	ชุดควบคุมของรถชั่งจอด ไม่ตรงจุด	○	○				○
W4	มอเตอร์ขับของรถชั่งเสีย	○			○		
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถชั่ง หลุด	○					
	รวม	5	1	0	1	0	2

หมายเหตุ : ○ คือ มีความสัมพันธ์กัน

ตารางที่ 3.22 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องผสม (M)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความสูญเสีย 6 ประการ					
		A		P		Q	
		ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	ความสูญเสียเวลาเนื่องจาก การปรับตั้งและปรับแต่ง	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก เครื่องหยุดเดิเล็กน้อย	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก ความเร็วการเดินเครื่องช้าลง	ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลง และของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต ของเสียและชิ้นงานรอแก้ไข
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	○	○		○		○
M2	เครื่องผสมเบียดข้าง	○	○				
M3	เครื่องผสมปิดไม่สนิท	○			○	○	
M4	เครื่องผสมไม่เปิด	○					
M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	○					○
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	○			○		○
M7	Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่ง	○			○	○	
M8	Skip Hoist ของเครื่องผสมขัดตัว	○					
M9	Wafex Pump ของเครื่องผสมไม่ทำงาน	○					○
รวม		9	2	0	4	2	4

หมายเหตุ : ○ คือ มีความสัมพันธ์กัน

ตารางที่ 3.23 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องอัดขึ้นรูป (P)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความสูญเสีย 6 ประการ					
		A		P		Q	
		ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	ความสูญเสียเวลาเนื่องจาก การปรับตั้งและปรับแต่ง	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก เครื่องหยุดเดิกละน้อย	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก ความเร็วการเดินเครื่องช้าลง	ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลง และของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต ของเสียและชิ้นงานรอแก้ไข
P1	Electrical Unit ของสาย cable ไม่มีไฟ	○					
P2	Electrical Unit ของตัวควบคุม upper die ค้าง	○	○				
P3	Electrical Unit ของตัวอัดไม่ทำงาน	○	○				
P4	Electrical Unit ของ switch กัดเสีย	○					
P5	Electrical Unit ของระบบไฟหลักเสีย	○					
P6	Filling box unit เติมดินไม่เต็มแบบ	○			○		○
P7	Filling box unit เกลี่ยดินไม่สม่ำเสมอ	○					○
P8	Charger ชัดตัวไม่สามารถเดินได้	○			○		
P9	Flapper ไม่ปิด	○					
P10	Forming Unit ไม่ยก mould	○			○		

หมายเหตุ : ○ คือ มีความสัมพันธ์กัน

ตารางที่ 3.23 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องอัดขึ้นรูป (P) (ต่อ)

รหัส		ความสูญเสีย 6 ประการ					
		A		P		Q	
		ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	ความสูญเสียเวลาเนื่องจาก การปรับตั้งและปรับแต่ง	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก เครื่องหยุดเดิกล้ม	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจาก ความเร็วการเดินเครื่องช้าลง	ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลง และของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	ความสูญเสียเนื่องจากการผลิต ของเสียและชิ้นงานรอแก้ไข
P11	Gripper ไม่จับวัสดุ	O					O
P12	Material Belt ขัดข้อง	O	O				
P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	O					
P14	Safety unit ตัดวงจรไม่ทำงาน	O					
P15	Safety unit ของ sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน	O					
P16	Pump Hydraulic ไม่ส่งน้ำมัน	O					
P17	Valve upper die ไม่กด	O					
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ	O			O		
รวม		18	3	0	4	0	3

หมายเหตุ : O คือ มีความสัมพันธ์กัน


ตารางที่ 3.24 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการของเตาเผา (K)

รหัส		ความสูญเสีย 6 ประการ					
		A		P		Q	
		ความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง	ความสูญเสียเวลาเนื่องจากปรับตั้งและปรับแต่ง	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องหยุดเล็กน้อย	ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าลง	ความสูญเสียเนื่องจากผลได้ลดลงและของเสียเมื่อเริ่มเดินเครื่อง	ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและชิ้นงานรอแก้ไข
K1	Pump Hydraulic ดันรถเตาไม่ได้	O			O		
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	O				O	
รวม		2	0	0	1	0	1

หมายเหตุ : O คือ มีความสัมพันธ์กัน

ทำการจัดกลุ่มของอาการขัดข้องทั้งหมดว่ามีความสัมพันธ์กับความสูญเสีย 6 ประการ ดังแสดงดังรูปที่ 3.9

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

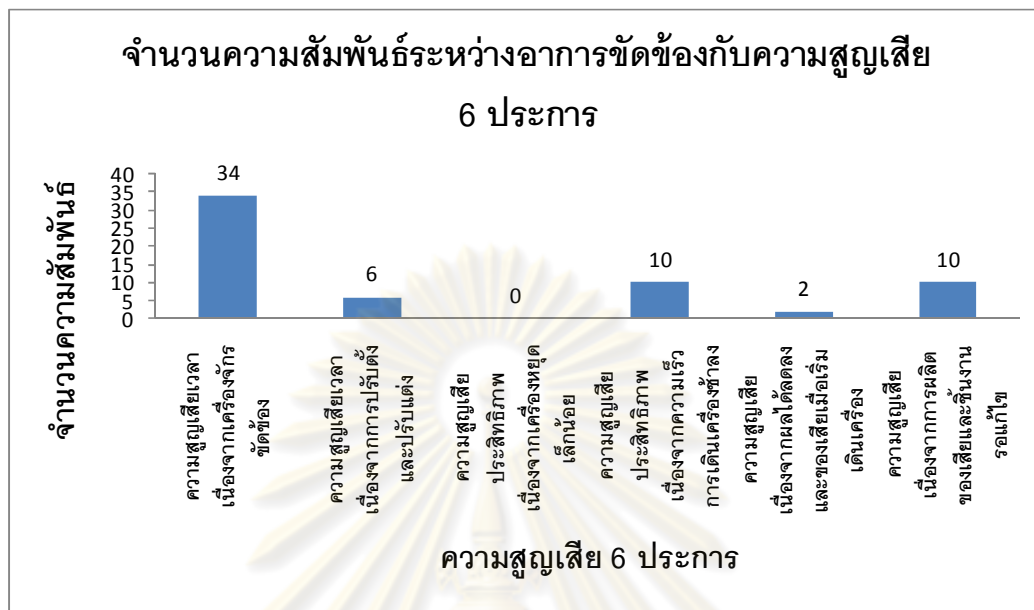

รูปที่ 3.9 จำนวนความสัมพันธ์ระหว่างอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการ

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาการขัดข้องกับความสูญเสีย 6 ประการ นั้น โดยรวมแล้วจะเกิดกับความสูญเสียเวลาเนื่องจากเครื่องจักรเสียหรือขัดข้อง เป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าลง และ ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### วิธีการดำเนินงานวิจัย

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง การจัดลำดับปัญหาโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการของ FMEA อ้างอิงจากอุตสาหกรรมยานยนต์ (AIAG) มาจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องและเลือกอาการขัดข้องของเครื่องจักรที่จะทำการปรับปรุง ซึ่งในการปรับปรุงจะมีการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ซึ่งในกรณีที่เป็นปัญหากลุ่มรากเหง้าจะดำเนินการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis ส่วนปัญหาที่ทราบสาเหตุแน่ชัดนั้น จะดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการตรวจสอบอาการขัดข้องของชิ้นส่วน หลังจากการดำเนินการปรับปรุง ได้วางแผนให้มีการประเมินผลเปรียบเทียบโดยรวบรวมข้อมูลหลังการปรับปรุงเป็นระยะเวลา 3 เดือนมาเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องจักรในสายงานวิกฤติ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย ดังนี้

1. การจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร
2. การวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องและมาตรการแก้ไข
  - 1) กลุ่มรากเหง้าของปัญหา
  - 2) กลุ่มทราบสาเหตุแน่ชัด
3. การประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
4. แนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง
5. การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
  - 1) เปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
  - 2) เปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF)
  - 3) เปรียบเทียบแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง



#### 4.1 การจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร

โดยจำแนกเป็น 3 ลักษณะของปัญหาตามความจำเป็นรีบด่วน ได้แก่ ปัญหาวิกฤติ (Critical, C) ปัญหาสำคัญ (Important, I) ปัญหาสร้างความรำคาญ (Annoyance, A) ตามแนวทางของ FMEA 4<sup>th</sup>

- ปัญหาวิกฤติ จะทำการพิจารณาปัญหาจากค่าประเมินความเสี่ยงซึ่งนำไปให้ผลกระทบบ้านระดับความรุนแรง (S) อยู่ในระดับ 9-10 ซึ่งจะถูกดำเนินการเป็นอันดับแรกในการแก้ไข
- ปัญหาสำคัญ จะทำการพิจารณาปัญหาจากค่าประเมินความเสี่ยงซึ่งนำไปประกอบจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรง (S) และ อัตราการเกิดอาการขัดข้อง (O) ที่มีค่าประเมินระหว่าง 5-8 และ 4-10 ตามลำดับเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข
- ปัญหาสร้างความรำคาญ จะทำการพิจารณาปัญหาจากค่าประเมินความเสี่ยงซึ่งนำไปคัดเลือกดำเนินการกับปัญหาที่อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของปัญหาที่เหลืออยู่ ซึ่งค่า RPN นั้นถูกจัดเรียงจากมากไปน้อย โดยวิธีการของพาเรโตเพื่อเลือกมาทำการปรับปรุงแก้ไข

#### 4.2 การวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องและมาตรการแก้ไข

การวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้อง จะดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรากเหง้าของปัญหา และกลุ่มทราบสาเหตุแน่ชัด แล้วเลือกแนวทางในการปรับปรุงอาการ ออกแบบชิ้นส่วนใหม่ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจติดตามการทำงาน การปรับรอบการตรวจสอบของชิ้นส่วน

##### 4.2.1 กลุ่มรากเหง้าของปัญหา

การวิเคราะห์ปัญหากลุ่มรากเหง้าจะดำเนินการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis จากการระดมความคิดของทีมงานฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขโดยจะสนใจที่ระดับความรุนแรง และความสามารถในการตรวจจับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้

#### 4.2.2 กลุ่มทราบสาเหตุแน่ชัด

การวิเคราะห์ปัญหาในกลุ่มทราบสาเหตุแน่ชัดจะดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการตรวจสอบอาการขัดข้องของเครื่องจักร โดยที่ทีมงานฝ่ายซ่อมบำรุง และหาแนวทางแก้ไขป้องกันโดยจะสนใจที่ระดับความรุนแรง และความสามารถในการตรวจจับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้

#### 4.3 การประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

การประเมินจะแบ่งออกเป็นการรวบรวมข้อมูลอาการขัดข้องของเครื่องจักรหลังการแก้ไข และประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ในขั้นตอนนี้จะทำการรวบรวมข้อมูล OEE ของเครื่องจักรหลังปรับปรุงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ของปี 2010

#### 4.4 แนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง

ในขั้นตอนนี้จะทำการประเมินความเสี่ยงที่นำหลังการปรับปรุง โดยใช้หลักการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการประเมินในขั้นต้นก่อนปรับปรุง อ้างอิงข้อกำหนดของ AIAG (2001) ดำเนินการประเมินค่าระดับระดับความรุนแรง อัตราการเกิดอาการขัดข้อง ความสามารถในการตรวจจับ และค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำใหม่

#### 4.5 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

##### 4.5.1 เปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

ในขั้นตอนนี้จะทำการเปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรก่อนและหลังการปรับปรุง

##### 4.5.2 เปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF)

ในขั้นตอนนี้ทำการเปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักรในสายงาน  
วิกฤติก่อนและหลังการปรับปรุง

#### 4.5.3 เปรียบเทียบแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง

ในขั้นตอนนี้จะทำการเปรียบเทียบค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำก่อนและหลังการปรับปรุง



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึง ผลการจัดลำดับและคัดเลือกเครื่องจักรที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต ผลของการปรับปรุงแก้ไขอาการขัดข้อง ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้


1. ผลการจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร
2. ผลการวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องและมาตรการแก้ไข
  - 1) ผลการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบใหม่
  - 2) ผลการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ
3. ผลการประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
4. ผลของแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง
5. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง
  - 1) ผลการเปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
  - 2) ผลการเปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF)
  - 3) ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง

#### 5.1 ผลการจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร

ผลการจัดลำดับปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักรที่ได้จากการประเมินจากค่าดัชนีความเสี่ยงชี้แนะตามหลักการของ FMEA (4<sup>th</sup> edition) สามารถแบ่งอาการขัดข้องที่จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ตามเกณฑ์ โดยจำแนกเป็น 3 ลักษณะของปัญหาตามความจำเป็นรีบด่วน ได้แก่ ปัญหาวิกฤติ (Critical, C) คือปัญหาที่ให้ผลกระทบด้านระดับความรุนแรง (S) อยู่ในระดับ 9-10 ซึ่งถูกดำเนินการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ปัญหาสำคัญ (Important, I) พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรง (S) และ อัตราการเกิดอาการขัดข้อง (O) ที่มีค่าระหว่าง 5-8 และ 4-10 ตามลำดับ และสุดท้ายคือ ปัญหาสร้างความรำคาญ (Annoyance, A) พิจารณาคัดเลือก

ดำเนินการกับปัญหาที่อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของปัญหาที่เหลืออยู่ ซึ่งค่า RPN เรียงจากมากไปน้อย โดยวิธีการของพาเรโต

ผลการจัดลำดับความสำคัญของอาการขัดข้องตามเงื่อนไขนั้นมีอยู่ 2 ลักษณะคือปัญหาวิกฤติ และปัญหาสร้างความรำคาญ ดังรูปที่ 5.1 และสามารถจัดกลุ่มปัญหาต่างๆ ได้ดังตารางที่ 5.1

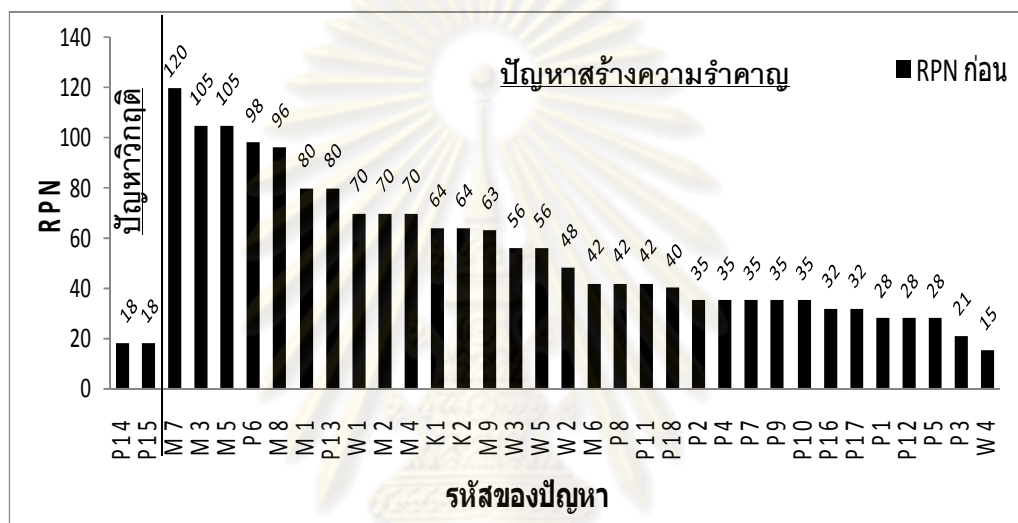

รูปที่ 5.1 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาอาการขัดข้อง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงกลุ่มของปัญหา

กลุ่มของปัญหา	เกณฑ์การแบ่งประเภท	รหัสของปัญหา
วิกฤติ	S = 9-10	P14 และ P 15
สำคัญ	S = 5-8 และ O = 4-10	จากคะแนนประเมินไม่พบอาการขัดข้องในกลุ่มนี้ตามเกณฑ์ของ FMEA 4 <sup>th</sup>
สร้างความรำคาญ	เลือกปัญหาที่อยู่ในส่วน 20% ของปัญหาที่เหลือจากปัญหาวิกฤติและสำคัญ	M7, M3, M5, P6, M8, M1, P13, W1, M2, M4, K1, K2, M9, W3, W5, W2, M6, P8, P11 และ P18

กลุ่มปัญหาวิกฤติ ผลจากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำของอาการขัดข้องที่มีค่าระดับความรุนแรงอยู่ระหว่าง 9 -10 มี 2 อาการขัดข้อง โดยเกิดขึ้นที่เครื่องอัดขึ้นรูปในปัญหารหัส P14 ปัญหา Safety unit ต่อกดไม่ทำงาน และปัญหารหัส P15 ปัญหา Safety unit ของ Sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน ซึ่งมีค่าประเมินระดับความรุนแรงเท่ากับ 9 ทางทีมซ่อมบำรุงปรึกษากันว่าควรที่จะทำปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของโรงงานตัวอย่าง

กลุ่มปัญหาสำคัญ ผลของปัญหาสำคัญจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรง (S) และ อัตราการเกิดอาการขัดข้อง (O) ที่มีค่าระหว่าง 5-8 และ 4-10 ตามลำดับตามเกณฑ์ของ FMEA 4<sup>th</sup> ซึ่งจากการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงชั้นนำที่มีค่าระดับความรุนแรงและอัตราการเกิดอาการขัดข้องดังกล่าว จากการประเมินไม่พบอาการขัดข้องใดที่อยู่ในช่วงที่เป็นปัญหาสำคัญ จากระดับอัตราการเกิดอาการขัดข้องที่มีค่าน้อยกว่าเกณฑ์

กลุ่มปัญหาสร้างความรำคาญ ผลของปัญหาสร้างความรำคาญผู้ทำวิจัยจะทำการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการกับปัญหาที่อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของปัญหาที่เหลือจากปัญหาวิกฤติและสำคัญ ซึ่งค่า RPN เรียงจากมากไปน้อย โดยวิธีการของพาเรโต ซึ่งจะได้อาการขัดข้องที่

ต้องทำการปรับปรุง 20 อาการขัดข้องจากที่เหลือ 32 อาการขัดข้อง คือ M7, M3, M5, P6, M8, M1, P13, W1, M2, M4, K1, K2, M9, W3, W5, W2, M6, P8, P11 และ P18

นำอาการขัดข้องที่ได้คัดเลือกแล้วมาวิเคราะห์สาเหตุปัญหาอาการขัดข้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือปัญหาากลุ่มแรกจะดำเนินการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis และกลุ่มทราบสาเหตุแน่ชัดจะดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการตรวจสอบอาการขัดข้องของเครื่องจักร โดยวิเคราะห์มาจากการระดมความคิดของทีมซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถจัดกลุ่มการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการจัดกลุ่มการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การจำแนกกลุ่มของปัญหาตาม FMEA	การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	
			รากเหง้าของปัญหา	ทราบสาเหตุแน่ชัด
W1	Electrical Unit ของรถซึ่งไม่มีไฟเข้า	A	O	
W2	รางของรถซึ่งบิดตัว	A		O
W3	ชุดควบคุมของรถซึ่งจอดไม่ตรงจุด	A		O
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถซึ่งหลุด	A		O
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	A		O
M2	Conveying Belt ของเครื่องผสมเบียดข้าง	A		O
M3	Discharge Gate ของเครื่องผสมปิดไม่สนิท	A		O
M4	Discharge Gate ของเครื่องผสมไม่เปิด	A		O
M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	A		O
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	A		O

หมายเหตุ : C คือ ปัญหาวิกฤติ , A คือ ปัญหาสร้างความรำคาญ และ O คือ มีความสัมพันธ์กัน

ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการจัดกลุ่มการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ต่อ)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	การจำแนกกลุ่มของปัญหาตาม FMEA	การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	
			รากเหง้าของปัญหา	ทราบสาเหตุแน่ชัด
M7	Skip Hoist ของเครื่องผสม ไม่จอดตรงตำแหน่ง	A	O	
M8	Skip Hoist ของเครื่องผสม ขัดตัว	A		O
M9	Wafex Pump ของเครื่อง ผสมไม่ทำงาน	A		O
P6	Filling box unit เต็มดินไม่ เต็มแบบ	A	O	
P8	Charger ขัดตัวไม่สามารถ เดินได้	A	O	
P11	Gripper ไม่จับอิฐ	A		O
P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	A	O	
P14	Safety unit ตัวกดไม่ทำงาน	C		O
P15	Safety unit ของ sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน	C		O
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่ง เข้าระบบ	A		O
K1	Pump Hydraulic ดันรถเตา ไม่ได้	A		O
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	A		O

หมายเหตุ : C คือ ปัญหาวิกฤติ , A คือ ปัญหาสร้างความรำคาญ และ O คือ มีความสัมพันธ์กัน



## 5.2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาอาการขัดข้องและมาตรการแก้ไข

เมื่อทราบอาการขัดข้องที่ต้องการปรับปรุงแล้ว ได้มีการระดมความคิดของทีมงานฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและฝ่ายผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่วงน้ำหนักของปัญหาโดยเลือกปัญหาตามหลัก FMEA จากนั้นนำอาการขัดข้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล โดยสามารถดำเนินการเพื่อลดอาการขัดข้องได้ 2 แบบ แบบแรก คือ การลดระดับความรุนแรงโดยการออกแบบใหม่ แบบที่สอง คือ การเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ

### 5.2.1 ผลการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบใหม่

การลดระดับความรุนแรงสามารถทำได้ด้วยการออกแบบใหม่ (Redesign) ในปัญหา W1, W2, W5, P6, P8 และ P13 เพื่อปรับปรุงลดอาการขัดข้องของเครื่องจักร

#### 1) ปัญหา Electrical Unit ของรถซึ่งไม่มีไฟเข้า (W1)

ระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องซึ่งมีหน้าที่เพื่อให้รถซึ่งทำงานและจ่ายกระแสไฟฟ้าไประบบส่งสัญญาณบอกตำแหน่งของรถซึ่ง

ขั้นตอนการทำงานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบ รถซึ่งจะทำงานและส่งสัญญาณบอกตำแหน่งให้ทราบว่ารถซึ่งนั้นได้เคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งใดของยู้งเก็บวัตถุดิบตามจุดที่ควบคุม

สาเหตุของปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่จ่ายไฟเข้าเครื่อง จากการที่สายไฟเกิดกระชากจนสายไฟขาด ทางทีมงานซ่อมบำรุงได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ดังตารางที่ 5.3

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของ Electric Unit ของรถซึ่งไม่มีไฟเข้า

ปัญหา	Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5	Why-6
Electrical Unit ของรถซึ่งไม่มีไฟเข้า	สายไฟขาด	มีแรงดึงจากรถซึ่งมากกว่าสายไฟรับได้	สายไฟห้อยพันกัน	ระยะเว้นระหว่างรอกมากไป	จากการซ่อมแล้วไม่ปรับตั้งระยะห้อยให้เท่าๆกัน	N/A
	ไฟฟ้าดับ		OK	รอกติดกับราง	ล้อรอกหลุด	Bearing แตก
			รางบิด	รอกขัดกับรางบริเวณรอยต่อราง	N/A	



ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 5.2 รอกหิ้วสายไฟ

มาตรการแก้ไข หลังจากทราบสาเหตุของปัญหาทางทีมงานได้ทำการเว้นระยะติดตั้งสายไฟใหม่ให้มีระยะที่สั้นลงและทำเหล็กโค้งรองรับตรงใต้รอกหิ้วสายไฟดังรูปที่ 5.2 เพื่อให้สายไฟไม่บิดตัวเกิดการพันกัน พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนสายไฟและรอกใหม่ให้มีขนาดเหมาะสมกับราง รวมถึงการปรับปรุงการตรวจสอบแผน PM ด้วย

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล การปรับปรุงหลังเปลี่ยนสายไฟตั้งสายไฟใหม่ให้มีระยะที่สั้นลงและเปลี่ยนรางใหม่ยังไม่พบปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 2 ครั้ง / 3 เดือน

## 2) ปัญหารางของรถชั่งบิดตัว (W2)

รางร้อยสายไฟของรถชั่งมีหน้าที่ในการแขวนสายไฟและสายส่งสัญญาณไปตามรางเพื่อลากสายไฟให้เคลื่อนที่ตามตัวรถชั่งที่วิ่งตามรางได้ ดังรูปที่ 5.3

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อรถชั่งวิ่งไปตามจุดต่างๆ รอกที่หิ้วสายไฟอยู่นั้นจะวิ่งอยู่ในรางตามรถชั่งไปและทำหน้าที่ลำเลียงสายไฟและรับน้ำหนักสายไฟตลอดการเคลื่อนที่



รูปที่ 5.3 รางรถชั่ง

สาเหตุของปัญหา การที่รางร้อยสายไฟเสียหายรูปเกิดการบิดตัวจากการกระแทกและการกระตุกของรถคอนกรีตออกตัว ส่งผลทำให้รางบิดเป็นช่วงๆ และจะยิ่งชำรุดมากขึ้น ดังรูปที่ 5.4



รูปที่ 5.4 รางในจุดที่จะเกิดการชำรุด

มาตรการแก้ไข ทางทีมงานซ่อมบำรุงได้ทำการเปลี่ยนรางที่มีความยาวมากขึ้นลดจุดที่เป็นรอยต่อในช่วงที่อาจเกิดการชำรุดและตั้งระดับใหม่ พร้อมเลือกออกที่แขวนสายไฟให้มีขนาดที่เหมาะสมกับราง พร้อมกับเพิ่มการตรวจติดตามแผนภูมิควบคุมของรางและปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจ PM

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล การปรับปรุงหลังเปลี่ยนรางใหม่ยังไม่พบปัญหาการชำรุดของเครื่องจักร เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการชำรุดคือระยะเวลา 7 เดือน จึงต้องรอยืนยันผลต่อ

### 3) ปัญหา รอกหัวสายไฟของรถซึ่งหลุด (W5)

รอกหัวสายไฟทำหน้าที่รับสายไฟและลำเลียงสายไฟให้เคลื่อนที่ไปตามรางที่แขวนอยู่เหนือตัวรถซึ่ง

ขั้นตอนการทำงานรอกจะวิ่งไปตามรางโดยอาศัยลูกปืนของตัวรอกประคองให้อยู่ในราง เคลื่อนที่ไปพร้อมกับรถซึ่งและลากสายไฟตามไปด้วย

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่รอกหัวสายไฟหลุดจากการขัดตัวกับราง ส่งผลให้ลูกปืนรอกแตก รอกจึงถูกกระชากหลุดออกมาจากรางขณะที่ขัดตัว ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรอยการขีดสีของรอก ดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5 รอกสึกจากการเปิดกับราง

มาตรการแก้ไข ทำการปรับปรุงขนาดรอกตามคู่มือออกแบบการใช้งานของรอก และรางที่เหมาะสมพร้อมกับปรับปรุงปีกรอกให้มีขนาดเหมาะสมกับรางที่เปลี่ยนใหม่ เพื่อช่วยให้การเคลื่อนที่และการให้ตัวที่ดีขึ้นไม่ติดขัด อันจะส่งผลทำให้รอกเกิดความเสียหายน้อยลง ดังรูปที่ 5.6




ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รูปที่ 5.6 ตัวอย่างรอกที่ทำการปรับปรุง

นอกจากนี้มีการทดสอบการขัดตัวของรอกกับรางด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบอย่างง่ายในการตรวจหลังการติดตั้งรางใหม่ดังรูปที่ 5.7 และใช้ตรวจในวันที่ทำ PM เพื่อเป็นการตรวจหาความผิดปกติ

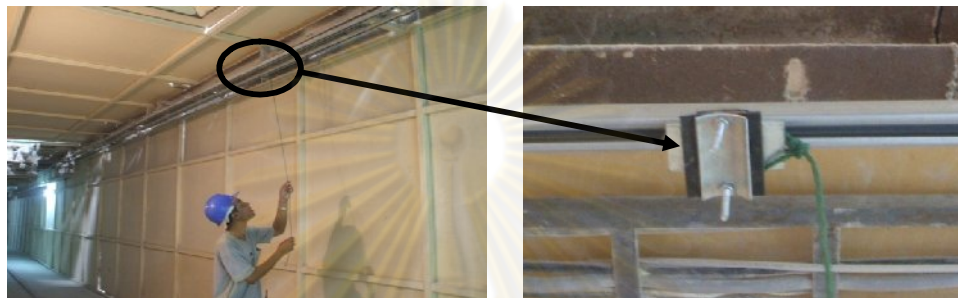


รูปที่ 5.7 อุปกรณ์อย่างง่ายในการทดสอบรอกและราง

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล การปรับปรุงหลังเปลี่ยนรางและรอกแบบใหม่ยังไม่พบปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 8 เดือน จึงต้องรอยืนยันผลต่อ

#### 4) ปัญหา Filling box unit ของเครื่องอัดเต็มดินไม่เต็มแบบ (P6)

หน้าที่การทำงานของ Filling box unit จะทำหน้าที่ในการบรรจุและส่งดินลงแบบ mould โดยอาศัยยางปาดดินกวาดดินไปตามแนวราบลงแบบดังรูป 5.8


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

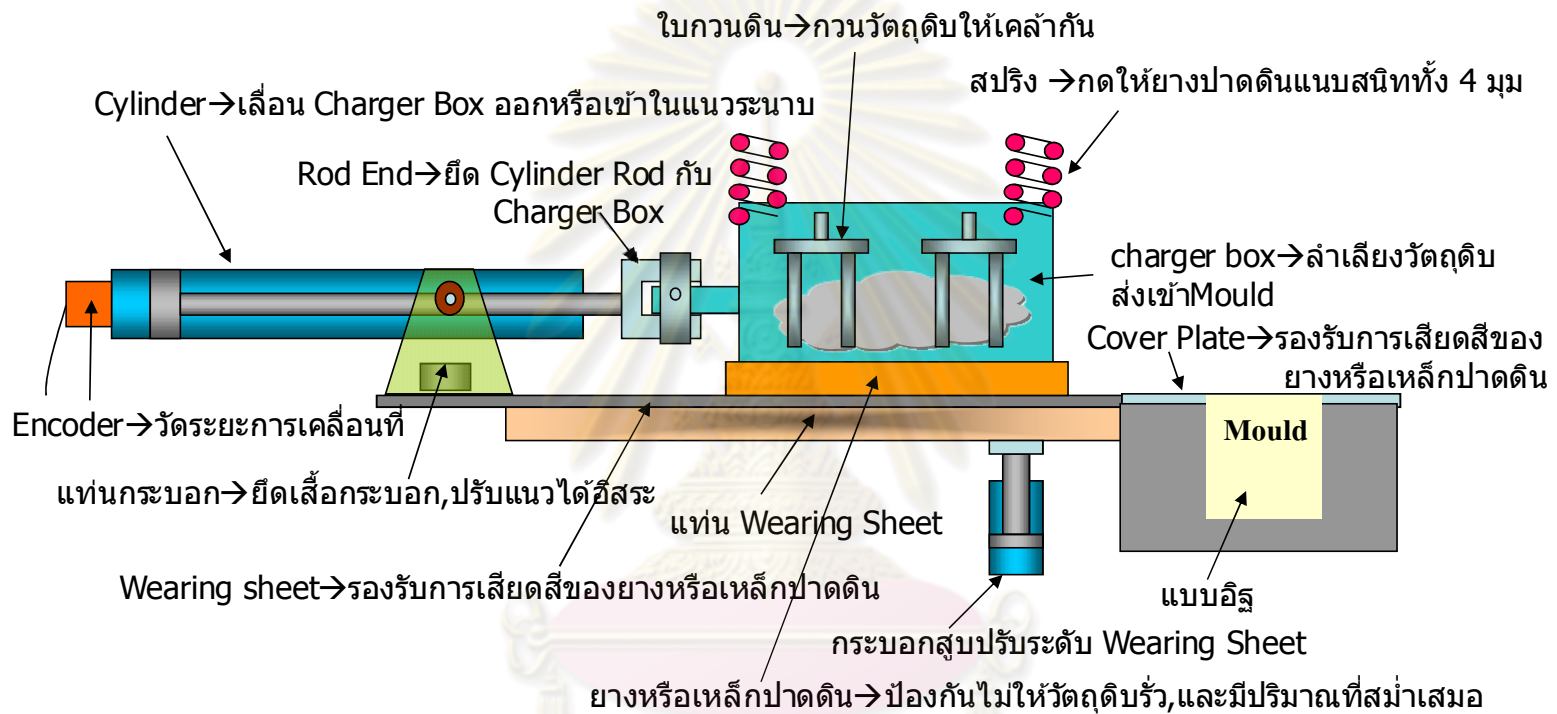

รูปที่ 5.8 ลักษณะการทำงานของชุด Charger Unit

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ยางปาดดินสึกและขาด ทำให้ไม่สามารถปาดดินได้ในแบบสำหรับอัฒจันทร์รูปซึ่งส่งผลต่อคุณภาพอิฐ อีกทั้งยังทำให้เกิดการกระแทกของ Charger ที่ใช้เลื่อน Filling Box อีกด้วย ดังรูปที่ 5.9 และ ยางที่สึกดังรูปที่ 5.10

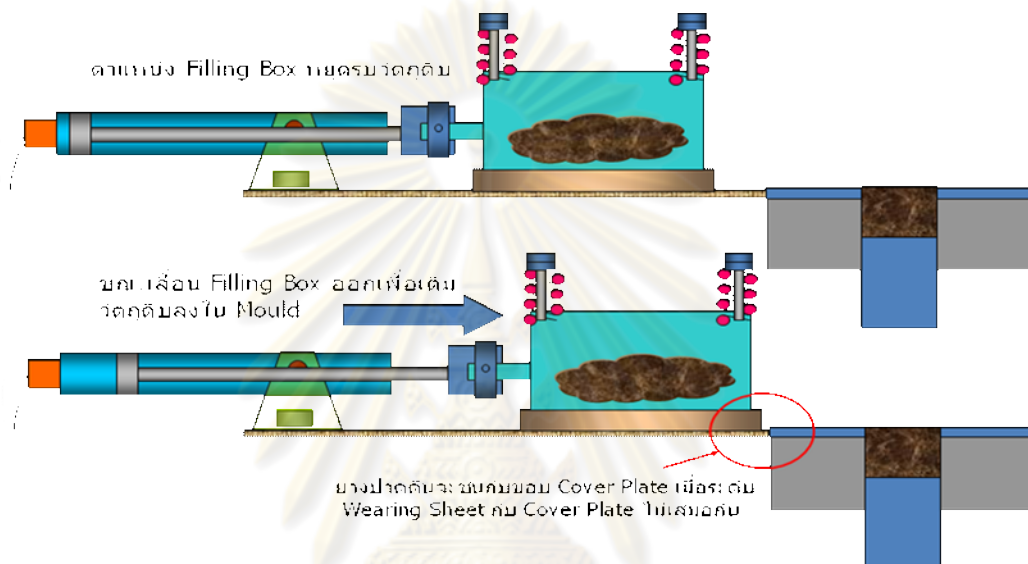

รูปที่ 5.9 ลักษณะตำแหน่งการเกิดการสึกของยางปาดดิน





รูปที่ 5.10 ภาพยางปาดดินสึก

นำลักษณะของปัญหามาวิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วย Why-Why Analysis ดังตารางที่ 5.4



ตารางที่ 5.4 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Why-Why ของยางปาดดิน

ปัญหา	Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5	Why-6
ยางปาดดินหรือเหล็กปาดดินขาด	ยางปาดดินชนกับขอบ Cover Plate หรือ Wearing Sheet	ระดับของ Wearing Sheet กับ Cover Plate ไม่อยู่ระนาบเดียวกัน	แท่น Bearing เลื่อนต่ำลงจากแนวปกติ 	สกรูยึดแท่น Bearing คลายตัว	การสั่นจากการทำงาน	N/A
			ปรับตั้ง Wearing Sheet ไม่ได้ระดับ	ปรับตั้งยาก	ไม่ได้ตรวจชั้นให้แน่น	ไม่มีแผนตรวจชั้น
			ไม่ได้ปรับตั้งระดับ		การสึกหรอของ Cover Plate กับ ไม่มีมาตรฐานการปรับตั้ง	
		ยางปาดดินเคลื่อนที่ออกนอกแนวปกติ	ระยะของ Bearing ประคองข้างซ้าย-ขวา ห่างจาก Guide Charger เกิน 1 mm.	Guide Liner สึกหรอ	Guide Bearing ชัดตัว หรือเกิด Friction สูง	มีฝุ่นเข้าภายในตัว Bearing
	มีแรงกดมากที่ยางปาดดิน	ตั้งสปริงกดยางปาดดินแข็งมาก	ผิวหน้าของ Wearing Sheet และ Cover Plate ไม่เรียบ	Guide Bearing ชำรุด การสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอของ Wearing Sheet กับ	OK	
			ยางปาดดินห่างจาก Wearing Sheet และ Cover Plate	ระดับความสูงของ Charger Box ไม่คงที่ ขณะเคลื่อนที่ออกหรือเข้า	Bearing หลุดจาก Guide Liner เมื่อถอย Charger Box เข้าสุด หรือเลื่อน Charger Box ออกสุด	
					เข้าสุด ออกสุด	

ทำการคัดเลือกแนวทางแก้ไข ที่ทางทีมซ่อมบำรุงเสนอแนวทางแก้ไข 3 มาตรการ  
ดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ตารางแสดงแนวทางในการเลือกวิธีแก้ไขปัญหา Filling box unit


แนวทางแก้ไข	Cost	Time	Quality	ความเป็นไปได้	รวม
เจียรแผ่นเหล็กปิดฝาแบบใหม่ ทุกแบบ	2	1	3	2	12
หาช่างปาดดินเตรียมเป็น spare ไว้ทุกสัปดาห์	3	2	2	2	24
ทำชุดยางปาดดินที่ปรับระดับ ระหว่าง Cover plate และ Wearing Sheet	3	3	2	3	54

3 = ดี 2 = ปานกลาง 1 = แย่

หมายเหตุ : รวม = Cost x Time x Quality x ความเป็นไปได้

นำสาเหตุของปัญหามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการปรับปรุงแก้ไขอาการขัดข้องของ  
เครื่องจักร โดยการออกแบบชุดปรับระดับของ Wearing Sheet และ Cover plate ใหม่  
เพื่อไม่ให้เกิดจุดที่ต่างระดับกัน ซึ่งจะทำให้ชุด Filling box ที่มียางปาดดินอยู่ด้านล่าง  
เคลื่อนที่โดยไม่สะดุด และลดปัจจัยเร่งให้ยางปาดดินสึก ดังรูปที่ 5.11

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

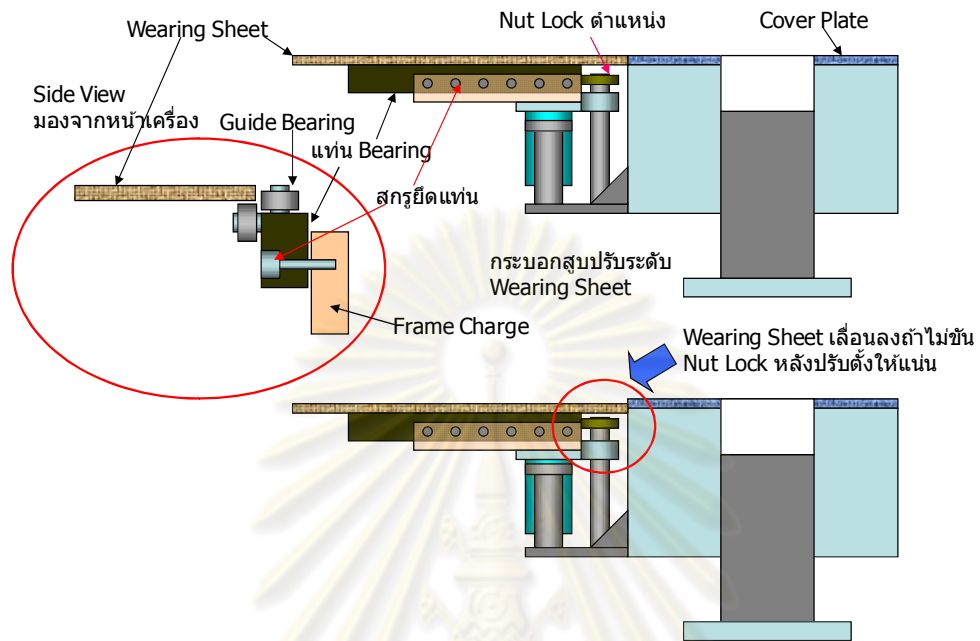

รูปที่ 5.11 แบบอุปกรณ์ที่ติดเพื่อแก้ปัญหา ยางปาดดิน

ตัวอย่างผลการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ของปัญหา Filling box unit เดิมดินไม่เต็ม (P6) ก่อนและหลังตามตารางที่ 5.6 และ 5.7 ซึ่งเดิมจะไม่มีรูปภาพประกอบทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และใช้เวลาในการตรวจสอบนาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.6 ตารางแสดงตัวอย่างมาตรฐานการตรวจ Filling Box ก่อนปรับปรุง

มาตรฐานตรวจสอบ							ข้อมูลเครื่องจักร				
ชื่อเครื่องจักร	รหัสเครื่องจักร	โรงงาน	กระบวนการผลิต	วันที่เริ่มใช้	ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	Max. Force	V	Brand	Type	S/N
ชิ้นส่วนหลัก	ชิ้นส่วน	จุดควบคุม	การควบคุมสภาพเครื่องจักร					การสังเกตความผิดปกติ			
			ค่าควบคุม	วิธีการวัดค่า	เครื่องมือวัด	ความถี่การวัด	เทคนิคในการควบคุม	ผู้ปฏิบัติ	ลักษณะที่ผิดปกติ	การแก้ไข	
Filling box unit	ใบกวนดินจากขอบ	ระยะใบกวนดิน	≥ 20 mm.	วัดจากขอบนอกของใบถึงผนังกะบะแนวตั้งฉาก	ตลับเมตร	ทุก 1 เดือน	-	พนักงานซ่อมเครื่องกล	- มีรอยเสียดสีที่กะบะ - เพลาโยกคลอนได้	- ตรวจสอบ Bearing แยกหรือไม่	
	ยางปาดดิน	ความแข็งสปริงกด	15 - 25 mm.	ระยะกดสปริง	ตลับเมตร	ทุก 1 สัปดาห์	ขนาดเส้นลวดสปริง 5 mm. ความสูงรวม 70 mm.	พนักงานซ่อมเครื่องกล	- ดินร่วนที่ยางปาดดินมาก	- ปรับตั้งระยะกดสปริงให้ได้ตามกำหนด - เปลี่ยนสปริง	
	Wearing Sheet	ความหนา	8 - 16 mm.	วัดความหนาของรอยสึก	เวอร์เนีย	ทุก 1 สัปดาห์	วัดในตำแหน่งที่สึกมากที่สุด มักอยู่ในแนวรอบยางปาดดิน	พนักงานซ่อมเครื่องกล	- Charge เดินสะดุด - มีดินร่วนด้านหลัง Charger	- กลับด้าน หรือเปลี่ยน Wearing Sheet	

ตารางที่ 5.7 ตารางแสดงตัวอย่างมาตรฐานการตรวจ Filling Box หลังปรับปรุง

มาตรฐานการตรวจสอบ FILLING BOX UNIT												
<p>สกรูยึดแท่น Bearing ของ Wearing Sheet</p>					เครื่อง Press No 1 Unit Filling Box หน้าที่ ควบคุมปริมาณดินที่เติมลงใน Mould					ฉบับที่ 1		
					ความถี่ : W = สัปดาห์ 2W = 2สัปดาห์ M = เดือน Y = ปี							
จุดที่	ชื่ออุปกรณ์	รายละเอียดงาน	มาตรฐานที่ยอมรับ	จำนวนจุด	W	2W	M	Y	การแก้ไข ทันที ( ระบุรายละเอียด )		เวลาที่ใช้ ( ชั่วโมง )	
1	กระบอก Charger	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันตามแกนกระบอก	ไม่มีการรั่วไหล	1								
		ตรวจสอบการคลายตัวของ Rod End	เกลียว Rod เหลือน้อยกว่า 1 เกลียว	1								
2	Wearing Sheet	ตรวจสอบรอยต่อ Wearing Sheet กับ Cover Plate	หน้าสัมผัสระหว่าง Wearing Sheet กับ Cover Plate	1								
		ตรวจสอบความหนาของ Wearing Sheet ใน	ความหนาของ Wearing Sheet $\leq 10.0$ mm.	1								
		ตรวจสอบการคลายตัวของสกรูยึดแท่น Bearing	ไม่มีตำแหน่งที่คลายตัวและแน่นด้วยแรงขันด้วยประแจ	12								
3	Charger Box	ตรวจสอบสกรูที่ยึดกระบอก Charger	ไม่มีการคลายตัวของสกรูยึด	4								
		ตรวจสอบการสึกหรอของเฟืองขับและการยึดแน่น	ปลายเฟืองไม่เป็นมุมแหลมและไม่หลวมคลอนจากเพลลา	4								
4	ใบกวนดิน	ตรวจสอบการสึกหรอ, การยึดแน่นของใบกวนและ	ห่างพื้นไม่เกิน 50 mm. , ห่างข้างไม่เกิน 10 mm. ,	8								
		ตรวจสอบการชำรุดของ Bearing ใบกวน	โยกคลอนได้ $\leq 3.0$ mm. ( ช่างอิงจากปลายใบกวน )	1								
5	Guide Liner Guide Bearing	ตรวจสอบการสึกหรอของ Guide Liner	การสึกหรอ $\leq 1.0$ mm. ทั้ง 3 ด้านที่มีการสัมผัสกับ Bearing	2								
		ตรวจสอบการชำรุดของ Bearing	การสึกหรอของ OD $\leq 0.5$ mm. และการหลวมคลอน $\leq 1.0$ mm และหมุน	16								
6	ยางปิดดินหรือเหล็ก กรอบยางปิดดิน	ตรวจสอบการสึกหรอของยางหรือเหล็กปิดดิน	ความหนาของเนื้อยาง, เหล็กที่เสกกรอบเหลือ $\geq 10.0$ mm. หรือเมื่อวางบนพื้น	1								
		ตรวจสอบการชำรุดของกรอบยางปิดดิน	ไม่มีรอยแตกตลอดแนวของกรอบรวมถึงรอยเชื่อมต๋อด้วย	1								
7	คัมด่วง	การชำรุดของสลิง	การขาดของเส้นลวดสลิงใน 1 Strand < 3 เส้นและการชำรุดของลวดทั้ง Wire	1								

ผู้ตรวจ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_


ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล การปรับปรุงหลังออกแบบยังไม่พบปัญหาการขัดข้องของ เครื่องจักร เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 7 ครั้ง / 3 เดือน

#### 5) ปัญหา Charger เครื่องอัดขวดตัวไม่สามารถเดินได้ (P8)

หน้าที่ของ Charger จะส่งชุดเติมดิน Filling box เคลื่อนที่ไปตามแนวราบด้วย Charger cylinder เพื่อส่งดินไปลงในแบบ mould


ขั้นตอนการทำงาน เมื่อ Charger cylinder ได้รับคำสั่งให้ส่งดินลงแบบ Charger ตัวกระบอกรอกก็จะเคลื่อนที่เข้า-ออกตามแนวรางประคอง เพื่อส่งดินไปลงใน mould

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ Charger บิดขณะเลื่อนออกไปตามรางเกิดการ สะดุด cover plate ตรงบริเวณรอยต่อทำให้ยางปาดดินของ Filling box กระแทกอีกทั้ง guide bearing มีฝุ่นเข้าไปอุดภายใน bearing ส่งผลให้ bearing ล็อค เกิดแรงเสียดทาน และขัดตัวมากขึ้นจนทำให้กระบอกรอก charger บิดตัว ดังตารางที่ 5.4 การวิเคราะห์ Why-Why ของยางปาดดิน และรูปที่ 5.12

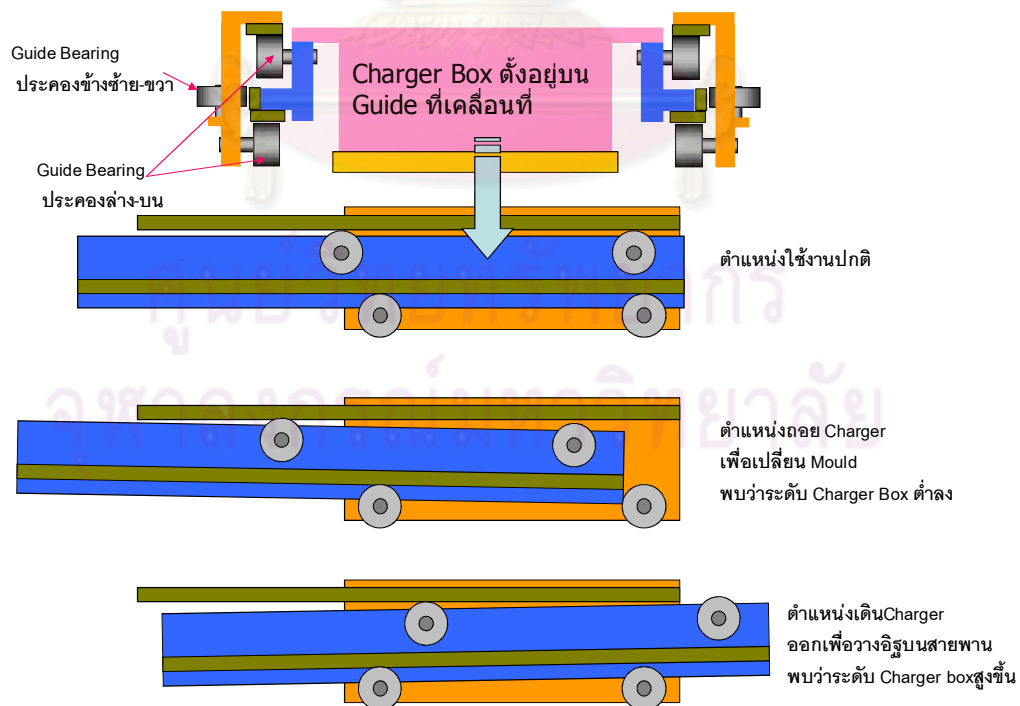

รูปที่ 5.12 Charger ในตำแหน่งต่างๆ

มาตรการการป้องกัน ทางที่ซ่อมบำรุงได้ทำการปรับปรุงชุดระบบส่งใหม่ด้วยการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ ตามแนวทางที่เสนอในมาตรการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงและลดอาการขัดข้องของปัญหา Filling box unit ของเครื่องอัดเต็มดินไม่เต็มแบบ (P6) ที่ได้มีการปรับปรุงระบบปรับระดับเพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดระหว่าง Wearing Sheet กับ Cover plate และยังได้ติดตั้ง bearing เพิ่มเข้าไปตรงกลางอีก 1 คู่เพื่อลดภาระของ bearing ชุดหน้าและชุดหลังไม่ให้ charger cylinder ตกและเกิดการขัดตัวกระบอก Charger จนแกนกระบอกบิด ดังรูปที่ 5.13

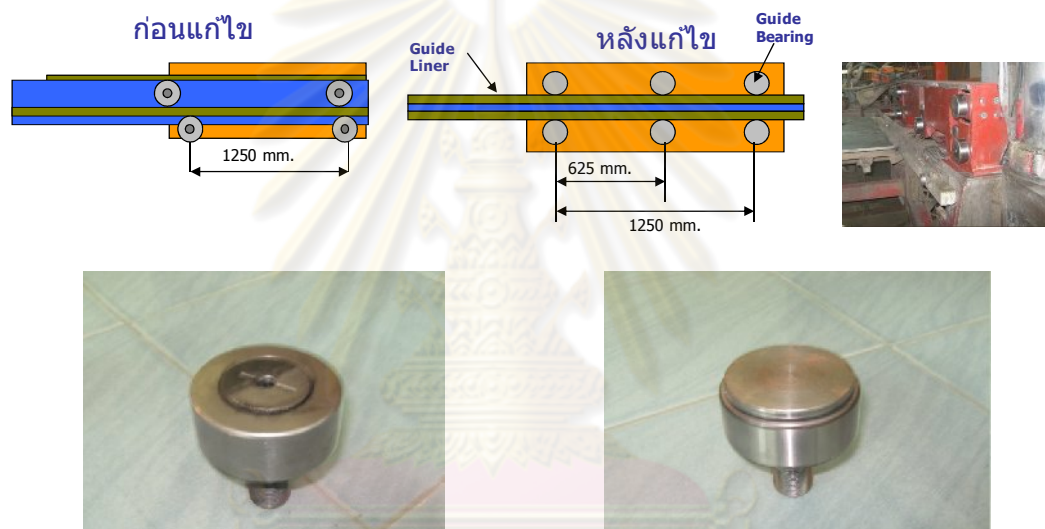

ก่อนปรับปรุง guide bearing


หลังปรับปรุง guide bearing ที่มีการกันฝุ่น

รูปที่ 5.13 การปรับปรุงระบบ Charger

หลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล การปรับปรุงหลังออกแบบพบปัญหาการขัดข้อง 1 ครั้งในเครื่องจักรที่รอดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่ ส่วนเครื่องที่ติดตั้งแล้วยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้องของเครื่องจักร เทียบกับก่อนการปรับปรุงซึ่งเกิดอาการขัดข้อง 1 ครั้ง / 3 เดือน

#### 6) ปัญหา Mould Locking Unit ของเครื่องอัดขัดข้อง (P13)

หน้าที่ของ Mould locking unit ของเครื่องอัดจะทำหน้าที่ในการล็อกไม่ให้ mould เหล็กที่เป็นแบบในการขึ้นรูปเกิดการขยับตัวจากการกดและดึงขึ้นของหัวกด ดังรูปที่ 5.14

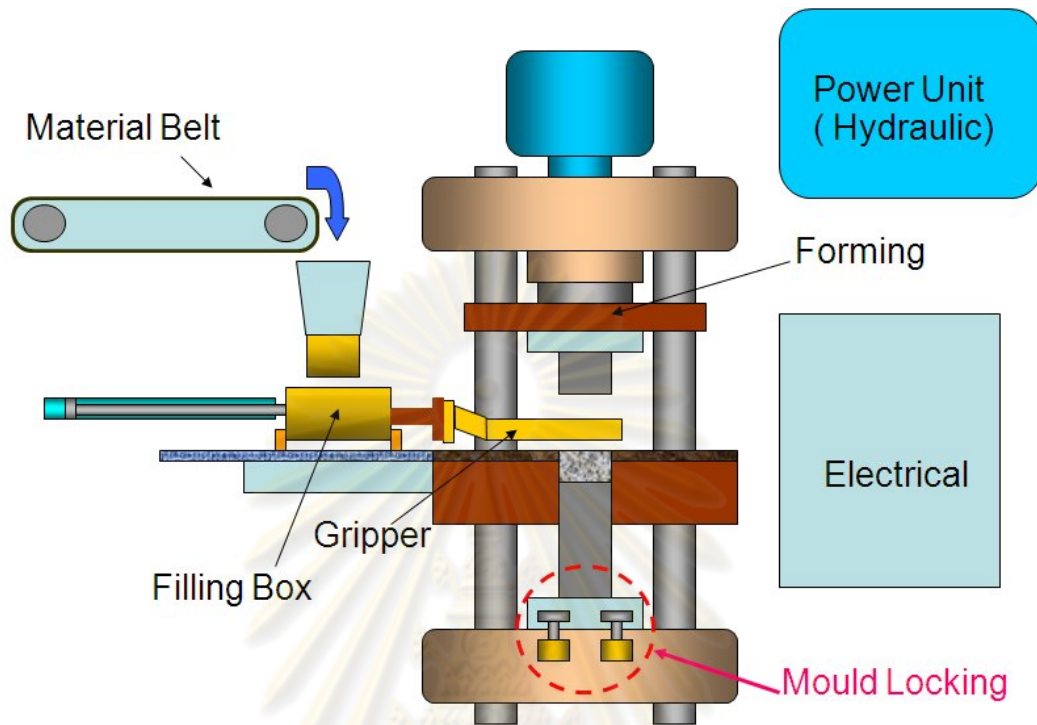

รูปที่ 5.14 Mould locking

ขั้นตอนการทำงานของ Mould locking unit คือเมื่อมีการเปลี่ยนแบบแล้วจะต้องทำการล็อคแบบให้ติดกับฐานของเครื่องอัด โดยน้ำมันจะถูกส่งเข้าระบบล็อค mould ตลอดเวลาเพื่อจับยึดไม่ให้แบบเกิดการขยับตัว

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ Seal รั่วส่งผลให้ pressure ในระบบ lock mould ตกต่ำกว่าค่าที่จับยึดและแรงดึงของเครื่องสูงกว่าค่าที่ล็อคทำให้ mould เกิดการเลื่อนจากตำแหน่งที่ตั้งไว้ แสดงการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 5.8 ตารางแสดงการวิเคราะห์ Why-Why ของ Seal รั่วที่ Mould Locking Unit

ปัญหา	Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5	Why-6	Why-7	Why-8
Press Plate ล็อค ไม่แน่น 	มีช่องว่างใต้หน้าแปลน 	สกรูยึดหน้าแปลนคลาย สกรูยึดหน้าแปลนขันไม่แน่น หน้าสัมผัสของหน้าแปลนของ ครอบอกสูบลูบไม่เรียบ 	มีแรงภายนอกที่สูงกว่าแรงยึด ของสกรูมากกระทำเนื่องจาก แทน Press Plate ขยับตัว OK ไม่ได้มีการปรับเจียร	หน้าสัมผัสของ Press Plate กับ Sub Plate ไม่สนิทเนื่องจากมีดิน แทรกระหว่างหน้าสัมผัส	Press Plate ลอยขณะยก Mould เดิมดิน พนักงานซ่อมขาดความรู้ที่ ถูกต้อง	แรงยกของ Mould มากกว่า แรงยึดของครอบอก Lock Plate เกิด Friction ระหว่างฝาแบบ ล้างกับ Liner ภายในช่อง Mould มีวัตถุติดเกาะติดรอบฝา แบบหรือ Liner ภายในช่อง Mould	พนักงานคุมเครื่อง ไม่ได้ทำความสะอาด สะอาดฝาแบบหรือ Liner ตรงช่อง Mould	พนักงานคุมเครื่อง ไม่ได้ทำความสะอาด สะอาดฝาแบบหรือ Liner ตรงช่อง Mould
	O Ring ฉีกขาด 	เนื้อ O-Ring ถูกกดมากเกินไป 1.0mm. CS 1.5mm	ปล่อยให้ O-Ring ขนาด Oversize กว่า ขนาด Std. ที่แนะนำของผู้ผลิต	พนักงานซ่อมขาดความรู้ที่ ถูกต้อง				
	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">             ตรวจสอบ CS และ OD ของ O-Ring              กับความลึกและความโตของร่อง เทียบกับ Std.              พบว่าใช้ O-Ring ที่มี CS Oversize สูงกว่า Std.           </div>							

มาตรการแก้ไข ทำการตรวจสอบขนาด O-Ring เทียบกับค่ามาตรฐานตามคู่มือพบว่า Cross Section Diameter ของ O-Ring มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานที่กำหนด คือ 18-20% ของความลึกร่อง ที่ความแข็ง 70 Shore A โดยทางทีมซ่อมบำรุงทำการแก้ไขแบบความลึกและความโตของร่องใหม่ สำหรับระบบกลี้อคทุกตัว

แนวทางป้องกัน มีการบันทึกโดยการเขียนแบบระบบกลี้อคแล้วกำหนด ความลึกของร่องใส่ O-Ring เป็นขนาด Std. CS (cross section diameters) ที่สามารถซื้อจัดหาได้ทั่วไป จัดอบรมแก่พนักงานซ่อมบำรุงรักษาให้รับทราบและเปลี่ยนเมื่อครบอายุตามรอบ PM

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้ทำรวบรวมข้อมูล การปรับปรุงหลังออกแบบพบปัญหาการขัดข้อง 2 ครั้งในเครื่องจักรที่รอดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่ ส่วนเครื่องที่ติดตั้งแล้วยังไม่พบปัญหาการขัดข้อง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 6 ครั้ง / 3 เดือน

#### 5.2.2 ผลการแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ

โดยทีมซ่อมบำรุงได้หาแนวทางแก้ไขป้องกันโดยให้ความสนใจกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยตรวจจับอาการขัดข้อง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบตามแผนซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้

##### 1) ปัญหา Safety Unit ตัวกดไม่ทำงาน (P14)

ระบบ Sensor มีหน้าที่ในการตรวจจับการลื่นของตัวลื่นป้องกันการเลื่อนของ main piston ที่อาจเกิดอันตรายได้จากกรณีที่ main piston ไหลลงมากดทับผู้ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ใต้เครื่องอัดขึ้นรูป

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อเข้าสู่จังหวะยก main piston ขึ้น ระบบ Sensor ทำการตรวจหาตำแหน่งการเกาะของระบบกลี้อคหัวกดของ main piston หากตรวจพบแท่งระบบ ระบบจะทำการยืนยันค่าว่ามีการลื่นหัวกดแล้วปลอดภัย หากตรวจไม่พบแกนแท่งระบบกลี้อคหัวกด ระบบจะทำการหยุดระบบ

สาเหตุของปัญหาที่ทางทีมซ่อมบำรุงตรวจพบเกิดจากระบบ Sensor ที่ตรวจจับระบบกลี้อคหัวกดเลื่อนตำแหน่งจากการสั่นของเครื่องขณะกด ทำให้ระบบ Sensor ตรวจพบแกนของแท่งลื่นที่แกนนยังไม่ถึงตำแหน่งลื่น ระบบจึงเข้าใจว่ามีการทำงาน

ถูกต้องและมีการล๊อคของแท่งล๊อคแล้วจึงส่งสัญญาณกลับมาที่เครื่องอัดขึ้นรูปว่าสามารถทำงานปกติได้ตามปกติ ซึ่งสถานะที่ถูกต้องจะไม่สามารถทำงาน ดังรูปที่ 5.15



ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.15 Sensor ของ Safety unit เครื่องอัดขึ้นรูป

มาตรการแก้ไข ที่ทางทีมเสนอจะทำการแก้ไขด้วยกัน 3 มาตรการ ดังตารางที่ 5.9 ตารางที่ 5.9 ตารางแสดงแนวทางในการเลือกวิธีแก้ไขปัญหา Safety Unit ตัวกดไม่ทำงาน

แนวทางแก้ไข	Cost	Time	Quality	ความเป็นไปได้	รวม
การแก้ที่เครื่องต้นจากการอัดอิฐขนาดใหญ่ที่ใช้แรงกดสูง	2	1	3	1	6
การแก้ด้วยการเพิ่มการตรวจการคลายตัวของน็อตที่ยึด sensor	3	2	2	2	24
การแก้ที่จุดติดตั้งใหม่ที่ sensor สามารถตรวจพบได้ง่าย	3	3	2	3	54

3 = ดี 2 = ปานกลาง 1 = แย่

หมายเหตุ : รวม = Cost x Time x Quality x ความเป็นไปได้

ทางทีมขอแนะนำให้ทำการเลือกแนวทางที่ปรับจุดติดตั้งใหม่โดยยึด sensor ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงมาจากจุดเดิมของแท่งกระบอกล๊อคคลม เพื่อให้สามารถตรวจจับแกนแท่งเหล็กในตำแหน่งล๊อคได้ง่าย พร้อมเพิ่มมาตรการตรวจสอบการเลื่อนตำแหน่งของกระบอกและ Sensor เพื่อป้องกันการตรวจที่ผิดพลาดของอุปกรณ์ทุกรอบ PM

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูลหลังการปรับจุดติด Sensor ยังไม่พบปัญหาการขัดข้องของ เครื่องจักร เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือ ระยะเวลา 6 เดือน จึงต้องรออนุญาต

## 2) ปัญหา Safety unit ของ Sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน (P15)


ระบบ Safety unit บริเวณหน้าเครื่องอัดขึ้นรูป จะมี Sensor ตรวจจับวัตถุ แปลกปลอมไม่ให้ผ่านเข้าตรงตำแหน่งอัดของเครื่องระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน เพื่อ ป้องกันอันตรายของพนักงานและเครื่องจักร

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเคลื่อนผ่าน Sensor เข้าไปภายใน ตัวเครื่องขณะที่เครื่องจักรทำงาน ระบบ Sensor จะส่งสัญญาณไปหยุดระบบการทำงาน ของเครื่องอัดไม่ให้ทำการอัด

สาเหตุของปัญหาเกิดจาก Sensor ตรวจจับหน้าเครื่องตรวจไม่พบสิ่งแปลกปลอม ที่มีลักษณะเป็นแท่งตรงขนาดเล็ก Sensor จึงส่งสัญญาณว่าทำงานได้ปกติ ทั้งที่มีสิ่ง แปลกปลอมขวางอยู่ส่งผลให้เครื่องอัดทำงานและกดหัวกดลงมา


มาตรการแก้ไข ทางทีมซ่อมบำรุงได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดอาการ ขัดข้อง ในด้านระดับความรุนแรง แต่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยข้อจำกัดด้านการ ดัดแปลง จึงมาพิจารณาที่การเพิ่มความสามารถในการป้องกัน โดยติดตั้งอุปกรณ์ที่มี ความละเอียดมากขึ้นในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมจากระบบเดิมจะเป็นแบบ Light Beam Sensor ที่มีลักษณะการตรวจจับเป็นเส้นขนานกัน ตามรูปที่ 5.16

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

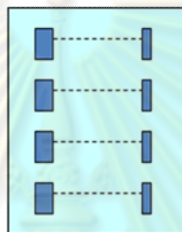

รูปที่ 5.16 ระบบ Light Beam Sensor ก่อนปรับปรุง

ทำการเปลี่ยนระบบตรวจจับเป็นแบบ Light Curtain Sensor ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับที่ละเอียดมากขึ้นดังแสดงดังรูปที่ 5.17 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่เป็นแท่งตรงขนาดเล็ก

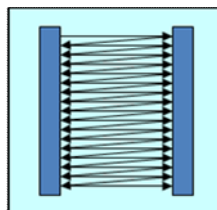

รูปที่ 5.17 ระบบ Light Curtain Sensor หลังปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงหลังติด Sensor แบบใหม่แทนแบบเดิมและ ทบทวนระบบการตรวจจับ ยังไม่พบปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักร เนื่องจากระยะเวลา ที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 9 เดือน จึงต้องรอ ยืนยันผลต่อ

### 3) ปัญหาชุดควบคุมของรถจอดไม่ตรงจุด (W3)

ชุดควบคุมของรถซึ่ง มีหน้าที่ในการประมวลผลและคำนวณบอกระยะเวลาจอด ให้กับรถซึ่งว่าเคลื่อนที่ไปตรงตำแหน่งเพื่อหยุดรับวัตถุดิบ

ขั้นตอนการทำงานของชุดควบคุมคือ มีการรับคำสั่งจากห้องควบคุมเพื่อให้รถซึ่ง เคลื่อนที่ไปรับวัตถุดิบตามจุดที่กำหนดโดยเคลื่อนที่เป็นระยะทางตามที่ได้ป้อนข้อมูลไว้ โดยส่งคำสั่งผ่านไปยังมอเตอร์ของรถซึ่งให้เคลื่อนที่ไปตามที่ชุดควบคุม

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ Card Control เสีย พบว่าบางครั้งติด บางครั้งดับ เกิดการผิดปกติของระบบอันเนื่องจากมีฝุ่นเข้าไปเกาะบริเวณหน้าสัมผัสของแผ่นควบคุม ทำให้รถซึ่งจอดไม่ตรงจุดที่ตั้งค่าควบคุมไว้ ส่งผลให้การซึ่งวัตถุดิบผิดพลาด ดังแสดงรูปที่


5.18



รูปที่ 5.18 ชุด Card Control ของรถซึ่ง

มาตรการแก้ไข ทีมซ่อมบำรุงทำการเปลี่ยน Card Control ใหม่ พร้อมด้วยปิด บริเวณห้องควบคุมแผงวงจรให้สนิทและเวลาที่มีการทำ PM หากพบว่ามีฝุ่นอยู่ในแผง

ควบคุมให้ทำการดูออกแทนการใช้วิธีเป่าและติด alarm ที่หน้าจอที่ห้องควบคุมหากรถ ชั่งจุดไม่ตรงจุดจะมีไฟขึ้นที่หน้าจอ โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมเพิ่มด้วยการผูกเงื่อนไข การนับระยะการเคลื่อนที่จากตัววัดรอบที่มีอยู่แล้วบริเวณล้อรถ ดังรูปที่ 5.19 เป็นตัวทวน สอบ

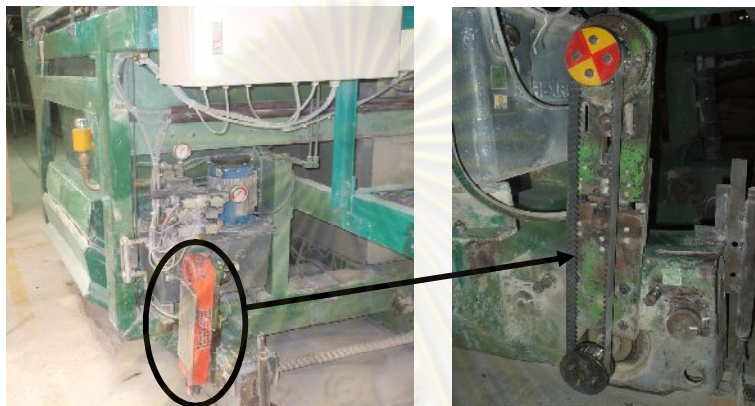

รูปที่ 5.19 ตัววัดระยะรอบการเคลื่อนที่ encoder ของรถชั่ง

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 3 ครั้ง / 3 เดือน

#### 4) ปัญหาใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน (M1)

หน้าที่การทำงานของใบกวนเครื่องผสมจะหมุนกวนส่วนผสมและวัตถุดิบที่ใส่ลงในถังผสมให้คลุกเคล้าเข้ากันตามเวลาที่กำหนด แสดงภาพของใบกวนเครื่องผสมดังรูปที่ 5.20



รูปที่ 5.20 ใบกวนเครื่องผสม

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อเครื่องผสมทำงานและส่วนผสมลงในถังผสม มอเตอร์ หมุนขับสายพานจะหมุนส่งแรงไปหมุนใบกวนของเครื่องผสมให้หมุนเพื่อทำการคลุกเคล้า ส่วนผสมให้เข้ากัน

สาเหตุที่ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุนเกิดจากการสึกและขาดของสายพานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแล้วปรับตั้งสายพานไม่ได้ Alignment ทำให้สายพานที่หมุนเกิดการบิดตัว เมื่อเดินเครื่องไปจะเกิดการสึกและขาดก่อนการถึงกำหนดเปลี่ยนดังรูปที่ 5.21 ส่งผลให้สายพานไม่ส่งแรงไปยังใบกวนเกิดการลื่นไถลของสายพาน



รูปที่ 5.21 สายพานที่ขาด

มาตรการแก้ไข หลังทำการเปลี่ยนสายพานเสร็จ ต้องทำการตรวจสอบการตั้ง Alignment ของสายพานทุกครั้ง และมีการตรวจทุกรอบที่มีการทำ PM แนวทางป้องกันการตั้งสายพานไม่ได้ Alignment นั้นได้จัดให้มีการสอนและอบรมวิธีการตั้ง Alignment ของสายพานที่ถูกต้อง จัดทำแผน PM และวิธีการตรวจความสึกของสายพานด้วย

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 9 เดือน จึงต้องรอยืนยันผลต่อ


##### 5) ปัญหา Conveying Belt ของ Mixer เบียดข้าง (M2)

สายพานลำเลียงบริเวณใต้เครื่องผสม มีหน้าที่ในการรับและส่งวัตถุดิบที่ผสมเสร็จจากเครื่องผสมไปยัง Hopper ของเครื่องอัดขึ้นรูป



ขั้นตอนการทำงาน เมื่อเครื่องผสมทำการผสมวัตถุดิบจนเข้ากันดีแล้ว ก็จะส่ง ส่วนผสมออกจากถังผสมโดยการเปิดฝาด้านล่างออกส่งส่วนผสมลงมายังสายพาน Conveying Belt เพื่อลำเลียงไปยัง Hopper ของเครื่องอัดขึ้นรูป

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่สายพานขยับตัวจากการประกอบที่ไม่ได้ Alignment และไม่ได้ปรับตั้ง เมื่อสายพานลำเลียงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ตัวสายพานเองจะ เลื่อนออกจากแนว เกิดการเบียดลูกกลิ้งประคองข้าง และวัตถุดิบก็จะหกหล่นออกจาก สายพาน ดังรูปที่ 5.22

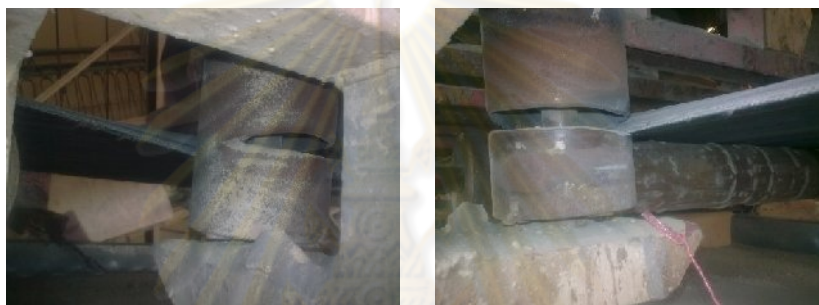

รูปที่ 5.22 แสดงภาพสายพานเบียดข้าง

มาตรการแก้ไข ทำการตรวจสอบทุกครั้งหลังเปลี่ยนสายพาน จะต้องมีการตรวจ Alignment ก่อนที่จะส่งมอบงานให้แก่หน่วยงานผลิต ดังรูปที่ 5.23 พร้อมสอนการ ตรวจสอบและวิธีการปรับตั้งสายพานที่ถูกวิธีแก่พนักงานซ่อมบำรุงรักษา




รูปที่ 5.23 ชุดปรับสายพาน

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาการขัดข้อง เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 6 เดือน จึงต้องรออนุญาต

#### 6) ปัญหา Discharge Gate ของเครื่องผสมปิดไม่สนิท (M3)

Discharge Gate คือช่องทางสำหรับปล่อยวัตถุดิบที่ผสมแล้วออกจากตัวเครื่องผสม และทำหน้าที่ในการปิดกั้นไม่ให้อากาศรั่วไหลออกจากถังผสมขณะเครื่องผสมทำงาน ดังรูปที่ 5.24

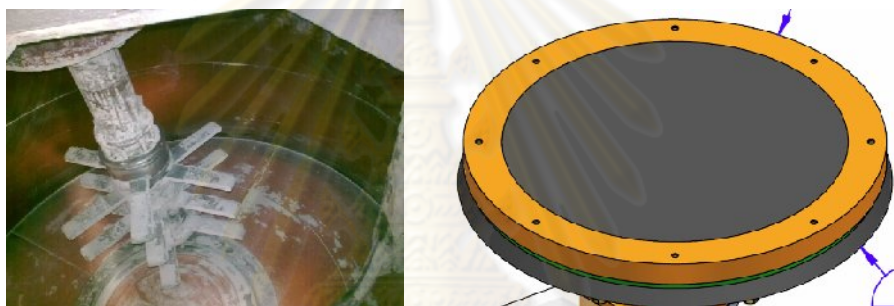

รูปที่ 5.24 Discharge Gate ของเครื่องผสม

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อเครื่องผสมจะเริ่มทำการผสมวัตถุดิบ Discharge Gate จะเคลื่อนมาปิดด้านล่างของถังผสมเพื่อกันวัตถุดิบร่วงลงด้านล่าง เมื่อผสมเสร็จ Discharge Gate จะเปิดออกเพื่อส่งวัตถุดิบที่ผสมเสร็จแล้วไปยังกระบวนการอัดขึ้นรูปต่อไป


สาเหตุของปัญหาที่ทางทีมซ่อมบำรุงได้ไปตรวจสอบพบว่าเกิดจากการที่ Pressure ring สึกทำให้ Discharge Gate ปิดไม่สนิทเกิดการรั่วไหลของส่วนผสม

มาตรการแก้ไขคือ ทางทีมได้จัดหาอุปกรณ์การตรวจสอบความสึกหรอของ Pressure Ring ทำการตรวจทุกรอบ PM ถ้าพบว่า Pressure Ring สึกหรือเกินกว่ามาตรฐาน ต้องทำการเปลี่ยน Pressure Ring และ ตรวจสอบความหนาของ Pressure Ring อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหนาตามมาตรฐาน

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 2 ครั้ง / 3 เดือน

#### 7) ปัญหา Discharge Gate ของเครื่องผสมไม่เปิด (M4)

กระบอกกลมของ Discharge Gate จะเป็นตัวส่งแรงกันฝาของ Discharge Gate ไม่ให้ส่วนผสมรั่วออกจากถังผสม เมื่อกระบวนการผสมเสร็จสิ้นแล้ว กระบอกกลมลิ้นค Discharge Gate จะต้องเลื่อนออกเพื่อเปิดให้ส่วนผสมไหลลงด้านล่าง ดังรูปที่ 5.25

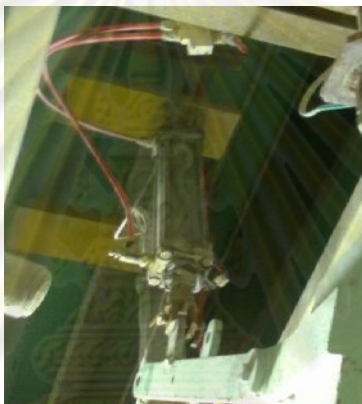

รูปที่ 5.25 กระบอกกลมของฝาปิดด้านล่างเครื่องผสม

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อกระบวนการผสมเสร็จสิ้นแล้ว กระบอกกลมลิ้นค Discharge Gate จะต้องเลื่อนออกเพื่อเปิดให้ส่วนผสมไหลลงด้านล่าง

สาเหตุของปัญหาที่ทางทีมซ่อมบำรุงได้ไปสำรวจอาการขัดข้องเกิดจากการที่ กระบอกกลมค้างจากการขัดตัวของก้านกระบอก ทำให้กระบอกไม่เลื่อนกลับเพื่อเปิดฝา Discharge Gate ออก

มาตรการแก้ไข ทำการเปลี่ยนกระบอกกลมที่ชำรุดใหม่และตรวจสอบการติดตั้งว่า อยู่ในแนวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการขัดตัวจากการติดตั้งซ้ำอีก พร้อมเพิ่มการตรวจสอบของ การทำ PM

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง

เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดการขัดข้อง คือ ระยะเวลา 6 เดือน จึงต้องรื้อยืนยันผลต่อ

#### 8) ปัญหา ระบบไฟของ Mixer ไม่ทำงาน (M5)

ระบบไฟของ Mixer ส่งกระแสไฟฟ้าไปตามอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องผสม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนถังผสมและใช้ในการตรวจการทำงานของอุปกรณ์ Proximity Switch ที่ทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของเครื่อง

ขั้นตอนการทำงาน ก่อนที่เครื่องผสมจะทำการหมุนนั้นระบบไฟส่งไฟฟ้าเข้า Proximity Switch เพื่อทำการตรวจสอบตำแหน่งการปิดฝา ทั้งทางเข้าวัตถุดิบและทางออกของส่วนผสม ดังรูปที่ 5.26 หากมีการตรวจสอบสถานะที่ถูกต้องระบบไฟก็จะส่งไฟไปยังมอเตอร์ผสมเพื่อทำการผสมต่อไป



รูปที่ 5.26 Proximity Switch ของเครื่องผสม

สาเหตุของปัญหาที่ทีมซ่อมบำรุงสำรวจพบว่าสายไฟของ Proximity Switch ขาดจากการที่สายไฟเกี่ยวกับกระบอกของระบบเปิด-ปิดฝาด้านล่างของเครื่องผสม

มาตรการแก้ไข หลังเปลี่ยนสายไฟและต่อสายเข้า Proximity Switch จะทำการเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้สายไฟแกว่งไปถูกชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่รอบข้าง พร้อมด้วยเพิ่มการตรวจสอบการทำงานของ Proximity Switch ด้วยเครื่องมือวัดกระแสและค่าความต้านทานในการดูสภาพของอุปกรณ์ว่าปกติหรือไม่


ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับพบปัญหาอาการขัดข้องเกิดขึ้น 1 ครั้ง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 2 ครั้ง / 3 เดือน

### 9) ปัญหา Mixer Pan หมุนไม่ไหว (M6)

Mixer Pan คือถังผสมที่ใช้ในการผสมวัสดุดิบให้คลุกเคล้าเข้ากัน ด้วยการหมุนของ motor gear ได้ถึงขับเคลื่อนให้ถังผสมหมุน

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อมีคำสั่งให้เครื่องผสมทำงาน motor gear จะขับให้ถังผสมที่ติดอยู่หมุน

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามามากเกินไป ขดลวดของมอเตอร์เกิดการลัดวงจรทำให้ไฟไม่ครบ phase และมอเตอร์เกิดความร้อนสะสมสูงที่ขดลวดส่งผลให้มอเตอร์เกิดการเสียหาย และไหม้ ดังรูปที่ 5.27

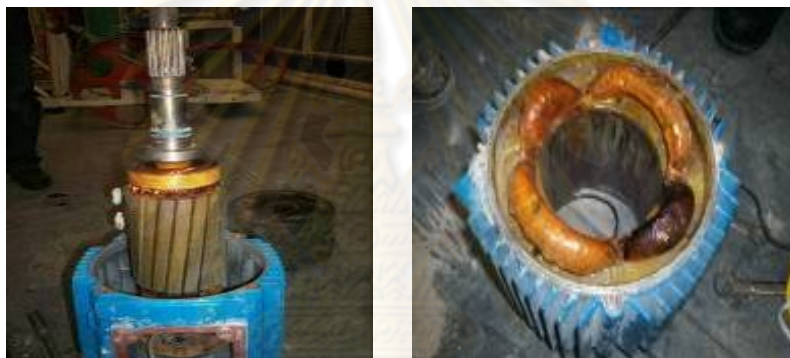

รูปที่ 5.27 Motor Gear ไหม้

มาตรการแก้ไข ทำการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ และติดอุปกรณ์ Protection Motor & Soft Starter ซึ่งทำหน้าที่ ตัด เตือน ป้องกัน ไม่ให้มอเตอร์ไหม้ และอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบในเรื่อง Over /Under Current, Phase Loss, Lock Rotor, Phase Reversal, Phase Unbalance

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมได้ทำรวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้องเนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 6 เดือน จึงต้องรออนุญาตรอ

### 10) ปัญหา Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่ง (M7)

Skip Hoist ทำหน้าที่รับวัตถุดิบที่รถขั้วเตรียมไว้ เคลื่อนที่ขึ้นและลงตามราง ประคอง อาศัยการดึงของสลิงเพื่อนำ Hopper ไปส่งที่ช่องทางเข้าของถังผสมเพื่อถ่าย วัตถุดิบลงในถังของเครื่องผสม

ขั้นตอนการทำงานเมื่อมอเตอร์หมุน กว้านสลิงที่ติดกับ Hopper ของ Skip Hoist จะเคลื่อนที่มารับวัตถุดิบที่รถขั้ว เมื่อ Skip Hoist จอดตรงตำแหน่งจะทำการถ่ายวัตถุดิบ ลงใน Hopper เพื่อลำเลียงวัตถุดิบขึ้นไปยังตำแหน่งช่องทางเข้าของเครื่องผสมและหยุด ด้วยการเบรกของผ้าเบรกดังรูปที่ 5.28



รูปที่ 5.28 motor กว้านของ Skip Hoist

สาเหตุการที่ Skip Hoist จอดไม่ตรงตำแหน่งทำให้ไม่สามารถรับวัตถุดิบได้ ดัง แสดงในตารางที่ 5.10

มาตรการแก้ไข ทำการปรับปรุงด้วยการปรับตั้งผ้าเบรก ตรวจสอบชิ้นสกรูยึดเบรกและ ติดเครื่องมือวัดความหนาผ้าเบรกและปรับปรุงตารางการตรวจ PM

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับพบปัญหาอาการขัดข้องเกิดขึ้น 1 ครั้ง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 2 ครั้ง / 3 เดือน

ตารางที่ 5.10 ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของ Skip Hoist

ปัญหา	Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5	Why-6
Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่งปาดดินขาด	แรงยึดน้อยกว่าน้ำหนัก Sskip Hoist	พลังงานศักย์ของ Spring กัดผ้าเบรคน้อย	ผ้าเบรคบาง	สึก	จากการใช้ทำงานแล้วไม่ปรับตั้ง	N/A
	มอเตอร์หยุดช้าปาดดิน	ขาดลวดล้า แข็งมาก	ความหนาของ Rotor Disc OK สกรูยึดแผ่นเบรคกับ Rotor OK	OK		

#### 11) ปัญหา Skip Hoist ของเครื่องผสมขั้วตัว (M8)

Skip Hoist ทำหน้าที่รับวัตถุดิบที่รถซั่งเตรียมไว้ เคลื่อนที่ขึ้นและลงตามราง ประคอง อาศัยการดึงของสลิงเพื่อนำ Hopper ไปส่งที่ช่องทางเข้าของถังผสมเพื่อถ่าย วัตถุดิบลงในถังของเครื่องผสม

ขั้นตอนการทำงานเมื่อมอเตอร์หมุน กว้านสลิงที่ติดกับ Hopper จะเคลื่อนที่มา รับวัตถุดิบที่รถซั่งเตรียมไว้ เคลื่อนที่ไปตามรางประคองที่ตั้งในแนวเอียงกับผนัง และทำ การถ่ายวัตถุดิบให้กับเครื่องผสม

สาเหตุของอาการขัดข้องเกิดจากลูกปืนประคองตัว Skip Hoist แตกและหลุดทำ ให้ Skip Hoist เกิดการแกว่งตัวขัดกับรางประคอง ส่งผลให้มอเตอร์ที่ใช้ดึงกว้านตรวจพบ การ over load ของ Skip Hoist สั่งให้หยุดการทำงาน ดังรูปที่ 5.29



รูปที่ 5.29 ลูกปืนและรางประคอง Skip Hoist

มาตรการแก้ไข ทำการเปลี่ยนลูกปืนชุดใหม่ พร้อมตรวจขั้นตอนการประกอบว่า ได้ตามมาตรฐานการประกอบ bearing ตรวจสอบสภาพรางประคองและทบทวนตารางการ ตรวจสอบในแผน PM

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 4 เดือน จึงต้องรอยืนยันผลต่อ

#### 12) ปัญหา Wafex Pump ของ Mixer ไม่ทำงาน (M9)



Wafex Pump ของเครื่องผสมภายใน Pump มีใบแบบตักอยู่จะหมุนแล้วดูดน้ำยา  
 ประสานที่ใช้ในสูตรผสมจากถังบรรจุที่อยู่ใต้เครื่องผสมลำเลียงขึ้นไปตามท่อเพื่อส่งไป  
 ผสมในเครื่องผสม

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อผสมไประยะหนึ่งโปรแกรมของเครื่องผสม จะสั่งให้ Pump  
 ดูดน้ำยาประสานที่ใช้ในสูตรจากถังด้านล่างขึ้นไปใส่ในถังผสม

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ Pump อุดตัน จากการที่ในสวนผสมของน้ำยา  
 ประสานที่ใช้มีผงที่ละลายไม่หมดผสมอยู่ ดังรูปที่ 5.30



รูปที่ 5.30 Wafex Pump ของเครื่องผสม

มาตรการแก้ไข มี Pump สำรองเปลี่ยนท่อกวนก่อนที่จะเกิดการอุดตันตาม  
 ธรรมชาติของการทำงานรูปแบบนี้ และตรวจตัวห้วงเวลาเพื่อให้ผงในน้ำยาประสาน  
 ละลายหมด

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง  
 มีนาคมได้ทำรวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง  
 เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 3 ครั้ง / 3 เดือน

### 13) ปัญหา Gripper ของเครื่องอัดไม่จับอิฐ (P11)

Gripper เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับก้อนอิฐที่อัดขึ้นรูปแล้วออกจากแบบที่อัด โดย  
 อาศัยการทำงานของกระบอกลมที่ส่งลมมายังกระบอกลมของ Gripper เพื่อหนีบอิฐออก  
 จากแบบไปวางที่สายพานลำเลียง ก่อนที่จะส่งไปกระบวนการเผาต่อไป

ขั้นตอนการทำงานเมื่อเครื่องอัดอิฐเสร็จแล้วจะดันก้อนอิฐออกจากแบบ mould  
 ขึ้นมา Gripper จะเคลื่อนที่มาหนีบก้อนอิฐไว้ แล้วเคลื่อนที่ออกนำอิฐที่จับมาออกไปวางที่  
 สายพานลำเลียง

สาเหตุจากการที่กระบอกลมที่เข้า Gripper รั่วทำให้ไม่สามารถจับก้อนอิฐได้ จาก การที่ Seal ของกระบอกลมเสื่อมสภาพ ดังรูปที่ 5.31



รูปที่ 5.31 Gripper ตัวจับอิฐของเครื่องอัดขึ้นรูป

มาตรการแก้ไข เปลี่ยน Seal ใหม่ ตรวจสอบวัดความดันลมในท่อส่งลมของ Gripper ต้องอยู่ในระดับคงที่ ขณะที่ Gripper ยังไม่ทำงาน พร้อมทบทวนการตรวจวัดความดันลม เพื่อดูการรั่วของลม


ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับพบปัญหาอาการขัดข้องเกิดขึ้น 2 ครั้ง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 3 ครั้ง / 3 เดือน

#### 14) ปัญหา Hydraulic Unit ของเครื่องอัดไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ (P18)

ระบบ Hydraulic ของเครื่องอัดทำหน้าที่ส่งน้ำมันไปยังกระบอกลม Hydraulic ที่อยู่ในระบบ

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อระบบ Hydraulic สั่ง Pump ให้ทำงานน้ำมันจะถูกส่งเข้าในสาย Hydraulic ไปยังกระบอกลม Hydraulic เพื่อทำงาน

สาเหตุของปัญหาเกิดจากสายกระบอกลมไฮดรอลิคแตกจากการหักงอเนื่องจากพื้นที่สายอยู่มีพื้นที่แคบ ดังรูปที่ 5.32

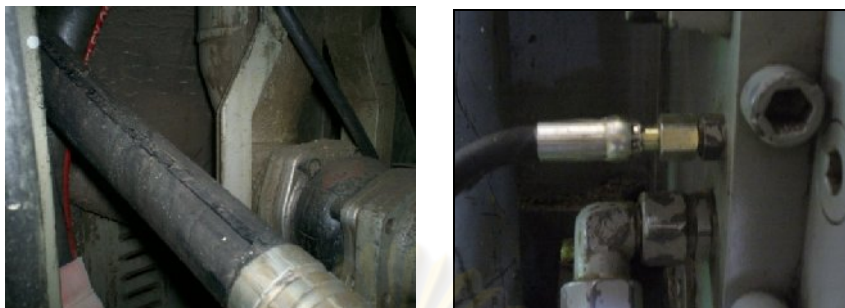

รูปที่ 5.32 สายกระบอก Hydraulic ของเครื่องอัดขึ้นรูป

มาตรการแก้ไข เปลี่ยนสายใหม่และปรับความยาวของสายให้เหมาะสม ให้เกิดการหักงอของสายไฮดรอลิคน้อยที่สุด

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมได้ทำรวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับพบปัญหาอาการขัดข้องเกิดขึ้น 1 ครั้ง เทียบกับก่อนการปรับปรุงที่เกิดอาการขัดข้อง 2 ครั้ง / 3 เดือน

#### 15) ปัญหา Hydraulic ดันรถเข้าเตาไม่ได้ (K1)

Pump Hydraulic ทำหน้าที่ในการส่งน้ำมันไปยังกระบอกไฮดรอลิคเพื่อทำการดันรถเตาเข้าเตา

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อถึงเวลาที่จะดันรถเตา น้ำมันจะถูกส่งเข้ากระบอกไฮดรอลิคเพื่อดันรถเตาไปตามระยะที่ต้องการ ก่อนที่จะถูกปล่อยกลับลงถึงในถังห่วยหลังจากเพื่อรอการดันในครั้งต่อไป

สาเหตุของปัญหาจากการที่ ไบ Pump ส่งน้ำมันรั่วซ้ำชุด pump สร้างแรงดันได้น้อยกว่าความต้องการ ดังรูปที่ 5.33

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 5.33 Pump ส่งน้ำมันไฮดรอลิค

มาตรการแก้ไข เปลี่ยนใบ Pump ที่สึกและเพิ่มมาตรการตรวจจับความผิดพลาดของระบบน้ำมันให้แสดงผลไปยังห้องควบคุม

ผลหลังการปรับปรุงมาตรการแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมที่ได้รวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้องเนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือระยะเวลา 6 เดือน จึงต้องรออนุญาตรอผลต่อ

#### 16) ปัญหา อีฐู/ผนังเตาเสียหาย (K2)

อีฐูที่ได้จากการอัดจะถูกลำเลียงขึ้นรถเตาและเข้าเตา เพื่อทำการเผาให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์

สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่เลียงอีฐูไม่ได้มาตรฐานทำให้อีฐูที่เลียง เคลื่อนที่ไปเกี่ยวกับผนังเตา ส่งผลให้อีฐูล้มลงมาเสียหาย และผนังเตาชำรุด

มาตรการแก้ไข ทำการวัดการเลียงของก้อนอีฐูก่อนเข้าเตา ตรวจสอบและทบทวนระยะของเกจวัดระยะก่อนเข้าเตา และได้มีการส่องกล้องดูระยะห่างภายในเตาเพื่อทำการปรับระยะเพื่อให้เหมาะสม ดังรูปที่ 5.34



รูปที่ 5.34 เกจวัดการเลียงขีรุ

ผลหลังการปรับปรุงมาตรฐานแล้วเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง มีนาคมที่ทำรวบรวมข้อมูล ด้วยการทบทวนการตรวจจับยังไม่พบปัญหาอาการขัดข้อง เนื่องจากระยะเวลาที่ทดสอบน้อยกว่าระยะเวลาที่เคยเกิดอาการขัดข้อง คือ ระยะเวลา 8 เดือน จึงต้องรออนินยน์ผลต่อ

### 5.3 ผลการประเมินค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

ในขั้นตอนนี้จะทำการรวบรวมข้อมูล OEE ของเครื่องจักรในแต่ละเครื่องหลังปรับปรุงเป็น ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2010 ดังตารางที่ 5.11 ถึง 5.14

ตารางที่ 5.11 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องจักร

เครื่องจักร	เดือน			เฉลี่ย (ร้อยละ)
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
A	97.61	95.76	97.83	97.07
P	92.30	93.67	91.82	92.60
Q	99.74	99.84	99.80	99.79
OEE	89.86	89.55	89.65	89.69

เครื่องจักรมีค่า OEE สูงขึ้น จากการที่ปรับปรุงปัญหาในกลุ่มของ A และ Q ใน ความสูญเสีย 6 ประการ

ตารางที่ 5.12 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องผสม

เครื่องผสม	เดือน			เฉลี่ย (ร้อยละ)
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
A	96.32	95.81	96.79	96.31
P	91.35	93.67	92.58	92.53
Q	98.83	98.58	99.08	98.83
OEE	86.96	88.47	88.79	88.07

เครื่องผสมมีค่า OEE สูงขึ้น จากการที่ปรับปรุงปัญหาในกลุ่มของ A, Q และ P ใน ความสูญเสีย 6 ประการ

ตารางที่ 5.13 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเครื่องอัดขึ้นรูป

เครื่องอัดขึ้นรูป	เดือน			เฉลี่ย (ร้อยละ)
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
A	87.53	88.86	87.64	88.01
P	98.44	98.15	98.23	98.28
Q	94.58	95.31	94.83	94.91
OEE	81.50	83.13	81.64	82.09

เครื่องอัดขึ้นรูปมีค่า OEE สูงขึ้น จากการที่ปรับปรุงปัญหาในกลุ่มของ A และ P ใน ความสูญเสีย 6 ประการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.14 ตารางแสดงผลของค่า OEE ปี 2010 ของเตาเผา

เตาเผา	เดือน			เฉลี่ย (ร้อยละ)
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
A	100.00	100.00	100.00	100.00
P	88.89	94.44	88.89	90.74
Q	93.81	96.03	95.34	95.06
OEE	83.39	90.69	84.74	86.27

เตาเผามีค่า OEE สูงขึ้น จากการที่ปรับปรุงปัญหาในกลุ่มของ A และ Q ใน ความสูญเสีย 6 ประการ

#### 5.4 ผลของแนวโน้มผลกระทบของเครื่องจักรขัดข้อง

ในขั้นตอนนี้จะทำการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำหลังการปรับปรุง โดยใช้หลักการให้คะแนน ตามเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการประเมินในขั้นต้นก่อนปรับปรุง อ้างอิงข้อกำหนดของ AIAG 2001 .โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2010 ในส่วนของจำนวนครั้งที่เครื่องจักรทำงาน ดังตารางที่ 5.15 และอัตราการเกิดอาการขัดข้องของแต่ละเครื่องจักร นั้นแสดงดังตารางที่ 5.16 ถึง 5.19

ตารางที่ 5.15 ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เครื่องจักรทำงาน

รายการ	จำนวนการผลิต (ตัน)	ปริมาณการทำงานของเครื่องจักรต่อปี			
		เครื่องชั่ง (เที่ยว)	เครื่องผสม (Batch)	เครื่องอัดขึ้นรูป (Stroke)	เตาเผา (Stroke)
ค่าอ้างอิงพื้นฐานของ โรงงาน (Basis)	1	10	1	60	0.625
ปริมาณการผลิตปี 2010 ที่เก็บข้อมูล 3 เดือน	8,000	80,000	8,000	480,000	5,000

ตารางที่ 5.16 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเครื่องชั่ง (W)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /3 เดือน) (1)	เครื่องจักรทำงาน (เที่ยว /3 เดือน) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 เที่ยว $((1)=(2)) \times 100$	ค่า ประเมิน O
W1	Electrical Unit ของ รถชั่งไม่มีไฟเข้า	0	80,000	0	1
W2	รางของรถชั่งบิดตัว	0	80,000	0	1
W3	ชุดควบคุมของรถชั่ง จุดไม่ตรงจุด	0	80,000	0	1
W5	รอกหิ้วสายไฟของรถ ชั่งหลุด	0	80,000	0	1

ตารางที่ 5.17 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเครื่องผสม (M)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /3 เดือน) (1)	เครื่องจักรทำงาน (Batch /3 เดือน) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 Batch $((1)=(2)) \times 100$	ค่า ประเมิน O
M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่ หมุน	0	8,000	0	1
M2	Conveying Belt ของ เครื่องผสมเบียดข้าง	0	8,000	0	1
M3	Discharge Gate ของ เครื่องผสมปิดไม่สนิท	0	8,000	0	1
M4	Discharge Gate ของ เครื่องผสมไม่เปิด	0	8,000	0	1
M5	ระบบไฟของเครื่อง ผสมไม่ทำงาน	1	8,000	0.0125	3



ตารางที่ 5.17 แสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเครื่องผสม (M) (ต่อ)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /3 เดือน) (1)	เครื่องจักรทำงาน (Batch /3 เดือน) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 Batch $((1)=(2))\times 100$	ค่า ประเมิน O
M6	Mixer Pan ไม่หมุน	0	8,000	0	1
M7	Skip Hoist ของเครื่อง ผสมไม่จอดตรง ตำแหน่ง	1	8,000	0.0125	3
M8	Skip Hoist ของเครื่อง ผสมขัดตัว	0	8,000	0	1
M9	Wafex Pump ของ เครื่องผสมไม่ทำงาน	0	8,000	0	1

ตารางที่ 5.18 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเครื่องอัดขึ้นรูป (P)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /3 เดือน) (1)	เครื่องจักรทำงาน (Stroke /3 เดือน) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 Stroke $((1)=(2))\times 100$	ค่า ประเมิน O
P6	Filling box unit เต็มดินไม่เต็มแบบ	0	480,000	0	1
P8	Charger ขัดตัวไม่สามารถเดินได้	1	480,000	0.0002	1
P11	Gripper ไม่จับคิฐ	2	480,000	0.0004	1
P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	2	480,000	0.0004	1
P14	Safety unit ตัดกวดไม่ทำงาน	0	480,000	0	1
P15	Safety unit ของ Sensor หน้าเครื่องไม่ ทำงาน	0	480,000	0	1
P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ	1	480,000	0.0002	1

ตารางที่ 5.19 ตารางแสดงผลการประเมินอัตราการเกิดอาการขัดข้องของเตาเผา (K)

รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ความถี่อาการ ขัดข้อง (ครั้ง /3 เดือน) (1)	เครื่องจักรทำงาน (Stroke /3 เดือน) (2)	จำนวนอาการ ขัดข้องใน 100 Stroke $((1) \div (2)) \times 100$	ค่าประเมิน O
K1	Pump Hydraulic ดันรถ เตาไม่ได้	0	5,000	0	1
K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	0	5,000	0	1

ผลการประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำหลังการแก้ไขปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 5.20

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.20 ตารางแสดงผลการประเมินหลังทำการปรับปรุง

เครื่องจักร	รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข			
				S	O	D	RPN
เครื่องชั่ง	W1	Electrical Unit ของรถชั่งไม่มีไฟเข้า	ปรับระยะแขวนรอก เปลี่ยนสายไฟและรางใหม่ จัดทำแผน PM	4	1	5	20
	W2	รางของรถชั่งบิดตัว	เปลี่ยนรางใหม่ จัดทำแผน PM	4	1	5	20
	W3	ชุดควบคุมของรถชั่งจอตไม่ตรงจุด	ใส่ card ใหม่และให้มีไฟเตือนที่หน้าจอควบคุม	7	1	3	21
	W5	รอกหิ้วสายไฟของรถชั่งหลุด	เปลี่ยนรางและรอกใหม่ จัดทำแผน PM	4	1	5	20
เครื่องผสม	M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	ปรับตั้งสายพานและใช้เครื่องมือวัดความหนา	8	1	4	32
	M2	Conveying Belt ของเครื่องผสมเบียดข้าง	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วยเครื่องมือทุกรอบ PM	7	1	5	35
	M3	Discharge Gate ของเครื่องผสมปิดไม่สนิท	ปรับตั้ง pressure ring ตรวจจับความหนาในกระบวนการต่อไป	7	1	4	28
	M4	Discharge Gate ของเครื่องผสมไม่เปิด	ปรับตั้งวาล์วตรวจจับในกระบวนการต่อไป	7	1	4	28
	M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	ปรับตั้งสายไฟและใช้เครื่องมือตรวจก่อนส่งงาน	7	3	4	84
	M6	Mixer Pan ไม่หมุน	ติดอุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟ	7	1	3	21
	M7	Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่ง	ปรับตั้งผ้าเบรคและติดเครื่องมือวัดความหนาผ้าเบรค	8	3	4	96

ตารางที่ 5.20 ตารางแสดงผลการประเมินหลังทำการปรับปรุง (ต่อ)

เครื่องจักร	รหัส	ลักษณะอาการ ขัดข้อง	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข			
				S	O	D	RPN
เครื่อง ผสม	M8	Skip Hoist ของ เครื่องผสมขัดตัว	ปรับเข้าสู่มาตรฐาน เพิ่มการตรวจจับ	8	1	4	32
	M9	Wafex Pump ของ เครื่องผสมไม่ ทำงาน	ตรวจระบบหน่วยเวลา เพื่อให้ wafex ไม่จับตัว ที่ pump	7	1	3	21
เครื่องอัด อิฐขึ้นรูป	P6	Filling box unit เติมดินไม่เต็มแบบ	ออกแบบชุดยางปาดิน ใหม่	5	1	5	25
	P8	Charger ขัดตัวไม่ สามารถเดินได้	ออกแบบชุดยางปาดิน ใหม่ เพิ่มลูกปืน ประคอง 1 คู่	5	1	5	25
	P11	Gripper ไม่จับอิฐ	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ ผ่านด้วยเครื่องมือทุก รอบ PM	7	1	5	35
	P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	เปลี่ยน seal และ กระบอก ที่ขนาด เหมาะสม ตรวจทุก PM	6	1	5	30
	P14	Safety unit ตัด ไม่ทำงาน	ปรับจุดติด sensor และทบทวนระบบ ตรวจจับ	9	1	1	9
	P15	Safety unit ของ sensor หน้าเครื่อง ไม่ทำงาน	เปลี่ยน sensor แบบ ใหม่ที่ตรวจจับละเอียด ขึ้นและมีไฟแสดง สถานะ	9	1	1	9
	P18	Hydraulic unit ไม่ มีน้ำมันส่งเข้า ระบบ	ปรับความยาวให้ เหมาะสม ไม่ให้เกิดการ หักงอของสาย	8	1	4	32

ตารางที่ 5.20 ตารางแสดงผลการประเมินหลังทำการปรับปรุง (ต่อ)

เครื่องจักร	รหัส	ลักษณะอาการ ขัดข้อง	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข			
				S	O	D	RPN
เตาเผา	K1	Pump Hydraulic ดัน รถเตาไม่ได้	ตรวจการสึกของใบ pump ตรวจความ ผิดปกติที่จุด ปฏิบัติงาน	8	1	3	24
	K2	อิฐ/ผนังเตา เสียหาย	ติดตั้งตัววัดระยะ การเรียงอิฐก่อนเข้า เตา	8	1	3	24


## 5.5 ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

### 5.5.1 ผลการเปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร


ทำการเปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรก่อนและหลังปรับปรุง ดังแสดง  
ในตารางที่ 5.21 และแยกให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละค่าของ OEE ดังรูปที่ 5.35 ถึง 5.38

ตารางที่ 5.21 ตารางแสดงเปรียบเทียบค่า OEE ก่อนและหลังการปรับปรุง


กระบวนการ	อาการขัดข้องเฉลี่ย (ครั้ง / 3 เดือน)		OEE (%)	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
การซัง (W)	5	0	89.23	89.69
การผสม (M)	11	2	85.25	88.07
การอัดขึ้นรูป (P)	39	9	75.33	82.09
การเผา (K)	1	0	82.13	86.27

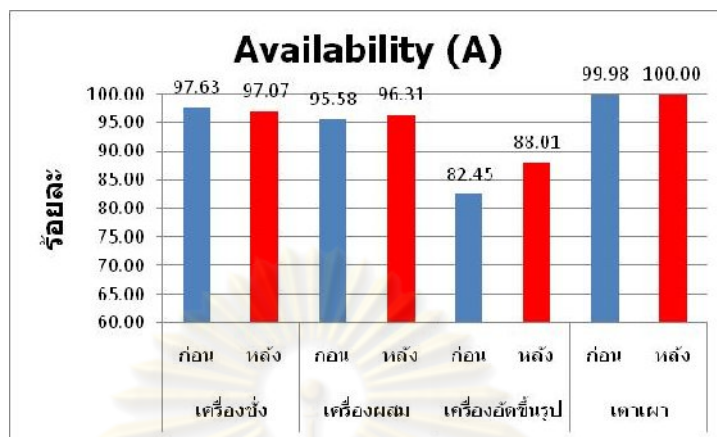


รูปที่ 5.35 การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเดินเครื่อง (A)

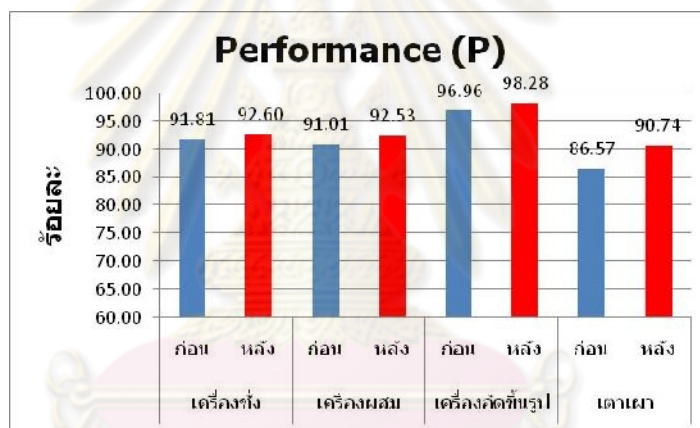

รูปที่ 5.36 การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (P)

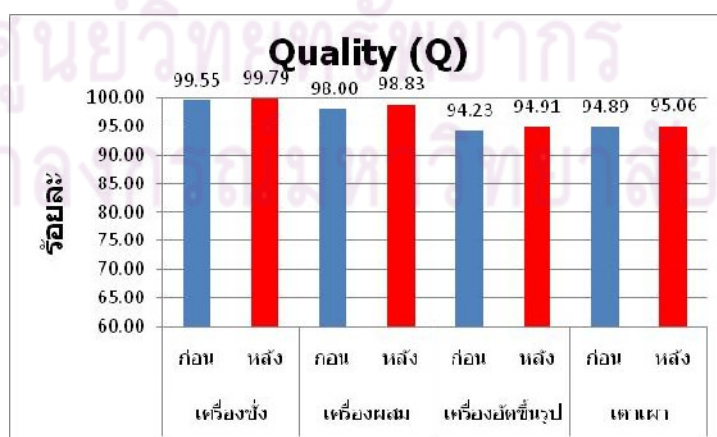

รูปที่ 5.37 การเปลี่ยนแปลงของอัตราคุณภาพ (Q)

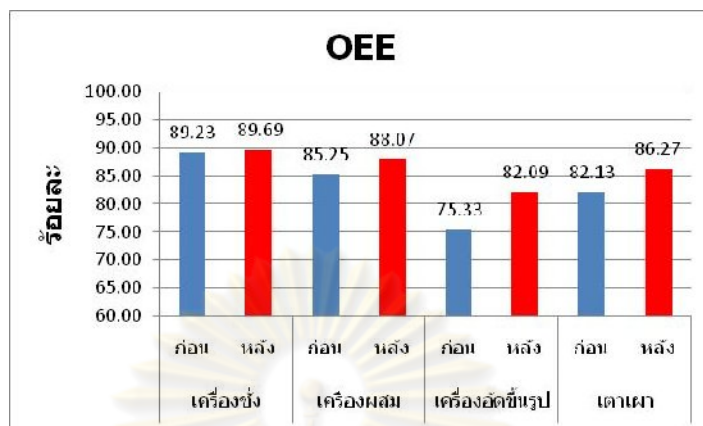


รูปที่ 5.38 การเปลี่ยนแปลงของค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

หลังทำการปรับปรุงอาการขัดข้องลดลง ส่งผลให้ค่าอัตราการเดินเครื่องจักรโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นในทุกกระบวนการ และการที่ทราบลำดับความสำคัญของเครื่องจักรทำให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหยุดของสายการผลิตลดลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดของเสียน้อยลง อัตราคุณภาพก็ปรับเพิ่มสูงขึ้น

โดยรวมแล้วหลังการปรับปรุงในแง่ความสูญเสีย 6 ประการ การที่สามารถลดความสูญเสียเวลาจากเครื่องจักรเสีย ส่งผลให้ค่าอัตราการเดินเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้น ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าก็ลดลง ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพิ่มขึ้น และการลดความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย ส่งผลให้ค่าอัตราคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย

#### 5.5.2 ผลการเปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF)

ผลการเปรียบเทียบค่าระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF) หลังทำการปรับปรุงพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 94:18 ชั่วโมงไปเป็น 119:48 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 27 ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนครั้งที่เกิดอาการขัดข้องลดลง เวลาเดินเครื่องจักรมากขึ้นค่า MTBF จึงปรับค่าสูงขึ้น แสดงดังรูปที่ 5.39

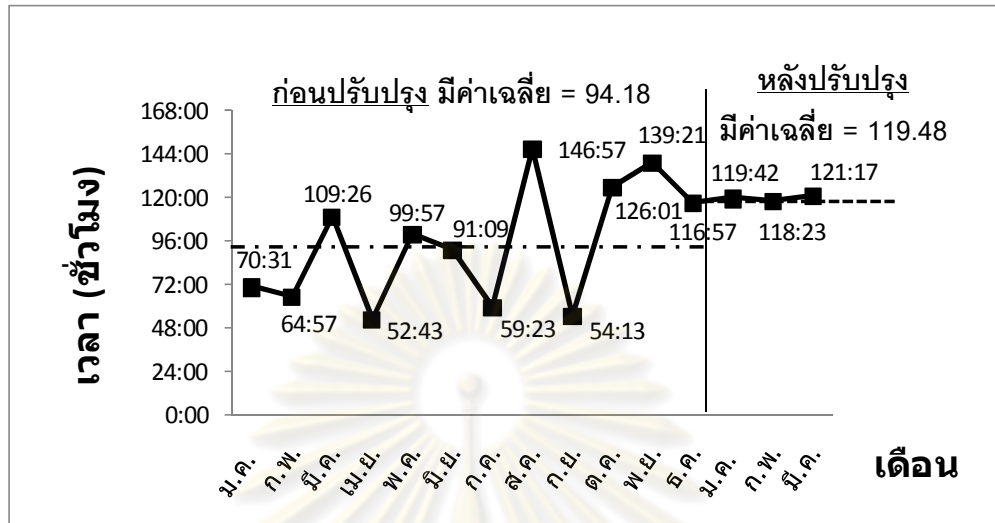

รูปที่ 5.39 ผลการเปรียบเทียบ MTBF ก่อนและหลังปรับปรุง

### 5.5.3 ผลการเปรียบเทียบแนวโน้มผลกระทบของอากาศร้อนของเครื่องจักร

ทำการเปรียบเทียบค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำก่อนและหลังปรับปรุงซึ่งผลการปรับปรุงทำให้สามารถลดค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำลงจากคะแนนเดิมได้อยู่ระหว่าง 16.67% - 74.49% ดังตารางที่ 5.22 และรูปที่ 5.40

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 5.22 ตารางแสดงค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำก่อนและหลังปรับปรุง


เครื่องจักร	รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข				RPN ลดลง (ร้อยละ)
								S	O	D	RPN	
เครื่องขัง	W1	Electrical Unit ของรถขังไม่มีไฟเข้า	7	2	5	70	เปลี่ยนสายไฟและรางใหม่ จัดทำแผน PM	4	1	5	20	71.43
	W2	รางของรถขังบิดตัว	8	1	6	48	เปลี่ยนรางใหม่ จัดทำแผน PM	4	1	5	20	58.33
	W3	ชุดควบคุมของรถขังจอดไม่ตรงจุด	7	2	4	56	ใส่ card ใหม่และให้มี ไฟเตือนที่หน้าจอควบคุม	7	1	3	21	62.50
	W5	รอกหิ้วสายไฟของรถขังหลุด	8	1	7	56	เปลี่ยนรางและรอกใหม่ จัดทำแผน PM	4	1	5	20	64.29
	M1	ใบกวนเครื่องผสมไม่หมุน	8	2	5	80	ปรับตั้งสายพานและใช้เครื่องมือวัด ความหนา	8	1	4	32	60.00
	M2	Conveying Belt ของเครื่องผสมเบียดข้าง	7	2	5	70	ทำการตรวจผ่าน/ไม่ผ่านด้วยเครื่องมือ ทุกรอบ PM	7	1	5	35	50.00
	M3	Discharge Gate ของเครื่องผสมปิดไม่สนิท	7	3	5	105	ปรับตั้ง pressure ring ตรวจจับความ หนาในกระบวนการต่อไป	7	1	4	28	73.33
	M4	Discharge Gate ของเครื่องผสมไม่เปิด	7	2	5	70	ปรับตั้งวาล์วตรวจจับในกระบวนการ ต่อไป	7	1	4	28	60.00

ตารางที่ 5.22 ตารางแสดงค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำก่อนและหลังปรับปรุง(ต่อ)

เครื่องจักร	รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข				RPN ลดลง (ร้อยละ)
								S	O	D	RPN	
เครื่องผสม	M5	ระบบไฟของเครื่องผสมไม่ทำงาน	7	3	5	105	ปรับตั้งสายไฟและใช้เครื่องมือตรวจก่อนส่งงาน	7	3	4	84	20.00
	M6	Mixer Pan ไม่หมุน	7	2	3	42	ติดอุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟ	7	1	3	21	50.00
	M7	Skip Hoist ของเครื่องผสมไม่จอดตรงตำแหน่ง	8	3	5	120	ปรับตั้งผ้าเบรคและติดเครื่องมือวัดความหนาผ้าเบรค	8	3	4	96	20.00
	M8	Skip Hoist ของเครื่องผสมขัดตัว	8	2	6	96	ปรับเข้าสู่มาตรฐาน เพิ่มการตรวจจับ	8	1	4	32	66.67
	M9	Wafex Pump ของเครื่องผสมไม่ทำงาน	7	3	3	63	ตรวจระบบหน่วงเวลา เพื่อให้ wafex ไม่จับตัวที่ pump	7	1	3	21	66.67
เครื่องอัดอิฐขึ้นรูป	P6	Filling box unit เต็มดินไม่เต็มแบบ	7	2	7	98	ออกแบบชุดยางปาตินใหม่	5	1	5	25	74.49
	P8	Charger ขัดตัวไม่สามารถเดินได้	7	1	6	42	ออกแบบชุดยางปาตินใหม่ เพิ่มลูกปืน ประคอง 1 คู่	5	1	5	25	40.48
	P11	Gripper ไม่จับอิฐ	7	1	6	42	ทำการตรวจผ่านไม่ผ่านด้วยเครื่องมือ ทุกรอบ PM	7	1	5	35	16.67

ตารางที่ 5.22 ตารางแสดงค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำก่อนและหลังปรับปรุง(ต่อ)

เครื่องจักร	รหัส	ลักษณะอาการขัดข้อง	S	O	D	RPN	ปฏิบัติการแก้ไข	ผลการปรับปรุงแก้ไข				RPN ลดลง (ร้อยละ)
								S	O	D	RPN	
เครื่องขึ้น	P13	Mould Locking Unit ขัดข้อง	8	2	5	80	เปลี่ยน seal ที่ขนาดเหมาะสม ตรวจสอบทุก PM	6	1	5	30	62.50
	P14	Safety unit ตัวกดไม่ทำงาน	9	1	2	18	ปรับจุดติด sensor และทบทวนระบบ ตรวจสอบจับ	9	1	1	9	50.00
	P15	Safety unit ของ sensor หน้าเครื่องไม่ทำงาน	9	1	2	18	เปลี่ยน sensor แบบใหม่ที่ตรวจสอบละเอียดขึ้นและมีไฟแสดงสถานะ	9	1	1	9	50.00
	P18	Hydraulic unit ไม่มีน้ำมันส่งเข้าระบบ	8	1	5	40	ปรับความยาวให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดการหักงอของสาย	8	1	4	32	20.00
เตาเผา	K1	Pump Hydraulic ดันรถเตาไม่ได้	8	2	4	64	ตรวจการสึกของใบ pump ตรวจสอบความผิดปกติที่จุดปฏิบัติงาน	8	1	3	24	62.50
	K2	อิฐ/ผนังเตาเสียหาย	8	2	4	64	ติดตั้งตัววัดระยะการเรียงอิฐก่อนเข้าเตา	8	1	3	24	62.50

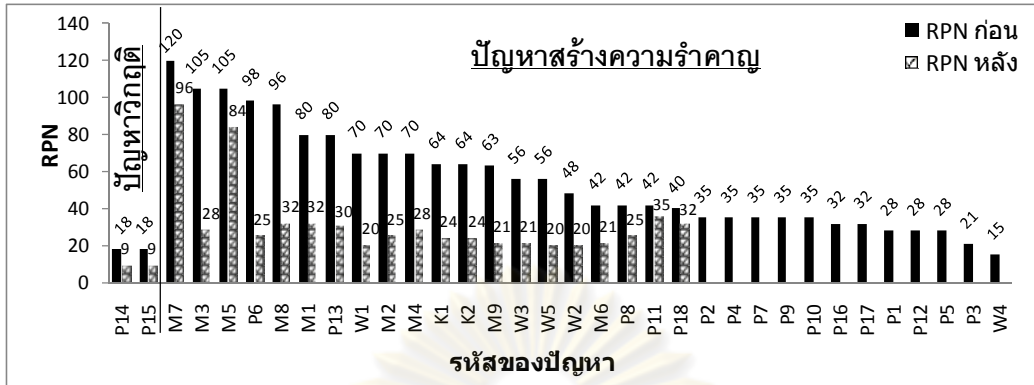

รูปที่ 5.40 เปรียบเทียบผลการปรับปรุงอาคารชุดข้าง

จากการปรับปรุงค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำก่อนและหลังดังแสดงในตารางข้างต้น ทำให้ทราบว่า

1. ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำที่ลดลงของเครื่องชั่ง รวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 64.14 ส่งผลให้ค่า OEE เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.51 ที่เพิ่มขึ้นน้อยจากการที่เครื่องมีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเดิมมีค่าสูง
2. ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำที่ลดลงของเครื่องผสม รวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 51.85 ส่งผลให้ค่า OEE เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 เนื่องจากการผลที่อาคารชุดข้างน้อย ปริมาณที่ผลิตออกมาได้มาก ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจึงสูงตามไปด้วย
3. ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำที่ลดลงของเครื่องอัดขึ้นรูป รวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 44.88 ส่งผลให้ค่า OEE เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.9 ที่เพิ่มขึ้นมากจากการที่เกิดอาคารชุดข้างน้อยลง ส่งผลให้มีอัตราการเดินเครื่องจักรมากขึ้น
4. ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำที่ลดลงของเตาเผา รวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 62.5 ส่งผลให้ค่า OEE เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากการที่สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการปรับปรุงอาคารชุดข้างด้วยการลดความรุนแรงและเพิ่มการตรวจจับ ทำให้ค่าดัชนีความเสี่ยงซึ่งนำลดลงและส่งผลต่อให้ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จากการลดอาคารชุดข้างซึ่งจะส่งผลต่อการลดความสูญเสีย 6 ประการ โดยเพิ่มมากที่สุดในกระบวนการอัดขึ้นรูป เนื่องจากการอัดขึ้นรูปเป็นคอขวดของสายการผลิต และเมื่อทำการลดอาคารชุดข้างลง ก็เป็นการเพิ่มเวลาในการเดินเครื่องจักรมากขึ้น ส่งผลให้ค่า OEE มีค่าปรับสูงขึ้น ส่วนในกระบวนการอื่นมีผลปรับขึ้นเล็กน้อย

## บทที่ 6

### สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความสำคัญของเครื่องจักรในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ

#### 6.1 สรุปผลการศึกษา

งานวิจัยนี้ได้เริ่มทำการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2009 จนถึง เดือนธันวาคม 2009 มาศึกษาอาการขัดข้องของเครื่องจักร และทำการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักร โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) มาช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ ด้วยการประเมินค่าระดับความรุนแรง อัตราการเกิดอาการขัดข้อง ความสามารถในการตรวจจับ และค่าดัชนีความเสี่ยงขึ้นำ โดยได้ทำการจัดกลุ่มของลักษณะปัญหา ออกเป็น 3 ลักษณะคือ ปัญหาวิกฤติ (Critical, C) ปัญหาสำคัญ (Important, I) และปัญหาสร้างความรำคาญ (Annoyance, A) ทำการปรับปรุงอาการขัดข้องด้วยแนวทางลดระดับความรุนแรงโดยการออกแบบชิ้นส่วนใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงการบำรุงรักษาแบบตามแผน (Preventive maintenance, PM)

จากการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับปรุงมีดังนี้

1. การจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาสามารถจัดได้ดังนี้ เครื่องอัดขึ้นรูป เครื่องผสม เครื่องชั่ง และเตาเผา ตามลำดับ โดยส่วนที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร เป็นส่วนที่สำคัญอันดับแรกในการเลือกตัดสินใจในด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ดังเช่นปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ Safety unit ของเครื่องอัดขึ้นรูป

2. ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) ของเครื่องชั่ง เครื่องผสม เครื่องอัดขึ้นรูป และเตาเผา มีค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ 89.23% 85.25%

75.33% และ 82.13% ตามลำดับ เป็น 89.69% 88.07% 82.09% และ 86.27% ตามลำดับ อันเนื่องจากความสูญเสียเวลาจากเครื่องจักรเสียหรือขัดข้อง (Breakdowns) ลดลง ส่งผลให้อัตราการเดินเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากความเร็วการเดินเครื่องช้าลง (Reduced Speed) ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพิ่มขึ้น และการลดความสูญเสียในการผลิตของเสีย (Production Rejects) ส่งผลให้ค่าอัตราคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย

3. ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียของเครื่องจักร (MTBF) ในสายงานวิกฤติเพิ่มขึ้นจากเดิม 94:18 ชั่วโมง เป็น 119:48 ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 27 จากกรณีที่เครื่องจักรขัดข้องน้อยลง ทำให้มีเวลาเดินเครื่องที่เพิ่มขึ้น

4. ค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำลดลงจากการที่ได้มีการทบทวนการออกแบบการทำงานของชิ้นส่วนใหม่ และยังได้มีการเพิ่มการตรวจจับอาการขัดข้องในปัญหาประเภทที่ก่อให้เกิดความรำคาญ ส่วนปัญหาประเภทวิกฤตินั้นในกรณีศึกษานี้ไม่สามารถแก้ไขที่การออกแบบได้เนื่องจากข้อจำกัดของการแก้ไขแบบของเครื่องจักรเดิม จึงแก้ไขที่การตรวจจับและป้องกันแทนการลดระดับความรุนแรง และค่าดัชนีความเสี่ยงที่นำที่ลดลงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าประสิทธิผลโดยรวมมากที่สุด คือ กระบวนการอัดขึ้นรูป เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นคอขวดของสายงานวิกฤติ

## 6.2 อุปสรรค


อุปสรรคและปัญหาของการศึกษา มีดังนี้

1. การให้ความร่วมมือของพนักงานและผู้บริหารของโรงงานตัวอย่างในระยะแรก นั้นมีการร่วมมือในการให้ข้อมูลน้อยมาก จึงจำเป็นต้องมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน และชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับหลังจากที่งานวิจัยนี้เสร็จสิ้น
2. การใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเนื่องจากมีรายละเอียดในการจัดทำมาก จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความผิดพลาดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมงานซ่อมบำรุงรักษาประจำปีของโรงงาน

### 6.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของการศึกษา มีดังนี้

1. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นพิจารณาการศึกษาในส่วนของการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องจักรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในการผลิตอิฐทนไฟ โดยประยุกต์ใช้ระบบการประเมินความสำคัญของเครื่องจักรตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure mode and effect analysis, FMEA) และคัดเลือกผลกระทบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีต่อกระบวนการผลิตมาทำการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงขึ้น
2. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของอาการขัดข้องนั้นมีน้อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ (AIAG) ทำให้คะแนนประเมินออกมาต่ำ และมีค่าคะแนนที่ใกล้เคียงกัน จึงควรมีการปรับเกณฑ์ประเมินที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ ด้วยการร่วมกันประเมินและกำหนดค่าเกณฑ์ที่โรงงานตัวอย่างยอมรับโดยคณะทำงานที่องค์กรจัดตั้งขึ้น เพื่อกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอัตราการเกิดอาการขัดข้องอันจะทำให้ค่าที่ประเมินออกมามีค่าที่แตกต่าง ทำให้ง่ายแก่การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแก้ไข
3. ในงานวิจัยอาการขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อความสูญเสีย 6 ประการที่นำมาทำการปรับปรุงเพิ่มค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรนั้น ไม่ได้รวมความสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องจักรหยุดเล็กน้อยข้อมูลนี้จะอยู่ในส่วนของแผนกผลิต ที่นอกเหนือหน่วยงานซ่อมบำรุงดูแล จึงควรศึกษาต่อไปในอนาคต

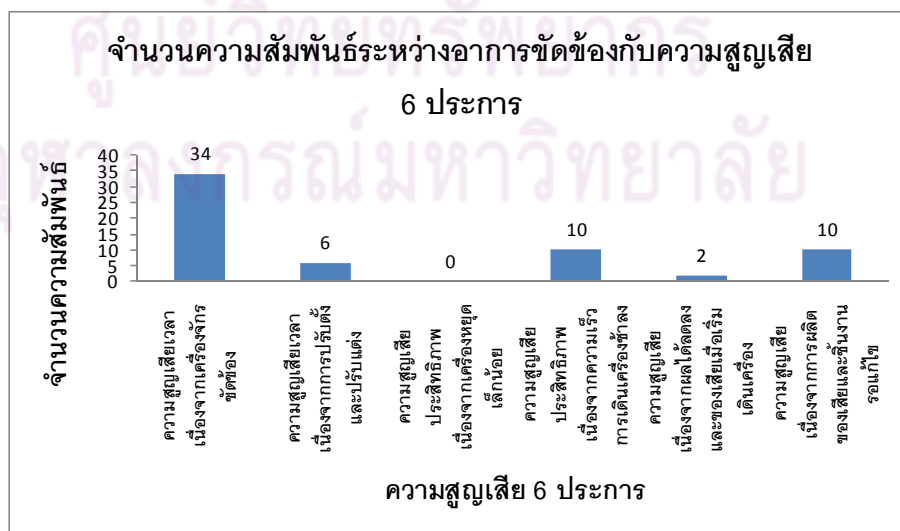

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชย์เจริญ. FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
- กิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปขึ้นส่วนโครงสร้างยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
- กุสุมา สุทประสาน. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
- จิตรา ฐักิจการพานิช. การจัดการงานบำรุงรักษา. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
- เฉลิมพล สีลาผาดิกุล. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อทางคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
- ธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับ รถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
- วิทย์ วรรณจิตร. การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตขึ้นส่วนยานยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
- สุจินต์ ธงดาวรสวรรณ และ คณะ. การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต, การประชุมเชิงวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 2548.
- อรอุมา กอสนาน. คอมพิวเตอร์ช่วยประเมินสมรรถนะระบบการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิตบัณฑิต. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548



Automotive Industry Action Group (AIAG). 2001. Potential failure mode and effects analysis. อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ พลอยพาณิชย์เจริญ. FMEA การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.

### ภาษาอังกฤษ

Automotives Industrial Action Group (AIAG). 2001. Potential Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Reference Manual, Third Edition, July

Dal, B., Tugwell, P., Greatbanks, R. "Overall Equipment Effectiveness as a measure of Operation improvement" International Journal and Production Management. 18, 12 (2000): 1488 – 1502.

Lewis, J., Maintenance Management As a Quality Process, [Online]. 2002. Available form: [http://www.plant-maintenance.com/articles/maintenance\\_quality.html](http://www.plant-maintenance.com/articles/maintenance_quality.html) [2002, November 1]

Nakajima, S, An Introduction to TPM , Cambridge: Productivity Press, MA.,1988

Stamatis.'D.H. 1995.Failure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution. ASQC Quality Press, Mulwaukee, WI.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ก

ตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้ในการพิจารณาเลือกรางและรอกของผู้จำหน่าย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### Installation Example

For further details and prices see Catalogue A 34 Application Technology

approx. 1.5 m

110 mm

End stop

Cable trolley with towing eye

Cable trolley

Stopper

End clamp

**1**

The SGZ running rail is made of galvanised steel in the form of a U-section. The standard length supplied is 6 m.

**5**

The range consists of the cable trolley KWZ 30 in three versions with 25, 50 and 75 mm clamping dimensions.

**3**

The rail support SHW for attaching to horizontal components acts as at the same time a rail connector.

**7**

The end stop STZ prevents the cable trolley from running out of the rail. It is attached to the end of the cable trolley track by means of a screw.

**4**

The rail support SHS for attaching to vertical components also acts as a rail connector. It is also used as a rail connector without being attached.

**8**

The EKZ 30 is designed to provide strain relief at the beginning of the cable track for cable strain relief. These clamps are identical to the cable trolley KWZ 30, but without running rollers. An attachment clamp fixes the component to the rail.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้พิจารณาเลือกรางและรถของรถขั้ว



ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างใบ Inspection และตาราง PM

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย















## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายรัฐกร อุดมสุข สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปี 2548 เข้า  
ศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะ  
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2551



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย