



## บทที่ 6

### การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต

#### 6.1 คำนำ

จากแนวทางการเสนอการปรับปรุงคุณภาพในหัวข้อที่ 5.5 เราได้เสนอแนวทางในปรับปรุงคุณภาพของแต่ละกระบวนการผลิตไว้แล้ว ซึ่งในการเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าว เป็นการเสนอเพียงแนวทางทั่วไปในการปรับปรุงเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวมดีขึ้น แต่สำหรับในบทนี้ เราจะทำการวิเคราะห์หาแนวทางและทำการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตโดยตรง ซึ่งขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตในที่นี้จะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้

- 1) การวิเคราะห์หากระบวนการผลิตที่ควรปรับปรุง
- 2) การวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
- 3) ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิต
- 4) ทำการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการผลิต

#### 6.2 การวิเคราะห์หากระบวนการผลิตที่ควรปรับปรุง

ในการวิเคราะห์หากระบวนการผลิตที่ควรปรับปรุงคุณภาพนี้ เราจะพิจารณาเลือกปรับปรุงกระบวนการผลิตที่มีค่าพารามิเตอร์ที่สูงที่สุดไล่กันลงมาตามลำดับ ซึ่งในที่นี้ค่าพารามิเตอร์มี 2 ตัว ด้วยกัน คือ ค่า  $p$  และ ค่า  $n$

ตารางที่ 6.1 แสดงค่า p และ u และอันดับสำคัญของแต่ละกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการผลิต	ค่า p	ค่า u	อันดับ
การตัดแผ่น	-	0.35 (c)	-
การตัดครั้งแรก	0.018	1.907	1
การรีดใบซ้อน			
M1	0.0033	1.773	3
M2	0.0116	1.83	2
การรีดใบมีด			
M1	0.0789	-	
M2	0.0466	0.15	8
การป้อนลาย	0.0166	0.433	6
การตัดใบ	0.0667	0.213	7
การตัดซี่ล้อม (ที่ละซี่)	0.0483	0.058	9
การตัดซี่ล้อม (ที่ละสามซี่)	0.0070	0.033	10
การขึ้นรูป	0.0133	0.557	4
การตัดปลายหาง	0.07	0.5116	5
การลับคมมีด	0.0233	0.035	11

หมายเหตุ การจัดอันดับในตารางที่ 6.1 เราพิจารณาเฉพาะค่า u เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเท่านั้น สำหรับขั้นตอนการตัดแผ่นค่า c มีหน่วยที่แตกต่างจากค่า u ของขั้นตอนอื่นๆ ดังนั้น เราจึงไม่นำมาพิจารณา

เนื่องจากค่า p เป็นค่าสัดส่วนของเสีย ซึ่งมีค่าต่ำในแต่ละกระบวนการผลิต ยกเว้นขั้นตอนการรีดใบมีด, การตัดใบ และการตัดปลายหาง ซึ่งมีค่า p ค่อนข้าง


ข้างสูง แต่เนื่องจากการปรับปรุงในส่วนของ Major defects ในขั้นตอนดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคในด้านคุณภาพของแม่พิมพ์ ซึ่งการปรับปรุงต้องใช้ต้นทุนสูงและระยะเวลานาน ต่างกับการปรับปรุงในส่วนของ Minor defects ซึ่งจะเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตง่ายๆ และไม่ต้องการอาศัยความรู้ทางเทคนิคมากนัก อีกทั้งยังเสียต้นทุนในการปรับปรุงต่ำและใช้เวลาในการปรับปรุงไม่นานนัก ดังนั้น ในที่นี้เราจะพิจารณาเฉพาะค่า  $n$  เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับสำคัญของแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพดีขึ้นได้

จากการพิจารณาตารางที่ 6.1 พบว่า ขั้นตอนการผลิตที่มีค่า  $n$  สูงเกินกว่า 1 ตำแหน่งต่อชิ้นงานขึ้นไป มีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ ขั้นตอนการตัดครั้งแรก และขั้นตอนการรีดใบขึ้น เครื่องรีด เบอร์ 1 และ 2 สำหรับขั้นตอนการรีดใบมีดนั้น ค่า  $n$  มีค่าต่ำมาก เนื่องจากข้อบกพร่องที่สำคัญน้อยที่มีผลต่อการรีดใบขึ้นไม่มีผลต่อขั้นตอนการรีดใบมีด เพราะว่า ใบมีดที่รีดได้จะต้องผ่านขั้นตอนการลับคมมีด ซึ่งในขั้นตอนการลับคมมีดนี้ผลต่างๆ จะถูกคัดออกจากผิวของใบมีด แต่เนื่องจากการรีดใบมีดคนงานควบคุมชิ้นงานรีดให้ตรงค่อนข้างยาก จึงทำให้เกิดข้อบกพร่องที่สำคัญมากขึ้นมากกว่าการรีดใบขึ้น ซึ่งการจะปรับปรุงขั้นตอนการรีดใบมีดให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ต้องขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในการรีดของคนงานเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้น เราจึงตัดสินใจที่จะทำการปรับปรุงขั้นตอนการตัดครั้งแรกและขั้นตอนการรีดใบขึ้น โดยวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังกล่าวจะต้องง่าย สะดวกรวดเร็ว และเสียต้นทุนในการปรับปรุงน้อย และที่สำคัญจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพทั่วไปของโรงงานตัวอย่าง

ตารางที่ 6.2 สรุปความถี่ของข้อบกพร่องชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตัดครั้งแรก (ก่อนการปรับปรุง)

รายการข้อบกพร่อง	จำนวนครั้ง	เปอร์เซ็นต์	% สะสม
แผลเศษโลหะฝัง	463	38.58	38.58
แผลตกระแทก	381	31.75	70.33
รอยขีดข่วน	284	23.67	94.00
แผลพิมพ์บิ่น	54	4.5	98.50
ตัดแหง	18	1.5	100.00

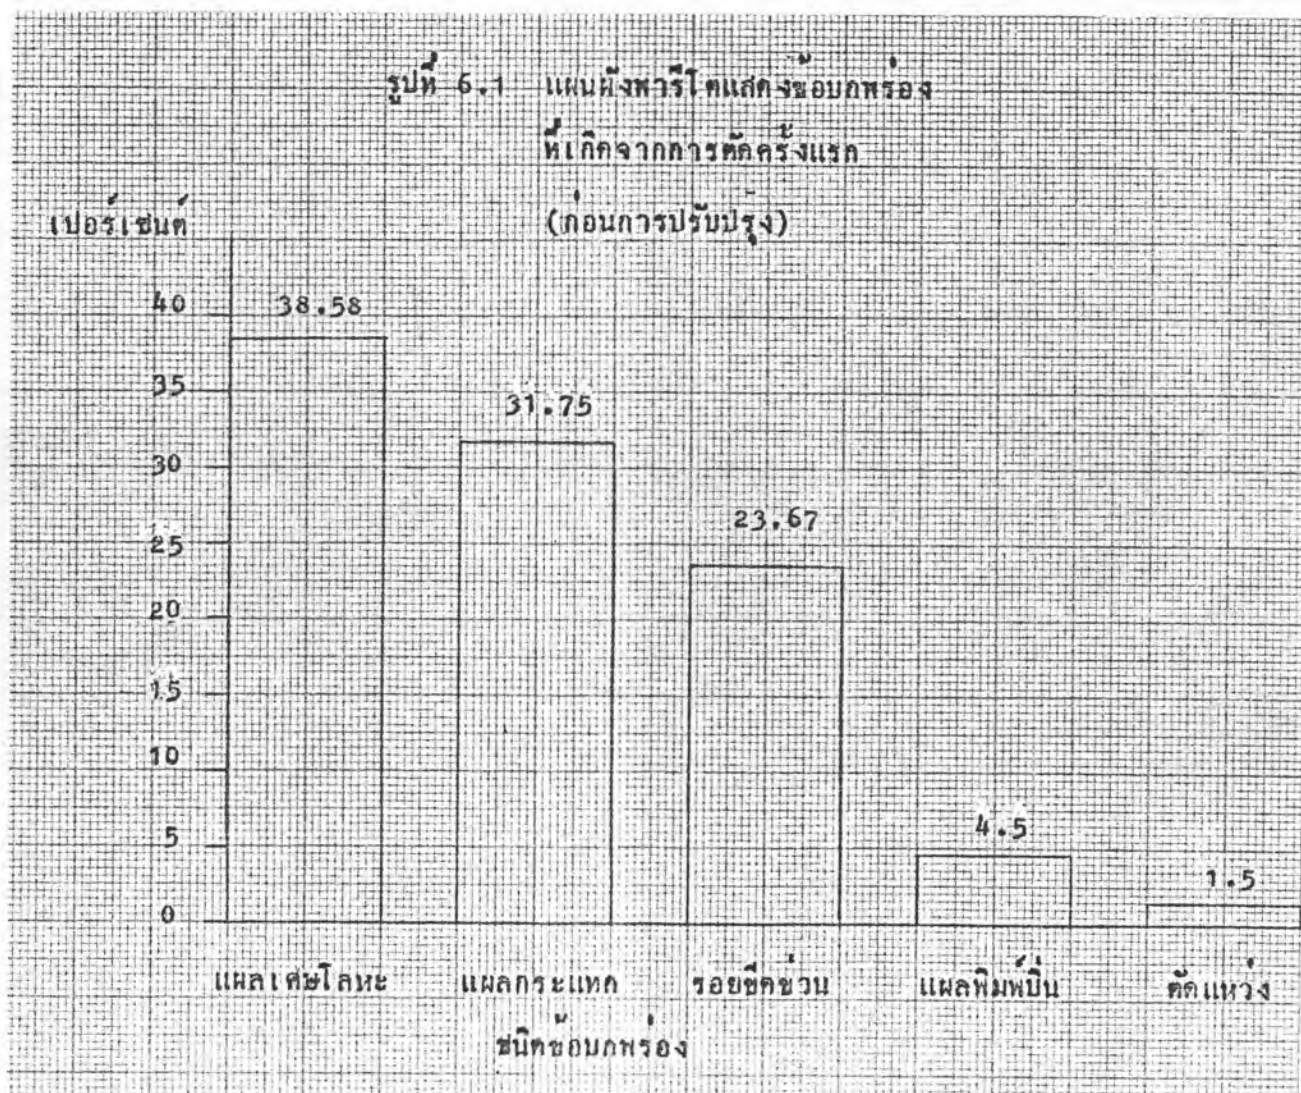

### 6.3 การวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนั้น เราจะทำไปทีละขั้นตอน โดยเริ่มด้วยขั้นตอนการตัดครั้งแรกก่อน และตามด้วยขั้นตอนการรีดใบซ้อน ซึ่งการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ก. การรวบรวมข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์สร้างแผนผังพาริโตเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดมาก เพื่อจะได้ทำการค้นหาสาเหตุและทำการปรับปรุงแก้ไข

ข. การค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องที่จะทำการปรับปรุงแก้ไข โดยอาศัยแผนผังเหตุและผลช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุดังกล่าว


ค. การเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดจำนวนของข้อบกพร่องดังกล่าวลง

#### 1) ขั้นตอนการตัดครั้งแรก

ก. การรวบรวมข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูล จากตารางที่ 5.3 ซึ่งเป็นตารางสรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบในการตัดครั้งแรก เราได้นำมารวบรวมสรุปเป็นตารางที่ 6.2 เพื่อสร้างแผนผังพาริโตของขั้นตอนการตัดครั้งแรกดังในรูปที่ 6.1 ดังนี้ ซึ่งจากการพิจารณาแผนผังพาริโต พบว่า แผลเศษโลหะมีเปอร์เซ็นต์การเกิดสูงที่สุด คือ 38.58 % รองลงมาได้แก่ แผลตกกระแตก มีเปอร์เซ็นต์การเกิด คือ 31.75 % , รอยขีดข่วน 23.67 % , แผลพิมพ์บิ่น 4.50 % และตัดแหง 1.5 % ตามลำดับ แสดงว่า เราควรจะค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข แผลเศษโลหะ, แผลตกกระแตก และ รอยขีดข่วน ซึ่งข้อบกพร่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดรวมกันสูงถึง 94.00 %





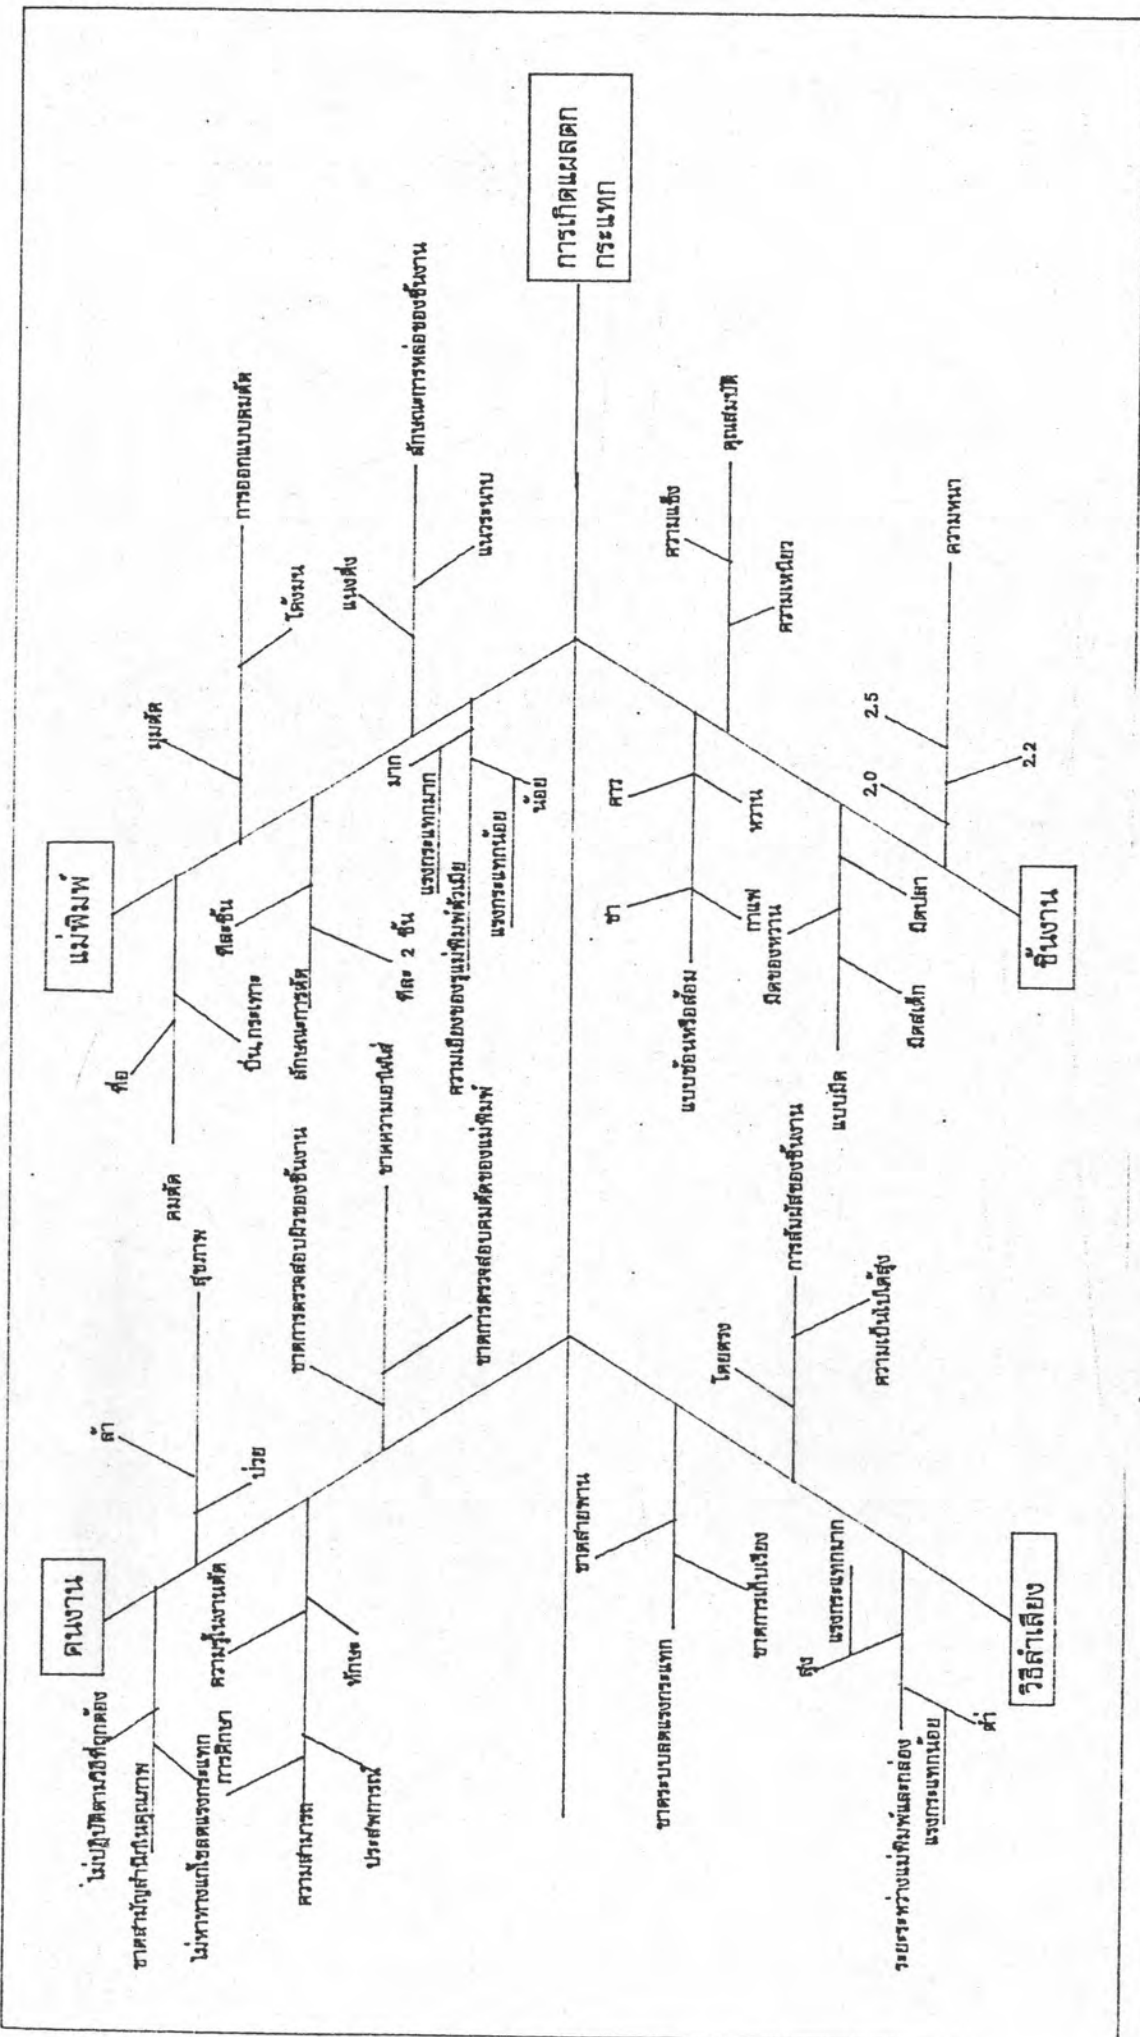

รูปที่ 6.3 แผนผังเหตุและผลของการเกิดแผลกดทับ

ข. การค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่อง จากรูปที่ 6.2, 6.3, และ 6.4 ซึ่งเป็นแผนผังก้างปลาของการเกิดแผลเศษโลหะฝัง, แผลตกกระแตก และรอยขีดข่วน ซึ่งจากแผนผังก้างปลาดังกล่าวเราพอจะวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องแต่ละชนิดได้ดังนี้

1. แผลเศษโลหะฝังอดีตตีผิวหนัง จากรูปที่ 6.2 แผนผังก้างปลาของการเกิดแผลเศษโลหะฝังอดีตตีผิวหนัง แสดงให้เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องนี้มีหลายสาเหตุ

- สาเหตุจากวัตถุดิบ ถ้าสภาพผิวของวัตถุดิบสกปรก, มีคราบน้ำมัน, ไม่เรียบ หรือมีเศษโลหะติดมาก่อนแล้ว

- สาเหตุจากเครื่องจักร เช่น ระบบลมของเครื่องจักรถ้าน้อยหรือกระจายไม่เพียงพอที่จะเป่าให้เศษโลหะกระเด็นหลุดออกจากแม่พิมพ์ ก็จะเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องนี้ได้

- สาเหตุจากแม่พิมพ์ ถ้าสภาพภายในแม่พิมพ์มีความสกปรก, มีเศษโลหะติดอยู่, หรือลักษณะการออกแบบในการตัด เช่น ตัดที่ละชั้นหรือตัดทีละ 2 ชั้น จะมีผลทำให้เกิดเศษโลหะในปริมาณที่แตกต่างกัน หรือถ้าคมตัดของแม่พิมพ์ที่หรือแตกบิ่นจะมีผลทำให้เกิดเศษโลหะในปริมาณมาก ทำให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าวได้มาก หรือคุณสมบัติของเหล็กที่ใช้ทำแม่พิมพ์ก็มีผลต่อการสึกหรอของคมตัดของแม่พิมพ์ ซึ่งจะทำให้เกิดเศษโลหะฝังเกิดขึ้นมาก

- สาเหตุจากคนงาน ถ้าคนงานใช้งานแม่พิมพ์อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะมีผลทำให้เกิดการสึกหรอของแม่พิมพ์ ซึ่งจะทำให้เกิดเศษโลหะในปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าวได้เช่นกัน

จากการเข้าศึกษาในโรงงานตัวอย่าง พบว่า สาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลเศษโลหะฝังอดีตตีผิวหนังได้ทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนงานตัดครั้งแรกเป็นคนงานที่มีความเชี่ยวชาญ และสภาพผิวของวัตถุดิบก็เรียบและสะอาด เพราะ บรรจุหีบห่อมาอย่างดี และสภาพของแม่พิมพ์ก็ได้รับการออกแบบที่ดี แต่เนื่องจากจำนวนแม่พิมพ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้สภาพการสึกหรอของแม่พิมพ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสภาพ



การปฏิบัติงาน ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขเพื่อลดจำนวนแผลเศษโลหะฝังติดผิวชิ้นงานที่ทำได้ ก็คือ

1. การเพิ่มขนาดของกำลังลมที่ใช้เป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ให้มากขึ้นจากเดิม 3 บาร์ เป็น 5 บาร์

2. กำหนดตำแหน่งของท่อลมให้อยู่ตรงตำแหน่งค่อนข้างไปทางด้านของชิ้น เนื่องจากสถิติของข้อมูลที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แผลจะเกิดในบริเวณด้าน เนื่องจากจากรูปร่างของชิ้นในบริเวณด้านมีรูปร่างส่วนเว้าส่วนโค้งมากกว่า อีกทั้งมีพื้นที่หน้าตัดมากกว่าและพื้นที่หน้าตัดยังอยู่ใกล้กันมากกว่า ทำให้โอกาสที่เศษโลหะจะติดที่ผิวของแม่พิมพ์ตัวบนค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับในส่วนของใบชิ้น

2. ผลตกกระแตก จากรูปที่ 6.3 แผนผังข้างปลาของการเกิดผลตกกระแตก แสดงให้เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องนี้มีหลายสาเหตุ

- สาเหตุจากชิ้นงาน ขนาด และน้ำหนักของชิ้นงาน ได้แก่ ชิ้น, ส้อม หรือมีด มีผลโดยตรงต่อแรงกระแทก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลตกกระแตกได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน หรือคุณสมบัติวัสดุของชิ้นงาน ได้แก่ ความแข็ง และความเหนียว ล้วนแล้วมีผลต่อผลตกกระแตกทั้งสิ้น

- สาเหตุจากคนงาน ส่วนใหญ่คนงานจะขาดสามัญสำนึกในคุณภาพของชิ้นงาน จึงทำให้ละเลยต่อการปฏิบัติตามวิธีการที่ต้อง หรือขาดการตรวจสอบสภาพผิวของชิ้นงาน หรือขาดการตรวจสอบคมตัดของแม่พิมพ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผลตกกระแตกบนชิ้นงานได้

- สาเหตุจากวิธีลำเลียงชิ้นงาน การลำเลียงชิ้นงานซึ่งขาดระบบลดแรงกระแทก เช่น ไม่มีสายพาน, ไม่มีการเก็บเรียงชิ้นงาน เป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เกิดผลตกกระแตก หรือการสัมผัสของ

ชิ้นงานโดยตรง หรือระยะห่างระหว่างแม่พิมพ์ และกล่องรองรับชิ้นงานสูง จะทำให้แรงกระแทกมีค่ามาก ซึ่งจะทำให้เกิดผลตกกระแทกบนผิวของชิ้นงานในปริมาณมาก

- สาเหตุจากแม่พิมพ์ การออกแบบคมตัดของแม่พิมพ์ เช่น มุมตัด หรือความโค้งมนของคมตัด หรือความทื่อ, การบิ่น กระแทกของคมตัดของแม่พิมพ์ จะมีผลต่อรอยตัดของชิ้นงาน ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลตกกระแทกบนผิวของชิ้นงานได้

จากการเข้าศึกษาในโรงงานตัวอย่าง พบว่า สาเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลตกกระแทก แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนงานตัดครั้งแรกมีความเชี่ยวชาญในการตัด แต่สาเหตุจากแม่พิมพ์ และขนาด และน้ำหนักของชิ้นงาน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลตกกระแทก ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้

1. ให้คนงาน 1 คน มายืนเก็บและเรียงชิ้นงานลงในกล่อง
2. ลดการสัมผัสของชิ้นงานโดยตรงจากแนวตั้ง มาเป็นแนวลาดแทน โดยใช้พื้นเอียง เช่น กระจาดแข็ง หรือแผ่นเหล็ก ในการลดแรงกระแทกระหว่างชิ้นงาน
3. ทำการควบคุมคุณภาพของรอยตัดของชิ้นงาน ควรจะทำการซ่อมแซมแม่พิมพ์หรือไม่

3. รอยขีดข่วน จากรูปที่ 6.4 เป็นแผนผัง ก้างปลาของการเกิดรอยขีดข่วน ซึ่งแสดงให้เห็นสาเหตุต่างๆ ดังนี้

- สาเหตุจาก วัตถุดิบ และชิ้นส่วนอาจจะมียอยขีดข่วนอยู่แล้วเนื่องมาจากการขนส่ง

- สาเหตุจาก เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ รวมถึงแม่พิมพ์ อาจจะมีสภาพผิวที่สกปรก เช่น มีคราบน้ำมัน หรือมีเศษผงโลหะ หรือเกิดการสึกหรอของเครื่องจักรอุปกรณ์และแม่พิมพ์ดังกล่าว ก็อาจจะเป็น

สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวของชิ้นงานได้

- สาเหตุจากคนงาน ความเหนื่อย, ความเมื่อยล้า และความไม่ระมัดระวังของคนงาน เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชิ้นงานได้

- สาเหตุจากวิธีการทำงาน ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบระหว่างการตัด เช่น การลาก, การดึงของชิ้นงาน เป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้

จากการเข้าศึกษาในโรงงานตัวอย่าง พบว่า สาเหตุดังกล่าวมีผลต่อการเกิดรอยขีดข่วนบนผิวของชิ้นงานได้ แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบัน จากการศึกษาระบวนการผลิตของการตัดครั้งแรก พบว่า รอยขีดข่วนส่วนมากเกิดมาจากการลาก, การดึงของแผ่นชิ้นงานในระหว่างการตัดครั้งแรก ซึ่งเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตของขั้นตอนการตัดครั้งแรก เพื่อลดรอยขีดข่วนบนผิวของชิ้นงานลง ดังนี้

1. ลดการสัมผัสระหว่างคมตัดของชิ้นงาน โดยใช้กระดาษแข็งซ้อนระหว่างแผ่นของชิ้นงาน

2. ลดการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โดยเสนอแบบของแม่พิมพ์ที่สามารถทำการตัดได้ครั้งละ 2 ชิ้น หรือจะเป็นการตัดครั้งละ 1 ชิ้นก็ได้ แต่แม่พิมพ์จะต้องถูกออกแบบให้มีตัวกำหนดระยะการตัด 2 ตำแหน่ง เพื่อสามารถทำการตัดเที่ยวที่ 1 และเที่ยวที่ 2 ได้ โดยไม่ต้องวางกองแผ่นชิ้นงานที่ตัดเที่ยวที่ 1 แล้ว

## 2) ขั้นตอนการรีดใบซ้อนหรือใบส้อม


ก. การรวบรวมข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูล จากตารางที่ 5.4, 5.5, 5.6 และ 5.7 เรานำมาสรุปเป็นตารางข้อมูลในตารางที่ 6.3 สำหรับเครื่องรีด เบอร์ 1 และตารางที่ 6.4 สำหรับเครื่องรีด เบอร์ 2 เพื่อที่จะนำค่าข้อมูลจากแผ่นเก็บบันทึกข้อมูล มาสร้างแผนผังพาริตของข้อ

ตารางที่ 6.3 สรุปความถี่ของข้อบกพร่องชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรีดของเครื่องรีด เบอร์ 1 (ก่อนการปรับปรุง)

รายการข้อบกพร่อง	จำนวนครั้ง	เปอร์เซ็นต์	% สะสม
ขนแมว	443	41.55	41.55
แผลเล็ก	341	32.00	73.55
รอยรีด	280	26.27	99.82
รีดเบี้ยว	2	0.002	99.822
เข้าคอ	0	0	0


ตารางที่ 6.4 สรุปความถี่ของข้อบกพร่องชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรีดของเครื่องรีด เบอร์ 2 (ก่อนการปรับปรุง)

รายการข้อบกพร่อง	จำนวนครั้ง	เปอร์เซ็นต์	% สะสม
ขนแมว	421	38.1	38.1
แผลเล็ก	413	37.38	75.48
รอยรีด	264	23.89	99.37
รีดเบี้ยว	2	0.002	99.372
เข้าคอ	5	0.0045	99.376

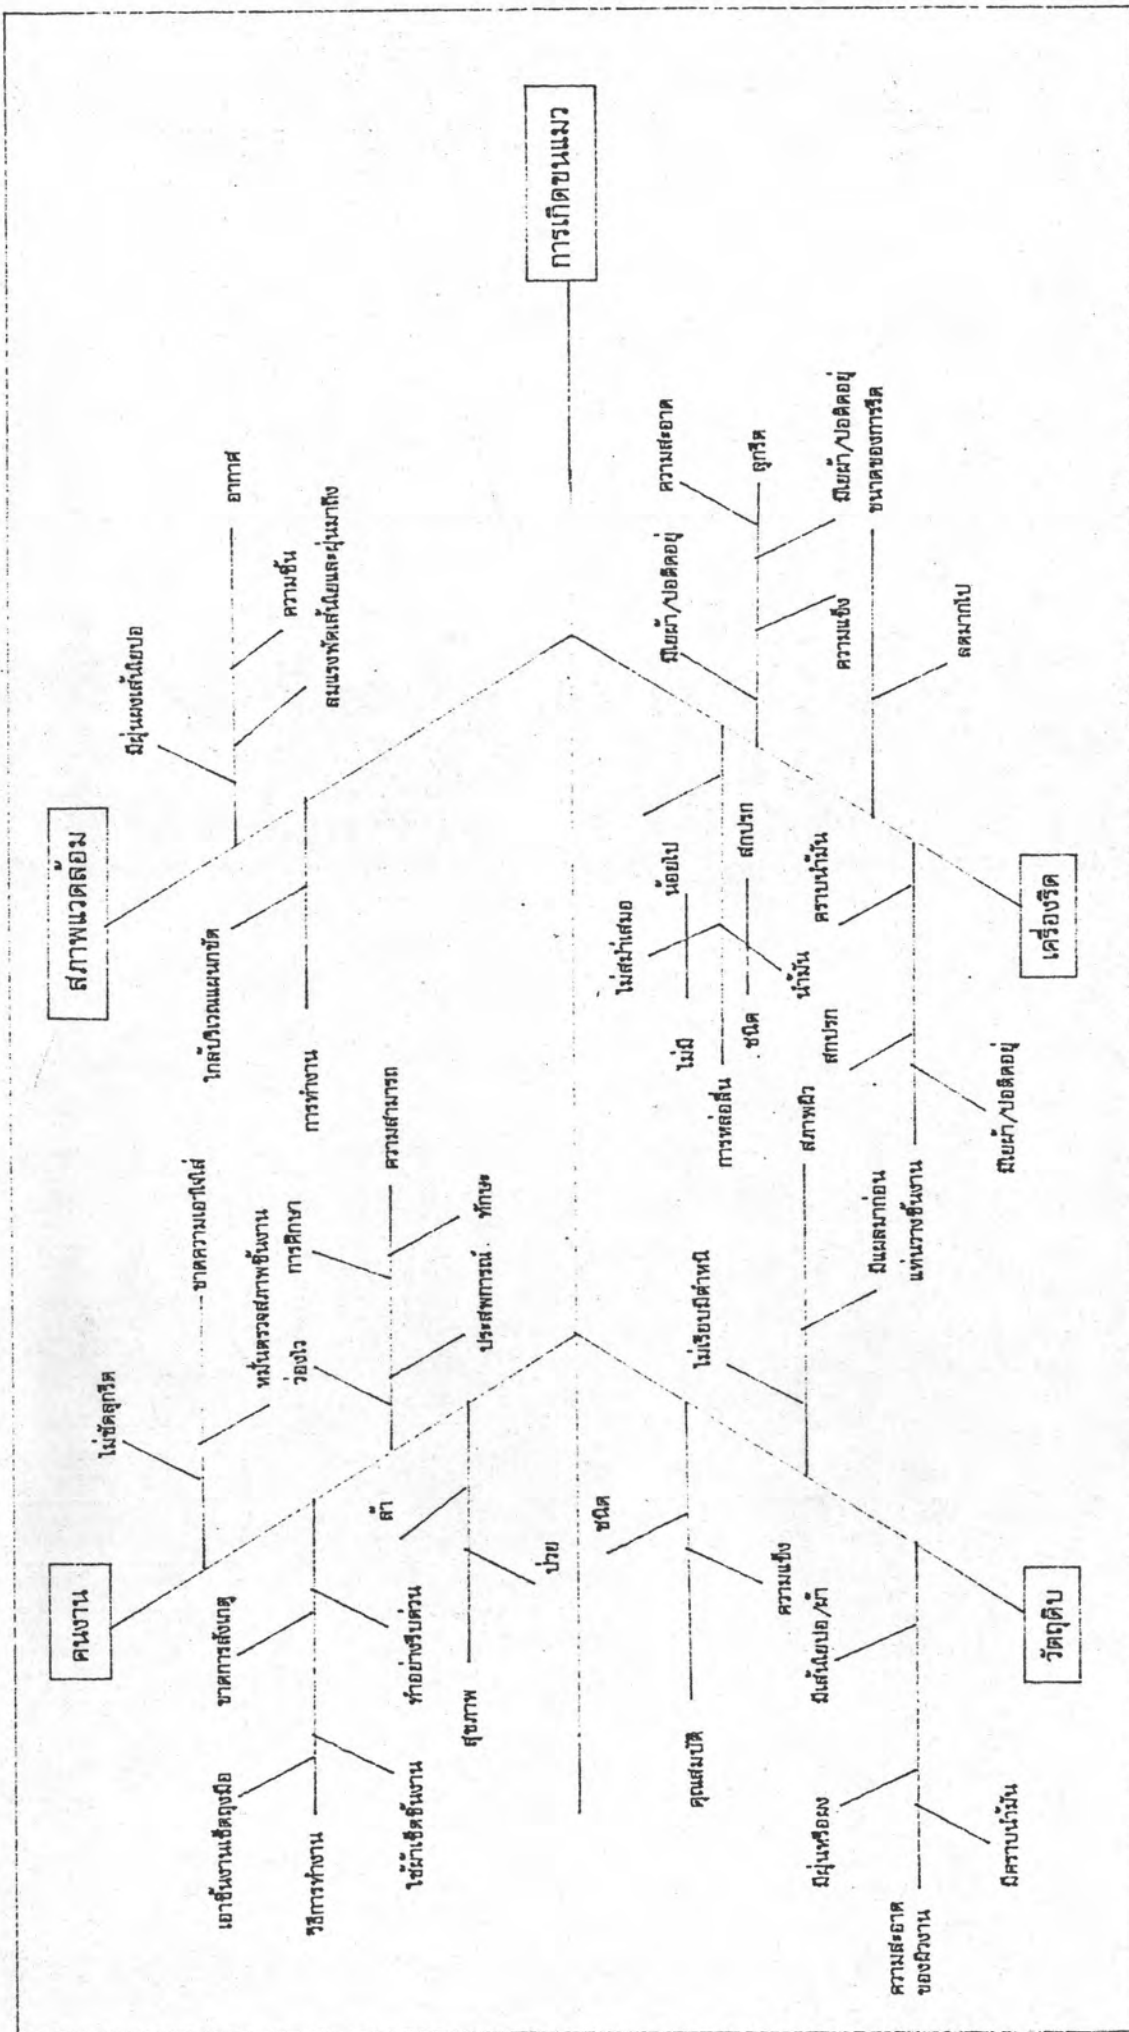

รูปที่ 6.7 แผนที่เหตุและผลของการเกิดชนแมง



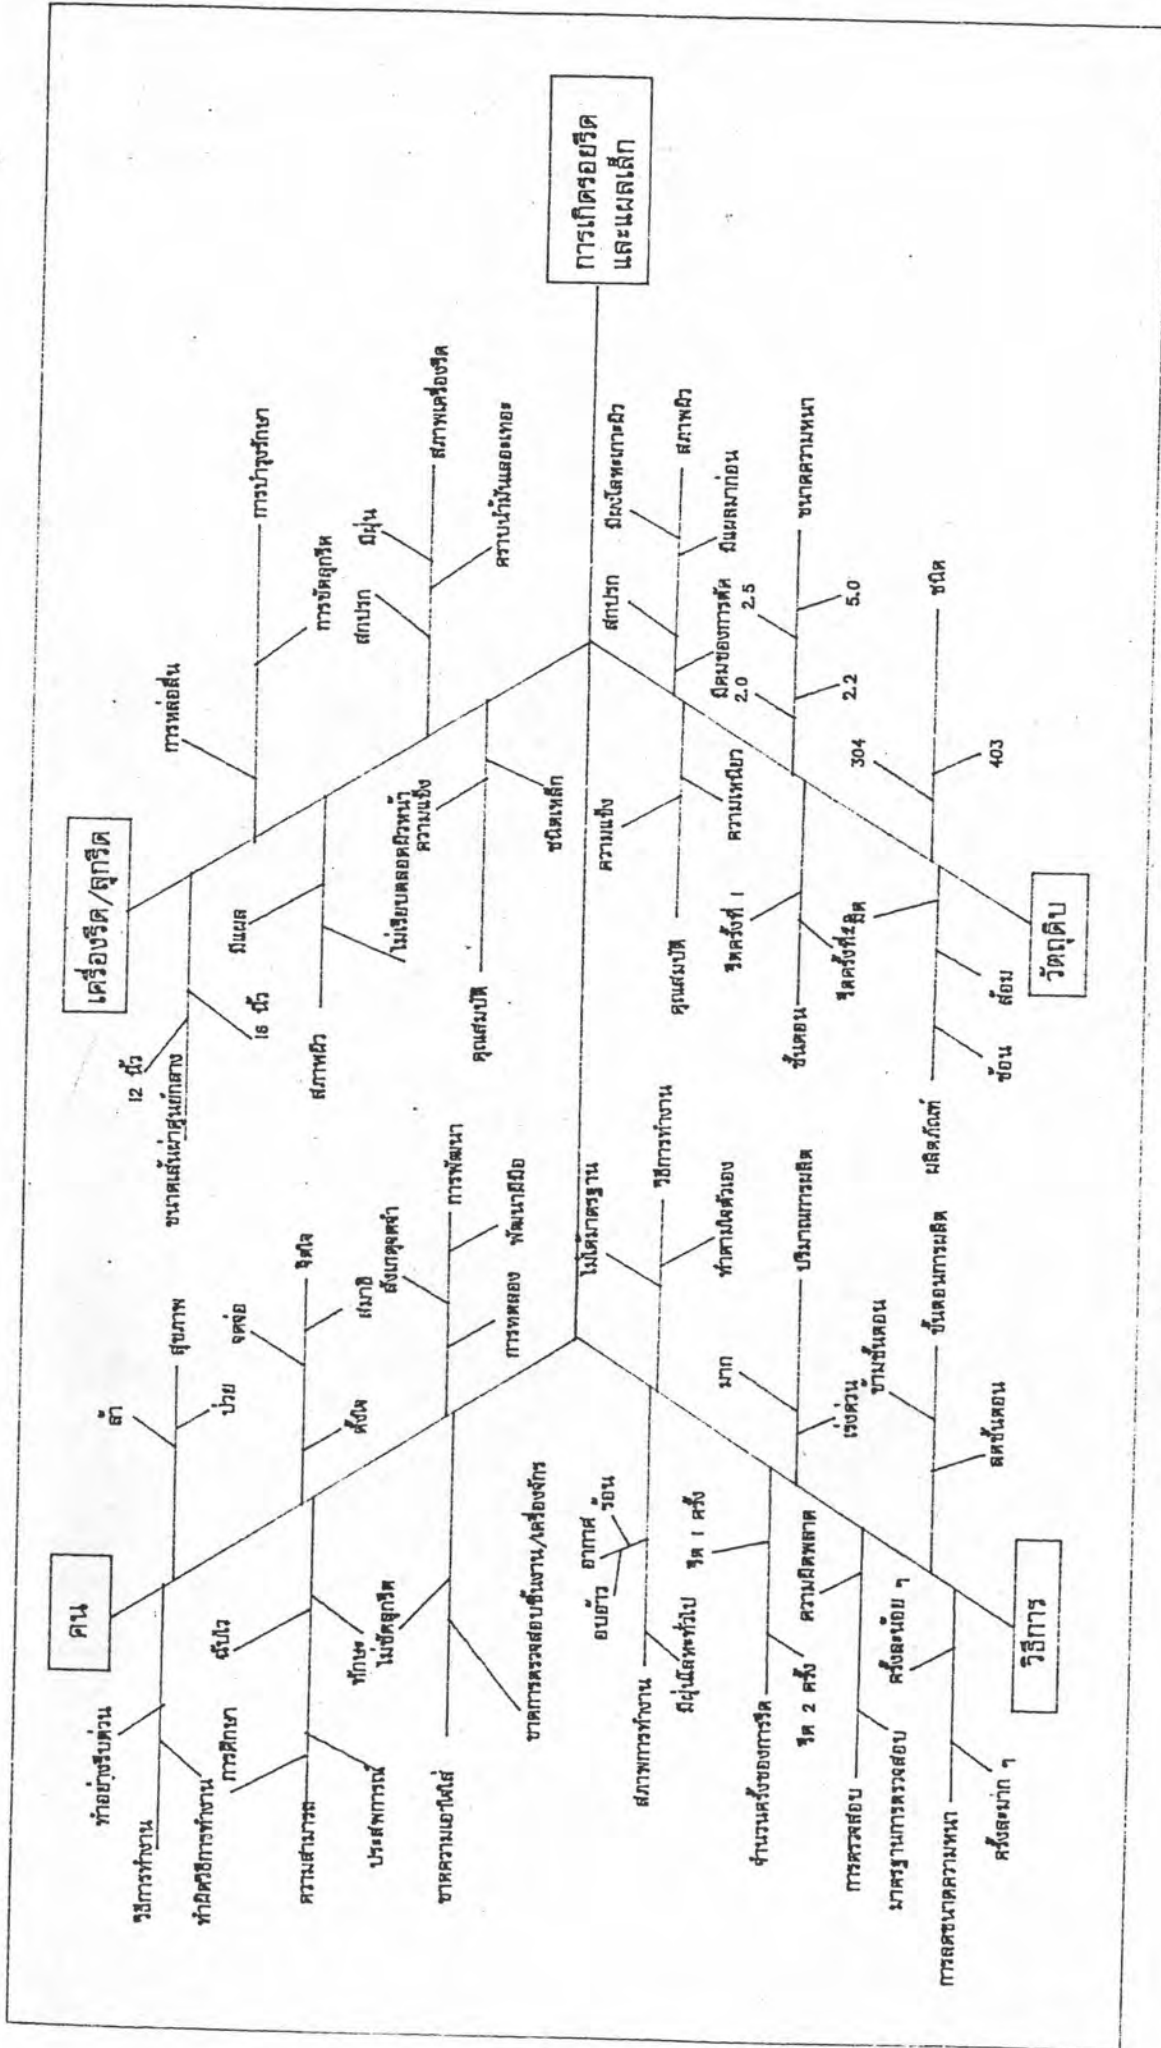

รูปที่ 6.8 แผนผังเหตุและผลของการเกิดรอยขีด

บกพร่องต่างๆ ของเครื่องรีด เบอร์ 1 และ เบอร์ 2 ดังในรูปที่ 6.5 และ 6.6 จากตารางที่ 6.3 และ 6.4 และแผนผังพาริตโต รูปที่ 6.5 และ 6.6 ของเครื่องรีด เบอร์ 1 และ เบอร์ 2 แสดงให้เห็นว่า ข้อบกพร่อง 3 ชนิดที่มีเปอร์เซ็นต์การเกิดสูงมาก ได้แก่ ชนแมว, แผลเล็ก และ รอยรีด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องรีด เบอร์ 1 หรือ เบอร์ 2 ก็ตามค่าเปอร์เซ็นต์ สะสมของทั้งสามชนิดดังกล่าวมีค่าสูงถึง 99 %

ข. การค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่อง จากรูปที่ 6.7 และ รูปที่ 6.8 เป็นแผนผังก้างปลาของการเกิดชนแมว และแผนผังก้างปลาของการเกิดแผลเล็กและรอยรีด ตามลำดับ ซึ่งจากแผนผังก้างปลาดังกล่าวทำให้สามารถวิเคราะห์และค้นพบสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าวได้ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- 1) แผลเล็ก เกิดเนื่องจากมีผงโลหะเกาะที่ผิวของชิ้นงาน และลูกรีดรีดอัดผงดังกล่าวฝังลึกลงไปผิวของชิ้นงาน
- 2) รอยรีด เกิดจากผิวของลูกรีดมีความสกปรกและมีแผลเกิดการสะสมของเศษผงติดที่ผิวของลูกรีด
- 3) ชนแมว เกิดจากเส้นใยลูกปอ หรือเส้นใยผ้าติดอยู่ที่ผิวของชิ้นงาน ซึ่งเมื่อชิ้นงานดังกล่าวถูกรีดชนแมวดังกล่าวก็จะฝังเข้าไปในผิวชิ้นทำให้เกิดข้อบกพร่องดังกล่าวขึ้น

#### แนวทางปรับปรุงกระบวนการรีด

จากการวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งสามดังกล่าว พอจะสรุปเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังนี้

1. สำหรับแผลรอยรีดนั้น มีสาเหตุที่สำคัญมาจากชิ้นงานที่นำมาทำการรีดซึ่งได้ทำการทดลองนำชิ้นงานปกติมาทำการรีดด้วยเครื่องรีดเบอร์ 2 หลังจากได้ขัดลูกรีดแล้ว ปรากฏว่า เมื่อได้ทำการรีดชิ้นงานไปได้แค่ 10 ชิ้น ก็เริ่มปรากฏรอยรีดบางๆ ขึ้นบริเวณผิวของชิ้นงานที่ทำการรีด และเมื่อนำชิ้นงานก่อน

ที่จะทำการรีดปิดทรายลบคมให้เกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน และทำการรีดบนเครื่องรีด M2 เช่นเดิม ปรากฏว่า สามารถทำการรีดไปได้ประมาณ 400 ชิ้น จึงจะเริ่มมีรอยรีดบนผิวของชิ้นงาน ซึ่งจากการทดลองดังกล่าวเนื่องจาก โดยปกติคนงานรีดใบซ้อนหรือซ้อนได้ 500 ชิ้นต่อชั่วโมง ดังนั้น เราจึงใช้มาตรการหาคนงานมาขัดลูกรีด ทุกชั่วโมง โดยการขัดครั้งหนึ่งๆ จะใช้เวลา 5 นาที และชิ้นงานที่นำมารีดจะต้องปราศจากคมตัดทั้งสองด้าน

2. สำหรับกรณีแผ่นนั้น มีสาเหตุมาจากชิ้นงานล้างทำความสะอาดไม่เกลี้ยง หรือฝุ่นในบรรยากาศเกาะติดที่ผิวชิ้นงานก่อนรีด ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ เราได้เสนอให้มีการกันห้องภายในโรงงาน เนื่องจากภายในโรงงานตัวอย่างทุกแผนกได้แก่ แผนกซ้อน, ล้อม และมีด และแผนกขัดอัดโน้มติ และแผนกขัดมือได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน และกอร์ปกับกำลังลมที่พัดผ่านเข้าโรงงานมีกำลังแรง จึงทำให้ฝุ่นต่างๆ ปลิวว่อนภายในโรงงาน ทำให้เกิดข้อบกพร่องเนื่องจากชิ้นงานสกปรกได้มากขึ้น และเราได้ใช้มาตรการให้คนงานตรวจสอบงานที่จะนำเข้ารีดว่าสะอาดหรือไม่ ถ้าไม่สะอาดให้นำส่งคืนแผนกทำความสะอาดเพื่อให้ทำการล้างใหม่

3. สำหรับกรณีชนแมวนั้น มีสาเหตุมาจากเส้นใยของถุงมือหรือเศษผ้าที่คนงานเอาไว้คอยเช็ดชิ้นงานที่มีคราบน้ำมันเนื่องจากรีดครั้งที่ 1 มาแล้ว ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดผลชนแมวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสาเหตุจากขนของลูกป้อนนั้นเป็นส่วนน้อย ซึ่งปัญหานี้ เราก็ได้เสนอแนวทางแก้ไข

- ให้นำชิ้นงานที่จะรีดครั้งที่ 2 ไปทำล้างทำความสะอาดก่อนที่จะทำการรีดครั้งที่ 2

- ในระหว่างรีดชิ้นงานห้ามมิให้คนงานนำชิ้นงานเช็ดที่ถุงมือเป็นอันขาด

- ให้ใช้ผ้าที่มีเส้นใยหลุดออกมาน้อยในการเช็ดผิวของชิ้นงาน  
ในกรณีที่ชิ้นงานมีผิวสกปรก

### 6.4 การปรับปรุงคุณภาพ

#### ก. ขั้นตอนการตัดครั้งแรกก่อนการปรับปรุง

กระบวนการผลิตของการตัดครั้งแรก ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ

ดังนี้

1. คนงานติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องจักร
2. คนงานป้อนแผ่น stainless steel เข้าสู่แม่พิมพ์ โดยไหลแผ่น stainless steel ไปตามตัวประคองแผ่นเพื่อทำการตัดรอบแรก
3. เมื่อตัดรอบแรกเสร็จ คนงานจะนำแผ่นที่ตัดรอบแรกแล้ววางกองกันเป็นชั้นๆ ที่พื้น
4. เมื่อทำการตัดรอบแรกได้ปริมาณพอประมาณแล้ว คนงานจะนำแผ่นที่ทำการตัดรอบแรกแล้ว ไปทำการตัดเศษที่ปลายทั้งทุกแผ่น เพื่อที่จะสามารถนำแผ่นดังกล่าวมาทำการตัดรอบที่สองได้
5. คนงานจะดึงหรือลากแผ่นที่ตัดรอบแรกและตัดเศษออกแล้วมาทำการตัดรอบที่สอง
6. ในขณะที่ตัดชิ้นงานนั้น ชิ้นงานที่ตัดได้จะหล่นลงไปในกลุ่มรองรับชิ้นงาน ซึ่งจะไม่มีการเรียงกันอย่างมีระเบียบ

#### ข. ก่อนปรับปรุงกระบวนการรีด

กระบวนการรีดใบช้อนหรือส้อมก่อนปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. คนงานขัดลูกรีดด้วยกระดาษทรายวันละ 2 ครั้ง คือ 8.00 น. และ 13.00 น.
2. คนงานมักจะนำชิ้นงานเช็ดที่ถุงมือก่อนจะทำการรีดอยู่เสมอ
3. ชิ้นงานที่ได้รับก่อนการรีดมักจะมีฝุ่นเนื่องมาจากการล้างทำความสะอาด

สะอาดไม่เกลี้ยง หรือในกรณีที่ทำกรรตัดครั้งที่ 2 คนงานจะนำชิ้นงานตัดครั้งที่ 1 มาแล้วที่มีสภาพผิวสกปรกมาก

สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทั้งสอง อันได้แก่ การตัดครั้งแรก และการรีดใบซ้อนหรือซ้อน เราจะทำกรรปรับปรุงดังนี้

ค. กระบวนการผลิตที่ปรับปรุงใหม่ ของขั้นตอนการตัดครั้งแรกคือ

1. การเพิ่มคนงานสำหรับจัดเรียงชิ้นงานให้เป็นระเบียบ เพื่อลดลงข้อมูล

2. การเพิ่มกำลังลมในการตัดครั้งแรกจากเดิม 3 บาร์ เป็น 5 บาร์ รวมทั้งทิศทางการกระจายของลมให้ถูกต้อง

3. การลดการเคลื่อนย้ายของแผ่นให้น้อยที่สุดที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษมาปกปิดหรือการใช้แม่พิมพ์ที่ได้ทำการออกแบบใหม่

ง. กระบวนการผลิตที่ปรับปรุงใหม่ ของขั้นตอนการรีดใบซ้อน ซึ่งจะใช้นโยบายการปรับปรุงตามที่ได้เสนอไว้

#### 6.5 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงคุณภาพ

จากทั้งขั้นตอนการตัดครั้งแรกและการรีดใบซ้อนหรือซ้อน เราจะทำการเก็บข้อมูลขนาดตัวอย่างทีละ 30 ชิ้น จำนวน 20 เทียว เพื่อนำมาสร้างแผนภูมิควบคุม  $p$  และ  $u$  เพื่อดูว่า อัตราบกพร่องต่อชิ้นงานมีค่าลดลงหรือไม่ ภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยในที่นี้เราจะพิจารณาออกตามขั้นตอนการผลิตดังนี้



ตารางที่ 6.5 สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบในขั้นตอนการตัดครึ่งแรกของชิ้นหวาน (ภายหลังจากปรับปรุง)

กลุ่มที่	ขนาด ตัวอย่าง	major defect	รวม	minor defect				รวม
		ตัดใบแห้ง		แผลเสยโลหะ	แผลตกกระแตก	แผลรอยขีดข่วน	แผลเสยครึ่ง	
1	30	0	0	5	8	2	0	15
2	30	0	0	7	6	3	0	16
3	30	2	2	8	9	5	0	22
4	30	0	0	4	12	3	0	19
5	30	1	1	10	10	4	0	24
6	30	1	1	6	5	2	0	13
7	30	0	0	9	7	5	0	21
8	30	1	1	7	9	6	0	22
9	30	0	0	12	14	4	0	30
10	30	2	2	10	12	3	0	25


ตารางที่ 6.5 สุ่มข้อบกพร่องที่ตรวจพบในขั้นตอนการตัดครั้งแรกของชิ้นทวน (ภายหลังจากปรับปรุง) (ต่อ)

กลุ่มที่	ขนาด ตัวอย่าง	major defect	รวม	minor defect				รวม
		ตัดใบแห้ง		แผลเศษโลหะ	แผลตกกระทก	แผลรอยขีดข่วน	แผลเศษครีป	
11	30	1	1	8	6	5	0	19
12	30	0	0	14	10	2	0	26
13	30	0	0	9	10	2	0	21
14	30	2	2	10	8	3	0	21
15	30	1	1	7	12	6	30	55
16	30	0	0	5	5	4	0	14
17	30	2	2	12	8	4	0	24
18	30	0	0	6	14	3	0	23
19	30	1	1	8	12	2	0	22
20	30	1	1	7	8	4	0	19
			15					451

P - CONTROL CHART TABLE OF OBSERVED VALUES  
 INSPECTION STATION: BLANK SHEARING  
 Number of Observed Groups or Units = 20  
 Number of observations per group 30

Group	Observed Value	A S S I G N A B L E	C A U S E
1	0.000		
2	0.000		
3	2.000		
4	0.000		
5	1.000		
6	1.000		
7	0.000		
8	1.000		
9	0.000		
10	2.000		
11	1.000		
12	0.000		
13	0.000		
14	2.000		
15	1.000		
16	0.000		
17	2.000		
18	0.000		
19	1.000		
20	1.000		

R E V I S E D P - CONTROL CHART  
 INSPECTION STATION : BLANK SHEARING  
 UPPER CONTROL LIMIT = .1105132  
 CENTRAL VALUE = .025  
 LOWER CONTROL LIMIT = 0  
 Size of an Observed Group = 30  
 Number of Observed Groups or Units = 20

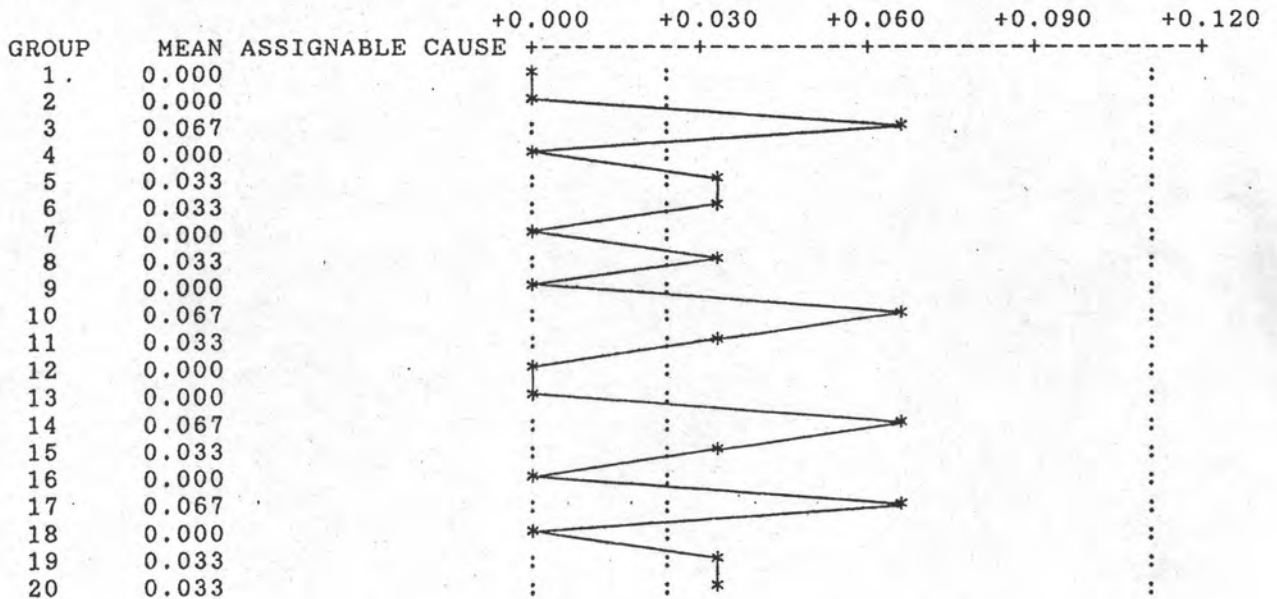


รูปที่ 6.9 แผนภูมิควบคุม ของขั้นตอนการตัดครั้งแรก  
 (หลังปรับปรุง)

U - C O N T R O L C H A R T TABLE OF OBSERVED VALUES  
 INSPECTION STATION: BLANK SHEARING  
 Number of Observed Groups or Units = 20  
 Number of observations per group 30

Group	Observed Value	A S S I G N A B L E	C A U S E
1	15.000		
2	16.000		
3	22.000		
4	19.000		
5	24.000		
6	13.000		
7	21.000		
8	22.000		
9	30.000		
10	25.000		
11	19.000		
12	26.000		
13	21.000		
14	21.000		
15	55.000		
16	14.000		
17	24.000		
18	23.000		
19	22.000		
20	19.000		

T R I A L U - C O N T R O L C H A R T  
 INSPECTION STATION : BLANK SHEARING  
 UPPER CONTROL LIMIT = 1.226535  
 CENTRAL VALUE = .7516667  
 LOWER CONTROL LIMIT = .2767983  
 Size of an Observed Group = 30  
 Number of Observed Groups or Units = 20

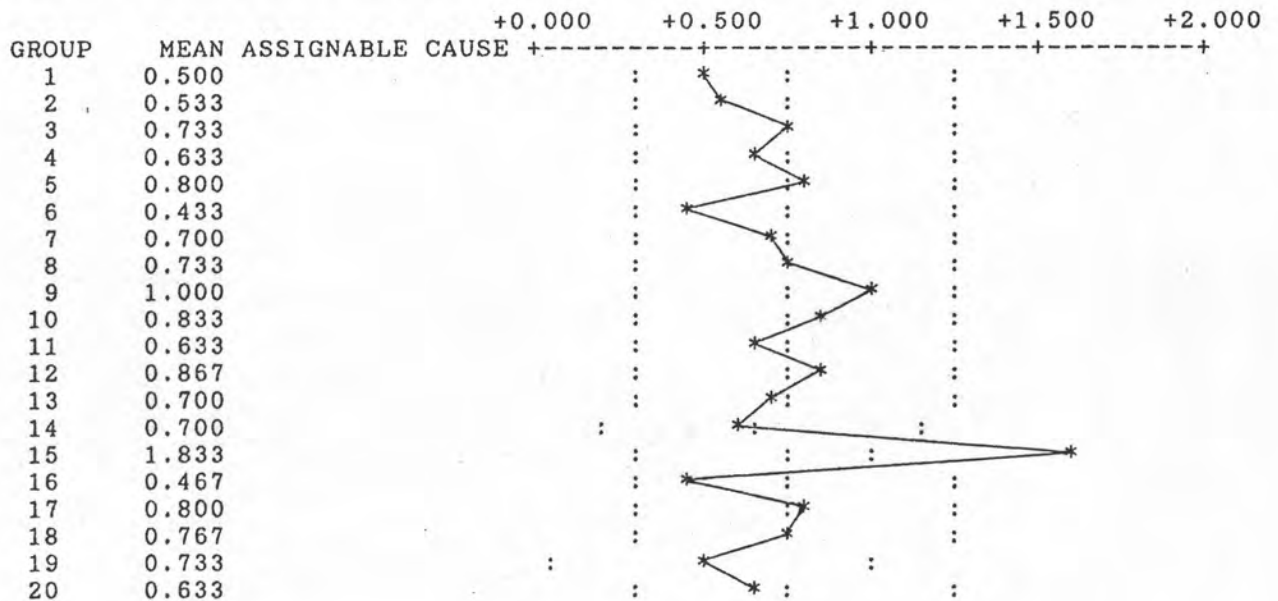


รูปที่ 6.10 แผนภูมิควบคุม u ของขั้นตอนการตัดครั้งแรก (หลังปรับปรุง)

U - CONTROL CHART TABLE OF OBSERVED VALUES  
 INSPECTION STATION: BLANK SHEARING  
 Number of Observed Groups or Units = 20  
 Number of observations per group 30

Group	Observed Value	ASSIGNABLE CAUSE
1	15.000	
2	16.000	
3	22.000	
4	19.000	
5	24.000	
6	13.000	
7	21.000	
8	22.000	
9	30.000	
10	25.000	
11	19.000	
12	26.000	
13	21.000	
14	21.000	
15	55.000	DIES CRACKING
16	14.000	
17	24.000	
18	23.000	
19	22.000	
20	19.000	

REVISED U - CONTROL CHART  
 INSPECTION STATION : BLANK SHEARING  
 UPPER CONTROL LIMIT = 1.151268  
 CENTRAL VALUE = .6947368  
 LOWER CONTROL LIMIT = .2382053  
 Size of an Observed Group = 30  
 Number of Observed Groups or Units = 20

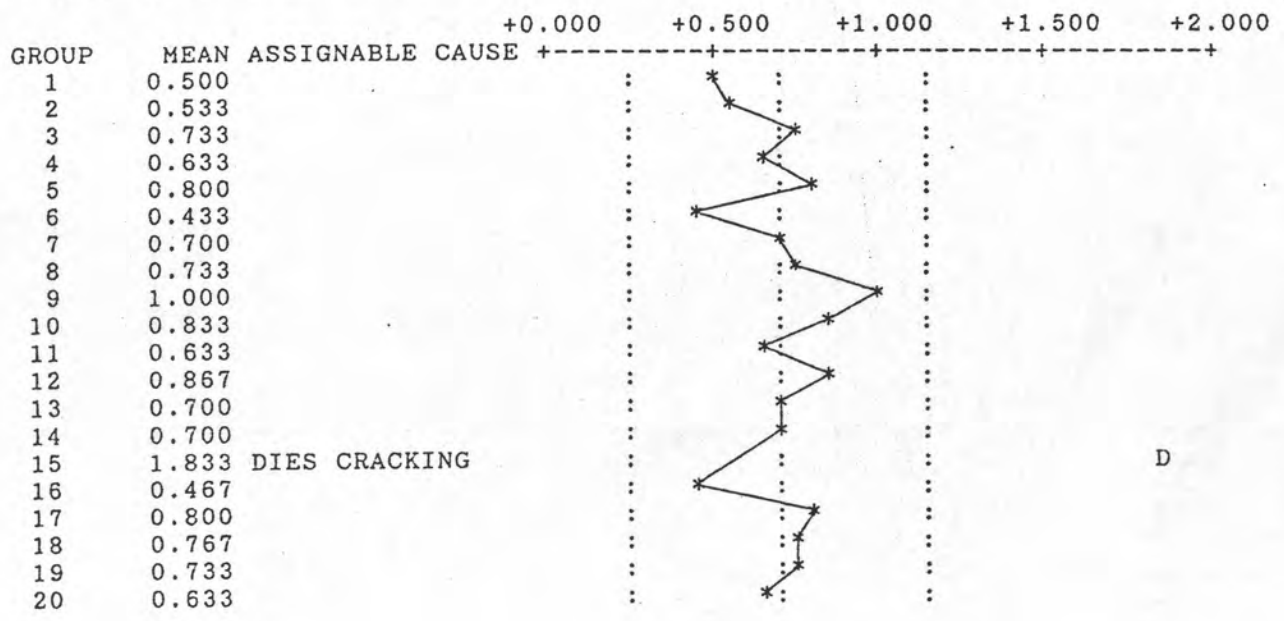

รูปที่ 6.11 แผนภูมิควบคุม U ของการตัดครั้งแรก (หลังปรับปรุง)



ตารางที่ 6.2 <sup>6.6</sup> สรุป Major defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 1  
(หลังการปรับปรุง)

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	วัดเบี่ยง	วัดเข้าคอ	รวม
1	30	0	0	0
2	30	0	0	0
3	30	0	0	0
4	30	0	0	0
5	30	1	0	1
6	30	0	0	0
7	30	0	0	0
8	30	0	0	0
9	30	0	0	0
10	30	0	0	0

ตารางที่ 6.2 <sup>6.16</sup> สรุป Major defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 1  
(หลังการปรับปรุง) ต่อ

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	วัดเบี่ยง	วัดเข้าคอ	รวม
11	30	0	0	0
12	30	0	0	0
13	30	0	0	0
14	30	0	0	0
15	30	0	0	0
16	30	0	0	0
17	30	0	0	0
18	30	0	0	0
19	30	0	0	0
20	30	0	0	0
				1

ตารางที่ 6.3 สรุปรูป Minor defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 1  
(หลังการปรับปรุง)

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	แผลเล็ก	รอยรูด	ชนแมว	รวม
1	30	5	8	2	15
2	30	6	6	3	15
3	30	6	6	3	15
4	30	4	5	5	14
5	30	4	8	3	15
6	30	6	7	4	17
7	30	8	7	2	17
8	30	7	5	2	14
9	30	6	8	3	17
10	30	8	6	3	17

6.8  
 ตารางที่ 6.3 สรุป Minor defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 1  
 (หลังการปรับปรุง) ต่อ

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	แผลเล็ก	รอยวัด	ขนแมว	รวม
11	30	5	7	2	14
12	30	5	9	2	16
13	30	4	5	3	12
14	30	6	8	4	18
15	30	8	8	5	21
16	30	4	6	2	12
17	30	8	6	3	17
18	30	6	8	3	17
19	30	7	5	2	14
20	30	8	7	4	19
					316

ตารางที่ 6.4 สรุป Major defects ที่ตรวจพบของเครื่องรีด No. 2  
(หลังการปรับปรุง)

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	รีดเบี้ยว	รีดเข้าคอก	รวม
1	30	0	0	0
2	30	0	0	0
3	30	0	0	0
4	30	1	0	1
5	30	0	0	0
6	30	0	0	0
7	30	0	0	0
8	30	0	1	1
9	30	0	0	0
10	30	0	0	0



ตารางที่ 6.4 <sup>pit</sup> สรุป Major defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 2  
(หลังการปรับปรุง) ต่อ

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	วัดเบี่ยง	วัดเข้าคอ	รวม
11	30	0	0	0
12	30	0	0	0
13	30	2	0	2
14	30	0	0	0
15	30	0	0	0
16	30	0	1	1
17	30	0	0	0
18	30	0	0	0
19	30	0	0	0
20	30	0	0	0
				5

6.4  
 ตารางที่ 6.5 สรุป Minor defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 2  
 (หลังการปรับปรุง)

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	แผลเล็ก	รอยรูด	ขนแมว	รวม
1	30	6	5	3	14
2	30	8	6	3	17
3	30	8	6	4	18
4	30	5	8	5	18
5	30	6	6	4	16
6	30	6	6	5	17
7	30	8	8	4	20
8	30	6	5	3	14
9	30	6	6	5	17
10	30	5	6	6	17


6.9  
 ตารางที่ 6.5 สรุป Minor defects ที่ตรวจพบของเครื่องวัด No. 2  
 (หลังการปรับปรุง) ต่อ

เที่ยวที่	ขนาดตัวอย่าง	แผลเล็ก	รอยวัด	ชนแมว	รวม
11	30	5	6	3	14
12	30	8	8	4	20
13	30	7	5	4	16
14	30	6	6	5	17
15	30	8	8	3	19
16	30	7	6	4	17
17	30	6	5	4	15
18	30	6	6	5	17
19	30	7	6	4	17
20	30	8	7	6	21
					341

P - C O N T R O L C H A R T T A B L E O F O B S E R V E D V A L U E S  
 I N S P E C T I O N S T A T I O N : R O L L I N G O F M A C H I N E N O . 1 ( I M P R O V E D )  
 N u m b e r o f O b s e r v e d G r o u p s o r U n i t s = 20  
 N u m b e r o f o b s e r v a t i o n s p e r g r o u p 30

Group	Observed Value	A S S I G N A B L E C A U S E
1	0.000	
2	0.000	
3	0.000	
4	0.000	
5	1.000	
6	0.000	
7	0.000	
8	0.000	
9	0.000	
10	0.000	
11	0.000	
12	0.000	
13	0.000	
14	0.000	
15	0.000	
16	0.000	
17	0.000	
18	0.000	
19	0.000	
20	0.000	

T R I A L P - C O N T R O L C H A R T  
 I N S P E C T I O N S T A T I O N : R O L L I N G O F M A C H I N E N O . 1 ( I M P R O V E D )  
 U P P E R C O N T R O L L I M I T = .0240087  
 C E N T R A L V A L U E = 1.666667E-03  
 L O W E R C O N T R O L L I M I T = 0  
 S i z e o f a n O b s e r v e d G r o u p = 30  
 N u m b e r o f O b s e r v e d G r o u p s o r U n i t s = 20

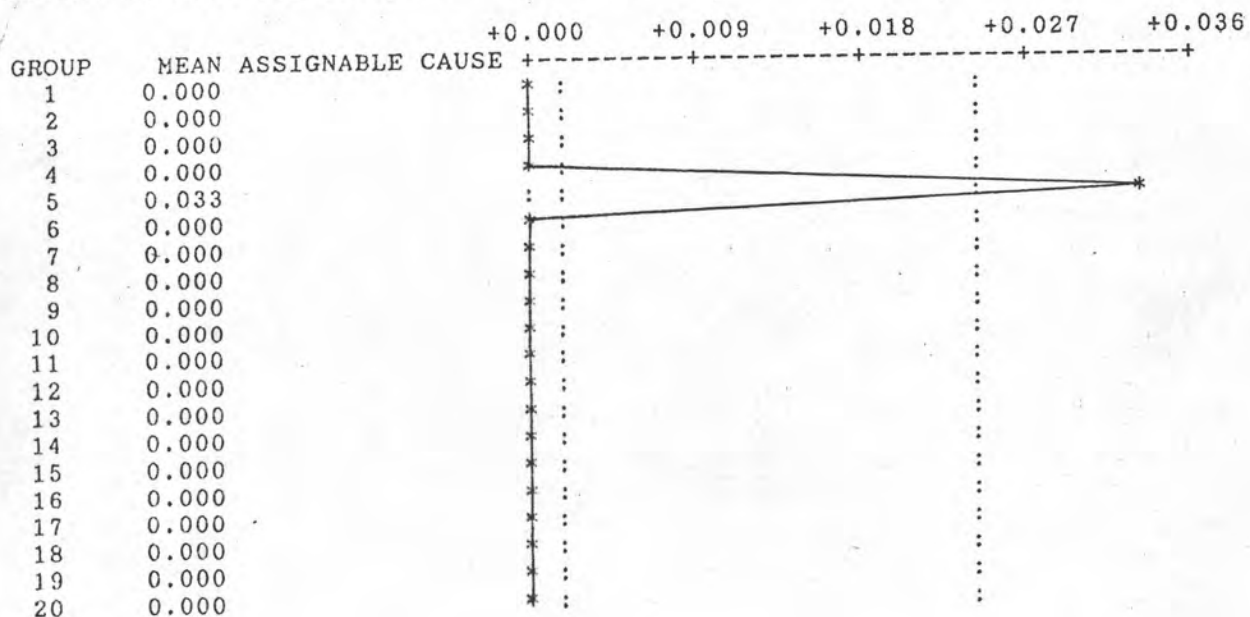


รูปที่ 6.12 แผนภูมิควบคุม P ของขั้นตอนการรีด เครื่องเบอร์ 1 (หลังปรับปรุง)

U - C O N T R O L C H A R T TABLE OF OBSERVED VALUES  
 INSPECTION STATION: ROLLING OF MACHINE NO.1 (IMPROVED)  
 Number of Observed Groups or Units = 20  
 Number of observations per group 30

Group	Observed Value	A S S I G N A B L E	C A U S E
1	15.000		
2	15.000		
3	15.000		
4	14.000		
5	15.000		
6	17.000		
7	17.000		
8	14.000		
9	17.000		
10	17.000		
11	14.000		
12	16.000		
13	12.000		
14	18.000		
15	21.000		
16	12.000		
17	17.000		
18	17.000		
19	14.000		
20	19.000		

R E V I S E D U - C O N T R O L C H A R T  
 INSPECTION STATION : ROLLING OF MACHINE NO.1 (IMPROVED)  
 UPPER CONTROL LIMIT = .9241588  
 CENTRAL VALUE = .5266666  
 LOWER CONTROL LIMIT = .1291745  
 Size of an Observed Group = 30  
 Number of Observed Groups or Units = 20

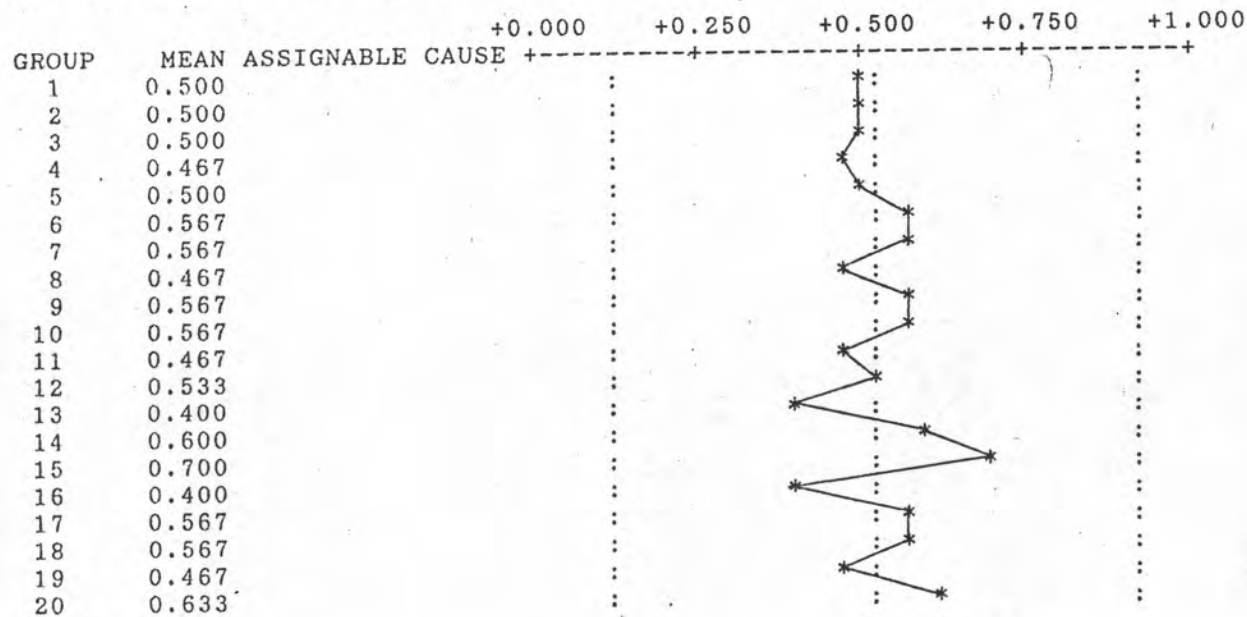

รูปที่ 6.13 แผนควบคุม U ของขั้นตอนการรีด เครื่องเบอร์ 1 (หลังปรับปรุง)



P - CONTROL CHART TABLE OF OBSERVED VALUES

INSPECTION STATION: ROLLING OF MACHINE NO.2

Number of Observed Groups or Units = 20

Number of observations per group 30

Group	Observed Value	A S S I G N A B L E	C A U S E
1	0.000		
2	0.000		
3	0.000		
4	1.000		
5	0.000		
6	0.000		
7	0.000		
8	1.000		
9	0.000		
10	0.000		
11	0.000		
12	0.000		
13	2.000		
14	0.000		
15	0.000		
16	1.000		
17	0.000		
18	0.000		
19	0.000		
20	0.000		

TRIAL P - CONTROL CHART

INSPECTION STATION : ROLLING OF MACHINE NO.2


UPPER CONTROL LIMIT = 5.812457E-02

CENTRAL VALUE = 8.333334E-03

LOWER CONTROL LIMIT = 0

Size of an Observed Group = 30

Number of Observed Groups or Units = 20

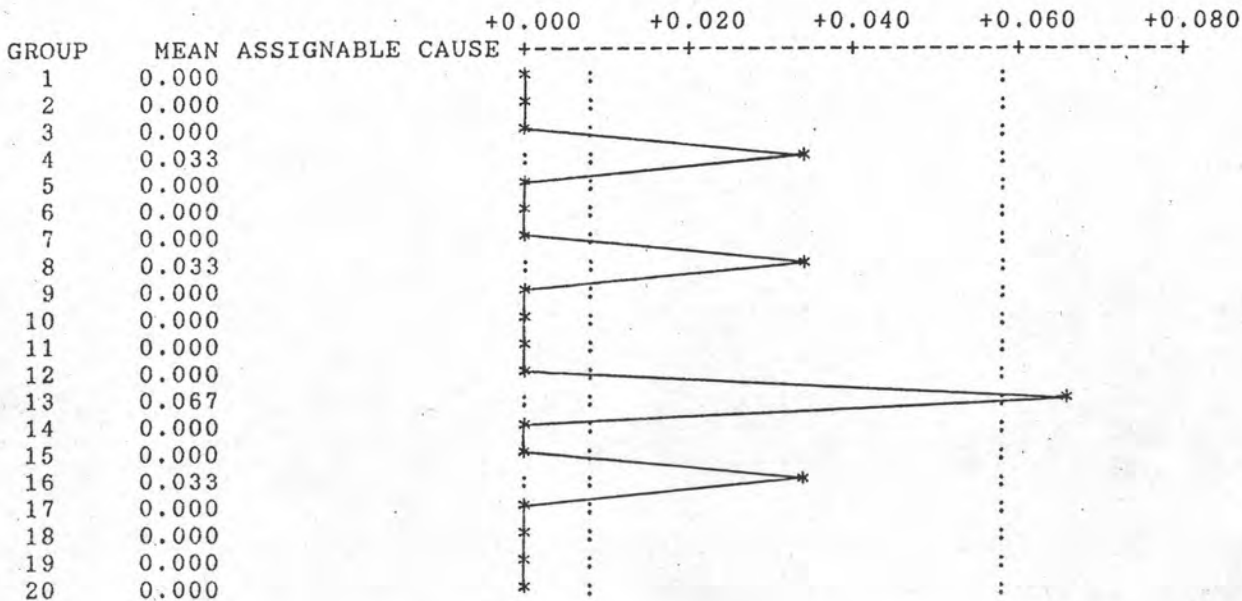

รูปที่ 6.14 แผนภูมิควบคุม P ของขั้นตอนการรีด เครื่องเบอร์ 2 (หลังปรับปรุง)


รูปที่ 6.15 แผนภูมิควบคุม U ของเครื่องรีด เบอร์ 2 (หลังปรับปรุง)

๗๒๒

U - CONTROL CHART TABLE OF OBSERVED VALUES  
 INSPECTION STATION: ROLLING OF MACHINE NO.2 (IMPROVED)  
 Number of Observed Groups or Units = 20  
 Number of observations per group 30

Group	Observed Value	A S S I G N A B L E	C A U S E
1	14.000		
2	17.000		
3	18.000		
4	18.000		
5	16.000		
6	17.000		
7	20.000		
8	14.000		
9	17.000		
10	17.000		
11	14.000		
12	20.000		
13	16.000		
14	17.000		
15	19.000		
16	17.000		
17	15.000		
18	17.000		
19	17.000		
20	21.000		

REVISED U - CONTROL CHART  
 INSPECTION STATION : ROLLING OF MACHINE NO.2 (IMPROVED)  
 UPPER CONTROL LIMIT = .9812498  
 CENTRAL VALUE = .5683333  
 LOWER CONTROL LIMIT = .1554168  
 Size of an Observed Group = 30  
 Number of Observed Groups or Units = 20

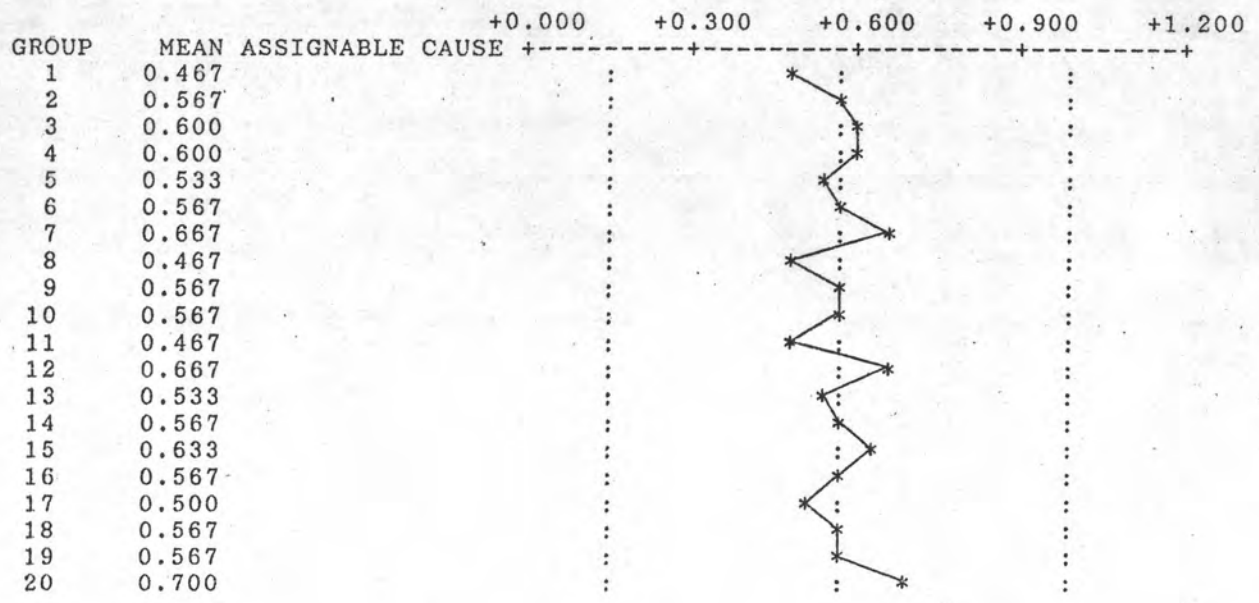

### ก. ขั้นตอนการตัดครั้งแรก

จากข้อมูลที่เก็บได้ภายหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตการตัดครั้งแรก เราได้นำมาสรุปไว้ในตารางที่ 6.5 ซึ่งจะนำไปใช้ในการสร้างแผนภูมิควบคุม  $p$  และ  $n$  ดังในรูปที่ 6.9, 6.10 และ 6.11 ซึ่งจากแผนภูมิควบคุม  $p$  ของกระบวนการหลังปรับปรุงมีค่าอัตราบกพร่องโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.025 เมื่อเทียบกับค่า  $p$  ของแผนภูมิควบคุม  $p$  ก่อนปรับปรุงซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.018 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าหลังปรับปรุงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ เพราะว่า การปรับปรุงกระบวนการผลิตของการตัดครั้งแรกนี้ เราได้มุ่งเน้นไปในการลด Minor defects มากกว่า ซึ่งจากแผนภูมิควบคุม  $n$  รูปที่ 6.10 และ 6.11 ซึ่งเป็นแผนภูมิควบคุมของการตัดครั้งแรกภายหลังการปรับปรุงมีค่า จำนวนข้อบกพร่องต่อชิ้นงานโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.694 ตำแหน่งต่อชิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าจำนวนข้อบกพร่องต่อชิ้นงานของกระบวนการตัดครั้งแรกก่อนปรับปรุงซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.907 ตำแหน่งต่อชิ้น ซึ่งเท่ากับค่าจำนวนข้อบกพร่องต่อชิ้นงานโดยเฉลี่ยของการตัดครั้งแรกภายหลังการปรับปรุงลดลง 63.61 % ซึ่งแสดงว่า การปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ของการตัดครั้งแรกทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น

### ข. ขั้นตอนการรีดใบซ้อน

จากข้อมูลที่เก็บได้ภายหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตการรีดใบซ้อน เราได้นำมาสรุปไว้ในตารางที่ 6.6, 6.7, 6.8 และ 6.9 ซึ่งจากข้อมูลจากตารางต่างๆ ดังกล่าว เราจะนำไปสร้างแผนภูมิควบคุม  $p$  และ  $n$  ดังในรูปที่ 6.12, 6.13, 6.14 และ 6.15 ซึ่งจากแผนภูมิควบคุม  $p$  ของขั้นตอนการรีด เครื่องรีด เบอร์ 1 มีค่า  $p$  เท่ากับ 0 แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้ว Major defects ในขั้นตอนการรีด เครื่องรีด เบอร์ 1 จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว มันเป็นไปได้ไม่ได้ การที่ค่า  $p$  มีค่าเท่ากับ 0 อาจเป็นเพราะขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบยังมีขนาดไม่เพียงพอ และค่า  $p$  ของการรีด เครื่องรีด เบอร์ 2 มีค่าเท่ากับ 0.0083 เมื่อเทียบกับค่า  $p$  ของการรีด เครื่องรีด เบอร์ 2 ก่อนปรับปรุง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.046 การที่

ค่า %p ของกระบวนการรีด เครื่องรีด เบอร์ 2 ภายหลังจากปรับปรุงมีค่าลดลงอาจจะมีผลมาจากการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้คนงานมีความตระหนักในด้านคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้คุณภาพของชิ้นงานดีขึ้น จากค่า n ของแผนภูมิควบคุม n ของเครื่องรีด เบอร์ 1 และเบอร์ 2 มีค่าเท่ากับ 0.526 และ 0.568 ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับก่อนปรับปรุงซึ่งมีค่า n ของเครื่องรีด เบอร์ 1 และ เบอร์ 2 ซึ่งมีค่า n เท่ากับ 1.77 และ 1.83 เราจะเห็นได้ว่า ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ทำให้ค่าจำนวนข้อบกพร่องต่อชิ้นงานมีค่าลดลง 70.28 % สำหรับเครื่องรีด เบอร์ 1 และลดลง 68.96 % สำหรับเครื่องรีด เบอร์ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงกระบวนการผลิตของขั้นตอนการรีดมีผลทำให้กระบวนการรีดสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้