

บทที่ 4

การดำเนินการลดของเสียโดยใช้ Process FMEA

4.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่าง พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นมีดังนี้ คือ dimension เบี้ยว, dimension เล็ก, dimension ใหญ่, รัศมี ไม่ได้ขนาด, ชิ้นงานเป็นรอย, เกิดคราบค้างบนชิ้นงาน, ความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน, การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน, การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก, ความตึงฉาก ดังนั้นจึงมีวิธีการลดของเสียดังกล่าวโดยการใช้เทคนิค Process FMEA ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะพิจารณาถึงค่า RPN (ค่าความเสี่ยง Risk Priority Number) โดยที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาในการแก้ไข ดังนี้

ค่า RPN หากมีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปทีมผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดว่าจะต้องทำการแก้ไขทั้งหมดรวมทั้งค่า ระดับความรุนแรง(Severity) โดยพิจารณาจากความรุนแรงของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหากมีผลกระทบสูง ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ส่วนประกอบสมรรถนะการทำงานที่ลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมากหรือ อาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ซึ่งมีระดับคะแนนความรุนแรงที่ 7 จะต้องพิจารณาการแก้ไขทันที ก็ต้องทำการแก้ไขทันที แม้ว่าค่า RPN จะมีค่าต่ำกว่า 100 ก็ตามโดยมีรายการดังต่อไปนี้

กระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 มีของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. dimension เบี้ยวซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง RPN 320

ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้น ไม่ถูกต้อง RPN 224

การบัดกรีแข็งเลอะหน้าสัมผัสมีค่า RPN 280

2. dimension เล็กและ dimension ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

ความร้อนสะสมในชิ้นงานมีค่า RPN 240

ค่าความดันของอะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง RPN 320

ถ้าดับการบัดกรีแข็งไม่ถูกต้อง RPN 320

ชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการบัดกรีแข็ง RPN 256

กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 มีของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน, การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอกมีสาเหตุมาจาก
 - ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง RPN 280
 - ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมกับบัดกรีแข็งลำบาก RPN 320
 - ค่าความดันของอะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง RPN 320
2. ปัญหาความตั้งฉากมีสาเหตุมาจาก
 - อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์กลางระหว่างชิ้นงาน

RPN 224

หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด RPN 224

Pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน มีค่า RPN 192

กระบวนการกระบวนการส่งชิ้นงาน ไปผลิตนอกงานของเสียที่เกิดขึ้นที่มีค่า RPN มีค่าตั้งแต่ 100 ขึ้นไปคือ

1. ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด

พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิดมีค่า RPN 168

ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องมีค่า RPN 192

1. ปัญหาการวางบนชิ้นงาน

การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมียมซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูงมีค่า RPN

160

2. ปัญหาความหนาชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี มีค่า RPN 120

4.1.1 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

ในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ลักษณะของเสียที่พบคือ dimension เด็ก dimension ใหญ่ และ dimension เบี้ยว ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงร่วมกันดำเนินการดังต่อไปนี้


dimension เบี้ยว

ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบัดกรีแข็งโลหะหน้าสัมผัส, ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง, ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง ซึ่งในช่วงการทดลองผลิตยังไม่มีการมาตรฐานการทำงานของการบัดกรีแข็ง ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้


1.สาเหตุที่มาจาก การบัดกรีแข็งและอะไหล่สัมผัสจึงมีการสร้าง มาตรฐาน ในการ บัดกรีแข็ง(หมายเลขเอกสาร WS 071016042)เพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตโดยมาตรฐานการผลิตจะ กำหนดการทำความสะอาดชิ้นงานทุกๆ รอบการทำงานก่อนทำการบัดกรีแข็งวิธีการคือใช้เปลวไฟ ให้ความร้อนจน flux เริ่มละลาย ต่อจึงใช้น้ำฉีดไล่ flux และทำการใช้แปรงทองเหลืองขัดเพื่อทำ ความสะอาดลงในมาตรฐานการทำงานรวมทั้งกำหนดลงในเอกสาร control planให้พนักงานทำการ ตรวจสอบชิ้นงานแรกที่ผลิตหลังจากมีการตั้งค่าการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการ บัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งอบรม พนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 7 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

2.สาเหตุที่มาจากชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องขณะทำการบัดกรีแข็งทำการแก้ไข โดยจัดทำตัว stopper เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องในขณะที่ทำการบัดกรีแข็งและกำหนดลงใน เอกสาร control planให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่ผลิตหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์จับ ยึดเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดก่อนการผลิตจริงโดยชิ้น งานที่ได้จะ ได้มี ความถูกต้องตามมาตรฐานดังรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 แสดงการแก้ไขอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2ที่ใช้ใน การบัดกรีแข็งโดยการติดตั้ง stopper ในอุปกรณ์จับยึด

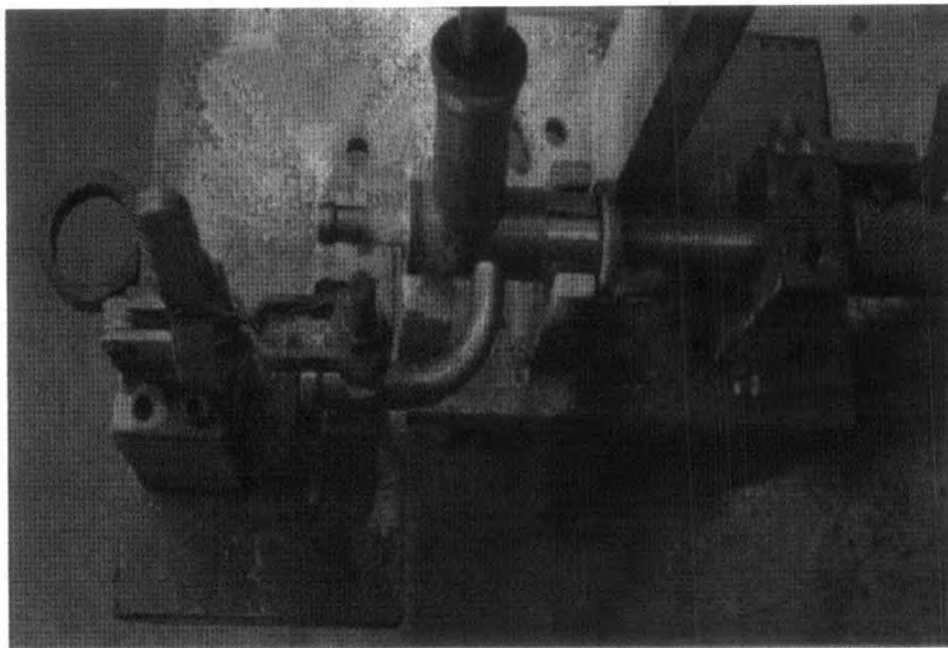

รูปที่ 4.1 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ก่อนการติดตั้ง stopper

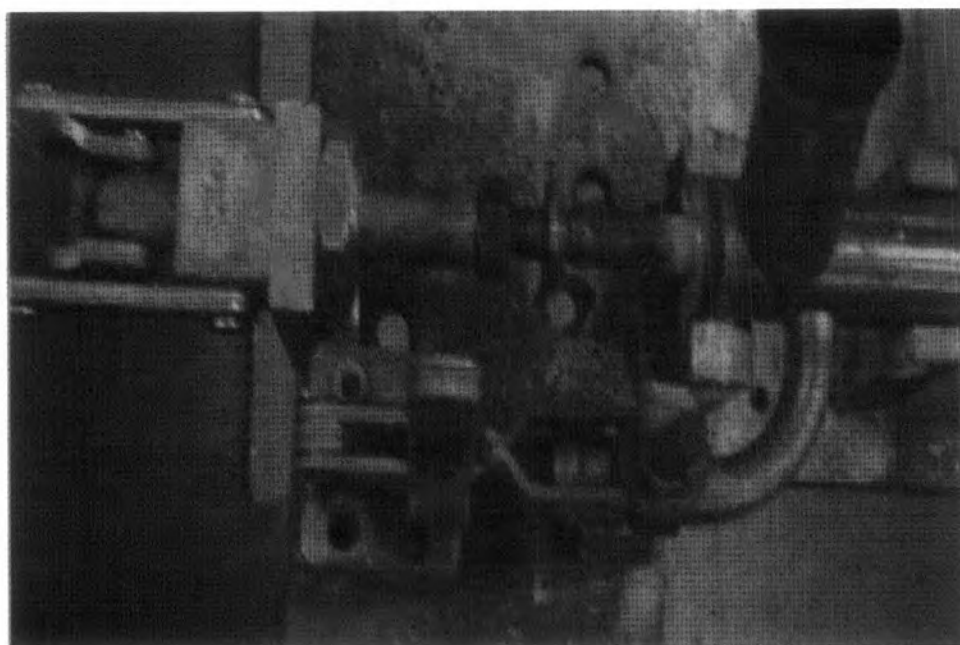

รูปที่ 4.2 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 หลังการติดตั้ง stopper

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139


3.สาเหตุที่มาจากระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้องในขณะที่ทำการบัดกรี แข็งทำการแก้ไขโดยกำหนดระยะเวลาการบัดกรีที่เหมาะสม โดยดูจากสีของชิ้นงานหลังจากการพ่น เปลวไฟลงไป ชิ้นงานต้องเป็นสีตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงาน(หมายเลขเอกสาร WS 071016042) โดยให้ความร้อนชิ้นงานบริเวณรอยต่อท่อ 20 mm กับ pipe connector โดยเปลวไฟให้ เปลวไฟจี้มาที่ pipe connector จนชิ้นงานร้อนแดงซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 250-400 องศาเซลเซียส แล้วจึงเติมลวดบัดกรีลงไป และกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบ ชิ้นงานแรกที่เกิดหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ จับยึดก่อนการผลิตจริง โดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 7 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139


dimension เล็ก dimension ใหญ่

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การเกิดความร้อนสะสมในชิ้นงาน,ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ ถูกต้อง,ลำดับการบัดกรีแข็งไม่ถูกต้อง,ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง ซึ่งในช่วงการทดลองผลิต ยังไม่มีมาตรฐานการทำงานของการบัดกรีแข็งดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1.สาเหตุที่มาจาก การเกิดความร้อนสะสมในชิ้นงานดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็งโดยการถอดเสารองรับ pipe connector ออกเพื่อลดการสะสมความร้อนใน ชิ้นงานและกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิด หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดก่อนการผลิต จริงโดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานดังรูปที่ 4.3 และรูปที่ 4.4 แสดงการแก้ไข อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ที่ใช้ในการบัดกรีแข็งโดยการถอดเสารองรับออกจากอุปกรณ์จับยึด

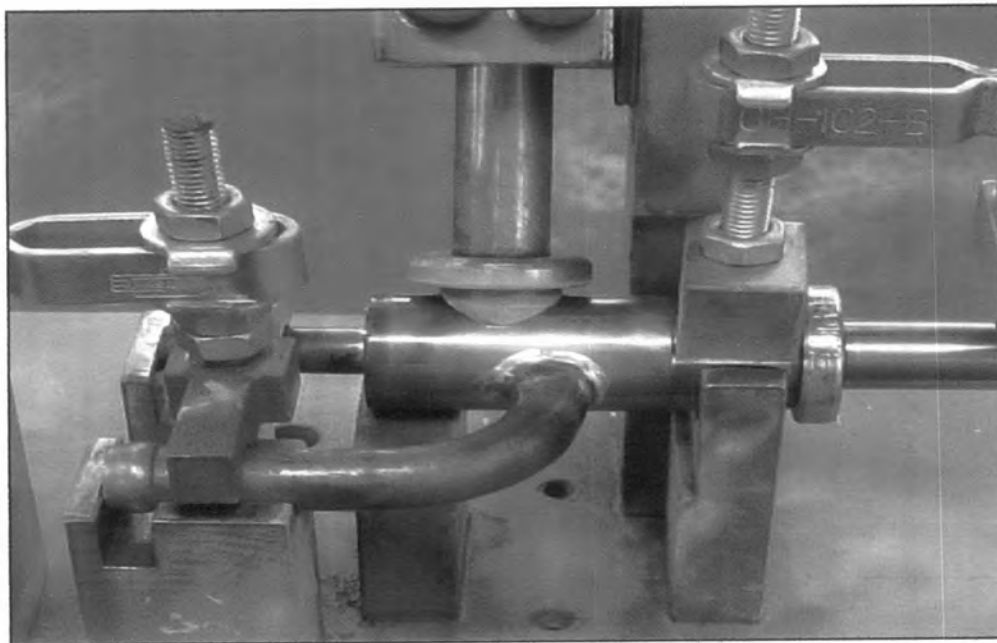

รูปที่ 4.3 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่2 ก่อนการถอดเสารองรับออก

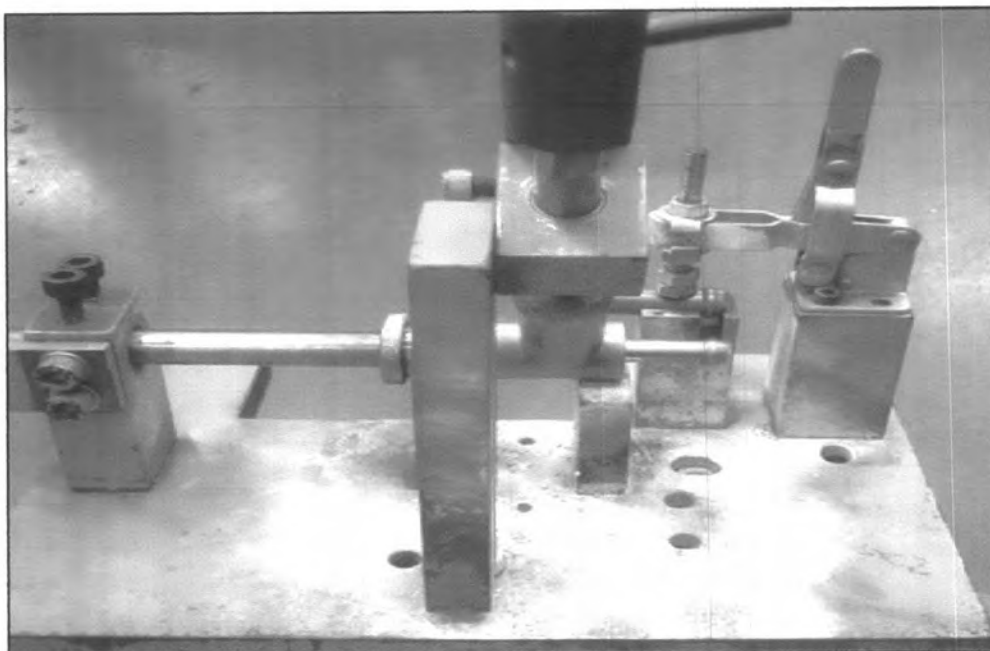

รูปที่ 4.4 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่2 หลังการถอดเสารองรับออก

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 6 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

2.สาเหตุที่มาจาก ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสมจึงมีการสร้าง มาตรฐาน ในการ บัดกรีแข็งเพื่อเป็นมาตรฐานในการผลิต โดยในมาตรฐานการผลิตจะกำหนดลำดับการบัดกรีแข็งที่เหมาะสม กำหนดในมาตรฐานการทำงาน(หมายเลขเอกสาร WS 071016042)โดยลำดับการบัดกรีแข็งที่เหมาะสมคือต้องบัดกรีแข็งท่อ 20 มม.และท่อ 10 มม.ตามลำดับและ กำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดหลังจากมีการตั้งค่าการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการบัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริง โดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตาม มาตรฐานรวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 5 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

3.สาเหตุที่มาจากค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้องจึงมีการติดตั้งเกจวัดความดันของอะเซทิลีนเพื่อให้ทราบความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งและมีการกำหนดค่าความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งในมาตรฐานการทำงาน(หมายเลขเอกสาร WS 071016042)โดยความดันที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 0.03-0.05 kg/cm²และ กำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการ ตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดหลังจากมีการตั้งค่าการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการ บัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริง โดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งอบรม พนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

4.สาเหตุที่มาจากชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการบัดกรีแข็งจึงมีการติดตั้ง ตัวclamp ลงในอุปกรณ์จับยึดเพื่อให้ชิ้นงานไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการบัดกรีแข็งและ กำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดหลังจากมีการตั้ง ค่าการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการบัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริง โดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้ มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

4.1.2 การปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 เชื่อมไม่รอบด้านใน การเชื่อมไม่รอบด้านนอก

ซึ่งมีสาเหตุมาจากออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก, ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง, ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้องดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1. สาเหตุที่มาจากระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้องในขณะที่ทำการบัดกรีแข็งทำการแก้ไขโดยกำหนดระยะเวลาการบัดกรีที่เหมาะสม โดยดูจากสีของชิ้นงานหลังจากการพ่นเปลวไฟลงไปชิ้นงานต้องเป็นสีตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงานและกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะมีความถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีการตรวจสอบรอยบัดกรีแข็งต้องไม่ไหลย้อน ไม่เป็นตามด การชิมลิกของทองเหลืองต้องผ่าน โดยรอบ โดยมีอุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบคือ eye loupe




รูปที่ 4.5 แสดงอุปกรณ์ตรวจสอบการชิมลิกของทองเหลือง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 7 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

2.สาเหตุที่มาจากค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้องจึงมีการติดตั้งเกจวัดความดันของอะเซทิลีนเพื่อให้ทราบความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งและมีการกำหนดค่าความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งในมาตรฐานการทำงาน(หมายเลขเอกสาร WS 071016042) โดยความดันที่เหมาะสมอยู่ในช่วง $0.03-0.05 \text{ kg/cm}^2$ และ กำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งค่าการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการบัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

3.สาเหตุที่มาจากออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบากทำการแก้ไขโดยจัดทำอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะทำการบัดกรีแข็งขึ้นใหม่จากที่เป็นการหมุนอุปกรณ์จับยึดเปลี่ยนมาเป็นการหมุนชิ้นงานแทนทำให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้นและเกิดของเสียน้อยลงและกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดขึ้นหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานดังรูปที่ 4.6 และรูปที่ 4.7 แสดงการแก้ไขอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ที่ใช้ในการบัดกรีแข็งโดยการเปลี่ยนเป็นการหมุนชิ้นงานแทนหมุนอุปกรณ์จับยึด

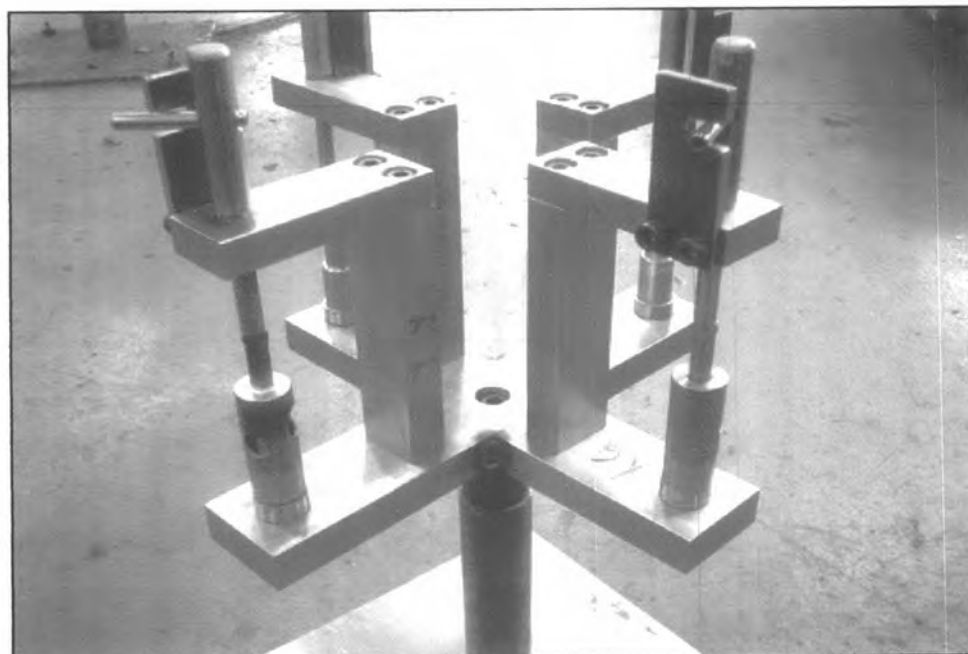

รูปที่ 4.6 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ก่อนการปรับปรุง



รูปที่ 4.7 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 หลังการปรับปรุง

3.7 สรุปสาเหตุที่เป็นไปได้ในการเกิดของเสีย

ทีมผู้ชำนาญการสามารถหาสาเหตุหลักของการเกิดของเสียในแต่ละปัญหาได้จากการใช้ผังก้างปลาซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย

ลักษณะของเสีย	กระบวนการที่พบ	สาเหตุหลัก
dimension เบี้ยว	กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	- ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง - ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง - การบัดกรีแข็งเอะหละ หน้าสัมผัส
dimension เล็ก dimension ใหญ่	กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	- ความร้อนสะสมในชิ้นงาน - ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม - ชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการผลิตชิ้นงาน - ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง
การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน , การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก	กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	- ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง - ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก - ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 3.6 แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	กระบวนการที่พบ	สาเหตุหลัก
ความตั้งฉาก	กระบวนการบัดกรีแข็ง โดย อุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	-อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่ เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ ระหว่างชิ้นงาน -หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่ สะอาด -pipe connector ไม่ได้ มาตรฐาน
ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด	กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิต นอกโรงงาน	-พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูป ชิ้นงาน ผิด -ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ ถูกต้อง
ชิ้นงานเป็นรอย	กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิต นอกโรงงาน	-การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่ เหมาะสมทำให้เกิดเศษตกค้าง กับชิ้นงาน -ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ ถูกต้อง -ชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้ ขณะทำการผลิตชิ้นงาน
ชิ้นงานเป็นคราบต่างบน ชิ้นงาน	กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบ สังกะสีนอกโรงงาน	-การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบ โครเมียมซึ่งบ่อมีความเป็น กรดสูง

ตารางที่ 3.6 แสดงสาเหตุของการเกิดของเสีย(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	กระบวนการที่พบ	สาเหตุหลัก
ความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน	กระบวนการส่งชิ้นงาน ไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน	-พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี

3.8 การกำหนดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสีย

เมื่อทราบลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการแล้วทีมผู้ชำนาญการได้ร่วมกันสรุปรูปแบบของของเสียที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

3.8.1 dimension ไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้า

กระบวนการที่สามารถทำให้เกิดปัญหา dimension ไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้าคือกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 หากมีชิ้นงานที่เกิดปัญหา dimension ไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งหากลูกค้าได้นำชิ้นงาน ไปประกอบกับรถยนต์ซึ่งชิ้นส่วนที่ส่งนําระบายความร้อนในรถยนต์ เป็นท่อที่ส่งนํ้าไประบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์หากท่อที่นํ้าไปประกอบมีปัญหาเรื่อง dimension อาจเกิดปัญหาเรื่องนํ้าที่ไประบายความร้อนร่วมเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์และหากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการบัดกรีแข็งชิ้นงานจะไม่แข็งแรงซึ่งหากนำไปประกอบกับเครื่องยนต์อาจเกิดการแตกร้าวบริเวณรอยบัดกรีแข็งได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบสูงมากคือความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์ส่วนประกอบไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง 100% ซึ่งตรงกับระดับคะแนน 8 ทีมผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

3.8.2 การไม่บัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก และความตึงฉาก

กระบวนการที่สามารถทำให้เกิดปัญหาการไม่บัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก และความตึงฉากคือกระบวนการกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 หากมีชิ้นงานที่เกิดปัญหาเรื่อง การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก และความตึงฉากไม่เป็นตามมาตรฐานของลูกค้าทำให้เกิดความบกพร่องกับชิ้นงานซึ่งกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 จะเป็นบริเวณที่ขณะประกอบกับเครื่องยนต์จะต้องรับแรงกระแทกโดยตรงในขณะที่ทำการประกอบ ซึ่งหากเกิดปัญหาเรื่อง การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การ

บัคกรีแข็งไม่รอบด้านนอกจะส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงานทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายขณะทำการประกอบ และขณะทำการประกอบเครื่องยนต์ที่โรงงานประกอบรถยนต์ลักษณะการประกอบต้องอาศัยความตั้งฉากของชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหากไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด การประกอบชิ้นส่วนจะเกิดปัญหาการกระแทกระหว่างชิ้นงานกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบที่ส่งนํ้าระบายความร้อนในรถยนต์ ในสายงานการผลิตของลูกค้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 แล้วพบว่าอยู่ในช่วงผลกระทบสูงมากคือความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ส่วนประกอบไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง 100% ซึ่งตรงกับระดับคะแนน 8 ทีมผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 8

3.8.3 ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด

กระบวนการที่สามารถทำให้เกิดปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดได้คือกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงานหากชิ้นงานเกิดปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดตามมาตรฐานลูกค้ำเกิดความบกพร่องกับชิ้นงานแต่ชิ้นงานยังสามารถประกอบกับเครื่องยนต์ได้แต่ทำให้ลูกค้ำทำงานยากในการนำท่อส่งนํ้าระบายความร้อนในรถยนต์ ไปประกอบกับเครื่องยนต์ส่งผลให้ลูกค้ำเกิดความไม่พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 ตรงกับระดับคะแนน 6 ทีมผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 6

3.8.4 ชิ้นงานเป็นรอย

กระบวนการที่สามารถทำให้เกิดปัญหาชิ้นงานเป็นรอยได้คือกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงานหากชิ้นงานเกิดปัญหาชิ้นงานเป็นรอยชิ้นงานยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ลูกค้ำส่วนใหญ่สังเกตเห็นได้ ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องในด้านความพอดีได้ผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไขโดยไม่ต้องกำจัดทิ้งอาจถูกคัดแยกบางส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 ตรงกับระดับคะแนน 4 ทีมผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 4

3.8.5 การชุบสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน

กระบวนการที่สามารถทำให้เกิดปัญหาการชุบสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐานคือกระบวนการกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงานหากชิ้นงานเกิดปัญหาเรื่องความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐานและเกิดคราบต่างบนชิ้นงานทำให้เกิดความบกพร่องกับชิ้นงานแต่ชิ้นงานยังสามารถประกอบกับเครื่องยนต์ได้แต่สมรรถนะการทำงานที่ลดลงคืออายุของท่อส่งนํ้าระบายความร้อนในรถยนต์สั้นลงเกิดสนิมเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินความรุนแรงตามตารางที่ 2.1 ตรงกับระดับคะแนน 5 ทีมผู้ชำนาญการจึงเลือกตัวเลขแสดงระดับความรุนแรงที่ 5

ตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสีย

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
กระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	dimension ไม่ได้ตาม มาตรฐานของลูกค้า	ผลกระทบสูงมากคือ ความบกพร่องซึ่งทำให้ ยานยนต์/ ส่วนประกอบไม่ สามารถใช้งานได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้อง ถูกกำจัดทิ้ง100%	8
กระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	การบัดกรีแข็งไม่รอบ ด้านใน การบัดกรีแข็ง ไม่รอบ ด้านนอก ความตั้งฉาก	ผลกระทบสูงมากคือ ความบกพร่องซึ่งทำให้ ยานยนต์/ ส่วนประกอบไม่ สามารถใช้งานได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต้อง ถูกกำจัดทิ้ง100%	8
กระบวนการส่งชิ้นงาน ไปผลิตนอกโรงงาน	ชิ้นงาน รัศมีไม่ได้ ขนาด	เกิดความบกพร่องกับ ผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์ ยังสามารถประกอบกับ เครื่องยนต์ได้แต่ทำให้ ลูกค้าไม่พอใจ	6
กระบวนการส่งชิ้นงาน ไปผลิตนอกโรงงาน	ชิ้นงานเป็นรอย	ผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไขโดย ไม่ต้องกำจัดทิ้งอาจถูก คัดแยกบางส่วนใหญ่ สังเกตได้มีความไม่ สอดคล้องในด้านความ พอดี	4

ตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสีย (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ผลกระทบ	ระดับความรุนแรง
กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน	ความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐานและการเกิดคาค้างบนชิ้นงาน	เกิดความบกพร่องกับชิ้นงานแต่ชิ้นงานยังสามารถทำงานได้แต่สมรรถนะการทำงานที่ลดลง	5

3.9 กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบัน

3.9.1 dimension เบี้ยว

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ปัญหา dimension เบี้ยว สามารถตรวจจับโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบคือ เวอร์เนียและ การควบคุมอาจตรวจพบได้ การตัดสินใจหาก dimension ผิดจากมาตรฐานที่ถูกค้ำกำหนดต้องกำจัดทิ้งทันทีเพราะหากเกิด ปัญหา dimension แล้วส่งชิ้นงานไปยังลูกค้าจะเกิดความเสียหายอย่างมากต่อการประกอบสำหรับสาเหตุ dimension เบี้ยวมาจาก การบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัสการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบได้ในระดับต่ำมากและการตรวจจับมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำมาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 สาเหตุชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องขณะทำการบัดกรีแข็ง ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบเป็นไปได้อย่างยากและการตรวจจับสามารถตรวจจับได้ด้วยการควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับเป็นไปได้อย่างยาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 8 สาเหตุที่มาจากระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำมากและการควบคุมเป็นไปได้อย่างยากที่การควบคุมจะตรวจพบโดยอาศัยผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสายตาเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

3.9.2 dimension เล็ก dimension ใหญ่

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ปัญหา dimension เล็ก dimension ใหญ่ สามารถตรวจจับโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบคือ เวอร์เนียและ การควบคุมอาจตรวจพบได้ การตัดสินใจหาก dimension ผิดจากมาตรฐานที่ถูกค้ำกำหนดต้องกำจัดทิ้งทันทีสำหรับสาเหตุ dimension เล็ก dimension ใหญ่ คือความดันของอะเซทิลีนไม่เหมาะสม, ลำดับการบัดกรีแข็งไม่

เหมาะสมและชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการบัดกรีแข็งซึ่งการควบคุมดังกล่าวการตรวจพบเป็นไปได้ยากและการควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบเป็นไปได้ยาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 8 ส่วนสาเหตุความร้อนสะสมในชิ้นงานซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบระดับต่ำใช้เครื่องมือตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำและการควบคุมอาจตรวจพบได้ซึ่งตรงกับหมายเลข 6

3.9.3 การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ปัญหาการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้ำที่กำหนดสาเหตุมาจากระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำมากและการควบคุมเป็นไปได้ยากที่การควบคุมจะตรวจพบโดยอาศัยผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสายตาเท่านั้น ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 ส่วนการออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบากและการตั้งค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้องซึ่งการควบคุมดังกล่าวการตรวจพบเป็นไปได้ยากและการควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบเป็นไปได้ยาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

3.9.4 ความตั้งฉาก

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่าปัญหาความไม่ตั้งฉากไม่เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้ำที่กำหนดสาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงานและการบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัสการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบได้ในระดับต่ำมากและการตรวจจับมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำมาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 ชิ้นส่วน pipe connector ไม่ได้มาตรฐานเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าการตรวจพบด้วยการควบคุมอาจตรวจพบได้และการตรวจสอบใช้พนักงานและเครื่องมือตรวจสอบร่วมกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ตรงกับหมายเลข 6

3.9.5 ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด ไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้ำสามารถตรวจจับโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบคือ เกจวัดรัศมี (radius gauge) สาเหตุพนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิด การควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบได้ในระดับต่ำมากและการตรวจจับมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้อในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำมาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 7 และสาเหตุชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องขณะทำการผลิต ซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบเป็นไปได้อย่างยากและการตรวจจับสามารถตรวจพบได้ด้วยด้วยสายตาเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้อในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับเป็นไปได้อย่างยาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

3.9.6 ชิ้นงานเป็นรอย

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ปัญหาชิ้นงานเป็นรอยไม่ได้ตามมาตรฐานของลูกค้ำซึ่งสามารถตรวจจับด้วยคนเท่านั้นและสาเหตุเกิดจากการออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม ขณะทำการผลิตเกิดเศษตกค้างภายใน, ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องและชิ้นงานสามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการผลิตการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบได้ในระดับต่ำมากและการตรวจจับมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้อในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับต่ำมาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 7

3.9.7 เกิดคราบดำบนชิ้นงาน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่า ปัญหาคราบดำบนชิ้นงานสาเหตุมาจากการนำชิ้นงานไปชุบในบ่อที่มีความเป็นกรดสูงซึ่งการควบคุมดังกล่าวอาจตรวจพบเป็นไปได้อย่างยากและการตรวจจับสามารถตรวจพบได้ด้วยด้วยสายตาเท่านั้นดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้อในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 พบว่าประสิทธิภาพการตรวจพบได้ในระดับเป็นไปได้อย่างยาก ซึ่งตรงกับหมายเลข 8

3.9.8 ความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน

จากการพิจารณากระบวนการปัจจุบันพบว่าปัญหาความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐานของลูกค้ำที่กำหนดสามารถตรวจจับโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบคือ เครื่องมือวัดความหนา (thickness meter) สาเหตุการที่พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้อในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3

พบว่า การตรวจพบตำหนิการควบคุมอาจตรวจพบได้ และการตรวจสอบใช้พนักงานและเครื่องมือตรวจสอบร่วมกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA จากตารางที่ 2.3 ตรงกับหมายเลข 6

3.10 ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้วได้ดำเนินการสรุปหาสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้มีการวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้โดยสามารถสรุปผลจากการดำเนินการโดยอ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 2.2 ได้ผลดังนี้

3.10.1 กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

dimension เบี้ยว โดยมีสาเหตุมาจาก

ระยะเวลาการบัดกรีไม่ถูกต้อง 316 ชิ้นคิดเป็น 1.48% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม 387 ชิ้นคิดเป็น 1.81 % ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

การบัดกรีแข็งโลหะหน้าสัมผัส 353 ชิ้นคิดเป็น 1.65% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

dimension เล็ก dimension ใหญ่ โดยมีสาเหตุมาจาก

ความร้อนสะสมในชิ้นงาน 528 ชิ้นคิดเป็น 2.47% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม 354 ชิ้นคิดเป็น 1.65% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง 387 ชิ้นคิดเป็น 1.81% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม ไม่มี clamp จับยึด 317 ชิ้นคิดเป็น 1.48% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

3.10.2 กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน และการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก โดยมีสาเหตุมาจาก

ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง 635 ชิ้นคิดเป็น 2.97% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมกับบัดกรีแข็งลำบาก 457 ชิ้นคิดเป็น 2.14% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ค่าความดันของอะเซทิลีนผิด 636 ชิ้นคิดเป็น 2.97% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 5

ปัญหาความตั้งฉากมีสาเหตุมาจาก

อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์กลางระหว่างชิ้นงาน 212 ชิ้นคิดเป็น 0.99% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด 282 ชิ้นคิดเป็น 1.32% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

Pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน 213 ชิ้นคิดเป็น 0.99% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

3.10.3 กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกงาน

ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิด 141 ชิ้นคิดเป็น 0.66% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง 213 ชิ้นคิดเป็น 0.99% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ชิ้นงานเป็นรอย โดยมีสาเหตุมาจาก

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมทำให้เกิดเศษตกค้างกับชิ้นงาน 71 ชิ้นคิดเป็น 0.33% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper 30 ชิ้นคิดเป็น 0.140% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 1

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมไม่มีclampจับยึด 32ชิ้นคิดเป็น 0.149% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 1

3.10.4 กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

ปัญหาคราบดำบนชิ้นงานโดยมีสาเหตุมาจาก

การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง 246ชิ้นคิดเป็น 1.15% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ปัญหาความหนาชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานโดยมีสาเหตุมาจาก

พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี 212 ชิ้นคิดเป็น 0.99% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

3.11 การคำนวณค่า RPN

หลังจากที่ทีมผู้ชำนาญการได้ทราบระดับความรุนแรง (Severity) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสีย ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) รวมทั้งความสามารถในการตรวจจับของเสีย (Detection) ทีมงานดำเนินการในปัจจุบันแล้ว จึงได้นำมาคำนวณหาค่าตัวเลขที่แสดงระดับความรุนแรง คือค่า RPN (Risk Priority Number) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในFMEA เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียต่อไป

ตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรี แข็งโดยอุปกรณ์จับ ยึดตัวที่ 2	dimension เล็ก และ dimension ใหญ่	8	ความร้อนสะสมใน ชิ้นงาน	5	6	240
			ค่าความดันของอะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง	5	8	320
			ลำดับการบัดกรีแข็งไม่ ถูกต้อง	5	8	320
			ชิ้นงานสามารถขยับ เขยื้อนได้ขณะทำการผลิต ชิ้นงาน	4	8	256
กระบวนการบัดกรี แข็งโดยอุปกรณ์จับ ยึดตัวที่ 2	dimension เบี้ยว	8	ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ ถูกต้อง	5	8	320
			ระยะเวลาการให้ความ ร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	4	7	224
			การบัดกรีแข็งเสอะ หน้าสัมผัส	5	7	280

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14 ค่า Occurrence ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17 ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18 และนำค่าจากตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ ไปบันทึกในตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ในหน้าที่ 98-110

ตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ(ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรี แข็งโดยอุปกรณ์จับ ยึดตัวที่ 1	ความตั้งฉาก	8	อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่ เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ ระหว่างชิ้นงาน	4	7	224
			หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่ สะอาด	4	7	224
			pipeconnector ไม่ได้ มาตรฐาน	4	6	192
กระบวนการบัดกรี แข็งโดยอุปกรณ์จับ ยึดตัวที่ 1	การบัดกรีแข็งไม่ รอบด้านใน และการ บัดกรีแข็งไม่รอบ ด้านนอก	8	ระยะเวลาการให้ความ ร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	5	7	280
			ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่ เหมาะสมบัดกรีแข็ง ลำบาก	5	8	320
			ค่าความดันของอะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง	5	8	320

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละลักษณะของเสีย นำมาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14 ค่า Occurrence ของแต่ละลักษณะของเสีย นำมาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17 ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสีย นำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18 และนำค่าจากตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการไปบันทึกในตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ในหน้าที่ 98-110

ตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ(ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ชุบสังกะสี นอกโรงงาน	ปัญหาคราบดำบน ชิ้นงาน	5	การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบ โครเมียมซึ่งบ่อมีความเป็น กรดสูง	4	8	160
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ชุบสังกะสี นอกโรงงาน	ความหนาสังกะสีไม่ เป็นตามมาตรฐาน	5	พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้อง ในการตั้งค่าการชุบสังกะสี	4	6	120
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ผลิตนอก โรงงาน	ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ ขนาด	6	พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูป ชิ้นงาน ผิด ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ ถูกต้อง	4 4	7 8	168 192

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากรายการที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากรายการที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14 ค่า Occurrence ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงจากรายการ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17 ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสีย นำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากรายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18 และนำค่าจากรายการที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการไปบันทึกในรายการที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ในหน้าที่ 98-110

ตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการ(ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	Severity	สาเหตุ	Occurrence	Detection	RPN
	ชิ้นงานเป็นรอย	4	ออกแบบอุปกรณ์ไม่เหมาะสมเกิดเศษตกค้าง	2	7	56
			ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง	1	7	28
			ชิ้นงานสามารถยับเยียนได้ขณะทำการผลิตชิ้นงาน	1	7	28

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14 ค่า Occurrence ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17 ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18 และนำค่าจากตารางที่ 3.8 แสดงค่า RPN ที่ได้ในแต่ละกระบวนการไปบันทึกในตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ในหน้าที่ 98-110

3.12 การบันทึกข้อมูลในตาราง Process FMEA

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Enigineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข					
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN	
กระบวนการ บัดกรีแข็งโดย อุปกรณ์จับยึด ตัวที่ 2	dimension เล็ก dimension ใหญ่	ลูกค้ำไม้ สามารถ ประกอบกับ เครื่องยนต์ได้ และน้ำที่ไป ระบายความ ร้อนรั่วเข้าไปใน เครื่องยนต์	8	ความร้อน สะสมใน ชิ้นงาน	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจโดยใช้ เครื่องมือตรวจสอบ วัดอุณหภูมิชิ้นงาน	6	240								

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14 ค่า

Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์จากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจกตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17 ค่า

Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตรวจร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	8	320							
			8	ชิ้นงานสามารถขยับได้ขณะทำการบัดกรี	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตรวจร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	8	256							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้า 91-93 โดยอ้างอิงจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ลึกลับ	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	dimension เบี้ยว	ลูกค้ำไม้สามารถประกอบกับเครื่องชนิดได้และน้ำที่ไประบายความร้อนรั่วเข้าไปในเครื่องชนิด	8	การบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัส	5	ทำความเข้าใจสาเหตุอุปกรณ์จับยึดแต่ไม่ได้มีการกำหนดการทำควมสะอาดอย่างชัดเจน	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	7	280							

หมายเหตุ ค่า Severity ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์มาจากตารางที่ 3.7 แสดงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากของเสียหน้า 87 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรง (S) สำหรับ PFMEA หน้า 14

ค่า Occurrence ของแต่ละสาเหตุวิเคราะห์จากการคำนวณหาความถี่ในการเกิดของเสียดังแสดงในหน้าที่ 91-93 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17

ค่า Detection ของแต่ละลักษณะของเสียนำมาจากการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมของเสียในปัจจุบันในหน้าที่ 88-91 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

ความตั้งฉาก

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน, อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน, หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1.สาเหตุ pipe connector ไม่ได้มาตรฐานทำให้ไม่สามารถทำการบัดกรีแข็งได้ ดำเนินการแก้ไขโดยการจัดทำ pin ในการตรวจสอบมาตรฐานการประกอบที่อกกับ pipe connector โดย pin ต้องอยู่ในค่าเพื่อที่สามารถยอมรับได้หากไม่สามารถสับ pin ได้หมายความว่า pipe connector ไม่ได้มาตรฐานห้ามทำการบัดกรีแข็งทันทีและกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดขึ้นหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะจะได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้องดังรูปที่ 4.8 แก้ไขโดยการติดตั้ง pin ลงไป



รูปที่ 4.8 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 หลังการปรับปรุงโดยติดตั้ง pin ลงไป

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 6 เหลือ 2 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

2. สาเหตุมาจากหน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาดจึงมีการสร้าง มาตรฐาน ในการ บัดกรีแข็งเพื่อเป็นมาตรฐานการผลิต โดยมาตรฐานการผลิตจะกำหนดการทำความสะอาดชิ้นงาน ทุกๆ 2 รอบการทำงานก่อนทำการบัดกรีแข็งวิธีการคือใช้เปลวไฟให้ความร้อนจน flux เริ่มละลาย ต่อจึงใช้เปลวไฟฉีดไล่ flux และทำการใช้แปรงทองเหลืองขัดเพื่อทำความสะอาดลงในมาตรฐาน การทำงาน(หมายเลขเอกสาร WS 071016042)รวมทั้งกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงาน ทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งค่าการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นการรับรอง กระบวนการบัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้ง อบรมพนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 7 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

3. สาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์กลางระหว่างชิ้นงาน ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการจัดทำ pin เพื่อทำให้ศูนย์กลางของชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึดอยู่ในแนว เดียวกันเพื่อลดการเอียงศูนย์กลางของชิ้นงานขณะทำการบัดกรีแข็งและกำหนดลงในเอกสาร control plan ให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่เกิดขึ้นหลังจากมีการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดเพื่อเป็นการ รับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตาม มาตรฐานรวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการบัดกรีแข็งที่ถูกต้องดังรูปที่ 4.8

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 7 เหลือ 2 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139



รูปที่ 4.9 แสดงอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 หลังการปรับปรุงโดยติดตั้ง pin ลงไป

4.1.3 กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด

ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิด, ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องขณะทำการขึ้นรูปชิ้นงาน ดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

1. สาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิดจึงมีการตั้งมาตรฐานการตั้งเครื่องจักรในการขึ้นรูปรัศมีเป็นมาตรฐานในการทำงานและกำหนดให้พนักงานทำการตรวจสอบชิ้นงานแรกที่ผลิตหลังจากมีการตั้งค่าเครื่องจักรเพื่อเป็นการรับรองกระบวนการตั้งค่าเครื่องจักรก่อนการผลิตจริง โดยชิ้นงานที่ได้จะ ได้มีความถูกต้องตามมาตรฐานรวมทั้งอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 7 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

2. สาเหตุมาจากชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้องขณะทำการขึ้นรูปชิ้นงานทำการแก้ไขโดยจัดทำตัว stopper เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องในขณะที่ทำการขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตชิ้นงาน การแก้ไขอุปกรณ์จับยึดดังกล่าวจะสามารถระบุตำแหน่งที่ชัดเจนในการวางชิ้นงานให้ถูกต้อง

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

4.1.4 กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

ปัญหาคราบต่างบนชิ้นงาน

มีสาเหตุมาจากการนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูงจึงมีการกำหนดมาตรฐานการทำงานในการชุบบ่อโครเมทว่าชุบจำนวนเท่าใดจึงมีการเปลี่ยนโครเมท เพราะหากเมื่อชุบโดยไม่มีการเปลี่ยนโครเมทจะทำให้ชิ้นงานเกิดคราบต่างบนชิ้นงาน

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 8 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

ความหนาสังกะสีไม่เป็นตามมาตรฐาน

ซึ่งมีสาเหตุมาจาก พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสีดังนั้นทีมผู้ชำนาญการจึงมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้

อบรมพนักงานให้มีความสามารถในการกระบวนการชุบสังกะสีอย่างถูกต้องแก้ไขมาตรฐานตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการ ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากการตั้งค่าในการชุบสังกะสี และมีการตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆในกระบวนการชุบสังกะสี

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าความสามารถในการตรวจพบลดลงจาก 6 เหลือ 4 และนำค่าความสามารถในการตรวจพบหลังการปรับปรุงไปบันทึกลงในตารางที่ 4.1 หน้า 125-139

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
dimension เล็กและ dimension ใหญ่	-ความร้อนสะสมในชิ้นงาน	6	-ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากติดตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง -มีการแก้ไขอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง โดยการถอดเสารองรับชิ้นงานออก	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันต่อไปยังกระบวนการต่อไป -เพื่อลดการสะสมความร้อนในชิ้นงาน รับรองกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็งก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	WS 071016042	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	- ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม	8	-มีการจัดสร้างมาตรฐานการบัดกรีแข็งในมาตรฐานการผลิตจะกำหนดลำดับการบัดกรีแข็งที่เหมาะสม กำหนดในมาตรฐานการทำงานโดยลำดับการบัดกรีแข็งที่เหมาะสมคือต้องบัดกรีแข็งท่อ 20 มม.และท่อ 10 มม.ตามลำดับ -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป	WS 071016042 PP-EG-0065	5

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	- ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	8	-มีการติดตั้งเกจวัดความดันของอะเซทิลีนเพื่อให้ทราบความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งและมีการกำหนดค่าความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งในมาตรฐานการทำงาน โดยความดันที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 0.03-0.05 kg/cm ² -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆ ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป	- PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดความเสี่ยงหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-ชิ้นงานขยับได้ขณะบัดกรี	8	-มีการติดตั้ง clamp ลงใน อุปกรณ์จับยึด เพื่อให้ชิ้นงานไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ขณะทำการบัดกรีแข็ง -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆ ที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆ ในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้ง อุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป	- PP-EG-0065	4

หมายเหตุ คำ Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และคำ Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
dimension เบี้ยว	-การบัดกรีแข็งโลหะ หน้าสัมผัส	7	-มีการสร้าง มาตรฐาน ในการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตโดยมาตรฐานการผลิตจะกำหนดการทำความสะอาดชิ้นงาน ทุกๆ รอบการทำงานก่อนทำการบัดกรีแข็ง -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆ ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆ ในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป	WS 071016042 PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
dimension เบี้ยว	-ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง	8	-มีการติดตั้งตัวstopper ลงในอุปกรณ์จับยึดเพื่อกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนในการวางชิ้นงานขณะทำการบัดกรีแข็ง -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกเพื่อดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป	- PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า88-91อ้างอิงจกตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า112-124และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า154-166

ตารางที่ 4.1 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 (ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
dimension เบี้ยว	-ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	7	-การแก้ไขโดยกำหนดระยะเวลาการบัดกรีที่เหมาะสมโดยดูจากสีของชิ้นงานหลังจากการพันเปลวไฟลงไปบนชิ้นงานต้องเป็นสีตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงานโดยให้ความร้อนชิ้นงานบริเวณรอยต่อท่อ 20 mm กับ pipe connector โดยเปลวไฟเปลวไฟที่มีที่ pipe connector บนชิ้นงานร้อนแดงซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 250-400 องศาเซลเซียสแล้วจึงเติมลวดบัดกรีลงไป -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันไปยังกระบวนการต่อไป	WS 071016042 PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์หามาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์หามาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
บัดกรีแข็งไม่รอบด้านในบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก	-ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมกับบัดกรีแข็งลึบมาก	8	-ทำการแก้ไขโดยจัดทำอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะทำการบัดกรีแข็งขึ้นใหม่จากที่เป็นการหมุนอุปกรณ์จับยึดเปลี่ยนมาเป็นการหมุนชิ้นงานแทนทำให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	WS 071016042 PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากรายการที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	7	-ทำการแก้ไขโดยกำหนดระยะเวลาการบัดกรีที่เหมาะสมโดยดูจากสีของชิ้นงานหลังจากการพ่นเปลวไฟลงไปบนชิ้นงานต้องเป็นสีตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทำงาน -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	WS 071016042 PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	8	-มีการติดตั้งเกจวัดความดันของอะเซทิลีนเพื่อให้ทราบความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งและมีการกำหนดค่าความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแข็งในมาตรฐานการทำงาน โดยความดันที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 0.03-0.05 kg/cm ² -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆ ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆ ในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ดีต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	- PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
ความตั้งฉาก	- pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน	6	-ดำเนินการแก้ไขโดยการจัดทำ pin ในการตรวจสอบมาตรฐานการประกอบท่อกับ pipe connector โดย pin ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถยอมรับได้หากไม่สามารถสับ pin ได้หมายความว่า pipe connector ไม่ได้มาตรฐานห้ามทำการบัดกรีแข็งทันที -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น่าไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	- PP-EG-0065	2

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 188-91อ้างอิงจากรายที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	-อุปกรณ์จับยึด ออกแบบไม่เหมาะสม เกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	7	-ดำเนินการแก้ไขโดยการจัดทำ pin เพื่อทำให้ศูนย์กลางของชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึด อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อลดการเอียงศูนย์ของชิ้นงานขณะทำการบัดกรีแข็ง -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้ง อุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ ข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	- PP-EG-0065	2

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์หามาจากหน้า88-91อ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์หามาจากหน้า112-124และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า154-166

ตารางที่ 4.2 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
	- หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด	7	-จึงมีการสร้าง มาตรฐาน ในการบัดกรีแข็ง เพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตโดยมาตรฐานการผลิตจะกำหนดการทำความสะอาดชิ้นงาน ทุกๆ 2 รอบการทำงานก่อนทำการบัดกรีแข็งวิธีการคือใช้เปลวไฟให้ความร้อนจน flux เริ่มละลาย ต่อจึงใช้เปลวไฟฉีดไล่ flux และทำการใช้แปรงทองเหลืองขัดเพื่อทำความสะอาด -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกๆ ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งค่าต่างๆในการบัดกรีแข็งและมีการตรวจสอบการตั้งอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็ง	-เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป -รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด	WS 071016042 PP-EG-0065	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์หามาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์หามาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.3 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
ชิ้นงาน รัศมีไม่ได้ ขนาด	-พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน ผิด	7	-ฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานอย่างถูกต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนด -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน	-รับรองการขึ้นรูปชิ้นงานก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป	-	4
	-การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper	8	-มีการแก้ไขอุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการบัดกรีแข็งโดยการติดตั้งstopperและระบุงการจับยึดชิ้นงานที่ถูกต้องในมาตรฐานการทำงาน -ใช้เกณฑ์การตรวจสอบในชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน	-รับรองการขึ้นรูปชิ้นงานก่อนการผลิตจริงโดยชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการต่อไป	-	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

ตารางที่ 4.4 แสดงการดำเนินการลดของเสียหลังการปรับปรุงในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุการเกิดของเสีย	Detection(D) (ก่อนปรับปรุง)	วิธีการดำเนินการ			
			กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	Detection (D) (หลังปรับปรุง)
ปัญหา คราบดำ บนชิ้นงาน	-การนำชิ้นงานไปชุบที่ บ่อชุบโครเมทที่มีซึ่งบ่อ มีความเป็นกรดสูง	8	-กำหนดมาตรฐานการทำงานในการชุบบ่อ โครเมทว่าชุบจำนวนเท่าใดจึงมีการเปลี่ยน โครเมทเพราะหากเมื่อชุบโดยไม่มีการ เปลี่ยนโครเมทจะทำให้ชิ้นงานเกิดคราบดำ บนชิ้นงาน	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดย ชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่ กำหนด	-	4
ความ หนาสังกะสี ไม่ได้ มาตรฐาน	พนักงานขาดความรู้ที่ ถูกต้องในการตั้งค่า การชุบสังกะสี	6	-อบรมพนักงานให้มีความสามารถใน กระบวนการชุบสังกะสีอย่างถูกต้อง -กำหนดมาตรการตรวจสอบข้อบกพร่องใน กระบวนการใช้เกณฑ์การตรวจสอบใน ชิ้นงานแรกที่ดำเนินการผลิตหลังจากการตั้ง ค่าในการชุบสังกะสี	-รับรองกระบวนการผลิตชิ้นงานโดย ชิ้นงานที่ได้ต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่ กำหนด -เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับ ข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการ ต่อไป	- -	4

หมายเหตุ ค่า Detection ก่อนการปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 88-91 อ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18-19 และค่า Detection (D) หลังปรับปรุงวิเคราะห์มาจากหน้า 112-124 และนำไปบันทึกในตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หลังการปรับปรุงหน้า 154-166

4.2 การเก็บข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุง

จากการดำเนินการปรับปรุงลดของเสีย โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 พบว่าในเดือนดังกล่าวมีการผลิตท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์รุ่น J97 M/U ทั้งสิ้น 26,207 ชิ้น มีปริมาณของเสียทั้งหมด 2,488 ชิ้น โดยอ้างอิงจากการสรุปยอดการผลิตท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์รุ่น J97 M/U ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 (ภาคผนวก ข หน้า 194) โดยสรุปจากการปรับปรุงลดของเสียอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตารางที่ 2.2 ได้ผลดังนี้

4.2.1 กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

dimension เบี้ยว โดยมีสาเหตุมาจาก

ระยะเวลาการบัดกรีไม่ถูกต้อง 192 ชิ้น คิดเป็น 0.732% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง 90 ชิ้น คิดเป็น 0.343% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

การบัดกรีแข็งและอะไหล่สัมผัส 82 ชิ้น คิดเป็น 0.312% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

dimension เล็ก **dimension** ใหญ่ โดยมีสาเหตุมาจาก

ความร้อนสะสมในชิ้นงาน 84 ชิ้น คิดเป็น 0.320% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม 79 ชิ้น คิดเป็น 0.301% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง 87 ชิ้น คิดเป็น 0.331% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม ไม่มี clamp จับยึด 194 ชิ้น คิดเป็น 0.74% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

4.2.2 กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

การบัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน และการบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก โดยมีสาเหตุมาจาก

ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม บัดกรีแข็งลำบาก 89 ชิ้น คิดเป็น 0.339% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง 71 ชิ้นคิดเป็น 0.27% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ค่าความดันของอะเซทิลีนคิด 53 ชิ้นคิดเป็น 0.20% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

ปัญหาความตั้งฉากโดยมีสาเหตุมาจาก

อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์กลางระหว่างชิ้นงาน 196 ชิ้นคิดเป็น 0.747% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด 181 ชิ้นคิดเป็น 0.69% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

Pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน 87 ชิ้นคิดเป็น 0.331% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 2

4.2.3 กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกงาน

ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด โดยมีสาเหตุมาจาก

พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงานผิด 191 ชิ้นคิดเป็น 0.728% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 3

ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง 297 ชิ้นคิดเป็น 1.13% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

4.2.4 กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

ปัญหาการขาดงบนชิ้นงานโดยมีสาเหตุมาจาก

การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง 292 ชิ้นคิดเป็น 1.11% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ปัญหาความหนาชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานโดยมีสาเหตุมาจาก

พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี 224 ชิ้นคิดเป็น 0.85% ซึ่งความถี่ในการเกิด (O) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับตารางที่ 2.2 ดังนั้นจึงอยู่ในระดับ 4

ตารางที่ 4.5 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียจากการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence(O)
dimension เบี้ยว	การบัดกรีแข็งเลอะ หน้าสัมผัส	26,207	82	0.312	2
	ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ ถูกต้อง		90	0.343	2
	ระยะเวลาการให้ความร้อน เริ่มต้นไม่ถูกต้อง		192	0.732	3

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O)สำหรับ PFMEA หน้าที่ 17

ตารางที่ 4.5 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียจากการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence(O)
dimension เล็ก และ dimension ใหญ่	ความร้อนสะสมในชิ้นงาน	26,207	84	0.32	2
	ลำดับการบัดกรีแข็งไม่ เหมาะสม		79	0.30	2
	ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ ถูกต้อง		87	0.331	2
	การออกแบบอุปกรณ์จับยึด ไม่เหมาะสม ไม่มีclampจับ ยึด		194	0.74	3

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O)สำหรับ PFMEA หน้าที่ 17

ตารางที่ 4.6 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียจากการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence(O)
บัดกรีแข็งไม่รอบ ด้านในบัดกรีแข็ง ไม่รอบด้านนอก	ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่ เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก	26,207	89	0.339	2
	ระยะเวลาการให้ความร้อน เริ่มต้นไม่ถูกต้อง		71	0.27	2
	ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ ถูกต้อง		52	0.20	2

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O)สำหรับ PFMEA หน้าที่ 17

ตารางที่ 4.6 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1(ต่อ)

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียจากการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence(O)
ความตั้งฉาก	อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	26,207	196	0.747	3
	หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด		181	0.69	3
	pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน		87	0.331	2

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O)สำหรับ PFMEA หน้าที่ 17

ตารางที่ 4.7 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียจากการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence(O)
ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ ขนาด	พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูป ชิ้นงาน ผิด	26,207	191	0.728	3
	การออกแบบอุปกรณ์จับยึด ไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper		297	1.133	4

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O)สำหรับ PFMEA หน้าที่ 17

ตารางที่ 4.8 แสดงปริมาณการเกิดของเสีย (O) จากการดำเนินการลดของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	ปริมาณของเสียจากการปรับปรุง			
		จำนวนที่ผลิต(ชิ้น)	จำนวนของเสีย(ชิ้น)	%ของเสีย	Occurrence(O)
ปัญหาคราบต่างบนชิ้นงาน	การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมทมิซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง	26,207	292	1.11	4
ความหนาสังกะสีไม่ได้มาตรฐาน	พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี	26,207	224	0.85	4

หมายเหตุ Occurrence (O) อ้างอิงจากตารางที่ 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด(O)สำหรับ PFMEA หน้าที่ 17

4.3 การคำนวณค่า RPN จากการปรับปรุง

จากการปรับปรุงและลดของเสียในกระบวนการ โดยการลดค่าความสามารถในการตรวจจับ(D) ตามเกณฑ์อ้างอิงตามตารางที่ 2.4 และจากการเก็บข้อมูลผลการลดของเสียในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2549 โดยใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 2.3 สามารถสรุปได้ดังนี้

4.3.1 กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 พบว่า ชีงงานเกิดปัญหา dimension เบี้ยวที่มีสาเหตุมาจากชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง ค่า RPN ลดลงจาก 320 เหลือ 64

ชิ้นงานเกิดปัญหา dimension เบี้ยวที่มีสาเหตุมาจากระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง ค่า RPN ลดลงจาก 224 เหลือ 96

ชิ้นงานเกิดปัญหา dimension เบี้ยวที่มีสาเหตุจากการบัดกรีแข็งเลอะหน้าสัมผัส ค่า RPN ลดลงจาก 280 เหลือ 64

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.9 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ลักษณะของเสียคือ dimension เบี้ยว

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
dimension เบี้ยว	ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง	8	5	8	320	2	4	64
	ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	8	4	7	224	3	4	96
	การบัดกรีแข็งเลอะหน้าสัมผัส	8	5	7	280	2	4	64

หมายเหตุ นำค่า Severity ,Occurrence ,Detection ,RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกใน ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 154-166

ชิ้นงานเกิดปัญหา dimension เล็ก dimension ใหญ่ ที่มีสาเหตุมาจากความร้อนสะสมในชิ้นงาน ค่า RPN ลดลงจาก 240 เหลือ 64

ชิ้นงานเกิดปัญหา dimension เล็ก dimension ใหญ่ ที่มีสาเหตุมาจากลำดับการบัดกรีแข็งไม่เหมาะสม ค่า RPN ลดลงจาก 320 เหลือ 80

ชิ้นงานเกิดปัญหา dimension เล็ก dimension ใหญ่ ที่มีสาเหตุมาจากค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง ค่า RPN ลดลงจาก 320 เหลือ 64

ชิ้นงานเกิดปัญหา dimension เล็ก dimension ใหญ่ ที่มีสาเหตุจากการออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม ไม่มี clamp จับยึด ค่า RPN ลดลงจาก 256 เหลือ 96

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.10 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2 ลักษณะของเสียคือ dimension เล็กและ dimension ใหญ่

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
dimension เล็ก และ dimension ใหญ่	ความร้อนสะสมใน ชิ้นงาน	8	5	6	240	2	4	64
	ลำดับการบัดกรีแข็งไม่ เหมาะสม	8	5	8	320	2	5	80
	ค่าความดันของอะเซทิลีน ไม่ถูกต้อง	8	5	8	320	2	4	64
	การออกแบบอุปกรณ์จับ ยึดไม่เหมาะสม ไม่มี clamp จับยึด	8	4	8	256	3	4	96

หมายเหตุ: ค่า Severity ,Occurrence ,Detection ,RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกใน ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 154-166

4.3.2 กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 พบว่าชิ้นงานเกิดปัญหาบัดกรีแข็งไม่รอบด้านในบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอกที่มีสาเหตุมาจากระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้องค่า RPN ลดลงจาก 280 เหลือ 64

ชิ้นงานเกิดปัญหาบัดกรีแข็งไม่รอบด้านในบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอกที่มีสาเหตุมาจากออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก RPN ลดลงจาก 320 เหลือ 64

ชิ้นงานเกิดปัญหาบัดกรีแข็งไม่รอบด้านในบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอกที่มีสาเหตุมาจากค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง RPN ลดลงจาก 320 เหลือ 64

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.11 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ลักษณะของเสียคือ ปัญหาบัดกรีแข็งไม่รอบด้านในบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ปัญหาบัดกรีแข็งไม่รอบด้านในบัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก	ระยะเวลาการให้ความร้อนเริ่มต้นไม่ถูกต้อง	8	5	7	280	2	4	64
	ออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมบัดกรีแข็งลำบาก	8	5	8	320	2	4	64
	ค่าความเค้นของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	8	5	8	320	2	4	64

หมายเหตุ นำค่า Severity ,Occurrence ,Detection ,RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกใน ตารางที่4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 154-166

ชั้นงานเกิดปัญหาความตึงฉากที่มีสาเหตุมาจากอุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเชื่อมศูนย์ระหว่างชั้นงาน RPN ลดลงจาก 224 เหลือ 48

ชั้นงานเกิดปัญหาความตึงฉากที่มีสาเหตุมาจากหน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด RPN ลดลงจาก 224 เหลือ 96

ชั้นงานเกิดปัญหาความตึงฉากที่มีสาเหตุมาจาก pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน RPN ลดลงจาก 192 เหลือ 32

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.12 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงของกระบวนการบัดกรีแข็ง โดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1 ลักษณะของเสียคือ ปัญหาความตึงฉีก

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ปัญหาความตึงฉีก	อุปกรณ์จับยึดออกแบบไม่เหมาะสมเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	8	4	7	224	3	2	48
	หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด	8	4	7	224	3	4	96
	pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน	8	4	6	192	2	2	32

หมายเหตุ นำค่า Severity ,Occurrence ,Detection ,RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกใน ตารางที่4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 154-166

4.3.2 กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน พบว่าชิ้นงานเกิดปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน ผิด RPN ลดลงจาก 168 เหลือ 72

ชิ้นงานเกิดปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาดสาเหตุมาจากการออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper RPN ลดลงจาก 192 เหลือ 96

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.13 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงของกระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน ลักษณะของเสียคือปัญหาชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด	พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน ผิด	6	4	7	168	3	4	72
	การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม ไม่มีตัว stopper	6	4	8	192	4	4	96

หมายเหตุ นำค่า Severity ,Occurrence ,Detection ,RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกใน ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 154-166

4.3.3 กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน

จากการปรับปรุงลดของเสียในกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงานพบว่า

ชิ้นงานเกิดปัญหาปัญหาคราบดำบนชิ้นงานสาเหตุมาจากการนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อชุบโครเมียมซึ่งบ่อมีความเป็นกรดสูง RPN ลดลงจาก 160 เหลือ 80

ชิ้นงานเกิดปัญหาปัญหาความหนาสังกะสีไม่ได้มาตรฐานสาเหตุมาจากพนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี RPN ลดลงจาก 120 เหลือ 80

ค่า RPN ที่ได้หลังการปรับปรุงมีค่าต่ำกว่า 100 ตามที่ผู้ชำนาญการกำหนด

ตารางที่ 4.14 แสดงค่า RPN ในการปรับปรุงของกระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน
ลักษณะของเสียคือปัญหาคราบดำบนชิ้นงานและความหนาสังกะสีไม่ได้มาตรฐาน

ลักษณะของเสีย	สาเหตุ	severity (S)	ข้อมูลก่อนการปรับปรุง			ข้อมูลหลังการปรับปรุง		
			Occurrence (O)	Detection (D)	RPN	Occurrence (O)	Detection (D)	RPN
คราบดำบน ชิ้นงาน	การนำชิ้นงานไปชุบที่บ่อ ชุบโครเมียมซึ่งบ่อมีความ เป็นกรดสูง	5	4	8	160	4	4	80
ความหนาสังกะสี ไม่ได้มาตรฐาน	พนักงานขาดความรู้ที่ ถูกต้องในการตั้งค่าการ ชุบสังกะสี	5	4	6	120	4	4	80

หมายเหตุ นำค่า Severity ,Occurrence ,Detection ,RPN ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงไปบันทึกใน ตารางที่4.15 แสดงการวิเคราะห์
โดยใช้ ตาราง Process FMEAก่อนและหลังการปรับปรุงในหน้าที่ 154-166

4.4 การบันทึกข้อมูลในตาราง Process FMEA

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ บัดกรีแข็งโดย อุปกรณ์จับยึด ตัวที่ 2	dimension เล็ก dimension ใหญ่	ลูกค้ำไม้ สามารถ ประกอบกับ เครื่องยนต์ได้ และน้ำที่ไป ระบายความ ร้อนรั่วเข้าไปใน เครื่องยนต์	8	ความร้อน สะสมใน ชิ้นงาน	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจโดยใช้ เครื่องมือตรวจสอบ วัดอุณหภูมิชิ้นงาน	6	240	แก้ไขอุปกรณ์ จับยึดที่ใช้ใน การบัดกรีแข็ง โดยการถอดเสารองรับชิ้นงาน ออก		8	2	4	64	
			8	ลำดับการ บัดกรีแข็งไม่ เหมาะสม	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตาร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเวอร์เนีย	8	320	กำหนดลำดับ บัดกรีแข็งที่ เหมาะสม ใน มาตรฐานงาน		8	2	5	80	

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 198-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147

โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า 17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า 18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y ชื่อลูกค้า AAT จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -
 หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0 รุ่น J97 M/U วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายคร่าวร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	8	320	ติดตั้งเกจวัดความดันของอะเซทิลีนเพื่อให้ทราบความดันที่ถูกต้อง		8	2	4	64	
			8	ชิ้นงานสามารถขยับได้ขณะทำการบัดกรี	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายคร่าวร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	8	256	มีการติดตั้งตัว clamp ลงในอุปกรณ์จับยึด		8	3	4	96	

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 198-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 17 , ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y ชื่อลูกค้า AAT จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
 หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0 รุ่น J97 M/U วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 2	dimension เบี้ยว	ลูกค้ายอมรับไม่ได้ ประกอบกับเครื่องยนต์ได้และน้ำที่ไประบายความร้อนรั่วเข้าไปในเครื่องยนต์	8	การบัดกรีแข็งและหน้าสัมผัส	5	ทำความเข้าใจสาเหตุ อุปกรณ์จับยึดแต่ไม่ได้มีการกำหนดการทำ ความสะอาดอย่างชัดเจน	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	7	280	มีการสร้างมาตรฐานการผลิตโดยมาตรฐานการผลิตจะกำหนดการทำ ความสะอาด ชิ้นงานทุกๆ รอบการทำงานก่อนทำการบัดกรีแข็ง		8	2	4	64	

หมายเหตุ ค่า Severity ,Occurrence, Detection ,RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAหน้า98-110 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEAหน้าที่17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Enigineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED	CHECKED BY	ISSUED
BY		BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ชิ้นงานอยู่ใน ตำแหน่งไม่ ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตาร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเวอร์เนีย	8	320	มีการติดตั้งตัว stopper ลงใน อุปกรณ์จับยึด เพื่อกำหนด ตำแหน่งที่ แน่นอนในการ วางชิ้นงานขณะ ทำการบัดกรี แข็ง		8	2	4	64	

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 98-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED	CHECKED BY	ISSUED
BY		BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ระยะเวลา การให้ความ ร้อนเริ่มต้น ไม่ถูกต้อง	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายคาร์ร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเวอร์เนีย	7	224	กำหนด ระยะเวลาการ บัดกรีที่ เหมาะสม โดยดู จากสีของ ชิ้นงานหลังจาก การพ่นเปลวไฟ ลงไปชิ้นงาน ต้องเป็นสีตามที่ กำหนดไว้ใน มาตรฐานการ		8	3	4	96	

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 98-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	บัดกรีแข็งไม่รอบด้านใน บัดกรีแข็งไม่รอบด้านนอก	ปัญหาเรื่อง การเชื่อมไม่รอบด้านใน การเชื่อมไม่รอบด้านนอกจะ ส่งผลต่อความแข็งแรงของ ชิ้นงานทำให้เกิดความเสียหายขณะทำการประกอบ	8	ออกแบบ อุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสม บัดกรีแข็ง ลำบาก	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตาร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วย eye loupe	8	320	สร้างอุปกรณ์ จับยึดชิ้นใหม่ โดยทำให้ สามารถหมุน ชิ้นงานแทนที่ การหมุน อุปกรณ์จับยึด ทำให้พนักงาน ทำงานได้ สะดวกมากขึ้น		8	2	4	64	

หมายเหตุ ค่า Severity ,Occurrence, Detection ,RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAหน้า98-110 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า142-147 คยอ้างอิงมาจากตาราง2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEAหน้าที่17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Enigeneering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะ ทำให้เกิด ความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ระยะเวลา การให้ความ ร้อนเริ่มต้น ไม่ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตาร่วมกับ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วย eye loupe	7	280	กำหนด ระยะเวลาการ บัดกรีที่ เหมาะสมโดยดู จากสีของ ชิ้นงานหลังจาก การพันเปลวไฟ ลงไปชิ้นงาน ต้องเป็นสีตามที่ กำหนด		8	2	4	64	

หมายเหตุ ค่า Severity ,Occurrence, Detection ,RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAหน้า98-110 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง2.2เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEAหน้าที่17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการถัดไปการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	ค่าความดันของอะเซทิลีนไม่ถูกต้อง	5	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วย eye loupe	8	320	มีการติดตั้งเกจวัดความดันของอะเซทิลีนเพื่อให้ทราบความดันที่เหมาะสมในการบัดกรีแจ้งเหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วง 0.03-0.05 kg/cm ²		8	2	4	64	

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 98-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงมาจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการบัดกรีแข็งโดยอุปกรณ์จับยึดตัวที่ 1	ความตึงฉลากล	ชิ้นส่วนจะเกิดปัญหาการกระแทกระหว่างชิ้นงานกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบรถยนต์	8	pipe connector ไม่ได้มาตรฐาน	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบ pipe connector ด้วยด้วยเวอร์เนีย	6	192	แก้ไขโดยจัดทำ pin ในการตรวจสอบการประกอบท่อกับ pipe connector		8	2	2	32	
			8	อุปกรณ์จับยึดเกิดการเอียงศูนย์ระหว่างชิ้นงาน	4	ปฏิบัติตาม WSการ บัดกรี	ตรวจสอบ pipe connector ด้วยด้วยเวอร์เนีย	7	224	แก้ไขโดยการทำให้ pin เพื่อให้ศูนย์กลางตรงกัน		8	3	2	48	

หมายเหตุ ค่า Severity ,Occurrence, Detection ,RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAหน้า198-110 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEAหน้าที่17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้าที่18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Enigneering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ถอดไปประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
			8	หน้าสัมผัสการบัดกรีไม่สะอาด	4	ปฏิบัติตาม WSการบัดกรี	ตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเวอร์เนีย	7	224	สร้าง มาตรฐานในการบัดกรีแข็งเพื่อเป็นมาตรฐานการผลิตโดยกำหนดการทำ ความสะอาด ชิ้นงานทุก2รอบการทำงาน ก่อนทำการ บัดกรีแข็ง		8	3	4	96	

หมายเหตุ ค่า Severity ,Occurrence, Detection ,RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAหน้า98-110 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง(ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะความล้มเหลวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการถัดไปการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการส่งชิ้นงานไปผลิตนอกโรงงาน	ชิ้นงานรัศมีไม่ได้ขนาด	เกิดความบกพร่องกับชิ้นงานแต่ชิ้นงานยังสามารถประกอบกับเครื่องยนต์ได้แต่ทำให้ลูกค้าทำงานยาก	6	พนักงานตั้งค่าการขึ้นรูปชิ้นงาน ผิด	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเกจวัดรัศมี	7	168	ฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานอย่างถูกต้อง			6	3	4	72
			6	การออกแบบอุปกรณ์จับยึดไม่เหมาะสมไม่มีตัว stopper	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดด้วยสายตาร่วมกับตรวจสอบชิ้นงานด้วยเกจวัดรัศมี	8	192	แก้ไขอุปกรณ์จับยึด โดยติดตั้ง stopper ระบุการจับยึดชิ้นงานที่ถูกต้องในมาตรฐานการทำงาน			6	4	4	96

หมายเหตุ ค่า Severity ,Occurrence, Detection ,RPNก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่3.9แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEAหน้า198-110 และค่าOccurrenceหลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y
หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

ชื่อลูกค้า AAT
รุ่น J97 M/U

จัดเตรียมโดย Enigeneering team หมายเลขเอกสาร -
วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะ ความล้มเหลว ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ	ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นใน กระบวนการ ถัดไปการ ประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำ ให้เกิดความ ล้มเหลวใน กระบวนการ	Occurrence	การควบคุม เพื่อป้องกัน ความ ล้มเหลว	การควบคุมเพื่อ ตรวจจับความ ล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการ แก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการ ส่งชิ้นงานไป ชุบสังกะสี นอกโรงงาน	ปัญหาคราบต่าง บนชิ้นงาน	เกิดความ บกพร่องกับ ชิ้นงานแต่ สามารถ ประกอบกับ เครื่องชนิดได้ สมรรถนะการ ทำงานลดลงคือ อายุของท่อสั้น ลงเกิดสนิมเร็ว ขึ้น	5	การนำชิ้นงาน ไปชุบที่บ่อชุบ โคเมทมิซึ่งบ่อ มีความเป็นกรด สูง	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิต ชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์ การชุบสังกะสีและ ตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยสายตา	8	160	กำหนด มาตรฐานการ ชุบบ่อโครเมท ว่าชุบจำนวน เท่าใดจึงมีการ เปลี่ยนโครเมท เพราะหากเมื่อ ชุบโดยไม่มีการ เปลี่ยนโครเมท จะทำให้ชิ้นงาน เกิดคราบต่าง			5	4	4	80

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 98-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 18

ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA ก่อนและหลังการปรับปรุง (ต่อ)

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA)

ชื่อชิ้นงาน Pipe ass'y

ชื่อลูกค้า AAT

จัดเตรียมโดย Engineering team หมายเลขเอกสาร -

หมายเลขชิ้นงาน WE01-102E0

รุ่น J97 M/U

วันที่จัดทำครั้งแรก 31 Jan 06

Engineering Team		
APPROVED BY	CHECKED BY	ISSUED BY

กระบวนการ	คุณลักษณะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการ	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการประกอบที่ลูกค้า	Severity	สาเหตุที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในกระบวนการ	Occurrence	การควบคุมเพื่อป้องกันความล้มเหลว	การควบคุมเพื่อตรวจจับความล้มเหลว	Detection	RPN	การกระทำการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ผลการปรับปรุงแก้ไข				
												วิธีปฏิบัติจริง	Severity	Occurrence	Detection	RPN
กระบวนการส่งชิ้นงานไปชุบสังกะสีนอกโรงงาน	ความหนาสังกะสีไม่ได้ตามมาตรฐาน	เกิดความบกพร่องกับชิ้นงานแต่สามารถประกอบกับเครื่องยนต์ได้ สมรรถนะการทำงานที่ลดลงคืออายุสั้นลง เกิดสนิมเร็วขึ้น	5	พนักงานขาดความรู้ที่ถูกต้องในการตั้งค่าการชุบสังกะสี	4	ปฏิบัติตาม WSการผลิตชิ้นงาน	ตรวจสอบอุปกรณ์การชุบสังกะสีและตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดความหนา	6	120	อบรมพนักงานใหม่ ความสามารถในกระบวนการชุบสังกะสีอย่างถูกต้อง		5	4	4	80	

หมายเหตุ ค่า Severity , Occurrence, Detection , RPN ก่อนการปรับปรุงอ้างอิงมาจากตารางที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์โดยใช้ ตาราง Process FMEA หน้า 98-110 และค่า Occurrence หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 142-147 โดยอ้างอิงมาจากตาราง 2.2 เกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 17, ค่า Detection หลังการปรับปรุงอ้างอิงมาจากหน้า 125-139 โดยอ้างอิงจากตารางที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจพบ (D) สำหรับ PFMEA หน้า ที่ 18