



บทที่ 3

ความรู้เบื้องต้นของกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

3.1) ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการ


ในการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีช่องว่างภายใน เริ่มต้นเมื่อปี 1944 ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรของนาย Opavsky โดยการฉีดด้วยแก๊สหรือของเหลวเข้าสู่ภายในของชิ้นงานพลาสติก ซึ่งต้องใช้แรงดันในการฉีดสูงมากทำให้เทคนิคนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้แก๊สช่วย (Gas-Assist Injection Molding) ที่เรารู้จักในทุกวันนี้นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อกลางปี ค.ศ. 1970 จากหลักฐานที่พบบ่งบอกว่าได้มีการพัฒนาใน 2 แนวทางคือ หนึ่งในจากการพัฒนาโดยนาย เฟรดเคอริค (Mr. Friederich) จากบริษัท Rohm ในประเทศเยอรมัน และได้ทำการจดสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1976 สองเป็นการพัฒนาต่อจากเทคโนโลยีการผลิตโฟม (Foam-Molding Technology)

เมื่อแรกเริ่มในการพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดด้วยแก๊สของ Friederich เขาต้องการให้ภายในชิ้นงานมีลักษณะกลวงโดยการประยุกต์เข้ากับกระบวนการฉีดแบบทั่วไป (Injection Molding Process) โดยก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้มี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่หนึ่งได้จากการฉีดขึ้นงานเป็น 2 ส่วนจากนั้นจึงนำทั้งสองส่วนมาเชื่อมประสานกันด้วยกาวหรือการเชื่อม (Adhesion or Welding) ทางเลือกที่สองได้จากกระบวนการเป่า (Blow Molding) ทั้งจากกระบวนการ Injection Blow Molding หรือ Extrusion Blow Molding แต่ทั้งสองกระบวนการนี้มีปัญหาหรืออุปสรรค จากกรณีถ้าส่วนประกอบทั้งสองไม่สมมาตรกัน, จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบโดยต้องแน่ใจว่าบริเวณส่วนที่จะนำมาประกอบกันต้องคงที่ หลังจากกระบวนการขึ้นรูปแล้ว (Injection Process) และปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเชื่อม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากส่วนของเครื่องมือ เช่นเครื่องอัลตราโซนิกหรือเครื่องสั่นสะเทือน (Ultrasonic and Vibration Unit)

Ernst Friedrich จากบริษัท Rohm GmbH ในเมือง Darmstadt ที่ประเทศเยอรมัน เป็นบุคคลแรกที่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือจากกระบวนการนี้ ซึ่งได้ทำการจดสิทธิบัตรไว้ที่ประเทศเยอรมัน [No 2501314 ในปี ค.ศ. 1975] มีใจความว่า

“กระบวนการเพื่อทำให้เกิดช่องว่างภายในชิ้นงานจากเทอร์โมพลาสติกเรซิน โดยขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีด (Injection Molding) ซึ่งกระบวนการนี้จะทำการบรรจุเรซินหลอมเหลวให้พอเพียงกับการผลิตชิ้นงานที่ภายในกลวง ทำการฉีดพลาสติกหลอม โดยพลาสติกหลอมเคลื่อนที่จากตำแหน่งหัวฉีด (Nozzle) เข้าสู่แม่พิมพ์ (Mold) จากนั้นทำการฉีดแก๊สภายใต้แรงดันสูงผ่านหัวฉีด และเกิดช่องว่างภายในเรซินหลอมเหลว โดยเกิดจากแก๊สจะเป็นตัวพาให้เรซินหลอมเหลวเคลื่อนตัวจนเต็มแม่พิมพ์ โดยชิ้นงานจะมีลักษณะภายในกลวง เกิดจากอุณหภูมิกว้างของแก๊สมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมอเรซินหลอมเหลว ทำให้บริเวณโดยรอบของเรซินที่แก๊สผ่านเกิดการคงรูป

(Forming) และจากแรงดันของแก๊สที่มีค่าเท่ากับแรงดันของเรซิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดช่องว่างภายในชิ้นงานพลาสติก แสดงดังรูป 3.1 (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก.)”

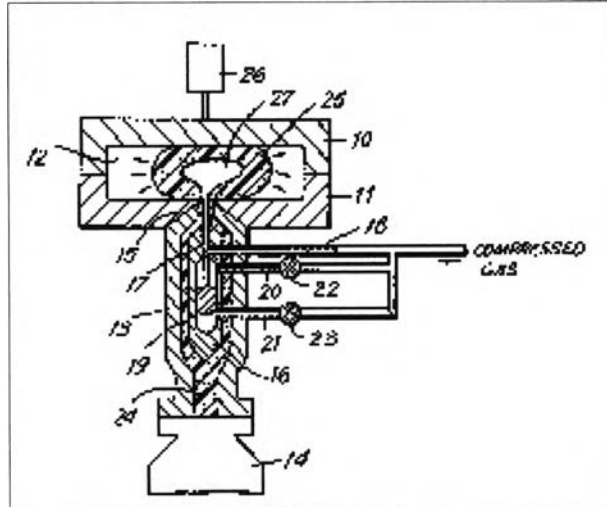

รูป 3.1 แสดงกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย [Ernst Frienderich, 1978] [7]

บริษัท Peerless ได้ทำการจดสิทธิบัตรในปี ค.ศ.1983 ในนาม Cinpress I (Controlled Internal Pressure Molding) และเริ่มทำการผลิตในปี ค.ศ. 1984. นาย Mike Ladney ประธานบริษัท Detroit Plastics Molding (DPM) ได้สนใจเทคโนโลยีนี้ จนเมื่อได้ชมการสาธิตการทำงานของเครื่อง Cinpress I ในงาน International Messe Kunststoffund Kautschuk ใน Düsseldorf ประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 1986 และในปี ค.ศ. 1987 นาย Ladney ได้ทำการซื้อสิทธิบัตรของนาย Friederich ซึ่งจากจุดนี้เองนาย Hendry จึงได้เริ่มทำงานร่วมกับบริษัท DPM ในการพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย


ปัจจุบันจำนวนบริษัทในยุโรปได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอย่างแพร่หลาย โดยบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประกอบไปด้วย Battenfeld, Ferromatik, Stork, Engel และ Johnson Control

3.2) กระบวนการฉีดเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน


ในการแข่งขันสำหรับกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยเป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง บางครั้งรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะเป็นการฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ แต่บางครั้งก็นำไปปะปนกับกระบวนการเป่า (Blow Molding) ที่เป็นเช่นนี้เพราะลักษณะของชิ้นงานจากทั้ง 2 กระบวนการที่มีลักษณะภายในกลวงเหมือนกัน ความแตกต่างหลักข้อหนึ่งคือสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในชิ้นงานส่วนที่กลวง โดยกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยจะใช้แก๊สไนโตรเจนฉีดเข้าไปในชิ้นงาน แต่กระบวนการเป่าจะใช้อากาศอัดเข้าไปในชิ้นงาน และชิ้นงานจากกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยผนังของชิ้นงานจะมีความหนาแน่นมากกว่ากระบวนการเป่า โดยทั่วไปชิ้นงานจากกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยน้ำหนักในส่วนที่เป็น

ช่องกลางจะมีค่าน้อยกว่า 10% ของน้ำหนักทั้งหมด แต่กระบวนการเป่านั้น น้ำหนักของช่องกลางจะมีค่าประมาณ 80% หรือมากกว่านั้น

กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยก่อให้เกิดการฉีดพลาสติกหลอมที่ไม่เต็มแม่พิมพ์ (Short shot) ของพลาสติกหลอมเข้าไปในแม่พิมพ์ เมื่อแก๊สเริ่มที่จะแทรกเข้าไปในส่วนที่เป็นพลาสติกหลอม แก๊สจะวิ่งเข้าสู่ส่วนที่มีความต้านทานต่ำที่สุด นั่นคือส่วนที่มีแรงดันต่ำและอุณหภูมิสูง (แสดงดังรูป 3.2) เมื่อแก๊สวิ่งเข้าสู่ชิ้นงานจะก่อให้เกิดส่วนที่เป็นความหนาตกค้างของชิ้นงาน (Residual Wall Thickness) จากการเข้าไปแทนที่พลาสติกหลอม (แสดงดังรูปที่ 3.3) ซึ่งพลาสติกหลอมนี้จะเติมเต็มส่วนที่เหลือของชิ้นงานภายในแม่พิมพ์ [8], [9]

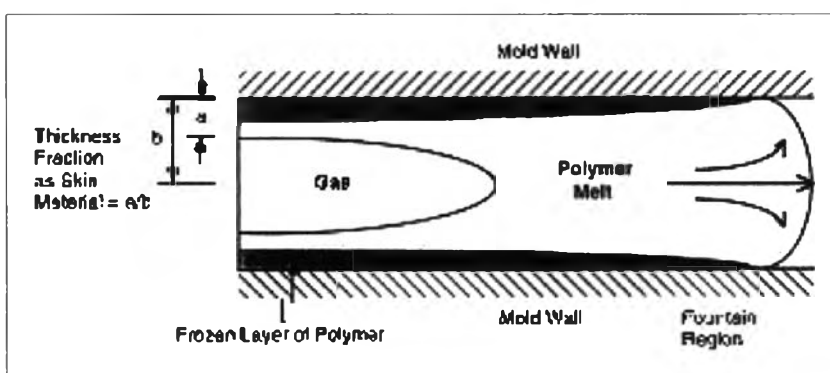

รูป 3.2 แสดงการไหลของแก๊สผ่านพลาสติกหลอม [10]

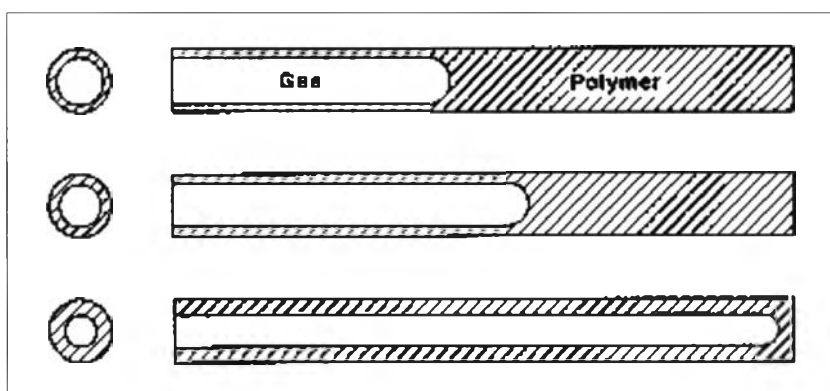


รูป 3.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาตกค้างของชิ้นงานและระยะทางการไหลของแก๊ส [10]

หลักการของเทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความหนืดของ 2 ส่วน โดยที่ความหนืดของพลาสติกหลอมมีค่าประมาณ 10^4 Ns/m² และความหนืดของแก๊สมีค่าประมาณ 10^{-5} Ns/m² ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความหนืดของพลาสติกหลอมสูงกว่าของแก๊สถึง 9 เท่าซึ่งทำให้เกิดการแพร่ของแก๊สเข้าไปยังผนังชิ้นงานพลาสติกซึ่งยังคงอยู่ในภาวะหลอม (แสดงดังรูป 3.4) แสดงความแตกต่างของความหนืด โดยที่

η_A – ความหนืดของพลาสติกหลอมเหลว, Ns/m^2

η_B – ความหนืดของแก๊ส, Ns/m^2

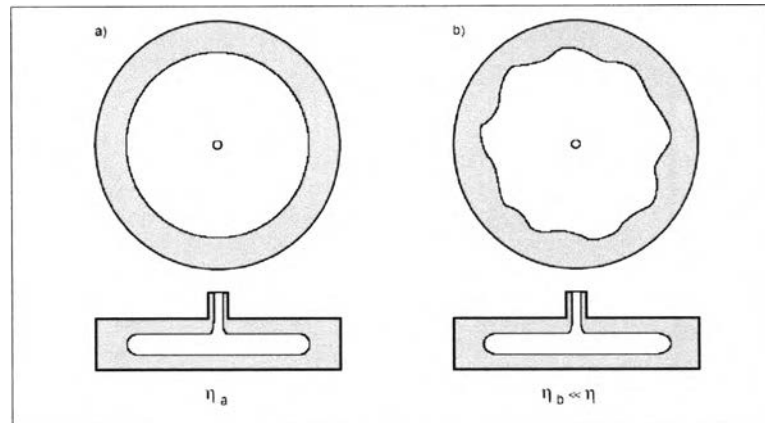


รูป 3.4 อิทธิพลของความแตกต่างของความหนืดของพลาสติกหลอมและของแก๊ส [11]

หลังจากการเติมเสร็จสิ้น แก๊สจะทำหน้าที่เป็นแรงดันในการอัดแน่น (Packing Pressure) เพื่อชดเชยการหดตัวเชิงปริมาตรของพลาสติก (Volumetric Shrinkage)

ขั้นตอนของการขึ้นรูปสามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

- 1.) ปิดแม่พิมพ์และยึดแม่พิมพ์ให้แน่น (Clamping)
- 2.) ทำการฉีดพลาสติกหลอม จากการคำนวณเข้าไปยังแม่พิมพ์ ซึ่งตามปกติจะใช้พลาสติกหลอมประมาณ 50-90% ของปริมาณทั้งหมดของชิ้นงาน (เป็นการฉีดที่ไม่เต็มแม่พิมพ์ (Short Shot)) แสดงดังรูป 3.5(1)
- 3.) ทำการฉีดแก๊ส (ไนโตรเจน) เข้าสู่พลาสติกหลอม แสดงดังรูป 3.5(2) เรียกว่า “การแพร่ของแก๊สครั้งที่ 1 (1st gas penetration)” แก๊สจะผลักดันให้พลาสติกหลอมผ่านหัวฉีด (Nozzle) และช่องลำเลียง (Runner) เข้าสู่ช่องแม่พิมพ์ (Mould Cavity) และผลักดันให้พลาสติกหลอมเคลื่อนที่เต็มแม่พิมพ์ แสดงดังรูป 3.5(3) ที่บริเวณผิวแม่พิมพ์พลาสติกหลอมจะเกิดเป็นชั้นแข็งตัวของพลาสติก (Frozen Layer) แต่ตรงกลางของพลาสติกหลอมจะมีอุณหภูมิสูงกว่า ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาสั้นมากและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
- 4.) การพักแก๊สด้วยความดัน (Gas Holding Pressure) หรือเรียกว่า “การแพร่ของแก๊สครั้งที่ 2 (2nd gas penetration)” แสดงดังรูป 3.5(4) แก๊สจะทำการอัดแน่น (Packing) โดยสกรูไม่เคลื่อนที่ซึ่งต่างจากการฉีดแบบเดิม (Conventional Injection Molding) แก๊สจะชดเชยตัวช่วยลดการหดตัว (Shrinkage) ของชิ้นงานเมื่อพลาสติกหลอมเย็นจะได้ชิ้นงานที่มีความเสถียรสูง (Dimension Stability) การใช้ความดันของแก๊สในการอัดแน่นทำให้แก๊สขยายตัวเกิดความสม่ำเสมอของการกระจายความดันแก๊สทำให้มีความเค้นตกค้าง (Residual Stress) ในชิ้นงานลดลง และชดเชยการยุบตัวและการหดตัวของชิ้นงาน แต่อย่างไรก็ตามการแพร่ของแก๊สจะทำให้ผนังภายในของชิ้นงานไม่เรียบ

5.) แก๊สจะถูกปล่อยออกหลังการพักเอาไว้โดยผ่านหัวฉีดแก๊ส (Machine Nozzle หรือ Gas Needle) เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แสดงดังรูป 3.5(5) เปิดแม่พิมพ์และดันชิ้นงานให้หลุดออกจากแม่พิมพ์ ทั้ง 5 ขั้นตอนจะแสดงดังรูป 3.5

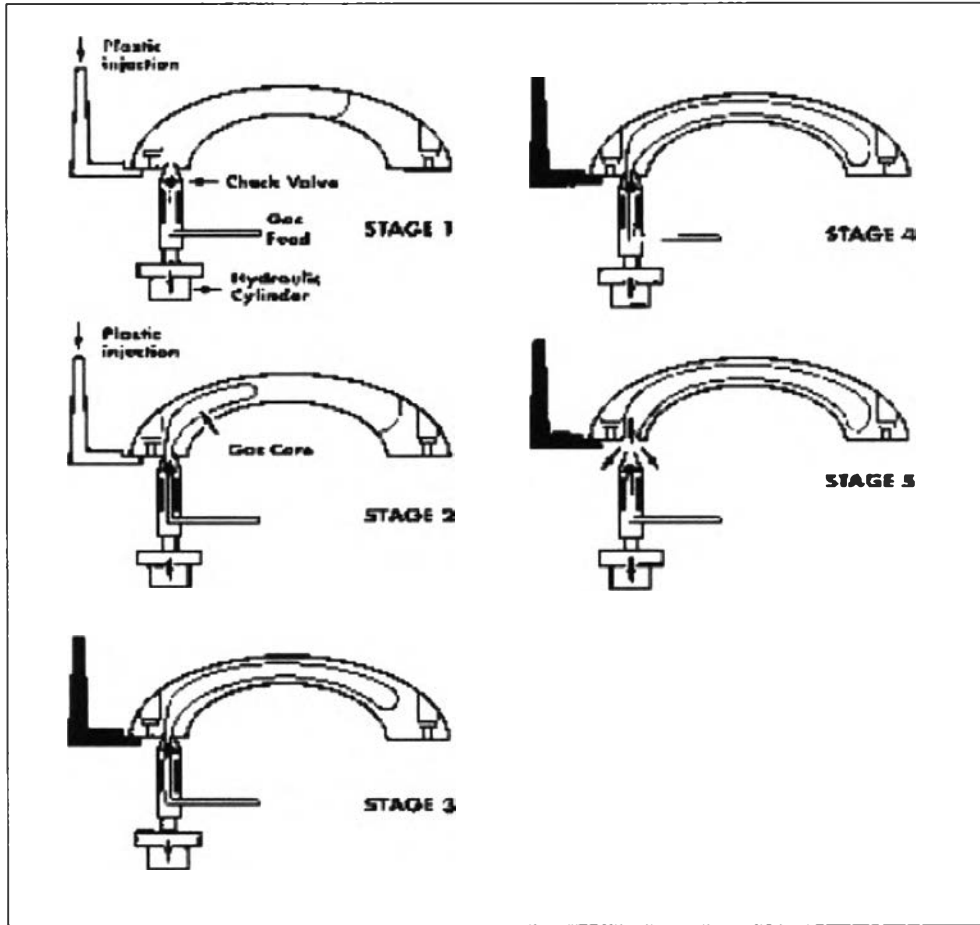


รูป 3.5 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน [10]

การประยุกต์กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสามารถทำได้โดยการประยุกต์กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยซึ่งมีช่องทางเข้าของแก๊สหลายช่อง และกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานที่ซึ่งของเหลวจะกลายเป็นไอในพลาสติกหลอม ก่อให้เกิดแก๊สขึ้นภายในชิ้นงาน


กระบวนการฉีดแก๊สโดยใช้หลายหัวฉีดจะใช้สำหรับกรณีที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่มากๆ เพื่อให้โครงสร้างภายในชิ้นงานมีลักษณะกลวง การฉีดแก๊สในชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ด้วยช่องทางเข้ามากกว่าหนึ่งช่องทางจะช่วยลดระยะทางการไหล, แรงดันในการฉีดและแรงดันในการปิดแม่พิมพ์ โดยช่องทางเข้าของแก๊สหลายช่องทางสามารถใช้กับแม่พิมพ์หลายแม่พิมพ์บนฐานเดียวกันก็ได้ หรือแม่พิมพ์แต่ละตัวสามารถมีหนึ่งหรือหลายทางเข้าของแก๊สก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานและระยะทางการไหลของแก๊ส [12] แสดงดังรูป 3.6 อธิบายถึงแม่พิมพ์ที่มีหลาย

ช่องทางเข้าของแก๊ส รูป 3.6(a) แสดงการฉีดพลาสติกหลอมเข้าแม่พิมพ์ รูป 3.6(b) แสดงการฉีดแก๊สตามเข้าไป จำนวน 2 ช่องทางและการปล่อยให้แก๊สออกมา ในรูป 3.6(c)

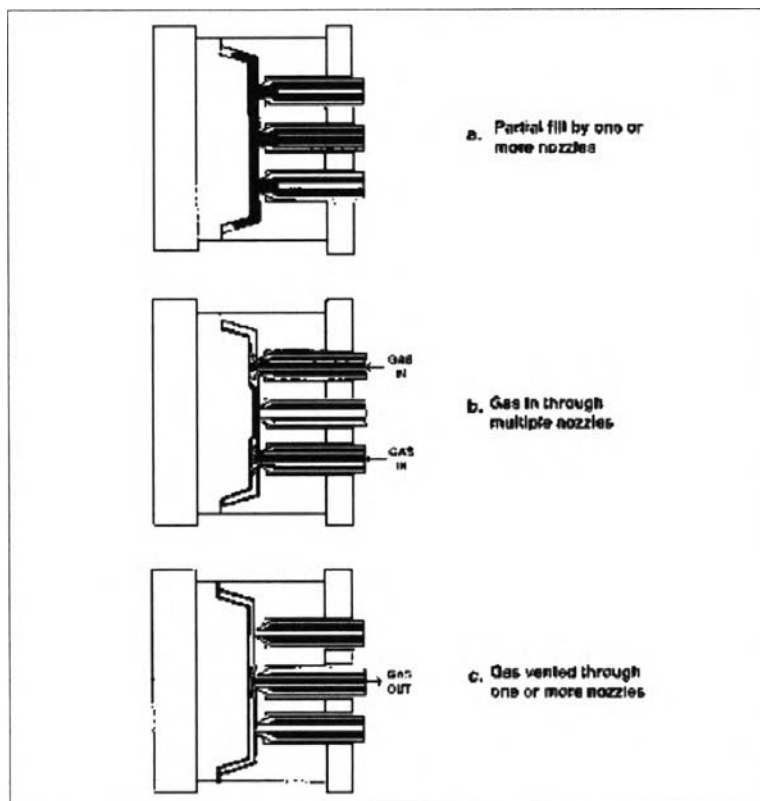


รูป 3.6 แสดงการฉีดแก๊สหลายช่องทาง [10]

แม่พิมพ์ที่มีหลายชิ้นงานที่รูปร่างและน้ำหนักแตกต่างกัน การขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย ที่มีช่องทางเข้าของแก๊สเพียง 1 ช่องทางจะทำให้การไหลไม่สมมาตรและพลาสติกหลอมไม่เต็มแม่พิมพ์กระบวนการที่ใช้ทางเข้าแก๊สหลายช่องทางสามารถจัดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการยอมให้การเติมปริมาณของพลาสติกหลอมและแรงดันแก๊สแตกต่างกัน เครื่องฉีดแก๊สได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาให้มีระบบการควบคุมการฉีดแก๊ส 6 ช่องทาง แสดงว่ามันสามารถรองรับแม่พิมพ์ที่ต่างกัน 6 ชิ้นงาน แสดงดังรูป 3.7 อธิบายแม่พิมพ์ที่ชิ้นงานหนัก 5 กิโลกรัมและ 2.3 กิโลกรัม โดยปริมาณของพลาสติกหลอมที่จะเข้าแม่พิมพ์แต่ละส่วน จะถูกควบคุมโดยขนาดของช่องลำเลียง (Runner) ส่วนแรงดันของแก๊สที่ฉีดเข้าไปในชิ้นงานในแต่ละส่วน จะถูกควบคุมด้วยโปรแกรมการประมวลผลที่แยกออกจากกัน

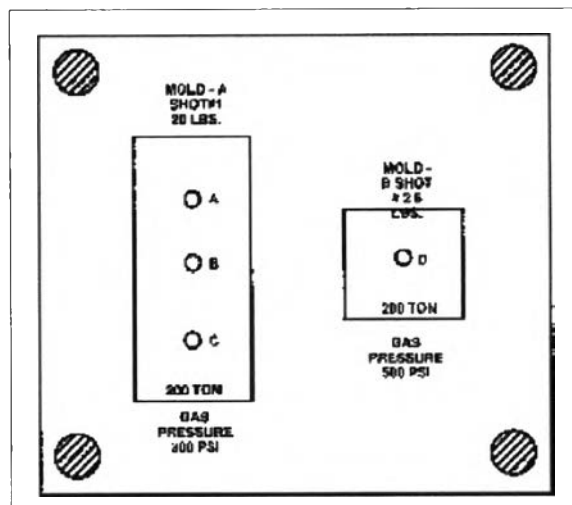

รูป 3.7 แสดงแม่พิมพ์ที่มีหลายชิ้นงานต่อเข้ากับหัวฉีดแก๊สหลายช่องทาง [10]

กระบวนการ HELGA (Hettinga Liquid Gas Assist) ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นที่ใช้แก๊สไนโตรเจนในการสร้างช่องกลวงภายในชิ้นงาน แสดงดังรูป 3.8 อธิบายถึงกระบวนการนี้ เรซินจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำการฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ด้วยกระบวนการฉีดแบบ “Co-injection” ซึ่งเรซินจะถูกแบ่งเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเป็นผิวภายนอกชิ้นงานและส่วนที่อยู่ภายในชิ้นงาน ซึ่งเรซินส่วนนี้เองที่เป็นของเหลว ซึ่งเมื่อของเหลวนี้เคลื่อนที่ไปสัมผัสกับเรซินหลอม (ที่เป็นผิวชิ้นงาน) ที่ร้อนจะกลายเป็นแก๊ส เกิดเป็นช่องภายในซึ่งแก๊สพยายามที่จะดันออกมาจากเรซินทำให้ผลของรอยยุบตัว (Sink Mark) มีค่าต่ำ กระบวนการ HELGA สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรสำหรับกระบวนการฉีดทั่วไป (Conventional Injection Molding) แต่มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือ ผิวของชิ้นงานที่ได้จะไม่มีการเปิดสำหรับทางเข้าของแก๊ส [10]

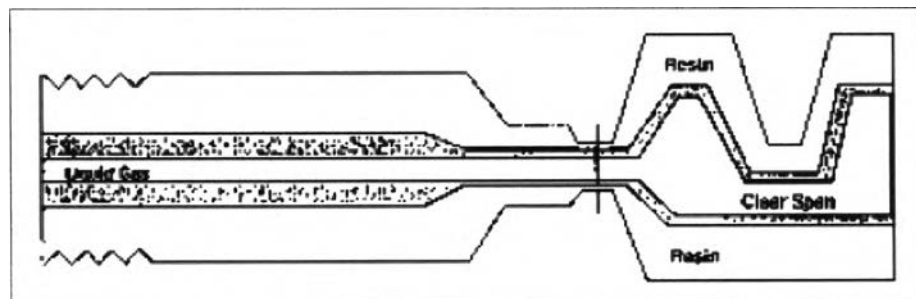

รูป 3.8 แสดงกระบวนการ HELGA [10]

3.3) เทคนิคของกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยสามารถทำการประยุกต์โดยนำเครื่องฉีดพลาสติกแบบเดิม (Convention Injection Molding) มาประกอบเข้ากับชุดสร้างความดันแก๊ส (Gas Pressure Generator Unit) โดยแก๊สจะวิ่งเข้าสู่ภายในชิ้นงานผ่านหัวฉีดแก๊ส ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 เทคนิคหลัก ๆ คือ

3.3.1) เทคนิคแบบฉีดพลาสติกหลอม ไม่เต็มแม่พิมพ์ (Short Shot Process)

มีสองทางเลือกพื้นฐานของเครื่องฉีดสำหรับกระบวนการฉีดด้วยแก๊ส โดยทางเลือกนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางเข้าของแก๊สที่จะฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน แก๊สนั้นสามารถที่จะฉีดเข้าไปผ่านทางปลายกระบอกรอบหัวฉีด (Nozzle) หรือต่อเข้ากับแม่พิมพ์โดยตรง (มีทางวิ่งของแก๊สหรือต่อโดยตรงกับชิ้นงาน) ซึ่งตำแหน่งทางเข้าของแก๊สจะอยู่ที่ตำแหน่งใดขึ้นอยู่กับรูปร่างของชิ้นงานเป็นสำคัญ โดยตำแหน่งต้องสนับสนุนให้แก๊สสามารถพาพลาสติกหลอมให้เต็มแม่พิมพ์ได้ สามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็นแบบปกติและแบบพิเศษ


3.3.1.1) กระบวนการฉีดแก๊สแบบทั่วไป (Normal Injection)

กระบวนการฉีดแก๊สแบบปกติสามารถจำแนกได้ตามตำแหน่งทางเข้าของแก๊สสู่แม่พิมพ์ได้ 3 กระบวนการ ดังนี้

3.3.1.1.1) กระบวนการให้แก๊สเข้าที่หัวฉีดติดกับเครื่องฉีด (Machine-Nozzle Process)

กระบวนการนี้จะทำการติดตั้งหัวฉีดแก๊ส (Gas Nozzle) เข้ากับกระบอกรอบหัวฉีดของพลาสติกหลอม (Nozzle) เมื่อทำการฉีดแก๊ส แก๊สจะวิ่งผ่านกระบอกรอบหัวฉีด, เกท (Gate) และวิ่งเข้าสู่แม่พิมพ์ โดยกระบวนการฉีดวิธีนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกับส่วนที่เป็นทางวิ่งร้อน (Hot Runner) ได้เมื่อมีอุปกรณ์พิเศษคือ หัวฉีดแก๊สแบบปิด (Shut-off Nozzle) ที่ทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของแก๊ส


ข้อดีของกระบวนการนี้คือ ลดต้นทุนจากปริมาณของพลาสติกหลอมบริเวณเกต (Gate) แต่ก็มีข้อเสียคือ การควบคุมอุณหภูมิบริเวณกระบอกรอบหัวฉีด พลาสติกหลอมจะควบคุมได้ยาก แสดงดังรูป 3.9

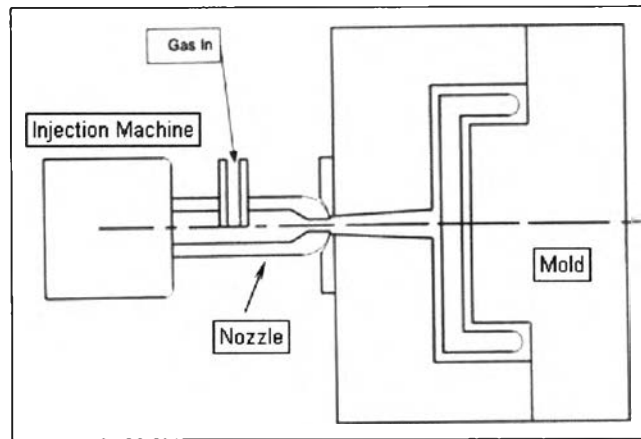

รูป 3.9 แสดงการฉีดแก๊สผ่านหัวฉีดที่ติดกับเครื่องฉีด [3]

3.3.1.1.2) กระบวนการให้แก๊สเข้าสู่ช่องลำเลียง (In-Runner Process)


แก๊สจะถูกฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ผ่านระบบช่องลำเลียง (In-Runner) หรือผ่านสลัก (Sprue Bushing) วิธีนี้จะมีข้อดีคือ ปริมาณการใช้พลาสติกหลอมจะลดลงเนื่องจากแก๊สจะสร้างช่องลำเลียง (Runner) ที่กลวง หรือสามารถลดปริมาณเนื้อพลาสติกหลอมจากด้านแยกไหลได้นั้นเอง โดยความยาวของหัวฉีดแก๊ส (Gas Nozzle) ต้องยาวมากกว่าความหนาของชั้นแข็งพลาสติกหลอม (Frozen Layer) เพื่อให้สามารถฉีดแก๊สได้ และไม่เหมาะจะนำเทคนิคนี้มาใช้ร่วมกับทางลำเลียงร้อน (Hot Runner Manifold) เนื่องจากแก๊สสามารถแทนที่พลาสติกหลอมภายในช่องลำเลียงได้ ทำให้ปริมาณของพลาสติกหลอม (Shot Size) ในการฉีดแต่ละครั้งไม่สม่ำเสมอ ดังรูป 3.10

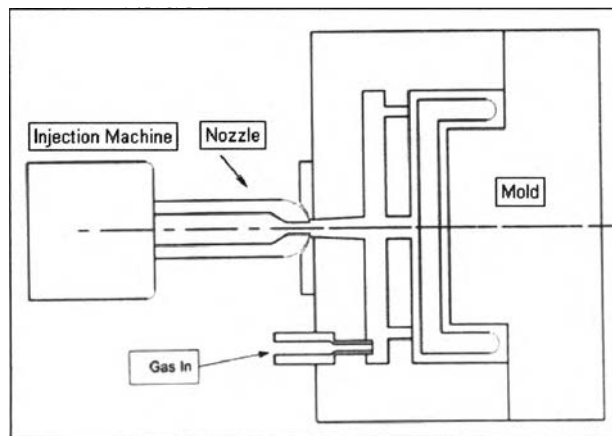

รูป 3.10 แสดงการฉีดแก๊สผ่านระบบช่องลำเลียงพลาสติกหลอม [3]

3.3.1.1.3) กระบวนการให้แก๊สผ่านเข้าแม่พิมพ์โดยตรง (In-Mold Cavity Process)

แก๊สจะถูกฉีดผ่านเข้าสู่แม่พิมพ์โดยตรงผ่านตัวนำแก๊ส (Gas Pin) ซึ่งถูกฝังไว้ในแม่พิมพ์ซึ่งต้องมีความยาวมากกว่าความหนาของชั้นแข็งพลาสติกหลอม (Frozen Layer) เพื่อให้แก๊สสามารถไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้ โดยแต่ละตัวนำแก๊ส (Gas Pin) จะสามารถฉีดแก๊สอย่างเป็นอิสระต่อกันด้วยความดันและเวลาที่ต่างกัน แต่ช่องแก๊สภายในชิ้นงานต้องไม่เชื่อมต่อกัน แสดงดังรูป 3.11

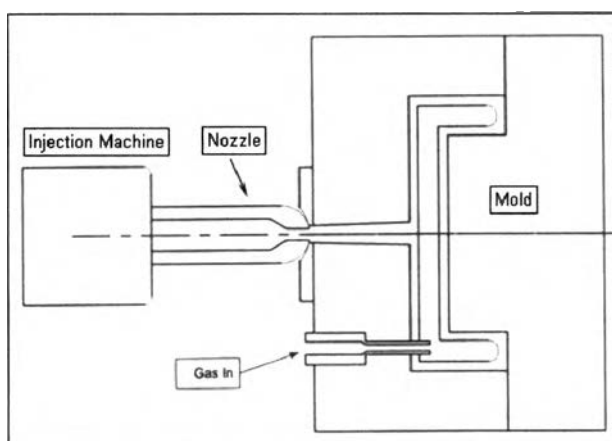

รูป 3.11 แสดงการฉีดแก๊สเข้าสู่ช่องแม่พิมพ์โดยตรง [3]


3.3.1.2) กระบวนการฉีดแก๊สแบบพิเศษ (Special Injection)

สามารถแยกย่อยได้อีก 3 กระบวนการดังนี้


3.3.1.2.1) กระบวนการฉีดไหลล้นแม่พิมพ์ (Overflow Cavity Process)

โดยกระบวนการนี้อาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า “กระบวนการฉีดพลาสติกหลอมส่วนเกินไหลออก (Spill-Over Process)” เพราะเป็นการฉีดเพื่อไล่พลาสติกหลอมไปยังช่องซึ่งเตรียมไว้รองรับการหกเล็ดออกมาจากโพรงแม่พิมพ์หลัก โดยจะเริ่มที่ฉีดพลาสติกหลอมให้เต็มแม่พิมพ์เสียก่อน จากนั้นฉีดแก๊สเพื่อที่จะดันพลาสติกหลอมเข้าไปยังช่องที่เตรียมไว้ดังรูป 3.12 โดยในกระบวนการนี้ การปรับเวลาหน่วง (Delay Time) จะไม่มีผลต่อคุณภาพของผิวชิ้นงาน

จุดประสงค์หลักของการนำกระบวนการนี้มาใช้ก็คือ ช่องแก๊สภายในชิ้นงานมีการกระจายที่เท่าเทียมกัน และสามารถจจัดรอยคลื่น (Switch Over Mark) และรอยจากการยุบตัวของชิ้นงานได้ แสดงดังรูป 3.13 และ 3.14 ตามลำดับ โดยปกติแล้วกระบวนการนี้จะนำไปใช้กับชิ้นงานที่มีความหนาเป็นบางส่วนและชิ้นงานที่มีความหนาเป็นพิเศษ อาทิเช่นชิ้นงานรูปทรงแท่ง (Rod Shape) แต่ก็มีข้อเสียคือเพิ่มความซับซ้อนในการทำแม่พิมพ์และราคาต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น

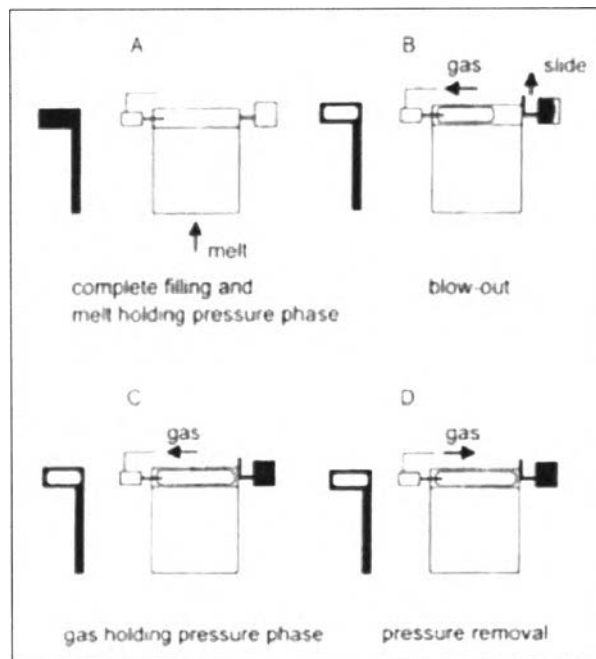

รูป 3.12 กระบวนการฉีดไหลล้นแม่พิมพ์ (Overflow Cavity Process) [3]

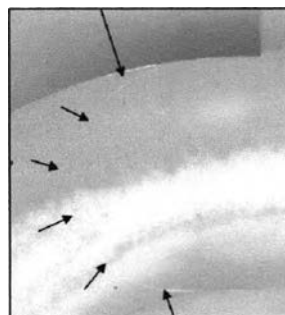

รูป 3.13 แสดงรอยคั่นบนชิ้นงาน (Switch Over mark)




รูป 3.14 แสดงการยุบตัวของชิ้นงาน (Sink Mark)

3.3.1.2.2) กระบวนการฉีดไหลย้อนกลับ (Melt–Pushback Process)

กระบวนการนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Back-to-Screw Process จะสัมพันธ์กับ Overflow Cavity Process โดยจะใช้หลักการของการไล่พลาสติกหลอมออกจากแม่พิมพ์เช่นกัน หลักการคือพลาสติกหลอมจะถูกฉีดให้เต็มแม่พิมพ์ จากนั้นจะฉีดแก๊สจากอีกด้านหนึ่งของด้านที่ฉีดพลาสติกหลอม ดังนั้นจะทำให้พลาสติกหลอมไหลกลับไปยังกระบอกฉีดพลาสติกหลอม แสดงดังรูป 3.15 ประเด็นสำคัญของกระบวนการนี้คือ การปรับตั้งค่าปริมาตรของพลาสติกหลอมที่ถูกดันออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งการปรับค่านี้ทำได้ 2 วิธีคือ

- 1.) ก่อนฉีดแก๊ส พลาสติกหลอมจะถูกฉีดโดยมีสกรู (Screw) เป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อสกรูถอยกลับไปยังระยะที่เป็น Preset Stroke และจะหยุดอยู่ที่ตำแหน่งนี้ จากนั้นเมื่อฉีดแก๊สเข้ามา พลาสติกหลอมก็จะถูกดันกลับเข้ากระบอกฉีดในช่องด้านหน้าของสกรู
- 2.) พลาสติกหลอมจะถูกดันกลับโดยใช้การฉีดแก๊ส ในขณะที่สกรูถอยกลับ ระหว่างการหลอมเม็ดพลาสติกสำหรับการฉีดครั้งต่อไป


สำหรับกระบวนการนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นรูปชิ้นงานคือ ความเร็วของสกรู (Screw Speed), แรงดันป้องกันการไหลย้อนกลับของพลาสติกหลอม (Back Pressure), แรงดันแก๊ส (Gas Pressure) และเวลาในการพักแก๊สด้วยแรงดัน (Gas Hold Time) จำเป็นต้องปรับตั้งค่าก่อนทำการขึ้นรูปชิ้นงาน และสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปคือ พลาสติกหลอมจะถูกผลักกลับ โดยผ่านช่องลำเลียง (Runner) และสลัก (Sprue) ดังนั้นขนาดของทั้งสองส่วนต้องใหญ่พอที่จะทำให้เกิดการไหลย้อนกลับของพลาสติกหลอม (Melt Flow Back) เพื่อจะไม่ให้เกิดการหยุดไหลเนื่องจากการเย็นตัวของพลาสติกหลอม ข้อดีของกระบวนการนี้คือ ความหนาของชิ้นงานจะสามารถผลิตได้หนากว่าเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ผลิตจากกระบวนการฉีดไหลล้นแม่พิมพ์ (Overflow Cavity Process) เพราะสามารถใช้เวลาหน่วง (Delay time) ที่นานกว่า, อัตราการจับดับพลาสติกหลอมช้ากว่า กระบวนการฉีดไหลล้นแม่พิมพ์ (Overflow Cavity Process) และช่วยลดปริมาณพลาสติกหลอมได้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสียคือคุณภาพของผิวชิ้นงานจะไม่ดีมากนัก เนื่องจากการได้รับความดันในการชดเชยการหดตัวที่ไม่เพียงพอ เพราะเกิดการเย็นตัวของพลาสติกหลอมในระหว่างที่แก๊สฉีดเข้าไปในอีกช่องหนึ่งของชิ้นงาน [13]

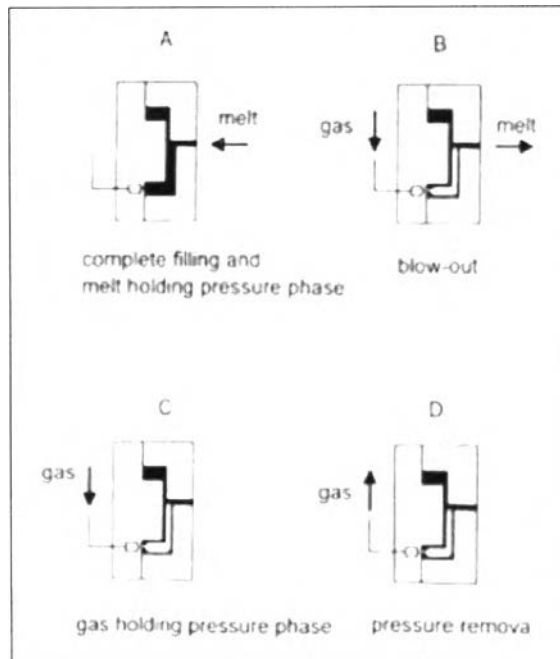

รูป 3.15 กระบวนการฉีดไหลย้อนกลับ (Melt – Pushback Process) [3]

3.3.1.2.3) กระบวนการฉีดโดยผลักดันแกน (Core-Pull Process)


กระบวนการนี้จะฉีดแก๊สเพื่อดันแกนเหล็ก (Core) ที่อยู่ภายในแม่พิมพ์ แสดงดังรูป 3.16 เริ่มต้นโดยพลาสติกหลอมจะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์บางส่วนหรือเต็มทั้งแม่พิมพ์ จากนั้นแก๊สจะถูกดันเข้าแม่พิมพ์ ในขณะที่ชิ้นส่วนแกนเหล็ก (Core) เคลื่อนที่ออกจากแม่พิมพ์ โดยความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกนเหล็กต้องสัมพันธ์กับความเร็วของแก๊ส กระบวนการนี้เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีแกนเหล็ก (Core) กลวงตรงกลางที่มีขนาดใหญ่

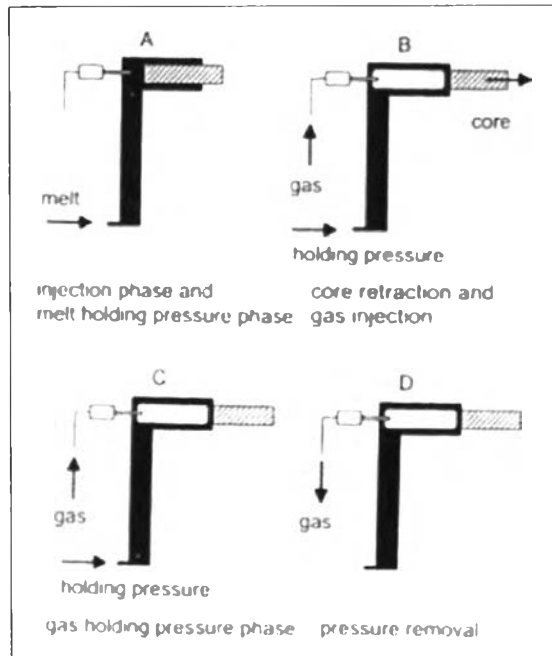

รูป 3.16 กระบวนการฉีดโดยผลักดันแกน (Core-Pull Process) [3]

3.3.2) เทคนิคแบบฉีดพลาสติกหลอมเต็มแม่พิมพ์ (Full-Shot Process)

กระบวนการฉีดแบบนี้พลาสติกหลอมจะถูกฉีดเข้าเต็มแม่พิมพ์ จากนั้นทำการฉีดแก๊สเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อชดเชยการหดตัวของพลาสติก แสดงดังรูป 3.17 ถ้าพลาสติกที่มีค่าความแตกต่างระหว่างค่าความหนาแน่นเมื่อเป็นของแข็งและความหนาแน่นเมื่อหลอมน้อย เช่น โพลีสไตรีน (Polystyrene: PS) แก๊สจะสามารถลดการหดตัวของชิ้นงานได้น้อย ในทางตรงข้ามพลาสติกเช่น โพลีโพรไพลีน (Polypropylene: PP) หรือ โพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) การชดเชยการหดตัวของชิ้นงานจะเกิดได้มากโดยเทคนิคนี้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความหนาสูง ที่ปราศจากการโก่งงอและการยุบตัวของชิ้นงาน แต่ก็มีข้อเสียคือ ทำให้สิ้นเปลืองพลาสติกหลอมเนื่องจากชิ้นงานไม่มีช่องกลวงภายใน [3]

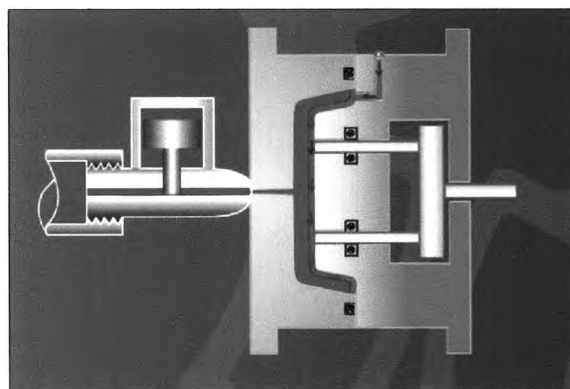

รูป 3.17 กระบวนการฉีดพลาสติกหลอมเต็มแม่พิมพ์ (Full-Shot Molding) [14]

3.4) การควบคุมการฉีดแก๊ส


การควบคุมการฉีดแก๊สสำหรับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ

3.4.1) กระบวนการควบคุมด้วยแรงดัน (Pressure-Controlled Process)

เป็นกระบวนการซึ่งควบคุมโดยความดันแก๊สด้วยเครื่องสร้างความดันแก๊ส (Gas Compressor) สามารถผลิตแก๊สที่มีความดันตามที่ต้องการและสร้างแก๊สที่มีความดันอย่างต่อเนื่องได้ ข้อดีที่โดดเด่นคือ เครื่องผลิตแก๊สเครื่องเดียวสามารถจ่ายแก๊สที่มีความดัน และมีเวลาในการพักแก๊สแก่เครื่องฉีดได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกันโดยผ่านสายต่อ กระบวนการนี้มีข้อดี 3 ประการคือ

- 1.) ความดันแก๊สที่ต้องการสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อเปิดวาล์วควบคุม
- 2.) ความดันแก๊สสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดได้ตาม Pressure Profile
- 3.) ความดันแก๊สสามารถรักษาระดับไว้ได้ในแต่ละขั้นตอนของการพักแก๊สด้วยแรงดัน

(Holding) ดังรูป 3.18 ดังนั้นจึงสามารถใช้เพื่อขจัดข้อบกพร่องบนผิวชิ้นงานได้ [14]

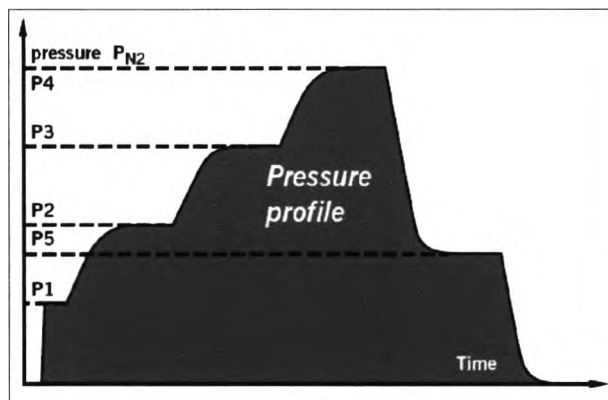


รูป 3.18 กระบวนการควบคุมแก๊สด้วยแรงดัน (Gas Pressure-Control Process) [14]

3.4.2) กระบวนการควบคุมด้วยปริมาตร (Volume-Controlled Process)

โดยกระบวนการนี้จะตรงข้ามกับกระบวนการควบคุมด้วยแรงดัน (Pressure-Controlled) โดยปริมาตรของแก๊สจะถูกควบคุมให้แน่นอนก่อนที่จะฉีดแก๊สเข้าสู่พลาสติกหลอม ความดันภายในชิ้นงานขึ้นอยู่กับอัตราการส่วนของปริมาตรชิ้นงานต่อปริมาตรของกระบอกอัด, เวลาและความเร็วของลูกสูบเป็นตัวควบคุมรูปร่างของชิ้นงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความดันแก๊สในแม่พิมพ์ยากที่จะระบุให้ชัดเจนในระหว่างการฉีดแก๊สและเวลาในการเย็นตัวของชิ้นงาน (Cooling time) ซึ่งจะถูกระงับจากหลายปัจจัย เช่น ความยาวของท่อนำแก๊ส, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องกลางชิ้นงานและสายต่อซึ่งติดอยู่ระหว่างเครื่องสร้างความดันและแม่พิมพ์

ผลที่ตามมาก็คือ ความดันของแก๊ส (P) จะลดลงเมื่อเวลา (t) เพิ่มขึ้นและไม่สามารถควบคุมความดันแก๊สภายในแม่พิมพ์ได้ แสดงดังรูป 3.19

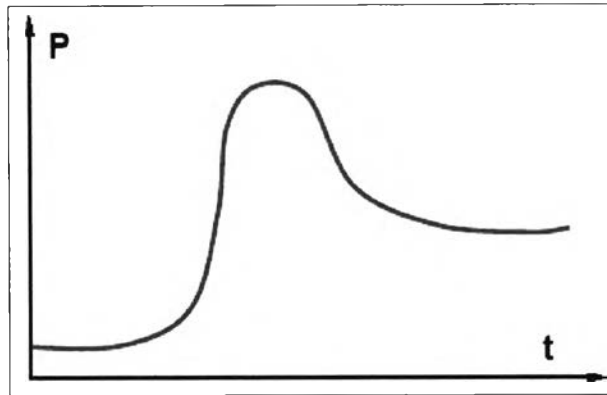


รูป 3.19 กระบวนการควบคุมแก๊สด้วยปริมาตร (Gas Volume-Control Process) [3]

3.5) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

อุปกรณ์สำหรับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยประกอบด้วยส่วนสำคัญ 6 ส่วนด้วยกันคือ

3.5.1) เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding)

เครื่องฉีดพลาสติกแบบเดิม (Conventional Injection Molding) สามารถนำมาใช้กับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย ได้โดยเพียงแค่ต่อเชื่อมเครื่องฉีดเข้ากับชุดฉีดแก๊ส โดยผ่านวาล์วควบคุม [11] แสดงดังรูป 3.20

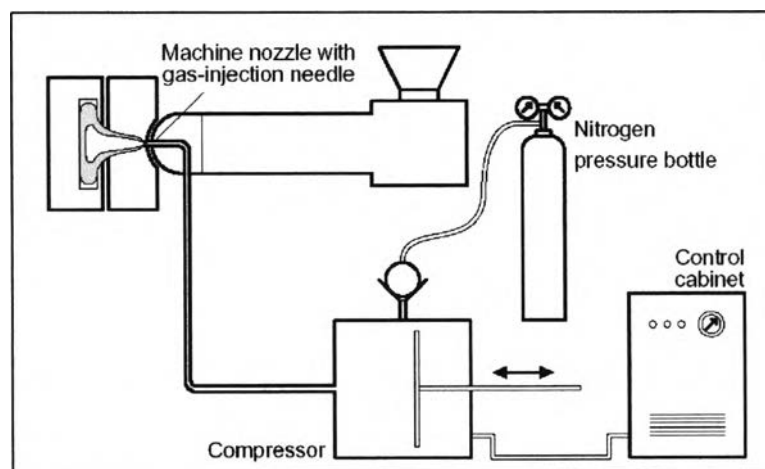


รูป 3.20 แสดงเครื่องฉีดสำหรับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย [11]

3.5.2) ชุดสร้างความดันสำหรับแก๊ส (Pressure Generator Unit)


เครื่องผลิตความดันแก๊สมี 2 ระบบ ซึ่งประกอบด้วยระบบการสร้างความดันแก๊สที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

3.5.2.1) ระบบการควบคุมโดยปริมาตร (Volume-Controlled) ความดันแก๊สจะไม่ต่อเนื่องซึ่งถูกสร้างโดยระบบลูกสูบ ซึ่งเครื่องฉีดแต่ละเครื่องต้องการชุดสร้างความดันหนึ่งเครื่อง ปริมาตรของแก๊สจะถูกควบคุมปริมาตรด้วยกระบอกสูบก่อนทำการฉีดเข้าแม่พิมพ์ ถ้าใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันแต่ต่างขนาดของท่อแก๊สและสายต่อ ตัวแปรทั้งหมดต้องทำการหาค่าที่เหมาะสมต่อกระบวนการอีกครั้งหนึ่ง แสดงดังรูป 3.21

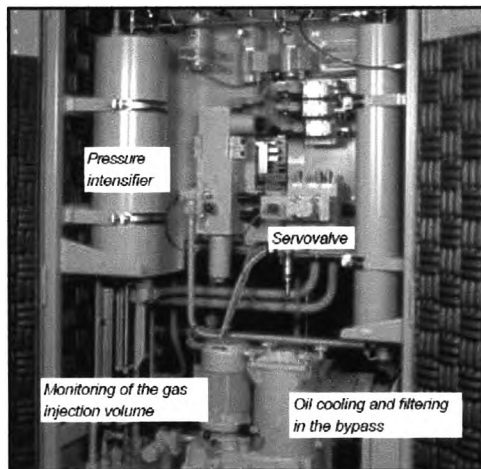

รูป 3.21 เครื่องมือควบคุมแรงดันโดยปริมาตร (Volume-Controlled) [13]

3.5.2.2) ระบบชุดสร้างความดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดนี้จะใช้กับกระบวนการควบคุมด้วยแรงดัน (Pressure-Controlled) แก๊สจะถูกสร้างจากเครื่องอัดแก๊ส (Compressor) และส่งต่อไปยังเครื่องควบคุมการฉีดโดยผ่านสายต่อและข้อต่อต่างๆที่ทนความดันสูง โดยเครื่องสร้างความดันสามารถสร้างความดันได้สูงถึง 500 บาร์ ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องและจำนวนของเครื่องสร้างความดันแสดงดังรูป 3.22

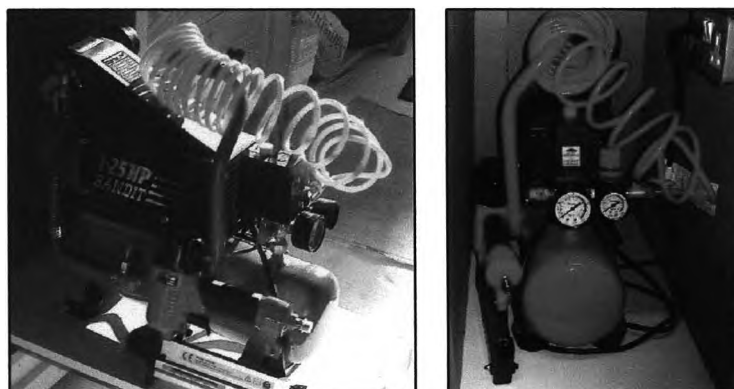

รูป 3.22 ชุดสร้างความดันแก๊ส (Compressor)

3.5.3) การควบคุมความดันแก๊ส

ระบบควบคุมความดันแก๊สประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หน่วยย่อย (Module) ที่ควบคุมความดันแก๊สและชุดควบคุมด้วยระบบมือถือ (Monomodule)

3.5.3.1) หน่วยย่อย (Module) ควบคุมความดันแก๊ส

หน้าที่ของหน่วยย่อยคือ ลดความดันของแก๊สให้ได้ค่าตามที่ต้องการ ก่อนการฉีดพลาสติก หลอมเข้าแม่พิมพ์ ในอดีตจะใช้วาล์วควบคุมเพื่อใช้ปรับความดันแก๊สที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันได้พัฒนามาใช้วาล์วควบคุมแบบจำกัดความดัน ซึ่งสามารถควบคุมแรงดันจากระยะทางไกลได้เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าและสะดวกกว่า โดยวาล์วจะทำการควบคุมแรงดันจนครบรอบกระบวนการทำงาน (Loop) แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ หน่วยย่อยควบคุมที่อยู่กับที่และหน่วยย่อยที่เคลื่อนที่ได้

3.5.3.1.1) หน่วยย่อยควบคุมที่อยู่กับที่

ชุดควบคุมความดันแก๊ส สามารถควบคุมแรงดันแก๊สได้ 5 ระดับในแต่ละหน่วยย่อยของการควบคุมซึ่งขึ้นอยู่กับเวลา, ความดันไฮดรอลิกและความดันในแม่พิมพ์เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งบนแม่พิมพ์ได้ แสดงดังรูป 3.23



รูป 3.23 หน่วยย่อยควบคุมความดันแก๊สที่อยู่กับที่ [14]

3.5.3.1.2) หน่วยย่อยควบคุมที่เคลื่อนที่ได้

หลักการงานจะเหมือนกับหน่วยควบคุมที่อยู่กับที่ แต่ได้เปรียบกรณีที่สามารถใช้ร่วมกับแม่พิมพ์ได้หลายชิ้นงาน แสดงดังรูป 3.24



รูป 3.24 หน่วยย่อยควบคุมความดันแก๊สที่เคลื่อนที่ได้ [14]

3.5.3.2) ชุดควบคุมด้วยระบบมือถือ

เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการป้อนข้อมูลสำหรับการฉีดแก๊สเช่น แรงดันแก๊ส, ความเร็วในการฉีด หรือเวลาในการพักแก๊สด้วยแรงดัน เป็นต้น แสดงดังรูป 3.25



รูป 3.25 ชุดควบคุมด้วยระบบมือถือ [14]

3.5.4) ชนิดของหัวฉีดแก๊ส (Gas Nozzle)


การเลือกใช้หัวฉีดแก๊สชนิดใด ขึ้นกับตำแหน่งการฉีดของแก๊สสามารถทำได้ 3 ทางดังนี้

- 1.) ผ่านหัวฉีดพลาสติกกลม (Nozzle Machine) ที่ติดอยู่กับกระบอฉีด
- 2.) ผ่านระบบช่องลำเลียงพลาสติกกลม (In-Runner)
- 3.) แก๊สเข้าสู่แม่พิมพ์โดยตรง

แต่ละแบบต้องการอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยลักษณะของชิ้นงานเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ ที่จะเลือกชนิดของหัวฉีดแก๊ส

3.5.4.1) ผ่านหัวฉีดพลาสติกทลอม (Nozzle Machine)


หัวฉีดแก๊สจะต่อเข้ากับเครื่องฉีดบริเวณหัวฉีดพลาสติกทลอม (Nozzle) แสดงดังรูป 3.26

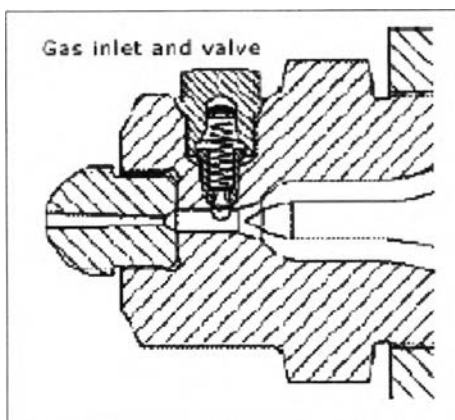

รูป 3.26 แสดงตำแหน่งการติดตั้งของหัวฉีดแก๊สบริเวณหัวฉีดพลาสติกทลอม [3]


ชนิด คือ โดยพลาสติกทลอมและแก๊สจะฉีดผ่านช่องทางวิ่ง (Gate) เดียวกัน หัวฉีดสามารถแบ่งได้เป็น 2

3.5.4.1.1) หัวฉีดแบบเปิด แสดงดังรูป 3.27

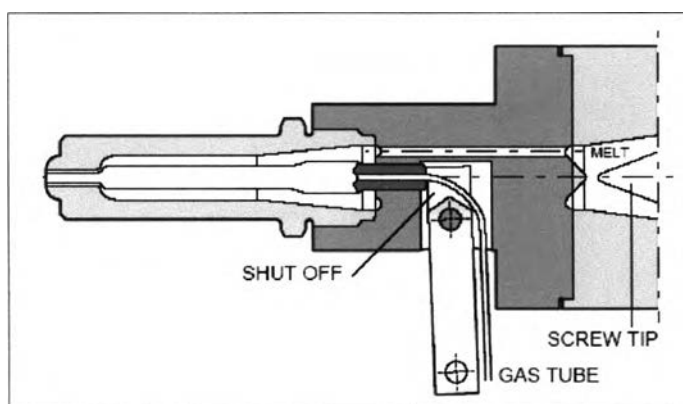


รูป 3.27 หัวฉีดแบบเปิด [11]

3.5.4.1.2) หัวฉีดแบบปิด แสดงดังรูป 3.28

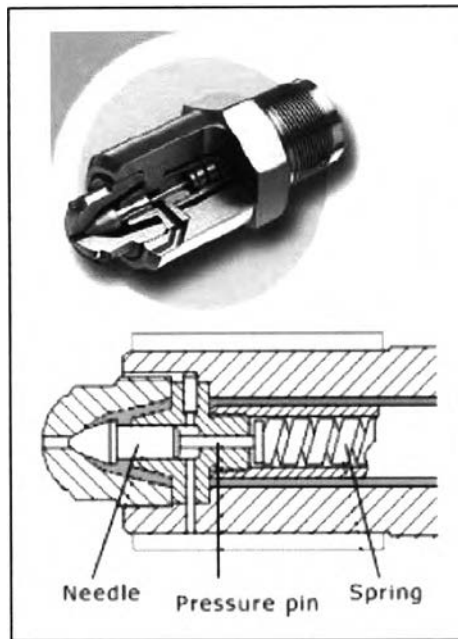

รูป 3.28 หัวฉีดแบบปิด [14]

หลังจากแก๊สฉีดเข้าไปจะเกิดช่องอากาศขึ้นตรงบริเวณสลัก (Sprue) ตลอดแนวจนถึงช่องทางวิ่ง (Gate) สำหรับวิธีการฉีดแบบนี้จะนิยมสำหรับฉีดชิ้นงานประเภทที่มีช่องกลวงยาวเพราะไม่มีต้นทุนของการปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์และสามารถใช้พลาสติกหลอมจำนวนเล็กน้อยในการปิดรูที่เกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานแสดงดังรูป 3.29 ความซับซ้อนของหัวฉีดแบบปิดจะสูงกว่าหัวฉีดแบบเปิด การไหลของพลาสติกหลอมจะหยุดฉีดเมื่อมีการฉีดแก๊สเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากกลไกที่ติดตั้งเพิ่มเติม หัวฉีดแบบปิดและหัวฉีดแบบเปิดจะมีลักษณะทางเรขาคณิตที่คล้ายกัน

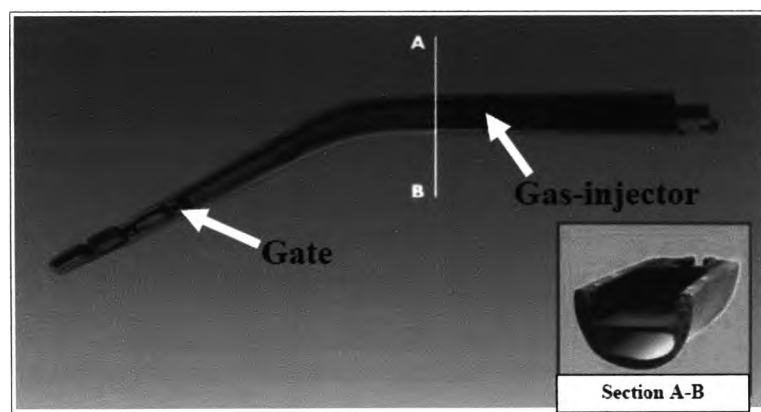

รูป 3.29 ลักษณะทางวิ่ง (Runner) ของกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย [15]

3.5.4.2) ผ่านระบบช่องลำเลียง (In-Runner) หรือเข้าสู่แม่พิมพ์โดยตรง


โดยแก๊สที่ถูกฉีดเข้าที่ตำแหน่งช่องลำเลียงหรือเข้าไปยังแม่พิมพ์โดยตรงจะเรียกเหมือนกันว่า “หัวฉีดแก๊สที่แม่พิมพ์ (Mold Nozzle) หรือหัวฉีดที่ติดอยู่กับแม่พิมพ์โดย Mold Nozzle สามารถแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

3.5.4.2.1) หัวฉีดเข้าแม่พิมพ์แบบอยู่นิ่ง

3.5.4.2.2) หัวฉีดเข้าแม่พิมพ์แบบหดตัวได้

หัวฉีดแบบอยู่นิ่งกับที่จะฝังอยู่ในแม่พิมพ์ในทิศทางเดียวกันกับทิศทางที่เปิดแม่พิมพ์ หัวฉีดมีขนาดเล็ก (3–5 mm.) และง่ายต่อการติดตั้ง

หัวฉีดแบบหดตัวได้จะนำมาใช้ในกรณีที่ต้องการฝังหัวฉีด ในทิศทางเดียวกับการเปิดแม่พิมพ์ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเหตุผลทางด้านการออกแบบ โดยหัวฉีดแบบนี้จะสามารถหดตัวกลับก่อนที่แม่พิมพ์จะปิดด้วยกลไกการออกแบบ (Mechanics) ดังนั้นการพักแก๊สด้วยความดันจะทำได้ดี ในกรณีที่แก๊สสามารถฉีดเข้าแม่พิมพ์ได้อย่างอิสระและสามารถควบคุมได้โดยใช้หน่วยย่อย (Module) เพื่อควบคุมแรงดันที่ใช้ในการฉีดแก๊ส แสดงดังรูป 3.30 แสดงตัวอย่างหัวฉีดแก๊ส (Gas Nozzle)

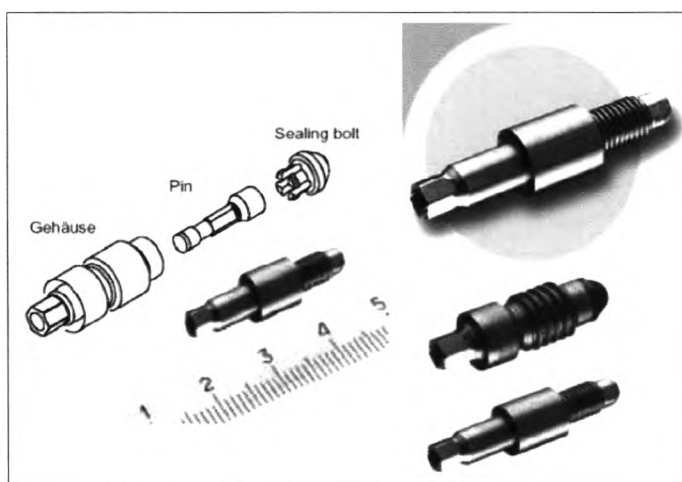

รูป 3.30 หัวฉีดที่ฉีดเข้าแม่พิมพ์แบบอยู่นิ่งสำหรับการฉีดผ่านก้านแยกไหลหรือเข้าแม่พิมพ์โดยตรง [14]

ข้อดีของทั้ง 2 ระบบนี้ที่เหนือกว่าการฉีดแก๊สผ่านหัวฉีดแก๊ส (Nozzle) คือ

- 1.) เนื่องจากสามารถฉีดพลาสติกหลอมและแก๊สได้หลายตำแหน่งดังนั้นสามารถหาจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นทางวิ่งของแก๊สได้
- 2.) หัวแก๊สสามารถทำการฉีดเข้าแม่พิมพ์ได้หลายหัว
- 3.) ช่องแก๊สภายในชิ้นงานสามารถควบคุมการไหลได้ง่าย

- 4.) การออกแบบชิ้นงานมีความหลากหลายมากขึ้น
- 5.) เพิ่มประสิทธิภาพของการขึ้นรูปเพราะว่าการฉีดแก๊สโดยผ่านหัวฉีด จะถูกควบคุมโดย หน่วยย่อยที่ควบคุมความดันแก๊สเพียงตัวเดียว

3.5.5) ชุดคังแก๊สออก

ก่อนที่ชิ้นงานจะถูกดันออกจากแม่พิมพ์ แก๊สจะถูกปล่อยออก การคังแก๊สออกนี้สามารถได้ 2 วิธีคือ

3.5.5.1) ปล่อยออกสู่บรรยากาศ

3.5.5.2) คังแก๊สกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำมาใช้ใหม่

โดยวิธีที่ 2 เป็นการลดต้นทุนได้สูงกว่า แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะสามารถคังแก๊สที่มีความบริสุทธิ์สูงพอลงมาใช้ได้หรือไม่ เพราะว่าแก๊สที่คังกลับมาจะประกอบไปด้วยแก๊สที่ระเหยได้ซึ่งมีสารชะลอการตีไฟ, สารเติมแต่งและสารอื่น ๆ ปะปนมาด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการนำแก๊สที่ระเหยได้ออกแล้วก็ตาม แต่ความบริสุทธิ์ของแก๊สก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอน

ผู้ผลิตจะไม่สามารถทราบได้ว่าจะขึ้นรูปชิ้นงานด้วยพลาสติกชนิดใด มีสารเติมแต่งชนิดใดบ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่ผู้ขายเครื่องฉีดแก๊สจึงไม่นำชุดคังแก๊สกลับมาขายร่วมด้วย ดังนั้นแก๊สที่จะปล่อยออกจึงมักปล่อยออกไปยังบรรยากาศ

3.5.6) ระบบช่องลำเลียงร้อน (Hot Runner)

วัตถุประสงค์หลักของการใช้ระบบช่องลำเลียงร้อนคือ ต้องการลดปริมาณพลาสติกหลอมที่เสีย (Scrap) ที่เกิดขึ้นหลังการขึ้นรูปชิ้นงาน ในกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย การใช้ระบบทางลำเลียงร้อนนั้นจำเป็นในแง่ของการศึกษาพฤติกรรมของแก๊สขณะฉีดเข้าไปในพลาสติกหลอม ถ้ามีระบบทางลำเลียงร้อนที่มีอุณหภูมิสูง การควบคุมการไหลของแก๊สจะทำได้ยากขึ้น เพียงแต่ความแตกต่างของลักษณะทางรูปทรงเรขาคณิตหรืออุณหภูมิของการไหล เพียงเล็กน้อยสามารถก่อให้เกิดการไหลของแก๊สที่ไม่เรียบในช่องทางไหลนั้นได้ ในการขึ้นรูปโดยใช้กระบวนการฉีดแบบใช้แก๊สช่วย การใช้ระบบทางลำเลียงร้อนนั้นจะทำให้เกิดการผสมกันระหว่างแก๊สและพลาสติกหลอมซึ่งก่อให้เกิดรอยประกายเงิน (Silver Mark) ขึ้นบนผิวชิ้นงาน และยังทำให้ปริมาณพลาสติกหลอมที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ไม่คงที่อีกด้วย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ระบบทางลำเลียงร้อนในกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

3.6) แก๊สที่ใช้สำหรับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

แก๊สไนโตรเจนเป็นแก๊สที่ใช้กันเป็นมาตรฐานสำหรับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย เพราะด้วยข้อดีหลายประการคือ มีสมบัติเฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมี, ราคาถูก, และหาได้ง่ายโดยทั่วไป แท้จริงแล้วแก๊สเฉื่อยชนิดอื่น

สามารถใช้ได้แต่ราคาอาจจะสูงกว่า ส่วนแก๊สออกซิเจนไม่ควรใช้เพราะอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) กับโพลิเมอร์ที่ใช้ในการขึ้นรูป สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยในการผลิต เป็นกระบวนการหลัก อาจเลือกใช้เครื่องสร้างไนโตรเจนซึ่งจะประหยัดกว่าในระยะยาว

3.7) พลาสติกที่จะใช้กับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

พลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกจะถูกใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย ดังตารางที่ 3.1 ซึ่งแสดงวัสดุที่เหมาะสมกับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย วัสดุที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเช่น โพลิโพรไพลีน (Polypropylene), ไนลอน (Nylon) และ โพลีบิวไทลีน เทเลฟทาเลต (Polybutylene terephthalate: PBT) จะมีข้อได้เปรียบเนื่องจากเป็นวัสดุที่การเปลี่ยนแปลงจุดหลอมเหลวเร็วและความหนืดต่ำ ซึ่งง่ายต่อการแทรกผ่านของแก๊ส

ตาราง 3.1 แสดงพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการ GAIM [10]

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	Polyethylene terephthalate (PET), glass-reinforced
Acrylonitrile butadiene styrene/polycarbonate (ABS/PC)	Modified polyphenylene ether or modified polyphenylene oxide (M-PPE or M-PPO)
Acetal	Polypropylene (glass and mineral grades)
Hi-Impact Polystyrene (HIIPS)	Polystyrene
Polyamide (nylon) (unfilled and glass-filled grades)	Polysulfone
Polybutylene terephthalate (PBT) (glass-reinforced grades)	Polyvinyl chloride (PVC)
Polycarbonate	Syndiotactic polystyrene (SPS)
Polyetherimide	
Polyethylene (HDPE)	

วัสดุที่เลือกใช้ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการใช้งาน เช่น ความแข็งแรง, การคงรูปที่อุณหภูมิสูงและความต้านทานต่อสารเคมี และจากการทดลองพบว่าเมื่อความหนืดของโพลิเมอร์มีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความหนาของโพลิเมอร์บริเวณที่มีแก๊สวิ่งผ่านมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการทดลองนี้สาธิตโดยบริษัท GE Plastics สำหรับวัสดุโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) และ PBT โดยความหนืดของโพลิเมอร์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามอุณหภูมิ การหลอมเหลวระหว่างกระบวนการฉีด ซึ่งก็คือเมื่ออุณหภูมิในการหลอมเหลวมีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าความหนืดมีค่าลดลงและความหนาของโพลิเมอร์บริเวณที่มีแก๊สวิ่งผ่านจะมีค่าลดลง โดยวัสดุที่ใช้อาจมีคุณสมบัติพิเศษสำหรับกระบวนการนี้

ส่วนกรณีของพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตคั้งนั้นจะสามารถใช้ร่วมกับ กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยได้ นั้น วัสดุพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตคั้งนั้นต้องมีการไหลแบบราบเรียบเท่านั้น (Laminar Flow) ถ้าเป็นการไหลแบบไม่ราบเรียบ (Turbulent Flow) ไม่แนะนำให้อาศัยเทคโนโลยีนี้ โดยทำการทดลองกับเครื่องจักรของบริษัท Battenfeld

โดยพื้นฐานวัสดุโพลีเมอร์หลอมเมื่อเข้าสู่แม่พิมพ์จะไหลแบบไม่ราบเรียบ (Non-Laminar Flow) ซึ่งเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างพลาสติกหลอมและผิวภายในของแม่พิมพ์ ด้วยเหตุนี้พลาสติกหลอมที่ไหลอยู่ทางด้านหน้า (Flow Front) จะไม่สามารถแพร่กระจายเข้าหาผิวของแม่พิมพ์ และเป็นบริเวณที่มีความดันต่ำ จากการที่บริเวณนี้มีความดันต่ำเมื่อมีแก๊สที่มีความดันสูงผ่านมา จึงไม่สามารถต้านทานการไหลของแก๊สได้ เป็นผลให้แก๊สสามารถผ่านพลาสติกหลอมไปได้

การทำงานของ Bettenfeld นั้นพลาสติกเทอร์โมเซตติงจะเป็นการไหลแบบไม่ราบเรียบ (Non-Laminar Flow) เป็นผลให้แก๊สไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นฟองอากาศ แต่จะวิ่งผ่านทะลุพลาสติกหลอมออกมา

พลาสติกเทอร์โมเซตติงที่นำมาทำการศึกษาคือ ฟีนอลฟลอมมาดีไฮด์ (Phenolformaldehyde), ยูเรีย ฟลอมมาดีไฮด์ (Urea Formaldehyde), เมลาไมด์ฟลอมมาดีไฮด์ (Melamine Formaldehyde), เมลาไมล์ ฟลีนอล ฟลอมมาดีไฮด์ (Melamine Phenol Formaldehyde), โพลีเอสเตอร์แบบไม่อิ่มตัว (Unsaturated Polyester) และ อีพ็อกซี (Epoxy)

โดยทั่วไปพบว่า เรซินที่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์จะแสดงการไหลแบบราบเรียบ (Laminar Flow) ซึ่งสามารถใช้ได้กับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย ในทางตรงกันข้ามถ้ามีส่วนผสมของสารอินทรีย์ เมื่อขณะไหลจะเกิดแรงเฉือนขึ้น เป็นผลให้ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย เพราะฉะนั้นเมื่อวางแผนที่จะใช้พลาสติกเทอร์โมเซตติงร่วมกับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย เพื่อให้สามารถแน่ใจว่าสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ แม่พิมพ์ความจะออกแบบง่ายๆ เพื่อใช้ในการทดลองฉีดก่อน ในการตรวจสอบการขึ้นรูปของชิ้นงานก่อน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

การใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย จะช่วยให้ชิ้นงานมีน้ำหนักลดลง, แรงดันในการฉีดชิ้นงานลดลง จากเหตุผลทั้งสองนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ แต่การใช้ร่วมกับพลาสติกเทอร์โมเซตติงต้องคำนึงถึงข้อจำกัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

3.8) ข้อดีและข้อเสียของกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย

ศักยภาพของกระบวนการนี้มีหลากหลายประการคือ

- 1.) ลดการขุดตัวหรือการหดตัวของชิ้นงานได้ดีมาก
- 2.) ลดความดันตกค้าง (Residual Pressure) ภายในชิ้นงาน
- 3.) ปรับปรุงความเสถียรของขนาดชิ้นงานให้สูงขึ้น
- 4.) เพิ่มความหลากหลายในการออกแบบชิ้นงาน
- 5.) ลดแรงยึดแม่พิมพ์
- 6.) ให้ชิ้นงานที่มีผิวที่สวยงาม
- 7.) เพิ่มความสามารถในการทำ Past integration

8.) ลดต้นทุนในแง่ของพลังงาน, เวลา, เรซินที่ใช้

ในทางตรงข้าม กระบวนการนี้ยังมีข้อเสียบ้างเช่นกัน ได้แก่

- 1.) ไม่สามารถนำไปผลิตชิ้นงานที่ลักษณะขวดหรือ ไม่อาจนำมาทดแทนกระบวนการเป่า (Blow molding)
- 2.) พลาสติกที่ใช้ถ้ามีค่าดัชนีการไหล (Melt Flow Index: MFI) สูงมากอาจไม่เหมาะสมเพราะ อาจเกิดการทะลุของพลาสติกหลอม (Melt front) ในขณะฉีดแก๊ส
- 3.) ถ้าพลาสติกที่ใช้มีความใสจะทำให้เห็นการแยกไหลคล้ายนิ้วมือ ภายในชิ้นงานซึ่งอาจทำให้ ความสวยงามของชิ้นงานลดลง ดังรูป 3.2
- 4.) หลังจากขึ้นรูปเสร็จจะมีรู จากการฉีดแก๊สเหลืออยู่อาจจำเป็นต้องมีการพ่นสีที่เกิดขึ้น
- 5.) อาจมีต้นทุนเพิ่มในแง่ของชุดฉีดแก๊ส, หัวฉีดแก๊สและค่าลิขสิทธิ์


3.9) ข้อจำกัดในการออกแบบ (Design Consideration)

การออกแบบชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมที่สุด ที่จะนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยจุดที่ให้ ความสำคัญมี 3 จุดคือ

- 1.) ตำแหน่งของช่องแก๊สที่เหมาะสมที่สุด
- 2.) ขนาดของช่องแก๊สที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
- 3.) โพลีเมอร์ที่ไหลเข้าแม่พิมพ์ต้องมีความสมดุล (Material Balance)

ตำแหน่งของช่องแก๊สภายในชิ้นงานจะสัมพันธ์กับตำแหน่งทั้งสองคือ ตำแหน่งทางเข้าของแก๊ส (Gas Nozzle) และตำแหน่งทางเข้าของพลาสติกหลอมในแม่พิมพ์ แก๊สจะไหลไปตามเส้นทางที่มีความต้านทานต่ำ นั่นคือ เส้นทางที่มีแรงดันต่ำที่สุดหรือที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด และชิ้นงานส่วนที่มีความหนามากกว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่า บริเวณส่วนที่บางกว่า จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เราสามารถบังคับให้แก๊สไหลไปในทิศทางที่ต้องการได้ โดยหลังจาก ฉีดพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ หลังจากนั้นฉีดแก๊สตามเข้าไป จากความแตกต่างของความดันเป็นผลให้แก๊ส สามารถสร้างช่องภายในชิ้นงาน และเมื่อยังคงแรงดันไว้ (Gas Holding) จนกระทั่งพลาสติกหลอมเกิดการแข็งตัว เมื่อนำแก๊สออกทำให้ช่องว่างขึ้น โดยที่พลาสติกหลอมไม่สามารถไหลมาแทนที่ได้ [15]

สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกข้อคือ ตำแหน่งทางวิ่งของช่องแก๊ส ไม่ควรมาบรรจบกัน (Close Loop Channel) ซึ่ง จะก่อให้เกิดปริมาณของพลาสติกหลอมที่ค้างอยู่ระหว่างช่องแก๊ส แสดงดังรูป 3.31

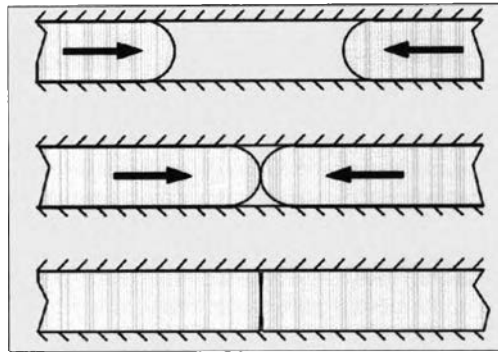


รูป 3.31 แสดงการไหลของพลาสติกหลอมที่มาบรรจบกัน (Weld line) [16]

ขนาดของช่องแก๊สเริ่มที่อัตราส่วนต่ำสุดเท่ากับ 2:1-2.5:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างขนาดของช่องแก๊สต่อขนาดของชิ้นงานที่ตำแหน่งที่เล็กที่สุด ในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหลของแก๊ส ส่วนอัตราส่วนสูงสุดขึ้นกับขนาดรูปร่างของชิ้นงานและตำแหน่งของช่องแก๊สภายในชิ้นงาน โดยรูปร่างของช่องแก๊สจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงเรขาคณิตของบริเวณที่แก๊สวิ่งผ่าน ดังรูปที่ 1.15 ซึ่งเป็นตัวอย่างของรูปทรงของช่องแก๊ส

ความไม่เหมาะสมของขนาดของช่องแก๊สก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น จากการใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย อาทิ พลาสติกหลอมด้านหน้าไม่แข็งตัว (Melt Front Freeze-Off), เกิดรอยนิ้วมือบนผนังส่วนที่บาง หรือแก๊สวิ่งผ่านทะลุพลาสติกหลอม

Freeze-Off เกิดขึ้นเมื่อแรงดันของแก๊สไม่เพียงพอที่จะดันพลาสติกหลอมให้เต็มแม่พิมพ์ได้ เพราะแรงดันแก๊สมีค่าน้อยกว่าแรงดันจากเครื่องฉีดพลาสติก (Conventional Injection) เมื่อแก๊สวิ่งในระยะทางที่ไกลผ่านไปยังส่วนที่มีความบาง มีผลให้แก๊สไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อีก

รอยนิ้วมือ (Gas Fingering) เกิดขึ้นเมื่อแรงดันของแก๊สต่ำ สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิในการหลอมเหลว และการฉีดแก๊สเข้าสู่ชิ้นงานต้องทำอย่างรวดเร็ว [17] แสดงดังรูป 3.32

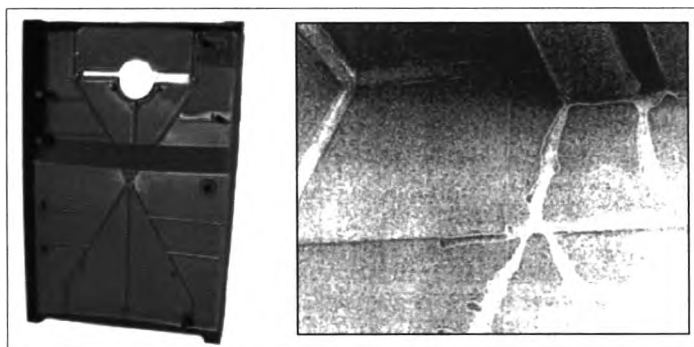


รูป 3.32 แสดงปรากฏการณ์แยกไหลคล้ายนิ้วมือ (Gas Fingering) [17]

Gas Blow-Out เกิดขึ้นเมื่อแก๊สที่ฉีดเข้าชิ้นงานแพร่ผ่านไปยังส่วนหน้าการไหลของพลาสติกหลอม (Flow Front) ซึ่งสาเหตุหลัก 2 ประการที่ทำให้เกิดการ Blow out คือ เมื่อปริมาณเนื้อพลาสติกหลอมที่ฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์มีปริมาณที่น้อยเกินไป และเมื่อฉีดแก๊สเข้าสู่ชิ้นงานก่อนเวลาที่เหมาะสม


การเติมพลาสติกหลอมเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องให้เกิดความสมดุลในการไหล (การไหลของพลาสติกหลอมให้เต็มแม่พิมพ์ในเวลาใกล้เคียงกันในแต่ละส่วน) จะพิจารณาเมื่อช่องทางวิ่งของแก๊สมีการเชื่อมต่อเข้าหากันหรือเมื่อช่องทางวิ่งของแก๊ส แยกออกเป็นหลายทางภายในชิ้นงาน ระหว่างที่แก๊สวิ่งผ่านทะลุพลาสติกหลอม แก๊สจะวิ่งเข้าไปแทนที่พลาสติกหลอมภายในชิ้นงานเกิดเป็นช่องว่างขึ้นภายใน ด้วยเหตุนี้เมื่อชิ้นงานนั้นมีการวิ่งของแก๊สหลายๆทางเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาความสมดุลในการเติมของพลาสติกหลอม ถ้าปริมาณแก๊สวิ่งผ่านในช่องทางหนึ่งมากจะมีผลต่อการไหลของแก๊สเข้าสู่ชิ้นงานในอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการปรับขนาดของช่องแก๊สให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานในแต่ละตำแหน่ง

การไหลผ่านบริเวณที่เป็นมุมของชิ้นงาน จำเป็นต้องทำการตรวจสอบพิจารณา เมื่อใช้ร่วมกับกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย เพื่อใช้ในการออกแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของมุม ซึ่งแก๊สจะวิ่งเลี้ยวไปในทิศทางของชิ้นงานแต่ละวิ่งในระยะทางที่สั้นที่สุด นั่นหมายความว่าแก๊สจะวิ่งเข้าหามุมด้านในของชิ้นงาน เป็นผลให้ความหนาของชิ้นงานบริเวณมุมไม่สม่ำเสมอ โดยบริเวณมุมด้านในจะมีความหนาน้อยกว่ามุมด้านนอกของชิ้นงาน [18] แสดงดังรูป 3.33

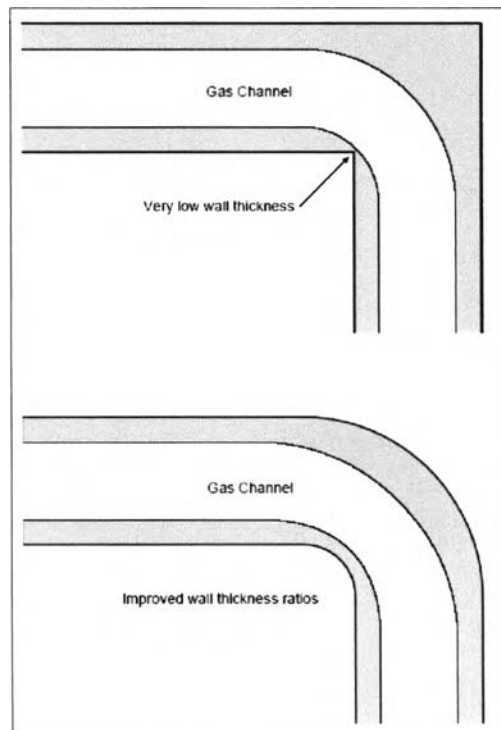

รูป 3.33 แสดงการไหลของแก๊สผ่านบริเวณมุมของชิ้นงาน [11]

ชิ้นงานสามารถเพิ่มความแข็งแรงและการคงรูปของชิ้นงานได้โดยการเพิ่มโครงค้ำ (Rib) ที่เป็นแบบทั่วไป หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงกระดูกสามารถทำได้ โดยการให้มีช่องการไหลของแก๊สอยู่ภายในบริเวณโครงค้ำ แสดงดังรูป 3.34

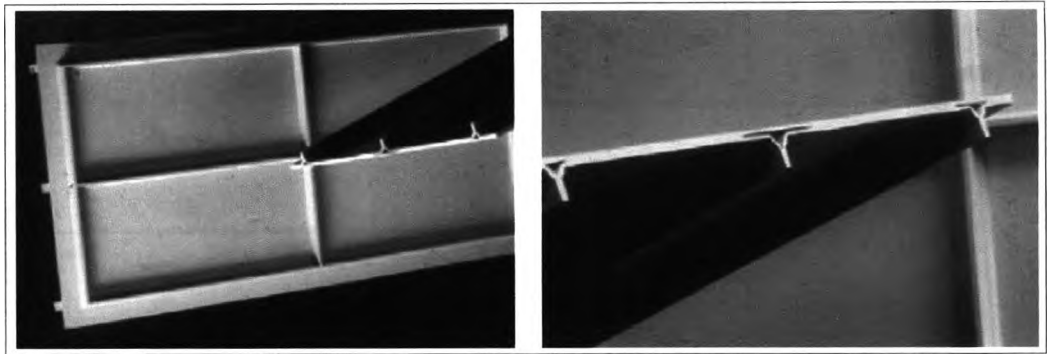

รูป 3.34 แสดงผลของการใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยที่บริเวณ โครงค้ำ [14]

ในกรณีที่โครงค้ำ (Rib) มีขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยได้ แต่เมื่อโครงค้ำมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น การนำเทคโนโลยีกระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยมาใช้จะมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อลดปัญหาจากคุณภาพของชิ้นงานหลังกระบวนการผลิตได้ (ผิวชิ้นงานอาจเกิดรอยขูดตัวของพลาสติกได้ (Sink Mark)) อีกทั้งสามารถลดต้นทุนการผลิตและนำหน้าชิ้นงานที่ลดลงตามลำดับ [19]

3.10) การประยุกต์ใช้งาน

การใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยในการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่ามีข้อดีมากมายทำให้ผู้ผลิตจึงเลือกใช้เทคนิคนี้เป็นจำนวนมาก โดยเทคนิคนี้ทำให้เกิดชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้น ชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีดโดยใช้แก๊สช่วยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

- 1.) ชิ้นงานรูปแท่ง (Rod-Shaped Part)
- 2.) ชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยม (Panel-Shaped Parts)
- 3.) ชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมโดยมีการเพิ่มความหนาของผนังเฉพาะตำแหน่ง (Panel-Shaped Parts with locally increased wall thickness)

3.10.1) ชิ้นงานรูปแท่ง

ชิ้นงานรูปแท่งหรือมักเป็นชิ้นงานที่มีช่องกลวงภายในชิ้นงานและมีความหนาของชิ้นงานสูง ตัวอย่างเช่น ท่อ, ค้ำจับ และกรอบต่างๆ แสดงดังรูป 3.35



รูป 3.35 แสดงตัวอย่างชิ้นงานรูปแท่ง [14]

โดยปกติชิ้นงานรูปทรงนี้มักทำการขึ้นรูปได้ง่ายเนื่องจากมีรูปทรงไม่ซับซ้อน ไม่มีส่วนที่เป็นผนังบางทำให้การเคลื่อนที่ของแก๊สดำเนินไปอย่างอิสระ ข้อดีของการใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย ในการผลิตชิ้นงานประเภทนี้คือ

- 1.) ลดเวลาในการหล่อเย็น (Cooling time) ได้ 50% ทำให้ช่วงเวลาในการขึ้นรูปชิ้นงานลดลง
- 2.) ประหยัดพลาสติกหลอมที่ใช้
- 3.) สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความหนาต่างๆ ได้ภายในการผลิตครั้งเดียว และปราศจากการยุบตัว (Sink Mark)
- 4.) ได้ชิ้นงานที่มีการโก่งงอตัว (Warpage) และความดันของช่องว่างในแม่พิมพ์ (Cavity Pressure) มีความสม่ำเสมอ
- 5.) สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนให้ลักษณะชิ้นเดียวเนื่องจากเป็นชิ้นเดียวจึงไม่มีรอยเชื่อมและมีความแข็งแรงสูง ในขณะที่การขึ้นรูปโดยการฉีดแบบเดิมต้องฉีดออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วจึงนำมาประกอบกัน

3.10.2) ชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยม



รูป 3.36 แสดงด้านล่างของโต๊ะที่ใช้ในสวน (Garden table) [14]

จากรูป 3.36 เป็นชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมโดยมีผนังบางที่ใช้เสริมแรงเป็นลักษณะโครงค้ำ (Rib) ที่ได้จากการขึ้นรูปจากการฉีดแบบเดิมโดยมีช่องแก๊สปรากฏอยู่ที่โครงค้ำ (Rib) โดยถ้าใช้การฉีดแบบเดิมจะมีความยุ่งยากจึงหันมาใช้เทคนิคนี้ด้วยเหตุผลคือ

1.) ต้องใช้แรงในการยึดแม่พิมพ์ (Clamp Force) สูงเนื่องจาก พื้นที่ผิวที่รองรับความดันมีขนาดใหญ่

2.) เนื่องจากมีความเค้นตกค้างในชิ้นงานสูง (Residual Stress) มักทำให้เกิดการโก่งงอ

3.) มักปรากฏการยุบตัวในจุดที่มีโพลิเมอร์เกิดการสะสมมาก

4.) ความแข็งแรงและความเสถียรของชิ้นงานมักถูกจำกัดจากอัตราการผลิต

3.10.3) ชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมโดยมีการเพิ่มความหนาของผนังเฉพาะตำแหน่ง

ชิ้นงานลักษณะนี้จะมีความหนาบางไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน ซึ่งเป็นปัญหาในการผลิตจากการฉีดขึ้นรูปแบบเดิมคือ จะเกิดการยุบตัว (Sink Mark) ซึ่งมักปรากฏในชิ้นงานที่มีความหนา ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้กระบวนการฉีดโดยใช้แก๊สช่วยซึ่งขั้นตอนการพักแก๊สด้วยแรงดัน (Holding) จะแก้ไขโดยการชดเชยการยุบตัวของชิ้นงานบริเวณที่มีความหนาสูง นอกจากนั้นยังมีข้อดีอื่นอีกเช่น

1.) ผลิตชิ้นงานที่มีความหนาเฉพาะตำแหน่งได้ภายในการผลิตครั้งเดียวและชิ้นงานปราศจากรอยเชื่อมต่อของแต่ละชั้นด้วย

2.) การออกแบบชิ้นงานสามารถออกแบบให้มีความซับซ้อนและได้ความแข็งแรงของชิ้นงานตามที่ต้องการ

ชิ้นงานชนิดนี้ยากที่จะออกแบบและขึ้นรูป เนื่องจากอาจเกิดการแพร่ของแก๊สเข้าสู่บริเวณที่เป็นผนังบาง อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์แยกไหลคล้ายนิ้วมือ (Fingering หรือ Finger Effect) ได้


3.11) การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน

ทั่วโลกนี้มีอยู่มากกว่า 50 บริษัท ที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดโดยใช้แก๊สช่วย ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมแต่ละชิ้นงานและกระบวนการผลิต

“External Gas-Assisted Injection Molding” ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการนำมาใช้ได้หลายปีแล้ว แต่เพิ่งจะมีความสำคัญในช่วงปัจจุบันนี้เองโดยบริษัท Battenfeld, Asahi, Incoc และ Gas Injection Limited ต่างกล่าวว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพผิวชิ้นงานที่สวยงาม


“External Gas Molding” ต่างจากเทคโนโลยีข้างต้น เพราะว่าเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปที่ส่วนคอร์ของแม่พิมพ์ (Core Mold) ซึ่งไม่ได้ฉีดเข้าไปในเนื้อพลาสติกหลอมที่อยู่ในแม่พิมพ์ ซึ่งแม่พิมพ์ชนิดนี้จะต้องฉีกตรงเส้นแบ่งส่วนชิ้นงาน (Parting Line) และบริเวณ Ejector pin เพื่อป้องกันแก๊สเล็ดลอดออกไป วิธีนี้ต้องสร้างชั้น

พลาสติกตรงข้ามส่วนที่ปิดผนึกทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะบางส่วนก็ได้เพื่อกักแก๊สเอาไว้ ความดันของแก๊สจะถูกควบคุมให้คงที่ เพื่อชดเชยเนื้อของชิ้นงานในระหว่างที่ชิ้นงานเริ่มเย็นตัวลง (Cooling) ในขณะที่แก๊สจะทำหน้าที่ดันหรือรองรับไม่ให้ชิ้นงานเกิดการยุบตัว (Sink Mark) และในขณะนั้นเองต้องมีการไล่แก๊สออก ซึ่งอาจจะออกไปได้หมดหรือเฉพาะบางส่วน โดยแรงดันแก๊สส่วนที่ยังคงเหลืออยู่จะช่วยให้การถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ทำได้ง่ายขึ้น [14] แสดงดังรูป 3.37

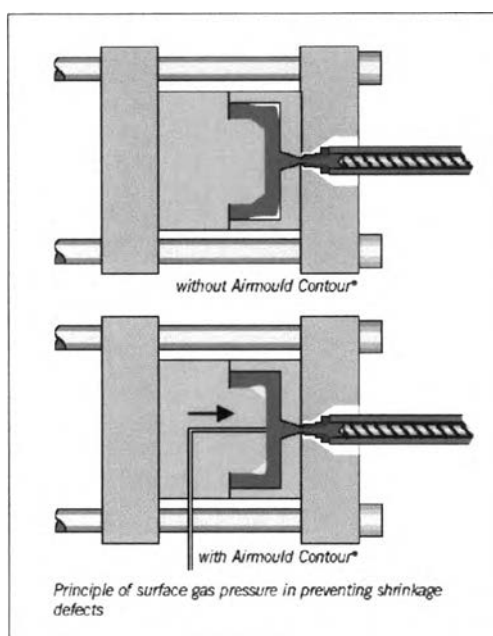

รูป 3.37 แสดงกระบวนการ External Gas Molding [14]

“Water Assist Injection Molding” ซึ่งกระบวนการนี้อยู่ภายใต้การพัฒนาของสถาบัน IKV (The Institute for Plastics Process in Germany) ในกระบวนการนำเย็นจะถูกฉีดเข้าไปในเนื้อพลาสติกหลอมเหลวและยังคงอยู่ในสถานะของของเหลว (Liquid Phase) ความดันของน้ำประมาณ 20 bar (290 psi) ซึ่งต้องใช้แรงดันฉีดถึง 150 bar (2176 psi) ในระหว่างการรักษาแรงดัน (Holding Phase) น้ำสามารถระบายออกจากชิ้นงานในขณะที่ยังคงอยู่ในแม่พิมพ์หรือจะระบายน้ำออกหลังจากที่นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์แล้วก็ได้ [20] แสดงดังรูป 3.38

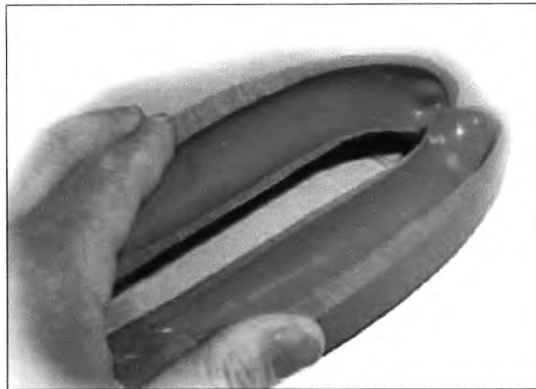

รูป 3.38 แสดงชิ้นงานจากกระบวนการฉีดโดยใช้น้ำช่วย [3]

“HELGA Process of Hefting” ใน HELGA process โดยใช่ของเหลวที่มีคุณสมบัติพิเศษฉีดเข้าไปใน nozzle ในขณะที่ resin กำลังฉีดอยู่ ซึ่งของเหลวนี้อาจทำให้กลายเป็นไอ เป็นผลให้เกิดแรงดันแก๊สขึ้นภายในช่องแก๊ส เมื่อชิ้นงานเย็นตัวลงความดันของแก๊สจะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปทรงของชิ้นงานและแก๊สยังคงกระจายตัวอยู่ภายในชิ้นงาน ของเหลวชนิดนี้จะไม่ควบแน่นและไม่จำเป็นต้องนำออกมาจากภายในชิ้นงาน ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ในงานที่เป็นแผ่นราบเรียบ (Flat Plate), ชิ้นงานที่บางมากๆ (thin wall) และ ชิ้นงานที่มีโครงค้ำ (Rib) แต่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะหน้าตัดเป็นแท่ง อย่างเช่น ชิ้นงานรูปทรงประเภทแท่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ข้อดีคือจะได้ผิวภายนอกของชิ้นงานที่เรียบกว่าทำให้ชิ้นงานดูมีมูลค่ามากขึ้น