

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต

จากการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ในบทที่ 3 พบว่า กระบวนการขึ้นรูปนั้นมีข้อบกพร่องด้านคุณภาพมากที่สุด ซึ่งปัจจัยหลักของปัญหาจากปัจจัยด้านคนหรือพนักงาน มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยในกระบวนการขึ้นรูปยางซึ่งเป็นกระบวนการตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมาทำการศึกษาจัดได้ว่าเป็นกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายก่อนที่จะนำไปตัดแต่ง ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สามารถสะท้อนและบ่งบอกถึงสาเหตุของของเสียที่มาจากกระบวนการบดผสม กระบวนการตัดยาง และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขึ้นรูปเองได้ด้วย นอกจากนั้นแล้ว กระบวนการขึ้นรูปยังเป็นกระบวนการที่พบของเสียมากที่สุดในกระบวนการผลิตด้วย ดังนั้น หากสามารถลดของเสียจากกระบวนการขึ้นรูปได้แล้ว ผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของของเสียก็สามารถที่จะนำไปสู่การลดของเสียในกระบวนการบดผสมและตัดยางได้ด้วยเช่นกัน

ในการดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงจำนวนของเสียในกระบวนการขึ้นรูปยางให้ลดน้อยลง ผู้วิจัยได้เสนอขั้นตอนและวิธีการในการปรับปรุงจำนวนของเสียดังต่อไปนี้

1. ทำการแสดงรายละเอียดของกระบวนการขึ้นรูปยาง เพื่อดูว่ามีจุดใดของกระบวนการขึ้นรูปอีกบ้างที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่
2. ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)
3. ทำการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

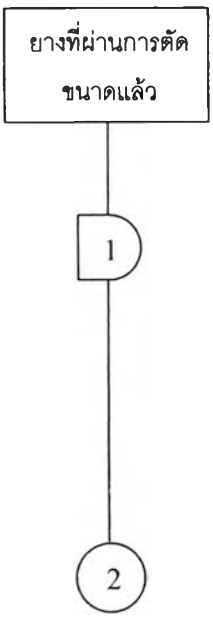
4.1 รายละเอียดของกระบวนการขึ้นรูปยาง

ในกระบวนการขึ้นรูปยางนั้น วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการนี้คือ ชิ้นยางดิบที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันตามลักษณะรูปแบบของแม่พิมพ์ และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการนี้คือ ชิ้นยางที่ผ่านการขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ ส่วนเครื่องจักรที่ใช้จำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องแบบฉีด (Injection Mould) และเครื่องแบบอัด (Compression Mould) โดยกระบวนการในการขึ้นรูปยางมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. พนักงานแผนกขึ้นรูปปรับใบกะงาน(รวม) และใบกะงาน(แยก) จากผู้ควบคุมงาน
2. พนักงานแผนกขึ้นรูปปรับตะกร้ายางดิบพร้อมใบเทียวยางดิบ
3. พนักงานทำการตรวจเช็คความพร้อมก่อนขึ้นรูปยาง ได้แก่
 - เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆมีการชำรุดเสียหายหรือไม่

- จำนวนแม่พิมพ์ สภาพแม่พิมพ์ มีการชำรุดเสียหายหรือไม่ โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์จากจำนวน Cavity ที่มากกว่า 60 % และตรวจเช็ค แม่พิมพ์ที่ติดตั้งประจำเครื่องตรงกับใบกะทำงานหรือไม่แล้วบันทึกลงในรายงาน
 - ขึ้นยางดิบ โดยพิจารณาว่าขึ้นยางดิบที่เตรียมผลิตมีจำนวนครบหรือไม่ ขึ้นยางดิบถูกต้องตามใบกะทำงานหรือไม่ ขึ้นยางดิบเมื่อนำขึ้นผลิตแล้วใช้ได้หรือไม่
4. พนักงานทำการตรวจเช็คเครื่องจักรที่ใช้ในระหว่างการขึ้นรูปว่ามีการชำรุดหรือเสียหายหรือไม่ พร้อมลงบันทึกการตรวจเช็คในใบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรระหว่างผลิตขึ้นรูปยาง
5. พนักงานทำการขึ้นรูปยาง โดยการขึ้นรูปยางแบ่งได้เป็น 2 ส่วนจำแนกตามลักษณะกระบวนการคือ
- 5.1 การขึ้นรูปยางโดยกระบวนการแบบฉีด (Injection Mould)
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบงานที่กำหนด
 - กำหนดอุณหภูมิที่เครื่อง
 - เปิดสวิตช์เพื่อดูยางดิบไปเก็บไว้ในห้องพักยางดิบ
 - เปิดสวิตช์เครื่องเพื่อเอาพิมพ์ลงมาทำความสะอาด และตรวจสอบสภาพพิมพ์ให้พร้อม
 - เปิดสวิตช์เครื่องไปตำแหน่ง AUTO แล้วเปิดสวิตช์ START เพื่ออัดพิมพ์ขึ้นประกบฝาพิมพ์
 - ตรวจสอบว่ายางดิบที่ไหลเข้าเครื่องมีการขาดช่วงหรือไม่โดยสังเกตจากสัญญาณเตือน
 - เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนด พนักงานใช้มือดึงชิ้นงานออกจากหลุมพิมพ์
- 5.2 การขึ้นรูปยางโดยกระบวนการแบบอัด (Compression Mould)
- ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบงานที่กำหนด
 - วัดอุณหภูมิตามที่กำหนด โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด
 - ทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนใส่ยางดิบ
 - วางยางดิบในหลุมแม่พิมพ์
 - ทำการโยกย้ายตามใบงานกำหนด
 - แคะชิ้นงาน
6. พนักงานตรวจสอบชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วและแยกชิ้นงานดีและชิ้นงานเสียออกจากกัน จากขั้นตอนทั้ง 6 ที่ได้กล่าวไปแล้วนำมาเขียนรายละเอียดเพื่อทำการวิเคราะห์แต่ละกระบวนการได้ดังตารางที่ 4.1


ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการรับใบงาน

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	<p>ยางที่อนุมัติให้ใช้ผลิตขึ้นรูป</p> <p>ยางที่ผ่านการอนุมัติให้ผลิตได้ จะถูกจัดเก็บในตะกร้าเพื่อรอการขึ้นรูป</p> <p>รับใบกะงาน(รวม) และใบกะงาน(แยก)</p>	<p>--</p> <p>ยางที่ถูกตัดและเก็บไว้นานเกินกว่า 72 ชั่วโมงแล้วอันเนื่องมาจากเครื่องจักรที่จะใช้ขึ้นรูปเสีย หรือแม่พิมพ์พังเสียหายรอการซ่อมแซม ทำให้ยางดังกล่าวหมดอายุการจัดเก็บซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดยางเสีย</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : ดูวันที่ตัดยางจากป้ายยางที่ติดกับตะกร้า</p> <p>--</p>

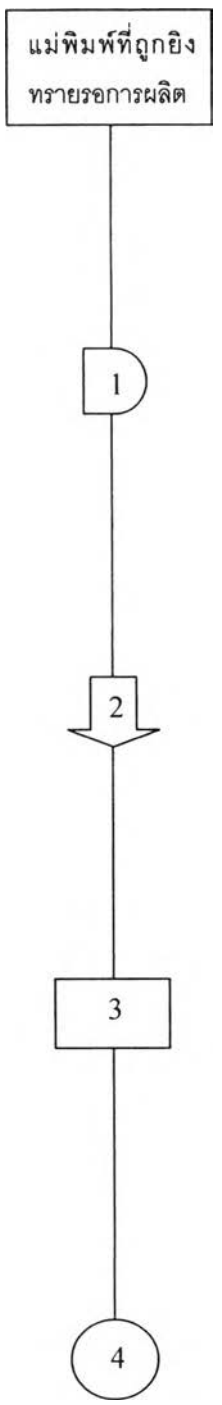
ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์กระบวนการรับตะกร้ายางดิบและป้าย TAG

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	<p>ลากตะกร้ายางดิบพร้อมป้ายใบเดี่ยวยางดิบและป้าย TAG จากแผนกตัดยางมายังเครื่องขึ้นรูป</p>	<p>พนักงานลากตะกร้ายางมาฉีดตะกร้าทำให้ขึ้นรูปยางผิดประเภทจึงทำให้เกิดยางเสีย</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : ดูประเภทยางจากป้ายยางที่ติดกับตะกร้า</p>

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 3.1 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต: อุปกรณ์การผลิต

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	<p>ตรวจสอบอุปกรณ์ในการผลิต ได้แก่ ไขควง, ถุงมือ, กรรไกร, อุปกรณ์การแกะยาง</p>	<p>ไม่มีมาตรฐานวิธีการตรวจสอบและไม่มี การลงบันทึกการใช้อุปกรณ์ในการผลิต</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : ใช้สายตา</p>

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 3.2 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต : แม่พิมพ์

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
 <p>แม่พิมพ์ที่ถูกยิงทรายรอการผลิต</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>พนักงานแผนกขึ้นพิมพ์จัดเตรียมพิมพ์ตามแผนการผลิตของแผนกวางแผน</p> <p>แม่พิมพ์ถูกจัดเก็บที่แผนกแม่พิมพ์</p> <p>เคลื่อนพิมพ์จากแผนกแม่พิมพ์มายังเครื่องขึ้นรูปโดยใช้รถเข็น</p> <p>ตรวจสอบแม่พิมพ์</p> <p>บันทึกผลการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์</p>	<p>---</p> <p>การจับเก็บที่ไม่ดีมีผลทำให้แม่พิมพ์สกปรก เป็นคราบ และสภาพภายนอกของพิมพ์เป็นสนิม การควบคุมในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>พนักงานมักจะเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์รุนแรงทำให้แม่พิมพ์เคลื่อน</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : ไม่มี</p> <p>พนักงานละเลยหรือเฉอเรอ ไม่ทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ทำให้ขึ้นรูปผิดผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกต้องตามใบสั่งผลิต</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : หมายเลขแม่พิมพ์และป้ายยางที่ติดมากับตะกร้ายาง</p> <p>---</p>



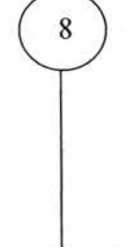
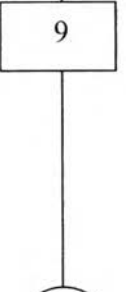
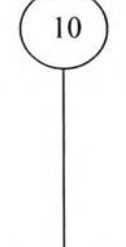
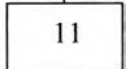
ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 3.3 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต : ขึ้นยางดิบ

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
1	ตรวจสอบชั้นยางดิบ	พนักงานละเลยไม่ทำการตรวจสอบยางดิบทำให้ชั้นรูป ผิดปกติทันที ไม่ถูกต้องตามใบสั่งผลิต การควบคุมในปัจจุบัน : ป้ายข้างที่ติดมากับตะกร้ายาง

 
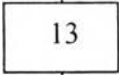
 
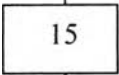
 
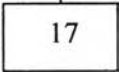
ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต : เครื่องจักร

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
1	ตรวจสอบระดับน้ำมัน ไฮดรอลิกส์	พนักงานละเลยการตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกส์ การควบคุมในปัจจุบัน : พนักงานใช้การฟังเสียง เครื่องจักร ถ้าเครื่องจักรมีเสียงดังกว่าปกติแสดง ว่า น้ำมันกำลังจะหมด
2	บันทึกผลการ ตรวจสอบ	---
3	ตรวจสอบอุณหภูมิ เครื่องจักร	พนักงานละเลยการวัดอุณหภูมิที่เครื่องจักร การควบคุมในปัจจุบัน : ใบบันทึกการตรวจเช็ค เครื่องจักร
4	บันทึกผลการ ตรวจสอบ	---
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำมัน	พนักงานละเลยการตรวจสอบแรงดันน้ำมันเมื่อ เครื่องจักรเสียแล้วจึงเรียกแผนกซ่อมบำรุงมาซ่อม การควบคุมในปัจจุบัน : ใบบันทึกการตรวจเช็ค เครื่องจักร


ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต : เครื่องจักร (ต่อ)

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	<p>บันทึกผลการตรวจสอบ</p>	---
	<p>ตรวจสอบนาฬิกาจับเวลา/ เสียงสัญญาณ</p>	<p>พนักงานไม่ได้ตรวจสอบนาฬิกาจับเวลาจริงทำให้ไม่ทราบเวลาที่ใช้นั้นมีความถูกต้องเที่ยงตรงหรือไม่ และเสียงสัญญาณส่วนใหญ่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : ใบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักร</p>
	<p>บันทึกผลการตรวจสอบ</p>	---
	<p>ตรวจสอบรอยรั่วของน้ำมันไฮดรอลิกส์</p>	---
	<p>บันทึกผลการตรวจสอบ</p>	---
	<p>ตรวจสอบการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชั้นความร้อน</p>	<p>มีการตรวจสอบเพียงว่าชั้นไฟสามารถขึ้นและลงได้หรือไม่แต่ไม่มีการตรวจสอบว่าชั้นไฟมีการโก่งตัวหรือไม่ซึ่งจะมีผลทำให้ยางมีความหนา-บางไม่เท่ากันทำให้เกิดยางเสียได้</p> <p>การควบคุมในปัจจุบัน : ไม่มี</p>

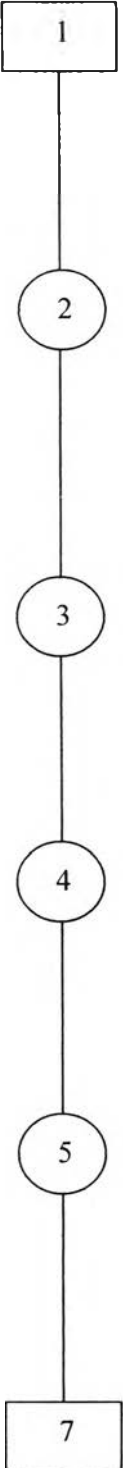
ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 3.4 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต : เครื่องจักร (ต่อ)

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	บันทึกผลการตรวจสอบ	---
	ตรวจสอบสวิตช์ควบคุม	---
	บันทึกผลการตรวจสอบ	---
	ตรวจสอบน็อตยึด อุปกรณ์ต่างๆ	---
	บันทึกผลการตรวจสอบ	---
	ตรวจสอบความสะอาด บริเวณเครื่องจักร	มีการทำความสะอาดหลังจากเลิกงาน การควบคุมในปัจจุบัน : ไม่มีการบันทึก


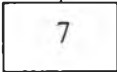
 


ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์กระบวนการตรวจเช็คระหว่างขึ้นรูป

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
 <pre> graph TD 1[1] --- 2((2)) 2 --- 3[3] 3 --- 4((4)) </pre>	<p>ตรวจเช็คอุณหภูมิที่แม่พิมพ์</p> <p>บันทึกค่าอุณหภูมิ</p> <p>เช็คเวลาในการผลิต</p> <p>บันทึกค่าเวลา</p>	<p>พนักงานละเอียดการตรวจวัดอุณหภูมิแม่พิมพ์ทำให้บางครั้งอุณหภูมิสูงเกินไปส่งผลให้ชิ้นงานใหม่ การควบคุมในปัจจุบัน : ใช้ใบบันทึกการตรวจเช็คระหว่างขึ้นรูป</p> <p>พนักงานละเอียดการตรวจวัดเวลาในการขึ้นรูปทำให้ยางสุดตัวไม่เต็มที่ อย่างเป็นคราบขาว และความแข็งไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด การควบคุมในปัจจุบัน : ใช้ใบบันทึกการตรวจเช็คระหว่างขึ้นรูป</p>

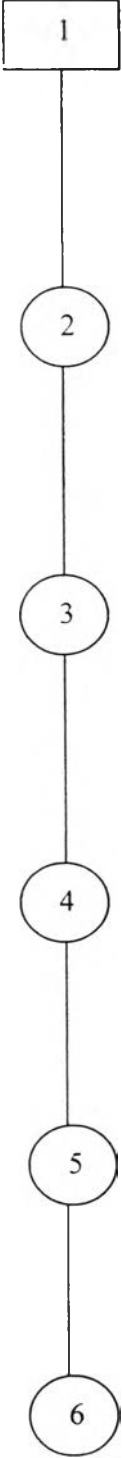
ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 5.1 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปยาง : เครื่องฉีด

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
 <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>7</p>	<p>ตรวจสอบแม่พิมพ์ให้ตรงกับใบงานที่กำหนด</p> <p>กำหนดอุณหภูมิในการขึ้นรูปที่เครื่อง</p> <p>กำหนดเวลาในการขึ้นรูป</p> <p>ตั้งระบบการโยกย้ายตามที่ WI กำหนด</p> <p>เปิดสวิตช์เพื่อดูดยางดิบไปเก็บไว้ในห้องพักยางดิบของเครื่องฉีด</p> <p>ตรวจเช็คดูว่ายางดิบที่ไหลเข้าไปในเครื่องมีการขาดช่วงหรือไม่</p>	<p>---</p> <p>หากตั้งค่าอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่ WI กำหนดจะทำให้ยางเสีย ซึ่งได้แก่ ยางไหม้ ยางเกิดคราบขาว ยางไม่สุกตัว ซึ่งโดยปกติพนักงานจะตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงกว่าที่ WI กำหนดเพื่อเร่งการผลิต</p> <p>หากตั้งค่าเวลาในการขึ้นรูปน้อยกว่าที่ WI กำหนดจะทำให้ยางเสีย ยางไม่สุกตัว ซึ่งโดยปกติพนักงานจะตั้งค่าเวลาในการขึ้นรูปน้อยกว่าที่ WI กำหนดเพื่อเร่งการผลิต</p> <p>พนักงานมักที่ตั้งจำนวนการโยกย้ายน้อยกว่าที่ WI กำหนดไว้ซึ่งจะทำให้ยางย่น</p> <p>---</p> <p>---</p>

 
 
 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 5.1 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปยาง : เครื่องฉีด (ต่อ)

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	<p>เปิดสวิตช์เครื่องเพื่อเอาพิมพ์ลงมาทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ให้พร้อม</p>	<p>หากพนักงานละเลยการทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์จะทำให้เมื่อทำการขึ้นรูปที่เกี่ยวข้องไปเกิดเศษซึ่งติดที่ชิ้นงาน และจะทำให้ยางสกปรก</p>
	<p>เปิดสวิตช์ AUTO แล้วเปิดสวิตช์ START เพื่ออัดพิมพ์ขึ้นประกบฝาพิมพ์</p>	<p>---</p>
	<p>รอเวลายางสุกตัว</p>	<p>---</p>
	<p>แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์</p>	<p>ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีกระบวนการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานในWI ทำให้พนักงานแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ผิดวิธี และไม่ระวังซึ่งมีผลทำให้ชิ้นงานฉีกและแตก</p>
	<p>นำชิ้นงานใส่ตะกร้า</p>	<p>บางผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นคู่ เช่น ที่หักเท้ารถจักรยานยนต์ที่ต้องแยกชิ้นงานข้างซ้ายและขวา คนละตะกร้ากันพบว่าพนักงานมักจะใส่ชิ้นงานสลับตะกร้ากัน</p>

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 5.2 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปยาง : เครื่องอัด

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	<p>พนักงานทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ให้ตรงตามใบงาน</p> <p>วัดอุณหภูมิตาม WI กำหนด</p> <p>ตั้งเวลาตาม WI กำหนด</p> <p>ทำการโยกย้าย</p> <p>ทำความสะอาดแม่พิมพ์</p> <p>(วางเหล็ก) ในหลุมแม่พิมพ์</p>	<p>---</p> <p>หากตั้งค่าอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่ WI กำหนดจะทำให้ยางเสีย ซึ่งได้แก่ ยางใหม่ ยางเกิดคราบขาว ยางไม่สุกตัว ซึ่งโดยปกติพนักงานจะตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงกว่าที่ WI กำหนดเพื่อเร่งการผลิต</p> <p>หากตั้งค่าเวลาในการขึ้นรูปน้อยกว่าที่ WI กำหนดจะทำให้ยางเสีย ยางไม่สุกตัว ซึ่งโดยปกติพนักงานจะตั้งค่าเวลาในการขึ้นรูปน้อยกว่าที่ WI กำหนดเพื่อเร่งการผลิต</p> <p>พนักงานมักจะตั้งจำนวนการโยกย้ายน้อยกว่าที่ WI กำหนดไว้ซึ่งจะทำให้ยางย่น</p> <p>หากพนักงานละเลยการทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์จะทำให้เมื่อทำการขึ้นรูปเทียวกัดไปเกิดเศษขี้ยางติดที่ชิ้นงาน และจะทำให้ยางสกปรก</p> <p>หากพนักงานวางเหล็กไม่ถูกต้องตรงจุดที่กำหนดจะมีผลทำให้เหล็กเบี้ยวและชิ้นงานก็จะเสียรูปทรง</p>

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 5.2 การวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปยาง : เครื่องอัด (ต่อ)

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
	วางยางดิบในหลุมแม่พิมพ์	หากวางยางดิบไม่ตรงในหลุมแม่พิมพ์จะทำให้ยางไม่เต็มและทำให้ยางมีความหนาบางไม่เท่ากัน
	ปิดฝาแล้วเลื่อนแม่พิมพ์ไว้กึ่งกลางชั้นความร้อน	หากพนักงานเลื่อนแม่พิมพ์ไม่อยู่ตรงกึ่งกลางชั้นความร้อนแล้วมีผลทำให้ยางมีการสุกตัวไม่เท่ากันทุก CAVITY ยางมีความหนา-บางกว่ามาตรฐาน และยางจะไม่เต็ม
	รอเวลายางสุกตัว	---
	แกะชิ้นงาน	ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการระบุวิธีแกะที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานในWI ทำให้พนักงานแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ผิดวิธี และไม่ระวังซึ่งมีผลทำให้ชิ้นงานฉีกและแตก
	นำชิ้นงานใส่ตะกร้า	---

ตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนที่ 6. การวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนของกิจกรรม	ความหมาย	การวิเคราะห์
1	ตรวจสอบคัดแยกชิ้นงาน	พนักงานมักจะละเลยการตรวจสอบชิ้นงานทำให้ชิ้นงานหลุดไปยังแผนกถัดไปและลูกค้า

จากตารางที่ 4.1 แสดงขั้นตอนต่างๆในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งพบว่ายังมีหลายจุดปฏิบัติงานที่ควรปรับปรุง โดยผู้วิจัยได้นำเทคนิคทางวิศวกรรมคุณภาพมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องในกระบวนการ ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นข้อบกพร่องที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูป โดยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบนั้นจะอ้างอิงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการในตารางที่ 4.1

4.2 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูป

ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูปอย่างทั้งแบบที่ใช้เครื่องอัตโนมัติและผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหน่วยงานละ 1 ท่าน ซึ่งได้แก่ หัวหน้าแผนกขึ้นรูปช่าง หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ควบคุมคุณภาพ) หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์ หัวหน้าแผนกตัดยาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อมาทำการประเมินค่าความเสี่ยง(Risk Assessment)ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขึ้นรูปร่วมกัน ซึ่งผลของการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางที่ 4.2 โดยค่าที่ใช้ในการประเมินความรุนแรง (Severity - S) ความถี่ในการเกิด (Occurrence - O) และการตรวจจับข้อบกพร่องได้ (Detection - D) อ้างอิงจากตารางในบทที่ 2

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขึ้นรูป

ลำดับที่	ขั้นตอนในกระบวนการขึ้นรูป	ความเสี่ยง
1	รับใบงาน	ต่ำ
2	รับตะกร้ายางดิบและป้ายTag	ต่ำ
3	ตรวจเช็คความพร้อมก่อนผลิต	ปานกลาง
4	ตรวจเช็คระหว่างการขึ้นรูป	ปานกลาง
5	การขึ้นรูปชิ้นงาน	สูง
6	การตรวจสอบคุณภาพ	สูง

จากผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการดังตารางที่ 4.2 พบว่าจะต้องนำเอากระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพซึ่ง 2 กระบวนการนี้มีความเสี่ยงสูงมาทำการ

วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบซึ่งแสดงดังตารางที่ 4.3 โดยอ้างอิงค่าความรุนแรง ค่าโอกาสในการเกิด และค่าความสามารถในการตรวจจับอ้างอิงจากรายการที่ 2.1 ตารางที่ 2.2 และ ตารางที่ 2.3

หมายเหตุ

1.การใส่ค่าตัวเลขแสดงโอกาสในการเกิดสาเหตุของข้อบกพร่อง ในงานวิจัยนี้ยังมิได้ดำเนินการเก็บค่าตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง แต่เป็นการประเมินค่าตัวเลขจากประสบการณ์หรือความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญทั้งพนักงานหน้างาน หัวหน้ากะขึ้นรูปและหัวหน้าแผนกต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในการให้ค่าตัวเลขแสดงโอกาสในการเกิดสาเหตุนั้นได้พิจารณาควบคู่ไปกับการตอบใบรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-Conform Product Report: NCR) ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่นำมาแก้ไขทั้ง 10 รายการเพื่อเป็นการพิจารณาค่าสถิติของสาเหตุในการเกิดข้อบกพร่องเบื้องต้นควบคู่ไปกับตารางที่ 2.2 เช่น ในการตอบใบรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้นจะระบุจำนวนผลิตภัณฑ์เสียและสาเหตุของชิ้นงานเสีย ซึ่งในภาคผนวกจะแสดงตัวอย่างการตอบใบรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 12196-KFM-9000 จากการรวบรวมใบรายงานของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 รายการเพื่อนำมาคำนวณสัดส่วนผลิตภัณฑ์เสียจากสาเหตุต่างๆโดยเทียบกับปริมาณการผลิต โดยปัญหาในการเก็บสถิติค่าโอกาสในการเกิดจะกล่าวในข้อจำกัดของงานวิจัยในบทที่ 6 ต่อไป

2.ในการใส่ค่าความรุนแรง (S) ค่าโอกาสในการเกิด (O) และค่าความสามารถในการตรวจจับ (O) แต่ละค่านั้นจะใช้หลักเกณฑ์ค่าฐานนิยม (Mode) ที่ได้จากการให้คะแนนของหัวหน้าแผนกต่างๆ ทั้ง 6 คน

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูป

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ																		
ชื่อผลิตภัณฑ์ _____		ผู้รับผิดชอบกระบวนการ _____		หัวหน้าแผนกขึ้นรูป _____		ผู้จัดทำ _____		นางสาวทิพากร วรรณาม _____		หมายเลข FMEA PD3 – 05 - 001								
หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____		วันเดือนปี (เสร็จครั้งแรก) _____		15 มีนาคม 2548		วันเดือนปี (ทบทวนล่าสุด) _____		21 เมษายน 2548		หน้า 1 ในจำนวน 12 หน้า								
ชื่อเครื่องจักร _____		เครื่องขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ _____		หมายเลขเครื่องจักร _____		คณะทำงาน _____		สำเร็จ, รจเรจ, สายชล, _____		เอกณรงค์, ศิริพร, สมบัติ, น้ำผึ้ง								
กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ ของข้อบกพร่อง	O	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ							
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S	O	D	R P N			
5.1.2 และ 5.2.2																		
การกำหนด	อุณหภูมิเครื่องจักร	ทำให้ยางเกิดคราบ	8	พนักงานปรับตั้ง	9	ไม่มีการควบคุม	10	720	-ให้การอบรมแก่	สำเร็จ,สายชล	- Training	8	6	4	192			
อุณหภูมิของ	ไม่เป็นไปตามที่	ไหม้และยางไม่		อุณหภูมิสูงกว่าที่					พนักงานด้าน	น้ำผึ้ง	- จัดทำ Check sheet							
เครื่องจักร	คู่มือปฏิบัติงาน	ถูกต้อง ย่น		คู่มือปฏิบัติงาน					วิธีปฏิบัติงาน	30 กค 48	ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ							
	กำหนดไว้	ผลิตภัณฑ์ไม่		กำหนดไว้					- สุ่มตรวจสอบ		เครื่องจักร							
		สามารถใช้งานได้							อุณหภูมิของเครื่อง									
		เนื่องจากสูญเสีย																
		หน้าที่หลักและ		แผ่นยึดเตอร์ของ	7	ใบบันทึกการ	8	448	สอบเทียบและ	เอกณรงค์	จัดทำ Check sheet การ	8	5	4	160			
		ผลิตภัณฑ์ทั้ง		เครื่องจักรเสีย		ตรวจ			ตรวจเช็คตัววัด	30 กค 48	สอบเทียบตัววัดอุณหภูมิ							
		100% ต้องถูก				เช็คเครื่องจักร			อุณหภูมิของ									
		ทำลาย							เครื่องจักร									
				สายไฟขาด	7	ไม่มีการควบคุม	10	560	ปฏิบัติตามข้อ	เอกณรงค์	ทำ PM Planและแก้ไข PM	8	5	6	240			
									กำหนดของ PM	30 กค 48	Check Sheet, กำหนดรอบ							
											เวลาการเปลี่ยนสายไฟ							
ระดับคะแนน		S: Severity	1-10	O : Occurrence	1-10	D: Detector	1-10		RPN = S x O x D									

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูป (ต่อ)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ												หมายเลข FMEA PD3 - 05 - 001							
ชื่อผลิตภัณฑ์		ผู้รับผิดชอบกระบวนการ		หัวหน้าแผนกขึ้นรูป		ผู้จัดทำ		นางสาวทิพากร วงษ์นาม			หมายเลข FMEA PD3 - 05 - 001								
หมายเลขผลิตภัณฑ์		วันเดือนปี (เสร็จครั้งแรก)		15 มีนาคม 2548		วันเดือนปี (ทบทวนล่าสุด)		21 เมษายน 2548			หน้า 4 ในจำนวน 12 หน้า								
ชื่อเครื่องจักร		เครื่องขึ้นรูปแบบอัด		หมายเลขเครื่องจักร							คณะทำงาน สำเร็จ, รจเรจ, สายชล, เอกณรงค์, ศิริพร, สมบัติ, น้ำผึ้ง								
กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ ของข้อบกพร่อง	O	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ								
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S	O	D	R P N				
5.1.7 และ 5.2.5																			
ทำความสะอาด	ไม่มีการทำความสะอาด	ชิ้นงานสกปรกและ	8	พนักงานไม่ทราบดีวิธี	6	ไม่มีการควบคุม	10	480	-ปรับปรุงคู่มือ	สำเร็จ,สายชล	- เพิ่มวิธีการทำความสะอาด	8	5	7	280				
แม่พิมพ์	สะอาดแม่พิมพ์/ ไม่ได้ฉีดไล่ลม	มีขี้ยางติดที่ชิ้นงาน		ทำความสะอาด					ปฏิบัติงาน	น้ำผึ้ง	สะอาดแม่พิมพ์โดยใช้								
									-อบรมพนักงาน	30 กค 48	สายลมเป่าขี้ยางที่แม่พิมพ์								
											- Training								
	ไม่ได้ฉีดซิลิโคนที่	ผลิตภัณฑ์ไม่ลามาารถ	8	ไม่มีการระบุวิธีการ	10	ไม่มีการควบคุม	10	800	-ปรับปรุงคู่มือ	สำเร็จ,สายชล	- เพิ่มวิธีการฉีดซิลิโคนใน	8	6	7	336				
	แม่พิมพ์/ฉีดซิลิโคน	ใช้งานได้เนื่องจาก		ฉีดซิลิโคนในคู่มือ					ปฏิบัติงาน	30 กค 48	คู่มือปฏิบัติงาน								
	มากขึ้นเรื่อยๆ	สูญเสียหน้าที่หลัก		ปฏิบัติงาน															
	ยางไม่ไหลตัว	และผลิตภัณฑ์ทั้ง																	
	ยางไม่เต็ม	100% ต้องถูกทำลาย		ไม่มีการอบรมวิธีการ	9	ไม่มีการควบคุม	10	720	-อบรมพนักงาน	สำเร็จ,สายชล	-อบรมพนักงานเพิ่มใน	8	4	7	224				
	ยางเป็นแผล			ปฏิบัติงานแก้พวง.							น้ำผึ้ง	ส่วนของกาฉีดซิลิโคน							
											30 กค 48	และบันทึกในแบบบันทึก							
												การอบรม							
ระดับคะแนน		S: Severity	1-10	O: Occurrence	1-10	D: Detector	1-10	RPN = S x O x D											

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูป (ต่อ)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ																		
ชื่อผลิตภัณฑ์ _____ ผู้รับผิดชอบกระบวนการ _____ หัวหน้าแผนกขึ้นรูป _____ ผู้จัดทำ _____ นางสาวทิพากร วงษ์นาม										หมายเลข FMEA PD3 - 05 - 001								
หมายเลขผลิตภัณฑ์ _____ วันเดือนปี (เสร็จครั้งแรก) 15 มีนาคม 2548 วันเดือนปี (ทบทวนล่าสุด) 21 เมษายน 2548										หน้า 6 ในจำนวน 12 หน้า								
ชื่อเครื่องจักร เครื่องขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ หมายเลขเครื่องจักร _____										คณะทำงาน สำเร็จ, รจเรจ, สายชล, เอกณรงค์, ศิริพร, สมบัติ, น้ำผึ้ง								
กระบวนการ หน้าที่ การทำงาน	ลักษณะ ข้อบกพร่อง	ผลกระทบ ของข้อบกพร่อง	S	สาเหตุ ของข้อบกพร่อง	O	การควบคุม กระบวนการ ในปัจจุบัน	D	R P N	ปฏิบัติการ เสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ /วันเสร็จสิ้น	ผลการปฏิบัติ							
											ปฏิบัติการ ที่ได้ดำเนินการ	S	O	D	R P N			
5.1.9 และ 5.2.10																		
แกะชิ้นงานออก	แกะชิ้นงานโดยไม่	ชิ้นงานลบกปรก	7	ไม่มีวิธีการที่เป็น	7	ไม่มีการควบคุม	10	490	แก้ไขคู่มือปฏิบัติ	สำเร็จ	เพิ่มเติมหัวข้อการถอดถุง	7	5	7	245			
จากแม่พิมพ์	เปลี่ยนถุงมือ	ผลิตภัณฑ์นำไปใช้งาน		มาตรฐานระบุไว้ใน					งาน	30 กค 48	มือก่อนแกะชิ้นงาน							
		แต่สมรรถนะลดลง		คู่มือปฏิบัติงาน														
		ยางลูกตัวไม่เต็มที่จน																
		ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ																
		มาก		พนักงานไม่ได้รับ	9	ใบบันทึกการฝึก	5	315	แก้ไขใบบันทึก	น้ำผึ้ง สายชล	ปรับปรุงและติดตาม	7	4	4	112			
				การอบรมก่อนการ		อบรมพนักงานใหม่			การฝึกอบรม	สำเร็จ	การฝึกอบรมพนักงานให้							
				ปฏิบัติงานจริง					พนักงานใหม่	30 กค 48	มีการอบรมอย่างครบถ้วน							
				พนักงานเร่งผลิตจึง	9	ไม่มีการควบคุม	10	630	ทำป้ายช่วยเตือน	ลูกกบ	จัดทำป้าย "ระวัง! อย่านิม	7	6	8	336			
				ละเลยการเปลี่ยน						30 กค 48	ถอดถุงมือ							
				ถุงมือ														
ระดับคะแนน		S: Severity	1-10	O : Occurrence	1-10	D: Detector	1-10	RPN = S x O x D										

จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูปดังแสดงในตารางที่ 4.3 ผู้วิจัยได้ทำการเลือกปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขโดยพิจารณาจากค่า RPN ที่มีค่ามากกว่า 100 พบว่าทุกกระบวนการมีข้อบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทั้งสิ้น โดยตารางที่ 4.4 จะสรุปสาเหตุของข้อบกพร่อง ในแต่ละกระบวนการโดยเรียงลำดับค่า RPN จากค่ามากไปยังค่าน้อย จะพบว่า มีปัญหาที่ต้องดำเนินการปรับปรุงจำนวนทั้งสิ้น 22 ปัญหาแต่เนื่องจากในปัญหาที่ 22 มีความเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนการผลิตผู้วิจัยจึงได้ละเว้นการปรับปรุงปัญหานี้จึงดำเนินการแก้ไขเพียง 21 ปัญหาแรกเท่านั้น

ตารางที่ 4.4 แสดงค่า RPN ของปัญหาแต่ละสาเหตุก่อนการปรับปรุงเรียงตามลำดับมากไปน้อย

ลำดับที่	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุ	RPN
1	ทำความสะอาดแม่พิมพ์	ไม่ได้ฉีดซิลิโคนที่แม่พิมพ์/ฉีดซิลิโคนมากน้อยเกินไป	ไม่มีการระบุวิธีการฉีดซิลิโคนในคู่มือปฏิบัติงาน	800
2	ทำความสะอาดแม่พิมพ์	ไม่ได้ฉีดซิลิโคนที่แม่พิมพ์/ฉีดซิลิโคนมากน้อยเกินไป	ไม่มีการอบรมวิธีการปฏิบัติงานแก่พนักงาน	720
3	การกำหนดอุณหภูมิของเครื่องจักร	อุณหภูมิเครื่องจักรไม่เป็นไปตามที่คู่มือปฏิบัติงานกำหนดไว้	พนักงานปรับตั้งอุณหภูมิสูงกว่าที่คู่มือปฏิบัติงานกำหนดไว้	720
4	ตั้งระบบการโยกย้าย	ตั้งจำนวนการโยกย้ายน้อย/มากกว่าที่ WI กำหนด	พนักงานตั้งจำนวนการโยกย้ายน้อยกว่า WI กำหนด	720
5	แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์	แกะชิ้นงานและเปิดแม่พิมพ์ไม่ถูกวิธี	พนักงานแกะชิ้นงานโดยไม่ระวัง	720
6	วางยางดิบในช่องแม่พิมพ์	วางยางดิบไม่ถูกวิธีในช่องแม่พิมพ์	คู่มือปฏิบัติงานไม่ชัดเจน	640
7	แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์	แกะชิ้นงานและเปิด แม่พิมพ์ไม่ถูกวิธี	อุปกรณ์ที่ใช้ในการ แกะชิ้นงานยังไม่มีมาตรฐาน	640
8	กำหนดเวลาในการขึ้นรูป	เวลาในการขึ้นรูปไม่เป็นไปตามที่ WI กำหนด	พนักงานปรับตั้ง เวลาในการขึ้นรูปน้อยกว่าที่ WI กำหนด	630
9	แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์	แกะชิ้นงานโดยไม่เปลี่ยนถุงมือ	พนักงานเร่งผลิตจึงละเลยการเปลี่ยนถุงมือ	630
10	การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นยาง	ไม่ได้ตรวจสอบชิ้นงาน	พนักงานไม่มีมาตรฐานการตัดสินใจของชิ้นงานที่ไม่ดี	630
11	การกำหนดอุณหภูมิของเครื่องจักร	อุณหภูมิเครื่องจักรไม่เป็นไปตามที่คู่มือปฏิบัติงานกำหนดไว้	สายไฟขาด	560
12	แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์	แกะชิ้นงานโดยไม่เปลี่ยนถุงมือ	ไม่มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน	490

ตารางที่ 4.4 แสดงค่า RPN ของปัญหาแต่ละสาเหตุก่อนการปรับปรุงเรียงตามลำดับมากไปน้อย(ต่อ)

ลำดับที่	กระบวนการ	ข้อบกพร่อง	สาเหตุ	RPN
13	วางเหล็กในช่องแม่พิมพ์	วางเหล็กไม่ถูกต้องตรงจุด	พนักงานไม่ทราบวิธีวางเหล็ก	480
14	ทำความสะอาดแม่พิมพ์	ไม่มีการทำความสะอาดแม่พิมพ์/ไม่ได้ฉีดไล่ลม	พนักงานไม่ทราบวิธีทำความสะอาด	480
15	การกำหนดอุณหภูมิของเครื่องจักร	อุณหภูมิเครื่องจักรไม่เป็นไปตามที่คู่มือปฏิบัติงานกำหนดไว้	แผ่นฮิตเตอร์ของเครื่องจักรเสีย	448
16	ตั้งระบบการโยกย้าย	ตั้งจำนวนการโยกย้ายน้อย/มากกว่าที่ WI กำหนด	แรงดันเครื่องจักรไม่เพียงพอ	448
17	วางยางดิบในช่องแม่พิมพ์	วางยางดิบไม่ถูกวิธีในช่องแม่พิมพ์	ยางดิบที่นำมาจาก แผ่นกัตตยงมีขนาดไม่เท่ากัน	384
18	วางยางดิบในช่องแม่พิมพ์	เดิมยาง	ยางดิบที่นำมาจากแผ่นกัตตยงบางชิ้นมีขนาดเล็ก	336
19	นำชิ้นงานใส่ตะกร้า	ใส่ชิ้นงานสลับตะกร้า	ตะกร้าที่ใช้ใส่ชิ้นงานเป็นสีเดียวกัน	320
20	แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์	แกะชิ้นงานโดยไม่เปลี่ยนถุงมือ	พนักงานไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงานจริง	315
21	กำหนดเวลาในการขึ้นรูป	เวลาในการขึ้นรูปไม่เป็นไปตามที่ WI กำหนด	Timer ของเครื่องจักรไม่ถูกต้องแม่นยำ	280
22	ปิดฝาแม่พิมพ์แล้วเลื่อนไว้ที่กึ่งกลางชั้นความร้อน	แม่พิมพ์ไม่อยู่ตรงกลาง ชั้นความร้อน	พนักงานดันแม่พิมพ์ไม่อยู่ตรงกึ่งกลางชั้นความร้อน	N/A

4.3 การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของเสียจากกระบวนการขึ้นรูป

จากตารางที่ 4.4 ซึ่งแสดงค่า RPN ทั้งหมดจากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบจะพบว่าสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหลายๆ ส่วนได้แก่ การปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานกำหนดไว้ เครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์ วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน และวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขึ้นรูปไม่สมบูรณ์ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยใช้เทคนิคทางด้าน IE ดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมพนักงาน
2. การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานในการทำงาน
3. การกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานในการตรวจสอบ
4. การทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Preventive Maintenance)

1. การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมพนักงาน

จากตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ จะพบว่าเกือบทุกข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ล้วนมีสาเหตุจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานแทบทั้งสิ้น สาเหตุของผลิตภัณฑ์บกพร่องที่มาจาก การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของพนักงานจัดได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากประเด็นหนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขสาเหตุต่างๆ ผู้วิจัยพบว่า แม้ว่าผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญได้ทำการแก้ไขสาเหตุเรื่องเครื่องจักรและวิธีการไปแล้วแต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในวิธีการทำงาน ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งบางครั้งปัญหาจากการที่พนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีก็มีผลทำให้เครื่องจักร และอุปกรณ์การทำงานชำรุด เสียหายได้ ซึ่งปัญหาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดนี้ก็มีผลกลับมาสู่ผลิตภัณฑ์บกพร่องอีกเช่นเดิม

การฝึกอบรม(Training) โดยทั่วไปของโรงงานตัวอย่างมีขั้นตอนดังนี้

1. แผนกบุคคลทำการเก็บรวบรวมความต้องการในการฝึกอบรมโดยการสำรวจและใช้แบบสอบถามเพื่อดูว่ามีภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข ปรับปรุง ด้วยการฝึกอบรม พฤติกรรมประเภทใดบ้างที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ ทศนคติ หรือประสบการณ์ ซึ่งการรวบรวมความต้องการในการฝึกอบรมจะปฏิบัติเมื่อ

1.1 มีการประชุม หรือเป็นนโยบายของผู้บริหารออกมาให้จัดให้มีการฝึกอบรม

1.2 พนักงานมีความต้องการฝึกอบรมในเรื่องที่ตนยังไม่มีความรู้ หรือ ยังไม่ชำนาญ ซึ่งหัวข้อการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นหัวข้อที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเอง

2. แผนกบุคคลทำการสรุปหัวข้อสำหรับการฝึกอบรมและจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยใช้แบบฟอร์ม แผนการฝึกอบรม

3. แผนกบุคคลนำแผนการฝึกอบรมประจำปี เสนอแก่ผู้บริหารเพื่อขอการอนุมัติ

4. หลังจากแผนการฝึกอบรมได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว แผนกบุคคลจะทำการจัดทำแผนการฝึกอบรมของแต่ละแผนก

5. แผนกบุคคลแจกจ่ายแผนการฝึกอบรมแก่หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง โดยระยะเวลาที่ใช้ ผู้ฝึกอบรม และสถานที่ในการฝึกอบรม เป็นต้น

6. จัดให้มีการฝึกอบรมตามแผนที่ได้วางไว้

7. แผนกบุคคลและหัวหน้าแผนกต่างๆ ทำการประเมินผลการฝึกอบรมและสรุปผลการฝึกอบรมโดยใช้แบบฟอร์มใบประเมินผลการสอนงาน

8. แผนกบุคคลจัดทำการบินที่การฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนเพื่อจัดเก็บเป็นบันทึกของหัวหน้าและแสดงผลให้พนักงานใหม่ทราบโดยใช้แบบฟอร์มบันทึกการสอนงาน

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เน้นการปรับปรุงแก้ไขไปที่การฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ทำการ (On the Job Training) เป็นหลักซึ่งเป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานจริง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม โดยจำกัดเฉพาะงานที่จะต้องทำจริงเท่านั้น ส่วนการฝึกอบรมนอกสถานที่ทำงาน (Off the Job Training) จะยังไม่รวมในงานวิจัยนี้ เนื่องจากทางโรงงานตัวอย่างมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการเชิญวิทยากรจากข้างนอกมาอบรมหรือการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอก ประกอบกับจากแผนการฝึกอบรมประจำปีผู้วิจัยพบว่ามีส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการอบรมเฉพาะหัวหน้างานเท่านั้น แต่จากการวิเคราะห์ปัญหาผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าประเด็นที่สำคัญของปัญหาด้านการฝึกอบรมเกิดจากพนักงานผู้ปฏิบัติหน้างานจริงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่น เมื่อพนักงานเริ่มทำงานในระยะแรกได้รับการอบรมให้ผลิตผลิตภัณฑ์ A แต่ในภายหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ผลิตผลิตภัณฑ์ B ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้วิจัยพบว่า พนักงานหลายคนไม่ได้รับการฝึกอบรมในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตผลิตภัณฑ์ ทำให้พนักงานต้องเรียนรู้งานด้วยตนเองจนทำให้เกิดการสร้างวิธีการทำงานด้วยตนเองซึ่งมีผลทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จากขั้นตอนการฝึกอบรมที่ได้กล่าวไปแล้ว จึงสรุปว่ายังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงอีก 2 ประเด็นได้แก่

- 1.1 การประเมินผลการฝึกอบรมยังไม่มี ความชัดเจนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานหน้างานจริงมีเพียงการประเมินผลทางด้านข้อมูลที่เป็นเอกสารเท่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม และระยะเวลาประเมินผลงานดังนั้นผู้วิจัยจึงเพิ่มหัวข้อในการประเมินผลด้านการปฏิบัติงานจริง กำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมและระยะเวลาในการประเมินผลทุก 2 สัปดาห์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- 1.2 ไม่มีควบคุมการฝึกอบรมพนักงานและไม่มีการดำเนินการติดตามผลงานเมื่อพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้มีการลงบันทึกการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการการปรับปรุงเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน โดยเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมได้แก่

1. แบบบันทึกการสอนงาน On the Job Training (ตารางที่ 4.3)
2. แบบประเมินการสอนงาน (ตารางที่ 4.4)

ตารางที่ 4.6 แสดงแบบประเมินการสอนงานพนักงาน

ใบประเมินผลการสอนงาน		หัวข้อ		
		วันที่ _____	ถึงวันที่ _____	
ชื่อผู้เข้ารับการสอนงาน		ตำแหน่ง	หน่วยงาน	
ชื่อผู้อบรม		ตำแหน่ง	หน่วยงาน	
ลำดับที่	รายละเอียดของหัวข้อที่ใช้ในการอบรม	ระดับความรู้	หมายเหตุ	
			สอนหน้างาน	สอนเอกสาร

ระดับความรู้ ความหมาย
น้อย มีความรู้ ความเข้าใจค่อนข้างน้อยต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติม
ปานกลาง มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่แต่ต้องคอยให้คำแนะนำ
ดี มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง
ดีมาก มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่จนสามารถแก้ไขปัญหาได้

สรุปผลการสอนงาน

ผ่าน เนื่องจาก _____

ไม่ผ่าน เนื่องจาก _____

ลงชื่อผู้รับการสอนงาน _____

ลงชื่อผู้อนุมัติ _____

วันที่ _____

วันที่ _____

2. การปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน

จากตารางที่ 4.3 ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการขึ้นรูปจะพบว่าหลายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการขึ้นรูปมีสาเหตุมาจากหลายส่วนด้วยกัน เช่น สาเหตุด้านขนาดวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งมาจากกระบวนการตัดยางซึ่งดำเนินการก่อนการขึ้นรูป สาเหตุด้านวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นรูปเอง หรือสาเหตุเรื่องการละเลยการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มาตรฐานการทำงานที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน ไม่สื่อให้เห็นวิธีการทำงานที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนทำให้พนักงานไม่สามารถใช้เอกสารในการทำงานได้จริง หรือบางขั้นตอนของการทำงานยังไม่มีมาตรฐานใดๆเลย ดังนั้นผู้วิจัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจึงได้ทำการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยในการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานนั้นผู้วิจัยได้แบ่งการปรับปรุงออกเป็น 2 ส่วนตามกระบวนการผลิตได้แก่

2.1 การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการทำงานก่อนกระบวนการขึ้นรูป

2.2 การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการทำงานภายในกระบวนการขึ้นรูป

ซึ่งรายละเอียดของการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานในแต่ละส่วนจะอธิบายเป็นลำดับดังต่อไปนี้

2.1 การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการทำงานก่อนกระบวนการขึ้นรูป

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงานนี้ผู้วิจัยพบว่ามีช่องว่างของกระบวนการทำงานระหว่าง 2 แผนกซึ่งได้แก่ แผนกตัดยาง และแผนกทดสอบคุณภาพของยาง (Lab Test) โดยจากการพิจารณาที่ขั้นตอนกระบวนการทำงาน (Work Procedure) ในหัวข้อ 3.5 ที่ได้กล่าวในบทที่ 3 ไปแล้วนั้นผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนของการอัดแผ่นยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพทั่วไปของเนื้อยางว่ายางนั้นมีสารเจือปนหรือไม่ ยางนั้นมีการพองตัวหรือไม่ ในขั้นตอนนี้พนักงานที่ทำการอัดแผ่นยางใช้ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวโดยมิได้มีการควบคุมและปรับค่าอุณหภูมิของแม่พิมพ์และเวลาของเครื่องจักรให้เป็นไปตามผลการทดสอบคุณภาพจากห้องแลป (Lab) มีผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินคุณภาพยางผสมและการอนุมัติก่อนการนำไปขึ้นรูปจริงประกอบกับแผนกทดสอบคุณภาพยางปฏิบัติงานล่าช้าจึงไม่สามารถสรุปผลการทดสอบคุณภาพยางก่อนการขึ้นรูปจริงได้ กระบวนการอัดแผ่นยางจึงยิ่งมีความสำคัญมากในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยางดิบก่อนนำไปขึ้นรูปดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดทำมาตรฐานของการอัดแผ่นยาง โดยการกำหนดค่าพารามิเตอร์มาตรฐานของการอัดแผ่นยางในแต่ละประเภท ซึ่งได้แก่อุณหภูมิแม่พิมพ์ เวลาที่ใช้อบ และจำนวนการโยกย้ายให้เป็นไปตามผลการทดสอบคุณภาพจากห้องแลปซึ่งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานการสุกดตัวของยางประเภทต่างๆ แสดงได้ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าพารามิเตอร์มาตรฐานในการอัดแผ่นยางแต่ละประเภท

ลำดับที่	ประเภทยาง	อุณหภูมิแม่พิมพ์ (°C)	เวลาอบ (Min.)	การโยกย้าย (ครั้ง)
1	NR40	160 ± 10	3-4	2-3
2	NR40/RIM-8	160 ± 10	3-4	2-3
3	NR40/RIM-10	160 ± 10	3-4	2-3
4	NR45/HG	160 ± 10	2-3	2-3
5	NR50/RIM-2	160 ± 10	2-3	2-3
6	NR50/RC	160 ± 10	2-3	2-3
7	NR50/HG	160 ± 10	2-4	2-3
8	NR60/HG	160 ± 10	2-3	2-3
9	NR60/MALA	160 ± 10	3-4	2-3
10	NR65/GST	160 ± 10	3	2-3
11	NR80	160 ± 10	2-3	2-3
12	NR55/RC	160 ± 10	2-3	2-3
13	NBR30	160 ± 10	3-4	2-3
14	NBR50/HG	160 ± 10	3-4	2-3
15	NBR60/HG	160 ± 10	3-4	2-3
16	NBR70/1	160 ± 10	3-4	2-3
17	NBR70/HG	160 ± 10	4	2-3
18	NBR80	160 ± 10	2-3	2-3
19	NBR/PVC50	160 ± 10	4-5	2-3
20	PVC75	160 ± 10	4-5	2-3
21	CR40	160 ± 10	12-14	2-3
22	CR50	160 ± 10	10-12	2-3
23	CR70	160 ± 10	10-12	2-3
24	CR80	160 ± 10	10-12	2-3
25	CR60/126	160 ± 10	9-11	2-3

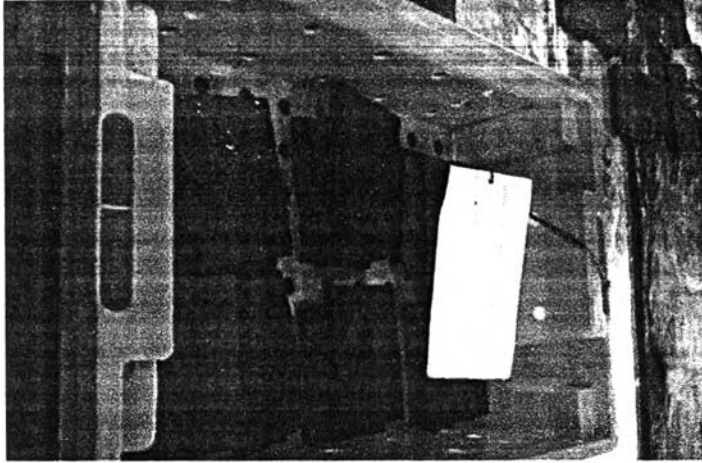
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าพารามิเตอร์มาตรฐานในการอัดแผ่นยางแต่ละประเภท (ต่อ)

ลำดับที่	ประเภทยาง	อุณหภูมิแม่พิมพ์ (°C)	เวลาอบ (Min.)	การโยกย้าย (ครั้ง)
26	EPDM30	160 ± 10	7-9	2-3
27	EPDM40/1	160 ± 10	6-8	2-3
28	EPDM40/2	160 ± 10	7-9	2-3
29	EPDM50	160 ± 10	7-8	2-3
30	EPDM50/GC	160 ± 10	4-5	2-3
31	EPDM55/ET	160 ± 10	5-7	2-3
32	EPDM60	160 ± 10	6-8	2-3
33	EPDM60/HG	160 ± 10	7-8	2-3
34	EPDM70	160 ± 10	6-7	2-3
35	EPDM80	160 ± 10	5-7	2-3
36	ACRYLIC60	160 ± 10	10-14	2-3

นอกเหนือจากประเด็นด้านค่าพารามิเตอร์มาตรฐานแล้วอีกประเด็นหนึ่งของการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการทำงานก่อนกระบวนการขึ้นรูปคือ ยางเมื่อผ่านกระบวนการตัดแล้วจะต้องรีย่นำไปขึ้นรูปภายใน 72 ชั่วโมงแต่บางครั้งยางที่ถูกตัดแล้วและรอการขึ้นรูปไม่สามารถนำไปขึ้นรูปภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น พนักงานขึ้นรูปลางาน ยางดิบที่ตัดมามีจำนวนมากกว่าที่แผนการผลิตกำหนด เครื่องจักรเสียหาย/ชำรุดหรือแม่พิมพ์ชำรุดต้องนำไปซ่อมแซม ทำให้ไม่สามารถนำยางนั้นขึ้นผลิตได้ตามวันที่วางแผนเอาไว้ และจากแผนภาพกางปลาในบทที่ 3 จะพบว่าสาเหตุหนึ่งของยางเสียในกระบวนการขึ้นรูปมาจากยางดิบที่คุณภาพด้อยลงแล้ว ผู้วิจัยจึงได้สำรวจสภาพการทำงานในปัจจุบันของแผนกตัดยางพบว่า ยังไม่มีการควบคุมคุณภาพของยางดิบประเภทดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มเติมในส่วนของการอนุมัติการขึ้นรูปของยางที่มีอายุเกิน 72 ชั่วโมงและกำหนดมาตรการการดำเนินการผลิตสำหรับยางดังกล่าวไว้ดังนี้

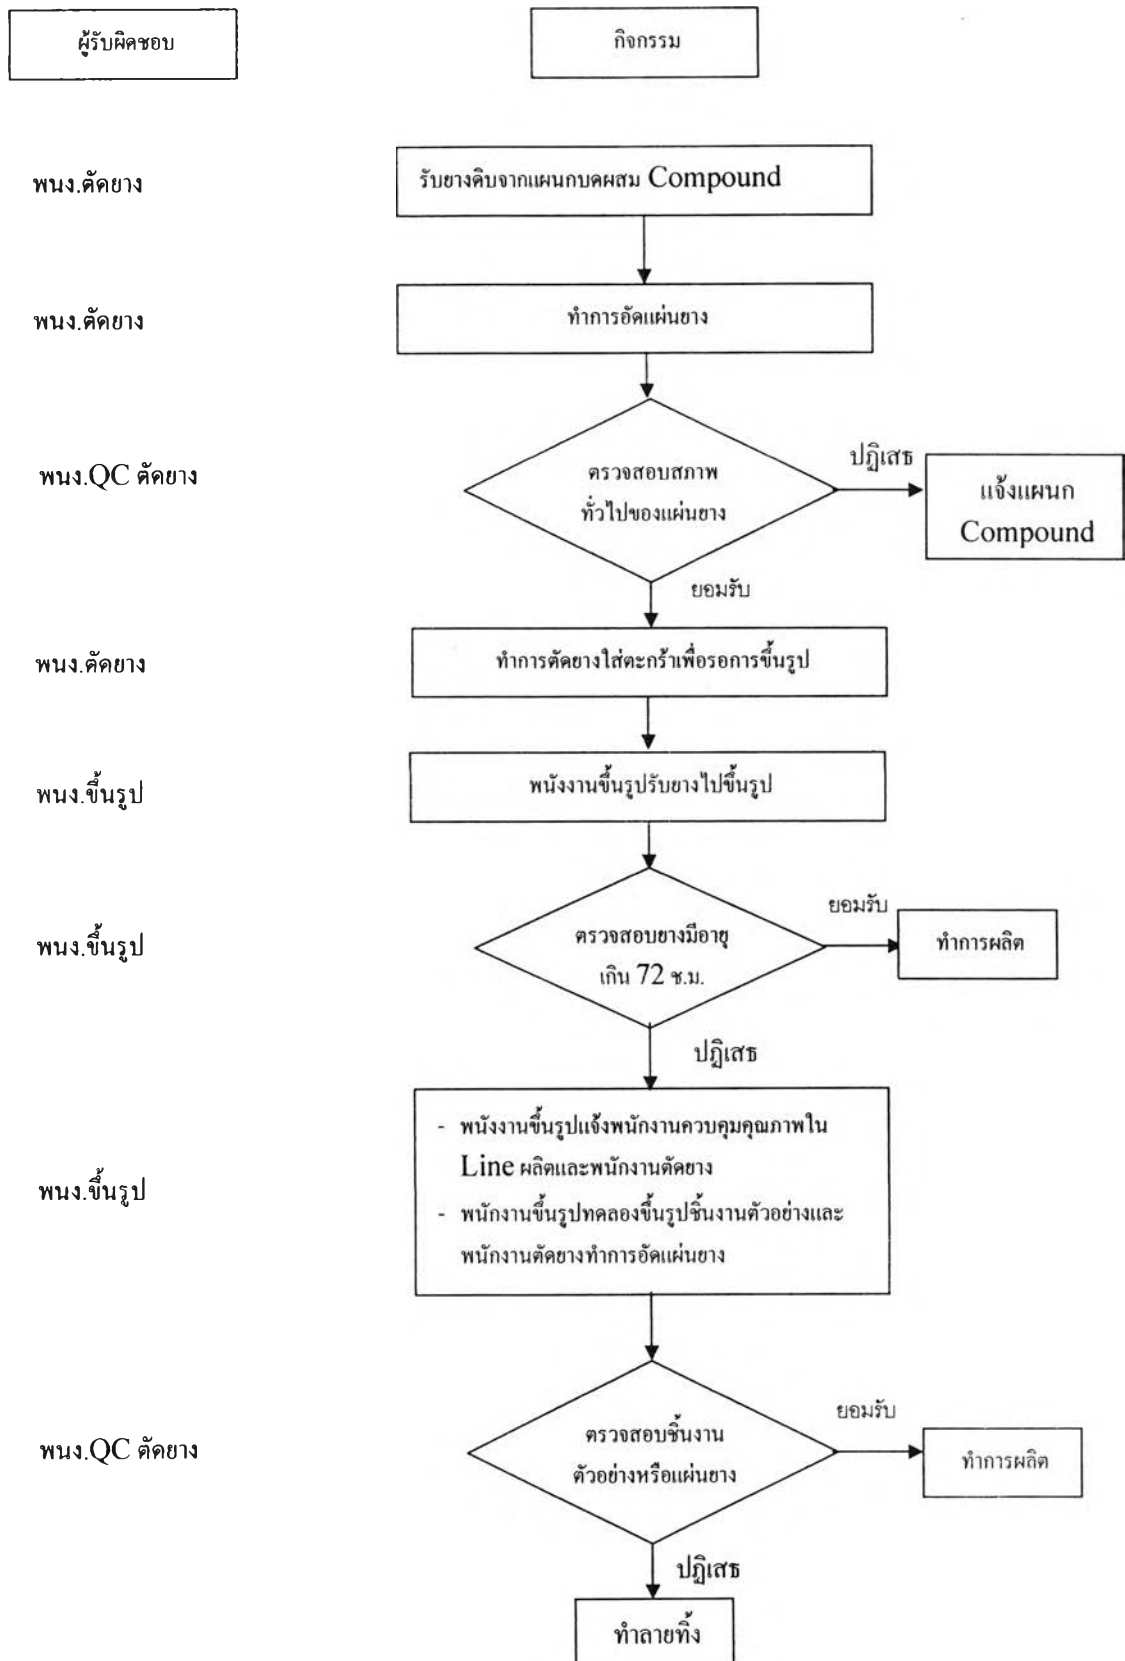
1. ปรับปรุงป้ายยางที่ใช้ในปัจจุบันโดยให้ทั้งแผนกตัดยางและแผนกขึ้นรูปมีส่วนในการรับผิดชอบคุณภาพยางร่วมกันโดยกำหนดให้ในป้ายยางนั้นจะต้องระบุถึงลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

1. รหัสผลิตภัณฑ์
2. ขนาดของยางดิบ
3. น้ำหนักต่อชิ้น
4. จำนวนใส่
5. ชนิดยาง
6. วันที่ออกยาง
7. วันที่รับยาง
8. ผู้รับยาง
9. ผู้ออกยาง



รูปที่ 4.1 แสดงตัวอย่างปายยางที่ใช้ใส่ตะกร้ายางดิบ

2.กำหนดมาตรฐานการทำงานในการนำยางที่มีอายุเกิน 72 ชั่วโมงแล้วขึ้นผลิต โดยกำหนดให้ พนักงานขึ้นรูปจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจสอบคุณภาพและพนักงานตัดยาง เมื่อต้องผลิตชิ้นงานที่ใช้ยางที่มีอายุเกิน 72 ชั่วโมง หลังจากทั้ง 2 แผนกรับทราบ แล้วให้พนักงานขึ้นรูปนำยางดิบนั้นไปทดลองทำการขึ้นรูปจำนวน 3 เทียว และให้แผนกตัดยางทำการอัดแผ่นซ้ำอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสภาพทั่วไปของยาง เมื่อพนักงานฝ่ายตรวจสอบอนุมัติผลการอัดขึ้นรูป ชิ้นงานก็ให้พนักงานขึ้นรูปนำยางนั้นไปผลิตได้ตามปกติ โดยขั้นตอนที่กล่าวไปแล้วนั้นอธิบายได้ ดังรูปที่ 4.2




รูปที่ 4.2 แสดงขั้นตอนการดำเนินการในการนำยางที่เกินเวลาที่กำหนดมาผลิต





2.2 การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการทำงานของกระบวนการขึ้นรูป

หลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบหลักไปแล้วซึ่งแสดงดังตารางที่ 4.3 โดยจะพบว่าสาเหตุของข้อบกพร่องโดยรวมนั้นเกิดจากความผิดพลาดของพนักงานซึ่งไม่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบประกอบกับเมื่อพนักงานต้องทำการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็ไม่มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนที่ใช้บอกแนวทางในเบื้องต้นในการทำงาน พนักงานส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการเดิมที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์เก่ามาทำในผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยยังพบว่าในกระบวนการขึ้นรูปนั้นมีอัตราการเข้าออกของพนักงานค่อนข้างสูงจึงทำให้บ่อยครั้งที่หัวหน้างานไม่สามารถสอนงานพนักงานได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิต ดังนั้นมาตรฐานในการทำงานจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้งานในเบื้องต้นก่อนที่พนักงานจะเกิดความชำนาญและเป็นการปลูกฝังวิธีการทำงานที่ถูกต้องอีกด้วย โดยในการปรับปรุงมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในการขึ้นรูปนี้ผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสารโดยได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการในการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาแก้ไขทั้ง 10 ประเภทผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ซึ่งเอกสารนี้จะสามารถช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการทำงานได้ง่ายขึ้น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ทำการเพิ่มเติมในส่วนของรูปแสดงขั้นตอนที่สำคัญ จุดที่ควรระวัง ตลอดจนค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการติดตั้งเครื่อง โดยแสดงตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการในตารางที่ 4.8 และตารางที่ 4.9 และในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆจะแสดงในภาคผนวก

ตารางที่ 4.8 แสดงคู่มือปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ 50661-GN8-9200

		คู่มือปฏิบัติงาน							
โน้ตย่อ	วันผลิต	แผนก	รหัสผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ลูกค้า	ผู้ผลิตแม่พิมพ์	ชื่อพลาสม่าเครื่องฉีด	
แม่พิมพ์	18/7/1947	ชิ้นรูปต่าง	50661-GN8-9200	MUBBER STEP	GN8	TH, BMW	สามเกียตี้	เครื่องฉีด	
วัสดุ	พลาสติค	ยางคีนีเม็น	อุณหภูมิที่เครื่อง	เวลาในการทำงาน	จำนวนไอตม	น้ำหนักวัสดุในแม่พิมพ์	ถังลมวัสดุใน CAVITY		
NR/40 x 5 RJM	1/12 CAVITY	150 ± 10 bar	180 - 190 °C	เวลา 4 - 4.10 นาที รวม 6 นาที	3 ครั้ง	1.150 กรัม	1 ซ้ำ = 9 กรัม / 1 CAVITY		
รูปภาพ				เครื่องมือวัด		หน่วย/ตัว	ผู้แนะนำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
				VERNIER. THERMOMETER		124 ชิ้น			
 <p>1. ลักษณะหลุมชิ้นงาน</p>  <p>2. ลักษณะการฉีด</p>  <p>3. วิธีการแกะชิ้นงาน</p>  <p>4. วิธีการแกะช่อง</p>				ขั้นตอนการทำงาน		จุดควรระวัง			
				<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบแม่พิมพ์ที่ตรงตามใบสั่งงานที่กำหนด 2. ตรวจสอบอุณหภูมิที่เครื่อง 180 - 190 °C ดูที่โปรแกรมหน้าจอเครื่อง 3. กดปุ่ม CHARGE เพื่อจุดวางดินหักไว้ที่กระบอกพักของ 4. กดปุ่ม START กับ CLAMP-DOWN เพื่อนำฟิล์มตรวจสอบเช็คสภาพพิมพ์ (ตามรูปที่ 1) 5. กดปุ่ม START กับ AUTO-START เพื่อฉีดฟิล์มพร้อมฉีดยางดิบเข้าหลุมพิมพ์ (ตามรูปที่ 2) 6. วิธีการแกะชิ้นงาน โดยใช้มือทั้ง 2 ข้าง หยิบชิ้นงานออกจากหลุมพิมพ์ (ตามรูปที่ 3) 7. วิธีการแกะช่องด้านหน้าของพิมพ์ โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้ง (ตามรูปที่ 4) 8. ตรวจสอบชิ้นงาน โดยการแกะชิ้นงาน OK กับ NG โดยใส่กระดาษที่เตรียมไว้ 9. ใช้ลมเป่าทำความสะอาดที่พิมพ์ก่อนผลิตที่ตัวต่อไป 					
				ให้พนักงานแกะช่องออกจากพลาสม่าทุกเที่ยว					
วิธีการตรวจสอบ				ปัญหาที่พบบ่อย					
NO.	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	การตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ				
1.	ดูลักษณะภายนอก	เป็นวงด้อมเต็ม	ตาเปล่า	100%	พนักงานผลิต				
	ทั่วไป	ไม่มีสีขุ่น ไม่มีผง							
2.	การตรวจสอบงาน	ตามใบ INSP. DATA	VERNIER	3 ครั้ง / กะ	พนักงาน QC				

ตารางที่ 4.9 แสดงคู่มือปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์ 88113-KET-9000

คู่มือปฏิบัติงาน								
ใบแนะนำ	วันที่ออกมา	ขนาดของ	รหัสผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์	รุ่น	ลูกค้า	คู่มือกรรมวิธี	ชื่อ-นามสกุลวิศวกรรับผิดชอบ
ฝ่ายผลิต	01-0546	ขึ้นรูปคน	88113-KET-9000	CAP LOCK NUT	-	QC	กมลเกียรติ	เครื่องที่ 40 คัดขึ้นรูป
วัสดุ	พลาสติก	แรงดันน้ำมัน	อุณหภูมิแม่พิมพ์	เวลาในการทำงาน	จำนวนโถ	น้ำหนักวัสดุ/ชิ้นแม่พิมพ์	จำนวน โถ/ชิ้น CAVITY	
EPDM 40 x 5	1.36 CAVITY	120 ± 20 bar psi	160 ± 10 °C	เวลา 4 นาที 10 วินาที	6 ชิ้น	200 - 210 กรัม	1 ชิ้น = 5.8 กรัม / CAVITY	
 <p>ลักษณะของแม่พิมพ์ขึ้นงาน</p>  <p>วิธีวางยางที่พิมพ์ขึ้นงาน</p>  <p>การอัดขึ้นงาน</p>  <p>วิธีการแกะขึ้นงาน</p>				เครื่องมือวัด	หน่วยชั่งน้ำหนัก	ผู้แนะนำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ผลิต
				VERNIER THERMOMETER	160 กรัม			
<p>ขั้นตอนการทำงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบแม่พิมพ์ที่ตรงตามใบสั่งงานที่กำหนด วัดอุณหภูมิที่แม่พิมพ์ 160 ± 5 °C ใช้วัสดุพิมพ์แห้งทดสอบ โดยควรตรวจสอบที่เครื่องวัดอุณหภูมิที่ตรงกับของที่ใช้จริงไว้ นำของกดวัสดุพิมพ์ ความหนา = 10 - 12 มม. ความยาว = 14 - 16 มม. ความกว้าง = 33 - 36 มม. ใช้กระดาษเคลือบผิววางในพิมพ์ขึ้นงาน 7 ชิ้น ต่อ 1 หลุม 1 หลุม 36 ชิ้น ต่อ 1 หลุม เสียบพิมพ์ให้ติดกับแผ่นขึ้นรูป กดปุ่มสวิตช์ขึ้นงานเพื่ออัดขึ้นงาน เมื่อครบกำหนดเวลา 4 นาทีแล้ว ขึ้นรูปของขึ้นงาน เปิดฝาพิมพ์ที่กดกด ใช้ความดันแผ่นกดขึ้นรูป ใช้ใจตรวจสอบแผ่นการพิมพ์ แล้วใช้มือจับขึ้นงานออกจากแผ่นกด (เพื่อความสะอาดแม่พิมพ์กดใช้กระดาษซับที่รองกดไป) ตรวจสอบชิ้นงาน เปรียบเทียบกับ OK และ NG ที่เครื่องไว้ 				<p>จุดตรวจวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อปฏิบัติตาม O.P.S ตามตารางเวลา 10:00 เกิดปัญหาขึ้นงานลูกค้า ไม่มีผล ทั้งหมดรวม 100% 36 ชิ้นงาน/ชิ้นงาน ระวังการขีดขีดกันมาก เก็บไว้ 				
				<p>วิธีการตรวจสอบ</p>				<p>ปัญหาที่เคสเกิด</p>
NO.	หัวข้อการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	การตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ			
1.	จุดลักษณะภายนอก	เนื้องานสีสม่ำเสมอ	ตาเปล่า	100%	พนักงานฝ่ายผลิต			
	ทั่วไป	ไม่มีก้าง, ไม่มีเศษ						
2.	การตรวจสอบขนาด	ตามใบ CNSP DATA หรือ SAMPLING	VERNIER	1 ครั้ง / 02	พนักงาน QC			

3. การปรับปรุงมาตรฐานในการตรวจสอบ

3.1 สร้างใบตรวจสอบกระบวนการเพื่อตรวจเช็คการปรับตั้งอุณหภูมิ แรงดัน เวลาในการขึ้นรูป การตั้งจำนวนการโยกย้ายรวมถึงการวัดขนาดวัตถุดิบ โดยกำหนดความถี่ในการตรวจเช็คเท่ากับ 1 ครั้ง/กะ โดยให้พนักงาน QC Line การขึ้นรูปเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ

ตารางที่ 4.10 แสดงใบตรวจสอบกระบวนการในกระบวนการขึ้นรูป

วันที่ / เวลาตรวจ			
PART NO.			
จำนวน CAVITY ของแม่พิมพ์			
เครื่องจักร NO.			
ชื่อพนักงาน			
NO.	รายการที่ตรวจเช็ค	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
1	วัตถุดิบ		
2	แรงดันน้ำมัน		
3	อุณหภูมิแม่พิมพ์		
4	เวลาอบ		
5	จำนวนการโยกย้าย		
6	จำนวน CAVITY ที่สามารถใช้งานได้		
7			
8			
ผู้ตรวจสอบ			
ผู้ถูกตรวจสอบ			
สรุปผลการตรวจสอบ			

3.2 สร้างมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรฐานนี้ผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญได้สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานชั้นรูปได้
มีมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยลำดับการ
ตรวจสอบนั้นรวบรวมตามสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยได้แบ่งเป็นขั้นตอน
ในการตรวจสอบดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 แสดงมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ลำดับ ที่	ปัญหาที่พบ	ลำดับการตรวจสอบเพื่อการแก้ไข				
		ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	ชิ้นงานไม่เต็ม	ตรวจเช็คแรงดัน ของเครื่องจักร	ตรวจสอบวิธีการ วางยางดิบใน แม่พิมพ์	ตรวจเช็คน้ำหนัก ของยางดิบ	ตรวจเช็คการปรับ เวลาในการโยกย้าย	ตรวจเช็คการทำ น้ำมันซิลิโคนที่ แม่พิมพ์
2	ชิ้นงานฉีกขาด/ แตก/ ยางไม่ ประสาน	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร	ตรวจสอบวิธีการ แกะชิ้นงานออก จากช่องแม่พิมพ์	ตรวจสอบวิธีการ วางยางดิบใน แม่พิมพ์		
3	ชิ้นงานเป็นแผล/ เน่า	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร	ตรวจเช็คการปรับ จำนวนครั้งในการ โยกย้าย	ตรวจสอบวิธีการ วางยางดิบใน แม่พิมพ์	ตรวจเช็คการทำ น้ำมันซิลิโคนที่ แม่พิมพ์	
4	ชิ้นงานไม่ลुक/ สุก ไม่ทั่ว/ เสียรูปทรง	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร	ตรวจเช็คการทำ น้ำมันซิลิโคนที่ แม่พิมพ์	ส่งชิ้นยางดิบ ทดสอบที่ ห้อง Lab		
5	ชิ้นงานด้าน	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร	ตรวจเช็คแรงดัน ของเครื่องจักร	ตรวจเช็คการปรับ จำนวนครั้งในการ โยกย้าย	ส่งชิ้นยางดิบ ทดสอบที่ ห้อง Lab	
6	ชิ้นงานขอบย่น	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร	ตรวจเช็คการปรับ จำนวนครั้งในการ โยกย้าย	ส่งชิ้นยางดิบ ทดสอบที่ ห้อง Lab		
7	ชิ้นงานบวม/พอง	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร	ตรวจเช็คการทำ น้ำมันซิลิโคนที่ แม่พิมพ์			
8	ชิ้นงานไหม้	ตรวจเช็คอุณหภูมิ/ เวลาของ เครื่องจักร				

3.3 การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานวิธีการตรวจสอบชิ้นยางในขั้นตอนสุดท้าย

จากตารางที่ 4.3 ในกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานจะพบว่าปัญหาในขั้นตอนนี้ สาเหตุของ
ข้อบกพร่องที่พนักงานละเอียดการตรวจสอบชิ้นงานเกิดจากการที่พนักงานไม่มีมาตรฐานในการ
ตัดสินใจว่าชิ้นงานใดเสียหรือชิ้นงานใดดี ทำให้งานการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของพนักงานควบคุม

คุณภาพ (QC Line) เพียงฝ่ายเดียวมีผลทำให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและทำให้ชิ้นงานเสียหลุดออกไปจากแผนกขึ้นรูปได้ ดังนั้นผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพจึงร่วมกันจัดทำเครื่องมือช่วยให้พนักงานขึ้นรูปมีมาตรฐานในการตัดสินใจคัดเลือกชิ้นงานซึ่งเครื่องมือดังกล่าวมีดังนี้

3.3.1 ทำมาตรฐานการตรวจสอบสภาพชิ้นงานทั่วไป

ตารางที่ 4.12 แสดงมาตรฐานการตัดสินใจคัดแยกคุณภาพของชิ้นงาน

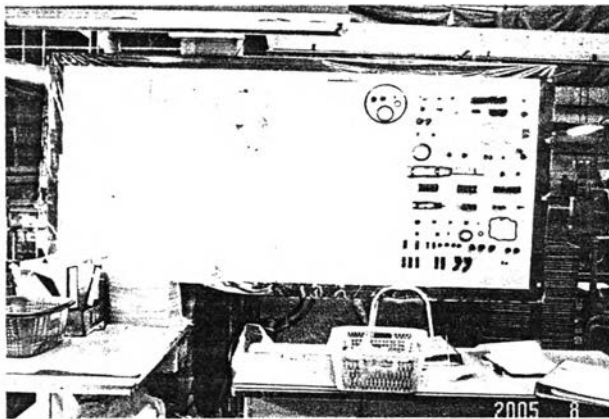
ลำดับที่	หัวข้อควบคุม	มาตรฐานการตัดสินใจ	การยืนยัน
1	ชิ้นงานเป็นแผลแตก แผลเน่า แผลน้ำมัน	ชิ้นงานต้องไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้น	สายตา
2	สภาพผิวของชิ้นงาน	- ชิ้นงานต้องไม่เว้าแหว่งเข้าเนื้อ - ไม่มีครีบหลังตกแต่ง - ไม่มีคราบขาว - ไม่มีคราบน้ำมัน - ไม่มีคราบฝุ่น - ไม่เปียกน้ำ - ไม่บวมพอง - ไม่ไหม้เข้มน - ไม่ฉีกขาด - รูไม่ตัน/ รูดตัน - ผิวหยาบ/ ผิวมัน/ ผิวเรียบ - ไม่เป็นรอยพิมพ์	สายตา
3	ตะเข็บงาน, รอยต่อของ แม่พิมพ์	- ตะเข็บไม่เคลื่อน - ตะเข็บไม่ยื่น - ขอบไม่ยื่น - ไม่แตกตามแนวตะเข็บ	สายตา
4	รูปทรงของชิ้นงาน	- ไม่เสียรูปทรง/ บิดเบี้ยว - บีบหรือดึงสามารถคืนรูปได้ตามปกติ	สายตา

หมายเหตุ

- หัวข้อมาตรฐานการตัดสินใจจะทำการเลือกใช้เฉพาะชิ้นงานแต่ละชนิดตามความเหมาะสมในการตรวจสอบชิ้นงานนั้นๆ
- หัวข้อมาตรฐานการตัดสินใจจะทำการเลือกใช้เฉพาะชิ้นงานแต่ละชนิดตามความเหมาะสมโดยการตรวจเช็คชิ้นงานแบบ 100%

3.3.2 จัดทำบอร์ดตัวอย่างชิ้นงานเสีย(NG)

นอกเหนือจากการทำมาตรฐานการตรวจสอบชิ้นงานโดยทั่วไปแล้วปัญหาส่วนหนึ่งของการที่พนักงานละเลยการตรวจสอบชิ้นงานหลังจากทำการขึ้นรูปแล้วเนื่องจากพนักงานหนึ่งคนต้องผลิตชิ้นงานหลายประเภททำให้พนักงานอาจจะไม่ทราบและมองไม่เห็นถึงภาพลักษณะบกพร่องของผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วนชัดเจนในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตไปนานๆ จึงเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจหลงลืมมาตรฐานที่เคยรับการอบรมดั่งนั้นเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญจึงได้จัดทำบอร์ดตัวอย่างชิ้นงาน NG ไว้เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแสดงลักษณะของชิ้นงานเสียประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของพนักงาน โดยรูปของบอร์ดตัวอย่างชิ้นงาน NG แสดงได้ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 แสดงการจัดทำบอร์ดแสดงตัวอย่างชิ้นงานเสียประเภทต่างๆ

4. การทำแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Preventive maintenance)

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการนั้นคือ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะประสิทธิภาพของเครื่องจักรย่อมส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และจากการสรุปการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในตารางที่ 4.4 จะพบว่าในกระบวนการขึ้นรูปนั้นสาเหตุจากสายไฟขาด แผ่นฮีตเตอร์เสีย แรงดันเครื่องจักรไม่พอ และTimer ของเครื่องจักรไม่ถูกต้องสาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น และจากการสำรวจสภาพเครื่องจักรพบว่าเครื่องจักรในแผนกขึ้นรูปส่วนใหญ่มีการชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ยังอยู่ในสถานะที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ดังนั้นผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญจึงมุ่งเน้นไปทำการดำเนินการวางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งในแผนกขึ้นรูปประกอบด้วยเครื่องจักร 2 ประเภทได้แก่

4.1 การบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ โรงงานตัวอย่างนี้มีเครื่องขึ้นรูปแบบอัตโนมัติจำนวน 39 เครื่องโดยแบ่งเป็นประเภทปั๊มอัตโนมัติจำนวน 32 เครื่อง วาล์วหมุนและวาล์วโยกจำนวน 7 เครื่อง

4.2 การบำรุงรักษาเครื่องขึ้นรูปแบบฉีด โรงงานตัวอย่างนี้มีเครื่องขึ้นรูปแบบฉีดอัตโนมัติจำนวน 8 เครื่อง

การตรวจเช็คที่ได้ดำเนินการ

1. การตรวจเช็คประจำวัน

การตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันเป็นการตรวจเช็คสภาพเครื่องขึ้นรูปในเบื้องต้นเท่านั้น โดยพิจารณาจากสภาพภายนอกของตัวเครื่องจักร ซึ่งการตรวจเช็คประจำวันพนักงานขึ้นรูปจะเป็นผู้ตรวจเช็คเครื่องจักรที่ตนใช้ขึ้นรูปด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนทำการผลิตขึ้นรูป โดยใบรายงานนี้มีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 9 จุด ในการตรวจสอบประจำวันพนักงานขึ้นรูปจะทำการตรวจเช็ควันละ 2 ครั้งคือ ในตอนเริ่มต้นของกะกลางวันและกะกลางคืนก่อนที่จะเริ่มทำการขึ้นรูป เมื่อทำการตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 กะ หากผลการตรวจเช็คเป็นปกติ พนักงานขึ้นรูปจะส่งใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรให้กับหัวหน้าแผนกขึ้นรูปเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล แต่หากผลการตรวจเช็คพบว่าเครื่องจักรมีปัญหาในกะใดกะหนึ่ง พนักงานขึ้นรูปจะเขียนใบแจ้งซ่อมส่งให้แผนกซ่อมบำรุง และส่งใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรให้กับหัวหน้าแผนกเพื่อคอยติดตามผลการแก้ไขและเก็บไว้เป็นข้อมูล ซึ่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนขึ้นรูปแสดงดังตารางที่ 4.13

2. การตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

การตรวจเช็คเครื่องจักรประจำทุก 3 เดือนนั้นจัดได้ว่าเป็นการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ซึ่งหัวข้อในการตรวจสอบจะทำการตรวจเช็คซึ่งมีรายละเอียดมากและต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านจึงเป็นการตรวจเช็คโดยพนักงานแผนกซ่อมบำรุงเท่านั้น การตรวจเช็คเครื่องจักรในแผนกขึ้นรูปมีแผนในการดำเนินการตรวจสอบดังตารางที่ 4.14 และในการตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือนพนักงานแผนกซ่อมบำรุงจะใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คเชิงป้องกันแผนกขึ้นรูปดังตารางที่ 4.15 และ 4.16 หากพนักงานซ่อมบำรุงตรวจพบว่าเครื่องขึ้นรูปอยู่ในสภาพปกติ พนักงานผู้ตรวจสอบจะส่งใบรายงานการตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือนให้กับหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป แต่หากตรวจพบว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพผิดปกติ ณ จุดตรวจสอบใดจุดตรวจสอบหนึ่งพนักงานซ่อมบำรุงจะแจ้งหัวหน้าแผนกขึ้นรูปและหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรับทราบปัญหาพร้อมกัน ในกรณีที่ปัญหาสามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขได้ทันทีก็จะดำเนินการทันที แต่หากไม่สามารถซ่อมได้ทันทีเช่น ไม่มีอะไหล่สำรองหรือไม่มีเครื่องมือที่จะทำการซ่อม หรือไม่มี

พนักงานที่มีความรู้ในด้านช่างเป็นต้น ก็จะทำการแจ้งให้กับหัวหน้าทั้งสองแผนกทั้งแผนกขึ้นรูป และซ่อมบำรุงรับทราบอีกครั้ง และหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ตารางที่ 4.14 แสดงแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของแผนกขึ้นรูปยาง

แผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

ประจำปี

เดือนที่ :
วันที่ :

รหัส เครื่องจักร	รูปแบบ	เดือนที่ทำการตรวจเช็ค											หมายเหตุ	
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ธ.ค.		
P 1	วัลลวหมุน	↔			↔			↔			↔			
P 2	วัลลวหมุน	↔			↔			↔			↔			
P 3	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 4	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 5	วัลลวหมุน	↔			↔			↔			↔			
P 7	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 8	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 9	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 10	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 11	วัลลวหมุน	↔			↔			↔			↔			
P 12	วัลลวหมุน	↔			↔			↔			↔			
P 13	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 14	วัลลวหมุน	↔			↔			↔			↔			
P 15	วัลลวโยก	↔			↔			↔			↔			
P 16	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 17	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 18	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
เครื่องจักรประจำแผนก		ผู้ตรวจเช็ค					จำนวนเช็ค					สัญลักษณ์		
ขึ้นรูป	CP	COMPOUND	1.										↔	ไม่พบ
ตัดยาง	MP	ผลิตภัณฑ์	2.										↔	เปลี่ยนแปลง
			3.										↔	ปฏิบัติ

ตารางที่ 4.14 แสดงแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของแผนกขึ้นรูปยาง (ต่อ)

ประจำปี		แผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน												เลขที่
รหัส เครื่องจักร	ใบ-แบบ	เดือนที่ทำการตรวจเช็ค												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ส.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.พ.	
P 19	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 20	บีบอัดในมิติ	↔			↔			↔			↔			
P 23	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 24	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 25	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 28	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 29	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 30	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 31	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 32	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 33	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 34	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 36	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 37	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 38	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
P 39	บีบอัดในมิติ			↔			↔			↔			↔	
เครื่องจักรประจำแผนก		ผู้ตรวจสอบ						หัวหน้าแผนก						จึง, ลักษณ์
P	ขึ้นรูป CP COMPOUND	1												↔
C	ดีคอง MP ผลิตภัณฑ์	2												↔
D	DEFLASHING เครื่องบด	1												↔

ตารางที่ 4.14 แสดงแผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของแผนกขึ้นรูปยาง (ต่อ)

ประจำปี		แผนการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน											เดือนที่ทำการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
รหัส	อุปกรณ์	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ย.	พ.ย.	ธ.ย.			
P 41	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
P 42	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
P 43	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
P 44	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
P 45	ปั๊มอัดไนเม็ค MR THOUNG		↔			↔			↔			↔				
P 46	ปั๊มอัดไนเม็ค ทุบรจนนา		↔			↔			↔			↔				
P 47	ปั๊มอัดไนเม็ค ทุบรจนนา		↔			↔			↔			↔				
P 49	ปั๊มอัดไนเม็ค ทุบรจนนา		↔			↔			↔			↔				
P 50	เครื่องฉีด MR THOUNG		↔			↔			↔			↔				
P 51	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
P 52	ปั๊มอัดไนเม็ค MR THOUNG		↔			↔			↔			↔				
P 53	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
P 54	ปั๊มอัดไนเม็ค		↔			↔			↔			↔				
P 55	ฉีดขึ้นรูป		↔			↔			↔			↔				
เครื่องจักรประจำแผนก		ผู้ตรวจสอบ					หัวหน้าแผนก					สัญลักษณ์				
P	ขึ้นรูป	CP	COMPOUND									↔		แผน		
C	คัตเตอร์	MP	หมัดแม่พิมพ์									↔		เปลี่ยนปลง		
D	DEFLASHING	เขียนลง											↔	ปกติ		

ตารางที่ 4.15 แสดงแบบฟอร์มใบตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกันแผนกขึ้นรูป(แบบอัด)

พ.ศ. ๒๕๕๘

ใบตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกันแผนกขึ้นรูป

รหัสเครื่องจักร: D. 44.

ครั้งที่:	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
วันที่:	๒๕/๕/๕๘		วันที่:	วันที่:	วันที่:	วันที่:	วันที่:	วันที่:
ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	รายการอุปกรณ์เครื่องจักรที่ตรวจเช็ค	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	KN 33330V	มอเตอร์						
2	CM ๒๒๕ KV	แม่พิมพ์กดพลาสติก						
3	MP. NC.	ตัวขับเคลื่อน push button						
4	AVS 50mm	สายไฟ						
5	Compressor	ถัง, 10 ลิ						
6	φ 158 mm	แขนฉีดพลาสติก / ใต้ฉีด						
7	✓	รีลวาล์ว						
8		นอตวาล์ว						
9	φ 43	ชุดลูกสูบ						
10	φ 19	ชุดกระบอกสูบ						
11	๑๒ P110KPO	ปุ่มนำเดิน						
12	พื้ ๑๖"	สายจุดเชื่อม						
13	φ ๑๖"	ท่อไฮดรอลิก						
14	φ ๑๖"	สายไฮดรอลิก						
15	✓	ระบบนำเดินไฮดรอลิก						
16	๑๒6 - MP3	เกอวิทแรงดัน						
17	✓	หม้อต้มพลาสติก						
18	WDE - ๕๖๐	รีโมทรีเลย์						
19	φ ๒๖"	ชุดกระบอกสูบไดนาโม ซาง - ขาว						
20	φ ๒๖"	ชุดกระบอกสูบไดนาโม ซาง - ขาว						
21	φ ๒๖"	ชุดสไลด์ 100 - ๑๐๐						
22	✓	ระบบนำเดินไฮดรอลิก						
23	✓	รีเลย์ขับเคลื่อนและจุดจ่าย						
24	D&QV ๒-๒๐	โซลินอยด์วาล์ว						
25	K6 - ๑ - 5	ลิฟท์วาล์ว						

สัญลักษณ์: = ส่วนที่ตรวจพบ (ใช้งานไม่ได้)
 = ส่วนที่ตรวจพบ (ใช้งานได้/ครบชุดอุปกรณ์)

1	25/5/58		
2			
3			
แผนกที่ใช้งานเครื่องจักร			
ผู้ใช้งาน:	ผู้ตรวจ:	ผู้ตรวจ:	ผู้ตรวจ:
1	1		
วันที่ตรวจเช็คเครื่องจักร			
๒๕/๕/๕๘ (๒๕๓ ๑๑.๐๐๕)			

ตารางที่ 4.16 แสดงแบบฟอร์มใบตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกันแผนกขึ้นรูป(แบบฉีด)

ใบตรวจเช็คเครื่องจักรเชิงป้องกันแผนกขึ้นรูปยาง								
รหัสเครื่องจักร: D-90 (คิด)								
ครั้งที่:	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8
วันที่:	10-5-48		วันที่:	วันที่:	วันที่:	วันที่:	วันที่:	วันที่:
ลำดับที่	รหัสอุปกรณ์	รายการอุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หมายเหตุ
1	301403200V	มอเตอร์		/				
2	TYPE-3200	ແມ່ແກນຂັດສັດຕອນເຕັກຕອຣ໌		/				
3	NO-NC	สวิทช์ควบคุม PUSH BUTTON		/				
4	WASOmm	สายไฟ		/				
5	COMPACOL	ซิล, โอวี		/				
6	158-3200	ແມ່ນອັກຄອຣ໌/ໄອຣ໌ເສຍ໌ 4000W 310V		/				
7		เช็ควาล์ว		/				
8		บอลวาล์ว		/				
9		ชุดลูกสูบ		/				
10		ชุดกระบอกสูบ		/				
11	HANDCOMP.	ปั๊มน้ำมัน		/				
12	3000 3'	สายอุณหภูมิ		/				
13	6 1'	ท่อไฮดรอลิก		/				
14	6 1/2'	สายไฮดรอลิก		/				
15		ระดัมน้ำมันไฮดรอลิก		/				
16	0.5-900psi	เกจวัดแรงดัน		/				
17		ถดถอยมอเตอร์		/				
18	CC-18 11	รีมิทสวิทช์		/				
19		ชุดกระบอกสูบเล็กบน ชั้น-ชา		/				
20		ชุดกระบอกสูบเล็กล่าง ชั้น-ชา		/				
21	6 1/2'	ชุดสไลด์เข้า-ออก		/				
22		ระบบน้ำมันหล่อเย็น		/				
23		บล็อควิศกึ่งเครื่องและอุปกรณ์		/				
24	DPB-02-300	โอวีของค้ำค้ำ		/				
25		รีลไฟฟ้าค้ำ		/				
สัญลักษณ์			<input type="checkbox"/>	หมายเหตุ: ค้างใบตรวจเช็ค (ใช้งานไม่ได้)	<input checked="" type="checkbox"/>	หมายเหตุ: ค้างใบตรวจเช็ค (ใช้งานไม่ได้/ครบตามรายการ)		
<input type="checkbox"/>			1					
<input type="checkbox"/>			2					
<input type="checkbox"/>			3					
<input type="checkbox"/>			แผนกที่ใช้แผนกโรงโม่					
<input type="checkbox"/>			ผู้ตรวจ:	ผู้ตรวจ:	ผู้ตรวจ:			
<input type="checkbox"/>			1	1	1			
<input type="checkbox"/>			วันที่ทำหาคัดต้นแบบ					
			10-5-48 (16:00-17:00)					

4.4 การดำเนินการปรับปรุงของเสียในกระบวนการQC ตรวจสอบ 100%และลูกค้าร้องเรียน

4.4.1 การปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการ QC ตรวจสอบ 100%และของเสียที่มา จากลูกค้าร้องเรียน ในบทที่ 3 จะพบว่ามีปัญหา รอยพิมพ์ซึ่งมีสาเหตุมาจากแม่พิมพ์ที่มีความ สกปรกไม่ได้รับการยิงทราย กระบวนการทำงานในปัจจุบันของแผนกแม่พิมพ์ในปัจจุบันคือเมื่อ แผนกแม่พิมพ์รับใบสั่งผลิตของวันถัดไปจากแผนกวางแผนการผลิตหลังจากนั้นจะจัดเตรียม แม่พิมพ์สำหรับที่จะใช้ขึ้นรูปให้แก่แผนกขึ้นรูปต่อไป โดยปัญหา รอยพิมพ์นั้นเกิดจากการที่แม่พิมพ์ ไม่ได้รับการยิงทรายตามเวลาที่เหมาะสม พนักงานจะทำการยิงทรายก็ต่อเมื่อตรวจพบว่า มีชิ้นงาน เสียเกิดขึ้นแล้ว ปัญหาดังกล่าวมีผลทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันตามเวลาที่กำหนดและคุณภาพ ของชิ้นงานลดลงดังนั้นทีมผู้เชี่ยวชาญจากแผนกขึ้นรูป QC Line และแผนกแม่พิมพ์จึงเสนอให้ จัดทำการวางแผนการทำความสะอาดแม่พิมพ์และมีการกำหนดแผนการทำความสะอาดแม่พิมพ์ ประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการทำงาน of พนักงานแผนกแม่พิมพ์ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยแผนการทำความสะอาดแม่พิมพ์และแผนการทำความสะอาดแม่พิมพ์ ประจำปีแสดงในตารางที่ 4.17 และ 4.18

ตารางที่ 4.18 แสดงแผนการทำความสะดวกแม่พิมพ์ประจำปี



แผนการทำความสะดวกแม่พิมพ์ ประจำปี



แผนก วัคซีนแม่พิมพ์

รหัสโรงงาน _____ () ชื่อโรงงาน _____

	เดือน _____				เดือน _____				เดือน _____				เดือน _____				เดือน _____							
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
แผน																								
ปฏิบัติงาน																								
ผู้ปฏิบัติ :																								

	เดือน _____				เดือน _____				เดือน _____				เดือน _____				เดือน _____							
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
แผน																								
ปฏิบัติงาน																								
ผู้ปฏิบัติ :																								

หมายเหตุ  - แผนความสะดวกเชิงรวม ()  - ปฏิบัติจริง

 - แผนความสะดวกรวม (ล้าง , จัด , ทิ้งรวม , สางหน้าไป , ทิ้งรวมเศษพิมพ์)  - ปฏิบัติจริง

4.4.2 ปรับปรุงการอบรมการตัดแต่งยาง

จากการเก็บข้อมูลของแผนกปล่อยยางซึ่งทำหน้าที่ในการปล่อยยางที่ขึ้นรูปแล้วให้แก่บุคคลต่างๆเพื่อทำการตัดแต่ง ในตารางที่ 4. จะพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่คิดเป็น 58.84 % แผนกปล่อยยางได้ปล่อยยางให้ชาวบ้านทำการตัดแต่งยางมากที่สุด และปริมาณการตัดแต่งรองลงมาคิดเป็น 20.08 % ได้ให้พนักงานทั่วไปของโรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เกือบ 80% ของทั้งหมดถูกตัดแต่งโดยผู้ปฏิบัติการที่ไม่ใช่พนักงานตัดแต่งจริง ผู้วิจัยจึงได้ทำการสำรวจสภาพการทำงานในปัจจุบันพบว่าพนักงานแต่งงานมีจำนวนน้อยแต่เนื่องจากมียอดสั่งซื้อจำนวนมากทำให้ไม่สามารถตัดแต่งเองได้ทั้งหมดจึงต้องทำการจ้างพนักงานภายนอกเพิ่มเติมโดยในการปล่อยยางแต่ละครั้งไม่มีการควบคุมการทำงานหรือการอบรมชาวบ้านหรือพนักงานทั่วไปอย่างแท้จริงจะทำเพียงการให้ตัวอย่างชิ้นงานดีเพื่อประกอบการตัดแต่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่จะมาดูแลเรื่องการอบรมการทำงานของชาวบ้านโดยทางแผนกปล่อยยางมีพนักงานน้อยไม่สามารถทำการอบรมได้ทั่วถึงและพนักงานตัดแต่งเองก็คิดว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกปล่อยยางจึงไม่ได้รับรับผิดชอบในปัญหานี้

ตารางที่ 4.19 แสดงปริมาณยางที่แต่ละฝ่ายนำไปตัดแต่งในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2548

รหัสพนักงาน	สถานะ	จำนวนผลิตภัณฑ์		รวม	%
		มกราคม	กุมภาพันธ์		
1101-1216, 1805,1811,1888,1862	ชาวบ้าน	2421093	2447953	4869046	58.84
1800-1917,1206	พนักงานทั่วไป	858171	804152	1662323	20.08
1959	กรมมีนบุรี	412770	442262	855032	10.33
2000	พนักงานตัดแต่ง	399185	468814	867999	10.48
1000	ค่างสต็อก	10987	9234	20221	0.24
รวม		4102206	4172415	8274621	100

จากปัญหาที่กล่าวไปแล้วผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญจากแผนกแต่งยาง แผนกปล่อยยาง และแผนกบุคคลจึงร่วมกันเสนอทางแก้ปัญหา โดยให้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อคุณภาพของการตัดแต่งโดยกำหนดแบบฟอร์มการอบรมการตัดแต่งยางของชาวบ้านและพนักงานทั่วไป โดยกำหนดการอบรมเป็นกลุ่มโดยให้พนักงานตัดแต่ง 1 คนต้องอบรมชาวบ้านและพนักงาน 10-15 คน เมื่อทำบันทึกการอบรมแล้วให้นำแบบฟอร์มดังกล่าวส่งให้แผนกปล่อยยางเพื่อที่จะเป็นการควบคุมคุณภาพของผู้ตัดแต่งยางได้ว่าจะสามารถตัดแต่งยางได้แล้ว ซึ่งแบบฟอร์มการบันทึกการอบรมแสดงดังตารางที่ 4.20

4.5 การสร้างเครื่องมือสัญญาณป้องกันข้อบกพร่อง

ในการสร้างเครื่องมือสัญญาณป้องกันข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์นั้น ผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญได้ทำการกำหนดขอบเขตของเครื่องมือนี้โดยป้องกันข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่มีสาเหตุมาจากวัตถุดิบเท่านั้น โดยวัตถุดิบของกระบวนการขึ้นรูปคือยางดิบซึ่งได้จากกระบวนการบดผสม โดยนำคุณสมบัติของยางด้านความแข็งแรงมาเป็นดัชนีชี้บ่งคุณภาพของยางและการบดผสมของเครื่องมือสัญญาณป้องกันข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก่อนการขึ้นรูปยาง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของโรงงานตัวอย่างได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของยางเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้กันมานานในอุตสาหกรรมยางเพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพของยางเมื่อยางเกิดการคงรูปแล้วเนื่องจากคุณสมบัตินี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารตัวเติมและน้ำมันหรือการเปลี่ยนแปลงสารในระบบทำให้ยางคงรูป ดังนั้น ผู้วิจัยและทีมผู้เชี่ยวชาญจึงทำการสร้างเครื่องมือสัญญาณป้องกันข้อบกพร่องโดยใช้ค่าจากการทดสอบสมบัติการดึง (Tensile Properties) มาเป็นดัชนีชี้บ่งคุณภาพของยางและการบดผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือในการตรวจจับกระบวนการบดผสมเนื่องจากโรงงานตัวอย่างยังไม่เคยนำผลการทดสอบค่าTensile มาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเลยมีเพียงการเปรียบเทียบค่าTensileที่ทดสอบได้กับมาตรฐานจากลูกค้าเท่านั้น โดยไม่มีการใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบอีกด้วยดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ถึงแนวโน้มของกระบวนการว่าอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ผู้วิจัยได้เลือกเทคนิคทาง IE คือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ (Statistical Process Control: SPC) มาเป็นเครื่องมือในการสร้างสัญญาณป้องกันข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือสัญญาณป้องกันข้อบกพร่องดังนี้

1. กำหนดขนาดตัวอย่างและการเก็บข้อมูล โดยทำการเก็บตัวอย่าง 20-30 ตัวอย่างของแต่ละสูตรการผสมซึ่งโรงงานนี้มีประมาณ 35 สูตร ผู้วิจัยเลือกใช้ขนาดตัวอย่างเล็กโดยกำหนดความถี่ในการเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลทุกแบบๆ ละ 1 ตัวอย่าง ดังนั้นแผนภูมิควบคุมที่ใช้จึงเป็นแผนภูมิควบคุม X Chart

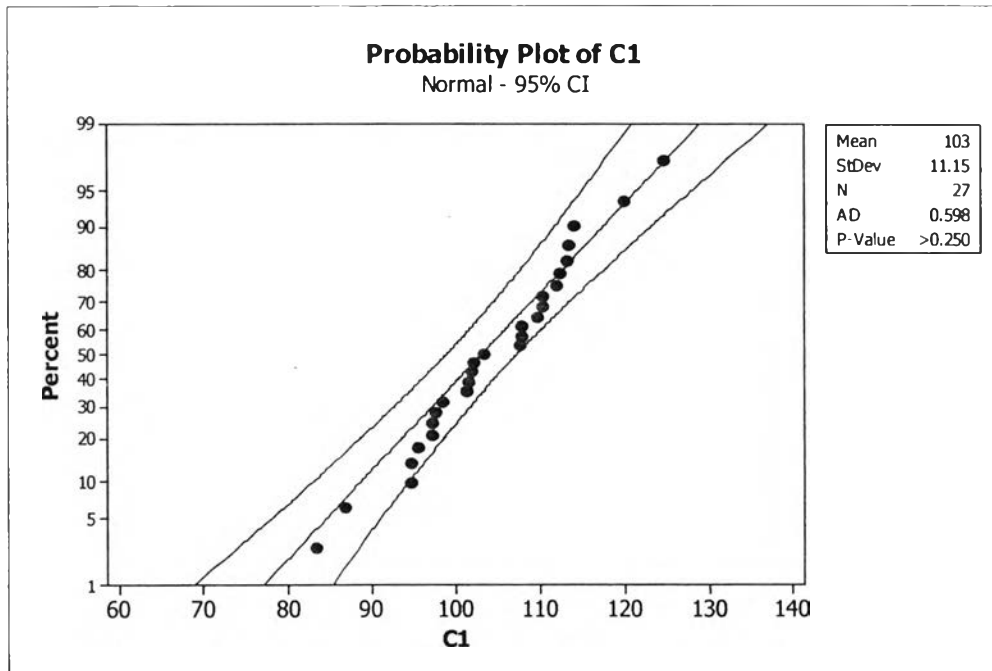
2. สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลหรือใบตรวจสอบ (Check Sheet) ในการเก็บข้อมูลซึ่งแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลแสดงดังตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 แสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่าการทดสอบ Tensile

Material :			Approved By :		
Sample	Date	A1	F	Tensile Strength (Tn)	Record By
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

A1 = กว้าง x หนา F = แรงที่กระทำต่อชิ้นงานทดสอบจนขาดออกจากกัน Tn = F / A1

3. นำค่า Tensile Strength มาทำการพล็อตกราฟฮิสโตแกรมเพื่อดูลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ (Normal Distribution) แต่ในที่นี้ผู้วิจัยได้แนะนำให้ทางโรงงานตัวอย่างใช้โปรแกรม Minitab V.14 ซึ่งเป็นโปรแกรมทางสถิติมาใช้ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง ตัวอย่างของการทดสอบการแจกแจงค่า Tensile Strength ของยาง NBR 50 แสดงดังรูปที่ 4.4 เมื่อตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติจึงดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป



รูปที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบการแจกแจงค่า Tensile Strength ของยาง BBR 50
ว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติหรือไม่

4. คำนวณขีดจำกัดควบคุมของแผนภูมิ ได้แก่ เส้นกลาง(center Line : CL) ขีดจำกัดควบคุมล่าง(Lower Control Limit : LCL) และขีดจำกัดควบคุมบน (Upper Control Limit : UCL) และทำการสร้างแผนภูมิควบคุมโดยใช้โปรแกรม Minitab V.14 แต่ให้เส้นควบคุมที่ได้เป็นเส้นควบคุมชั่วคราวซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อดูว่าสภาพของกระบวนการผลิตในขณะนั้นเป็นอย่างไร และค่าความสามารถของกระบวนการผลิต (Cp) มีค่ามากกว่า 1 หรือไม่หากน้อยกว่าก็ควรปรับปรุงกระบวนการเสียก่อนการจัดตั้งแผนภูมิควบคุม เนื่องจากในการทดสอบค่า Tensile Strength จะเฉพาะเกณฑ์กำหนดด้านล่างเท่านั้นดังนั้นการคำนวณค่า Cp จึงคำนวณได้ดังนี้

โดย เกณฑ์กำหนดด้านล่าง = 102 ซึ่งได้จากมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด

$$\text{ค่า } \sigma' \text{ ประมาณจาก } \frac{R}{d_2} ; R = \frac{\sum R}{N-1}, d_2 = 1.128$$

หมายเหตุ ค่า d_2 จะแสดงในภาคผนวกตารางแฟกเตอร์สำหรับการคำนวณขีดจำกัดควบคุม

$$C_p \text{ สำหรับเกณฑ์กำหนดด้านล่าง} = \frac{\bar{x} - LSL}{3\sigma'}$$

$$= \frac{104.24 - 102}{3(46.85/1.128)}$$

$$C_p \text{ สำหรับเกณฑ์กำหนดด้านล่าง} = 0.02$$

จากการคำนวณค่า C_p เท่ากับ 0.02 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอให้ทางโรงงานตัวอย่างได้ทำการปรับปรุงกระบวนการบดผสม กระบวนการตัดยางเสียก่อนเพื่อให้กระบวนการอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้แล้วจึงค่อยนำกระบวนการควบคุมทางสถิติมาใช้ต่อไป