



บทที่ 3

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัย

ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าจะซื้อสินค้าใดก็ตามสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาก็คือ มีคุณสมบัติตามที่ต้องการหรือไม่ ผู้ซื้อจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับความดีของผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะและความเหมาะสม สำหรับการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในด้านผู้ผลิต ถ้าต้องการผลิตภัณฑ์มาให้ผู้บริโภคเลือกใช้ก็ต้องผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ก็คือการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือการกำหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คำว่า "คุณภาพ" จะเป็นคำที่มีความหมายชัดเจนที่หมายถึงระดับที่กำหนดไว้ด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ระดับความดีของผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะและความเหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆ ของผลิตภัณฑ์จะกำหนดไว้เป็นมาตรฐานของการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์

3.1 ระบบการควบคุมคุณภาพ

จากความหมายของคุณภาพก็คือระดับที่กำหนดไว้เป็นข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน และจากความหมายของคุณภาพที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถ้าหากว่า "การควบคุม" และคำว่า "คุณภาพ" มาผนวกเข้าด้วยกันจะได้คำว่า "การควบคุมคุณภาพ" ซึ่งมีความหมายถึงการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด ซึ่งจะมีความหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ หรือผลรวมของกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้มีข้อบกพร่อง หรือเสียออกมาในกระบวนการผลิต และเพื่อให้บรรลุความหมายข้างต้น การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพก็คือ การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์เสียออกมา ก็ด้วยการจัดการตรวจสอบ, การทดสอบ, การแก้ไขสิ่งบกพร่องตลอดจนถึงการประกันคุณภาพ

3.1.1 ชนิดของคุณภาพ

ถ้าจำแนกคุณภาพตามชนิดของคุณภาพ HAYES AND ROMIG ได้จำแนกชนิดของคุณภาพออกเป็น 4 ชนิด คือ

1. คุณภาพบ่งกล่าว (STATED QUALITY) จะหมายถึงคุณภาพที่กำหนดขึ้นเป็นสัญญาซื้อขาย ระดับคุณภาพจะถูกกำหนดขึ้น โดยการคาดหมายของผู้ซื้อ ผู้ผลิตจะกำหนดหน้าที่ผลิตให้เป็นไป

ตามสัญญา

2. คุณภาพแท้จริง (REAL QUALITY) คือคุณภาพที่แน่นอนของหน่วย หรือผลิตภัณฑ์ที่เริ่มจากการผลิตจนกระทั่งสินค้าหมดอายุ ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพสูงเพียงใดจะขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตที่เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการผลิตในกระบวนการผลิตจะต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อผลตอบแทนที่คาดคะเนไว้ผลดีก็จะเป็นผลต่อผู้ผลิตโดยตรงหากคุณภาพที่แท้จริงต่ำกว่าระดับคุณภาพที่คาดคะเนไว้ผลเสียก็จะเป็นผลกับผู้ผลิตเช่นกัน เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์

3. คุณภาพที่โฆษณา (ADVERTISED QUALITY) จะหมายถึง คุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตหรือผู้ขายเป็นผู้กล่าวถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อกล่าวอ้างถึงสรรพคุณหรือรับประกันคุณภาพให้กับลูกค้าในเชิงการค้า

4. คุณภาพจากประสบการณ์ (EXPERIENCED QUALITY) หมายถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ใช้เอง คุณภาพจะมีอายุยาวนานหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เป็นเรื่องสำคัญถ้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้ ผู้ใช้สามารถใช้ได้ยาวนานกว่าคุณภาพที่ประกันคุณภาพไว้ ผู้ใช้ก็จะมีอาการบอกรับต่อไป ซึ่งผู้ผลิตจะต้องเตรียมการสำหรับปรับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของผู้ใช้ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการผลิต จะต้องมีการคำนวณระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีสมรรถนะที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ด้วยจึงจะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตเอง

3.1.2 ชนิดของการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบการนำเข้า การวางแผนเพื่อตรวจสอบวัสดุนำเข้าควรจะเป็นไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับคุณภาพให้ต่ำสุด เพื่อป้องกันการปฏิเสธหลังจากรับวัสดุมาแล้ว และควรจะทำให้เป็นระบบที่มีการปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองโดยอัตโนมัติแผนกควบคุมคุณภาพจะให้ข้อมูลกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำไปพิจารณาทางด้านราคาและคุณภาพ การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพจะขึ้นอยู่กับว่า จะทดสอบวิธีใด ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการจากผู้ส่งวัสดุ จะใช้ระดับของคุณภาพและแผนการใด และขณะเดียวกันก็ควรวางแผนจัดอุปกรณ์ เครื่องมือและเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดของแผนการตรวจสอบก็ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าแรง ค่าใช้จ่ายค่าแรงในการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิเสธซึ่งแทนด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจาก ชิ้นส่วนหรือ วัสดุที่ไม่มีมาตรฐานผ่านเข้าในสายการผลิต ถ้าเป็นไปได้การวางแผนการตรวจสอบควรจะได้คำนึงถึงข้อมูลเก่าๆ ของผู้ที่เคยส่งวัสดุให้

2. การตรวจสอบระหว่างการผลิตรตรวจสอบของพนักงานคือการตรวจชิ้นงานในขณะที่ทำการผลิตชิ้นงานไปด้วย เมื่อวิธีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพมันก็จะทำให้คุณภาพเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ดีขึ้นโดยมีต้นทุนต่ำลงผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแต่งการทำงานหรือขบวนการโดยไม่ให้เกิดการล่าช้าในกระบวนการและในการผลิตขนาดใหญ่พนักงานที่ทำการตรวจเฉพาะส่วน จะทำให้ผลดีกว่าพนักงานเพียงคนเดียว แต่ทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นส่วนหลาย ๆ ชนิดอย่างไรก็ดีการควบคุมคุณภาพสามารถทำก่อนจะเริ่มการผลิต โดยการปรับแต่งเครื่องมือให้ได้ตามที่กำหนด

3. การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะทำการส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้า นั้น ควรจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการตรวจสอบขั้นสุดท้ายนี้เพื่อต้องการคัดของเสียออกซึ่งอาจจะหลงมาจากการตรวจสอบในขบวนการผลิตซึ่งเราอาจจะทำการตรวจสอบแบบ 100% หรือสุ่มตัวอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีจำนวนของเสียมากหรือน้อยและผลิตภัณฑ์นั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน สิ่งแรกที่เราต้องควรคำนึงถึงคือ ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีการตรวจสอบในขบวนการผลิตมาก่อน และมีกระบวนการผลิตค่อนข้างคงที่ซึ่งในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเป็นตัวเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดี ซึ่งจุดสำคัญต่าง ๆ ในการตรวจสอบหรือทดสอบจะต้องกำหนดตามข้อกำหนดของการตรวจสอบ

4. การวางแผนการตรวจสอบ ควรใช้เวลาในช่วงช่วงการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ การวางแผนการตรวจสอบก็ควรคำนึงถึงความพร้อมของเครื่องมือ และสถานที่ เพราะต้องใช้เวลาอันซึ่งรายละเอียดของแผนการตรวจสอบคือการวางแผนตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบ และวิธีการ

ชนิดของการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีลักษณะที่มองเห็นได้ต้องวางแผนไว้ว่าจะตรวจสอบอะไร ใช้แผนแบบไหน จะบันทึกข้อมูลอย่างไรและวิเคราะห์ข้อกำหนดและช่วงข้อกำหนด

จากนั้น จัดทำบันทึกการตรวจสอบประวัติวิธีการ แผนตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ วิธีการต่างๆในการตรวจสอบอาจนำมารวมกันเช่น การตรวจสอบตามระยะการตรวจสอบรุ่นต่อรุ่น การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน ชนิดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโรงงานจะเป็นผู้เลือกวิธีการที่ดีที่สุด

5. การวัด ลักษณะของคุณภาพจะเกี่ยวข้องอย่างมากกับปริมาณที่ผลิตลักษณะในการผลิตปริมาณตามที่กล่าวนี้จะถูกดำเนินการภายใต้แนวทางของระบบที่เกี่ยวข้องกับ

1. ค่าจำกัดความของหน่วยมาตรฐานซึ่งเรียกว่า "หน่วยของการวัด" ซึ่งมีการกำหนดลงไปว่า ลักษณะอย่างไรจะมีหน่วยเรียกอย่างไร เช่น น้ำหนักเป็นกิโล ความยาวเป็นเมตร

เป็นต้น

2. เครื่องมือที่ใช้วัด ซึ่งก็จะถูกปรับให้ อ่านค่าได้ตามหน่วยมาตรฐานการวัดที่ต้องการ

3. ใช้เครื่องมือวัดตามที่กล่าวมา หากจำนวนหรือวัดขนาดของผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดค่าได้

1. การทดสอบที่ต้องใช้ประสาทสัมผัส ซึ่งไม่มีเครื่องมือใช้วัดได้ต้องการโดยใช้อวัยวะสัมผัสเพื่อทดสอบ เช่น สี, กลิ่น, ความเหนียว, ความโค้งงอ

2. การทดสอบ ที่ต้องใช้อุปกรณ์ทดสอบเช่น การตรวจหาข้อบกพร่องในวัสดุและส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้าง เหล็กซึ่งใช้ X-RAY เพื่อตรวจสอบ

3.1.3 การยอมรับผลิตภัณฑ์

ในการยอมรับผลิตภัณฑ์ จะมีวิธีการยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ 3 วิธี คือ

1. ไม่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เลยแล้วยอมรับผลิตภัณฑ์นั้น
2. ตรวจสอบทั้งหมด 100% แล้ว กำหนดกฎเกณฑ์ในการยอมรับผลิตภัณฑ์นั้น
3. ตรวจสอบจากการสุ่มตัวอย่างด้วย การกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อการยอมรับ

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วิธีไม่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เลย เป็นการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการตรวจสอบ กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มาได้ก็จะยอมรับผลิตภัณฑ์นั้นเลยโดยไม่มีการตรวจสอบหรือในกรณีผู้บริโภครับผลิตภัณฑ์นั้นมาจากโรงงานผู้ผลิต ก็จะยอมรับผลิตภัณฑ์เลยโดยไม่มีการตรวจสอบ

2. ตรวจสอบทั้งหมด 100% เป็นวิธีการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยการตรวจสอบทุกๆ ชิ้น จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งวิธีการตรวจสอบวิธีนี้เป็นวิธีง่าย เพราะเพียงแต่ตรวจสอบทุก ๆ ชิ้นแล้วจากนั้นขึ้นดี ขึ้นเสียออกจากกัน แล้วกำหนดกฎเกณฑ์ในการยอมรับผลิตภัณฑ์จากการตรวจสอบ เช่น ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้เสียเกินกว่า ร้อยละ 10 ก็จะไม่ปฏิเสธสินค้าจากการตรวจสอบ 100% แม้ว่าจะ เป็นวิธีที่ง่ายต่อการตรวจสอบแต่เป็นวิธีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการตรวจสอบมากประกอบกับความไม่มั่นใจว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ดีตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพราะการตรวจสอบ 100% จะทำให้ผู้ที่ตรวจสอบเหนื่อย เมื่อยลาลดความตั้งใจในการตรวจสอบลงเรื่อยๆ ในกรณีนี้ถ้าต้องตรวจสอบ 100% ให้ได้ความสมบูรณ์ของการตรวจสอบ 100% อาจจะต้องมีการตรวจสอบ 100% ถึง 2 ครั้ง หรือเพื่อลดความผันแปรจากการตรวจสอบ จะต้องใช้เครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในการตรวจสอบ จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

3. การตรวจสอบจากการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างจะเป็นวิธีการตรวจสอบที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาและความผันแปรจากการตรวจสอบ 100% และวิธีการสุ่มตัวอย่างนี้บางครั้งจะให้ความมั่นใจในการตรวจสอบสูงกว่า การตรวจสอบ 100% แม้ว่าการตรวจสอบ ด้วยการสุ่มตัวอย่างจะมีความเสี่ยง(RISK) เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างก็ตาม แต่ความ-เสี่ยงที่เกิดขึ้น ก็เป็นความเสี่ยงที่เราสามารถประมาณได้ ทำให้เราสามารถป้องกันความคลาด-เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ ด้วยการตัดสินใจเลือกตัวอย่าง (SAMPING PLAN) ที่เหมาะสม

แผนการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยแผนการเลือกตัวอย่างเดี่ยว, แผนการเลือกตัวอย่างคู่, แผนการเลือกตัวอย่างหลายชุดด้วยวิธีตรวจสอบต่างหาก

3.1.4 วิธีทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ

สำหรับการควบคุมคุณภาพทางสถิติจะเป็นส่วนที่ช่วยในการตัดสินใจว่าจะยอมรับ หรือ ปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาได้จากกระบวนการผลิต นอกจากสถิติจะช่วยในการ ตัดสินใจยอมรับหรือ ปฏิเสธผลิตภัณฑ์แล้ว สถิติยังช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ด้วยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บางส่วนจากกระบวนการผลิต แล้วตัดสินใจที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลตัวอย่างที่สุ่มเลือกขึ้นมา

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนแรกของการระเบียบวิธีการทางสถิติก็คือขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ของข้อมูลซึ่งความสำคัญของระเบียบวิธีการทางสถิติ ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ในเชิงการควบคุมคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลคือ

1. เพื่อควบคุมการติดตามคุณภาพการดำเนินการผลิต
2. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
3. เพื่อการตรวจเช็ค

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ผู้ศึกษาว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะศึกษาและโดยทั่วไปการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนับ และการวัด

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนับจะวัดผลในเชิงคุณลักษณะ ด้วยการวัดข้อมูลอย่างหยาบ ๆ จากสายตาว่าผลิตภัณฑ์นั้น "ดีหรือเสีย" "ใช้ได้หรือไม่ได้" แล้วรวบรวมผลของข้อมูลที่ได้จากคุณลักษณะดังกล่าว ค่าที่ตรวจนับได้จากคุณลักษณะจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มของข้อมูลทางสถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ผล

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวัดซึ่งการเก็บข้อมูลชนิดนี้จะวัดผลข้อมูลด้วยการวัดในเชิงปริมาณ ความยาวหรือปริมาตร แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ผลต่อไป

2. แผ่นตรวจสอบ

แผ่นตรวจสอบ คือแผ่นที่มีแบบฟอร์มซึ่งได้รับการออกแบบช่องว่างต่างๆ และพิมพ์มาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้บันทึกสามารถลงบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแต่ละช่องว่างได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และต้องเขียนน้อยที่สุด ขณะเดียวกัน ผู้ที่อ่านข้อมูลหลังจากการจดบันทึกแล้วต้องเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย ดังนั้นในการออกแบบฟอร์มแผ่นตรวจสอบ จึงต้องกำหนดเป้าหมายไว้อย่างน้อย 2 ประการ คือ

1. เพื่อช่วยให้การกรอกข้อมูลสะดวกสบายที่สุด
2. เพื่อให้ข้อมูลที่จดบันทึกสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายที่สุด

ลักษณะของใบตรวจสอบโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้

1. บนหัวกระดาษของใบตรวจสอบ จะมีรายละเอียดของผู้ตรวจสอบสินค้าชนิดอะไร จากกล่องไหนหรือที่ไหน หมายเลขอะไร วันไหนเป็นวันที่ทำการตรวจสอบ จำนวนที่ตรวจสอบเท่าไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และลักษณะที่วัดเป็นอย่างไร
2. ลักษณะเป็นตาราง ที่มีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบไว้พร้อมแล้ว สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใหม่เพียงแต่กรอกรายการรายละเอียดซึ่งลงในช่องที่ตรงกับรายละเอียดนั้น ๆ หรือกรอกผลการตรวจสอบในรายละเอียดนั้น
3. ใบตรวจสอบที่แสดงด้วยภาพ เช่น แสดงตำแหน่งรอยตำหนิของสินค้า ดังรูปที่ 3.1

3. ผังพาเรโต

ผลของปัญหาด้านคุณภาพการผลิต จะปรากฏออกมาในรูปของความสูญเสีย ซึ่งคำนวณได้จาก จำนวนชิ้นของเสียคูณด้วยราคาต้นทุนต่อชิ้น และของเสียแต่ละชิ้นจะมีจุดบกพร่องที่ต่างกันออกไป และมาจากหลายสาเหตุ เรากลับพบว่าจุดบกพร่อง เพียงไม่กี่ชนิดทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็กน้อย ที่เหลือนี้มีสาเหตุจากจุดบกพร่องหลายชนิดมาก ซึ่งเรียกจุดบกพร่องทั้ง 2 ประเภทนี้ว่า

1. ประเภทน้อยชนิด แต่มีผลมาก
2. ประเภทมากชนิด แต่มีผลน้อย


แผ่นตรวจสอบ

ชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลข _____

วัตถุประสงค์ _____

ผู้ผลิต _____

1. รูปตัด

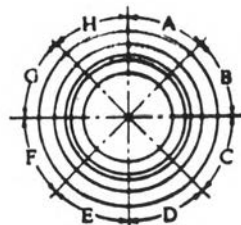

2. ตารางแสดงตำแหน่งจุดบกพร่อง

| หน้ารอบ | ความลึก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | จำนวนที่พบ 10 |
|---------------|---------|----|---|-----|---|---|---|---|---------------|
| A | | | | / | | | | | 1 |
| B | | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | | |
| D | | | | | | | | | |
| E | /// | | | /// | / | | | | 9 |
| F | / | // | | | | | | | 3 |
| G | | | | | | | | | |
| H | | / | / | / | | | | | |
| จำนวนที่พบ 10 | | 4 | 2 | 7 | | | | | 13 |

รูปที่ 3.1 แผ่นตรวจสอบแสดงตำแหน่งจุดบกพร่อง

แผนภูมิพาเรโต เป็นแผนภูมิที่แสดงว่ามูลเหตุใดเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่สุด วิธีการเขียนแผนภูมิพาเรโต เริ่มจากการใช้ใบตรวจสอบเก็บข้อมูลก่อน แล้วจำแนกแจกแจงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามสาเหตุต่างๆ หลังจากนั้นจัดอันดับโดยนำสาเหตุที่มีความถี่สูงสุดไปแสดงไว้ซ้ายสุดในแผนภูมิ และสาเหตุรองลงมาก็แสดงไว้ชิดทางขวามือ นอกจากจะแสดงมูลเหตุที่สำคัญที่สุด และเรียงมูลเหตุอื่น ๆ ตามลำดับความสำคัญแล้วจะแสดงเส้นกราฟสะสมไว้ด้วย

4. ผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล

เป็นแผนภูมิที่ใช้ต่อจากแผนภูมิพาเรโต กล่าวคือ หลังจากตัดสินใจที่จะเลือกแก้ปัญหาใดจากการหาแผนภูมิพาเรโตแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เลือกขึ้นมาจากแผนภูมิพาเรโต โดยแสดงผลของสาเหตุของปัญหาไว้ที่ปลายของแผนภูมิ และระหว่างที่จะถึงปลายของแผนภูมิจะแสดงถึง สาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการระดมความคิดจำแนกออกเป็นแขนงเหมือนก้างปลา ซึ่งมีหลักการเขียน คือ

1. กำหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากแผนภูมิพาเรโต จากปัญหาที่กำหนดจะเป็นผล

ของสาเหตุที่อยู่ปลายสุดของแผนภูมิแกงปลา

2. เขียนต้นเหตุของปัญหาที่เป็นสาเหตุ ของปัญหาเล็กๆ แยกแยกแขนง ออกจากเส้นตามแนวนอนที่ชี้ไปยังผลของสาเหตุ ซึ่งการเขียนสาเหตุของปัญหาจะได้รับการระดมความคิดทั้งหมด โดยเริ่มจากต้นเหตุใหญ่ของปัญหา ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ วิธีการทำงาน, สภาพแวดล้อม,

3. จากต้นเหตุหลักที่สำคัญข้างต้น ในขั้นตอนนี้จะแตกแขนงปัญหาออกไปเป็นปัญหาย่อย ๆ โดยละเอียด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการระดมความคิดต่อเนื่องจากการหาต้นเหตุหลักด้วยการสร้างคำถามขึ้นมาเพื่อหาสาเหตุย่อยเขียนลงในแผนภูมิแกงปลา

5. ฮิสโตแกรม

เมื่อเราเก็บข้อมูลได้จากสิ่งตัวอย่างแล้ว เราทำการวัด และประมาณค่าต่างๆ ค่าต่าง ๆ เพื่อใช้ทำนายคุณสมบัติของประชากร การชักสิ่งตัวอย่างยิ่งมากขึ้นเท่าใดจะยิ่งได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับประชากรมากเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่าย และความยุ่งยากในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากขึ้น ก็จะเป็นเพิ่มเป็นเงาตามตัวด้วยวิธีการเก็บข้อมูลที่นำมาใช้การนำเสนอตาราง แต่การเขียนเป็นแท่งกราฟ หรือที่เรียกว่า กราฟแท่งที่มีชื่อว่า ฮิสโตแกรมจะเป็นวิธีการเก็บที่ดีที่สุด เพราะช่วยให้นำไปใช้งานได้โดยทันทีต่อไป

ฮิสโตแกรม เป็นแผนภูมิที่แสดงความถี่ของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นกราฟแท่งสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างเท่ากัน และมีด้านข้างติดกัน ดังรูปที่ 3.2 วิธีสร้างฮิสโตแกรมทำได้ดังนี้คือ

5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์


5.2 กำหนดจำนวนช่วงหรือแท่งของกราฟที่ต้องการแสดงโดยปกติจะให้มีจำนวนแท่งระหว่าง 8-12 แท่ง

5.3 กำหนดค่าของแต่ละช่วงโดยค่าที่กำหนดจะต้องให้ครอบคลุมค่าทุกๆ ค่าของข้อมูลที่เก็บได้ และจะต้องไม่มีค่าใดตกอยู่ในช่วงข้อมูลมากกว่า 1 ช่วง

5.4 นับจำนวนข้อมูลในแต่ละช่วง แล้วเขียนเป็นกราฟ

6. แผนภูมิควบคุม

แผนควบคุม (CONTROL CHART) คือแผนภูมิ หรือแผนกราฟที่เขียนขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดทางเทคนิค (SPECIFICATION) ที่ระบุคุณสมบัติ ทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ทำการผลิต และต้องการจะควบคุมมัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิต ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยการตรวจวัดค่าซึ่งวัดได้ (VARIABLE) ที่เรียก

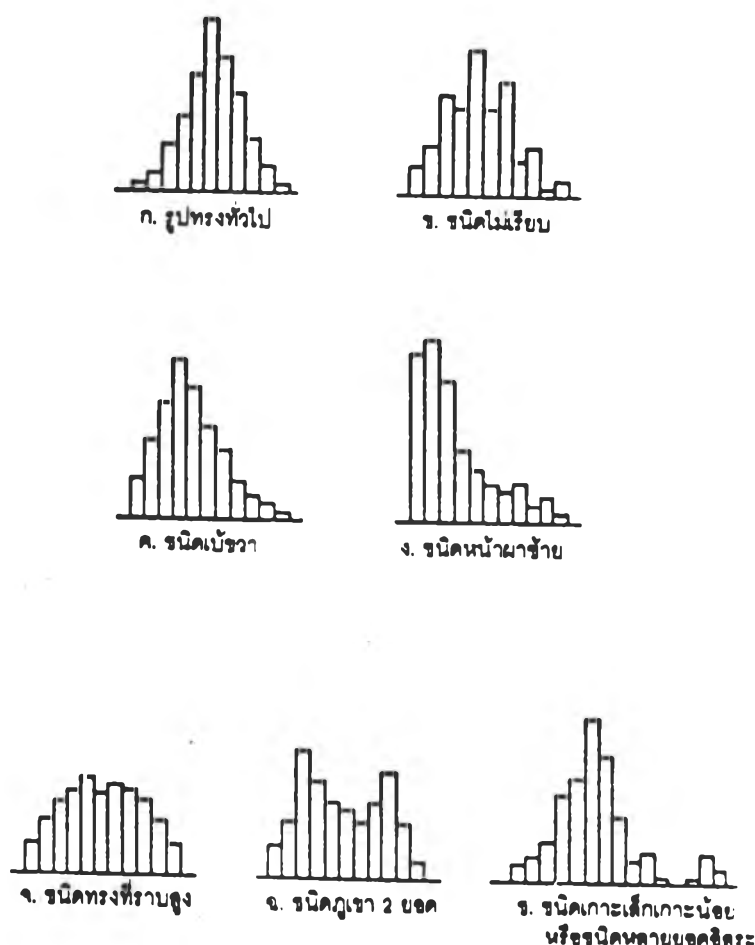

รูปที่ 3.2 ชนิดของฮิสโตแกรม

ว่าค่าวัดหรือการนับจำนวนของค่าที่เป็นหน่วยนับ (ATTRIBUTE) แล้วเขียนบันทึกลงในแผนภูมินี้ ซึ่งจะมี 3 เส้น (โดยปกติ) ได้แก่ เส้นค่ากลาง คือ เส้นที่แสดงขนาดหรือจำนวนที่เป็นข้อกำหนดหรือเป้าหมายของการผลิต พร้อมกับเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าสูง และเส้นแสดงขอบเขตควบคุมค่าต่ำที่อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อนในการผลิตเกิดขึ้นได้ และหากอยู่ในขอบเขตควบคุมนี้ถือว่าผลผลิตยอมรับได้ แต่ถ้าหากว่าค่าที่ได้อยู่นอกขอบเขตควบคุม (ไม่ว่าในทางมากกว่าหรือต่ำกว่า) ถือว่าการผลิตในขณะนั้นยอมรับไม่ได้จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องโดยทันทีต่อไปดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม

ชนิดของแผนควบคุม

แผนควบคุมแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะตัวแปรที่ใช้เขียนแผนภูมิ คือ

6.1 แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าต่อเนื่อง หรือเป็นข้อมูลจากหน่วยวัด

6.2 แผนภูมิควบคุมชนิดข้อมูลมีค่าเป็นเจงนับ (DISCRETE VALUE) หรือมีค่าเต็มหน่วย ซึ่งเป็นข้อมูลจากหน่วยนับ

| ลักษณะจำเพาะของค่าที่จะควบคุม | ชื่อแผนภูมิควบคุมที่ใช้ |
|--|--|
| 1. ข้อมูลมีค่าต่อเนื่องหรือข้อมูลจากหน่วยวัด | \bar{X} -R CHART (แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย) X-CHART (แผนควบคุมค่าวัด) |
| 2. ข้อมูลแบบค่าเจงนับ หรือข้อมูลจากหน่วยนับ | Pn CHART (แผนภูมิควบคุมจำนวนชิ้นงานที่เป็นของเสีย) P CHART (แผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย) C CHART (แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิ) u CHART (แผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิต่อชิ้น) |

7. ความสามารถของกระบวนการ (PROCESS CAPABILITY)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากวิธีการผลิต หรือกระบวนการผลิต ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นั้นหมายความว่าในกระบวนการผลิตปราศจากความผันแปรหรืออาจมีความผันแปร แต่ความผันแปรที่เกิดขึ้นมีน้อยมาก แต่ถ้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีมีผลิตภัณฑ์เสียมาก นั้นก็หมายความว่า กระบวนการผลิตมีความผันแปรมากและความผันแปรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนี้ จะเป็นส่วนบ่งชี้ถึงความสามารถในกระบวนการผลิตว่า มีความสามารถ

การผลิตเป็นอย่างไร

ความสามารถของกระบวนการ ในวิธีการผลิตหนึ่งจะรวมถึง คน เครื่องจักร วัตถุดิบ การวัด สิ่งแวดล้อม ซึ่งการศึกษาความสามารถของกระบวนการ ก็คือการหาความผันแปรทั้งหมด และความคงที่ของกระบวนการที่มีเวลาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับคุณภาพ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ หรือการทดแทนเครื่องมือ

ดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ

การศึกษาความสามารถของกระบวนการ ก็คือ การวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของความผันแปรที่เกิดขึ้น ซึ่งก็หมายถึงการพิจารณาถึงแหล่งที่เป็นไปได้ของความผันแปร โดยพิจารณาจากค่าของผลิตภัณฑ์ ที่วัดได้ในข้อมูลตัวอย่างช่วยในการวิเคราะห์หาความผันแปรที่เกิดขึ้นโดยวัดค่าความสามารถของกระบวนการด้วยค่าตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบ ความกว้างของขอบเขตข้อกำหนดด้านบนและด้านล่าง กับ 6 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (6 σ) ของกระบวนการ ภายใต้เงื่อนไขว่าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ มีการแจกแจงปกติ ที่มีกระบวนการเฉลี่ย \bar{X} และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที่วัดได้นี้ เรียกว่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการใช้สัญลักษณ์ C_p โดยที่

$$C_p = \frac{\text{ความกว้างขอบเขตข้อกำหนดบนและล่าง}}{6 \sigma}$$

$$= \frac{USL - LSL}{6 \sigma}$$

เมื่อ

$$USL = \text{แทนขอบเขตข้อกำหนดบน}$$

$$LSL = \text{แทนขอบเขตข้อกำหนดล่าง}$$

$$\sigma = \text{แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร}$$

การตัดสินใจว่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ (C_p) ว่ามีความสามารถหรือไม่ การตัดสินใจจะใช้การเปรียบเทียบ การกระจายภายใต้ 6 σ โดยกล่าวว่าถ้า $C_p = 1$ จะชี้ว่ากระบวนการมีความสามารถภายใต้การกระจายของกระบวนการเท่ากับ ความกว้างของขอบเขตข้อกำหนดบนและล่าง ถ้า $C_p > 1$ แสดงว่าขีดจำกัดข้อกำหนดบนและล่าง มีค่ามากกว่าการกระจาย

ของกระบวนการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ผลิตเช่นกัน ถ้า $C_p < 1$ แสดงว่า กระบวนการผลิตนั้นไม่มีความสามารถ

3.2 การจัดองค์การสำหรับคุณภาพ

งานการจัดองค์การสำหรับคุณภาพนี้ มีอยู่หลายทางเลือกในการจัดส่วนประกอบโครงสร้างขององค์การ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบริษัทที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อดังนี้ คือ

3.2.1 รูปแบบการจัดองค์การในขบวนการอุตสาหกรรม

โรงงานแบบขบวนการผลิต การจัดองค์การแตกต่างจากโรงงานเครื่องจักรกลศูนย์กลางของการยอมรับผลิตภัณฑ์อยู่ในห้องปฏิบัติการ เช่น เคมี โลหะ

ห้องปฏิบัติการ ทำการตัดสินใจยอมรับในสิ่งต่างๆ เช่น วัสดุที่สั่งซื้อเข้ามา สินค้าในขบวนการผลิต, สินค้าสำเร็จรูป, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์มักทำโดยผู้ตรวจสอบในการผลิต แต่ห้องปฏิบัติการมีอิสระในการตรวจสอบ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการตามปกติขึ้นต่อผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ในแบบโรงงานเดี่ยว คณะคิวิ้อาจจะขึ้นต่อฝ่ายพัฒนาขบวนการผลิต คือดำเนินงานภายใต้การแนะนำของห้องปฏิบัติการก็ได้ งานบริษัทที่มีหลายๆ โรงงาน แต่ละโรงงานจะมีห้องปฏิบัติการของตน อย่างไรก็ตามบางบริษัทจะมีกลุ่มคิวิ้อ ซึ่งได้มาจากคณะต่างๆ สำหรับทุกโรงงาน

ในขบวนการผลิต หน้าที่จัดตั้งมาตรฐานคุณภาพ ทำโดยผู้จัดการคุณภาพ โดยเขาจะกำหนดไปยังหน่วยมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการ หรืออาจจะแยกหน่วยนี้ให้ขึ้นตรงต่อผู้จัดการคุณภาพโดยตรง

3.2.2 รูปแบบการจัดองค์การในบริษัทใหญ่

บริษัทใหญ่มีลักษณะหลายๆ แผนก มีทั้งที่ตั้งหลายแห่ง มีสาขาในต่างประเทศ ที่ใช้จัดองค์การมากที่สุด มีดังนี้

1. บริษัทที่มีหลายโรงงาน รูปแบบการจัดองค์การรวมจะตั้งขึ้น โดยผู้จัดการคุณภาพของแต่ละโรงงาน เขาจะรายงานไปยังผู้จัดการโรงงาน และชักนำหน้าที่ของการตรวจสอบวิศวะควบคุมคุณภาพ และงานที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามคณะควบคุมคุณภาพถูกตั้งขึ้นในบริษัท เพื่อทำหน้าที่ ต่อไปนี้

- พัฒนานโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์
- เตรียมแผนคุณภาพ และจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐาน

- ปรับปรุง บริการของวิศวกรรม เชื้อมัน และบริการอื่น ๆ สัมพันธ์กับฝ่าย
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝ่ายการตลาด
- ปรับปรุงการให้คำปรึกษา และอบรมในโรงงาน
- แก้ไขประสิทธิภาพ คุณภาพของโรงงาน
- ติดตามข่าวสารของทางการเกี่ยวกับคุณภาพของอุตสาหกรรม

2. บริษัทที่มีหลายแผนก แต่ละแผนกจะถือว่าเป็นบริษัทแผนกนี้จะได้รับอำนาจระดับสูง ในการดำเนินงาน เท่าที่เป็นอยู่ หลักการที่ประยุกต์กับคุณภาพของแผนก แต่ละแผนกจะสร้างรูปแบบการทำงานของตนเองขึ้น

ในส่วนน้อยของบริษัทที่ใหญ่หลายๆ มีการสร้าง ตำแหน่งผู้จัดการคุณภาพแห่งบริษัทขึ้น ตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่รวมในการพัฒนา นโยบายคุณภาพของบริษัท และศึกษาประสิทธิภาพคุณภาพของแผนกต่างๆ การปรับปรุงและปรึกษา แต่ละแผนกงาน การจัดสายงาน การจัดการทางคุณภาพ

ประสบการณ์ในตำแหน่ง คุณภาพแห่งบริษัท ควรมีการผสมผสาน และมีการนำออกมาใช้ในอัตราสูง เป็นงานที่ยากในการทำให้งานในบริษัทสอดคล้องกันโดยตลอด เขาจะใช้ทักษะทางการบริหาร ความเหนือชั้นด้านประสบการณ์ ทำให้มีความอยากพบข้อยุติไม่ใช้อำนาจแต่เพียงอย่างเดียว

3. บริษัทนานาชาติ ความกว้างขวางของบริษัทจะทำให้เกิดการบริหารแบบปกครองตนเอง รูปแบบต่างๆ จะแตกต่างกันเพราะภูมิประเทศ และความอิสระในการจัดการ อย่างไรก็ตาม มีเทคโนโลยีบางอย่างที่ใช้ร่วมกัน ในกรณีเช่นนี้ คือ นโยบายที่เป็นอันเดียวกัน ในผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติการผลิต การควบคุมที่เหมือนกันกำหนดคุณสมบัติให้เหมือนกันต้องมีคณะที่เป็นศูนย์กลางเป็นบริษัทแม่ เพื่อให้เนานานาประเทศมีส่วนร่วมกัน จะมีการดำเนินการดังนี้

- 3.1 บริษัทในต่างประเทศต้องส่งสำเนารายงานการขาดสอบไปยังบริษัทแม่
- 3.2 บริษัทต่างประเทศต้องส่ง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบ ณ บริษัทแม่
- 3.3 บริษัทแม่ส่ง " ตัวแทน " ไปยังที่บริษัทในต่างประเทศเพื่อทบทวนแผนและแผนอื่น ๆ


3.2.3 การจัดองค์การเพื่อการยอมรับ

คำว่า " การยอมรับ " ตามปกติใช้อธิบายการกระทำการตัดสินใจยอมรับในผลิตภัณฑ์ เช่นในงานตรวจสอบ ทดสอบ งานบริการ

ขั้นตอนที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์เช่น ชี้อัตถุติบมา, งานในขบวนการผลิต และงาน

สำเร็จรูป, ทำให้การตรวจสอบต้องแบ่งแยกออกไปตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อ การจัดองค์การ งานที่ทำการยอมรับ เช่น การวัดผลทางห้องปฏิบัติการการบันทึกของซารุด งานทดสอบที่กลุ่ม รวม ๆ นี้ก็เป็นไป เพื่อจุดประสงค์ของการออกแบบจัดองค์การ

ในบางบริษัท มีการแยกการตรวจสอบออกจากการทดสอบ ดังรูปที่ 3.4 ในกรณีของ ผลิตภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หน่วยทดสอบจะรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง ผ่านตามลำดับ สายงาน

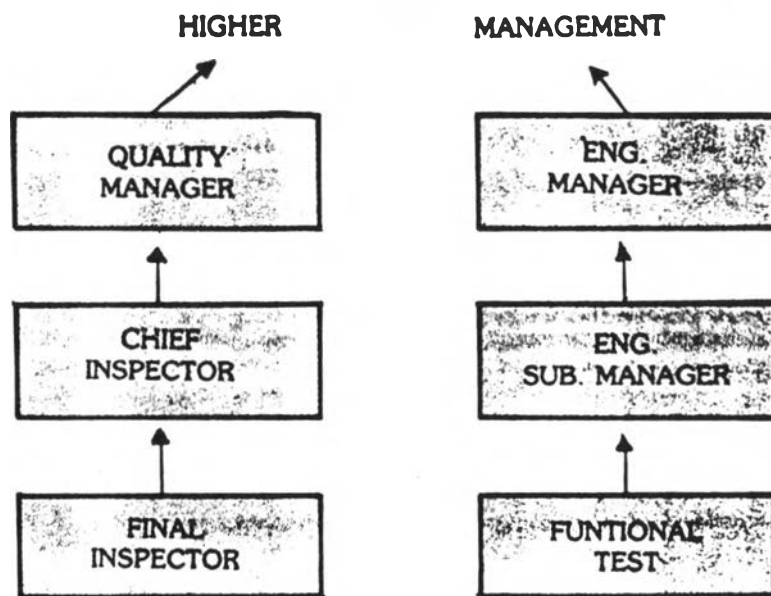

รูปที่ 3.4 การแยกหน้าที่ทดสอบออกจากการตรวจสอบ

ในบางบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับออกมาจากขบวนการผลิต จะพบของเสียมากอยู่เสมอ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบ 100% ใน 100%ที่จะจัดแยกว่าเสียเพราะอะไรบ้างซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายผลิต ในกรณีเช่นนี้ ในทางปฏิบัติอาจสุ่มตัวอย่าง เพื่อจุดประสงค์ในการยอมรับตัวอย่างสุ่มนี้ จะเลือกโดยบุคคลผู้ซึ่งอิสระจากหน่วยตรวจสอบ หรือทดสอบ

มันเป็นจุดร่วมทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาความแม่นยำของ เกจและเครื่องมือต่าง ๆ

ภายใต้ความเที่ยงตรงของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ โดย "การรักษาความแม่นยำ" นี้หมายความว่าระบบการเช็คแต่ละเครื่องตามข้อกำหนดการ

3.2.4 การรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ

การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพนั้นโดยปกติจะอยู่นอกความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แต่จะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบเป็นผู้ดูแล และรายงาน ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาและกำหนด ซึ่งจะรวมถึง

1. รายงานของความเปียงเบน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้จัดทำ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่จะทราบถึง ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์, การพิสูจน์รุ่น, ชนิดและจำนวนของเสีย รายงานนี้จะถูกส่งไปยังฝ่ายที่สนใจ ซึ่งรวมถึงฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้วย

2. ความต้องการสำหรับการยกเว้น ซึ่งเตรียมโดยผู้ตรวจสอบ ซึ่งโดยมากจะเป็นคนจากฝ่ายควบคุมคุณภาพ

3. การแยก คัดออกของวัตถุ ซึ่งปัญหา เพื่อเป็นการแน่ใจว่า วัตถุซึ่งน่าสงสัยว่าจะไม่ได้มาตรฐานจะถูกแยกออกทั้งหมด ในทันองเดียวกันเลขหมายประจำตัวของผลิตภัณฑ์ ควรจะได้รับการบันทึกเพื่อมั่นใจว่า มีผู้ใช้แต่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

4. การทำการตัดสินใจสำหรับการยกเว้น ซึ่งอาจเกิดตาม การสั่งการตามสายงาน หรืออาจเกิดจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของฝ่ายต่างๆ ที่สนใจหรืออาจเกิดจากกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ

5. การบันทึกการตัดสินใจ นี่อาจอยู่ในฟอร์มของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจำนวนของช้อยยกเว้น

การตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่จะจัดการกับของที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นอาจออกมาในรูปของนาใบปรับปรุงใหม่, ทิ้งของนั้นหรือลดระดับคุณภาพลงสู่คุณภาพที่ต่ำกว่า ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, เวลาที่ต้องใช้ และสิ่งประกอบที่เกี่ยวข้อง

3.3 การบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต และเครื่องมือวัด

การบำรุงรักษา (MAINTENANCE) เป็นส่วนประกอบสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่ง ผู้บริโภคต้องการโดยทั่วไปก็คือความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ทันทีโดยไม่เกิดการขัดข้อง แต่อย่างใดทั้งสิ้น การบำรุงรักษาจึงจำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้เมื่อต้องการ

ปัญหาที่เกิดจากคุณภาพไม่ได้ตามกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ถ้าพูดถึงระบบการผลิต ก็จะมีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดของเสียว่ามาจาก 5M นั่นคือ คน (MAN), เครื่องจักร (MACHINE), วัสดุ (MATERIAL), วิธีการทำงาน (METHOD), และวิธีวัด (MEASUREMENT) นอกจากนั้นสภาพของเสียต่าง ๆ ที่อาจมีได้จากกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น

- การเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของอุปกรณ์ ทำให้เกิดเหตุขัดข้อง มีผลทำให้เกิดของเสียได้
- การตั้งเครื่องเตรียมงานที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถผลิตของที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ต้น
- การปรับแต่งเครื่องระหว่างผลิต ทำให้เกิดของเสีย
- การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ทำให้เกิดของเสีย
- การแตกหักเสียหายของเครื่องมือประกอบการทำงาน ทำให้เกิดของเสียได้

ซึ่งคงจะเข้าใจว่า จำเป็นต้องจัดสร้างระบบเพื่อรักษาสภาพอุปกรณ์ เครื่องจักรไม่ให้ทำของเสียออกมา โดยไม่จำกัดอยู่แค่ไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือการเสื่อมสภาพ ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการยับยั้งไม่ให้เกิดความสูญเสียต่างๆ จากการตั้งเครื่อง เตรียมงาน เปลี่ยนแบบ ตลอดจนช่วงเริ่มต้นการผลิต

การนำวิธีการบำรุงรักษาทีละผล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการ ทำให้การบำรุงรักษาอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการบำรุงรักษาทีละผล (TPM) นี้ตั้งหัวข้อเน้นอยู่เพียง แค่อุปกรณ์ เครื่องจักร จึงทำให้การดำเนินงานมองเห็นชัดเจน และทำได้ง่าย

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง และความสูญเสียต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เครื่องจักร

1. การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อผลิตให้ได้คุณภาพ นั่นคือการจัดชั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลทางคุณภาพสอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานข้อกำหนดและรูปร่างรายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะคำนึงถึงแม้แต่วิธีการ เพื่อบำรุงรักษาให้สามารถทำได้ง่าย ใช้ได้ง่าย ตั้งแต่ชั้นตอนสำรวจจัดหาเครื่องจักรหรือพัฒนาจัดสร้าง ออกแบบผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

2. การเตรียมงานตั้งเครื่องที่ไม่เสียเวลา ควรมีการดัดแปลง ปรับปรุงอุปกรณ์ (เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึดต่างๆ) เพื่อให้ได้งานเตรียมการตั้งเครื่อง ตลอดจนถึงการปรับแต่งในการผลิต ให้เสียเวลาน้อยลง

3. การประเมินขอบเขตการเสื่อมสภาพควรจัดหาข้อมูลให้รู้ความสัมพันธ์ของการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของอุปกรณ์ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อส่วนไหนของสินค้า ตลอดจนความถูกต้องแม่นยำต่าง ๆ ของสินค้านั้นจะคลาดเคลื่อนไปได้เพียงใด

4. การทำกิจกรรมบำรุงรักษาประจำวัน เป็นขั้นตอน เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย

5. การอบรมพนักงานให้รู้วิธีใช้เครื่องเนื่องจากหลักงานหลักของพนักงานต้องมีหน้าที่ใช้งานเครื่องจักรอยู่แล้ว จากความสามารถข้อนี้การจะเพิ่มประสิทธิผลในการดูแล บำรุงรักษาจึงทำได้ง่ายมาก

6. การตรวจตำแหน่งเครื่องจักรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ถ้ารู้สาเหตุก็จะทำให้สามารถแก้ไขได้ง่าย ความสามารถในการค้นหา สาเหตุของปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องมีความสามารถดังกล่าว

ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของเสียในเรื่องคุณภาพ ซึ่งการแก้ปัญหามันในเรื่องคุณภาพนี้ จะต้องทำอย่างจริงจังตั้งแต่พนักงานระดับล่าง จนถึงพนักงานระดับสูง ซึ่งที่กล่าวต่อไปนี้จะเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากงานขึ้นรูป และเชื่อมประกอบ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนใหญ่น้อย ๆ อยู่ 4 ส่วนคือ

3.3.1 การบำรุงรักษาแม่พิมพ์

การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ สามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ

ประเด็นแรกควรเรียกว่า การซ่อมบำรุงแบบป้องกันหรือการออกแบบแม่พิมพ์โดยการคำนึงถึงความง่ายต่อการซ่อมบำรุง

ประเด็นที่สองเป็นการจัดระบบในโรงงานโดยพิจารณาเกี่ยวกับการซ่อม, การล้มคมตัด และการเก็บรักษาแม่พิมพ์

1. การออกแบบโดยคำนึงถึงความง่ายต่อการซ่อมบำรุงในการทำงานผลิตจำนวนมาก การปฏิบัติงานบนเครื่องอัดโลหะทุกชั่วโมงทำงานจะต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญ เพื่อขจัดปัญหาที่จะส่งผลให้การผลิตต้องหยุดชงักกลางคันปัญหาเมื่อเกิดขึ้นจากแม่พิมพ์ก็จะต้องรีบเร่งเปลี่ยนแปลงหรือไม่ให้ผลผลิตมีปัญหา ซึ่งสัดส่วนระหว่างชั่วโมงทำงานและชั่วโมงที่กำหนดไว้ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ห่างมากเกินไป ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของโรงงาน, เครื่องอัดโลหะ, แม่พิมพ์, การอัดโลหะ, ลักษณะวัตถุดิบ, ทักษะของพนักงาน ในกรณีนี้ถ้าจะกล่าวถึงความเหมาะสมรวมๆ แล้ว การอัดโลหะชิ้นงานบางเล็ก เรียบๆ ควรมีอัตราส่วนเวลาการใช้ และบำรุงรักษา ประมาณทุก ๆ ชั่วโมงทำงานใช้ 20 : 1 นาที ยิ่งใช้งานมากขึ้นเพียงใดก็เลยใช้เวลาในการซ่อมบำรุงยิ่งสูงขึ้น ปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ มีดังนี้

การออกแบบแม่พิมพ์, การออกแบบชิ้นส่วน, การใช้แม่พิมพ์, การหล่อเส้นแม่พิมพ์, การทำแม่พิมพ์, คุณสมบัติของวัสดุ, การเลือกเครื่องอัดโลหะ เป็นต้น

สิ่งที่ใช้ในการพิจารณาผลของการออกแบบแม่พิมพ์ ก็คือผลของการซ่อมบำรุงโดยนำมา

พิจารณาหลักเสี่ยงรายละเอียดที่ยู่ยากต่อไป

กล่าวโดยสรุปแล้วเป้าหมายของการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ก็เพื่อทำให้แม่พิมพ์มีสภาพการทำงานที่ดี, ขจัดปัญหาที่ยู่ยากในระหว่างการผลิต ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

- กลุ่มสึกหรอบกตี
- กลุ่มที่แตกหักเป็นปกติ

ผู้ออกแบบสามารถป้องกัน หรือพิจารณาลดปัญหาทั้ง 2 กลุ่มลงได้

2. การจักระบบ การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ระบบการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ควรมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่

- ซ่อมแซมพินซ์ (PUNCH) และคายน (DIE) ให้เพียงพอและพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

- นำสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องเสมอ ๆ มาปรับปรุงการออกแบบให้ดีขึ้น

ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการดังกล่าว ก็จะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง การรวบรวมสาเหตุของข้อบกพร่องของคายน แล้วจัดทำเป็นแบบฟอร์มซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ฟอร์ม เช่น

- สีดรีม ใช้สำหรับตรวจเช็ค และลับคมบ่อยเป็นประจำ
- สีแดง ใช้สำหรับซ่อมแซม หรือลับคมแม่พิมพ์ที่เร่งด่วน
- พิเศษ ใช้เมื่อเกิดเหตุบกพร่องขณะกำลังใช้งาน

3.3.2 การบำรุงรักษาอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

สำหรับอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (JIG) เป็นเครื่องมือ สำหรับงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ถูกนำมาใช้มากโดยทำหน้าที่จับยึดชิ้นงานให้มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งและคงรักษาให้คงเดิมไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องตลอดเวลาการใช้งาน จึงจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อจับยึดชิ้นงาน หรือรองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงานทุก ๆ ชิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ออกมาจะมีตำแหน่ง และรายละเอียดตามที่กำหนดทุกประการ

เมื่อจึกมีความสำคัญต่อคุณภาพเช่นนี้ จึงควรมีการตรวจสอบตามระยะเวลาในการใช้งาน ว่ายังคงสามารถใช้ผลิตต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งเราอาจจะกำหนดเป็นช่วงเวลาในการตรวจสอบตามการใช้งาน ว่าเมื่อใดจึงจะเหมาะสมในการซ่อมแซม และโดยทั่วไป เราจะมีจึกสำรองไว้เพื่อเวลานำไปตรวจสอบแล้ว ยังคงสามารถทำการผลิตต่อไปได้ หัวข้อที่ทำการตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษา ที่ควรพิจารณา คือ

- ตัวจับยึด และการควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

- ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น สลัก สกรู แหวน น็อต ชันแน่นหรือไม่
- ชิ้นงานสามารถดึงให้หลุดออกจากจิกได้หรือไม่
- ลำตัวของจิกมีความแข็งแรงพอหรือไม่
- ตัวจับยึดชิ้นงานสามารถเลื่อนหลุดไปในระหว่างทำงานได้หรือไม่

3.3.3 การบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

ในการผลิตสินค้าทางด้านขึ้นส่วนต่างๆ จำเป็นจะต้องใช้ กระบวนการขึ้นรูปประเภทต่าง ๆ ทั้ง กลึง ไส ตัด หรือเจาะ ด้วยเครื่องจักรปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ คือ เครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรง และการใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง ดังนั้นการเอาใจใส่ต่อการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำอยู่เป็นประจำ

เครื่องมือวัดที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนนั้นเมื่ออยู่มากมาย แต่จะขอกกล่าวเฉพาะที่สำคัญ และมีใช้ร่วมกันประจำ คือ

1. เวอร์เนียร์ เป็นเครื่องมือวัดที่มีค่าละเอียดถึง 0.02 ม.ม. ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้กันมาก ซึ่งวัดได้ทั้งภายนอก และภายใน รวมทั้งความลึกได้ ซึ่งสภาพเวอร์เนียร์ที่ดีควรจะต้องมีลักษณะดังนี้

1.1 ซีดหลัก และซึดย่อยทั้งสองตรงกัน

1.2 พื้นทั้งสองต้องประกบกันสนิท เมื่อส่องกับแสงไฟแล้วจะต้องไม่มีช่องว่างให้เห็นแสงสว่างลอดออกมา

การวัดขณะขึ้นรูปชิ้นงาน จะต้องวัดในขณะที่ชิ้นงานหยุดนิ่งสนิทเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นการวัดภายนอก หรือภายใน ถ้าวัดขณะชิ้นงานเคลื่อนที่อาจทำให้ผิดพลาดได้

แรงในการวัด ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป ถ้าแรงที่ใช้มากเกินไป จะทำให้ค่าวัดผิดพลาดได้ และทำให้ความเที่ยงตรงเสียไปโดยเร็ว

การเก็บรักษา ควรเก็บในที่ที่ไม่มีขยะ เศษฝุ่นผงหรือเศษเหล็กจะต้องอยู่ในที่ ๆ ไม่กระทบกับเครื่องมือวัดอย่างอื่น โดยปกติจะทาน้ำมันกันสนิมไว้ และแท่งวัดความลึกต้องดันกลับเข้าไว้ที่เดิมเสมอ

2. ไมโครมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์มีมากมายหลายชนิดแต่หลักการและโครงสร้างเป็นอย่างเดียวกัน จึงขอกกล่าวเฉพาะไมโครมิเตอร์วัดภายนอก

ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดสามารถวัดได้ถึง 0.01 ม.ม. การตรวจ

สอบความเที่ยงตรงของไมโครมิเตอร์เพื่อคุณสมบัติการทำงานนั้นจะมีการตรวจความเป็นระนาบ ความขนานของผิววัดทั้งสอง ความเที่ยงตรงรวมแรงในการวัด ความโค้งของเพรช

การเก็บรักษาไมโครมิเตอร์การนำออกมาใช้และการเก็บรักษาจะต้องเอาใจใส่ ระมัดระวังให้ถูกต้องด้วย

2.1 ห้ามใช้วัดชิ้นงานขณะหมุน หรือเคลื่อนที่

2.2 ถ้าทาบค หรือกระแทบกระแทกอย่างรุนแรงระหว่างการใช้งานจะใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงทุกครั้ง

2.3 อย่านำไมโครมิเตอร์วางทิ้งไว้ข้างนอกกล่องเก็บหรือใส่กระเป๋า อุณหภูมิ จากร่างกาย อาจทำให้ความเที่ยงตรงผิดพลาด และฝุ่นผงอาจแทรกเข้าไปในช่องว่างเล็กๆ ได้

2.4 การทาน้ำมันหล่อลื่น ให้ใช้น้ำมันเบา (ซินดาสิ) จึงจะดี

3. เกจวัดความสูง เกจวัดความสูงนั้นใช้วัดความสูง ความมาใหญ่ หรือทำการบาก โดยวางชิ้นงานที่จะวัดบนแท่นระดับ หรือผิวอ้างอิงที่แน่นอนแล้ววัดระยะจากผิวอ้างอิงนั้น เราอาจจะพิจารณาได้ว่าเกจวัดความสูง เป็นเวอร์เนียร์ที่จับขาตั้งตรงก็ได้

การเก็บรักษาส่วนใหญ่หลังจากเลิกใช้แล้ว ควรทาน้ำมันบางๆ ที่บริเวณเหล็ก บาก และวางบนพื้นเรียบระวางอย่าให้ล้มเป็นอันขาด หรืออาจใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้ ถ้าไม่ใช้เป็น เวลานาน ๆ

4. ลิมิตเกจ (เกจพิกัด) ลิมิตเกจเป็นเกจที่ใช้ตัดสินว่าชิ้นงานดี หรือไม่โดยดูระยะ เผื่อ และการสวมเข้ากับลิมิตเกจ มีแบบใช้กับรู และใช้กับเพลลา

ปลั๊กเกจรูปทรงกระบอก (แกนหัวจุก) รูปร่างของเกจหัวจุกนี้ จะมีอยู่ 2 บลาย โดยบลายด้านหนึ่งจะเป็นด้านลอคได้ (GO) อีกด้านจะลอคไม่ได้ (NOT GO) เพื่อใช้วัดรูต่างๆ ใช้ ในการตรวจสอบด้วยการลอครูอ้างอิงเป็นหลักกล่าวคืออาจกล่าวได้ว่าใช้พิจารณาขนาดALLOWANCE อ้างอิงของรูชิ้นงาน

การใส่เกจควรใส่ด้วยความระวัง อย่ายึดแรงอัดเข้าอย่างเด็ดขาด สำหรับข้อควรระวัง คือ ตรวจบริเวณขอบบลายและส่วนหัวของเกจหัวจุกว่าไม่มีครีบบนออกมาเพราะถ้ามี ครีบบนจะทำให้รูเสียหาย ดังนั้นเวลเก็บรักษาให้ทาน้ำมันกันสนิม และไม่สัมผัสกับเครื่องมืออื่นๆ

3.4 การควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนโลหะรถยนต์

3.4.1 ลักษณะงานขึ้นรูปโลหะและงานเชื่อมประกอบ

1. ลักษณะคุณภาพของงานขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องอัดโลหะ

านกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะรถยนต์นั้น โดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดโลหะนั้น ประกอบด้วยแม่พิมพ์ และเครื่องอัดโลหะ ซึ่งงานขึ้นรูปโลหะในแต่ละขั้นตอนนั้น จะมีลักษณะคุณภาพแตกต่างกันไปตามลักษณะของแม่พิมพ์นั้น ๆ ซึ่งงานการตรวจสอบโดยทั่ว ๆ ไปมีดังนี้

1.1 ลักษณะคุณภาพของแต่ละขั้นตอนการขึ้นรูป

1.การตัด (SHEARING & BLANKING) ในงานอัดโลหะ เราจะใช้คมตัดของพื้นที่และตาย (PUNCH & DIE) ตัดวัสดุให้ขาดจากกัน โดยทำให้วัสดุหักขาดออกจากกันด้วยแรงขนาดหนักมากกว่าการตัดโลหะโดยใช้มีดตัดรอยแตกของเนื้อโลหะบริเวณคมตัดจะต้องเหมาะสม ไม่เกิดรอยแตกที่ซับซ้อนกัน มิเช่นนั้นจะเกิดอาการ คือ รอยเย็นบริเวณขอบตัด การโค้งตัวของชิ้นงาน, ขนาดผิดไปจากที่กำหนด และการสึกหรอของคมมาก เป็นต้นทั้งหมดเป็นอาการของช่องว่างคมตัดที่ไม่เหมาะสม

2.การอัดเป็นรูป (FORMING) กรรมวิธีในการอัดเป็นรูปนั้นเป็นงานที่ยากทั้งนี้เนื่องจากทิศทาง และขนาดของแรงอัดจะแตกต่างกันไปในตำแหน่งต่างๆ ลักษณะของงานอัดเป็นรูปได้แก่ ขึ้นขอบยัด (FLANGING), ขึ้นขอบรู (BURRING), ทาลอน (BEADING) และการอัดยัด (EXPANDING) ลักษณะคุณภาพของการอัดเป็นรูปคืออาการเกิดรอยย่นและเป็นคลื่นที่ขอบงาน และอาการบิดตัว เสียรูป เป็นต้น

3.การอัดขึ้นรูป (DRAWING) การอัดขึ้นรูปเป็นการอัดภาชนะรูปกลวงจากแผ่นโลหะ โครงสร้างแม่พิมพ์ไม่ซับซ้อน แต่การอัดขึ้นรูปงานให้ได้รูปร่างที่ต้องการโดยไม่ให้เกิดรอยย่น (WRINKLE) และรอยแตก (CRACK) นั้นค่อนข้างยาก การทำการ อัดขึ้นรูปสักทั่วไปไม่สามารถทำได้ในการอัดเพียงครั้งเดียว บกตีงานการขึ้นรูปสัก อย่างน้อยต้องทำการอัด 2-3 ครั้งแล้วแต่ขนาดของชิ้นงาน

1.2 ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นงานการอัดขึ้นรูปโลหะ

| อาการเสีย | | สภาพงาน |
|------------|--------------|--|
| CRACK | (รอยแตกร้าว) | มีรอยร้าว หรือรอยแตกของเนื้อโลหะบนผิวงาน |
| NECK | (รอยขอด) | ความหนาของชิ้นงานลดลงมากจากการขึ้นรูป จนอาจทำให้ชิ้นงานฉีกขาดได้ |
| DISTORTION | (บิดเบี้ยว) | ชิ้นงานบิดตัว, โค้ง และนูนโค้ง |
| WRINKLES | (รอยย่น) | เป็นรอยย่นบนผิวหน้าของงานหรือผิวขอบงาน |

| <u>อาการเสีย</u> | | <u>สภาพงาน</u> |
|------------------|---------------------|---|
| SEIZURE | (รอยขรุขระ) | เป็นรอยขรุขระบริเวณด้านปีกพับของชิ้นงานเนื่อง จากผิวของแม่พิมพ์ไม่เรียบ เป็นจุดบวมเล็ก |
| DEFORMATION | (เสียรูป) | ชิ้นงานเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม |
| PIMPLE | (เป็นตุ่มเล็ก ๆ) | มีจุดบวมเล็ก ๆ บนผิวชิ้นงานทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เนื่องมาจากแม่พิมพ์ไม่เรียบ |
| BURR | (มีเศษบริเวณรอยตัด) | มีเศษวัสดุเหลือ (เสี้ยน) จากการตัดบริเวณขอบ ชิ้นงานที่ถูกตัด |

1.3 ลักษณะการตรวจสอบคุณภาพ

1. การตรวจสอบภายนอกคือการตรวจสอบสภาพชิ้นงานด้วยสายตาโดยดูรอบๆ ชิ้นงานเพื่อหาจุดบกพร่อง ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบสภาพภายนอก ตรวจสอบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หัวข้อที่ทำการตรวจสอบส่วนใหญ่ได้แก่ รอยร้าว, บิดเบี้ยว, ย่น, รอยขีด, รอยบวม เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบสภาพภายนอกนี้ นอกจากจะใช้สายตาตรวจสอบแล้ว ยังใช้มือสัมผัสด้วย เช่นใช้นิ้วมีลูบผิวงาน เพื่อดูความเรียบ หรือใช้แว่นขยายส่องดูผิว บางครั้งใช้น้ำมัน (OIL STONE) ขัดผิวงานเพื่อดูรอยบวม เป็นต้น

2. การตรวจสอบโดยการวัดขนาด คือการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ ซึ่งอาจทำการวัดในบริเวณที่ทำงาน หรือนำมาวัดที่ห้องปฏิบัติการก็ได้ โดยใช้แทนระดับ ซึ่งมีหัวข้อที่จะทำการตรวจสอบโดยการวัดได้แก่ ขนาดความโตของรูเจาะ , ระยะของรูเจาะ , ความกว้างและความยาวของชิ้นงาน, ตำแหน่งพับ, ความสูงขอบพับ เป็นต้น ซึ่งค่าที่วัดได้ส่วนใหญ่จะบันทึกลงในใบตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบภายหลัง

2. ลักษณะคุณภาพของงานเชื่อมประกอบ

งานเชื่อมประกอบ ขึ้นส่วนรถยนต์นั้น วิธีที่นิยมกันทั่วไปมีอยู่ 2 วิธี คือ การเชื่อมจุด (SPOT WELDING) และการเชื่อมแก๊ส (CO2 WELDING)

2.1 ลักษณะคุณภาพของงานเชื่อมจุด

1.คุณภาพภายนอกที่ปรากฏ บริเวณเชื่อมจุดต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือเชื่อมจนชิดขอบ และชิ้นงานจะต้องไม่บิดตัว หรือโก่งงอหลังการเชื่อม

2.ตำแหน่งการเชื่อม ค่าระยะเผื่อระหว่างจุดที่เชื่อม ซึ่งจะต้องห่างกันมีค่าภายใน 20% ของขนาดที่ระบุในแบบของชิ้นงาน (PART DRAWING) และตำแหน่งของการเชื่อมจุด ซึ่งจะต้องห่างจากขอบของชิ้นงานประมาณ 12 มม.

3.จำนวนจุดเชื่อมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่ 0-20% ของจำนวนจุดทั้งหมดที่ระบุในแบบชิ้นงาน (PART DRAWING)

4.จำนวนจุดเชื่อมเสียที่ไม่ได้คุณภาพ สำหรับชิ้นงานที่มีความสำคัญจะต้องไม่มีจุดเชื่อมเสียเลย หรือเชื่อมจุดไม่ครบ ส่วนงานทั่วไปอนุโลมให้พอมิได้บ้าง ตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 จำนวนจุดเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งยอมให้มีได้

| กำหนดจุดเชื่อม | จุดเชื่อมที่ไม่ได้คุณภาพ (ยอมให้มีได้) |
|----------------|--|
| น้อยกว่า 7 | 0 |
| 8 – 12 | 1 |
| 13 – 20 | 2 |
| 21 – 28 | 3 |
| 29 – 36 | 4 |

5. ลักษณะอาการเสียหายงานเชื่อมจุด

| อาการเสีย | สภาพ |
|--------------------|---|
| CRACK (รอยแตกร้าว) | เกิดรอยแตกร้าวบริเวณจุดเชื่อมทั้งบนผิวของชิ้นงานหรือบริเวณข้างเคียงหรือในจุดเชื่อม |
| DENT (รอยบุ๋ม) | เกิดรอยบุ๋มที่บริเวณผิวชิ้นงานตรงจุดเชื่อม ซึ่งรอยบุ๋มลึกน้อยกว่า 0.3 ของความหนาชิ้นงาน |


| อาการเสีย | สภาพ |
|------------------------------------|---|
| TWIST (การบิดตัว) | การบิดตัว, โค้งงอ หลังชิ้นงานเชื่อมเสร็จ |
| DEFORMATION (ชิ้นงานเสียรูป) | ชิ้นงานเกิดการบิดตัว เสียรูปโดยแผ่นที่ประกบกระดกงอขึ้น |
| WELDING SPOT HALF (เชื่อมจุดตกขอบ) | การเชื่อมจุดชิดขอบของชิ้นงานเกินไป ทำให้เนื้อบริเวณขอบงานทะลัก เนื่องจากแรงกดของหัวเชื่อม |

6. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

6.1 วิธีการทดสอบ โดยการตัดชิ้นงานตัวอย่าง แล้วฉีกออกจากกันด้วยปากกาจับงาน หรือ ตอกาให้ชิ้นงานตรงจุดเชื่อมให้แยกจากกันด้วยลิ้ม

6.2 วิธีการวัด โดยการวัดในแนวแกน A และแกน B ของความโตจุดเชื่อม ซึ่งแกะจากชิ้นงานที่ติดกันอยู่ โดยวัดตรงบริเวณที่หลอมละลาย โดยใช้เวอร์เนียร์วัดแล้วหาค่าความโตของจุดเชื่อม ได้ดังรูปที่ 3.5 (ตามตารางมาตรฐาน JIS-Z3140)

$$C = \frac{a + b}{2} \quad \text{โดยที่ } C = \text{คือเส้นผ่าศูนย์กลางของจุดเชื่อม}$$

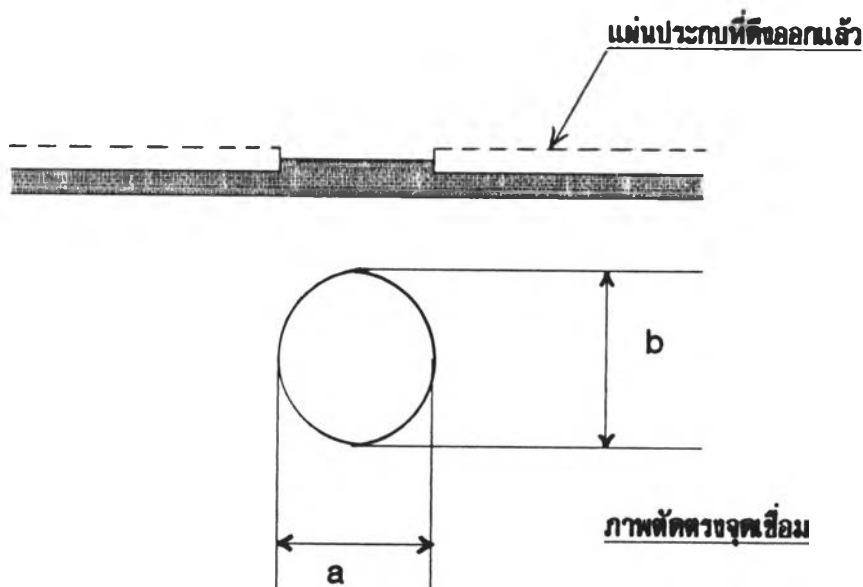

รูปที่ 3.5 แสดงการวัดค่าความโตของจุดเชื่อม (NUGGET)

ค่า C ที่วัดได้ให้เปรียบเทียบกับค่าในตารางข้างล่างนี้ ถ้ามากกว่าค่าในตารางนี้ถือว่าใช้ได้

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ความหนาแผ่น. แผ่นเหล็ก มม. | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| ความโตจุด เชื่อม มม. | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.4 |

หมายเหตุ ถ้าเหล็กแผ่นหนากว่า 3.2 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางจุดเชื่อม $C = 5 \times t$
ถ้าเชื่อมจุดความหนาของเหล็ก 2 แผ่นไม่เท่ากัน ให้ยึดค่าแผ่นเหล็กที่บางเป็นหลัก

2.2 ลักษณะคุณภาพของงานเชื่อม CO2

1. คุณภาพภายนอก เป็นการตรวจสอบสภาพภายนอกชิ้นงานดูแนวเชื่อมการซึมลึก, ความยาวแนวเชื่อม และบริเวณแนวเชื่อม มีคุณภาพหรือไม่ เช่น มีเศษเชื่อมติดอยู่ หรือเกิดรูพรุนตามแนวเชื่อม เป็นต้น

2. กัดแหงนขอบแนวเชื่อม (UNDERCUT) ความลึกของ UNDERCUT จะต้องไม่เกิน 20% ของความหนาเหล็กที่เชื่อม และความยาวของ UNDERCUT ต้องไม่เกิน 20% ของความยาวแนวเชื่อมทั้งหมด

3. พอกเกย (OVERLAPS) การเกิด OVERLAP ต้องไม่เกิน 10% ของความกว้างของ BEAD และความยาวต้องไม่เกินกว่า 20% ของความยาวแนวเชื่อมทั้งหมด

4. รอยแตกร้าว (CRACK) จะต้องมีรอยแตกร้าวแนวเชื่อมทั้งภายนอกและภายใน

5. ลักษณะอาการเสียหายงานเชื่อม CO2

| <u>อาการเสีย</u> | <u>สภาพ</u> |
|---------------------------------------|---|
| OVERLAP (พอกเกย) | การเชื่อมซึมลึกไม่มีเนื้อเชื่อมพอกสูงหลายชั้น |
| UNDERCUT (กัดแหงงขอบแนวเชื่อม) | แนวเชื่อมแบนราบ, กว้าง, บริเวณขอบมีแนวเชื่อมกัดเซาะ ทำให้ไม่แข็งแรง |
| LACK OF FUSTION (หลอมละลายไม่สมบูรณ์) | บริเวณแนวเชื่อมไม่มีการซึมลึก แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเกินไป |
| CRACK (รอยแตกร้าว) | มีรอยร้าวในแนวเชื่อมทั้งภายในนอกภายใน |

6. วิธีการตรวจสอบคุณภาพ

6.1 ตรวจสอบด้วยสายตา โดยหาความสะอาดแนวเชื่อม และตรวจดูคุณภาพบนแนวเชื่อม, รูปร่างแนวเชื่อม, การซึมลึก, รอยแตกร้าว เป็นต้น

6.2 การสอบงานด้วยสารแทรกซึม หมายถึงวิธีการ สำหรับตรวจสอบลักษณะบกพร่อง ซึ่งมีลักษณะปรากฏถึงผิวหน้าของวัสดุลักษณะบกพร่องที่สามารถตรวจสอบพบได้ คือ รอยแตกร้าว รอยตะเข็บ รอยเกย เป็นต้น

6.3 การสอบด้วย MICRO TEST โดยการผ่าดูแนวเชื่อมแล้วส่องด้วยกล้องขยาย เพื่อดูการซึมลึกของแนวเชื่อม และวัดแนวความกว้างของรอยเชื่อม

3.4.2 การนำหลักสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ

1. การยืนยันความสามารถของกระบวนการผลิต

1.1 ความสามารถของกระบวนการผลิต (PROCESS CAPABILITY)

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากวิธีการผลิต หรือกระบวนการผลิต ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี นั้นหมายความว่าในกระบวนการผลิตปราศจากความผันแปร หรือมีความผันแปรน้อยมาก แต่ถ้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีผลิตภัณฑ์เสียมาก นั้นหมายความว่า กระบวนการผลิตมีความผันแปรมากและความผันแปรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะเป็นส่วนบ่งชี้ถึงความสามารถ ในกระบวนการผลิตว่ามีความสามารถเป็นอย่างไร ถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นหรือยัง

ความสามารถของกระบวนการผลิต ในวิธีการผลิตหนึ่ง จะรวมถึง คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ, การวัด และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบความสามารถของกระบวนการผลิต ก็คือ การหา



ความผันแปรทั้งหมด และความคงที่ของกระบวนการที่มีเวลาเป็นส่วนประกอบหนึ่ง

1.2 วิธีการตรวจสอบความสามารถของกระบวนการผลิต

ก่อนที่จะทำการตรวจสอบความสามารถของกระบวนการผลิตควรที่จะพิจารณาถึงคุณลักษณะ ของคุณภาพของ กระบวนการผลิตนั้น ๆ ก่อน ว่ามีการควบคุมคุณภาพอย่างไร มีมาตรฐานการทำงานหรือไม่ ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นั้นจะเป็นข้อมูลที่มาจากการะบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้างจะคงที่ ถ้าหากกระบวนการผลิตไม่อยู่ในสภาพที่คงที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นหาสาเหตุของความผันแปรนั้น และทำการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาาน เพื่อให้กระบวนการผลิตมีสภาพคงที่ ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ ฮิสโตแกรม (HISTOGRAM) และ แผนภูมิควบคุม (CONTROL CHART)

ขีดจำกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ และขีดจำกัดข้อกำหนด

ดังได้กล่าวตอนต้นว่าสมรรถภาพกระบวนการ หมายถึง ความสามารถในการที่จะผลิตสินค้าที่อยู่ภายในขีดจำกัดข้อกำหนด คือ

UNTL คือ ขีดจำกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติบน

LNTL คือ ขีดจำกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติล่าง

ขีดจำกัดทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้มาจากการคำนวณค่าพารามิเตอร์ของประชากรจากกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากกระบวนการผลิต

USL คือ ขีดจำกัดข้อกำหนดบน (SPECIFICATION LIMIT)


LSL คือ ขีดจำกัดข้อกำหนดส่วนล่าง (SPECIFICATION LIMIT)

ซึ่งขีดจำกัดทั้ง 2 ชนิดนี้ได้มาจากการออกแบบสินค้าและปรากฏในแบบวิศวกรรมเพื่อการผลิต

โดยทั่วไปอาจมีความขัดแย้ง ระหว่างขีดจำกัดข้อกำหนด และขีดจำกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ ซึ่งความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นได้ 3 กรณี

1. ขีดจำกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนกว้างเกินกว่าขีดจำกัดข้อกำหนด


ในสภาพเช่นนี้กระบวนการผลิตจะผลิตสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดโดยมีสัดส่วนดังแสดงในภาพในพื้นที่ได้เส้นโค้งส่วนที่เลแเงา เพื่อที่จะลดสัดส่วนของเสียลงกระบวนการผลิตจะต้องปรับปรุงในด้านความแปรปรวนของกระบวนการผลิต เมื่อค่าความแปรปรวน ของกระบวนการผลิตลดลง ขีดจำกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ก็จะเข้าใกล้ค่าขีดจำกัดข้อกำหนด ดังรูปที่ 3.6

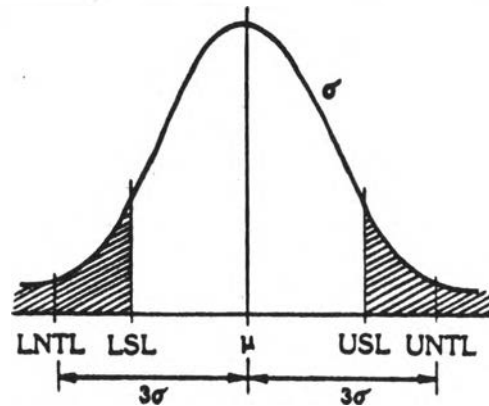

รูปที่ 3.6 ความขัดแย้งประเภทที่ 1

2. ค่าเฉลี่ยของกระบวนการไม่เหมาะสมกับขีดจำกัดข้อกำหนด


สำหรับกรณีที่มีขีดจำกัดข้อกำหนด มีเพียงด้านเดียว อาจเป็นขีดจำกัดบน หรือขีดจำกัดล่าง ถ้าค่าเฉลี่ยของกระบวนการปรับตั้งไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาการผลิตของเสียออกมา ดังแสดงในรูป วิธีการแก้ปัญหาสำหรับกรณีนี้ทำได้โดยปรับตั้งค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิตเสียใหม่ให้เหมาะสมกับขีดจำกัด ข้อกำหนดที่วางไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิตก็อาจจะต้องมีระบบการคัดสินค้าที่ไม่ได้ตามขีดจำกัดข้อกำหนด ดังรูปที่ 3.7

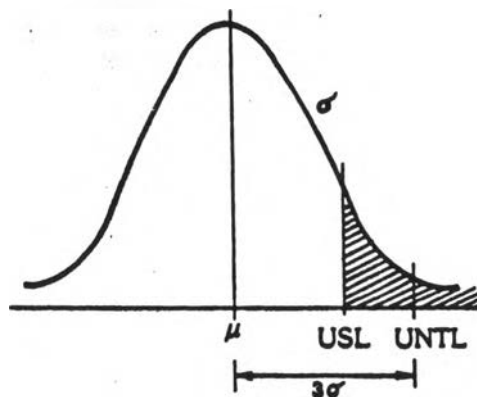

รูปที่ 3.7 ความขัดแย้งประเภทที่ 2

3. ชัดจำกัดข้อกำหนดกว้างเกินไป

โดยทั่วไปไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ผลิตสินค้า ยกเว้นแต่ชัดจำกัดข้อกำหนดนั้นทำให้ การใช้งานของสินค้าไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจจะนำไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่นไม่ได้ชัดจำกัดข้อกำหนดนี้อาจได้มาจาก การเปิดตำราหรือคู่มือ ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาการใช้งานของสินค้าแต่กระบวนการผลิต ก็อาจไม่จำเป็นต้องปรับตั้งใหม่ ทั้งนี้เพราะผู้ออกแบบสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงชัดจำกัดข้อกำหนดให้แคบลงได้ ดังรูปที่ 3.8

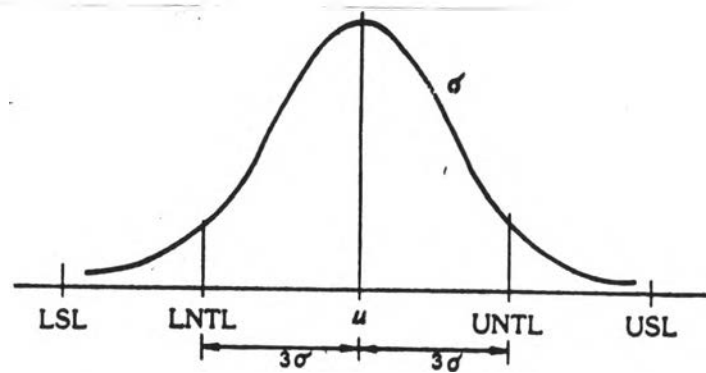

รูปที่ 3.8 ความชัดแจ้งประเภทที่ 3

2. การคำนวณหาความสามารถของกระบวนการผลิต

สำหรับการวัดค่าความสามารถของกระบวนการผลิตว่ามีความสามารถหรือไม่นั้น จะวัดค่าความสามารถของกระบวนการด้วยค่าของตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบความกว้างของ ขอบเขตข้อกำหนดด้านบน และด้านล่างกับ 6 เท่าของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ ภายใต้งื่อนไขว่าข้อมูลที่ได้จากกระบวนการมีการแจกแจงปกติ ที่มีกระบวนการเฉลี่ยเป็น \bar{x} และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น σ

2.1 งานกรณีข้อมูลเป็นค่าวัด เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ด้วยตัวแปรด้วยการวัด ผลิตภัณฑ์ในเชิงปริมาณ ซึ่งแผนภูมิที่ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแปร คือ

1. แผนภูมิควบคุมค่าวัด (X - RS CHART) เป็นแผนภูมิที่ใช้ตัวเลขค่าวัด (\bar{X}) ใด ๆ แต่ละตัวมาพล็อตลงในแผนภูมิโดยไม่หาค่าเฉลี่ยของค่าวัดจากกลุ่มย่อยก่อนอาจเป็น เพราะว่าการสุ่มตัวอย่างกระทำห่างกัน และเก็บเป็นข้อมูลใด ๆ ก็ได้ ค่าพิสัย (R) ของกลุ่มย่อยจึง

ไม่มี (เพราะมีข้อมูลเพียง 1 ตัว) จึงอาศัยพิสัยเคลื่อนที่ (MOVING RANGE) ซึ่งวัดเทียบกันระหว่างค่าวัดที่อยู่ต่อเนื่องกันเป็นหลักในการคำนวณหาค่าขอบเขตควบคุม

$$UCL = \bar{X} + 2.66 \bar{R}_s$$

$$CL = \bar{X}$$

$$LCL = \bar{X} - 2.66 \bar{R}_s$$

2. แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย ($\bar{X} - R$ CHART) เป็นแผนภูมิควบคุมที่อาศัยค่าหน่วยวัด (X) และค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ของกลุ่มข้อมูลในการควบคุมโดยหน่วยวัด (X) อาจเป็นขนาดความยาว น้ำหนัก ความหนาแน่น ความต่างจาเพาะของของเหลว เป็นต้น

\bar{X} จะหาได้จากค่าเฉลี่ยของ X ในกลุ่มย่อย และค่า R หรือพิสัย ก็เป็นค่าพิสัยของ X ภายในกลุ่มย่อยนั้น เรามักจะใช้ \bar{X} CHART คู่กับ R CHART เพื่อควบคุมความผันแปรภายในกลุ่มย่อย

$$\begin{array}{ll} UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R} & UCL = D_4 \bar{R} \\ \bar{X} = CL = \bar{\bar{X}} & R = CL = \bar{R} \\ LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R} & LCL = D_3 \bar{R} \end{array}$$

3. ฮีสโตแกรม เมื่อเราเก็บข้อมูลได้จากสิ่งตัวอย่างแล้ว เราทำการวัดและประมาณค่าต่างๆ เพื่อใช้ทำนายคุณสมบัติของประชากร โดยการนำข้อมูลจัดเรียงลงในตารางความถี่ แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

2.2 ในการมีข้อมูลเป็นค่าแรงนับ เป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ในเชิงคุณลักษณะที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ แต่สามารถบอกได้แต่เพียงว่าผลิตภัณฑ์ดี หรือเสีย, ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ในเชิงคุณภาพ ซึ่งลักษณะแผนภูมิที่ใช้ควบคุม ได้แก่

| ค่าที่ใช้ควบคุม | CONTROL CHART | ความสามารถของกระบวนการผลิต |
|----------------------------|------------------|---|
| จำนวนชิ้นงานที่เป็นของเสีย | Pn CONTROL CHART | ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของเสีย $\bar{P} = \frac{\text{จำนวนของเสียทั้งหมดในทุกลุ่มย่อย}}{\text{จำนวนที่ตรวจสอบทั้งหมดในทุกลุ่มย่อย}}$ |
| สัดส่วนของเสีย | P CONTROL CHART | ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของเสีย $\bar{P} = \frac{\text{จำนวนของเสียทั้งหมด}}{\text{จำนวนของทั้งหมดที่นำมาตรวจ}}$ |
| จำนวนตำหนิ | C CONTROL CHART | ค่าเฉลี่ยของจำนวนของเสียต่อหน่วยที่ตรวจ $\bar{C} = \frac{\text{จำนวนของเสียทั้งหมด}}{\text{จำนวนหน่วยที่นำมาตรวจสอบ}}$ |
| จำนวนตำหนิต่อชิ้น | U CONTROL CHART | ค่าเฉลี่ยจำนวนตำหนิต่อการผลิตหนึ่งหน่วย $\bar{U} = \frac{\text{จำนวนตำหนิที่ตรวจพบทั้งหมด}}{\text{จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำการตรวจทั้งหมด}}$ |

3. การคำนวณหาดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ

ในการที่จะตัดสินใจว่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ (C_p) ว่ามีความสามารถหรือไม่ การตัดสินใจจะใช้การเปรียบเทียบการกระจายภายใต้ 6 σ ให้มีค่าเท่ากับ ความกว้างของขอบเขตข้อกำหนดบน และล่าง ซึ่งกำหนดได้ดังนี้

3.1 สำหรับกำหนดขีดจำกัดขอบเขตข้อกำหนดทั้งบน และล่าง

อัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ (C_p) คำนวณได้จากความสัมพันธ์ คือ

$$C_p = \frac{\text{ความกว้างขอบเขตข้อกำหนดบนและล่าง}}$$

$$= \frac{USL - LSL}{6 \sigma} \quad \text{หรือ} \quad = \frac{T}{6 \sigma}$$

USL = แทนขอบเขตข้อกำหนดบน

LSL = แทนขอบเขตข้อกำหนดล่าง

σ = แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

เมื่อ $T = USL - LSL$

สำหรับกรณีที่เกิดตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มย่อย n ตัวอย่างจาก m กลุ่มย่อย ค่าประมาณ

$$\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2} \quad \text{สำหรับค่าประมาณของ } C_p$$

d_2

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6 \bar{R} / d_2} \quad (\text{เมื่อประมาณ } \sigma \text{ ด้วย } \bar{R})$$

3.2 ในกรณีที่พิจารณาถึงการกระจายของกระบวนการ

โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของกระบวนการ การที่มีค่าห่างจากค่ากลางของขอบเขตข้อกำหนดด้านบน และด้านล่างว่าเบี่ยงเบนไปอย่างไร ด้วยการปรับปรุงค่า C_p ด้วยตัวประกอบ $(1-k)$ ซึ่งความสัมพันธ์ของค่า C_p และ C_{pk} กำหนดได้ดังนี้

$$\text{เมื่อ } M = \frac{(USL + LSL)}{2} \quad \text{ค่ากึ่งกลางของขอบเขตข้อกำหนด}$$

ระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกระบวนการกับจุดกึ่งกลางก็คือ $|M - \bar{X}|$

ค่า K จะเป็นค่าระยะห่าง

$$\text{เมื่อ } T = (USL - LSL)$$

$$K = \frac{|M - \bar{X}|}{(USL - LSL)/2} \quad \text{หรือ} \quad \frac{|M - \bar{X}|}{T/2}$$

กรณีค่าเฉลี่ยของกระบวนการอยู่ห่างจากค่ากลางของขอบเขตกำหนด คำนี C_p จะถูกปรับปรุงด้วยตัวประกอบ K

$$C_{pk} = C_p (1 - k)$$


$$\text{หรือ } C_{pk} = (1 - k) \frac{(USL - LSL)}{6\sigma}$$

6 σ

$$= (1 - k) \frac{T}{6\sigma} \quad \text{เมื่อ } T = USL - LSL$$

6 σ

ซึ่งงานกรณีที่เกิดจากค่าเฉลี่ยของกระบวนการ ไม่ได้อยู่มีค่ากลางของขอบเขตที่กำหนดบน และล่าง ดังรูปที่ 3.9 จะต้องพิจารณาว่า k จะชี้ได้ว่า ค่าเฉลี่ยของกระบวนการเบี่ยงเบนไปจากจุดกึ่งกลางเท่าไรทำให้ค่า $C_{pk} \neq C_p$

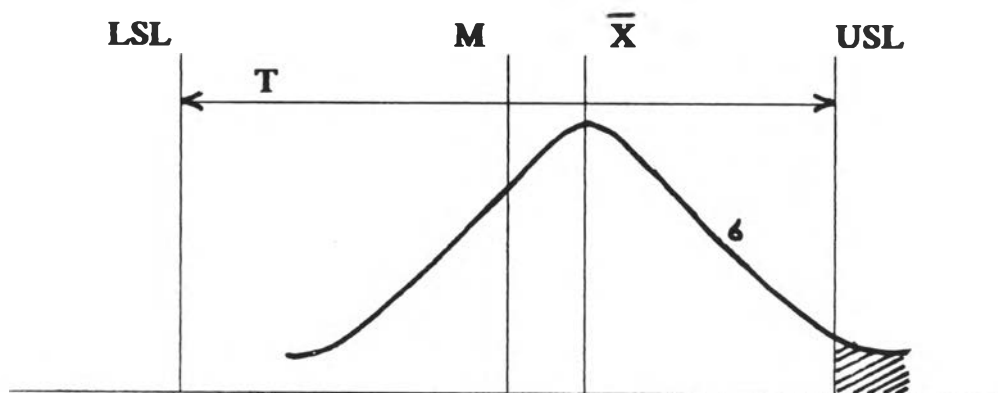

รูปที่ 3.9 แสดงการกระจายของกระบวนการเมื่อกำหนดขอบเขตทั้งสองด้าน

3.3 การคำนวณดัชนีชี้ความสามารถในการกำหนดขอบเขตกำหนดด้านเดียว


1. งานกรณีกำหนดขอบเขตด้านบน ดังรูปที่ 3.10 ค่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ

$$C_{pk} = \frac{\text{การกระจายด้านบนที่ยอมรับได้}}{\text{การกระจายด้านบนที่แท้จริง}}$$

$$= \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma}$$

3 σ

$$C_{pk} = 0 \quad \text{เมื่อ } USL \leq \bar{X}$$

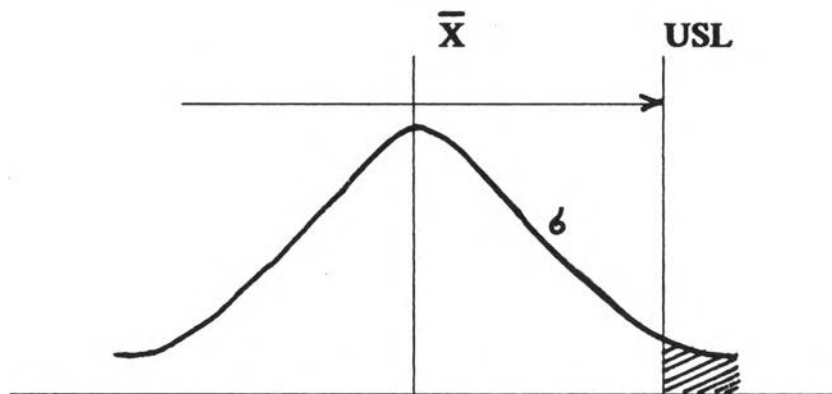


รูปที่ 3.10 แสดงการกระจายของกระบวนการเมื่อกำหนดขอบเขตด้านบนด้านเดียว

2. ในการกำหนดขอบเขตด้านล่าง ดังรูปที่ 3.11 ค่าดัชนีชี้ความสามารถของกระบวนการ

$$C_{pk} = \frac{\text{การกระจายด้านล่างที่ยอมรับให้ได้}}{\text{การกระจายด้านล่างที่แท้จริง}}$$

$$= \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma}$$

$$C_{pk} = 0 \quad \text{เมื่อ} \quad LSL \geq \bar{X}$$

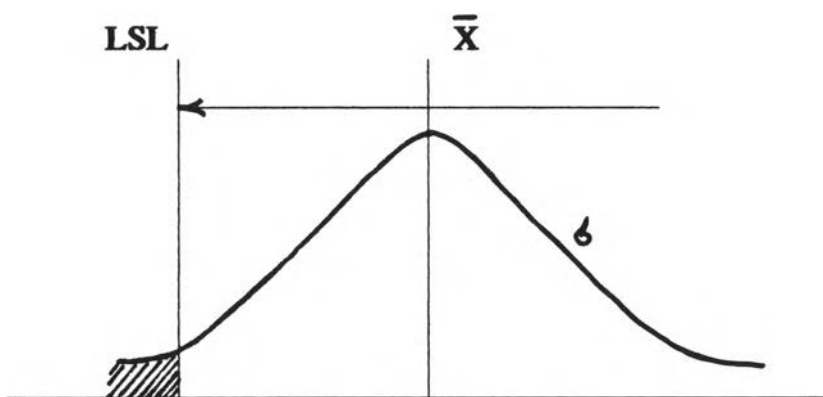

รูปที่ 3.11 แสดงการกระจายของกระบวนการเมื่อกำหนดขอบเขตด้านล่างด้านเดียว

4. ค่ามาตรฐานสำหรับตรวจสอบความสามารถของกระบวนการผลิต

ตารางสำหรับตรวจสอบค่า Cpk ว่ากระบวนการผลิต ยังคงมีความสามารถอยู่

หรือไม่

| ค่าที่พิจารณา | ความสามารถของกระบวนการผลิต และการตัดสินใจ |
|--------------------|---|
| $1.33 < Cpk$ | <ul style="list-style-type: none"> * กระบวนการผลิตมีความสามารถสำหรับการผลิตชิ้นส่วนธรรมดา หรือ ชิ้นส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัย และชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง * การควบคุมกระบวนการ เป็นแบบผ่อนคลาย |
| $1.0 < Cpk < 1.33$ | <ul style="list-style-type: none"> * กระบวนการผลิตมีความสามารถพอใช้ จะต้องให้ความสนใจกระบวนการผลิตอย่างมาก และ เริ่มเข้มงวดกับกระบวนการผลิต โดยใช้ CONTROL CHART |
| $Cpk < 1.0$ | <ul style="list-style-type: none"> * กระบวนการผลิตไม่มีความสามารถ ต้องทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่, ทบทวนมาตรฐานการทำงาน, ปรับแต่งเครื่องจักร และ ปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ * ทำการตรวจสอบ 100 % ถ้าจำเป็น |