

บทที่ 5

การกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

จากบทที่ 4 ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อกำหนดของแบบเทียบกับความสามารถในการผลิต พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถในการผลิต และเกิดจากวิธีการที่ใช้ในการผลิตและจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ส่วนที่เกิดจากคนและเครื่องจักรจะเป็นปัญหารองลงมาซึ่งเป็นปัญหาความผิดในส่วนของโรงงานซึ่งสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ง่าย และปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรงจากต้นเหตุ เนื่องจากอาจเวลายานานมากในการแก้ไข อาจมีค่าใช้จ่ายมหาศาล เมื่อเทียบกับการแก้ไขที่ไม่ใช่ต้นเหตุ เช่น ในกรณีของการออกแบบการเรียงตัวของขาอุปกรณ์กับทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติขัดแย้งกับข้อเสนอแนะในการกำหนดการเรียงตัวของขาอุปกรณ์กับทิศทางการบัดกรี วิธีที่แก้ที่ตรงจุดที่สุด คือ การแก้ไขให้การเรียงตัวของขาอุปกรณ์กับทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติขนานกัน แต่วิธีนี้จะต้องแก้สายวงจร ในแผ่นลายวงจรพิมพ์ซึ่งจะกระทบกับสายวงจรอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ขนาดของแผ่นลายวงจรพิมพ์ใหญ่ขึ้น ซึ่งมีผลต่อเครื่องมือทดสอบแผ่นลายวงจรพิมพ์และการประกอบเข้ากับตัวโครงด้วย ดังนั้นการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงจะดูความเหมาะสมในการแก้ไข ความยากง่ายในการแก้ไข ผลกระทบ และผลลัพธ์

ขั้นตอนในการปรับปรุง

1. คู่มือสรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตว่า ความสามารถในการผลิตสามารถทำได้ต้องควบคุมและปรับปรุง หรือทำไม่ได้
2. ถ้าความสามารถในการผลิตทำไม่ได้ แสดงผลิตภัณฑ์นั้นไม่สามารถทำการผลิตจริงได้ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรของโรงงานในขณะนั้นจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถผลิตได้เลยแต่จะการเปลี่ยนวิธีการทำงาน , การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต หรือ การเปลี่ยนแบบ ดังนั้นเราจะต้องดูความเหมาะสมว่าจะเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยการควบคุมและปรับปรุงความสามารถในการผลิต
3. ถ้าความสามารถในการผลิตต้องถูกควบคุมและปรับปรุง แสดงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำการผลิตได้จริงภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรของโรงงานในขณะนั้นจริง แต่จะพบปัญหาจุดบกพร่องเป็นบางครั้ง หรือพบปัญหาจุดบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเราจะต้องปรับปรุงที่

ต้นเหตุคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยการควบคุมและปรับปรุงความสามารถในการผลิต แต่เนื่องจากขีดความสามารถในการผลิตมีขอบเขตที่จำกัด และผลลัพธ์จากการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาจจะสามารถลดปัญหาจุดบกพร่องไปได้ไม่สิ้นนัก เมื่อเทียบกับวิธีอื่น เช่น การเปลี่ยนวิธีการทำงาน หรือเปลี่ยนแบบ

5.1 การเปลี่ยนแบบ (DESIGN CHANGE)

1. ข้อต่อ BCN2 และ BCN3

ปัญหา : ใส่ข้อต่อกลับทิศทางกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ (REVERSE)


สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้

แนวทางในการปรับปรุง เนื่องจากการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต สรุปว่า ทำไม่ได้ เพราะว่า ผู้ออกแบบออกแบบสัญลักษณ์ขัดแย้งกันเองระหว่างการกำหนดขาที่ 1 และสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบน ดังนั้นเราจึงทำการแก้ไขแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนใหม่ให้ถูกต้องตามเป็นจริง ดังรูป 5.1

สรุป เปลี่ยนแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนของข้อต่อ BCN2 และ BCN3



ก่อนการปรับปรุง

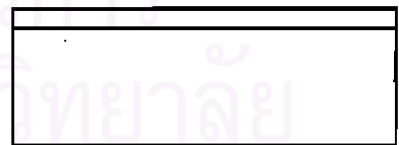

หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.1 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนของข้อต่อ BCN2 และ BCN3

2. ข้อต่อ BCN1 , CN1 , CN2 , CN3 , CN4 , CN7 , CN8

ปัญหา : ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทิศทางในการใส่กับเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ได้

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้

แนวทางในการปรับปรุง เนื่องจากการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต สรุปว่า
ทำไม่ได้ เพราะว่า ผู้ออกแบบออกแบบมีขนาดเท่ากับขนาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น
สัญลักษณ์ภาพตัดด้านบน ดังนั้นเราจึงทำการแก้ไขแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนใหม่ให้
ใหญ่ขึ้นพอที่จะสามารถเห็นสัญลักษณ์หลังการใส่อุปกรณ์แล้ว ดังรูป 5.2

สรุป เปลี่ยนแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนของข้อต่อ



BCN 1


ก่อนการปรับปรุง BCN 1



BCN 1

หลังการปรับปรุง BCN 1

 รูปที่ 5.2 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนข้อต่อ BCN1




CN 1 , CN2 ก่อนการปรับปรุง




CN 1 , CN2 หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.3 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนข้อต่อ CN1 และ CN2

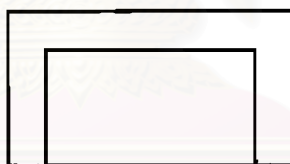


CN 3 ก่อนการปรับปรุง

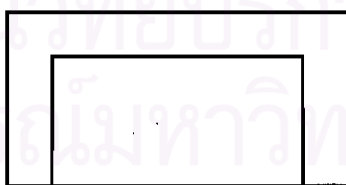

CN 3 หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.4 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบน

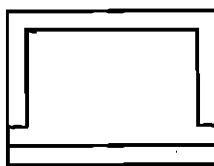

CN 4 ก่อนการปรับปรุง




CN 4 หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.5 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนข้อต่อ CN4



CN 7 , CN 8 ก่อนการปรับปรุง

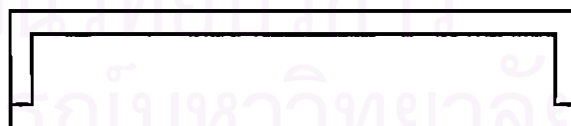

CN 7 , CN 8 หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.6 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนข้อต่อ BCN7 และ CN8

3. ขั้วต่อ CN7 , CN8 , CN3

ปัญหา : ขั้วต่อมีช่องว่างกับแผ่นลวดวงจรพิมพ์ (FLOATING)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

แนวทางในการปรับปรุง เนื่องจากการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต สรุปว่า
ต้องควบคุม ดังนั้น เราสามารถทำการแก้ไขได้ 2 แนวทาง

1. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต โดยการควบคุมวัตถุดิบซึ่งก็คือ แผ่นลวดวงจรพิมพ์นั่นเอง และควบคุมความดันของตะกั่วให้เหมาะสม
2. เปลี่ยนแบบของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู จากค่าระหว่าง 0.8 - 0.95 มิลลิเมตร เป็น 0.75 - 0.825 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 5.7

สรุป เปลี่ยนแบบของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู จากค่าระหว่าง 0.8 - 0.95 มิลลิเมตร เป็น 0.75 - 0.825 มิลลิเมตรของขั้วต่อ CN7,CN8,CN3

4. ปุ่มเลื่อน VR3 , VR4

ปัญหา : ปุ่มเลื่อนมีช่องว่างกับแผ่นลวดวงจรพิมพ์ (FLOATING)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

แนวทางในการปรับปรุง

ดังนั้น เราสามารถทำการแก้ไขได้ 2 แนวทาง

1. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต โดยการควบคุมวัตถุดิบซึ่งก็คือ แผ่นลวด วงจรพิมพ์นั่นเอง และควบคุมความดันของตะกั่วให้เหมาะสม
2. เปลี่ยนแบบของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู จากค่าระหว่าง 0.95 - 1.1 มิลลิเมตร เป็น 0.85 - 0.95 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 5.8

สรุป เปลี่ยนแบบของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู จากค่าระหว่าง 095 - 1.1 มิลลิเมตร เป็น 0.85 - 0.95 มิลลิเมตร

6. ขั้วต่อ 2 ทาง BCN1

ปัญหา : ใส่ขั้วต่อกลับทิศทางกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ (REVERSE)

 
สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

แนวทางในการปรับปรุง

ดังนั้น เราสามารถทำการแก้ไขได้ 2 แนวทาง

1. ฝึกอบรมพนักงาน
2. แก้ไขแบบสัญลักษณ์เครื่องหมาย โดยเพิ่มสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบทิศทางหลังการใส่แล้ว ดังรูป 5.10


สรุป แก้ไขแบบสัญลักษณ์เครื่องหมาย โดยเพิ่มสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบทิศทางหลังการใส่แล้ว




BCN 1



ก่อนการปรับปรุง

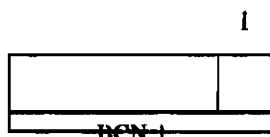

BCN 1

 

หลังการปรับปรุง

รูปที่ 5.9 การปรับปรุงแบบสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบนขั้วต่อ BCN1

5.2 การเปลี่ยนวิธีการทำงาน

1. สวิตช์ SW1 , SW2 , SW3

ปัญหา : สามารถใส่ในตำแหน่งที่กำหนดในตำแหน่งเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นลายวงจรพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติได้ (CAN'T DO)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้

แนวทางในการปรับปรุง เนื่องจากการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต สรุปว่าทำไม่ได้ เพราะความสามารถในการผลิตของเครื่องลำเลียง และโซ่ลำเลียงเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของแผงวงจรไฟฟ้ายื่นออกจากขอบแผงวงจรไฟฟ้า ดังนั้นเราไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการได้ โดยใช้จิก (Soldering Jig) ดังรูปที่ 5.10 โดยให้จิกดังกล่าวยึดแผงวงจรพิมพ์ไว้ แล้วให้จิกนี้เป็นตัวลำเลียงแผ่นลายวงจรพิมพ์แทนการใช้แผ่นลายวงจรพิมพ์โดยตรง

2. เต้าเสียบ JK1

ปัญหา : สามารถใส่ในตำแหน่งที่กำหนดในตำแหน่งเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นลายวงจรพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติได้ (CAN'T DO)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้

แนวทางในการปรับปรุง เนื่องจากการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต สรุปว่าทำไม่ได้ เพราะความสามารถในการผลิตของเครื่องลำเลียง และโซ่ลำเลียงเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของแผงวงจรไฟฟ้ายื่นออกจากขอบแผงวงจรไฟฟ้า ดังนั้นเราไม่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการได้ โดยใช้จิก (Soldering Jig) ดังรูปที่ 5.10 โดยให้จิกดังกล่าวยึดแผงวงจรพิมพ์ไว้ แล้วให้จิกนี้เป็นตัวลำเลียงแผ่นลายวงจรพิมพ์แทนการใช้แผ่นลายวงจรพิมพ์โดยตรง

สรุป เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้จิกเข้ามาช่วย



รูปที่ 5.10 การเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยใช้ SOLDERING JIG เป็นตัวลำเลียง

3. ทรานซิสเตอร์ Q15

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

สาเหตุ :

1. ขนาดช่องว่างระหว่างจุดเชื่อมต่อของทรานซิสเตอร์ Q15 น้อยเกินไป
2. ทิศทางการเรียงขาของอุปกรณ์ผิด

แนวทางในการปรับปรุง :

1. ลดขนาดของจุดเชื่อมต่อลง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างจุดเชื่อมต่อ
2. เปลี่ยนทิศทางการบัดกรี
3. เปลี่ยนแบบโดยให้ทิศทางการเรียงขาของขาอุปกรณ์ขวางกับทิศทางการบัดกรี
4. หยอดกาว ณ บริเวณระหว่างจุดเชื่อมต่อ

สรุป เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการหยอดกาว ณ บริเวณระหว่างจุดเชื่อมต่อ

4. ขั้วต่อ CN3

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

สาเหตุ :

1. ขนาดช่องว่างระหว่างจุดเชื่อมต่อของ CN3 น้อยเกินไป
2. ทิศทางการเรียงขาของอุปกรณ์ผิด

แนวทางในการปรับปรุง :

1. ลดขนาดของจุดเชื่อมต่อลง เพื่อเป็นการเพิ่มช่องว่างระหว่างจุดเชื่อมต่อ

2. เปลี่ยนทิศทางการบัดกรี
3. เปลี่ยนแบบโดยให้ทิศทางการเรียงของขาอุปกรณ์ข้างกับทิศทางการบัดกรี
4. หยอดกาว ณ บริเวณระหว่างจุดเชื่อม

สรุป เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการหยอดกาว ณ บริเวณระหว่างจุดเชื่อม

5. วงจรรวม IC9

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

สาเหตุ :

1. ทิศทางการวางตัวอุปกรณ์ของแนวการบัดกรี

แนวทางในการปรับปรุง :

1. เปลี่ยนทิศทางการบัดกรี
2. เปลี่ยนแบบโดยให้ทิศทางของตัวอุปกรณ์วางไปตามแนวการบัดกรี
3. หยอดกาว ณ บริเวณระหว่างจุดเชื่อม

สรุป เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการหยอดกาว ณ บริเวณระหว่างจุดเชื่อม

6. ทรานซิสเตอร์ Q3 , Q8

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

สาเหตุ : ขาของทรานซิสเตอร์ยาวเกินไป

แนวทางในการปรับปรุง :

1. ดัดขาของทรานซิสเตอร์หลอดอุปกรณ์ตัวข้าง ๆ ก่อนทำการบัดกรี
2. ดัดขาของทรานซิสเตอร์หลอดอุปกรณ์ตัวข้าง ๆ ก่อนทำการบัดกรี
3. ตั้งระยะการดัดขาจากเครื่องเสียบอัตโนมัติให้สั้นลงให้ได้จากข้อกำหนด

สรุป เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการดัดขาของทรานซิสเตอร์หลอดอุปกรณ์ตัวข้าง ๆ ก่อนทำการบัดกรี

7. ทรานซิสเตอร์ DT 6, DT 7, Q 6, DT 13, DT 14, DT 15

ปัญหา : ไม่มีการบัดกรีทรานซิสเตอร์เข้ากับแผ่นลายวงจรพิมพ์ (UNSOLDER)


สรุปการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

สาเหตุ : 1. Shadow Effect ความสูงของอุปกรณ์บังไม่ให้คลื่นตะกั่วสัมผัสถูกกับขาของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลัง


แนวทางในการปรับปรุง :

1. เปลี่ยนทิศทางการบัดกรี
2. เปลี่ยนแบบโดยให้ตัวอุปกรณ์บังขาของตัวเอง
3. ปรับข้อตะกั่วแรกให้สูงขึ้น เพื่อให้แรงกระทิงของบ่อตะกั่วบ่อแรกสัมผัสกับขาของอุปกรณ์
4. ทำ Mirror Effect โดยการทำกระจกสะท้อนด้วยกาวอีพอกซี บริเวณด้านหลังของอุปกรณ์ซึ่งเป็นเงาอยู่

สรุป เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการหยอดกาวอีพอกซี บริเวณด้านหลังของอุปกรณ์ซึ่งเป็นเงาอยู่

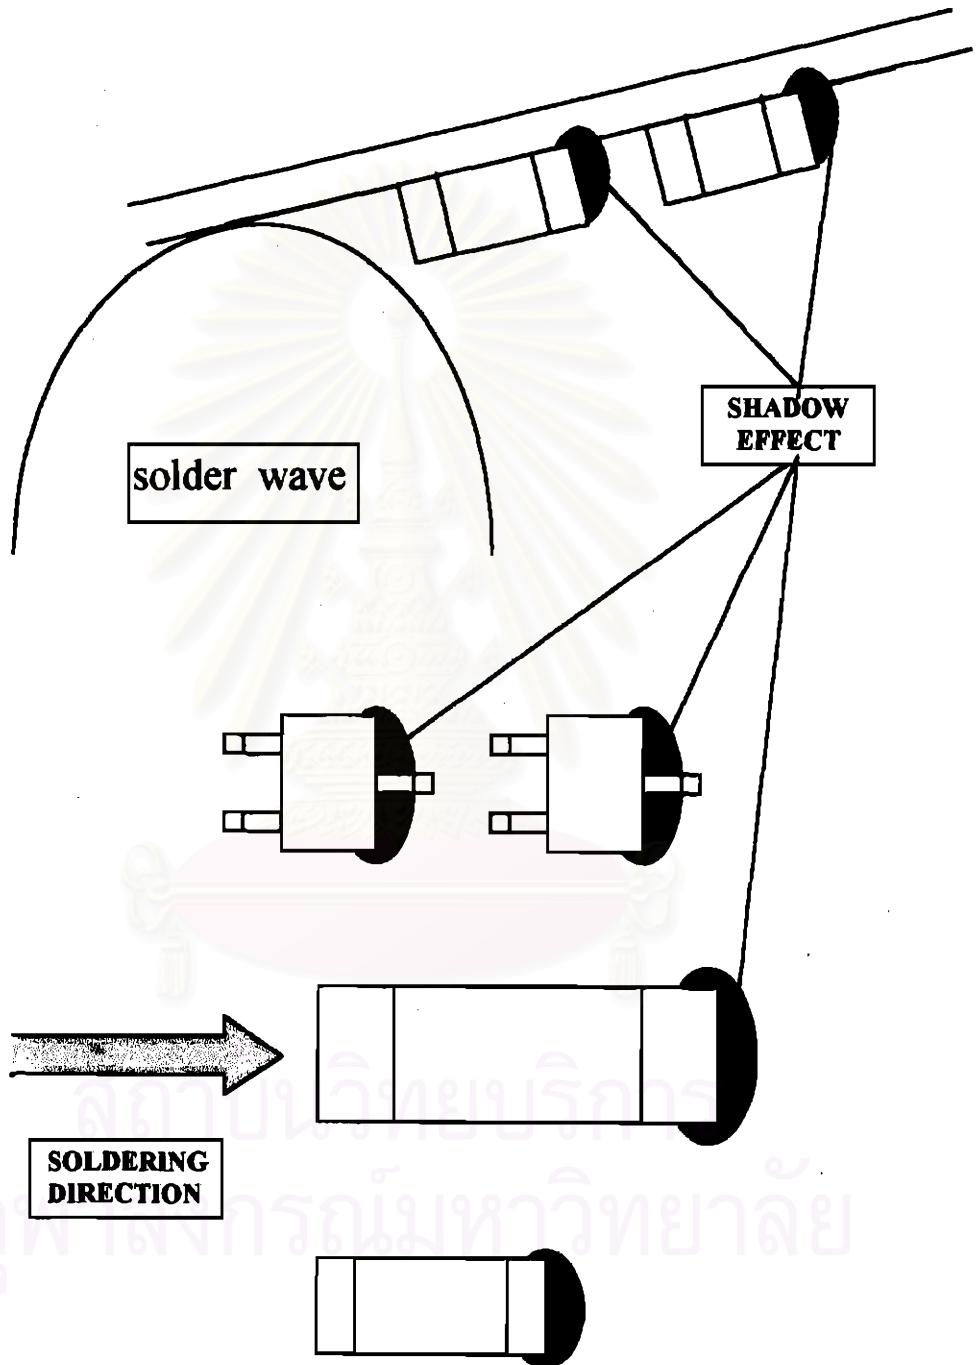

รูปที่ 5.11 SHADOW EFFECT ความสูงของอุปกรณ์บังไม่ให้คลื่นตะกั่วสัมผัสอยู่กับขาของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลัง

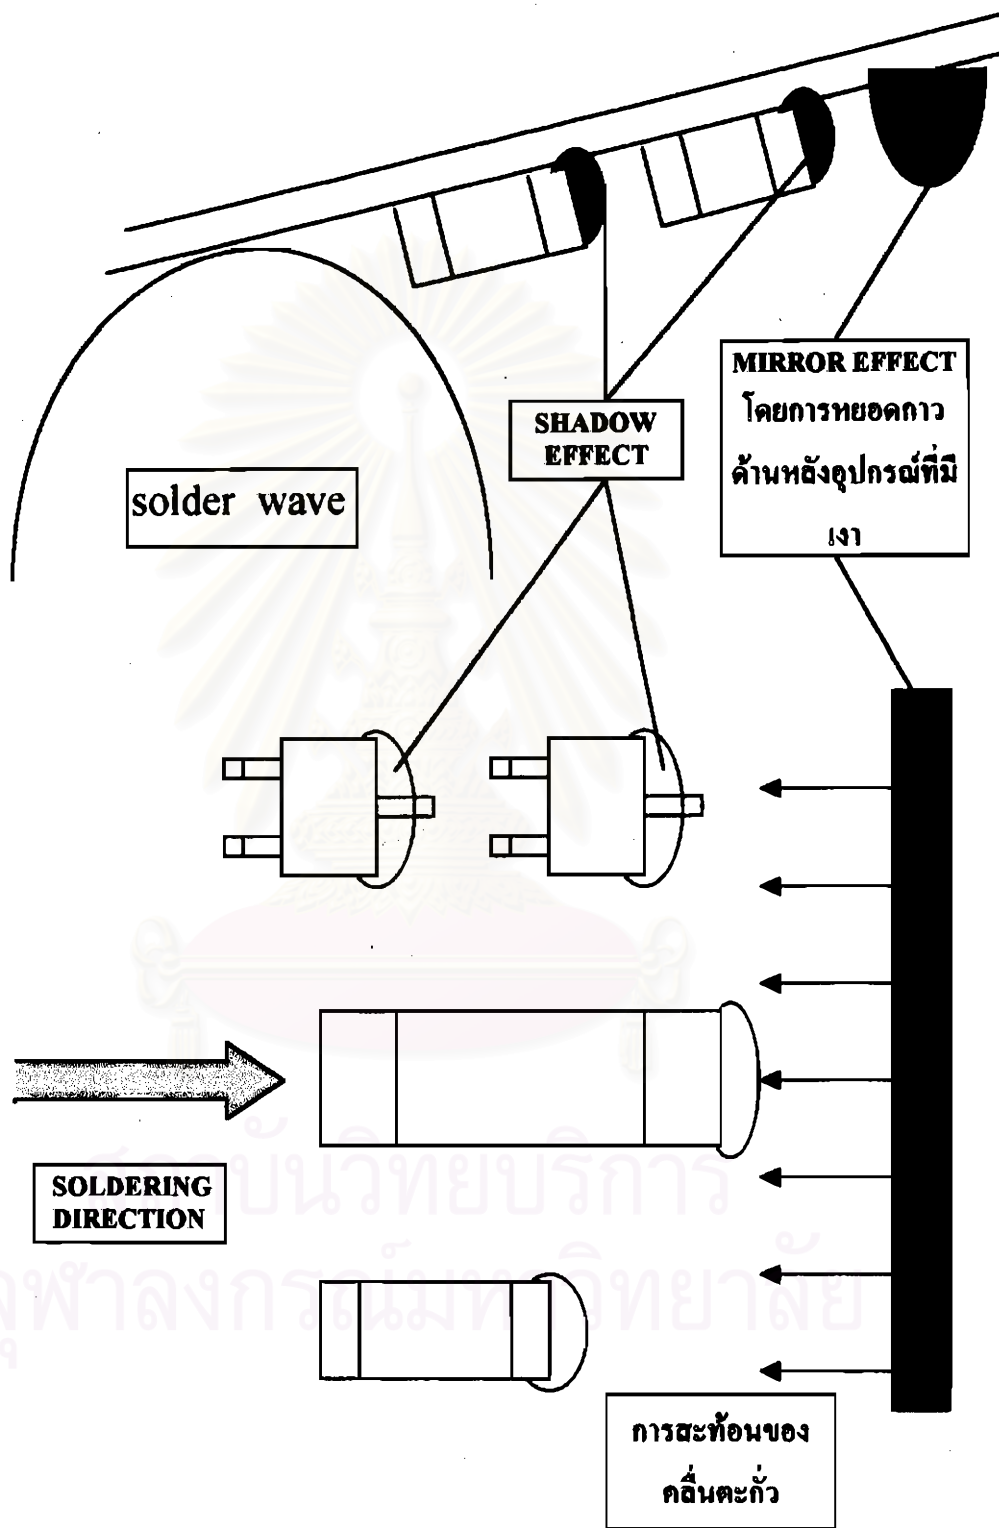

รูปที่ 5.12 MIRROR EFFECT การสะท้อนของคลื่นตะกั่วโดยการหยุดการไหลของตะกั่วด้านหลังของอุปกรณ์ที่เป็นเงา

ตาราง 5.1 รายการเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง FLOATING ก่อนและหลังการปรับปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง ก่อนการปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง หลังการปรับปรุง
1	VR4	27.5%	0.0%
2	VR3	22.0%	0.0%
3	CN8	21.3%	0.0%
4	CN7	19.3%	0.0%
5	CN3	5.3%	0.0%

ตาราง 5.2 รายการเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง REVERSE ก่อนและหลังการปรับปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง ก่อนการปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง หลังการปรับปรุง
1	BCN1	6.8%	0.0%
2	BCN2	3.3%	0.0%
3	BCN3	3.3%	0.0%
4	CN7	1.8%	0.0%
5	CN8	1.8%	0.0%

ตารางที่ 5.3 รายการเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง SHORT ก่อนและหลังการปรับปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อ ตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง ก่อนการปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง หลังการปรับปรุง
1	Q15	64.25%	0.0%
2	CN3	39.50%	0.0%
3	IC9	16.50%	1.60%
4	Q3	13.50%	0.16%
5	IC2	10.75%	0.78%
6	Q8	8.5%	0.0%

ตารางที่ 5.4 รายการ เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง UNSOLDER ก่อนและหลังการปรับปรุง

ลำดับ ที่	ชื่อ ตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง ก่อนการปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่อง หลังการปรับปรุง
1	DT6	38.25%	0.16%
2	DT7	31.25%	0.0%
3	Q6	30.00%	0.0%
4	DT15	26.50%	0.47%
5	Q7	22.25%	0.0%
6	DT13	19.75%	0.78%

5.3 ผลการปรับปรุงการเปลี่ยนแบบ

1. ขั้วต่อ BCN 2 , BCN 3

ปัญหา : ใส่ขั้วต่อกลับทิศทางกับเครื่องหมายสัญญาณกลับ (REVERSE)

ผลการปรับปรุง BCN2 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 6.8 - 0
BCN3 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 3.3 - 0

2. ขั้วต่อ BCN1 , CN1 , CN2 , CN3 , CN4 , CN7 , CN8

ปัญหา : ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทิศทางในการใส่กับเครื่องหมายสัญญาณกลับได้

ผลการปรับปรุง BCN1: เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0
CN1 เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0
CN2 เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0
CN3 เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0
CN4 เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0
CN7 เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0
CN8 เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0

3. ขั้วต่อ CN7 , CN8 , CN3

ปัญหา : ขั้วต่อมีช่องว่างกับแผ่นลายวงจรพิมพ์ (FLOATING)

ผลการปรับปรุง CN7 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 19.3 - 0
CN8 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 21.3 - 0
CN3 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 5.3 - 0

4. ปุ่มเลื่อน VR3 , VR4

ปัญหา : ปุ่มเลื่อนมีช่องว่างกับแผ่นลวดวงจรพิมพ์

ผลการปรับปรุง VR3 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 27.5 - 0

VR4 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 22.0 - 0

5. ขั้วต่อ 2 ทาง BCN1

ปัญหา : ใต่กลับด้าน

ผลการปรับปรุง BCN1 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 6.8 - 0

5.4 ผลการปรับปรุงการเปลี่ยนวิธีการทำงาน

1. สวิตช์ SW1 , SW2 , SW3

ปัญหา : สามารถใส่ในตำแหน่งที่กำหนดในตำแหน่งเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นลวดวงจรพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติได้

ผลการปรับปรุง SW1, SW2, SW3 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0

2. เต้าเสียบ JK1

ปัญหา : สามารถใส่ในตำแหน่งที่กำหนดในตำแหน่งเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นลวดวงจรพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติได้

ผลการปรับปรุง JK1 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 100 - 0

3. ทรานซิสเตอร์ Q15

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อที่ยุ่งข้าง ๆ

ผลการปรับปรุง Q15 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 64.25 - 0

4. ขั้วต่อ CN3

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อที่ยุ่งข้าง ๆ

ผลการปรับปรุง CN3 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 39.5 - 0

5. วงจรรวม IC9

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อที่ยุ่งข้าง ๆ

ผลการปรับปรุง : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 16.5 - 1.6

6. ทรานซิสเตอร์ Q8 , Q3

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อที่ยุ่งข้าง ๆ

ผลการปรับปรุง Q8 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 8.5 - 0
Q3 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 13.5 - 0.16

7. ทรานซิสเตอร์ DT6 , DT7 , Q6 , DT13 , DT14 , DT15

ปัญหา : บัดกรีทรานซิสเตอร์เข้ากับแผ่นลายวงจรพิมพ์

ผลการปรับปรุง DT6 : เปอร์เซนต์จุดบกพร่องลดลง 38.25 - 0.6

DT7	:	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องลดลง	31.25 - 0
Q8	:	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องลดลง	30.00 - 0
DT13	:	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องลดลง	26.50 - 0.47
DT14	:	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องลดลง	22.25 - 0
DT15	:	เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องลดลง	19.75 - 0.78

5.5 การกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

5.5.1. การกำหนดแนวทางในการตรวจสอบแบบ

1. เมื่อได้รับแบบและขั้นตอนในการผลิต Process Engineer ต้องทำ Process Flow Chart เพื่อจัดขั้นตอนในการผลิตจริงพร้อมทั้งเครื่องจักรที่ต้องใช้จริง และมาตรฐานการทำงานในแต่ละสถานีงาน

2. จากนั้นตรวจสอบความสามารถในการผลิตของแต่ละสถานีงานและเครื่องจักรที่ใช้ ว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้ หรือต้องเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตจากตารางสรุปความสามารถในการผลิต

3. ถ้าไม่สามารถทำได้ วิศวกรต้องหาหนทางในการให้สามารถผลิตได้จริง โดยอาจทำ Jig , เครื่องมือช่วยหรือเปลี่ยนวิธีการทำงาน

4. หลังจากนั้นต้อง Pilot Run Lot เพื่อดูปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานีงานต่างๆ วิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยการเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือก่อนทำการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) จากนั้นจึงทำการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยอาจจะเปลี่ยนแบบหรือทำเครื่องมือช่วย แก้ไขมาตรฐานการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไข ปัญหา

5.5.2. การกำหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพ

1. ต้องมีการจัดระบบการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back System) ภายในขบวนการผลิตโดยการทำ Checke Sheet สำหรับการตรวจสอบและลงข้อมูลจุดบกพร่องที่พบ

2. มีการจัดระบบการหยุดกระบวนการผลิตเมื่อปัญหาจุดบกพร่องซ้ำๆ ขึ้นโดย การที่ให้ฝ่ายผลิตทำการหยุดการผลิตทันทีเมื่อพบปัญหาจุดบกพร่องซ้ำๆ กัน พร้อมทั้งกดปิดไฟ

เตือนภัย เพื่อให้หัวหน้างาน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่าย QC มาทำการแก้ไขปัญหาทันที ณ สถานที่จริง เวลาจริง

3. มีการจัดระบบการตรวจสอบ 1 peccice inspection เพื่อให้มั่นใจว่าแบบที่ได้มา ก็นงานที่ถูกผลิตจริงในโรงงานมีความถูกต้อง

4. มีการวางระบบการตรวจชิ้นงานชิ้นแรก (First Llast Piece inspection) โดยการตรวจสอบชิ้นงานก่อนเริ่มการผลิตจริง และตรวจสอบชิ้นงานชิ้นสุดท้ายก่อนมีการหยุดการผลิตหรือเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ เช่น เปลี่ยนตัวพนักงาน เปลี่ยนเครื่องมือ เปลี่ยนวัตถุดิบ เปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อให้สามารถพบข้อบกพร่องก่อนการเริ่มการผลิตและทำให้มั่นใจว่าเมื่อมีปัญหาที่ทำให้เกิดจุดบกพร่องซ้ำๆ กันจะสามารถถูกตรวจพบได้ก่อนจะส่งไปยังกระบวนการผลิตชิ้นต่อไป



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5.5 ตารางการตรวจสอบความสามารถในการผลิต

ความสามารถในการผลิต	เกิน ความ สามารถ	ไม่เกิน ความ สามารถ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ขนาดของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ต้องมากกว่า 50*50 มม. 2. ขนาดของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ต้องน้อยกว่า 330*250 มม. 3. Insertion Hole Pitch ในสถานีการเสียบอัตโนมัติแนวอนต้องเป็น 5.0 , 7.5 หรือ 10.0 มม. 4. Insertion Hole Pitch ในสถานีการเสียบอัตโนมัติแนวตั้งต้องเป็น 5.0 มม. 5. ความหนาของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ต้องเป็น 1.0 หรือ 1.6 มม. 6. Number of Input ในสถานีการเสียบอัตโนมัติแนวอนต้องน้อยกว่า 40 7. Number of Input ในสถานีการเสียบอัตโนมัติแนวตั้งต้องน้อยกว่า 40 8. Number of Input ในแนวการวางบนพื้นผิวต้องน้อยกว่า 68 9. Maximun Height of Existig Component ด้านบน ต้องน้อยกว่า 18 มม. 10. Maximun Height of Existig Component ด้านล่าง ต้องน้อยกว่า 7 มม. 11. No Compoment at edge ด้านบนน้อยกว่า 4 มม. 12. No Compoment at edge ด้านล่างน้อยกว่า 5 มม. 13. ทิศทางในการบัดกรีอัตโนมัติต้องตั้งฉากกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์ทาง PTH 14. ทิศทางในการบัดกรีอัตโนมัติต้องขนานกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์ทาง SMD 15. สามารถตรวจสอบเครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องหมายทิศทางการใส่ได้ 16. อุปกรณ์ที่เสียบด้วยมือที่ถูกกำหนดแนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์ หลังการเสียบอุปกรณ์นั้นต้องมีความพอดีกับรูแผ่นลายวงจรพิมพ์จริง 17. เครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องหมายทิศทางการใส่ได้กับความต้องการของแบบสอดคล้องกัน 		