

บทที่ 4

การศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและจุดบกพร่อง

จากการศึกษาสภาพของปัญหาเบื้องต้น พบว่า โรงงานตัวอย่างที่ศึกษาอยู่มี ปัญหาในเรื่อง อัตราการปฏิเสธรุ่นถึง 30 % มีเปอร์เซ็นต์ของเสียถึง 10 % และมีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้ต้องสูญเสียวัตถุดิบและแรงงานในการซ่อมแซมค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปถึงการส่งมอบ สินค้าล่าช้าไม่เป็นตามแผนการผลิต เนื่องจากแผนการผลิตไม่ได้เผื่อเวลาและแรงงานในการซ่อมแซมงานที่ เสียถึง 10 % และไม่ได้เผื่อเวลาและแรงงานในคัดของเสียหลังจากถูก QC ปฏิเสธงานล็อตซึ่งมีถึง 30 % ในบทนี้จะพิจารณาจาก ข้อมูลของเสียและปัญหาของงานในล็อตที่ 1 ถึง 3

การรวบรวมข้อมูลจะกระทำโดยการให้พนักงานควบคุมคุณภาพโดยทำการตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ดังนั้นพนักงานฝ่ายผลิตจะไม่มีเก็บข้อมูลแต่เมื่อพบปัญหาจะทำการซ่อมทันที และถ้าปริมาณของเสียมีมากกว่าที่จะซ่อมได้ทันตาม ความเร็วของสายการผลิต พนักงานจะแยกใส่กล่องเพื่อนำมาซ่อมทีหลัง ทำให้การผลิตไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีระบบการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back System) ดังนั้นเมื่อความคิด ปกติทางด้านของเสียเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถทราบว่าจะของเสียปริมาณเท่าใดจึงจะเรียกว่า ผิดปกติและต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการหาสาเหตุการต้นเหตุของปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสีย ในปริมาณที่ผิดปกติและหาวิธีการแก้ไขต่อไป

การวิเคราะห์ปัญหาและจุดบกพร่องจะกระทำโดยการประชุมระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่าย ควบคุมคุณภาพ และฝ่ายวิศวกรรม โดยฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายควบคุมคุณภาพจะลงไปในสายการ ผลิตจริง ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะทำการตรวจสอบ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพบจุดบกพร่องจะทำ บันทึกรายข้อมูลพร้อมทั้งแยกงานเสียออกจากสายการผลิตเพื่อให้ฝ่ายวิศวกรรมทำการวิเคราะห์ เบื้องต้นโดยไม่ยินยอมให้ฝ่ายผลิตทำการซ่อมแซมทันที การวิเคราะห์ปัญหาของจุดบกพร่องจะ เน้นในการหาสาเหตุซึ่งสามารถแยกแยะได้ง่ายๆ 4 สาเหตุ คือ จากแบบ จากคน จากเครื่องจักร และจากวิธีการ ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุมารวมกันได้

ตาราง 4.1 รายการปริมาณของเสีย FLOATING ของงานด้านบน 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	จุดบกพร่อง ทั้งหมด	% เฉลี่ย
1	VR4	35	20	55	100	27.5%
2	VR3	27	17	44	88	22.0%
3	CN8	57	7	21	85	21.3%
4	CN7	48	7	22	77	19.3%
5	CN3	5	3	13	21	5.3%

ตาราง 4.2 รายการเปอร์เซ็นต์ของเสีย FLOATING ของงานด้านบน 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	เปอร์เซ็นต์จุด บกพร่อง เฉลี่ย
1	VR4	17.5	20	55	27.5%
2	VR3	13.5	17	44	22.0%
3	CN8	28.5	7	21	21.3%
4	CN7	24	7	22	19.3%
5	CN3	2.5	3	13	5.3%

ตาราง 4.3 รายการปริมาณของเสีย REVERSE ของงานด้านบน 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	จุดบกพร่อง ทั้งหมด	% เฉลี่ย
1	BCN1	17	4	6	21	6.8%
2	BCN2	8	3	2	13	3.3%
3	BCN3	8	3	2	13	3.3%
4	CN7	5	1	1	7	1.8%
5	CN8	5	1	1	7	1.8%

ตาราง 4.4 รายการเปอร์เซ็นต์ของเสีย REVERSE ของงานด้านบน 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	เปอร์เซ็นต์จุด บกพร่อง เฉลี่ย
1	BCN1	8.5	4	6	6.8%
2	BCN2	4.0	3	2	3.3%
3	BCN3	4.0	3	2	3.3%
4	CN7	2.5	1	1	1.8%
5	CN8	2.5	1	1	1.8%

ตารางที่4.5 รายการปริมาณของเสีย SHORT ด้านล่าง 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อ ตำแหน่ง	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	จุดบกพร่อง ทั้งหมด	% เฉลี่ย
1	Q15	141	50	66	257	64.25%
2	CN3	89	27	42	158	39.50%
3	IC9	36	18	12	76	16.50%
4	Q3	3	31	20	54	13.50%
5	IC2	29	7	7	43	10.75%
6	Q8	29	3	2	34	8.50%

ตารางที่4.6 รายการเปอร์เซ็นต์ของเสีย SHORT ด้านล่าง 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น


ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	เปอร์เซ็นต์จุด บกพร่อง เฉลี่ย
1	Q15	70.5	50	66	64.25%
2	CN3	44.5	27	42	39.50%
3	IC9	18.0	18	12	16.50%
4	Q3	1.5	31	20	13.50%
5	IC2	14.5	7	7	10.75%
6	Q8	14.5	3	2	8.50%

ตารางที่ 4.7 รายการปริมาณของเสีย UNSOLDER ด้านล่าง 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อ ตำแหน่ง	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	จำนวน จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	จุดบกพร่อง ทั้งหมด	% เฉลี่ย
1	DT6	111	22	20	153	38.25%
2	DT7	87	20	18	125	31.25%
3	Q6	83	22	15	120	30.00%
4	DT15	67	20	19	106	26.50%
5	Q7	66	13	10	89	22.25%
6	DT13	28	21	30	79	19.75%


ตารางที่ 4.8 รายการเปอร์เซ็นต์ของเสีย UNSOLDER ด้านล่าง 3 ลีต จำนวน 400 ชิ้น

ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 1	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 2	เปอร์เซ็นต์ จุดบกพร่อง ลีดที่ 3	เปอร์เซ็นต์จุด บกพร่อง เฉลี่ย
1	DT6	55.5	22	20	38.25%
2	DT7	43.5	20	18	31.25%
3	Q6	41.5	22	15	30.00%
4	DT15	33.5	20	19	26.50%
5	Q7	33.0	13	10	22.25%
6	DT13	14.0	21	30	19.75%

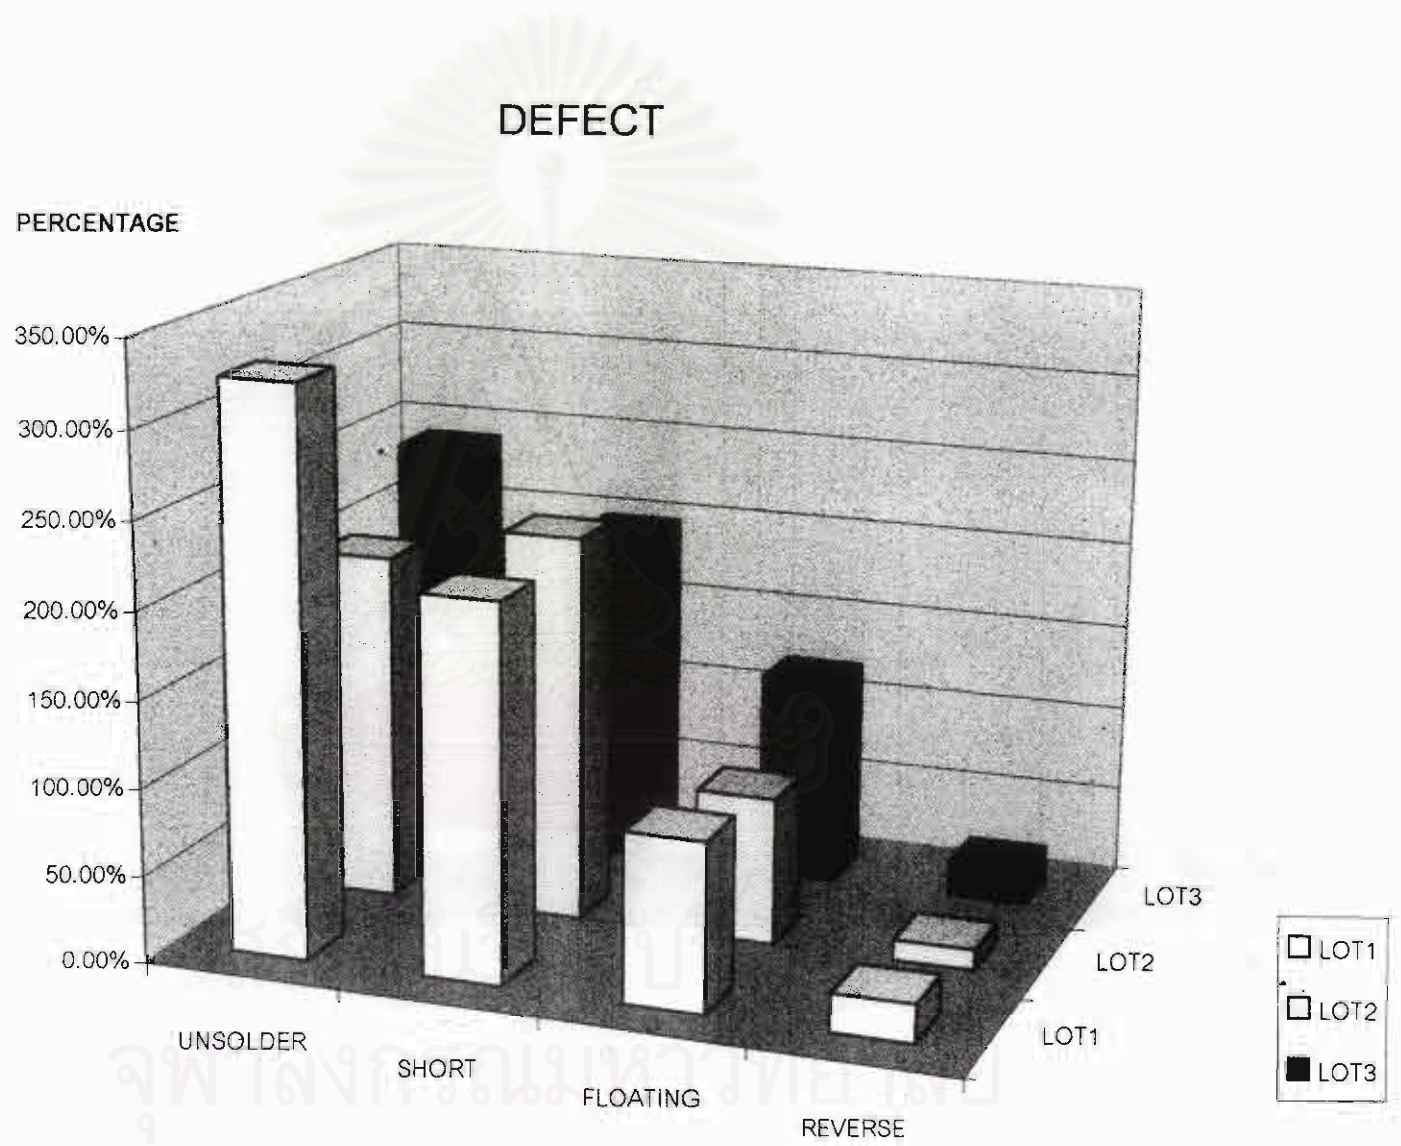

รูปที่ 4.1 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของจุดบกพร่อง (DEFECT) ของงานล็อตที่ 1, 2 และ 3


DEFECT

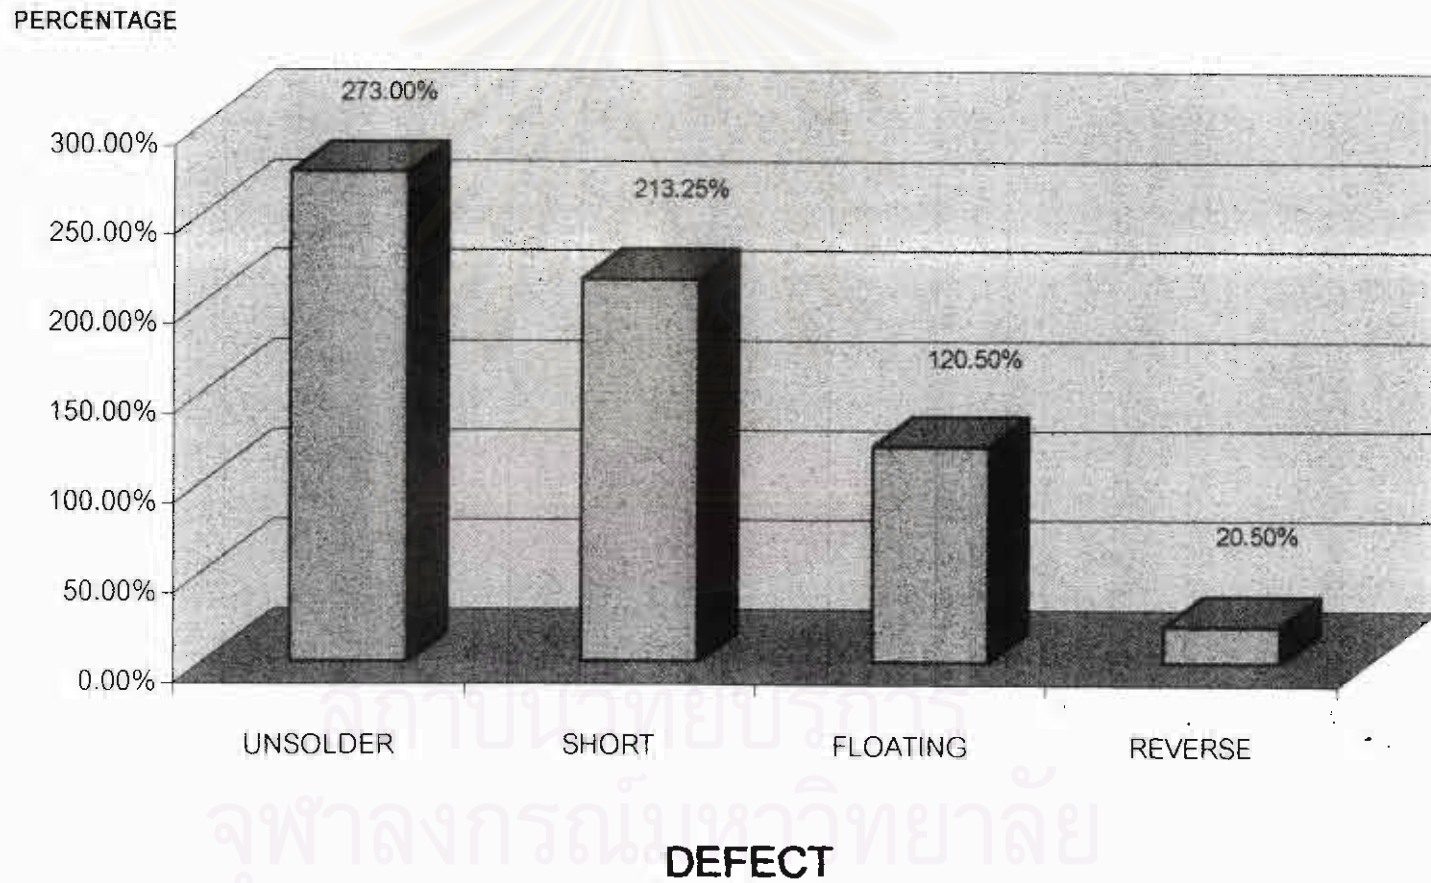

รูปที่ 4.2 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของจุดบกพร่องรวมจากมากไปหาน้อย

UNSOIDER

PERCENTAGE

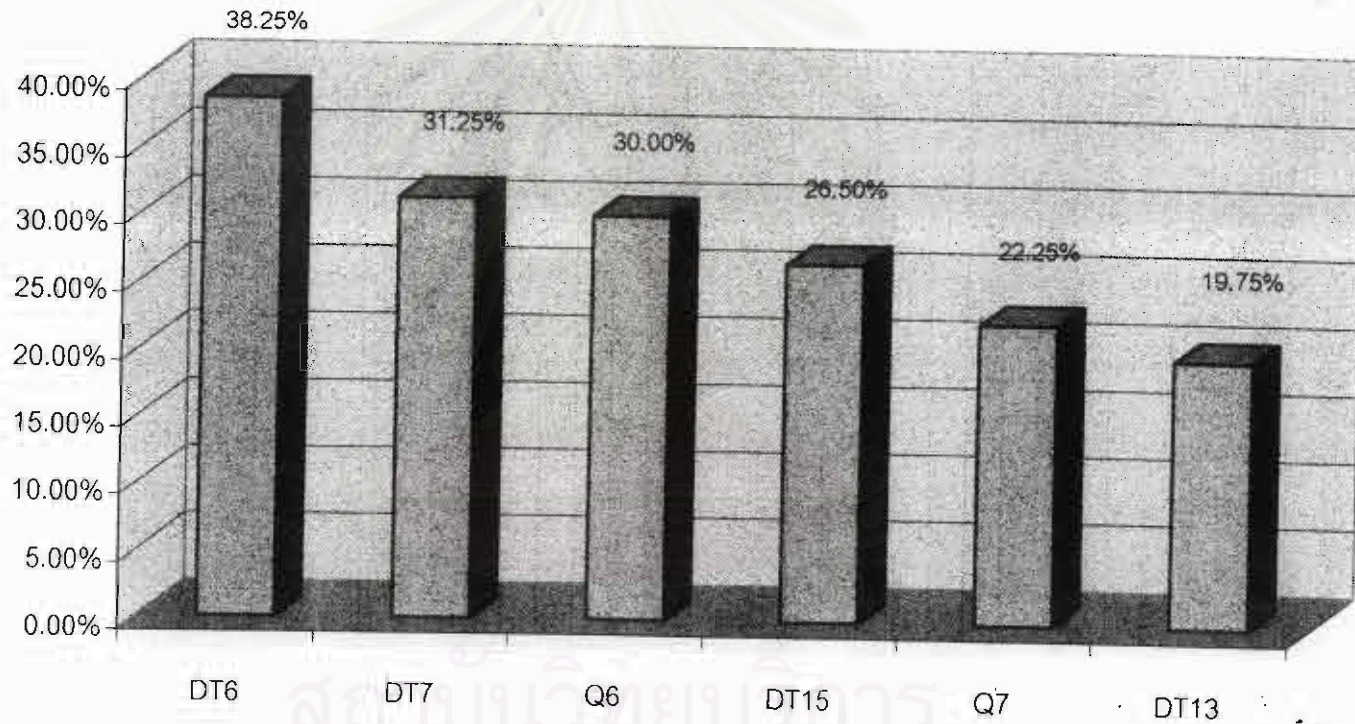


COMPONENT

รูปที่ 4.3 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของจุดบกพร่อง UNSOLDER จากมากไปหาน้อย

SHORT


PERCENTAGE

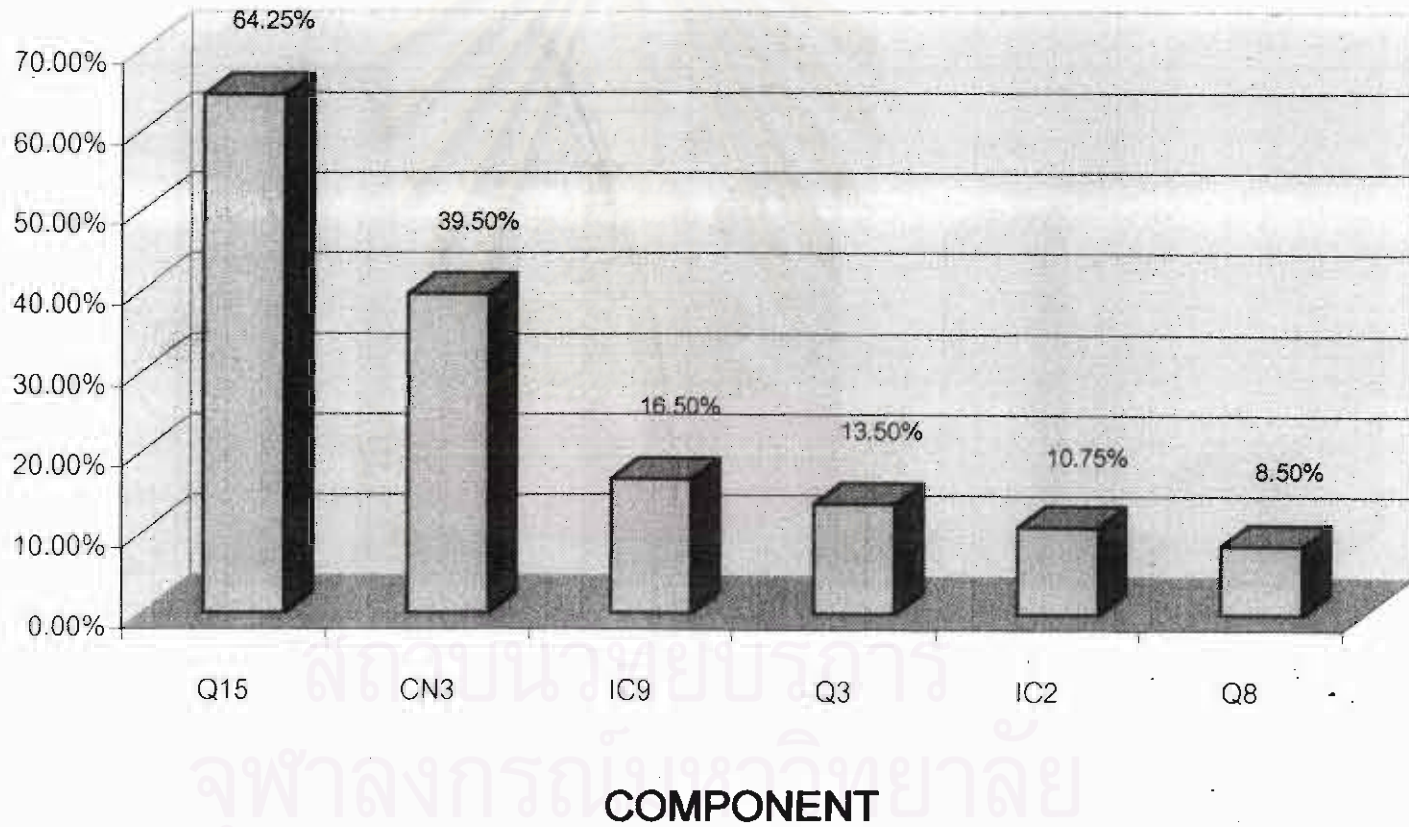

รูปที่ 4.4 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของจุดบกพร่อง SHCRT จากมากไปหาน้อย


FLOATING

PERCENTAGE

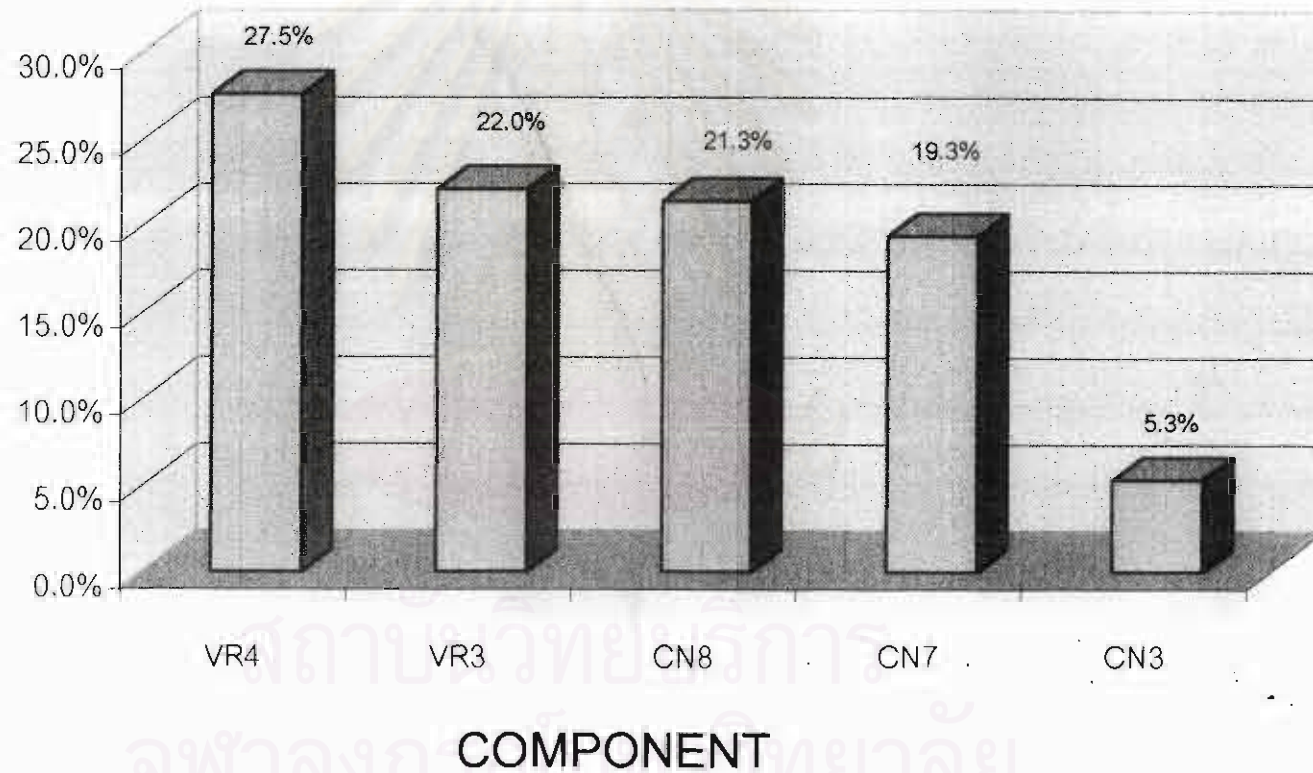

รูปที่ 4.5 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของจุดบร่อง FLOATING จากมากไปหาน้อย

REVERSE

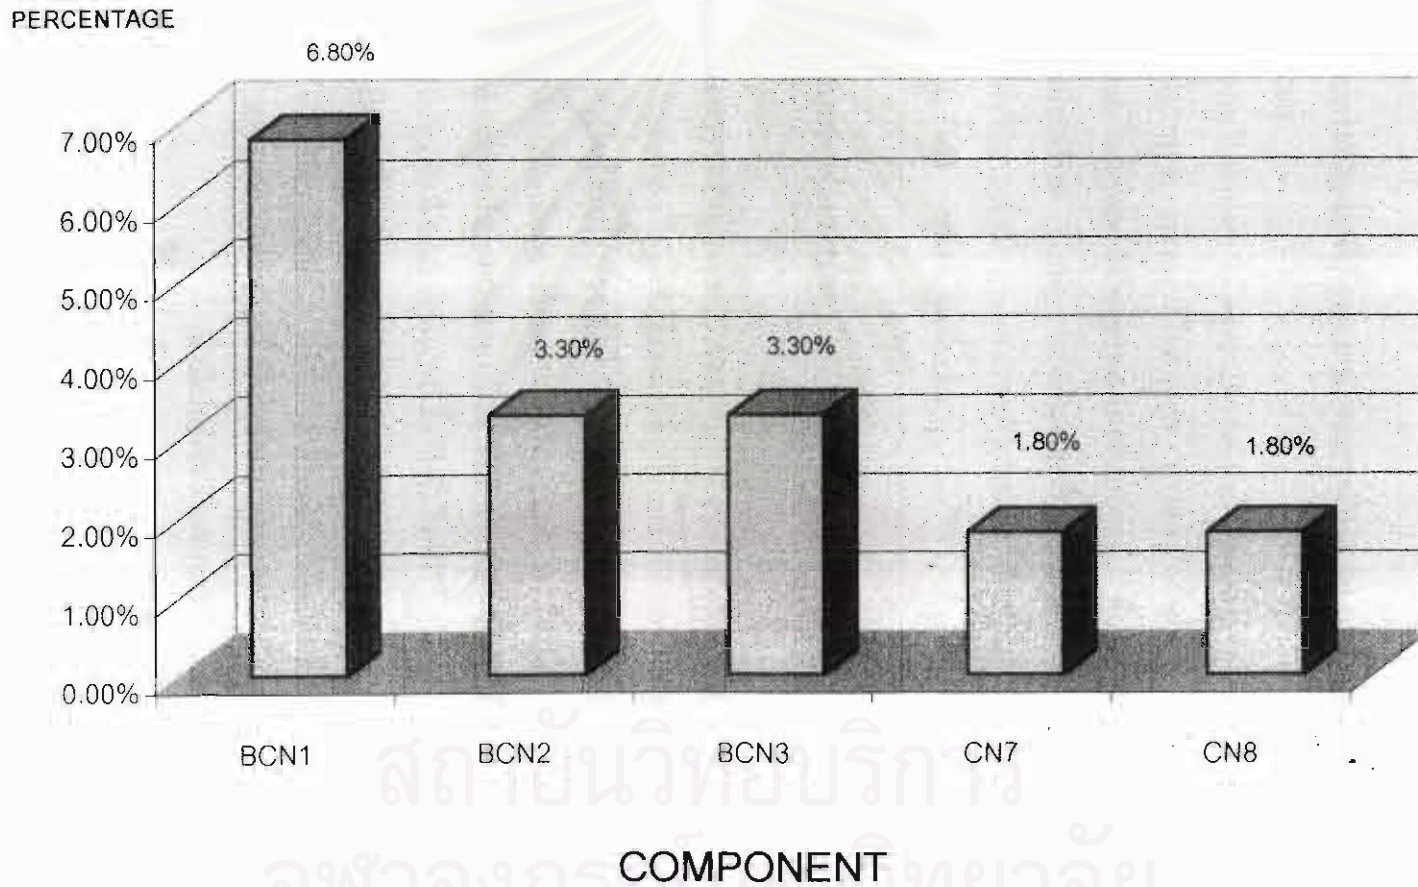

รูปที่ 4.6 กราฟแท่งแสดงเปอร์เซ็นต์ของจุดบกพร่อง REVERSE จากมากไปหาน้อย

4.1. การวิเคราะห์ข้อมูลของจุดบกพร่อง

1 รูปแบบในลักษณะที่เกิดจุดบกพร่องแบบเรื้อรัง คือ เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะสม่ำเสมอ

2 รูปแบบในลักษณะที่เกิดจุดบกพร่องแบบไม่แน่นอน คือ เปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องจะเกิดบางครั้งก็มากมาช บางครั้งก็ไม่เกิดเลย บางครั้งก็เกิดน้อย

3 รูปแบบในลักษณะที่เกิดจุดบกพร่องแบบถาวร คือ จุดบกพร่องนี้จะเกิดขึ้นการผลิตถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์จะต้องถูกซ่อม 100 เปอร์เซ็นต์ หรือมีฉะนั้นวิศวกรจะต้องหาวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น เพื่อให้จุดบกพร่องแบบถาวรเปลี่ยนแปลงแบบเรื้อรัง หรือไม่เกิดขึ้นเลย

4.2. ข้อมูลของจุดบกพร่อง

จากการรวบรวมข้อมูลจะพบว่าจุดบกพร่องมีรูปแบบหลายแบบ ดังนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลที่มีรูปแบบในลักษณะที่เกิดแบบถาวรและรูปแบบในลักษณะที่เกิดแบบเรื้อรังมาทำการวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้

4.2.1. รูปแบบในลักษณะที่เกิดจุดบกพร่องแบบถาวร ซึ่งได้แก่

ปัญหาไม่สามารถประกอบ ๗ จุดสวิตช์ SW1,SW2,SW3 และเด้าเสียบ JK1

4.2.2. รูปแบบในลักษณะที่เกิดแบบเรื้อรัง ซึ่งได้แก่

4.2.2.1 ปัญหาเรื่อง Short

๗ จุดทรานซิสเตอร์ Q15 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 50-70.5 เปอร์เซ็นต์

๗ จุด ขั้วต่อ CN3 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 27-44.5 เปอร์เซ็นต์

๗ จุด IC2 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 7-14.5 เปอร์เซ็นต์

๗ จุด IC9 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 12-18 เปอร์เซ็นต์

4.2.2.2 ปัญหาเรื่อง Unsolder

๗ จุดทรานซิสเตอร์ DT6 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 20-55.5 เปอร์เซ็นต์

๗ จุดทรานซิสเตอร์ DT7 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 18-43.5 เปอร์เซ็นต์

๗ จุดทรานซิสเตอร์ DT3 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 14-21 เปอร์เซ็นต์

๗ จุดทรานซิสเตอร์ DT5 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 19-33.5 เปอร์เซ็นต์

๗ จุดทรานซิสเตอร์ Q6 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 15-41.5 เปอร์เซ็นต์

ฉ จุดทรานซิสเตอร์ Q7	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 10-37 เปอร์เซ็นต์
4.22.3 ปัญหาเรื่อง Floating	
ฉ จุดขั้วต่อ CN3	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 2.5-13 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดขั้วต่อ CN7	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 7-24 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดขั้วต่อ CN8	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 7-28.5 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดVR3	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 13.5-44 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดVR4	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 17.5-55 เปอร์เซ็นต์
4.22.4 ปัญหาเรื่อง Reverse	
ฉ จุดขั้วต่อ BCN1	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 4-8.5 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดขั้วต่อ BCN2	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 2-4 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดขั้วต่อ BCN3	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 2-4 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดขั้วต่อ CN7	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 1-2.5 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดขั้วต่อ CN8	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 1-2.5 เปอร์เซ็นต์
4.23. รูปแบบในลักษณะที่เกิดจุดบกพร่องแบบไม่แน่นอน ซึ่งได้แก่	
4.23.1. ปัญหาเรื่อง SHORT	
ฉ จุดทรานซิสเตอร์ Q3	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 1.5-3.1 เปอร์เซ็นต์
ฉ จุดทรานซิสเตอร์ Q8	ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 2-14.5 เปอร์เซ็นต์

4.3 การวิเคราะห์ปัญหาของจุดบกพร่องตามสาเหตุ

สรุปการวิเคราะห์ปัญหาของจุดบกพร่องตามสาเหตุเทียบกับข้อกำหนดของแบบและความสามารถในการผลิตพบว่าสาเหตุของปัญหามีดังนี้

4.3.1 จากแบบ (DESIGN)

1. ออกแบบมาผิด ทำให้ไม่สามารถผลิตได้จริง แต่เนื่องจากผู้รับช่วงหรือฝ่ายผลิตไม่สามารถปฏิเสธการผลิตได้ ดังนั้นฝ่ายผลิตต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงต้น และหลังจากที่พบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วจึงแจ้งฝ่ายออกแบบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาอย่างมากในการแก้ไขแบบ วิธีที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดก็คือ การแก้ไขคู่มือการทำงานภายในโรงงานให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตามข้อกำหนดของแบบ เช่น ในกรณีการฝ้ายออก

แบบสัญญาณลักษณะเครื่องหมายภาพติดด้านบนของขั้วต่อผิด และกรณีที่ฝ้ายออกแบบสัญญาณลักษณะเครื่องหมายภาพติดด้านบนเพื่อตรวจสอบทิศทางของการใส่อุปกรณ์ว่าถูกต้องหรือไม่ แต่ปรากฏว่าหลังการใส่อุปกรณ์ไปแล้วอุปกรณ์นั้น ๆ จะทับสัญญาณลักษณะเครื่องหมายภาพติดด้านบนจนมิดไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งวิธีการนี้เป็นการแก้ไขระยะสั้นจนกว่าแผ่นลายวงจรพิมพ์รุ่นใหม่ที่จะถูกแก้ไขแบบสัญญาณลักษณะเครื่องหมายภาพติดด้านบนจะถูกผลิตและส่งมาผลิตที่โรงงาน ซึ่งฝ่ายโรงงานต้องคอยแก้ไขคู่มือการทำงานให้ถูกต้องตามรุ่นของแผ่นลายวงจรพิมพ์ด้วย

2 ออกแบบไม่สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตจริง ทำให้เวลาผลิตจริงบางครั้งไม่พบปัญหาใด ๆ บางครั้งพบปัญหาจุดบกพร่องบ้าง บางครั้งพบปัญหาจุดบกพร่องจำนวนมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมความสามารถในการผลิต วัสดุดิบ เช่น ในกรณีของขั้วต่อ CN3 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์จุดบกพร่องตั้งแต่ 2.5-13 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากแบบที่ออกมากำหนดให้มีรูขนาด 0.85 มิลลิเมตร +0.1-0.05 นั่นคือ รูมีขนาดตั้งแต่ 0.80-0.95 มิลลิเมตร และจากการทดสอบพบว่า รูขนาด 0.825 มิลลิเมตรจะพอดีกับ CN3 และจะไม่ถูกดันให้ลอยโดยบ่อตะกั่ว ดังนั้นถูกแผ่นลายวงจรพิมพ์ผลิตมาที่รูขนาด 0.825 มิลลิเมตรก็จะไม่พบปัญหาใด ๆ แต่ถ้าผลิตมาที่ขนาด 0.850 มิลลิเมตร แต่ความดันของบ่อตะกั่วถูกควบคุมให้เหมาะสมก็จะไม่พบปัญหาใด ๆ แต่ถ้าผลิตมาที่ขนาดมากกว่า 0.850 มิลลิเมตร และความดันของบ่อตะกั่วถูกควบคุมไม่เหมาะสมก็จะพบปัญหาจุดบกพร่องซึ่งขึ้นอยู่กับแรงดันของบ่อตะกั่วและขนาดของรู CN3

1. สวิตช์ SW1 , SW2 , SW3

ปัญหา : สามารถใส่ในตำแหน่งที่กำหนดในตำแหน่งเครื่องหมายสัญญาณลักษณะบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติได้

ข้อกำหนด : ใส่สวิตช์ในตำแหน่งเครื่องหมายสัญญาณบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ บัดกรีสวิตช์เข้ากับแผ่นลายวงจรพิมพ์

อธิบายปัญหา : ไม่สามารถใส่ ณ ขั้นตอนการเสียบด้วยมือ หมายถึง การเสียบสวิตช์ปกติเราจะต้องใส่ด้านที่มีแขนเปิดปิดอยู่ด้านนอกหรืออยู่ด้านขอบแผ่นลายวงจรพิมพ์ เพื่อให้หลังจากประกอบแผ่นลายวงจรพิมพ์เข้ากับตัวถังพลาสติกแล้วแขนของสวิตช์สามารถที่จะ

ยื่นออกมาจนกระทั่งเพื่อเข้าถึงเพื่อเปิดปิดแต่แขนเปิดปิดที่ยื่นออกมาจากขอบแผ่นลายวงจรพิมพ์ไป
กันไม่ให้แผ่นลายวงจรใส่ลงในสายพานได้

ขั้นตอนการประกอบ

1. หยิบสวิทช์จากถาดชิ้นงาน
2. เสียบสวิทช์ลงบนแผ่นลายวงจรพิมพ์โดยให้ด้านแขนของสวิทช์อยู่ด้านนอกของ
ขอบแผ่นลายวงจรพิมพ์เหมือนสัญลักษณ์เครื่องหมายซึ่งเป็นภาพตัดด้านบน
3. กดจนกระทั่งสวิทช์แนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
4. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยสวิทช์แล้วไปบัดกรีด้วยไซเดอร์โดยการผ่าน
เข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ


วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. เครื่องลำเลียง ต้องไม่มีส่วนใดๆของอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์เกินออกมาจาก
ขอบแผ่นลายวงจรพิมพ์ มิฉะนั้นเครื่องลำเลียงอาจบีบให้ส่วนที่ยื่นออกมาชำรุดได้
2. ไซ์ลำเลียงเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ ต้องการพื้นที่ขอบแผ่นลายวงจรร้อยอย่างน้อย 3
มิลลิเมตรเพื่อใช้ยึดจับแผ่นวงจรพิมพ์


ตารางที่ 4.9 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง
SW1,SW2และSW3

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของ แบบ	ความสามารถใน การผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถ ในการผลิต
SW1,SW2,SW3	ไม่สามารถเข้า เครื่องบัดกรี อัตโนมัติได้	สวิทช์ตั้งอยู่เกิน จากขอบแผ่นลาย วงจรพิมพ์ 8 มม.	อุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้ง อยู่ห่างจากแผ่น ลายวงจรพิมพ์ อย่างน้อย 3 มม.	ทำไม่ได้

สรุป ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้

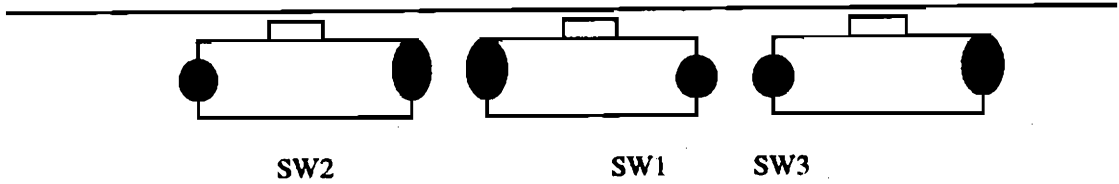

รูปที่ 4.7. ภาพด้านบนของแผ่นสายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งสวิตช์ SW1,SW2, และ SW3 ก่อนใส่อุปกรณ์

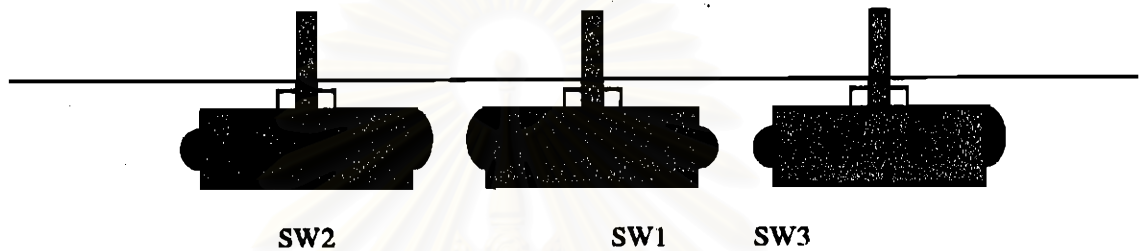

รูปที่ 4.8. ภาพด้านบนของแผ่นสายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งสวิตช์ SW1,SW2 และ SW3 หลังใส่อุปกรณ์

2. เต้าเสียบ JK1

ปัญหา : สามารถใส่ในตำแหน่งที่กำหนดในตำแหน่งเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นสายวงจรพิมพ์ได้ แต่ไม่สามารถนำเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติได้

ข้อกำหนด : ใส่เต้าเสียบในตำแหน่งเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นสายวงจรพิมพ์

อธิบายปัญหา : ไม่สามารถเข้าเครื่องได้ หมายถึง เต้าเสียบ JK1 หลังจากที่ถูกเสียบด้วยมือแล้วจะต้องผ่านไปยังขั้นตอนการบัดกรีอัตโนมัติ ซึ่งการลำเลียงตัวแผ่นสายวงจรพิมพ์จากสายพานไปยังเครื่องบัดกรีอัตโนมัติจะใช้โซ่ลำเลียงซึ่งโซ่นี้ต้องการพื้นที่ขอบแผ่นสายวงจรพิมพ์เพื่อยึดจับ

ขั้นตอนการประกอบ

- 1.หยิบเต้าเสียบจากถาดชิ้นงาน
- 2.เสียบเต้าเสียบลงบนแผ่นสายวงจรพิมพ์โดยยึดสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบน

3. กดจนกระทั่งแต่เสียบแนบสนิทกันแผ่นลายวงจรพิมพ์

4. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแต่เสียบแล้วไปบัดกรีด้วยไซเดอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ


วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. ไซลิ่งเสียบเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติต้องการพื้นที่ขอบแผ่นลายวงจรพิมพ์อย่างน้อย 3 มิลลิเมตร เพื่อใช้ยึดจับแผ่นวงจรพิมพ์


ตารางที่ 4.10 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง JK1

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
JK1	ไม่สามารถเข้าเครื่องบัดกรี	แต่เสียบตั้งอยู่เกินจากขอบแผ่นลายวงจรพิมพ์ 3 มม.	อุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งอยู่ห่างจากแผ่นลายวงจรพิมพ์อย่างน้อย 3 มม.	ทำไม่ได้

สรุป ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้

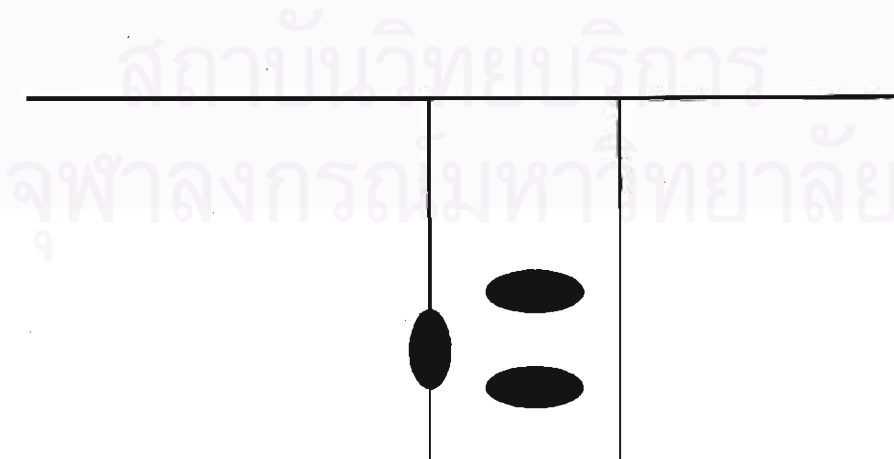

รูปที่ 4.9. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งแต่เสียบ JK1 ก่อนใส่อุปกรณ์

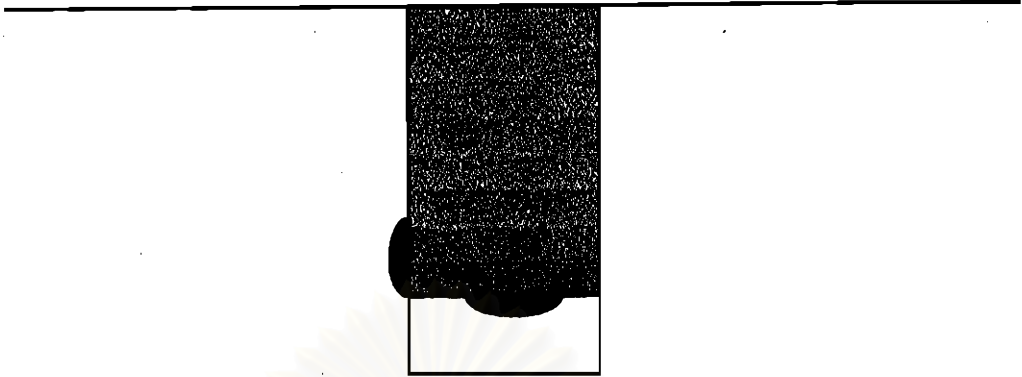

รูปที่ 4.10. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งตำแหน่ง JK1 หลังใส่อุปกรณ์

3. ขั้วต่อ BCN 2 , BCN 3

ปัญหา : ใส่ขั้วต่อกลับทิศทางกับเครื่องหมายสัญลักษณ์.(การเสียบอุปกรณ์กลับด้าน)

ข้อกำหนด : ใส่ขั้วต่อในทิศทางเดียวกับเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นลายวงจรพิมพ์

อธิบายปัญหา : การเสียบอุปกรณ์กลับด้าน หมายถึง การเสียบอุปกรณ์กลับทิศทางกับสัญลักษณ์เครื่องหมายบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ โดยสัญลักษณ์เครื่องหมายจะถูกกำหนดได้ 2 แบบ คือโดยการกำหนดตำแหน่งขาที่ 1 ของขั้วต่อ หรือโดยการกำหนดจากภาพตัดด้านบนของอุปกรณ์ที่จะใส่

ขั้นตอนการประกอบ

- 1.หยิบขั้วต่อจากถาดชิ้นงาน
- 2.เสียบขั้วต่อโดยให้สายไฟสีแดงอยู่ด้านเลข 1 ของสัญลักษณ์เครื่องหมาย
- 3.เสียบให้ทุกขาของขั้วต่อลงรู
- 4.กดจนกระทั่งขั้วต่อแนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
- 5.นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วขั้วต่อไปบัดกรีด้วยไซเตอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. สัญญาลักษณ์เครื่องหมายที่ถูกออกแบบมาจากผู้ออกแบบผิด โดยกำหนดภาพตัดด้านบนกลับตรงกันข้ามกับการกำหนดขาที่ 1 ซึ่งใช้สายไฟที่มีสีแดงเป็นตัวกำหนด
2. เนื่องจากการออกแบบสัญญาลักษณ์เครื่องหมายสับสน ทำให้พนักงานสับสน ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหน

ตารางที่ 4.11 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง BCN2 และ BCN3

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของ แบบ	ความสามารถใน การผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถ ในการผลิต
BCN2 , BCN3	ใส่ขั้วต่อกลับทิศ ทาง (Reverse)	เทียบรูปทรงตาม สัญญาลักษณ์ภาพ ตัดด้านบน	พนักงานสามารถ เข้าใจสัญญาลักษณ์ ภาพตัดด้านบน	ทำไม่ได้

สรุป ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้



BCN2


1



BCN3


1

รูปที่ 4.11. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ BCN2,BCN3 ก่อนใส่ปลั๊ก

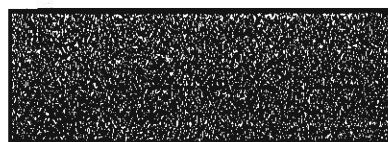

BCN2

1

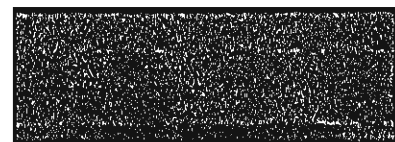

BCN3

1

รูปที่ 4.12. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ BCN2,BCN3 หลังใส่ปลั๊ก

4. ข้อต่อ BCN1 , CN1 , CN2 , CN3 , CN4 , CN7 , CN8

ปัญหา : ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทิศทางในการใส่กับเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้

ข้อกำหนด : สามารถตรวจสอบทิศทางการใส่กับเครื่องหมายสัญลักษณ์

อธิบายปัญหา : หลังจากที่มีการใส่อุปกรณ์ประเภทที่มีทิศทางโดยยึดทิศทางจากสัญลักษณ์เครื่องหมายแล้วจะต้องมีการยืนยันทิศทางของอุปกรณ์ ณ ขั้นตอนการตรวจสอบและก่อนการประกอบขั้นสุดท้ายเพราะถ้าข้อต่อใส่ผิดจะทำให้สายที่นำจะต่อได้รับสัญญาณที่ผิดไปด้วย โดยปกติสัญลักษณ์เครื่องหมายจะถูกออกแบบให้กำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ

1. กำหนดจากภาพตัดด้านบนของอุปกรณ์ที่จะใส่
2. กำหนดตำแหน่งขาที่ 1 ของข้อต่อ

ขั้นตอนการประกอบ

1. หีบข้อต่อจากถาดชิ้นงาน
2. เสียบข้อต่อโดยยึดสัญลักษณ์ภาพตัดด้านบน
3. เสียบให้ทุกขาของข้อต่อลงในรู
4. กดจนกระทั่งข้อต่อแนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
5. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วข้อต่อ ไปบัดกรีด้วยไซเคอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. สัญลักษณ์เครื่องหมายแบบภาพตัดด้านบนถูกออกแบบมาให้ผู้ใส่ได้ทราบทิศทางในการใส่เท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถยืนยันทิศทางการใส่หลังจากการใส่อุปกรณ์แล้ว โดยสัญลักษณ์เครื่องหมายจะถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับขนาดของอุปกรณ์ ดังนั้นหลังจากการใส่อุปกรณ์อุปกรณ์จะทับสัญลักษณ์ผิด ทำให้ไม่สามารถเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายที่บอกทิศทางการใส่ที่ถูกต้องได้

2. สัญลักษณ์เครื่องหมายกำหนดตำแหน่งที่ 1 ของข้อต่อ ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการใส่ และแนวทางในตรวจสอบทิศทางหลังการไม่ได้ เนื่องจาก

ข้อต่อดังกล่าวไม่สามารถบอกตำแหน่งของที่ 1 ของตัวมันเองได้ แต่สัญญาณลักษณะเครื่องหมาย กำหนดตำแหน่งที่ 1 นี้จะใช้การบอกทิศทางในเสียบสายไฟ

ตารางที่ 4.12 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง BCN1,CN1,CN2,CN3,CN4,CN7และCN8

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของ แบบ	ความสามารถใน การผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถ ในการผลิต
BCN1,CN1,CN2 ,CN3,CN4,CN7, CN8	ไม่สามารถตรวจ สอบทิศทางการ ใส่อุปกรณ์ได้	ตรวจสอบทิศทาง การใส่อุปกรณ์ ตามสัญญาณ ภาพตัดด้านบน	พนักงานสามารถ เข้าใจสัญญาณ ภาพตัดด้านบน	ทำไม่ได้

สรุป ความสามารถในการผลิต ทำไม่ได้




BCN 1

รูปที่ 4.13. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งข้อต่อ BCN1 ก่อนใส่อุปกรณ์



BCN 1

 รูปที่ 4.14. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งข้อต่อ BCN1 หลังใส่อุปกรณ์




รูปที่ 4.15. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งข้อต่อ CN1,CN2 ก่อนใส่อุปกรณ์



รูปที่ 4.16. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรมิพพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN1,CN2
หลังใส่อุปกรณ์




รูปที่ 4.17. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรมิพพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN3 ก่อนใส่อุปกรณ์

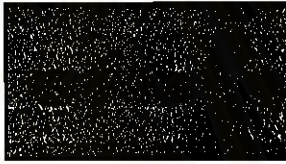


รูปที่ 4.18. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรมิพพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN3 หลังใส่อุปกรณ์



รูปที่ 4.19. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรมิพพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN4 ก่อนใส่อุปกรณ์

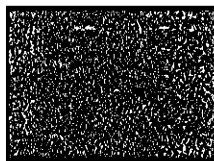

 รูปที่ 4.20. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรมิพพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN4 หลังใส่อุปกรณ์



รูปที่ 4.21. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN7,CN8 ก่อนใส่อุปกรณ์



รูปที่ 4.22. ภาพด้านบนของแผ่นลายวงจรพิมพ์ ณ ตำแหน่งขั้วต่อ CN7,CN8 หลังใส่อุปกรณ์

5. ขั้วต่อ CN7 , CN8 , CN3

ปัญหา : ขั้วต่อมีช่องว่างกับแผ่นลายวงจรพิมพ์ (ไม่ลอย)

ข้อกำหนด : ขั้วต่อต้องไม่ช่องว่างกับแผ่นลายวงจรพิมพ์

อธิบายปัญหา : ข้อกำหนดในการเสียบขั้วต่อ จะต้องไม่ลอย คือ ตัวขั้วต่อจะต้องแนบกับแผ่นลายวงจรพิมพ์ไม่ให้มีช่องว่าง ดังนั้นขั้วต่อลอย หมายถึง ขั้วต่อมีช่องว่างระหว่างแผ่นลายวงจรกับขั้วต่อนั่นเอง

ขั้นตอนการประกอบ

1. หยิบขั้วต่อจากถาดชิ้นงาน
2. เสียบขั้วต่อโดยยึดสัญญาณลักษณะภาพตัดด้านบน
3. เสียบให้ทุกขาของขั้วต่อลงในรู
4. กดจนกระทั่งขั้วต่อแนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
5. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วขั้วต่อไปบัดกรีด้วยโซลเดอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. รูที่ใช้เทียบตามแบบจะถูกกำหนดในเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.85 มิลลิเมตร + 0.1 - 0.05 คือ ค่าสูงสุดอยู่ที่ 0.95 มิลลิเมตร และ ค่าต่ำสุดอยู่ที่ 0.80 มิลลิเมตร แต่จากการทดสอบพบว่าถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของรุมมากกว่า 0.825 มิลลิเมตร ขั้วต่อจะไม่ฟิตกับรู ทำให้ อาจเกิดโอกาสการลอบได้มาถูกแรงกระเทือนหรือแรงดันจากตะกั่วเหลวในขั้นตอนการบัดกรีอัตโนมัติ

ตารางที่ 4.13 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง CN7,CN8และCN3

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของ แบบ	ความสามารถใน การผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถ ในการผลิต
CN7,CN8,CN3	มีช่องว่างระหว่าง อุปกรณ์กับแผ่น ลายวงจรพิมพ์ (Floating)	ขั้วต่อไม่ฟิตกับ ขนาดของรู	ขั้วต่อต้องฟิตกับ ขนาดของรู	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

6. ปุ่มเลื่อน VR3 , VR4

ปัญหา : ปุ่มเลื่อนมีช่องว่างกับแผ่นลายวงจรพิมพ์ (ไม่ลอย)

ข้อกำหนด : ปุ่มเลื่อนไม่มีช่องว่างกับแผ่นลายวงจรพิมพ์

อธิบายปัญหา ข้อกำหนดในการเสียบปุ่มเลื่อน จะต้องไม่ลอย ไม่เอียง คือ ปุ่มเลื่อน จะต้องแนบกับแผ่นลายวงจรพิมพ์ไม่ให้มีช่องว่าง ดังนั้น ปุ่มเลื่อนลอย หมายถึง ปุ่มเลื่อนมีช่องว่างระหว่างแผ่นลายวงจรกับปุ่มเลื่อนนั่นเอง

ขั้นตอนการประกอบ

1. หยิบปุ่มเลื่อนจากถาดชิ้นงาน

2. เทียบปุ่มเลื่อน
3. กคจนกระทั่งปุ่มเลื่อนแนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
4. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วปุ่มเลื่อนไปบัดกรีด้วยโซเดอริ์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. รูที่ใช้เทียบตามแบบจะถูกกำหนดให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร + 0.1 - 0.05 คือ ค่าสูงสุดอยู่ที่ 1.1 มิลลิเมตร และค่าต่ำสุดอยู่ที่ 0.95 มิลลิเมตร แต่จากการทดสอบพบว่าถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูมากกว่า 0.95 มิลลิเมตร ปุ่มเลื่อนจะไม่พิดกับรู ทำให้อาจเกิดโอกาสการลอบได้มากถูกแรงกระแทกหรือแรงดันจากตะกั่วเหลวในขั้นตอนการบัดกรีอัตโนมัติ

ตารางที่ 4.14 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง VR3 และ VR4

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
VR3, VR4	มีช่องว่างระหว่างอุปกรณ์กับแผ่นลายวงจรพิมพ์ (Floating)	ปุ่มเลื่อนไม่พิดกับขนาดของรู	ปุ่มเลื่อนต้องพิดกับขนาดของรู	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

4.32 จากคน (MAN) เช่นในกรณีของการเกิดปัญหาการใส่ขั้วต่อกลับขั้ว โดยปกติพนักงานจะได้รับการอบรมวิธีการดูสัญลักษณ์เครื่องหมายและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานแต่บางครั้งพนักงานใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจ เช่น ขั้วต่อ BCN2 และ BCN3 กำหนดสายสีแดงให้อยู่ ณ ตำแหน่งที่ 1 แต่ BCN1 กำหนดให้ใส่สายไฟสีดำอยู่ตรงกับตำแหน่งที่ 1 ไว้ในมาตรฐานการทำงานแต่พนักงานคนที่ทำผิดใช้วิจารณญาณส่วนตัวโดยคิดว่าน่าจะเหมือน BCN2 และ BCN3 โดยไม่กลับทบทวนมาตรฐานการทำงาน

1. ขั้วต่อ 2 ทาง BCN1

ปัญหา : ใส่ขั้วต่อกลับทิศทางกับเครื่องหมายสัญลักษณ์ (การเสียบอุปกรณ์กลับด้าน)

ข้อกำหนด : ใส่ขั้วต่อในทิศทางเดียวกับเครื่องหมายสัญลักษณ์บนแผ่นลายวงจรพิมพ์

อธิบายปัญหา : การเสียบอุปกรณ์กลับด้าน หมายถึง การเสียบอุปกรณ์กลับทิศทางกับสัญลักษณ์เครื่องหมายบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ โดยสัญลักษณ์เครื่องหมายของอุปกรณ์จะถูกกำหนดโดยใช้การกำหนดขาที่ 1 โดยการพิมพ์เลข 1 ไว้ด้านข้างอุปกรณ์

ขั้นตอนการประกอบ

- 1.หยิบขั้วต่อจากถาดชิ้นงาน
- 2.เสียบขั้วต่อลงบนแผ่นลายวงจรพิมพ์โดยให้ด้านที่มีสายไฟสีแดงอยู่ในตำแหน่งของสัญลักษณ์เครื่องหมายเลข 1
- 3.เสียบจนกระทั่งขาของขั้วต่อทุกขาลงในรูทั้งหมด
- 4.กดจนกระทั่งขั้วต่อแนบกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
- 5.นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วขั้วต่อไปบัดกรีด้วยไซเดอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. สัญลักษณ์เครื่องหมายการกำหนดทิศทางในการใส่อุปกรณ์จะใช้การกำหนดขาที่ 1 โดยในมาตรฐานการทำงานของสถานที่ใส่อุปกรณ์นี้จะกำหนดไว้ว่าให้ใส่ขั้วต่อ BCN1 โดยให้สายไฟสีแดงอยู่ตรงกับตำแหน่งที่ 1 ซึ่งถ้าพนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการทำงานก็จะไม่เกิดปัญหาการใส่กลับด้าน

2. เนื่องจาก BCN2 และ BCN3 มีการกำหนดให้สายไฟสีแดงอยู่ตรงกับตำแหน่งที่ 1 ทำให้พนักงานบางครั้งซึ่งไม่ได้เคร่งครัดการทำงานตามมาตรฐานการทำงาน ใส่ขั้วต่อ BCN1 โดยให้ด้านที่มีสายไฟสีแดงใส่ให้ตรงกับตำแหน่งที่ 1 ซึ่งเป็นการใส่กลับด้าน

ตารางที่ 4.15 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง BCN1

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
BCN1	ใส่ขั้วต่อกลับทิศทาง (Reverse)	ใส่ด้านที่มีสายไฟสี ดำไว้ ณ ตำแหน่งขา ที่ 1	พนักงานสามารถ เข้าใจสัญลักษณ์ ในการใส่	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

4.33 จากเครื่องจักร (MACHINE) เช่นในกรณีของการเกิดปัญหา short ของ Q3,Q8 เนื่องจากเครื่องเสียบอัตโนมัติมีอายุการใช้งานมานานมากแล้ว ดังนั้นการเสียบอุปกรณ์ให้ได้ตามข้อกำหนดของเครื่องจักรซึ่งใช้เป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการออกแบบด้วยเป็นไปได้ยาก และอุปกรณ์มักจะหลุดร่วงได้ง่ายระหว่างการขนถ่าย ดังนั้นบริษัทจึงตัดสินใจให้เปลี่ยนข้อกำหนดของความยาวของขาอุปกรณ์หลังการเสียบจาก 1.8 มิลลิเมตร เป็น 2.0 มิลลิเมตรเพื่อมีความยาวของขาอุปกรณ์มากพอที่จะยึดแผ่นลายวงจรพิมพ์ได้ดีพอไม่หลุดร่วงได้ง่ายในระหว่างการเคลื่อนย้ายแต่จะพบปัญหา short มากขึ้นในขั้นตอนการบัดกรีอัตโนมัติแต่บริษัทพิจารณาว่าการตรวจสอบและค้นหาปัญหา short ทำได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าปัญหาเรื่องอุปกรณ์หาย และที่สำคัญคือ การซ่อมปัญหา short สามารถทำได้ทันทีด้วยหัวแรงเพียงตัวเดียว ไม่จำเป็นต้องเรียกอุปกรณ์เพื่อมาแทนอุปกรณ์ตัวที่หลุดร่วง

1. ทรานซิสเตอร์ Q8 , Q3

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อขั้วข้าง ๆ (SHORT)

ข้อกำหนด : ต้องไม่มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมต่อขั้วข้าง ๆ

อธิบายปัญหา : Q8 และ Q3 เป็นทรานซิสเตอร์ที่มี 3 ขา ถูกประกอบโดยเครื่องเสียบอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกตัดขาดให้ยาวประมาณ 1.3 - 1.8 มิลลิเมตร พับและงอขาให้ทำ

มุมมองกับแผ่นสายวงจรพิมพ์ ซึ่งขาที่ถูกพับและงอนี้จะ ไปถูกบัดกรีด้วยไซเคอร์เชื่อมกับจุดเชื่อมของอุปกรณ์ตัวอื่นที่อยู่ข้าง ๆ

ขั้นตอนการประกอบ

1. ทรานซิสเตอร์ถูกหีบจากถาดชิ้นงานด้านหลังเครื่องเสียบอัตโนมัติ
2. ทรานซิสเตอร์ถูกตัดแยกออกจากม้วนเทป
3. เสียบทรานซิสเตอร์ลงในรูพร้อมตัดให้ขามีความยาวประมาณ 1.3-1.8 มิลลิเมตร
4. พับและงอขาของทรานซิสเตอร์ให้ชิดกับแผ่นสายวงจรพิมพ์
5. นำแผ่นสายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วทรานซิสเตอร์ไปบัดกรีด้วยไซเคอร์โดย การผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. เนื่องจากเครื่องเสียบอัตโนมัติมีอายุการใช้งานค่อนข้างนานมาก ทำให้การตัดและการพับขาของอุปกรณ์ที่ตีเท่าที่ควร จึงมักจะพบปัญหาเรื่องของอุปกรณ์หลุดร่วงระหว่างการขนส่ง ดังนั้นจึงมีการตั้งเครื่องให้พับขาของสามา ก ๆ และตัดให้ยาว ๆ เพื่อลดปัญหานี้

ตารางที่ 4.16 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง Q3 และ Q8

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
Q3 , Q8	มีการเชื่อมโยงจุดเชื่อมที่อยู่ติดกัน (Short)	ขาของอุปกรณ์ต้องยาวไม่เกิน1.8มม.	ขาของอุปกรณ์ต้องยาว 2.0 มม.	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

4.44. จากวิธีการและแบบ (Method and Design) ในกรณีนี้จะพบว่า การออกแบบการวางเรียงขาของอุปกรณ์ในการบัดกรีอัตโนมัติส่วนที่พบปัญหาจุดบกพร่องขัดแย้งกับข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติ แต่อุปกรณ์ส่วนที่เหลือจะมีการออกแบบให้ทิศ

ทางการเรียงขาของอุปกรณ์ในการบัดกรีอัตโนมัติเป็นไปตามข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าเราแก้ปัญหาจุดบกพร่องโดยการเปลี่ยนทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติ (วิธีการ) ปัญหาจุดบกพร่องจะลดลงหรือหายไป แต่จะอาจจะพบจุดบกพร่องใหม่เข้ามาแทนที่ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนทิศทางการบัดกรี (วิธีการ) จะต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจจะตามมาได้ และเปรียบเทียบกันว่าจุดบกพร่องในแต่ละทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติ แล้วตัดสินใจเลือกทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติ

1. ทรานซิสเตอร์ DT6 , DT7 , Q6 , DT13 , DT14 , DT15

ปัญหา : ไม่มีการบัดกรีทรานซิสเตอร์เข้ากับแผ่นลายวงจรพิมพ์(UNSOLDER)

ข้อกำหนด : มีการบัดกรีจุดเชื่อมกับตัวอุปกรณ์

อธิบายปัญหา: DT6 และ DT7 เป็นทรานซิสเตอร์แบบเทคโนโลยีการวางบนพื้นผิว ที่มี 3 ขา ซึ่งหลังจากการบัดกรีอัตโนมัติปรากฏว่ามีขาใดขาหนึ่งหรือทั้งสามขาไม่มีการถูกเชื่อมระหว่างขา อุปกรณ์กับจุดเชื่อม

ขั้นตอนการประกอบ

1. หยอดกาวอีพอกซีด้วยเครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ
2. วางทรานซิสเตอร์ด้วยเครื่องวางอัตโนมัติ
3. ผ่านเข้าเครื่องบ่มกาวอีพอกซี เพื่อให้กาวอีพอกซีแข็งตัวยึดทรานซิสเตอร์กับแผ่นลายวงจรพิมพ์
4. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วทรานซิสเตอร์ไปบัดกรีด้วยไซเคอร์โดย การผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. ทิศทางการวางของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางวางบนพื้นผิวกับทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติขวาง กันซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการวางเรียงของขาอุปกรณ์ในการบัดกรีเพื่อลดจุดบกพร่อง โดยความสูงของตัวอุปกรณ์จะทำให้เกิดเงาบดบังไม่ให้คลื่นตะกั่ว

สัมผัสกับขาของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังตัวอุปกรณ์ได้ (Shadow Effect) ทำให้ไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างขาของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังตัวอุปกรณ์กับจุดเชื่อม

ตารางที่ 4.17 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง DT6,DT7,DT13,DT14,DT5และQ6

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของ แบบ	ความสามารถใน การผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถ ในการผลิต
DT6,DT7,DT13, DT14,DT5,Q6	ไม่มีการบัดกรีจุด เชื่อม (Unsolder)	ความสูงของ อุปกรณ์บังคลื่น ตะกั่วไม่ให้สัมผัส กับขาอุปกรณ์ที่อยู่ ด้านหลัง	ความสูงของ อุปกรณ์ต้องไม่บัง คลื่นตะกั่ว	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

2. ทรานซิสเตอร์ Q15

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

ข้อกำหนด : ต้องไม่มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ

อธิบายปัญหา : Q15 เป็นทรานซิสเตอร์ที่มี 3 ขา การ short จะเกิดขึ้นระหว่างขาทั้งสามโดยตะกั่วจะเชื่อมขากลางกับขาซ้ายและขวาว

ขั้นตอนการประกอบ

1. หอับทรานซิสเตอร์จากถาดชิ้นงาน
2. เสียบทรานซิสเตอร์โดยให้ด้านที่มีตัวหนังสือหันไปทางเครื่องหมาย Q15
3. เสียบจนรอยบากของขาแน่นอยู่บนรูทุกขา

4. นำแผ่นสายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วทรานซิสเตอร์ไปบัดกรีด้วยโซลเดอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. ทิศทางการวางเรียงของขาอุปกรณ์กับทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติขนาน ซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการวางเรียงของขาอุปกรณ์กับทิศทางในการบัดกรีเพื่อลดจุดบกพร่อง แต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยง

2. ช่องว่างระหว่างจุดเชื่อม (PAD) จะมีขนาดขาดเกินได้ถึง 20 % ซึ่งขนาดที่ขาดจะทำให้ช่องว่างยังแคบ ดังนั้นโอกาสเกิดการเชื่อมระหว่างจุดติดก็ยังมีมาก

ตารางที่ 4.18 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง Q15

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
Q15	มีการเชื่อมโยงจุดเชื่อมที่อยู่ติดกัน (Short)	ทิศทางการบัดกรีขนานกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์	ทิศทางการบัดกรีต้องตั้งฉากกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

3. ขั้วต่อ CN3

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

ข้อกำหนด : ต้องไม่มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ

อธิบายปัญหา : CN3 เป็นขั้วต่อที่มี 2 ขา การ short จะเกิดขึ้นระหว่างขาทั้งสองของอุปกรณ์

ขั้นตอนการประกอบ

1. หีบขี้ต้อจากถาดขึ้นงาน
2. เสียบขี้ต้อโดยยึดสัญญาณลักษณะภาพตัดด้านบน
3. เสียบให้ทุกขาของขี้ต้อลงในรู
4. กดจนกระทั่งขี้ต้อแนบสนิทกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
5. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วยแล้วขี้ต้อไปบัดกรีด้วยไซเคอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. ทิศทางการวางเรียงของขาอุปกรณ์กับทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติบนาน ซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการวางเรียงของขาอุปกรณ์กับทิศทางในการบัดกรีเพื่อลดจุดบกพร่อง แต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยง
2. ช่องว่างระหว่างจุดเชื่อม (PAD) จะมีขนาดขาดเกินได้ถึง 20 % ซึ่งขนาดที่ขาดจะทำให้ช่องว่างยิ่งแคบ ดังนั้นโอกาสเกิดการเชื่อมระหว่างจุดที่อยู่ติดกันก็ยังมีมาก

ตารางที่ 4.19 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง CN3

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
CN3	มีการเชื่อมโยงจุดเชื่อมที่อยู่ติดกัน (Short)	ทิศทางการบัดกรีขนานกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์	ทิศทางการบัดกรีต้องตั้งฉากกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง

4. วงจรรวม IC9

ปัญหา : มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ (SHORT)

ข้อกำหนด : ต้องไม่มีการเชื่อมระหว่างจุดเชื่อมที่อยู่ข้าง ๆ

อธิบายปัญหา IC9 เป็นไอซีแบบ SOIC (Small Outline IC) ที่มี 14 ขา โดยขาแต่ข้างจะวางบนแผ่นลายวงจรพิมพ์ การ SHORT จะเกิดขึ้นระหว่างขาของอุปกรณ์ที่อยู่ติดกันนั่นเอง

ขั้นตอนการประกอบ

1. หยอดกาวอีพอกซีด้วยเครื่องหยดกาวอัตโนมัติ
2. วาง IC 9 โดยเครื่องวางอัตโนมัติ
3. ผ่านเข้าเครื่องบ่มกาวอีพอกซีเพื่อให้กาวยึด IC 9 ติดแน่นกับแผ่นลายวงจรพิมพ์
4. นำแผ่นลายวงจรพิมพ์ที่ประกอบด้วย IC 9 แล้วไปบัดกรีด้วยไซเคอร์โดยการผ่านเข้าเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต

1. ทิศทางการวางเรียงของขาอุปกรณ์กับทิศทางการบัดกรีอัตโนมัติขวางกัน ซึ่งขัดแย้งกับข้อเสนอแนะในการกำหนดทิศทางการวางเรียงของอุปกรณ์กับทิศทางในการบัดกรีเพื่อลดจุดบกพร่อง แต่ไม่ได้ หมายความว่าทำไม่ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยง

ตารางที่ 4.20 วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเทียบกับข้อกำหนดของแบบของจุดบกพร่อง IC9

จุดบกพร่อง	ปัญหา (ข้อบกพร่อง)	ข้อกำหนดของแบบ	ความสามารถในการผลิต(ข้อจำกัด)	สรุปความสามารถในการผลิต
IC9	มีการเชื่อมโยงจุดเชื่อมที่อยู่ติดกัน (Short)	ทิศทางการบัดกรีขนานกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์	ทิศทางการบัดกรีต้องตั้งฉากกับการเรียงตัวของขาอุปกรณ์	ต้องปรับปรุง

สรุป ความสามารถในการผลิต ต้องควบคุมและปรับปรุง